


جلد اول



# محاسبه و طراحی

## موتورهای الکتریکی القایی سه فاز

چاپ چهارم

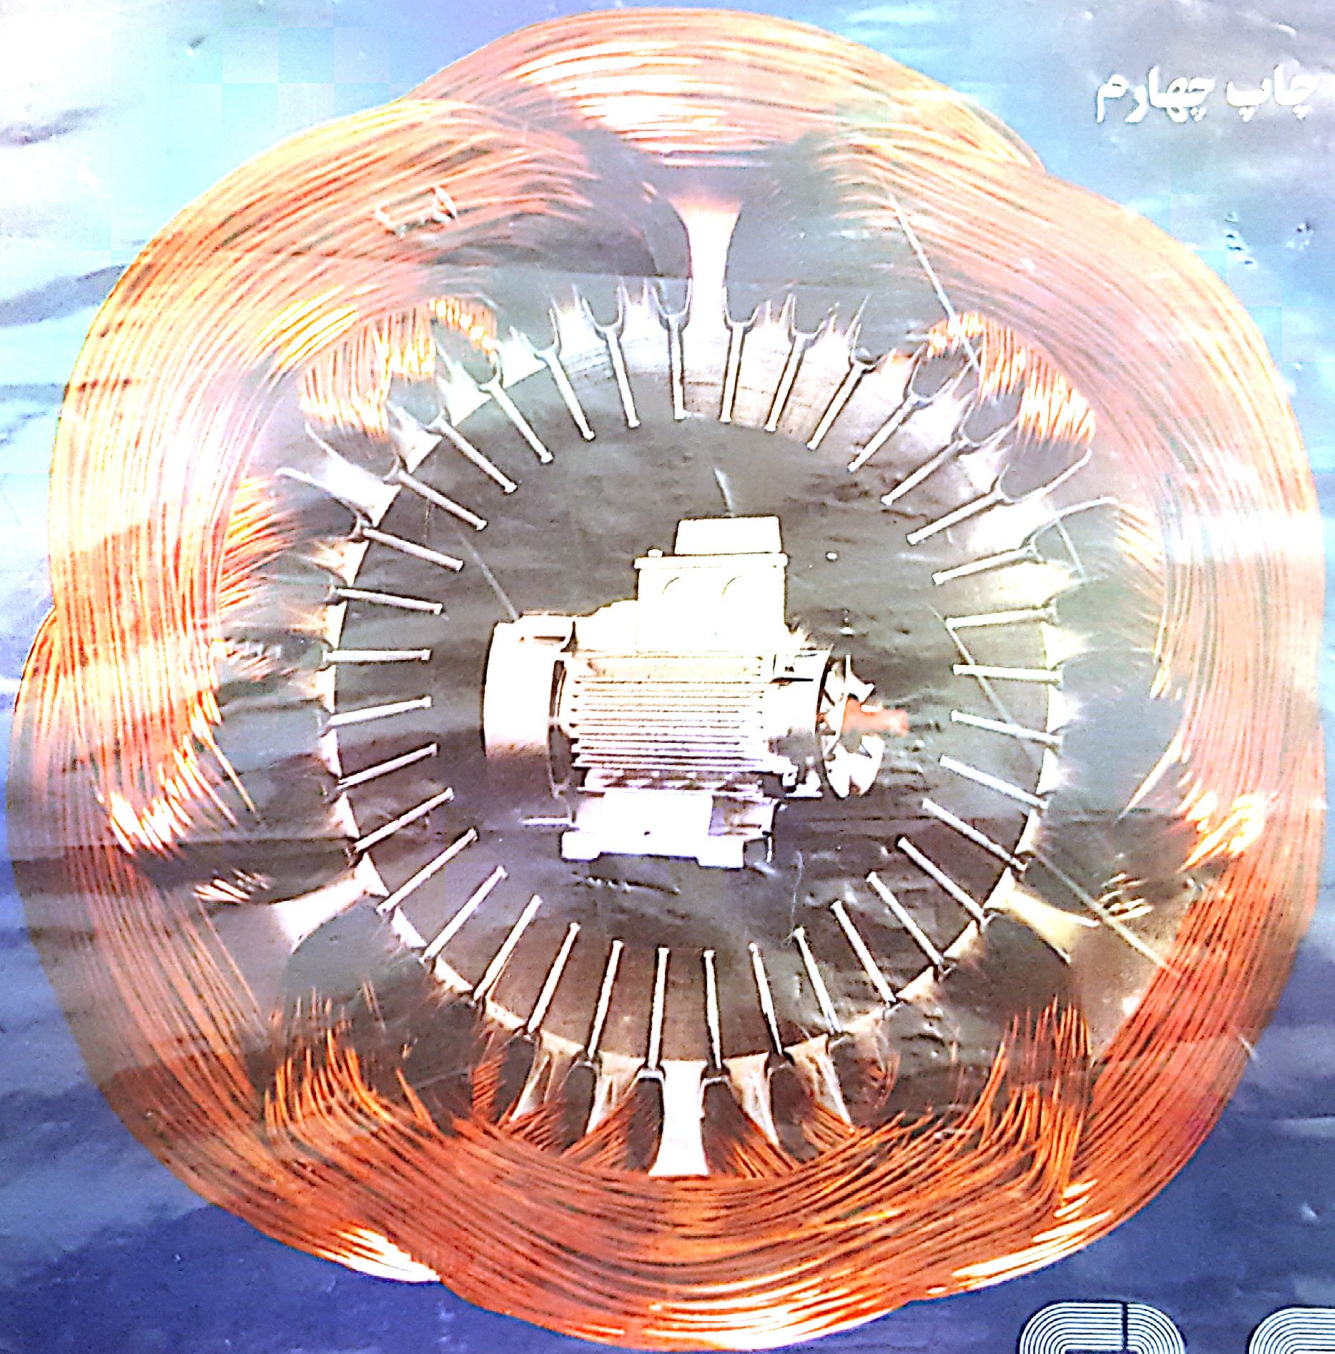

پیم لای فارس

## فصل دوم

### محاسبات سیم پیچی استاتور موتورهای الکتریکی

تعیین تعداد دور هر کلاف از سیم پیچی موتور، و همچنین محاسبه قطر سیم مورد نیاز، به یک سری اطلاعات نیاز دارد که در این اطلاعات بعضی اصطلاحات خاص سیم پیچی بکار می رود. بدین منظور لازم است قبل از محاسبات با اصطلاحات سیم پیچی کاملاً آشنا شویم.

#### گام قطبی

تعداد شیارهایی که بین مراکز دو قطب متوالی قرار دارند گام قطبی نامیده می شود که آن را به  $y_p$  نشان خواهیم داد، به عبارت دیگر، گام قطبی سطحی از استاتور است که توسط یک قطب محاصره می شود. اگر تعداد شیارهای یک موتور را به  $Z$  و تعداد قطبهای آنرا به  $2p$  نمایش دهیم گام قطبی به صورت زیر محاسبه می شود.

$$y_p = \frac{Z}{2p}$$

#### گام سیم بندی یا گام کلاف

تعداد شیارهایی که بین دو بازوی یک کلاف از سیم پیچی استاتور قرار می گیرد گام کلاف یا گام سیم بندی نامیده می شود که آنرا به  $y_z$  نشان خواهیم داد.


اگر  $y_p = y_z$  باشد گام سیم بندی را گام کامل می گویند

اگر  $y_z < y_p$  باشد گام سیم پیچی را گام کسری می نامند. کسری گام سیم پیچی حداکثر  $\frac{1}{3}$  گام قطبی و حداقل یک شیار خواهد بود. نمونه ای از یک گام کامل و یک گام کسری برای موتور ۲۴ شیار چهار قطب در شکل ۱۴ (الف و ب) نشان داده شده اند. بطوریکه مشاهده می شود کسری گام در گام کسری، دو شیار است.

$$y_p = \frac{Z}{2p} = \frac{24}{4} = 6$$

$$\text{حداکثر کسری گام} = \frac{1}{3} y_p = \frac{1}{3} \times 6 = 2$$

$$y_z = y_p - \text{کسری گام} = 6 - 2 = 4$$

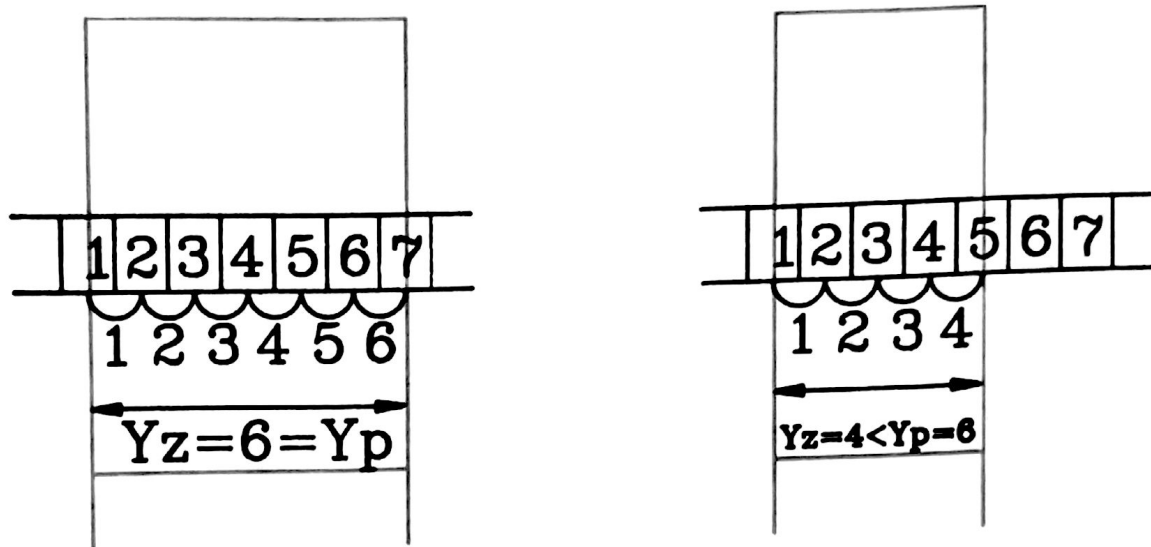

الف: سیم‌بندی با گام کامل

ب: سیم‌بندی با گام کسری

شکل ۱۴

در سیم‌بندی گام کامل به علت آنکه اختلاف فاز بین دو بازوی کلافها  $180^\circ$  درجه الکتریکی است لذا نیروی محرکه بازوها با هم جمع جبری می‌شوند، ولی در سیم‌بندی گام کسری چون اختلاف بین دو بازوی کلاف کمتر از  $180^\circ$  درجه الکتریکی است، لذا نیروی محرکه بازوها با هم جمع برداری می‌شوند. چون اندازه نیروی محرکه در هر دور از بازوهای کلاف یکسان است لذا جمع جبری نیروهای محرکه در گام کامل برای یک فاز و دور معین کلاف‌ها، از جمع برداری آنها بیشتر خواهد بود.

برای آنکه در گام کسری نیروی محرکه حالت گام کامل را بدست آوریم لازم است تعداد دور هر کلاف را افزایش دهیم تا موتور برای ولتاژ معین شبکه بتواند در قدرت اسمی کار کند، بنابراین در گام کسری برای دور کلاف ضریبی لازم است تا آنرا به مشخصات گام کامل برساند. این ضریب را ضریب کوتاهی گام می‌نامند و با  $\epsilon$  نشان خواهیم داد.

زاویه الکتریکی هر شیار:

زاویه الکتریکی هر شیار بیان‌کننده این است که هر شیار با شیار ماقبل خود چند درجه الکتریکی اختلاف فاز دارد، و آنرا با  $\alpha_{ez}$  نشان خواهیم داد. چون بین دو بازوی یک کلاف

۱۸۰ درجه الکتریکی اختلاف فاز وجود دارد، برای محاسبه زاویه الکتریکی هر شیار می توان از رابطه  $\alpha_{ez} = \frac{180}{y_p}$  استفاده کرد.  $y_p$  گام قطبی است که تعداد شیارهای بین دو بازوی کلاف را در گام کامل بیان می کند. از آنجایی که  $y_p = \frac{z}{2P}$  می باشد، می توان نوشت:

$$\alpha_{ez} = \frac{180}{y_p} = \frac{180}{\frac{z}{2P}}$$

$$\alpha_{ez} = \frac{360 \times P}{z}$$

$P$  تعداد زوج قطبهای موتور و  $z$  تعداد شیارهای استاتور می باشد.

بطور مثال زاویه الکتریکی هر شیار موتور ۲۴ شیار ۴ قطب به صورت  $\frac{2 \times 360}{24} = 30^\circ$  محاسبه می شود.

### ضریب کوتاهی وتر

ضریب کوتاهی وتر از رابطه  $K_p = \sin\left(\frac{y_z \times \alpha_{ez}}{2}\right)$  بدست می آید. ( $y_z$  گام سیم بندی و  $\alpha_{ez}$  زاویه الکتریکی هر شیار است.) با توجه به شکل (ب - ۱۴) ضریب کوتاهی وتر به قرار زیر محاسبه می گردد:

$$z = 24 \text{ و } 2P = 4$$

$$y_p = \frac{z}{2P} = \frac{24}{4} = 6$$

$$\text{گام کسری} = \frac{1}{3} y_p = \frac{1}{3} \times 6 = 2$$

$$\text{کلاف} = y_p - \text{گام کسری} = 6 - 2 = 4$$

$$\alpha_{ez} = \frac{P \times 360}{z} = \frac{2 \times 360}{24} = 30^\circ$$

$$K_p = \sin\left(\frac{y_z \times \alpha_{ez}}{2}\right) = \sin\left(\frac{4 \times 30}{2}\right) = 0.866$$

زاویه مکانیکی هر شیار: ( $\alpha_{em}$ )

زاویه مکانیکی هر شیار از رابطه  $\alpha_{em} = \frac{360}{z}$  بدست می آید. از مقایسه  $\alpha_{ez} = \frac{P \times 360}{z}$  و  $\alpha_{em} = \frac{360}{z}$  می توان نتیجه گرفت که:

$$\alpha_{ez} = P \times \alpha_{em}$$

ضریب توزیع ( $K_z$ )

چون امکان قرار دادن تمام سیم پیچی هر فاز در دو شیار امکان پذیر نمی باشد. لذا

جمع برداری را در مقابل جمع جبری بازگو می کند. لازم است برای جبران کاهش نیروی محرکه دور کلاف را افزایش داد. برای این منظور دور کلاف ضریب جدیدی خواهد داشت، که آن را ضریب توزیع سیم پیچی می نامند و از رابطه زیر تعیین و محاسبه می شود:

$$K_z = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2m}\right)}{q \sin\left(\frac{\pi}{2mq}\right)}$$

در این رابطه  $m$  تعداد فازهای موتور، و  $q$  تعداد شیارهایی است که در هر فاز زیر پوشش یک قطب قرار می گیرد که می توان آن را از رابطه  $q = \frac{z}{2Pm}$  محاسبه کرد.  
مثال: ضریب توزیع سیم پیچی الکتروموتور سه فاز ( $m = 3$ ) چهار قطب ( $2P = 4$ ) با تعداد شیارهای ۲۴ را بدست آورید.  
حل:

$$z = 24 \text{ و } m = 3 \text{ و } 2P = 4$$

$$q = \frac{z}{2Pm} = \frac{24}{4 \times 3} = 2$$

$$K_z = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2m}\right)}{q \sin\left(\frac{\pi}{2mq}\right)} = \frac{\sin\left(\frac{180}{2 \times 3}\right)}{2 \sin\left(\frac{180}{2 \times 3 \times 2}\right)} = \frac{0.5}{2 \sin(15)} = 0.966$$

ضریب سیم پیچی

حاصلضرب ضریب توزیع و ضریب کوتاهی وتر را ضریب سیم پیچی می گویند با  $K_d$  نمایش داده می شود.

$$K_d = K_p \times K_z = \sin\left(\frac{y_z \times \alpha_{ez}}{2}\right) \times \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2m}\right)}{q \sin\left(\frac{\pi}{2mq}\right)}$$

کاهش یا خنثی کردن اثر هارمونیک ها

وجود پس ماند مغناطیسی در هسته روتور و استاتور، و اثر متقابل میدانهای آنها بر همدیگر موجب می گردد که توزیع میدان در سطح استاتور از حالت سینوسی خارج شود.

منحنی آن، مطابق منحنی ABCFG شکل ۱۵ می شود. امواج را می توان به موج های DC، سینوسی و کسینوسی، که فرکانس آنها مضرب صحیحی از فرکانس موج اصلی باشد، تجزیه کرد. امواج حاصل از تجزیه موج اصلی هر قدر فرکانس بیشتری داشته باشند، از دامنه کمتری برخوردار خواهند بود. بدین علت اولین موج تجزیه شده که فرکانس آن با فرکانس موج اصلی برابر است از حداکثر دامنه برخوردار است. امواج تجزیه شده، که از جمع آنها موج اصلی بدست می آید و فرکانس هایشان مضرب صحیحی از موج اصلی می باشند، هارمونیک های موج اصلی نامیده می شوند. هارمونیک های یک موج را می توان از آنالیز سری فوریه بدست آورد. همانطوریکه در شکل های ۱۵ مشاهده می شود، شکل b (هارمونیک سوم) و شکل c (هارمونیک پنجم) موج از جمله هارمونیک های فرد می باشند که از دامنه قابل توجهی برخوردارند و بیشتر به غیر سینوسی شدن موج اصلی کمک می کنند. لازم به توضیح است که در تجزیه موج شکل ۱۵، هارمونیک های کسینوسی صفر می شوند و از هارمونیک های سینوسی فقط هارمونیک های فرد باقی می ماندند. برای آنکه هارمونیک مورد نظر را حذف کنیم گام سیم بندی را کسری می پیچیم. برای حذف هارمونیک سوم کافی است  $\frac{180}{3}$ ، و برای حذف هارمونیک پنجم  $\frac{180}{5}$ ، و برای حذف هارمونیک nام،  $\frac{180}{n}$  درجه الکتریکی گام کامل سیم بندی را کوتاه می کنیم. اگر  $\frac{180}{n}$  را به  $\alpha_{ez}$  (زاویه الکتریکی شیارها) تقسیم کنیم، کسری گام به دست می آید:

$$\text{کسری گام} = \frac{180}{n \times \alpha_{ez}}$$

n نوع هارمونیک است که در سیم بندی حذف می شود. برای هارمونیک نوع سوم  $n = 3$  و پنجم  $n = 5$  می باشد.

حداکثر کسری گام برای هارمونیک نوع سوم می باشد. اگر  $\epsilon$  ضریب کوتاهی گام برای تعیین گام سیم بندی، و  $y_p$  گام قطبی باشد و  $(1 - \frac{1}{n})$   $\epsilon =$  منظور شود، خواهیم داشت:

$$y_z = \epsilon \times y_p \Rightarrow y_z = (1 - \frac{1}{n}) \times y_p \quad (1)$$


ضریب کوتاهی و تر را می توان با جایگزین کردن مقادیر  $\alpha_{ez} = \frac{2\pi \times P}{Z}$  و  $y_z = \epsilon \times y_p$  از رابطه ساده تر زیر محاسبه کرد:

$$K_p = \sin \left( \frac{y_z \times \alpha_{ez}}{2} \right) = \sin \left( \frac{\epsilon \frac{Z}{2} \times \frac{2\pi P}{Z}}{2} \right) \Rightarrow K_p = \sin \left( \frac{\pi}{2} \times \epsilon \right)$$



$$\gamma = \frac{t \times Z}{m} \quad (2-3)$$

در رابطه (۲-۳) تعداد شیارهای استاتور،  $t$  تعداد طبقات سیم‌بندی، و  $m$  تعداد فازها می‌باشد.

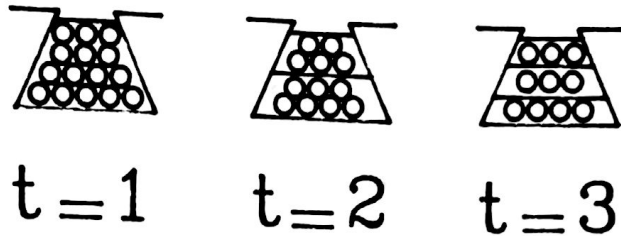

شکل ۱۶

$E$  نیروی محرکه موتور است که از ولتاژ شبکه، به اندازه افت ولتاژ سیم‌پیچ‌های هر فاز کمتر است اگر افت ولتاژ سیم‌پیچ هر فاز را به  $\Delta V$  و ولتاژ فازی شبکه را به  $V_{ph}$  نشان دهیم برای نیروی محرکه  $E$  موتور می‌توان نوشت:

$$E = V_{ph} - \Delta V \quad (2-4)$$

چون افت ولتاژ به درصد از رابطه  $\% \Delta V = \frac{\Delta V \times 100}{V_{ph}}$  به دست می‌آید اگر به جای  $\Delta V$  مقدار به دست آمده را منظور کنیم رابطه ۲-۴ به صورت زیر بیان خواهد شد.

$$E = V_{ph} - \frac{V_{ph} \times \% \Delta V}{100} \Rightarrow E = V_{ph} \left( 1 - \frac{\% \Delta V}{100} \right) \quad (2-5)$$

$\% \Delta V$  را بطور تقریبی از جدول زیر در محاسبات انتخاب می‌کنند.

تعداد قطبها	۲	۴	۶	۸
$\Delta V$ افت ولتاژ به درصد	۲	۲/۵	۳	۳/۵

حداکثر افت ولتاژ را تقریباً  $۳/۵\%$  در محاسبات در نظر می‌گیرند. رابطه (۲-۳) با منظور کردن رابطه (۲-۵) بصورت رابطه (۲-۶) بیان خواهد شد.


$$N_b = \frac{V_{ph} (1 - \% \Delta V)}{4/44 \times f \times \varphi_m \times \gamma \times K_d \times 0/95} \quad (2-6)$$

$۰/۹۵$  ضریب تورق است که این مقدار برای فرکانس ۵۰ هرتز و ضخامت ورق  $۰/۵$  میلی‌متر منظور شده است.

$$\varphi_m = B_m \times A \quad (2-7)$$



با توجه به شکل ۱۷ مقدار  $A$  را از رابطه  $A_{av} = \frac{S_{av}}{2P}$  بدست می آوریم.  $\frac{S_{av}}{2P}$  سطح متوسط هر قطب استاتور را که به شکل استوانه است بیان می کند.

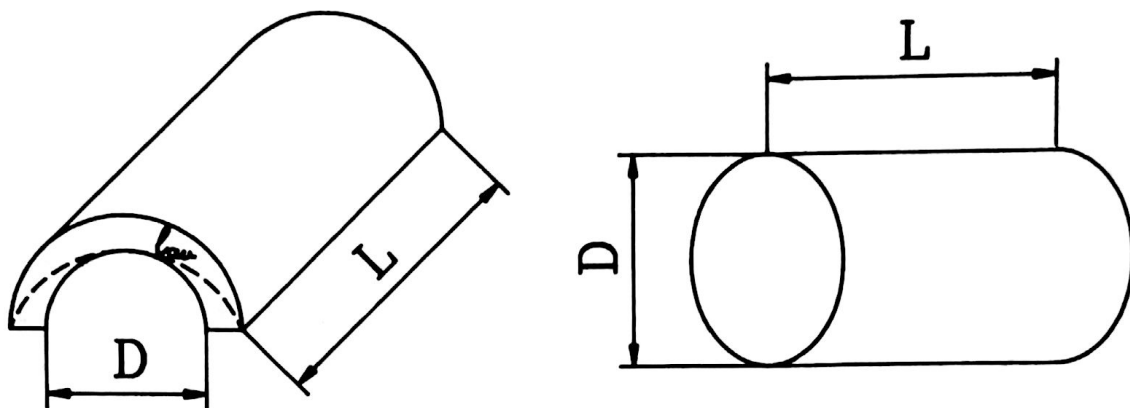

شکل ۱۷

$$S_{av} = l_{av} \times L \Rightarrow S_{av} = \frac{2}{\pi} l^{(1)} \times L = \frac{2}{\pi} D\pi L$$

$$A = \frac{S_{av}}{2P} = \frac{2DL}{2P}$$

$$\varphi_m = B_m \times A = \frac{B_m \times 2 \times D \times L}{2P} \quad (2-8)$$

در اینجا حرکت شار مغناطیسی طوری است که به صورت سینوسی در قطب توزیع می شود.

رابطه (۲-۸) را در رابطه (۲-۶) قرار می دهیم.

$$N_1 = \frac{V_{ph} (1 - \% \Delta V)}{4/44 \times f \times \frac{2 \times B_m \times L \times D}{2P} \times K_d \times 0.95 \times \gamma} \quad (2-9)$$

چون هر کلاف دو شیار را اشغال می کند تعداد دور هر کلاف از رابطه زیر بدست خواهد آمد: (۲۷) تعداد شیارها در هر فاز است و در رابطه ۱۰-۲ بطور کلی با  $\gamma$  بیان شده است) (در مخرج معادله عدد ۲ حذف می شود)

$$1- \quad l_{av} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} l_m \sin at \, dat = \frac{1}{\pi} [l_m \cos at]_0^{\pi} = \frac{l_m}{\pi} [-\cos \pi - (-\cos 0)]$$

$$= \frac{l_m}{\pi} [-(-1) - (-1)] \Rightarrow l_{av} = \frac{2}{\pi} l_m$$

$$N_b = \frac{V_{ph} (1 - \% \Delta V) \times 2P}{\frac{4}{44} \times f \times B_m \times L_s \times D_s \times K_d \times \gamma \times 0.95} \quad (2-10)$$

در رابطه (۲-۱۰)،  $V_{ph}$  ولتاژ فازی است. اگر موتور به صورت ستاره طراحی شود، در سیستم شبکه ایران  $V_{ph}=220v$ ، اگر موتور به صورت مثلث باشد،  $V_{ph}=380v$  (که همان ولتاژ خطی شبکه است) در محاسبات منظور می‌گردد.  $B_m$  ماکزیمم اندکسیون مغناطیسی است که از منحنی شماره ۱ [ $B_m = f(D)$ ] معلوم می‌شود.  $L_s$  طول هسته و  $D_s$  قطر داخلی هسته استاتور است و در رابطه (۲-۱۰) واحد هر دو به متر است.

مثال: موتور سه فاز ۳۶ شیار ۴ قطب مفروض است. می‌خواهیم استاتور این موتور را به صورت دو طبقه سیم‌بندی کنیم، اگر ولتاژ شبکه ۳۸۰ ولت و قطر استاتور  $D_s = 90 \text{ mm}$  و طول استاتور  $L_s = 45 \text{ mm}$  و  $f = 50 \text{ Hz}$  باشد، مطلوبست:

الف: تعداد دور هر کلاف موتور در اتصال ستاره در حذف هارمونیک سوم،

ب: تعداد دور هر کلاف موتور در اتصال مثلث در حذف هارمونیک پنجم.

حل:

الف: تعداد دور هر کلاف موتور در اتصال ستاره در حذف هارمونیک سوم،

$$Z = 36 \text{ و } 2P = 4 \text{ و } V_L = 380 \text{ و } t = 2 \text{ و } D_s = 90 \text{ mm}$$

$$L_s = 45 \text{ mm} \text{ و } f = 50 \text{ Hz} \text{ و } n_1 = 3 \text{ و } n_2 = 5$$

با توجه به قطر استاتور ( $D_s = 90 \text{ mm}$ ) و  $2P = 4$ ، و منحنی شماره ۱ ( $B_m = f(D)$ ) اندازه  $B_m$  برای موتور تقریباً  $\frac{Wb}{m^2} 0.84$  تعیین می‌شود.

$$\gamma = \frac{t \times Z}{m} = \frac{2 \times 36}{3} = 24$$

$$K_d = K_p \times K_z$$

$$K_p = \sin \left( \frac{y_z \times \alpha_{ez}}{2} \right) = \sin \left( \frac{\pi}{2} \times 4 \right)$$

$$\alpha_{ez} = \frac{P \times 360}{Z} = \frac{2 \times 360}{36} = 20^\circ$$

$$y_z = \varepsilon \times y_p \Rightarrow \varepsilon = 1 - \frac{1}{n_1} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \text{ و } y_p = \frac{Z}{2P} = \frac{36}{4} = 9$$

$$y_z = \varepsilon \times y_p = \frac{2}{3} \times 9 = 6$$

$$K_p = \sin\left(\frac{1 \times 20}{2}\right) = \sin 60 = 0.866 \quad \text{ضریب کوتاهی وتر}$$

$$\text{یا } K_p = \sin\left(\frac{\pi}{2} \times \frac{2}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0.866$$

$$K_z = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2m}\right)}{q \sin\left(\frac{\pi}{2mq}\right)}$$

$$q = \frac{z}{2Pm} = \frac{36}{4 \times 3} = 3$$

$$K_z = \frac{\sin\left(\frac{180}{2 \times 3}\right)}{3 \sin\left(\frac{180}{2 \times 3 \times 3}\right)} = \frac{\sin(30)}{3 \sin(10)} = 0.96 \quad \text{ضریب توزیع}$$

$$K_d = K_p \times K_z = 0.866 \times 0.96 = 0.83 \quad \text{ضریب سیم پیچی}$$

از جدول افت ولتاژها  $\Delta V = 2/5$  تعیین می شود

$$D_s = 0.090 \text{ m} \quad L_s = 0.045 \text{ m} \quad N_b = \frac{220 \cdot \left(1 - \frac{2/5}{100}\right) \times 4}{4/44 \times 50 \times 0.84 \times 0.045 \times 0.090 \times 0.83 \times 24 \times 0.95} = 60 \quad \text{دور}$$

ب : تعداد دور هر کلاف موتور در اتصال مثلث در حذف هارمونیک پنجم با دقت در محاسبات بالا می بینیم که در این حالت ولتاژ فازی را باید به جای ۲۲۰ برابر ۳۸۰ ولت منظور نمود. ضمناً ضریب سیم پیچی نیز تغییر می کند.

$$y_z = \varepsilon \times y_p$$

$$\varepsilon = 1 - \frac{1}{n_2} = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

$$y_z = \frac{4}{5} \times 9 = 7.2 \Rightarrow y_z = 7$$

$$K_p = \sin\left(\frac{7 \times 20}{2}\right) = 0.94$$

$$K_d = K_p \times K_z = 0.94 \times 0.96 = 0.90$$

ضریب سیم پیچی در اتصال مثلث

دور

$$N_b = \frac{380 \cdot \left(1 - \frac{2/5}{100}\right) \times 4}{4/44 \times 50 \times 0.84 \times 0.045 \times 0.090 \times 0.90 \times 24 \times 0.95} \approx 96$$

محاسبه قطر سیم مورد نیاز استاتور

از روی پلاک موتور اطلاعات زیر را برای محاسبه قطر سیم به دست می آوریم.

توان خروجی موتور =  $P$

ولتاژ تغذیه موتور =  $V$

راندمان موتور =  $\eta$

ضریب توان موتور =  $\cos\phi$

جریان دریافتی موتور با توجه به اطلاعات حاصل از رابطه (۱۱-۲) تعیین می شود:

$$I_L = \frac{P_2}{\sqrt{3} U_L \cos\phi} \quad (2-11)$$

در رابطه (۱۱-۲)،  $P$  بر حسب وات، و  $I_L$  بر حسب آمپر و  $V_L$  بر حسب ولت می باشد. پس از آن که مقدار جریان دریافتی موتور از شبکه معلوم شد، با توجه به اتصال موتور (ستاره یا مثلث) جریان فازی را تعیین می کنیم.

اگر اتصال ستاره باشد  $I_L = I_p$

اگر اتصال مثلث باشد  $I_p = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$

چگالی جریان را از منحنی شماره ۴ یعنی  $j = f(D)$  معین می کنیم. چگالی جریان مقدار جریانی است که هر میلی متر مربع از سیم آن را تحمل می کند و با واحد  $\frac{A}{mm^2}$  بیان می گردد. چگالی جریان به قطر و تعداد قطب های استاتور بستگی دارد. با معلوم شدن جریان هر فاز موتور و چگالی جریان، سطح مقطع سیم به  $mm^2$  و قطر سیم به  $mm$  به قرار زیر تعیین می شود.

$$\text{سطح مقطع سیم } (mm^2) S = \frac{I_p [A]}{j \left[ \frac{A}{mm^2} \right]}$$

$$\text{قطر سیم } (mm) d = \sqrt{\frac{4 \times S}{\pi}}$$

مثال: موتوری به مشخصات  $P = 1 \text{ Hp}$  و  $D = 90$  و  $2P = 4$  و  $\eta = 80\%$  و  $\cos\phi = 0.8$  و  $V_L = 380 \text{ V}$  مفروض است. با استفاده از منحنی شماره ۴  $j = f(D)$  محاسبات مورد نظر، قطر سیم را برای اتصال ستاره و مثلث موتور معین کنید.

$$I_L = \frac{P_2}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\phi} = \frac{1 \times 736}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.8 \times 0.8} = 1.74 \text{ A}$$

$$\lambda \text{ نوع اتصال} \Rightarrow I_P = I_L = 1/\sqrt{3} \text{ A}$$

$$\Delta \Rightarrow I_P = \frac{I_L}{\sqrt{3}} = \frac{1/\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 1 \text{ A}$$

با استفاده از منحنی شماره ۴ برای  $D = 90 \text{ mm}$  و  $2P = 4$ ، اندازه  $j = 6/2 \text{ A/mm}^2$  معین می شود.

$$S_\lambda = \frac{I_P}{j} = \frac{1/\sqrt{3}}{6/2} = 0.28 \text{ mm}^2$$

$$d_\lambda = \sqrt{\frac{4S}{\pi}}$$

$$d_\lambda = \sqrt{\frac{4 \times 0.28}{\pi}} \approx 0.60 \text{ mm}$$

قطر سیم برای اتصال ستاره

$$S_\Delta = \frac{1}{6/2} = 0.16 \text{ mm}^2$$

$$d_\Delta = \sqrt{\frac{4S}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 0.16}{\pi}} \approx 0.45 \text{ m.m}$$

قطر سیم برای اتصال مثلث

در مواردی که به پلاک موتور دسترسی نباشد یا مشخصات لازم در پلاک موجود نباشد، محاسبات را مطابق دستورات تقریبی زیر دنبال می کنیم. این محاسبات کاملاً دقیق نبوده و دقت محاسبات، تقریباً ۹۰٪ می باشد. با استفاده از محاسبات فوق، و تجربه و آزمایش، مقادیر مطلوب بدست می آید.

$$P_r = K B_m^2 D_r^2 L_r n_r \quad [\text{Kw}] \quad (12-2)$$

$P_r$ ، توان خروجی روتور، به کیلووات محاسبه می شود.  $K$  ضریب توان یابی است که از منحنی شماره ۲  $K = f(D)$  بدست می آید و به قطر روتور ( $D_r$ ) و تعداد قطب های موتور ( $2P$ ) بستگی دارد.  $B_m$  اندکسیون مغناطیسی است که از منحنی شماره ۱ [ $B_m = f(D)$ ] معلوم می شود.  $D_r$  قطر روتور به میلی متر، و  $L_r$  طول هسته استاتور یا روتور به میلی متر منظور می شود.  $n_r$  دور روتور در هر دقیقه است.

$$n_r = n_s (1 - \%S)$$

$n_s$  دور سنکرون یا دور میدان مغناطیسی دوار سطح استاتور است که در هر دقیقه استاتور را می بیند و  $S$  لغزش یا ضریب لنگی موتور است.  $S$  را از منحنی شماره ۳  $S = f(D)$  که به قطر روتور و تعداد قطب ها بستگی دارد معلوم می شود، و  $n_s$  را از

$n_s = \frac{f \times 120}{2P}$  تعیین می‌کنیم که  $f$  فرکانس شبکه و  $2P$  تعداد قطب‌های موتور است. راندمان ( $\eta$ ) و ضریب توان ( $\cos\phi$ ) به ترتیب از منحنی‌های شماره ۶ و ۵ بدست می‌آید. منحنی‌های ۶ و ۵ از تغییرات لگاریتمی برخوردارند و موقع تعیین مقدار موردنظر به دقت بیشتری نیاز می‌باشد.

ارتفاع یوغ استاتور ( $H_c$ )


ضخامت هسته یا ارتفاع هسته که فوران مغناطیسی از طریق آن مدار مغناطیسی را کامل می‌کند به قطر هسته استاتور، تعداد قطب‌ها، ماکزیمم اندکسیون سطح کار  $B_m$  و ماکزیمم اندکسیونی که در یوغ می‌تواند جاری شود بستگی دارد. بنابراین:

$$H_c = \frac{B_m \times D_s}{B_c \times P} \quad (2-13)$$

اندازه ارتفاع یوغ استاتور در شکل ۱۸ نشان داده شده است.  $B_c$ ، حداکثر اندکسیون یوغ، که در جدول زیر مشاهده می‌شود.  $B_m$  اندکسیون ماکزیمم است که از منحنی شماره ۱ بدست می‌آید، و  $D_s$  قطر استاتور، و  $P$  تعداد زوج قطبها است.

تعداد قطبها	۲	۴	۶
$B_c \text{ wb/m}^2$	۱/۴۵	۱/۴۸	۱/۵

جدول اندکسیون ماکزیمم یوغ استاتور

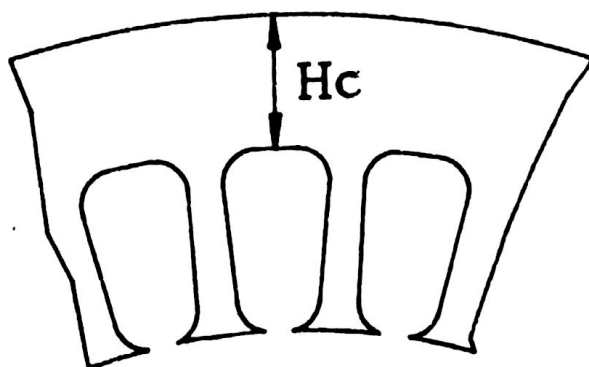

شکل ۱۸: نمایش ارتفاع یوغ استاتور

در رابطه (۲-۱۳)  $B_m$  و  $B_c$  بر حسب  $\text{Wb/m}^2$  یا تسلا، و  $D_s$  و  $H_c$  بر حسب میلی‌متر است.

اگر در فرمول  $H_c = \frac{B_m \times D_s}{B_c \times P}$  تغییر از ۲ قطب به ۶ قطب حدود ۵٪ مترمربع باشد، پس اگر  $B_c \approx 1/5 \text{ Wb/m}^2$  در نظر بگیریم، می توان از یوغ و  $D_s$  (قطر داخلی استاتور) تعداد قطب های موتور را حدس زد. رابطه (۱۳-۲) مشخص می کند که ارتفاع یوغ استاتور برای قطب معینی طراحی می شود اگر تعداد قطب ها افزایش یابد ارتفاع یوغ استاتور کاهش می یابد این نتیجه مهم حاصل می شود که در کاهش قطب های یک موتور نیاز به افزایش ارتفاع یوغ استاتور است تا هسته به اشباع نرسد و قدرت مورد نظر را تأمین کند. ولی افزایش قطب ها برای یک موتور معین از نظر اشباع مغناطیسی مسأله ساز نمی باشد. بنابراین در موتور معینی که برای قطب معینی طراحی شده است، کاهش قطب ها - به عبارت دیگر افزایش دور - مجاز نمی باشد زیرا در این حالت هسته به شدت داغ شده، و احتمال سوختن موتور بیشتر است.

**مثال:** موتور ۴ قطب به طول هسته  $L_s = 45 \text{ mm}$  و به قطر داخلی استاتور  $D_s = 90 \text{ mm}$  مفروض است. اگر فرکانس شبکه  $f = 50 \text{ Hz}$ ، و اتصال موتور به صورت ستاره، و  $V_L = 380.7$  باشد، مطلوبست:

۱- توان خروجی موتور

۲- توان دریافتی موتور

۳- قطر سیم مورد نیاز

**حل:**

$$P_y = KB_m^2 D_r^2 L_r n_r \quad \text{برای } 2P = 4 \text{ و } D_r = 90 \text{ mm}$$

$$N_s = \frac{120 \times f}{2P} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ r.p.m}$$

$$N_r = N_s (1 - \%S) = 1500 \left(1 - \frac{6/5}{100}\right) = 1402 \text{ r.p.m}$$

از منحنی شماره ۱  $B_m = 0.84 \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2}$  بدست می آید

از منحنی شماره ۲  $K = 1/75 \times 10^{-9}$  حاصل می شود

از منحنی شماره ۳،  $S = 6/5$  بدست می آید

$$P_y = 1/75 \times 10^{-9} \times 0.84^2 \times 90^2 \times 45 \times 1402 = 0.63 \text{ KW} \quad \text{توان خروجی}$$

از منحنی شماره ۶ و ۵ برای  $P_y = 0.63 \text{ KW}$ ، مقدار  $\eta = 0.75$  و  $\cos \phi = 0.75$  معین

می شود.

$$P_1 = \frac{P_y}{\eta} = \frac{630}{0.75} = 840 \text{ W}$$

توان دریافتی موتور

$$I_L = \frac{P_1}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\phi} = \frac{840}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.75} = 1.7 \text{ A}$$

در اتصال ستاره  $I_P = I_L = 1.7 \text{ A}$

از منحنی شماره ۴  $j = 6/2 \frac{\text{A}}{\text{mm}^2}$  بدست می آید.

$$S = \frac{I_P}{j} = \frac{1.7}{6/2} = 0.567 \text{ mm}^2$$

قطر سیم  $d = \sqrt{\frac{4S}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 0.567}{\pi}} \approx 0.6 \text{ mm}$

### اثر تغییرات ولتاژ در سیم پیچی الکتروموتورهای جریان متناوب

اگر یک موتور برای ولتاژ معینی طراحی شده باشد بخواهیم این الکتروموتور را برای ولتاژ دیگری تغییر دهیم، آنگاه دور هر کلاف و سطح مقطع سیم در صورت داشتن خازن از روابط زیر تعیین می شوند.

$$\text{تعداد دور اصلی هر کلاف} \times \frac{\text{ولتاژ جدید}}{\text{ولتاژ اصلی}} = \text{تعداد دور هر کلاف در سیم پیچی جدید}$$

$$\text{سطح مقطع اصلی} \times \frac{\text{ولتاژ اصلی}}{\text{ولتاژ جدید}} = \text{سطح مقطع جدید برای سیم ها}$$

$$\text{قطر سیم جدید} = \text{قطر سیم اصلی} \times \sqrt{\frac{\text{ولتاژ اصلی}}{\text{ولتاژ جدید}}}$$

$$\mu\text{F ظرفیت خازن اصلی} \times \left(\frac{\text{ولتاژ اصلی}}{\text{ولتاژ جدید}}\right)^2 = \text{ظرفیت خازن جدید}$$

**مثال:** الکتروموتور یک فاز ۳۶ شیار با مشخصات زیر برای ولتاژ ۱۱۵ ولت طرح شده

است. مشخصات این الکتروموتور را برای ولتاژ ۲۳۰ ولت بدست آورید.

مشخصات اصلی:

گام کلافها	۱-۵	و	۱-۷	و	۱-۹
دور کلافها	۲۳ دور	و	۲۵ دور	و	۲۸ دور

$$\text{قطر سیم اصلی} = 1.0 \text{ mm}$$

**حل:**

$$\text{تعداد دور هر کلاف} \times \frac{230}{115} = \text{تعداد دور اصلی هر کلاف} \times \frac{\text{ولتاژ جدید}}{\text{ولتاژ اصلی}}$$

بنابراین دور هر کلاف دو برابر می شود و مشخصات دور جدید کلافها بقرار زیر خواهد



بود:

مشخصات اصلی:

گام کلانها ۱-۵ و ۱-۷ و ۱-۹  
 دور هر کلاف جدید ۲۳×۲=۴۶ و ۲۵×۲=۵۰ و ۲۸×۲=۵۶

$$\text{قطر سیم جدید} = \sqrt{\frac{\text{ولتاژ اصلی}}{\text{ولتاژ جدید}}} \times \text{قطر سیم اصلی} = 1 \times \frac{115}{230} = 0.70 \text{ mm}$$

$$\text{ظرفیت جدید خازن} = \left(\frac{\text{ولتاژ اصلی}}{\text{ولتاژ جدید}}\right)^2 \times C = \left(\frac{115}{230}\right)^2 \times C = \frac{1}{4} C$$

تبدیل سیم مسی به آلومینیومی و بالعکس

بعضی از کارخانجات تولید کننده، به جای سیم مسی از سیم آلومینیومی استفاده می کنند که در تجدید سیم بندی با مسئله تبدیل سیم مسی به آلومینیومی یا برعکس مواجه می شویم. بنابراین لازم است چگونگی تبدیل سیم های مسی به آلومینیومی یا برعکس را مورد بررسی قرار دهیم.

در تعویض سیم ها به یکدیگر نباید مقاومت اهمی سیم پیچ قبل و بعد از تعویض تغییر کند، یعنی:

مقاومت اهمی سیم پیچ هر فاز آلومینیومی  $R_{Cu} = R_{Al}$  مقاومت اهمی سیم پیچ هر فاز مسی

$$\rho_{Cu} \times \frac{L}{A_{Cu}} = \rho_{Al} \times \frac{L}{A_{Al}}$$

چون دور کلاف ها نباید تغییر کند، لذا طول کلاف در دو نوع سیم ثابت می ماند.

$$\frac{A_{Al}}{A_{Cu}} = \frac{\rho_{Al}}{\rho_{Cu}} = \frac{\chi_{Cu}}{\chi_{Al}} \Rightarrow x_{Al} = \frac{1}{\rho_{Al}} = 35 \quad \chi_{Cu} = \frac{1}{\rho_{Cu}} = 56$$

$$\frac{\pi D_{Al}^2}{4} = \frac{56}{35} \times \frac{\pi D_{Cu}^2}{4} \Rightarrow d_{Cu} = \sqrt{\frac{35}{56}} \times d_{Al} = 0.793 d_{Al}$$

$$\frac{\pi D_{Cu}^2}{4} = \frac{35}{56} \times \frac{\pi D_{Al}^2}{4} \Rightarrow d_{Al} = \sqrt{\frac{56}{35}} \times d_{Cu} = 1.26 d_{Cu}$$

مثال: معادل سیم مسی، سیم آلومینیوم به قطر ۱/۵ میلی متر کدام است؟

$$d_{Cu} = \frac{35}{56} \times 1/5 = 1/18 \approx 1/20$$

محاسبه معادل سیم های مسی برای مقاطع معین

در تجدید سیم بندی الکتروموتورها ممکن است سیم مورد نیاز الکتروموتورها در دسترس نباشد، یا در الکتروموتورهای پر قدرت که به سیم های مقطع بزرگ نیاز است، فرم دادن کلاف ها مشکل می باشد.

برای رفع این مشکل روابط زیر را در محاسبات بکار می بریم.

$$S = S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_n$$

$$\frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi d_1^2}{4} + \frac{\pi d_2^2}{4} + \dots + \frac{\pi d_n^2}{4}$$

$$d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 + \dots + d_n^2} \quad (2-14)$$

اگر  $d_1 = d_2 = d_3 = \dots = d_n$  باشد، یعنی از یک سیم با مقطع معین، بخواهیم معادل سیم مورد نیاز را به دست آوریم می توانیم رابطه (۲-۱۴) را به قرار زیر ساده کنیم.

$$d = \sqrt{nd_1^2} \Rightarrow d_1 = \frac{d}{\sqrt{n}}$$

$d_1$  قطر سیم جایگزین و  $d$  قطر سیم اصلی است و  $n$  تعداد رشته های سیم جایگزین شونده می باشد.

مثال: چند رشته سیم  $0.50$  میلی متری می تواند معادل سیم  $0.70$  میلی متری باشد.

$$d_1 = \frac{d}{\sqrt{n}} \Rightarrow n = \frac{d^2}{d_1^2} = \frac{(0.70)^2}{(0.50)^2} = 2 \quad \text{رشته} \quad \text{حل:}$$

مثال: چه سیم مسی اگر با سیم  $0.70$  میلی متر مسی موازی شود معادل سیم مسی  $0.80$  میلی متری خواهد شد.

$$d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2} = d^2 = d_1^2 + d_2^2 \quad \text{حل:}$$

$$(0.80)^2 = (0.70)^2 + d_2^2$$

$$d_2^2 = 0.15 \Rightarrow d = 0.30 \text{ m.m}$$