

۱) استاتور

شامل یک مدار مغناطیسی است که از هسته مورق و سیم بیجی های معمولاً توزیع شده در داخل شبارها تشکیل شده است.

۲) روتور


روتور موتورهای القابی به دو صورت زیر ساخته می شوند:

(الف) روتور سیم بیجی شده:

که یک سیم بیجی سه فاز مانند استاتور است و در شبارهای یک هسته مغناطیسی مورق قرار دارد و توسط سه عدد وینگ لغزان و زغال به بیس راه دارد.

ب) روتور فرسنای:

که تشکیل شده است از یک هسته مغناطیسی مورق استوانهای شکل با سوراخ های محوری در روی آن . این سوراخ ها به وسیله الومینیوم (باشد) پوشیده و در دو طرف بالا و پایین اتصال کوتاه می شوند تا یک مدار بسته پذید آید.

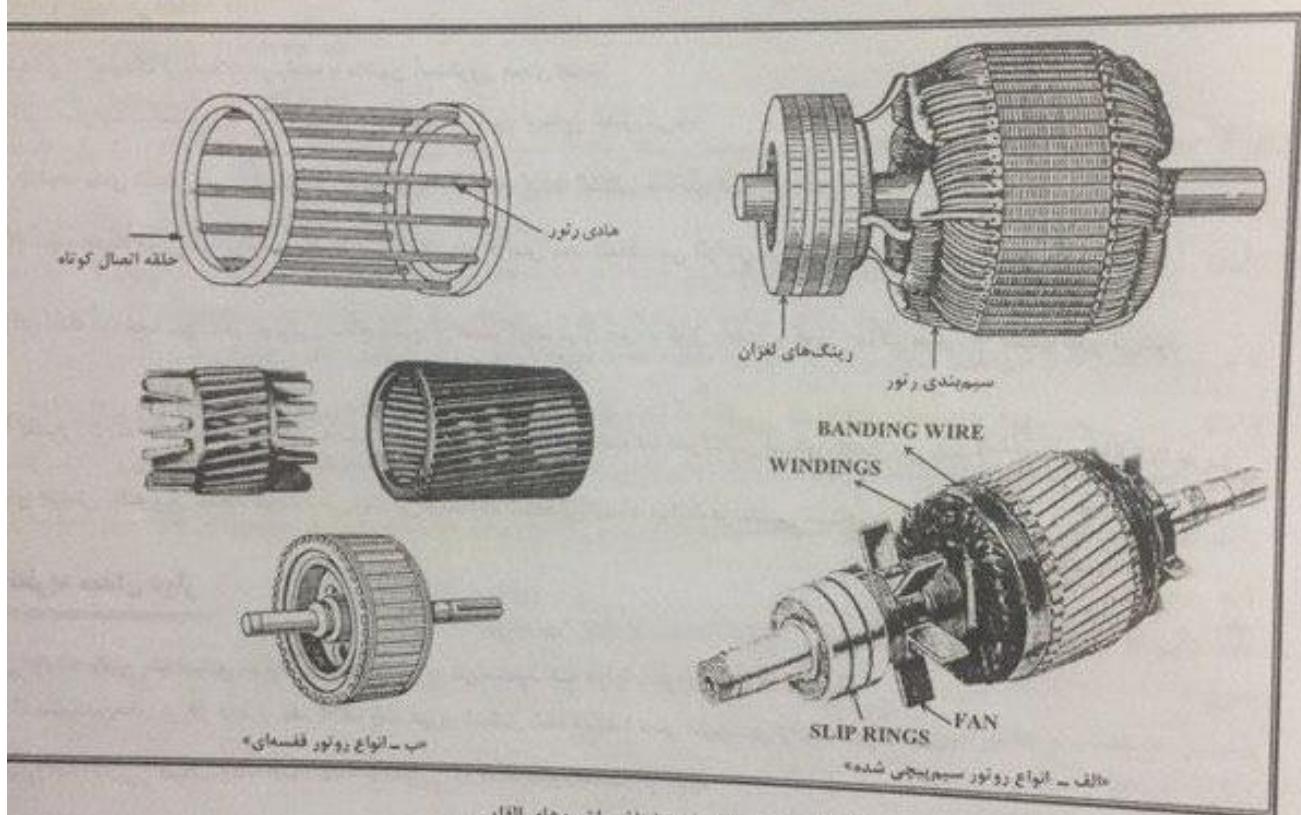

شکل ۱-۵- قسمت های مختلف موتورهای القابی

مفهوم لغزش در ماشین‌های الکتری

$$\Delta N = N_t - N_m$$

به اختلاف سرعت میدان دوار روتور (N_r) و سرعت محور روتور (N_m) سرعت لغزش می‌گویند به عنی

$$S = \frac{\Delta N}{N_t} = \frac{N_t - N_m}{N_t}$$

$$\%S = S \times 100 = \frac{N_t - N_m}{N_t} \times 100 \quad (5-11)$$

نکته ۱۳: در بعضی از کتب به لغزش ضریب لشکر موتور نیز می‌گویند.

نکته ۱۴: در موتورهای القایی چند سرعت به قرار زیر موجود است

۱- سرعت میدار دوار استاتور نسبت به استاتور (N_s): که همان سرعت سکرون است $(N_s = \frac{120f_s}{p})$

۲- سرعت میدان دوار روتور نسبت به استاتور (N_t): این سرعت نیز برابر سکرون است

۳- سرعت محور روتور نسبت به استاتور (N_m): کمتر از سرعت سکرون بوده و از رابطه زیر قابل محاسبه است

$$N_m = N_s(1-S)$$

۴- سرعت میدان دوار روتور نسبت به محور روتور:

$$N_t - N_m = N_s - N_m = SN_s \quad (5-12)$$

۵- سرعت محور روتور نسبت به میدان دوار استاتور:

$$N_m - N_t = N_m - N_s = -SN_s \quad (5-13)$$

۶- سرعت میدان دوار روتور نسبت به میدان دوار روتور:

$$N_m - N_t = N_m - N_s = -SN_s \quad (5-14)$$

۷- سرعت میدان دوار روتور نسبت به میدان دوار استاتور: همواره برابر صفر است

نکته ۱۵: با توجه به یکی بودن سرعت جرخیش میدان دوار استاتور با میدان دوار روتور رابطه

$$\%S = \frac{N_t - N_m}{N_t} \times 100 = \frac{N_s - N_m}{N_s} \times 100 \quad (5-15)$$

کلکه مثال ۳: در یک موتور القایی سه فاز $f_s = 50\text{ Hz}$ ، ۴ قطب سرعت بارداری روتور 1440 rpm است. لغزش این موتور چند درصد است؟

$$1440 \quad (1) \\ 120 \quad (2) \\ 20 \quad (3) \\ 4 \quad (4)$$

پاسخ:

$$N_s = \frac{120f_s}{p} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500\text{ rpm} \quad \%S = \frac{N_s - N_m}{N_s} \times 100 = \frac{1500 - 1440}{1500} \times 100 = 4\%$$

بعضی در حالت بارداری سرعت روتور ۴% کمتر از سرعت سکرون است

کلکه مثال ۴: در یک موتور القایی سه فاز ۴ قطب $f_s = 50\text{ Hz}$ ، لغزش بار نامی ۵% است. سرعت حرکت روتور چقدر است؟

$$1500 \quad (1) \\ 120 \quad (2) \\ 960 \quad (3) \\ 1140 \quad (4)$$

$$\%S = 5\% \rightarrow S = 0.05$$

پاسخ: گزینه ۴

$$N_s = \frac{120f_s}{p} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500\text{ rpm} \Rightarrow N_m = N_s(1-S) = 1500(1-0.05) \Rightarrow N_m = 1425\text{ rpm}$$

کلکه مثال ۵: موتور القایی ۴ قطب در سرعت 1500 rpm می‌چرخد. سرعت دوران میدان دوار حاصل از جریان‌های رومیزی نسبت به

محور روتور چند rpm است؟

$$1500 \quad (1) \\ 500 \quad (2) \\ 2000 \quad (3)$$

$$N_s = \frac{120f_s}{p} = \frac{120 \times 50}{4} \rightarrow N_s = 1500\text{ rpm}$$

$$N_t - N_m = N_s - N_m = 1500 - 1000 \rightarrow N_t = 500\text{ rpm}$$

پاسخ: گزینه ۲

طبق این رابطه با قطع شدن یک فاز، دو میدان دور را استگرد با جلورونده (ترم اول ($B_{eq}(t)$) و جیگرد با عقب روته (ترم دوم ($B_{eq}(t)$)) وجود نماید بهطور که

$$B_{eq}(t) = B_f(t) + B_b(t) \Rightarrow \frac{B_f(t)}{B_b(t)} = 2 \quad (5.5)$$

بعنی با قطع شدن یک فاز نسبت دامنه میدان را استگرد به جیگرد برابر ۲ می شود. پس اگر یک فاز قطع شود ماشین می تواند در جهت راستگرد شتاب بگیرد (التبه به شرطی که ماشین بدون بار باشد)

نکته ۷: جنبه هر دو فاز b و c قطع شوند داریم

$$B_{eq}(t) = B_{m_{pb}} \cos(\omega_s t + \varphi) \cos \alpha \quad (5.6)$$

با تبدیل حاصلترین به حاصل جمع و ساده سازی داریم

$$B_{eq}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} B_{m_{pb}} \cos(\omega_s t + \varphi + \alpha) + \frac{1}{\sqrt{2}} B_{m_{pb}} \cos(\omega_s t + \varphi - \alpha) = B_f(t) + B_b(t) \quad (5.7)$$

در مساحت

$$\frac{B_f(t)}{B_b(t)} = 1 \quad (5.8)$$

پس اگر دو فاز قطع شود (ماشین بکفار باشد) نمی تواند در هیچ جهتی بچرخد

نکته ۸: اگر بین سرعتی های موجود در یک ماشین ۲ فاز اختلاف زاویه مکانی وجود نداشته باشد با اعمال سه حریمان سیتوسی که اختلاف فاز $c - b$ ۱۲ دارد دامنه میدان برای بد حسواره صفر می شود

قولید گشتاور در یک موتور القایی

همانطور که دیدیم جنبه استگرد یک موتور القایی سه فاز به تبیکه وصل شود میدان دوری (B_f با B_b و B_{eq}) در فاصله هوازی سین استگرد و روتور با سرعت سنتکرون شروع به چرخش می کند. این میدان دور میله های روتور که در این لحظه ساکن هستند را قطع می کند لذا یک ولتاژ (E_{ind}) در آن القاء می کند. به علت اتصال کوتاه بودن روتور این ولتاژ القایی باعث ایجاد حریانی در هادی های روتور می شود. وجود این حریان سبب می شود که روتور نیز یک میدان دور (Br) ایجاد کند که میدان نیز با همان سرعت سنتکرون و در همان جهت می گردد. ($N_f = N_r$) از تأثیر متقابل این دو میدان گشتاوری بر مجموعه روتور و استگرد وارد می شود و چون استگرد ساکن است پس روتور در جهت گشتاور ایجاد شده شتاب می گیرد. مقدار این گشتاور از رابطه زیر بدست می آید:

$$\bar{T}_e = KB_f \times B_g = KB_f \times B_{net} \Rightarrow |\bar{T}_e| = KB_f B_{net} \sin \delta \quad (5.9)$$

نکته ۹: در رابطه فوق δ زاویه میدان دور روتور و میدان برایند بوده و به تام زاویه گشتاور معروف است.

نکته ۱۰: طبق رابطه اخیر گشتاور متناسب با ضرب خارجی بردار جگالی میدان استگرد و روتور است.

نکته ۱۱: طبق رابطه اخیر برای اینکه گشتاور تولیدی مخالف صفر باشد باید لولا دو میدان هم سرعت بوده و تابع دیگر اختلاف فاز باشد پس بدین ترتیب موتور شروع به گردش کرده و سرعت آن از صفر شروع به افزایش می کند. حد فوقانی سرعت روتور (N_m با ω_m) برابر سرعت سنتکرون (N_f یا ω_f) است. یعنی اگر سرعت روتور برای سرعت سنتکرون شود سرعت سینی استگرد و روتور صفر شده لذا ولتاژ القایی در روتور و درتیجه حریان و میدان روتور و گشتاور القایی صفر می شود در نتیجه سرعت روتور کاهش می باید اما به محض اینکه سرعت روتور کمتر از سرعت سنتکرون شود دوباره در آن ولتاژ القاء می شود و سرعت بالا می بود. لذا در عمل سرعت می باری موتور های القایی کمی کمتر از سرعت سنتکرون است.

نکته ۱۲: طبق توضیحات فوق سرعت روتور موتور القایی همچوთ نمی تواند برابر سرعت سنتکرون شود لذا به آن موتور آسنکرون گویند


کمتر مثال ۲: اگر روتور یک ماشین القایی با سرعت سنتکرون گوشش کند. آنگاه:

۱) ولتاژ القایی در روتور صفر است.

۲) حریان روتور صفر است.

۳) گشتاور موتور صفر است.

پاسخ: گزینه «۳»

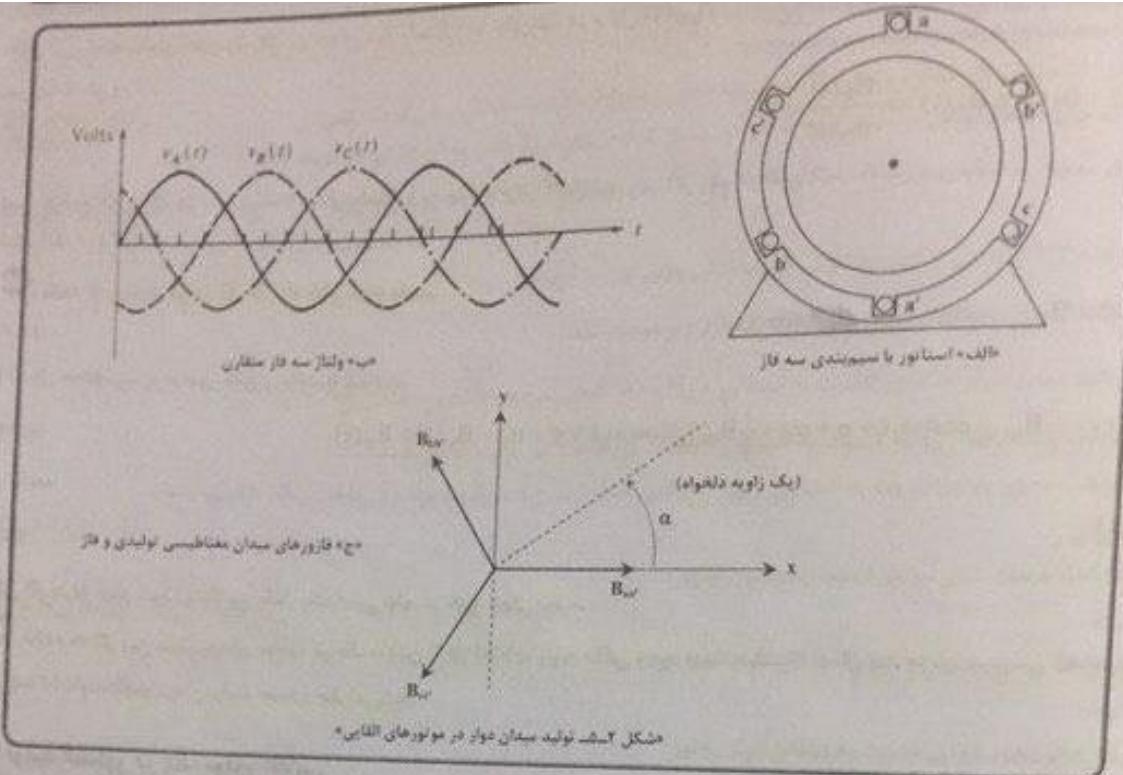

در شکل «۵-۲-الف» دو سیمیندی فاز A به صورت '33 و دو سیمیندی فاز B به صورت 'bb و دو سر سیمیندی فاز C به صورت 'cc نشان داده شده است. می خواهیم ببینیم که چنانچه سه جریان سینوسی با اختلاف فاز زمانی $\pi/2$ (شبکه سه فاز) به صورت شکل «۵-۲-ب» به اعمال کنیم و ضعیت میدان معناطیسی بوجود آمده در فاصله هوابی جگونه خواهد بود اگر معادله جریان سه فاز سینوسی باشد ذرای این سیمیندیها:

$$I_{ab}(t) = I_0 \cos(\omega_0 t + \phi - 1/2 \pi c) \quad (Q-1)$$

$$i_{cc'}(t) = I_m \cos(\omega_s t + \varphi - \pi + \alpha^* c)$$

در اثر عبور حریان های فوق الذکر سه میدان مغناطیسی به صورت شکل «۲-۵-ج» ایجاد می شود که از نظر مکانی 120° با یکدیگر خلاف فاز دارند. معادله میدان تولیدی هر فاز در یک زاویه دلخواه مانند α در شکل «۲-۵-ج» به صورت زیر بدست آمد:

$$B_{cc'}(1) = K_b l_m \cos(\omega_s t + \varphi - 12^\circ) e \cos(\alpha - 12^\circ m) \quad (4-7)$$


$$B_{eq}(t) = B_{m'}(t) + B_{bb'}(t) + B_{cc'}(t) = \frac{\tau}{\tau} K_b l_m \cos(\omega_s t + \varphi - \alpha) = \frac{\tau}{\tau} B_{mph} \cos(\omega_s t + \varphi - \alpha) \quad (4.3)$$

C نکته عز در شکل ۲-۵-الف چنانچه یکی از فازها مثلاً فاز C قطع شود داریم:

$$B_{sq}(t) = B_{mp_h} \cos(\omega_s t + \varphi - \alpha) + \frac{1}{r} B_{mp_h} \cos(\omega_s t + \varphi + \alpha + \varepsilon^\circ) \quad (A.4)$$

حاصلضرب به حاصل جمع و سادهسازی داریم:

(۵-۴) **ساده‌سازی دارایی**

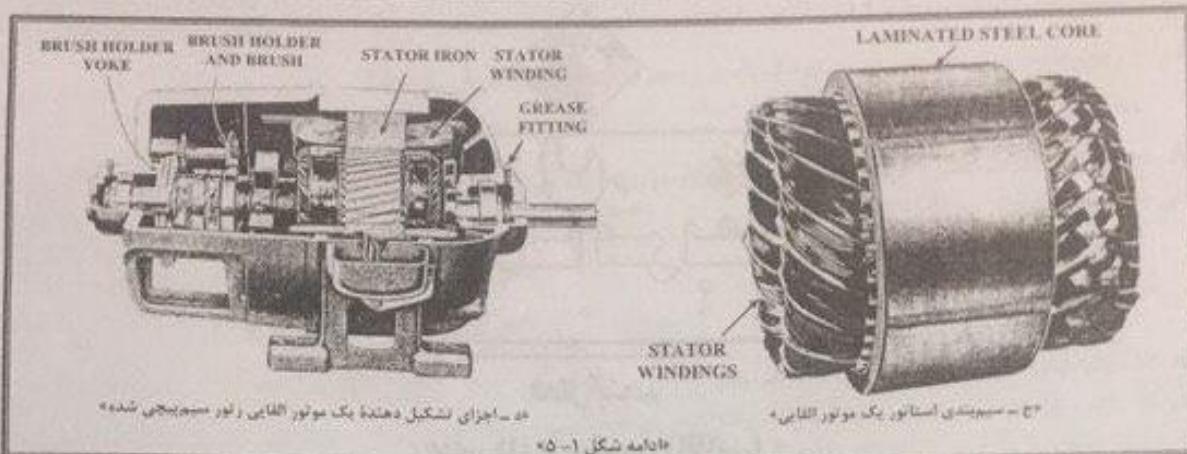

نکته ۱: روتورهای قفسه ای فالد قلب بندی خاص می باشد لذا این نوع روتور می تواند با هر نوع استاتوری (با هر چند تا قطب) کار کند اما روتورهای سیم بندی شده دارای قطب بندی بوده لذا فقط در صورتی می توانند گشتاور تولید کنند که قطب های روتور با استاتور یکی باشد.

نکته ۲: در موتورهای صمعنی بر قدرت (روتور سیم بیجی) معمولاً به جای استفاده از یک سیم بیجی سه فاز در روتور از یک سیم بیجی دو فاز استفاده می شود.

نکته ۳: در هر دو نوع روتور ذکر شده در فوق، سیم بیجی ها و یا میله های روتور اتصال کوتاه می باشد.

نکته ۴: به منظور کاهش نلغات فوکو هسته استاتور و روتور گذرهای موتورهای AC به صورت ورقه ورقه ساخته می شود.

نکته ۵: بین روتور و استاتور فاصله هوایی وجود دارد ، اندازه این فاصله هوایی باید تا حد امکان کوچک باشد در غیر این صورت حرارت زیادی در ماشین بولید می شود . ضمناً کاهش فاصله هوایی سبب کاهش نلغات و کاهش جریان مغناطیسی کنده و می باری شده و ضربی قدرت روتور را افزایش بخورد می بخشد.

کلکه مثال ۱: گدامیک از جملات در رابطه با ماشین آستنکرون صادق است؟

(۱) اگر اتصال میلت استاتور به ستاره تبدیل شود تنها امیدانس استاتور تقلیل می باید

(۲) جنابه بجای شمش مسی، شمشهای الومسیومی جایگزین گردد. گشتاور حداقل تغییر می کند

(۳) جنابه فاصله هوایی در اثر تراش یک لایه نازک از روتور افزایش باید، نلغات مس افزایش می باید.

(۴) اگر تعداد دور سیم بیج روتور دو برابر و سطح مقطع آن نصف گردد، در آن صورت کوبیل راماندار و کوبیل حداقل روتور، $\frac{1}{8}$ مقادیر تظمیر می شود.

پاسخ : گزینه «۳» با اثراش حلول فاصله هوایی رلوکتانس افزایش یافته لذا اندوکتانس استاتور کاهش می باید $\frac{N_s^2}{R_m} = L_{ss}$ لذا جریان می باری افزایش یافته و در نتیجه نلغات مسی زیاد می گردد (که نتیجه آن از دیدار حرارت در ماشین است).

نظریه میدان دوار

شکل «۱-۵» مقطع یک استاتور مربوط به یک ماشین جریان متناوب سه فاز را نشان می دهد که در آن

(۱) سیم بندی های هر فاز فقط از یک کلاف چند دوری تشکیل شده است (بعنی سیم بندی از نوع منظرکز است)

(۲) محور مغناطیسی این سیم بندی ها به اندازه m° با یکدیگر اختلاف فاز دارند.

$$N_s = \frac{12 \times f_s}{P} \quad \& \quad N_m < \frac{12 \times f_s}{P} \Rightarrow P < \frac{12 \times f_s}{N_m} \Rightarrow P < 6 \text{ rev}$$

و چون P عددی صحیح است لذا باشین \checkmark قابلی است

$$N_s = \frac{12 \times f_s}{P} = \frac{12 \times 60}{6} = 1200 \text{ rpm}$$

$$\%S = \frac{N_s - N_m}{N_s} \times 100 = \frac{1200 - 1150}{1200} \times 100 = 4.17\%$$

(الف)

(ب)

(ج)

۱) سرعت میدان دور اسکنور سنت به اسکنور همان 1200 rpm است

۲) سرعت محور روتور نسبت به اسکنور در صورت مسئله 115 rpm دارد شده است

$$N_r - N_m = 1200 - 1150 = 50 \text{ rpm}$$

$$N_m - N_s = 1150 - 1200 = -50 \text{ rpm}$$

علامت منفی نشان می‌دهد که سرعت محور روتور کمتر از سرعت میدان دور اسکنور است

۴) سرعت محور روتور نسبت به میدان دور روتور

۵) سرعت میدان دور روتور نسبت به میدان دور اسکنور

۶) سرعت میدان دور روتور نسبت به اسکنور همان 1200 rpm

۷) سرعت میدان دور روتور نسبت به میدان دور اسکنور

کلکه مثال ۷: اسکنور یک موتور القابی سه فاز با روتور سیم‌بندی شده و ۶ قطب به یک منبع 50 Hz و روتور آن به یک منبع 50 Hz وصل است

سرعت‌های باری ممکن در روتور این موتور چند rpm می‌باشد؟

A) 1200

B) 2200

C) 1000

D) 1400

پاسخ: گزینه «A» سرعت میدان دور اسکنور نسبت به یک مرجع ساکن (نظیر خود اسکنور) برابر است با

$$N_s = \frac{12 \times 60}{P} = \frac{12 \times 60}{6} = 1200 \text{ rpm}$$

سرعت میدان دور روتور نسبت به یک مرجع ساکن (نظیر اسکنور) برابر است با

$$N_r = \frac{12 \times 60}{P} = \frac{12 \times 60}{6} = 1200 \text{ rpm}$$

از آنجایی که سرعت میدان دور اسکنور و روتور باید با یکدیگر برابر باشند باید محور روتور با سرعت به انداد اختلاف دو سرعت فوق گردش نماید

لذا

$$N_m = N_s - N_r = 1200 - 1000 = 200 \text{ rpm}$$

اگر قطب‌بندی روتور طوری باشد که میدان دور روتور در خلاف جهت میدان دور اسکنور بحرخد باید برابر باشد نه بحرخد

میدان دور اسکنور و با سرعتی برابر با مجموع دو سرعت N_s و N_r بحرخد یعنی

$$1200 + 1000 = 2200 \text{ rpm}$$

C نکته ۱۶: در موتورهای القابی فرکانس حریان در روتور و اسکنور در حالت دائمی مختلف یکدیگر می‌باشد اما شرط لازم برای ایجاد گشتاور در کلیه ماشین‌های الکتریکی گردان یکی بودن تعداد قطب‌های روتور و اسکنور است یعنی اگر تعداد قطب‌های روتور و اسکنور یکی باشند گشتاور القابی همواره صفر می‌شود

C نکته ۱۷: جنایجه در یک موتور القابی با روتور سیم‌بندی شده پایانه‌های روتور توسط ولتاژ مناسب تغذیه شده و پایانه‌های اسکنور اتصال گوتاه شوند باز هم موتور قادر به تولید گشتاور کار نمایم می‌باشد در این صورت روتور طبق قانون لenz در خلاف جهت میدان دور روتور خواهد جرخد نا ولتاژ القابی در اسکنور کاهش یابد

کلکه مثال ۸: اگر پایانه‌های اسکنور یک موتور القابی با روتور سیم‌بندی شده سه فاز را بر روی سه مقاومت مساوی اتصال گوتاه نموده و سپس روتور را از طریق حلقه‌های لغزان خود توسط یک ولتاژ سه فاز متقارن با فرکانس نامی تغذیه اسکنور، تغذیه کنیم، در این صورت کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

۱) موتور قادر به ایجاد کوبیل بایدار نبوده و در نتیجه حرکت نمی‌کند.

۲) موتور با ایجاد کوبیل بایدار در سمت خلاف گردش میدان مغناطیسی دور حاصل از روتور به حرکت در می‌آید

۳) موتور با جریان راولندزی نسبتاً کمی نسبت به حالتی که موتور در شرایط عادی کار می‌کرد، کار می‌کند.

۴) از هر نظر مشابه شرایط متعارف ماشین بحرکت در می‌آید

پاسخ: گزینه «D» موتور در جهت معکوس کار می‌کند.

حدود تفسیرات لغزش در ماشین‌های القابی



(۱) جنایه $A \leq S =$ باشد، بعنی $N_m < N_{m\text{بوده}} + \text{ماشین در تاچیه موتوری} \times \text{باشد به طوریکه } S = \text{مربوط به لحظه راهاندازی} \rightarrow S = 0$ مربوط به حالت بی‌باری است.

(۲) جنایه $0 < S < N_m$ بوده و ماشین در تاچیه مولیدی عمل می‌کند.

(۳) جنایه $S > N_m$ ممکن است موتور یا ماشین در تاچیه ترمی (plugging) باشد.

نکته ۱۸: در تاچیه مولیدی جهت حرکت روتور و استاتور یکی است و فقط سرعت معکوس روتور از سرعت میدان دور استاتور بیشتر است.

نکته ۱۹: علیق توضیعات فوق در حالت کلی لغزش ماشین القابی می‌تواند از -45° تا $+30^\circ$ باشد.

نکته ۲۰: جنایه A فرکانس منبع تغذیه استاتور باشد. فرکانس جریان هادی‌های روتور (f_r) از رله زیرو به دست می‌باشد.

نکته ۲۱: علیق رابطه اخیر در موتورها اینواره داریم:

(۱) در لحظه راهاندازی جون $A = S =$ است، لذا $f_r = f_s$ است.

(۲) در بی‌باری جون $\Rightarrow S = f_s - f_r$ است.

کلیه مثال ۹: فرکانس جریان روتور یک موتور القابی $8V - 2\pi \text{ rad/s}$ با سرعت 1425 دور در دقیقه می‌جذبه.

چند Hz است؟

$$N_s = \frac{12 \times f_s}{P_s} = \frac{12 \times 5}{4} = 15 \text{ rpm} \rightarrow S = \frac{N_s - N_m}{N_s} = \frac{12 - 1425}{15} = -0.5 \text{--}$$

(۱)

پاسخ: گزینه «۴»

$$f_r = S f_s = -0.5 \times 5 = -2.5 \text{ Hz}$$

کلیه مثال ۱۰: یک موتور القابی 2π قطب به یک موتور سینکرون A قطب و 5 Hz متصل است. سرهای استاتور هر دو ماشین به منبع سه فاز 5 Hz متصل است و لی سرهای روتور موتور القابی باز است. اگر مجموعه را موتور سینکرون بجذب خاند، سیستم فرکانس نیزرو محركه القابی دو سر روتور در حالی که موتور القابی در جهت میدان بجذب خاند به زمانی که موتور القابی در خلاف جهت میدان بجذب خد چلندر است؟

$$N_m = N_s = \frac{12 \times f_s}{P_s} = \frac{12 \times 5}{4} \rightarrow N_m = 15 \text{ rpm}$$

(۲)

(۱)

پاسخ: گزینه «۳» موتور سینکرون مجموعه را من جرجدان سایر این

$$N_{SA} = \frac{12 \times f_s}{P_A} = \frac{12 \times 5}{4} = 15 \text{ rpm}$$

$$S = \frac{N_{SA} - N_m}{N_{SA}} = \frac{12 - 15}{15} \Rightarrow S = -0.2$$

سرعت میدان گردان سویور القابی برابر است با

$$S_r = \frac{N_{SA} + N_m}{N_{SA}} = \frac{12 + 15}{15} \Rightarrow S_r = 1.2$$

لغزش موتور القابی زمانی که میدان گردان در جهت روتور بجذب خد عبارت است از

$$\frac{f_r}{f_s} = \frac{S_r f_s}{S_r f_s - S_m} = \frac{1.2}{1.2 - 1} \Rightarrow \frac{f_r}{f_s} = 2$$

و لغزش برای حالتی که میدان گردان خلاف جهت روتور بجذب خد برابر است با

نکته ۲۲: با توجه حای دو فاز از سه فاز استاتور لغزش در لحظه تعویض جای دو فاز برای $S = 2$ می‌شود.

کلیه مثال ۱۱: یک موتور القابی در بار نامی با لغزش 6% در حال کار است اگر تاکنین جهت چرخش آن با تعویض جای دو فاز معکوس شود.

لغزش در لحظه تعویض جای دو فاز، لغزش در کار دائمی در جهت معکوس به ترتیب چند درصد می‌شود؟

$$S_{new} = 2 - S = 2 - 0.06 = 1.94 \Rightarrow S_{new} = 194\%$$

(۱) ۱۹۲ و ۸٪

(۲) ۲۰۸ و ۸٪

(۳) ۲۱۰ و ۸٪

(۴) ۲۱۲ و ۸٪

پاسخ: گزینه «۱»

در کار دائمی در جهت معکوس لغزش برای همان 6% می‌باشد زیرا باز موتور بدون تعییر مانده است.