




برابر با سر فصل درسی دوره کاردانی ماشین ابزار

# طراحی و ساخت قید و بستهها

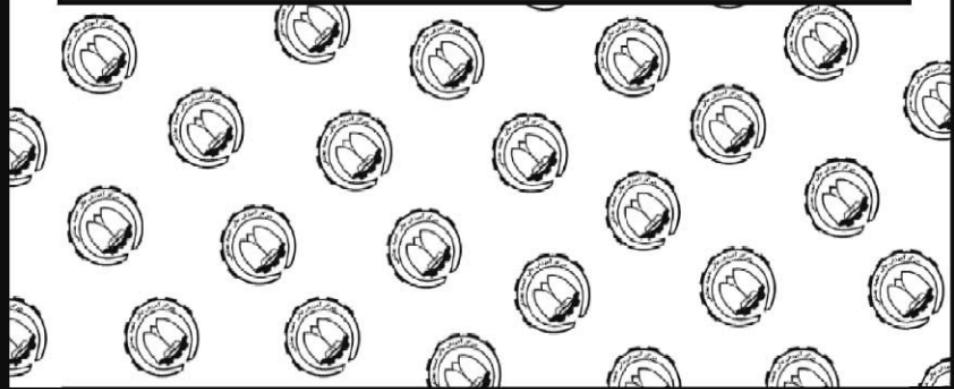

## شناسنامه جزوه

نام جزوه : طراحی و ساخت قید و بستهها

نام گردآورنده : مهندس مهدی صمدیان

بر اساس : سر فصل درسی دوره کاردانی ماشین ابزار (۱۳۷۴)

## هدف

در دوره کارданی گروه مکانیک رشته ساخت و تولید گرایش ماشین ابزار، درسی به نام طراحی و ساخت قید و بستهای وجود دارد که سه واحد است و مدت زمان آن ۲ ساعت نظری و ۴ ساعت عملی در هفته می باشد. هدف از گنجاندن این درس در دوره کاردانی ماشین ابزار در سرفصل درسها به قرار زیر بیان شده است:

فرآگیر پس از گذراندن این واحد درسی انواع قید و بست را می شناسد و آنها را می سازد.

مطابق با سرفصل پس از پایان این درس از فراگیر انتظار می رود که:

- ۱) قید و بست را تعریف نماید.
- ۱-۱) دلیل استفاده از قید و بست را بیان نماید.
- ۱-۲) راهنمای (جیگ) را تعریف نماید.
- ۱-۳) تفاوت قید و راهنمای را بیان نماید.
- ۱-۴) کاربرد قید و راهنمای را بیان کند.
- ۱-۵) انواع قید و راهنمای را نام ببرد.
- ۲) اصول طراحی جیگها را شرح دهد.
- ۳) با در نظر گرفتن محدودیتهای حرکتی کار، مؤثرترین روش موقعیت دهنی را تعیین کند.
- ۴) روبند (گیره) مناسب برای بستن قطعه کار را طرح کند.
- ۵) شابلون لازم برای کنترل قطعه ساخته شده را بشناسد.
- ۶) قید و بست مناسب برای فرزکاری، تراش کاری، سوراخ کاری، نشانه گذاری و ... را طراحی نماید.
- ۷) مواد اولیه مناسب را انتخاب کند.
- ۱-۷) روش ساخت مناسب برای قطعه های تشکیل دهنده قید و بست را انتخاب نماید.
- ۲-۷) قطعه های تشکیل دهنده قید و بست را بسازد.
- ۳-۷) قطعه های ساخته شده را برابر نقشه بروی هم سوار گذارد.
- ۴-۷) قید و بست ساخته شده را امتحان کند.
- ۸) قید و بست ساخته شده را عییب یابی کند.
- ۹) عییب قید و بست ساخته شده را برطرف گذارد.
- ۱۰) نکات ایمنی و حفاظتی را رعایت کند.

# ساعتیهای تدریس و مقدار نمره هر بخش، برای با سرفصل

جلد	نمره	سرفصل	ریز مطالب	نظری عملی
۱	۰/۷۵	قید و بست را تعریف نماید.	تعریف قید و بست	- ۴
		دلیل استفاده از قید و بست را بیان نماید.	کاربرد و اهمیت صفتی، قید و بست	-
		راهنمای (جیگ) را تعریف نماید.	تعریف راهنمای	-
		تفاوت قید و راهنمای را بیان نماید.	-	-
		کاربرد قید و راهنمای را بیان کند.	-	-
	۱	انواع قید و راهنمای را نام ببرد.	قید و بست سوراخ کاری، تراش کاری، فرزکاری، نهاده زنی، نشانه گذاری، قیدهای مخصوص و قیدهای استاتدارد نهاده زنی	۲
۲	۱/۲۵	اصول طراحی جیگها را شرح دهد.	اصول طراحی جیگ، موقعیت دهی، گیره بندی، قضاچای آزاد، ثبات و استحکام، وظیله قسمتهای یک جیگ، ارائه چند جیگ نمونه	۶
		با در نظر گرفتن محدودیتهای حرکتی کار، مؤثرترین روش موقعیت دهی را تعیین کند.	تعاریف قید موقعیت دهنه، وظیله سیستم موقعیت دهی، موضوع دهی غیر ضروری، اصل موضوع دهی شش نقطه ای، موضوع دهنه ها، موضوع دهی از سطوح استوانه ای، موضوع دهی مخروط، موضوع دهی شکل	۷
		روبند (گیره) مناسب برای بستن قطعه کار را طرح کند.	چند نمونه معروف صفتی، قید گیره بندی، تعریف ها، شرایط سیستم گیره بندی، وضعیت گیره علاوه بر طراحی گیره ها، وسائل گیره بندی، گیره های صفحه ای ساده، چند نمونه معروف صفتی	۸
۳	۱/۲۵	شابلن لازم برای کنترل قطعه ساخته شده را بشناسد.	اندازه گیری حدی، اندازه گیری موقعیت دهنه و اندازه گیری مرکب، معروفی چند نمونه معروف صفتی، اصول طراحی جیگ کنترل قطعه ساخته شده	۹
		قید و بست مناسب برای فرزکاری، تراش کاری، سوراخ کاری، نشانه گذاری و ... را طراحی نماید.	موارد استفاده از انواع قید و بست، عناصر امنی تشکیل دهنه یک جیگ یا فیکسچر، اصول طراحی قید و بستهای سوراخ کاری، تراش کاری، فرزکاری، نشانه گذاری و ...	۱۰
		جمع نمره و ساعت نظری	۳۴ ساعت	-
۴	۰/۷۵	مواد اولیه مناسب را انتخاب کند.	شناسایی مواد مورد استفاده در ساخت قید و بست	هم زمان با جلسه نظری ۱ و ۲
		روش ساخت مناسب برای قطعات تشکیل دهنه قید و بست	شناسایی اصول انتخاب روش مناسب برای ساخت قطعه های قید	هم زمان با جلسه نظری ۳...۱۲
۵	۰/۷۵	قطعه های تشکیل دهنه قید و بست را بشناسد.	شناسایی اصول ساخت قطعه های قید و بست	هم زمان با جلسه نظری ۱۳
		قطعه های ساخته شده را برابر نقشه بروی هم سوار کند.	شناسایی اصول موئیز قطعه دهنده	هم زمان با جلسه نظری ۱۴
۶	۰/۷۵	قید و بست ساخته شده را امتحان کند.	بررسی اصول امتحان کردن قید و بست ساخته شده	هم زمان با جلسه نظری ۱۵
		قید و بست ساخته شده را عیب یابی کند.	بررسی نحوه عیوب یابی قید و بست ساخته شده	هم زمان با جلسه نظری ۱۶
۷	۰/۷۵	عیوب قید و بست ساخته شده را برطرف کند.	روش رفع عیوب در تیید و بست	هم زمان با جلسه نظری ۱۷
		نکات ایمنی و حفاظتی را رعایت کند.	شناسایی نکته های ایمنی و حفاظتی در ساخت قید و بست	هم زمان با جلسه نظری ۱۸
۸	۱۲/۲۵	جمع نمره و ساعت عملی	۶۸ ساعت	-
		جمع	۶۸ ساعت	۲۰

<b>طراحی و انتخاب صحیح بست ها</b> <b>انواع بست ها</b>	<b>فصل اول ..... ۱ - ۵</b> <b>مقدمه</b> <b>تئیه یک ابزار با در نظر گرفتن جنبه اقتصادی آن</b> <b>تعريف (قید و سی)</b> <b>تعريف (جیگها، راهنمایها)</b> <b>نقش جیگها ذر عملیات تولید</b> <b>تفاوت جیگ با فیکسچر</b> <b>تعريف (فیکسچرهای قیدها)</b> <b>اهداف کاری</b> <b>اصول طراحی جیگ و فیکسچر</b> <b>مراحل کارگاه ماشین ابزار</b> <b>روش طراحی</b>
<b>فصل چهارم ..... 32 - 48</b> <b>جیگهای سوراخکاری</b> <b>هدایت ابزار</b> <b>انواع جیگ های سوراخکاری</b>	
<b>فصل پنجم ..... 49 - 55</b> <b>فیکسچرهای فرز کاری</b> <b>جزئیات فیکسچر فرز کاری</b> <b>روشهای فرز کاری</b> <b>انواع فیکسچرهای فرز کاری</b>	
<b>فصل ششم ..... 56 - 59</b> <b>فیکسچرهای تراشکاری</b> <b>وسایل نگهداری قطعه برای تراشکاری</b> <b>فیکسچرهای سنگ زنی</b> <b>خان زدن یا دندانه زنی</b>	<b>فصل دوم ..... 6 - 15</b> <b>موقعیت دهی و وسایل موقعیت دهنده</b> <b>درجه آزادی</b> <b>وظیفه سیستم موقعیت دهنده</b> <b>انتخاب سیستم موضع دهی</b> <b>موقعیت دهی غیر ضروری</b> <b>اصل موضع دهی شش نقطه ای</b> <b>موقعیت دهنده ها</b>
<b>فصل هفتم ..... 60 - 64</b> <b>جیگ و فیکسچرهای نشانه گذار</b> <b>موارد استفاده جیگ و فیکسچرهای نشانه گذار</b> <b>عناصر اصلی یک جیگ یا فیکسچر نشانه گذار</b> <b>وسایل نشانه گذاری</b> <b>نمونه هایی از جیگ و فیکسچرهای نشانه گذار</b>	<b>چند نمونه از موضع دهنده ها شامل :</b> <b>(مسطح - استوانه ای - مخروطی - V شکل )</b>
<b>فصل هشتم ..... 65 - 66</b> <b>مونتاژ جیگ ها و فیکسچرها</b> <b>سوار کردن برشهای جیگ</b>	<b>فصل سوم ..... 16 - 31</b> <b>گیره بندی و وسایل آن</b> <b>وضعيت گیره ها</b> <b>طراحی گیره ها</b> <b>وسایل گیره بندی</b> <b>نیروهای گیره ای در اپرسیونهای (مراحل) مختلف</b> <b>گیره های صفحه ای ساده</b>

**فصل نهم..... 67 - 75**

اندازه گیری های حدی

لزوم استفاده از اندازه گیرهای حدی

اصل تایلور

تلرانس اندازه گیر های حدی

سایش مجاز شابلونها

جنس شابلونهای حدی

طراحی اندازه گیرهای حدی

نمودار

**قسمتیات ..... 76 - 79**

تستهای کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

**80 - 81 .....**

## فصل اول:

### مقدمه:

در سال ۱۷۹۴ در واشنگن شخصی به نام « ویتنی »، قطعات ده قبضه تفنگ ساخته شده خود را رویهم سوار نمود و این عمل تعجب صنعتگران حاضر را در بر داشت . بطوریکه آنها مدتیها بدنیال دستیاری به این شیوه تولید؛ یعنی تولید قطعات بصورت « یدک پذیر » بودند و بدین منظور حتی از خود « ویتنی » نیز روش تولید قبضه های تفنگ را جویا شدند و او در پاسخ اظهار داشت؛ که « این یک راز است ». اصطلاح *JiG* نیز ریشه در کلمه *MAGIC* دارد . البته گفته می شود که او لین بار در ساعت سازیهای سوئیس قید و بست ها استفاده شد و گترش یافت و حتی با پیدايش ماشینهای دقیق *NC* استفاده از قید و بست ها کم نشد.

اهمیت طراحی و ساخت قید و بست ها در راستای تولید و کنترل قطعات، پیوسته مورد نظر تولید کنندگان مختلف بوده است. تولید قطعات با شکل یکسان و دقت ثابت در حدائق زمان ممکن، گیره بندی آنها استحکام و صلیبت قطعه هنگام برآورده برداری، تعویض و جابجایی قطعه با ساده ترین روش ممکن، جایگزینی همه قطعات پس از تعویض در یک وضعیت ثابت درون گیره ها، عاملی است که پیش بینی و طراحی مناسبی را طلب میکند و هر چه این پیش بینی ها در طرح دقیق تر صورت گیرد بر کفیت، دقت و زمان تولید قطعه اثر گذاشته و در نهایت بر قیمت تولید قطعه تأثیر بسزایی خواهد داشت . به همین دلیل اعتقاد بر این است که حجم کار ابزارهای یک محصول در تولید سری، تقریباً پنج تا ده برابر حجم طراحی خود محصول می باشد . پس باستی دلایل کافی و منطقی برای این کار (طراحی ابزار) وجود داشته باشد.

تهیه یک ابزار با در نظر گرفتن جنبه اقتصادی آن:

اگر قیمت یک ابزار اهمیت داشته باشد، قیمت مجاز آن معمولاً باستی با کاهش قیمت بعلت استفاده از این ابزار و تعداد قطعاتی که باید تولید شود، رابطه داشته باشد . حدائق تعدادی که می باید تولید شود تا بتواند هزینه مشخصی را مجاز سازد به کمیت « سریز » که با  $Q$  نشان می دهند موسوم است .

$Q$  : تعداد قطعاتی که باید تولید شود .

$$Q = \frac{Z}{X-Y}$$

$Z$  : هزینه عملیات بدون ابزار(فیکسچر)

$Y$  : هزینه عملیات با ابزار(فیکسچر)

مثال) در یک شرکت سازنده ادوات راهسازی سالانه ۵ دستگاه سنگ شکن تولید می شود . برای ماشینکاری (شامل گذاشتن و برداشتن قطعه ، تنظیم ، ماشینکاری و...) یک قطعه از این دستگاه بدون فیکسچر نیاز به ۵ ساعت فرزکاری با هزینه هر ساعت ۸۰۰۰ تومان می باشد . پیش بینی می شود با ساخت فیکسچر زمان ماشینکاری به ۲ ساعت کاهش یابد . در صورتیکه هزینه ساخت فیکسچر ۸۰۰۰۰ تومان باشد ، آیا ساخت فیکسچر صرفه اقتصادی دارد ؟

تعریف ( قید و بست ) : قید و بست ها نگهدارنده ای هستند که با بکار گیری آنها می توان قطعات مشابه هم را با دقت مورد نیاز تولید ، کنترل و یا مونتاژ کرد.

با استفاده از این وسایل موقعیت قطعه نسبت به مبنای (ماشین ابزار، خودرو،...) تعیین می شود. قید و بند ها هادی ابزار نیز می باشد.

**تعریف(جیگها، (اهنماها) :** جیگها و سایلی هستند که در عملیات سوراخکاری، برقوکاری، قلاویزکاری، سوراخ تراشی و غیره بکار می روند.

**نقش جیگها در عملیات تولید به قرار زیر است :**

**الف- افزایش تولید      ب- بالا بردن دقیق عملیات**

**ج- کاهش قیمت تمام شده محصول      د- قابل تعویض و یکسان کردن قطعات**  
تفاوت میگ با فیگسپر : جیگ علاوه بر نگهداشتن قطعه کار، ابزار برشی را هدایت می کند. این وسیله مهارت را از ماشین به قطعات کمکی آن انتقال داده و انجام دقیق عملیات ساخت را بوسیله کارگران غیر ماهر می سازد.

**تعریف(فیگسپرهای، قیدها) :** فیگسچرها وسیله ای هستند که قطعه کار را برای انجام عملیات مختلف بطور قابل اطمینانی نسبت به ماشین کار، ثابت نگه می دارند. فیگسچر ابزارش را مانند جیگها راهنمایی نمی کند.

۱- تکی  
۲- سری  
۳- گروهی

دو حالت کلی برای تولید وجود دارد. دستگاهی که صرفاً یک کار انجام می دهد مانند پیچ تراشی که از زمان شروع تا انتهای فقط پیچ تراشی می کند در سایزهای مختلف، و دستگاهی که چند کار انجام می دهد: مثل ماشینهای ابزارچه دستی باشد چه پیشرفته (مانند تراش، فرز، دریل، سنگ، صفحه تراشی، خان کشی(تولید گروهی) جیگها و فیگسچرها عمدها در کارگاههای گروهی کاربرد دارند. مانند ایران خودرو و ماشین سازی.

\* اهداف کاری : ۱- سرعت عمل      ۲- دقیق انجام کار      ۳- راحتی انجام عملیات      ۴- اقتصادی بودن

**اصول طراحی جیگ و فیگسپر :**

**(locating) موقعیت دهنده**

۱. اطمینان حاصل کنید که قطعه کار بخوبی نگهداشته شده است.
۲. موقعیت دهنده را طوری قرار دهید که برآده ها مانع تنظیم نشوند.
۳. اگر منظور ماشینکاری یک قطعه ریختنی یا چکش کاری شده است، موقعیت دهنده را قابل تنظیم در نظر گیرید.
۴. برای جلوگیری از بوجود آمدن خطأ در موقعیت دهی به قطعه، در طرح خود وسایل خطأ سنج را پیش بینی کنید.
۵. طراحی باید طوری باشد که کلیه نقاط موقعیت دهنده در معرض دید کارگر قرار گیرند.
۶. موقعیت دهنده را چند مرحله ای طرح کنید (یعنی ابتدا موقعیت را با یک موقعیت دهنده وسیس با موقعیت دهنده های دیگر تنظیم کنید)

## ب) گیره بندی (clamping)

۱. گیره ها را طوری قرار دهید که در مقابل نیروهای برشی حداکثر مقاومت را داشته باشد.
۲. وضعیت بستن گیره ها باید طوری باشد که در کار تغییر شکل به وجود نیاورند.
۳. در صورت امکان، گیره ها را باید با بدنه فیکسچر یکپارچه بسازید.
۴. گیره بندی و موقعیت دهنده ها باید طوری طرح شوند که حرکات آنها روان و طبیعی صورت گیرد.

## ج) فضای آزاد (Free Space)

۱. برای ایجاد تغییرات احتمالی اندازه کار، به قدر کافی فضای آزاد در نظر گیرید.
۲. برای حرکات دست کار گر فضای کافی پیش بینی کنید.
۳. اطمینان حاصل نمایید که برای برآده ها جای کافی در نظر گرفته اید و همچنین در صورت ایجاد پلیس، فضای لازم برای برداشتن قطعه پس از انجام کار، پیش بینی کرده اید.

## د) ثبات و استحکام (Stability)

۱. برای آشکار شدن نصب ناموزون دستگاه (منظور جیگ و فیکسچر) برای آن چهار پایه پیش بینی کنید تا در صورت عدم توازن این امر به راحتی مشاهده گردد و همچنین اطمینان حاصل نمایید که نیروهای وارد به دستگاه در منطقه محصور با خطوط مرتبط کننده پایه ها، عمل می کنند.
۲. وسیله را تا حدی که عملیات ایجاب می نماید محکم بسازید.
۳. در صورت لزوم امکاناتی را پیش بینی کنید که به کمک آنها بتوان دستگاه را موقعیتی داده و به میز کار یا محور دورانی ماشین قابل پیچ باشد.

## و) جابجا کردن:

وسیله را تا حد ممکن سبک و قابل حمل بسازید و مطمئن شوید که گوشه های تیز وجود نداشته باشد و در صورت سنگین بودن آن دسته هایی برای بلند کردن پیش بینی کنید.

## ه) گلیات:

۱. برای بحداقل رساندن قیمت و جلوگیری از عیب کردن زیاد دستگاه بعلت پیچیدگی پیش از حد آن در، طراحی ساده ای ارائه دهید.
۲. تا حد ممکن قطعات استاندارد و متداول بکار ببرید.
۳. نصب و باز کردن کار از روی دستگاه را آزمایش کنید. استفاده از روش طرحی که بر اساس آن دستگاه بر حول قطعه طراحی می شود منجر بوجود آوردن اینگونه خطای گردد.

## مراحل کارگاه ماشین ابزار:

هدف از برنامه ریزی، تعیین اقتصادی ترین روش تولید یک قطعه خاص با در نظر گرفتن وسیله ای که در دسترس است می باشد و بدین ترتیب ممکن است در مورد روش انتخاب شده مجبور به مصالحه شویم . معمولاً برنامه ریزی مدتی قبل از شروع ماشین کاری قطعات انجام میگیرد تا بدین ترتیب :

۱. ابعاد و اندازه مراud خام مشخص شوند.
۲. احتیاجات ابزاری هر ماشین برآورد شوند.
۳. جیک و فیکسچر وابزارها و مقیاس ها را بتوان طراحی و تولید کرد.
۴. نیروی کار مطالعه گردد.
۵. تخمین دقیقی از زمان لازم برای ماشین کردن قطعه بتوان زد.

ترتیب ماشین کردن بستگی به اندازه کارگاه ، نوع مهارت نیروی انسانی و ماشینهای که در اختیار هستند ، خواهد داشت . حجم جزئیاتی که در ورقه انجام مراحل کار درج می گردد وقتی کم خواهد بود که طراحی برای یک کارگاه ماشین ابزار باشد ولی وقتی طراحی برای یک کارخانه تولیدی صورت می گیرد ، مراحل انجام کار خیلی مفصل و با تغییلات زیاد خواهد بود . در حالت اخیر نقشه ها غالباً نشان دهنده ابعاد ماشین ها برای انجام هر عمل خاص می باشد . در این نقشه ها اغلب برای عملیاتی که به بازرگانی های مرحله به مرحله تیاز دارند مورد استفاده قرار می گیرد و نقشه های اصلی فقط به بمنظور بازرگانی های نهایی میباشند .

## (وش طراحی:

طراحی می بایستی از روی برنامه باشد زیرا هدف آن تولید روش کار است . اگر از مراحل زیر تبعیت شود عمل طراحی ساده شده و موثرتر خواهد بود :

۱. برای درک وظیفه هر قطعه و شناخت اهمیت نسبی عملی که آن قطعه انجام می دهد ، باید نقشه آن مطالعه گردد . با مطالعه این نقشه معلوم می گردد که آیا تلرانس های ابعادی آن برای تولید قطعه دلخواه مناسب می باشد ؟ و همچنین از فضای آزاد لازم بین قطعات درموقع مونتاژ اطمینان حاصل می شود . در نتیجه مطالعه این نقشه ، طراح با مشکل ، اندازه و وزن قطعه آشنا شده و معلوم می گردد که آیا احتمال بوجود آمدن مسائل توازن و تعادل وجود دارد ؟
۲. در فهرستی که ابعاد قطعاتی باید ماشین شوند نوشته یا آن ابعاد را با دایره مشخص کنید . معلوم کنید که آیا خشن تراشی و سپس پرداخت سطوح لازم است و همچنین ابعاد مهم را معین کرده و بخصوص ابعادی که در تعیین محل موضع دهنده ها موثرتر هستند در نظر گیرید .

۳. یک نقشه کلی از مراحل کار را بوجه به قوانین اصولی زیر تهیه نماید .

- الف . در اولین مرحله ممکن حداقل یکی از اطلاعات ساخت را قید کنید . برای مثال ، در هنگام تراش انتهای کار را صاف کنید یا یک سطح بزرگ را در هنگام سنگ زدن تسطیح کنید . اغلب میتوان بطور همزمان اطلاعات دومی را نیز قید کرد . مثلاً سوراخی عمودی در سطح کار زده شود .

ب. از هر تنظیم، یشترین تولید مسکن را حاصل کنید. باید دانست که هر مرحله تنظیم جدید، دقت را کاهش می دهد زیرا ترانسنهای ماشینکاری می باید هم روی قطعه کار و قطعات جیگ و فیکچر و هم روی ابزار ماشین پیش بینی شوند.

ج. برای آنکه از رابطه دقیق بین طرحها و خصوصیات هندسی قطعه مطمئن شوید، همیشه برای انجام هر مرحله عمل بعدی مبنای کار خود را تا حد ممکن، همان مرحله عمل اولیه قرار دهید. در صورتیکه مرحله عمل اولیه بعلت اعمال مجددی که بر روی آن صورت گرفته است دیگر قادر به تأمین مبنای ناشد از فردیکرین مراحل بعدی یعنوان مبنای استفاده کرده وکلیه اندازه گیری ها را نسبت به آن بستجید.

د. در صورت امکان عملیات مشابه را با یکدیگر گروه بندی کنید (برای مثال عملیات سوراخکاری را ردیف کنید) با این عمل در زمان جایجاً قطعه صرفه جویی شده و به کار اداره نظارت پیشرفت کار، کمک می شود.

۵. عملیات دقیق مثل پرداخت سطوح را در مراحل آخر ماشین کاری انجام دهید، تا بدین ترتیب صدمه خوردن سطوح مهم به حداقل برسد.

➤ تذکر: ممکن است سطوحی از قطعه، پرداخت نهایی نشده باشد ولی با این وجود دقت کافی را از نظر آنکه یعنوان مرجع در نظر گرفته شوند، دارا می باشد.

و. در مراحل مهم کار، عملیات بازرسی را انجام دهید تا بدین ترتیب از کوشش یهوده بر روی قطعاتی که بطور نادرست ماشین شده اند جلوگیری شود.


ز. قبل از آنکه سطحی را برای موضع دهی استفاده کنید، عملیات پلیسه برداری را انجام دهید.  
ح. اطمینان حاصل کنید که تمام قسمتها از نظر وضعیت قرار گرفتن کنترل شده اند.

۴. مراحل عمل نقشه کشی را بازرسی نمایید تا مطمئن شوید که تمام قسمتهايی که باید ماشین شوند در نقشه آورده شده و آنگاه مراحل عمل را به اتمام برسانید.

## فصل دوم:

### «موقعیت دهنده و وسائل موقعیت دهنده»

درجه آزادی: در شکل ۱ جسم نشان داده است که در فضای آزاد است در این شرایط جسم دارای شش درجه آزادی است . سه درجه آزادی مربوط به انتقال و سه درجه دیگر مربوط به دوران می باشد . البته حرکت در دو جهت محورهای  $X$  و  $Y$  و  $Z$  و گردش در حول این سه محور در دو جهت مخالف ، کلاً دوازده درجه آزادی وجود خواهد داشت .

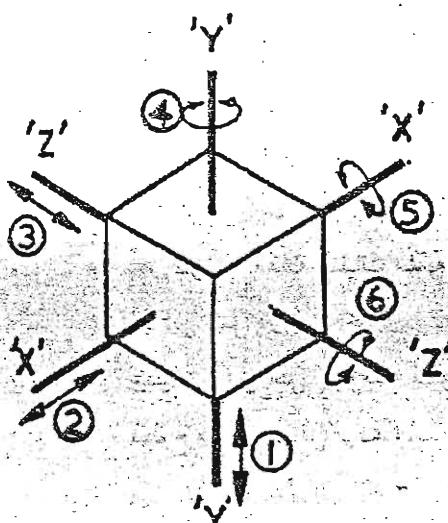


شکل ۱

حرکات ممکن یک جسم آزاد نسبت به سه محور عمود بر هم  $X$  و  $Y$  و  $Z$  را در نظر بگیرید . این جسم میتواند در امتداد محورهای  $X$  و  $Y$  و  $Z$  حرکت کند . به این سه حرکت ، سه درجه آزادی انتقالی گفته می شود . غیر از حرکات یاد شده سه حرکت دورانی تیز وجود دارد عبارتند از گردش حول محور  $X$  و  $Y$  و  $Z$  . به این سه حرکت ، درجات آزادی دورانی گفته می شود . در هر صورت باید توجه داشت که جمعاً شش درجه آزادی ذر دو جهت وجود دارد .

وظیفه سیستم موقعیت دهنده: سیستم موقعیت دهنده باید بهمراه سیستم گیره بندی ، قطعه کار را کاملاً محکم و تحت فشار نگه دارد . بعارت دیگر بری تکمیل شدن قطعه کار با دقت مورد نیاز ، درجات آزادی این دو سیستم را باید تا حد امکان حذف نمود .

#### التفاب سیستم همراه با قطعه کار

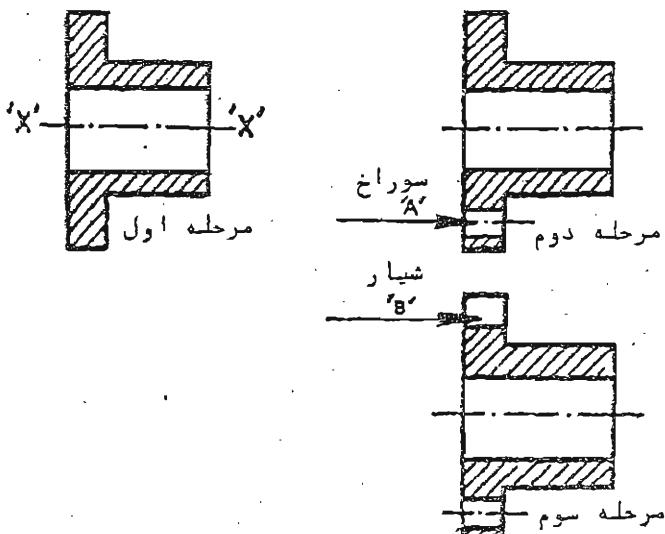


شکل ۲ - مراحل سه گانه ماشینکاری یک قطعه استوانه‌ای


احتیاجات سیستم موضع دهنده بستگی به وضعیت قطعه کار قبل از انجام عملیات و نوع عملی که می باید روی آن انجام شود ، دارد . شکل (۲) مراحل (ابراسیون) سه گانه ماشین کردن یک قطعه را نشان میدهد . وقتی این قطعه را برای ماشین کردن در مرحله دوم وضعیت قرار می دهیم ، احتیاج نیست در جهت محور  $X$  تحت کنترل قرار گیرد زیرا نسبت به این محور متقارن است ولی منتهی ماشین کاری مرحله سوم شروع می شود قطعه باید کاملاً در محل خود نگه داشته شود زیرا وقتی سوراخ  $A$  در مرحله

دوم به وجود آمد دیگر قطعه کار نسبت به محور  $X$  متقارن نیست زیرا وقتی سوراخ  $A$  در مرحله دوم به وجود آمد دیگر قطعه کار نسبت به محور  $X$  متقارن نیست.

وقتی برای تعیین نقاط موضع دهنده، حق انتخاب وجود داشته باشد می بایست مؤثر ترین سیستم موضع دهی را انتخاب کرد. استوانه بهترین شکل وضعیت دادن یک قطعه است. زیرا یک موضع دهنده استوانه ای ساده ترین شکلی است که می توان تولید کرد و یک موضع دهنده از این نوع از شش درجه آزادی، پنج درجه آنرا حذف می نماید. همچنین می باید سهولت باز و بسته کردن کار نیز در نظر گرفته شود. این نکته در شکل<sup>(۳)</sup> نشان داده شده است. در این شکل دو روش ماشین کاری یک قطعه آورده شده است. در عملیات دوم در مورد ماشین کاری سوراخ  $L$  و سوراخ  $H$  حق انتخاب وجود دارد. از آنجا که قطعه کار برای عملیات مرحله سوم (اپرسیون سوم) می باید در جای خود عکم تگه داشته شود، دو موضع دهنده، مورد نیازند. اگر از روش  $A$  استفاده شود، موضع دهنده برای مرحله سوم موازی بوده و برای بستن کار بسادگی در معرض دید می باشد. ولی اگر روش  $B$  انتخاب شود و موضع دهنده ای که می باید در گیر می شود بسادگی دیده نخواهد شد و برای آنکه قطعه کار را بسادگی بتوان برای ماشین کردن بست، می باید قابل خارج کردن باشد. بدینهی است روش  $A$  روش بهتری است.

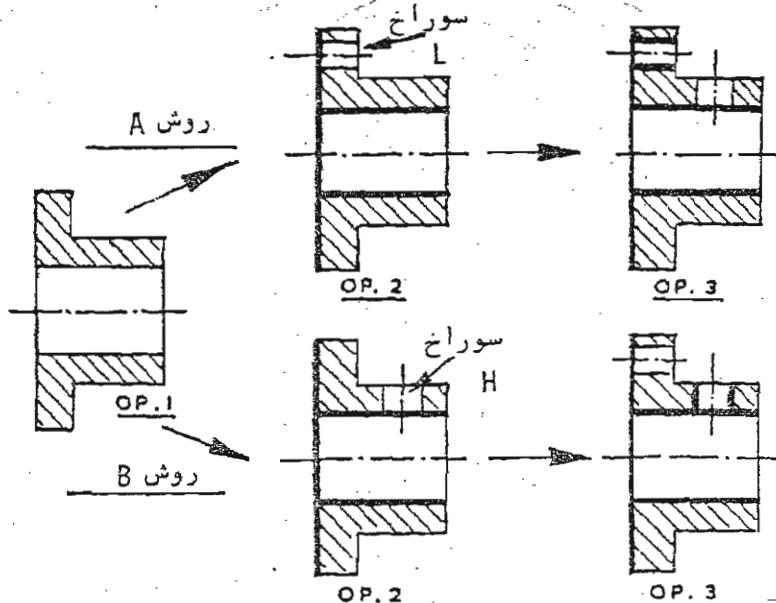

شکل ۳- دور روش مختلف برای ماشین کاری یک قطعه کار (موقع دهی با خطوط کلفت نشان داده شده است)

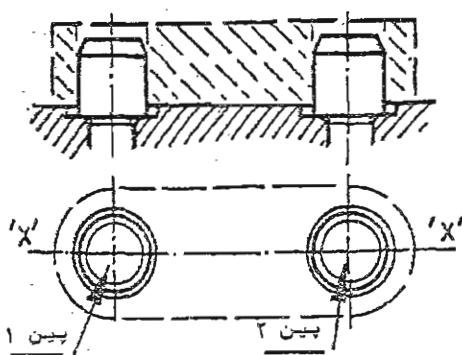


شکل ۴- موقع دهی غیر ضروری (از این وضیعت باید برهیز شود)

موقع دهی غایی فلزی : وقتی موقع دهی غیر ضروری وجود دارد که دو موقع دهنده بخواهند یک درجه آزادی کار را از دو نقطه مختلف سلب کنند. از پیش آمدن چنین شرایطی باید جلوگیری کرد. شکل<sup>(۴)</sup> یک سیستم موقع دهی را نشان می دهد که قطعه کار روی دو میله قرار گرفته است. وظیفه میله شماره ۲ جلوگیری از دوران

قطعه حول نیله شماره ۱ است . ولی سیستم طوری است که هر دو میله سعی دارند مانع از حرکت کار در امتداد محور  $\text{XX}$  شوند و از اینرو موضع دهی غیر ضروری بوجود آمده است . یک چنین سیستمی کاملاً غیر عملی است زیرا تنها فقط وقتی قابل قبول است که هیچگونه خطای در سیستم موضع دهی و قطعات کار وجود نداشته باشد . ( راه حل صحیح این مثال در شکل (۱۵) آورده شده است ) . همچنین موضع دهی غیر ضروری وقتی بوجود می آید که قطعه کار بین دو استوانه هم محور یا بین دو موضع دهنده  $V$  شکل قرار گرفته باشد .

اصل موضع دهی شش نقطه ای : این اصل در شکل (۵) تشریح گردیده است . طبق شکل برای نگهداری کامل کار ، به یک شکل از مشکل ارشن بالشتک و سیستم گیره بندی و یا یک سیستم موضع دهی و گیره بندی دیگر که اثر مشابه ای را تولید نماید نیاز است .

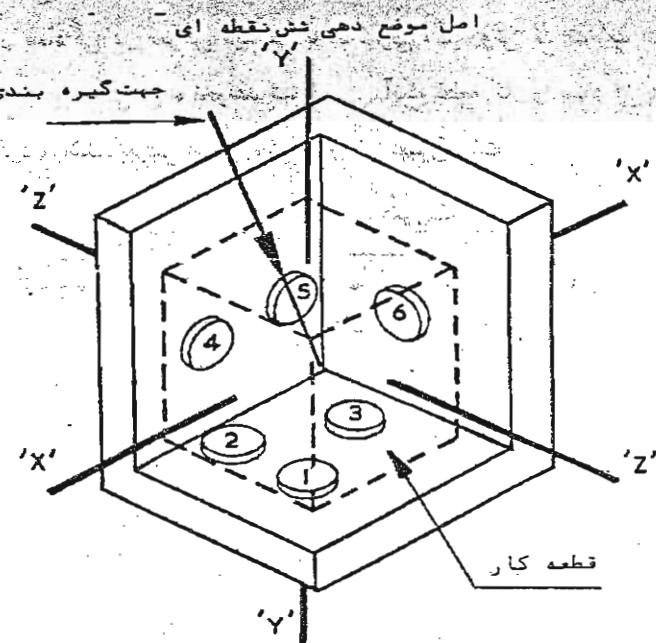

بیهوده سیستم گیره بندی:  
بالشتک های ۱، ۲، ۳ قطعه کار را در امتداد محور  $Y-Z$  و حول محور  $Z-Z'$  نگه میدارد .  
بالشتک های ۴ و ۵ قطعه کار را در امتداد محور  $Z-Z'$  و حول محور  $X-X'$  نگه میدارد .  
بالشتک ۶ قطعه کار را در امتداد محور  $X-X'$  نگه میدارد .  
بنابراین قطعه کار کاملاً تحت قشار قرار دارد  
نکل - ۵

موقعیت دهنده ها: معمولاً موضع دهنده ها از بدنه جیگ و فیکسچر جداگانه ساخته می شوند و جنس آنها از فولاد سخت یا از فولادی که سختی سطحی دارد ، میباشد که به دقت و اندازه مورد نظر سنگ زده شده (در مورد موضع دهنده های استوانه ای فضای آزاد کمی برای خارج و داخل شدن موضع دهنده پیش بینی می شود) . و سپس با دقت در بدنه جیگ یا فیکسچر جا سازی می شوند .


موقعیت دهنده ها را می توان در گروههای زیر دسته بندی کرد : الف) مسطح  
ب) استوانه ای  
ج) مخروطی  
د)  $V$  شکل .

هر یک از این گروه ها را می توان بر حسب احتیاج ثابت یا قابل تنظیم ساخت .


چند نمونه از موضع دهنده ها: اشکال ۶ تا ۱۰ نمایشگر موضع دهنده هایی هستند که قطعه کار را از سطح صاف با جوانب آن به کمک بالشتک ها و پینها کنترل می نمایند.

چنانچه نگهداری کار نسبت به یک سطح، از بیش از چند محل ضرورت داشته باشد. باید بالشتکها و پینها یا اضافی قابل تنظیم باشند. در شکل (۷) یک پین قابل تنظیم ماده دیده می شود. باید توجه داشت برای تنظیم نقاط غیر قابل دسترسی، به سیستم های پیچیده تری نظری شکل (۸) نیاز است. شکل های (۹) و (۱۰) نحوه استفاده از پین ها برای موضع دهی از جوانب کار نشان می دهد.

### نحوه استفاده از پین ها

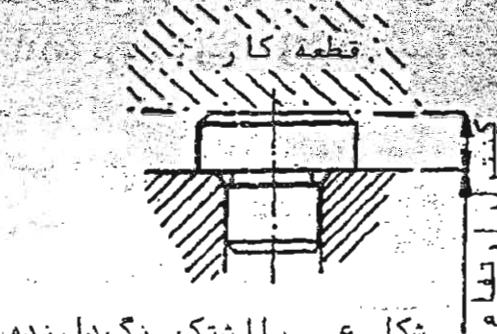


شکل ۶- بالشتک نگهدارنده

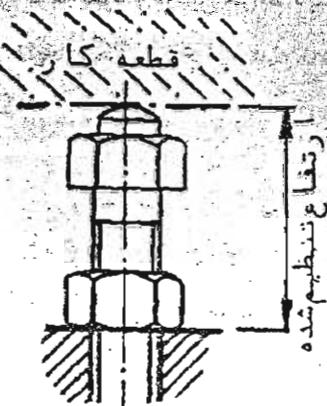


شکل ۷- پین قابل تنظیم

پیچ (جهت جلوگیری از دوران)

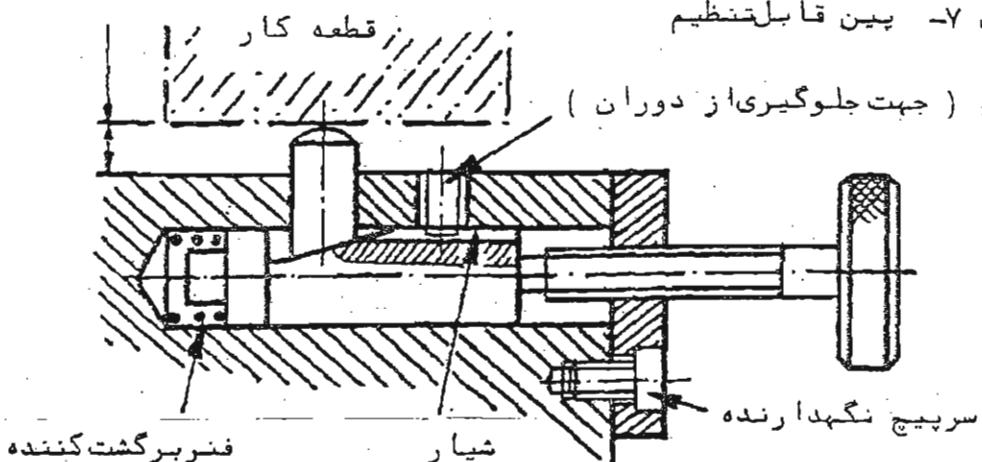

شکل ۸- پین نگهدارنده قابل تنظیم

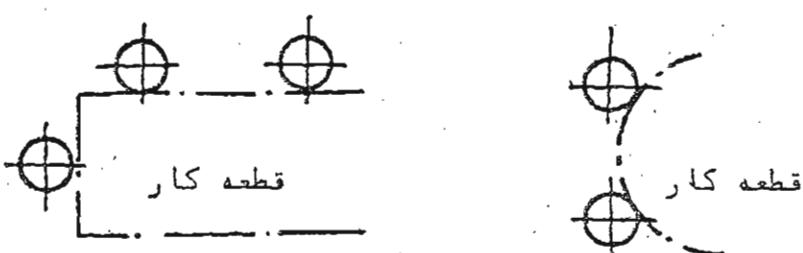


شکل ۹- طرز موضع دادن قطعه مکعب مستطیل با پین


شکل ۱۰- طرز موضع دادن قطعه استوانه ای با پین ها

**موقعیت دهنده از سطوح استوانه ای (شکل‌های ۱۱ و ۱۲) :** موضع دهنده ای استوانه ای متداول‌ترین روش موضع دهنده می‌باشد زیرا از تمام روشهای دیگر مؤثر‌تر است. شکل (۱۱) یک موضع دهنده استوانه ای کوتاه را نشان می‌دهد که به همراه نیروی گیره بندی، کلیه شش درجه آزادی باستثنای درجه آزادی مربوط به دوران حول محور خودش (محور Z) را سلب می‌کند. به منظور حذف این درجه آزادی و کامل شدن موضع دهنده می‌باید از موضع دهنده دومی نیز استفاده کرد. موضع دهنده‌ها باید دقیقاً نسبت به پایه جاسازی شده و برای جلوگیری از چسبیدن آنها به کار در هنگام باز و بسته کردن، باید تا حد امکان کوتاه ساخته شوند. اگر لازم شود برای ایجاد نگهداری بهتر یک کاری از جنس ضعیف ساخته شده است، از موضع دهنده بلند استفاده می‌شود.

در اینصورت موضع دهنده می‌باید فقط در قسمتهای انتهایی موضع دهنده در نظر گرفته شود و در این شرایط باید میله مطابق شکل ۱۱ (a) در قسمت وسط لاغر باشد. معمولاً موضع دهنده‌های بلند را با ایجاد یک سوراخ در امتداد محور Z سبک می‌نمایند.

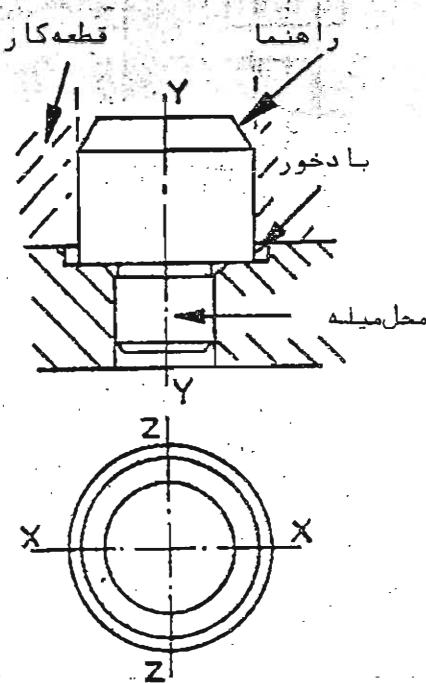


شکل ۱۱ - میله موضع دهنده

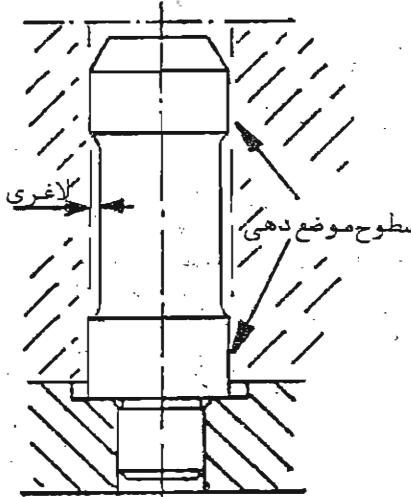


شکل ۱۱ - (a)

برای تمهیل در امر جا  
گذاری قطعه کار، باید  
سر موضع دهنده‌ها را  
با پیغ زدن به میزان  
قابل توجهی باریک  
ساخت و همچنین باید  
پایه قرارگاه آن دارای  
فاصله خالی یا با دخور  
باشد تا گرد و غبار  
مانع از سوار شدن  
صحیح موضع دهنده  
نگردد (شکل ۱۱).

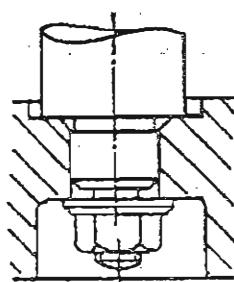


شکل ۱۱ - (b)

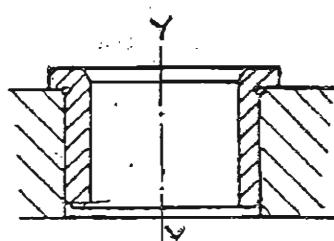


شکل ۱۲ - بوش موضع دهنده  
( شرایطی مشابه میله  
موقع دهنده تولید مینماید )

وقتی یک میله موضع دهی در ارتباط با گیره بندی (مثل جیگ شکل (\*)) بکار میرود ، می باید به پایه محکم شود در غراینصورت ممکن است به علت گیره بندی و نیروی آن به بیرون کشیده شود . شکل ۱۱(۶) نحوه بستن موضع دهنده ها را بکمک مهره نشان می دهد . روش های دیگر بستن موضع دهنده استفاده از پیچ قابل تنظیم و واشر یا فلاچ و پیچهای قابل تنظیم می باشد . باید یاد آوری کرد که موضع دهنده پیچی قابل ثبات کافی است .

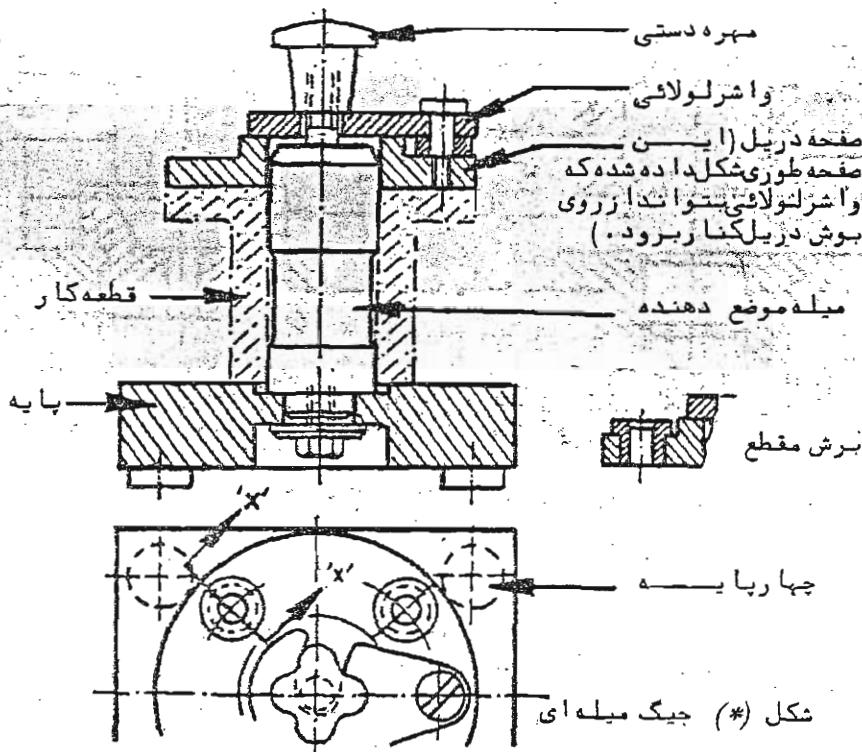


در صورت نیاز به موضع دهنده پیچی باید طبق شکل (\*\*\*) با استوانه ای ساختن قسمتی از آن که در سوراخ پایه داخل می شود (موقع دهی قطری) مانع بی ثباتی آن شد (در موقع دهنده شکل(\*\*)) که به موقع دهنده بوش منه موسوم است (drill bosh) علاوه بر قسمت رزوه شده قسمت صاف استوانه ای نیز به منظور موقع دهی وجود دارد . موقع دهنده شکل (۱۲) که از نوع بوش لبه دار است . برای موقع دهی یک قطعه کار با توجه به بر جستگی آن بکار می رود . این موقع دهنده ، کلیه وظایف موقع دهنده میله ای را انجام می دهد .

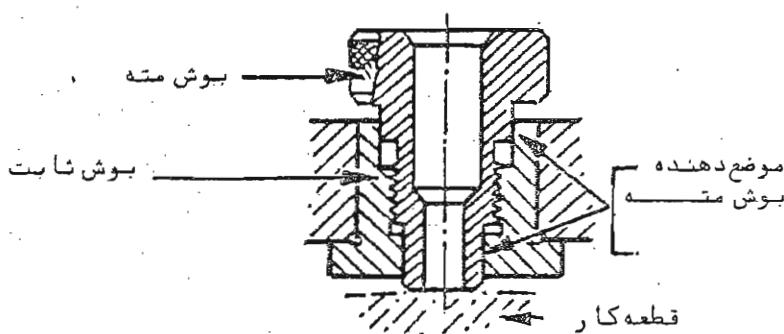


شکل (\*\*) استفاده از بوش منه برای گیره بندی سبک

موضع دهی مخروطی شکل برای موضع دهی کار از یک سوراخ با محور مخروطی هستند و وقتی بدین ترتیب بکار می‌روند. عملکرد آنها مشابه موقعیت دهنده‌های میله‌ای و بوشها می‌باشد. اشکال (۱۳) و (۱۴) چند نمونه از موضع دهنده‌های مخروطی از سوراخها یا محورهای استوانه‌ای می‌باشند و هنگامی که مورد استفاده قرار می‌گیرند، بایستی کار از نظر محور، موقعیت دهی گردد و اندازه قطر آن چندان اهمیت ندارد.

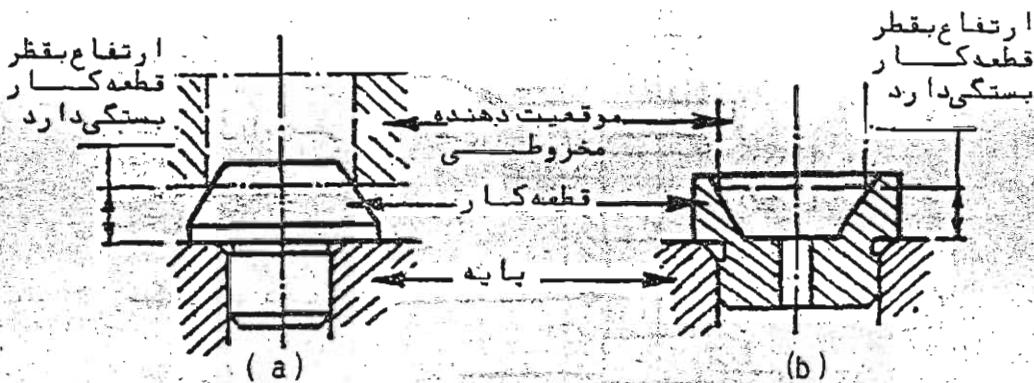

شکل ۱۳- موقعیت دهنده‌های مخروطی ثابت  
این موقعیت دهنده‌ها قطعه کار را از محور سوراخ یا میله موقعیت میدهند ولی ارتفاع آنها بقطر کار بستگی دارد.

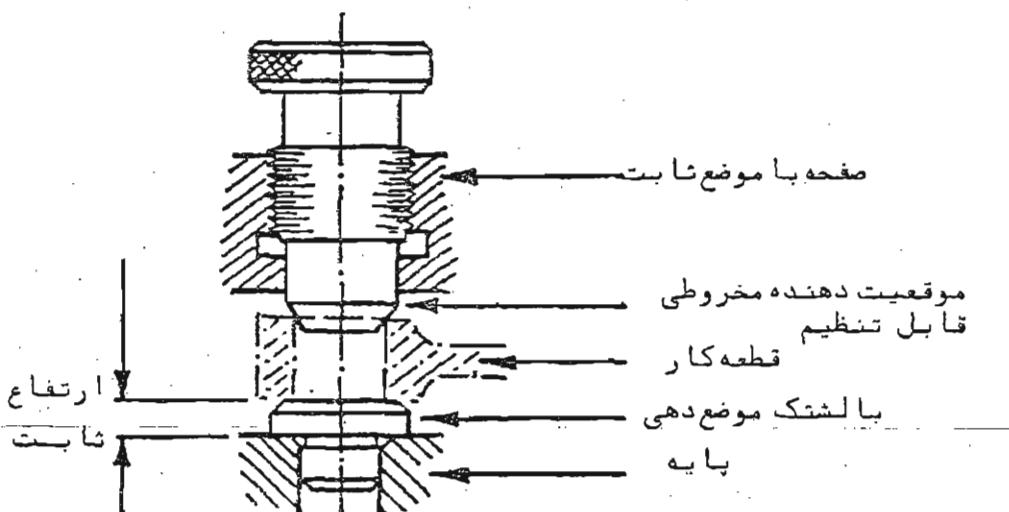


شکل ۱۴- موقعیت دهنده مخروطی قابل تنظیم  
این موقعیت دهنده بهمراه بالشک موضع دهنده، قطعه کار را از محور سوراخ یا میله موقعیت میدهد و ارتفاع بالای پایه را کنترل می‌گند.


مثالهای نشان داده شده در شکل (۱۳) تا زمانی که شکل قطعه نیاز به کنترل نداشته باشد، نمونه‌های مناسبی هستند. وقتی برای سوراخکاری یا سنج زنی جانبی در ارتفاع ثابتی از پایه، به موضع دهنده مخروطی نیاز باشد باید طبق شکل (۱۴) از یک موضع دهنده مخروطی قابل تنظیم استفاده گردد. ملاحظه خواهد شد که یک موضع دهنده پیچی بکمک یک موضع دهی قطری دیگر از نظر وضعیت قرار گرفتن تحت کنترل باشد، زیرا رزووه پیچ قادر به موضع دهی محور نیست.

## عمل جمیع موضع دهنده های استوانه ای (شکلهاي ۱۵ و ۱۶) :

قبل ايان گردید موضع دهنده استوانه ای میتواند پنج درجه آزادی کار را سلب نماید. وقتی سلب آزادی کامل کار و یا بعارت دیگر ثابت نگهداشتن تمام و کمال آن مورد نظر باشد ، به موضع دهنده اضافی دیگری نیاز است. وقتی دو وسیله موضع دهنده های مختلف وجود دارند موضع دهنده بزرگتر را بعنوان موضع دهنده اصلی در نظر می گیریم که پنج درجه آزادی حرکت را از قطعه کار می گیرد و از موضع دهنده دوم تنها برای سلب آزادی باقیمانده استفاده می کنیم . موضع دهنده اصلی معمولاً بلند تر است تا بدین ترتیب بتوان قطعه کار را روی آن قرار داد تا با موضع دهنده دوم در گیر شود. وقتی موضع دهنده دوم بایستی با یک قسمت استوانه ای کار درگیر شود ، برای جلوگیری از به وجود آمدن موضع دهنده غیر ضروری بایستی دقت ویژه ای را اعمال نمود (شکل ۱۵) که در ابعاد واقعی ترسیم شده است ، موضع دهنده ای حاصل از دو سوراخ را ت Shan می دهد . در این ترتیب ، موضع دهنده دوم بصورت شکل (a) شکل داده شده است تا فقط روی قطعه کار در امتداد محور آثر گذارد. وقتی بتوان بعنوان موضع دهنده دوم از سوراخ های گوناگونی استفاده کرد . سوراخ انتخاب میشود که تا حد امکان از موضع دهنده اصلی فاصله داشته باشد . بدین ترتیب خطای زاویه ای ناشی از خطای کار را موضع دهنده بحدائق میرسد (شکل ۱۶) .

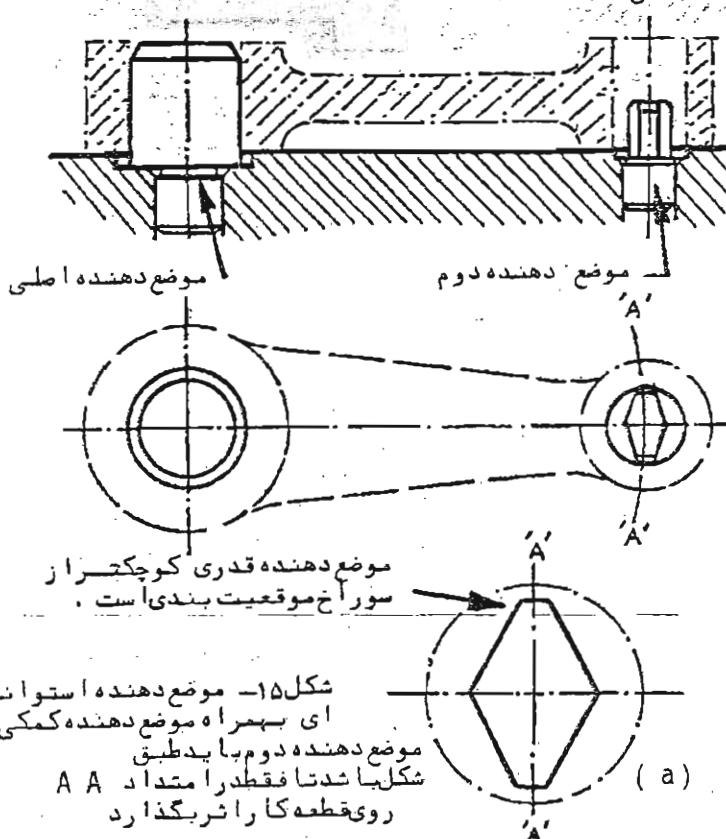


شکل ۱۵- موضع دهنده استوانه ای بهراه موضع دهنده کمکی موضع دهنده دوم باید طبق شکل باشد تا فقط در امتداد روی قطعه کار اثر بگذارد

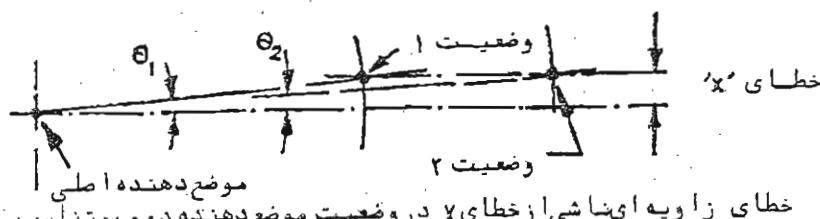


شکل ۱۶-

## موضع دهی ۷ شکل (اشکال ۱۷ تا ۲۱) :


موضع دهنده های ۷ شکل بمنظور موضع دهی استوانه ای یا نیمه استوانه ای کار مورد استفاده قرار می گیرند. این موضع دهنده ها را میتوان ثابت یا لغزنه ساخت ولی در هر دو حالت وضعیت آنها باید تحت کتر ل باشد برای موضع دهی نسبتاً دقیق از سمت یک سطح دقیق یا سطح ناهموار در کار می توان از دو موضع دهنده ۷ شکل ثابت استفاده کرد. از میستمی که دارای یک موضع دهنده ثابت و یک لغزنه است برای موضع دهی دقیقتر استفاده می شود. در مواردی که کار به دو موضع دهنده نیاز دارد که یکی از آنها موضع دهنده استوانه ای است میتوان از موضع دهنده استوانه ای به عنوان موضع دهنده اصلی و از یک موضع دهنده ۷ شکل لغزنه و در بعضی از موارد موضع دهنده ثابت به عنوان موضع دهنده دوم استفاده نمود. وقتی در یک سیستم موضع دهی ۷ شکل موضع دهی لغزنه وجود دارد، میتوان با شبی دادن کناره های قسمت ۷ شکل (طابق شکل ۱۹) یک نیروی گیره ای کوچک رو به پایین را بوجود آورد. در موقع استفاده از موضع دهی ۷ شکل، برای اطمینان از اینکه کار در جهت داخله افراگیرد، باید دقت کافی میتوان داشت.

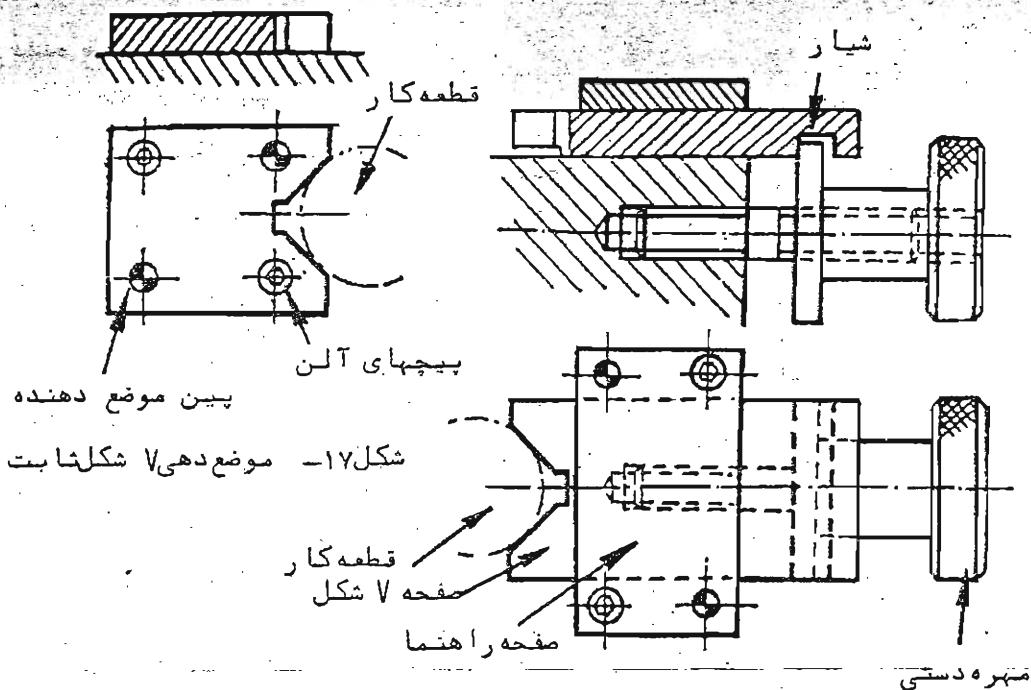


شکل ۱۸ - موضع دهنده لغزنه ۷ شکل

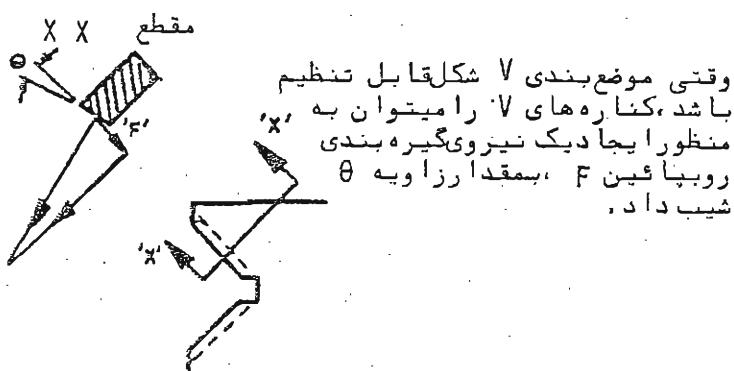

شکل ۱۹ -

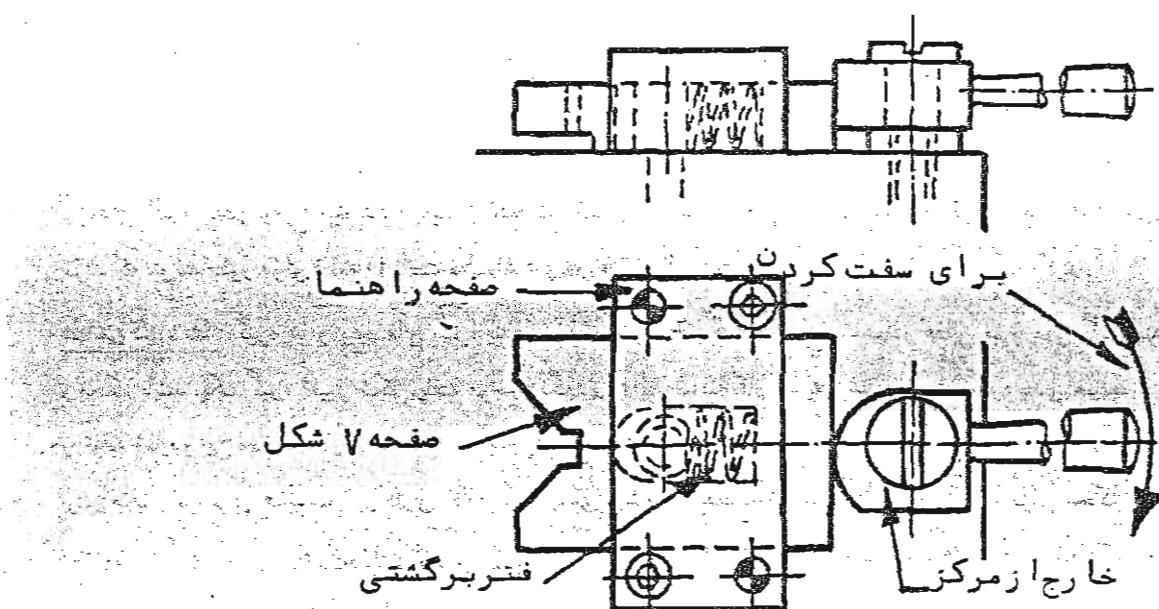

شکل ۲۰ - سیستم موضع دهنده لغزندۀ که با یک مکانیسم خارج از مرکز عمل می‌کند.

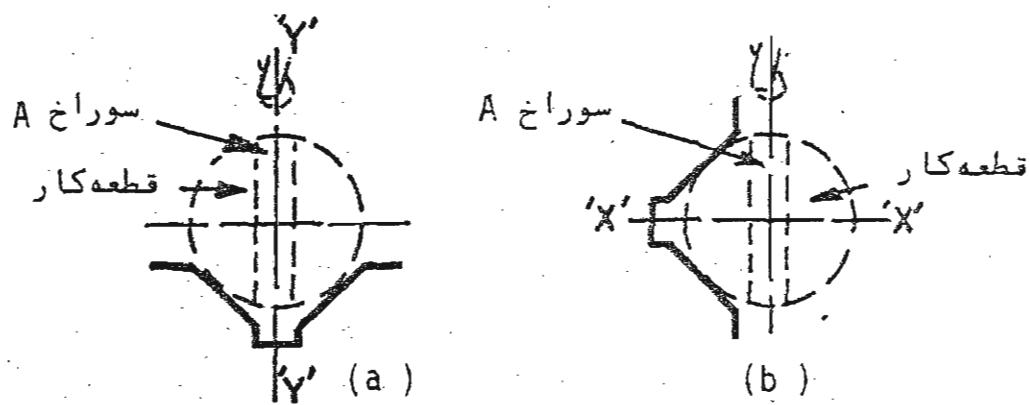

مرکز قطعه کار همواره بر روی محور ۲۲ است ولی وضعیت آن در امتداد محور ۲۲ به قطر آن بستگی دارد. موضع بندی مناسب برای ایجاد سو راخ A.

مرکز کار همیشه بر روی محور X است ولی وضعیت آن در امتداد محور ۲۲ به قطر آن بستگی دارد. موضع دهی نسبتی برای ایجاد سو راخ A.

شکل ۲۱ - موارد استعمال موضع بندی ۷ شکل

## «گیره بندی و وسایل آن»

سیسم گیره بندی بدون آنکه صدمه ای به قطعه کار وارد آورده باشد نیروهای برشی نگهدارد.

**وضاحت گیره ها:** گیره بندی می باید در قسمت های ضخیم قطعه کار صورت گیرد تا بعلت نیروهای گیره بندی در کار تغییر شکلی حاصل نشود. چنانچه کار خیلی کوچک باشد بمنظور مقاومت دادن در مقابل تغییر شکل که ممکن است در اثر نیروهای گیره بندی بوقوع بیرونند، باید از قطعات نگهدارند کمکی بطور مناسب استفاده کرد. محل باید طوری انتخاب شوند که بتوانند بطور مؤثر قطعه را ثابت نگهداشته و در عین حال براحتی و با اینمی بتوان با آنها کار کرد.


**طراهی گیره ها:** گیره ها و پیچ های گیره بندی میباید برای جلوگیری از کج شدن در مقابل نیروهای گیره بندی مقاوم و محکم باشند. یک گیره تغییر شکل یافته موجب نگهداری بی ثبات کار خواهد شد. سیستم گیره بندی میباید نیروی لازم را تولید نماید و این مهم به کاری که میباید انجام پذیرد، بستگی دارد.

برای مثال وقتی برای عملیات فرز کاری قطعه گیره بندی میشود. معمولاً از مهره های شش گوش برای محکم کردن گیره استفاده می گردد. ولی برای سوراخکاری و یا برقو زدن کار، مهره های دستی (نظیر مهره های خرومک) کفایت میکند. اصولاً انتخاب مهره برای محکم کاری تا حدودی بمقدار نیروهای برشی موجود و تاحدودی به جهت و نوع نیروها بستگی دارد. مهره های دستی برای راحتتر از مهره های شش گوش هستند. زیرا برای محکم کردن آنها احتیاج به آچار مخصوص نیست، غالباً میتوان باندازه مهره انتخابی مقدار نیرویی را که تکنیسین قادر به اعمال به گیره است، کنترل نمود و بدین ترتیب از صدمه زدن به قطعه کار و در نتیجه فشار زیاد گیره بندی، جلوگیری به عمل آورد.

**وسایل گیره بندی:** وسایل گیره بندی که تشریح می شوند متداولترین نوع می باشد و اغلب آنها را می توان بهمراه مهره های شش گوش یا مهره های دستی در گیره بندی استفاده کرد.

**نیروهای گیره ای در اپراسیونهای (مراحل) مختلف:** نوع و مقدار نیروهای خارجی اعمال شده به قطعه کار در اپراسیون های مختلف یا یستی در طراحی بسته مد نظر قرار گیرد. از آنجایی که در اپراسیون فرز کاری بعلت وجود بارهای منقطع و حجم برآده برداری زیاد قطعه کار تحت تأثیر نیروهای ارتعاشی و بارهای سنگین می باشد. بستهای مربوط به این نوع فیکچرها بایستی کاملاً مقاوم طراحی گردیده و در یک یا چند نقطه مناسب نیروی کافی به قطعه کار اعمال نماید.

**گیره های صفحه ای ساده (شکلهای آتا ۶):** یک گیره یک پارچه در شکل (۱) نشان داده شده است. خواهیم دید که برای اطمینان از گیره بندی کافی کارهای با ارتفاع مختلف به پاشنه و پنجه گیره، شکل مناسبی داده می شود. در این گیره یک پین در پاشنه آن داده شده است تا از دوران گیره جلوگیری شود. قطر میله گیره حداقل ۱ میلیمتر است و باید به قسمت پنجه گیره نزدیکتر باشد.

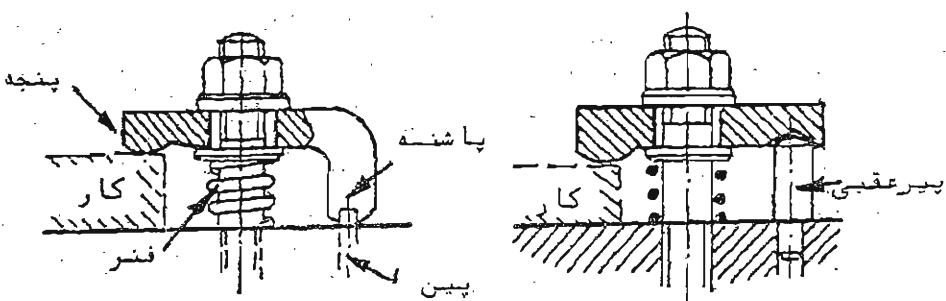


شکل ۲ - گیره کردن یک پین پشتی

شکل ۱ - گیره یک تک


در هنگام باز کردن کار ، گیره از قطعه کار آزاد شده و به علت فشار فنر در سمت بالا نگهدارش می شود . واشر بالای فنر از داخل شدن فنر بسوراخ گیره ممانعت می کند . برای آزاد کردن قطعه کار از گیره ، میتوان گیره را حول میله آن چرخاند .

گیره نشان داده شده در شکل (۲) مشابه نوع ۱ است . ولی در اینجا صفحه گیره مسطح می باشد زیرا در آن یک پاشنه تعییه گردیده است . این پین در صفحه گیره در گیر شده و از چرخش آن در هنگام کار جلوگیری میکند .


شکل (۳) یک سیستم نسبتاً کاملتری را نشان میبخشد . در این سیستم یک صفحه شیار دار وجود دارد . که به کمک آن میتوان بدون نیاز به چرخاندن گیره ، قطعه کار را آزاد کرد . غالباً در مراحل اولیه ماشینکاری که اختلال دارد ارتفاع کار تغییرات قابل ملاحظه ای داشته باشد ، از گیره با پین پاشنه ای قابل تنظیم (شکل ۴) استفاده می شود . تغییرات ارتفاع کار ممکن است بعلت وجود مهره گیره بندی بی ثبات گردد . این بقص نمی توان با استفاده از یک جفت واشر کروی (مطابق شکل ۵) برطرف نمود . این نوع واشرها توسط کارخانه های سازنده قطعات استاندارد جیگ و فیکچر ساخته می شود . گیره دو شاخه (شکل ۶) نوع دیگری از گیره هایی است که قبل از شرح آن داده شد و برای نگهداری دو قطعه کار مختلف یا یک قطعه کاری که نگهداری آن با استفاده از گیره ساده تر مشکل است ، بکار میبرود .

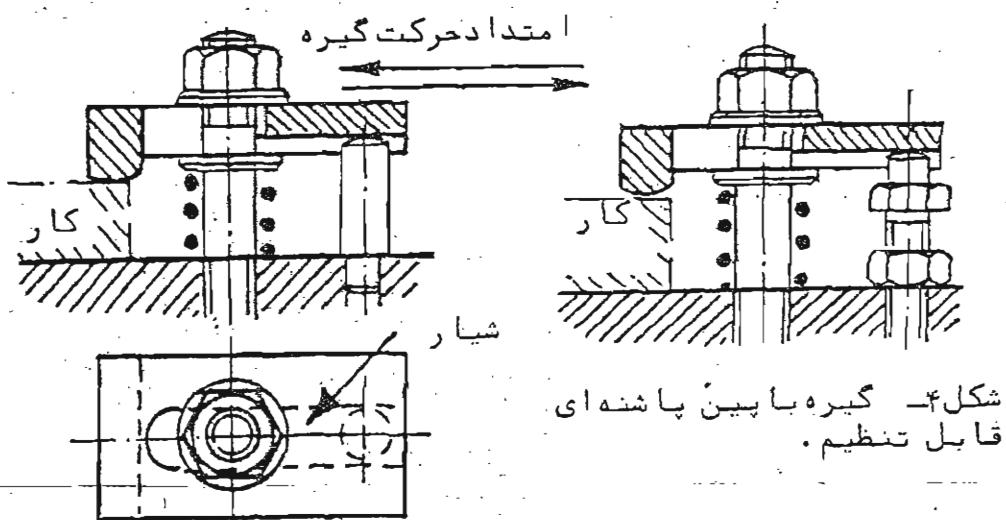

شکل ۴- گیره با پین پاشنه ای قابل تنظیم .

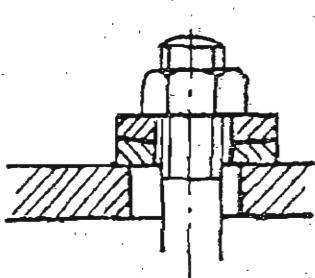


شکل ۵- واشرهای کروی

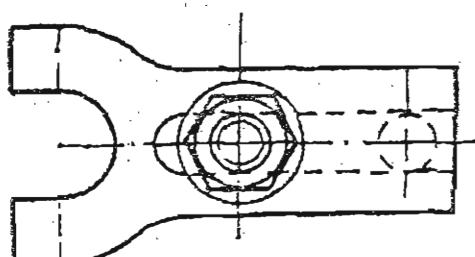


شکل ۶- گیره دو شاخه

در شکل(۷) یک گیره سه شاخه ملاحظه می شود . از این گیره برای نگهداری کار در سه نقطه مختلف استفاده می شود . گیره های بزرگ سه شاخه با جوشکاری یک مفتول استوانه تراشکاری شده و قطعات آهن سپری ساخته می شوند . از گیره های لبه ای وقتی استفاده می شود که فقط ماشینکاری سطح افقی مورد نظر باشد . از نمونه نشان داده در شکل(۸) برای بستن کار به سطح افقی پایه بکمک یک تکیه گاه عمودی استفاده میشود . تکیه گاه عمودی سمت دیگر کار در شکل نشان داده نشده است .

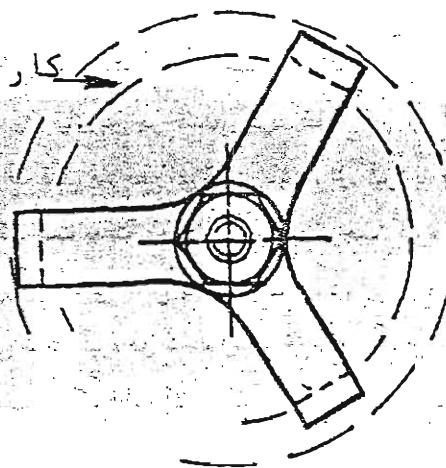


شکل-۷- گیره سه شاخه

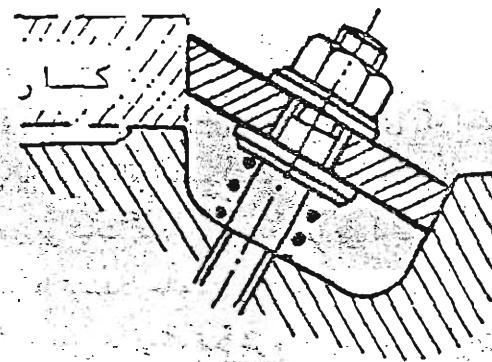


شکل-۸- گیره لبه ای گوشه شکل

در شکل(۹) یک گیره چفتی دیده می شود . کار با این نوع گیره بسیار آسان است . ملاحظه می گردد که حرکات چفت و میله قابل کنترل است . (گیره وقتی باز است که سطوح مشخص شده با X روی یکدیگر قرار گیرند) . همانطور که در شکل مشخص شده از یک گردونه دستی برای گیره بندی کار استفاده می شود .

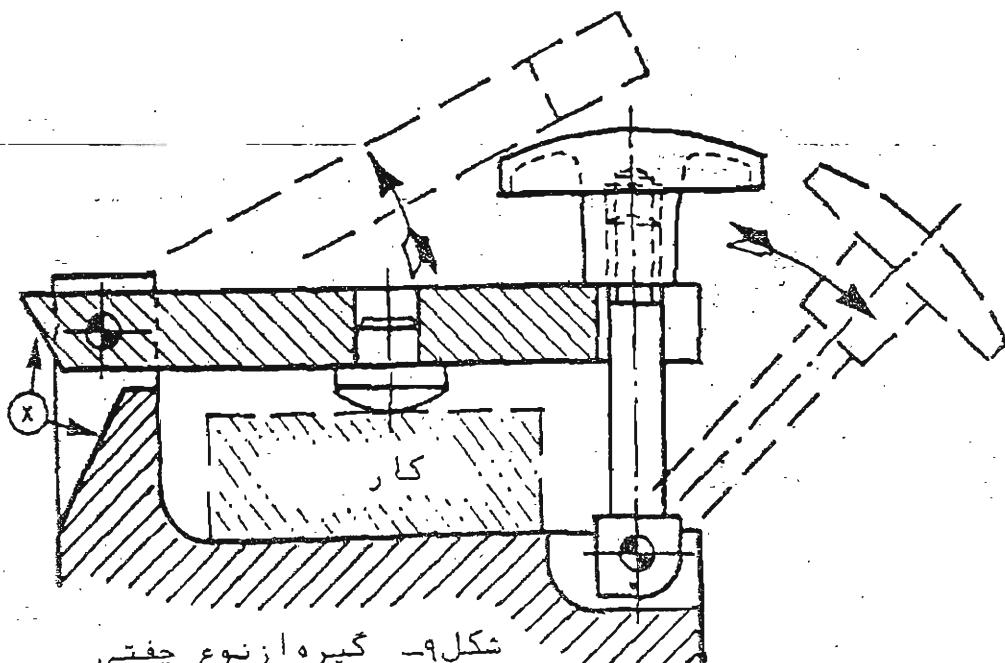


شکل-۹- گیره از نوع چفتی


از یک گیره صفحه‌ای ساده حداقل می‌توان برای بستن دو کار استفاده کرد. چنانچه تعداد کارها بیشتر شود، فقط دو کار بزرگتر با گیره صفحه‌ای در گیر شده و گیره بندی سایر قطعات چندان مطمئن نمی‌باشد. در شکل (۱۱) یک گیره دو طرفه دیده می‌شود. این نوع گیره شکل تکامل یافته، گیره چفتی توضیح داده شده در قسمت قبل است. شکل‌های (۱۲) نمونه‌هایی از گیره‌های صفحه‌ای هستند که می‌توان آنها را در یک نقطه ثابت کردوایا در صورت نیاز قابل برداشتن هستند.

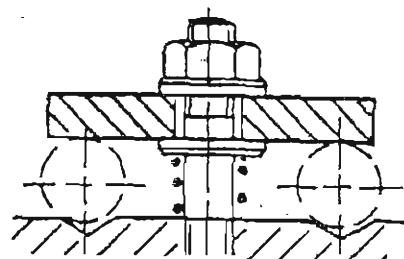

شکل ۱۰ - گیره بندی  
دوقطنه کار

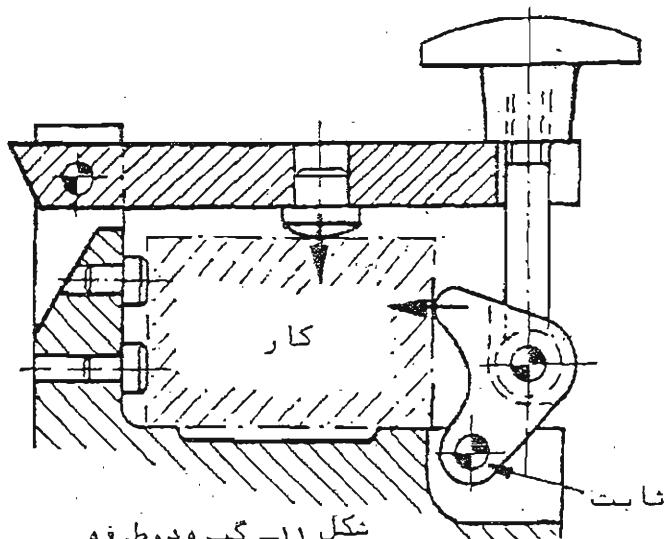


شکل ۱۱ - گیره دو طرفه

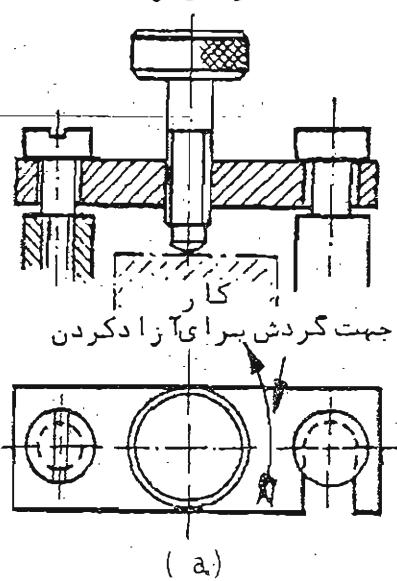


جهت گردش برای آزاد کردن

شکل ۱۲ - گیره‌های صفحه‌ای

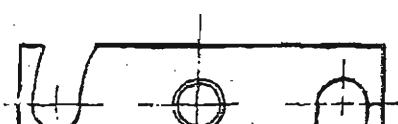

(b)

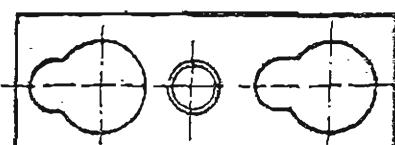


(c)




(d)

در شکل (۱۳) یک بالشتک لغزشی که اغلب همراه سیستم گیره بندی صفحه ای می باشد ، نشان داده شده است ، این بالشتک از حدمه زدن به قطعه کار در حین چرخش در نقطه گیره بندی، جلوگیری می نماید . مهره های دستی ریخته شده در شکل (۱۴) را میتوان از کارخانجات سازنده قطعات استاندارد خریداری کرد . این نوع مهره به مراتب راحتتر و ارزانتر از مهره های دستی تراشکاری شده می باشد .



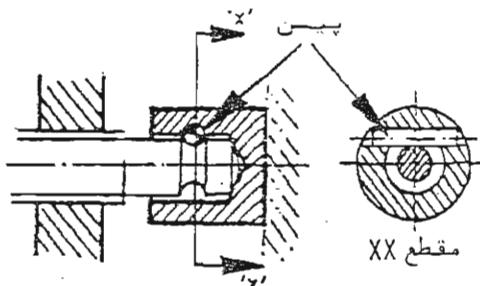


شکل ۱۳ - بالشتک لغزشی

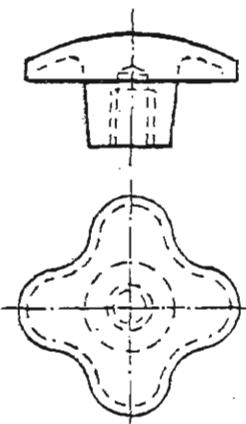


شکل ۱۴ - مهره دستی ریختگی

غالباً می توان یک قطعه کار سوراخدار را بوسیله یک میله گیره بندی کرد ( نمونه ای از این کار در شکل (۱۵) نشان داده شده است ) . در عمل می توان از واشرهای لوپائی ( مشابه شکل ۱۵ ) استفاده کرد و این امر موجب میشود که که بتوان در گیره بندی مهره هایی را به کار برد که اندازه آن از سوراخ کار کوچکتر است . وقتی از چنین روشی استفاده می شود ، لازم نیست برای آزاد کردن قطعه ، مهره را کاملاً خارج نمود .

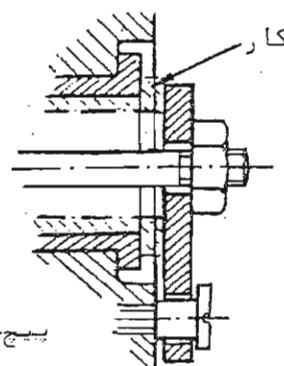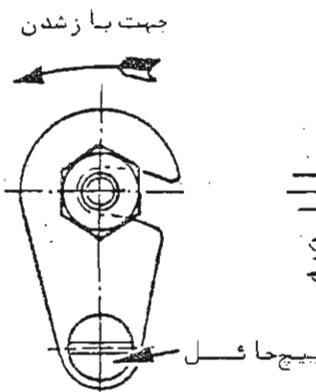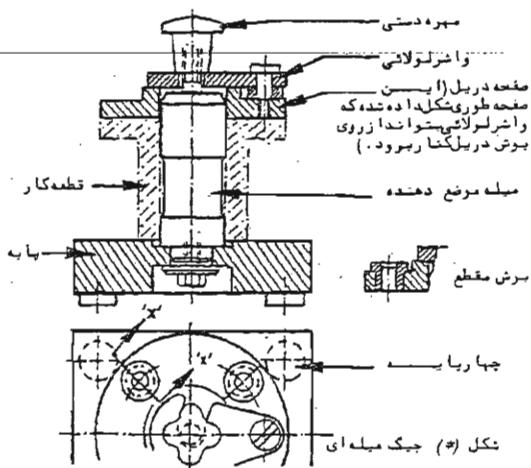


شکل ۱۵ - واشر لوپائی

از واشر C شکل نشان داده شده در شکل (۱۶) هنگامی استفاده میشود که امکان استفاده از واشر لولائی وجود نداشته باشد. معمولاً این واشر بوسیله یک زنجیر به پایه بسته می شود تا از گم شدن آن جلوگیری شود اگر میله گیره بندی در وضع افتی باشد ، میله در انتهای خود لاغر تر ساخته می شود که به این محل مهره ای بسته شده و به کمک آن از افتادن واشر در هنگام گیره بندی جلوگیری می شود . ( به شکل (۱۶) توجه کنید )

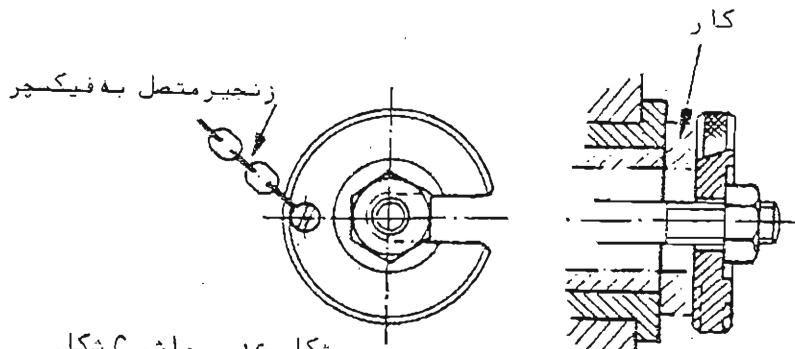


شکل ۱۶ - واشر C شکل

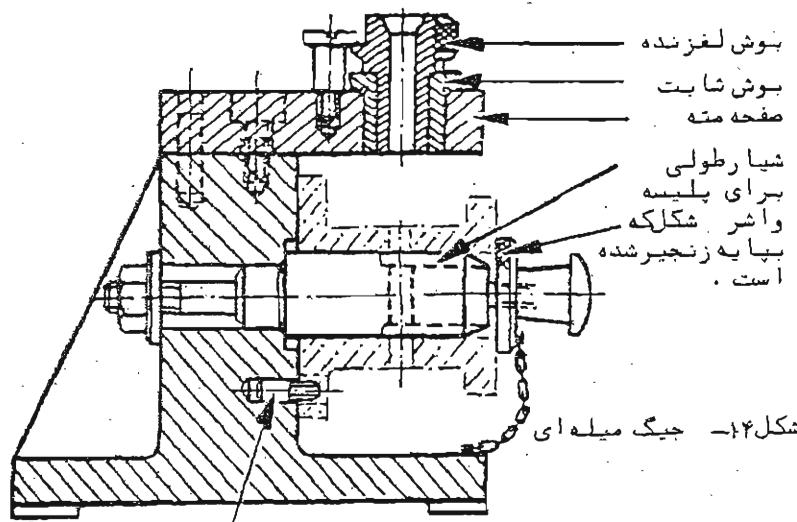


بین تخت برای موقعیت بندی زاویه ای

در شکل (۱۷) یک صفحه گیره بندی قابل برداشتن همراه با پیچهای لولائی دیده می شود . این سیستم با مقایسه بسیاری از مثالهای قبلی کمی مشکلتر است ، ولی برای گیره بندی کارهای با شکل نامنظم مفید می باشد .

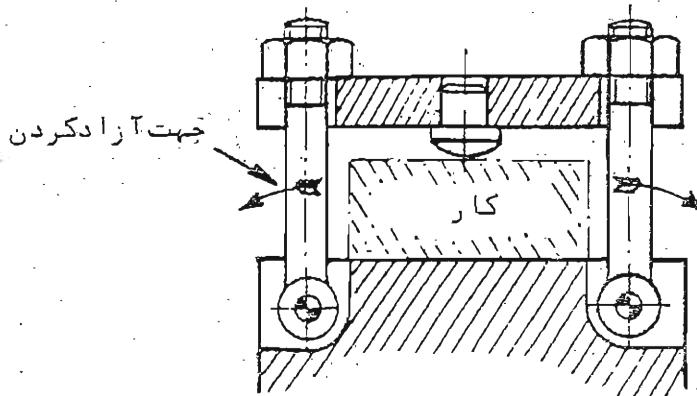


شکل ۱۷ - گیره قابل برداشتن با پیچهای لولائی


وقتی هدف ، گیره بندی دو قطعه کاری است که احتمال تغییر ارتفاع آنها می رود ، استفاده از یک گیره متعادل کننده مفید می باشد. در شکل (۱۸) یک نمونه از این سیستم دیده می شود . از قطعات گیره بندی متعادل کننده همراه با گیره های چفتی نیز می توان این سیستم گیره بندی مرکبی ساخت . همچنین می توان از این نوع گیره برای نگهداری بیش از چند قطعه مطابق شکل (۱۹) استفاده کرد .

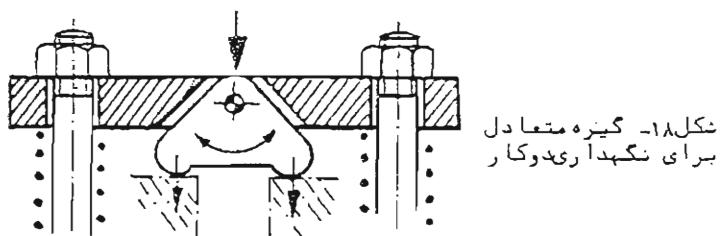


شکل ۱۸- گیره متعادل  
برای نگهداری دو کار

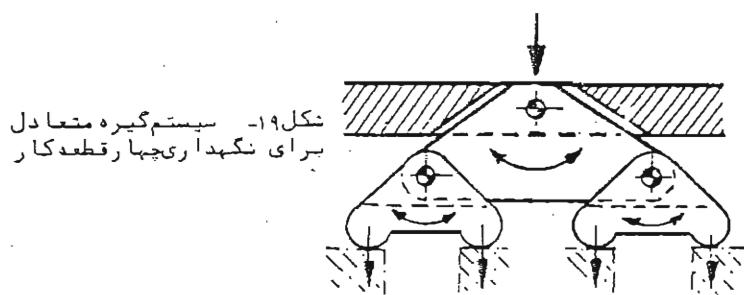

شکل ۱۹- سیستم گیره متعادل  
برای نگهداری چهار قطعه کار

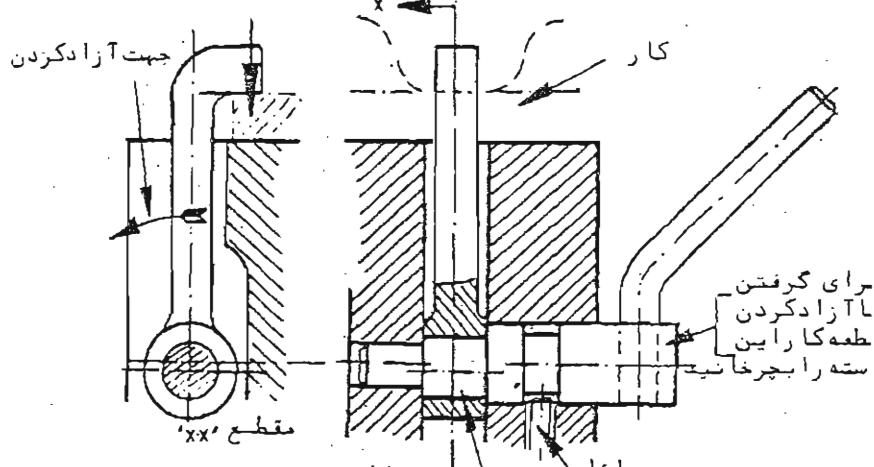



شکل ۲۰- پیچ قلاب دارکه برآساس مکانیسم خارج از مرکز عمل می‌نماید .

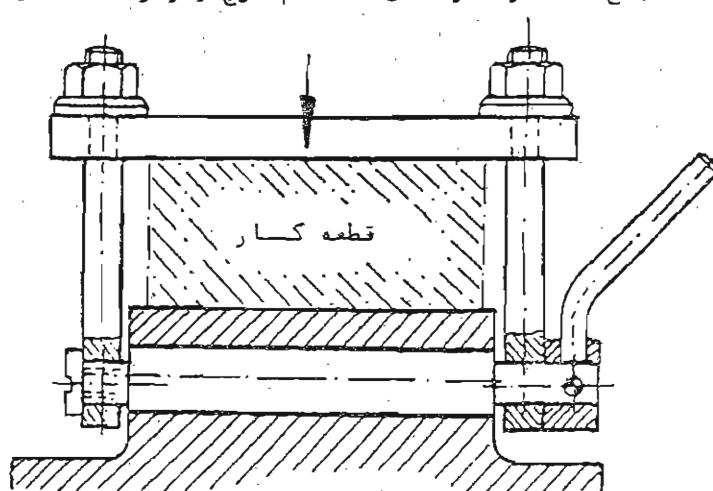

شکل ۲۱- سیستم گیره بندی خارج از مرکز


دو نمونه گیره ای که براساس گیره بندی با عمل غیر هم محور عمل مینمایند ذکر میگردد .. شکل (۲۰) یک پیچ قلاب لولائی که به وسیله یک محور میل لنگی کار را محکم می کند نشان داده شده است و شکل (۲۱) یک گیره صفحه ای را که به روش مشابهی عمل می نماید نشان می دهد. سرعت گیره بندی به کمک این سیستمهای سریع است .

در شکل (۲۲) یک گیره ساده بادامک دار و در شکل (۲۳) یک گیره چفتی که مجدداً با بادامک همراه است ملاحظه می‌گرددند. وقتی گیره‌های بادامک دار و گیره‌های خارج از محور طراحی می‌شوند، باید دقیق کرد و اطمینان حاصل نمود که عمل گیره بندی بطور طبیعی صورت گیرد و در مورد گیره چفتی باید طراحی طوری باشد که عمل گیره بندی نتیجه تداوم عمل بسته شدن چفت باشد.

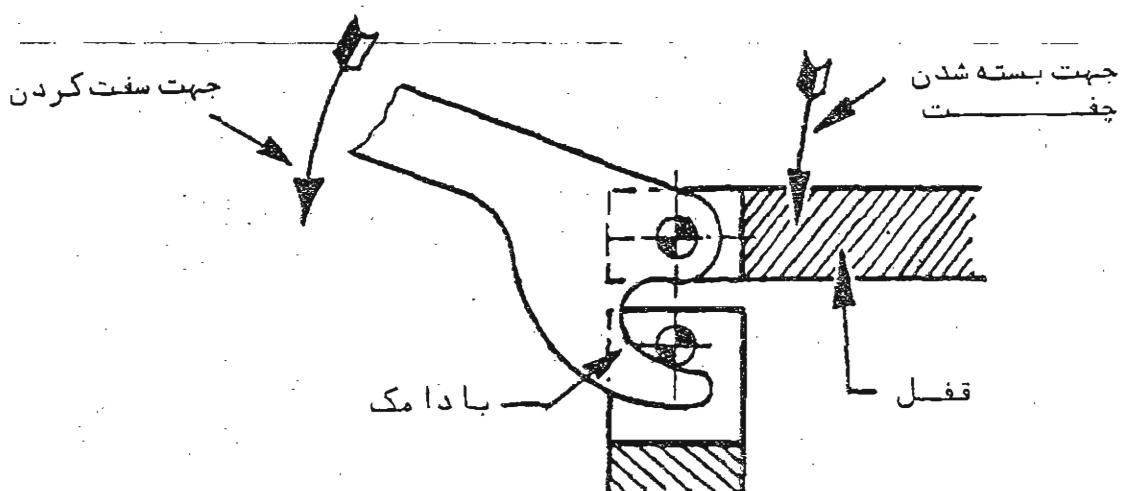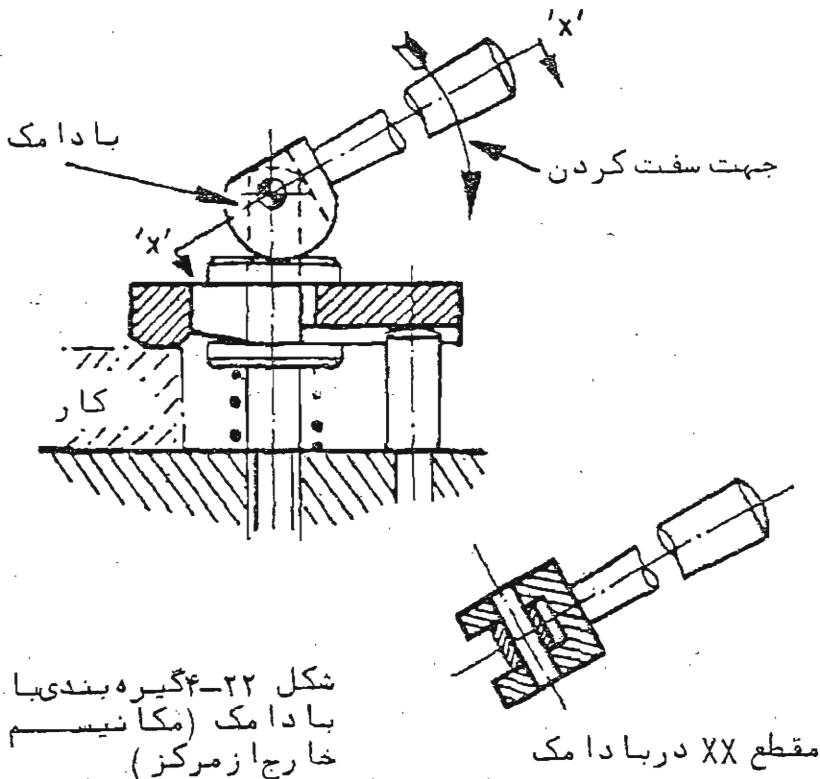

شکل ۲۳- گیره چفتی بهمراه مکانیسم خارج از مرکز

در شکل‌های (۲۴) سیستم گیره بندی در گیر شونده دیده می‌شود. در این سیستم حرکت کوچک چنگک موجب حرکت گیره بندی بزرگی می‌گردد ولی وقتیکه عمل گیره بندی کامل شده است، برای آزاد کردن گیره، به حرکت زیادی در جهت عمود بر امتداد نیروی گیره بندی نیاز است. در شکل (۲۵) یک مهره سریع العمل نشان داده شده است. از این قطعه وقتی استفاده می‌شود که برای آزاد کردن کار، برداشتن مهره لازم باشد. این مهره را بطوریکه قسمت بدون رزوه آن با میله در تماس باشد (با مایل نگهداشتن آن) به روی میله داخل می‌کنیم و وقتی در محل مطلوب قرار گرفت آنرا طوری خم می‌کنیم که رزوه های آن با رزوه های میله در گیر شود. مهره نشان داده شده در شکل نمونه متداولی است که می‌توان آنرا بصورت ساخته شده و آماده نیز یافت.

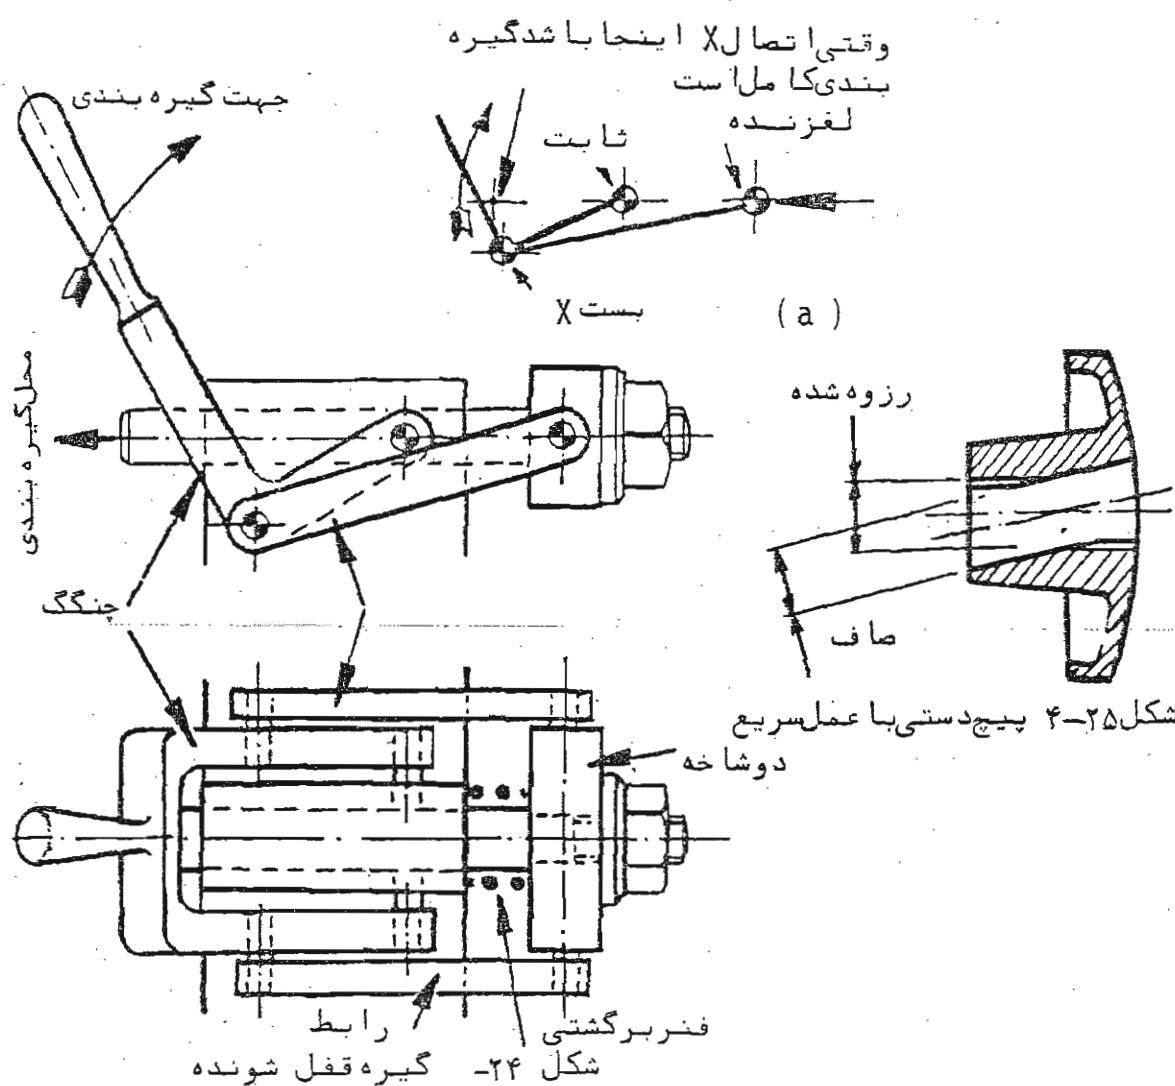

طرافی و انتخاب صحیح بسته ها : در یک فیکسچر امکان تولید بهینه (optimum production) صافی سطح بیشتر و عمر بیشتر ابزار را موجب می گردد.شرط اینکه بقیه شرایط اپراسیون مورد نظر فراهم گردیده باشد. در انتخاب و طراحی بستهها عوامل زیر مؤثراند:

۱. شکل و ابعاد قطعه کار
۲. اپراسیون مورد نظر
۳. تعداد قطعات

موقعیت بست در فیکسچر جهت رسیدن به اهداف زیر اهمیت دارد:


۱. اعمال نیروی لازم به نقطه مقاومی از قطعه کار بطور یکه موجب تغییر فرم در قطعه نگردد.
۲. سهولت در قرار دادن و برداشتن قطعه کار.
۳. تأمین وضعیت مورد نظر برای قطعه کار نسبت به جایگذین کننده ها، گیج ها و ابزارهای برنده.
۴. تأمین کمترین صدمه به اپراتر، قطعه، فیکسچر و ابزار برنده.

در جوشکاری تنشی های حرارتی قابل ملاحظه ای در اثر انبساط و انقباض قطعه کار و یا فیکسچر بوجود می آورد. و تأمین انطباق مناسب بین بستهها با قطعات مقابله باید رعایت گردد.

انواع بسته ها : بستهها بطور کلی به شکلهای مختلفی از جمله تسمه ای، پیچی، گره ای، بادامکی، مفصلی و شانه ای موجود می باشد. نیروی بست ممکن است بطور کلی توسط پیچها، گره ها، بادامکها، بازوها، چرخدنده های شانه ای، الکترومناطیسی و یا با استفاده از نیروی خلای تأمین گردد. ضمناً نحوه کار بست می تواند دستی یا اتوماتیک (پیشماتیکی یا هیدرولیکی) انجام گیرد.

## انواع دیگر بستهها :


۱. گیره خلائی: از این گیره برای نگاه داشتن و رفتهای تخت نازک یا قطعه کارهایی که شکل آنها باسته شدن در گیره های معمول در اثر اعمال نیرو تغییر می کند، استفاده می شود. نیروی نگاه دارنده در این گیره ها نزدیک به ۶۵ نیوتون (۶/۵ کیلوگرم نیرو) است که به صورت یکنواخت بروی سطح قطعه کار توزیع می شود. نیروی اعمال شده به قطعه کار در این گیره ها متناسب با تغییر شکل مجاز قطعه تغییر می کند. نکته مهم در این گیره ها آب بندی سطح نگاه دارنده است که به کمک واشرها و ارینگها انجام می شود. وسایل آب بندی و قطعه کار نباید از جنس مواد مخلخل باشند. همانطور که در شکل زیر دیده می شود ثبارهایی به عمق تقریبی ۰/۰۳ میلی متر در بست آلومینیمی ریخته شده، خلاء را در سطح نگاه دارنده توزیع می نمایند. همچنین نوله لاستیکی موجود در شیار خارجی پیرامون فیسچر در اثر وزن قطعه کار به شکل تخت در می آید و بین فیسچر و کار مانند کاسه نمک عمل می کند.

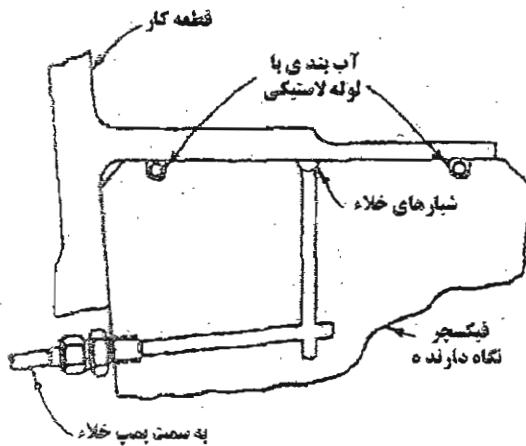


یک گیره خلائی

۲. گیره مغناطیسی: قدرت بست این گیره ها در هر دو نوع مغناطیس دائم و الکترومغناطیس بد نیروی مغناطیس آهرباها بستگی دارد. همچنین نیروی نگاه دارنده قطعه کار به مقدار، جهت و تمرکز نیروی مغناطیسی وارد بر تقطیع کار بستگی ندارد. جدول زیر نیروی کشش عمودی لازم برای جدا کردن یک بلوك فولادی (۳۸ در ۱۵۲ میلیمتری با ضخامتهای تقریبی گونه‌گون) از روی گیره مغناطیسی ۳۶ واتی ۶ ولتی با انبعاد تقریبی ۱۵ در ۳۰ سانتی متر) را در موقعیهای مختلف بر حسب نیوتون نشان می دهد. مقدار این نیرو برای بلوکهای چدنی مشابه، تقریباً ۶۰ درصد نیروهای لازم برای بلوک های فولادی است.

موقعیت بستن روی گیره	ضخامت بلوك به میلی متر							
	۳/۸	۲/۵	۱/۹	۱/۲	۹/۵	۶/۴	۴/۲	۱/۶
۱	۶۰۰.۵N	۵۰۰.۴N	۴۰۰.۳N	۲۰۰.۲N	۱۳۳.۵N	۶۶۷N	۲۲۲N	۶۷N
۲	۶۰.۵N	۲۸۹.۲N	۲۱۱.۴N	۱۷۷.۹N	۱۱۱.۲N	۷۷.۸N	۲۵۶N	۱۵۶N
۳	۷۰۰.۲N	۱۷۷.۹N	۱۶۶.۸N	۱۵۵.۷N	۱۵۵.۷N	۱۴۴.۶N	۱۱۱.۲N	۴۴.۵N
۴	۶۰۰.۲N	۲۰۰.۲N	۲۰۰.۲N	۱۳۲.۵N	۵۵.۶N	۲۶۷N	۴۴.۵N	۲۲.۲N
۵	۶۰.۱۹N	۶۲۲.۸N	۴۱۱.۵N	۲۱۱.۴N	۱۷۷.۹N	۱۲۲.۵N	۶۶.۷N	۱۲.۸N
۶	۶۰.۱۹N	۷۲۴.۰N	۶۶۷.۲N	۳۶۷.۰N	۲۶۶.۹N	۱۷۷.۹N	۸۹.۰N	۴۴.۵N

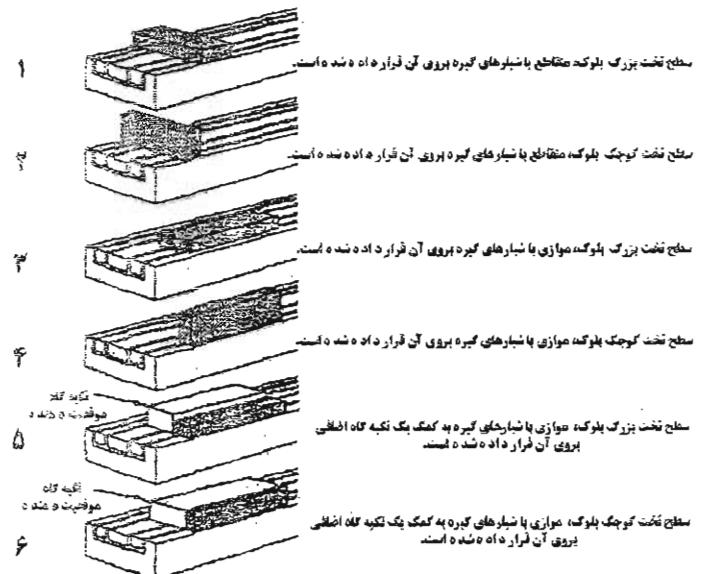


گیره های مغناطیس دائم دارای تعدادی آهن ربای دائمی هستند که بروی یک کشویی و زیر سطح بالایی گیره قرار گرفته اند. اهرمی در کنار گیره موجود است که با حرکت دادن آن به سمت موقعیت روشن (On) کشویی حرکت کرده مجموعه آهن ریها طوری تغییر موقعیت می دهد که مدار جریان مغناطیسی آنها با عبور از درون سطح بالایی گیره و قطعه کار کامل می شود به این ترتیب قطعه کار با نیروی مغناطیسی محکم می گردد. چنانچه اهرم گیره به موقعیت خاموش (Off) برده شود میدان مغناطیسی آهن ریها از سطح بالایی گیره عبور می کند اما به قطعه کار نمی رسد و مدار میدان کامل نمی گردد در نتیجه می توان قطعه کار را از روی گیره برداشت. گیره های الکترومغناطیس با جریان برق مستقیم کار می کنند. این نوع گیره های مغناطیسی بزرگتر و قویتر از انواع مغناطیس دائم می باشند. به منظور افزایش نفوذ میدان به داخل قطعه کار در موقعیت های معینی مقابل میدان مغناطیسی صفحه هایی از فلزهای غیرمغناطیسی قرار می دهند تا به این ترتیب نیروی بست بزرگتر بست بست آید. برای بستن قطعه های غیر مغناطیسی نازک در این نوع گیره ها می توان آنها را زیر صفحه های نگاه دارنده مغناطیسی سنگین قرار داد. با این کر نیرویی مغناطیسی صفحه های نگاه دارنده سنگین را به سمت گیره می کشد و قطعه کار غیرمغناطیسی محکم می گردد. در این شرایط می توان عملیات پرداخت کاری به قطعه های غیر مغناطیسی را انجام داد.

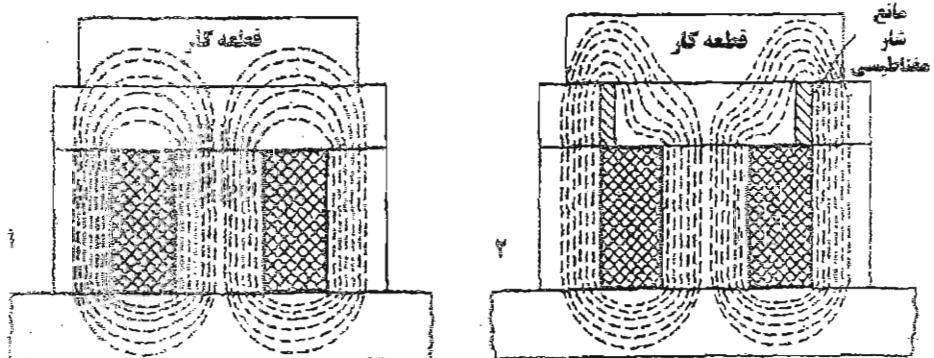

### قطعه مانع میدان مغناطیسی حین افزایش نفوذ میدان

نیروی نگاه دارنده مغناطیسی در گیره های الکترو مغناطیس به کمک یک کبید برق روشن و خوش می شود و مقدار آن به کمک یک رُوستا (مقاومت متغیر) تغییر می کند. در این گیره ها استپ های ایمنی تعییه می گردد. اگر نیروی نگاه دارنده مغناطیسی به طور ناگهانی قطع شد از خرابی قطعه کار یا زخمی شدن اپراتور جلوگیری گردد. در قطعه هایی که با گیره مغناطیسی محکم شده اند پس از پایان عملیات، اثر مغناطیس باقی می ماند و انجام وظایف قطعه را با مشکل مواجه می نماید. به عنوان مثال پرانه های حاصل از عملیات ماتشین کاری بعدی به قطعه کار می چسبند و جدا کردن آنها مشکل ساز خواهد بود. بدین سرعت نیز انجام هر عملیات شیگر بروی قطعه کار مغناطیس باقی مانده در آن توسط دستگاه های مغناطیس زدا بر طرف می شود.

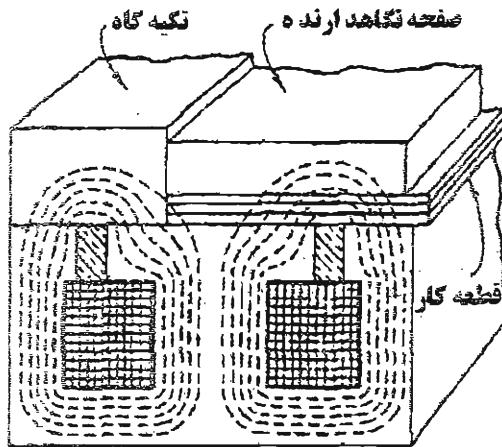

نگاه داشتن قطعه کارهای غیرمغناطیسی

**۳. گیره های الکترواستاتیک:** در این گیره ها سطح قطعه کار با الکتریسیته ساکن باردار و با یک سیال دی الکتریک عایق، از سطح گیره جدا می شود. از آنجا که بار ساکن ایجاد شده روی قطعه کار مخالف بار سطح گیره است قطعه کار جذب گیره می شود. نیروی الکتریسیته ساکن با حاصل ضرب بار ایجاد شده بطور مستقیم و با توان دوم فاصله بین سطوح بطور معکوس تغییر می کند. نیروی الکترواستاتیک، تمام فلزها و آلیاژهای آنها و همچنین مواد غیر هادی را (اگر سطوح شان با لایه فنری نازکی پوشانده شده باشد) نگاه می دارد. در این روش، مغناطیس باقی مانده ای در قطعه کار بوجود نمی آید اما قطعه کار باید پس از کار، خشک و تمیز شود.

**۴. نگاه داشتن قطعه کار با چسبهای شیمیایی:** در موارد خاص می توان قطعه کار را با چسبهای شیمیایی محکم کرد. این روش برای قطعه کارهایی با سطوح تخت و زمانی که نیروی ابزار بزرگ نیست به کار می رود. چنانچه لازم ناشد بین قطعه کار و فیکسجر نگاه دارنده ترانس دقیقی ایجاد گردد، لایه نازکی از چسب باید استفاده شود. نکته هایی که در این روش باید به آنها توجه نمود مقاومت چسب در برابر سواد خنک کننده ماشین کاری و زمان لازم جهت پاک کردن چسب از قطعه کار نیست.


**۵. نگاه داشتن قطعه کار از طریق ریخته گری:** آلیاژهای گوناگون بیسموت در دمای پایین ذوب می شوند و در بازار تجاری نیز قابل تهیه می باشند. می توان این آلیاژها را ذوب کرد و در یک محفظه فولادی دو تکه پیرامون قطعه کار ریخت. قبل از عملیات ریخته گری محفظه درونی قالب با یک ماده واسطه مناسب پوشش داده می شود تا بیرون آمدن قطعه کار از قالب آسان گردد. پس از جامد شدن ماده ریخته شده، مجموعه از داخل قالب فولادی خارج می گردد و برای قرار دادن در یک گیره یا سه نشان مانعین کنری می شود. پس از پایان عملیات، آلیاژ مجدد ذوب و قطعه کار از درون آن خارج می گردد.

این روش که هزینه اندکی دارد برای قطعه کارهایی مناسب می باشد که شکل پیچیده ای دارند و تعداد تولید آنها کم یا به مقدار متوسط است. همچنین برای نگاه داشتن قطعه کارهای کوچک یا قطعه کارهایی که نگاه داشتن آنها در یک سیستم گیره بندی مشکل است می توان از این روش استفاده کرد.


**۶. گیره های چرخ و شانه ای:** به کمک یک سیستم چرخ و شانه می توان یک گوشه یا بادامک را میزد و قطعه کلری که دور از چرخ و شانه قرار دارد را محکم کرد.

**۷. گیره های هیدرولیکی و بادی:** استفاده از فشار هیدرولیکی یا نیوماتیکی برای بستن قطعه کار به عنده کاوش زمان بستن قبل توجیه است. به این ترتیب می توان از آنها در تولید با تعداد زیاد استفاده نمود. فشار این گیره ها یک تراحت است و از سه ایرواتور کنترل می گردد. گیره های نیوماتیکی برای کار در دمای بالا و سرعت کار زیاد مناسب هستند و افت فشار در آنها بسته است. ممکن نیز آنها می شود.











واحدهای هیدرولیکی نسبت به واحدهای نیوماتیکی کوچکتر هستند و در فشار بالاتری کار می کنند. روغن تحت فشار توسط واحد جدایگانه ای تولید می گردد. با قرار دادن سیلندرهای هیدرولیکی در بدنه فیکچر می توان مجموعه را کوچکتر کرد به خصوص زمانی که تعداد واحدهای مولد روغن تحت فشار، زیاد و حجم سیستم رو به افزایش باشد. این گیره ها برای کار در دمای محرومی مناسب می باشند.

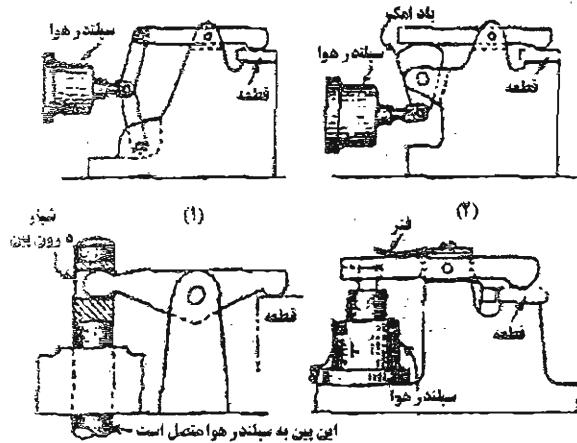

عملکرد گیره نیوماتیکی

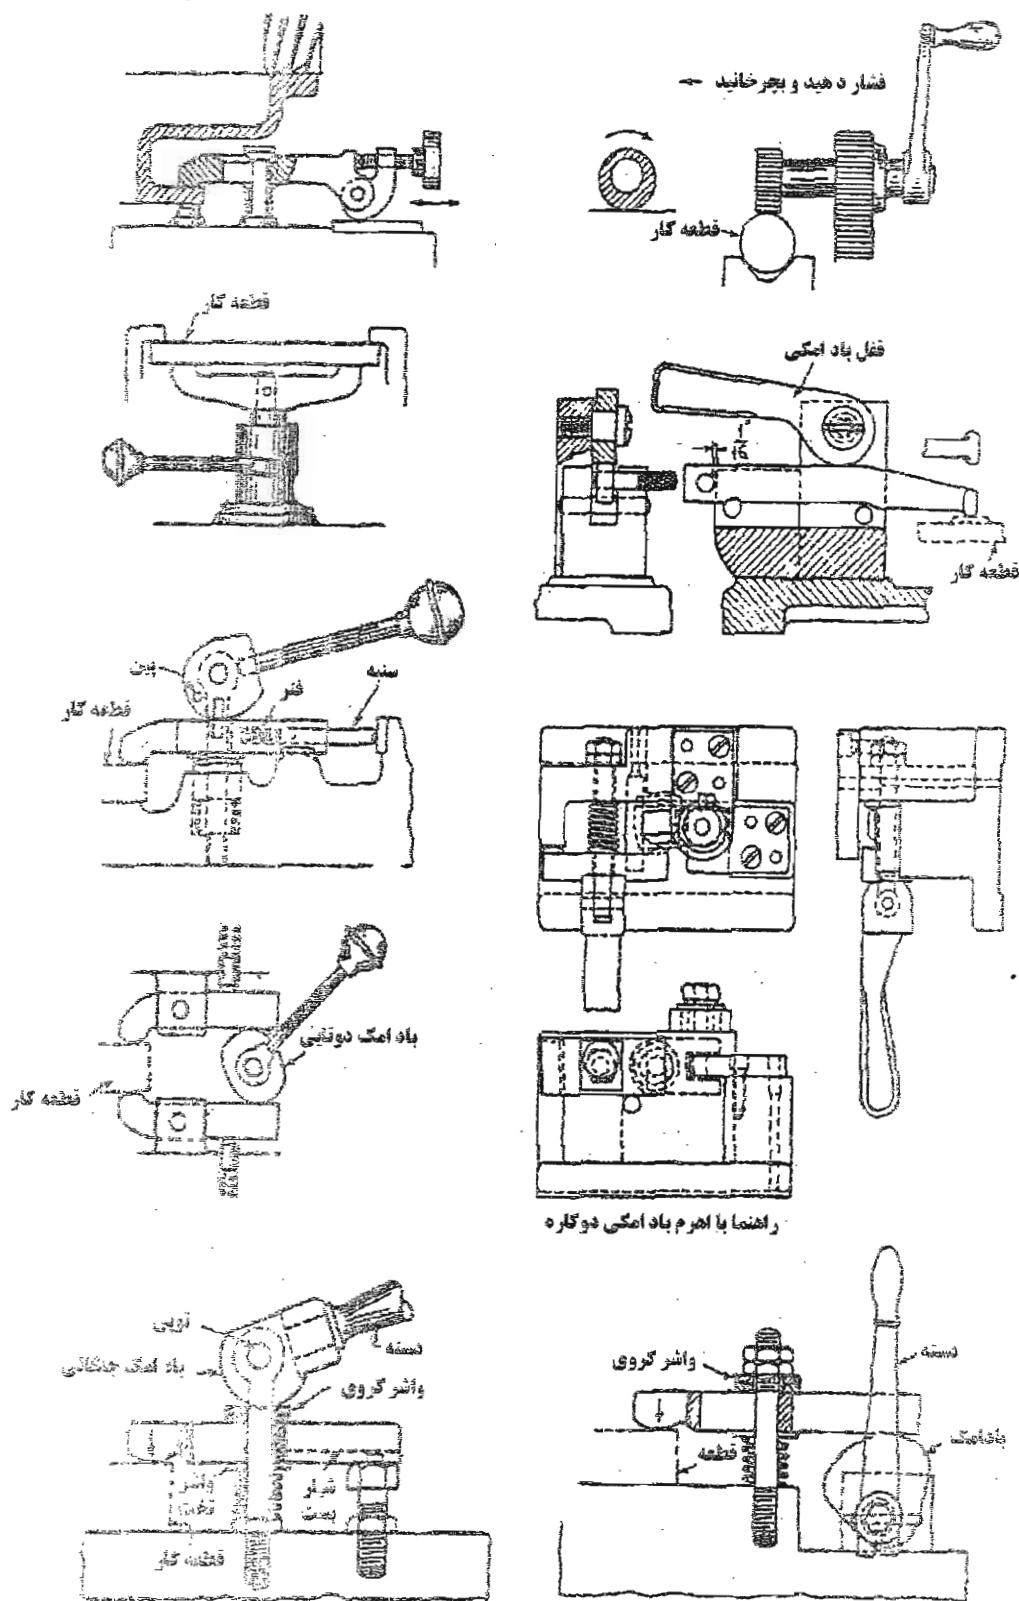

أنواع گیره های باد امکی

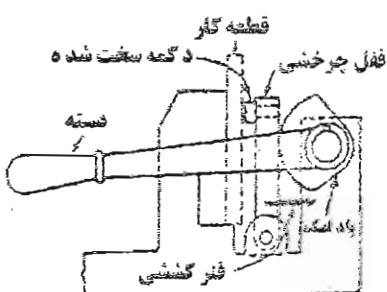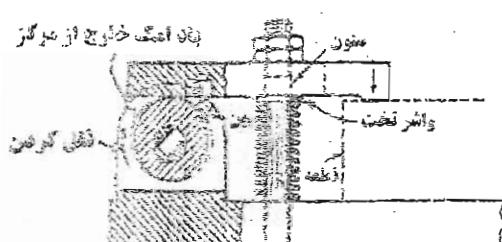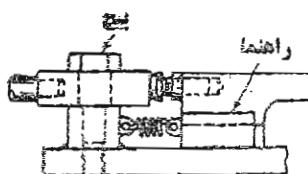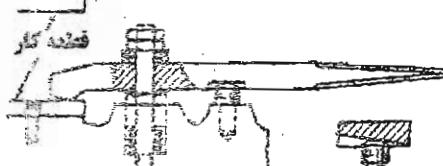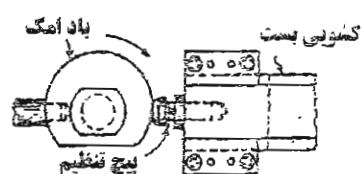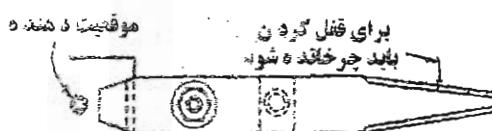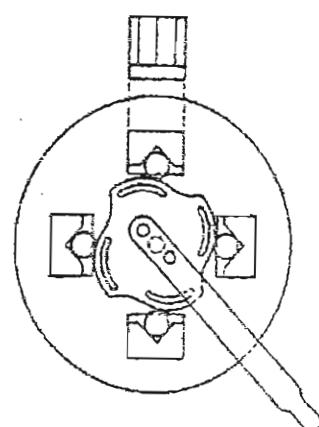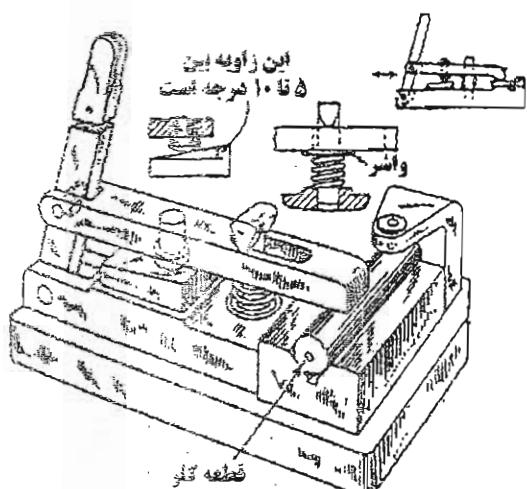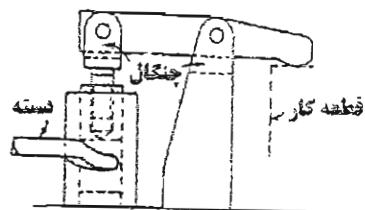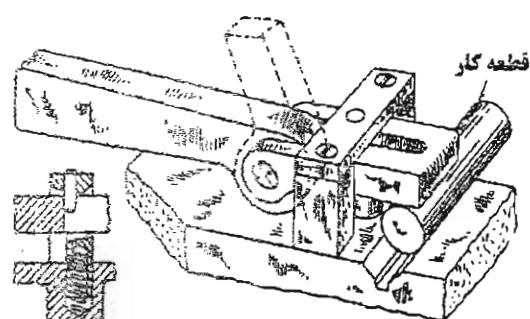

آنچه بسته باشد باد اعک و گرد ای

## «جیگهای سوراخکاری»

جیگهای سوراخکاری برای نگهداری قطعه در موقع مته زدن، برقو زدن، سوراخ کردن، خزینه زدن داخلی و خارجی، پرداخت کردن سطوح برجسته و قلاؤیز کردن بکار می رود.

با استثنای حالت قلاؤیز کردن در بقیه موارد ابزارها معمولاً در موقع برش هدایت شده و به این علت جیگ های سوراخ کاری می باید علاوه بر داشتن سیستم های موضع دهی و گیره بندی، دارای وسایل هدایت ابزاری نیز باشند.


### هدایت ابزار:

ابزارها بوسیله سوراخهای صفحه دریل که نسبت به قطعه کار موضع دهی شده اند، هدایت می گردند. هر چند که ابزارها ممکن است مستقیماً به وسیله صفحه، هدایت شوند ولی معمول آنست که آنها را بطور غیر مستقیم و به کمک بوشهای فولادی آب داده شده که در سوراخهای صفحه دریل جا سازی شده اند هدایت کرد. اشکال ۱ تا ۶ مثالهای از این نوع بوش ها هستند.

➤ از بوش های برجسته وقتی استفاده می شود که باستی عمق سوراخ را کنترل کرد. برای آنکه بوشها در سوراخهای صفحه دریل بخوبی جای گیرد، سوراخ پن خورده و زیر صفحه بوش، شیار تو رفته حلقوی زده میشود.


➤ برای آنکه از جمع شدن پلیسه بین صفحه دریل و قطعه کار جلوگیری شود دو طریقه وجود دارد.  
در روش اول صفحه سوراخکاری مستقیماً روی کار قرار می گیرد که پلیسه ها راه خروجی جز بوش نخواهند داشت (شکل (a)). روش دوم صفحه سوراخکاری را با فاصله از کارنگه می دارند تا پلیسه ها بتوانند از بین بوش و قطعه کار خارج شوند (شکل (b)).

\* از بوشهای بدون برجستگی وقتی استفاده می شود که اندازه عمق سوراخ اهمیت نداشته باشد(شکل ۲).

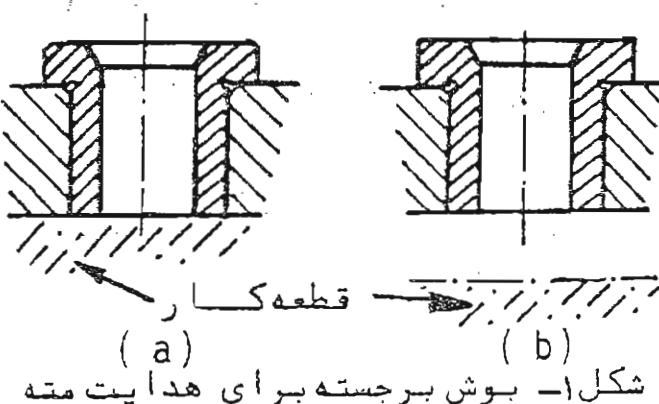


شکل ۲- بوش صاف  
برای هدایت مته

» بوشهای خاصی برای سوراخکاری قطعات ناجور وجود دارند. شکل (۳) نمونه ای از این بوش است که طوری شکل یافته که بتواند از لغزش در یل در شب سطح کار موقع سوراخکاری جلوگیری بعمل آورد. در شکل (۴) یک بوش بلند دیده می شود. از این بوش وقتی استفاده می گردد که سطحی که باید سوراخ زده شود در فاصله دوری از صفحه سوراخ کاری قرار دارد و قیمت بوش خیلی طویل است سوراخ بوش طوری است که فقط فست انتهایی آن که نزدیک به کار است، هم قطر متنه بوده و عامل کنترل ابزار است.

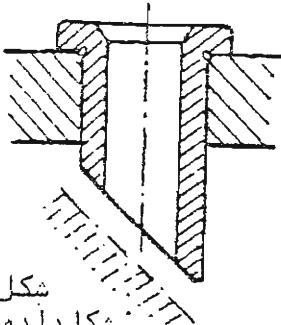


شکل ۳ بوش  
شکل داده شده برای  
هدایت متنه

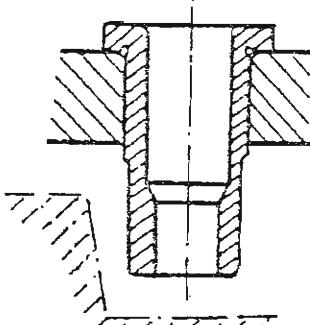


شکل ۴ بوش دنباله دار برای  
هدایت متنه

» وقتی می خواهیم دو یا چند ابزار بر روی یک محور مبادرت به عمل برش نماییم (برای مثال وقتی می خواهیم مبادرت به سوراخکاری و سپس برقو زدن سوراخ نماییم) استفاده از بوشهای لغزنده متداول است. یک نوع بوش لغزنده در شکل (۵) دیده می شود. برای هر ابزار یک بوش لغزنده بکار می رود و این بوش لغزنده در داخل یک بوش ثابت حرکت می کند. برای جلوگیری از چرخش و بالا رفتن بوش لغزنده طبق شکل از یک پیچ مانع استفاده می شود. وقتی از فرزی با قطر بزرگ استفاده می شود (مثلاً در هنگام پرداخت قسمت های پرجسته کار) معمولاً این ابزار با بوش ثابت هدایت می شود.

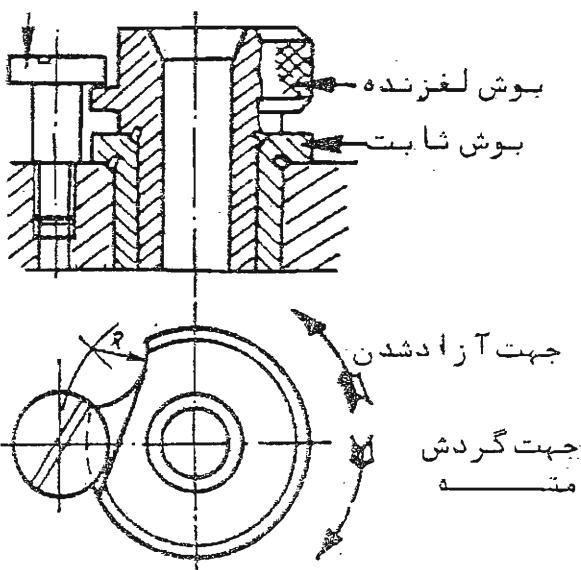


شکل ۵ - بوش لغزنده

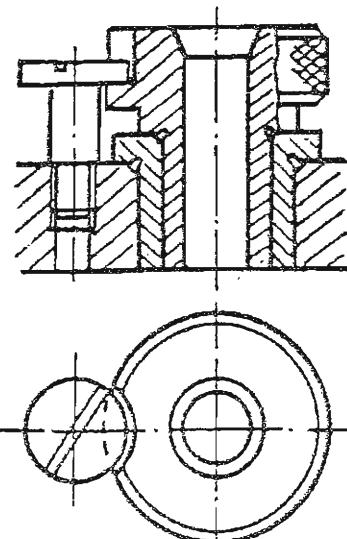

شکل ۶ - بوش قابل تعویض


﴿ برشهای قابل تعویضی که در شکل (۶) ملاحظه می شود مشابه بوش لفزنده است فقط برای خارج کردن آن باید پیچ مانع را برداشت و سپس بوش را آزاد کرد . این بوش را می توان به جای بوش معمولی بکار برد و به خصوص هنگامی استفاده می شود که میزان فرسایش آن زیاد بوده و لازم است متناوباً تعویض گردد .

﴿ از یک بوش و با ترکیبی که در شکل (۷) دیده می شود می توان برای گیره بندی سبک در محل برش استفاده کرد . ملاحظه می گردد که موقعیت دهی محور بوش بصورت دقیقی صورت گرفته است .

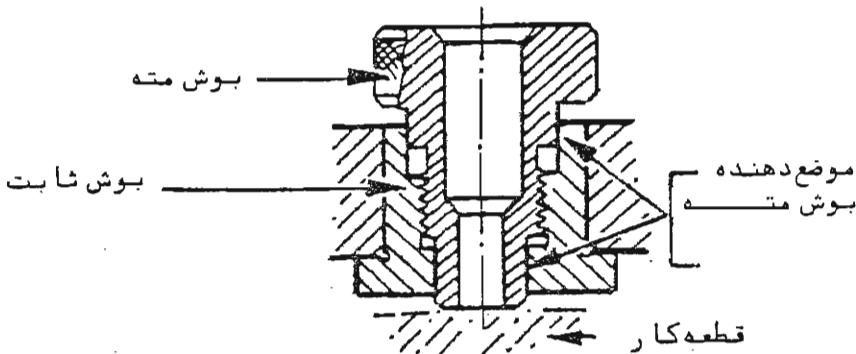


شکل ۷- استفاده از بوش متنه برای گیره بندی سبک

﴿ برای کنترل عمق سوراخ می توان ابزارها را در سوکت خاصی شامل یک مهره محدود کننده که به وسیله مخصوصی تنظیم میگردد ، قرار داد . شکل (۸) مجموعه تنظیم کننده عمق سوراخ و وسیله تنظیم آنرا نشان می دهد .

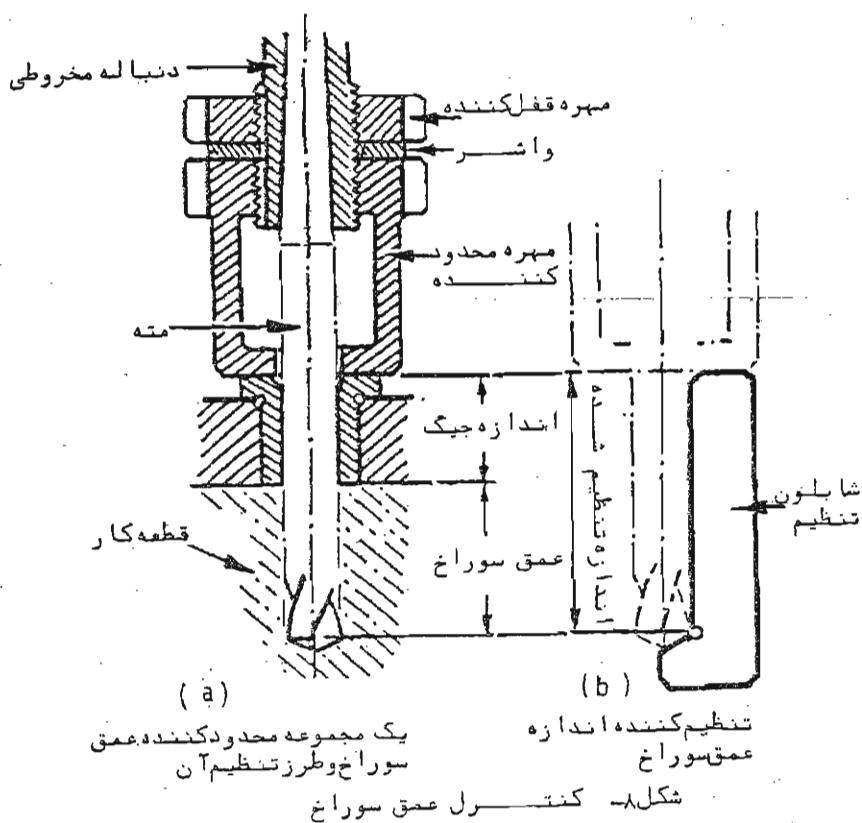


شکل ۸- کنترل عمق سوراخ  
تظمیم کننده اندازه  
عمق سوراخ و طرز تنظم آن  
یک مجموعه محدود کننده عمق

- جیگ صفحه ای: در شکل (۹) یک جیگ صفحه ای دیده می شود که مستقیماً روی قطعه کار قرار گرفته و بعد از گیره بندی، در محل خود پیچ میگردد.

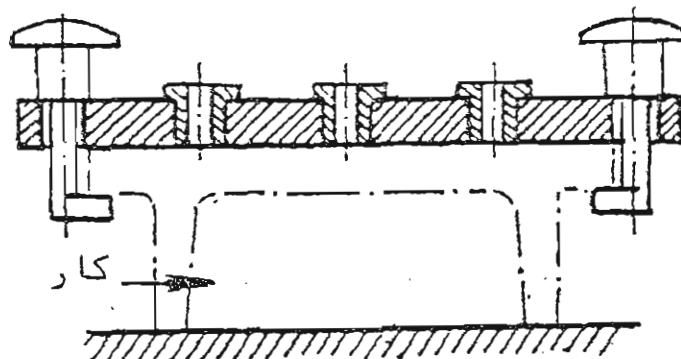


شکل ۹- جیگ صفحه ای

- جیگ ناودانی: جیگ ناودانی نشان داده شده در شکل (۱۰) یک نوع جیگ نسبتاً پیچیده تر است که از یک قطعه آهن ناودانی ساخته شده است. جیگ موضعی یک نوع جیگ صفحه ای است که به سطحی از قطعه کار که باید سوراخکاری شود، پیچ می گردد. کار به یک آهن نبشی یا شکل مناسب دیگر بسته شده است (به شکل ۱۱ رجوع شود).

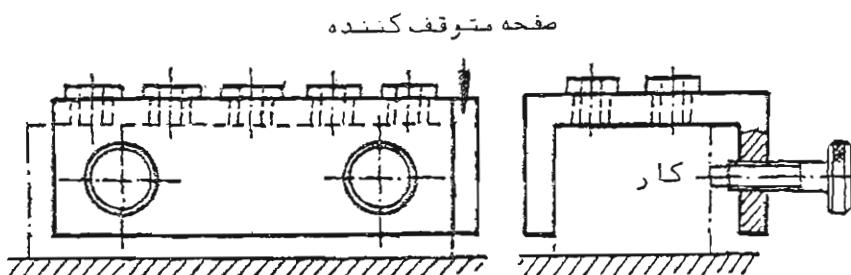


شکل ۱۰- جیگ ناودانی

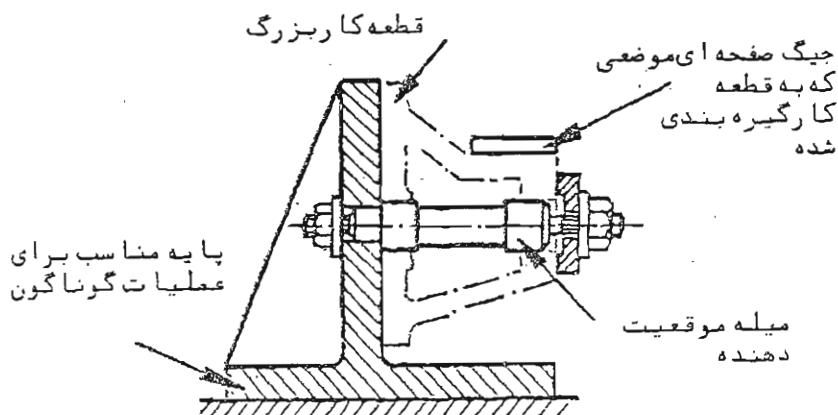


شکل ۱۱- جیگ موضعی

۵- جیگ یکپارچه : در شکل(۱۲) جیگ یکپارچه ای که از یک قطعه فولاد ساخته شده ملاحظه می گردد. در این مثال کار به وسیله گیره صفحه ای گیره بندی شده و شیار های برای براده ناشی از سوراخ کاری پیش بینی شده اند تا بتوان کار را پس از اتمام عمل براحتی از جیگ خارج ساخت. برای این منظور دو شیار لازم می باشد. زیرا در عمل سوراخکاری براده در دو محل ورود و خروج مته از کار ایجاد خواهد شد.

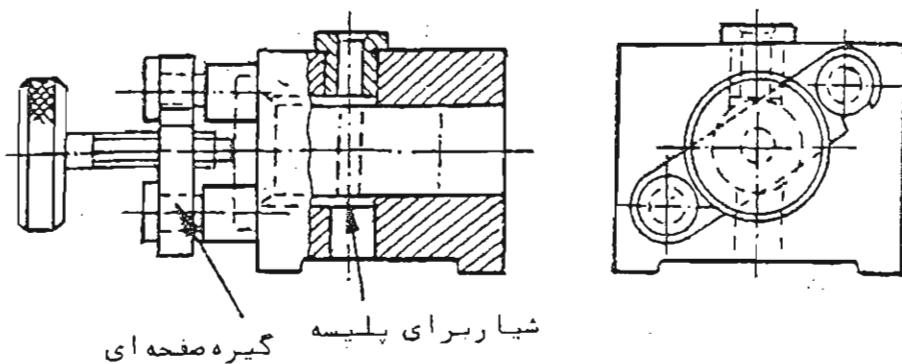


شکل ۱۲- جیگ یکپارچه

۶- جیگ میله ای : جیگ میله ای که در شکل(۱۳) نشان داده شده است برای موضع دهی به قطعه کار از محل سوراخ آن بكمک یک میله بکار رفته است. از این میله برای موضع گیری صفحه مته نیز استفاده می شود. با استفاده از واشر لوایی پیش بینی شده در این جیگ ، میتوان بدون باز کردن مهره دستی ، صفحه دریل را خارج کرد.

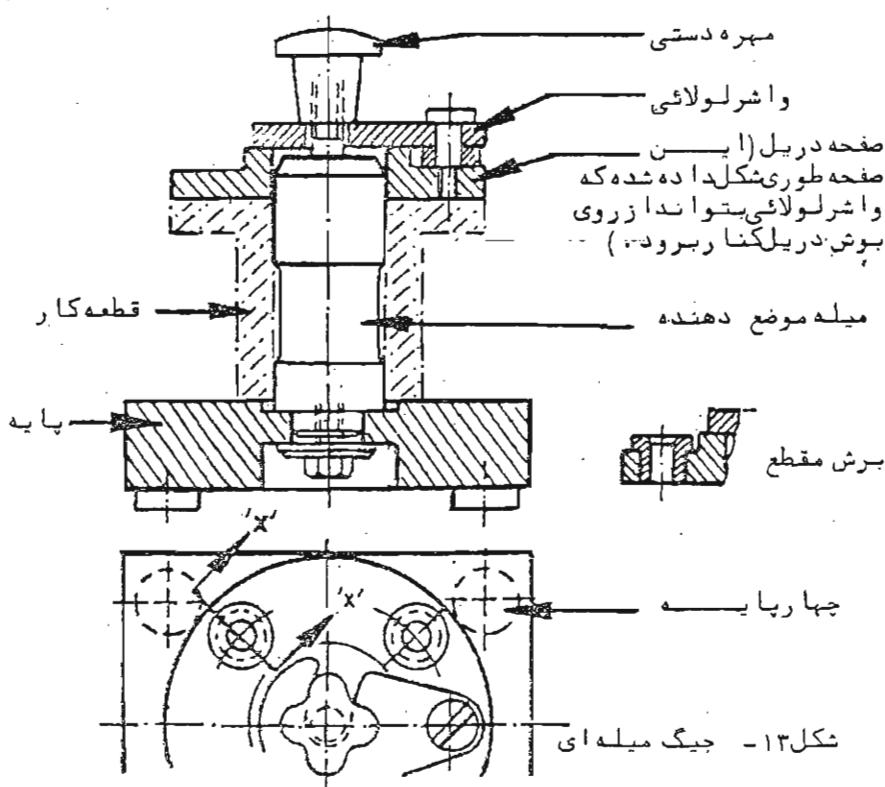


شکل ۱۳- جیگ میله ای

➤ جیگ میله ای شکل (۱۴) برای عملیات سوراخکاری و برقوزنی مناسب می باشد . در این مثال از واشر C شکل به این علت استفاده شده است تا به مهره دستی احتیاج نباشد .

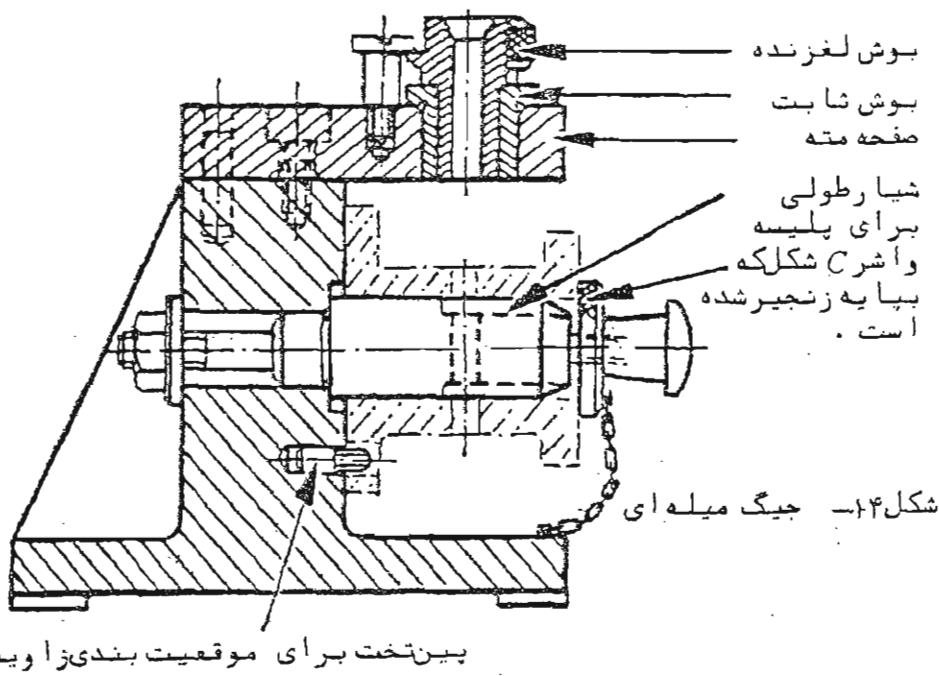


شکل ۱۴- جیگ میله ای

➤ در شکل (۱۵) یک جیگ میله ای مایل با اسکلت جوشکاری شده نشان داده شده است . بوش از نوع طویل است و طوری فرم داده شده است که از سر خوردن منه جلوگیری نماید و در عین حال مانع از خارج کردن قطعه کار پس از اتمام عمل نشود . مهره گیره بندی از نوع سریع العمل است . زیرا کوچک بودن سوراخ کار ایجاب می نماید که برای خارج کردن کار مهره برداشته شود .

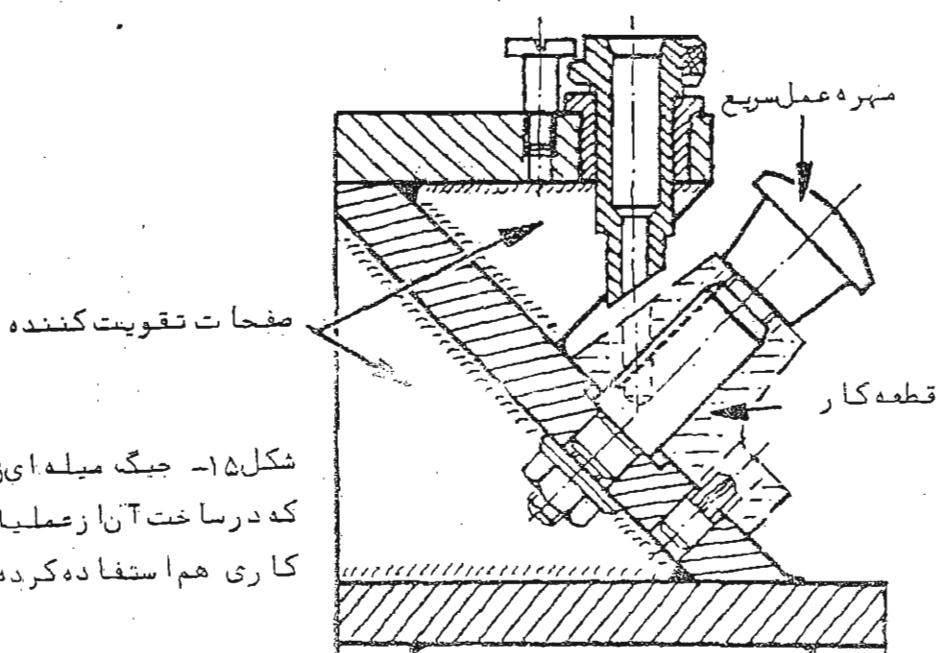


شکل ۱۵- جیگ میله ای زا و یه ای  
که در ساخت آن از عملیات جوشکاری هم استفاده کرده اند .

۴. جیگ قابلمه ای : شکل (۱۶) یک جیگ قابلمه ای را نشان می دهد که در آن موضع دهی کار از سطح خارجی اش صورت می گیرد و موضعگیری سوراخکاری توسط یک میله انجام می گردد . کار در محل سوراخکاری نگهداری شده و برای خارج شدن پیلیسه محلی پیش بینی گردیده است . صفحه دریل نیز طوری موضع دهی شده که سوراخهای آن با شیارهای خروجی پلیسه در یک امتداد قرار گرفته اند .

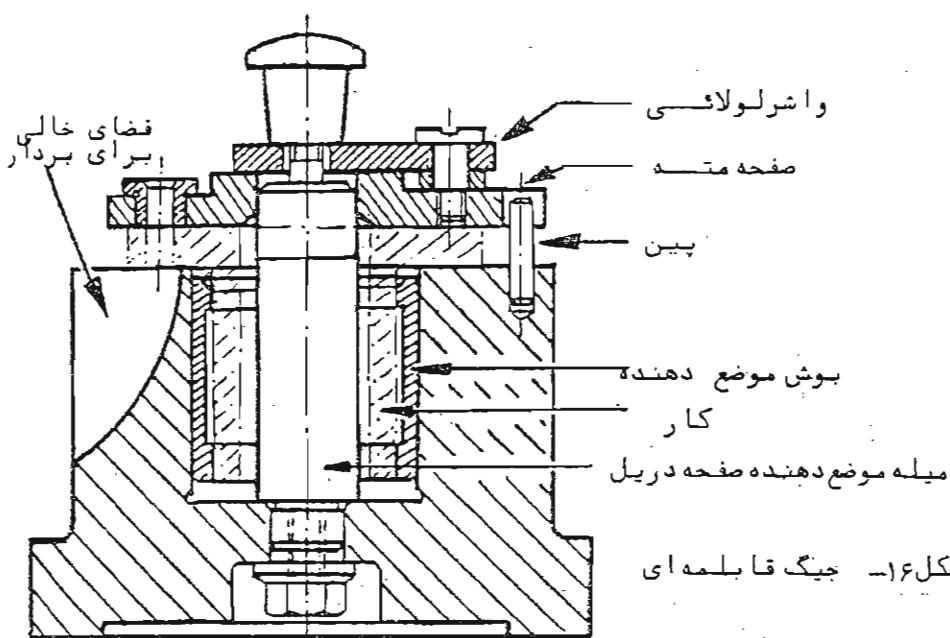


شکل ۱۶- جیگ قابلمه ای

» جیگ قابلمه ای نشان داده شده در شکل (۱۷) نیز مشابه جیگ قبلی است ولی در این نمونه به منظور نگهداری فلانچ ، قطعه کار در داخل جیگ استقرار یافته و صفحه دریل با سوراخ کار موضع دهی می شود .

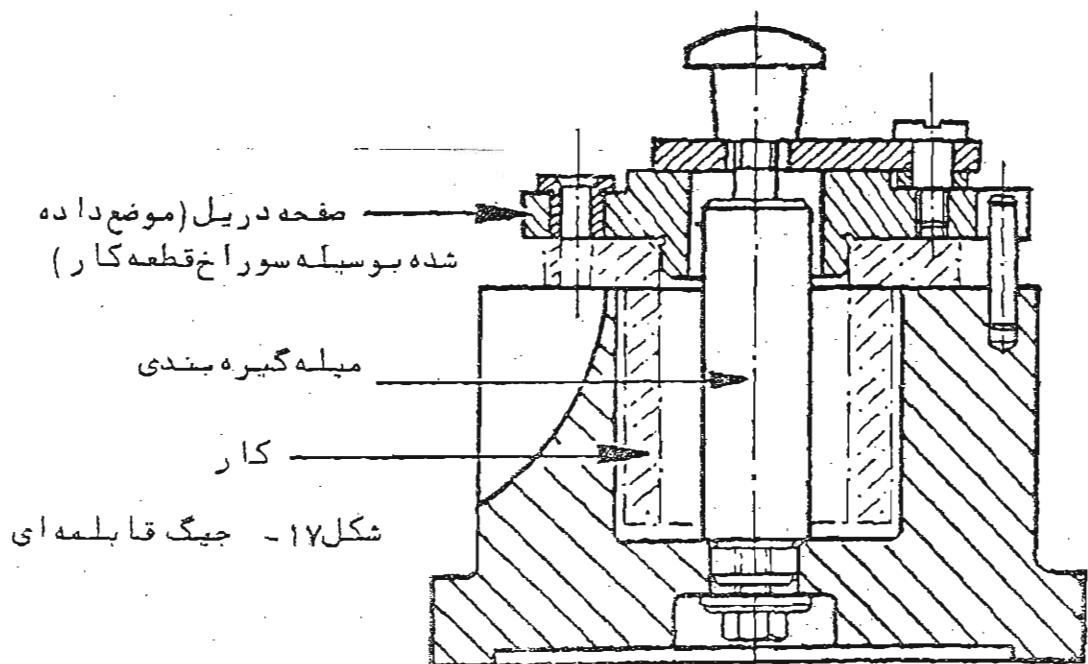



شکل ۱۷- جیگ قابلمه ای

۵. جیگ وارونه : در شکل (۱۸) یک جیگ وارونه (یا باز) دیده می شود . از این نوع جیگ ها هنگام استفاده می شود که شکل خاص کار امکان استفاده از انواع قبلی را عملی نسازد . باید با موضع دهی و گیره بندی کار ، جیگ روی چهار ستون پیچی قرار داده شده و در هنگام ماشینکاری به وضعیت معکوس نشان داده شده در شکل ، نگهداشته شود . در این نوع جیگ سوار کردن و خارج کردن پلیس های حاصل از سوراخکاری بسیار آسان است. عیب اصلی در این نوع جیگ نبودن حمایت و نگهداری لازم به قطعه کار در زیر محل سوراخکاری و برش می باشد.

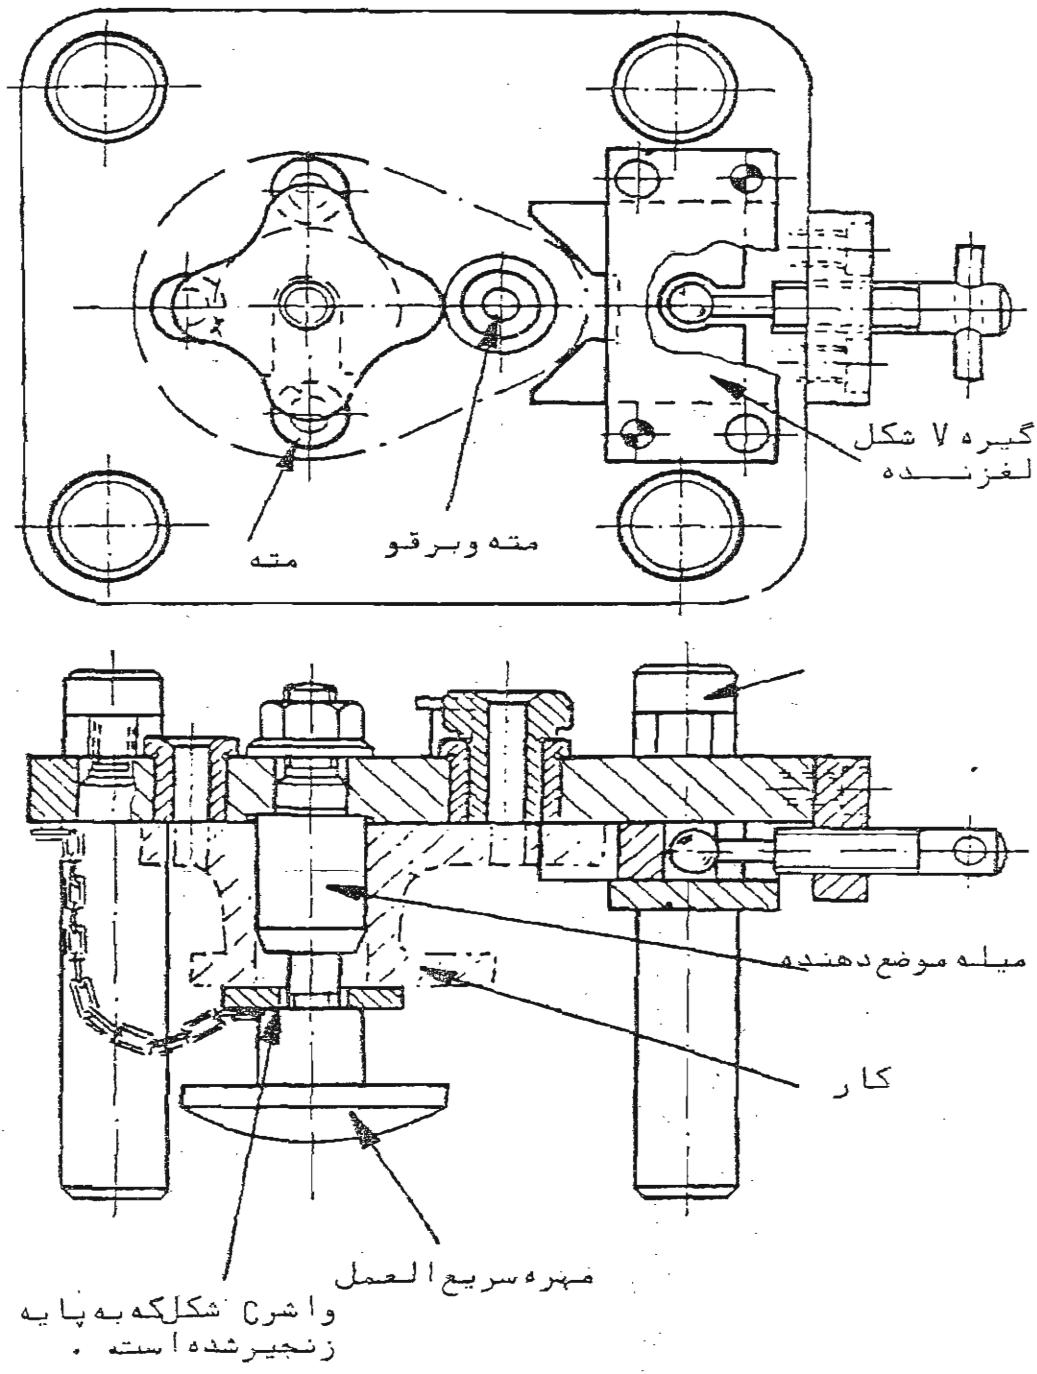


شکل ۱۸- جیگ وارونه

ع. جیگ چفتی : جیگ چفتی نشان داده شده در شکل (۱۹) نمونه تکامل یافته و پیجیده تر گیره چفتی در شکل (\*) است . وقتی بوشها بر روی چفت نصب شده اند ، موضع دهی باید در سطح  $X$  و شیار  $Y$  دقیق باشد تا سوراخهای بوش بدون توجه به ارتفاع قطعه کار، عمودی باشند . چفت با مهره  $A$  و کار با پیج  $B$  محکم میشوند .

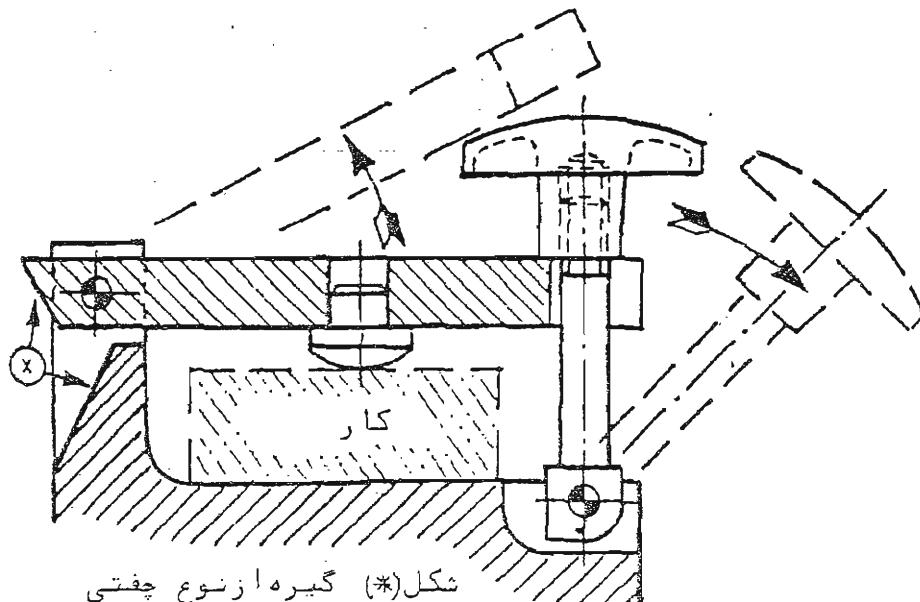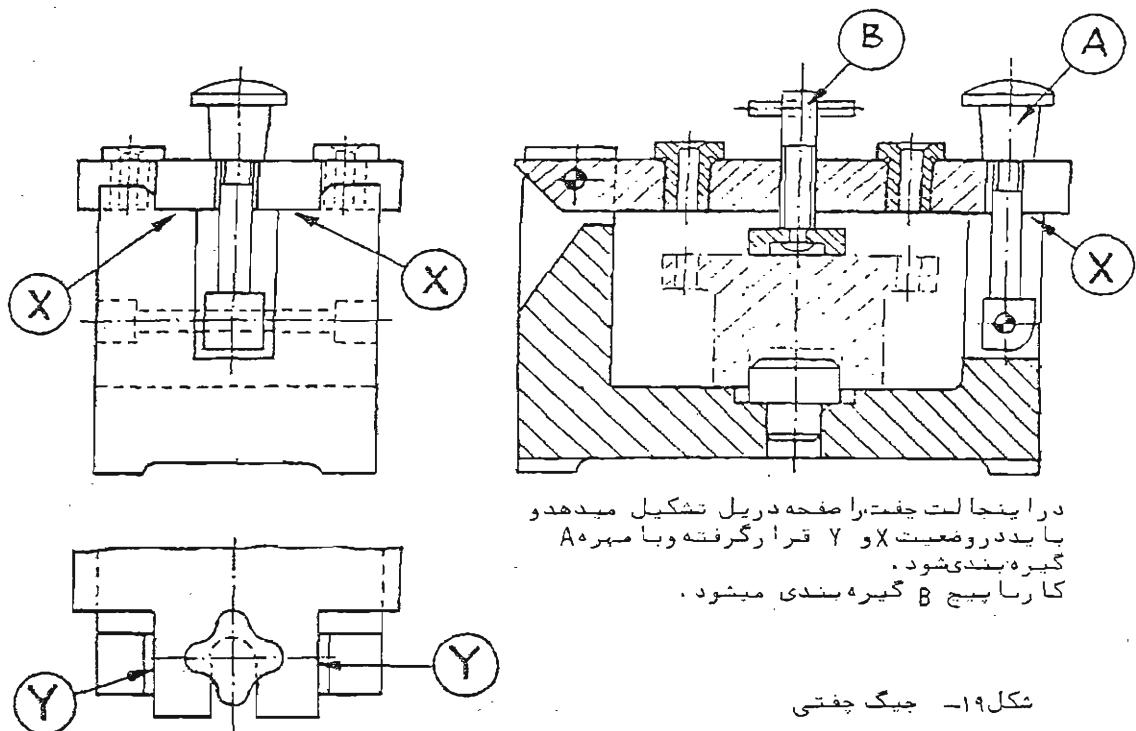


۷. جیگ جعبه ای : از جیگ جعبه ای شکل (۲۰) وقتی استفاده میشود که بخواهیم در سطوح مختلف یک کار کوچک مبادرت به سوراخکاری نماییم . به کمک چفت (که در این مثال خاص از آنجا که بوشها بر روی آن نصب شده اند باید بدقت موضع دهی شود )، جعبه به دقت بسته و گیره بندی می شود. برای آنکه در موقع سوراخکاری سطوح مختلف ثبات کافی وجود داشته باشد ، پایه های مناسبی پیش بینی گردیده و فضاهای خالی برای خروج پلیسه تعییه شده اند.

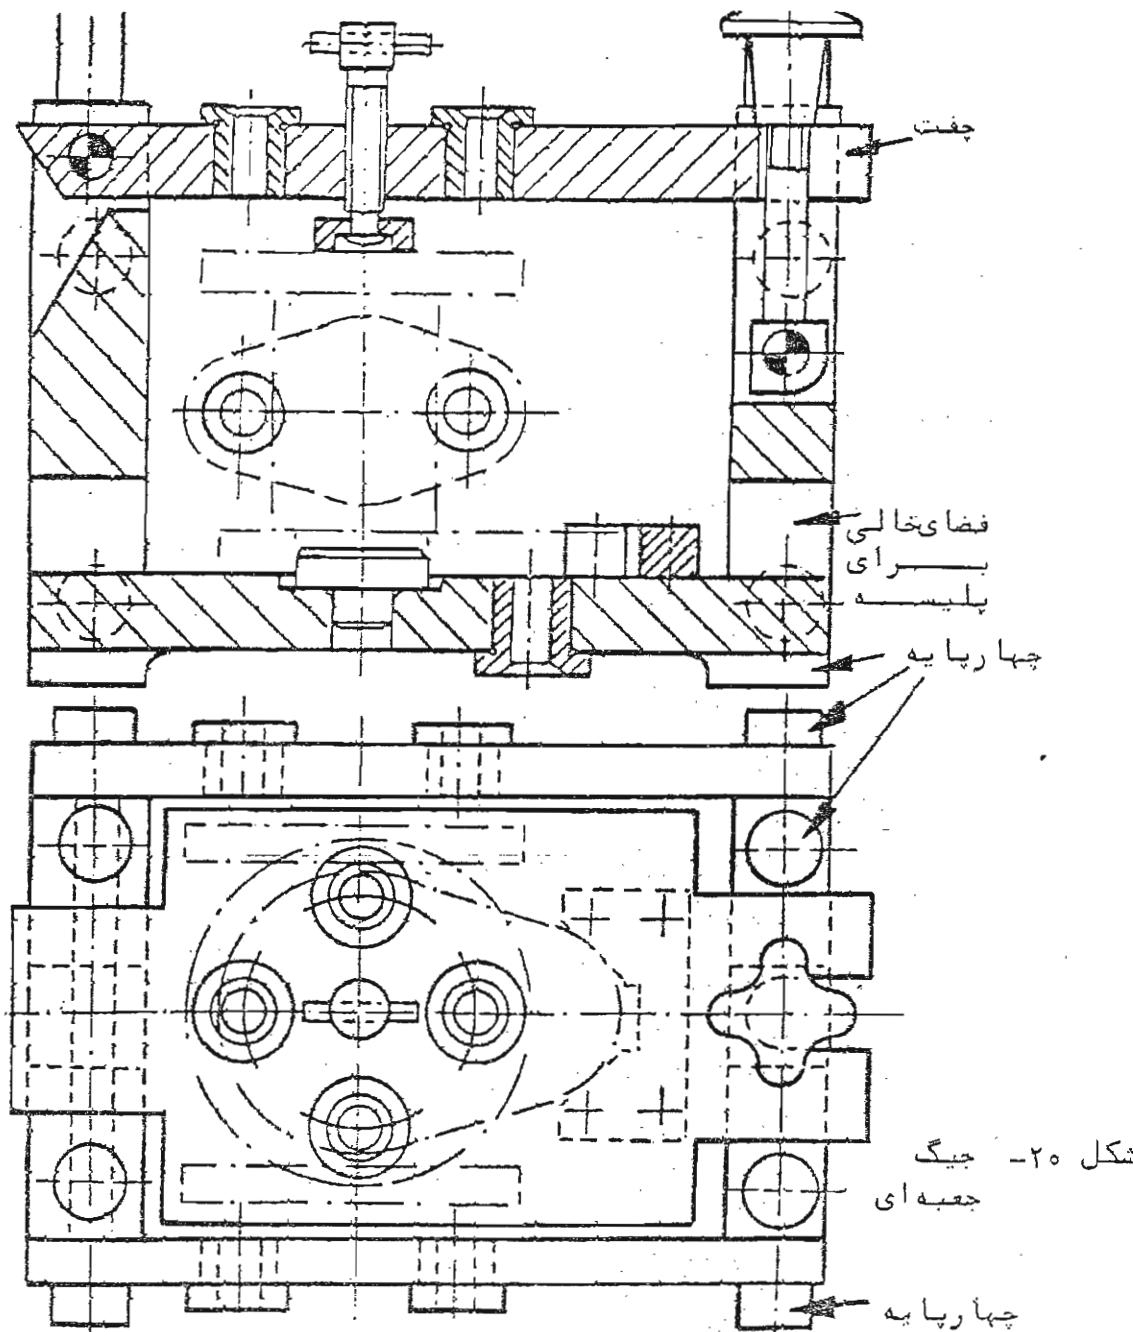

می توان قطعه هایی که قرار است با هم مونتاژ شوند را به همان صورتی که بعد از مونتاژ در مجموعه ساخته شوند داشت بروی یک جیگ سوار کرد و برای قرار دادن پرج، پیچ یا پین، سوراخ کاری کرد. به این ترتیب هم راستایی دقیقی بین سوراخهای حاصل در قطعه های مونتاژی بدست خواهد آمد.

جیگ سوراخ کاری سوراخهای پرج: جیگ شکل زیر برای ایجاد سوراخهای پرج بروی قطعه دستی یک غایب آزمایشی، طراحی شده است.

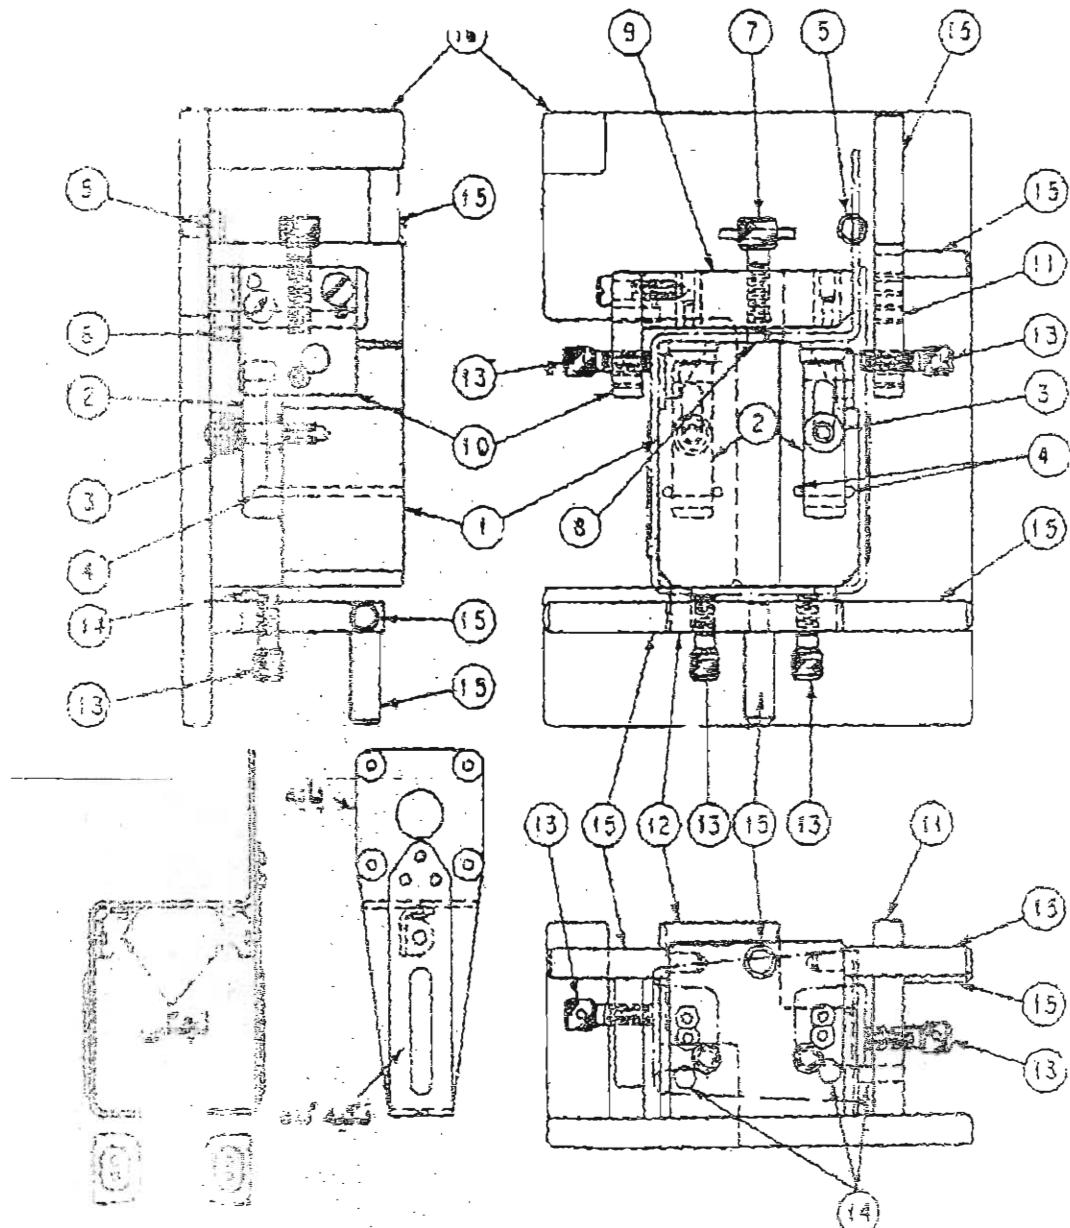


جیگ سوراخ کاری قطعه های مونتاژی

بلوک اصلی (۱) به گونه ای ماشین کاری شده است که داخل مجموعه مونتاژی روی لچکی ها نیز ابیجیده (۱) و لچکی روبندهای (۲) وجود دارند که آنها را در مقابل بلوک (۱) نگاه می دارد. این روبندها با مهره های آج خورده (۳) ساخته می شوند. دو پین (۴) اجازه می دهند تا روبندها تنها در یک جهت حرکت کنند. یک لبه از پایه این قاب (الجیسی) پس از آنکه (۵) تکیه می کند و پین موقعیت دهنده (۶) پایه را به صورت عمودی موقعیت دهی می نماید. پیچی با سر آج خورده (۷) پایه را نگاه می دارد و درون درپوش فیبری (۸) قرار می گیرد تا از برخورد با قاب و زخمی کردن آن جلوگیری گردد. رشتهای رادنمایی به نه در بلوکهای بوش گذاری شده (۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲) جای گرفته اند. پیچهای با سر آج خورده (۱۳) باعث می شوند تا قاب و لچکی دا محکمتر نگاه داشته شود.

پینهای موقعیت دهی (۱۴) تکیه گاه را به صورت عمودی موقعیت دهی می کنند. جیگ با پینهای (۱۵) و بلوک تکیه گاهی (۱۶) تقویت می شود. پس از سوراخ کاری، قطعه ها جهت پرج کاری از روی چیگ برداشته می شوند.


جیگ متنه زنی، برقو زنی و پین گذاری: در مجموعه شکل زیر دو بادامک و دو بازو قبل از آنکه محور توسط موزقیت دهنده های V ۱ و ۳ موجود در جیگ نگاه داشته شود بروی محور سوار می شوند. پین ۴ با عبور از بوش ۸ در شیار ۱۱۱۴۵ قرار می گیرد و دو بادامک را به فاصله ۰/۳۱۴ در ۰/۳۲۶ در می نماید و با بست ۶ در این موقعیت گذاشته می شوند. بازوها... گونه ای که در دو مقطع A-A و B-B نشان داده شده است در موقعیت خود محکم می شوند. پس از آنکه سوراخ کاری برقو کاری انجام شد و پیش از باز کردن مجموعه از روی جیگ، ۴ پین نیز در موقعیت خود قرار داده می شوند.

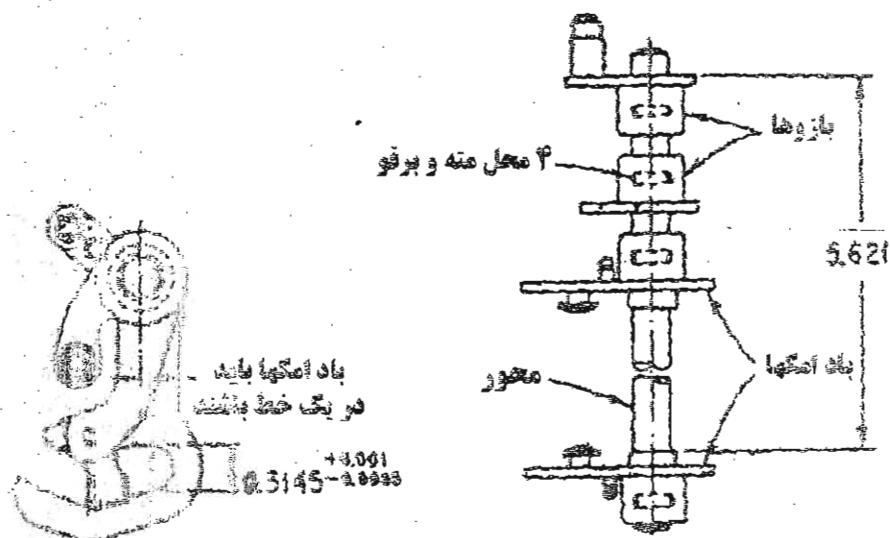

قطعه کار


شکل جیگ سوراخ کاری، برقو کاری و پین گذاری قطعه بالا در صفحه بعد دیده می شود.

چیز سوار اخ کاری، برق فعالی و پین گذاری


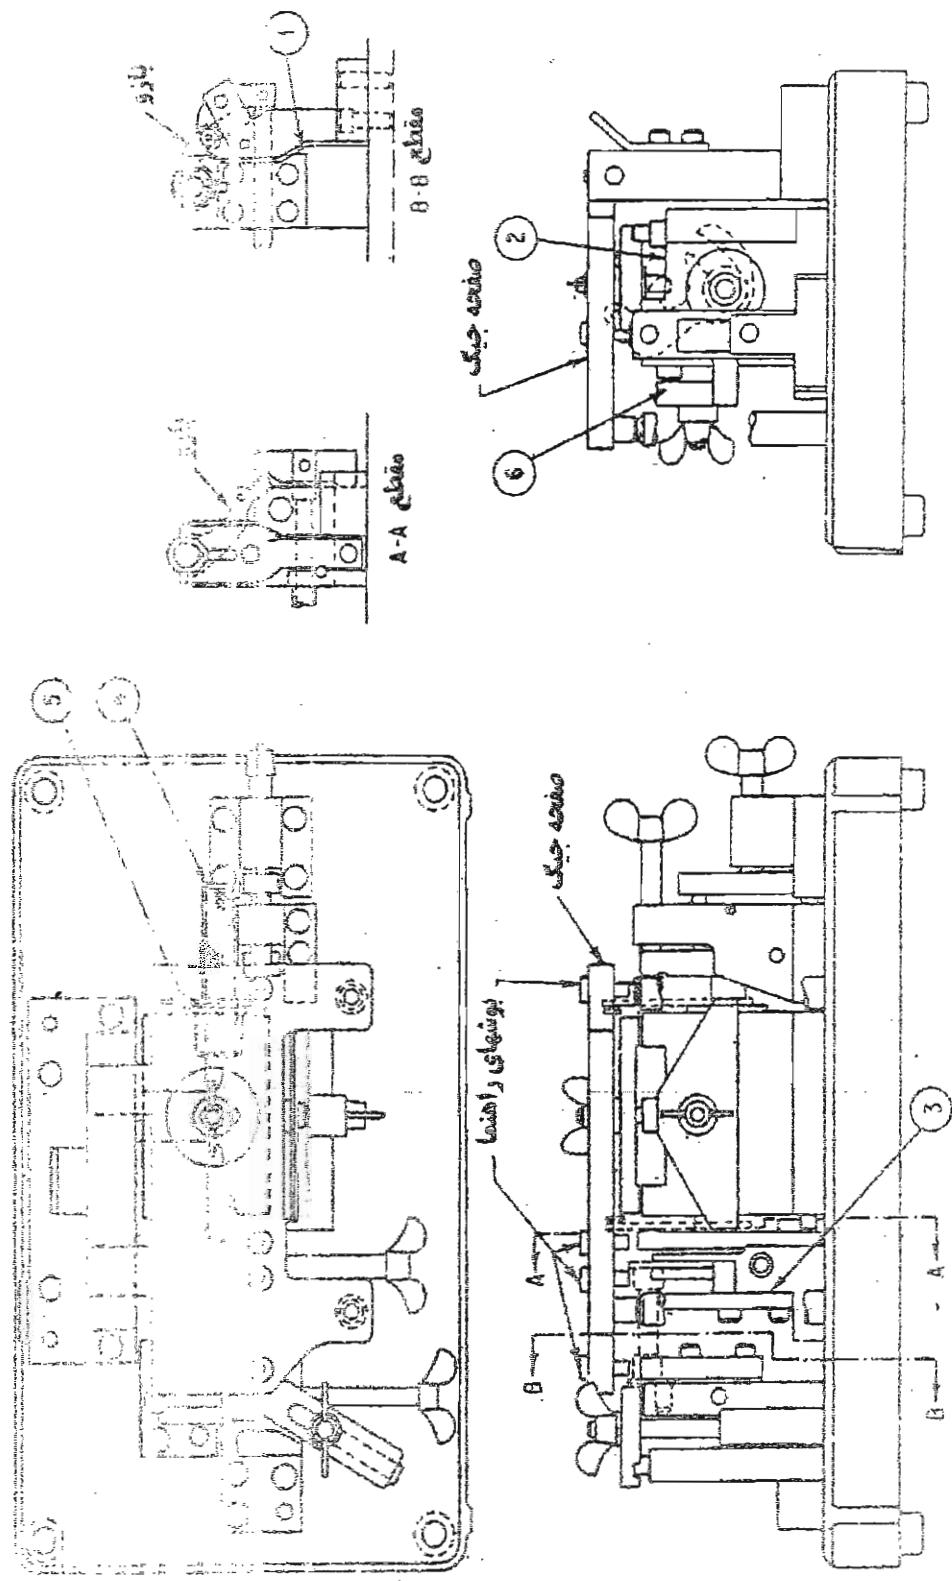


توضیح

جیگ سوراخ کاری و مونتاژ: جیگ نشان داده شده در شکل زیر علاوه بر سادگی طراحی، می تواند دستگاه را طولیابی مختلف را جهت اتصال آنها به چرخ دندنه ها در خود جای دهد با تغییر مکان نگاه دارنده های شیاردار (۱) فاصله سرکزرهای میان بلوک های V شکل (۱) به کمک بلوکهای اندازه گیری قابل تنظیم است. چرخ دندنه هایی که به محور متصل هستند، از گردش بیرون از آنکه برای مونتاژ بروی بلوکهای V شکل جیگ قرار داده شوند سوراخ کاری شده اند. دو پیچ (۲) محور را بروی یک کهانه ای ترازی نگاه می دارند. برای جلوگیری از خراب شدن سطح محور این پیچها از برنج ساخته می شوند.

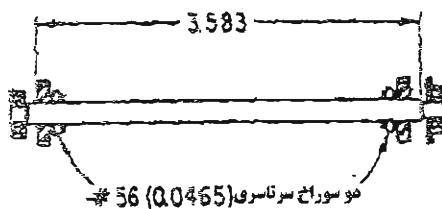


محور

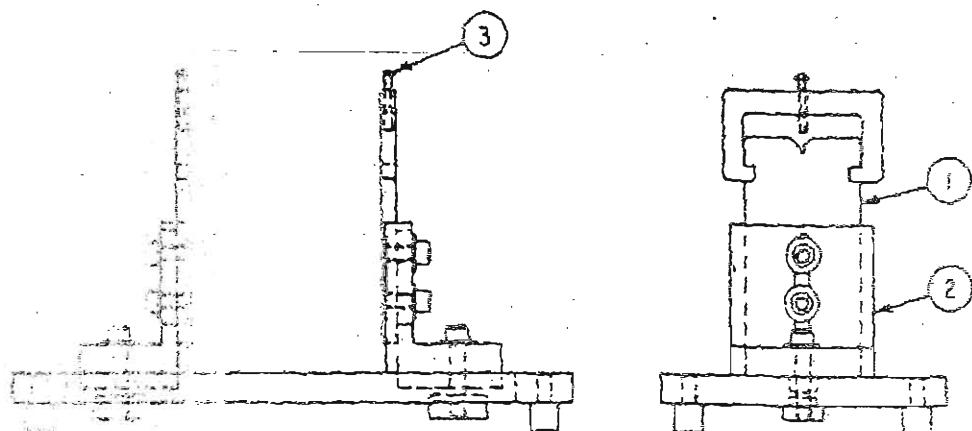
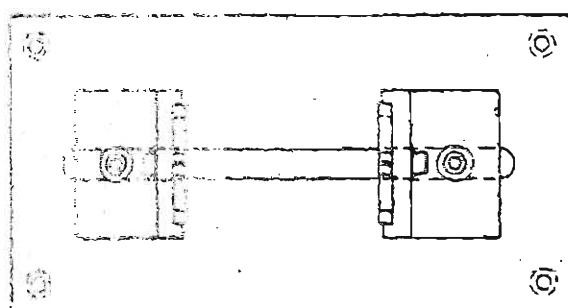


جیگ سوراخ کاری و مونتاژ چرخ دندنه برای محور بالا

در شکلهای زیر انواع دیگری از جیگهای سوراخ کاری مونتاژ دیده می شود.

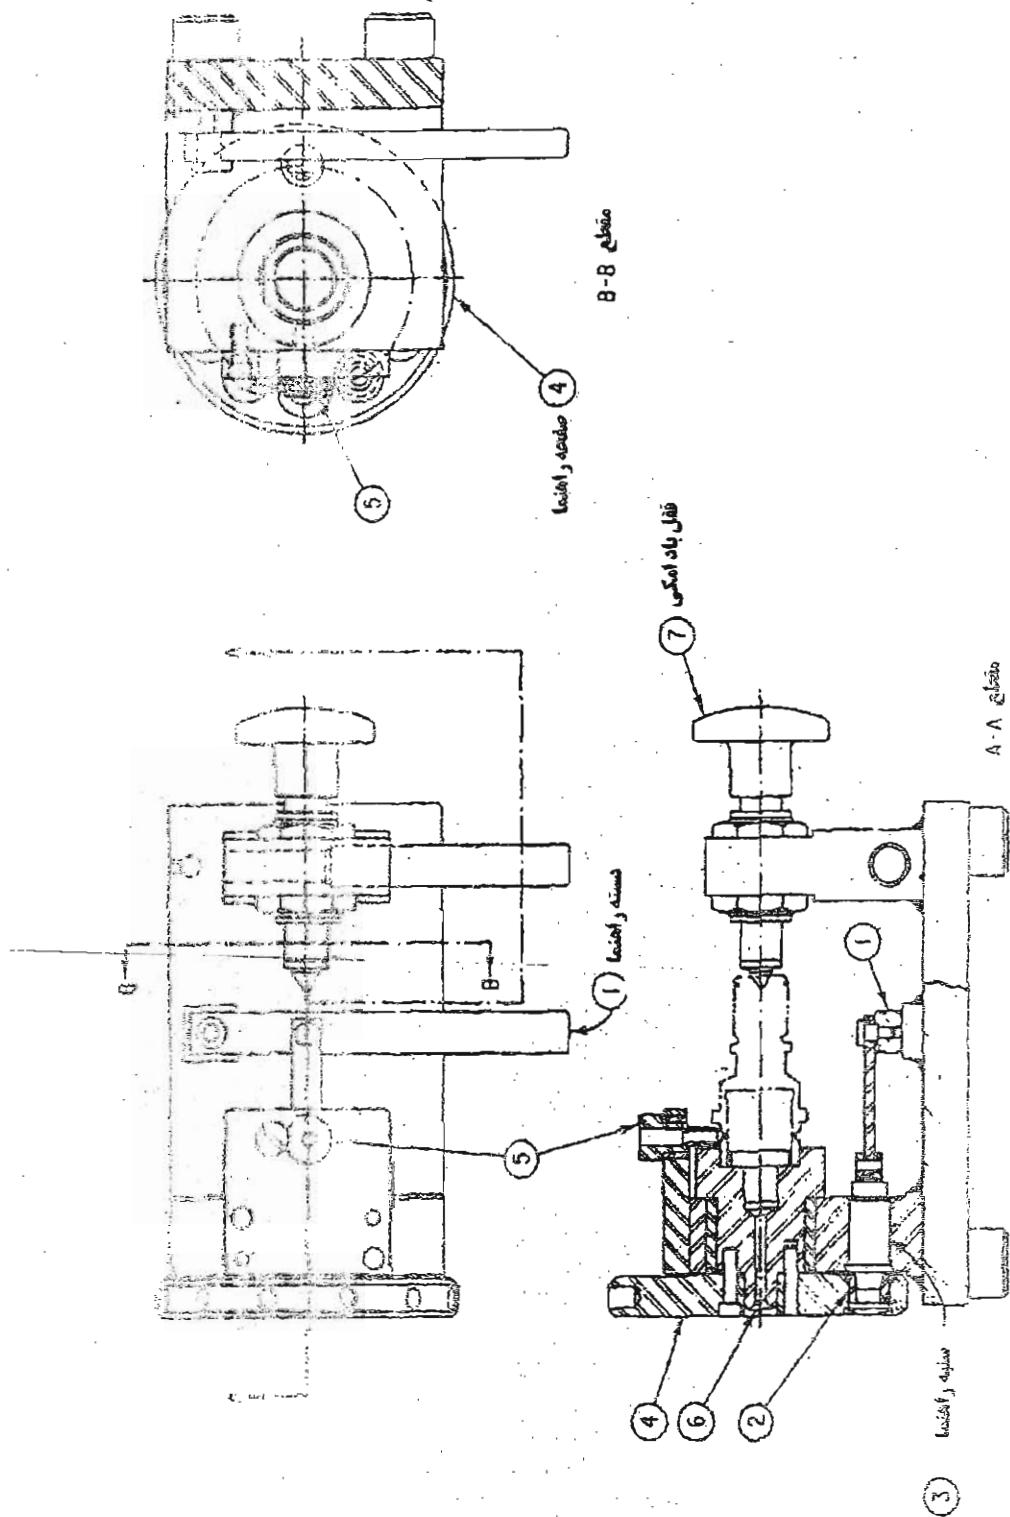


جیگ پرائی سوراخ کاری آن سوراخ

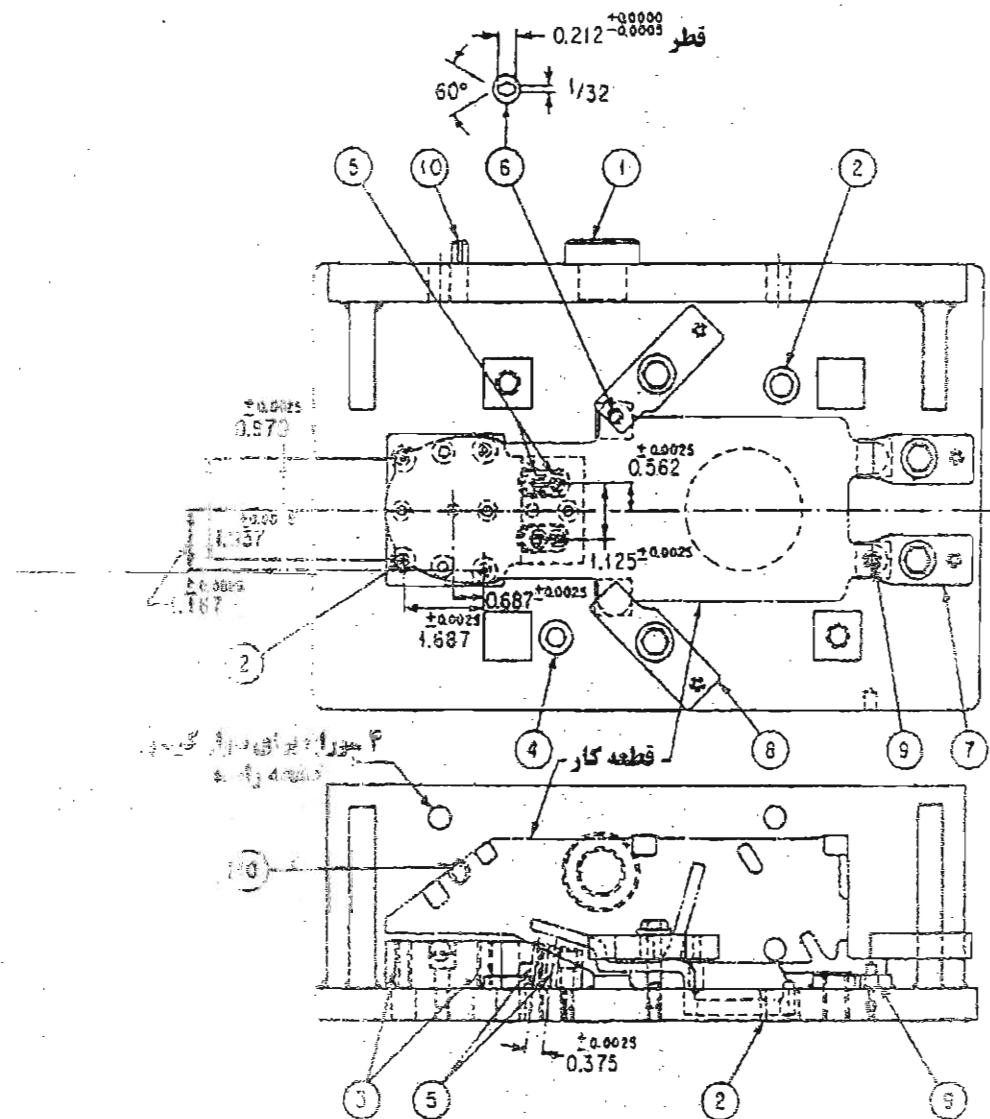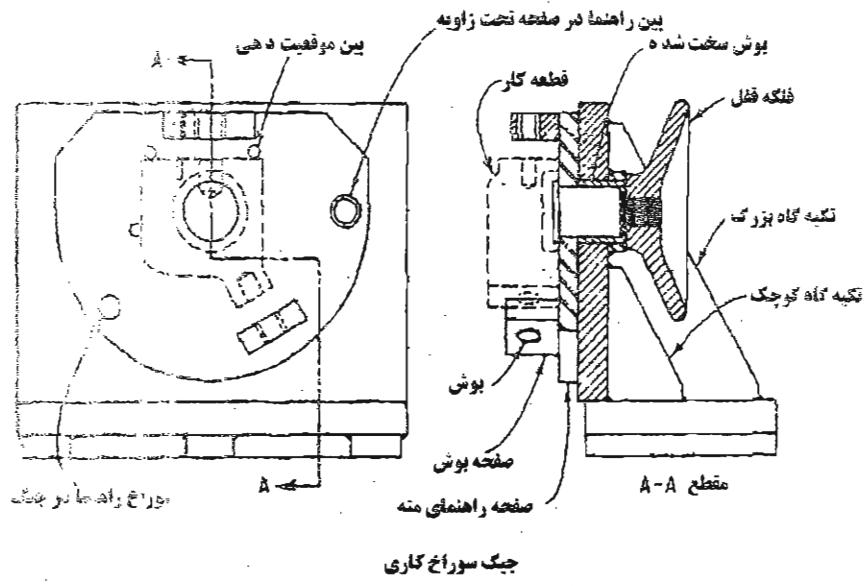

صفحه راهنمای تحت زاویه جیگ صفحه قبل (شکل پایین) در تصویر زیر دیده می شود.

دقت نوازی: ۰۰۱٪

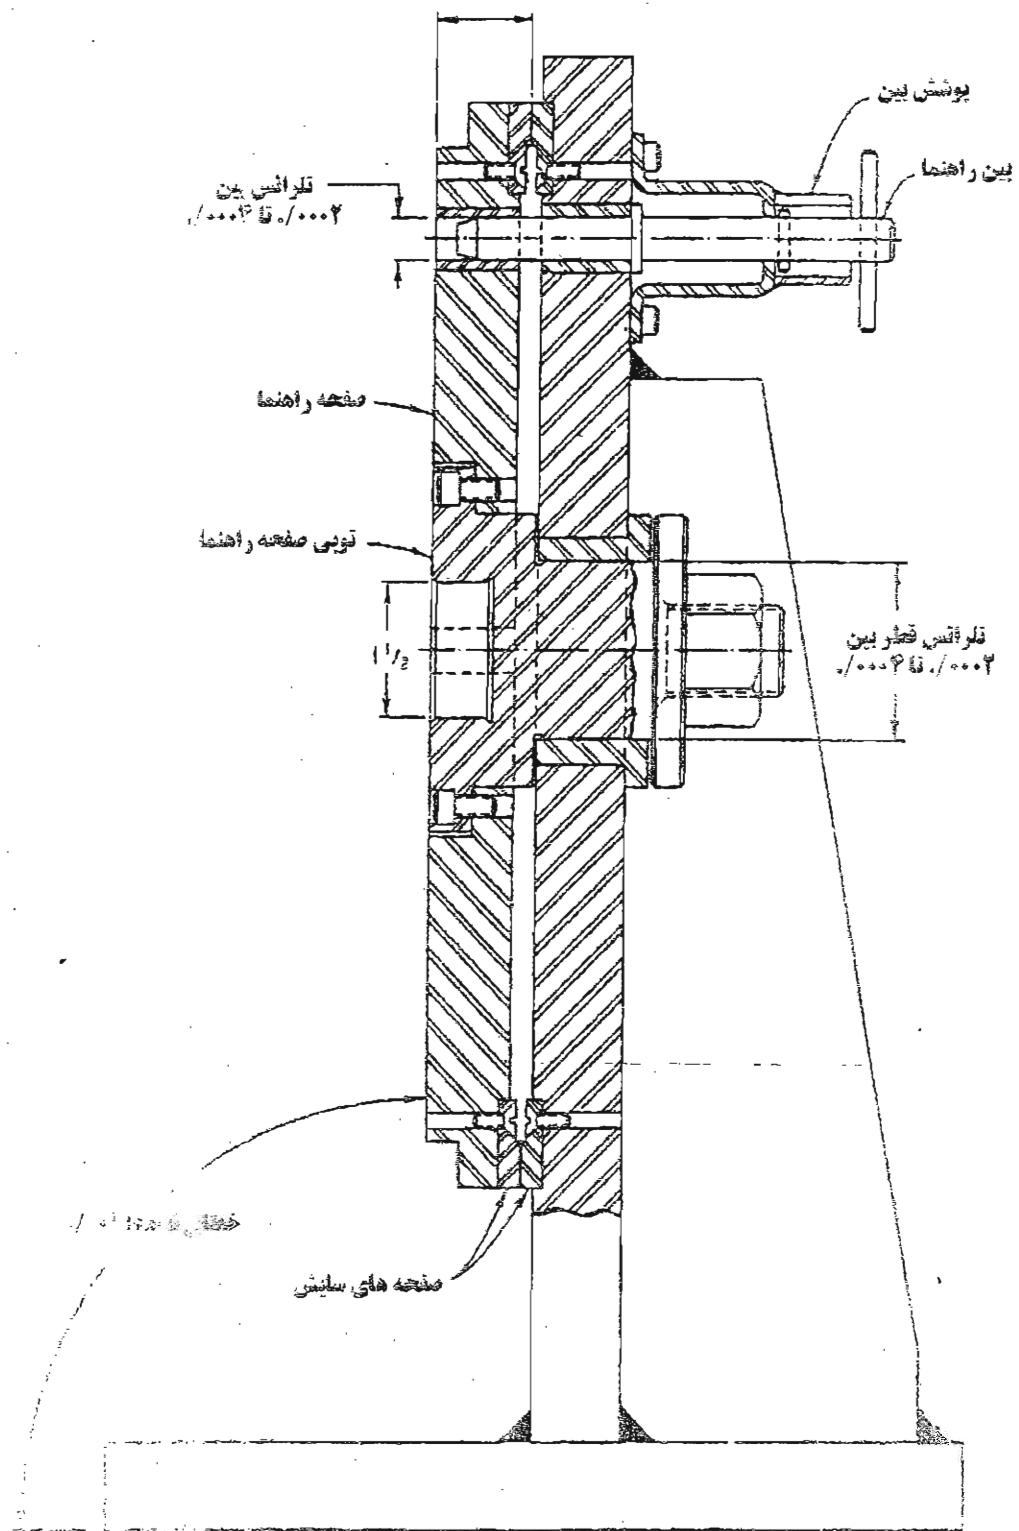


صفحه راهنمایی تحت زاویه

## «فیکسچرهای فرزکاری»

بسیاری از اپراسیونهای فرزکاری را می‌توان بوسیله گیره‌های استاندارد و یا با اندکی تغییرات انجام داد. ولی با این وجود بمنظور ایجاد سرعت عمل در تنظیم و ماشینکاری و تأمین دقت‌های لازم و همچنین شکل‌های نامنظم قطعه کار مجبور به طراحی فیکسچرهای فرزکاری خواهیم بود. فیکسچر فرزکاری ابتدا بدقت روی میز ماشین موضع دهی شده و سپس در محل خود پیچ می‌شود. بکمک قطعه تنظیم کننده، وضعیت میز نسبت به تیغه تنظیم می‌شود. قطعه کار روی پایه فیکسچر قرار گرفته و سپس در محل خود گیره بندی می‌گردد. در هنگام برش، تیغه هدایت نمی‌گردد.

در این سیستم‌ها موضع دهی و گیره بندی مشابه نمونه‌هایی هستند که در جیگ‌های متوجه استفاده می‌گردیدند ولی از آنجا که نیروهای برشی بسیار بزرگ بوده و تمايل به بلند کردن کار دارند لذا نیروی گیره بندی باید بزرگ باشند بدین منظور از مهره‌های شش گوش بجای مهره‌های دستی استفاده می‌شود. قسمتهای مختص فیکسچرهای فرزکاری عبارتند از قطعه تنظیم کننده و زبانهای موضع دهی.


جزئیات فیکسچر فرزکاری (الشکل ۱ و ۲) : قطعه تنظیم کننده مطابق شکل(۱) نسبت به سیستم موضع دهی فیکسچر تعیین وضعیت شده و بوسیله پیچهایی در محل خود محکم می‌شوند. این قطعه دارای دو سطح تنظیم آب داده شده است. بطریکه میز می‌تواند هم بصورت افقی و هم بصورت عمودی استقرار یابد. (توجه داشته باشید میز تنها از یک جهت تیغه برش دهنده موضع دهی می‌شود). تنظیم وضعیت میز به کمک یک فیلر  $0.25\text{ mm}$  میلیمتری که بین تیغه و سطح تنظیم قرار می‌گیرد، صورت می‌پذیرد. بدین ترتیب قطعه تنظیم در مدت ماشین کاری بوسیله تیغه صدمه نمی‌خورد و قطعه تنظیم طوری موضع دهی می‌شود که تیغه برش بین سطح عمودی قطعه و تکنیسین واقع گردد. به این ترتیب عمل تنظیم را به آسانی می‌توان انجام داد.

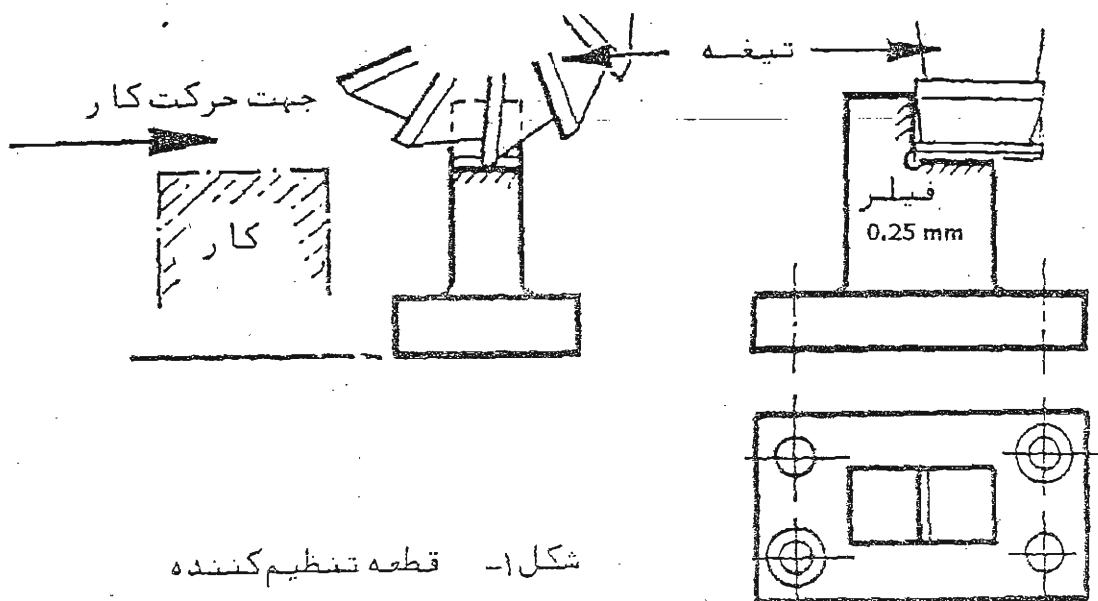

در سطح زیرین پایه فیکسچر دو زبانه از جنس فولاد با سختی سطحی قرار دارند . ( در شکل (۲) تنها یک زبانه نشان داده شده است ) . این دو زبانه در شیارهای  $T$  شکل که در امتداد طولی میز ماشین می باشند ، جای می گیرند و بدین ترتیب فیکسچرنسبت به میز تغذیه کننده وضعیت می گیرد . این دو زبانه باید تا حد ممکن دور از یکدیگر باشند تا حداکثر دقت بدست آید . فیکسچر بوسیله دو یا چهار پیچ که در شیارهای  $T$  شکل قرار دارند به میز محکم می گردد . ( این پیچ ها جزو قطعات تشکیل دهنده فیکسچر به حساب نمی آیند ) .

### پیچ با انتهای آشکل

( این قسمت جزو فیکسچرنسبت )


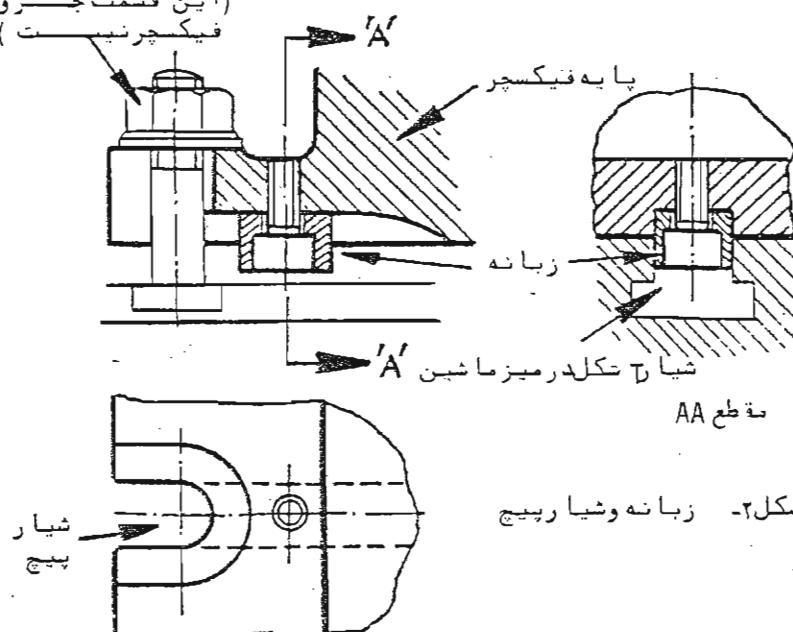


شکل ۲- زبانه و شیار پیچ

(روشهای فرزکاری) : طراحی فیکسچر به روشهای فرزکاری اختیاری وابسته است . در شکلها (۳) تا (۹) چند نوع فرزکاری ساده نمایش داده شده است .

۱. فرزکاری دو طرفه : در این روش دو تیغه روی محور فرز طوری نصب می شوند که در سطح کار بطور همزمان فرزکاری گردند . برای موضع دهی میز نسبت به یکی از تیغه های برش از قطعه تنظیم کننده مطابق شکل (۳) استفاده می شود .


۲. فرزکاری گروهی : در این روش که در شکل (۴) نشان داده شده است سه یا چندین تیغه روی محور فرز نصب شده است بطوریکه سطوح متعدد کار را می توان به صورت همزمان فرزکاری کرد .

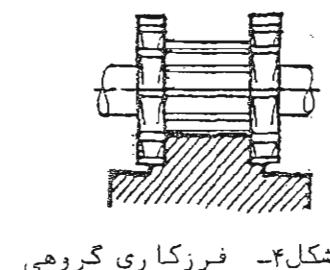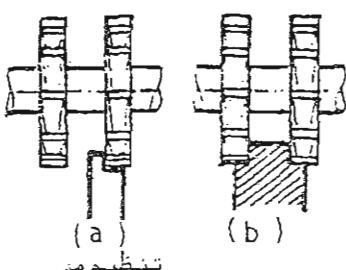


شکل ۴- فرزکاری گروهی

شکل ۲- فرزکاری دوطرفه

۳. فرزکاری ردیفی یا خطی : در این نوع فرزکاری چندین قطعه کار در امتداد طول میز ماشین فرز طوری نصب می شوند که با یک مرحله باردادن میتوان همگی را ماشین کرد . در این روش می توان از یک یا چند تیغه استفاده کرد و قطعات کار را می توان در یک یا دو صف مطابق شکل (۶) منظم نمود.

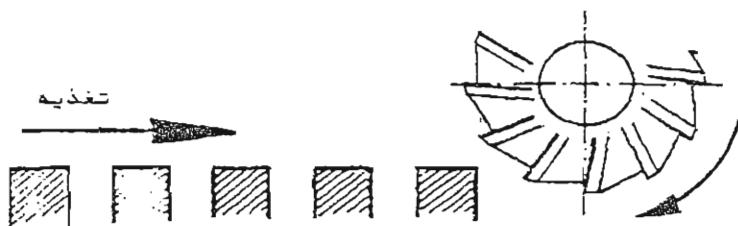


شکل ۵- فرزکاری ردیفی

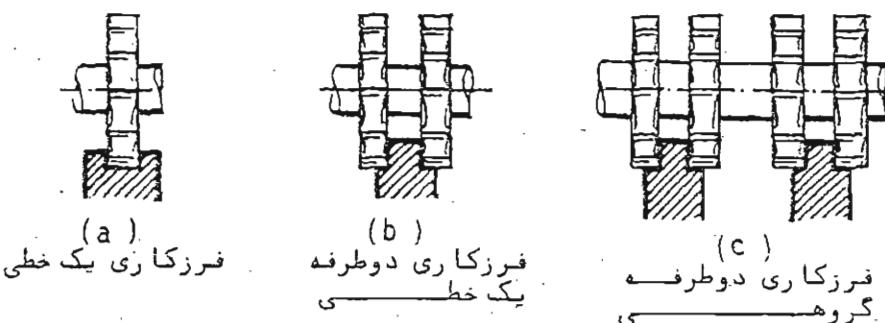


شکل ۶- روش‌های فرزکاری ردیفی

۴. فرزکاری پاندولی : در این روش عمل برش در حین حرکت میز از سمت چپ به راست و بالعکس صورت می گیرد ، شکل (۷) مثالی را نشان می دهد که در آن هدف ساختن دو شیار عمود بر هم است . قطعه کار در یک فیکسچر نشانه گذار یا مقسم قرار می گیرد و می تواند در انتهای مرحله اول ، حول محور خود دوران کرده و بدین ترتیب در مرحله برگشتی شیار دوم را تولید کند.

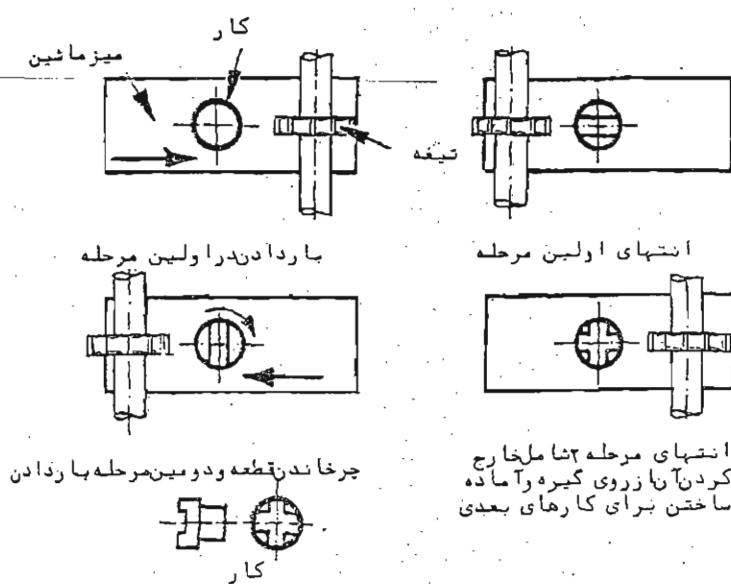

شکل ۷- فرزکاری پاندولی (در هر مرحله فقط یک تیغه با سطح کار در تراس است)

در شکل(۸) ترتیبی ملاحظه می گردد که دو قطعه کار در یک فیکسچر نشانه گذار، نگهداری شده اند. در انتها مرحله اول فرز کاری ، محل این دو قطعه با یکدیگر تعویض گردیده و در مرحله برگشت عمل برش ادامه می یابد.


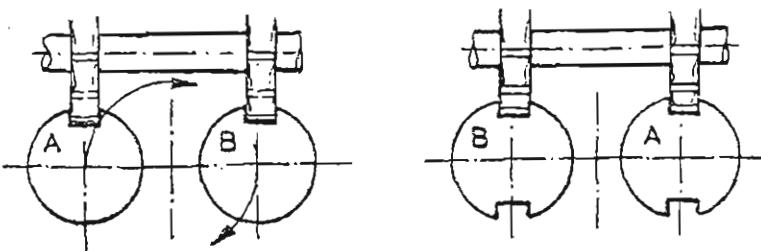


دومین مرحله را ماشینکاری پس از اتمام اولین مرحله قطعات کرده و قطعات ناشنا بگردانید . خارج ساخته و عملیات بعدی را آغاز کنید .

شکل ۸- فرزکاری پاندولی (بوسیله دو تیغه هم محور در آن واحد و قطعه فرزکاری میشوند )

شکل ۸- فرزکاری پاندولی (بوسیله تیغه هم محور در قطعه کار هم زمان بزیده میشوند )



۹. فرزکاری سطوح خارجی : سطوح پیچیده و شکل کار را می توان با نگهداری آنها در یک فیکسچر که دارای الگو است ، فرزکاری کرد . برای این منظور تیغه برش در یک نگهدارنده خاصی بسته می شود که مجهز به یک پیرو قرقه دار است که از فرم شابلون یا الگو پیروی میکند (شکل ۹).

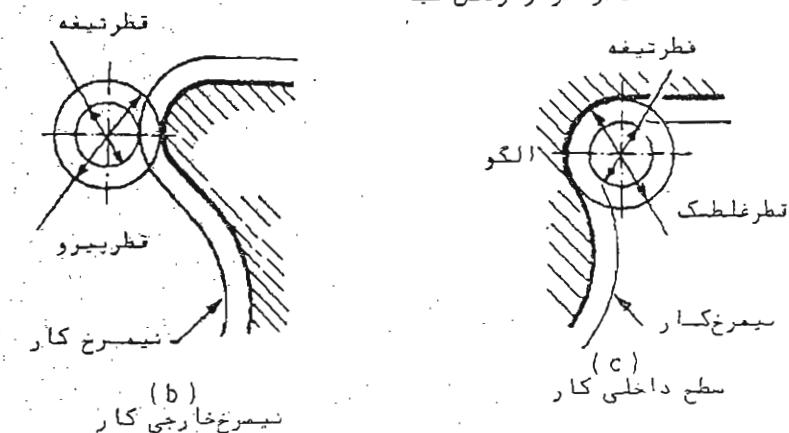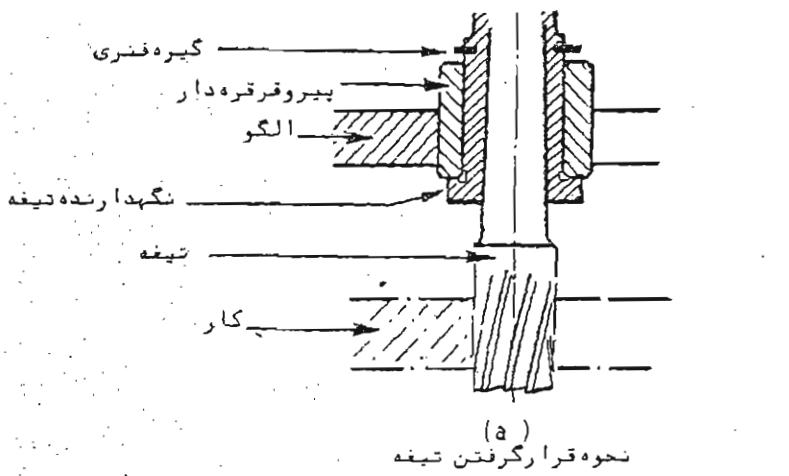

شکل ۹- رابطه بین تیغه، بیرون، کار و الگو

۶- فکهای گیره ای خاص : گیره ماشین ساده ترین قسمت یک ماشین فرز است . این وسیله را می توان طوری تجهیز کرد که قادر به نگهداری کارهایی با اشکال ناجور باشند و یا می توان آنرا به میستم موضع دهی مجهز ساخت . در شکل‌های (۱۰) ، (۱۱) و (۱۲) نمونه هایی از فکهای گیره ای خاص که قابل نصب بر روی گیره های استاندارد می باشند نشان داده شده اند .

روی گیره های استاندارد میباشد نشان داده شده اند .

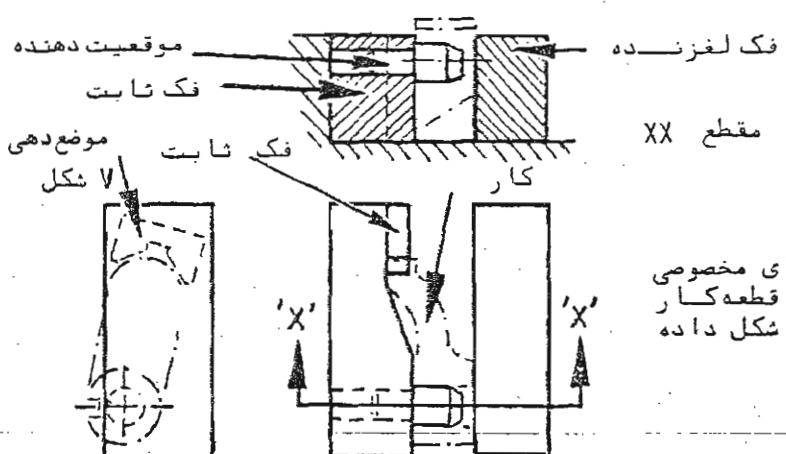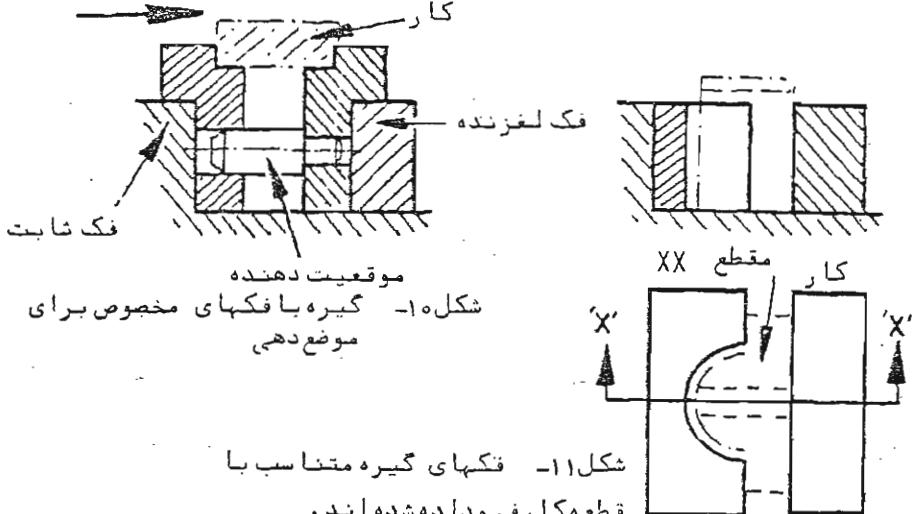

#### انواع فیکسچرهای فرزگاری :


۱. فیکسچر فرزگاری ساده : شکل (۱۳) یک فیکسچر ساده نشان را نشان می دهد . این فیکسچر شامل جزئیاتی


است که قبل از شرح داده شده است .

۲. فیکسچرهای فرزگاری ردیفی یا خطی : در شکل (۱۴) پنج قطعه کار استوانه ای بر روی یک خط مرتب شده

اند تا بر انتهای هر یک از آنها شیاری فرز شود . این روش موجب می شود که بتوان همه کارها را بصورت مورد نظر وضعیت داده و با یک پیچ آنها را محکم نمود .

شکل ۱۲- فیکسچر فرز کاری ساده

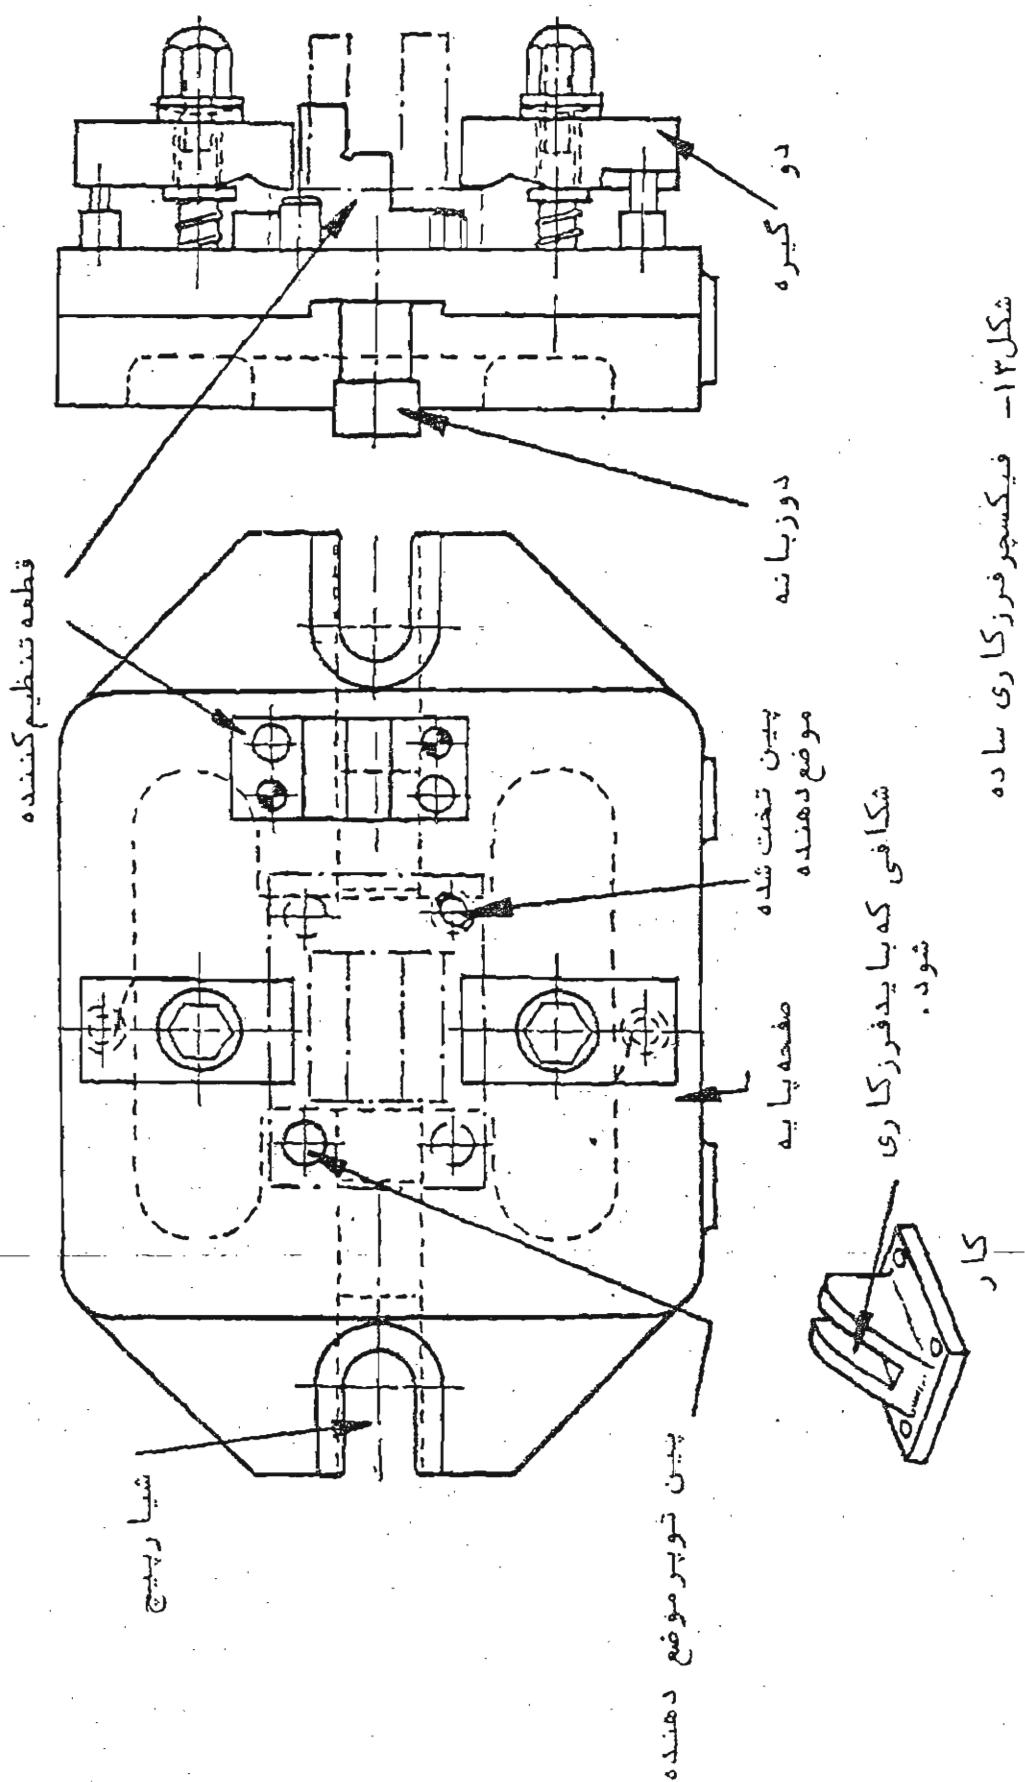

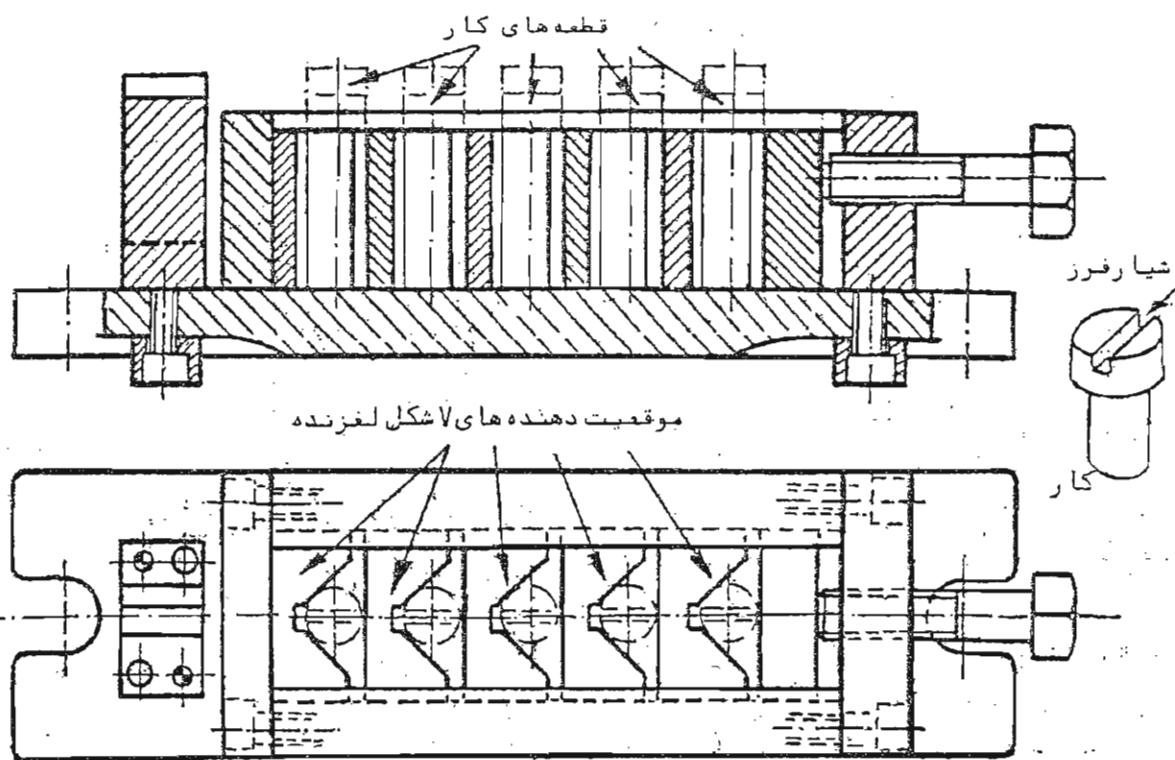

شکل ۱۴- فیکسچر برای فرزگاری ردیفی

## «فیکسچرهای تراشکاری»

علیرغم وجود انواع کارگیرهای مختلف استاندارد موارد زیادی پیش می آید که شکل خاص قطعه و یا کیفیت دقتها مورد نیاز ایجاب می کند که فیکسچرهای مناسبی برای یک قطعه کار طراحی گردد.

در طراحی فیکسچرهای تراش باید به نکات زیر توجه کرد:

۱. وسایل نگهدارنده در برابر نیروهای پیچشی مقاومت نمایند.

۲. قطعه کار باید از سطحی که ابعاد خطی و زاویه ای از آن سطح داده شده اند، بسته شود.

۳. تکیه گاههای اضافی برای نقاط ضعیف قطعه کار ایجاد گرددند.

۴. زمان باز و بستن قطعه کار از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشد.

۵. فیکسچر به همراه قطعه کار بالا نگردد.


۶. در صورت لزوم قطعات تنظیم بایستی در طراحی فیکسچر منظور گرددند.

## وسایل نگهداری قطعه برای تراشکاری شامل قسمتهای زیر است:

۱. سه نظام های فک دار: از این وسیله برای عملیات اولیه استفاده می شود. فکهای نرم (Soft Jaw) شکل (a)


که از فولاد نرم با سختی سطحی ساخته شده اند، برای عملیات مرحله دوم بکار می روند و با برای نگهداری کارهای با شکل نامنظم بکار می رود. این فکهای نرم بوسیله پیچهای طوقی به لغزنه های شعاعی بسته می شوند.

شکل (۱) برخی از موارد استعمال سه نظام فکدار را نشان می دهد.

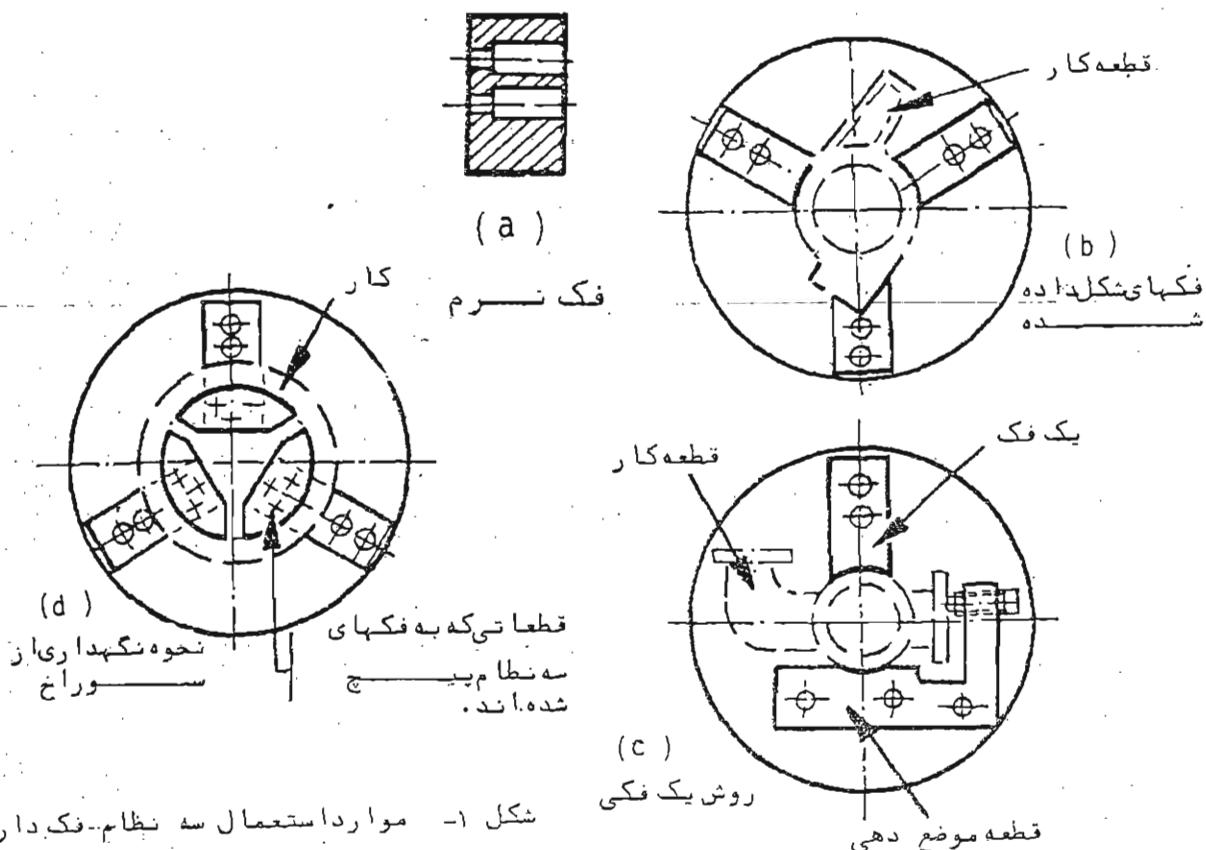

شکل ۱- موارد استعمال سه نظام فک دار

۲. میله های مخروطی : (شکل ۲) از میله های مخروطی برای نگهداری قطعات از محل سوراخ آنها استفاده می شود.

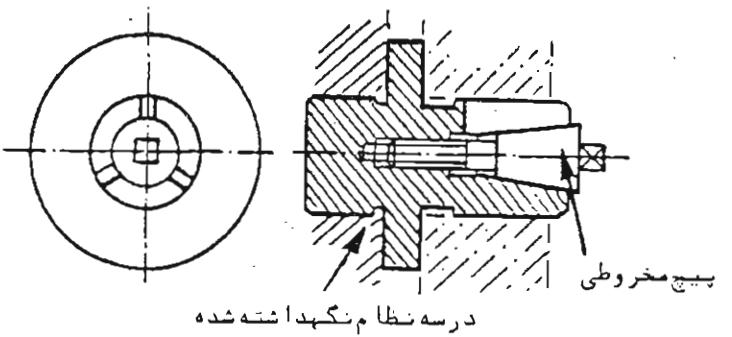


شکل ۲- میله مخروطی

۳. گلتهای فری : از این وسیله برای بستن کارهای منقولی به ماشین تراش استفاده می شود . غالباً چنانچه محیط میله ها نا منظم باشد ابتدا آنها را به یک طوفه خاصی بسته و پس آنرا به گلت اصلی محکم می کنند .


۴. ماندلر (دُرن) های تراشکاری (Manderls) : وسایل نگهدارنده داخلی تراشکاری هستند که از داخل سوراخ قطعه کار عبور کرده و باز شدن فکهای آن قطعه کار را در خود محکم می گیرد .

۵. فیکچر تراشکاری : این فیکچرهای برای قطعات پیچیده استفاده می شوند و در واقع تکنیک ساده شده پیچ کردن کار به صفحه سه نظمه می باشدند . شکل (۳) یک نمونه فیکچر تراشکاری را نشان می دهد . بدنه فیکچر روی محور دورانی قرار گرفته و در محل خود پیچ شده است . این فیکچر سیستم های گیره بندی و موضع دهنده کار را بر روی خود نگه می دارد .

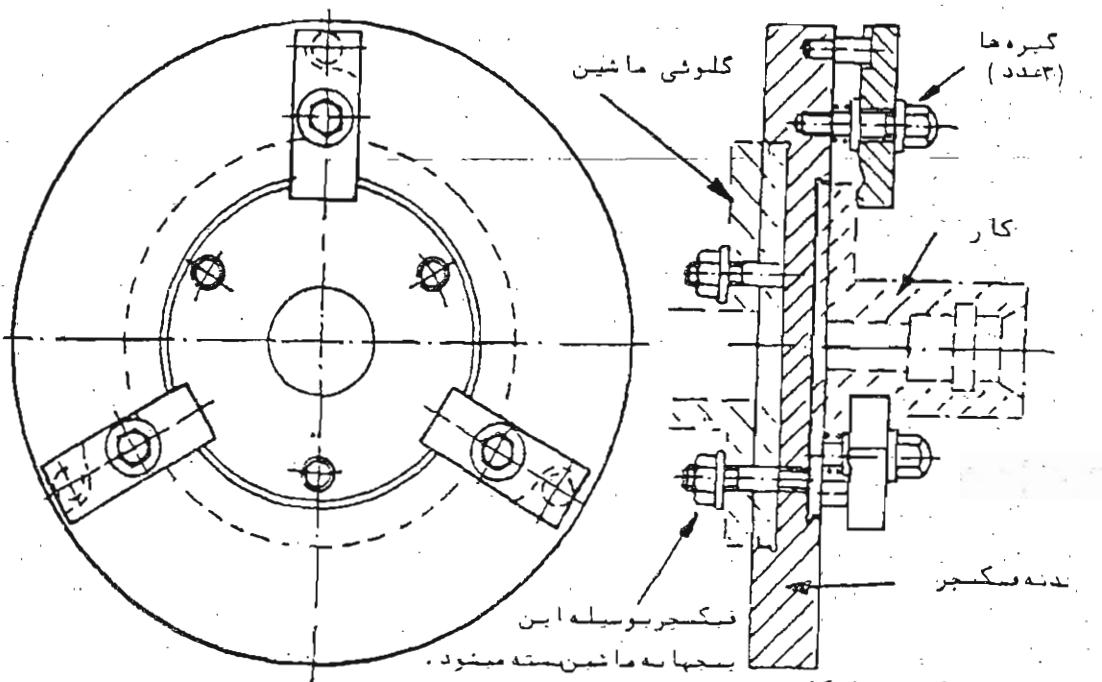

شکل ۳- فیکچر تراشکاری

شکل (۴) یک فیکسچر پیچیده تر را نشان می دهد . در اینجا کار روی یک سکوی برجسته واقع و فیکسچر موضع دهی و گیره بندی شده است .

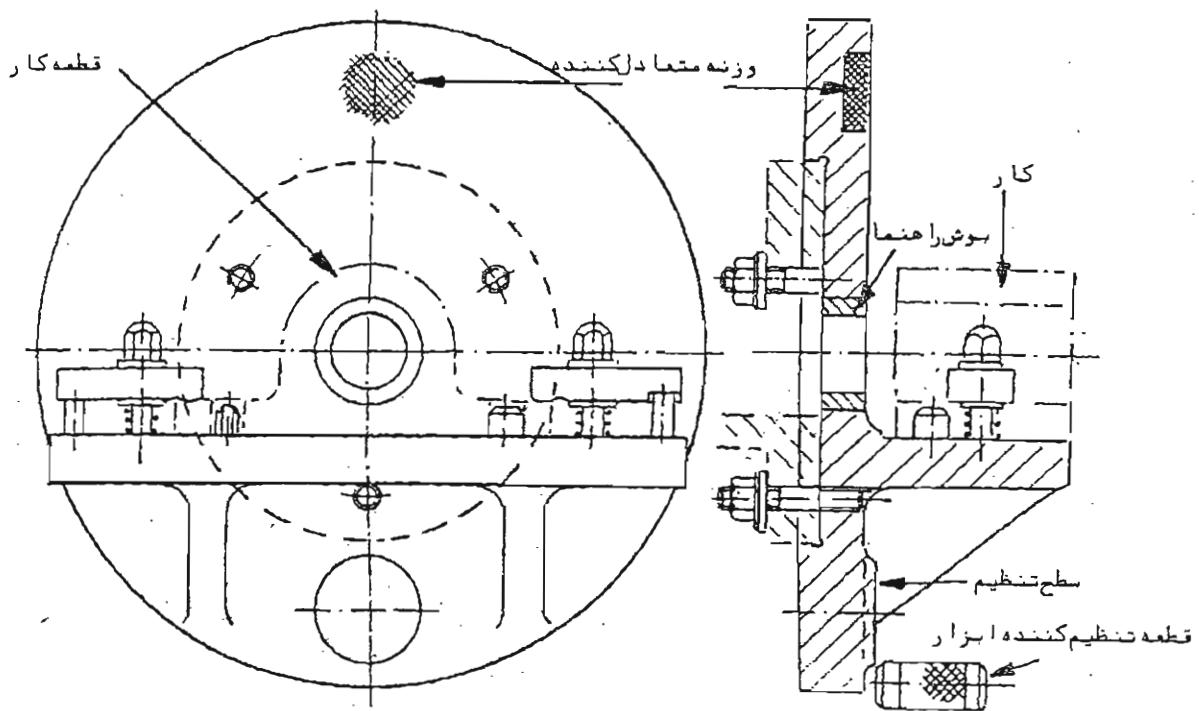

شکل ۴- فیکسچرتراشکاری


### «فیکسچرهای سنگ زنی»

فیکسچرهای سنگ زنی که از آنها برای سنگ زدن به سطوح کار استفاده می شود عملکردی مشابه با فیکسچرهای فرز کاری داشته ولی از دقیق بیشتری برخوردارند . بهمین ترتیب فیکسچرهای سنگ زنی به سطوح استوانه ای نیز مشابه فیکسچرهای تراشکاری می باشند . باستثناء آنکه در این فیکسچرها عمل موضع دهی بر روی محور ماشین بكمک یک ساعت اندازه گیری ، بدقت صورت می پذیرد . از این رو در این سیستم یک تنظیم کننده قطر نیز پیش بینی شده است . غالباً قطعات استوانه ای کوچک با دُرنی (Mandrel) که از سوراخ وسط آنها عبور داده شده است و به ماشین تراش بسته گردیده ، وضعیت داده می شوند .


## «خان زدن یا دندانه زنی»

در شکل‌های (۵) و (۶) دو نوع تطبیق دهنده یا ادپتور (Adaptor) خان زنی متداول نشان داده شده است. شکل (۵) یک ادپتور خان زنی سوراخ کلید ساده‌ای را نشان می‌دهد. این ادپتور به میز ماشین گیره بندی نگردیده زیرا نیروی خان زنی برای نگهداری آن کفايت می‌کند. خان زن در داخل یک شکاف قرار گرفته و عمق سوراخ کلید بوسیله یک درز گیر طوری کنترل می‌شود که خان زن می‌تواند سوراخهای کلید با عمق‌های مختلف را برش دهد.

در شکل (۶) یک ادپتور پیچیده‌تر که برای درآوردن سوراخ کلید در یک راه گاه مخروطی شکل استفاده شده است، دیده می‌شود. عرض کار روی عمق سوراخ کلید تأثیر می‌گذارد، به این علت یک تنظیم کننده مهره برای خشی کردن آن پیش‌بینی شده است.

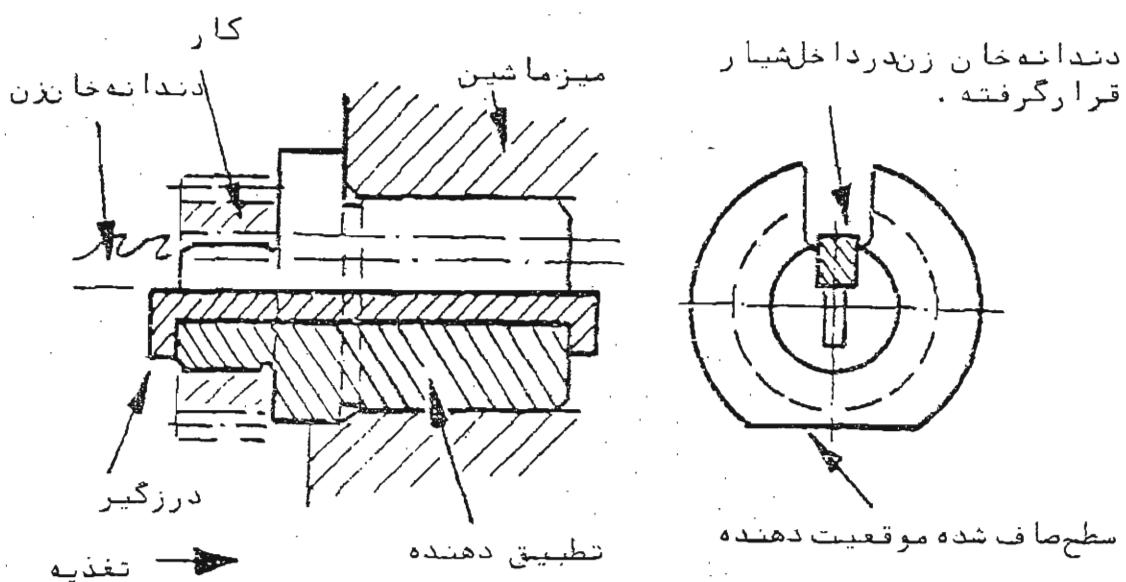

شکل ۷-۵ خان زدن شیار کلید

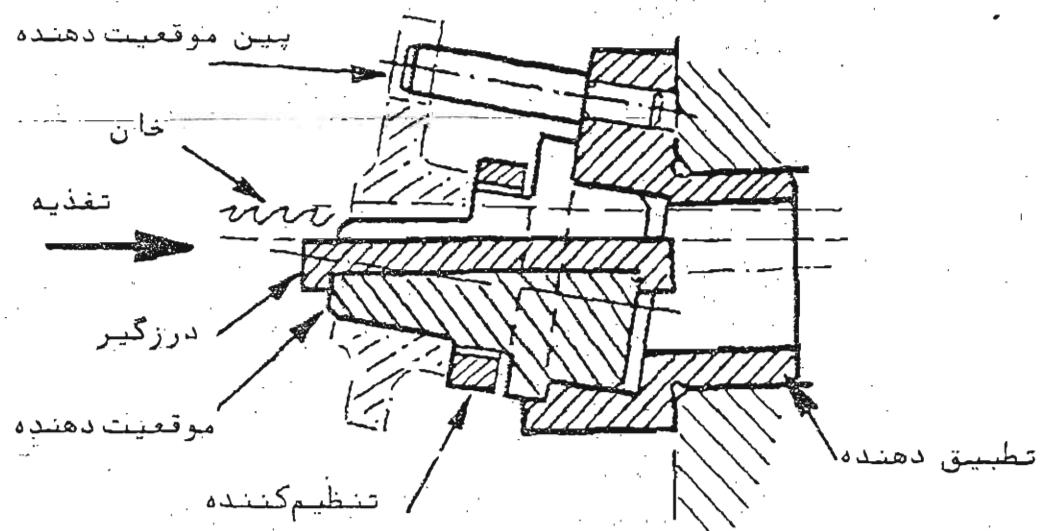


شکل ۶- خان زدن یک سوراخ کلید در یک راه گاه مخروطی

موارد استفاده جیگ و فیکسچرهای نشانه گذار


از جیگ‌ها و فیکسچرهای نشانه گذار هنگامی استفاده می‌کنیم که باید کار را نسبت به میز ماشین کاری یا محور دستگاه در فاصله بین ماشینکاری قسمتهای مختلف آن، حرکت دهیم.

نمونه‌هایی از موارد استعمال نشانه گذاری در شکل‌های (۳) تا (۶) دیده می‌شود (این شکلها در اندازه واقعی نیستند).

شکل (۱) نوار طویلی را نشان می‌دهد که باید در طول خود در نقاط متعدد سوراخکاری شود. چنانچه از یک جیگ نشانه گذار استفاده شود، ماشین می‌باید دارای یک میز طویل بوده و محور آن دارای حوزه عمل وسیعی باشد. در مثال نشان داده شده، سوراخها در یک خط ردیف گردیده و متساوی الفاصله هستند. فقط به یک بوش سوراخکاری احتیاج بوده و قبل از مته زدن به هر سوراخ قطعه کار زیر آن قرار می‌گیرد. چنانچه تمام سوراخها در یک امتداد نبوده و یا متساوی الفاصله نباشند، به بیش از یک بوش نیاز است. در مثال نشان داده شده در شکل (۲) سوراخها در گروه‌های سه تایی دسته بندی شده و لذا سه بوش لازم می‌باشد. کار طوری وضعیت داده می‌شود که بین هر حرکت نشانه گذاری، سه سوراخ زده شود.


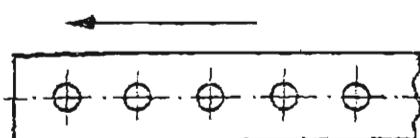


شکل ۱- نشانه گذار خطی

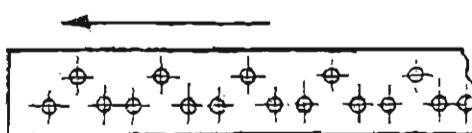

شکل ۲- نشانه گذار خطی


از نشانه گذاری در تراشکاری نیز استفاده می‌شود. و این در صورتی است که بخواهیم چند عمل تراشکاری را در امتداد محورهای مختلف یک قطعه بدون باز کردن موضع دهی مجدد آن انجام دهیم. کار نشان داده شده در شکل‌های (۳) و (۴) را می‌توان طوری موضع دهی کرد که بتوان برای تراشکاری میله A و میله B، از یکی از دو روش نشانه گذاری خطی یا نشانه گذاری دورانی استفاده نمود.

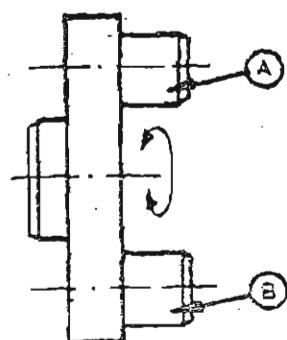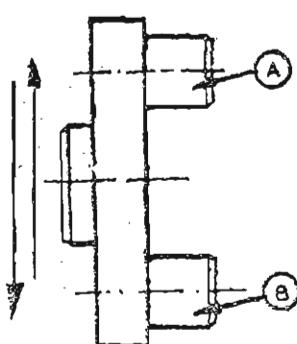

شکل ۳- نشانه گذار خطی

شکل ۴- نشانه گذار دورانی

از نشانه گذاری دورانی هنگامی نیز استفاده می شود که لازم است سوراخهای متعددی روی یک دایره بزرگ زده شود (شکل ۵) یا وقتی که تراشیدن سوراخهای شعاعی یا شکافهای متعددی مورد نظر باشد (شکل ۶). از فیکسچرهای فرزکاری نشانه گذاری در فرزکاری پاندولی (صفحة ۴۸) نیز استفاده می شود.

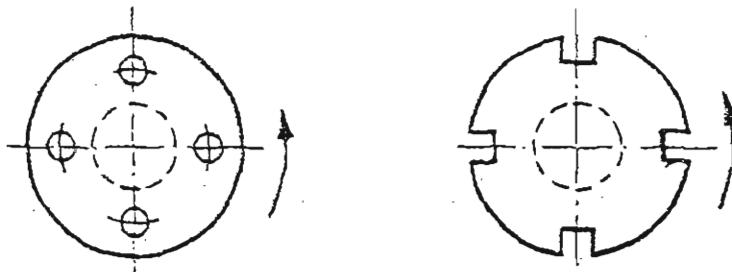

شکل ۵- نشانه گذار دورانی

شکل ۶- نشانه گذار دورانی


#### عنصر اصلی یک جیگ یا فیکسچر نشانه گذار

برای ماشینکاری هر قسمت، کار را می باید در یک قطعه متحرک موضع دهی و گیره بندی کرد و این قطعه متحرک باید بتواند به وضعیت لازم نسبت به تیغه یا بوش، نشانه گذاری شده و در آن محکم شود. برای تجهیز یک دستگاه فاقد نشانه گذاری به این وسیله، بایستی لغزنه یا یاطاقان یک وسیله نشانه گذاری و یک وسیله قفل کننده متحرک را به آن اضافه کرد. لغزنه یا یاطاقان و وسیله قفل کننده باید طوری طراحی شود که متناسب با عمل مورد نظر باشد ولی در اینجا تأکید می کنیم که وسیله قفل کننده قسمت متحرک باید کاملاً از گیره قطعه کار جدا باشد.


#### وسایل نشانه گذاری (شکل‌های ۷ تا ۱۲)

معمولًا قطعه نشانه گذار در قسمت ثابت ثابت جیگ یا فیکسچر قرار گرفته و با شیارها یا سوراخهایی که با فواصل مناسبی در قسمت متحرک یا صفحه نشانه گذاری تعییه شده اند، در گیر می شود.

\* شکل (۷) یک سیستم نشانه گذاری اهرمی ساده را نشان می دهد که در آن اهرم در شیارهای مستطیل شکل موجود در قطعه متحرک در گیر می شود. در صورت لزوم اهرم را می توان با نیروی فنر باز نمود. ساقمه متکی به فنر شکل (۸) برای کارهای سبک مناسب است ولی ثبات وسایل نشانه گذاری دیگر را ندارد. ساقمه بوسیله یک صفحه نگهداری شده و فنر بکمک یک پین در محل خود استقرار یافته است.

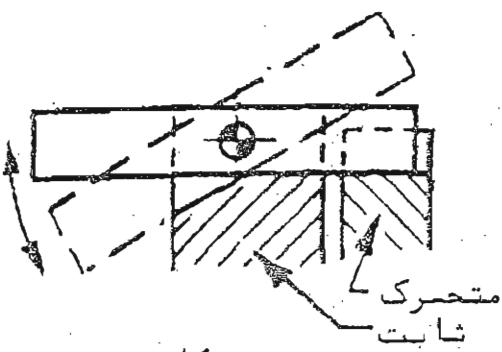


شکل ۷-

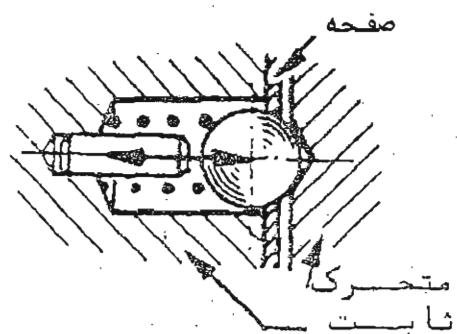


شکل ۸-

**پنجم نشانه گذار ، از نوع فرو رونده** (شکل ۹) یک وسیله متدالی است که کار بون خطای دارد . میله فرورونده دارای نوکی است که در بوشهای قطعه متحرک در گیر می شود . میله فرو رونده و بوش می توانند مخروطی شکل بوده و یا طبق شکل (۱۰) برای جلوگیری از کاهش دقت ناشی از فرسایش نوک فرو برندہ یا صفحه نشانه گذار شکل خاصی را داشته باشد .

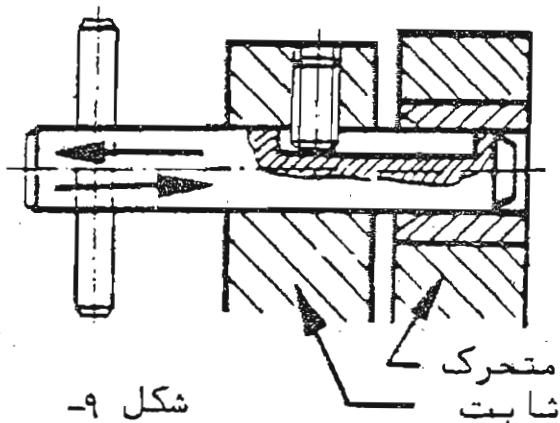


شکل -۹

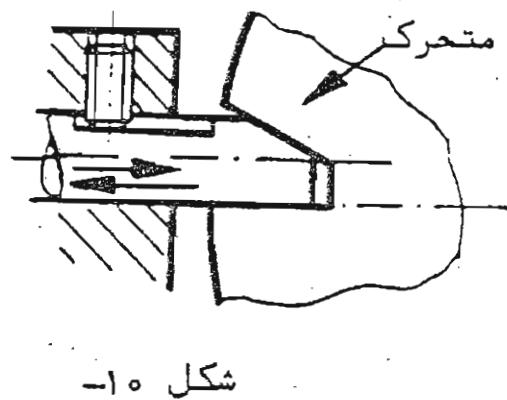


شکل -۱۰

میله های فرورونده را می توان مطابق شکل (۱۱) ستکی به فر ساخت و یا آنها را با یک چرخدنده شانه ای مطابق شکل (۱۲) حرکت داد .

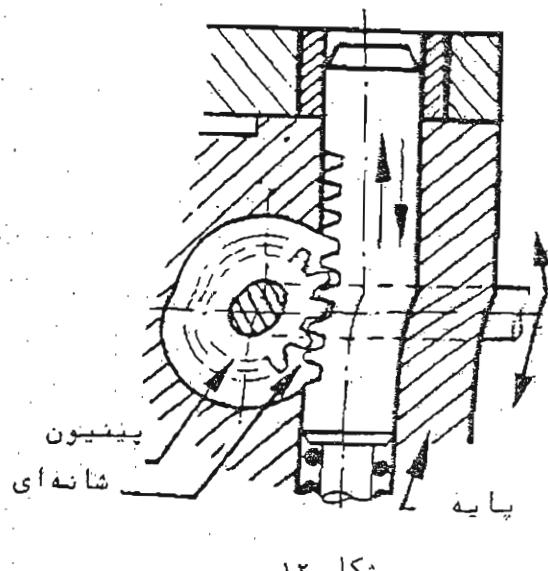


شکل -۱۱

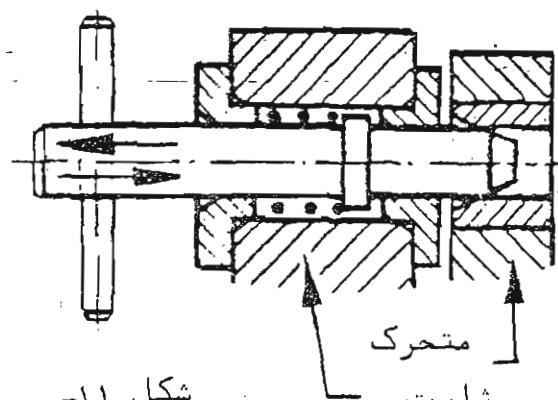

شکل -۱۲


## نمونه هایی از میگ و فیگس‌پرهای نشانه گذار

در شکل (۱۲) یک جیگ متّه نشانه گذاری ساده ملاحظه می‌شود. این سیستم چهار سوراخ شعاعی را، در قطعه کار نشان داده شده ایجاد می‌کند. کار باسیستم نشانه گذاری دورانی، موضع دهی شده و در محل خود محکم می‌شود. عمل نشانه گذاری یا تغییر وضعیت به محل جدید، بوسیله یک سیستم اهرمی صورت گرفته و پس از تغییر وضعیت با یک مهره دستی در محل برای انجام ماشینکاری، ثابت می‌شود.

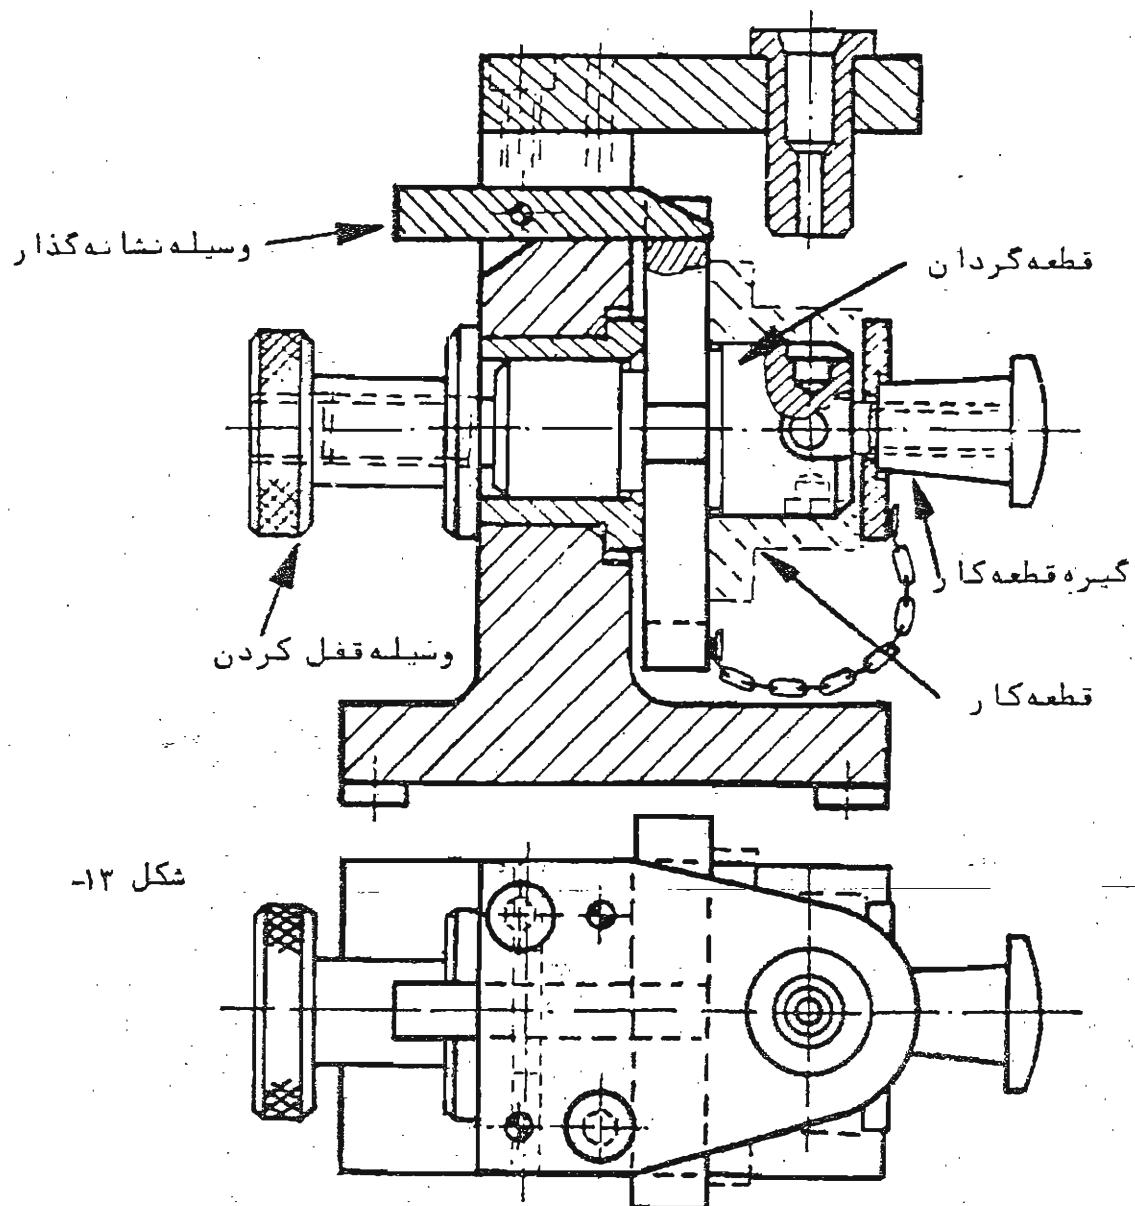

شکل ۱۲-

شکل (۱۴) یک نمونه فیکسچر را که برای نشانه گذاری یک قطعه کار سنگین حول یک محور عمودی استفاده می شود ، نشان می دهد . قبل از هر حرکت نشانه گذاری ، قسمت متحرک از سطح بالای پایه فیکسچر بکمک قفل کننده اهرمی بلند می شود بطوریکه قسمت متحرک و کار را می توان بکمک یاطاقان های محوری در اثناء تغیر وضعیت برآختی دوران داد .

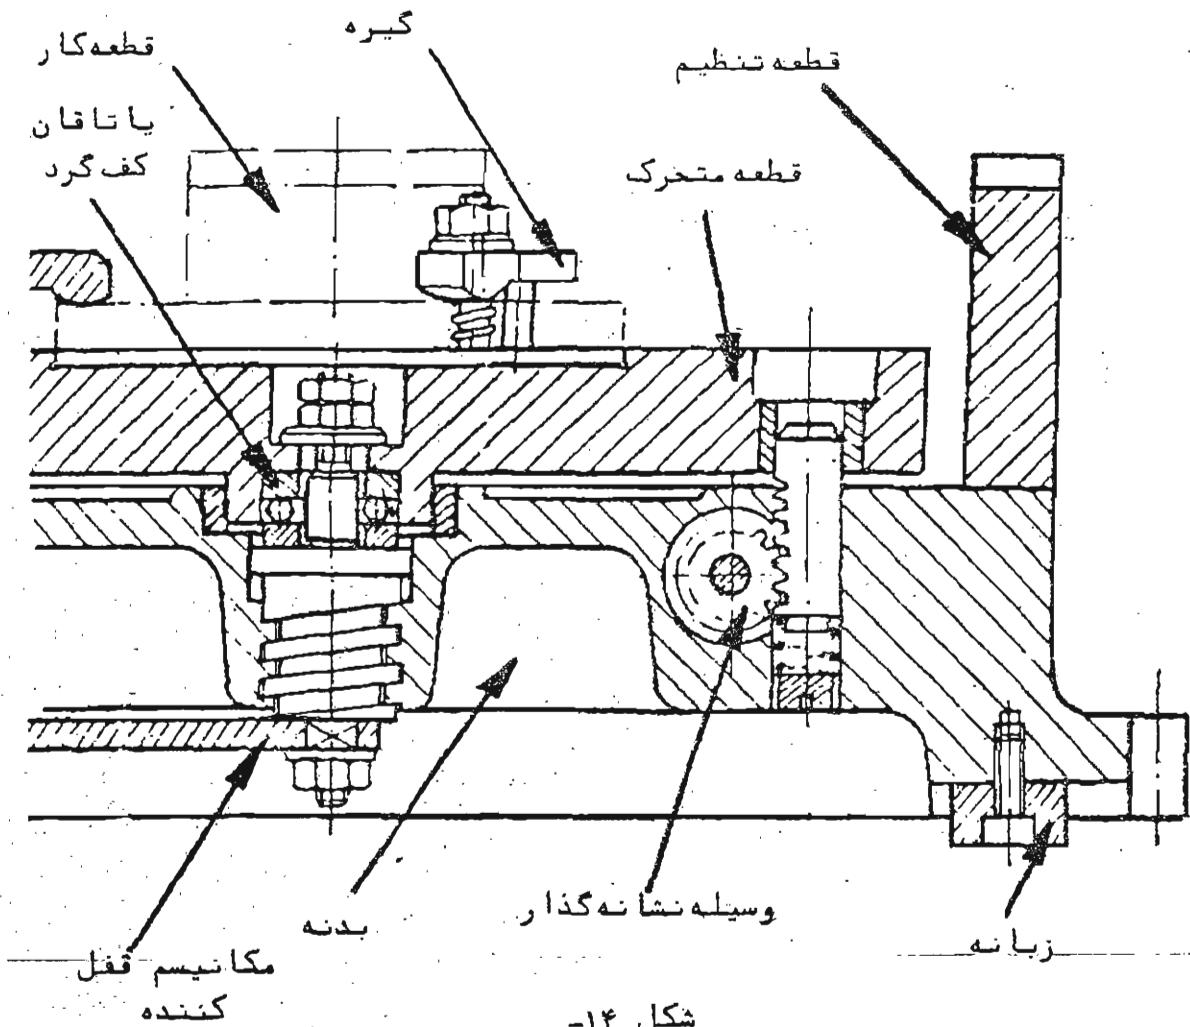

شکل ۱۴-

سیستم نشانه گذاری از نوع چرخدنده شانه ای است . پس از مرحله نشانه گذاری قسمت متحرک بکمک اهرم قفل شونده طوری پائین آورده می شود که در مقابل صفحه روئی پایه استقرار یافته و قفل می شود .

## «مونتاژ جیگ ها و فیکسچرها»

بعد از ساخت قطعات مختلف جیگ و فیکسچر باید آنها را طبق نقشه ها و دستورهای مربوطه سوار کرد . وظیه مونتاژ کار این است که قطعات و واحدها را نسبت به سطح و مبنای دقیقاً و به ترتیب صحیح مونتاژ و متصل کند.

عملیات مونتاژ را به دو بخش اختصاصی و عمومی تقسیم می کنیم :

گرچه جیگ ها و فیکسچرها با طرحهای بسیار متنوعی ساخته می شوند ولی بعضی دستورات و راهنمائی ها را درباره عملیات مونتاژ این گروه مهم از افزارهای صنعتی لازم دانسته و ذیلاً ذکر آنها می پردازیم :

۱. دقت کنید که قطعات و واحدهایی که برای مونتاژ آماده می شوند کامل و بدون کمبود و سالم باشند .
۲. تمام عملیات جفت و جور کردن های قطعات مهم ( مانند سوهانکاری ، تراشکاری ، برقوکاری ، و امثالهم ) را انجام دهید .

۳. سطوح میا و صفحه نگهدارنده را کنترل و مونتاژ کنید .

۴. صفحات یا سطوح بدنه را به پایه ها سوار کنید ( فیت کنید )

۵. نگهدارنده ها ، قرارها ، قطعات راهنمای و سایر واحدها را پس از سوار کردن کاملاً محکم کنید .

۶. قطعات متحرک قرار و واحدها را سوار کرده و مسپس محکم کنید .

۷. واحدهای محکم کننده ( گیره ها و قطعات جیگ و فیکسچرها را بعد از سوراخکاری ، قلاویز و حدیده کاری ، بررسی و مونتاژ کنید و ضمناً کنترل کنید که قطعات کار بطور صحیح و قابل اطمینانی محکم گردند .

۸. پس از تکمیل مونتاژ ، جیگ و فیکسچرها را مطابق نقشه شماره گذاری کنید .

۹. قطعات کشوی را جهت نصب جیگ و فیکسچردر شیارهای میز ماشین جاسازی و محکم کنید .

۱۰. ابعاد نهایی دستگاه را کنترل کنید و بینید که مشخصات لازم در مورد جیگ و فیکسچر رعایت شده است یا نه .

۱۱. جیگ یا فیکسچرهای گردن را بالانس کنید .

۱۲. جیگ و فیکسچر آماده را پس از آزمایش طرز کارشان به قسمت بازرسی فنی تحويل دهید . قبل از مونتاژ لازم است ابعاد و شکل هندسی قطعات ساخته و آماده بر طبق مشخصات نقشه بررسی و کنترل گرددند . ابعاد قطعات را

بتوئیله میکرومترهای خارجی و داخلی ، کولیس ، کولیس عمق سنج ، قطعات اندازه و ساعت اندازه گیر و غیره

کنترل کنید . قطعات مربع مستطیل ، بوسیله راسته و گونیا و قطعات زاویه دار ، توسط زاویه سنج و شابلون

آزمایش می گردند .


برای محکم کردن دو قطعه کار لازم است که دو پین قرار ، حتی الامکان دور از هم نصب شوند . محل این پین ها را طوری انتخاب کنید که بتوان قطعات را تا آخر سوراخ کرد تا برداشتن آنها ساده باشد . اگر وضع قطعات ظروری باشد که ایجاد سوراخ تا آخر مقدور نباشد با احداث سوراخ مخروطی بوسیله برقو از

پین مخروطی استفاده می کنیم . مانند شکلهای (a) و (b) در

صورت امکان بمنظر دقت و اطمینان بیشتر تا چند قطعه بعد از

مونتاژ اولیه به اتفاق بدنه تراشکاری می کنیم . مثلاً برای دقت بیشتر

سوراخکاری را در یک مرحله و یکباره انجام می دهیم .

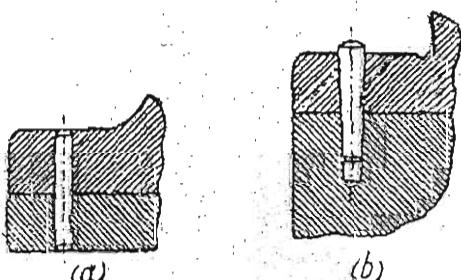


بوشهای جیگ نیز مانند قطعات متعدد دیگر جیگ و فیکسچر بصورت یک قطعه تراشکاری و آبکاری شده (عملیات حرارتی) از قسمت مربوطه به قسمت مونتاژ تحويل داده می شود.


مراحل مهم ساخت بوش عبارتست از : تراشکاری و سنگ زنی داخل و خارج و نیز عملیات حرارتی آن.

درجه پرداخت مطرح بوش در نقشه اجرای تعیین می شود . برای جذب قابل اطمینان بوش در صفحه ، آنرا به اندازه ای سنگ می نمی کنیم که قطر خلرجی آن  $10/20$  میلیمتر بیش از قطر سوراخ باشد . برای بهتر جازدن بوش سطح خارجی آنرا با محلول آب و کات کبود می پوشانیم . بوش را ابتدا به اندازه  $3$  تا  $5$  میلیمتر با ضربات چکش در سوراخ صفحه وارد کرده و مپس بوسیله یک پرس هیدرولیک بقیه آنرا در صفحه جا می نمیم .


بعد از اتمام عملیات جازدن ، بوشهای را باید کنترل کنیم که محورهای «ها بر صفحه عمود باشد . برای کنترل فاصله مراکز بوشهای ، قطعات اندازه گیر را داخل بوشهای قرار داده و قطعات اندازه گیر دیگر را بین آنها قرار می دهیم ، بدین ترتیب از تعداد و ابعاد قطعات اندازه ، فاصله مراکز دو بوش را بدست می آوریم . چنانچه بوش به طرز صحیح مونتاژ نشده باشد باید آنرا تعویض و بوش جدیدی را بجای آن نصب کنیم .

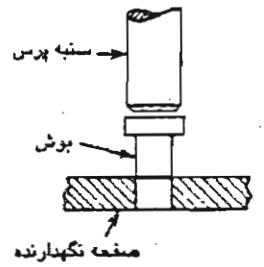

جازدن بوش سوراخکاری با پرس

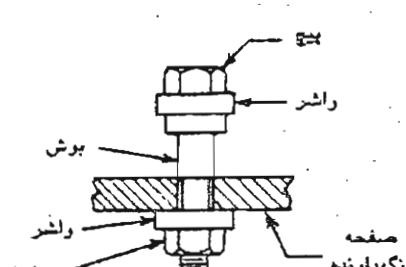


جازدن بوش با پیچ و مهره

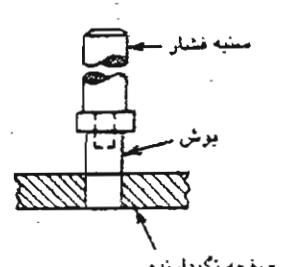


جازدن بوش به کمک سنبه و چکش


#### دوشهای نصب بوشهای سوراخکاری

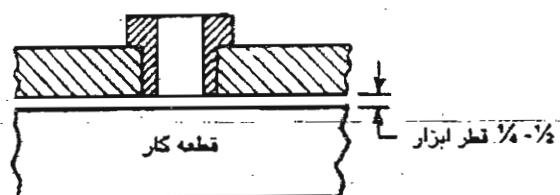


حداقل رلت در سوراخکاری

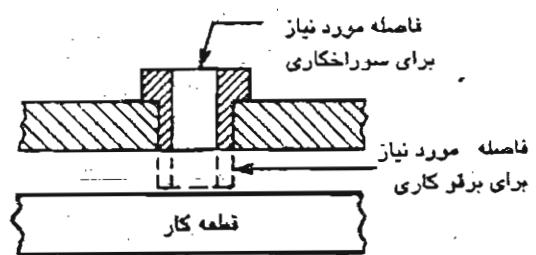

در نظر گرفتن فاصله برای دو عملیات مختلف

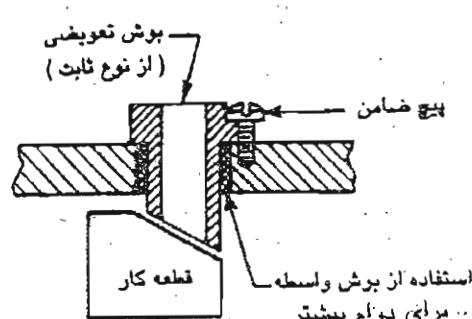

فاصله بوش سوراخکاری و تقطعه کار در حالت های خاص

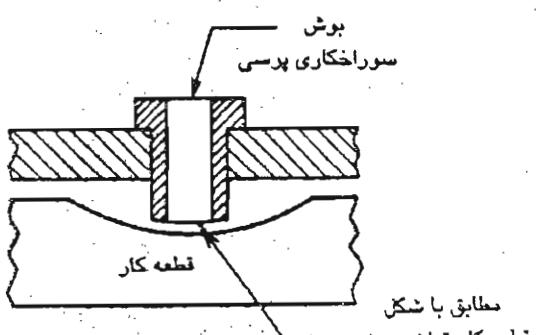

قطعه کار تراشیده شده

## «اندازه گیری های حدی»

لزوم استفاده از اندازه گیرهای حدی

از آنجائی که عدم دقت ماشینهای افزار، جیگ‌ها، فیکچرها، ابزارهای اندازه گیری، خواه ناخواه باعث عرض شدن ابعاد قطعه تولید شده می‌گردند، در موقع اندازه گیری هر قطعه بهتر است حد مجاز تغییرات هر عنصر را دقیقاً بر روی نقشه آن مشخص کرد.

اضافه یا کم شدن بعد هر قطعه حد یا حدود اندازه نامیده و اختلاف این حدود را ترانس می‌نمند ترانسها را باید تا حد امکان زیاد در نظر گرفت تا در مخارج ساخت صرفه جویی شود و در عین حال آنها را باید آنقدر کوچک انتخاب نمود که انطباق‌های لازم با دقت زیاد انجام شده و تبادل پذیری بین قطعات بسهولت صورت پذیرد.

حداکثر مقداری که یک قطعه می‌تواند برگتر از اندازه واقعی آن باشد، حد بالا یا ماکزیمم وحداکثر مقداری که می‌تواند کوچکتر از اندازه حقیقی باشد، حد پائین یا مینیمم نامیده می‌شود. مثلاً بزرگترین قطری که برای یک محور می‌توان قبول کرد حد بالای اندازه آن قطر نامیده شده و کمترین قطر مجاز آن، حد پائین یا مینیمم نامیده می‌شود. و بطور مشابه بزرگترین قطر سوراخی که می‌توان آنرا قابل قبول دانست، حد پائین نامیده شده و کوچکترین قطر سوراخ قابل قبول، حد بالا یا ماکزیمم نامیده می‌شود.


یکی از روش‌های بررسی قطعات استفاده از اندازه گیرهای حدی است. این اندازه گیرهای طراحی شده اند تا تضمین نمایند که آیا ابعاد ساخته شده در محدوده، مورد قبول واقع شده اند یا خیر.

یک اندازه گیر حدی (یا یک جفت از آنله) معمولاً از دو دهانه برو و نرو (Go & Not go) ساخته شده و گاهی شابلون "برو- و- نرو" نیز نامیده می‌شوند. قطعه ساخته شده در صورتی مورد قبول قرار خواهد گرفت که طرف "برو" وارد قطعه شده ولی طرف "نرو" تواند داخل آن شود. در حقیقت قسمت برو حداکثر اندازه مجاز را کنترل کرده و قسمت نرو کمترین اندازه مجاز را مورد بررسی قرار خواهد داد.

اینگونه شابلونها چند اشکال اساسی دارند که به شرح زیر می‌باشند:


۱. وقتی یک قطعه نا مناسب به خط تولید برگشت داده شود میزان خطای ساخت آن مشخص نخواهد بود.
۲. وقتی در اثر مرور زمان بر جستگیهای فکهای شابلون سائیده و خوزده شوند، بعد دهانه شابلون بهم خورده و دقت اندازه گیری کم خواهد شد و ترانسها نیز بر هم خواهند خورد.

بطوریکه بالاتر هم توضیح داده شده، دجهانه برو برای کنترل حد ماکزیم مورد قبول، استفاده شده و بنویه خود شکل قطعه کار را کنترل می نماید. باید توجه داشت که عضو برو باید تحمل پذیرایی کل بدنه جسم را داشته باشد زیرا بطوریکه در شکل (۳) نمایش داده شده است، یک شابلون با دهانه کوچک ممکن است یک قطعه ناجور را قبول نماید.

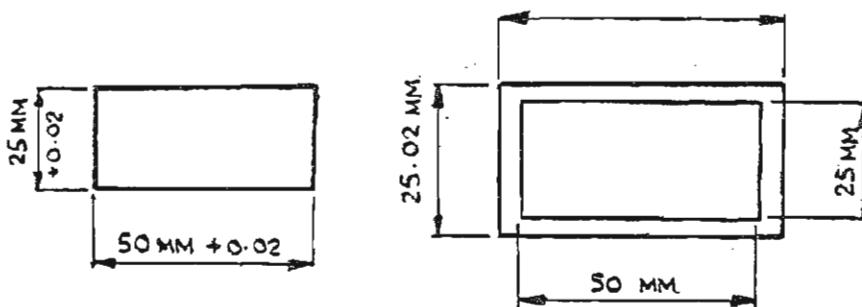

شکل ۱- سوراخ اندازه گذاری  
شده


شکل ۲- منطقه تلرانس

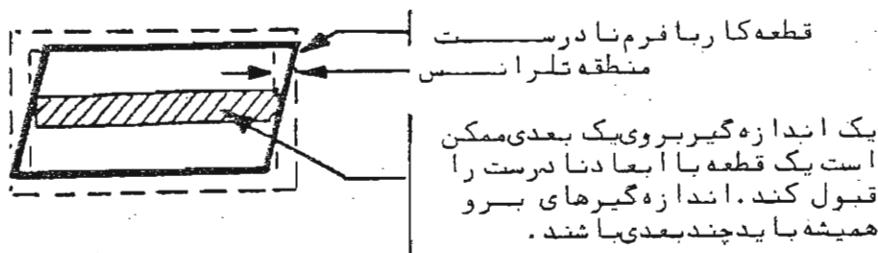

شکل ۳-

با به گفته تایلور : شابلون برو بایستی شامل بیشترین حد ماکزیم باشد بطوریکه بکمک آن بتوان بیشترین تعداد از ابعاد کار را در یک مرحله آزمایش نمود.

تایلور اضافه می کند که : شابلونهای نرو بایستی بصورت مجزا بوده و حد مینیمم هر بعد را نوبت به نوبت کنترل نماید. بطوریکه در شکل (۴) نمایش داده شده دلیل آن اینست که اگر با شابلون نرو در هر مرتبه بیش از یک بعد را مورد بررسی قرار دهیم، دهانه شابلون ممکن است کلیه ابعاد صحیح و ناصحیح را قبول نموده و موجبات اشتباہ را فراهم آورد.

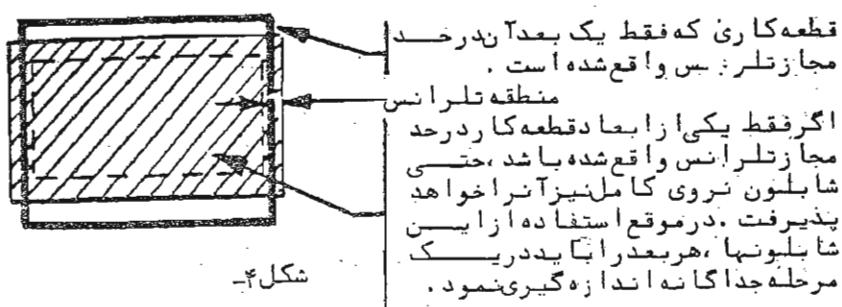

## تلرانس اندازه گیرهای حدی

برای ساخت اندازه گیرهای حدی در کارخانه نیز باید یک حد تلرانس در نظر گرفت ولی در عین حال باید توجه داشت که این تلرانس نباید آنقدر زیاد شود که موجبات عدم دقت در اندازه گیرها را فراهم نماید.

طبق توصیه های مؤسسات سازنده شابلونهای حدی، اندازه های شابلون برو کوچکتر از حدود قطعه کار و اندازه شابلون برو بزرگتر از حدود اندازه کار است.

اگر این حدود رعایت شوند، شابلون نزو، قطعات نادرست را قبول نکرده و شابلون برو قطعاتی را که ابعاد آنها به حد ماکزیم بسیار نزدیک اند پس خواهد زد. البته حالت آخر در عمل بسیار نادر می باشد. تلرانس شابلون معمولاً در حدود یک دهم تلرانس ابعاد قطعه می باشد.

## سایش مجاز شابلونها

طبق توصیه های مؤسسات سازنده، وقتی تلرانس قطعه کار از یک دهم میلیمتر تجاوز نماید، بر روی سطوح شابلون برو بهتر است یک مقدار فلز اضافی پیش بینی نمود تا در اثر سایش تدریجی، شابلون عمر طولانی تری داشته باشد.

طبق توصیه های همین مؤسسات، اگر تلرانس قطعه کار خیلی کم باشد فکهای شابلون را باید از مواد خیلی سخت و مقاوم در برابر سایش تهیه نمود.

## جنسل شابلونهای حدی

شابلونها را معمولاً از فولادهایی که آبکاری شده و سطح آنها سخت گردیده است می سازند و یا آنها را از فولادهای ریختگی (با کرین ۷/۰ تا ۱/۲ درصد) که آنا را تا حد امکان سخت کرده اند تولید می نمایند. شابلون های بزرگتر را معمولاً از جنس چدن خاکستری یا فولاد با پوشش کرم که مقاومت در برابر سایش را افزایش می دهد می سازند.

## **«طراحی اندازه گیرهای حدی»**

### ❖ شابلون های نز (برای بررسی سوراخهای استوانه ای)


برای رعایت کامل اصل تایلور باید توجه داشت که اندازه شابلون نز طوری باشد که در موقع اندازه گیری، تمام طول فضای سوراخ را پر کند. البته در عمل شابلون نز را به طول سوراخ نمی سازند مگر در موقع کنترل سوراخهای طویل. شابلون های بلند را معمولاً نازک می کنند تا وزن زیادی نداشته باشند. هر چند که در این حالت اصل تایلور دیگر رعایت نمی شود، زیرا در اینصورت، شابلون تمام فضای مورد اندازه گیری را پر نکرده و فقط اطراف قطر را کنترل خواهد نمود. و بطور مشابه انتهای شابلون نز باید بفرم الماس باشد تا فقط اطراف قطر را کنترل نماید.

گاهی اوقات انتهای شابلون را بصورت تخت درست می کنند و در این صورت اصل تایلور دیگر بصورت کامل رعایت نمی شود. شابلون های نازک و بلند اصل تایلور را بصورت کامل رعایت نمی کنند. بطور کلی اینگونه اندازه گیرها را می توان به دسته مجهز نمود. دسته مذکور را می توان در موقع ساخت شابلون بصورت با آن تولید کرده و یا بعداً بصورت مجزا ساخته و به شابلون اضافه نمود.


البته کارخانه های سازنده معمولاً استفاده از شابلون های با دسته مجزا را که جنس دسته شان از پلاستیک است توصیه می کنند . بهر صورت در حال حاضر کارخانه های سازنده استفاده و ساخت شابلونهای حدی با دسته مجزا را که عضو اندازه گیری کننده آنها به یکی از صورتهای : کلتی ، قفل مخروطی و یا سه زبانه ای می باشد توصیه می کنند . شابلونهای برو معکن است دسته های جداگانه ای داشته باشند و یا هر کدام از آنها در انتهای یک دسته واحد سوار شوند و یا بطوریکه در شکل (۸) نمایش داده شده است از نوع پیشرفته باشند .

وقتی شابلون های ظرف در روی میز کار یا میز ماشین گذارده شوند در اثر مجاورت با براده ها و ابزار های خشن ، سطح شابلونها صدمه دیده و خط خط می شوند . برای جلوگیری از بروز این اشکال انتهای شابلونهارا مثل شکل (۵) پله دار درست می کنند . از این روش معمولاً برای شابلونهای با قطر در حدود ۷۵ میلیمتر استفاده می کنند بجز آنهايكه برای بررسی سوراخهای بن بست ساخته شده و از تمام طولشان استفاده می شود .

سوراخهای متنه مرغک باید از کیفیت خوبی برخوردار بوده و قطر آنها باید زیاد بزرگ باشد و ضمناً تا حد امکان باید از طولانی شدن طول مخروط پرهیز کرد . دهانه سوراخ را باید مطابق شکل (۶) قدری بزرگتر کرده و عمقی در حدود ۱ تا ۲ میلیمتر برای آن ایجاد نمود .

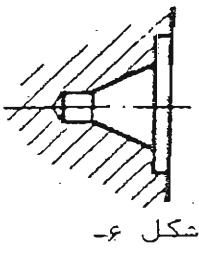


شکل ۶

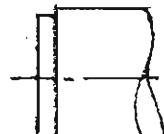


شکل ۵

در موقع ساخت شابلونهای کوچکی که بمصرف اندازه گیری سوراخهای بن بست کوچک می رمند باید یک یا چند روزنه کوچک برای خروج هوا پیش یسی نمود . در موقع طراحی شابلونهای با قطر بزرگتر از ۱۰۰ میلیمتر ، در نظر گرفتن سوراخهای سبک کننده ضروری می باشد . البته این سوراخها وظایف روزنه های خروج هوا را هم انجام می دهند .


در علامتگذاری شابلون از حداقل جا باید استفاده نمود و از کمترین مشخصات معکن بهره گرفت . علامت ثبت شده باید شامل ابعاد حدی کنترل شده بوسیله شابلون برو و نزو ( که معمولاً با حرف  $H$  به معنی حد بالا و  $L$  به معنی حد پائین مشخص می شوند ) ، نوع مبنا یا عمومی ، نام کارخانه سازنده یا علامت تجاری و رقم سریال مربوط به کارخانه سازنده باشد . در شکل های (۷) ، (۸) و (۹) چند مدل اندازه گیری مختلف نمایش داده شده است .

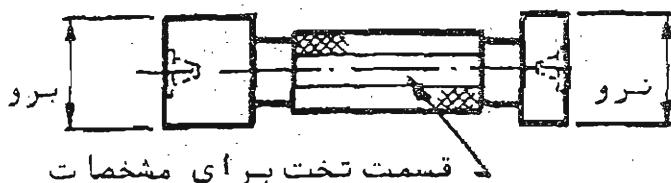

شکل ۷ - شابلون دوسره

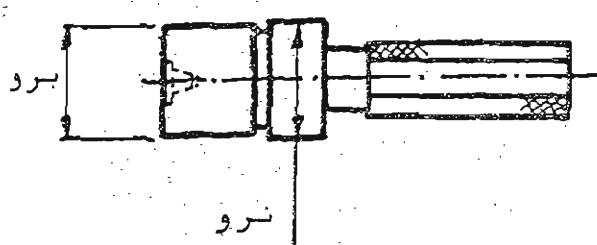


شکل ۸ - شابلون نوع پیشرفته

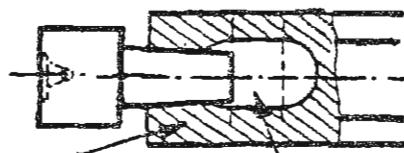

شکل ۹- شابلون با انتهای قابل تعویض از نوع اتصال قفلی

سوراخ مخصوص در آوردن  
فلزبرروی یک  
ماده پلاستیکی

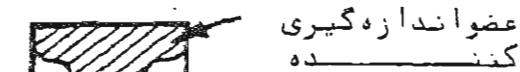


شکل ۱۰- شابلون با انتهای قابل تعویض از نوع سه زبانه

پیچ با سر  
سه زبانه در در داخل سه  
فرورفتگی عضواندازه  
گیری کننده چفت می  
شود.

#### \* اندازه گیرهای حدی برای بروسری قطر محورها (دهان ازدی)

برای رعایت کامل اصل تایلور، یک محور را باید هم با یک شابلون حدی برو و هم یک شابلون حدی نزو کترل نمود. در عمل برای اندازه گیری و بررسی قطر محورها از اینگونه اندازه گیرها استفاده می کنند. شابلونهای دهان ازدی ممکن است از نوع دو طرفه یا پیشرفته باشند. یک نمونه از این شابلونها در شکل (۱۱) نمایش داده شده است.

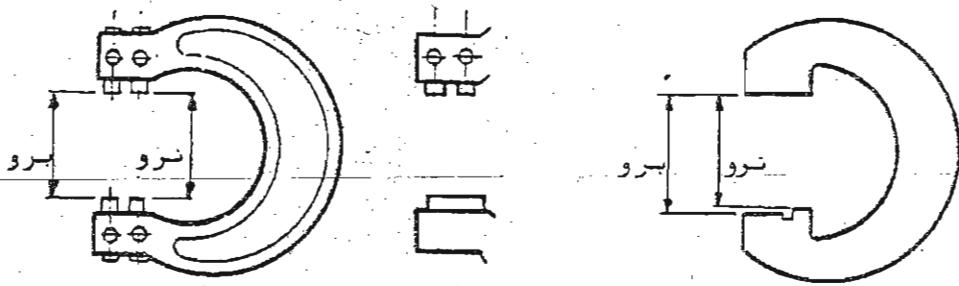

شکل ۱۱- شابلون دهان ازدی مسط

شکل ۱۲- شابلون دهان ازدی قابل تنظیم

گاهی اوقات از شابلونهای دهان ازدی که برجستگیهای فکهای آنها قابل تنظیم می باشد استفاده می کنند. برای تنظیم فکها، پیچهای مخصوص این کار را شل کرده و برجستگیهای یاد شده را قدری عقب یا جلو می بردند تا در یک محل دیگر جاییفتند و سپس پیچهای مزبور را سفت می کنند. پس از انجام عمل تنظیم سوراخهای مزبور را با مو می سرب آب بندی می کنند.


بطوریکه در شکل ۱۲ (a) نمایش داده شده است این شابلونها ممکن است دارای چهار برجستگی قابل تنظیم بوده و یا مطابق قسمت (b) از همین شکل دو برجستگی قابل تنظیم و یک فک ثابت داشته باشند.

## \* اندازه گیری نفع پیچها


قطر خارجی و قطر مؤثر پیچهای خارجی را با شابلونهای دهان از دری مخصوص این کار کنترل می کنند ( بصورت ساده باید گفت که قطر مؤثر یک پیچ قطری از آن است که محل اعمال نیروی وارد از طرف مهره به پیچ و یا بالعکس می باشد ) . در شکل ۱۳ (a) یک شابلون حدی مرکب نمایش داده شده است . این شابلون دو سری بر جستگیهای قابل تنظیم دارد . بر جستگیهای جلوئی وظیفه شابلون برو را داشته و بر جستگیهای عقبی شابلون نزو را ایجاد می کنند . باید توجه داشت که بر جستگیهای عقبی فقط دونخ از پیچ را کنترل می کنند . فرم این بر جستگیها طوری است که اشکال موجود در گام پیچ مورد اندازه گیری : دخالتی در وظایف آنها نخواهد کرد .

فرم هر دو دسته از بر جستگیهای جلوئی و عقبی طوری است که زاویه مارپیچ نخ پیچ مورد اندازه کیری موجب تداخل آنها نخواهد شد .

در قسمتیای b و c از شکل (۱۳) بر جستگیهای فرمتهای برو و نزو مشخص شده است . پیچهای داخلی را معمولاً با شابلون نزی که مخصوص این کار ساخته شده است کنترل می کنند . این شابلونها نیز غالباً قطر کوچک و قطر مؤثر را مورد بررسی قرار می دهند . البته بررسی قطر قدر معمولاً با استفاده از یک شابلون نز دو طرفه صورت می گیرد . قسمت برو معمولاً کامل می باشد ولی قسمت نزو را معمولاً بصورت بی سر و ناقص طوری درست می کنند که فقط قطر مؤثر را کنترل نماید .

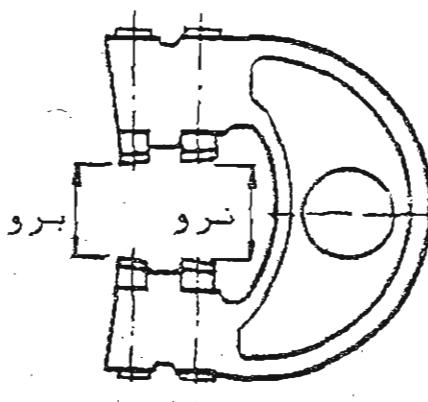

شا بلون مخصوص بررسی  
پیچ ها

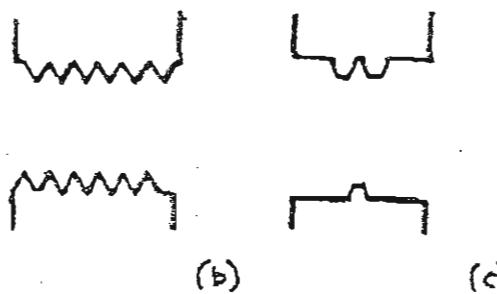


بر جستگیها نزو - بر جستگیها برو

شکل - ۱۳

در عمل معمولاً در زیر ته دنده های پیچ یک شیار یا شکاف کوچک ایجاد می کند تا برآده ها و آشغالهای موجود در پیچها به آن محفظه ها منتقل شده و در بررسی ابعاد پیچ اخلاقی ایجاد نکنند . این شیار را بصورت عمیق و بطرف محور تعیید می کنند .


### \* اندازه گیرهای مخصوص بررسی طول و عمق

در شکل (۱۵) یک جور اندازه گیر ضخامت نشان داده شده و در شکل (۱۶) یک اندازه گیر عمق مشخص گردیده است. این ابزارها را ممکن است بصورت یک طرفه یا دو طرفه بازند.

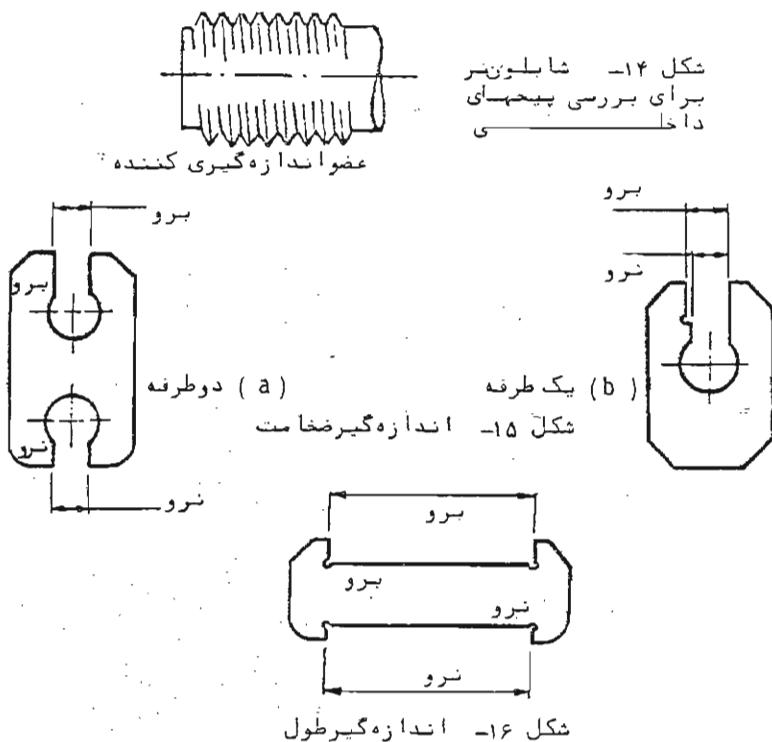

### \* اندازه گیر مخصوص برای بررسی تو (فتگی)


در شکل (۱۷) یک اندازه گیر مسطح برای بررسی عمق تو رفتگی نمایش داده شده است. در موقع طراحی اینگونه شابلونها باید دقت زیادی مبذول داشت تا اطمینان حاصل نمود که انتهای پیشو شابلون بتواند وارد سوراخ شده و همچنین وقتی شابلون در وضعیت منتهی الیه قرار دارد امکان نشست آن در روی پیشانی کار وجود داشته باشد. اندازه گیری قطر تو رفتگی بسیار دشوار است زیرا در این حالت شابلون باید قبل از اندازه گیری قطر تو رفتگی بتواند داخل قطر کوچک سوراخ آن شود. در شکل (۱۸) وضعیت ورود یکی از این شابلونها بداخل سوراخها و همچنین دوران آن بمنظور یافتن موقعیت مناسب برای اندازه گیری قطر تو رفتگی نمایش داده شده است. وضعیت های برو و نتروی شابلون باید در روی اعضای موقعیت دهنده و اندازه گیری کننده ثبت شده باشد.

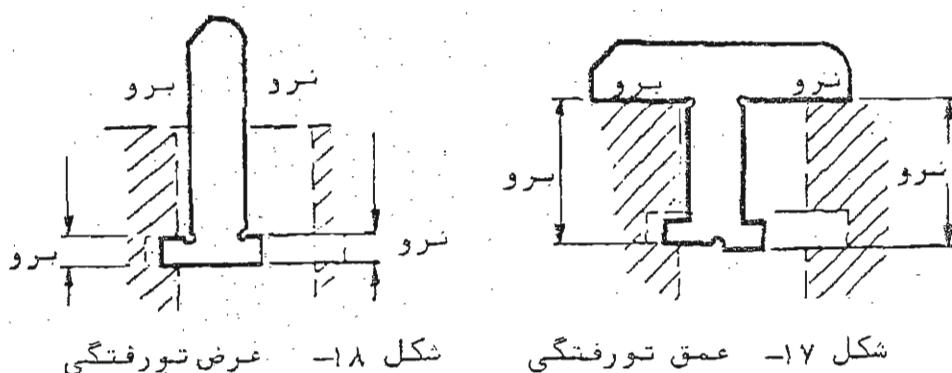


## ❖ اندازه گیرهای پله ای

این شابلونها طوری طراحی شده اند که قطعه مورد آزمایش فقط در صورتی پذیرفته می شود که ، یک پله پائین تر از سطح مبنای واقع شده و پله دیگر در بالای آن قرار گیرد . استفاده از این شابلونها بیشتر در حالتی است که پله مزبور حداقل  $\frac{1}{2}$  میلیمتر عمق داشته باشد .

شکل (۲۰) یک شابلون عمق سنج ساده با یک پین پله ای را نمایش می دهد .

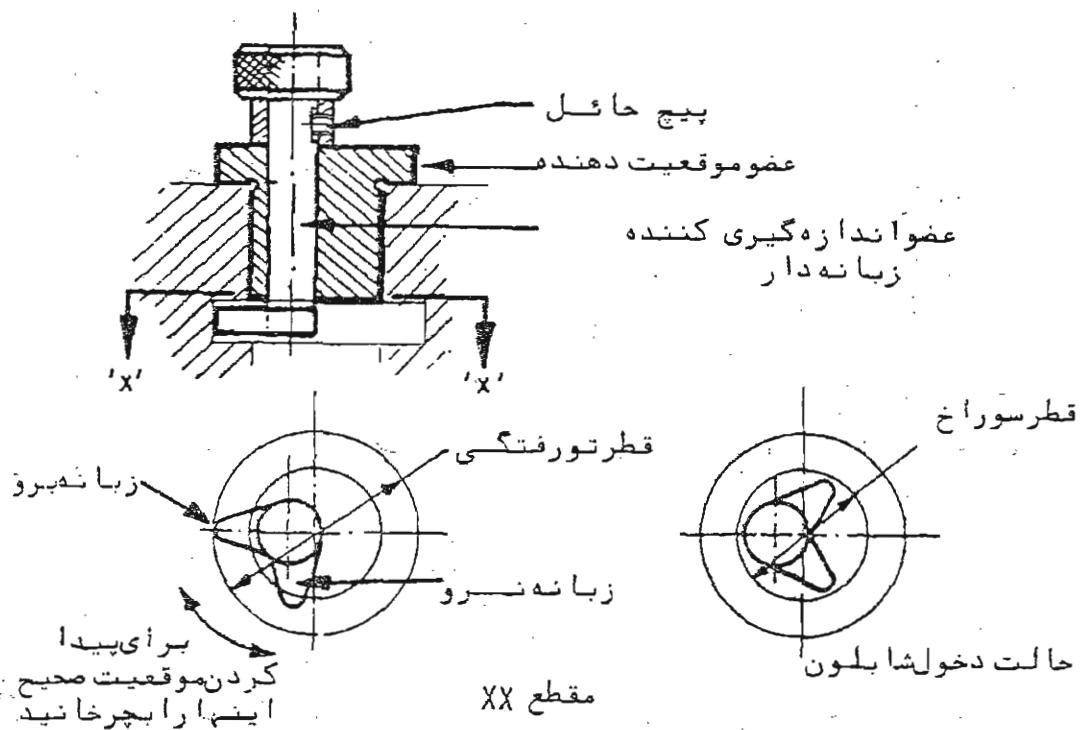


شکل ۱۹- اندازه گیر عمق تورفتگی

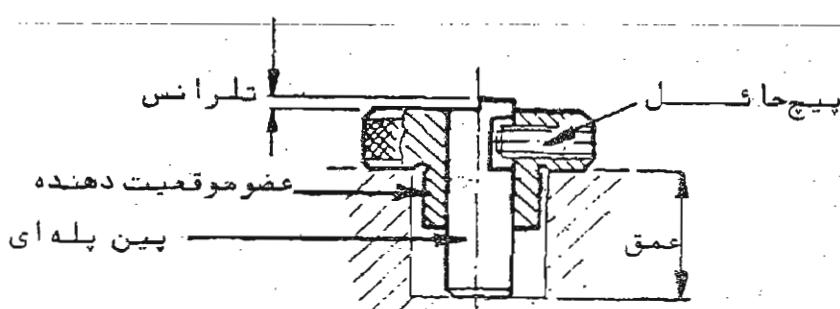


شکل ۲۰- شابلون عمق سنج با پین پله ای

تصویر (۲۱) یک اندازه گیر مخروطی نر و شکل (۲۲) یک اندازه گیر مخروطی ماده را نشان می دهد : در هر دوی این مثالها ، سطح مبنای پیشانی قطعه کار می باشد .

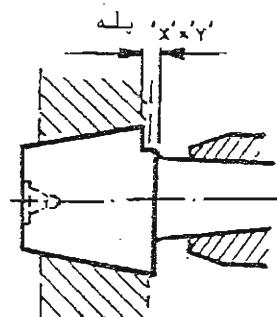


شکل ۲۱ - اندازه گیر  
مخروطی نر

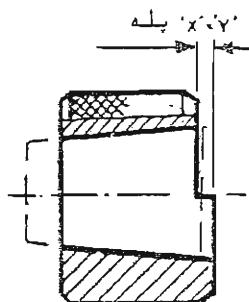


شکل ۲۲ - اندازه گیر  
مخروطی ماده

#### \* اندازه گیرهای موقعیت دهنده و مرکب





از شابلونهای اندازه گیری موقعیت برای بررسی وضعیت نسبی چند چیز نسبت بهم استفاده می کنند (شکل ۲۳) و شابلونهای مرکب هم برای بررسی همزمان چند چیز مختلف مورد استفاده قرار می گیرند .

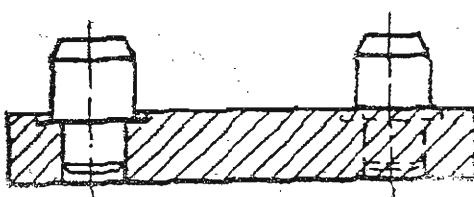


شکل ۲۳ - شابلون موقعیت

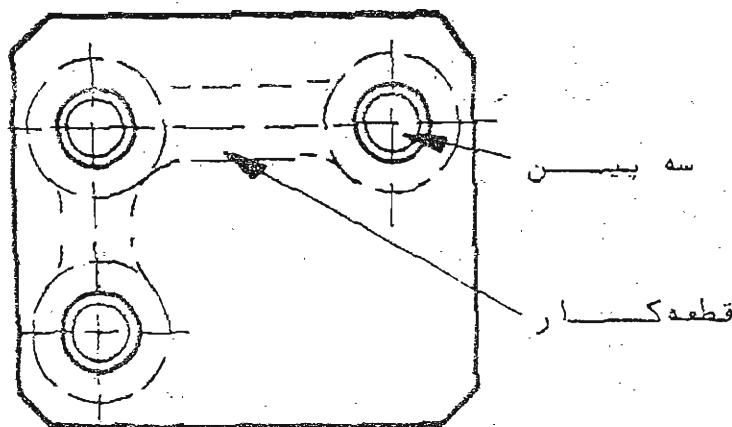


# تهرینات

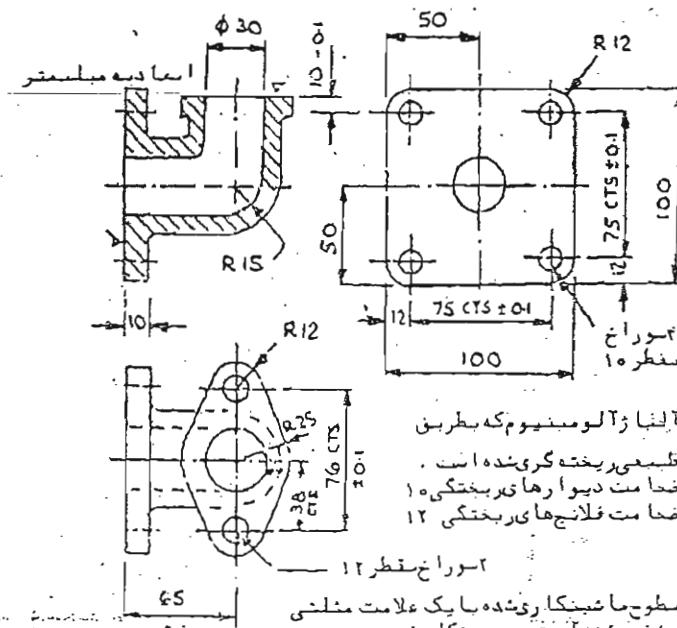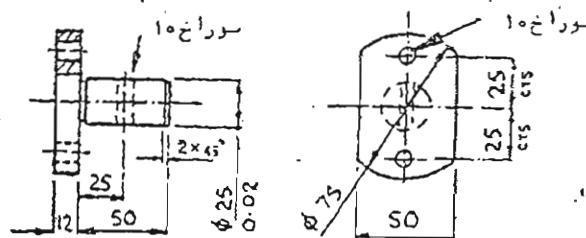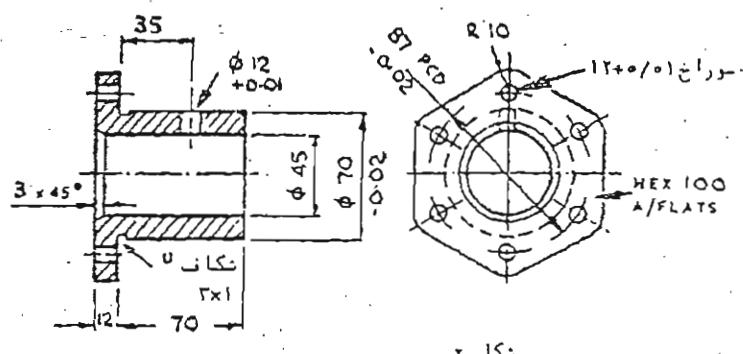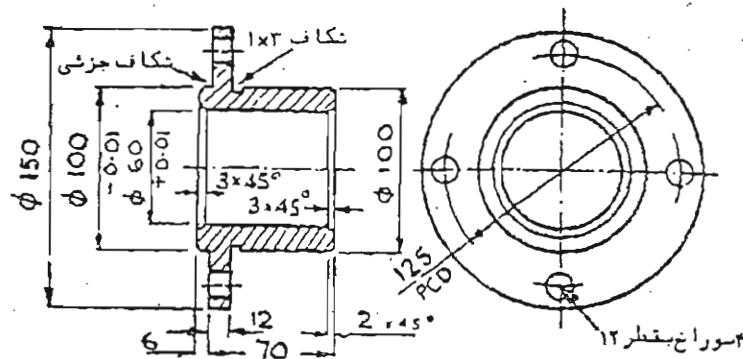


قطر سوراخ ۱۲  
قطر قسمت خرینه شده ۲۰  
عمق ۶

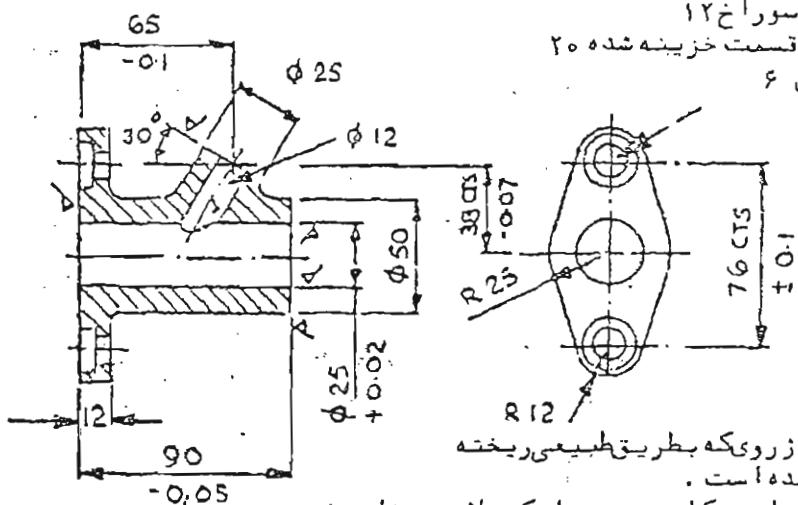


شکل ۵

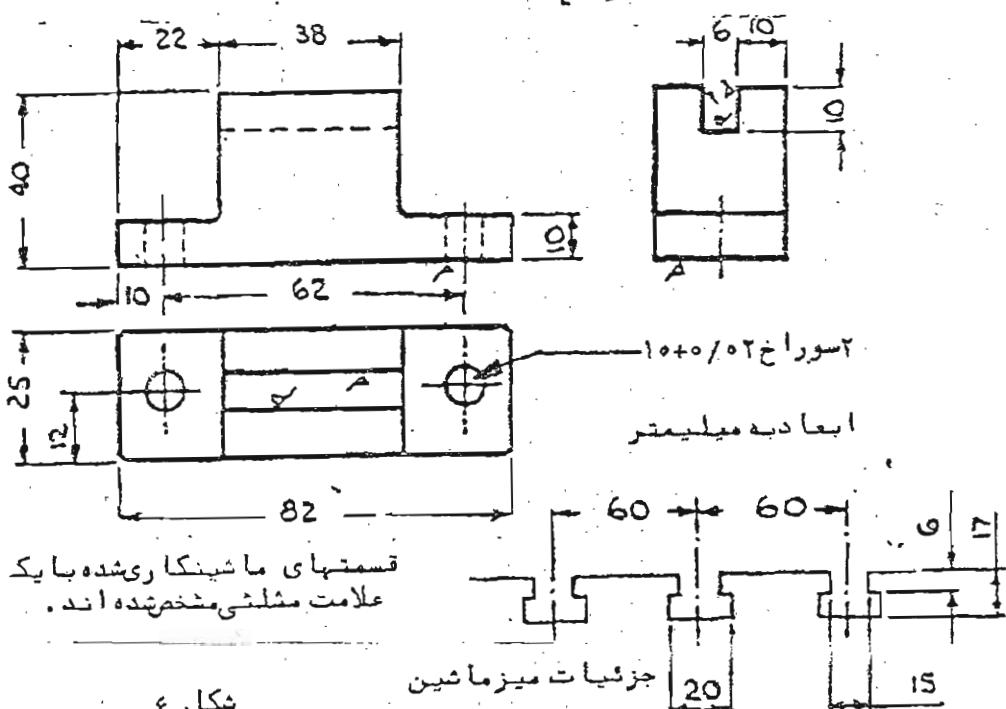

شکل ۶

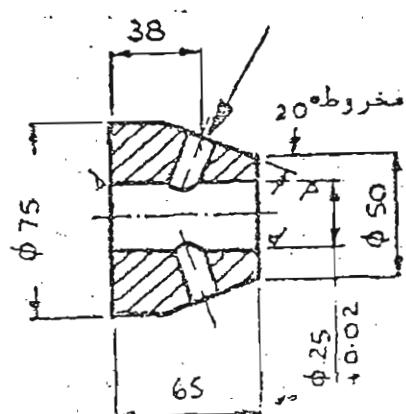



شکل ۷

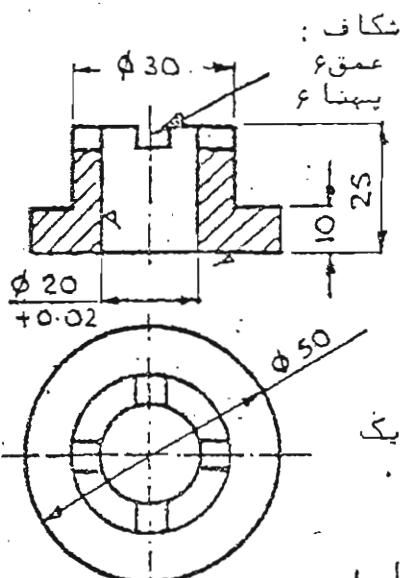


قسمتهای ماشینکاری شده با یک  
لامت مثلثی مشخص شده‌اند.

شکل ۸

ابعاد به میلیمتر

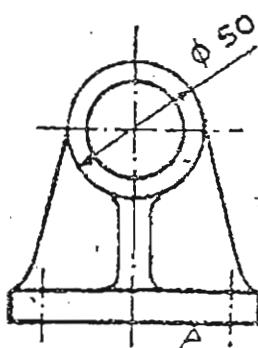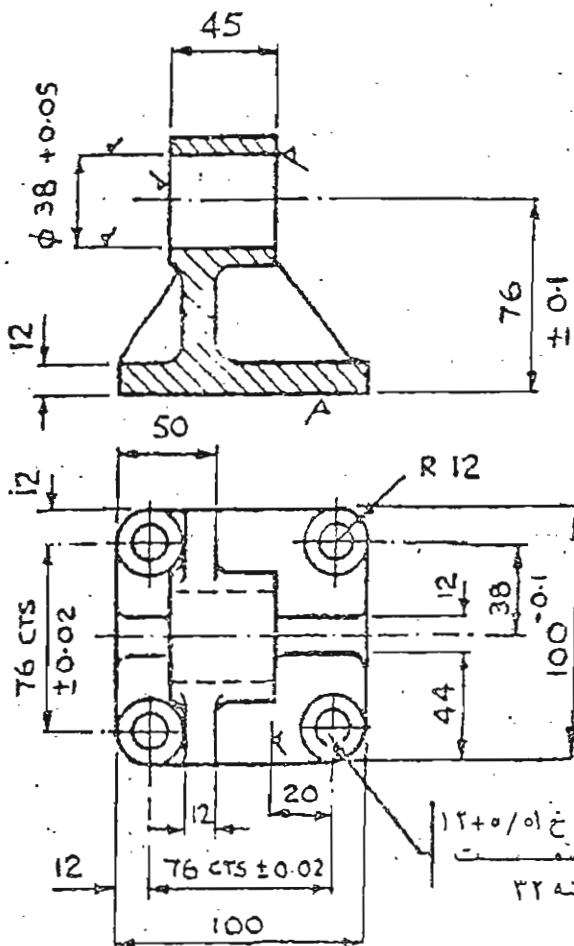


جنس قطعه از جدن  
قسمتهای ماشین  
کاری شده با یک  
علامت مثلثی  
مشخص شده است.

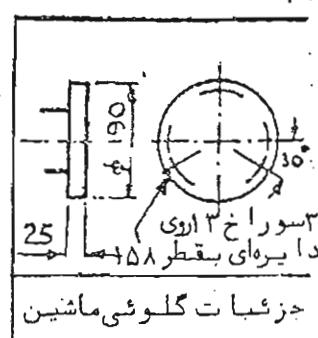


جزئیات گلوشی ماشین


شکل ۹

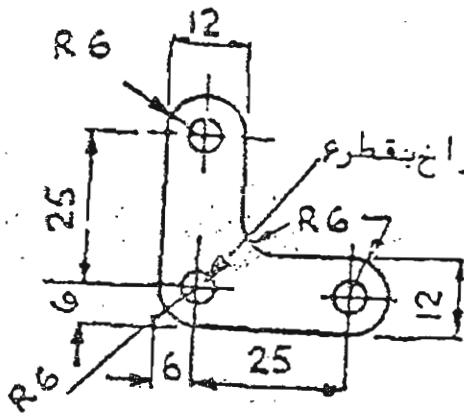


شکل ۱۰

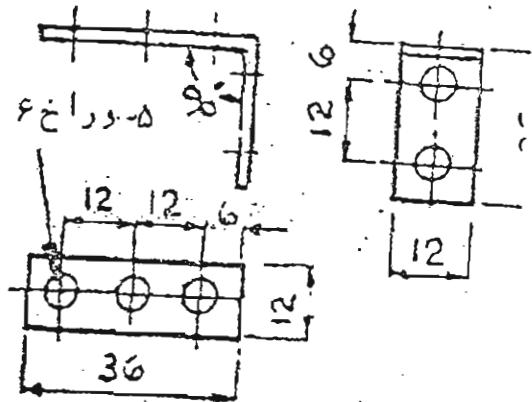

شکل ۱۱

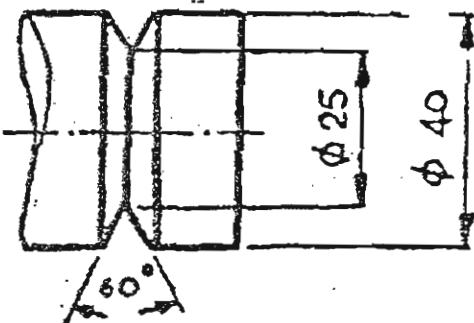

کلیه ابعاد به میلیمتر

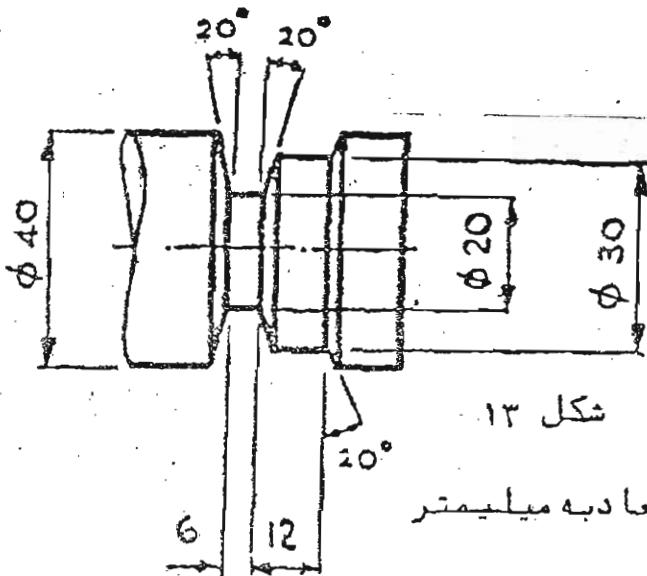

کلیه ابعاد به میلیمتر

۱- گزینه نادرست کدام است؟

(۱) کاربرد کلمپ (روبند) های پیچیده به ساده ارجحیت دارد

(۲) کلمپ (روبند) باید به یک نقطه قابل اتكا از قطعه کار نیرو وارد کند

(۳) کلمپ (روبند) باید به آسانی از مسیر خروج قطعه کار از قید کنار رود

(۴) از کلمپ (روبند) نباید جهت موقعیت دهی و تنظیم قطعه کار استفاده کرد

۲- کدام مورد وظیفه قید و بست نیست؟

(۱) تنظیم ابزار      (۲) مهار قطعه کار      (۳) موقعیت دهی قطعه کار      (۴) کنترل کیفیت قطعه کار

۳- یک قطعه تولیدی دارای ۳ سوراخ است. زمان تولید این قطعه بدون قید ۵ دقیقه و با قید ۳ دقیقه است. اگر هزینه ساخت قید برابر ۱۰۰۰۰ ریال و هزینه تولید در هر دقیقه ۵۰ ریال باشد حداقل چند قطعه باید تولید شود تا هزینه ساخت قطعه توجیه پذیر باشد؟

(۱) ۱۰۰      (۲) ۱۰۰۰      (۳) ۵۰۰      (۴) ۵۰۰۰

۴- در طراحی بدن قید و بست کلیه مراحل زیر باید رعایت شود به جز:

(۱) خروج مایع خنک کن و برآده برآختی امکان پذیر باشد


(۲) کارگر دید کاشی روی اجزاء و قطعه کار داشته باشد

(۳) اجزاء اصلی بدن بروش ریخته گری تولید شود

(۴) استحکام کافی داشته باشد

۵- اگر یک قطعه سوراخدار روی صفحه ای پین دار قرار گیرد به نحوی که پین در داخل سوراخ قطعه فرو رود و از سمت مقابل صفحه، قطعه به صفحه فشرده شود، قطعه مورد نظر چه فرجه آزادی خواهد داشت؟

(۱) صفر      (۲) یک      (۳) ۳      (۴) ۵

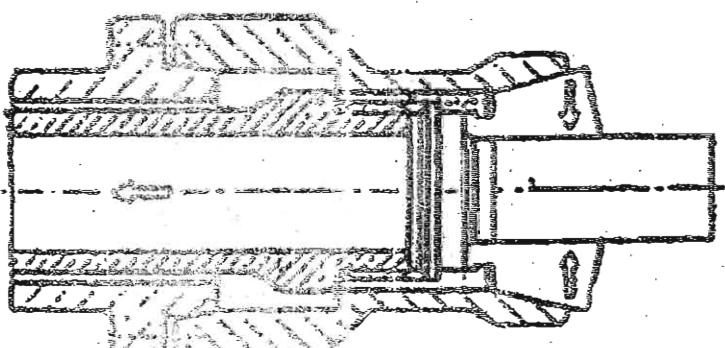

۶- مورد استفاده قید و بست شکل مقابل

بستن قطعات در کدام مورد است؟


(۱) صاف و صیقلی

(۲) گرد، سه گوش و شش گوش


(۳) برآده برداری اتوماتیک

(۴) تعداد دورانهای زیاد

۷- گدام بدنه قید با روش کوره کاری ساخته شده است؟


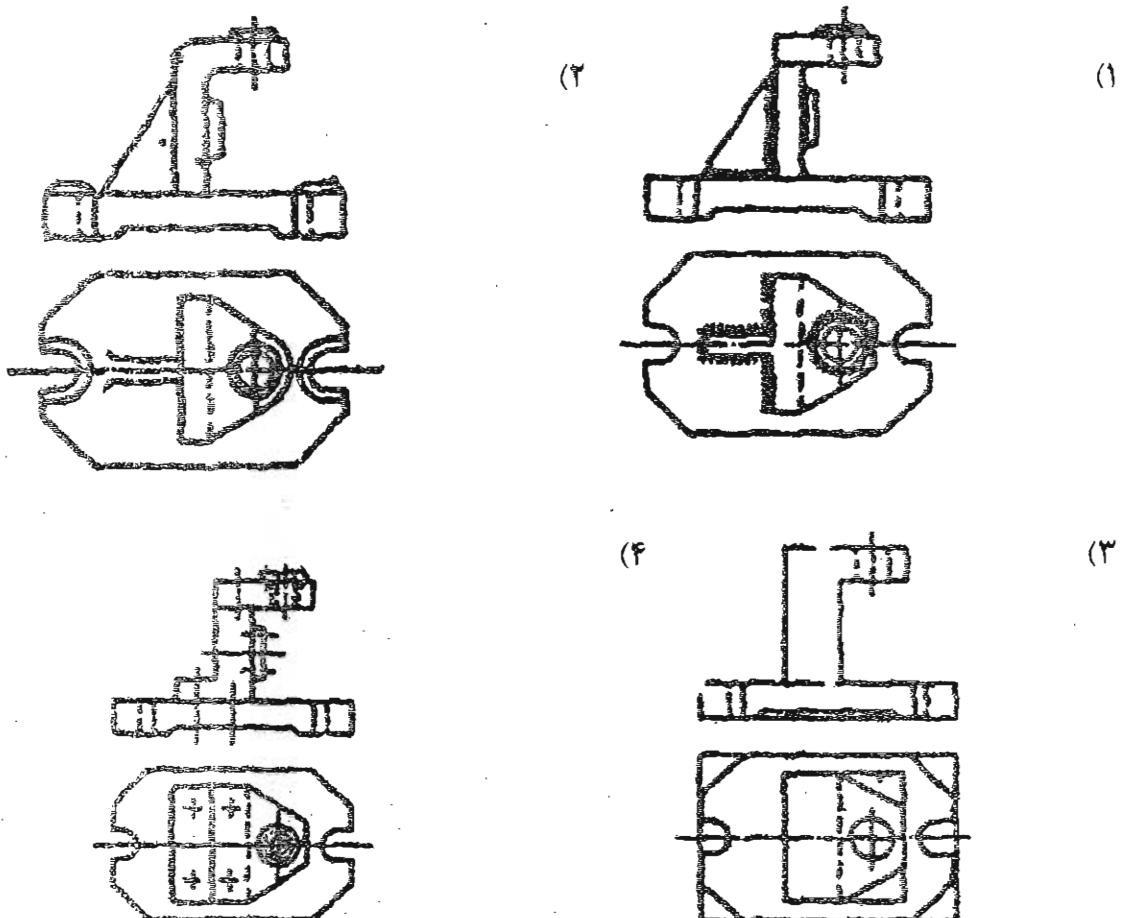


۸- برای مواردی که تولید قطعات با تعداد زیاد مورد نظر است، روش مناسب گدام است؟

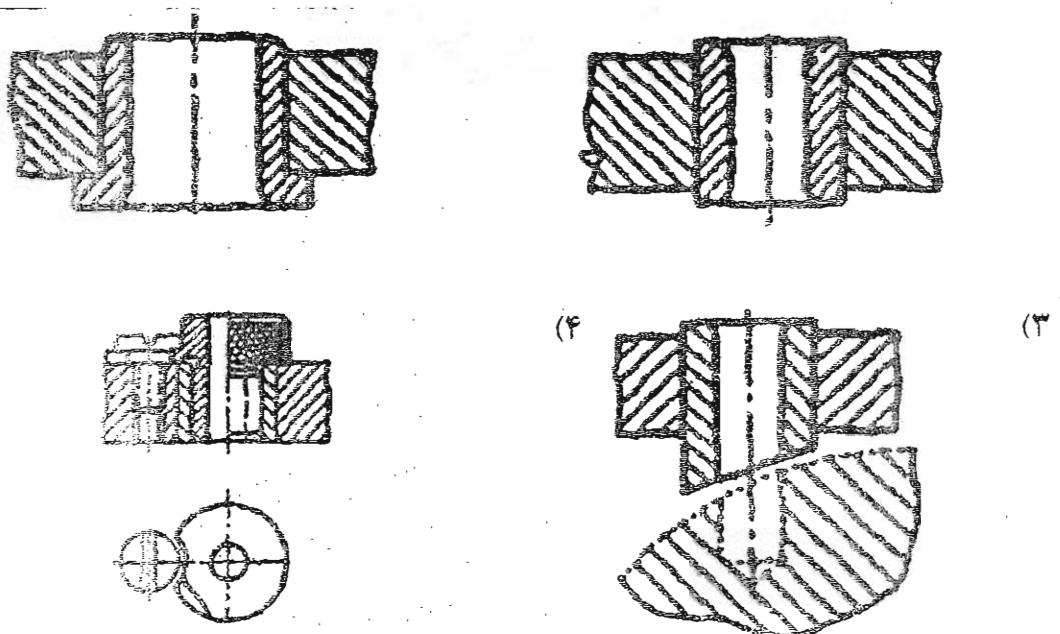

۹- با توجه به شکل روپرتو کدامیک از گزینه ها صحیح است؟

- ۱) یک فیکسچر تراشکاری با گیره بندی پیچی است

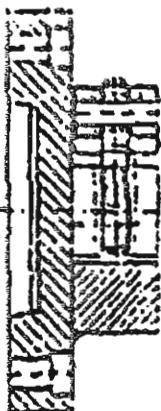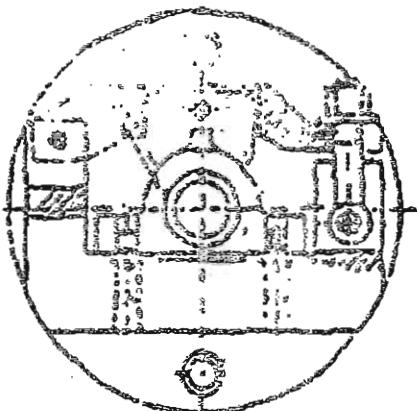

- ۲) یک فیکسچر تراشکاری با گیره بندی چفتی است

- ۳) یک فیکسچر فرزکاری با گیره بندی چفتی است

- ۴) یک جیگ سوراخکاری با گیره بندی بادامکی است

۱۰- در مورد توازن محور تقارن شکاف V


موقعیت دهنده جناقی متحرک با دیواره های کناری آن که با صفحه راهنمای دزگیر است، کدام گزینه صحیح می باشد؟

- ۱) لازم است دقیقت زیاد داشته باشد

- ۲) دقیقت زیاد یا کم تأثیری در سکار جناقی ندارد

- ۱) لازم است دقیقت مناسب داشته باشد

- ۲) بستگی به عمق شکاف V جناقی دارد

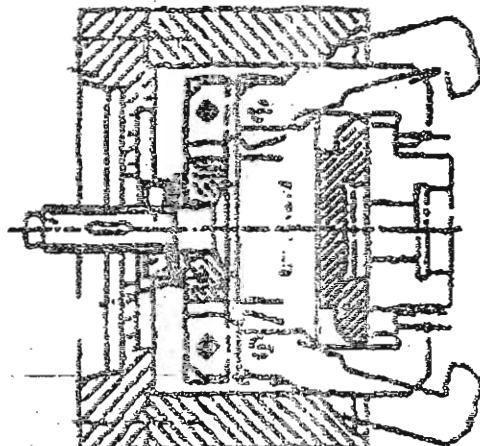

۱۱- کدام تعریف در مورد شکل روپرتو صحیح است؟


- ۱) یک جیگ سوراخکاری است

- ۲) یک فیکسچر فرزکاری است

- ۳) یک فیکسچر تراشکاری برای روتراشی است

- ۴) یک فیکسچر تراشکاری برای داخل تراشی است

۱۲- در شکل زیر نام قطعات ۵ و ۶ کدام است؟

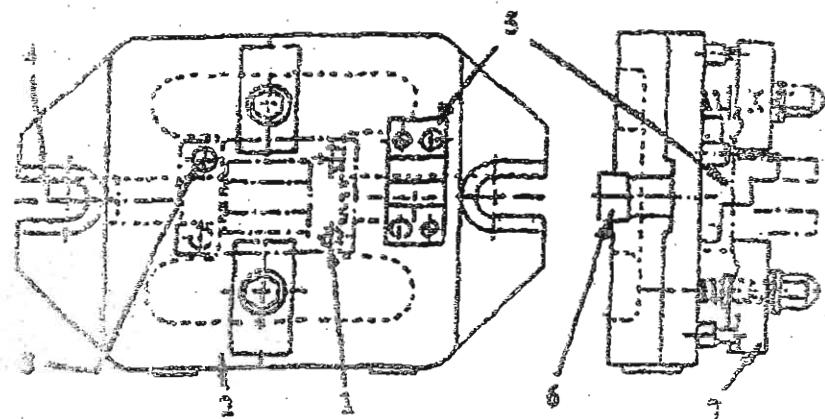


- (۱) زبانه، موقعیت دهنده
- (۲) زبانه، راهنمای ابزار
- (۳) قطعه تنظیم گشته، زبانه
- (۴) قطعه موقعیت دهنده، زبانه

۱۳- در کدام گزینه قطعه راهنمای فرایند تولید مربوط هماهنگی دارد؟


- (۱) گیره : سنگ زنی    (۲) شاخص : فرزکاری    (۳) راهنمای اندازه گیری    (۴) قفل و بسته : سوراخکاری

۱۴- قید استاندارد شکل روپرتو در کدام فرایند کاربرد دارد؟

- (۱) تراشکاری
- (۲) جوشکاری
- (۳) فرزکاری
- (۴) کنترل اندازه

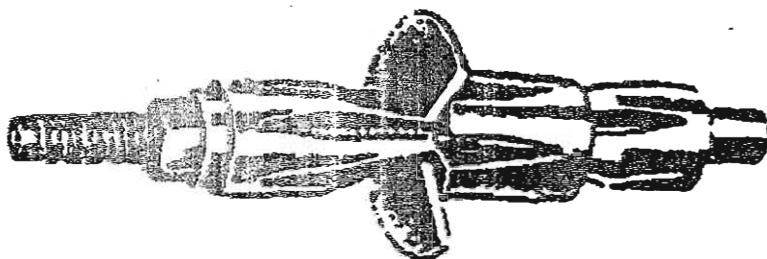

۱۵- گزینه صحیح در مورد شکل زیر کدام است؟

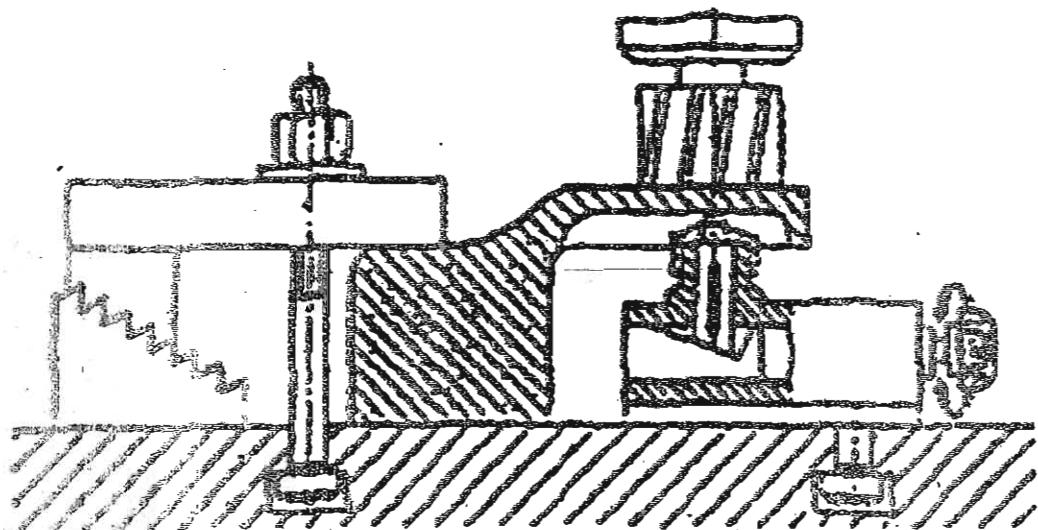


- (۱) شیار T باید حتی الامکان نزدیک به زیرکاری باشد
- (۲) فاصله بین شیار T و قطعه کار باید حتی الامکان زیاد باشد
- (۳) روپند انتخابی حتی الامکان باید طول زیادی داشته باشد
- (۴) تنظیم ارتفاع قطعه تکیه گاه به صورت غیر پله ای اسکانپذیر است

۱۶- گدام گزینه درمورد قید هیدرولیکی نادرست است؟

- ۱) باز و بسته کردن آن راحت تر است
- ۲) مقدار نیرو در تمام قسمتها برابر است
- ۳) به فضای زیادی نیاز دارد
- ۴) نیروی بست زیادی دارد

۱۷- قطعه کار در گیره شکل زیر چگونه بسته می شود؟

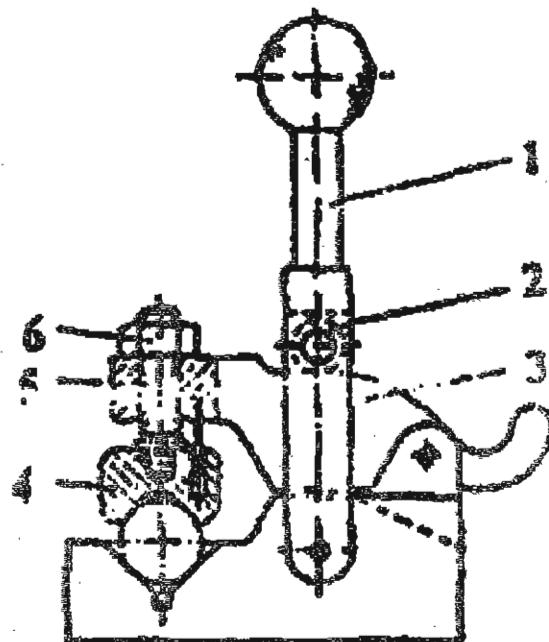

۱) با حرکت دادن اهرم شماره ۱ به راست

۲) با حرکت دادن اهرم شماره ۱ به چپ

۳) با حرکت دادن اهرم شماره ۱ به چپ و بستن پیچ شماره ۵

۴) با حرکت دادن اهرم شماره ۱ به راست و اعمال فشار به قطعه شماره ۳

۱۸- با توجه به شکل سؤال قبل برای خروج قطعه کار از گیره چه باید کرد؟

۱) باید قطعه شماره ۱ را به بالا و قطعه شماره ۳ را به چپ کشید

۲) باید قطعه شماره ۵ را باز کرد و قطعه کار را از کنار گیره خارج نمود

۳) باید قطعه شماره ۱ را به سمت چپ فشرد و مهره سر شش گوش شماره ۶ را باز کرد

۴) باید قطعه شماره ۱ را به راست حرکت داده از محل قلاب قطعه شماره ۳، فشار وارد کرد

## نکته های مهم در ساخت یک قید و بست برابر با سرفصل

برابر با سرفصل دانشجو باید در قالب یک گروه مراحل زیر را برای ساخت قید و بست طی نماید:

۱-با مشورت مدرس قطعه کاری انتخاب نموده نقشه آنرا به همراه تمامی مشخصات لازم عالند مواد اولیه و ابعاد رسم کند. همچنین روش ساخت قطعه کار و ابزار مورد نیاز ساخت آن را در یک برگ تحت عنوان برگ طراحی فرایند یادداشت کند.

۲-قید و بست مناسبی برای ساخت این قطعه طراحی کند. برای این کار توصیه می شود که ابتدا چند طرح دستی رسم شده سپس ویژگیهای آنها در جدولی تحت عنوان جدول مقایسه فنی برسی گردد. یعنی بالا، سادگی طرح، سهولت استفاده، هزینه پایین ساخت، قطعات استاندارد بیشتر، زمان ساخت و عواملی از این دست می توانند معیارهای انتخاب بهترین طرح باشند.

۳-پس از انتخاب بهترین طرح قید و بست، نقشه ترکیبی و همچنین نقشه تک، تک قطعه های تشکیل دهنده قید و بست به همراه تمامی مشخصات لازم رسم گردد. روش ساخت تک، تک این اجزاء باید در برگ طراحی فرایند یادداشت شود.

۴-تمام قطعه های قید و بست را طی ۶۸ ساعت (۱۷ جلسه چهار ساعتی یا هشت جلسه هشت ساعتی) بسازد، مونتاژ کند، آزمایش کند، عیب یابی کند و در صورت وجود نقص، رفع نقص نماید.

۵- تمام نقشه ها، برگهای طراحی فرایند و قید و بست ساخته شده را به مدرسی تحویل نماید.  
تذکر: دانشجو باید طرحی را انتخاب نماید که طی حداقل ۶۸ ساعت بطور کامل ساخته، آزمایش و رفع نقص شود.

نمونه ای از یک برگ طراحی فرایند

شرکت ماشین سازی BEST Baltimore, Maryland			
نام قطعه	تعداد	# شماره سنارش	اوزان
نام قطعه	# تاریخ اصلاح	اوزان	صفحه
نام قطعه	# تاریخ اصلاح	اوزان	صفحه
50791	7500	13762	
D - 50791	R. E. Tucker		1
عملیات	شرح عملیات	قسمت	دستگاه
1.	به طول 1.250 میلگرد $0.675 \times 0.500$ - برش	# 88 قسمت برش	اره # 68-19
2.	سوراخ راه به در 0.19 - سوراخکاری	# 88 سوراخکاری	درل # 66-141
3.	0.38 عمق 0.25 - خرینه کاری	# 86 سوراخکاری	درل # 66-141
4.	پکه ها $0.19 \times 0.38$ و $0.38 \times 0.38$ - فرز کاری	# 37 فرز کاری	فرز افقی # 37-804
5.	پیسه گیری	# 7 عملیات نهایی	مخزن دوران # 7-1053
6.	بازرسی - پیشمود و انبعادی	# 7 عملیات نهایی	ندارد
8.	فرمان کنترل (1) بین اندازه گیری (2)		# 1-50791-3 # 1-50791-1/2
4.	تیغه فرز بغل تراش (2)	$4 \times 0.500 \times 1$	فیکسچر # S - 50791 - 1
3.	مته خرینه با سیله راهنمای	$0.375 \times 0.19$	جیگ # J - 50791 - 1
2.	مته	0.187 (3/16)	جیگ # J - 50791 - 1
1.	سنجک بینیان	$10 \times 0.062$	ندارد
عملیات	ابزارهای برشی و لوازم مورد نیاز	اندازه	تجهیزات مخصوص

منابع مورد استفاده در تهیه این جزوه :

- ۱- آشنایی با جیگ و طراحی ابزار -نوشته M.H.A.Kempster - ترجمه علی معصوم پور - انتشارات دانش و فن
- ۲- جیگ و فیکسچرها -Hiram Grant - ترجمه جواد فرازمند -سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور -چاپ اول اسفندماه ۱۳۷۲
- ۳- جیگ و فیکسچرها گام به گام طراحی و ساخت -نوشته ادوارد هافمن -ترجمه اکبر شیرخورشیدیان - انتشارات طراح -چاپ دوم پاییز ۱۳۸۲


**4- Handbook of fixture design-Frank Wilson : Editor-in-chief -John Holt:  
Associate editor-McGraw hill book company**

## ابزار کنترل

همراه با تولید، باید ابزار کنترل برای تولید انبوه نیز مورد توجه قرار گیرد. توسط ابزارهای مناسب بایستی از نیاز به مهارت در استفاده از ابزارهای کنترل کاست تا هزینه‌های کارگری کاهش یابد. این کار با جایگزین نمودن «فرمان»‌های مناسب با ابزارهایی از قبیل کولیس و میکرومتر امکان‌پذیر می‌باشد. فرمانها، اندازه واقعی قطعات تولید شده را بدست نمی‌دهند، بلکه کنترل می‌کنند. آیا ابعاد قطعات در محدوده پایین و بالای نقشه قرار دارند یا خیر، و به ما اطمینان می‌دهند که قطعات با کل مجموعه مطابقت دارند.


### فرمان‌های استاندارد

سوراخهای استوانه‌ای را می‌توان توسط فرمان‌های ساده «برو-نرو» کنترل نمود (شکل ۱۱-۱). این فرمان از دو انتهای سختکاری شده و یک دستگیره تشکیل شده است. انتهای بلندتر فرمان از سوراخ عبور می‌کند و نشان می‌دهد که اندازه سوراخ از حد پایین نقشه بزرگتر است. انتهای کوتاهتر از سوراخ عبور نمی‌کند و این نشان می‌دهد که اندازه سوراخ از حد بالای نقشه گوچکتر می‌باشد. بنابراین یک بازرس غیرماهر می‌تواند صرفاً با عبور انتهای «برو» و عدم عبور از انتهای «نرو» ای فرمان قطعات را کنترل نماید.

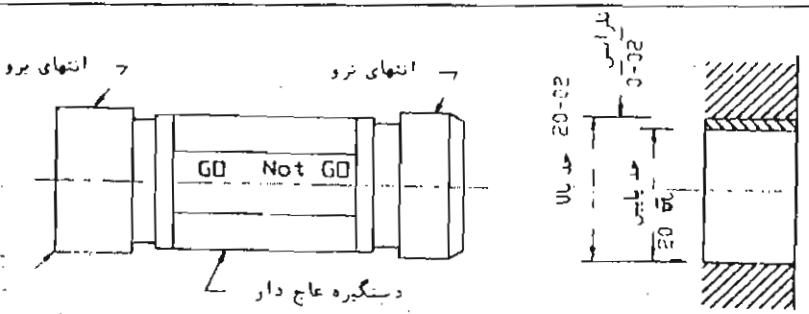

شکل ۱۱-۱- فرمان برو-نرو

همچنین، فقط خارجی قطعات را می‌توان توسط فرمان‌های «انبری» کنترل نمود (شکل ۱۱-۲). فرمان‌های طولی را نیز می‌توان به همین شکل مورد استفاده قرار داد. بدیهی است در تمام فرمان‌های برو-نرو که برای کنترل قطر خارجی قطعات به کار می‌روند، فاصله بخش برو که قطعه باید از آن عبور نماید بیشتر از بخش نرو خواهد بود. فرمان‌های برو-نرو و فرمان‌های «انبری» توسط «انستیتو استاندارد هند» استاندارد شده‌اند و در بازار موجود می‌باشند و فرمان‌های کنترل طولی به هر طریق باید مناسب با محصول تهیه شوند.

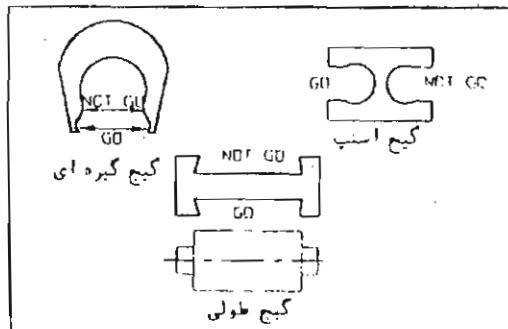

شکل ۱۱-۲- فرمان انبری

## مواد و فرسایش مجاز

فرمان شاپد صدها بار در هر نوبت کاری مورد استفاده قرار گیرند، بنابراین در معرض فرسودگی و سایش می‌باشد. بهمین جهت سطوح در تماس فرمان‌ها تا ۰۶۵ (RC) باید ساخت شوند. فرایز از این، فرمان‌هایی که برای کنترل ابعاد داخلی به کار می‌روند کمی بالای اندازه و آنها باید از کنترل ابعاد خارجی مستند کمی زیر اندازه ساخته می‌شوند تا فرسایش مجاز رعایت شده باشد. فرسایش مجاز معمولاً در صد ترانس در نظر گرفته می‌شود. برای مثال، سوراخی با قطر ۷۰ میلیمتری و انطباق ۱۷ ترانسی برابر با  $0.030 \pm 0.010$  میلیمتر خواهد داشت.

بنابراین این انتهای برو در یک فرمان برو - نزو دارای فرسایش مجاز  $0.030 \pm 0.010$  میلیمتر خواهد بود، یعنی اگر قطر یک فرمان نو  $0.030 \pm 0.010$  میلیمتر باشد، تا زمانی که به اندازه  $0.030 \pm 0.010$  میلیمتر خورده شود می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.


فولاد به کار رفته در ساخت فرمان باید برای ۶۰ - ۶۵ (RC) مختن مناسب باشد. مصافاً اینکه، باید دارای ضریب انبساط حرارتی پایینی باشد تا اندازه فرمان بر اثر اختلاف دمای هوا دچار تغییر نشود. فولادهای مناسبی برای ساخت فرمان در بازار وجود دارد و بیشتر آنها حدود یک درصد کربن دارند.

از دیدگاه اقتصادی و هزینه‌های ساخت کاری، فرمان‌ها طوری طراحی می‌شوند تا فقط بخش‌هایی که در معرض سایش قرار دارند از جنس فولاد ساخت شوند، انتخاب گردند. دستگیره و قسمتهایی بی‌اهمیت از فولاد ارزان ساخته می‌شوند. در فرمان‌های بزرگ تمام فرمان از فولاد ارزان ساخته شده و فقط دو سطوحی که در معرض سایش قرار دارند از لایه‌های جوشکاری شده و مواد ساخت مثل «استلاتیت» و یا «ورتراد» استفاده می‌شود (شکل ۱۱ - ۳).


فرمان‌ها اغلب در هر نوبت کاری بارها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نتیجه باید تاحد امکان سبک باشند تا خستگی حاصل از کار با آنها کاهش یابد.

## فرمان‌های مخصوصی

شیارها، فاصله‌ها و جای خارها با فرمان‌ها کنترل می‌شوند. این فرمان‌ها عملکردی مشابه فرمان‌های برو - نزو دارند ولی از ورق ساخته می‌شوند و دارای مقاطع چهارگوش می‌باشند (شکل ۱۱ - ۴).

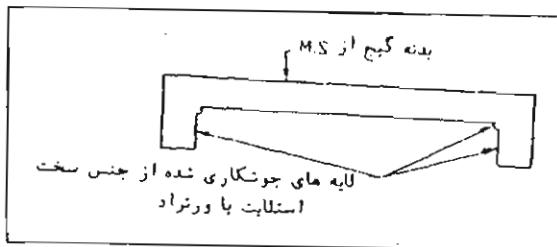


شکل ۱۱ - ۳ - فرمان انبری بزرگ

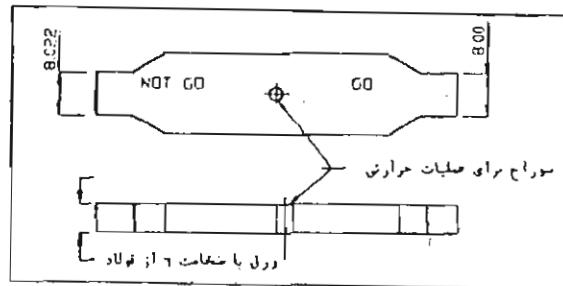


شکل ۱۱ - ۴ - فرمان کنترل جای خار و شیار


سوراخ‌های مخروطی را از طریق قطر بزرگتر سوراخ کنترل می‌نمایند. این فرمان‌ها دارای اختلاف سطحی در قطر بزرگ هستند. لبه پایین مربوط به حد پایین و لبه بالای مربوط به حد بالای سوراخ می‌باشد. اگر سطح قطعه کار بین لبه پایین و لبه بالای فرمان قرار گیرد، در محدوده نقشه خواهد بود (شکل ۱۱ - ۵). کنترل در اینگونه فرمان‌ها توسط چشم با لمس با انگشتان انجام می‌گیرد.

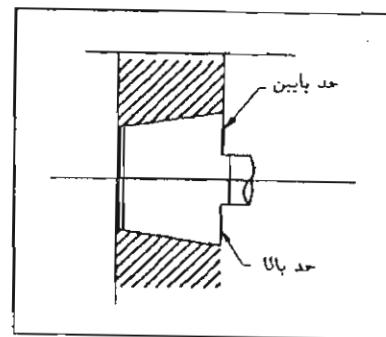

شکل ۱۱ - ۵ - فرمان کنترل سوراخی مخروطی

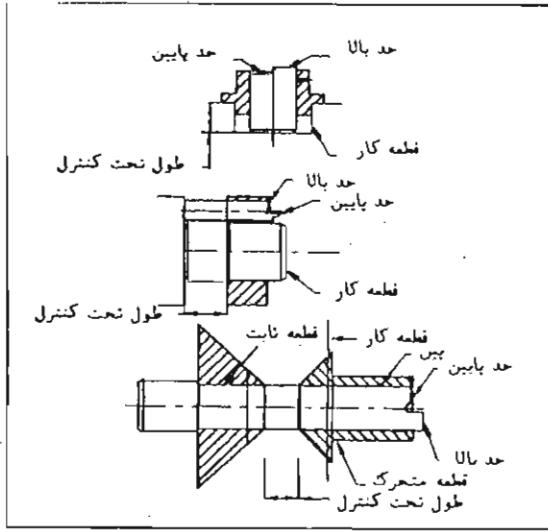


شکل ۱۱-۷- فرمان فلاش

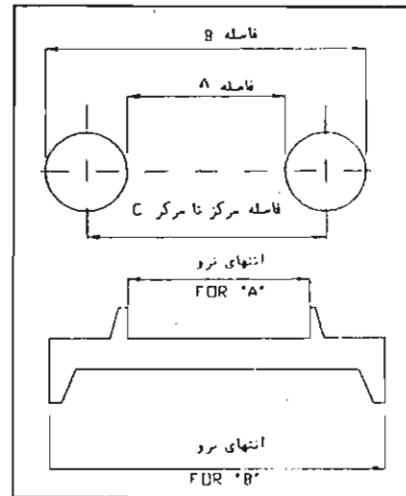

شکل ۱۱-۸- فرمان مرکزین

#### فرمان‌ها «همبندی»

این فرمانها برای کنترل قطعاتی که باید به اجزاء دیگری از یک مجموعه متصل شوند به کار

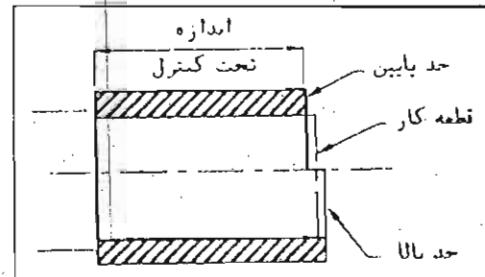


شکل ۱۱-۶- فرمان کنترل طول

روش مشابهی برای کنترل فاصله بین دو سطح موازی قطعه کار انجام می‌شود. (شکل ۶ - ۱۱) فرمانی را برای کنترل فاصله دو سطح موازی از یک میله نمایش می‌دهد. اگر طول فاصله در محدوده نقشه باشد، سطح انتهای میله مابین دو لبه فرمان قرار خواهد گرفت. اینگونه فرمان‌ها را «فلاش» می‌نامند (شکل ۱۱ - ۷). فرمان‌های فلاش ابزار مناسبی برای کنترل فاصله بین دو حفره مخروطی می‌باشند.

فاصله مرکز تا مرکز دو سوراخ استوانه‌ای نوسط فرمان‌های «مرکزین» کنترل می‌شود (شکل ۱۱ - ۸). قطر سوراخها باید قبل از کنترل فاصله مرکز آنها مورد بررسی قرار گیرد. در این نوع فرمان‌ها به جای انتهای «برو» دو انتهای «نرو» وجود دارد.

یکی از این دو انتهای نرو، فاصله A را برای حد پایین و دیگری فاصله B را برای حد بالا کنترل می‌نماید. اگر هیچ یک از دو انتهای وارد قطعه کار نشود، فاصله مرکز تا مرکز سوراخها در محدوده نقشه قرار خواهد داشت.

شکل (۱۰ - ۱۱) ابزار کنترل ابعاد مختلف یک قطعه کار را نمایش می‌دهد. قطعه کار در داخل این ابزار فرار گرفته و میله مربوطه از سوراخ عرضی قطعه عبور داده می‌شود.  
اگر این فعلمات بخوبی با هم درگیر شدند نتیجه می‌گیریم که:  
 ۱. قطر سوراخ لاکمتر از حد بالای نقشه می‌باشد.  
 ۲. قطر سوراخ عرضی بیشتر از حد پایین نقشه بوده و میله مربوطه به صورت یک فرمان «برو» عمل می‌نماید.  
 ۳. محور سوراخها و لاز یک نقطه عبور می‌کنند و در محدوده نقشه قرار دارند و قطعاتی که باید برروی هم سوار شوند به مشکلی برخورد نخواهند کرد.

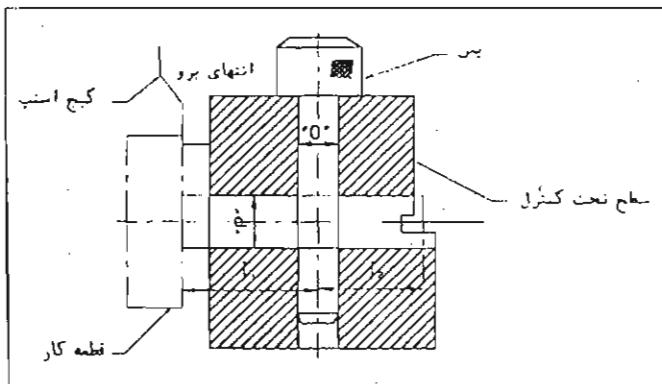


شکل ۱۰ - ۱۱ - ابزار کنترل چهار اندازه متفاوت

بدین ترتیب، فرمان کنترل سطح و میله با هم به صورت یک فرمان رسیور عمل می‌کنند. بعد از این، نوبت کنترل فاصله خط محور سوراخ عرضی نالیه بالایی کار ۱۰ و تالیه زیرین یعنی ۲۷ فرز می‌رسد. سطح انتهایی قطعه باید بین سطوح پله‌های فرمان قرار داشته باشد فاصله ۱۰ نویط یک فرمان مرکزین برو-نرو که در شکاف قطعه کار و فرمان قرار می‌گیرد، کنترل می‌شود. در این حالت مجموعه، به شکل یک بند کنترل عمل می‌نماید. در بندهای کنترل، برای سهولت کار، ابزارهایی برای نگه داشتن و حرکت دادن قطعه کار پیش‌بینی می‌نمایند.

شکل (۱۱ - ۱۱) بند کنترل همکر بودن نشیمنگاه یک دریچه نسبت به ساق آن را نمایش می‌دهد. ساق دریچه درون بوشن قرار می‌گیرد و قراری برای نصب یک فرمان مدرج در محل


می‌رود. اگر قطعه‌ای که با این فرمان کنترل می‌شود قابل قبول باشد، به راحتی برروی مجموعه نهایی قابل هم‌بندی خواهد بود. این گونه فرمان‌ها عدم صحبت قطعه را کنترل نمی‌نمایند بلکه فقط قابلیت اتصال قطعه به مجموعه را مورد بررسی قرار می‌دهند.

شکل (۱۱ - ۹) فرمان هم‌بندی برای کنترل پوسته‌گیریکس را نمایش می‌دهد. فاصله مرکز تا مرکز C که بین محور A و B قرار گرفته است، دقیقاً مساوی فاصله مرکز تا مرکز نا میله عبور می‌باشد. قطر نقاط A و B به اندازه حد بالای محورهایی عبور در روی پوسته‌گیریکس می‌باشد. قطر نقاط A و B به اندازه حد بالای محورهایی که از پوسته عبور خواهند کرد ساخته شده است. بنابراین فرمان هم‌بندی در این نوع، از یک ورق که دارای دو عدد میله است ساخته می‌شود. اگر پوسته براحتی از دو عدد میله فرمان عبور نماید، مطمئن خواهیم بود که اندازه سوراخها و فاصله بین آنها درست بوده و در هم‌بندی گیریکس براحتی برروی بقیه مجموعه سوراخ‌ها داشت. از فرمانهای هم‌بندی می‌توان براحتی برای کنترل ابعاد مختلف یک قطعه کار در یک مرحله استفاده کرد. فرمان رسیور چند کاره دارای چندین موقعیت دهنده می‌باشد که به طور همزمان با قطعه کار درگیر شده و امکان سوار شدن آن را برروی بقیه مجموعه کنترل می‌نماید.

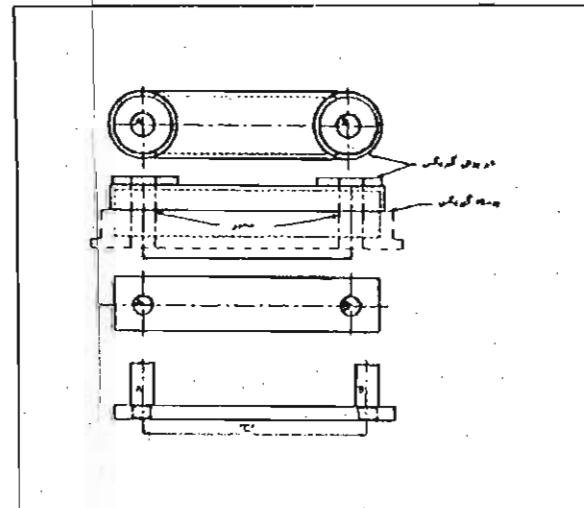

شکل ۱۱ - ۹ - فرمان هم‌بندی

سبب نزدیک دارد. با چرخانیدن دریچه حول محور ساق، همکز بودن نشیمنگاه مشخص گردد. بنابراین، بند کنترل، بررسی دریچه را ساده‌تر و سریعتر می‌نماید.

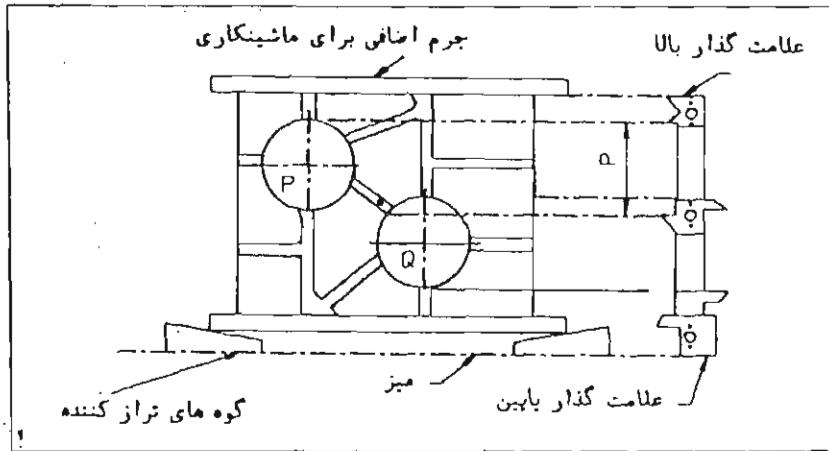


شکل ۱۱-۱۲- فرمان علامت‌گذار

شکل (۱۱-۱۳) یک فرمان تنظیم برای قطعه داخل بند را نشان می‌دهد. بند دارای دو عدد میله موقعیت‌دهنده است که با بوشهای فرمان تنظیم B درگیر می‌شوند. فرمان تنظیم شامل چهار عدد دیسک کوچک است که موقعیت برآمدگی‌های قطعه نسبت به بند را تنظیم می‌نماید. بقدار قرار گرفتن پینهای A در بوشهای B، قطعه آنقدر به چپ و راست حرکت داده می‌شود تا دیسکهای فرمان تنظیم مطابق برآمدگی‌های قطعه شوند. سپس توسط چهار عدد پیچ نگهدارنده، قطعه به بند محکم می‌شود.

( ۱۰ )

میزان ماشینکاری برروی قطعات ریخته گری و فورج اغلب متفاوت است. در نتیجه، مقدار ای که باید برداشته شود تا سوراخهای روی قطعات در محل درست قرار گیرند، متفاوت می‌باشد. بنابراین باید در محل برآمدگی مربوط به سوراخها قرار گیریم تا بتوانیم سطوح مبنای بعداً به همان محل موقعیت دهی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، برآهه برادری نماییم. این توسط فرمان‌های علامت‌گذاری و تنظیم صورت می‌گیرد.


شکل (۱۱-۱۲) یک فرمان علامت‌گذاری برروی دو برآمدگی A و Q از قطعه ریخته گشته را نشان می‌دهد. قطعه توسط گوه‌ها تراز شده و ارتفاع آن طوری تنظیم می‌شود تا علامت‌گذار گی A و Q، کم و بیش نسبت به برآمدگی قریبته باشد. قطعه در این حالت توسط دو عدد بند گذار برای ماشینکاری لبه بالا و پایین علامت‌گذاری می‌گردد. مضافاً، اگر جرم کافی برای رداری وجود نداشته باشد، با این روش مشخص می‌گردد و قبل از صرف هزینه‌های بالای کاری و رد شدن قطعه در مراحل بعدی، از ادامه کار برروی قطعه معیوب جلوگیری به عمل می‌گیرد.

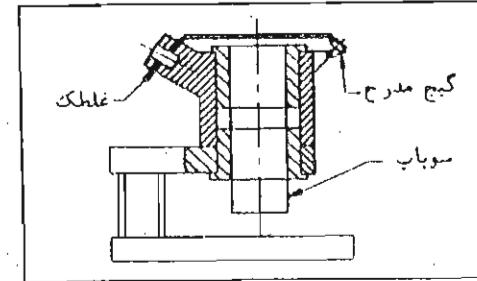

شکل ۱۱-۱۱- بند کنترل هم مرکز بودن دریچه

انهای علامت‌گذاری و تنظیم

( ۹ )

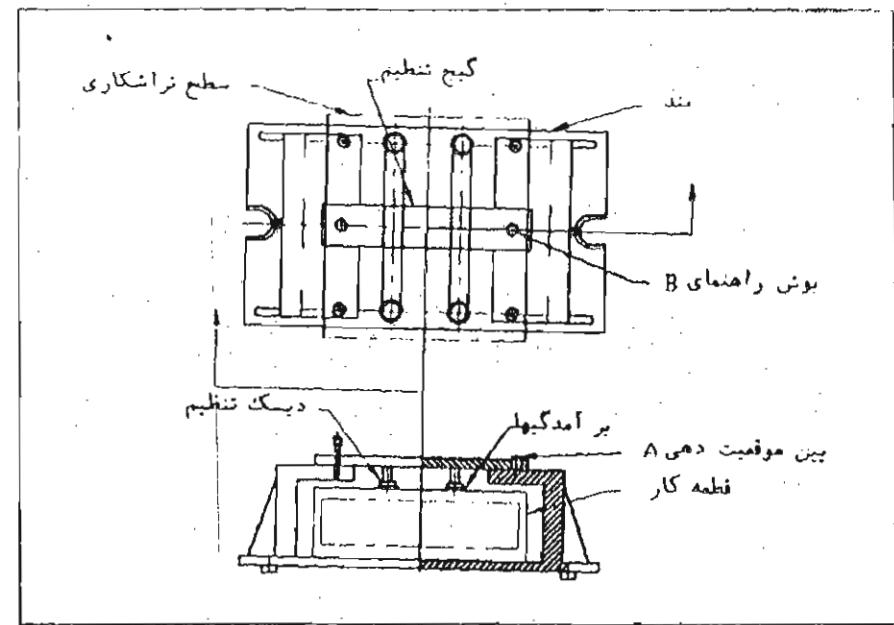

شکل ۱۱-۱۳ - فرمان تنظیم

سپس فرمان برداشته شده و برآمدگی های قطعه، ماشینکاری می گردد. اینگونه فرمان ها به درست گستردگی برای موقعیت دهی درست قطعه در بند به کار می رود.

( ۱۱ )