

اندازهگیری و کنترل فنی در تولید



اندازه‌گیری دکتری فنی در تولید

از اقشار صندوق کارآموزی

در ایجاد صنایع مطمئن و سالم که زیربنای اقتصاد هرجامعه را بمعنی وسیع کلمه تشکیل میدهد عواملی دخالت مؤثر و مستقیم دارند که (ماشین، مواد اولیه و نیروی انسانی) نمونه بر جسته بشمار میروند از این سه عامل مهم، نیروی انسانی ماهر، مرتبه و ارزش اول را حائز است، زیرا در تهیه دو عامل دیگر (ماشین و مواد اولیه) نیز نیروی انسانی ماهر، عامل اصلی و علت وجودی است.

صندوق کارآموزی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی بر طبق قانون، وظیفه تعلیم جوانان فاقد تخصص و کارگران شاغل را تاسطع استانداردهای مهارت از طریق آموزش در دوره‌های تخصصی کوتاه مدت بعده دارد و برای این منظور از امکانات مرکز کارآموزی ثابت، مرکز کارآموزی میار، مریبان سیار، تعليمات ضمن کار و روش ارتقاء مهارت از طریق مکاتبه استفاده میکند.

باقیجه به این امر که مرتبی، کتاب و تجهیزات آموزشی در سطح کارگران ماهر فراهم نیست صندوق کارآموزی برای تعلیم مرتبی و تهیه کتاب‌های فنی و جامع و در عین حال ساده و مفهوم در مورد هر یک از حرنه‌های صنایع، اولویت خاصی قائل است.

کتاب حاضر بمنظور آموزش کارگرانی که به نحوی در امور اندازه‌گیری و کنترل فنی دخالت داشته و با قسمی از شعبات مربوط آن را در حرنه خودداره میکنند تهیه شده و در درجه اول جهت آموزش کارگرانیکه در نظام آموزشی وضوابط صندوق کارآموزی تحت تعلیم قرار میگیرند، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در تأییف و تدوین کتاب، معنی شده که اساس کار برپایه ساده نویسی قرار گیرد و مطالب فنی، با کم از تصاویر و نقشه‌های روشن و گویا به شیوه‌ای بیان شود که فراگیری آن برای توده کارگر و عموم افراد آسان باشد.


صندوق کارآموزی در صدد استعلامه بر تعلیم و تدارک مریبان حرنه‌ای و آموزش مداوم و همه جانبی کارآموزان و کارگران ماهر، با نشر این‌گونه کتاب‌های ساده و مصور، امکان دانش‌اندوزی و حرنه‌آموزی همگان را (اعم از افراد شاغل در صنایع یا علاقه‌مندان به فنون و حرف) فراهم و زیربنای آموزش مداوم غیر کلاسیک را برای همگان ممکن سازد.

کتاب اندازه‌گیری و کنترل فنی در تولید به کوشش مجتبی سکه‌چی و جمعی دیگر از متخصصان و صاحب نظران صندوق کارآموزی تهیه و تدوین گردیده کامی است در راه تحقیق بخشیدن به تعمیم آموزش حرنه‌ای و پاسخی به خواست محسوس و منطقی کسانی که چرخ‌های صنایع کشور را بحرکت در می‌آورند. امیداست این اقدام که برای اولین بار در ایران صورت میگیرد، مورد استقبال کارگران و سایر افراد فنی کشور قرار گیرد و بخاطر داشته باشند که سرویس اطلاعاتی فنی صندوق کارآموزی آماده پاسخگویی بهرگونه مشکلات حرنه‌ای است.

فهرست مনدرجات

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۴۴	۱۳ - اندازه‌گیری دندانه‌های پیچ و مهره	۱	۱ - روش‌های بازرسی
۵۹	۱۴ - استفاده از میکروسکوپ ابزارسازی	۲	۲ - روش‌های نگاهداری و کاربرد ابزارهای اندازه‌گیری
۶۴	۱۵ - مقایسه کننده‌ها	۵	۳ - انتخاب صحیح ابزار اندازه‌گیری
۶۸	۱۶ - آزمایش ناهمواری‌های سطح	۷	۴ - تکه‌های اندازه‌گیری و روش کاربرد آنها
۷۲	۱۷ - میزهای گردان و صفحه تقسیمهای مدرج	۱۱	۵ - آزمایش همواری
۷۳	۱۸ - اندازه‌گیری چرخهای دندانه‌دار اولونت	۱۲	۶ - آزمایش صافی
۷۸	۱۹ - آزمایش گردی اجسام	۱۴	۷ - آزمایش گونیائی بودن
۷۹	۲۰ - آزمایش سختی	۸ - درجه‌بندی خط‌کش تیغه‌ای بوسیله صفحه صافی	
۹۳	۲۱ - آزمایش‌هایی که به قطعه کار آسیب نمی‌رسانند	۱۶	۹ - استفاده از ساقچه و میله
۱۰۶	۲۲ - مدرج کردن صفحه صافی	۱۸	۱۰ - استفاده از فرمانهای اندازه‌گیری
۱۱۴	۲۳ - کالیبرهای گیرنده	۲۷	۱۱ - خط‌کش سینوسی
۱۱۷	۲۴ - موارد استفاده از اتوکولیماتور	۳۶	۱۲ - اندازه‌گیری با استفاده از نورافکن
۱۲۱	۲۵ - موارد استفاده از دکور زاویه	۳۸	
۱۲۴	۲۶ - موارد استفاده از تلسکوپ		
۱۲۷	۲۷ - تولرانس‌های هنلی		

روشهای بازرسی

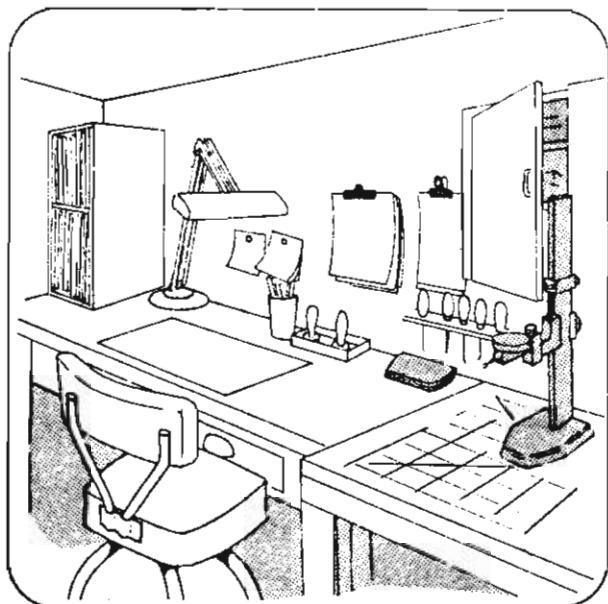

آمادگی و روش کار: میز بازرسی و وسائل کار را تمیز نگهدارید. نقشه و مشخصات کاری را که برای بازرسی ارائه میشود، تهیه و در دسترس قرار دهید. براساس مقررات موجود، یاروش بازرسی شرکت مربوط بررسی را آغاز کنید. نسبت به وظیفه خود علاقمند و جدی باشید، زیرا اگر در بازرسی مرتکب اشتباه شوید تصحیح آن در آینده بسیار مشکل خواهد بود. اگر شک داشتید پرسید.

هنگامیکه کاری مورد تائید واقع شد، به کارهای بعدی پردازید.

رد کردن کار

قطعات معیوب را رد کنید. دلیل ناقص بودن قطعه کار را در گزارش مربوط بنویسید. جای نقص فنی قطعه مورد بازرسی را دقیقاً گزارش کنید. عیوب را به سرپرست بازرسی یا قسمت بررسی کالاها گزارش کنید. قطعه کارهایی را که پس از بازرسی عاری از نقص شده‌اند، دوباره بازرسی کنید و دقت کنید که برای برطرف کردن نقص موجود در کار، بساخیر قسمت‌های آن صدمه‌ای وارد نشود.

عیوب‌های کوچک

تصمیم‌گرفتن درباره عیوب‌های کوچک بستگی دارد به روش کارسازمان و مشخصات مربوط.

امتیازات

در بعضی از قراردادها، برای عیوب‌های کوچک موجود در کار امتیازاتی برای خریدار در نظر گرفته میشود. گاهی این روش جزوی از سیاست کار شرکت است. برای صرف نظر کردن از نقصی که در کار بچشم میخورد دلیل کافی جستجو کنید.

روش برای تهیه گزارش درباره عیوب‌های موجود در کار

نقص‌های فنی کارها را براساس مقررات قسمت بررسی مواد در گزارش‌های مربوط ذکر نمائید.

پذیرش

مهر بازرسی: در بیشتر سازمانها بازرس‌ها مهرهای ویژه دارند. شماره کارت مشناسی بازرس نیز در مهر حک شده است. مهر بازرسی را همواره با خود نگهدارید و فقط خودتان از آن استفاده کنید. اگر مهر گم شد، فقدان آنرا گزارش کنید. روش مهرزدن باید بطور واضح از طرف سازمان مشخص گردد.

اجناسی که خریداری می‌شوند معمولاً در قسمت بازرسی اجناس ورودی مورد بازرسی قرار می‌گیرند. پس از بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز درباره اجناس خریداری شده، آنها را براساس استانداردهای شرکت مورد بازرسی دوباره قرار خواهند داد. گاهی امکان دارد که برای ورود اجناس خریداری شده بکارگاه مهر بازرسی موردنیاز باشد.

قراردادها و سفارش‌های کاری

قبل از بازرسی وسائل، از هم‌آهنگی آنها با قراردادهای تنظیم شده آگاه شوید. شرایط تعویل کار همواره در سفارش‌نامه کار ذکر می‌شود. نکات مهمی که در بازرسی وسائل سفارشی باید مورد توجه قرار گیرد بقرار زیر است:

- ۱ - اطمینان از اینکه لوازم ساخته شده دارای خصوصیت‌های مذکور در قرارداد است.
- ۲ - وقت کنید که بسته‌بندی براساس قرارداد انجام گیرد. بکوشید که تعویل شدن اجناس موردنظر در اوراق مربوط یادداشت شود.
- ۳ - شرایط بازرسی را مورد توجه قرارداده بکوشید که کالاها برطبق روش‌های پیش‌بینی شده از مراحل بازرسی بگذرند.

روشهای نگاهداری و کاربرد ابزارهای اندازه‌گیری

اساس اندازه‌گیری درازا، مقایسه درازای جسمی است با اندازه‌ای شناخته شده. برای این نوع اندازه‌گیری دوروش بکار برده می‌شود. روش اندازه‌گیری با واحدهای انگلیسی و روش اندازه‌گیری با واحدهای متری. در جستجوی واحدی یگانه، از امواج نور بعنوان اندازه‌ای یگانه استفاده می‌شود. بکار گرفتن امواج نور این برتری را دارد که اندازه‌ها را بسیار دقیق و غیرقابل تغییر اندازه می‌گیرد. در اندازه‌گیری یگانه‌ای که اندازه‌ها با امواج نور بدست می‌آید، روشی بوجود آمده است بنام INTERFEROMETRY (تداخل امواج). از تداخل امواج برای اندازه‌گذاری و درجه‌بندیهای وسائل اندازه‌گیری اصلی استفاده می‌شود. بیشتر وسائل اندازه‌گیری که در اختیار بازرسها قرار می‌گیرد، با این روش اندازه‌گیری می‌شود. بنابراین میتوان مقایسه‌ای را با معيار مطلق بدست آورد. درجه‌بندی و آزمایش ابزارهای اندازه‌گیری احتیاج به وسائل مخصوص دارد. با رعایت بعضی مقررات، بازرس میتواند ابزارهای اندازه‌گیری خود را در وضع خوبی نگاهدارد.

نکاتی چند درباره موازنیت، استفاده و نگهداری وسائل اندازه‌گیری:

- ۱ - ابزارها را تمیز نگهدارید و از آنها مواظبت کرده با روشن صحیح مورد استفاده قرار دهید.
- ۲ - موقعی که ابزاری مورد استفاده نیست آنرا به جعبه یا پوشش ویژه خود بازگردانید.
- ۳ - داخل جعبه‌های ابزارها را تمیز نگهدارید زیرا این جعبه‌ها تنها بخاطر نگاهداری ابزارها ساخته شده‌اند.
- ۴ - قطعات ابزارهای اندازه‌گیری را از هم جدا نکنید. اگر ابزاری خوب کار نمی‌کند، آنرا به قسمت تعمیرات بفرستید.


میکرومترها

۱ - مسطوح اندازه‌گیری را قبل از استفاده تمیز کنید . دقت کنید که این مسطوح فرسوده و معیوب نشده باشند .


۲ - سعی کنید میکرومتر را زیاد دستمالی نکنید چون حرارت دستها باعث منبسطشدن میکرومتر میشود و دقت آن از بین میرود .

۳ - بهنگام اندازه‌گیری ضامن را بکار ببرید تا فشاریکنواختی ببروی قطعه‌کار وارد شود و در نتیجه اندازه‌های ثابتی بدست آید .

۴ - مطمئن شوید که سطح فکها با سطح قطعه کار کاملا در تماس است .

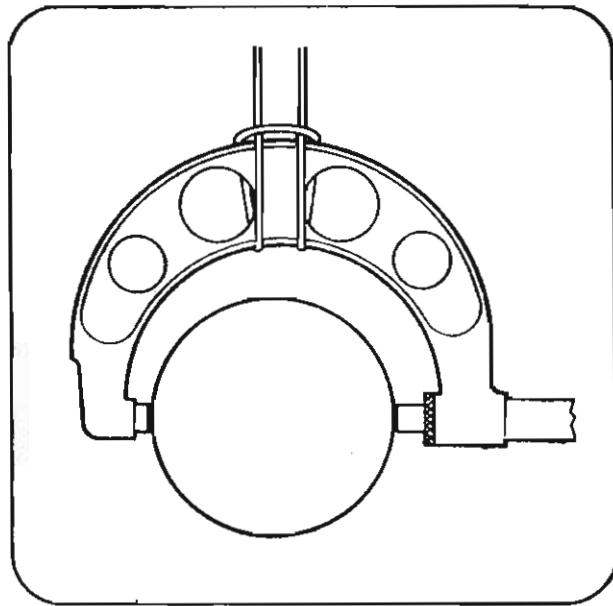


۵ - اگر میکرومترهای بزرگ مانند شکل آویزان شده باشند ، کار با آنها آسانتر است .

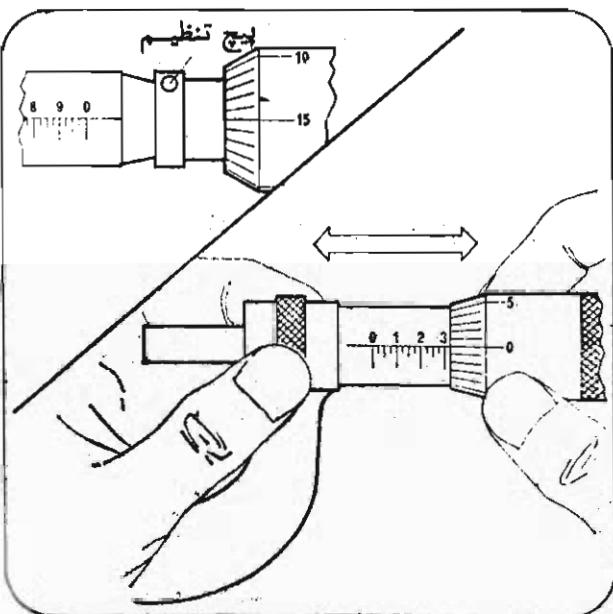

۶ - لقی پیچ میکرومتر را آزمایش کنید . برای برطرف کردن لقی میکرومتر از کلید ویژه این کار استفاده کرده مهره تنظیم را بچرخانید .

۷ - میکرومترهای کوچک را با جفت کردن فکها میتوان آزمایش کرد . میکرومترهای بزرگ را با تکه‌های اندازه‌گیری آزمایش میکنند . اگر دقت میکرومتر کم شده باشد ، بوسیله مهره تنظیم لقی پیچ گرفته میشود .

ساعت‌های اندازه‌گیری

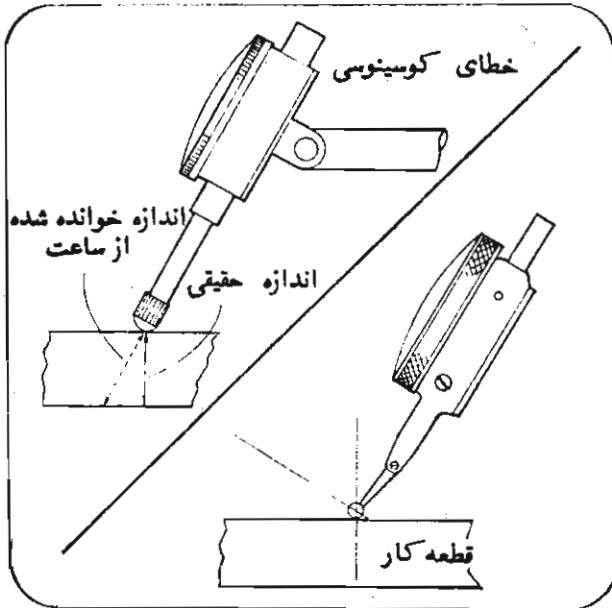

۱ - ساعت را تمیز نگهدارید و محور آنرا با پارچه تمیز کنید.

هیچوقut به محور روغن نزنید چون روغن باعث جذب گرد و خاک می‌شود. اگر محور خوب بازی نمی‌کند، دوسر آنرا با پارچه تمیز کنید.


۲ - مواطبه باشید هیچ نوع ضربه‌ای به ساعت وارد نشود، و در ساختمان آنها دخالت نکنید.

۳ - در موقع استفاده از ساعتهای پیستونی، اطمینان حاصل کنید که محور برقطعه کار عمود است. در موقع استفاده از ساعتهای اهرمی، سعی کنید زاویه مابین سوزن ساعت با قطعه کار کوچک باشد. هرچه این زاویه کوچکتر باشد، اشتیاه کوسینوسی کوچکتر خواهد بود.

۴ - ساعت‌های اندازه‌گیری را همواره روی پایه‌ای محکم سوار کنید. سعی کنید آویزش بازوی ساعت کم باشد. هرگز برای سوار کردن ساعت از وسائل نوکتیز استفاده نکنید.

۵ - فراموش نکنید که تغییردادن طول سوزن ساعت اندازه‌گیری اهرمی، بزرگنمائی ساعت را نیز تغییر میدهد.

کولیس‌ها

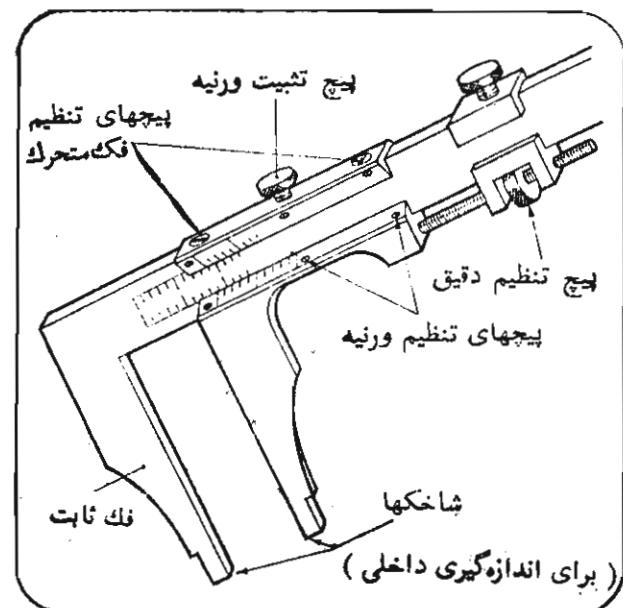

۱ - قبل از بکار بردن کولیس آنرا تمیز کنید و اطمینان حاصل کنید که قسمت‌های متتحرک کولیس برای حمل حرکت می‌کنند.

۲ - به کولیس فشار زیاد وارد نیاورید چون باعث از دست دادن دقت آن می‌شود.

۳ - بابستن فکها و آزمایش فاصله بین فکها در برابر نور، موازی بودن فکها قابل بررسی است.

۴ - برای اندازه‌گیری داخلی، شاخک‌های کولیس را باید آزمایش کرد که فرسوده نشده باشند. تولرانس شاخک‌ها راهم باید با میکرومتر آزمود.


۵ - تنظیم درجه‌بندی کولیس و فاصله آزاد بین قسمت‌هایی که روی هم می‌لغزند، با پیچ‌هایی که در کولیس پیش‌بینی شده، قابل تنظیم است. ولی اگر کولیس به تنظیم کلی نیاز دارد آنرا به قسمت تعمیرات بفرمایید.

انتخاب صحیح ابزار اندازه‌گیری

سهولت اندازه‌گیری قطعه کار و دقیقی که موردنیاز است، بستگی بسیاری به انتخاب صحیح ابزار اندازه‌گیری دارد. طبیعی است که شکل قطعه کار و موقعیت قسمتی که باید اندازه‌گیری شود، تأثیر زیادی در انتخاب ابزار اندازه‌گیری دارد.

نکاتی چند درباره انتخاب ابزار اندازه‌گیری :

- ۱ - ابزار اندازه‌گیری را با در نظر گرفتن تولرانسی که باید بکار برده شود انتخاب کنید.
- ۲ - در صورت امکان، ابزاری را انتخاب کنید که بتوان اندازه‌ها را مستقیماً از روی آن بررسی کرد بدون اینکه نیازی به محاسبات بعدی پیدا شود.
- ۳ - از ابزارهای فرسوده یا معیوب استفاده نکنید.
- ۴ - فراموش نکنید که دقت ابزارهای اندازه‌گیری صد درصد نیست.

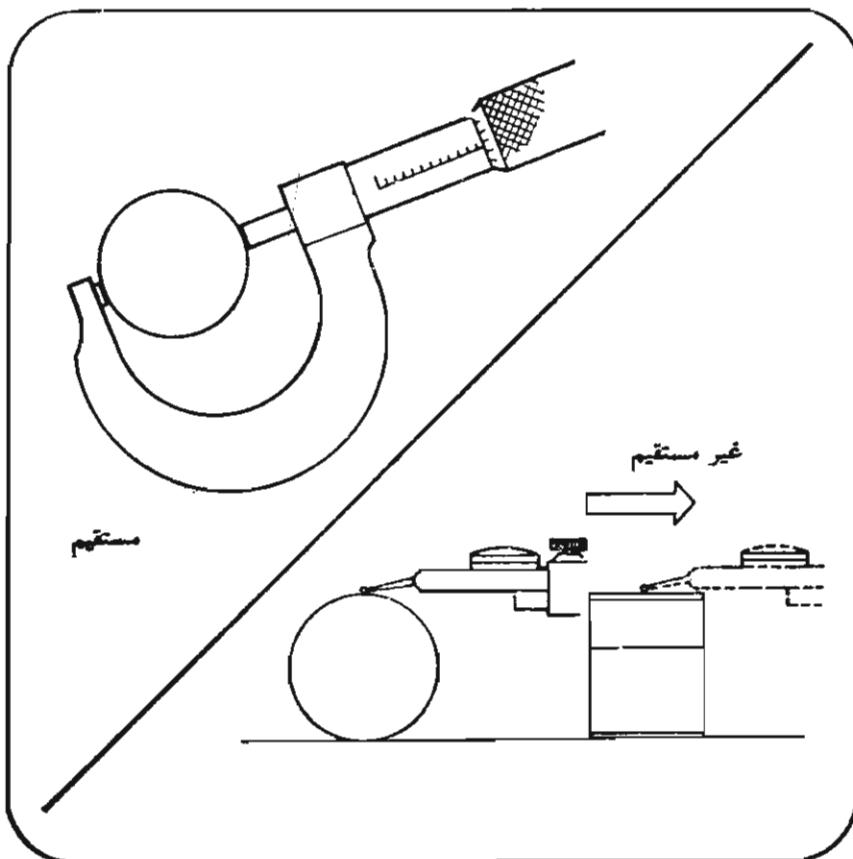

مثالهای از دقت‌های تخمینی ابزارهای اندازه‌گیری


تلکر : هرچه بعد مورد نظر بزرگتر باشد ، بهمان نسبت دقت اندازه‌گیری کمتر خواهد بود .

ابزار	نوع اندازه‌گیری	حدود اندازه	اندازه گوچکترین درجه روی ابزار	اعتماد
خط‌کش	مستقیم	150–600 mm.	0.5 mm.	± 0.5 mm.
خط‌کش عمیق‌سنچ	مستقیم	150 mm.	0.5 mm.	± 0.5 mm.
برگار	انتقالی	150 mm.	ندارد	± 0.5 mm.
کولیس	مستقیم	600 mm.	0.01 mm.	± 0.05 mm.
کولیس (عمق‌سنچ)	مستقیم	300 mm.	0.01 mm.	± 0.05 mm.
کولیس (ارتفاع‌سنچ)	مستقیم	600 mm.	0.01 mm.	± 0.05 mm.
میکرومترها				
با کولیس 25–50 mm.	مستقیم		0.01 mm.	± 0.01 mm.
تا 150 mm. (ساده)	مستقیم		0.01 mm.	± 0.01 mm.
150–300 mm. (ساده)	مستقیم		0.01 mm.	± 0.02 mm.
میکرومترهای داخلی	مستقیم		0.01 mm.	± 0.01 mm.
میکرومترها (عمق‌سنچ)	مستقیم		0.01 mm.	± 0.01 mm.
اندازه‌گیرهای تلسکوپی	انتقالی	150 mm.	ندارد	± 0.02 mm.
تکه اندازه‌گیری		100 mm. تا	0.001 mm.	0.0005 mm.
ساعت اندازه‌گیری	مقایسه	5 mm.	0.01 mm.	0.01 mm.
ساعت اندازه‌گیری	مقایسه	1.0 mm.	0.001 mm.	0.001 mm.
گونیسا	مقایسه			3 ثانیه
استوانه	مقایسه			5 ثانیه

تکه‌های اندازه‌گیری و روش کاربرد آنها

استفاده از تکه‌های اندازه‌گیری از اوایل قرن بیستم توسعه یافت. این تکه‌ها کاملاً دقیق بوده بطور ردیفی و از فولاد آبدیده ساخته می‌شوند. سطوح روی روی این تکه‌ها بسیار صاف و صیقلی است (مانند آئینه)

مواظبت از تکه‌های اندازه‌گیری

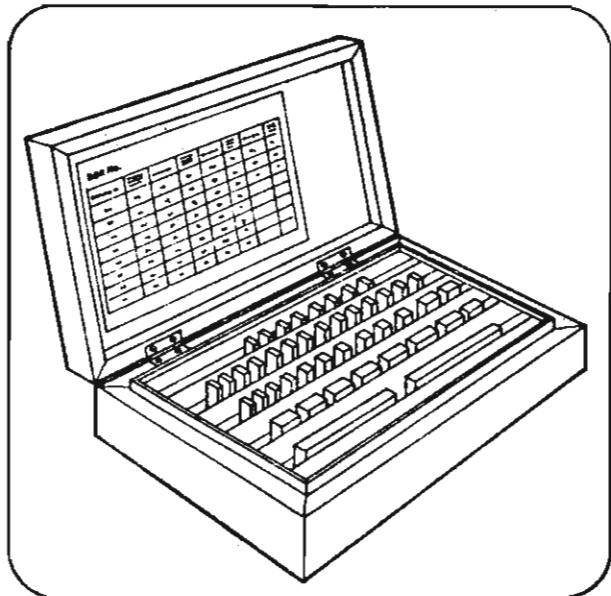


تمیزی تکه‌های اندازه‌گیری بسیار مهم است. هنگامیکه بکار برده نمی‌شوند باید آنها را در جعبه‌های ویژه خود قرارداد. از دستمالی کردن سطوح صاف و صیقلی تکه‌های اندازه‌گیری خودداری کنید. تکه‌های اندازه‌گیری را باید قبل و بعد از استفاده تمیز کرد.

تمیز کردن


در شرایط معمولی می‌توان تکه‌های اندازه‌گیری را با دستمالی نرم و لطیف تمیز کرد، ولی اگر تکه اندازه‌گیری روغنی شد، برای تمیز کردن آن سی‌توان از کربن تترا-کلورید استفاده کرد.

ایمنی: به مقررات مربوط به محلولهای شیمیائی توجه کنید.

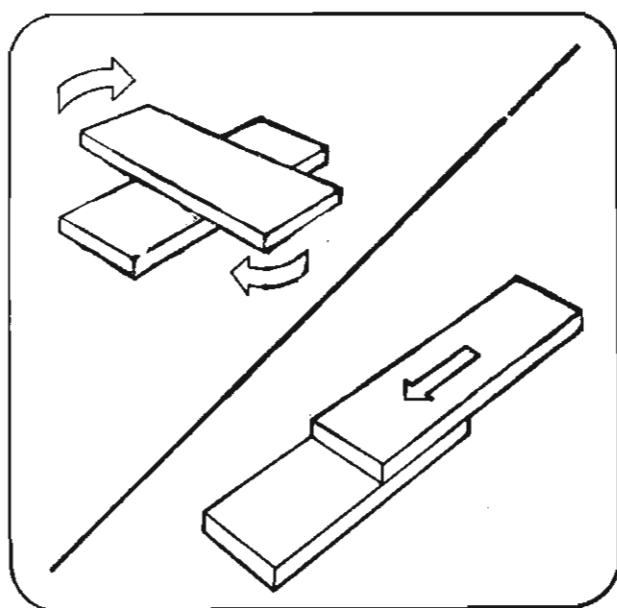

جفت کردن تکه‌های اندازه‌گیری

ابتدا تکه‌هایی را که می‌خواهید باهم جفت کنید انتخاب کرده سطوح مربوط را با دستمالی لطیف تمیز کنید. اول دوتا از بزرگترین تکه‌هارا انتخاب کنید. آنها را برهم عمود کرده باشاری جزئی در یک خط قرار دهید تا با هم جفت شوند. تکه‌ها را از تکه بزرگتر شروع کرده بترتیب باهم جفت کنید. تکه‌هایی را که اندازه‌آنها از 1025 میلی‌متر کمتر است باروش لغزاندن روی هم جفت کنید.

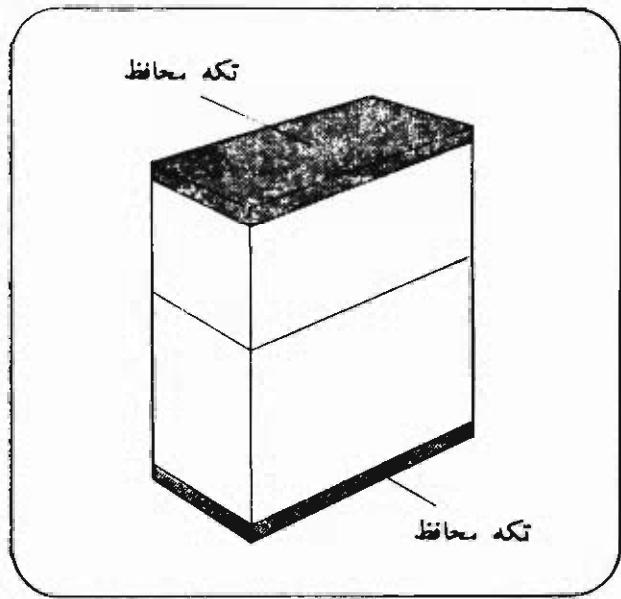

استفاده از حفاظهای تکه‌های اندازه‌گیری

برای جلوگیری از خراشیده شدن سطوح بدون پوشش تکه‌ها، معمولاً حفاظی به روی سطوح می‌لغزاند. این حفاظها معمولاً از ۵ تا ۲ میلیمتر ضخامت دارند و پس از فرسوده شدن باسانی قابل تعویض‌اند. استفاده از حفاظها عمر تکه‌های اندازه‌گیری را زیاد می‌کند.

استفاده از جداوی درجه بندی

درجه بندی تکه‌های اندازه‌گیری بازرسی بوسیله مقایسه آنها با تکه‌های اندازه‌گیری مادرانجام می‌شود. تکه‌های اندازه‌گیری مادر باتولرانسی معادل یک چهل هزار میلیمتر ساخته می‌شوند. انحراف اندازه تکه‌های اندازه‌گیری از اندازه‌های اسمی، در یک جدول درجه بندی که در حقیقت جدول خطای اندازه‌ها می‌باشد، ثبت می‌گردد. برای کارهای بسیار دقیق استفاده از جدول درجه بندی ضروری است. ابتدا اندازه‌های اسمی ترکیب تکه‌های اندازه‌گیری جمع‌زده می‌شود. اندازه بدست آمده اندازه اسمی تکه‌های جفت شده است. سپس میانگین خطای تکه‌های اندازه‌گیری جمع‌زده می‌شود (با در نظر گرفتن منفی یا مثبت بودن علامت). مجموع خطای میانگین به اندازه اسمی تکه‌های جفت شده اضافه یا از آن کم می‌شود. بدین ترتیب اندازه حقیقی تکه‌های ترکیب شده بدست می‌آید.

جمعیه شماره	
میانگین خطای اندازه‌اسمی در 68°F	اندازه اسمی (به اینچ)
10^{-6}	
-15	0.1001
-5	0.1002
-25	0.1003
-12	0.1004
-18	0.1005
-15	0.1006
-22	0.1007
-14	0.1008
-8	0.1009

نتیجه خطاهای جمع شده

بی توجهی در ترکیب کردن تکه های اندازه گیری ممکن است خطاهایی پدید آورد. قسمت های زیر می توانند مسبب اصلی خطاهای باشند:

- ۱ - انحراف از اندازه حقیقی.
- ۲ - تعیز نبودن سطوحی که روی هم لغزانده می شوند.

۳ - انساط تکه ها در اثر بی حفاظ بودن و قرار گرفتن در برابر نور شدید یاد سالمی شدن زیاد.

با توجه به نکات زیر میتوان خطای را کاست:

- ۱ - استفاده از جدول درجه بندی.

- ۲ - پاک نگاه داشتن سطوح تکه های اندازه گیری.
 - ۳ - دستمالی نکردن زیاد تکه ها و بازگرداندن آنها به جعبه های ویژه خود پس از کاربرد.
- اگر متوجه شدید که تکه های اندازه گیری خراشیده شده اند، بایک متخصص مشورت کنید. فراموش نکنید که تکه های اندازه گیری معیاری برای اندازه گیری های شما می باشند.

لوازم فرعی تکه های اندازه گیری


برای گسترش میدان کاربرد تکه های اندازه گیری بعضی لوازم فرعی طرح شده است. با استفاده از این لوازم می توان اندازه گیری های گوناگونی را، مانند اندازه گیری ابعاد داخلی و خارجی و خط کشی های دقیق انجام داد. موارد روش کاربرد لوازم فرعی در شکل های زیر نشان داده شده است:



۱ - ساختن و سیله نشانه گذاری

الف) فک و گیره مناسبی انتخاب کنید.
ب) اندازه تکه های اندازه گیری مورد نیاز را حساب کنید.



ج) طبق دستورات قبلی تکه های اندازه گیری را روی هم بلغزاند.
د) فکها را روی دوسر تکه های جفت شده قرار دهید.

ه) تکه های جفت شده را در گیره گذاشته دوسر فکها را با استفاده از خط کش تیغه ای در یک امتداد قرار دهید.

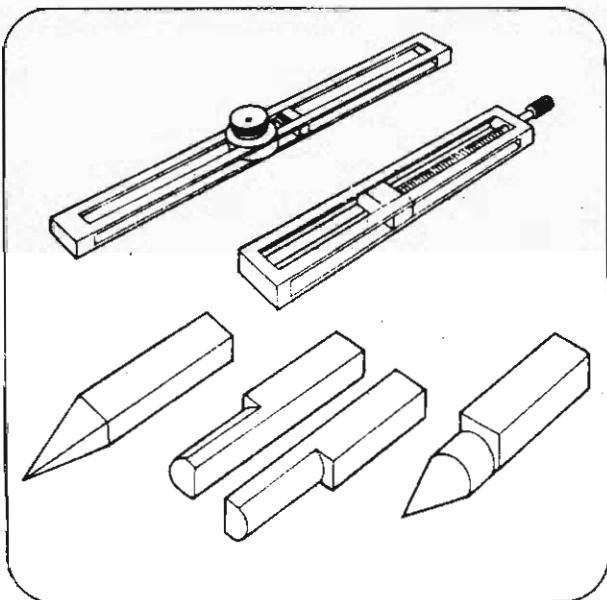

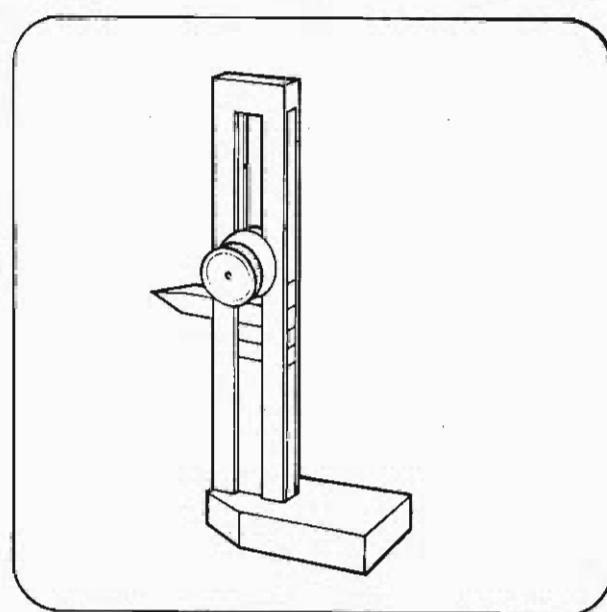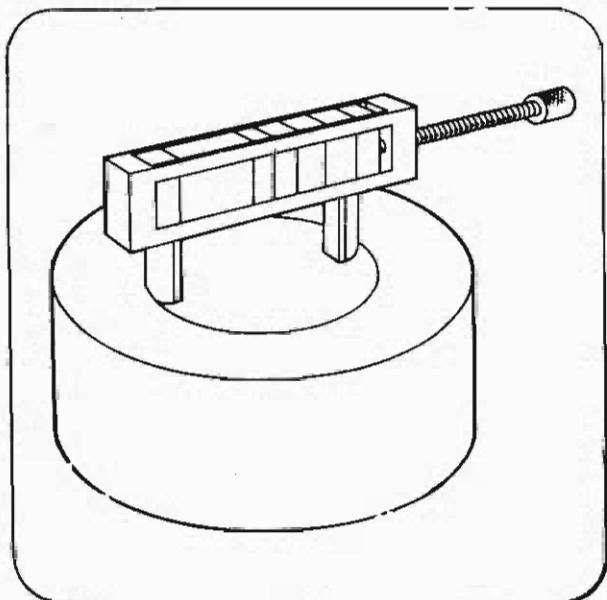


و) گیره را سفت کنید .
فراموش نکنید که بهنگام ساختن پرگار باید
فکها حتی دریک امتداد قرار داشته باشند تا از خطای
کوسینوسی جلوگیری شود .

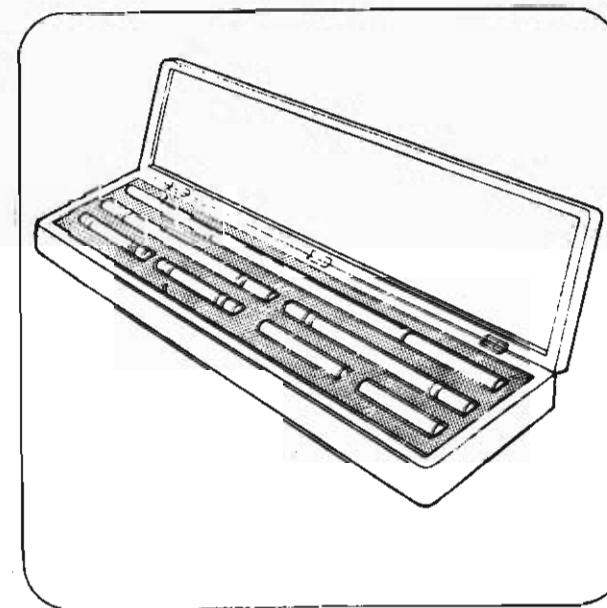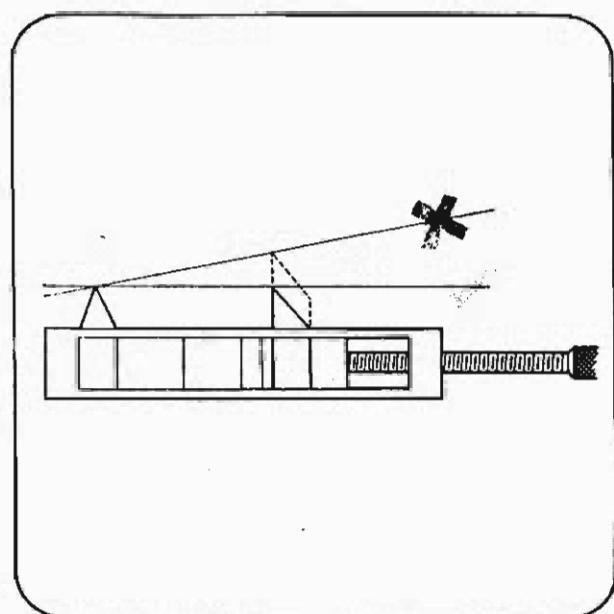


۲ - میله های اندازه گیری ترکیبی

برای معیارهای دقیق اندازه گیری های بیش از 100 میلیمتر از میله های اندازه گیری ترکیبی استفاده می شود . این میله ها معمولاً ردیفی عرضه می شوند و حدود اندازه های آنها از 25 تا 750 میلیمتر است . برش این میله ها دایره ای شکل است ، (با قطری معادل 22 میلیمتر) . طول این میله ها بادقت معین شده و دوسر آنها کامل لاصف است . در هر یک از دوسرانین میله ها سوراخی قلاویز شده است تا بتوان میله ها را بهم وصل کرد . این میله ها در سه درجه ساخته می شوند : میله مادر ، (برای آزمایش

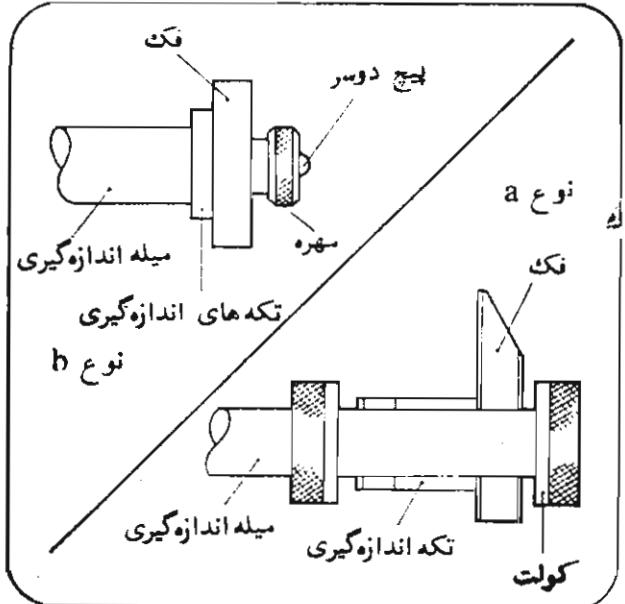

میله های دیگر) ، میله بازرسی و میله کارگاهی . این میله ها نیز مانند تکه های اندازه گیری ، با جدول درجه بندی عرضه می شوند . مواظبت و نگهداری میله ها مانند تکه های اندازه گیری است . برای میله ها هم لوازم فرعی موجود است . با ترکیب میله ها و تکه های اندازه گیری اندازه گرفتن اندازه های بیشماری امکان پذیر است .

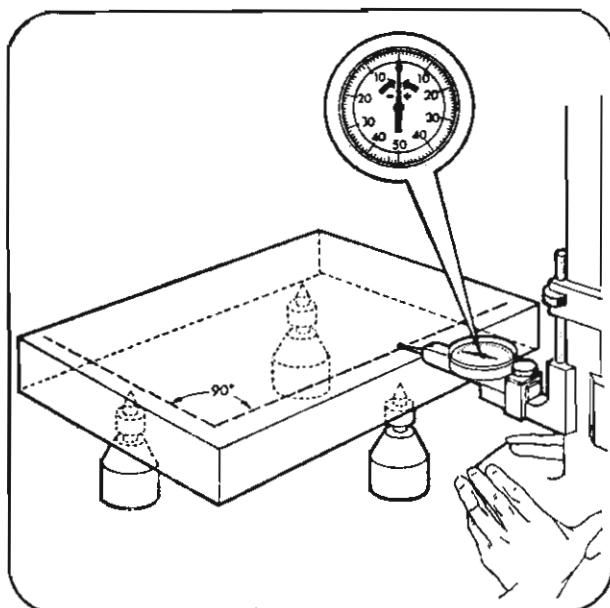

آزمایش همواری

برای آزمایش همواری اجسام روشهای گوناگونی موجود است، مانند: خط کش تیغه ای، اتوکولیماتور، ساعت اندازه گیری وغیره . اما متداول ترین روش استفاده از ساعت اندازه گیری است ، بشرط اینکه اندازه قطعه کار مناسب باشد .

۱ - حاضر کردن قطعه کار

الف) قطعه کار را کاملا تمیز کنید

ب) سه پایه قابل تنظیم را طوری روی صفحه صافی قرار دهید که در حدود قطعه کار مثلثی را ایجاد کند .

ج) قطعه کار را روی پایه ها قرار دهید . سطح مورد بررسی را بست م بالاتر قرار دهید .

د) با تنظیم پایه ها ، سطح قطعه کار را با صفحه صافی موازی کنید . این عمل را بصیری انجام دهید .

۲ - آزمایش کردن سطح قطعه کار

الف) ساعت اندازه گیری را روی پایه ای استوار سوار کنید . کف پایه را تمیز کنید .


تذکر : مواظب باشید که ساعت اندازه گیری زیاداًز پایه آویزان نباشد .

ب) سوزن ساعت اندازه گیری را روی قطعه کار قرار دهید و با چرخاندن سوزن دوربین سطح کار و با تنظیم پایه ها ، رقم ثابتی روی ساعت بدست آورید .

ج) ساعت اندازه گیری را طوری قرار دهید که سطحی دیگر ، عمود بر سطح تراز شده را بشود آزمایش کرد . پایه ها را همانند بالا تنظیم کنید .

د) ساعت اندازه گیری را بجای اول خود بازگردانید و دوباره پایه ها را تنظیم کنید .

تذکر : این روش بدنی منظور است که سطح قطعه کار از دووجهت بر هم عمود باشند

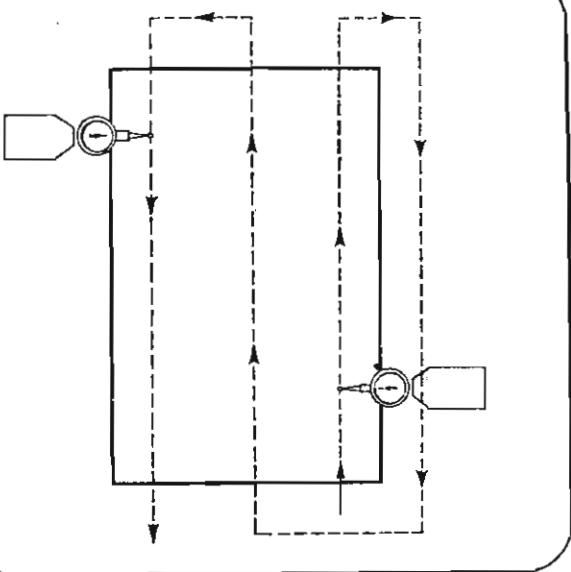

ه) اندازه‌گیری را با طول بزرگ قطعه کار شروع کرده سوزن ساعت را در گیر کنید. عقربه ساعت را روی صفر بیاورید.

و) سوزن را از قطعه کار جدا کنید و ساعت را در جهت (ه) حرکت دهید. ساعت را آزمایش و اگر لازم بود تنظیم کنید.

تذکر: ساعت در جهت مشخص روی صفر گذاشته شده است مسیر عبورهای بعدی باید در این جهت باشد. مسیر حرکتهای ساعت در شکل مشخص شده است.

ز) ساعت را روی تمام سطح بحرکت درآورید. مقدار وجهت انحراف از صفر را ملاحظه کنید.

آزمایش صافی

در بسیاری از موارد کافیست صافی اجسام را بوسیله خط‌کش تیغه‌ای آزمایش کرد، ولی با روشنی که در زیر شرح داده می‌شود دقت بیشتری بدست می‌آید.

استفاده از خط‌کش تیغه‌ای و تکه‌های اندازه‌گیری

۱- آماده کردن:

الف) سطح زیر آزمایش و خط‌کش تیغه‌ای را تمیز کنید.



ب) دو ترکیب از تکه‌های اندازه‌گیری انتخاب کنید و خط‌کش تیغه‌ای را روی آنها سوار کنید.
(مانند شکل)

تذکر: ترکیب تکه‌های اندازه‌گیری باید طوری باشد که انحرافات مثبت و منفی را بتوان اندازه‌گیری کرد.

ج) ترکیب‌ها را طوری قرار دهید که فاصله بین آنها $\frac{1}{2}$ طول خط‌کش تیغه‌ای باشد (برای حداقل کمانش).


۲- اندازه‌گیری فاصله بین قطعه کار و خط‌کش تیغه‌ای تمام طول سطح قطعه کار را بررسی کنید و مقدار خطای مثبت و منفی را اندازه‌گیری کنید.

۳- خطاهارا بامضهای لازمه مقایسه کنید. تذکر: برای این نوع آزمایش‌ها تکه‌های اندازه‌گیری ویژه موجود است.

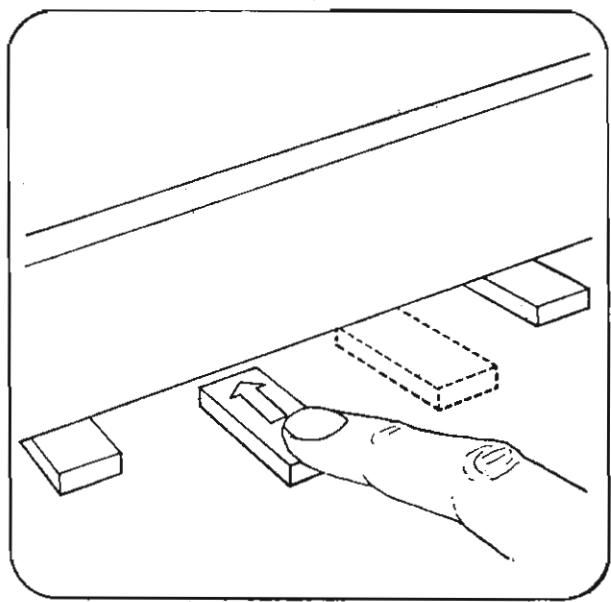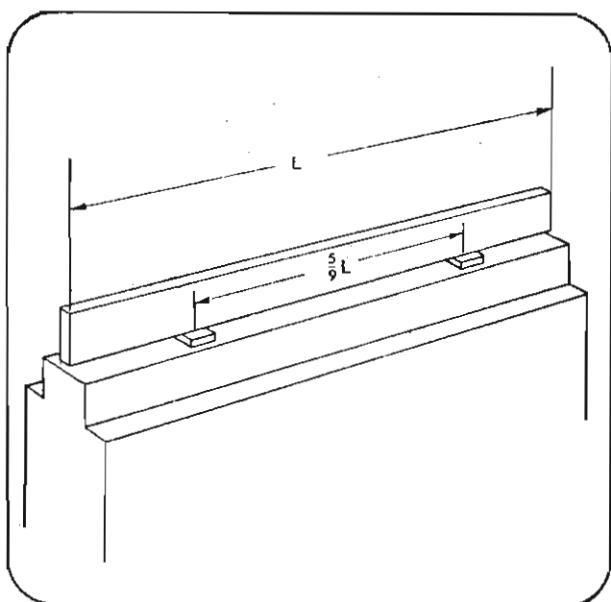


روش‌های دیگر

۱- ساعت اندازه‌گیری با صفحه مرجع (رفرنس پلیت)

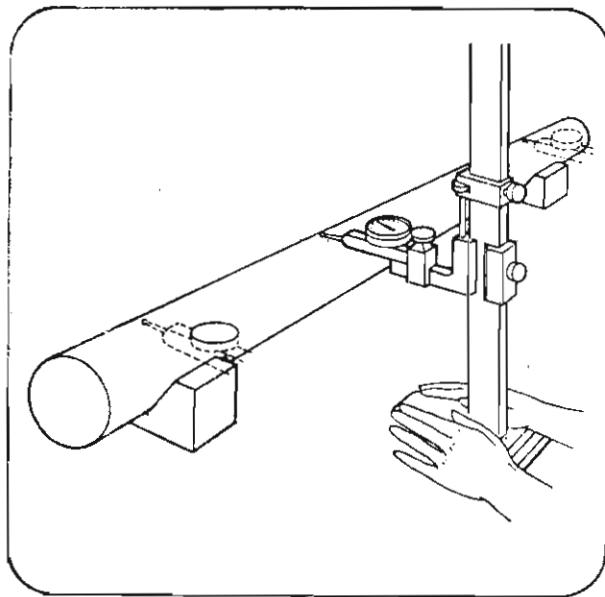


۲- با تراز

(به قسمت «درجه بندی صفحه صافی» مراجعه کنید).

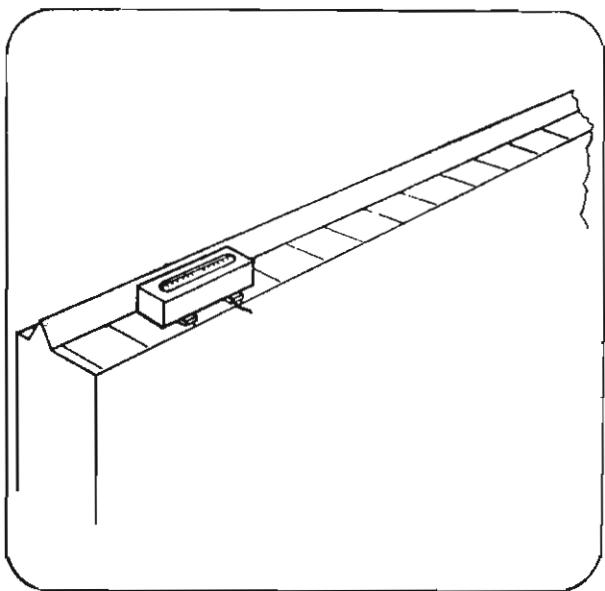

۳- اتوکولیماتور (AUTO-COLLIMATOR)


(به قسمت استفاده از اتوکولیماتور) مراجعه کنید.

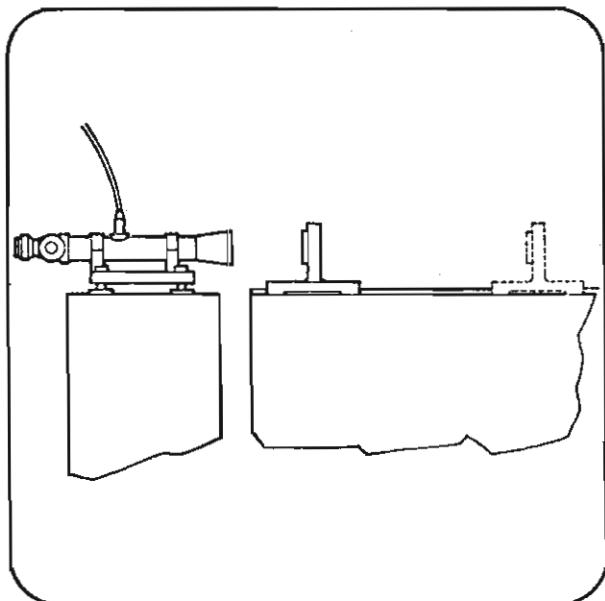

آزمایش گونیائی بودن

گرچه آزمایش گونیائی بودن اجسام معمولاً بوسیله گونیا انجام میگیرد، ولی مواردی پیش میآید که باید از روش‌های دقیقتری پیروی کرد، مانند آزمایش با قاره‌های زاویه‌ای، اتوکولیماتور وغیره. یکی از ساده‌ترین روش‌های کارگاهی برای کارهای معمولی استفاده از استوانه و تکه‌های اندازه‌گیری است.

۱- آماده کردن :

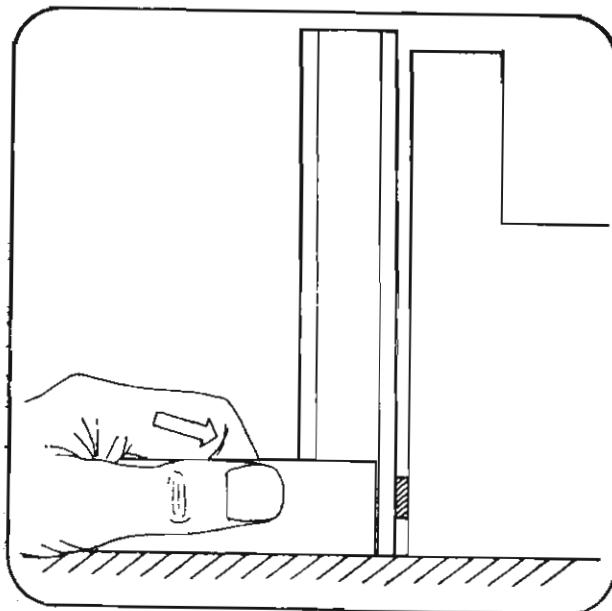


الف) سطوح قطعه کار را تمیز کنید.

ب) صفحه صافی را تمیز کنید و قطعه کار را طوری روی آن بگذارید که کاملاً روی صفحه صافی بخوابد.

ج) گونیا را انتخاب کرده تمیز کنید.

۲- آزمایش گونیائی بودن قطعه کار

الف) گونیا را محکم روی صفحه صافی قرار دهید.
یک تکه اندازه‌گیری انتخاب کنید (مثل یک تکه 2.5 میلیمتری)، و آنرا بین ساق گونیا و سطح قطعه کار قرار دهید.

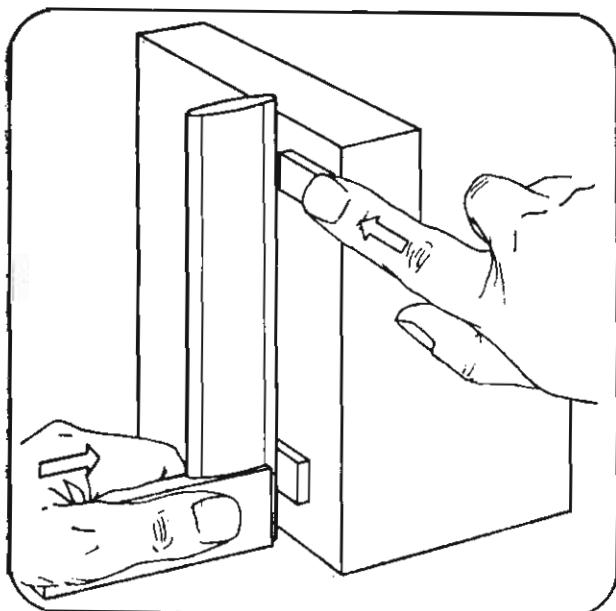


ب) گونیا را حرکت دهید تا تکه اندازه‌گیری در نزدیکی‌های پائین سطح قطعه کار گیر کند.

تذکر: گونیا باید با سطح زیر آزمایش زاویه 90 درجه بسازد.

ج) یک تکه اندازه‌گیری 2.6 میلیمتری انتخاب کنید و آنرا در قسمت بالا بین قطعه کار و گونیا قرار دهید.


- ۱) اگر تکه براحتی وارد فاصله نمیشود ، تدریجیاً تکه های کلفت تری بین قطعه کار و گونیا قرار دهید .
- ۲) اگر تکه وارد فاصله نمیشود ، تکه های کوچکتری را به تدریج وارد فاصله کنید .
- د) مقدار وجهت خطأ را از اختلاف دو تکه حساب کنید .

روشهای دیگر

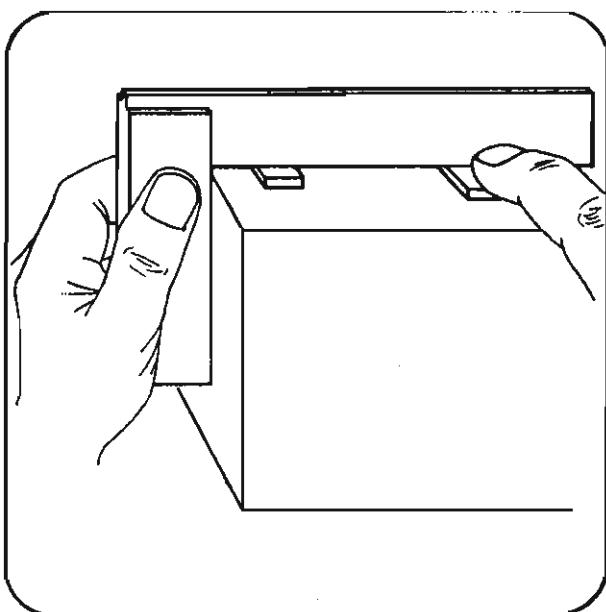


کاربرد استوانه

استفاده از استوانه دقت آزمایش را بیشتر میکند .

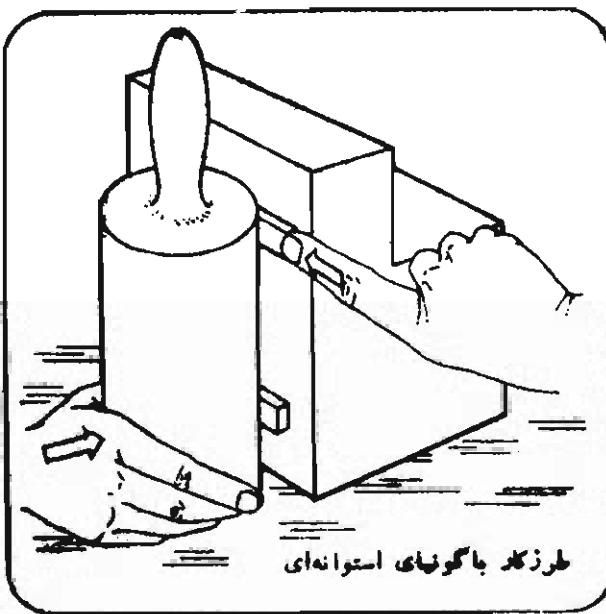

درجه بندی خط کش تیغه‌ای بو «یله صفحه صافی

ساده‌ترین روش آزمایش خط کش تیغه‌ای ، با سطعی که دقت آن مشخص است انجام می‌گیرد . مقدار دقت خط کش تیغه‌ای را با تکه‌های اندازه‌گیری نیز بدست می‌آورند .

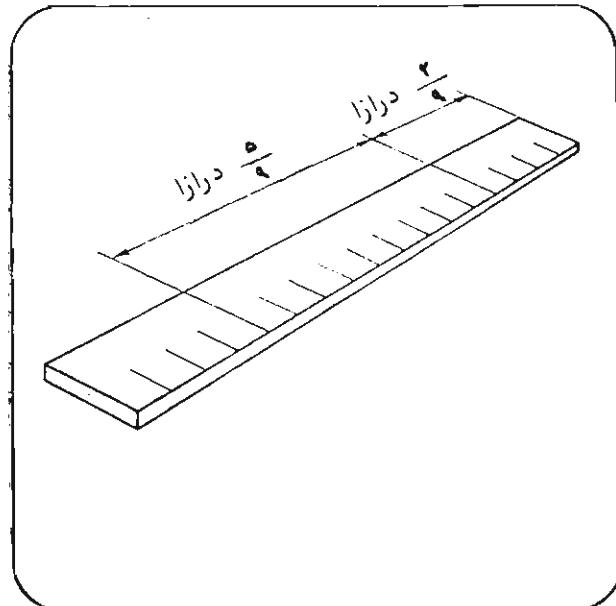

۱ - آماده کردن خط کش تیغه‌ای


الف) خط کش تیغه‌ای وصفه صافی را تمیز کنید .

ب) خط کش تیغه‌ای را روی میز کار قرار دهید .
به فاصله‌ای برابر $\frac{2}{9}$ طول خط کش تیغه‌ای ، از دو سر آن علامت گذاری کرده خط بکشید .

ج) فاصله بین دو خط کشیده شده را اندازه بگیرید
و آنرا به قسمت‌های مساوی تقسیم و خط کشی کنید .

د) دو ترکیب از تکه‌های اندازه‌گیری را انتخاب کنید که اندازه‌های آن‌ها باهم فرق داشته باشد . فرق بین اندازه‌های تکه‌های اندازه‌گیری بستگی دارد به تعداد تقسیماتی که روی خط کش تیغه‌ای انجام شده است .
مثلًا اگر تعداد بخشها 10 باشد ، دو ترکیب با اندازه‌های 0.50 و 0.51 انتخاب کنید .

ه) تکه‌های اندازه‌گیری را روی صفحه صافی قرار دهید و خط کش تیغه‌ای را روی آنها بگذارید .
تکه‌های اندازه‌گیری را طوری تنظیم کنید که دو خط کشیده شده روی خط کش تیغه‌ای ، با آنها دریک امتداد قرار گیرند (مانند شکل)

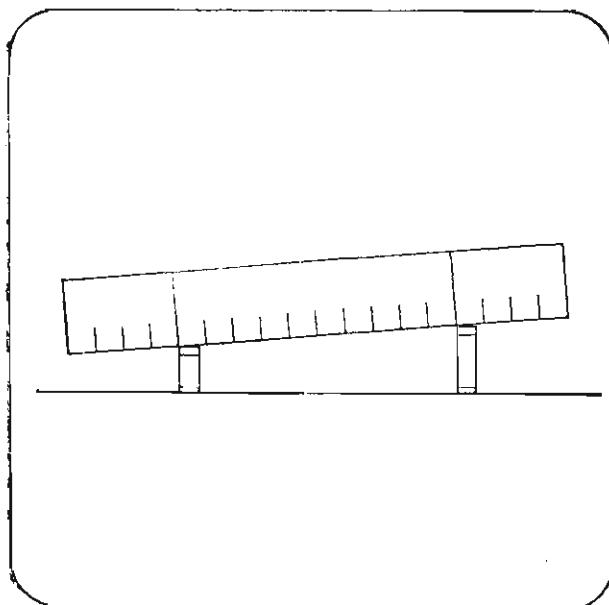

تذکر : برای گریز از پیداپیش کمانش ، فاصله بین دو تکه اندازه گیری را $\frac{1}{2}$ طول خط کش تیغه ای انتخاب می کنند .

۲ - اندازه گیری

الف) تفاوت اندازه بین ترکیب تکه ها را بر تعداد بخش های روی خط کش تیغه ای (مابین دو خط اصلی) تقسیم کنید تامیزان انحراف بدست آید .

مثال : اگر تعداد بخشها روی خط کش تیغه ای 10 باشد و تفاوت بین تکه ها 0.01 باشد ، فاصله بین خط کش تیغه ای و صفحه صافی به نسبت 0.001 در هر بخش تغییر میکند .

ب) ترکیبی از تکه های اندازه گیری درست کنید و با این ترکیب فاصله بین صفحه صافی و اولین بخش نزدیک به ترکیب کوچکتر را پیدا کنید (به شکل رجوع کنید) .

اندازه ترکیب جدید - اندازه ترکیب کوچکتر + تغییر در هر بخش .

ج) این ترکیب را بطرف ترکیب کوچکتر بلغزانید تا با خط کش تیغه ای تماسی جزئی پیدا کند .

تذکر : اگر لبه خط کش تیغه ای کاملاً صاف باشد ، ترکیب جدید با خط درجه بندی تماس پیدا خواهد کرد .



د) اگر نقطه تماس ترکیب تکه ها روی خط درجه بندی نباشد ، اندازه ترکیب را عوض کنید تا در نقطه موردنظر تماس پیدا شود .

ه) مقدار این خط و جهت آنرا حساب کنید .

و) اندازه ترکیب را عوض کنید و خط درجه بندی بعدی را آزمایش کنید .

ز) مقدار و جهت خطای خط را حساب کنید .





ح) این روش را برای آزمایش خطاهای باقیمانده ادامه دهید .

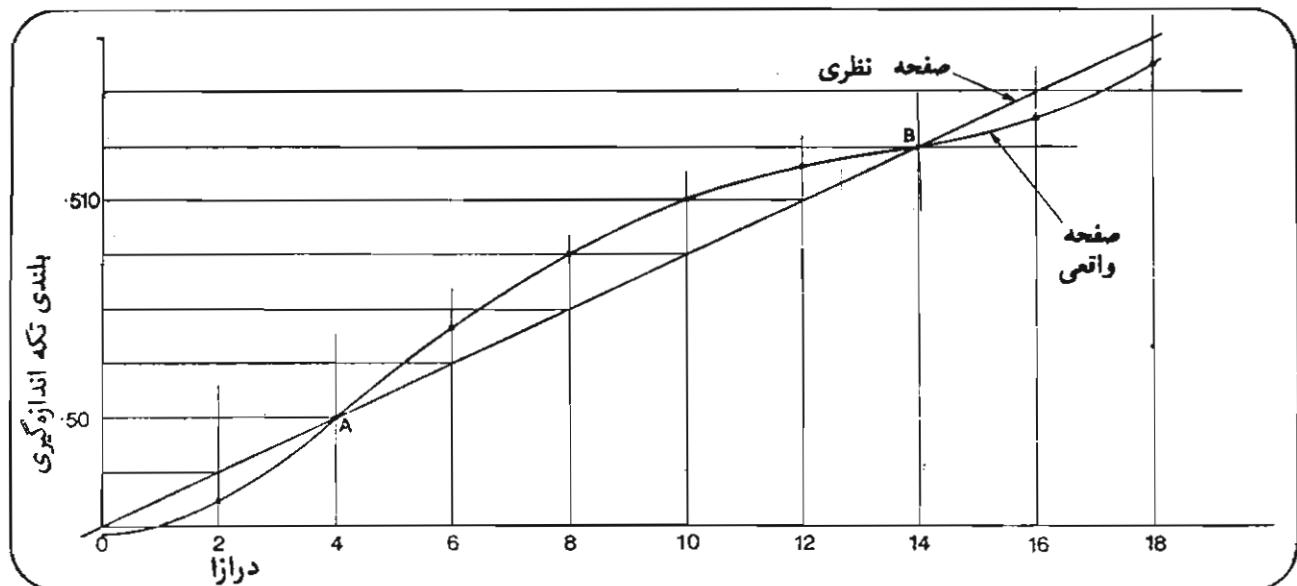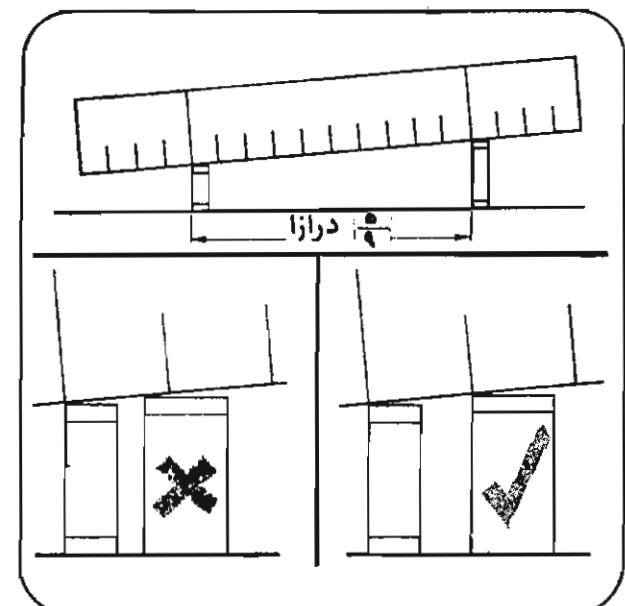

۳ - خطاهای را یادداشت کنید

خطاهای صافی خطکش تیغه‌ای را میتوان بصورت جدول یامنعنی درآورد و روی خطکش تیغه‌ای چسباند.

۴ - لبه روپری لبه‌اولی را نیز آنمايش کنید.

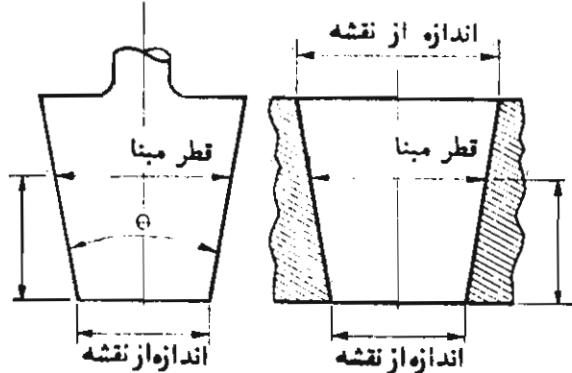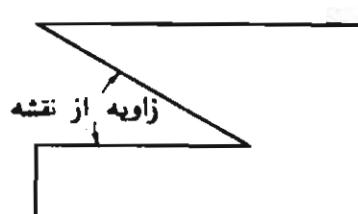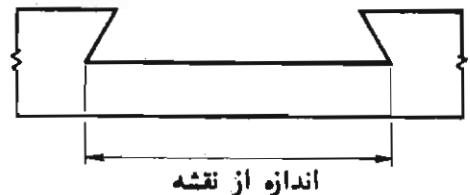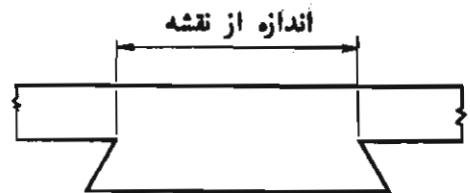

استفاده از ساقمه و میله

اطلاعات عمومی :

در کارهای مهندسی مواردی پیش می‌آید که اندازه‌گیری مستقیم زوایا وابعاد امکان‌پذیر نیست. گروهی از این موارد در شکل نشان داده شده است. برای برطرف کردن این مشکل از روشی استفاده می‌شود که طبق آن ساقمه یا میله‌ای را با قطعه کار مimas کرده و با محاسبه فاصله‌ها بین ساقمه‌ها یا میله‌ها، اندازه بعد یا زاویه را بدست می‌آورند.


حساب کردن زاویه شیار ۷ شکل


۱- قراردادن قطعه کار

الف) قطعه کار را تمیز کرده طوری روی گیره زاویه‌ای سوار کنید که سطح زاویدار قطعه کار در صفحه قائم قرار گیرد.

ب) میله اندازه‌گیری را در شیار قرار دهید و با ارتفاع سنج وساعت اندازه‌گیری زاویه دوسر شیار را حساب کنید تاطرز قرار گرفتن شیار نسبت به صفحه صافی مشخص شود.

ج) قطعه کار را طوری تنظیم کنید تاسعات اندازه‌گیر، اندازه‌ای ثابت را نشان دهد.

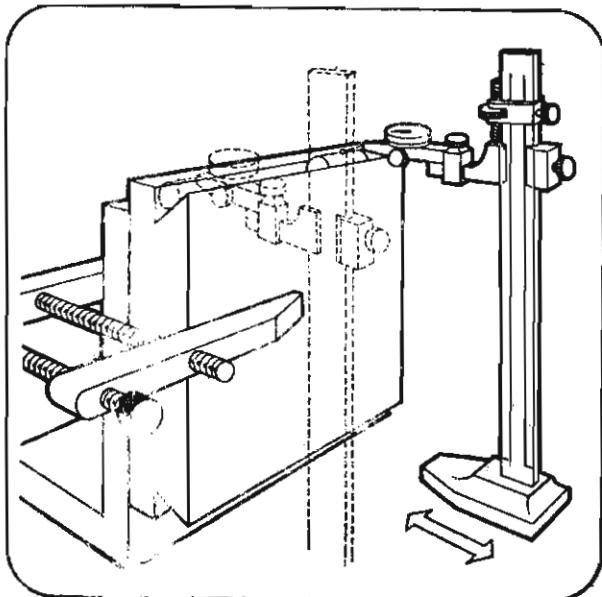


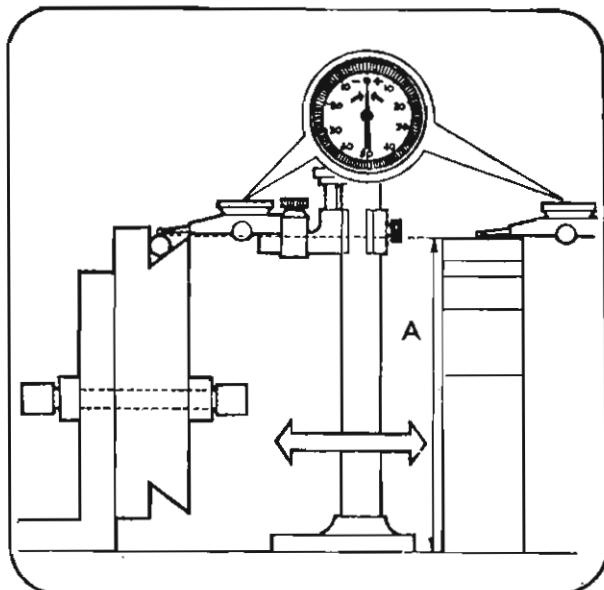

۳- اندازه‌گیری فاصله‌ها


الف) میله‌ای را باندازه‌ای مشخص انتخاب کنید و باز آن در دو مروری که نشان داده شده است استفاده کنید.

ب) میله را در شیار قرار دهید و با استفاده از ارتفاع منج، ساعت اندازه‌گیری و تکه اندازه‌گیری، ارتفاع A را حساب و یادداشت کنید.

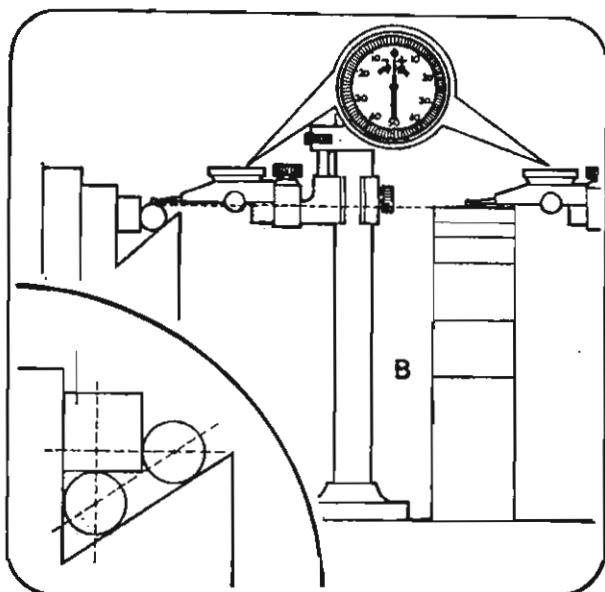

ج) تکه اندازه‌گیری با کلفتی مناسب انتخاب کنید و آنرا روی روی ضلع عمودی شیار طوری قرار دهید که میله در بالای شیار قرار گیرد.

د) ارتفاع B را حساب و یادداشت کنید.

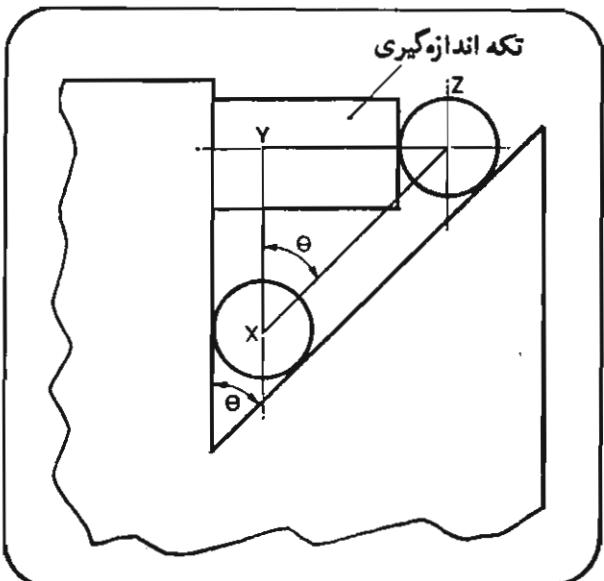

۳- محاسبه زاویه شیار

الف) A از B کم کنید تا فاصله XY بدست آید (مانند شکل).

ب) YZ مساوی است با کلفتی تکه اندازه‌گیری.

ج) زاویه θ را از رابطه زیر حساب کنید.

$$\tan \theta = \frac{YZ}{XY}$$

روش زیر راهم میشود بکار برد

۱- اندازه‌گیری فاصله‌ها

الف) دو میله به اندازه‌های مختلف انتخاب کنید تا یکی در پائین و دیگری در بالای شیار با کناروهای آن تماس بپذیرد.

ب) میله کوچکتر را تمیز کرده در شیار قرار دهد.

ج) با استفاده از ساعت اندازه‌گیری و تکه اندازه‌گیری ارتفاع A را بدست آورید.

د) میله کوچکتر را بردارید و میله بزرگتر را در شیار قرار دهد.

ه) ارتفاع B را بدست آورید.

۲- محاسبه زاویه شیار

الف) فاصله X را از رابطه زیر حساب کنید:

$$X = (B - R) - (A - r)$$

R - شعاع میله بزرگ

r - شعاع میله کوچک


ب) فاصله Y را از رابطه زیر حساب کنید:

$$Y = R - r$$

ج) $\frac{\theta}{2}$ را از رابطه زیر حساب کنید:

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{Y}{X}$$

د) جواب قسمت (ج) را در 2 ضرب کنید تا زاویه شیار بدست آید.

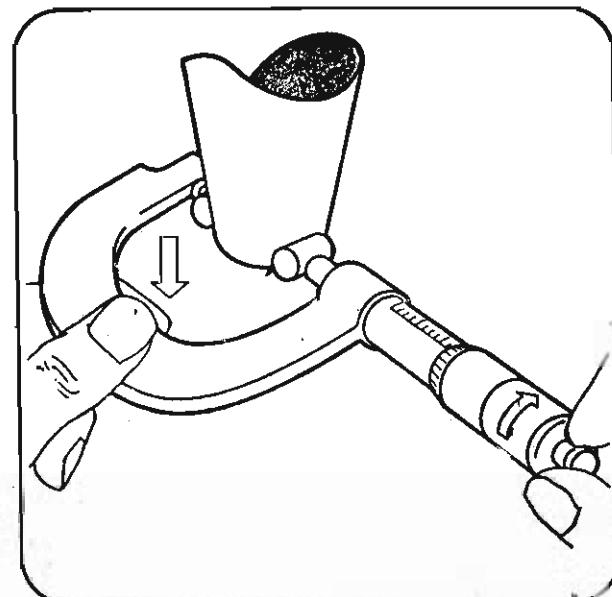

محاسبه زاویه مخروط از روی قطر

۱- قراردادن قطعه کار و میله‌ها در جاهای مربوط

الف) مطمئن شوید که انتهای قطعه کار مسطح با کمی کاو باشد.

ب) صفحه صافی و قطعه کار را تمیز کنید

قطعه کار را روی صفحه صافی قرار دهد

ج) دو میله با اندازه‌های مساوی انتخاب کنید.

د) میله‌ها را روی صفحه صافی و در دو طرف مخروط قرار دهید.

۲- اندازه‌گیری فاصله‌ها از روی میله‌ها

الف) میکرومتر مناسبی انتخاب کنید.

ب) کمان میکرومتر را با یکی از انگشت‌ها و شست معلم بگیرید و آنگاه فاصله بین دو میله را اندازه‌گیری کنید.

ج) فاصله را یادداشت کنید و برای اطمینان از اندازه بدست آمده، عمل قسمت (ب) را یکبار دوباره کرار کنید.

تذکر : مطمن شوید که هنگام اندازه‌گیری ، مخروط با صفحه صافی کاملاً در تماس است .

۳- بالا آوردن میله‌ها

الف) دو ترکیب از تکه‌های اندازه‌گیری که اندازه‌های آنها برابر باشد درست کرده در دو طرف مخروط زیر میله‌ها قرار دهید .

۴- اندازه‌گیری فاصله از روی میله‌ها

الف) میکرومتر مناسبی انتخاب کنید .

ب) فاصله X را اندازه گرفته پادداشت کنید .
(عمل را یک بار دیگر تکرار کنید تا از درست بودن نتیجه اطمینان پیدا شود) .

۵- محاسبه زاویه مخروط

از دواندازه بست آمده و ارتفاع تکه‌های اندازه‌گیری زاویه مخروط رامیشود حساب کرد .

الف) برای بست آوردن AB ، Z را از X کم کرده نتیجه را بردو تقسیم کنید .
ب) BC مساوی است با ارتفاع تکه‌های اندازه‌گیری .

ج) $\frac{\theta}{2}$ را از رابطه زیر حساب کنید :

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{AB}{BC}$$

د) نتیجه قسمت (ج) را در 2 ضرب کنید تا زاویه مخروط بست آید .

محاسبه قطرهای مخروط

بعد از بست آوردن زاویه مخروط ، قطرهای مخروط در قسمت‌های مختلف رامیشود حساب کرد .

۱- محاسبه قطر کوچک مخروط

الف) S را از رابطه زیر حساب کنید :

$$S = \frac{r}{\tan(\frac{180-\theta}{4})} \quad \text{یا} \quad S = r \cot(\frac{180-\theta}{4})$$

۲- شعاع میله

ب) با استفاده از فاصله Y که قبل از بست آمده بود قطر کوچک را حساب کنید .

$$T = Y - 2(S + r)$$

۲- محاسبه قطر بزرگ

وقتی قطر کوچک و ارتفاع L معلوم باشد، قطر بزرگ را از رابطه زیر می‌شود حساب کرد:

$$M = T + 2P$$

$$P = L \tan \frac{\theta}{2}$$

۳- حساب کردن قطر مأخذ

در بسیاری از موارد دانستن قطر مأخذ لازم می‌شود. پاروش زیر می‌توان آنرا محاسبه کرد.

- الف) زاویه محروط را حساب کنید.
- ب) ارتفاع ترکیب تکه‌های اندازه‌گیری را که با گذاشتن میله روی آن بشود قطر مأخذ را اندازه‌گرفت حساب کنید.

ارتفاع ترکیب تکه‌های اندازه‌گیری =

$$C = r \sin \frac{\theta}{2}$$

ج) با درنظر گرفتن ارتفاع حساب شده، دو ترکیب تکه‌های اندازه‌گیری درست کنید و دو میله مساوی روی آنها قرار دهید.

د) فاصله F را از روی میله‌ها حساب کنید. برای اطمینان از درستی نتیجه، عمل اندازه‌گیری را تکرار کنید.

ه) E را از رابطه زیر حساب کنید:

$$E = r \cos \frac{\theta}{2}$$

و) قطر مأخذ را از رابطه زیر حساب کنید:

$$A = F - 2(r + E)$$




محاسبه زاویه سوراخ محرومی

۱- آماده کردن قطعه کار

- الف) سطح سوراخ قطعه کار را تمیز کنید.
 - ب) ساقمه‌ای انتخاب کنید که قطرش از قطر قسمت تنگتر سوراخ کمی بزرگتر باشد.
 - ج) ساقمه را با دقت در سوراخ قرار دهید تا خود به خود در سوراخ جایگزین شود.
- تذکر:

۱) فشار زیاد روی ساقمه نیاورید.

۲) در مواقعي که قسمتی از ساقمه از سوراخ پیرون می‌رود، قطعه کار را روی حلقه‌ای فلزی قرار دهید.

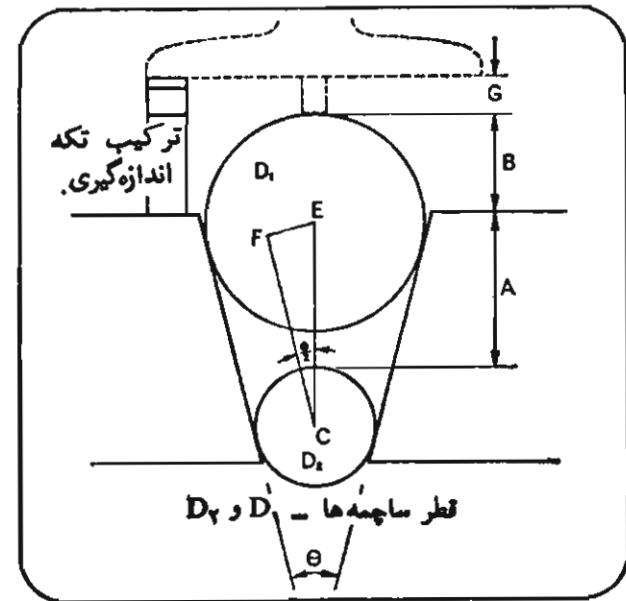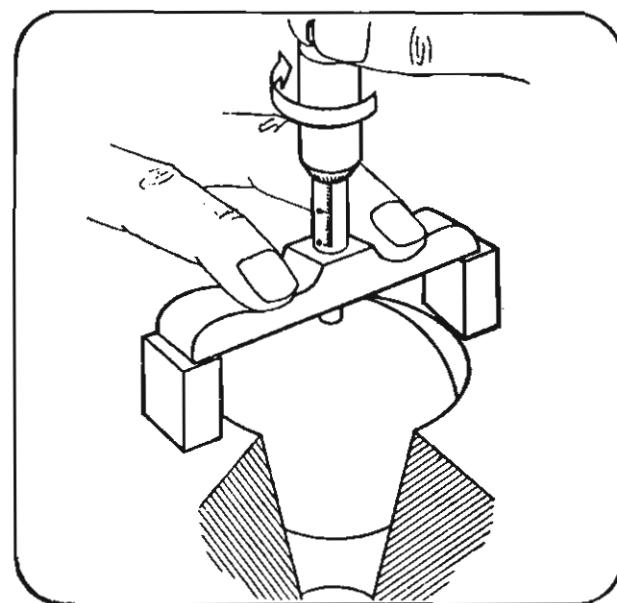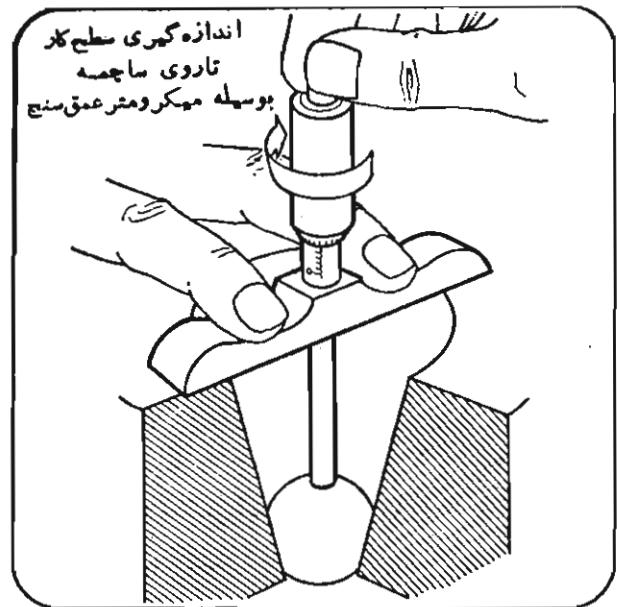

۳- محاسبه فاصله بین سطح قطعه کار و ساقمه

الف) میکرومتر عمق منجع انتخاب کنید.

ب) میکرومتر را روی سطح قطعه کار و در مرکز سوراخ قرار دهد و با فشاری جزوی آنرا در جایش نگه دارید. میکرومتر را تنظیم کنید تا میله با ساقمه تماس پیدا کند.

تذکر: برای اینکه میله میکرومتر روی برجسته ترین قسمت ساقمه قرار گیرد، گاهی حرکت دادن میکرومتر ضروری است.

ج) اندازه بدست آمده را یادداشت کنید و برای اطمینان یکبار دیگر این اندازه را پکیرید.

د) ساقمه را از سوراخ بیرون آورید.

۴- قراردادن ساقمه دومی در سوراخ

الف) ساقمه ای انتخاب کنید که با قسمت گشاد سوراخ تماس پیدا کند.

ب) بادقت ساقمه را در سوراخ قرار دهد.

۵- محاسبه فاصله بین مرتفعترین نقطه روی ساقمه و سطح قطعه کار

الف) اگر لازم باشد دو ترکیب مساوی از تکه اندازه گیری درست کنید تا بشود از روی ساقمه اندازه گیری کرد. ارتفاع ترکیب را یادداشت کنید.

ب) میکرومتر را روی ترکیبها تکه اندازه گیری قرار دهد و فاصله بین مرتفعترین نقطه روی ساقمه با سطح قطعه کار را حساب کنید.

ج) اندازه را یادداشت کنید.

د) ساقمه را از سوراخ بیرون آورید.

۶- روش محاسبه ذاویه شب

الف) B را از معادله زیر حساب کنید:

B - ارتفاع ترکیب - اندازه ای که در بالا از روی میکرومتر بدست آمد.

ب) CE را حساب کنید.

$$CE = A + B + \frac{D_2}{2} - \frac{D_1}{2}$$

ج) EF را حساب کنید.

$$EF = \frac{D_1}{2} - \frac{D_2}{2}$$


د) $\frac{\theta}{2}$ را از معادله زیر حساب کنید:

$$\sin \frac{\theta}{2} = \frac{EF}{CE}$$

۶) برای بدست آوردن زاویه شیب ، نتیجه بالا را در ۲ ضرب کنید.

محاسبه قطرهای بزرگ و کوچک سوراخ مخروطی:

بعد از حساب کردن زاویه سوراخ مخروطی ، با استفاده از یک ساقمه میشود قطرهای بزرگ و کوچک را نیز حساب کرد .

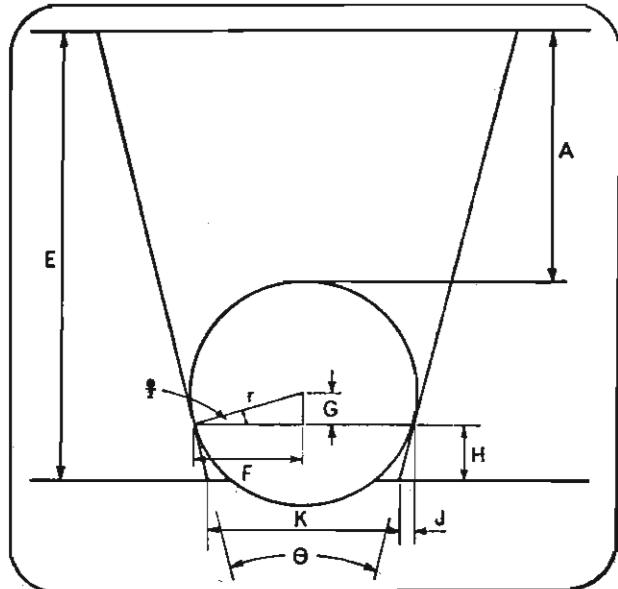

۱- محاسبه زاویه سوراخ

الف) اندازه گیری کنید .

۱) E را حساب کنید .

ب) قطرسوارخی را که ساقمه با آن در تماس است حساب کنید .

۱) F را از معادله زیر حساب کنید :

$$F = r \cos. \frac{\theta}{2}$$

۲) قطر نقاط تماس را حساب کنید ، یعنی $2F$.

۲- محاسبه قطر کوچک

الف) G را از رابطه $G = r \sin. \frac{\theta}{2}$ حساب کنید .

ب) H را از رابطه $H = E - (A + r + G)$ حساب

کنید .

ج) J را از رابطه $J = H \tan. \frac{\theta}{2}$ حساب کنید .

د) قطر کوچک K را از رابطه زیر حساب کنید :


$$K = 2(F - J)$$

۳- محاسبه قطر بزرگ

بادانستن زاویه سوراخ مخروطی (θ) ، قطر کوچک K ، و ارتفاع سوراخ E ، قطر بزرگ را میشود حساب کرد .

الف) L را از رابطه $L = E \tan. \frac{\theta}{2}$ حساب کنید .

ب) قطر بزرگ M را از رابطه $M = K + 2L$ حساب کنید .

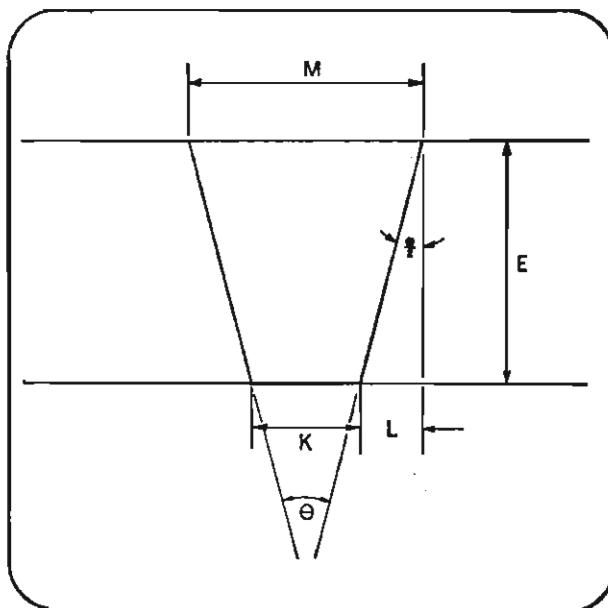

اندازه گیری دم چلچله‌ای با کناره‌های موازی

اندازه گیری دم چلچله مثال خوبی است برای اندازه گیری با میله ، چون اندازه گیری های مستقیم نتیجه دقیقی را بدست نمیدهند .

۴- چلچله‌ای فر

۱ - طبق روشی که قبل مطرح داده شد ، زاویه مشیار دم چلچله‌ای را حساب کنید .

۲- آماده کردن قطعه کار

الف) قطعه کار را تمیز کنید.

ب) دو میله انتخاب کنید که طبق شکل با اضلاع شیار تماس پیدا کنند.

۳- اندازه گیری از روی میله ها

الف) با استفاده از ابزاری مناسب، بعد A را از روی میله ها حساب کنید. اندازه را یادداشت کنید.
(برای اطمینان از نتیجه، اندازه گیری را یک بار دیگر تکرار کنید.)

ب) طول شیار را حساب کنید.

ج) اندازه های حداقل وحداکثر را یادداشت کنید.

۴- محاسبه C (فاصله بین دو گوش)

الف) B را از رابطه $B = \frac{r}{\tan \frac{\theta}{2}}$ حساب کنید.

ب) فاصله C، برای حالات حداقل وحداکثر را، از رابطه زیر حساب کنید:

$$C = A - 2(r + B)$$

۵- محاسبه فاصله D از روی گوشها

الف) E را حساب کنید.

ب) F را از رابطه $F = \frac{B}{\tan \theta}$ حساب کنید.

ج) فاصله D را برای حالات حداقل وحداکثر از معادله زیر حساب کنید:

$$D = C + 2F$$

دمچلجه‌ای ماده

۱- زاویه دمچلجه را طبق روش قبلی حساب کنید.

۲- آماده کردن قطعه کار

الف) قطعه کار را تمیز کنید.

ب) دو میله بالاندازه ای مشخص انتخاب کنید که طبق شکل با اضلاع شیار تماس پیدا کنند.

۳- فاصله بین میله هارا حساب کنید.


با استفاده از تکه اندازه گیری یا وسیله ای دیگر فاصله A بین میله هارا حساب کنید. اندازه را یادداشت کنید و برای دقت بیشتر این عمل را تکرار کنید. این اندازه را از جاهای مختلف بگیرید تا حداقل وحداکثر این فاصله بدست آید.

۴- محاسبه فاصله بین گوشها

الف) B را از رابطه $B = r \cot \frac{\theta}{2}$ یا رابطه

$$B = \frac{r}{\tan \frac{\theta}{2}}$$

ب) فاصله بین گوشهای دمچلجهای حداکثر را از رابطه $C = A + 2(r+B)$ حساب کرده حداقل وحداکثر را بست آورید.

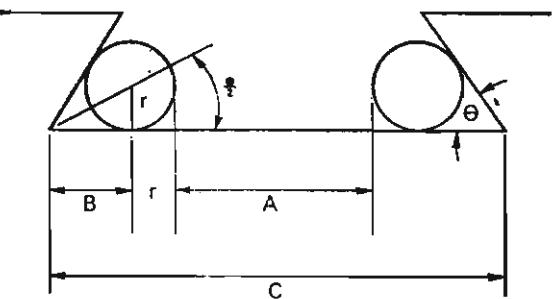

شیبهای مخروطها و زاویه‌های مورد استفاده

شیب مخروط	شیب‌دزین اینچ‌دروی قطر	(آفیه مخروط)		
		درجه	دلیله	لائمه
۹۶ درجه ۱	۰/۰۱۰۴۱۷		۲۸	۴۷
۶۰ درجه ۱	۰/۰۱۶۶۶۶		۵۷	۱۷
۵۰ درجه ۱	۰/۰۲۰۰۰۰	۱	۸	۴۶
۴۸ درجه ۱	۰/۰۲۰۰۸۳۳	۱	۱۱	۳۸
۴۰ درجه ۱	۰/۰۲۰۰۰۰	۱	۲۰	۵۶
۳۰ درجه ۱	۰/۰۲۲۲۲۲۲	۱	۰۴	۳۶
۲۴ درجه ۱	۰/۰۴۱۶۶۶	۲	۲۳	۱۲
۲۰ درجه ۱	۰/۰۵۰۰۰۰	۲	۰۱	۰۲
۱۹ درجه ۱	۰/۰۵۲۶۳۲	۲	-	۰۴
۱۸ درجه ۱	۰/۰۵۵۵۵۵	۲	۱۰	۰۸
۱۷ درجه ۱	۰/۰۵۸۸۸۲۴	۲	۲۲	۹
۱۶ درجه ۱	۰/۰۶۲۰۰۰	۲	۲۴	۴۸
۱۵ درجه ۱	۰/۰۶۶۶۶۶	۲	۴۹	۶
۱۴ درجه ۱	۰/۰۷۱۴۴۹	۴	۴	۴۶
۱۳ درجه ۱	۰/۰۷۶۹۹۲۳	۴	۲۴	۱۸
۱۲ درجه ۱	۰/۰۸۲۲۲۲۲	۴	۴۶	۱۹
۱۱ درجه ۱	۰/۰۹۰۹۰۹	۰	۱۲	۱۸
۱۰ درجه ۱	۰/۱۰۰۰۰۰	۰	۴۳	۳۱
۹ درجه ۲	۰/۱۰۰۲۶۳	۶	۱	۳۲
۸ درجه ۲	۰/۱۱۱۱۱۱	۶	۲۱	۳۴
۸ درجه ۲	۰/۱۱۷۶۴۷	۶	۴۳	۰۸
۸ درجه ۲	۰/۱۲۰۰۰۰	۷	۹	۱۰
۷ درجه ۲	۰/۱۲۲۲۲۲۲	۷	۲۷	۴۱
۷ درجه ۲	۰/۱۴۲۸۰۷	۸	۱۰	۱۶
۶ درجه ۲	۰/۱۵۳۸۴۶	۸	۴۷	۰۱
۶ درجه ۲	۰/۱۶۶۶۶۶	۹	۳۱	۳۷
۶ درجه ۲	۰/۱۸۱۸۱۸	۱۰	۲۳	۰
۵ درجه ۲	۰/۲۰۰۰۰۰	۱۱	۲۰	۱۶
۴ درجه ۲	۰/۲۰۰۰۰۰	۱۴	۱۰	۰
۳ درجه ۲	۰/۲۲۲۲۲۲۲	۱۸	۰۰	۲۸
۲ درجه ۲	۰/۰۰۰۰۰۰	۲۸	۴	۲۰

استفاده از فرمانهای اندازه‌گیری


اندازه‌گیری قسمت‌های مختلف دستگاههای فنی با ابزارهای اندازه‌گیری دقیق انجام پذیر است ، اما استفاده از روش‌های نوین تولیدی به‌اندازه‌گیری‌های سریع‌تر و دقیق‌تری نیاز دارد . اندازه‌گیرها باید طوری باشند که بتوان قسمت‌های مختلف یک دستگاه را در تمام مراحل تولید اندازه‌گیری کرد تا از معاوضه‌پذیری قطعات اطمینان حاصل شود . کارهای مذکور در فوق ، با فرمانهای اندازه‌گیری بخوبی انجام پذیر است . این فرمانها «برو» یا «نرو» هستند .

نکاتی کلی درباره استفاده از فرمانهای اندازه‌گیری

- ۱ - فرمانهای «برو» باید براحتی باقطعه مورد نظر گرفت شوند . فرمان را بدون فشار درون قطعه کار قرار دهد.
- ۲ - فرمانهای «نرو» باید با قطعه کار جفت شوند . بد فرمان فشار نیاورید .
- ۳ - فرمانها را باید در فاصله های زمانی معینی بازرسی کرد . اگر فرمانی از حد دقت خارج شود ، نباید مورد استفاده قرار گیرد .
- ۴ - قطعات را بلا فاصله هم از عملیات لازم برای تولید اندازه گیری نکنید چون ممکن است اندازه حقیقی را بدست ندهند (در اثر گرمای ایجاد شده بهنگام تولید) .

فرمانهای ساده برای اندازه گیری داخلی (نر)

فرمان اندازه گیری داخلی برای اندازه گرفتن سوراخها بکار بردہ میشود . قسمت «برو»ی فرمان از روی درازای زیادی که دارد شناخته میشود .

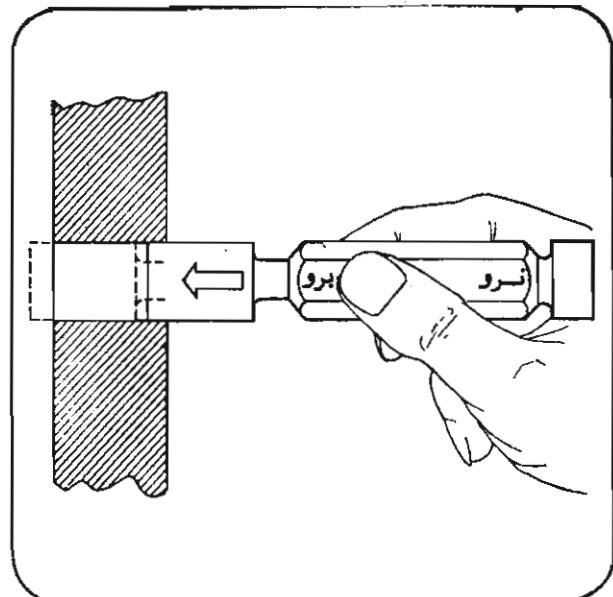

۱ - انتخاب فرمان

الف) بادر نظر گرفتن تولرانس سوراخ ، فرمان مناسبی انتخاب کنید .

۲ - سوراخ و فرمان را تمیز کنید .

۳ - فرمان را میزاند کنید و آنرا بطرف سوراخ پیش ببرید .

فرمان باید براحتی داخل سوراخ شود .

الف) با فرمان تمام طول سوراخ را آزمایش کنید .
تذکر :


۱) اگر فرمان وارد تمام سوراخ نمیشود ، سوراخ واجد مشخصات فنی نیست .

۲) هنگام اندازه گیری سوراخهای بین بست ، از فرمانی که دارای سوراخ هوا است استفاده میشود .

۳ - فرمان را وارونه کنید و قسمت «نرو» را با سوراخ میزاند کنید . فشار نیاورید .


تذکر : سوراخ هنگامی واجد مشخصات است که فرمان «برو» وارد تمامی طول سوراخ شود ، ولی فرمان «نرو» وارد نشود .

فرمان اندازه‌گیری داخلی

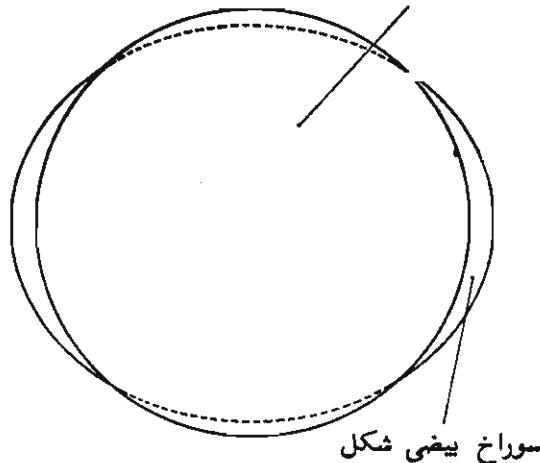

تذکر : هرچند برای آزمایش اندازه سوارخ از فرمان استفاده می‌شود ، اما گرد پامخروطی بودن سوارخ را با فرمان نمیتوان سنجید . اگر سوارخ بیضی‌شکل باشد ، فرمان درون آن نمی‌رود مگراینکه قطر کوچک بیضی با قطر فرمان برابر باشد .


میله اندازه‌گیری داخلی

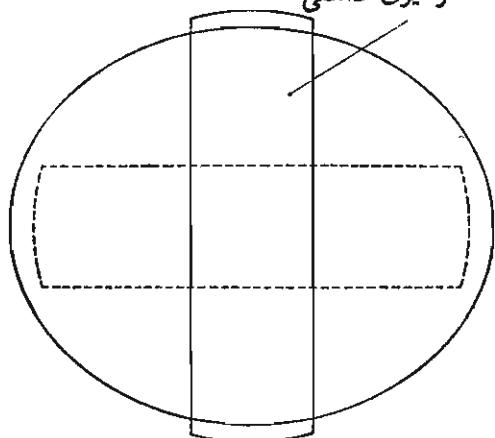


اگر گرد بودن سوارخ اهمیت داشته باشد ، از یک فرمان گرد « برو » و یک فرمان نیم گرد « نرو » باید استفاده کرد . (قانون تیلور)

فرمانهای حلقه‌ای ساده



این فرمانها برای اندازه‌گیری میله‌ها و محورها بکار می‌روند . قسمت « نرو » فرمان از شیارهای روی قطر خارجی یا طول درازتر آن شناخته می‌شود . اندازه فرمان « برو » با اندازه حدأکثر و اندازه « نرو » با اندازه حداقل قطعه مورد اندازه‌گیری برابر است . فرمان « برو » باید براحتی با محور تماس پیدا کند .

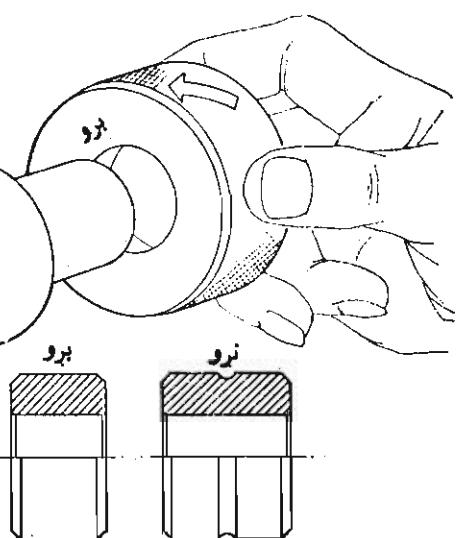

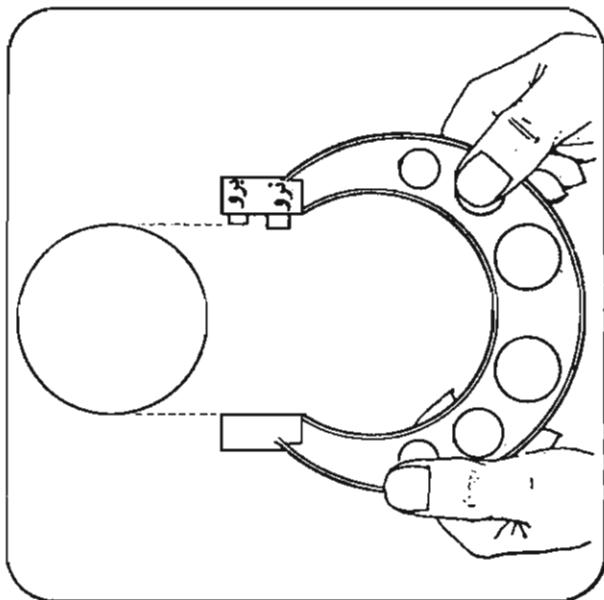

فرمانهای دهان‌اژدر

از این فرمانها در مهندسی زیاد استفاده می‌شود. معمولاً این فرمانها را تخت ولبه‌دار می‌سازند. ممکن است فرمان دهان‌اژدر فقط یک دهانه داشته باشد («برو» یا «نرو») یا دو دهانه، که یکی «برو» و دیگری «نرو» خواهد بود. بعاظتر سهولت کار با این فرمانها، فرمانهای دهان‌اژدر به فرمانهای حلقه‌ای ترجیح داده می‌شوند.

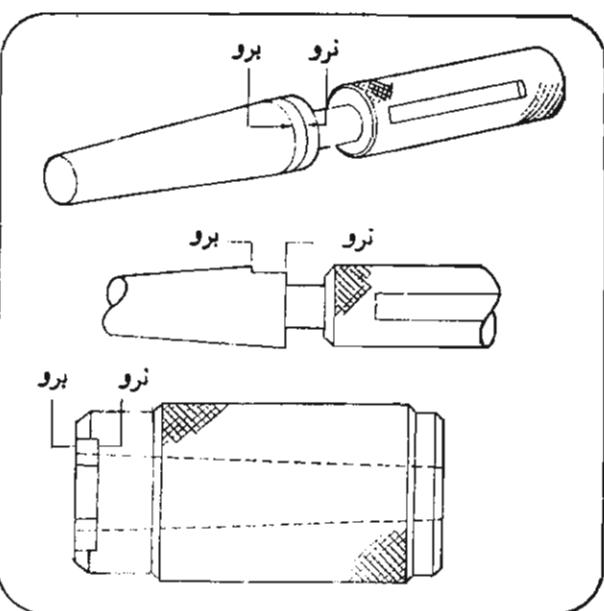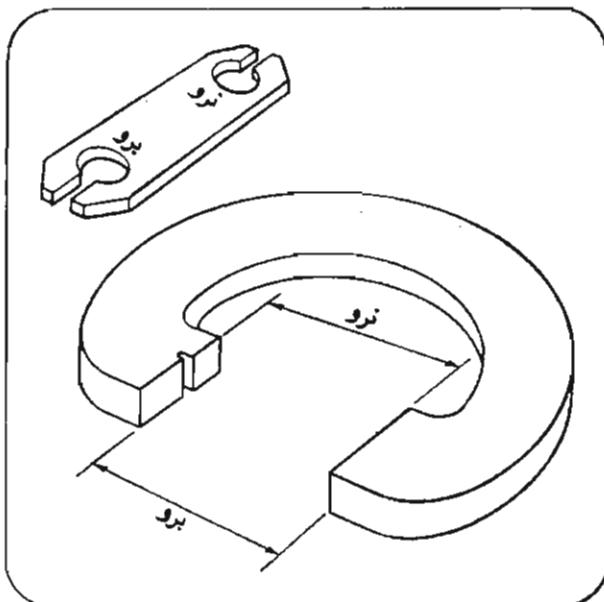

فرمانهای مخروطی

از این فرمانها برای اندازه‌گیری شب سوراخها و محورها استفاده می‌شود. با این فرمانها می‌شود یکی از دوقطر مخروط را نیز آزمایش کرد.

فرمان مخروطی برای اندازه‌گیری داخلی (نر)

الف) فرمانی مناسب سوراخ انتخاب کنید.

ب) فرمان و سوراخ را تمیز کنید.

تذکر: موقع اندازه‌گیری مخروطهای کم‌شبیب، مواظب قفل شدن فرمان باقطعه کار باشید.

ج) فرمان را داخل سوراخ کنید و لقی فرمان در سوراخ را بررسی کنید .

د) اگر لقی محسوس نیست ، فرمان و سوراخ را تمیز کنید و روی سه قسمت از فرمان ورقه نازکی از ماده‌ای رنگین بمالید .

ه) فرمان را با دقت وارد سوراخ کرده 270 درجه در داخل سوراخ بچرخانید .

و) فرمان را خارج کنید و قسمت هائی از سوراخ را که ماده رنگین را بخود گرفته‌اند مورد توجه قرار دهید .

تذکر : اگر جداره سوراخ بطور یکنواخت رنگین نشده باشد ، شیب مخروط درست نیست .

۲ - آزمایش کردن مخروط از نظر دادا

پس از آزمایش شیب مخروط ، قطر یکی از سوراخهای دوطرف آن را نیز می‌توان اندازه‌گیری کرد . روی فرمان و در فاصله‌های معین خطوطی رسم شده است که حدود «برو» و «نرو» رانمایان می‌سازد .

فرمان حلقه‌ای مخروط

روش استفاده از این فرمان با فرمانی که برای اندازه‌گیری داخلی بکار می‌رود یکی است . اول باید شیب مخروط را آزمایش کرد و پس از آن درازای مورد لزوم را .

۱ - آزمایش شیب مخروط




الف) فرمان حلقه‌ای مخروط مناسبی انتخاب کنید .

ب) فرمان و قطعه کار را تمیز کنید .

ج) روی سه قسمت از قطعه کار ورقه نازکی از ماده‌ای رنگین بمالید .

د) قطعه کار را با دقت وارد فرمان کنید .

- ه) قطعه کار را تامسون دامکان داخل فرمان کنید و لقی آرا در درون فرمان بیازماید.
- و) کمی فشار بیاورید و قطعه کار را به جه خانید.
- ز) فرمان را از قطعه کار بیرون آورده قسمت هاشی را که ماده رنگین به آنها مالیه شده است ملاحظه کنید.
- تذکر: اگر ماده رنگین بطور یکسان به قطعه کار مالیه نشده باشد، شبیه مخروط درست نیست.
- ۳- مخروط را از نظر درازا آزمایش کنید.

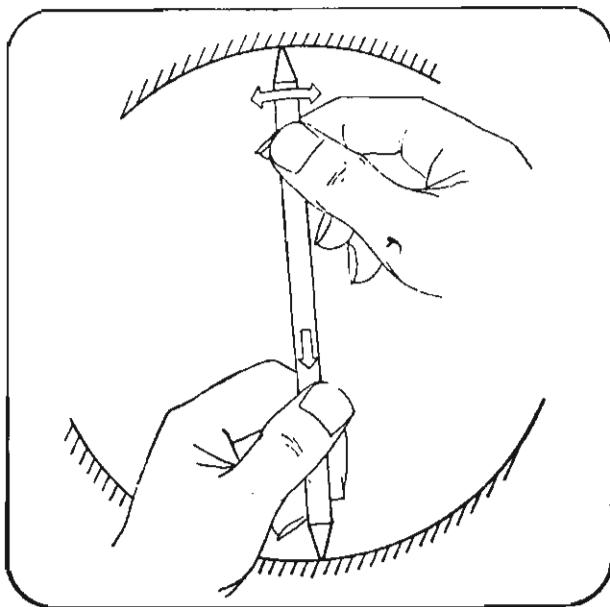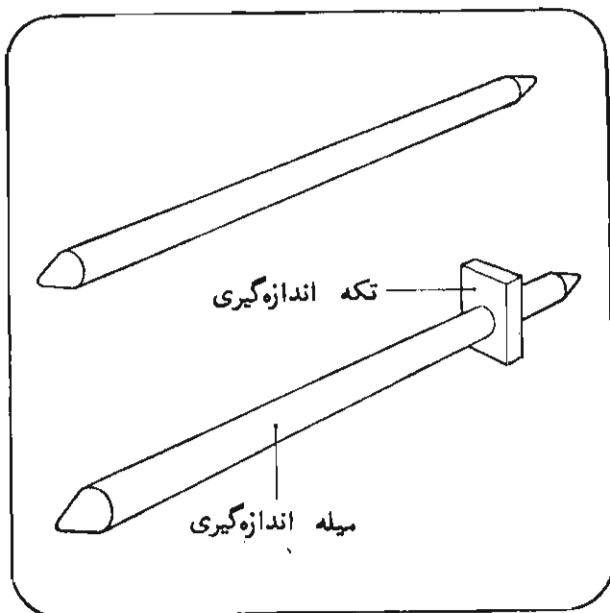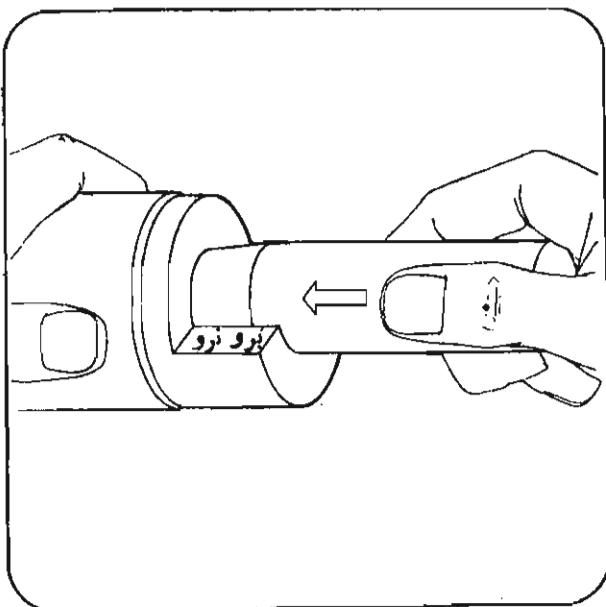

فرمانهای سوزنی

این فرمانها معمولاً بشکل میله بوده دو سر آنها سوزنی شکل است. از این فرمانهای برای حالات «برو» و «نرو» نیز استفاده می‌شود، ولی استفاده از این فرمانها نیازمند تجربه و مهارت بسیار است.

- الف) فرمانی انتخاب کنید که بشود با آن حالت «برو»ی قطعه کار را آزمایش کرد.
- ب) فرمان و سوراخ را تمیز کنید.
- ج) بکسر فرمان را به آرامی درون سوراخ کرده با جدار آن مماس کنید. سر دیگر را با آرامی بدرون سوراخ برانید و هنگامی که احساس کردید فرمان ببروی قطر سوراخ تنظیم شده است، آنرا رها کنید. اگر سوراخ اندازه لازم را داشته باشد، فرمان براحتی از سوی دیگر آن بیرون خواهد رفت.

- تذکر: اگر فرمان طول سوراخ را طی نکند، سوراخ کوچک است.
- د) این عمل را از جهات مختلف تکرار کنید.
- ه) این عمل را با فرمان «نرو» تکرار کنید.
- و) تعیین کنید که آیا سوراخ واجد مشخصات هست یا نه.

تذکر: گاهی باید فرمان را عایق بندی کرد تا از انبساط آن در حین اندازه گیری جلوگیری شود.

فرمانهای پیچی نر

از این فرمانها برای اندازه‌گیری پیچ‌های داخلی و سوراخهای قلاویزشده استفاده می‌شود. این فرمانها دوسره می‌باشند: یک سر آنها «برو» و سر دیگر «نرو» است. سر بروی فرمان پیچ کامل است ولی سر «نرو» پیچ ناقص است، یعنی سر دندانه پیچ بریده شده و پیچ از قسمت دیواره با قطعه کار تماس پیدا می‌کند.



الف) فرمان مناسبی برای مشخصات مهره انتخاب کنید.

ب) فرمان و مهره را تیز کنید.

ج) فرمان را از کمر بگیرید و با سوراخ مهره میزان کنید، سپس فرمان را داخل مهره پیچانید.
تذکر:


۱) فرمان «برو» باید برای تا انتهای درکار پیچد.

۲) اگر فرمان «برو» تا انتهای نمی‌پیچد، مهره واجد مشخصات نیست.

د) فرمان «برو» را خارج ساخته فرمان «نرو» را با سوراخ مهره میزان کنید.

ه) فرمان «نرو» باید داخل سوراخ شود.


و) تعیین کنید آیا مهره واجد شرایط هست یا نه.

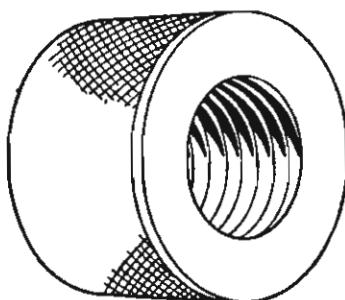


فرمانهای پیچی حلقه‌ای (ماده)

از این فرمان برای اندازه‌گیری پیچهای خارجی استفاده می‌شود. این فرمانها جفتی عرضه می‌شوند، که یکی از آنها «نرو» و دیگری «برو» است. فرمان «برو» پیچ کامل و فرمان «نرو» پیچ ناقص است، (سر دندانه آن بریده شده است).

فرمان دهان ازدر پیچی

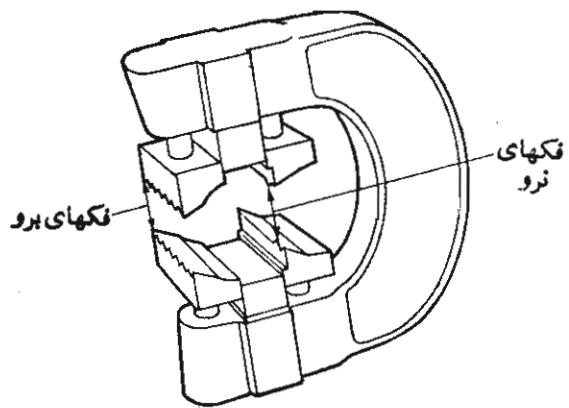

برای اندازه‌گیری پیچ‌های خارجی از این فرمان بیشتر از فرمان حلقه‌ای استفاده می‌شود. این فرمان دارای فک «برو» و فک «نرو» است. فک «برو»ی فرمان بیچ کامل و فک «نرو»ی آن بیچ ناقص است. (سردنده آن بریده شده است و بیچ فقط از دیواره با قطعه کار تناس پیدا می‌کند). این فرمانها قابل تنظیمند و تنظیم آنها بوسیله فرمانهای پیچی مادر انجام می‌گیرد. این فرمانها برای اندازه‌گیری پیچ‌های راست‌گرد و چپ‌گرد بکار برده می‌شوند.

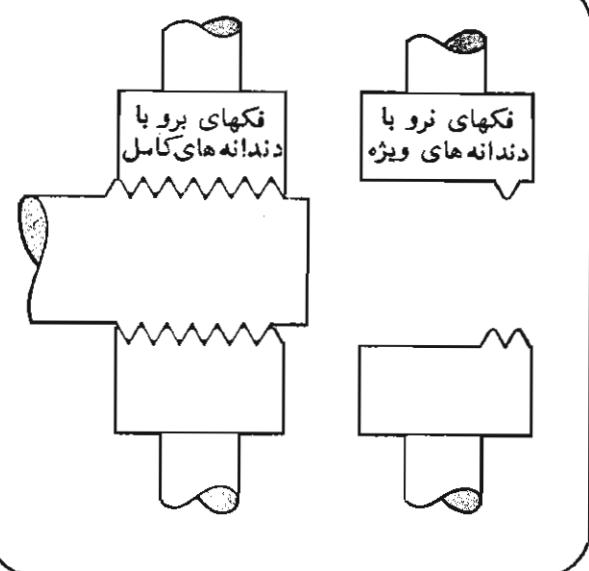


الف) فرمان دهان ازدر پیچی مناسبی انتخاب کنید.
تنظیم فکهای «برو» و «نرو» را آزمایش کنید.

تذکر: برای آزمایش تنظیم نکها از تکه‌های اندازه‌گیری نیز می‌شود استفاده کرد.

ب) فرمان و قطعه کار را طبق شکل در دست بگیرید.

ج) قطعه کار و فرمان را میزان کنید و با فشاری خیلی کم بیچ را وارد فرمان «برو» کنید.

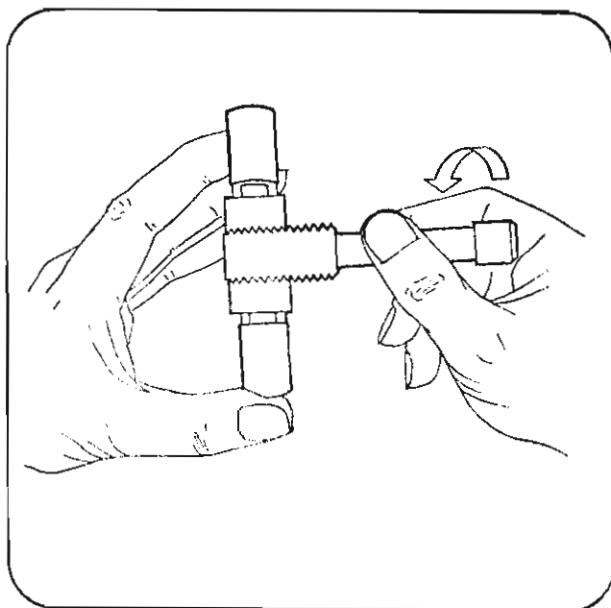

تذکر:

۱) تحت هیچ شرایطی نباید قطعه کار را با فشار وارد فرمان «برو» کرد.

۲) اگر قطعه کار براحتی وارد فرمان نمی‌شود، دارای مشخصات نیست.

د) اگر قطعه کار وارد فرمان «برو» شد، آن را با فرمان «نرو» آزمایش کنید.


تذکر : اگر قطعه کار وارد فرمان «نرو» شود ، واجد شرایط نیست .

۸) قطعه کار را از فرمان خارج نمایید.


و) قطعه کار را ۹۰ درجه بچرخانید و آنرا دوباره با فرمان آزمایش کنید . بدین ترتیب گردی پیچ نیز مشخص نمیشود .

ز) تعیین کنید آیا قطعه کار واجد مشخصات هست یا نه .

تذکر : آزمایش صحیح قطعه های کار به دقت فرمان بستگی دارد .

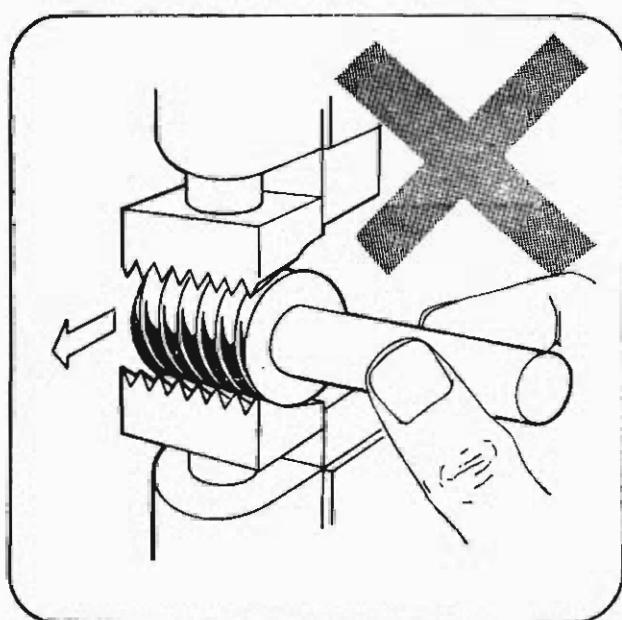

تذکر : قطعه کار را نباید هرگز از بین نکهای فرمان بطرف عقب بیرون کشید .


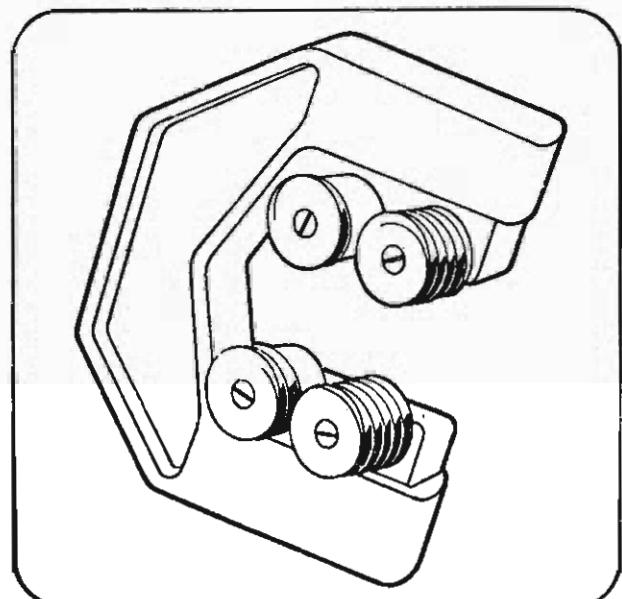


فرمان دهان اژدر غلطکی


این فرمان نوعی دیگر از فرمان دهان اژدر است.

غلطک های «برو» پیچ کامل و غلطک های «نرو» پیچ ناقص اند . طرز کار این فرمان با فرمان دهان اژدر پیچی یکی است .

خط کش سینوسی

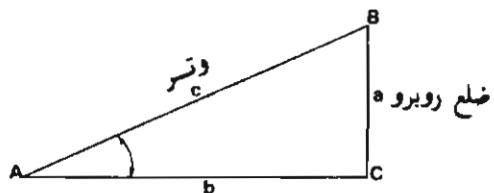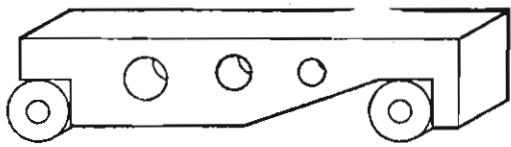

خط کش سینوسی که یکی از دقیق‌ترین ابزار اندازه‌گیری زوایا است، از یک شمش چهارگوش و دو غلظک از فولاد آبدیده بقطر مساوی تشکیل می‌شود. خط رابط مرکزهای این دو غلظک بالبه شمش موازی است. اساس کار این خط کش بر رابطه سینوسی مثلث قائم‌الزاویه استوار شده است. در مثلث قائم‌الزاویه سینوسی هریک از دو زاویه حاده می‌باشد برابر است با حاصل تقسیم طول صلع مقابله زاویه بر وتر.

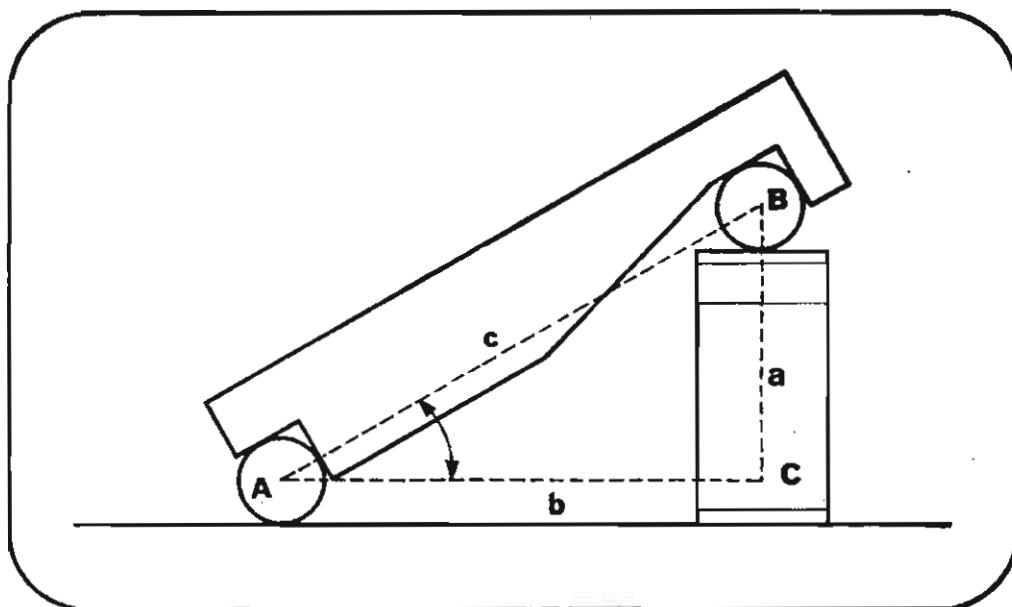

هنگام کار با خط کش سینوسی، شمش کار وتر را انجام میدهد و ارتفاعی که غلظکی از غلظک دیگر پیدا کرده است صلع رویروی زاویه مورد نظر خواهد بود. بنابراین ارتفاع یک غلظک از غلظک دیگر بخش بر طول خط‌المرکزین غلظکها، سینوس زاویه قطعه کار را بدست میدهد. (با مراجعه به جدول سینوسها اندازه زاویه بدست می‌آید).

تذکر: برای سادگی تعیین سینوس زاویه‌ها، طول خط‌المرکزین غلظکها برابر اندازه‌های 10,5 یا

$$\sin A = \frac{a}{c}$$

20 اینچ تنظیم می‌شوند.


ارتفاع تکه اندازه‌گیری - a

طول خط‌المرکزین غلظکها - c

چگونگی میزان کردن خط کش سینوسی برای حساب کردن زاویه

- الف) شمش مناسی انتخاب کنید و آنرا تمیز کنید.
- ب) سینوس زاویه موردنظر را از جدول سینوس ها پیدا کنید.
- ج) تکه های اندازه گیری مورد نیاز را حساب کنید، یعنی سینوس زاویه را در فاصله بین مراکز غلطکها ضرب کنید.
- د) تکه های اندازه گیری را انتخاب و تمیز کنید. تکه های محافظ را نیز انتخاب کنید.
- ه) تکه های اندازه گیری را روی هم بلغزانید.
- و) صفحه صافی را تمیز کرده تکه های اندازه گیری را طبق شکل زیر غلطک قرار دهید.

اندازه گرفتن قطعه کاری گوه شکل یا هخرو طی

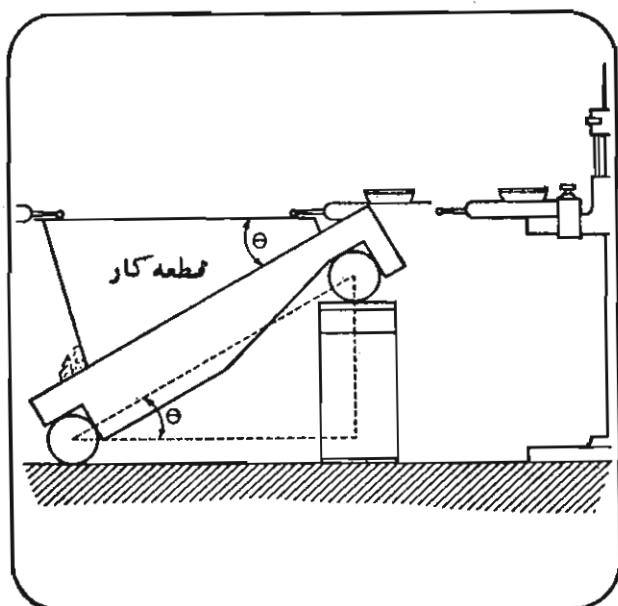

الف) خط کش سینوسی را برابر زاویه تعیین شده برای قطعه کار میزان کنید.

ب) قطعه کار را روی شمش طوری قرار دهید که محور قطعه کار با محور شمش منطبق گردد.

تذکر: برای آسانی انطباق محور قطعه کار با محور شمش، از صفحه زاویه دار استفاده میشود.

ج) اگر قطعه کار روی شمش نماییست، با استفاده از موم، قطعه کار را روی آن استوار کنید، ولی موازن باشید که موم وارد سطح تماس قطعه کار با شمش نشود.

د) پایه ساعت اندازه گیری را میزان کنید. ساعتی با دقیقه 0.0025 میلیمتر مناسب است.

ه) دوسر قطعه کار را با ساعت آزمایش کنید، و اگر تراز نیست ارتفاع تکه های اندازه گیری را تنظیم کنید. ارتفاع تکه های اندازه گیری را یادداشت کنید.

و) زاویه حقیقی را حساب کنید:


$$\text{ارتفاع تکه های اندازه گیری} = \frac{\sin \theta}{طول خطالمرکزین غلطکها}$$

موارد دیگر استعمال خط کش سینوسی

۱ - خط کشی سینوسی مرغکدار

با استفاده از مرغک هایی که بر روی این خط کش سوار شده اند، می توان زاویه اندازه گیرها و محورهای مخروطی و همچنین هم مرکز بودن سطوح دو طرف آنها را بررسی کرد.

خط کش سینوسی مرغکدار

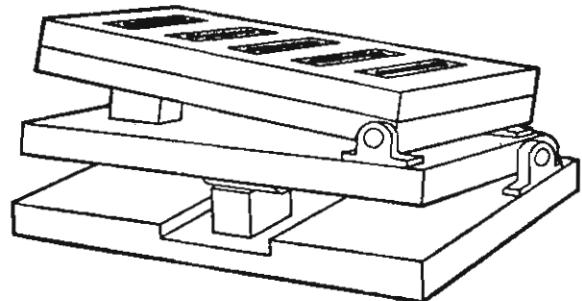

صفحه سینوسی اونیورسال

نوع دیگر خط کش سینوسی صفحه سینوسی اونیورسال است.

اندازه گیری با استفاده از نورافکن

با استفاده از نورافکن های گوناگون اندازه گیری های مختلفی انجام پذیر است.

دندانه های پیچها ، چرخ های دندانه دار ، تیغه های فروساير اشکال پیچیده هندسی را با اين وسیله می توان اندازه گیری کرد . (تصویر بزرگ اين وسائل روی پرده منعکس می شود و آنکاه اندازه گیری بوسیله میکرومتر با مقایسه با شابلون و نقشه اصلی صورت می گیرد) .

حدود بزرگ نمائی این نورافکن ها بین 5 تا 10 برابر می باشد .

بعضی نورافکن ها دارای دو نوع روشنائی می باشند ، دیاسکوپیک و اپیسکوپیک . روشنائی دیاسکوپیک برای اندازه گیری قطعه کارهای نازک ، دندانه ها و محورها بکار برده می شود ، ولی روشنائی اپیسکوپیک برای اندازه گیری قطعه کارهای ضخیم .

اندازه گیری طولی و زاویه ای

۱- انتخاب و سوار گردن علیمی

الف - سطح تقریبی نمای طولی یا عرضی جسم را که تصویرش باید منعکس شود حساب کنید .

ب - سطح تقریبی پرده را حساب کنید .

ج - بزرگ نمائی مناسب انتخاب کنید .

سطح پرده

قاعده عمومی برای بزرگ نمائی = سطح نمای طولی یا عرضی

تذکر : با بزرگ نمائی کم تصویر بدست آمده


دقیق تر است ، اما دقت اندازه گیری آن کم می شود .


با بزرگ نمائی زیاد ، تصویر چندان دقیق نیست ولی

دقت اندازه گیری آن بیشتر می شود .

د - علمی را به نورافکن بسته و آنرا روشن کنید .

تذکر : بعضی از لامپهای نورافکن ها بلا فاصله روشن نمی شوند .

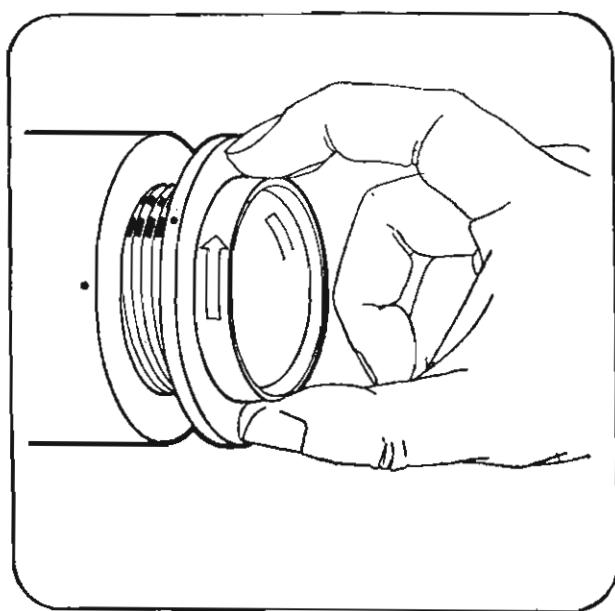

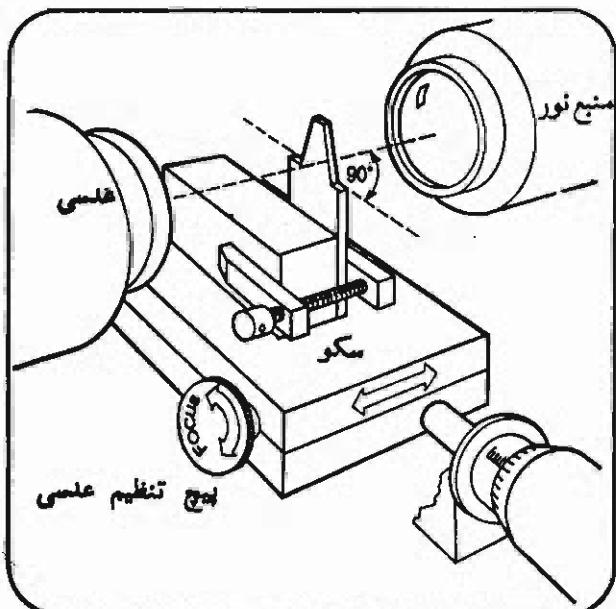

۳ - قراردادن قطعه کار روی سکوی نورافکن
قطعه کار را معمولاً بوسیله قالبهاي ۷ شکل، فیکسجر،
موم یا مرغک روی سکو موارد میکنند.
الف - قطعه کار و سکو را تمیز کنید و قطعه کار را
با وسیله‌ای مناسب روی سکو قرار دهید.

تذکر:

- ۱ - موقع اندازه‌گیری‌های طولی، باید قطعه کار را با محور حرکت سکو میزان کرد.
- ۲ - در نورافکن‌هایی که سکوی قابل گردش دارند، باید قبل از اندازه‌گیری، سکو را به محور علیسی عمود کرد.

۴ - میزان گردن علیسی و مأخذ تصویر

الف - با حرکات طولی و عرضی، قطعه کار را طوری قرار دهید تا نمای طولی آن در میسر نور قرار گیرد و بدین ترتیب تصویر کامل آن منعکس شود.

ب - علیسی را میزان کنید تا تصویر دقیقی بدست آید.

تذکر: موقع منعکس کردن تصویرهای قطعات بزرگ و ضخیم دقت تصویر کم میشود.
ج - خط پرده را با سکو میزان کنید.



ا) نقطه‌ای را در تصویر نمای طولی در نظر بگیرید و آنرا با مرکز خط قطع شده میزان کنید.

ب) سکو را افقی حرکت دهید تا نقطه در نظر گرفته شده در انتهای لبه پرده قرار گیرد. جای نقطه نسبت به خط پرده را ملاحظه کنید و با تنظیم نقاله پرده، نقطه را با خط پرده منطبق کنید.




ج) سکو را حرکت دهید تا نقطه در جایی روی روی حالت قبلی خود قرار گیرد. اگر لازم باشد، دوباره تنظیم کنید.

د) تصویر را در تمامی عرض پرده میزان کنید.
ه) با استفاده از حرکات افقی و عمودی سکو، خط مأخذ در تصویر را با خط افقی پرده منطبق کنید، و اگر لازم باشد، جای قطعه کار را نیز تنظیم کنید.
ه) انطباق خط مأخذ با خط افقی پرده را آزمایش کنید.

و) درجه بندی عمودی را روی صفر تنظیم کنید.

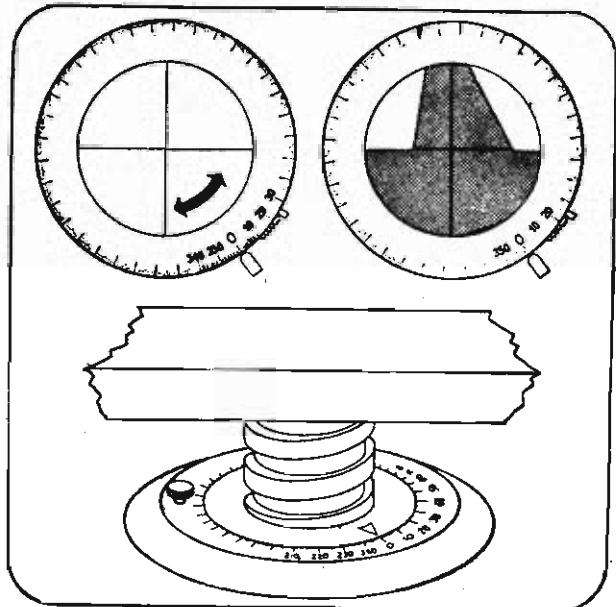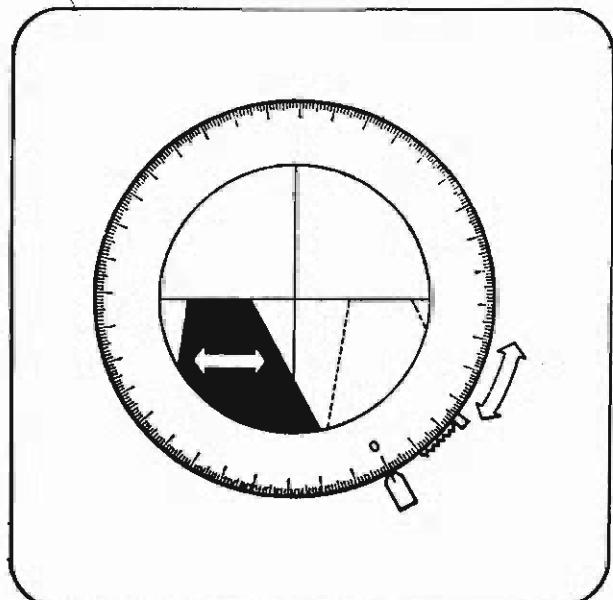

۴- سرفعن اندازه‌ها

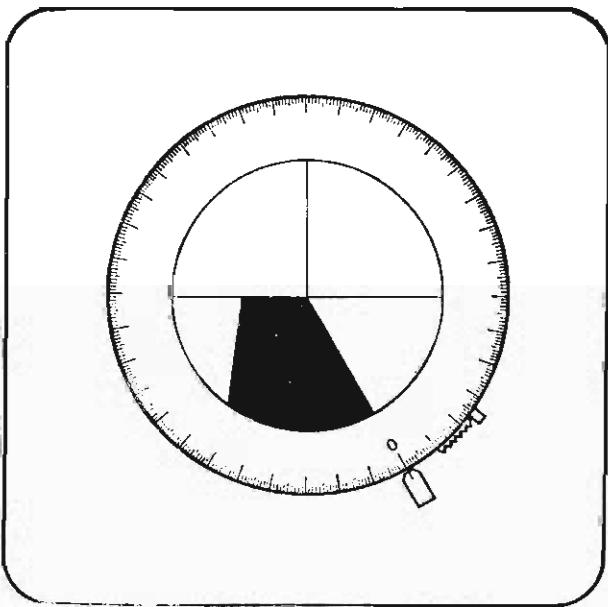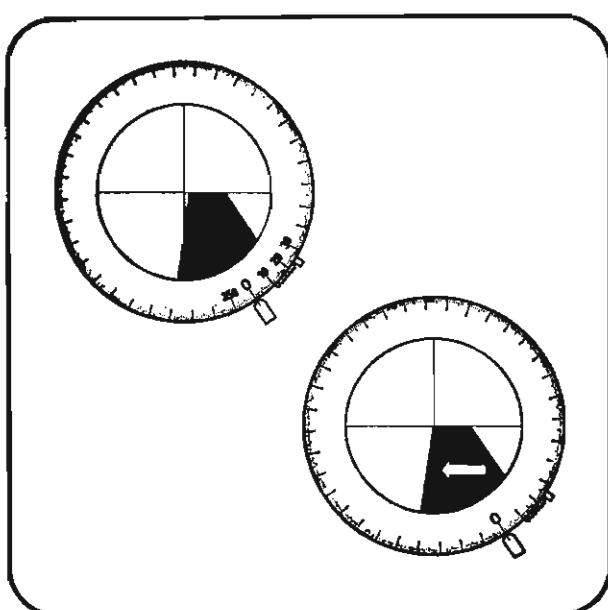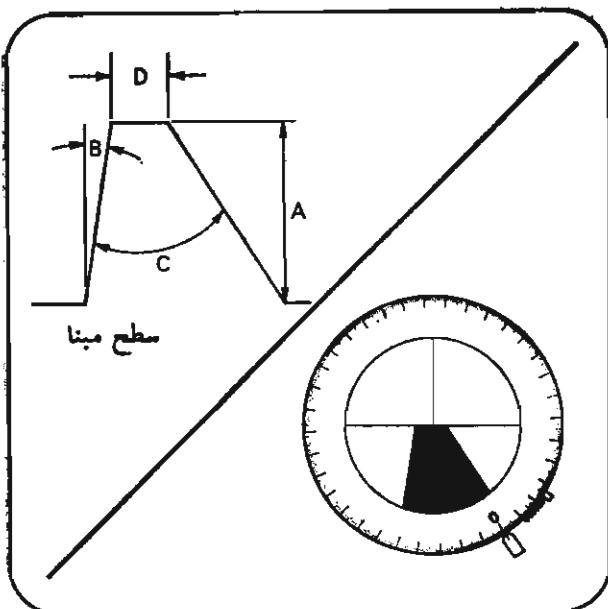

الف) ارتفاع A را اندازه بگیرید.

۱) سکو را پائین یاورید تا خط بالای نمای طولی تصویر درهاین خطافقی هرده قرار گیرد. سکو را بالا ببرید تا خط بالای تصویر با خط هرده منطبق شود.

۲) عدد روی درجه بندی عمودی را یادداشت کنید.

۳) ارتفاع A را بحسب آورید.

ب- طول D را اندازه بگیرید.



۱) سکو را درجهت افقی تنظیم کنید تا گوشه بالای تصویر با نقطه تقاطع دو خط روی هرده منطبق شود. تذکر: اگر گوشه قطعه کار تیز نیست، این تنظیم تقریبی انجام میشود.

۲) انطباق دو نقطه را آزمایش کنید، عدد روی میکرومتر افقی را یادداشت کنید.

۳) با حرکت دادن سکو درجهت افقی، گوشه دیگر تصویر را با نقطه تقاطع دو خط روی هرده منطبق کنید.

۴) انطباق دو نقطه را آزمایش کرده، عدد میکرومتر را یادداشت کنید.

۵) طول D را اختلاف دو عدد یادداشت شده حساب کنید.

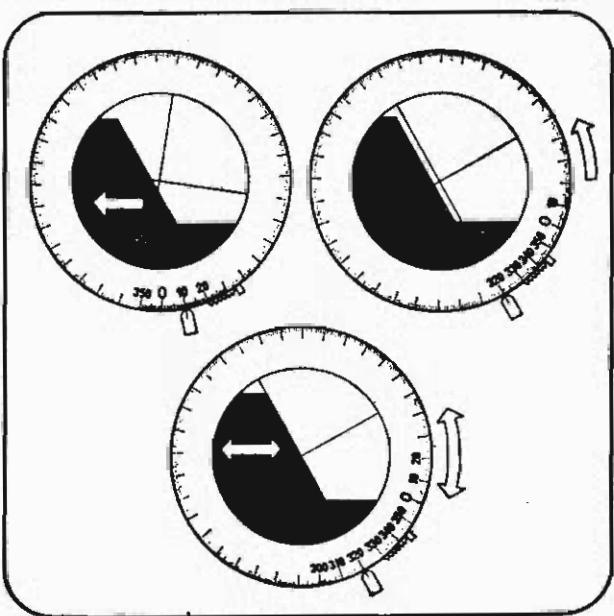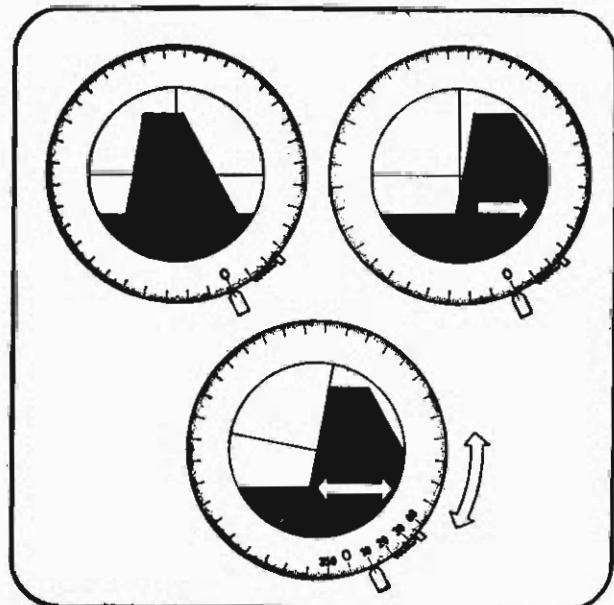

- ج) زاویه B را حساب کنید.
- ۱) با حرکت دادن سکو درجهات عمودی و افقی، تمام تصویر نمای طولی جسم را روی پرده آورید.
 - ۲) سکو را افقی حرکت دهید تا سطح شیب دار در وسط پرده قرار گیرد.
 - ۳) نقاله پرده را باز کنید و پرده را به جرخانید تا خط عمود پرده تقریباً با کناره دندانه منطبق شود.
 - ۴) با حرکت دادن سکو و چرخاندن نقاله سطح شیب دار و خط پرده را باقت منطبق کنید.
 - ۵) درجه روی نقاله را یادداشت کنید.
 - ۶) زاویه C را حساب کنید.
 - ۷) زاویه B را یادداشت کنید.
 - ۸) سکو را بطور افقی حرکت دهید تا کناره دیگر دندانه در وسط پرده قرار گیرد.
 - ۹) نقاله را به جرخانید تا سطح شیب دار و خط پرده تقریباً منطبق شوند.
 - ۱۰) با حرکت دادن سکو و چرخاندن نقاله، سطح شیب دار و خط پرده را باقت منطبق کنید.
 - ۱۱) درجه روی نقاله را یادداشت کنید
 - ۱۲) زاویه C را از تفاوت دو زاویه‌ای که قبل یادداشت کرده‌اید حساب کنید.

مقایسه با نقشه بزرگ شده

مقایسه با نقشه بزرگ شده یکی از مؤثرترین روشها برای بررسی مطابقت نمای طولی با مشخصات است. برای این کار معمولاً از کاغذی که چروک نمی‌شود یا از شابلون فلزی استفاده می‌کنند

- ۱- انتخاب و سوارگردان عدسی
- الف) یک عدسی با بزرگ نمای مناسب انتخاب کنید که با آن بتوان تمام نمای طولی را روی پرده منعکس کرد.
- ۲- رسم کردن نمای طولی بزرگ شده
 - الف) تمام اندازه‌های طولی را در بزرگ نمای ضرب کنید.
 - تذکر: نقشه بزرگ شده باید باقت و بطریقه رسم هندسی رسم شود.
- ۳- قطعه کار را روی سکوی نورافکن قرار دهید
- ۴- عدسی را میزان کنید تا تصویر روشنی منعکس شود.
- ۵- مقایسه تصویر نمای طولی با نقشه

الف) نقشه را روی تصویر قرار دهید.

ب) خطاهای مأخذ را منطبق کنید.

ج) نقشه را طوری تنظیم کنید که تمام تصویر با آن منطبق شود.


د) مقدار خطاهای را تعیین کنید.

تذکر:

۱) اگر از بزرگ نمائی زیاد استفاده میشود، میتوان خطاهای طولی را باخط کش اندازه گرفت.

۲) با بزرگ نمائی کم از حرکات سکو میشود استفاده کرد.

۳) برای خطاهای زاویه ای از نقاله پرده استفاده کنید.

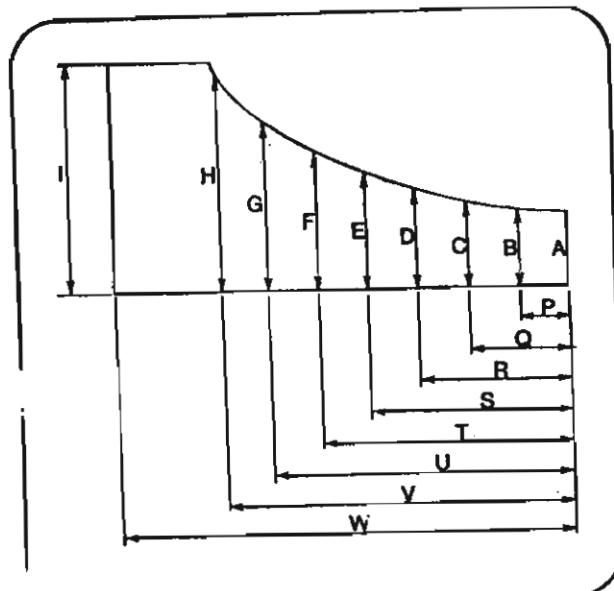

اندازه گرفتن مختصات بوسیله انعکاس

۱- انتخاب وسوار کردن عدسی

برای نوع قطعه کاری که در شکل نشان داده شده است، لزومی ندارد که تمام تصویر آنرا منعکس کنیم. میتوان عدسی را انتخاب کرد که بزرگ نمائی آن حداقل بوده و تصویرش بادقتی که مورد نظر است مطابق باشد.

۲- سوار کردن قطعه کار روی سکوی نورافکن

الف) سطح سکو قطعه کار را تمیز کنید.


ب) دو ترکیب تکه اندازه گیری درست کنید.

ج) مطمئن شوید که سکو بر محور علیعی عمود باشد.

د) قطعه کار و دو ترکیب تکه اندازه گیری را طبق شکل روی سکو سوار کنید. میتوان قطعه کار را بوسیله تکه ای چهار گوش روی سکو سوار کرد.

تذکر: قطعه کار را معکم روی ترکیبها تکه اندازه گیری قرار دهید.

ه) قطعه کار را با محور مسیر حرکت افقی سکو میزان کنید.

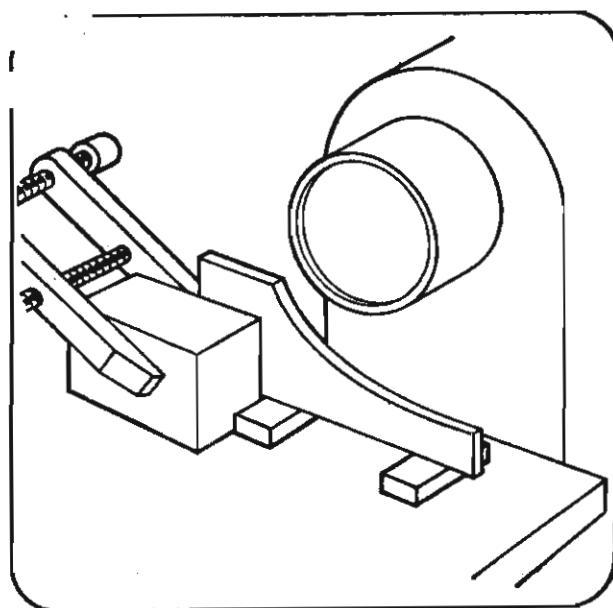

و) نورافکن را روشن کنید.

ز) علیسی را تنظیم کنید تا تصویر دقیقی منعکس

شود.

۳- بررسی میزان بودن خطهای روی پرده

الف) با حرکت دادن سکو در جهات عمودی و افقی، سطح بالای تصویر را با خط افقی پرده منطبق کنید.

ب) نقطهای را در سطح بالای تصویر در نظر بگیرید و سکو را حرکت دهید تا این نقطه تمام عرض پرده را بپیماید. این عمل همراه با تنظیم نقاله صورت میگیرد تا خط افقی پرده با حرکت سکو در یک صفحه قرار گیرد.

۴- منطبق کردن خطهای مأخذ تصویر با خطهای روی پرده

الف) سکو را در جهت عمودی حرکت دهید و خط مأخذ پائین تصویر را با خط افقی پرده منطبق کنید.

ب) درجه‌بندی عمودی را روی صفر تنظیم کنید.

ج) با حرکت دادن سکو در جهت افقی، سطح عمودی تصویر را با خط عمودی پرده منطبق کنید.

د) میکرومتری را که در جهت افقی حرکت میکند روی صفر قرار دهید.




ه) با حرکت دادن سکو در جهات عمودی و افقی، خطهای مأخذ تصویر را با دو خط پرده منطبق کنید. عدد روی میکرومتر و درجه‌بندی را بررسی و روی صفر تنظیم کنید.



۵- اندازه‌گیری

الف) مختصات A را اندازه بگیرید.

۱) سکو را در جهت عمودی حرکت دهید و گوشه تصویر را با نقطه تقاطع خطهای روی پرده منطبق کنید.

۲) عدد درجه‌بندی عمودی را بررسی کرده، مختصات A را یادداشت کنید.

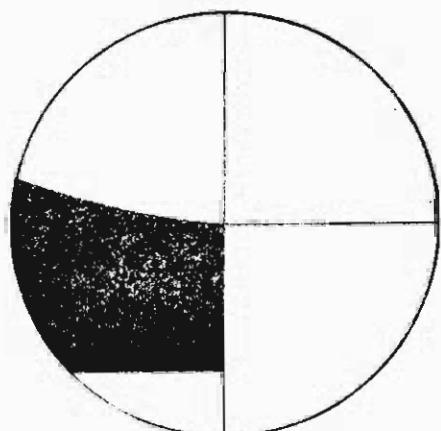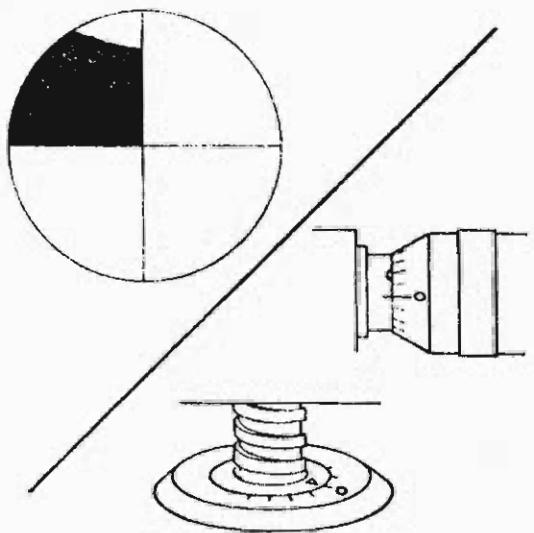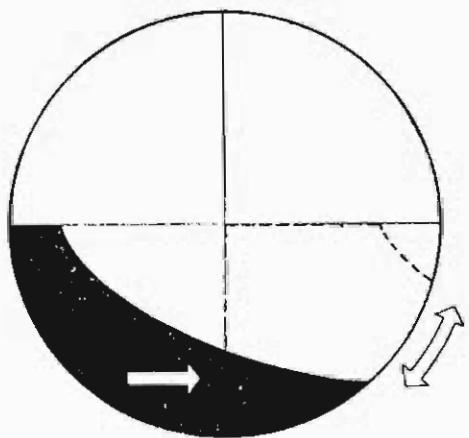

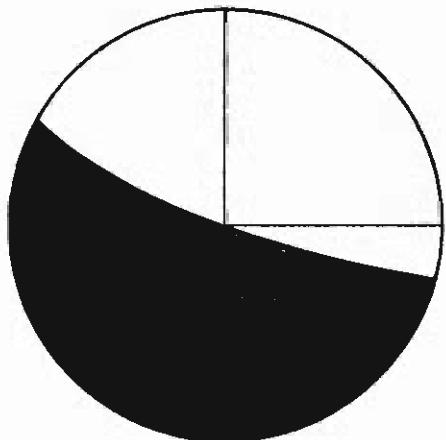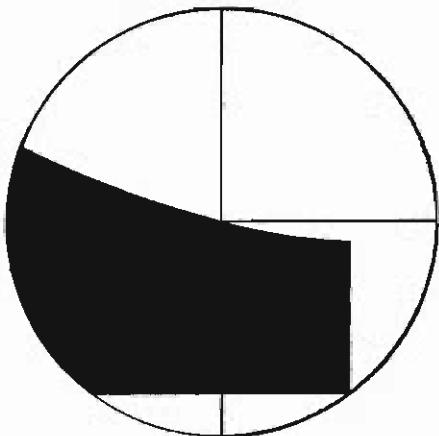


- ب) مختصات B را اندازه بگیرید.
- ۱) با حرکت افقی سکو، فاصله P را تنظیم کنید.
عدد روی میکرومتر را بررسی کنید.
 - ۲) با حرکت دادن سکو در جهت عمودی، نقطه روی تصویر را با نقطه تقاطع خطهای روی پرده منطبق کنید.
 - ۳) عدد درجه‌بندی عمودی را برای مختصات B بررسی کرده یادداشت کنید.

- ج) مختصات C را اندازه بگیرید.
- ۱) با حرکت دادن سکو در جهت افقی، فاصله Q را تنظیم کنید.
 - تذکر : عدد روی میکرومتر را بررسی کنید.
فاصله Q را از صفر حساب کنید.
 - ۲) با حرکت دادن سکو در جهت افقی نقطه روی تصویر را با نقطه تقاطع خطهای روی پرده منطبق کنید.
 - ۳) عدد درجه‌بندی عمودی را برای مختصات C بررسی کرده یادداشت کنید.
 - د) این عمل را برای بقیه مختصات تکرار کنید.

اندازه‌گیری دندانه‌های پیچ و مهره

اندازه‌گیری دندانه‌ها کمی پیچیده است، زیرا روش‌های اندازه‌گیری با مشخصات تعیین شده برای پیچ تغییر می‌کند. پیچ از هفت قسمت تشکیل می‌شود، و خطای در هر یک از این قسمت‌ها ممکن است باعث رد شدن قطعه کاری که تحت بازرگانی است بشود. این هفت قسمت عبارتند از :

- ۱- قطر خارجی
- ۲- قطر داخلی
- ۳- گام
- ۴- قطر متوسط
- ۵- زاویه دندانه
- ۶- شکل سر دندانه
- ۷- شکل پای دندانه

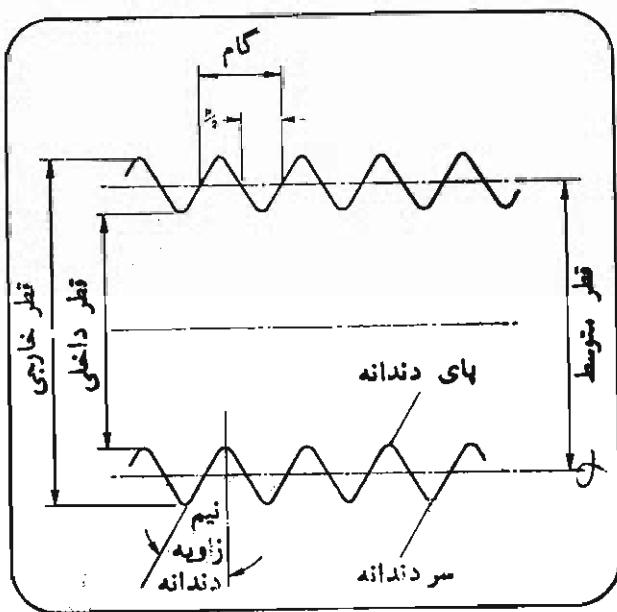

اندازه گرفتن قطر خارجی، قطر داخلی و قطر متوسط بوسیله میکرومتر

اندازه گرفتن دندانه های خارجی

۱- اندازه گیری قطر خالجی

الف) میکرومتر را انتخاب کرده فکهای آنرا تمیز کنید. قطعه کار را نیز تمیز کنید.

ب) قطر را اندازه بگیرید. مطمئن شوید که اندازه گیری عمود بر محور پیچ انجام شود.

ج) اندازه را یادداشت کنید.

د) اندازه گیری را در تمام طول پیچ ادامه دهید تا موازی بودن پیچ معلوم شود.

ه) پیچ را ۹۰ درجه بچرخانید و دوباره اندازه بگیرید تا گردی پیچ نیز بررسی شود.

و) قطر حداقل و حداً کثر را بدست آورید.

تذکر: برای اطمینان حاصل کردن از عمود بودن فکهای میکرومتر با محور پیچ، یکی از فکها باید حداقل با دو دندانه پیچ در تماس باشد. در مواردی که این کار امکان پذیر نیست، از تکه اندازه گیری استفاده میشود.

۲- اندازه گیری قطر داخلی

برای اندازه گرفتن قطر داخلی پیچ، از تکه شکل یا از منشوری با اندازه ای معین استفاده میشود.

تذکر: میکرومترهای ویژه ای وجود دارند که فکهای آنها ۷ شکل بوده و اندازه گیری بوسیله آنها مستقیماً انجام میشود.

الف) منشوری که با گام پیچ مناسب باشد انتخاب کنید.



تذکر: به جدول اندازه های منشور و گام مراجعه کنید.

ب) منشور را تمیز کنید.

ج) منشور را در شیار پیچ قرار دهید و آنرا با انگشت وسط و سایه نگهدارید.


د) با میکرومتر از روی منشور اندازه بگیرید و مطمئن شوید که میکرومتر بر محور پیچ عمود است.

ه) اندازه را یادداشت کنید.

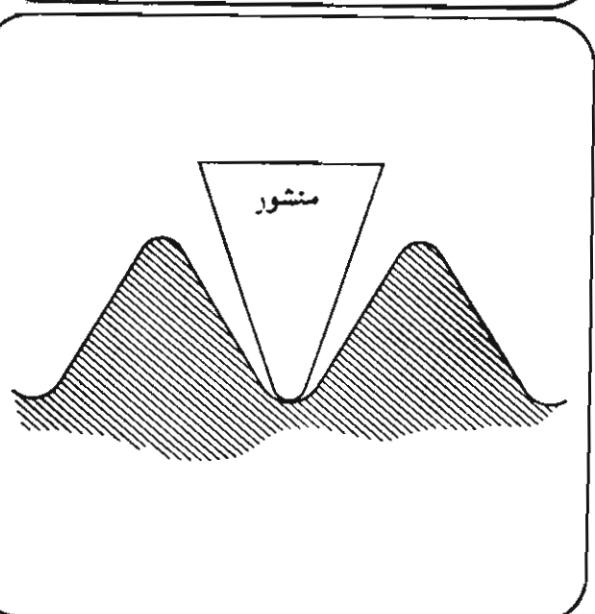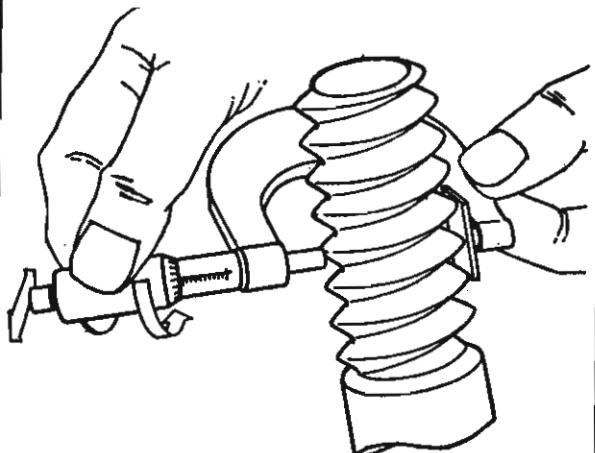


شكل دندانه

رقم انجمن مهندسين انگلستان B.A. No.	گام در سیستم متری METRIC (به میلیمتر)	استاندارد بین المللی ویتورد UNIFIED, B.S.W تعداد دندانه (در ۱ اینچ)	معرف اندازه منشور
9-16	1.0-1.25	56-44	A
3- 8	1.5-2.25	40-28	B
0- 2	2.5-4.75	26-14	C
	5.0-6.0	12-4	D

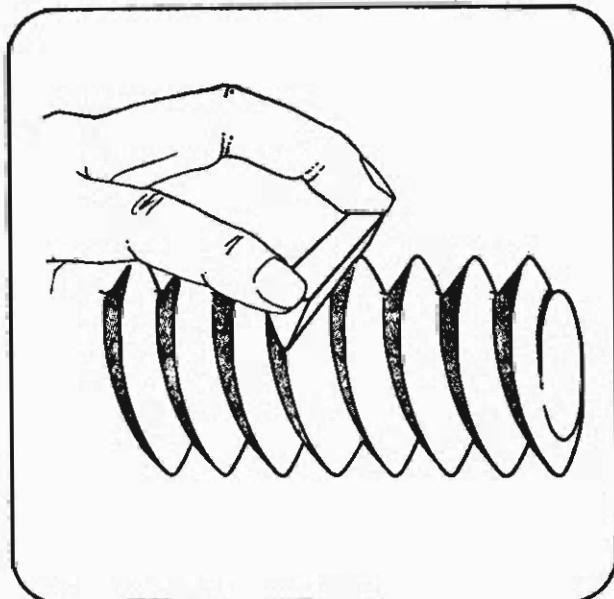

- و) در درازی پیچ اندازه بگیرید تا موازی بودن پیچ آزمایش شود .
 ز) پیچ را ۹۰ درجه بچرخانید و اندازه بگیرید تا گردی پیچ نیز بررسی شود .
 ح) اندازه حداقل و حداکثر را بدست آورید .
 ط) منشور را بردارید .
 ی) طول منشور را اندازه گرفته یادداشت کنید .
 ک) قطر داخلی را از معادلات زیر حساب کنید .

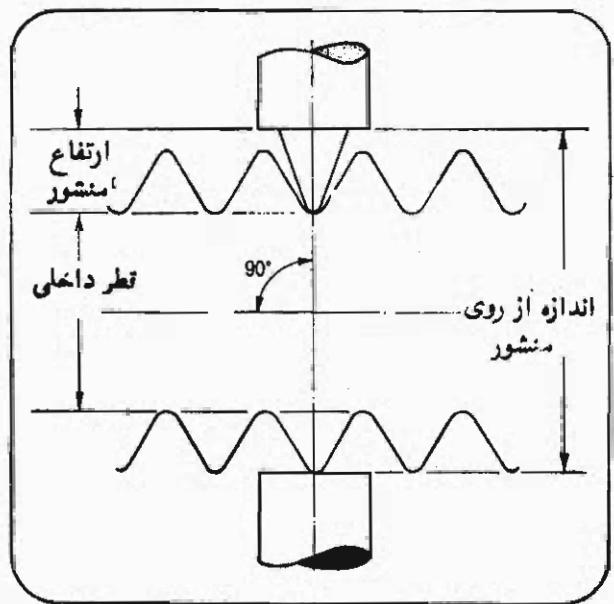


- ۱) عمق دندانه - قطر خارجی - (اندازه از روی منشور - ارتفاع منشور) .
 ۲) قطر داخلی - قطر خارجی - ۲ (عمق دندانه) .
 تذکر : حداقل و حداکثر قطر داخلی را حساب کنید .

۳- اندازه گیری قطر متوسط


برای اندازه گیری دقیق قطر متوسط از سه میله با اندازه های مساوی استفاده می شود . برای اندازه گیری پیچه ائی که شکل و گامه ای گوناگون دارند از میله های مختلفی استفاده می شود . مناسب ترین میله برای اندازه گیری پیچ را « بهترین اندازه » مینامند . این میله ها طبق شکل در شیار پیچ قرار می گیرند و اندازه گیری از روی میله ها انجام می گیرد . برای اینکه اندازه گیری در زاویه ۹۰ درجه با محور پیچ انجام شود ، از سه میله استفاده می شود .

- الف) میکرومتر را انتخاب کرده فکه ای آنرا تمیز کنید .
 ب) سه میله با اندازه مناسب انتخاب کنید .

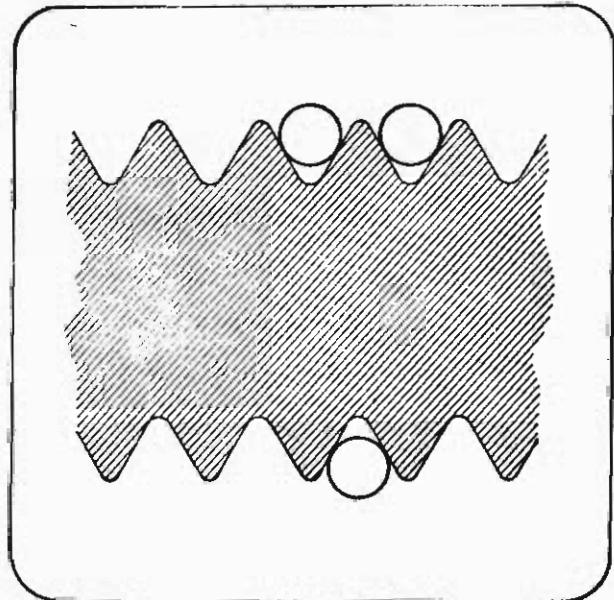


تذکر: برای اندازه‌های حداقل و حداکثر میله‌ها، برای دندانه‌های مختلف به جدول مراجعه کنید. میله «بهترین اندازه» میله‌ای است که با قطر متوسط، تماس پیدا کند.

ج) میله و دندانه‌ها را تمیز کنید.

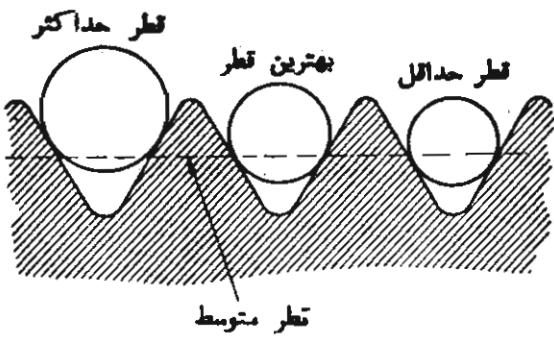

قطر حداقل	قطر حداکثر	بهترین قطر	قطر حداقل
0.505p	0.577p	1.010p	استاندارد بین‌المللی UNIFIED
0.506p	0.564p	0.853p	استاندارد ویتورت B.S.W
0.498p	0.546p	0.730p	انجمن مهندسان انگلستان B.A.
0.505p	0.577p	1.010p	سیستم متری METRIC

د) دو میله را در دو دندانه مجاور قرار دهید و
آلت میکرومتر آنها را نگهدارید.
۱۰- دو میله دیگر قرار دهید

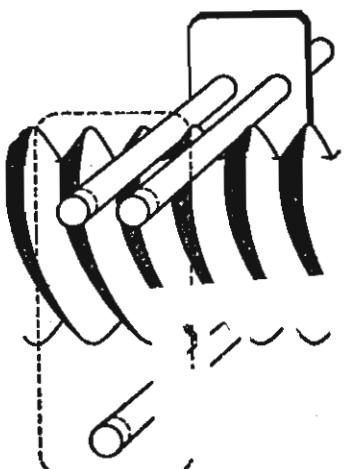

ح) بیچ را در اطراف و در درازا اندازه بگیرید تا
موازی بودن بدنه و گردی بیچ برسی شود. اندازه‌های
حداکثر و حداقل را یادداشت کنید.

ط) قطر متوسط را از معادلات زیر حساب کنید:
قطر متوسط :

$$D + 0.8866p - 3dw = \begin{cases} \text{برای I.S.O. UNIFIED} \\ \text{برای I.S.O. METRIC} \end{cases}$$

برای استاندارد ویتورت = $D + 0.9605p - 3.1657dw$

برای استاندارد انگلیسی = $D + 1.1363p - 3.4829dw$


اندازه از روی میله‌ها = D

قطر خارجی = d

گام = p


قطر میله‌ها = dw

ی) حداکثر و حداقل قطر متوسط را حساب کنید.

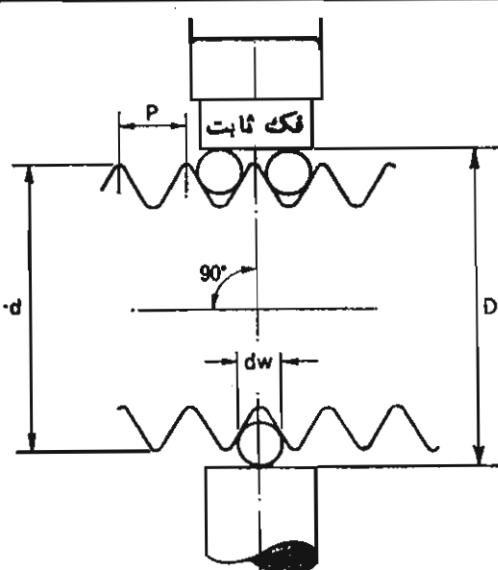


اندازه‌گیری زاویه و شکل پیچ

زاویه دندانه معمولاً بوسیله نورافکن اندازه‌گیری می‌شود. تصویر بزرگ دندانه را روی پرده منعکس کرده، آنگاه زاویه را بکمک نقاله پرده اندازه‌گیری می‌کنند. این کار ممکن است با مقایسه با نقشه یا شابلون نیز انجام گیرد. برای بدست آوردن تصویری دقیق، شعاع تور باید با زاویه هادی مارپیچ دندانه میزان باشد.

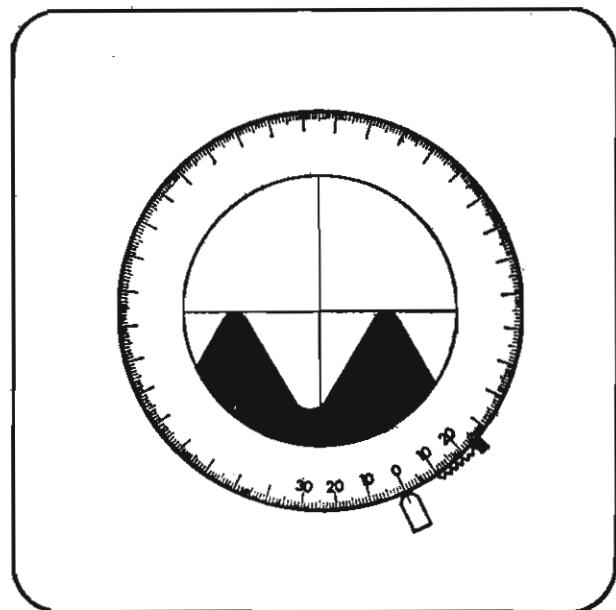

۱- آماده کردن قطعه کار برای اندازه‌گیری با نورافکن

- الف) با در نظر داشتن بزرگنمایی مورد نظر علی‌الله را انتخاب و سوار کنید.
- ب) قطعه کار را تمیز و روی سکوی نورافکن سوار کنید.
- ج) نورافکن را روشن کنید.
- د) جای قطعه کار را تنظیم کنید تا تصویر سر دندانه‌ها با خط افقی پرده منطبق شود.

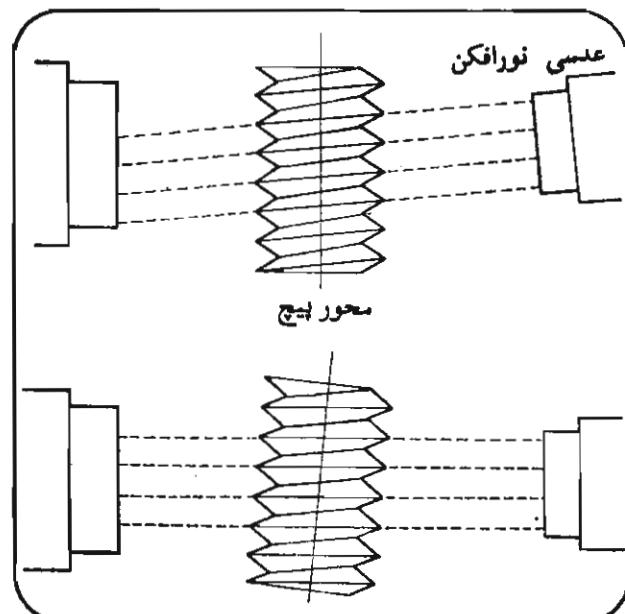

- ه) تصویر را روی پرده حرکت دهید تا خط افقی پرده با جهت حرکت سکوی موازی شود.
- و) نقاله پرده را روی صفحه آورید.
- ز) قطعه کار یا شعاع نور را طوری تنظیم کنید که شعاع نور با زاویه‌های ماده پیچ دندانه میزان شود.
- ح) علی‌الله را میزان کنید تا تصویر دقیقی منعکس شود.

- ط) انطباق سر دندانه‌ها را با خط افقی پرده بررسی کنید و اگر لازم باشد دوباره تنظیم کنید.
- تذکر: تنظیم شعاع نور بر تنظیم قطعه کار ترجیح داده می‌شود.

۳- اندازه‌گیری زاویه دندانه

روش اول: استفاده از سکوی قابل تنظیم.

الف) نقاله پرده را باز کنید و پرده را بچرخانید تا خط عمودی پرده با یکی از کناره‌های دندانه تقریباً موازی شود.

ب) با حرکت دادن سکو در جهت افقی، خط کناره دندانه را با دقت با خط عمودی پرده منطبق کنید.




ج) درجه روی نقاله را یادداشت کنید.

د) نقاله پرده را بچرخانید تا خط عمودی پرده با دیواره دندانه روی رو تقریباً موازی شود.

ه) با حرکت دادن سکو در جهت افقی، کناره دیگر دندانه را با دقت با خط عمودی پرده منطبق کنید.

و) درجه روی نقاله را یادداشت کنید.

ز) جمع این دو زاویه، زاویه کل دندانه را میدهد.

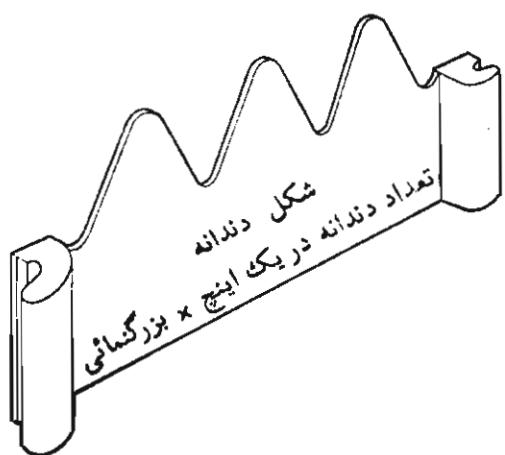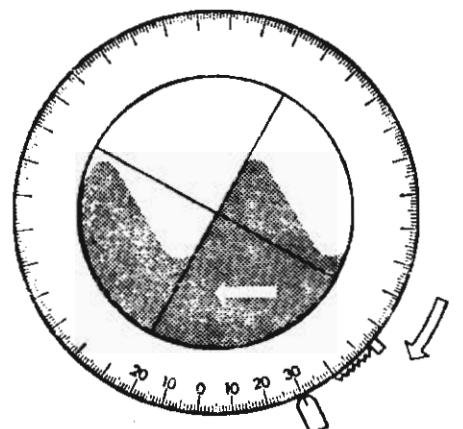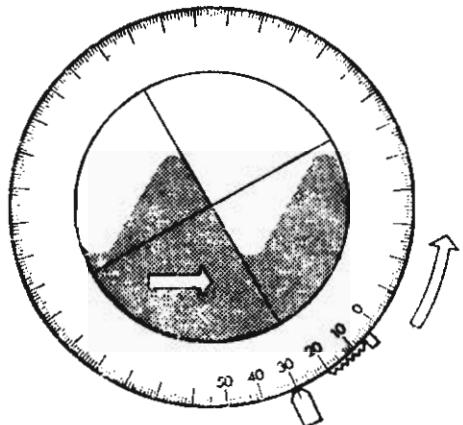

روش دوم: استفاده از نقشه بزرگ شده یا شابلون. بررسی نیم زاویه دندانه بوسیله نقشه بزرگ شده این سهولت را ایجاد میکند که میتوان شکل سر دندانه و پای دندانه را نیز بررسی کرد. (در موارد بسیاری که دقت زیاد لازم نیست، قطرهای دایره‌های تماس داخلی و خارجی نیز قابل بررسی است).

الف) با در نظر گرفتن مقایسه که تصویر بیچ و گام بزرگ شده است ، نقشه یا شابلون مناسب انتخاب کنید.

ب) شابلون را روی پرده قرار دهید و سر دندانه هارا منطبق کرده مقایسه کنید.


اندازه گیری گام پیچ

گام پیچ را بوسیله نورافکن میشود اندازه گرفت . چون گام اندازه ای در امتداد محور پیچ است ، محور پیچ باید با شعاع نور ، زاویه ۹۰ درجه داشته باشد .

۱- قطعه کار را آماده کرده روی سکوی نورافکن قرار دهید

الف) مطمئن شوید که محور پیچ بر شعاع نور عمود است .

تذکر : اگر سکوی نورافکن قابل تنظیم است ، سکو را طوری تنظیم کنید که جهت حرکت سکو با محور پیچ موازی باشد .

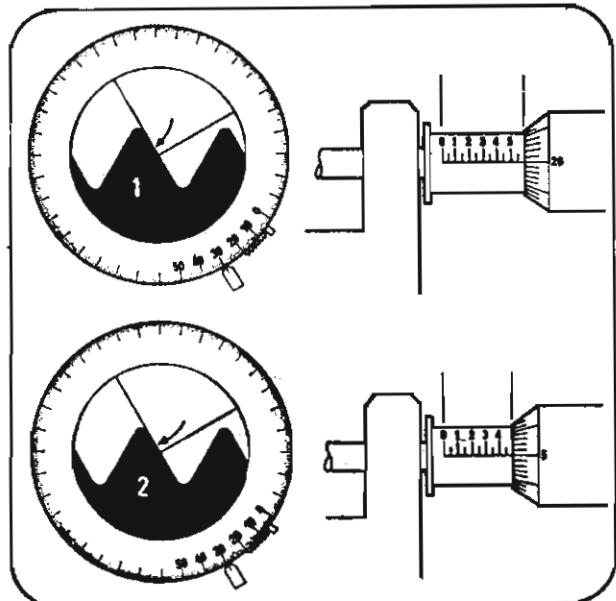

ب) قطعه کار را طوری روی سکو قرار دهید که تصویر آن در وسط پرده منعکس شود . اگر لازم باشد عدسی را تنظیم کنید .

۳- اندازه گیری گام

الف) کناره دندانه را با پکی از خطهای پرده منطبق کنید .

ب) میکرومتر سکو را بخوانید و یادداشت کنید .

ج) با حرکت سکو ، کناره روپرو را با خط پرده منطبق کنید .

د) میکرومتر سکو را بخوانید و یادداشت کنید .


ه) تفاوت دو اندازه گام پیچ را نشان میدهد .

تذکر : موقع اندازه گیری گام را بگیرید و میانگین اندازه هارا حساب کنید .

استفاده از دستگاه اندازه گیری با کشوی متحرک

با وجود دقت بسیار این دستگاهها ، کار کردن با آنها بسیار ساده است ، و این دستگاهها چه در کارگاه و چه برای تهیه استانداردها استفاده میشود . قطر داخلی ، قطر خارجی و قطر دایره تماس را میشود از اندازه هائی که قبل گرفته شده است به آسانی حساب کرد .

تذکر : جابجا کردن این دستگاه باید با دقت و مواظبت انجام گیرد .

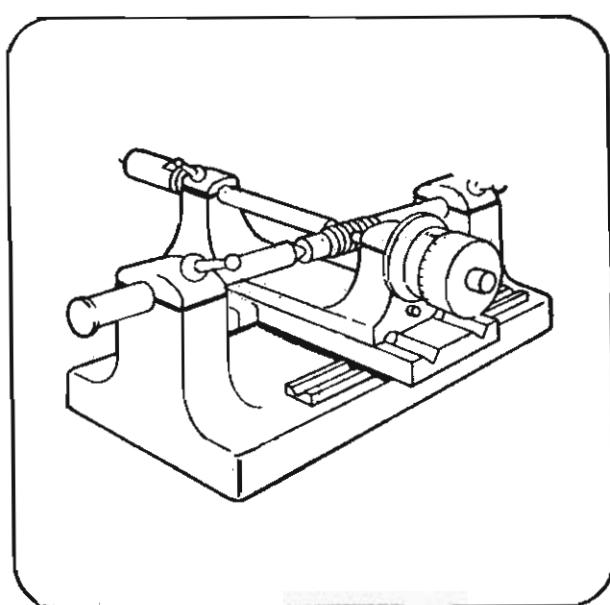

محاسبه قطر خارجی

۱- سوارکردن استوانه روی دستگاه

- الف) استوانه یا میله اندازه‌گیری با اندازه‌ای مشخص (تقریباً به اندازه بیچ) انتخاب و تمیز کنید .
ب) مرغکهای ماشین و فکهای میکرومتر را تمیز کنید .

ج) میکرومتر و ساعت ثابت دستگاه را بازکنید تا استوانه را بتوان بین مرغکها سوار کرد .

د) استوانه را بین مرغکها قرار دهید .

ه) کشوی پائین را طوری تنظیم کنید تا بتوان استوانه را با میکرومتر تماس داد .

و) کشوی بالا را تنظیم کنید تا استوانه با فک میکرومتر تماس پیدا کند . میکرومتر را روی عددی مناسب تنظیم کنید .

ز) ساعت ثابت را تنظیم کنید تا با استوانه تماس پیدا کند و عقربه ساعت با خط ثابت آن در یک امتداد قرار گیرند . ضامن ساعت را بیندید .

ح) میکرومتر را کمی بازکنید و بعد با تنظیم آن عقربه ساعت را با خط ثابت روی ساعت منطبق کنید .

ط) عدد روی میکرومتر را پادداشت کنید .

ی) میکرومتر را بازکرده استوانه را از دستگاه خارج کنید .

۲- سوارکردن قطعه کار روی دستگاه




الف) دندانه‌های قطعه کار و مرغکهای دستگاه را تمیز کنید .

ب) قطعه کار را بین مرغکها قرار دهید .

ج) کشوی پائین را تنظیم کنید تا میکرومتر با یکی از دندانه‌ها درگیر شود .

اندازه‌گیری

الف) درحالیکه فکهای میکرومتر با دندانه قطعه کار در تماس است، میکرومتر را طوری تنظیم کنید که عقربه ساعت با خط ثابت روی آن منطبق شود .

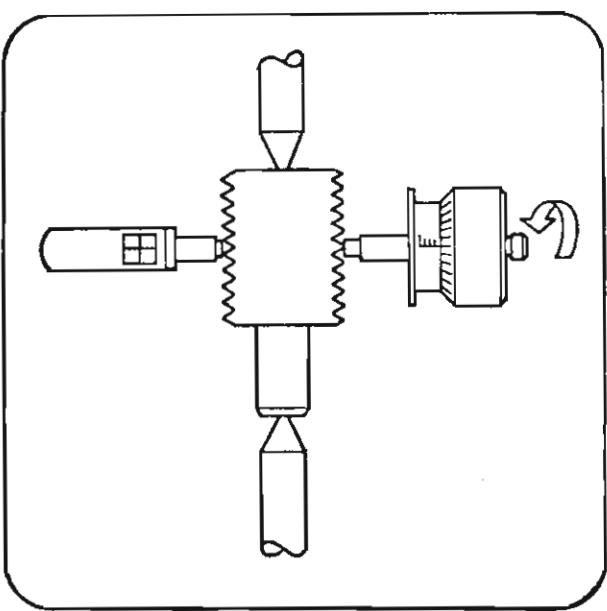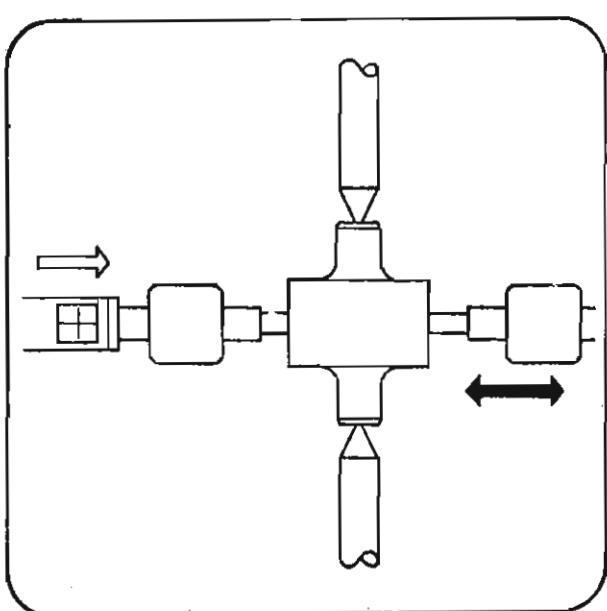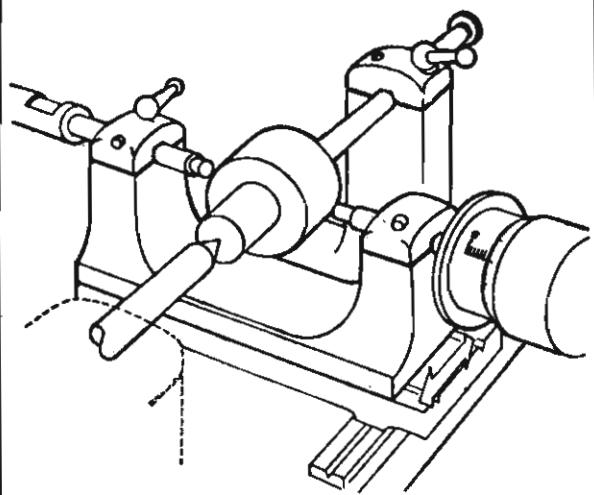

ب) عدد روی میکرومتر را یادداشت کنید.

- ج) درطول و گردآورده بیچ چند اندازه دیگر نیز بگیرید. اندازه حداقل و حداً کثر بدست آمده را یادداشت کنید.
تذکر: در اندازه گیری پیچهای دندانه درشت از تکه های اندازه گیری استفاده کنید.



حساب کردن قطر خارجی

$$\text{قطر استوانه} = D$$

اندازه بدست آمده از روی میکرومتر واستوانه $R =$

اندازه قطعه کاراز روی میکرومتر R_1

(تفاوت بین R و R_1) $= D \pm$ قطر خارجی

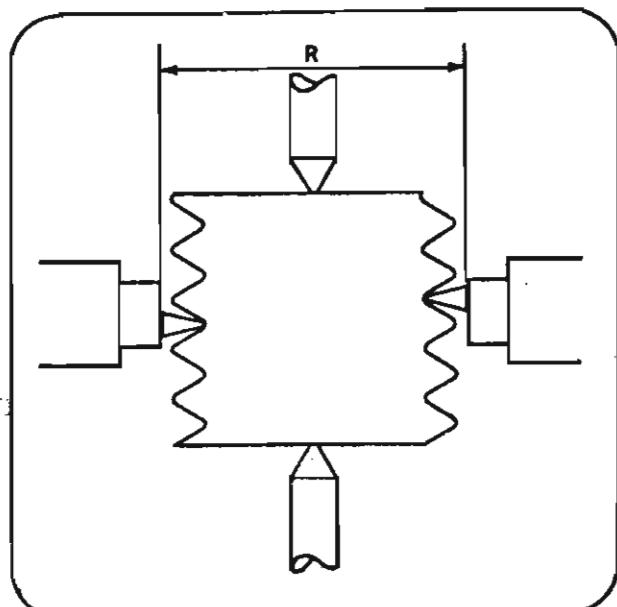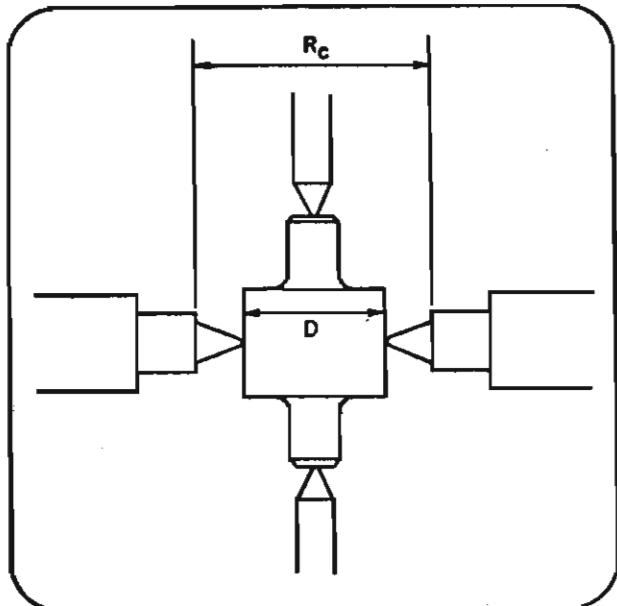

اندازه گیری قطر داخلی

۱- سوار کردن استوانه روی دستگاه

- الف) استوانه تقریباً به اندازه قطر داخلی بیچ انتخاب کرده روی دستگاه سوار کنید.

ب) دو منشور ۷ شکل که با گام بیچ مناسب

پاشند انتخاب کرده تمیز کنید (به جدول مراجعه شود)

ج) منشورها را از قلابی آویزان کرده حرکت دهید تا با استوانه تماس حاصل کنند.

د) با حرکت دادن کشوی بالا، فک میکرومتر را با منشور تماس دهید.

ه) ساعت ثابت را طوری تنظیم کنید تا منشور دیگر نیز بین استوانه و فک ساعت قرار گیرد. عقریه ساعت را تنظیم کنید تا با خط ثابت روی ساعت منطبق شود.

و) میکرومتر را باز کنید و سپس آنرا آهسته بیندید تا عقریه ساعت و خط ثابت روی ساعت منطبق شوند.

عدد روی میکرومتر را یادداشت کنید.

ز) استوانه را از دستگاه خارج کنید.

۲- سوار کردن قطعه کار روی دستگاه

الف) فک میکرومتر را روی دندانه بیچ بیاورید.


ب) منشورها را در دوشیار مقابل هم قرار دهید و با تنظیم میکرومتر آنها را در جای خود نگهدارید.

۳- از روی منشورها اندازه بگیرید

الف) درطول و گردآورده بیچ چند اندازه دیگر بگیرید. حداقل و حداً کثر اندازه ها را یادداشت کنید.

۴- محاسبه قطر داخلی

قطر داخلی - (تفاوت بین R_c و R) $= D \pm$

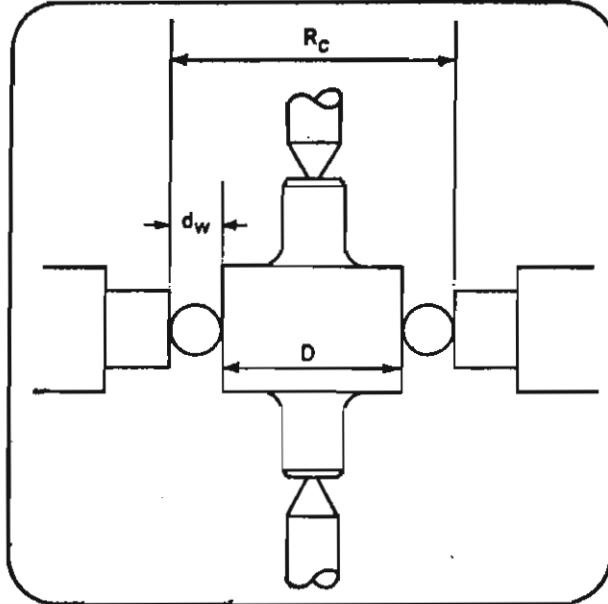

اندازه از روی منشورها و استوانه – R_C

اندازه از روی منشورها و قطعه کار – R

قطر استوانه – D

اندازه گیری قطر متوسط

۱- سوار کردن استوانه روی دستگاه

الف) استوانه ای تقریباً به اندازه قطر متوسط انتخاب و روی دستگاه سوار کنید .

ب) دو میله مساوی و مناسب با گام پیچ انتخاب و تمیز کنید (به جدول مراجعه شود) .

ج) میله ها را از قلاب آویزان کرده حرکت دهید تا با استوانه تماس پیدا کند .


د) با حرکت دادن کشو ، میکرومتر را مقابل میله قرار دهید .

ه) ساعت ثابت را تنظیم کنید تا مقابل میله قرار گیرد .

و) از روی میله ها و استوانه اندازه بگیرید .

ز) اندازه را یادداشت کنید .

ح) استوانه را از دستگاه خارج کنید .

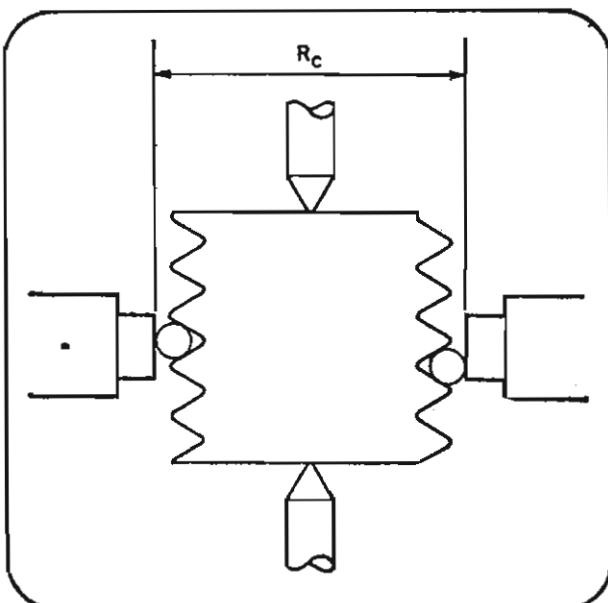

۲- سوار کردن قطعه کار روی دستگاه

الف) میکرومتر را روی دندانه پیچ آورید .

ب) میله را در شیارهای مقابل قرار دهید و با تنظیم میکرومتر آنها را درجای خود نگهدارید .

۳- اندازه گیری از روی میله ها

الف) در طول و گردآوردن پیچ چند اندازه دیگر بگیرید . اندازه حداقل وحدا کثر را یادداشت کنید .

تذکر: برای اندازه گیری پیچ های دندانه درشت از سه میله با تکه های اندازه گیری استفاده میشود .

۴- محاسبه قطرمتوسط E

[تفاوت بین R و ($R_c - \frac{P}{d_w}$)]


قطر استوانه D =

اندازه از روی میله ها و استوانه R_c =

اندازه از روی میله ها و قطعه کار R =

قطرمیله d_w =

گام پیچ P =

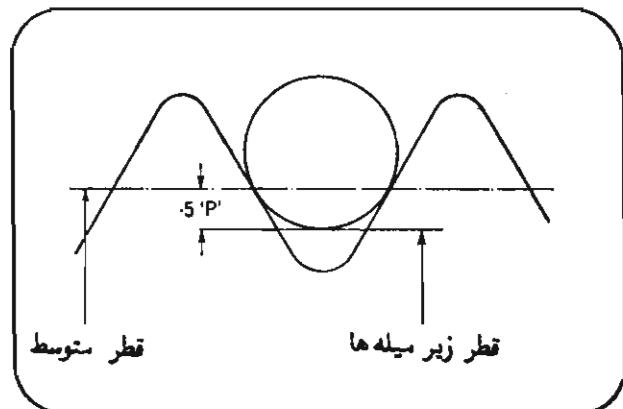

تفاوت بین قطرمتوسط و قطردایره زیرمیله (به شکل مراجعه شود) = «P»

این میله ها با اندازه «P» و قطرمتوسط برای هرگاسی از پیچها عرضه میشوند . اگر مقدار «P» قیدنشده باشد آن را میشود از معادلات زیر حساب کرد .

مقدار «P» برای :

$$0.866 P - d_w = \text{I.S.O. UNIFIED}$$

$$0.866 P - d_w = \text{I.S.O. METRIC}$$

$$0.9605 P - 1.1657 d_w = \text{استاندارد ویورت}$$


$$1.1363 P - 1.483 d_w = \text{استاندارد انگلیسی}$$

اندازه گیری دندانه های داخلی

اندازه گرفتن دقیق دندانه های داخلی کار مشکلی است و معمولاً از روش های مستقیم نمیشود استفاده کرد ، بنابراین باید روش های غیر مستقیم بکار برد .

۱- محاسبه قطر داخلی

قطر داخلی را میشود با بکار بردن روش های زیر حساب کرد :

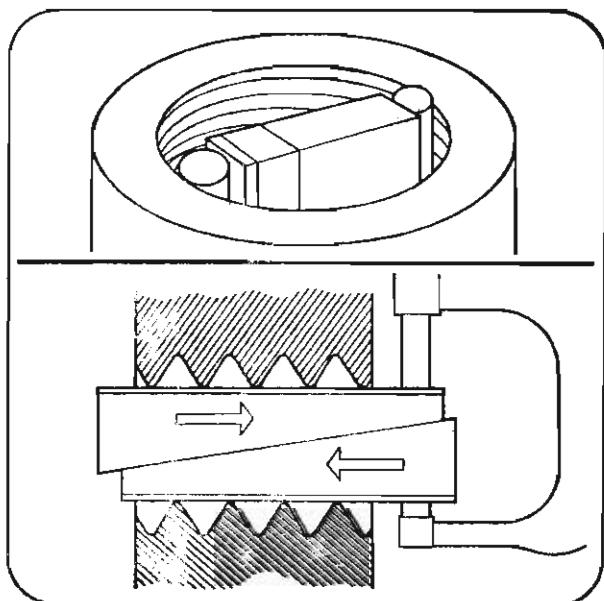

الف) با استفاده از مخروط های موازی و میکرومتر .

ب) با استفاده از غلطک و تکه های اندازه گیری .

استفاده از مخروط های موازی

الف) دندانه ها را تمیز کنید .

ب) مخروط های مناسبی انتخاب کرده تمیز کنید .

ج) مخروط ها را درمehrه قرارداده از دوس رسمی بفشارید .

د) میکرومتر مناسبی انتخاب و تمیز کنید .

ه) از روی مخروط ها اندازه بگیرید . اندازه را یادداشت کنید .

و) مخروطها را 90 درجه بچرخانید و گردی مهره را بروزی کنید .

ز) اندازه حداقل وحداکثر را یادداشت کنید .

ح) مخروطها را ازمهره خارج کنید .

استفاده از تکه اندازه گیری و غلطک

الف) دندانه ها را تعیز کنید . قطعه کار را روی صفحه صافی قرار دهید .

ب) دوغلطک مساوی وبا اندازه مشخص انتخاب و تمیز کنید . آنها را مقابل هم در سوراخ قرار دهید . (مانند شکل) .

ج) اندازه ترکیب تکه های اندازه گیری را از رابطه زیر حساب کنید :

اندازه ترکیب - قطرداخلی - 2 (قطرغلطک)

د) ترکیب تکه های اندازه گیری را بین غلطکها قرار دهید .

تذکر : برای قراردادن ترکیب تکه های اندازه گیری بین غلطکها ، باید آنها را حرکت نوسانی داد . (بدون فشار زیاد ، ترکیب تکه های اندازه گیری را داخل کنید) .


ه) اندازه حداکثر ترکیبی را که بتوان بین غلطکها قرارداد حساب کنید و قطر داخلی را بوسیله آن بدست آورید .

و) ترکیب تکه های اندازه گیری را خارج کنید و گردآورده اندازه های دیگری بگیرید .

ز) اندازه حداکثر وحداقل قطرداخلی را تعیین کنید .

تعیین کردن زاویه گناه و شکل دندانه

زاویه گناه و شکل دندانه را میشود توسط انکاس تصویر قالب ریخته شده دندانه تعیین کرد . برای قالب گیری دندانه میتوان از چگ نرم و موم دندانسازی استفاده کرد .

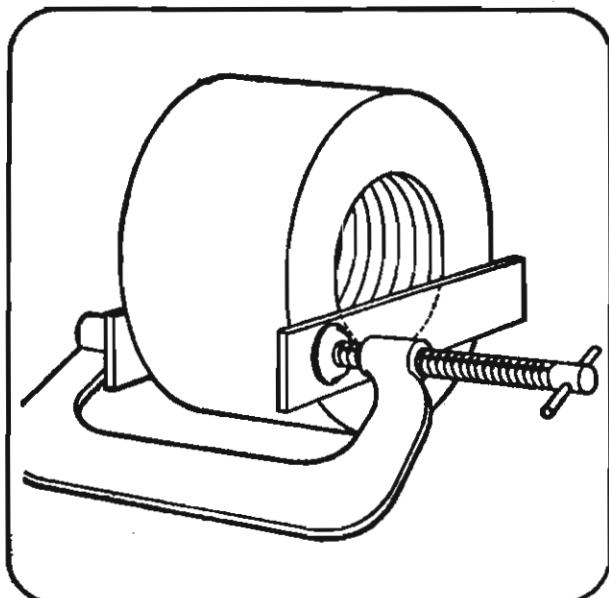


استفاده از چگ بسیار نرم

۱- آماده کردن قطعه کار

الف) دندانه را تعیز کرده با قلم موکمی روغن رقیق روی آن بمالید .

ب) مهره را بین دوفک گیره قرار داده محکم کنید . برای این کار از دوتکه فلزی یا چوبی استفاده میشود . (مانند شکل)

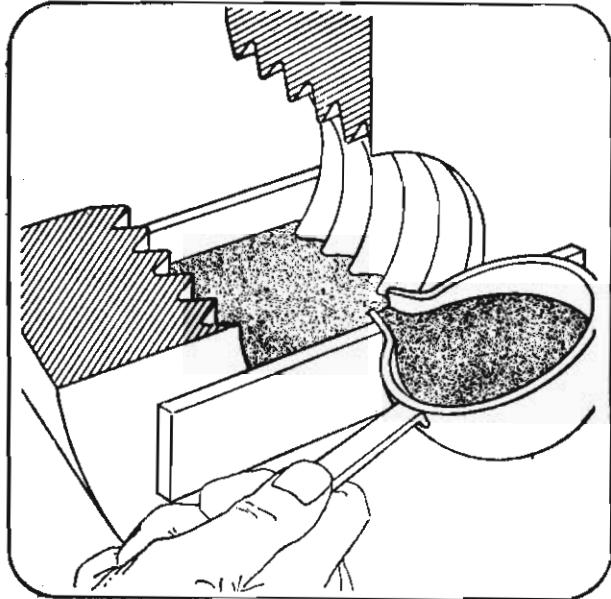

۳- آماده کردن مواد ریخته گری


الف - گچ را با آب مخلوط کرده بهم بزنید تا در آن حبابی از هوا باقی نماند.

۴- قالب گیری دندانه

الف) مهره را تا کمتر از نصف سوراخ آن از خمیر گچ پرسکنید .

ب) صبر کنید تا خمیر خشک شود .

ج) گیره را باز کرده قالب را بادقت خارج کنید .

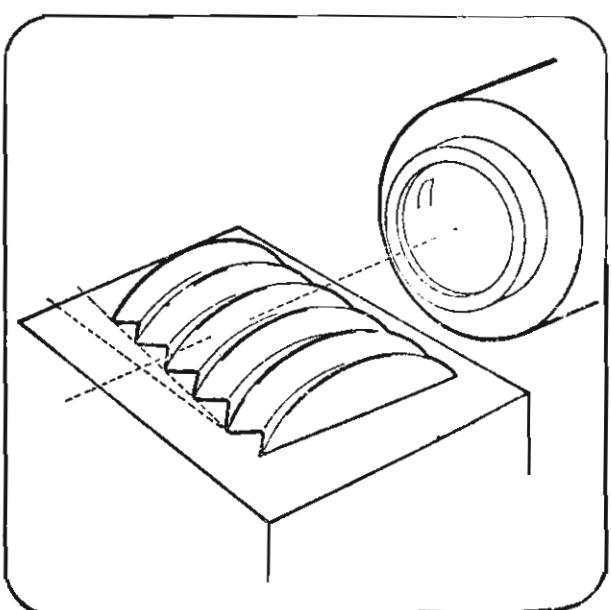





تذکر : سعی نکنید گچ گرفته شده در درون مهره را با پیچش خارج کنید زیرا دندانه های قالب بدست آمده صدمه خواهند دید .

۵- تعیین کردن زاویه و شکل دندانه


دندانه های قالب بدست آمده مانند دندانه های پیچ خارجی است .

اندازه گیری آن با روشهایی که قبل گفته شده است انجام پذیر است .

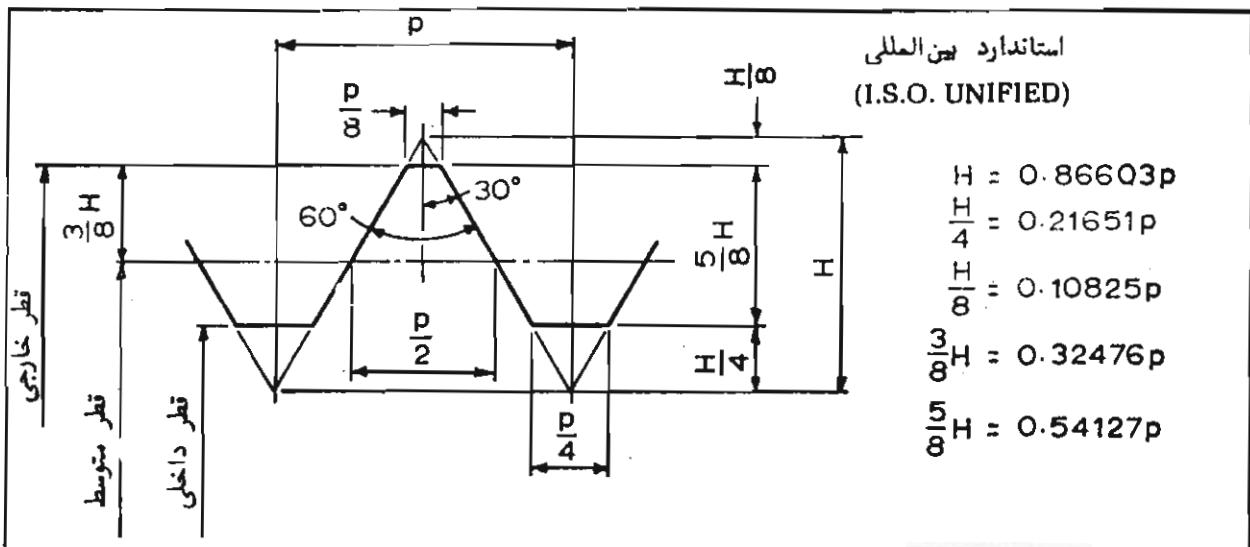

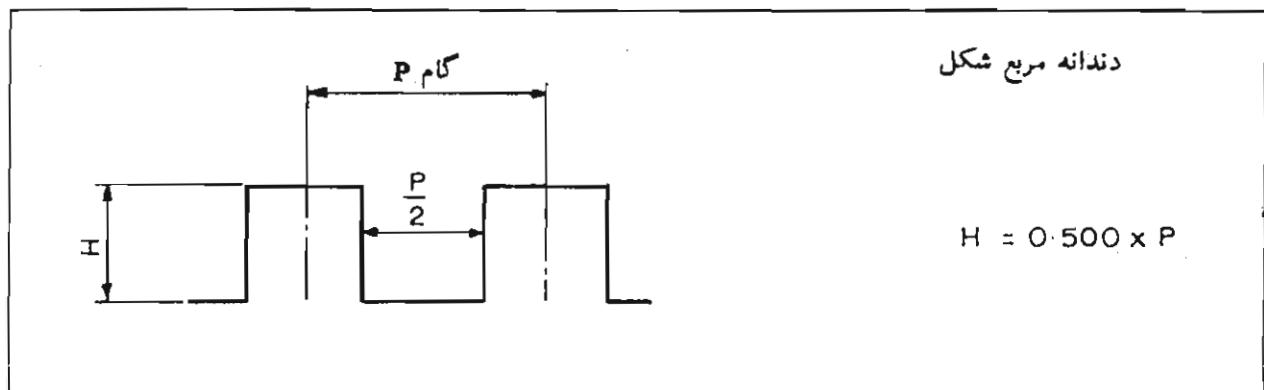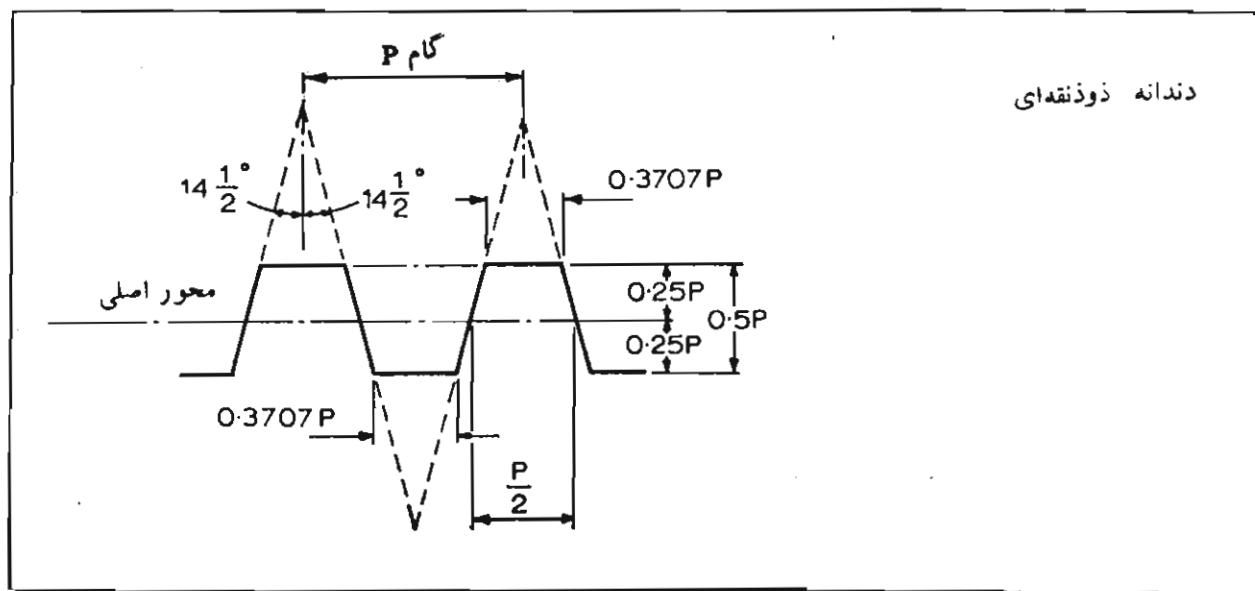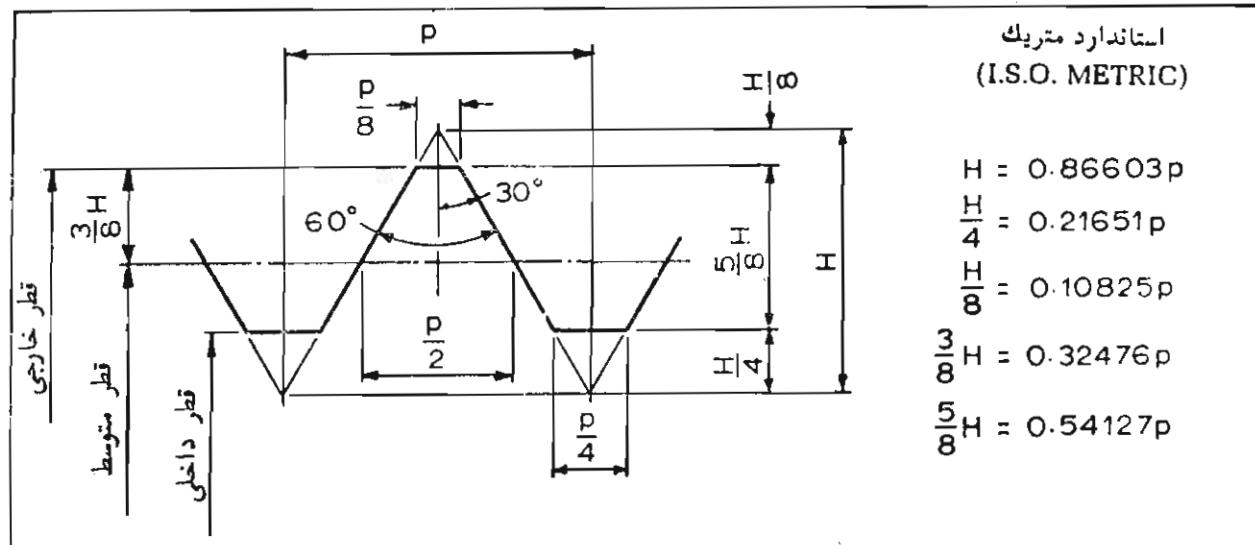

ویتورت (B.S.W.)

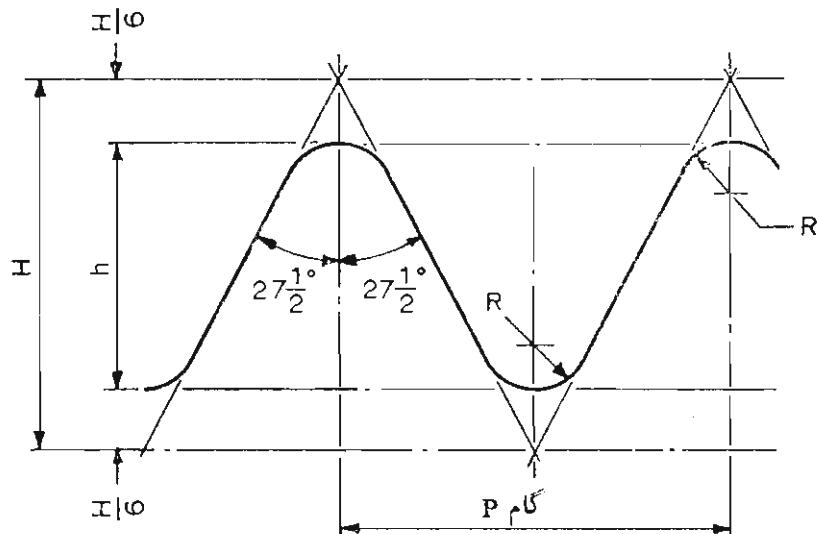


$$H = 0.960 \times P$$

$$h = 0.640 \times P$$

$$R = 0.137 \times P$$

انجمن مهندسین
(B.A.)

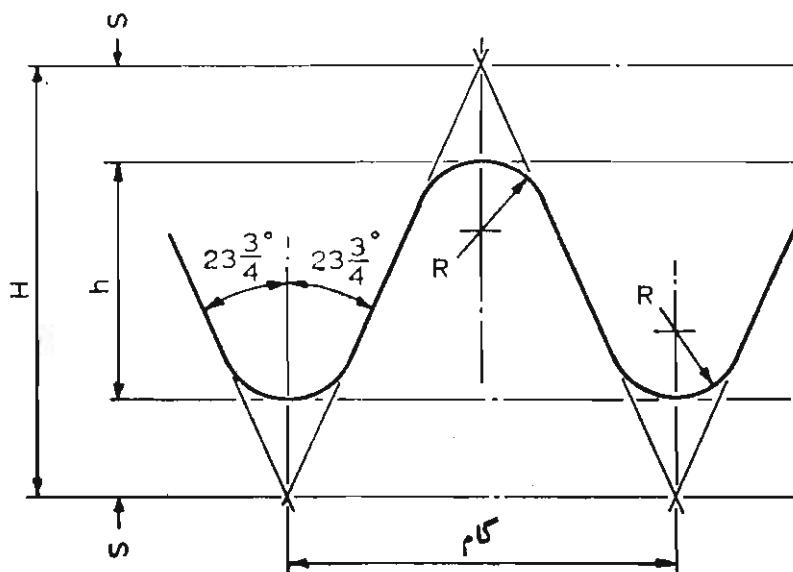


$$H = 1.136 \times P$$

$$h = 0.600 \times P$$

$$R = 0.181 \times P$$

$$S = 0.268 \times P$$

دندانه لوله
(شکل دندانه ویتورت)

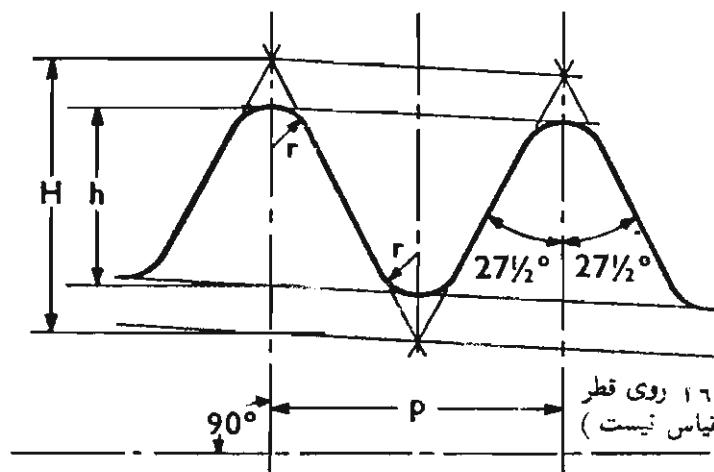


$$H = 0.96024P$$

$$h = 0.64033P$$

$$r = 0.13728P$$


شیب ۱ درجه روی قطر
(در شکل شیب به مقیاس نیست)

دندانه اروایی (استاندارد)

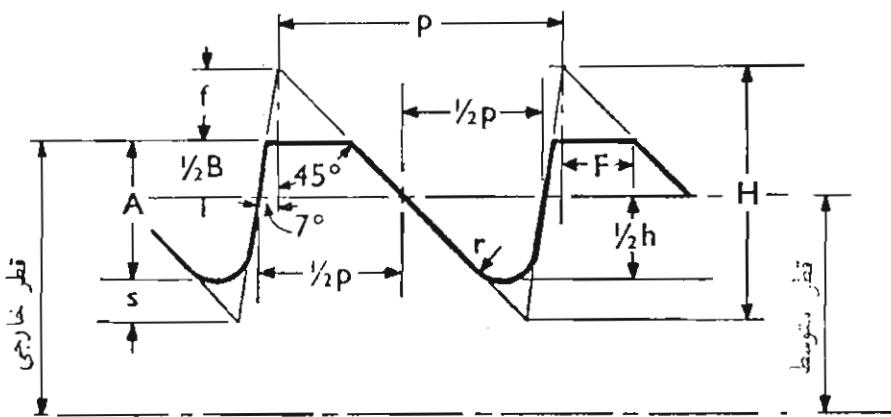


$$\begin{aligned}H &= 0.89064p \\h &= 0.61172p \\A &= 0.50586p \\B &= 0.4p \\F &= 0.27544p \\f &= 0.24532p \\s &= 0.13946p \\r &= 0.12055p\end{aligned}$$

دندانه اروایی (ویژه)

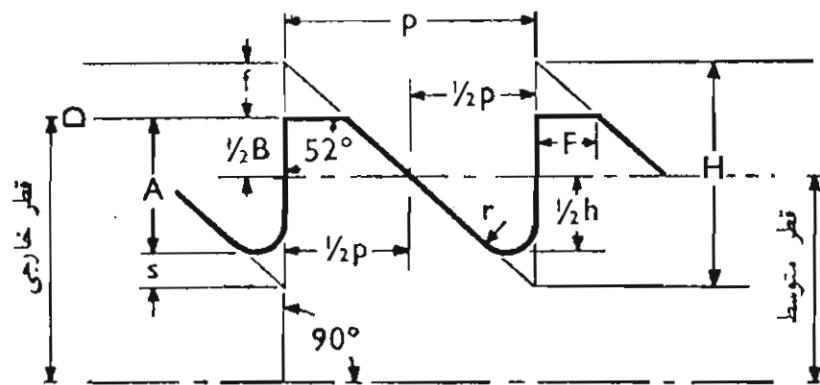

$$\begin{aligned}H &= 0.78129p \\h &= 0.58597p \\A &= 0.49298p \\B &= 0.4p \\F &= 0.24401p \\f &= 0.19064p \\s &= 0.09766p \\r &= 0.09298p\end{aligned}$$

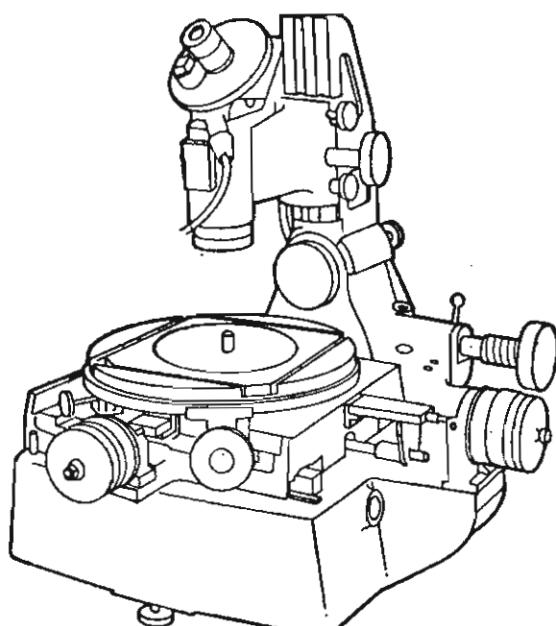

استفاده از میکروسکوپ ابزارسازی

میکروسکوپ ابزارسازی دستگاهی بسیار دقیق است که بوسیله آن اندازه‌گیری‌های طولی وزاویه‌ای انجام میگیرد. اندازه‌های طولی روی میز مختصات، که با میکرومتر مجهز است، حساب میشوند.

اندازه‌های زاویه‌ای بوسیله صفحه تقسیم مدرج یا نقاله‌ای که در سروله میکروسکوپ قراردارد محاسبه میشوند. بعلاوه اندازه‌گیری‌های طولی وزاویه‌ای، باسوار کردن انواع سرعت‌سی‌ها روی لوله میکروسکوپ اندازه‌گیری‌های گوناگون دیگری را نیز میشود انجام داد، مانند اندازه‌گیری پیچ‌ها، قالبها، ابزار وغیره.




اندازه‌گیری طولی وزاویه‌ای

۱- آماده کردن دستگاه

- الف) نقاله سرعتی را انتخاب کرده سوار کنید.
- ب) سیم برق روشنائی نقاله را به سرعتی وصل کنید.
- ج) مطمئن شوید که درجه روی صفر است.
- د) لامپ روشنائی میز را روشن کنید.

۲- سوار کردن قطعه کار روی میز

- الف) قطعه کار و میز را تمیز کنید.
- ب) قطعه کار را طوری میز قرار دهید که با جهت حرکت افقی میز موازی باشد، و سپس قطعه کار را روی میز بیندید.

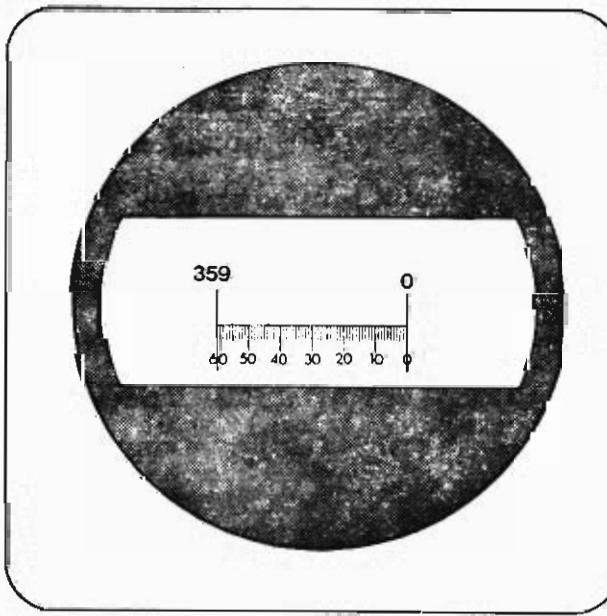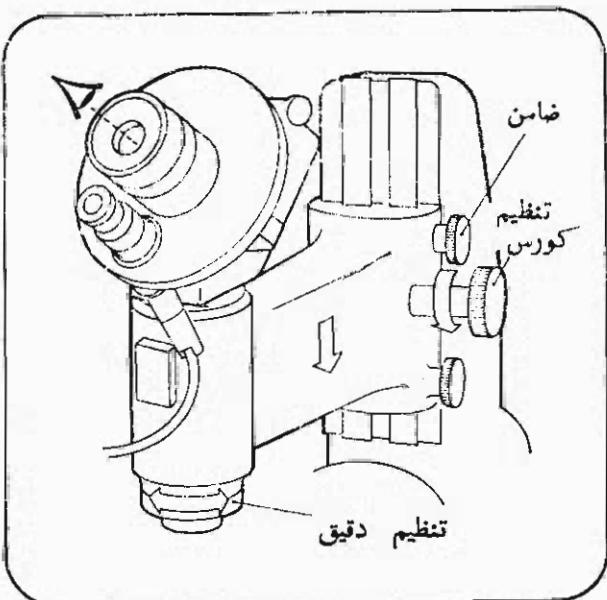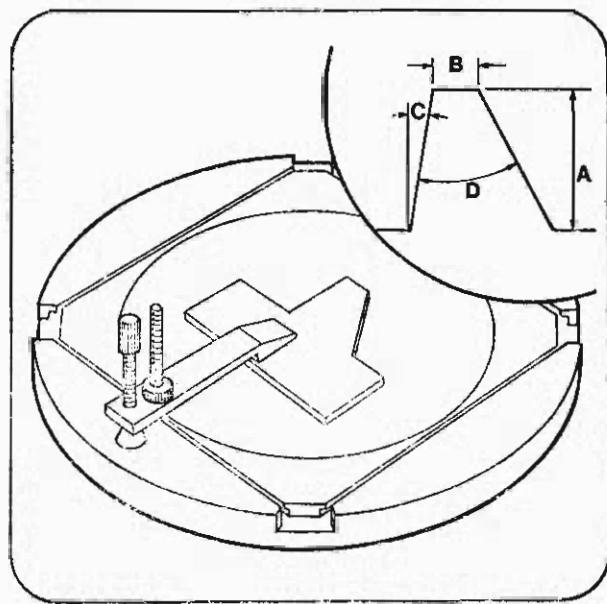


۳- میزان کردن عدسی

- الف) پیچهای ضامن سکدست میکروسکوپ را شل کنید و با نگاه کردن از عدسی مرکزی سکدست را تنظیم کنید تا تصویر روشنی از قطعه کار دیده شود.
- پیچهای ضامن سکدست را بیندید.


- ب) پیچ آج داری را که در انتهای لوله بکروسکوپ قرار دارد تنظیم کنید تا تصویر دقیقی دیده شود.

۴- انطباق قطعه کار و روی صفر آوردن نقاله


- الف) با نگاه کردن از عدسی کوچک، عدد روی نقاله را ملاحظه کنید و بوسیله پیچ تنظیم، شابلون را بچرخانید تا نقاله روی صفر آید.

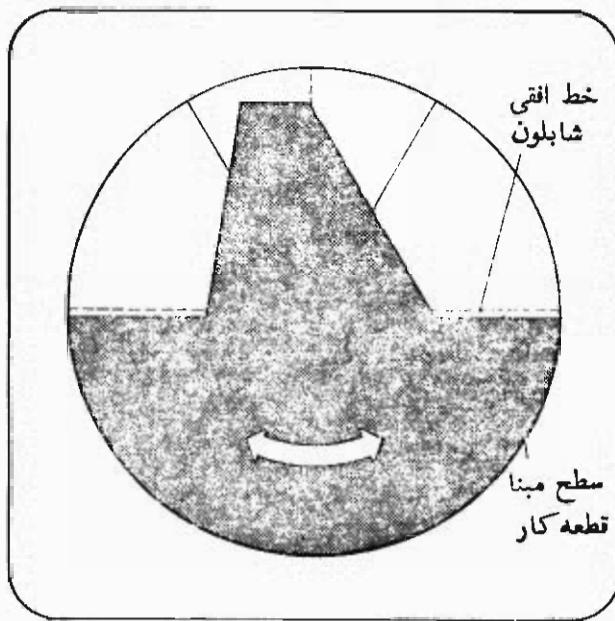

ب) با نگاه کردن از عدسی مرکزی و حرکت دادن میز ، سطح مأخذ قطعه کار را به خط افقی شابلون نزدیک کنید .

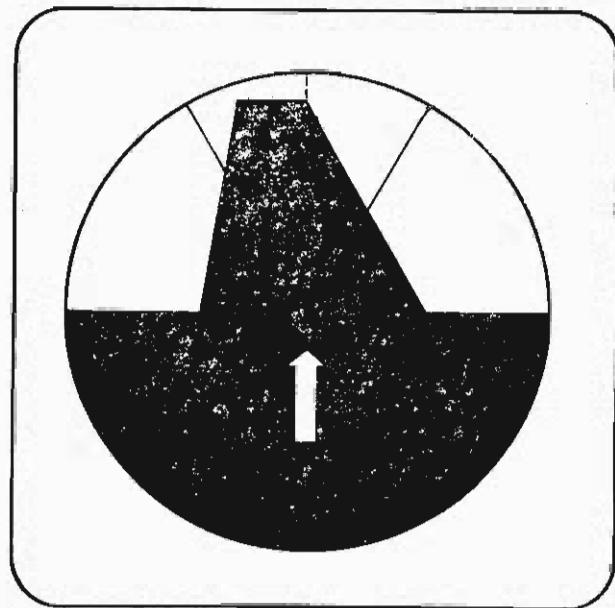

ج) صفحه تقسیم مدرج را تنظیم کنید تا سطح مأخذ قطعه کار با خط افقی شابلون موازی شود سپس با حرکت دادن میز در جهت افقی انطباق دقیقی بدست آورید .

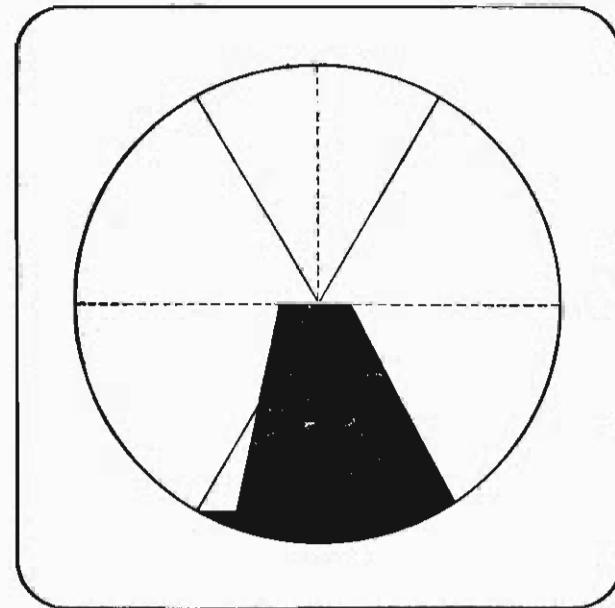

۵- اندازه گیری

- الف) اندازه گیری ارتفاع A
- ۱) عدد روی میکرومتر را یادداشت کنید . (دراین هنگام سطح افقی قطعه کار با خط افقی شابلون موازی است) .
- ۲) سطح افقی بالای قطعه کار را با خط افقی شابلون منطبق کنید .
- ۳) عدد روی میکرومتر را یادداشت کنید .
- ۴) ارتفاع A را از تفاوت دو عدد حساب کنید .

ب) اندازه‌گیری طول B


۱) با تنظیم میز، گوشه بالای قطعه کار را با مرکز تقاطع دو خط روی شابلون منطبق کنید.
تذکر: اگر گوشه‌های قطعه کار پخ داشته باشند، این عمل بطور تخمین انجام می‌گیرد.

۲) عدد روی میکرومتر را یادداشت کنید.

۳) گوشه مقابل قطعه کار را با مرکز تقاطع خطها منطبق کنید.

۴) عدد روی میکرومتر را یادداشت کنید.

۵) طول B را از تفاوت دو عددی که بدست آمده است حساب کنید.

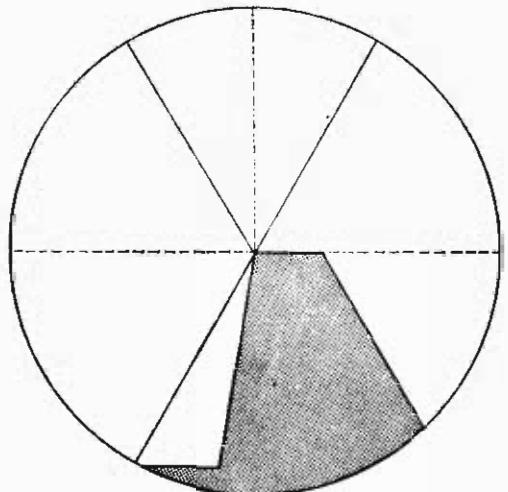


ج) اندازه‌گیری زاویه C

۱) با تنظیم هردو میکرومتر، ضلعی که زاویه C را تشکیل میدهد، با نقطه تقاطع دو خط منطبق کنید.

۲) با چرخاندن پیچ نقاله و تنظیم صفحه تقسیم ضلعی که زاویه C را تشکیل میدهد با خط چین عمودی منطبق کنید.

۳) از عدسی کوچک نگاه کرده عدد روی نقاله را یادداشت کنید.

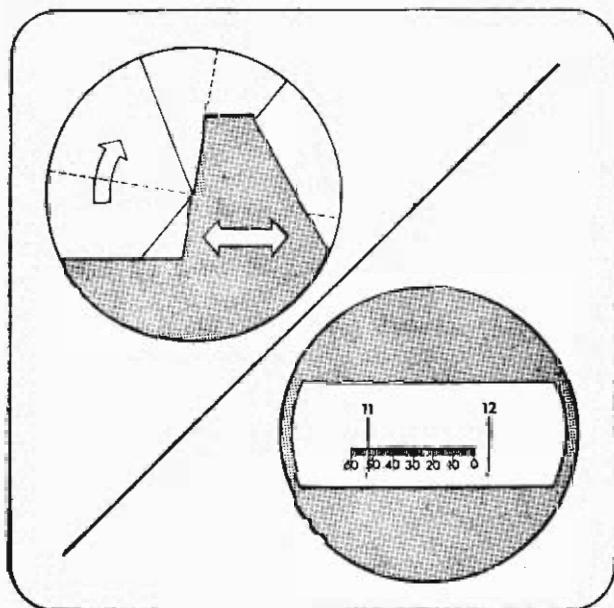

د) اندازه‌گیری زاویه D


۱) زاویه C را یادداشت کنید.

۲) با تنظیم میکرومتر، ضلع مقابل را با نقطه تقاطع دو خط منطبق کنید.

۳) با چرخاندن پیچ نقاله و تنظیم صفحه مدرج، ضلعی را که در قسمت ۲ منطبق گردید، با خط چین عمودی منطبق کنید.

۴) از عدسی کوچک نگاه کرده زاویه D را یادداشت کنید.



۵) زاویه D را حساب کنید.

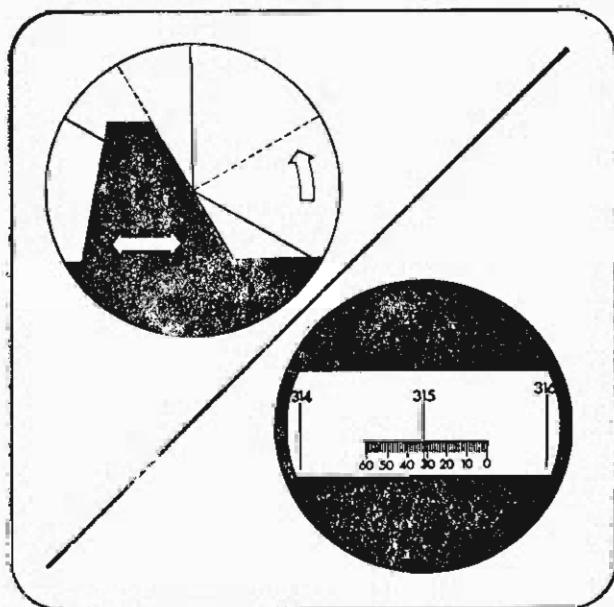

استفاده های دیگر از میکروسکوپ ابزارسازی


اندازه گیری دندانه ها

با استفاده از عدسی های که شابلون دندانه دار دارند، اندازه گیری پیچهای گوناگون را میتوان انجام داد. ستون قابل تنظیم میکروسکوپ را میشود با زاویه دندانه منطبق کرد. قطعه کار بکمک تکه های ۷ شکل یا بوسیله مرغکهای مخصوصی روی میز میکروسکوپ قرار داده میشود.

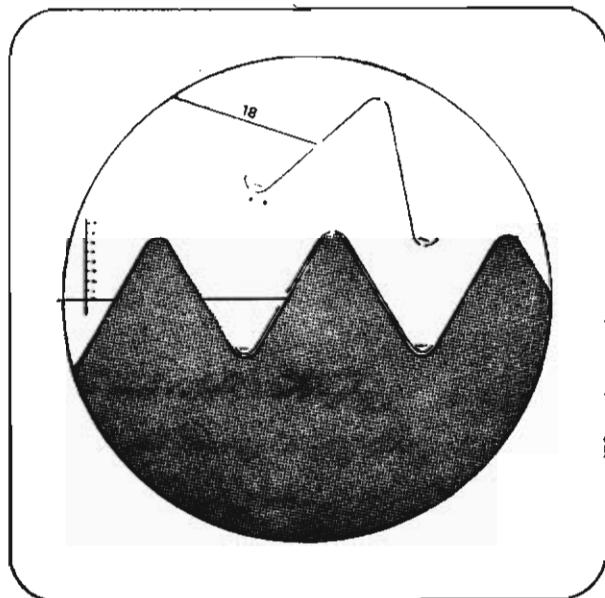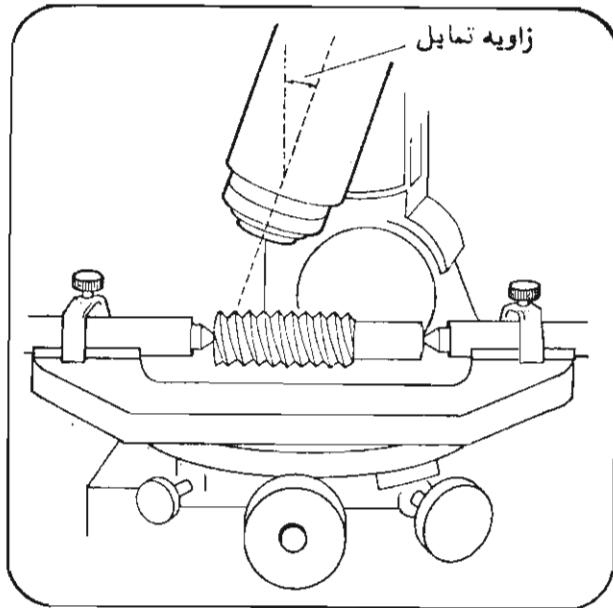


استفاده بعنوان نورافکن

از این دستگاه بعنوان نورافکن نیز میشود استفاده کرد، با بزرگنمائی در حدود 100 برابر.

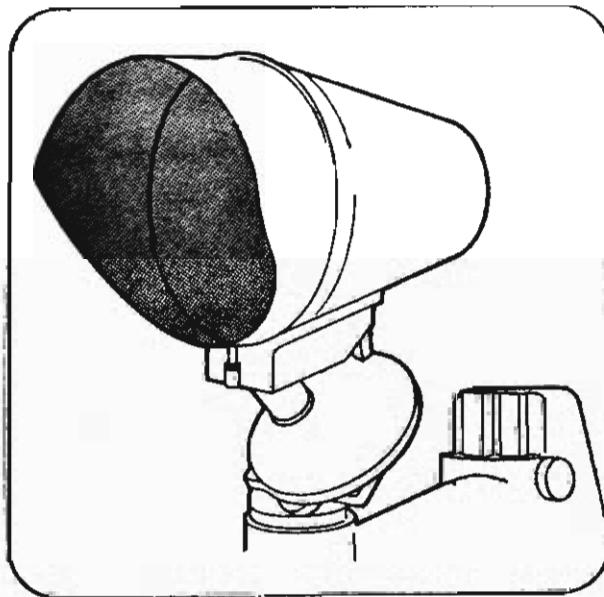

مقایسه کنندہ‌ها

در حالیکه بامیکرومتر، کولیس و میکروسکوپ انواع اندازه‌گیری‌ها را می‌شود انجام داد، در بسیاری از موارد که بازرسی احتیاج به دقت زیادی دارد، از مقایسه کنندہ‌ها استفاده می‌شود. با مقایسه تصویر بزرگ شده قطعه کار و تکه اندازه‌گیری، کوچکترین تفاوت در اندازه را می‌شود ملاحظه کرد. درجه بزرگ‌نمائی این دستگاه، استفاده از آنرا محدود نمی‌کند. مثلاً اگر درجه بزرگ‌نمائی آن کم باشد، فقط قطعه کارهایی با تولرانس کم را می‌شود مقایسه کرد. انواع مقایسه کنندہ‌ها عبارتند از:

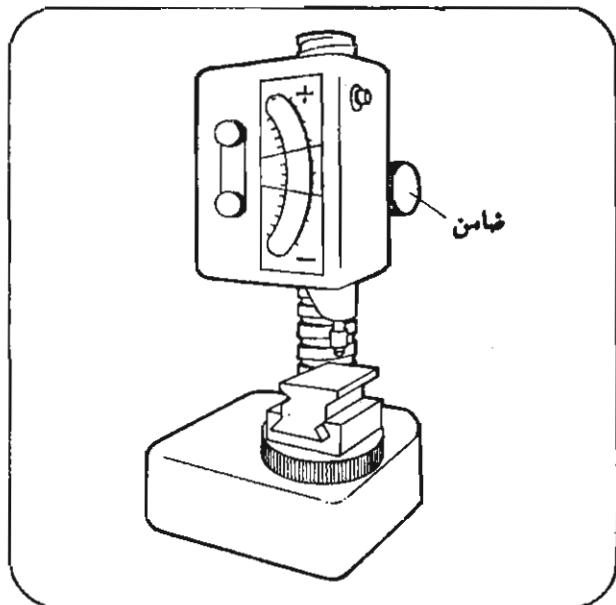


۱- مکانیکی

۲- نوری

۳- الکتریکی

۴- با هوا فشرده

روش تنظیم و کاربرد انواع مقایسه کنندہ‌ها یکسان است.

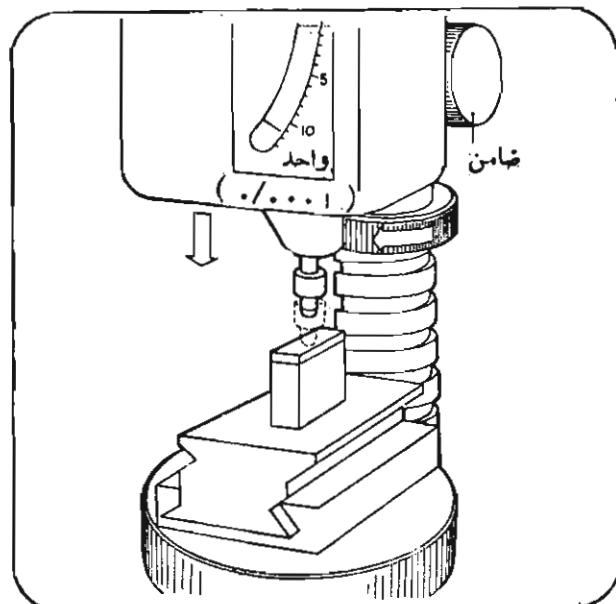

مقایسه کنندہ‌های مکانیکی

مقایسه کننده‌ای که در شکل نشان داده شده است از نوع مکانیکی است.



ساختمان مقایسه کننده‌های مکانیکی بسیار محکم است. این مقایسه کننده‌ها دارای صفحه بزرگ مدرج و میز قابل تنظیم می‌باشند. حدود بزرگ‌نمائی این مقایسه کننده‌ها بین 300 تا 500 برابر می‌باشد.

۱- میزان کردن مقایسه کننده با تکه اندازه‌گیری
الف) قطعه کار و میز را تعیز کنید.

ب) ترکیبی از تکه اندازه‌گیری با ندازه اسمی قطعه کار درست کنید.

تذکر: در مواقعي که تولرانس قطعه کار بسیار کم است، باید به جدول درجه بندی مراجعه نموده خطای تکه اندازه‌گیری را در نظر گرفت.

ج) ترکیب تکه اندازه‌گیری را روی میز آنقدربلغزانید تا مستقیماً زیر سوزن مقایسه کننده قرار گیرد.
د) با تنظیم سر مقایسه کننده، سوزن مقایسه کننده را با ترکیب تکه اندازه‌گیری تماس دهید. پسچ سر مقایسه کننده را قفل کنید.

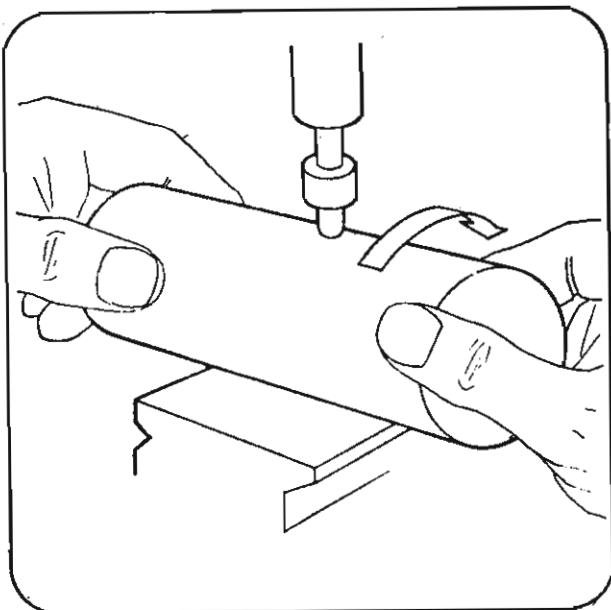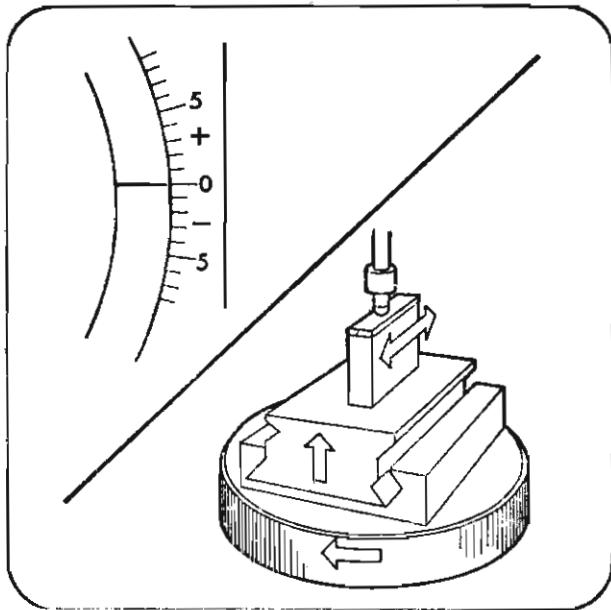

ه) قفل میز را باز کنید و باتنظیم پیچ میز ، عقربه صفحه مدرج را تقریباً روی صفر بیاورید . گیره میز را قفل کنید .

و) بادقت عقربه را روی صفر آورید .

ز) ترکیب تکه های اندازه گیری را خارج کرده دوباره آنرا زیر سوزن مقایسه کننده قرار دهید و انتظام عقربه را با صفر برسی کنید . این عمل را تکرار کنید تا اینکه هر بار عقربه با صفر منطبق شود .

ح) ترکیب تکه های اندازه گیری را خارج کنید .

۳ - مقایسه کردن قطعه کار با مقایسه کننده ای که با تکه اندازه گیری میزان شده است
تذکر : اندازه قطعه کار باید در حدود اندازه گیری مقایسه کننده باشد .

الف) مطمئن شوید که قطعه کار تمیز است و :
۱) هنگام اندازه گیری قطر قطعه کار ، قطعه کار را با آرامی زیر سوزن مقایسه کننده نشان میدهد یادداشت کنید . این عمل را تکرار کنید تا هر بار یک اندازه ثابت ملاحظه شود .

۲) هنگام اندازه گیری قطعات متوازی السطوح ، قطعه کار را روی میز فشار دهید و آنرا با آرامی زیر سوزن مقایسه کننده ببرید .




حداکثر اندازه ای را که مقایسه کننده نشان میدهد یادداشت کنید . این عمل را تکرار کنید تا هر بار یک اندازه ثابت ملاحظه شود .

ب) برای آزمایش موازی بودن و یا گردی قطعه کار ، اندازه های متعددی بگیرید .

ج) اندازه قطعه کار را تعیین کنید . این اندازه عبارت است از اندازه ترکیب تکه اندازه گیری بعلاوه یامنهای عددی که عقربه نشان میدهد .

مقایسه کننده‌های نوری

ساختمان این مقایسه کننده‌ها مانند مقایسه کننده‌های مکانیکی است. فرق بین این دو مقایسه کننده در روش نشان دادن اندازه است. در مقایسه کننده‌های نوری تفاوت بین اندازه استاندارد و قطعه کار بوسیله آئینه‌ای که مانند اهرم حرکت می‌کند انجام می‌گیرد. بزرگ و کوچکی زاویه انحراف بستگی دارد به اندازه زاویه آئینه‌ای که روی اهرم قرار دارد.

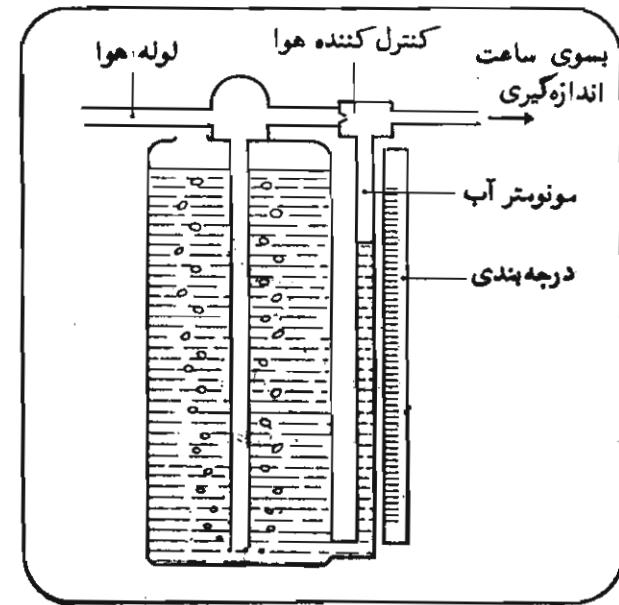
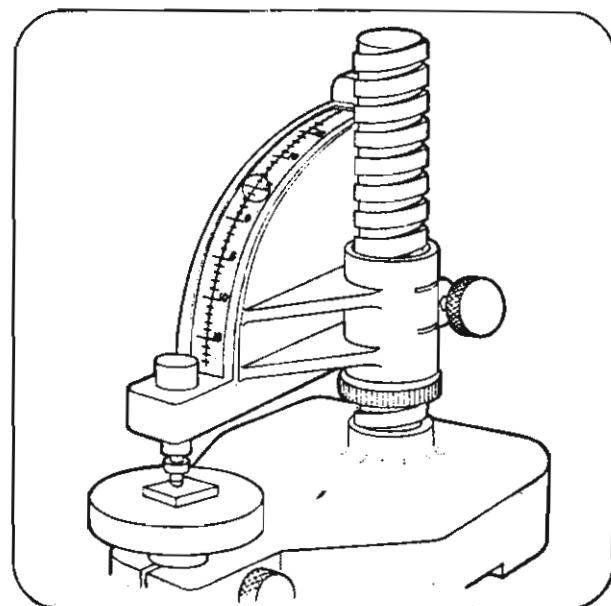
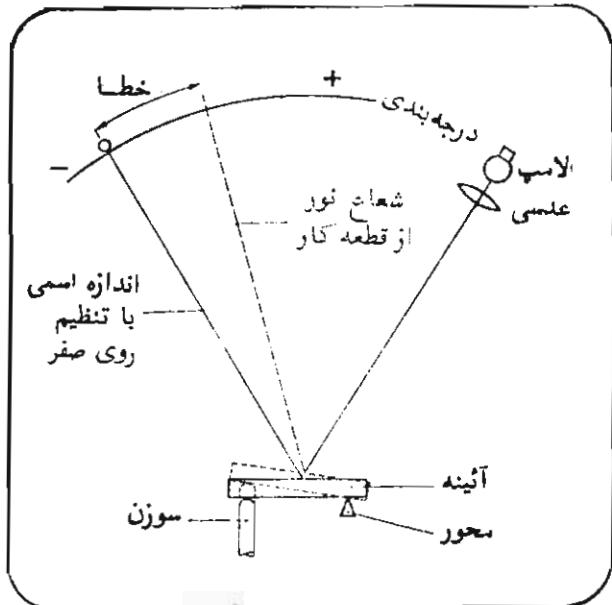


یک نوع مقایسه کننده نوری در شکل دیده می‌شود. بزرگنمایی این مقایسه کننده 1000 برابر است. انعکاس شعاع نور بر روی درجه بندی، اندازه قطعه کار را نشان میدهد.

مقایسه کننده با هوای فشرده

اندازه‌گیری باهوای فشرده بروشی گفته می‌شود که تفاوت بین اندازه‌های اجسام مشابه بر حسب تغییر فشار هوا حساب می‌شود.

یکی از دستگاههایی که بکار برده می‌شود، شامل فشارسنج هوا، ستون مدرجی از مایع، لوله هوا، و عقریه اندازه‌گیری می‌باشد. هر تفاوت بین اندازه استاندارد و قطعه کار سبب خروج هوا و در نتیجه پائین آمدن فشار

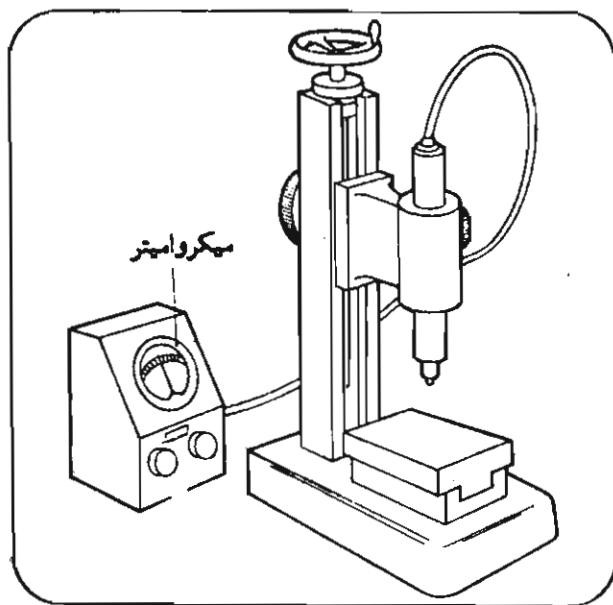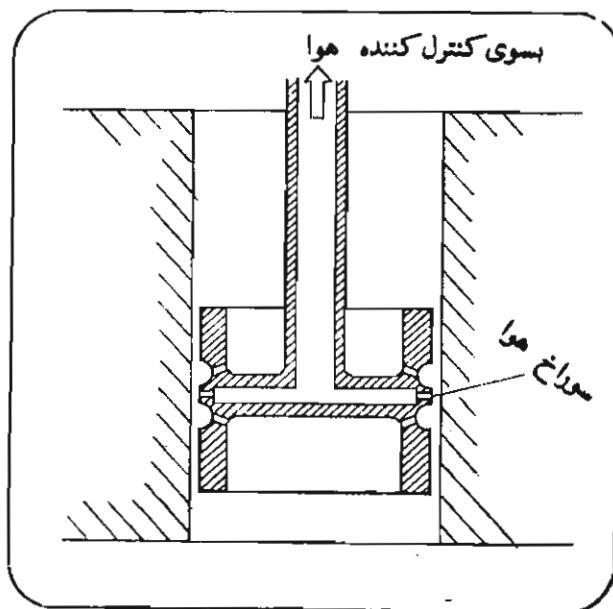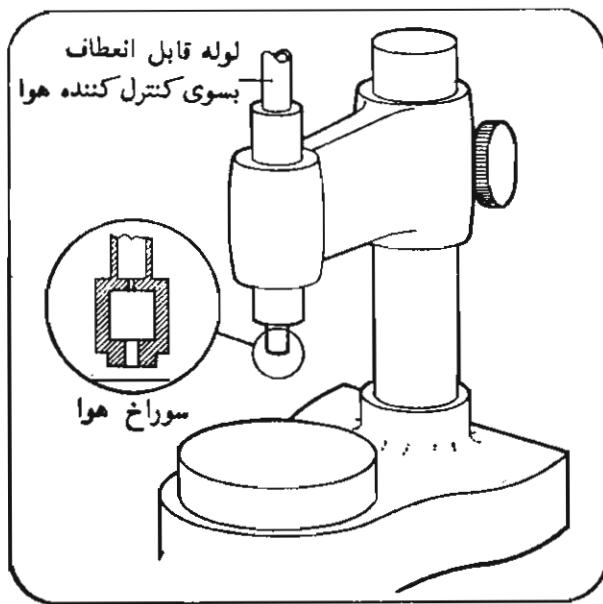

آن میشود . این تفاوت در اندازه از روی مانومتر آب (Manometer) که نوعی فشارسنج است، خوانده میشود . در شکل یکی از انواع مقایسه کننده ها باهوای فشرده نشان داده شده است . بزرگنمایی این مقایسه کننده تا 100,000 برابر میباشد .

گذشته از روشی که در بالاگفته شد ، از مقایسه کننده با هوای فشرده در اندازه گیری سوراخ نیز استفاده میشود . در این نوع اندازه گیری اصول اندازه گیری قبلی رعایت میشود . در شکل یک اندازه گیر داخلی با دوسوراخ هوا که مقابله هم قرار دارند دیده میشود . اندازه سوراخهای هوا به اندازه سوراخی که باید اندازه گیری شود بستگی دارد . بوسیله اندازه گیر هوایی ، گردی سوراخ را در هر نقطه ای میشود آزمایش کرد . این اندازه ها و تولرانس آنها از روی مانومتر آب (فسارسنج) خوانده میشوند . در اندازه گیری با اندازه گیر هوایی این نکته باید در نظر گرفته شود که صافی سطح کار در دقت اندازه گیری اثر میگذارد .

مقایسه کننده های الکتریکی



این مقایسه کننده ها از نظر کلی مانند مقایسه کننده های قبلی میباشند . تنها تفاوت در این است که باید روش انتخاب کرد که حرکت عقربه برای اندازه های بسیار کوچک ، بزرگ تر شده قابل بررسی باشد .

مقایسه کننده ای که در شکل نشان داده شده است، از یک دستگاه الکتریکی ، واحد قدرت الکتریکی ، میکرومتر (Microammeter) و پایه تشکیل میشود .

اساس کارایین مقایسه کننده بربل جریان متناوب قرارداد (پل وستون) . تنظیم بزرگ‌نمائی دستگاه بوسیله گردش پیچی که روی میکروامیتر قرارداد انجام میگیرد ، زیرا گردش همچ سبب کم وزیاد شدن ولتاژ در دستگاه میگردد . خطوط اندازه‌ای که روی صفحه میکروامیتر رسم شده‌اند ، رابطه مستقیم با حرکت سوزن مقایسه کننده دارند . حدود درجه‌بندی مقایسه کننده‌های الکتریکی بین 0.000635 میلیمتر و 0.1016 میلیمتر است . در حد اکثر بزرگ‌نمائی یکی از درجه‌های میکروامیتر برابر است با 0.000127 میلیمتر .

آزمایش ناهمواریهای سطح

بندرت اتفاق میافتد که درتهیه و ساختمان قطعاتی که کار مکانیکی انجام میدهند ، همواری و صافی سطح مورد توجه نباشد . در تمام حالاتیکه دو سطح رویهم فشار می‌آورند ، یا با هم در تماس تقریبی هستند ، استهلاک باید در حداقل باشد و در مورد قطعاتی که با اندازه‌های معلومی باید با هم چسبندگی داشته باشد ، ویژگی‌های سطوح قابل توجه است .

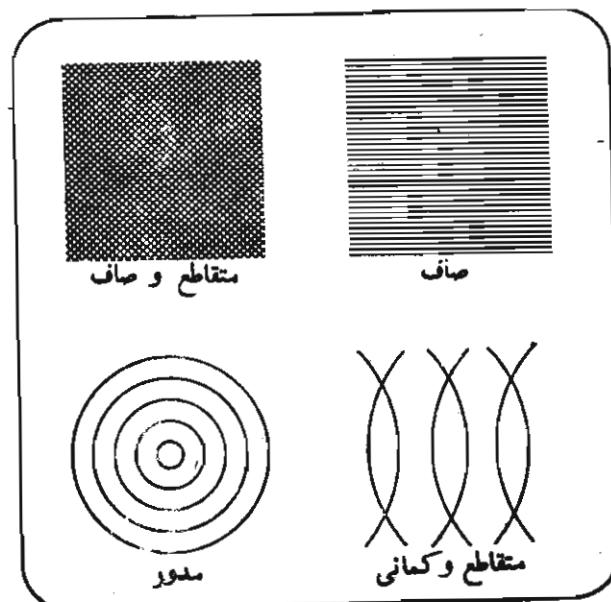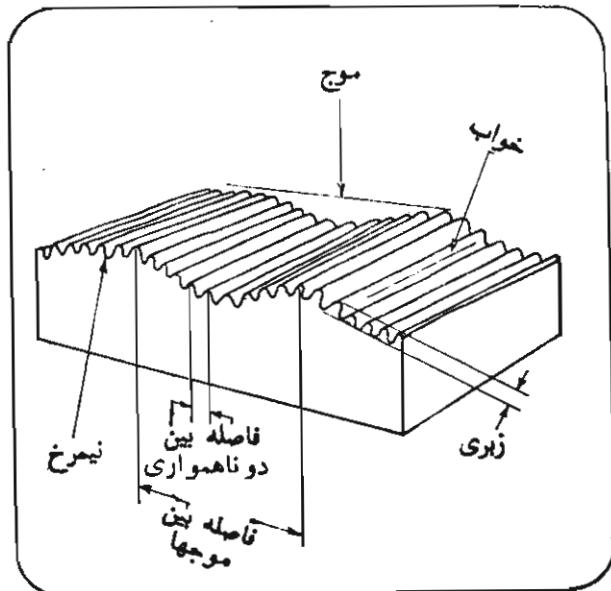

ناهمواریهای سطح

ناهمواریهای سطح ممکن است منظم یا غیرمنظم باشد ، ولی در هر حال ، نتیجه یکی از پیش‌آمدات زیر خواهد بود :

الف) زبری : این حالت ممکن است در اثر کارهایی که بهنگام تولید جسم انجام میگیرد پدید آید . زبری معمولاً بصورت شیار روی سطح قطعه کاردیده میشود .


ب) موج : این حالت ممکن است در اثر ماشین کاری ، لرزش ابزارها ، و عملیات حرارتی پدید آید .

ویژگی‌های ناهمواری

خواب ناهمواری : خواب ناهمواری بستگی دارد به روش تولید .

نیمرو : عبارت است از شکل برش معینی از سطح .

فاصله : عبارت است از میانگین فاصله‌های بین ناهمواریهای چشم‌گیر نیمرو .

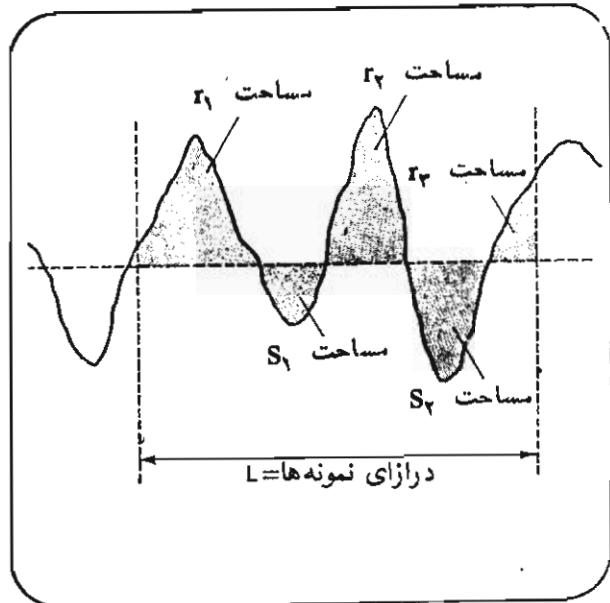


درازای نمونه : طول نیمیرخ که برای محاسبات ناهمواری انتخاب میشود .

طول سطح آزمایشی : طولی از نیمیرخ که شامل چندین درازای نمونه است و روی آن یک بررسی کلی ، از نظر ناهمواری سطح ، انجام میشود .

واحد طول آزمایش سطح : این درازا روی دستگاه اندازهگیری تنظیم میشود و ناهمواری در این درازا محاسبه میشود . این درازا با درازای نمونه مطابق است .

میانگین ارتفاع پستی و بلندی : عبارت است از میانگین ارتفاع پستی و بلندیهای نیمیرخ از روی خط مرکز . این میانگین در طولی باندازه واحد طول آزمایش سطح محاسبه میشود . واحد این میانگین میکرواینچ (یک میکرواینچ - 10^{-6} اینچ) است .

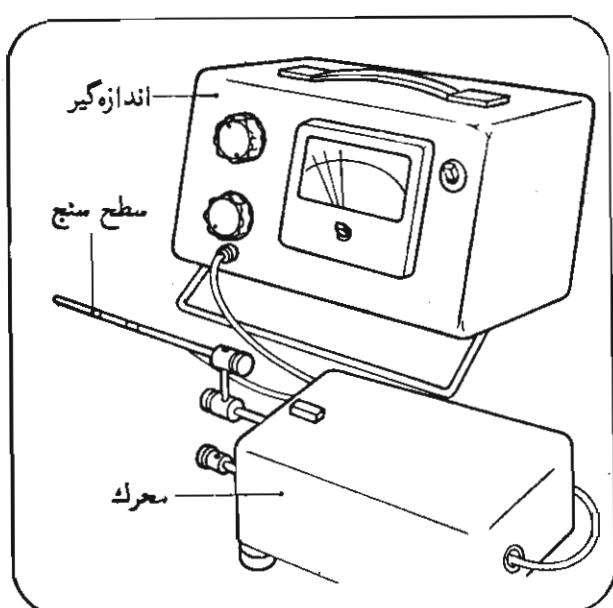

استفاده از دستگاه اندازهگیری

دستگاه اندازهگیری کارگاهی که در شکل نشان داده شده است ، از قسمت های زیر تشکیل میشود :

الف) اندازهگیر .

ب) محرک .

ج) سطح سنج .

میانگین پستی و بلندیهای نیمیرخ (روی خط مرکز) مستقیماً از روی دستگاه اندازهگیری بدست میآید .

۱ - آماده کردن اندازهگیر


اندازهگیر را به جریان برق مناسبی وصل کرده آنرا روشن کنید .

۲ - آماده کردن دستگاه محرک

الف) سطح سنج را به بایه آن که روی دستگاه محرک قرار دارد وصل کنید .

ب) اگر به میله اضافی برای دراز کردن سطح سنج نیاز دارید ، طول آنرا معلوم کنید .

ج) سطح سنج را به لوله اتصال آن وصل کنید . اگر به میله اضافی نیاز باشد ، سطح سنج را به میله اضافی وسپس به لوله اتصال وصل کنید .

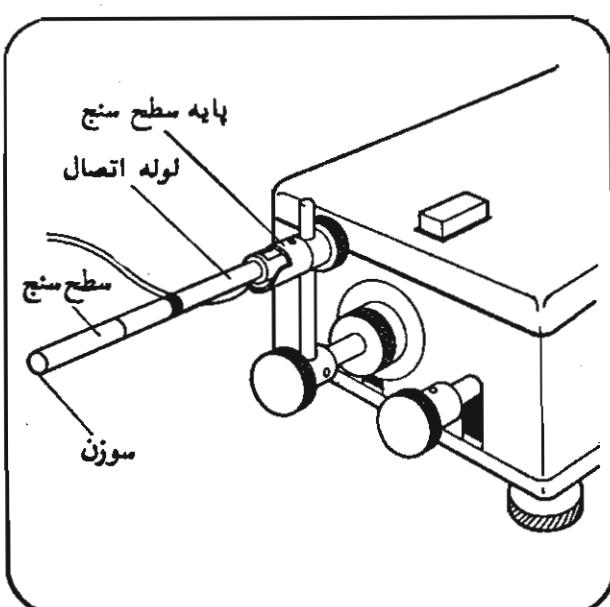


د) سوزن سطح سنچ را آزمایش کرده ، آنرا بطور عمودی قرار دهید .

ه) دستگاه محرک را به اندازه گیر وصل کنید .

و) سطح سنچ را به اندازه گیر وصل کنید .

ز) دستگاه محرک را روشن کنید و آنرا طوری تنظیم کنید که بتوان سطح را در تمام طول آن آزمایش کرد .

ح) محرک را خاموش کنید و پایه لوله اتصال را تا سرحد جلو آورید .

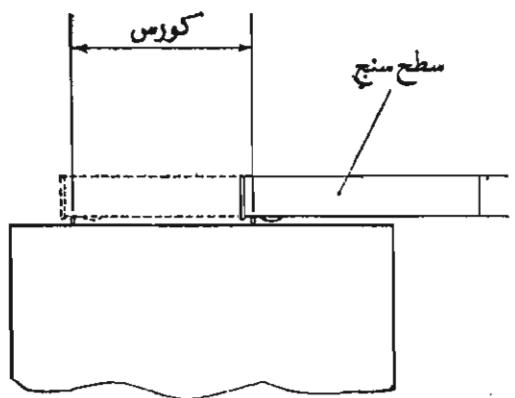

أنواع ماشین کاری و پرداخت سطوح و واحدهای مناسب طول آزمایش سطح

۶	۵	۴	۳	۲	۱
واحدهای مناسب طول آزمایش سطح				ماشین کاری و پرداخت	
	0.30	0.10	0.03		فرزکاری
	0.30	0.10	0.03		سوراخکاری
		0.10	0.03		تراشکاری
		0.10	0.03	0.01	سنگ زدن
1.0	0.30	0.10			صفحة تراشی دروازه‌ای
		0.10	0.03		برقوکاری
		0.10	0.03		خانکشی
			0.03	0.01	سوراخکاری بالماض
			0.03	0.01	تراشکاری بالماض
			0.03	0.01	پرداخت بارو غنیمت‌باده
			0.03	0.01	پرداخت عالی
		0.10	0.03		صیقل
		0.10	0.03		جلاء
	0.30	0.10	0.03		صفحة تراشی (کشوئی)

۳- قراردادن سوزن روی سطح قطعه کار

الف) سطحی را که باید آزمایش شود تمیز کنید

ب) قطعه کار را سوار کنید .


ج) قبل از قراردادن سوزن روی قطعه کار ، قطعه کار یا دستگاه محرک را طوری تنظیم کنید که سوزن بالای قطعه کار قرار گیرد و آنگاه سوزن را با احتیاط روی سطح آورید .

تذکر: مطمئن شوید که مسیر حرکت سوزن با جهت «خواب» سطح زاویه 90 درجه داشته باشد .

د) با تنظیم پایه های دستگاه محرک و یا پایه سطح سنچ ، سطح سنچ را با سطح قطعه کار موازی کنید .

۴- میزان کردن اندازه گیر

- الف) اندازه گیر را با واحد طول آزمایش سطح میزان کنید.
- ب) از نقشه فنی مشخصات، همواری مورد نظر را بدست آورده سپس دستگاه را بطبق آن تنظیم کنید تا بشود حداکثر پنسی و بلندی را اندازه گیری کرد.
- ۵- تعیین مقدار ناهمواریهای سطح
- الف) واحد محرك را روشن کنید.
- ب) مطمئن شوید که سوزن سطح سنج تمام سطح مورد آزمایش را اندازه گیری میکند.
- ج) اندازه ها را بخوانید و حداکثر وحداقل مقدار ناهمواریها را تعیین کنید. (اندازه هائی را که بامیانگین تفاوت زیادی دارند در نظر نگیرید).

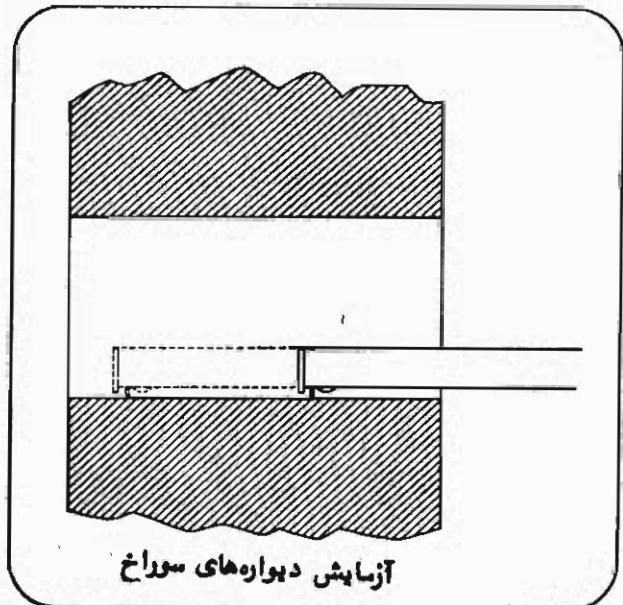


۶- جدا کردن سوزن سطح سنج از سطح قطعه کار

- الف) دستگاه محرك را خاموش کنید.
- ب) سوزن سطح سنج را بالا ببرید و از قطعه کار جدا کنید.
- تذکر: برای اطمینان از دقیقیت اندازه ها، دستگاه سطح سنج را هرچند وقت یکبار با استاندارد مشخص مقایسه کنید.

بررسی ناهمواریهای سطح بوسیله تکه های مقایسه


این تکه ها ردیف بوده هر کدام دارای ناهمواریهای مشخصی میباشند. اندازه این ناهمواریها بر حسب میکرومیلیمتر بوده روی هر تکه نوشته شده است. مقایسه بوسیله لمس با انگشتان یا ناخنها انجام میگیرد. (بکاربردن ناخنها نیاز به تمرین زیاد دارد و نتیجه ای دقیق میشود بدست آورد).

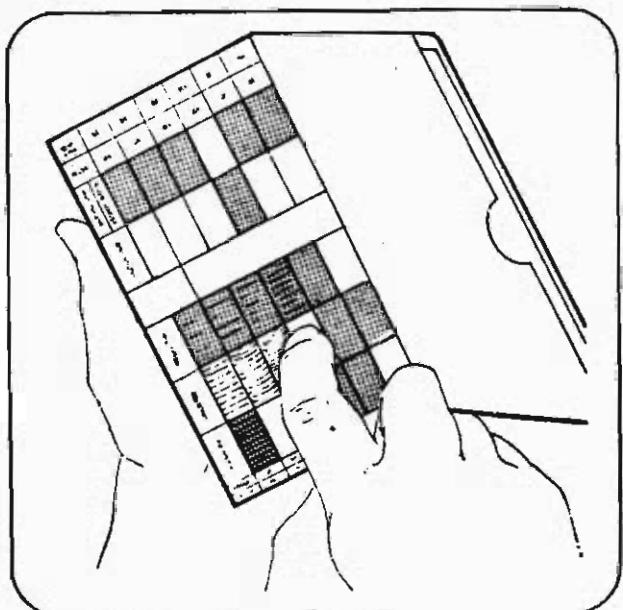

۱- روش مقایسه با چشم

- الف) برای سطح مورد آزمایش، تکه مقایسه مناسبی انتخاب کنید.
- ب) قطعه کار و تکه مقایسه را با دقیقیت تمیز کنید.
- ج) با چشم گاهی قطعه کار و گاهی تکه مقایسه را بررسی کنید.
- د) با نگهداشتن تکه مقایسه نزدیک قطعه کار، از زاویه های گوناگون نگاه کرده آنرا بررسی کنید.

۶) هرگونه ناهمواری روی قطعه کار را مورد توجه قرار دهد و اگر در مقایسه با تکه مقایسه زبرتر باشد، قطعه کار بال استاندارد برابر نیست.
تذکر: سطح قطعه کار باید حداقل مانند سطح تکه مقایسه باشد. (اگر قطعه کار صاف‌تر باشد بهتر است).

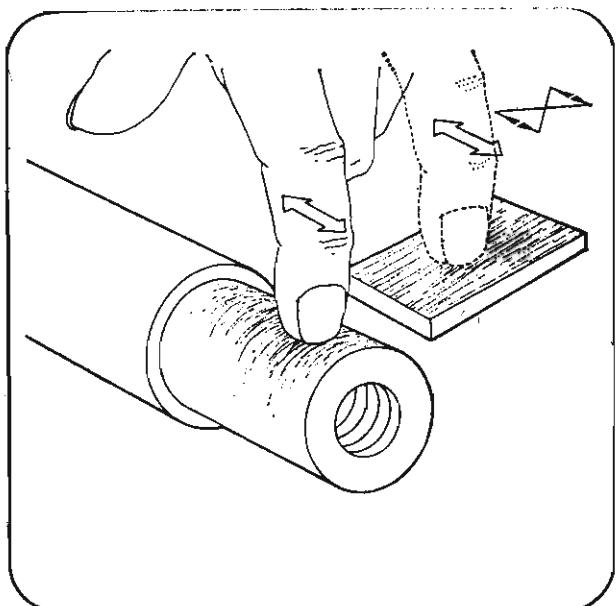


۳- روش مقایسه با تماس

- الف) نوک ناخن را با زاویه ۹۰ درجه روی «خواب» تکه مقایسه بکشید.
- ب) عمل بالا را روی سطح قطعه کار تکرار کنید و فرق بین این دورا ملاحظه کنید.
- ج) کارهای بالا را بترتیب روی تکه مقایسه و قطعه کار انجام دهید. (بهتر است که ناهمواری‌های سطح قطعه کار کمتر از ناهمواری‌های سطح تکه مقایسه باشد).


تذکر: در آزمایشهای دقیق، روش مقایسه با تماس آزمایشی مقدماتی است.

میزهای گردان و صفحه تقسیم‌های مدرج

فرق اصلی بین میزگردان و صفحه تقسیم‌های مدرج این است که محور گردان میزگردان عمودی و محور گردش صفحه تقسیم‌های مدرج افقی است. (هر دو وسیله برای اندازه‌گیری‌های بسیار دقیق بکار برده می‌شوند).
برای اندازه‌گیری زاویه، از این دو وسیله با روش‌های زیر استفاده می‌شود:

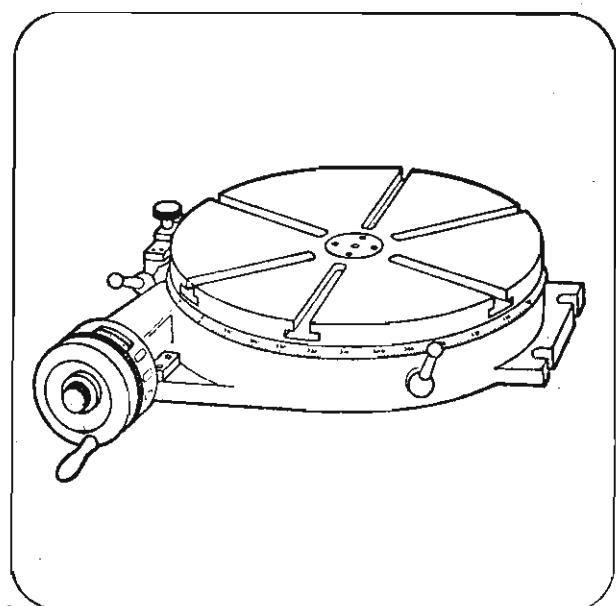

- ۱) حلقه درجه‌بندی شده‌ای دور میز قرار دارد. خواندن درجه توسط کولیس که به حلقه درجه‌بندی شده یا به محور میز وصل است صورت می‌گیرد. دقت اندازه‌گیری با این روش $0.2 \pm$ دقیقه است.
- تذکر: بهنگام استفاده از میزگردان برای اندازه‌گیری درجه، اندازه‌گیری باید همیشه در یک جهت صورت گیرد تا از خطأی که ممکن است در اثر لقی میز پیدا شود جلوگیری بعمل آید.

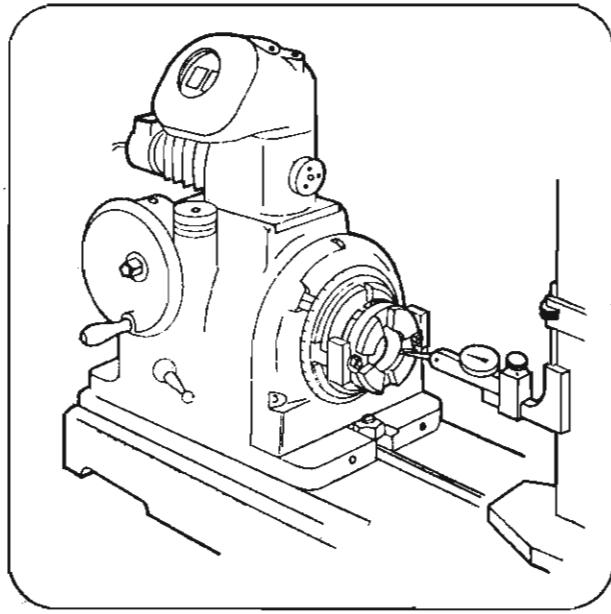

۲) شیشه‌ای دایره شکل و مدرج از داخل به قسمت گردان دستگاه وصل می‌شود وزاویه ازمیکروسکوپ، میکرومترنوری، وبا پرده ثابتی خوانده می‌شود. دقت این دستگاه از ۱ ثانیه تا ۱۰ ثانیه است.

تذکر: چون شیشه مدرج مستقیماً به قسمت گردان دستگاه وصل شده است، لقی محور دستگاه تأثیری در دقت اندازه‌گیری ندارد.

اندازه‌گیری چرخهای دندانه‌دار اولونت

تعریف مشخصات:

اولونت: یک منحنی است که دراثر بازشدن نخ محکم وغیرقابل کششی از دوریک استوانه پدیدآید.

قطر دایره‌گام:


گام قطری: عبارت است از حاصل تقسیم تعداد دندانه‌های چرخ بر تعداد اینچهایی که در قطر دایره‌گام وجود دارد. حاصل تقسیم برابر است با مقدار دندانه‌هایی که در یک اینچ از قطر دایره‌گام موجود است.

مدول:

عکس گام قطری است.

گام دندنه: عبارت است از فاصله یک نقطه از یک دندنه روی دایره‌گام تا نقطه مشابه آن روی دندنه بعدی.

گام محوری: عبارت است از اندازه خطی بین دو سطح جانب چرخ دندانه دار که از روی دایره تقسیم اندازه‌گرفته می‌شود. این اندازه‌گیری در صفحه‌ای موازی با محور چرخ دندانه‌دار انجام می‌گیرد.

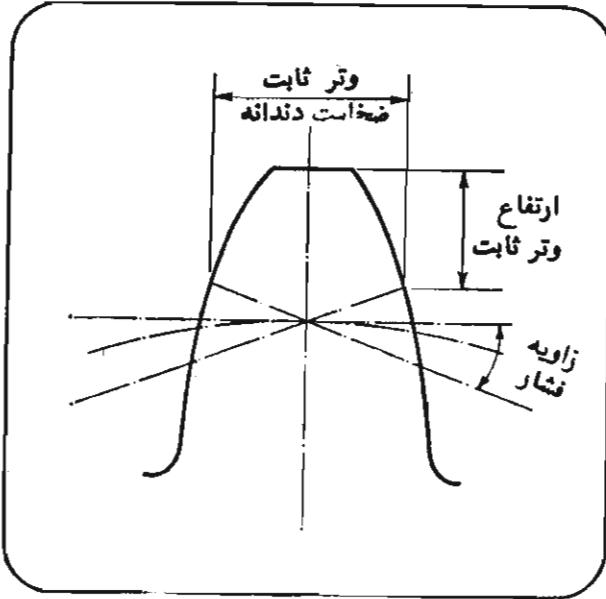

قطر دایره سردندانه:

قطر دایره پای دندانه:

ارتفاع سردندانه: فاصله دایره‌گام تا سردندانه.

ارتفاع پای دندانه: فاصله دایره‌گام تا پای دندانه.


دایره مبنا: دایره‌ای که منحنی اولونت از روی آن پدید می‌آید.

لقی: بازی بین دندانه‌های درگیرشونده.


زاویه فشار: زاویه اساسی دندانه مولد.

ضخامت دندانه:

وتر ثابت: عبارت است از کوتاهترین فاصله بین دو خط تماس دندانه با دندنه مولد.

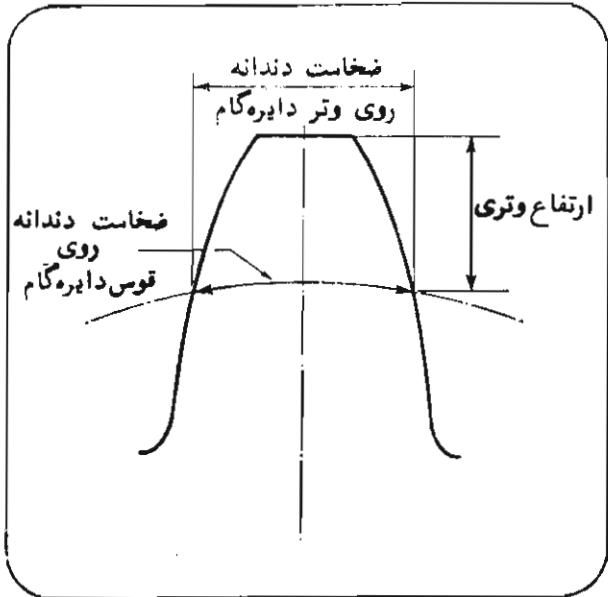

ضخامت و تری دندانه : عبارت است از کوتاهترین فاصله بین دو دیواره دندانه روی دایره گام .

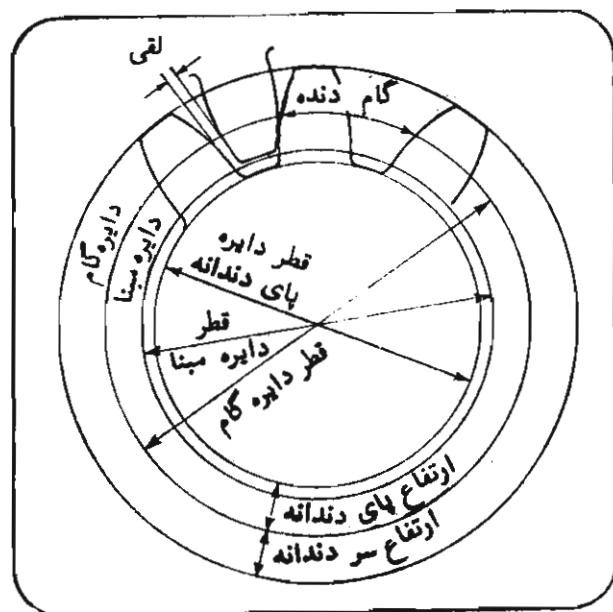

اندازه‌گیری

خوب کار کردن چرخهای دندانه دار مستلزم این است که شکل و اندازه های آنها با مشخصات فنی برابر باشد . چرخهای دندانه دار برای مشخصات زیر مورد آزمایش قرار میگیرند :

- ۱ - هم مرکز بودن
- ۲ - اندازه دندانه
- ۳ - شکل دندانه
- ۴ - فاصله بین دندانه ها
- ۵ - درگیری دندانه ها

مشخصات چرخ دندانه دار

تعداد دندانه ها	مشخصات چرخ دندانه دار معمولاً در جدولی نشان داده میشود .
کام قطری	
کام محوری	
قطر تکه اولیه	
ضخامت دندانه	
شماره نقشه چرخ دندانه دار	
فاصله بین مرکز دایره های دو چرخ دندانه دار	
لقی	
زاویه فشار	
قطر دایره مبنای	
بلندی سردندانه	

۱- آنفایش هم مرکز بودن

قبل از تراشیدن دندانه ها ، اندازه و هم مرکز بودن قطمه اولیه چرخ دندانه دار آزمایش میشود . تذکر : هدف از قطمه اولیه ، فلزی است که چرخ دندانه دار از آن تراشیله میشود .

الف) ابعاد مختلف قطعه اولیه را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.



ب) دورنی که با سوراخ چرخ دندانه دار هم اندازه باشد انتخاب و تیز کنید.

ج) دورن را بین دو برگ ک سوار کنید و هم مرکز بودن آنرا آزمایش کنید.

د) قطعه اولیه را تمیز کرده روی دورن قرار دهید و سپس دورن را بین دو برگ ک بگذارید.

ه) ساعت اندازه گیری را روی پایه سوار کنید و سوزن ساعت را به قطعه اولیه تماس کنید. میس هم مرکز بودن قطعه اولیه را آزمایش کنید.

و) ناهمواریهای سطوح و سختی قطعه اولیه را آزمایش کنید.

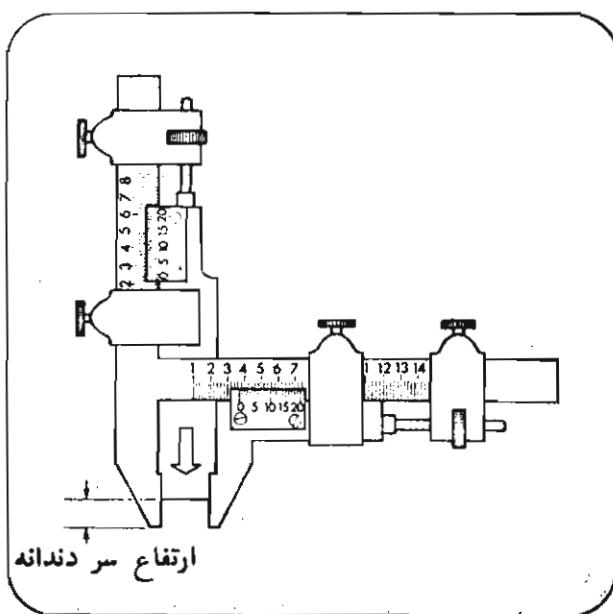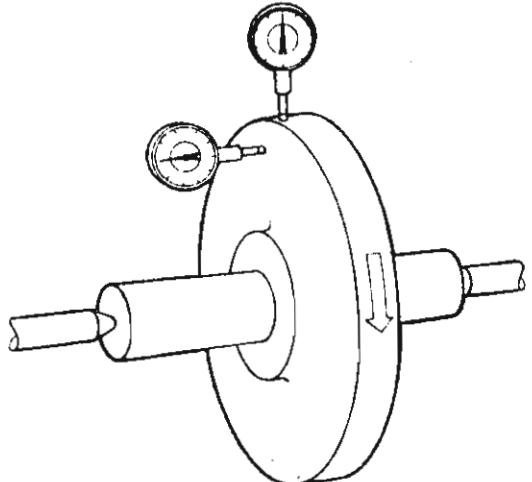

۲- اندازه گیری ضخامت دندانه


برای اندازه گیری ضخامت دندانه از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود.

متداولترین روش بکار بردن کولیس دندانه است. این وسیله یک عیب دارد و آن این است که تماس بین فکهای کولیس و دندانه‌ها توسط دو گوشه کولیس صورت می‌گیرد، و این باعث سائیده شدن گوشه‌ها می‌شود.

الف) کولیس دندانه را انتخاب و تیز کنید. گوشه‌های آنرا آزمایش کنید که سائیده نشوند.

ب) کولیس را روی صفر قرار داده آنرا آزمایش کنید.

ج) مشخصات چرخ دندانه دار را از روی نقشه فنی بدست آورید و قسمت عمودی کولیس را با ارتفاع سر دندانه میزان کرده آن را قفل کنید.

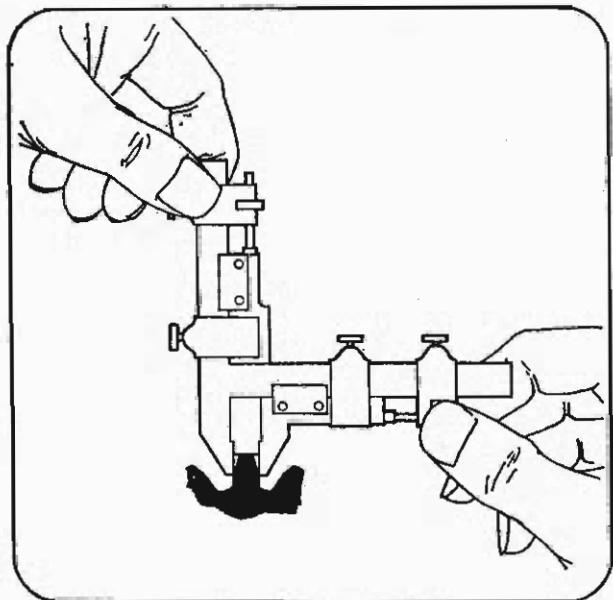


د) قسمت افقی کولیس را باز کنید و آنرا طوری روی دندانه قرار دهید که تیغه عمودی کولیس روی سر دندانه قرار گیرد.

ه) کولیس افقی را تنظیم کنید و با دقت ضخامت دندانه را اندازه بگیرید.

تذکر: استفاده از این وسیله احتیاج به تمرین دارد بطوریکه به کولیس آسیبی نرسد و اندازه بدست آمده نیز دقیق باشد.

و) عدد روی کولیس افقی را یادداشت کنید.

ز) با تنظیم کولیس افقی، دندانه های دیگرانیز اندازه بگیرید و اندازه حداقل وحداکثر را یادداشت کنید.
تذکر: خارج از مرکزیودن یاتفاوت بین قطر حقیقی و قطر اسامی دایره سر دندانه در دقت اندازه گیری ضخامت دندانه اثر میگذارد. (کولیس عمودی را با در نظر گرفتن این خطاهای باید تنظیم کرد).

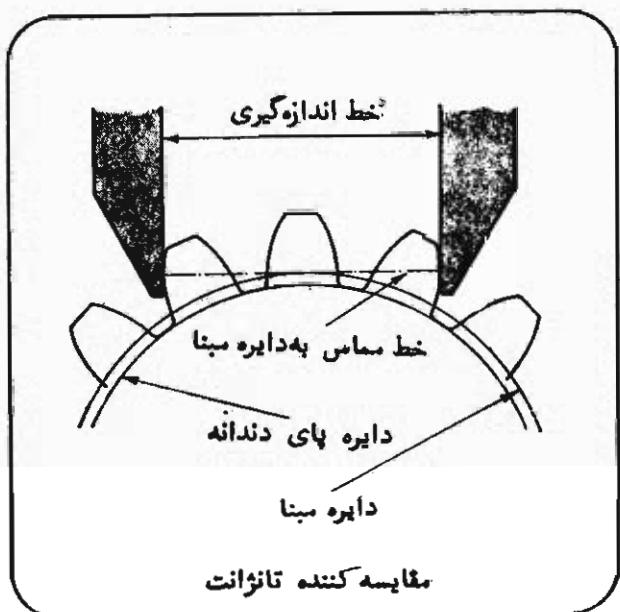

روشهای دیگر

الف) با استفاده از میکرومتر با مقایسه کننده تانژانت، فاصله بین یک یا چند دندانه طوری گرفته میشود که خط اندازه گیری همواره بر دایره مبنای ماس است باشد.

ب) اندازه گیری توسط غلطک.

اگر عده دندانه‌ها زوج باشد

این روش دقیق‌تر از روش با کولیس است.

غلطک‌ها همان‌طور که در شکل نشان داده شده است روی چرخ دندانه‌دار قرار داده می‌شوند و اندازه‌گیری از روی آنها انجام می‌گیرد.

معمولًا قطر غلطک‌ها و اندازه خوانده شده از روی غلطک‌ها در نقشه مشخصات موجود است. اگر این مشخصات داده نشده باشد، کارآموز باید به کتابهای مربوط رجوع کند.

تعداد دندانه‌ها زوج است


اگر عده دندانه‌ها فرد باشد. (مانند شکل)

تعداد دندانه‌ها فرد است

۳- اندازه‌گیری قطر دایره پای دندانه

اگر قطر سوراخ چرخ دندانه‌دار مشخص باشد از کولیسی که فکهای آن تیز است، برای اندازه‌گرفتن فاصله بین دیواره سوراخ تا پای دندانه، استفاده می‌شود. قطر دایره پای دندانه = قطر سوراخ + 2 (عدد روی کولیس).

تذکر: برای پیدا کردن حداقل و جدا کثر این فاصله، این عمل را در اطراف چرخ دندانه‌دار تکرار کنید.

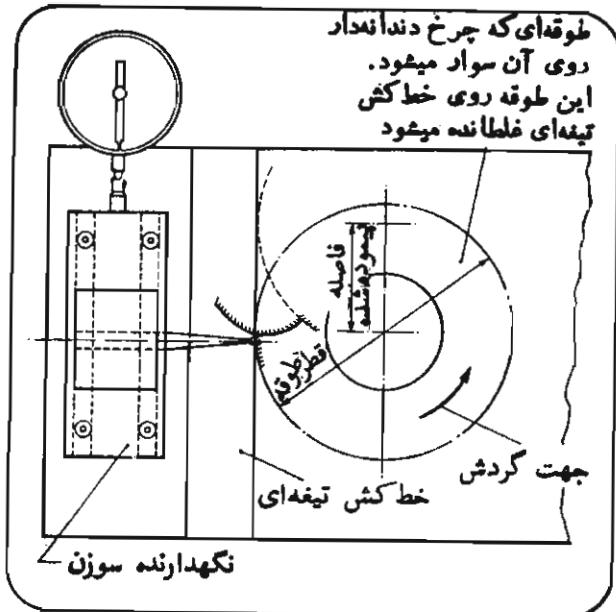

۴- آزمایش شکل دندانه

شکل دندانه ہوسیله دستگاههای مخصوصی آزمایش می‌شود.

انواع گوناگون این نوع اندازه‌گیرها در دسترس است. اساس کار آنها بر کاربرد حلقه‌ای است که قطر آن با قطر دایره مبنا برابر باشد.


۵- فاصله بین دندانها
با بکاربردن ابزارهای ویژه‌ای، خطای گام تعیین می‌شود. اندازه‌گرفتن دندانه‌ها در قسمت‌های گوناگون چرخ و در اطراف آن سبب پیدایش اشتباهات در گام خواهد شد.

۶- درگیری دندانها

این آزمایش پاروش معمول در کارخانه انجام می‌گیرد:
یا مستقیماً روی ماشینی که چرخ دندانه را در آن بکار می‌بریم، یا روی ماشین درگیری چرخ‌های دندانه دار.

آزمایش گردی اجسام

در اندازه‌گیری قطرها با وسایلی مانند مقایسه‌کننده‌ها و میکرومترها، تنها می‌توان نقاط مقابل هم را اندازه‌گیری کرد. یکی از خطاهای در این نوع اندازه‌گیری اسکان گرد نبودن قطعه کار است، و این سبب جفت‌نشدن اجزاء در ترکیب می‌شود. بازرس ممکن است پس از اندازه‌گیری جسمی گرد، اندازه‌های آنرا با مشخصات شیوه اعلام کند، در صورتی که همین جسم ممکن است گرد نباشد. در شکل جسمی نشان داده شده است که به هنگام اندازه‌گیری قطر آن، در قسمت‌های مختلف عدد ثابتی بدست می‌آید در صورتی که جسم اصلاح‌گرد نیست.

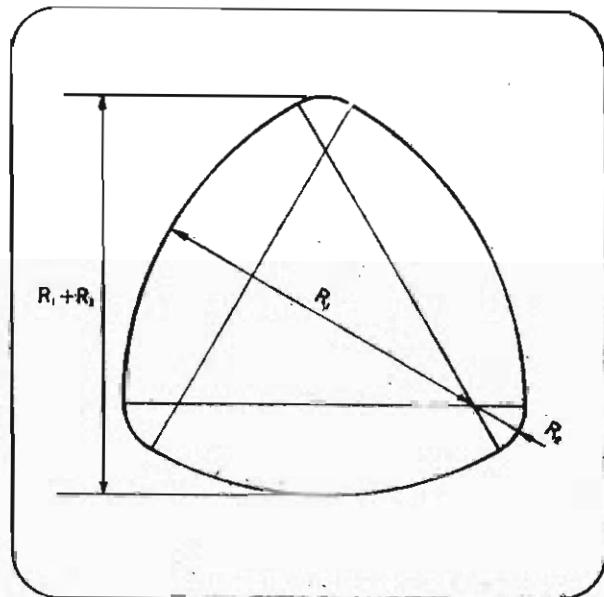

آزمایش گردی



۱- قطرهای خارجی

الف) قطعه کار را تمیز کنید.

ب) تکه اندازه‌گیری ۷ شکلی انتخاب کرده،
تمیز کنید.

ج) قطعه کار را روی تکه ۷ شکل سوار کنید.

د) سوزن مقایسه‌کننده را روی قطعه کار قرار دهید. عقربه مقایسه‌کننده را روی صفر آورید.

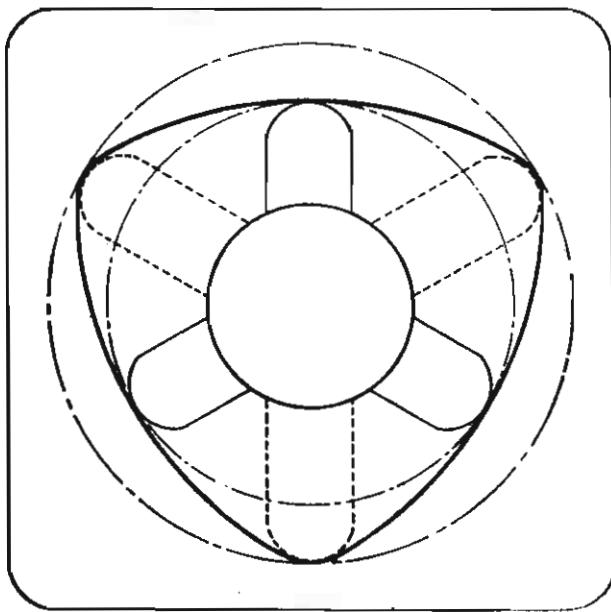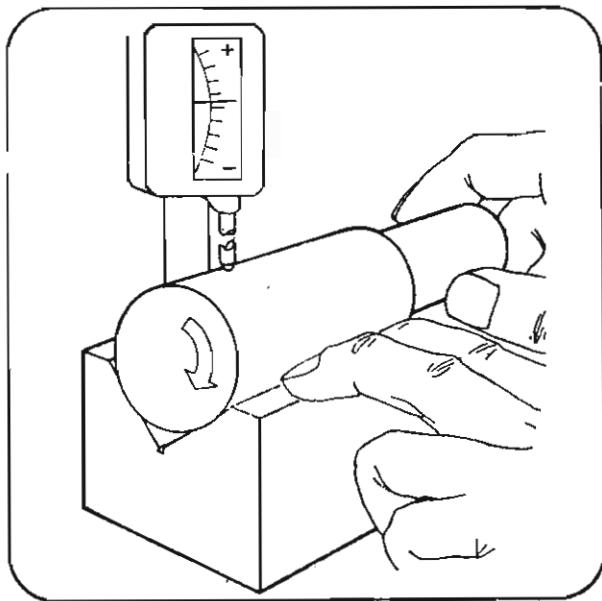

ه) با ثابت نگهداشتن تکه ۷ شکل، قطعه کار را بادقت در شیار بگردانید و گردی قطعه کار را آزمایش کنید.

تذکر: ممکن است قطعه کار چنان در شکاف تکه اندازه گیری قرار گیرد که گردنبودن آن پوشیده شود، از این رو در اندازه گیری های بسیار دقیق باید از دو تکه ۷ شکل بازاویه های مختلف استفاده کرد، مثلاً یکی با زاویه ای ۶۰ درجه و دیگر بازاویه ای ۹۰ درجه.

۳- قطرهای داخلی

سوراخهای داخلی قطعه کار نیز ممکن است گرد نباشد بویژه اگر قطعه کار به سه نظام بسته شده باشد.

الف) دور تادور سوراخ را بامیکرومتر یا فرمان داخلی اندازه بگیرید.

ب) سوراخ را باستفاده از وسیله اندازه گیری که سده فک دارد اندازه بگیرید.

تذکر: اگر گردی جسم را با اندازه گیری که دو فک دارد انجام دهیم عدد ثابتی بدست می آید که نمیتواند گردنبودن جسم را معلوم کند، ولی اگر از اندازه گیری که سده فک دارد استفاده کنیم گرد نبودن جسم کاملاً نمایان میشود.

آزمایش بیضی بودن قطعه کار

بیضی بودن اجسام را میشود با استفاده از میکرومترها یا مقایسه کننده ها تعیین کرد.

اندازه بیضی بودن اجسام روی قطر بزرگ و قطر کوچک تعیین میشود.

استفاده از وسیله اندازه گیری که سده فک دارد توصیه نمیشود چون در انحرافهای زیاد این وسیله دقت کافی ندارد.

مثال: سوراخی را بقطر ۲ اینچ بیضی بودنی برابر ۰.۰۰۴ اینچ درنظر میگیریم. با بکار بردن

اندازه گیری که سده فک دارد، حداقل بیضی بودنی که قابل اندازه گیری است ۰.۰۰۰۰۰۶ اینچ میباشد.

از این نتیجه میگیریم که این نوع اندازه گیریها برای انحرافهای زیاد مناسب نیستند.

آزمایش سختی

برای پیدا کردن سختی نیزات یکی از چهار روش زیر بکار برده میشود:

۱) خراشیدن سطح نمونه آزمایش پاسوزنهای نوك تیزی که درجه سختی آنها مشخص است و مقایسه خراشها با هم.

۲) اندازه‌گیری قطر فرورفتگی کروی شکل یا اندازه‌گیری قطر مربعی که در اثر فرورفتن ساقمه یا قطعه‌ای هرمی‌شکل پدید آید.

۳) اندازه‌گرفتن فرورفتگی کروی یا مخروطی شکل.

۴) اندازه‌گرفتن کمانه کردن وزنه‌ای با وزن معلوم از روی سطح نمونه آزمایش. (وزنه از بلندی معینی رها می‌شود). آزمایش‌های که با روش‌های بالا انجام می‌گیرند زیرعنوانهای زیر بررسی می‌شوند:

۱- آزمایش خراش

۲- آزمایش برینل

۳- آزمایش ویکرز

۴- آزمایش راکول


۵- اسکلروسکوپ

باید در نظر داشت که برای هر یک از آزمایش‌های بالا فقط از یک مدل ماشین اسم برده شده است، در صورتی که برای هریک از آزمایش‌های گفته شده ماشینهای گوناگونی وجود دارد. بطور کلی، روش استناده از این ماشینها یکسان است.

آزمایش خراش اساس کار

بهنگام خراشیدن سطح نمونه‌آزمایش بوسیله سوزن‌های آبدیده، سطح نمونه آزمایش تا حدی در برابر خراشیده شدن ایستادگی خواهد کرد و خراش برخواهد داشت.

این حدی است که سختی سوزن و نمونه آزمایش برابرند. از این حد به بالا سطح نمونه آزمایش خراشیده می‌شود.

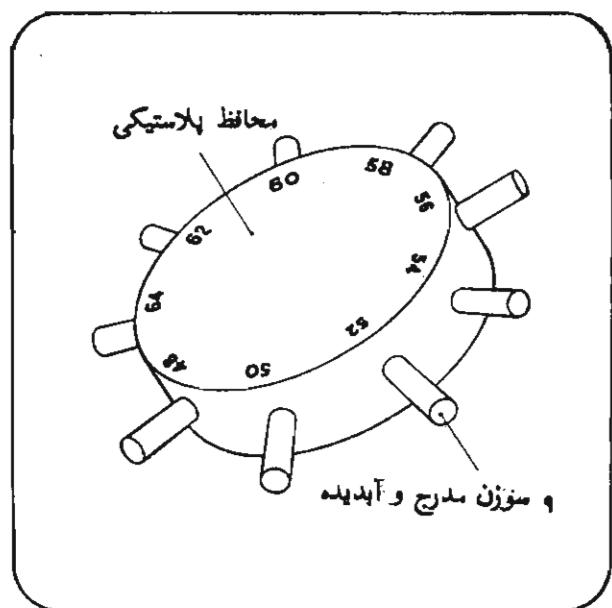

لو ازم آزمایش

نه سوزن آبدیده که در محفظه‌ای پلاستیکی قرار دارند. سختی این سوزن‌ها از 46 RC تا 62 RC درجه بلندی شده است.

تفاوت سختی هر سوزنی با سوزن بعدی 2 درجه راکول است.

روش آزمایش

۱- سوزن را همانطوری که در شکل نشان داده شده است نگهدارید

۲- آغاز آزمایش

الف) آزمایش را با سوزن RC 46 شروع کنید.
سوزن را با کمی فشار روی سطح نمونه آزمایش بکشید.

ب) نتیجه این عمل را ملاحظه کنید. (سوزن روی سطح میلغزد یا خراش میاندازد)

ج) اگر سوزن میلغزد، سوزن بعدی یعنی سوزنی با سختی RC 48 انتخاب کنید.

د) کار بالا را آنقدر تکرار کنید تا بسوزنی بررسید که سطح نمونه آزمایش میانگین سختی سوزن آخرین سوزن پیش از آن میباشد.

آزمایش برینل

اساس کار

آزمایش برینل به روش زیر انجام میشود:
ساقمه‌ای فولادی با قطری معین، زیرفشاری معلوم،
برای زمانی کوتاه، روی سطح نمونه آزمایش بکار
میروند. قطر فرورفتگی روی دو قطر عمود برهم اندازه
گرفته میشود (بوسیله میکروسکوپ). با مراجعه به
جدول، قطر فرورفتگی به عدد برینل تبدیل میگردد.

شیوه نشان‌دادن رقم‌های سختی



نتیجه آزمایش‌های سختی برینل به روش زیر نمایش داده میشود:

226 HB 10/3000

اعداد و علامتهای بالا نشان میدهند که رقم سختی 226 است که بوسیله ساقمه‌ای به قطر 10 میلیمتر و باری برابر 3000 کیلوگرم بدست آمده است. مدت زمانی که نمونه آزمایش زیربار قرار داشته است بین 10 تا 15 ثانیه است. اگر این مدت زمان با زمان استاندارد برابر نباشد، عدد دیگری به اعداد بالا اضافه میشود.

انتخاب قطر ساقمه و بار مورد نیاز

قطر ساقمه و بار را میتوان تغییر داد. این تغییرها بستگی دارند به جنس فلزی که آزمایش میشود. این نکته باید در نظر گرفته شود که برای سختی‌های بیش از HB 450 آزمایش برینل با ساقمه فولادی توصیه نمیشود.

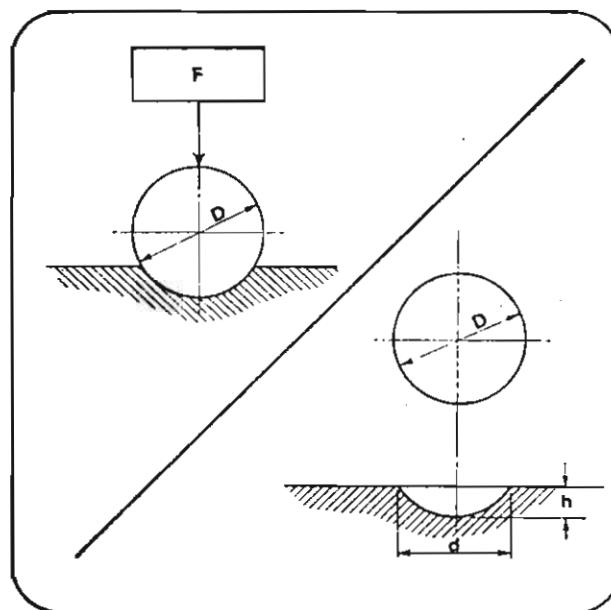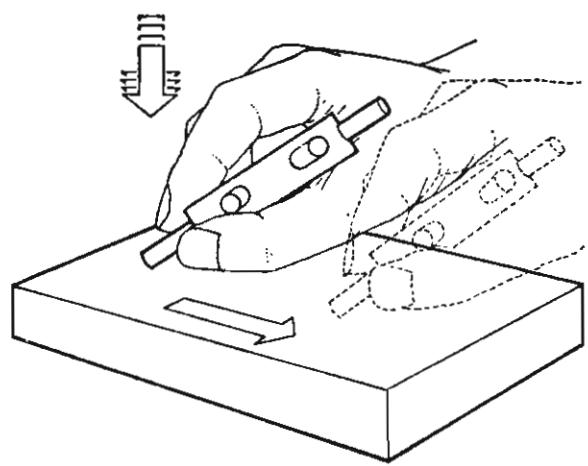



پیشنهادهایی برای پرداخت کردن سطح نمونه آزمایش، جای ایجاد فروفتگی بوسیله ساقمه، و ضخامت نمونه آزمایش

۱) سطح نمونه آزمایش باید چنان پرداخت شده باشد که اندازه گیری فروفتگی به سهولت امکان پذیر باشد. اگر آزمایش با ساقمه های کم قطر انجام میگیرد، سطح نمونه آزمایش به پرداخت عالی نیاز دارد.

۲) نمونه آزمایش را باید طوری قرار داد که سطح آن برعکس نافذ عمود بوده و کاملا در جای خود محکم باشد.

۳) ضخامت نمونه آزمایش باید از هشت برابر عمق فروفتگی کمتر باشد.

۴) فاصله بین مرکز فروفتگی تالبه نمونه آزمایش باید حداقل سه برابر قطر فروفتگی باشد. فاصله بین مرکزهای دو فروفتگی پشت سرهم باید کمتر از چهار برابر قطر فروفتگی باشد.

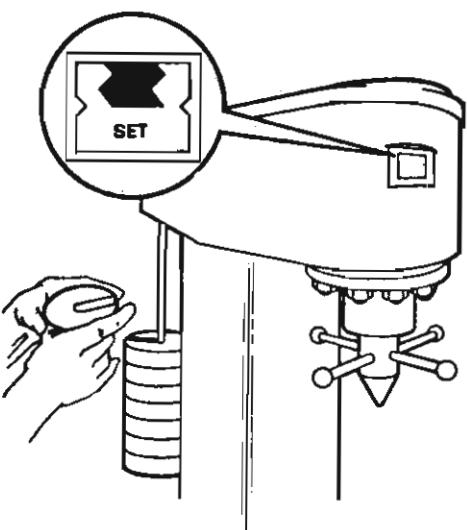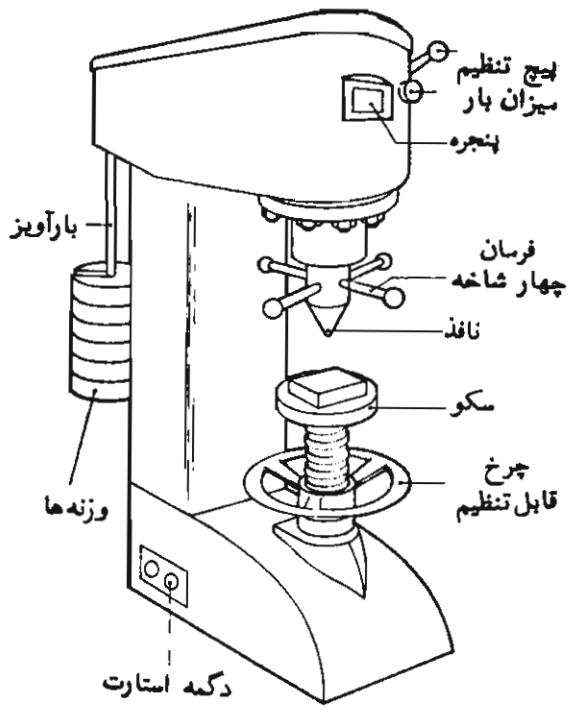

روش آزمایش

۱- آماده کردن ماشین آزمایش

الف) دکمه استارت را فشار دهید تا پمپ موتور بکار آفتد.

ب) صبر کنید تا کلمه SET روی بنجه نمایان شود.

ج) برای تعیین قطر ساقمه و مقدار بار مناسب به کتاب راهنمای ماشین رجوع کنید.

د) نافذی مناسب را در ماشین قرار دهید.


ه) وزنه های مناسب را روی بارآویز قرار دهید.

تذکر: بارآویز (بدون وزنه) 250 کیلوگرم وزن دارد

و) نمونه آزمایش مناسب انتخاب کرده روی سکو سوار کنید

تذکر: مطمئن شوید که نمونه آزمایش با نافذ فاصله دارد و محکم روی سکو قرار گرفته است.

۴- وارد آوردن بار

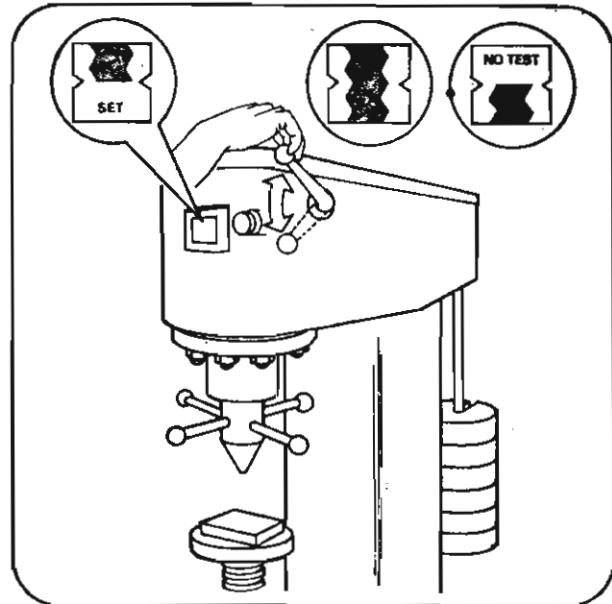

الف) اهرم ماشین را بالا ببرید تا کلمه SET روی پنجه نمایان شود.

ب) چرخ تنظیم رادر جهت گردش عقربه ساعت بگردانید تا اینکه نمونه آزمایش با نافذ فاصله‌ای برابر ۰.۸ میلیمتر پیدا کند.

ج) فرمان چهار شاخه را در جهت گردش عقربه ساعت بگردانید تا نافذ باسطح نمونه آزمایش تماس پیدا کند.

د) اهرم ماشین را به پائین فشاردهید.


هنگامیکه دستگاه نمایشگر بار از حرکت باز ایستاد دیگر به اهرم فشار وارد نکنید، چون بارکافی بروی نمونه آزمایش وارد آمده است.

۵) ۱۰ تا ۱۵ ثانیه پس از اینکه دستگاه نمایشگر بار از حرکت باز ایستاد، اهرم ماشین را بالا ببرید.

تذکر: اگر جمله NOTEST روی پنجه نمایان شد، آزمایش صحیح انجام نشده است و باید تکرار شود.

و) فرمان چهار شاخه را بچرخانید تا نافذ از سطح نمونه آزمایش جدا شود.

ز) نمونه آزمایش را بردارید.

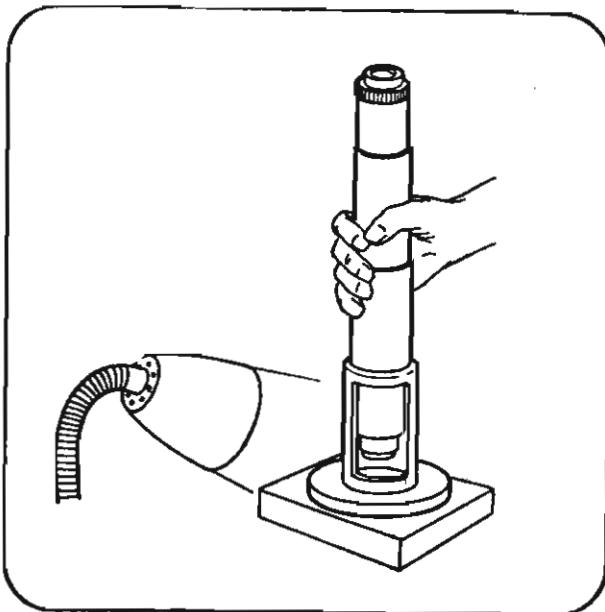

۳- قراردادن میکروسکوپ روی نمونه آزمایش

میکروسکوپ را بطور عمودی روی فروفتگی قرار دهید. دهانه زیرین میکروسکوپ را برابر نور قرار دهید.


۴- تنظیم عدسی میکروسکوپ

الف) عدسی میکروسکوپ را میزان کنید تا درجه بندی میکروسکوپ بخوبی دیده شود.

ب) عدسی میکروسکوپ را چنان تنظیم کنید که فروفتگی بطور دقیق دیدمشود و درجه بندی میکروسکوپ در امتداد قطر فروفتگی قرار گیرد.

ج) اگر لازم شدلolle اصلی میکروسکوپ را قفل کنید.

۵. اندازه‌گیری فرورفتگی

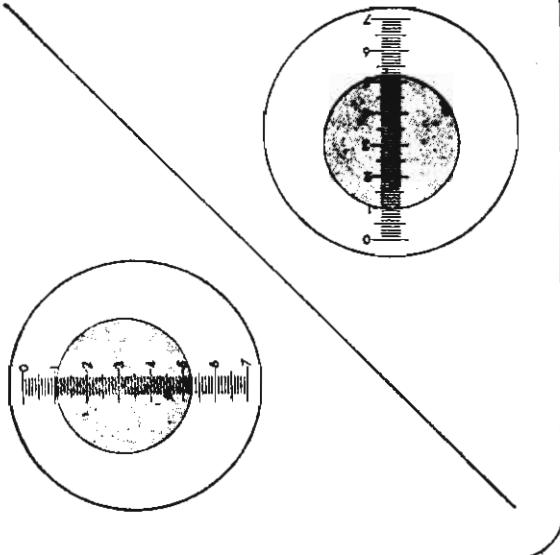

- الف) میکروسکوپ را حرکت دهید تا درجه‌بندی میکروسکوپ در امتداد قطر فرورفتگی قرار گیرد.
- ب) قطر فرورفتگی را اندازه بگیرید.
- ج) عدسی میکروسکوپ را ۹۰ درجه بچرخانید.
- د) میکروسکوپ را حرکت دهید تا درجه‌بندی میکروسکوپ در امتداد قطر فرورفتگی قرار گیرد.
- ه) قطر فرورفتگی را اندازه بگیرید.
- و) دواندازه را جمع‌زده میانگین آنرا بدست آورید.
- ز) رقم سختی برینل را از جدول بدست آورید.

جدول ۱

D = میلیمتر قطر اثر به سینی متر	./.۰	./.۱	./.۲	./.۳	./.۴	۰/۰۵	./.۶	./.۷	./.۸	./.۹	F = بار کیلوگرم	F/D =
۲/۰۰	۶۰۱	۰۹۷	۰۹۲	۰۸۷	۰۸۲	۰۷۸	۰۷۳	۰۶۹	۰۶۴	۰۶۰	۲۰۰۰	۲۰
۲/۱۰	۰۰۰	۰۰۱	۰۴۷	۰۴۳	۰۳۸	۰۳۴	۰۳۰	۰۲۶	۰۲۲	۰۱۸		
۲/۲۰	۰۱۴	۰۱	۰۰۷	۰۰۳	۴۹۹	۴۹۰	۴۹۲	۴۸۸	۴۸۰	۴۸۱		
۲/۳۰	۴۷۷	۴۷۴	۴۷۱	۴۶۷	۴۶۴	۴۶۱	۴۵۷	۴۵۴	۴۵۱	۴۴۸		
۲/۴۰	۴۴۴	۴۴۱	۴۳۸	۴۳۵	۴۳۲	۴۲۹	۴۲۶	۴۲۳	۴۲۰	۴۱۷		
۲/۵۰	۴۱۰	۴۱۲	۴۰۹	۴۰۶	۴۰۴	۴۰۱	۳۹۸	۳۹۵	۳۹۳	۳۹۰		
۲/۶۰	۳۸۸	۳۸۰	۳۸۲	۳۸۰	۳۷۸	۳۷۵	۳۷۳	۳۷۰	۳۶۸	۳۶۶		
۲/۷۰	۳۶۲	۳۶۱	۳۰۹	۳۰۶	۳۰۴	۳۰۲	۳۰۰	۳۴۷	۳۴۵	۳۴۳		
۲/۸۰	۳۴۱	۳۲۹	۳۲۷	۳۲۵	۳۲۳	۳۲۱	۳۲۹	۳۲۶	۳۲۵	۳۲۳		
۲/۹۰	۳۲۱	۳۱۹	۳۱۷	۳۱۵	۳۱۳	۳۱۱	۳۰۹	۳۰۷	۳۰۶	۳۰۴		
۲/۱۰	۳۰۲	۳۰۰	۲۹۸	۲۹۷	۲۹۵	۲۹۳	۲۹۲	۲۹۰	۲۸۸	۲۸۶		
۲/۱۱	۲۸۸	۲۸۳	۲۸۲	۲۸۰	۲۷۸	۲۷۷	۲۷۵	۲۷۴	۲۷۲	۲۷۱		
۲/۱۲	۲۶۹	۲۶۸	۲۶۶	۲۶۵	۲۶۳	۲۶۲	۲۶۰	۲۵۹	۲۵۷	۲۵۶		
۲/۱۳	۲۵۰	۲۵۲	۲۵۲	۲۵۰	۲۴۹	۲۴۸	۲۴۶	۲۴۵	۲۴۴	۲۴۲		
۲/۱۴	۲۴۱	۲۴۰	۲۳۹	۲۳۷	۲۳۶	۲۳۵	۲۳۴	۲۳۲	۲۳۱	۲۳۰		
۴/۰۰	۲۲۹	۲۲۸	۲۲۶	۲۲۵	۲۲۴	۲۲۳	۲۲۲	۲۲۱	۲۱۹	۲۱۸		
۴/۱۰	۲۱۷	۲۱۶	۲۱۰	۲۱۴	۲۱۳	۲۱۲	۲۱۱	۲۱۰	۲۰۹	۲۰۸		
۴/۲۰	۲۰۷	۲۰۵	۲۰۴	۲۰۳	۲۰۲	۲۰۱	۲۰۰	۱۹۹	۱۹۸	۱۹۷		

مثال :

بار - ۳۰۰۰ کیلوگرم

قطر ساقمه - ۱۰ میلیمتر

اندازه اول (عمودی) - ۴.۲۰


اندازه دوم (افقی) - ۴.۳۰

جمع - ۸.۵۰

میانگین - ۴.۲۵

سختی برینل از جدول - 10/3000

20/HB

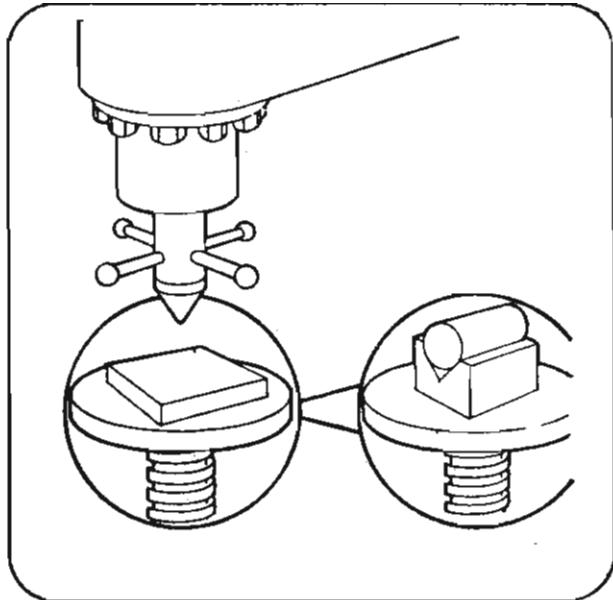

۶- رقم سختی بدست آمدید را با رقم سختی نمونه

آزمایش مقایسه کنید

۷- آماده کردن قطعه کار برای آزمایش

الف) سطحی را که باید مورد آزمایش قرار گیرد باسنجک منباده نرم پرداخت کنید.

ب) روی سطح قطعه کار جای مناسبی را برای آزمایش انتخاب کنید بطوریکه بکاربرد بعدی آن لطمہ ای وارد نیاورد.

ج) مطمئن شوید که سطح قطعه کار بمحور نافذ عمود است.

تذکر: مطمئن شوید که قطعه کار با نافذ فاصله دارد و روی سکو استوار است. (قطعه کارهای استوانه ای شکل را باید روی تکه های ۷ شکل قرارداد).

۸- قطعه کار را با روشن قبلي بیانمایید.


۹- قطر فرو رفتگی را اندازه بگیرید.

۱۰- رقم سختی برینل را از جدول بدست آوردید.

۱۱- جدا کردن نافذ از ماشین آزمایش


الف) نافذ را محکم بطرف پائین بشکید تا از جایگاه فرنگی خود بیرون آید.

ب) بعد از تعویض نافذ، با نافذ جدید دو سه بار آزمایش انجام دهید تا نافذ کاملا در جای خود بنشیند.

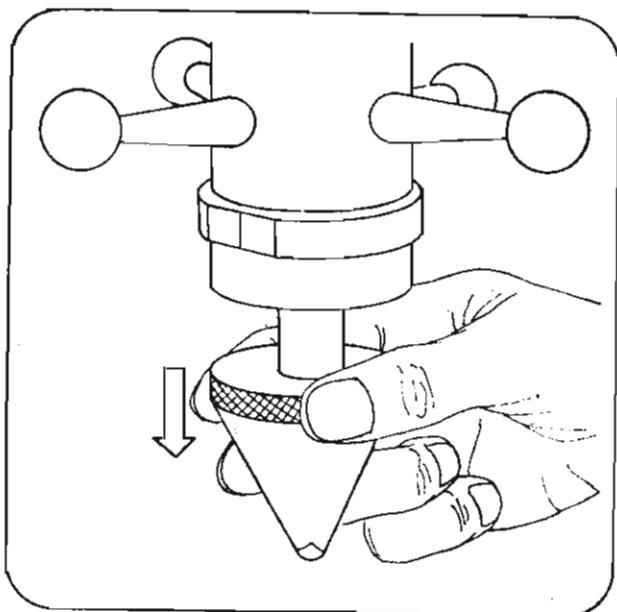

ایمنی:

موقع تعویض نافذ عینک ایمنی بزنید.

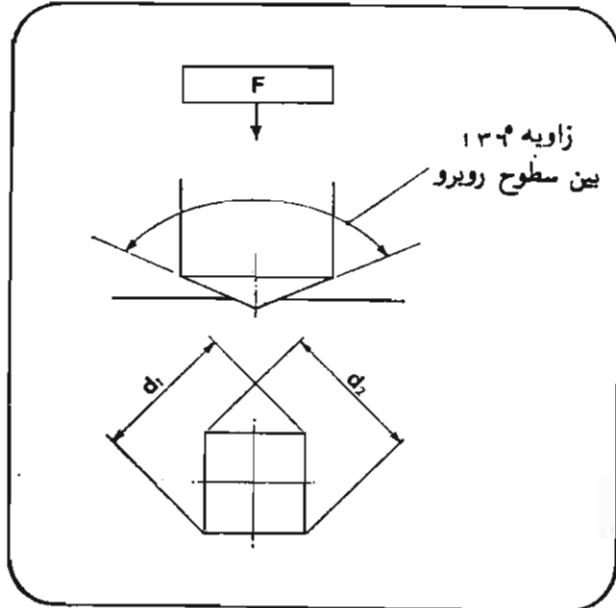

اساس کار و یکرز

آزمایش و یکرز بروش زیر انجام میشود:

نافذ و یکرزهایی است از الماس باقاعده مریع که زاویه بین دو سطح جانبی غیر مجاور آن ۱۳۶ درجه است. این هرم زیرباری معلوم در زمانی کوتاه روی نمونه آزمایش قرار داده میشود.

فروختن هرم در نمونه آزمایش، مریع ایجاد میکند که اگر قطرهای آنرا h_1 و h_2 فرض کنیم، اندازه مورد نظر میانگین آندو خواهد بود. رقم سختی و یکرز مانند سختی برینل، از جدولهای مریوط بدست میآید.

شیوه نشان دادن ارقام سختی

به هنگام نشان دادن نتیجه آزمایشهای سختی و یکرز، ارقام باید به شیوه زیر نوشته شوند:

750 HV 30


این نشان میدهد که رقم سختی 750 میباشد که در اثر باری برابر با 30 کیلوگرم بدست آمده است.

پیشنهاداتی برای پرداخت سطح نمونه آزمایش، جای ایجاد فرو رفتگی و ضخامت نمونه آزمایش

- ۱) پرداخت سطح نمونه آزمایش باید چنان باشد که بتوان قطر فرو رفتگی را بادقت کافی اندازه گرفت.
- ۲) نمونه آزمایش باید در جای خود استوار باشد و سطح آن بر محور نافذ بطور عمود قرار گیرد.
- ۳) ضخامت نمونه آزمایش باید حداقل یک برابر نیم قطر فرو رفتگی باشد.
- ۴) فاصله بین مرکز فرو رفتگی بالبه نمونه آزمایش یالبه فرو رفتگی مجاور باید حداقل دو برابر نیم قطر فرو رفتگی باشد.
- ۵) برای دقت آزمایش باید باری رامتناسب با اندازه و جنس فلز انتخاب کرد. حداکثر بار 30 کیلوگرم بیشتر نمیشود، اما گاهی ممکن است به بارهای بیشتری نیاز باشد، مثل در حدود 100 کیلوگرم، بویژه هنگامی که فلز زیر آزمایش سخت است. باید در نظر داشت که بکاربردن بارهای زیاد سبب کم شدن عمر الماس نافذ خواهد شد.


ماشین سختی سنج و یکرز با نافذ هرمی شکل

با این ماشین میتوان نافذ ساقمه‌ای یا هرمی شکل بکاربرد سختی فلزهای گوناگون را سنجید. این ماشین قادر است بارهای را بین 1 تا 120 کیلوگرم وارد آورد. آزمایشی که در زیر بشرح آن میبردازیم مربوط به روش استفاده از نافذ هرمی شکل الماسی است. اگر فلز خیلی نرم باشد باید از نافذ ساقمه‌ای استفاده کرد. اگر از نافذ الماسی استفاده میشود، ارقام سختی با حروف V.P.N نمایش داده میشوند و اگر نافذ ساقمه باشد، ارقام با حروف نمایش دهنده اندازه ساقمه مشخص میشوند.

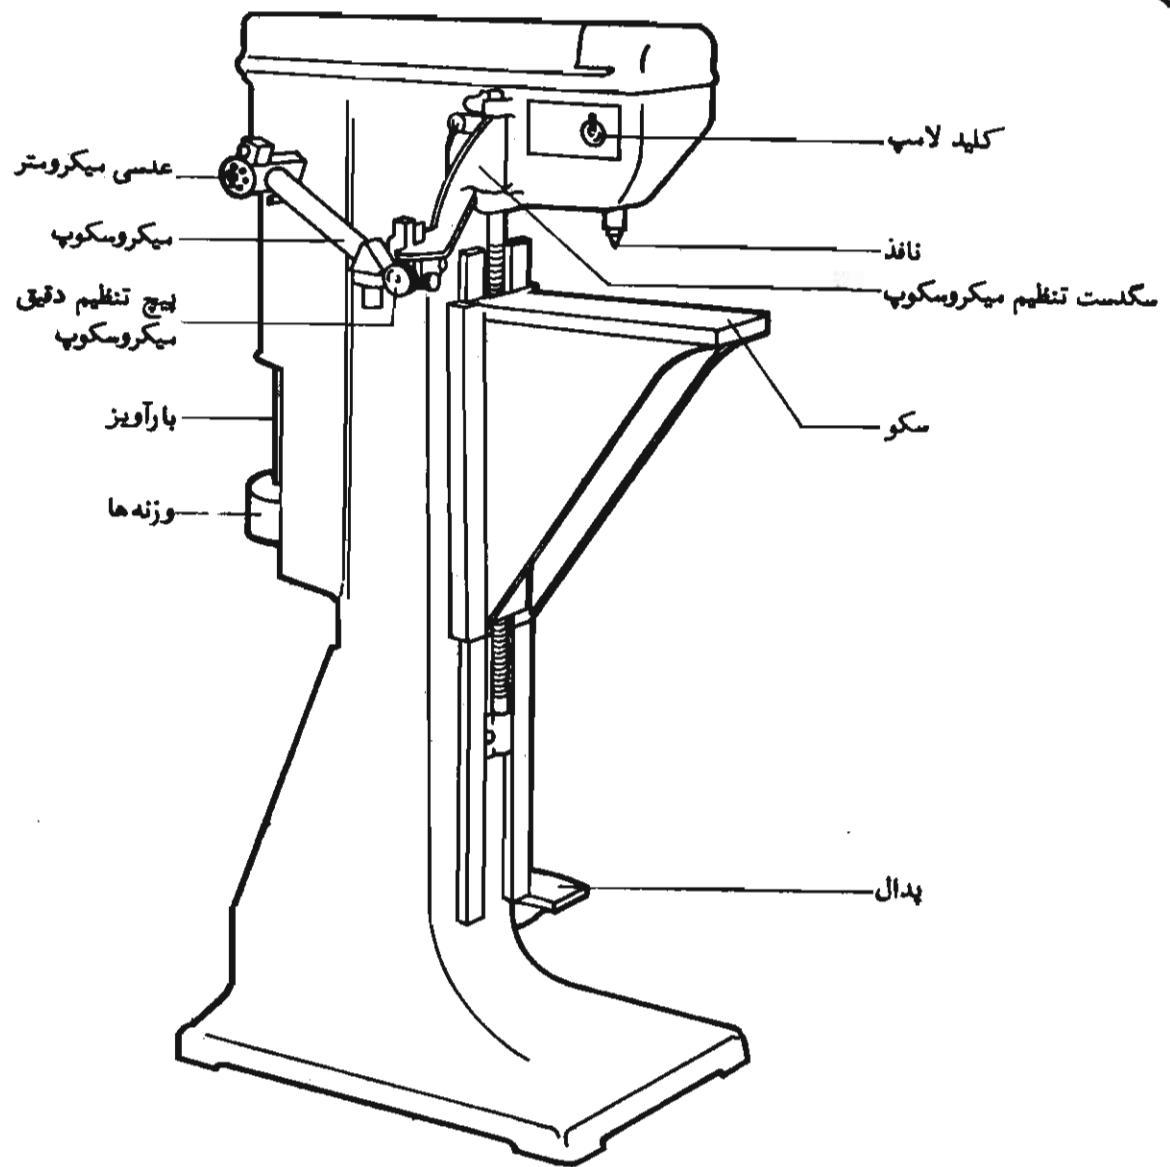

روش انجام آزمایش باماشین استاندارد

۱- آماده کردن ماشین

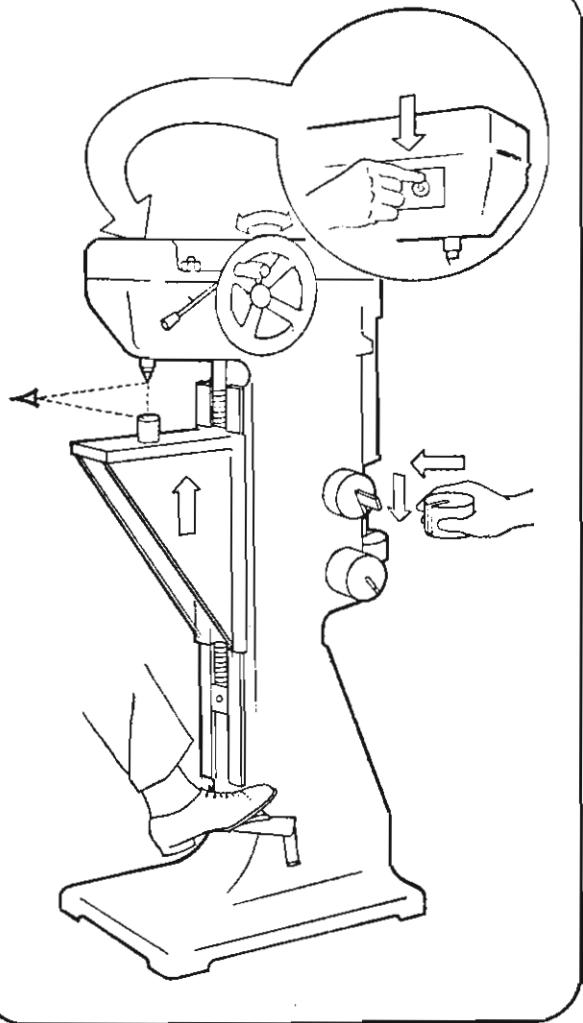

الف) به اندازه موردنیاز، روی بارآویز وزنه بیاویزید و برای باردادن باماشین پدال را به پائین فشار دهید.

ب) نافذ را انتخاب کرده در ماشین جای دهید.

ج) عدسی مناسبی انتخاب کنید.

د) تکه آزمایش مدرجی را انتخاب کرده آنرا روی سکو وزیر نافذ قرار دهید.

تذکر: از تماس سطح تکه آزمایش و نافذ جلوگیری کنید.

۲- انجام آزمایش

الف) دسته استارت را پائین ببرید.

ب) گوش فرادهید تا صدای «تیک» بشنوید.

صدای نشانه پایان زمان اثر بار است.

تذکر: اگر صدای «وزوز» متده شنیله شود نشانه این است که فاصله بین تکه آزمایش و نافذ زیاد است. این فاصله را دوباره تنظیم کنید.


۳- آماده شدن برای خواندن سختی

الف) سکوی ماشین را آنقدر پائین ببرید که میکروسکوپ روی تکه آزمایش حرکت داشته باشد.


ب) میکروسکوپ را درجای مناسبی قفل کنید.

ج) عدسی میکروسکوپ را چنان میزان کنید که چهارگوشی که در شکل نشان داده شده است دقیقاً دیده شود.

د) با تنظیم سکوی ماشین و میکروسکوپ، فرورفتگی را در کانون عدسی متمرکز کنید.

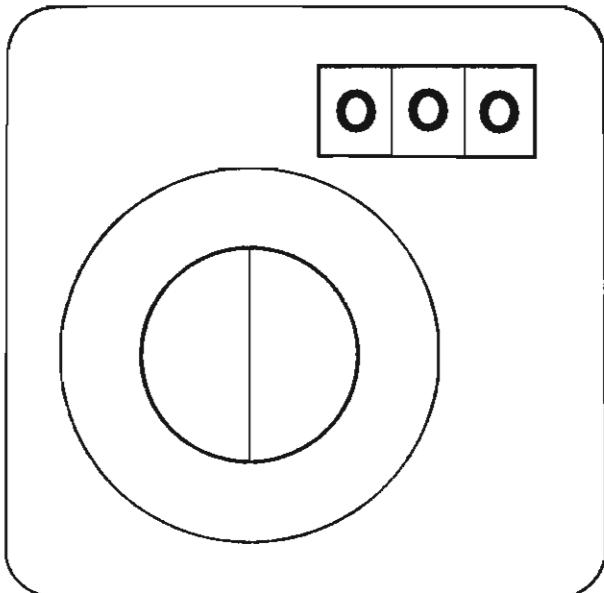


ه) پیچ A را بچرخانید تا دو ضلع چهارگوش جفت شوند . بدین ترتیب از واردشدن نور جلوگیری میشود .
و) ارقام روی میکروسکوپ را بخوانید .
تذکر : موقعی که دو ضلع چهارگوش جفت میشوند ، ارقام میکروسکوپ باید روی صفر باشد . اگر خطایی پیش آمد ، پیچ A را نگهدارید ، پیچ B را شل کنید ، پیچ Dندانه دار C را بچرخانید تا ارقام روی صفر بیایند . پیچ B را قفل کنید .

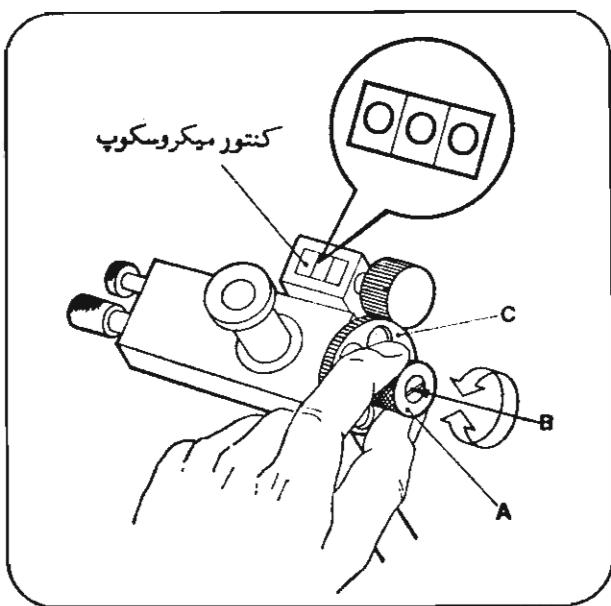

۴- اندازه گیری فرورفتگی

الف) پیچ D را تنظیم کنید تا ضلع دست چپ چهارگوش با ضلع دست چپ فرورفتگی منطبق شود .
ب) پیچ A را تنظیم کنید تا ضلع دست راست چهارگوش با ضلع دست راست فرورفتگی منطبق شود .
ج) ارقام را بخوانید .
د) عدسی میکروسکوپ را 90 درجه بچرخانید .
ه) با تنظیم اضلاع چهارگوش و فرورفتگی ، فرورفتگی را در این صفحه اندازه بگیرید .
و) ارقام را بخوانید .
ز) میانگین دو اندازه را حساب کنید .

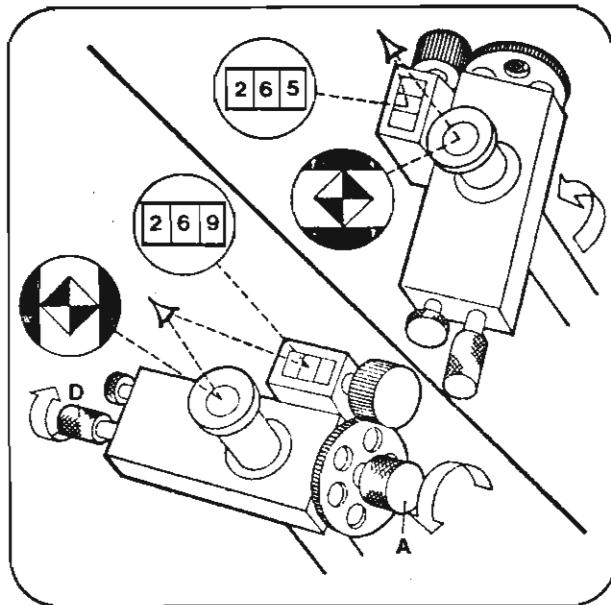

مثال :

اندازه در حالت اول - 269
اندازه در حالت دوم - 265
جمع دو اندازه - 534
میانگین - 267

اندازه‌گیری علسی	کیلوگرم ۰۰—بار										اینچ ۱/۰—علسی
	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	
۱۶۰	۵۸۰	۵۷۲	۵۶۵	۵۵۸	۵۵۲	۵۴۵	۵۳۹	۵۳۲	۵۲۶	۵۱۹	
۱۷۰	۵۱۳	۵۰۷	۵۰۱	۴۹۶	۴۹۰	۴۸۴	۴۷۹	۴۷۴	۴۶۸	۴۶۳	
۱۸۰	۴۰۸	۴۰۳	۴۴۸	۴۴۳	۴۳۸	۴۲۳	۴۲۹	۴۲۴	۴۲۰	۴۱۵	
۱۹۰	۴۱۱	۴۰۷	۴۰۲	۳۹۸	۳۹۴	۳۹۰	۳۸۶	۳۸۲	۳۷۹	۳۷۵	
۲۰۰	۳۷۱	۳۶۷	۳۶۳	۳۶۰	۳۵۶	۳۵۳	۳۴۹	۳۴۶	۳۴۳	۳۳۹	
۲۱۰	۳۳۶	۳۲۲	۳۲۰	۳۲۷	۳۲۴	۳۲۱	۳۱۸	۳۱۰	۳۱۲	۳۰۹	
۲۲۰	۳۰۶	۳۰۴	۳۰۱	۲۹۸	۲۹۶	۲۹۳	۲۹۰	۲۸۸	۲۸۵		

۵- تبدیل اندازه بحسب آمده به رقم سختی

الف) با انتخاب جدول مناسب، رقم سختی را پیدا کنید.

مثال:

بار - ۳۰ کیلوگرم

علسی - ۱۷ میلیمتر

میانگین اندازه ها - 267

780 HV/30 = V.P.N

۶- رقم سختی بحسب آمده را با رقم سختی تکه آزمایش مدرج مقایسه کنید

۷- روش آماده کردن ماشین برای آزمایش قطعه کار

الف) میکروسکوپ را آزاد کنید.

ب) میکروسکوپ را ۱۸۰ درجه بچرخانید.

ج) تکه آزمایش را پیاده کنید.

۸- آماده کردن قطعه کار

الف) سطح قطعه کار را با سنگ سنباده نرم پرداخت کنید.

ب) قطعه کار را زیر نافذ قرار دهید.

تذکر: قطعه کار باید با نافذ فاصله داشته روی سکو استوار باشد. (قطعات استوانه ای شکل را باید

در تکه های ۷ شکل قرارداد).

۹- آزمایش سطح از نظر ناهدواری و نقص های فنی دیگر

تذکر: عیوب های سطح ممکن است در دقت آزمایش اثر داشته باشند.

الف) میکروسکوپ را روی قطعه کار آورید.

ب) با تنظیم سکوی میکروسکوپ، سطح قطعه کار را در کانون عدسی متعرکز کنید.

ج) سطح قطعه کار را بررسی کنید و آنرا حرکت دهید تا سطح بدون عیوب مشاهده شود.

د) میکروسکوپ را از سکو دور کنید.

۱۰- آزمایش را انجام دهید.


۱۱- فرو رفتگی را اندازه بگیرید.

۱۲- رقم سختی را بحسب آورید.

۱۳- پس از آزمایش، ماشین را خاموش کنید و نافذ را به جای خود بازگردانید.

آزمایش راکول

روش عمومی

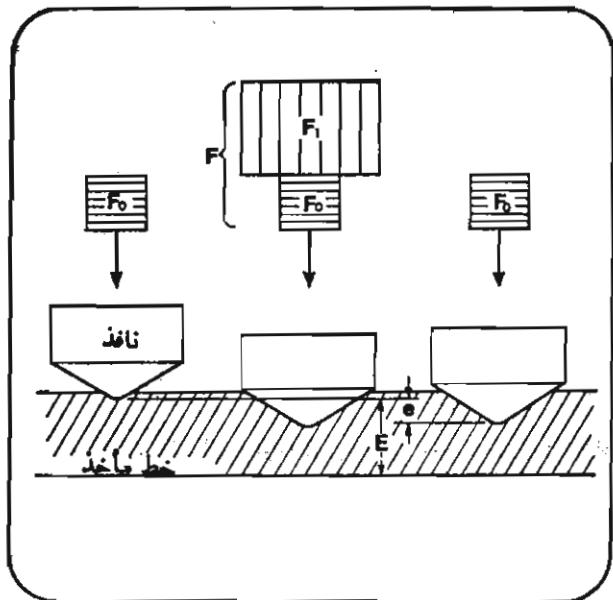

آزمایش راکول با روش زیر انجام میگیرد :

نافذی از الماس یا ساقمه آبدیله با باری مقدماتی بر روی سطح نمونه آزمایش فرود آورده میشود . هنگامی که تعادل بدست آمد ، عقربه ای را که عمق فرورفتگی را میسنجد روی رقم ماخذی میزنند . دراین هنگام بار زیادتری (علاوه بر بار مقدماتی) ، برنافذ وارد آورده میشود و درنتیجه گودی فرورفتگی بیشتر میگردد . هنگامی که تعادل بدست آمد باراضافی برداشته میشود . در اثر برداشتن باراضافی ، گودی فرورفتگی کمتر میشود . از افزایش دائمی عمق فرورفتگی « H_c » ، که در اثر واود آوردن و برداشتن باراضافی پدید میآید ، سختی راکول بدست میآید .

حدود مقیاس سختی راکول


برای آزمایش اجسام با مشخصات گوناگون ، مقیاسهای سختی زیادی وجود دارد . مقیاس هرسختی بستگی به مقدار بار مقدماتی ، بارنهائی و نوع نافذ دارد .

شیوه نشان دادن ارقام سختی

هنگام نشان دادن نتیجه آزمایش های سختی راکول ، ارقام باید به شیوه زیرنوشته شوند :

60 HRC

نوشته «الا نشان میدهد که رقم سختی ۶۰ بوده و با شرایط مقیاس C بدست آمده است . برای استفاده و طرز کار با ماشین ، به کتاب راهنمای سازنده ماشین مراجعه کنید .

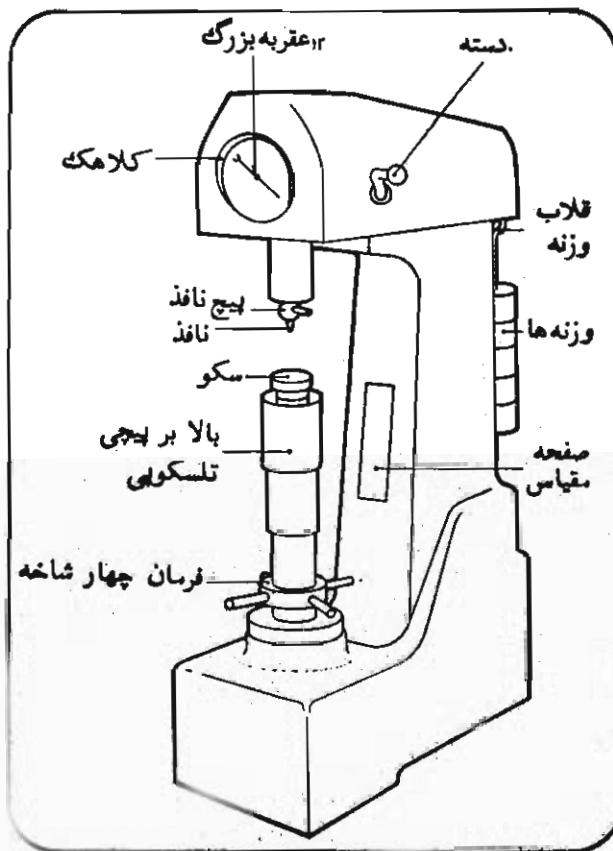

ماشین آزمایش سختی راکول

دراین نوع ماشین ، رقم سختی مستقیماً از عقربه سختی سنج ماشین خوانده میشود . دراین ماشین از نافذ الماسی یا ساقمه ای استفاده میشود ، از الماس برای اجسام سخت واژ ساقمه برای اجسام نرم . با بکار بردن نافذ های الماسی و ساقمه ای با اندازه های گوناگون و وزنه های متعدد ، آزمایش هائی را مینیابان انجام داد که تمام مقیاسها را شامل شود . متداول ترین مقیاسهای سختی راکول (راکول B) و (راکول C) است .

اسکلروسکوپ


اساس کار

وزنهای را از ارتفاعی معین روی نمونه آزمایش رها میکنیم . وزنه از روی سطح نمونه آزمایش کمانه میکند . ارتفاع کمانه بستگی دارد به سختی نمونه آزمایش ، واژ آن سختی نمونه های آزمایش قابل محاسبه است .

لوازم آزمایش

دستگاه دارای لوله ای است شیشه ای که بطور عمودی قرار گرفته است . درون این لوله وزنهای قرار دارد که روی آن یک برجستگی از کاربید تنگستن ایجاد شده است . وزنه میتواند آزادانه در لوله شیشه ای حرکت کند . لوله شیشه ای روپوشی از فولاد دارد . یک طرف لوله فولادی باز است و در این قسمت لوله شیشه ای دیده میشود . لبه قسمت باز لوله فولادی دارای درجه بندی است ، (برای اندازه گیری) . درجه بندی از صفر تا ۱۴۰ است . عدد ۱۰۰ نمایش میانگین کمانه کردن وزنه از روی سطحی از فولاد سخت است . وزنه بوسیله دو قلاب در بالای لوله نگاهداری میشود . هنگامی که به آبدزدک فشار وارد آید ، وزنه رها شده و آزادانه بسوی پائین حرکت میکند . اگر آبدزدک را دوباره بفشاریم وزنه بسوی بالا مکیده شده به قلاب ها آویزان میگردد و برای آزمایش بعدی آماده است .

اسکلروسکوپ را میتوان درجای معینی روی پایه های ویژه ثابت کرد ، یا اینکه از آن بعنوان دستگاه متعدد استفاده نمود .

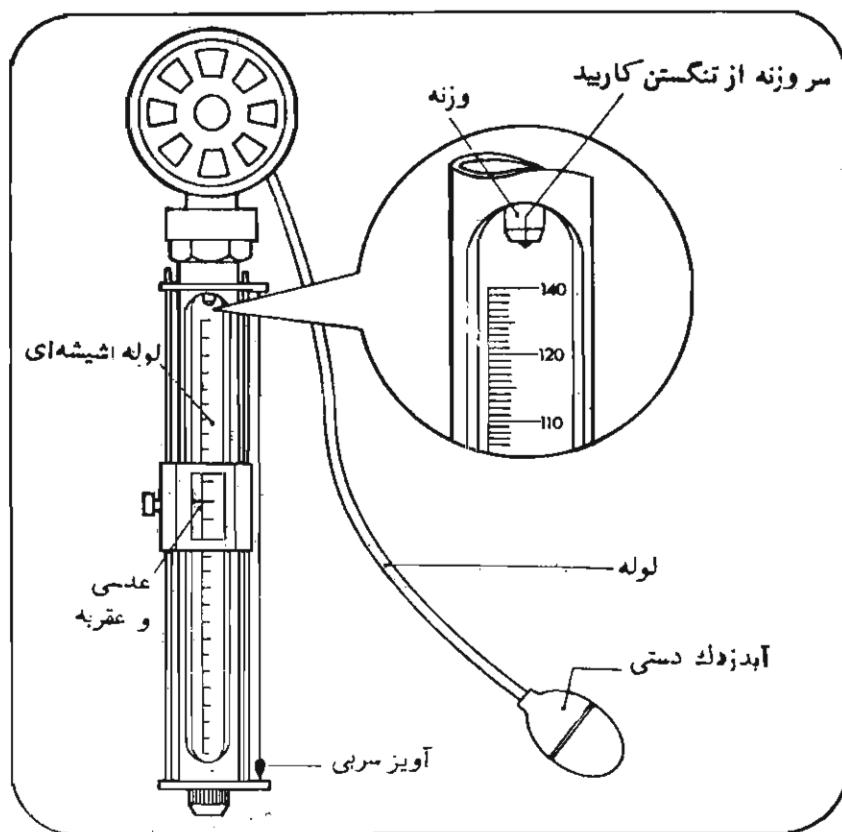


آزمایش‌های که به قطعه کار آسیب نمیرسانند

این آزمایشها شامل روش‌هایی است که بهنگام آزمایش مشخصات اجسام و قطعات کار، آسیبی به آنها رسیده نمی‌شود. بهنگام طرح ریزی قطعات کار، جنس قطعه ازنظر مقاومت، خستگی، خوردگی، سختی وغیره آزمایش می‌شود. آزمایش قطعات ساخته شده با روش‌های معمولی سبب آسیب دیدن یا ازین رفتار قطعه می‌شود، بنابراین انجام آزمایش‌های گفته شده روی قطعات کار امکان پذیر نیست.


اما بوسیله آزمایش‌هایی که آسیب نمیرسانند می‌توان انواع مشخصات، مانند انقباض و تخلخل (درقطعات ریختگی)، جوش‌های معیوب (درجوشکاری)، روکش فلزات، ترک (دراهنگری وجوشکاری)، وغیره را آزمایش کرد.

درشکل چندین روش برای آزمایش سطح اجسام نشان داده شده است.

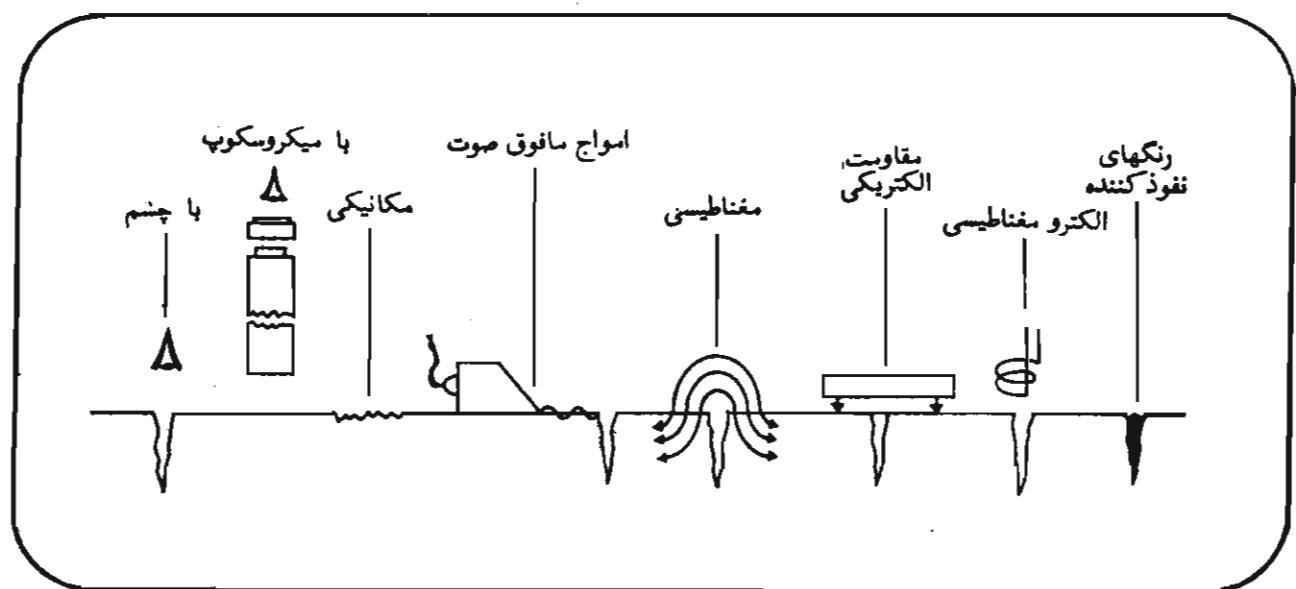

جوشکاری

۱- اصطلاحاتی که در جوشکاری بکار برده می‌شود

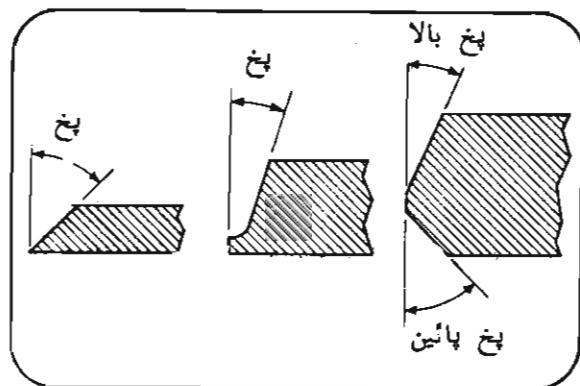

پخ

اگر کناره یا انتهای قطعه‌ای را زیر زاویه معینی صاف کنیم آنرا پخ مینامند.

طول قوس

فاصله بین سر الکترود و حوضچه فلزمنذاب. معمولاً این فاصله برابر قطر الکترود است.

قطعه‌های نگاهدارنده

این قطعه‌ها معمولاً زیر لبه‌های جوش گذاشته شده و عمل جوشکاری را ساده‌تر می‌کنند. این قطعه‌ها با موقعی هستند و یا اینکه به فلز اصلی جوش داده می‌شوند.

مقدار فلز ذوب شده

مقداری است از الکترود که ذوب شده و یا فلز اصلی جوش می‌خورد.

پلیسه

پلیسه ناهمواری‌هایی است که بهنگام بریدن فلز با شعله‌گاز در پرش قطعه‌کار بوجود می‌آید.

الکترود

الکترود میله‌ای است فلزی که در جوشکاری برای هر کردن جای جوش از آن استفاده می‌شود.

سیم‌جوش

سیم جوش مفتولی است که در جوشکاری از آن استفاده می‌شود و چون دراز است بدور قرقه پیچیده می‌شود.

سطح جوش




سطح جوش قسمتی است از سطح قطعه‌کار که هن از عمل جوشکاری توسط مواد ذوب شده پوشانیده می‌شود.

منطقه ذوب

منطقه ذوب جائی است که الکترود ذوب شده و فلز اصلی با هم جوش می‌خورند.





دهانه

دهانه فاصله‌ای است بین دولبه قطعه‌کار.

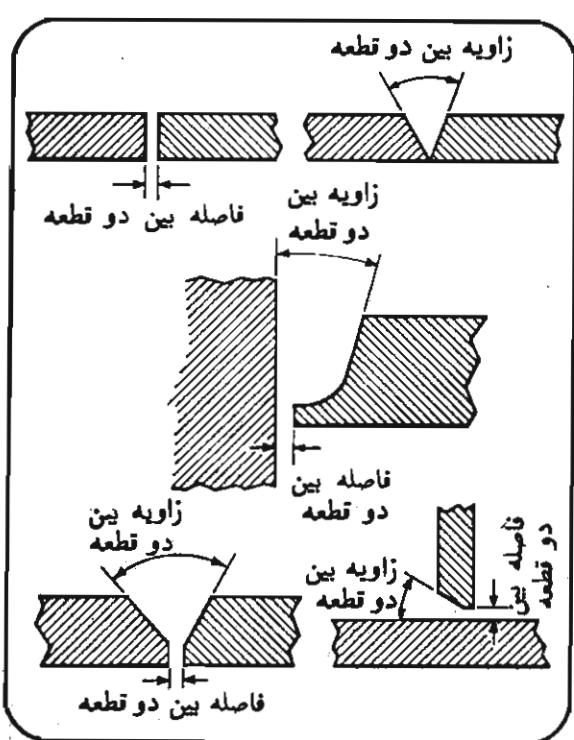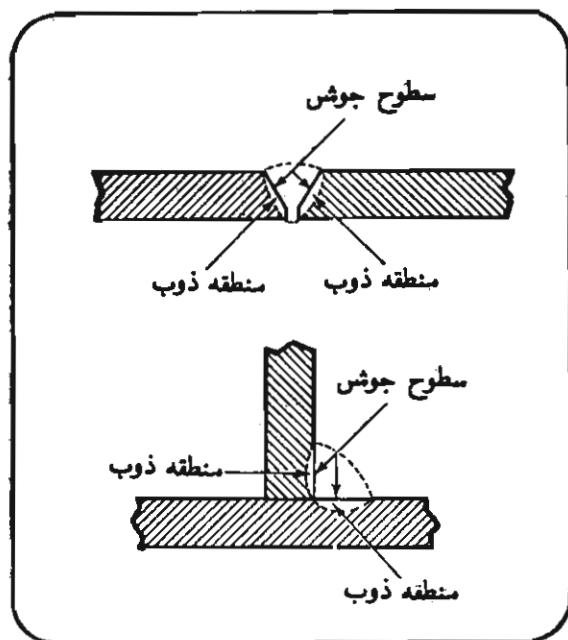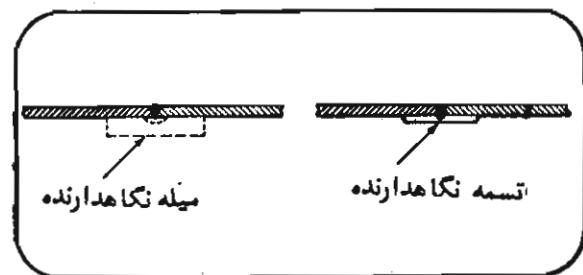

منطقه زیر تأثیر حرارت

منطقه زیر تأثیر حرارت قسمی است از فلز اصلی که در اثر حرارت ساختمان فیزیکی آن تغییر میکند، ولی ذوب نمیشود.

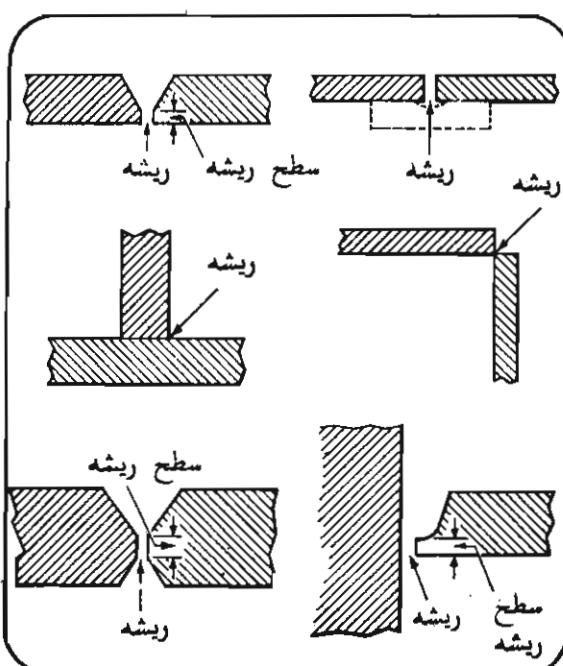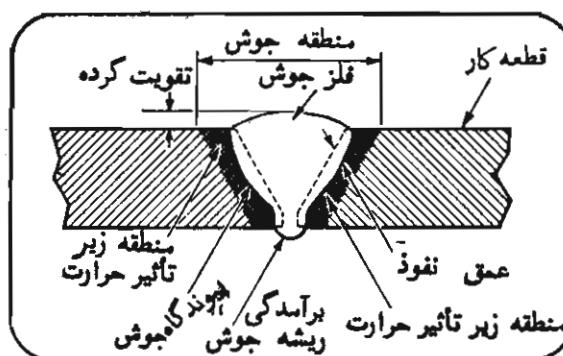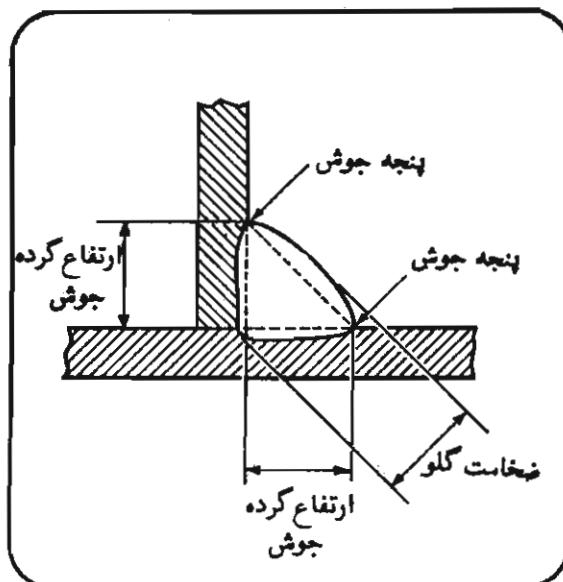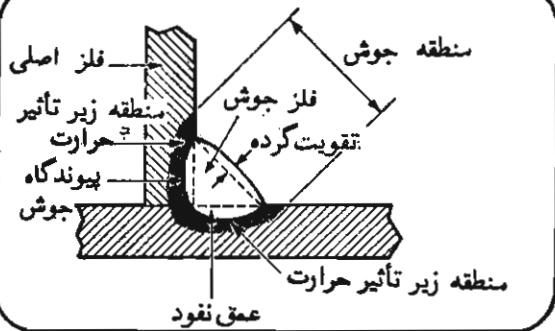

زاویه پخ

زاویه پخ زاویه‌ایست بین لبه‌های جوش (با زاویه بین سطوح اصلی اشتباہ نشود) هنگامی که قطعه‌کار برای جوشکاری آماده است.

فاصله برش

فاصله برش فاصله‌ای است که پس از برشکاری با شعله‌گاز، بین دو نقطه بریده شده بوجود می‌آید.

عرض و طول گرد

عرض و طول گرده اندازه‌ایست که در شکل دیده می‌شود.

فلز اصلی

جسم یا قطعه‌ای که باید جوش داده شود.

عمق نفوذ

عمق نفوذ عمقی است که فلز اصلی ذوب می‌شود و یا الکترود جوش می‌خورد.

تقویت گرد

تقویت گرده فاصله‌ای است از رأس گرده تا سطح کار در فلز اصلی.

ریشه جوش (مانند شکل)

سطح ریشه جوش (مانند شکل)

راه اول

راه اول مقدار فلزی است که ذوب شده و دوبله ریشه جوش را بهم می‌جسباند.

گرده ریشه

پس از تایان عمل جوشکاری ریشه را دوباره جوش میدهند و باین ترتیب در انتهاهی جوش گرده‌ای پدید می‌آید (این برجستگی را گرده ریشه مینامند).

جرقه

جرقه ذراتی است از فلز مذاب که در عمل جوشکاری باطراف پراکنده می‌شود.

ضخامت گلو

ضخامت گلو کوتاه‌ترین فاصله بین ریشه جوش و گرده جوش است.

پنجه جوش

پنجه جوش به خطوطی گفته می‌شود که سطح جوش را با فلز اصلی یا با سطوح جوش دیگر متصل می‌کند.

پیوندگاه جوش



پیوندگاه جوش مرزی است بین منطقه ذوب و منطقه زیر تأثیر حرارت.

منطقه جوش


منطقه جوش منطقه‌ای است شامل فلز جوش، منطقه ذوب، و منطقه زیر تأثیر حرارت.

روش جوشکاری

روش جوشکاری گامهایی است که پشت سرهم در جوشکاری برداشته می‌شود.

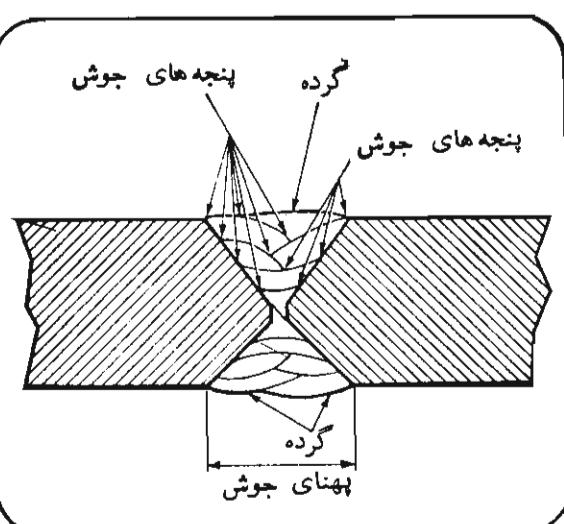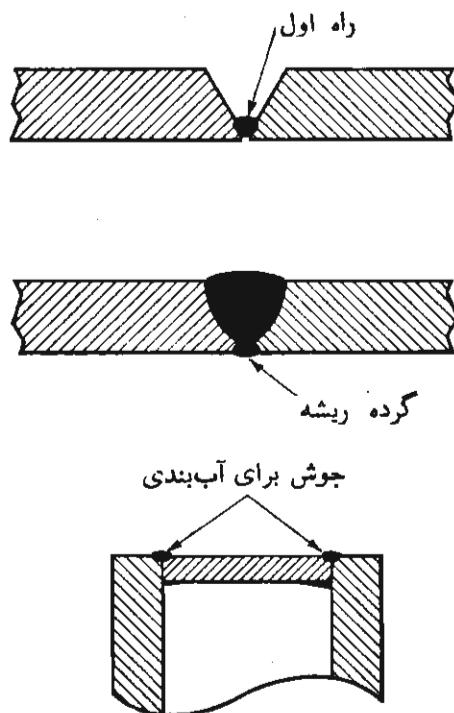


۲- درزهای گوناگون در جوشکاری

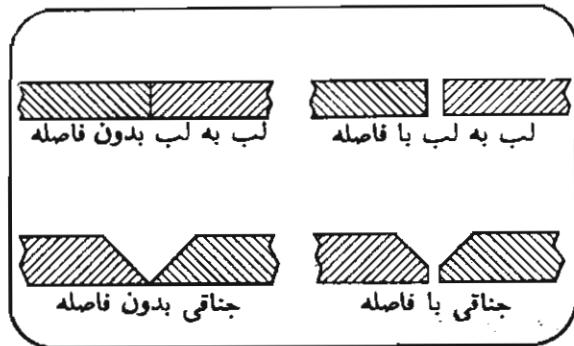


لب به لب

در این نوع جوشکاری لبه‌های پنج خوردۀ فلزروبروی هم قرارداده میشوند. ممکن است لبه پنج داریه لبه صاف نیز جوش داده شود. در شکل چهار نوع از این لبه‌ها نشان داده شده است.

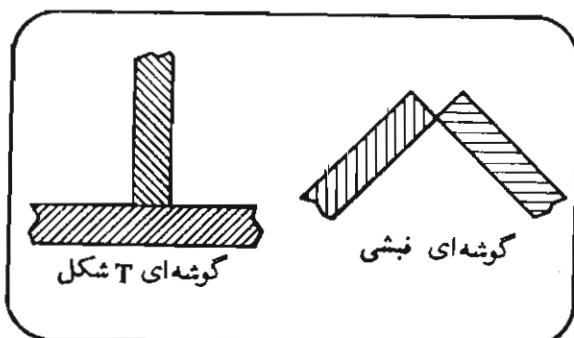

گوشه‌ای

این نوع جوشکاری در زاویه‌ای که دولبه با هم تشکیل میدهند انجام میشود. ممکن است جوشکاری بین یک لبه و یک سطح یا دولبه انجام شود. در شکل دونوع اتصال گوشه‌ای نشان داده شده است.

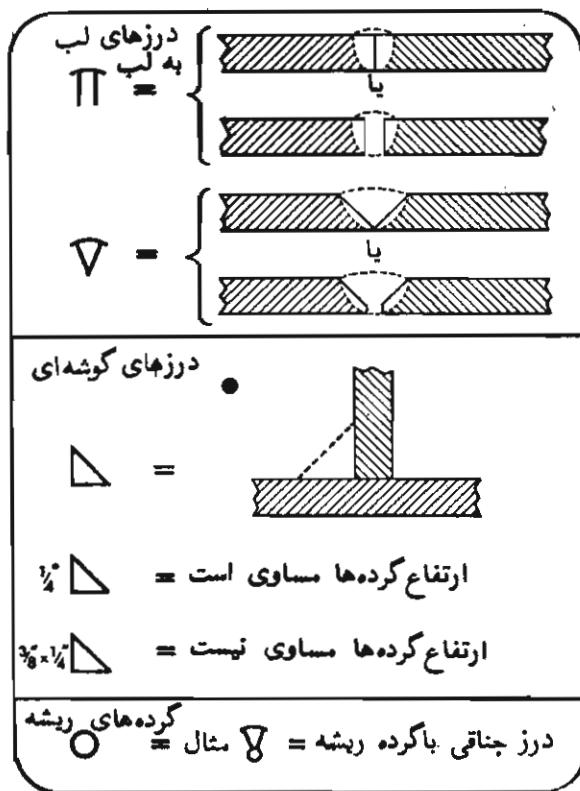


۳- علامتهای جوشکاری


در نقشه‌های فنی جوشکاری علامتهای اختصاری ویژه‌ای بکار برده میشود. (گروهی از آنها در شکل نشان داده شده است). علامتهای نشان داده شده در شکل مربوط به جوشکاری ساده، لب به لب و گوشه‌ای است.

۴ - نشانه‌هایی برای تعیین محل جوش

پیکان

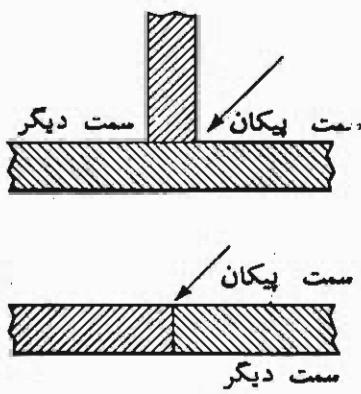


پیکان جای جوش را نشان میدهد. سر پیکان سوی جوشکاری را معلوم میکند. قسمتی از لبه جوش که به سر پیکان نزدیک‌تر است، «سوی پیکان» نامیده میشود. قسمتی دیگر که از سر پیکان دور است، «سوی دیگر»، نامیده میشود.

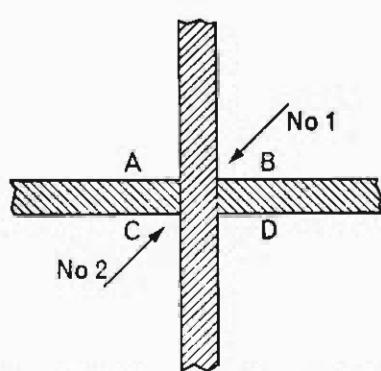


برای پیکان نمره ۱- B سمت پیکان و D سمت دیگر است

برای پیکان نمره ۲- C سمت پیکان و A سمت دیگر است

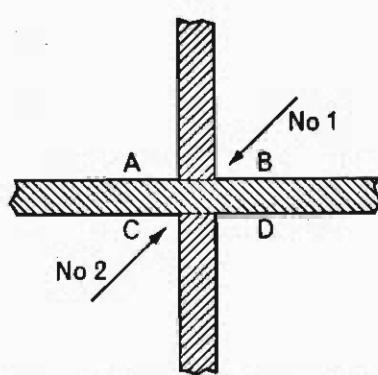




برای پیکان نمره ۱- B سمت پیکان و A سمت دیگر است

برای پیکان نمره ۲- C سمت پیکان و D سمت دیگر است


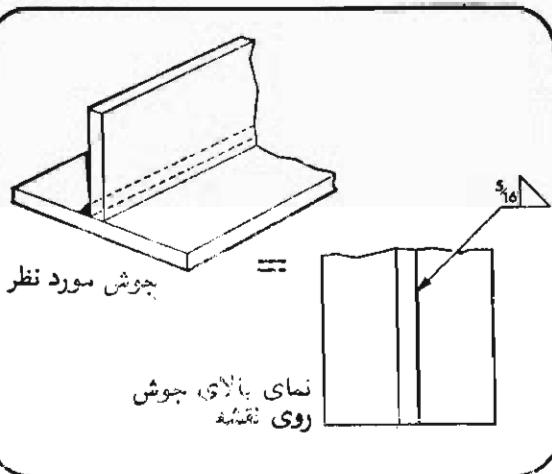


خط اشاره

جائی که باید جوشکاری شود و نوع آن بوسیله پیکان و علامتهای اختصاری جوشکاری نمایش داده میشود.
(مانند شکل)

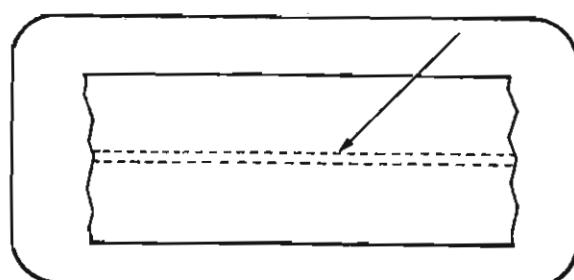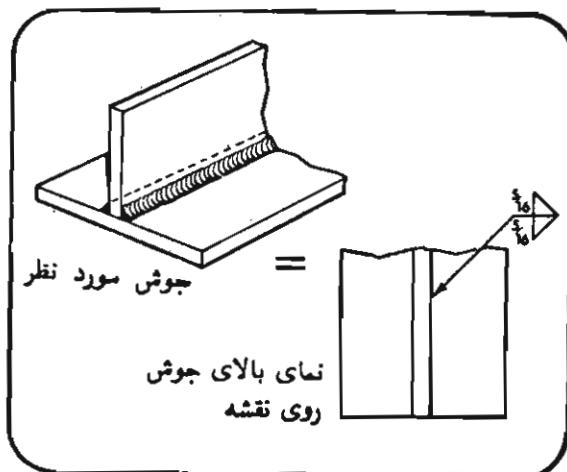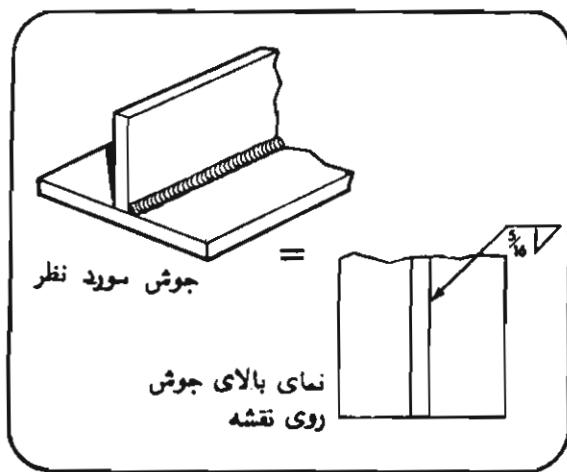

اگر در نقشه، جای جوشکاری دیده نشد، معمولاً آنرا با خط چین نمایش میدهند.

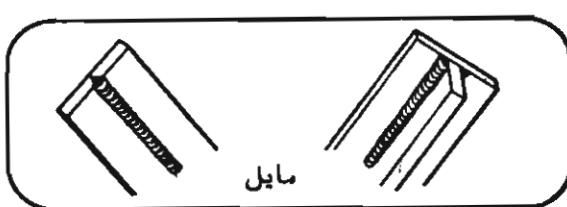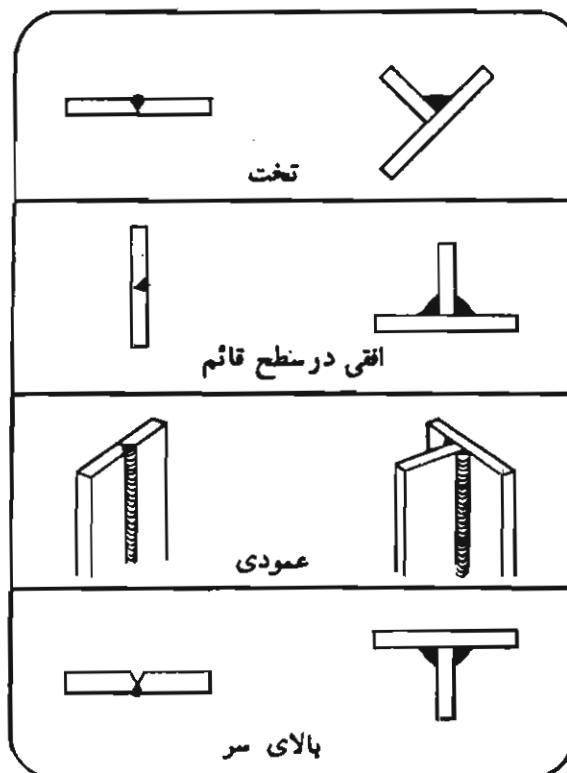

حالات جوشکاری
در شکل چهار حالت اسامی جوشکاری نشان داده شده است.

تذکر:


حالت مایل:

حالاتی که در شکل نشان داده نشده است
حالاتی که در شکل نامیله میشوند.

۵- نقص‌های جوش

مک

هرگاه در محل جوشکاری حفره‌ای بوجود آید که هوا در آن جای گرفته باشد ، این حفره را مک مینامند . مک به علت مرطوب بودن یا تمیز نبودن فلز اصلی یا سیم جوش است .

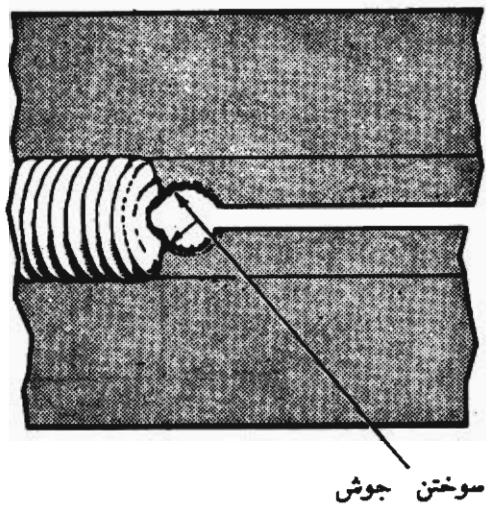


سوختن جوش

اگر فلز مذاب بیش از حد در فلز اصلی نفوذ کند، حوضجه فلز مذاب ریشه جوش را سوراخ کرده پائین میریزد . جوش به علت مناسب نبودن لبه‌های فلز اصلی ، شدت جریان زیاد یا تمرکز بیش از حد حرارت می‌سوزد .


ترک

ترک ممکن است در هر جایی از جوش یا فلز اصلی پیدا شود . ترک به علت نامناسب بودن فلز اصلی یا روش نادرست جوشکاری پدید می‌آید .

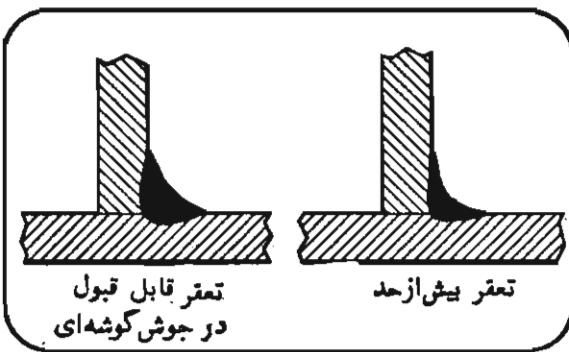

بیش از اندازه کاو


در جوشکاری گوشه‌ای، گاهی ضخامت گلو بسیار کم می‌شود . در این حالت آنرا بیش از اندازه کاو مینامند . این نقص هنگامی پدید می‌آید که جوشکاری با سرعت زیاد انجام گیرد، یا اینکه سیم جوش مناسب با جوشکاری عمودی نباشد .

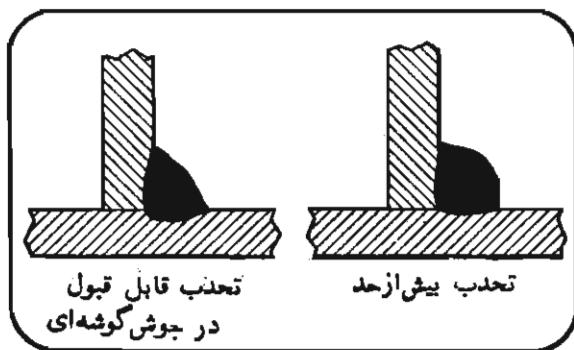

بیش از اندازه کوژ


هنگامی که ضخامت گلوی جوش بیش از حد باشد، آنرا بیش از اندازه کوژ مینامند . علت پیدایش این کوژی عبارت از سیم جوش نامناسب ، کم بودن شدت جریان ، یا حرارت نامناسب است .

نفوذ بیش از حد

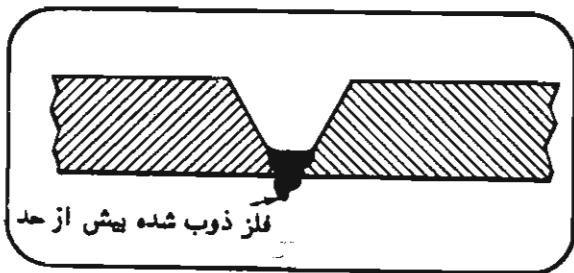

به جوشی گفته می‌شود که بیش از اندازه از ریشه‌جوش خارج شود. علت پیدایش این نقص عبارت از نفوذ نامناسب از لبه‌ها، شدت جریان زیاد، تمرکز حرارت بیش از حد، یا سرعت کم حرکت دست برای جوشکاری است.

وجود اجسام بیگانه (ناخالصی)

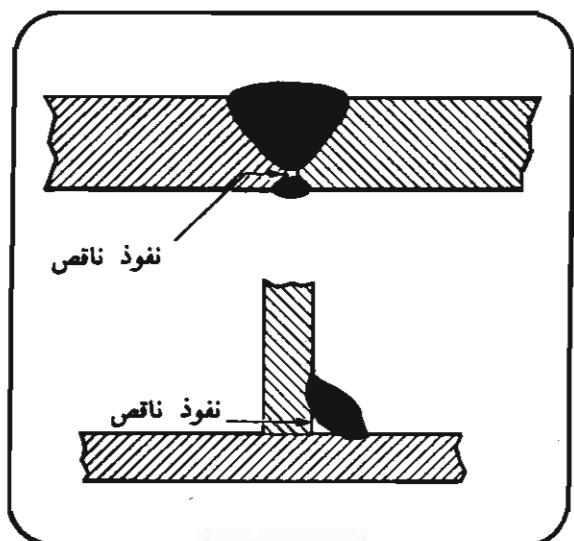


اگر فلز اصلی و سیم جوش تمیز نباشند، ممکن است ناخالصی‌هایی مانند سرباره وغیره در جوش پدید آید. گاهی برخورد سر مشعل با حوضچه فلز مذاب نیز ایجاد ناخالصی می‌کند.

نفوذ ناقص

کاهی مسکن است جوش بانتها درز نرمد و قسمت ریشه را پر نکند، دراینصورت نفوذ ناقص است. آنچه که مسبب پیدایش این نقص می‌شود عبارت است از نامناسب بودن لبه‌ها، روش نادرست جوشکاری یا مغاره‌کردن نادرست راه اول جوش پیش از جوش دادن ریشه.

ذوب نامناسب

آنچه که مسبب پیدایش این نقص می‌شود عبارت از شدت جریان کم، حرارت نامناسب، سرعت زیاد حرکت الکترود، و نامناسب قوارگفتن لایه‌های جوش روی یکدیگر است.

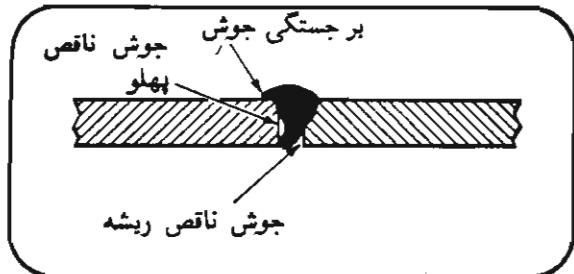


بر جستگی جوش

مقدار فلزی است که روی سطح قطعه کار روان می‌شود بدون آنکه با آن ترکیب شود. مسبب پیدایش این نقص تمیز نبودن فلز اصلی یا روش نادرست جوشکاری است.

تخلخل

به حفره‌های کوچکی گفته می‌شود که به علت حبس شدن هوا یا گاز در جوش پیدا می‌شوند. سبب پیدایش این نقص تمیز نبودن فلز اصلی یا سیم جوش، وجود سولفور زیاد در فلز اصلی یا سیم جوش، رطوبت بین لایه‌های جوش، یا سرد شدن سریع جوش است.

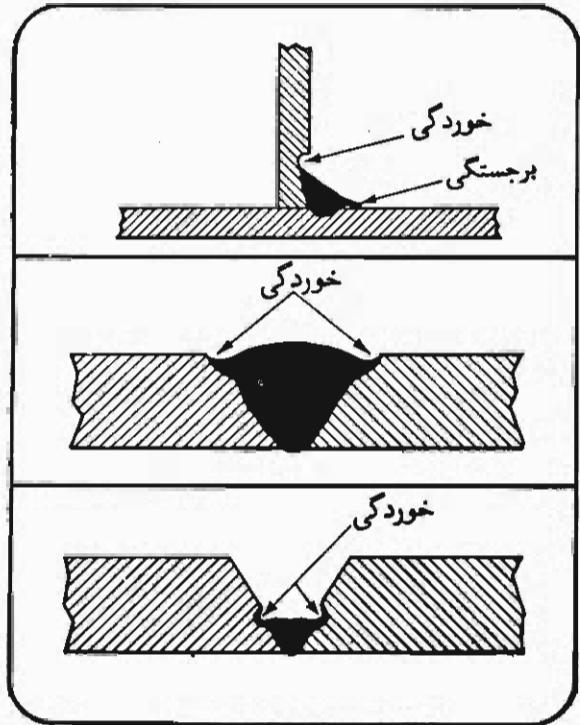

سطح نامناسب

پرداخت نبودن سطح قطعه کار، نامنظم بودن پنج لبه ها، و ناصافی آنها، سطح نامناسبی برای جوشکاری بوجود می آورد. علت پیدایش این نقص، نامرغوب بودن فلز اصلی، وجود سولفور زیاد در فلز اصلی یا سیم جوش یا وجود رطوبت در فلز اصلی است.

خوردگی

هنگامی که جوش از کناره های لبه های جوش پائین تر قرار گیرد، آنرا خوردگی مینامند. سبب پیدایش این نقص سرعت زیاد حرکت الکترود، تمرکز زیادی حرارت در محل جوش، یا روش نادرست جوشکاری است.

آزمایش جوش


مشخصات زیر را با چشم میتوان آزمایش کرد :

- ۱) اندازه جوش
- ۲) شکل گرده
- ۳) نقص های سطحی گرده
- ۴) خوردگی و برجستگی
- ۵) نقص های ریشه جوش
- ۶) نفوذ جوش

آنمایش های کلی

گاهی برای آزمایش جوش نمونه هایی را انتخاب کرده آزمایش میکنند. ابتدا سطح جوش را کامل تریم و پرداخت کرده با اسید شستشو میدهند. آنگاه آنرا زیر دستگاهی که بتواند تا حدود ده برابر آنرا بزرگ نمایش دهد گذاشته مشخصات زیر را مورد مطالعه قرار میدهند:

- ۱) ذوب ناقص
- ۲) نفوذ ناقص
- ۳) تخلخل
- ۴) وجود اجسام بیگانه
- ۵) ترکهای داخلی

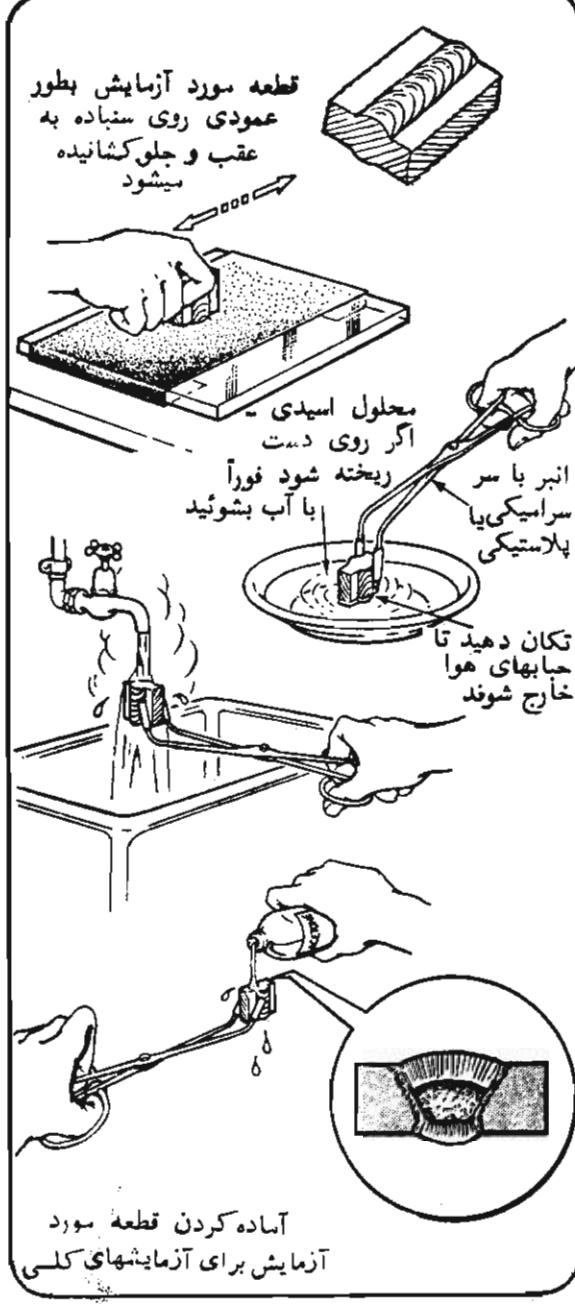

آماده کردن نمونه‌جوش برای آزمایش

- ۱) نمونه را بیرید.
- ۲) برش کوچکی از سطح انتخاب کنید.
- ۳) سطح برش انتخاب شده را با سوهان زیری صاف کنید.
- ۴) زیری سطح را با سوهان نرمی بطرف کنید.
- ۵) سطح برش را با کاغذ‌سنبله‌های «O»، «F» و «M» پرداخت کنید. پس از هر یار سوهان‌کاری یا پرداخت بکوشید که حرکت ابزار بعدی برسوی حرکت ابزار قبلی عمود باشد.
- ۶) محلول ازده درصد اسید نیتریک در الکل صنعتی آماده کرده سطح پرداخت شده را در آن فروبرید. نمونه‌جوش را ابتدا با آب داغ و پس از آن با آستون بشویند و خشک کنید.



پیدا کردن ترک

الف) با بکار بردن نفوذ کننده‌های رنگی، میتوان نقص‌های سطحی را در فلزات خانواده آهن و فازات غیر آهنی پیدا کرد.

ب) در این روش از ذرات مغناطیسی استفاده می‌شود. روش کار چنین است که ابتدا سطح را کاملاً صیقلی می‌کنند، آنگاه روی سطح مایع یا پودر مغناطیسی مالیده می‌شود. هنگامی که جریان برق از نمونه جوش عبور داده می‌شود، ذرات مغناطیسی در محل نقص متراکم می‌شوند و باین ترتیب جای نقص بخوبی نمایان می‌گردد.

آزمایش برش طولی جوش

برای آزمایش برش طولی جوشهای لب به لب، در دوسروپالای گرده شکاف ایجاد میشود. این شکاف‌ها برای آن است که بهنگام شکستن جوش در اثر ضربه‌های چکش در قسمت ریشه جوش، گرده از وسط دونیم شود. جوشهای گوشه‌ای نیز به این طریق آماده شده و توسط ضربه‌چکش یا بوسیله اهرم از وسط دونیم میشوند.

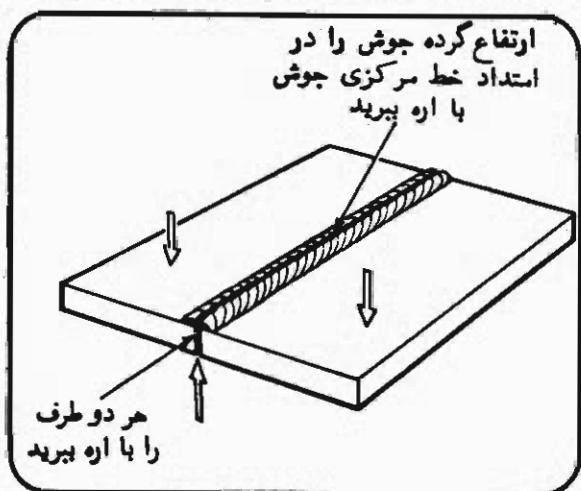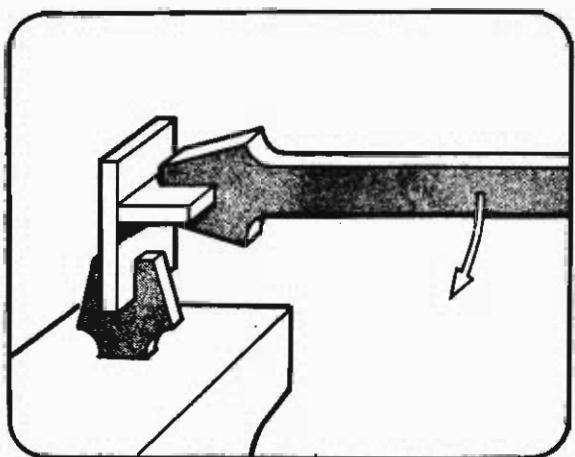


پیدا کردن ترک

در روش‌های نوین بازرسی پیدا کردن ترک از کارهای مهم بشمار میرود. غفلت بازرس در پیدا کردن ترک در قطعاتی که در حال تهیه شدن هستند ممکن است باعث شود که قطعه بهنگام کار بشکند و هزینه‌های سنگینی را سبب شود.

ترک‌ها به سه دسته تقسیم میشوند:

- ۱) ترکهایی که هنگام تولید یا ماشین کاری در قطعه کار پدید می‌آیند.
- ۲) ترکهایی که بهنگام اعمال حرارتی در اثربخشی نبودن عمل سرد کردن فلز پیدا میشوند.
- ۳) ترکهایی که بعلت تمرکز تشنج بوجود می‌آیند. ترکهای گروه (۱) و (۲) باسانی پیدا میشوند. ولی ترکهای گروه (۳) بهنگام تولید پیدا نمیشوند چون این ترکها پس از کاربرد قطعه کار پدید می‌آیند.

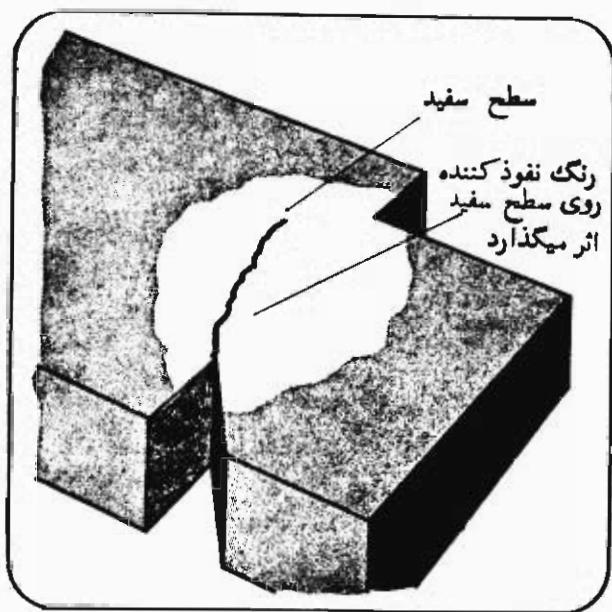

رنگهای نفوذ کننده

-۹- آماده کردن قطعه کار

الف) سطح مشکوک قطعه کار را با دقت تمیز کنید، از محلولهای تمیز کننده استفاده کنید.

ب) بعداز تمیز کردن با محلول، صبر کنید تا محلول کاملاً بخار شود.

ج) سطح مشکوک قطعه کار را با رنگ نفوذ کننده رنگ کنید.

د) صبر کنید تا رنگ نفوذ کند.

ه) رنگ زیادی را با آب بشوئید.

و) مایع ظاهر کننده‌ای را روی سطح مشکوک بمالید.

ز) صبر کنید تا ظاهر کننده خشک شود.

اینکنی:

مقررات مربوط به استفاده از محلولها را بکار ببرید

۲- آزمایش سطح مشکوک

سقفت در این روش بستگی به قدرت نفوذ رنگ دارد.

رنگی که در ترک نفوذ کند، بخوبی روی مایع ظاهر گشته دیده میشود.

ترکها را بطرق زیر میتوان شناخت:

الف) رنگ روی ترک اثر کرده مانند خطی نمایان میشود.

ب) تقاطی از جوش پرازرنگ میشوند و نشان میدهند که جوش متخلخل است.

تذکر: ترکهای خیلی نازک گاهی در آغازشکل نقطه چین نمایان میشوند.

۳- ظاهر گشته را با فرچه‌ای سیمی پاک کنید.

آزمایش با مایع فلورسنت

در این آزمایش از مایعی که دارای مواد فلورسنتی است استفاده میشود. هنگامی که این مایع زیر اثر نور مأواه بنفس قرار میگیرد، از خود نور پخش میکند. این مایع را میشود در روش فلور مغناطیسی بکار برد. این آزمایش برای اجسام غیرمغناطیسی مناسب است.

روش فلور مغناطیسی

با این روش فقط اجسام آهنی و مغناطیسی را میشود آزمایش کرد. برای این آزمایش از الکترو مغناطیس و در مواردی از مغناطیس‌های دائمی استفاده میشود.

۱- سوار کردن قطعه کار



الف) قطعه کار را تمیز کنید.

ب) قطعه کار را بین فکهای الکترو مغناطیس یا ماشین کشف ترک سوار کنید.

ج) الکترو مغناطیس را روشن کنید.

۲- مایع کشف ترک را روی قطعه کار بریزید

مایع کشف ترک از براده‌های آهن در مایعی رقیق تشکیل میشود. مطمئن شوید که مایع تمام سطح قطعه کار را پوشاند.

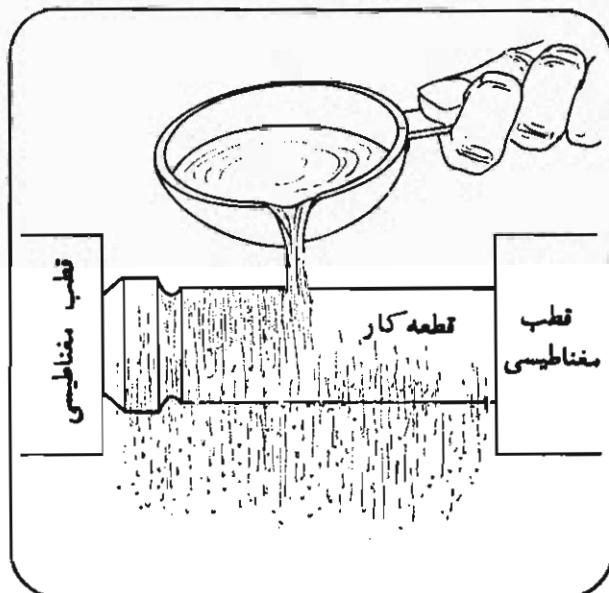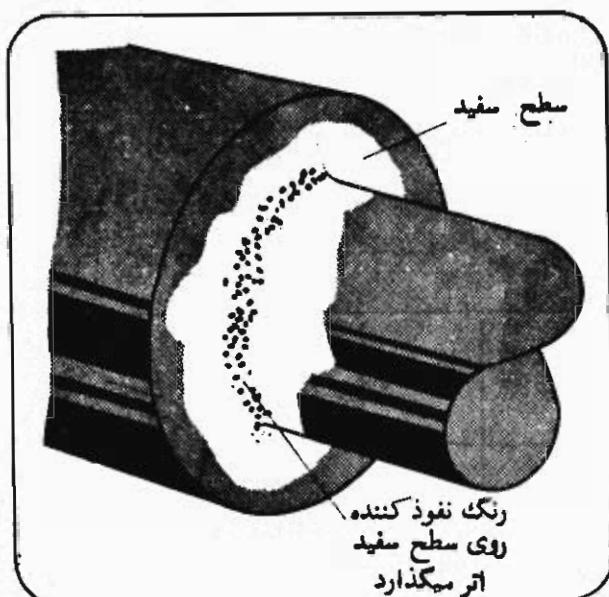

۳- پیدا کردن ترک

وقتی مایع روی قطعه کار مغناطیس شده ریخته میشود براشهای آهن در اطراف ترکها متراکم میشوند. ترکها تا زاویه 60 درجه در دو طرف خط عمود بر مسیر فلو نمایان میشوند. اگر زاویه ترک بیش از 60 درجه باشد، آنگاه ترک بخوبی نمایان نخواهد شد. بنابراین باید قطعه کار را حداقل در دو جهت عمود بر هم مغناطیسی کرد.


۴- قطعه کار را از حالت مغناطیسی درآورید

(برای این کار ابتدا قطعه کار را خشک کنید)

مدرج کردن صفحه صافی

استفاده از تراز

تراز روی مسیر معینی حرکت داده شده زاویه شبی سطح اندازه گیری میشود. ترازوی پایه های کوچکی قرار دارد و روش حرکت دادن آن چنین است که پایه های چپ تراز را بجای پایه های راست آن قرار میدهند. در شکل طرز حرکت تراز، زاویه شبی و منحنی تراز صفحه صافی نشان داده شده است.

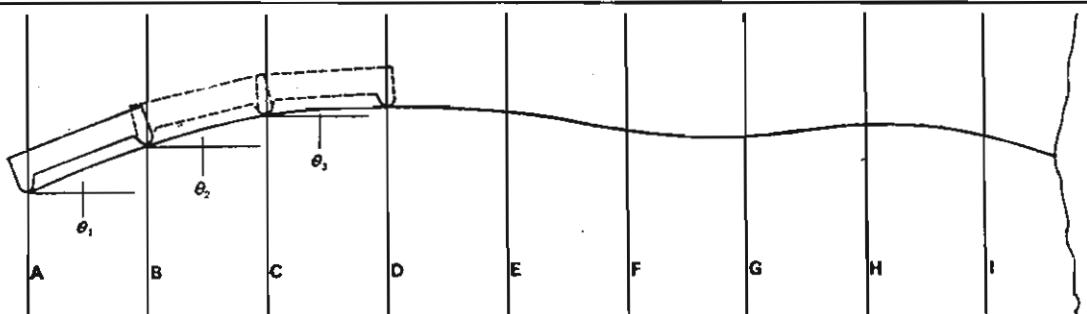


۱- آماده کردن صفحه صافی

الف) سطح صفحه صافی را بازرسی کنید و ناهمواری های آنرا برطرف کنید.

ب) سطح را با محلول مناسبی تمیز کنید.



ایمنی

نکات ایمنی مربوط به محلولها را رعایت کنید

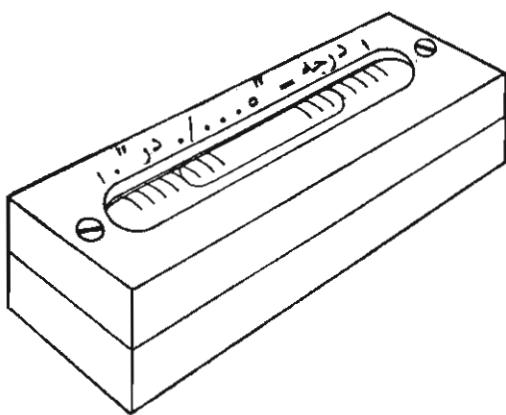

۲ - انتخاب تراز

ترازی انتخاب کنید که حساسیت آن 10 ثانیه در هر درجه باشد (حساسیت عبارت از اندازه زاویه‌ای است که اگر تراز را کج کنیم، جباب درون تراز باندازه یکی از تقسیمات درجه تغییر جا پیدا کند). برای تبدیل اندازه بدست آمده براساس اندازه قوس مقدار ثانیه در 0.000005 ضرب می‌شود.
مثال : حساسیت 10 ثانیه در هر درجه برابر است با 0.0005 اینچ در 10 اینچ.

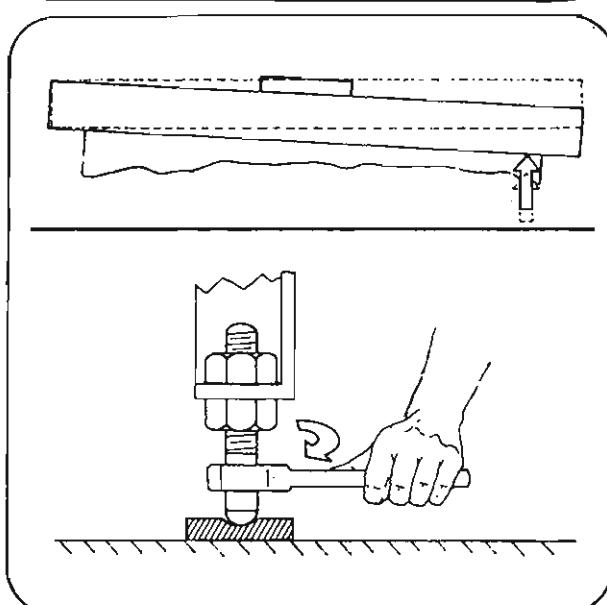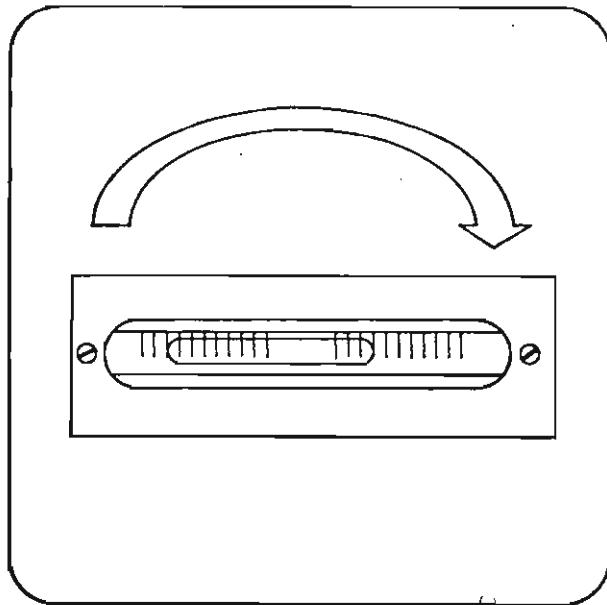

۳ - آزمایش تراز

الف) کف تراز را تمیز کنید.
ب) تراز را روی صفحه صافی قرار داده درجه تراز را بخوانید.

ج) تراز را 180 درجه بچرخانید.

د) درجه تراز را بخوانید.

تذکر: اگر درجه تراز دردو جهت مساوی نیست تراز را تنظیم کنید. این عمل را آنقدر تکرار کنید تا اندازه درجه در هر دو جهت یکی باشد.

۴ - ترازگردن سطح مورد آزمایش

الف) تراز را طوری در وسط میز قرار دهید که درازای آن با درازای میز موازی باشد.

ب) صبر کنید تا جباب بی حرکت شود و سپس درجه را بخوانید.

تذکر: درجه را فقط از یک طرف تراز یعنی یا از راست جباب یا از چپ آن اندازه بگیرید.

ج) پیچ‌های تنظیم صفحه صافی را چنان تنظیم کنید که جباب در مرکز تراز قرار گیرد. درجه را یادداشت کنید.

د) تراز را 180 درجه بچرخانید.


ه) درجه را یادداشت کنید و اگر با درجه قبلی مساوی نبود پیچ‌های تنظیم صفحه صافی را دوباره تنظیم کنید تا درجه قبلی بدست آید.

و) تراز را 90 درجه بچرخانید و آنرا موازی به صفحه صافی قرار دهید.

ز) درجه را یادداشت کنید و با تنظیم پیچ‌های صفحه صافی، جباب را در مرکز تراز آورده درجه نهائی را یادداشت کنید.

ح) تراز را 180 درجه بچرخانید، درجه را یادداشت کنید و با درجه قبلی مقایسه کنید. با تنظیم پیچ‌های صفحه صافی، درجه‌ای برابر با درجه قبلی بدست آورید.

ط) صفحه صافی را دو باره در دو جهت آزمایش کنید و اگر لازم بود، تراز کنید.

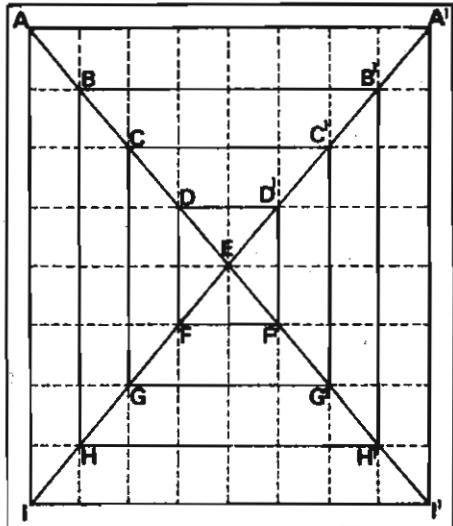

۵- خط کشی صفحه صافی

الف) روی صفحه صافی مستطیلی چنان رسم کنید که اضلاع آن با کناره های صفحه صافی باندازه ۱ تا ۲ اینچ فاصله داشته باشد.

ب) قطرهای مستطیل را رسم کنید.

ج) مستطیل را به قسمت های مساوی تقسیم کنید و شبکه ای مانند آنچه که در شکل نشان داده شده است رسم کنید.

تذکر: صفحه صافی را معمولاً به هشت قسم تقسیم میکنند.


تقسیم بندی های روی صافی های بزرگ بیشتر است.

۶- آماده کردن تراز برای آزمایش قطرهای مستطیل

الف) قطرهای تقسیم بندی های کوچک یعنی A تا B را اندازه بگیرید.

ب) دو تکه اندازه گیری که اندازه آنها برابر ۰.۱ اینچ باشد انتخاب کرده. زیر کف تراز بلغزانید، بطوری که فاصله آنها در حدود طول قطر کوچکی باشد که اندازه میگیرید.

ج) خط کشی را در امتداد قطر مستطیل روی صفحه صافی پیندید تا تراز در طول آن حرکت کند.
(مانند شکل)

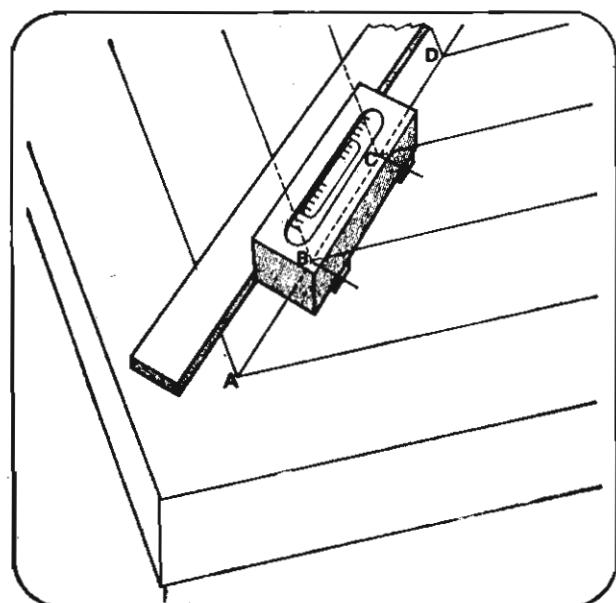

۷- یادداشت کردن مشاهدات

در شکل جدول نمونه ای برای یادداشت کردن آزمایش هایی که روی قطر انداخت میگردند نشان داده شده است.


تذکر: C مقدار ثابتی است و مساوی است با (حساسیت تراز X فاصله بین پایه های تراز) به بند (۰.۱) مراجعه کنید.

۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
ارتفاع نقاط در ستون ۱ از A	ارتفاع پایه دست راست از پایه دست چپ (ستون ۵ (C×5)	مقدار ثابت C	تفاوت با درجه حداقل	درجات خوانده شده از روی تراز			
				حرکت تراز از حرکت تراز از همانگین	دست بچپ	دست براست	چپ براست
O	-	-	-	-	-	-	A B C D E F G' H' I'

۸- بررسی قطرها

- الف) تراز را به خط کش تکیه دهید و آنرا چنان بگذارید که تکه های اندازه گیری روی نقاط A و B قرار گیرند.
- ب) صبر کنید تا حباب بی حرکت شود. درجه را در ستون ۲ و مقابله B یادداشت کنید. (این اندازه موقعیت B را نسبت به A نشان میدهد).
- تذکر:

۱) ترازرا همیشه در یک جهت حرکت دهید و درجه را نیز از همان طرف بخوانید.

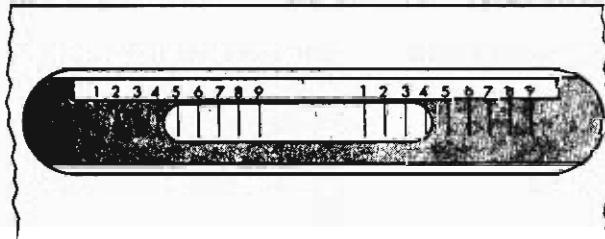

- ۲) کاغذی روی تراز بچسبانید (مانند شکل) و آنرا شماره گذاری کنید.
- در شکل رقمی که از چپ برای خواندن میشود 4.2 است.

- ۳) تراز را زیاد دستمالی نکنید و روی آن نفس نکشید.
- ج) تراز را بادقت در طول خط کش حرکت دهید تا در پای تراز روی نقاط B و C قرار گیرند.
- د) درجه را بخوانید و در ستون ۲ مقابله C یادداشت کنید.
- ه) این روش را دادمه دهید تا تمام قطراندازه گیری شود.
- و) آزمایش قطر را در جهت مخالف تکرار کرده درجات را در ستون ۳ یادداشت کنید.

تذکر : تراز را بچرخانید .

ز) خط کش را از صفحه صافی جدا کرده آنرا موازی قطر II A قرار دهد .

ح) پایه های تراز را روی نقاط A و B قرار داده طول قطر II A را اندازه گیری کنید .

ط) آزمایش قطر A را در جهت مخالف تکرار کنید .

۹ - آزمایش خطهای باقیمانده شبکه

الف) اولین خط شبکه را در امتداد AA اندازه بگیرید .

ب) فاصله بین دو تکه اندازه گیری را با اندازه قسمت الف منطبق کنید .

ج) خط AA را بررسی کرده درجه ها را یادداشت کنید .

د) خطهای BB، CC——HH¹ را بررسی کنید و نتیجه برای هر خط را روی جدول جداگانه ای یادداشت کنید .

ه) اولین خط شبکه در امتداد AI را اندازه گیری کنید .

و) فاصله بین دو تکه اندازه گیری را با اندازه قسمت (ه) منطبق کنید .

ز) خط AI را آزمایش کرده درجه ها را یادداشت کنید .

ح) خطهای CG，BH——H¹B و A¹I را بررسی کنید و نتیجه ای را که برای هر یک از خطها بدست می آید

در جدول جداگانه ای یادداشت کنید .

۱۰ - خلاصه کردن نتیجه های آزمایش

الف) میانگین درجه های مربوط به هر خطی را پیدا کنید . نتیجه را در ستون 4 بنویسید .

ب) کمترین میانگین را پیدا کرده از بقیه تفريع کنید و نتیجه را در ستون 5 یادداشت کنید .

ج) ارتفاع پای راست از چپ تراز را برای هر یک از خطها بدست آورده یادداشت کنید .

مثال :

(یک درجه بندی - 0.0005 اینچ در 10 اینچ). فرض کنید که فاصله بین پایه های تراز (فاصله بین

تکه های اندازه گیری) = 7.25 اینچ

$$\text{مقدار ثابت } C = \text{ اینچ} \frac{0.0005 \times 7.25}{10} = 0.000362$$

مقدار بدست آمده برابر است با اندازه ای که باید پای راست تراز را بسوی بالا بایه این حرکت داد تا جباب تراز یک درجه حرکت کند .

د) نتیجه های ستون 5 را در C ضرب کنید و حاصل را در ستون 7 بنویسید .

ه) ارتفاع نقاط ستون 1 را از اولین نقطه (کدد راینجا A میباشد)، برای هر یک از خطها حساب کنید .

ارتفاع B از A - اندازه برای B در ستون 7


ارتفاع C از A - اندازه برای (B+C) در ستون 7

ارتفاع E از A - اندازه برای (B+C+D+E) در ستون 7

ارتفاع I از A - اندازه برای (B+C+D+E+F+G+H+I)

نتیجه ها را در ستون 8 یادداشت کنید .

وتر' AI

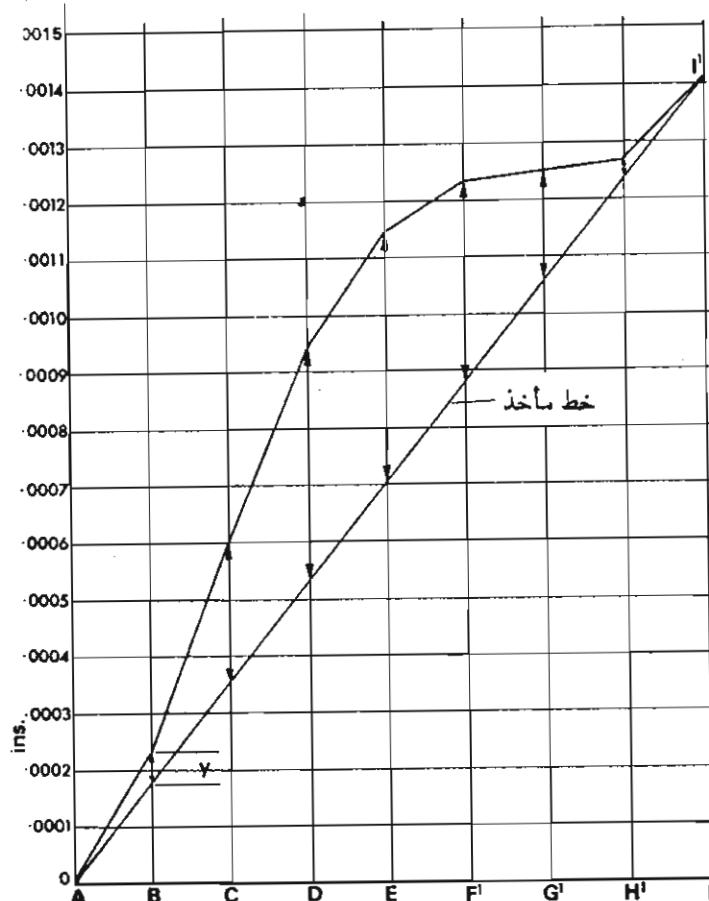

۱۹- گشیدن منحنی از نتایج‌های بدست آمده

(برای هر یک از خطها)


از قطراها شروع کنید.

الف) از کاغذ ویژه رسم منحنی که تقسیم‌بندیهای یک دهمی داشته باشد استفاده کنید. دو محور عمودی برهم (افقی و عمودی) روی کاغذ رسم کنید. محور عمودی را با واحدی بزرگ، مانند $\frac{1}{2}$ اینچ، درجه-بندی کنید (0.0001 اینچ را میتوانید برابر $\frac{1}{2}$ اینچ در نظر بگیرید).

درجه-بندیهای محور افقی برابر است با فاصله بین دوپای تراز.

ب) اندازه‌های نوشته شده در ستون 7 را دربرابر فاصله‌های پایه‌های تراز که روی محور افقی علامت گذاری شده است قرار داده، پس از پیدا کردن نقاط مربوط آنها را بهم متصل کنید تا منحنی مورد نظر بدست آید.

منحنی وابستگی

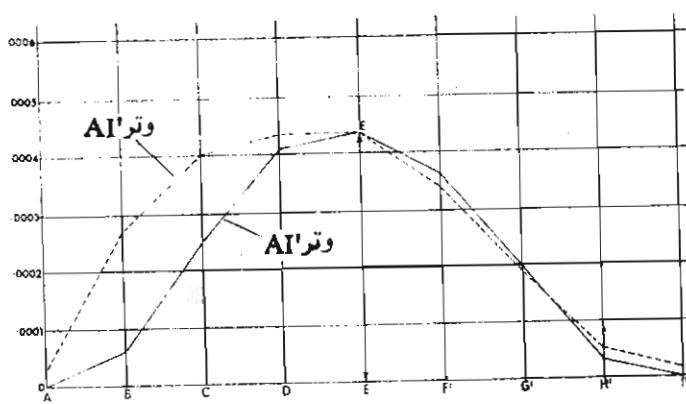


۲۰- وابستگی قطرها


الف) روی صفحه مختصات، دو نقطه A و II را بهم وصل کنید. این خط، خط مأخذ است.

ب) منحنی دیگری را با مقیاس قبلی رسم کنید. (منحنی وابستگی دوقطر).

ج) از روی منحنی قطر II فاصله‌های عمودی بین خط مأخذ و نقاط روی منحنی را با پرگار اندازه‌گرفته آنها را به منحنی وابستگی انتقال دهید. نقاط را بهم وصل کنید.

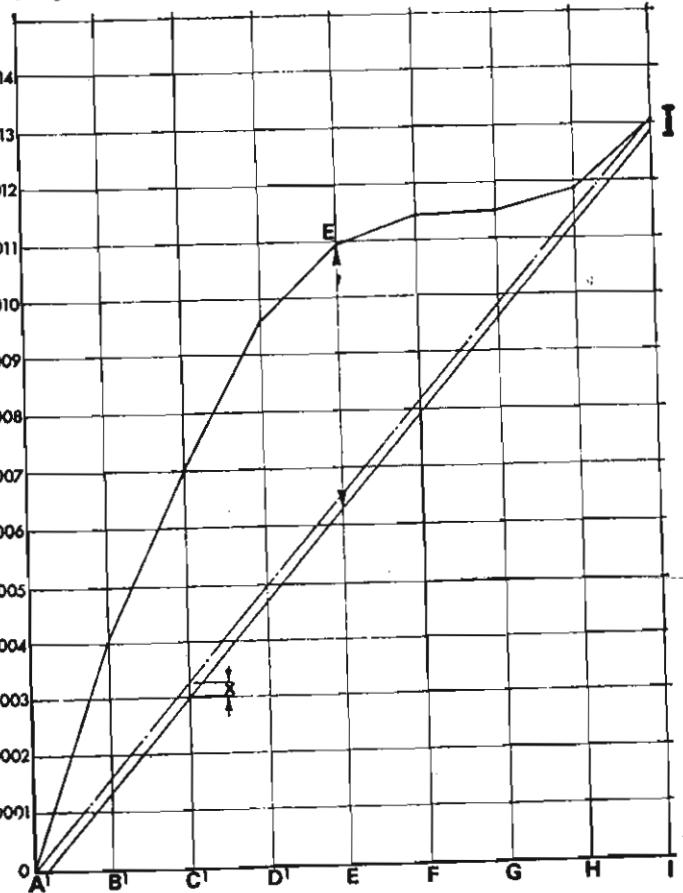

د) از روی منحنی قطر $A1I$ و در امتداد نقطه E فاصله عمودی بین خط مأخذ و منحنی را به منحنی قطر $A1I$ انتقال دهید. (در امتداد E).

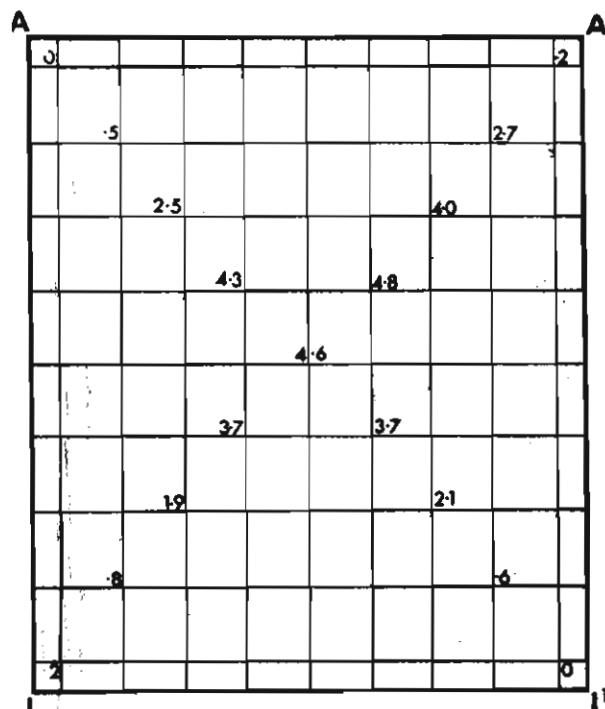


ه) روی منحنی قطر $A1I$ خطی موازی خط $I'A1$ بکشید که از نقطه‌ای که در « D » بدلست آمده است بگذرد.
و) از روی منحنی قطر $A1I$ ، فاصله عمودی بین خط مأخذ و منحنی را به منحنی واپسگی انتقال دهید و نقاط را بهم وصل کنید.
تذکر: منحنی جدید، منحنی دوقطر و واپسگی آنها را نشان میدهد.

ز) نقشه صفحه صافی را با مقیاس معینی رسم کنید.
ح) از روی منحنی واپسگی، ارتفاع نقاط منحنی را از محور افقی به روی نقشه انتقال دهید.

۱۳ - واپسگی خطهای دیگر

خط $AA1$

اول واپسگی خط $AA1$ را نسبت به قطرها تعیین کنید. توجه داشته باشید که نقاط A و $A1$ در سه خط مشترک هستند. خط مأخذ از نقطه A میگذرد. (به منحنی قطر $A1I$ مراجعه کنید).

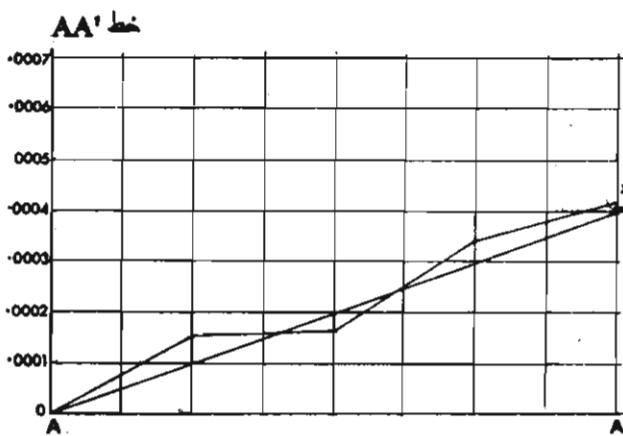


الف) خط مأخذ AA' را رسم کنید.

تذکر :

- ۱) اگر روی منحنی AII ، خط مأخذ از نقطه AI میگذرد A ، و AI را باخطی مستقیم بهم وصل کنید .
- ۲) اگر خط مأخذ از نقطه AI نیگذرد، فاصله عمودی X را روی منحنی AII اندازه بگیرید . این فاصله را به منحنی (AA') درامداد (AI) انتقال دهید و این نقطه را به A وصل کنید .

ب) فاصله عمودی بین خط مأخذ و منحنی را به نقشه صفحه صافی منتقل کنید .

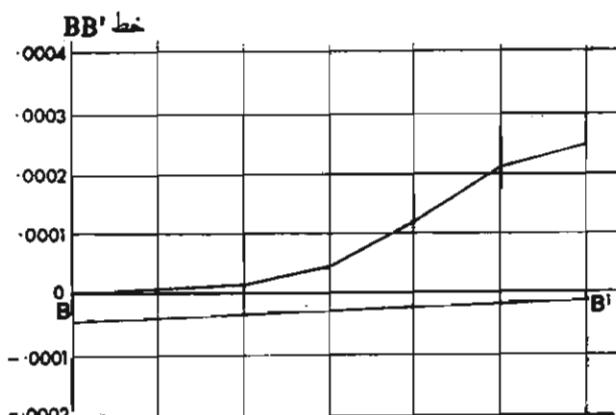

(ب) این فاصله را به منحنی خط BB' انتقال دهید .

(درامداد نقطه B روی منحنی).

ج) منحنی قطر AI را بررسی کرده فاصله عمودی

بین خط مأخذ و منحنی را تعیین کنید . (درامداد نقطه B') .

د) این فاصله را به منحنی خط BB' منتقل کنید . (درامداد نقطه B) .

ه) دو نقطه بدست آمده را بهم وصل کنید .

و) فاصله عمودی بین نقاط روی منحنی و خط مأخذ را به صفحه صافی صافی منتقل کنید .

ز) این روش را برای همه خطها تکرار کنید تا تمام خطها به قطرها ابستگی پیدا کنند .


۱۴ - رسم کردن منحنی های تراز

الف) نقاط منحنی های تراز را از روی منحنی وابستگی تعیین کنید .

ب) نقشه صفحه صافی را بررسی کرده موقعیت هائی را که ارزش آنها صفر است یادداشت کنید .


ج) این نقاط را روی نقشه مشخص کنید و منحنی های تراز را برای ارزش های صفر رسم کنید .

د) منحنی های ترازا را برای ارزش های دیگر نیز رسم کنید .

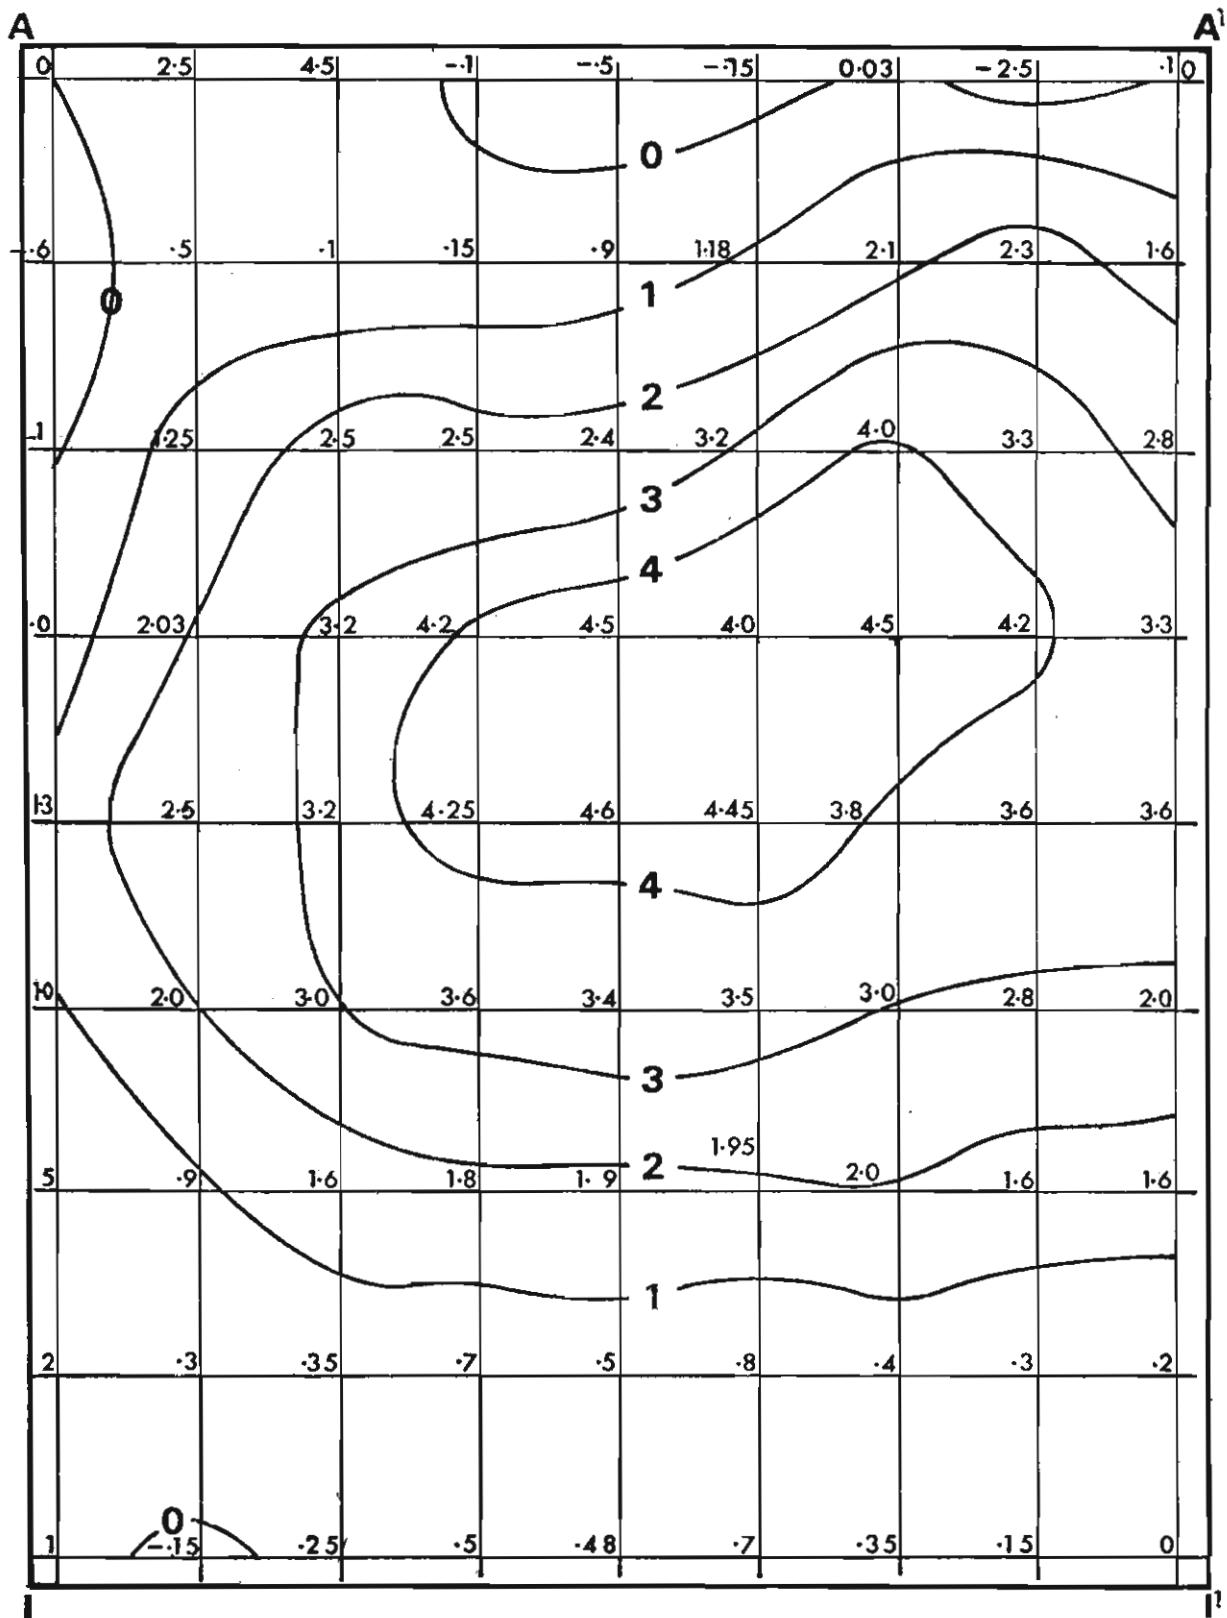

کالیبرهای گیر نده

با وجود اینکه بازرسی اندازه و شکل قطعات کاربا اصول مقدماتی اندازه‌گیری امکان پذیر است، اما چون این کار سبب اتلاف وقت زیادی می‌شود، لذا در روش‌های تولیدی نوین از این روشها استفاده نمی‌شود. درسیاری

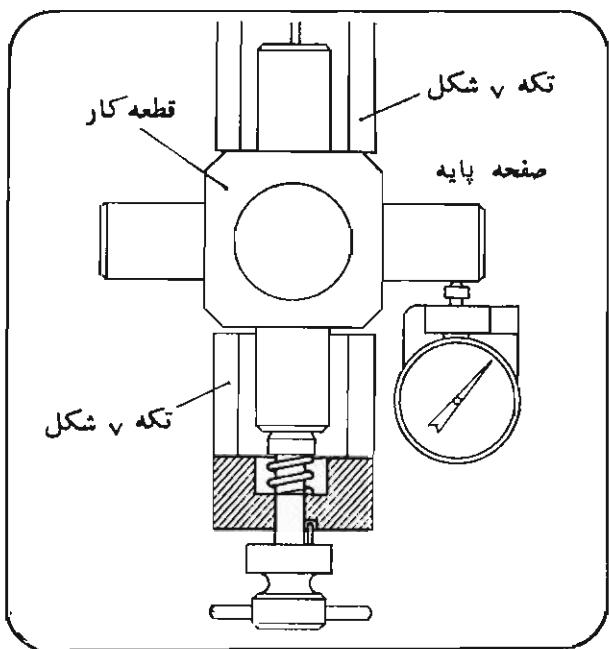

از موارد، یک نوع کالیبر، باسم کالیبر گیرنده بکار برده میشود. این وسائل جوابگوی نیازمندیهای بازرسی درروش تولید پشت سرهم میباشند. این کالیبرها اختصاصی هستند و هر کدام برای کارویژه‌ای مورد استفاده قرار میگیرند. با کاربرد گروهی از مهمنtriin کالیبرهای گیرنده، میتوان زوایا، ابعاد، وتولرانس‌های قطعه کار را اندازه‌گیری کرد. در شکل یک نوع کالیبر گیرنده ماده‌نشان داده شده است.

این کالیبر از یک صفحه پایه، دو تکه v شکل، و یک میعت اندازه‌گیری تشکیل میشود. در مواردی که قطعات کاردارای سوراخ میباشند، بهتر این است که اندازه‌ها از محور سوراخ گرفته شوند. (مانند شکل).

مشخصات گوناگون قطعات کار، در مرحله بهره برداری آزمایش میشوند.

روش کار با یک کالیبر گیرنده، برای اندازه‌گیری مشخصات قطعه کاری که در شکل نشان داده شده است بهترین ترتیب زیر است:

الف) قطعه کار را روی کالیبر سوار کنید.

ب) صفحه چفت را روی قطعه کار آورده آنرا قفل کنید.

ج) فرمان مرکزی را طوری وارد قطعه کار کنید که از سوراخ صفحه پایه بگذرد.

د) قطعه کار را بچرخانید. وزیانه را وارد شکاف کنید.

ه) زیانه F را درگیر کنید.

و) فرمانهای اندازه‌گیری داخلی را وارد سوراخها کنید.

تذکر: قطعه کار هنگامی قابل قبول است که فرمانها وزیانه‌ها بدون نشارای کار درگیر شوند.



ز) فرمانها را از سوراخ‌ها بیرون آورید.

ح) زیانه‌هارا آزاد کنید.

ط) فرمان مرکزی را بیرون آورید.

ی) قفل را باز کرده آنرا بلند کنید.



ک) قطعه کار را از کالیبر گیرنده خارج کنید.

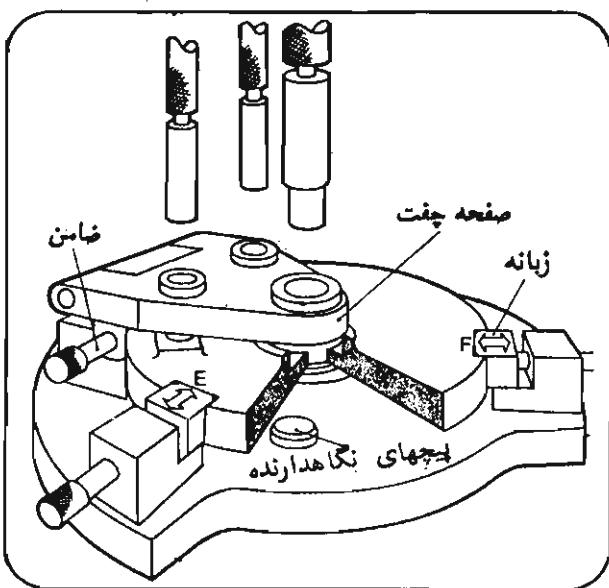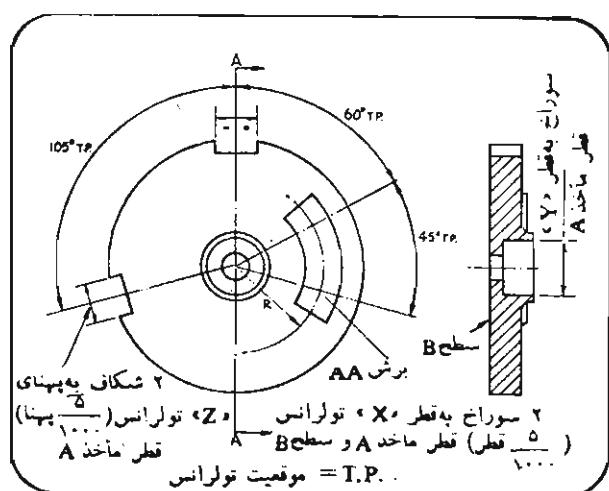

انواع دیگر کالیبرهای سیم نده :


آزمایش کردن چرخ دندانه دار

با کالیبری که در شکل نشان داده شده است، فاصله بین دندانه ها و هم مرکز بودن چرخ دندانه دار را میتوان آزمایش کرد.

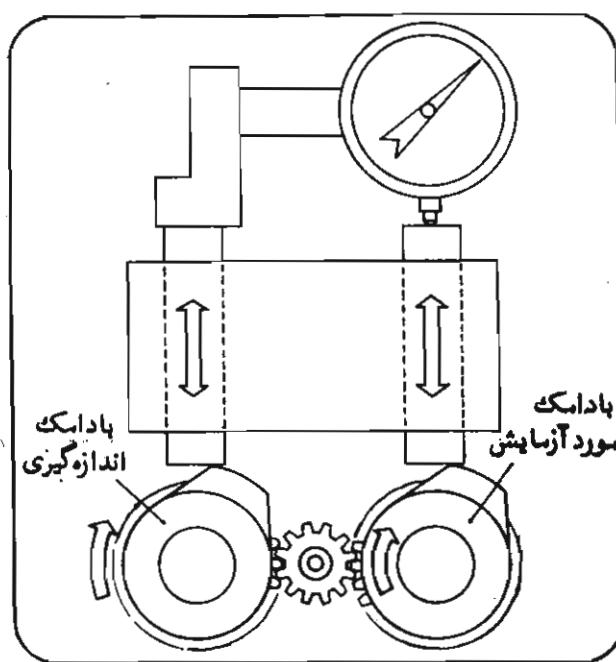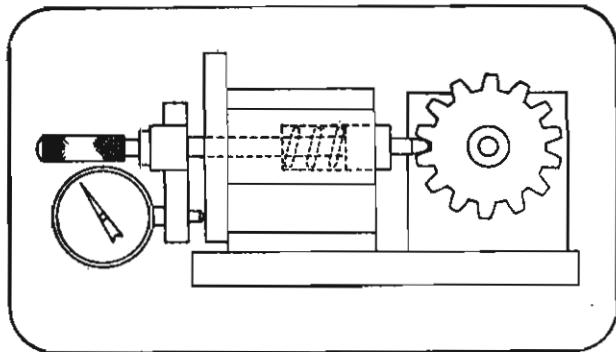


آزمایش کردن بادامک

با کالیبرهایی که در شکل نشان داده شده است میتوان بادامکی را که مورد آزمایش است با بادامک اندازه گیری مقایسه کرد.

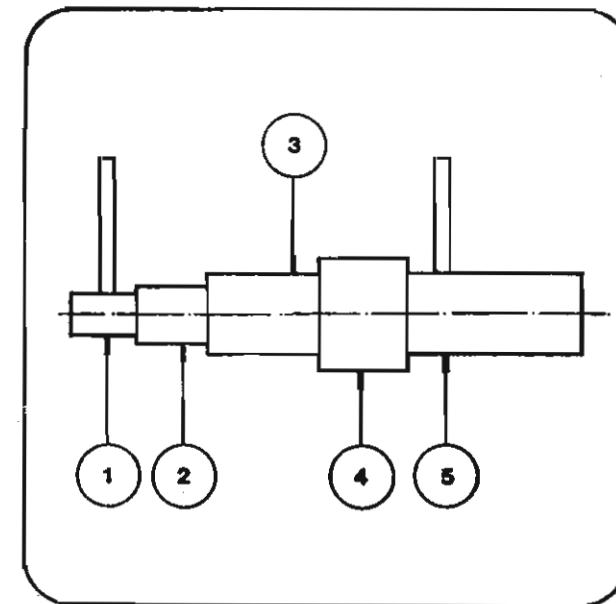


با زرس با تجربه میتواند از ترکیب وسایل اندازمه گیری آنچه را که موردنیاز بازرسی است تهیه کند. در شکل قطعه کاری که دارای قطرهای گوناگون است و باید مورد آزمایش قرار گیرد، نشان داده شده است.

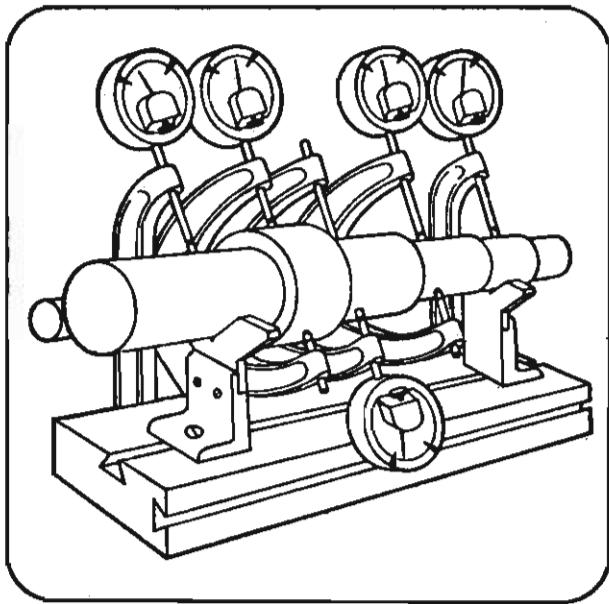

در شکل کالیبری نشان داده شده است که با آن میتوان تمام قطرهای کار فوق الذکر را اندازه گرفت.

موارد استفاده از اتو کولیماتور

اتو کولیماتور یک وسیله اندازه گیری دقیق نوری است. با این وسیله میتوان تغییرات زاویه ای را در سطح بازتابنده نسبت به مأخذی معلوم اندازه گیری کرد. این تغییرات زاویه ای را میشود به ارزش های طولی تبدیل کرد. با اتو کولیماتور میتوان اندازه گیری های دقیقی، مانند اندازه گیری همواری سطح، یکنواخت بودن درازا، چهارگوش بودن، موازات، و وابستگی زاویه ای را انجام داد.

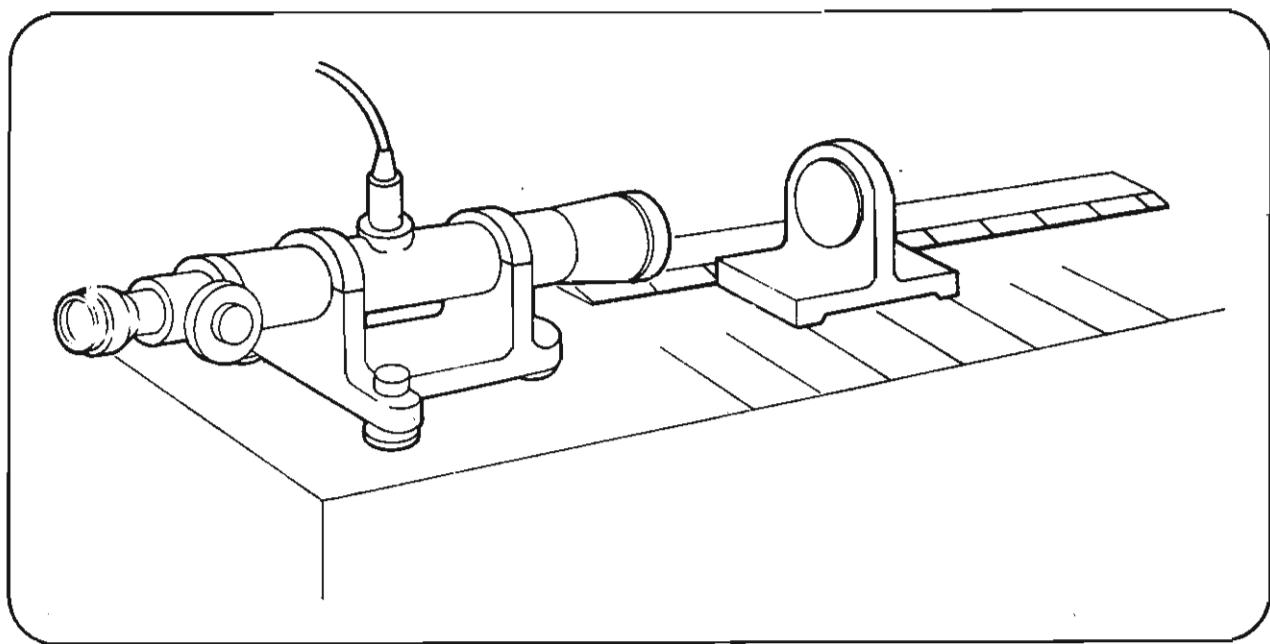

۱- اندازه گیری همواری سطح و یکنواخت بودن درازا

- الف) سطح مورد نظر را تمیز کنید.
- ب) خط کشی تیغه ای انتخاب کرده تمیز کنید.

خطکش راروی سطح موازی خطی که باید آزمایش شود قرار دهد. از خطکش تیغهای بعنوان راهنمائی برای دستگاه تابنده استفاده میشود.

ج) گام هایهای بازتابنده راندازه بگیرید و در تمام طول سطح، اندازه دوپایه بازتابنده را بامداد مشخص کرده خط بکشید (مانندشکل)

د) بازتابنده را روی سطح قرار داده آنرا به خطکش تیغهای تکیه دهید.

ه) اتوکولیماتور را در انتهای سطح مورد آزمایش وروبروی بازتابنده قرار دهد.

تذکر: اگر تمام سطح باید آزمایش شود، اتوکولیماتور را روی پایه ای محکم قرار دهید.

و) اتوکولیماتور را به جریان برق مناسبی وصل کرده لامپ آنرا روشن کنید.

ز) لوله اتوکولیماتور را به رخانید تا میکرومتر میکروسکوپی در حالت عمودی قرار گیرد.


ح) عدسی میکروسکوپ را میزان کنید تا خطوطهای موازی بوضوح دیده شوند.

ط - پایه های بازتابنده را به اتوکولیماتور نزدیک کنید و آنها را به خطکش تیغهای تکیه دهید.

ی) بدرون میکروسکوپ بنگرید و جای اتوکولیماتور را چنان تنظیم کنید که سیمهای متقطع در وسط عدسی چشمی دیده شوند.

ک) میکرومتر را چنان تنظیم کنید که خطوطهای موازی آن در دو سوی تصویر افقی خط قرار گیرند.

تذکر: تنظیم باید روی تصویر خط انجام گیرد.
سیمهای هدف گیر عمودی را در نظر نگیرید.

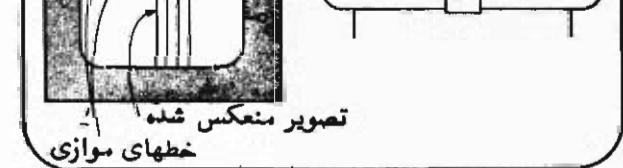



ل) بازتابنده را به انتهای سطح ببرید و بدرون میکروسکوپ نگاه کنید تا مطمئن شوید که اندازه گیری با اتوکولیماتور در این فاصله امکان پذیر است.

تذکر: اگر فاصله در خود درجه بندی اتوکولیماتور نباشد، باید آنرا تنظیم کرد.

م) بازتابنده را به جای اولیه خود بازگردانید.

ن) میکرومتر و درجه بندی را بخوانید و یادداشت کنید. (اندازه اولی)

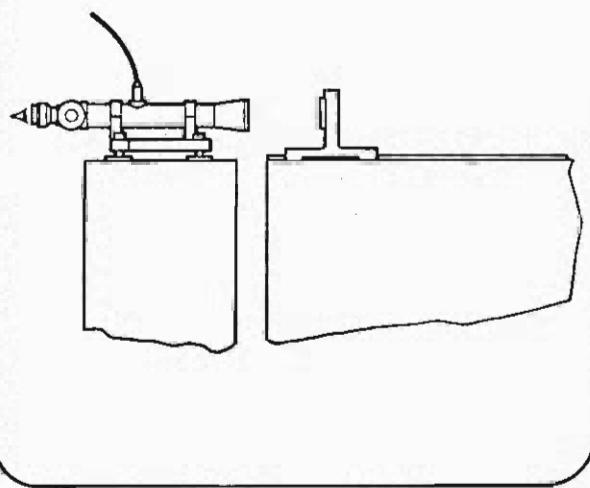

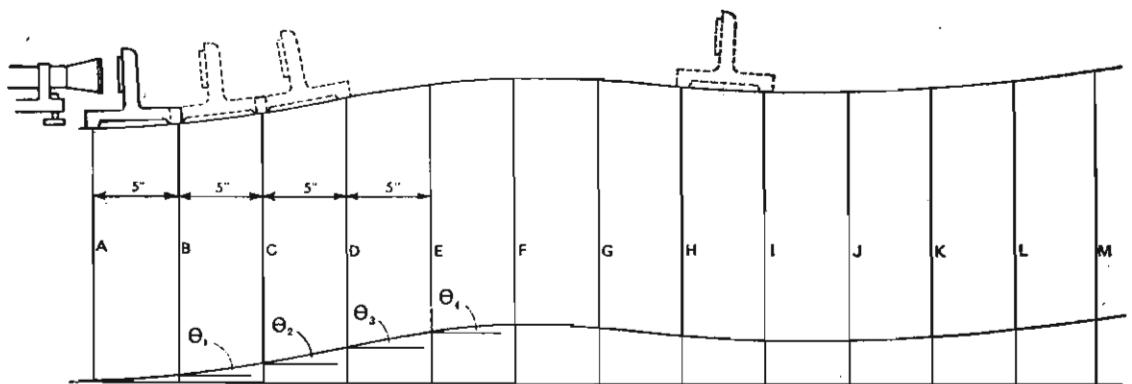

۳- اندازه‌گیری زاویه‌ای

- الف) بازتابنده را در طول سطح حرکت دهید و پایه‌های آنرا با فاصله گام خط‌کشی شده میزان کنید.
 (گام پایه معمولاً 12 سانتیمتر است). پایه‌هارا به خط‌کش تیغه‌ای تکیه دهید.
- ب) میکرومتر را تنظیم کنید تا خطوط‌های موازی در دو سوی تصویر افقی خط قرار گیرند.
- ج) میکرومتر و درجه‌بندی را بخوانید و باداشت کنید.


- ### ۴- این روش را برای بقیه طول سطح تکرار کنید
- برای هر اندازه‌گیری مطمئن‌شوید که پایه‌های بازتابنده به اندازه‌فاصله گام حرکت داده شده است.

۵- تعیین خطوطها

برای حساب کردن خطوط جدولی تنظیم کنید.

- الف) تغییر زاویه را نسبت به اندازه اولی، برای هر گام، حساب کنید.
- ب) تغییرات زاویه (به ثانیه) را به ارزش‌های طولی (به اینچ) تبدیل کنید. برای گام 5 اینچی، ثانیه رادر 0.000025 اینچ ضرب کنید.
- تذکر: یک ثانیه قوسی برابر است با شیب 0.000005 اینچ در یک اینچ. نتیجه هارا در ستون 4 باداشت کنید.



۱ موقعیت	۲ ارقام خوانده شده از اتوکولیماتور	۳ تفاوت بارقم مأخذ (به ثانیه)	۴ افزایش و کاهش در (۵) اینچ	۵ افزایش یا کاهش جمی (به اینچ)

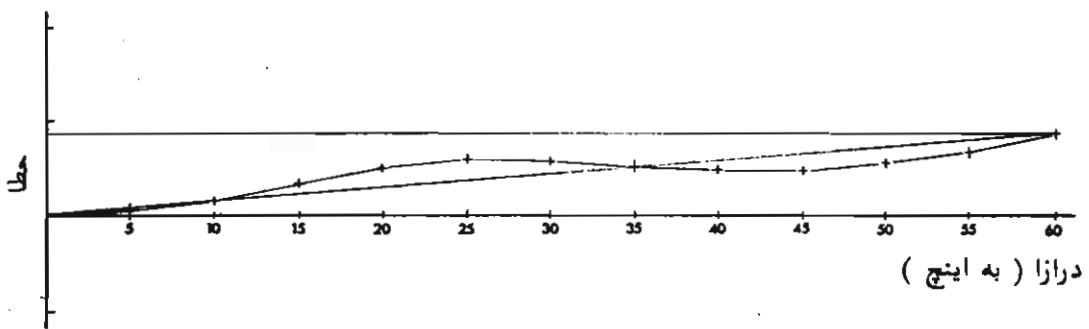




ج) ارزش‌های ستون ۴ را جمع کرده خطای جمعی را حساب کنید.
نتیجه‌هارا در ستون ۵ یادداشت کنید.

د) منحنی خطای جمعی را سرسم کنید. (طول سطح در محور افقی و خطای جمعی در محور عمودی).
۵) دوسر منحنی را باخطی (خط مأخذ) وصل کنید. فاصله عمودی بین نقاط منحنی و خط مأخذ را حساب کنید.

این فاصله‌ها منفی یا مشبّت خواهند بود.
و) منحنی تصویر سطح را پکشید.

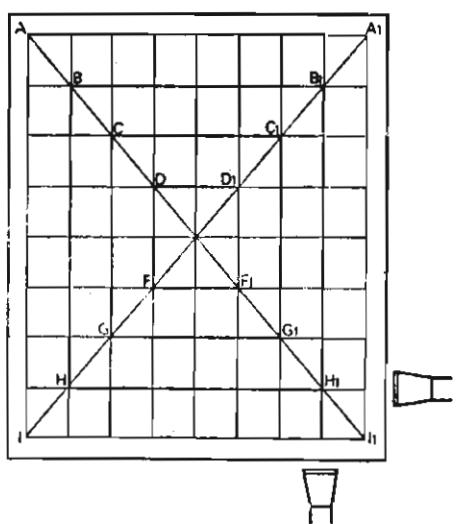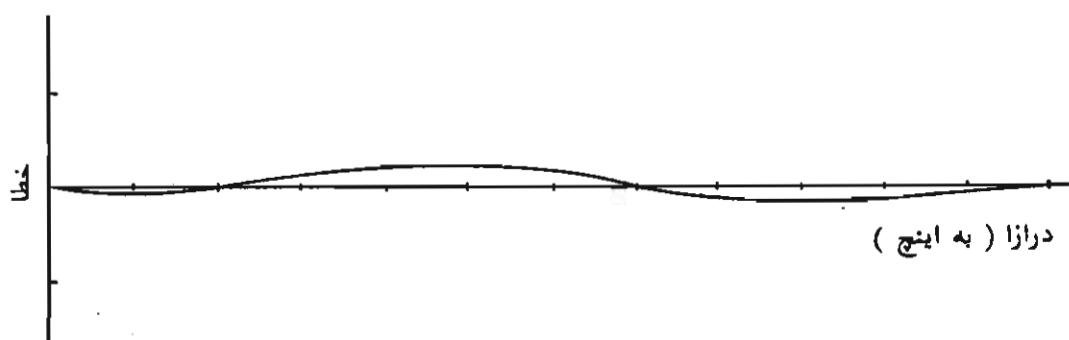

درآزمایش همواری سطحی مانند صفحه صافی، سطح مورد نظر را درامتداد خطاهای موازی کناره‌های سطح و همچنین قطرهای آن، بررسی می‌کنند. خطاهای همواری سطح، بوسیله وابسته کردن نتیجه‌ها، درامتداد خطاهای گوناگون، تعیین می‌شوند.

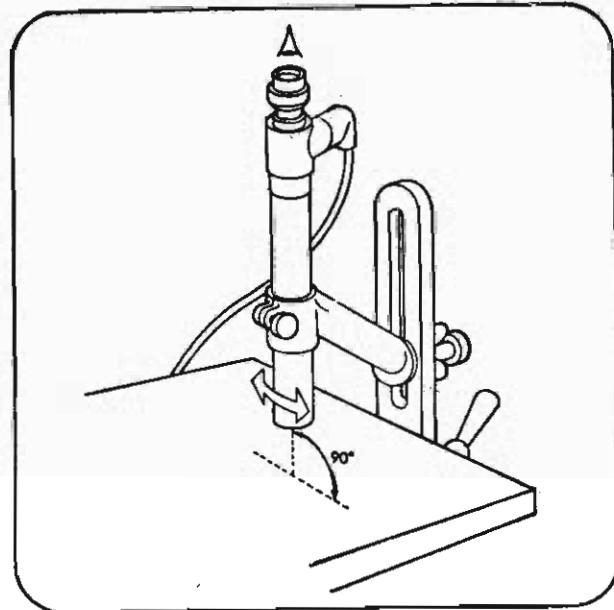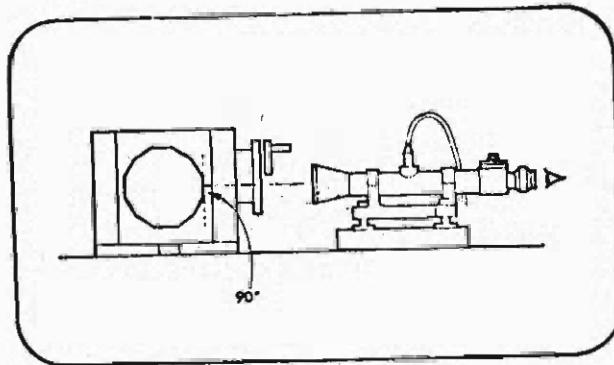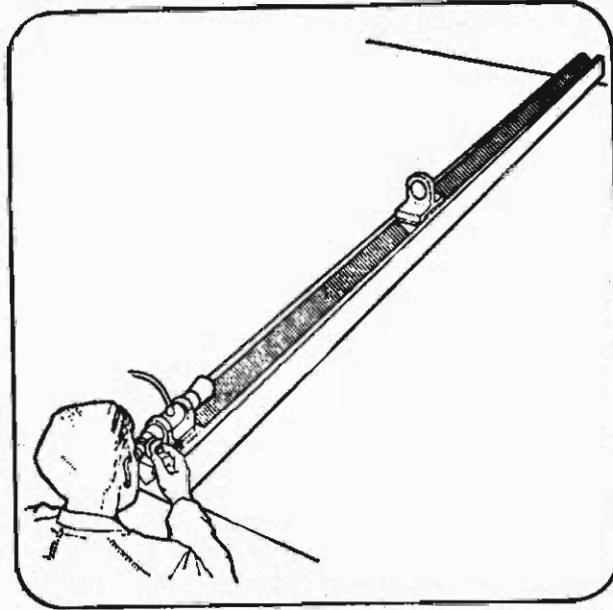

استفاده‌های دیگر از اتوکولیماتور

۱- آزمایش یکنواخت بودن کشوهای ماشین‌های ابزار بد دلالا.

۲- مدرج کردن و آزمایش صفحه تقسیم
(بوسیله کثیرالاضلاع اندازه‌گیری)

موارد استفاده از دکور زاویه


(Angle Dekkor)

دکور زاویه که با روش مقایسه کار می‌کند، در اصل یک نوع اتوکولیماتور است. از این دستگاه برای اندازه‌گیری موازی بودن، همواری و یکنواخت بودن درازا، و غیره استفاده می‌شود. بادکور زاویه، اندازه‌ها به دقیقه قوس تعیین می‌شوند. انحرافهای زاویه‌ای در یک زمان روی دو صفحه اندازه‌گیری می‌شوند.

آزمایش موازی بودن قطعه کار

۱- آماده کردن دستگاه

- الف) بیچ بست را باز کنید و دکور زاویه را در حالت عمودی قرار دهید. بیچ بست را پیندید.
- ب) دکور زاویه را به جریان برق مناسبی وصل کرده لامپ آنرا روشن کنید.

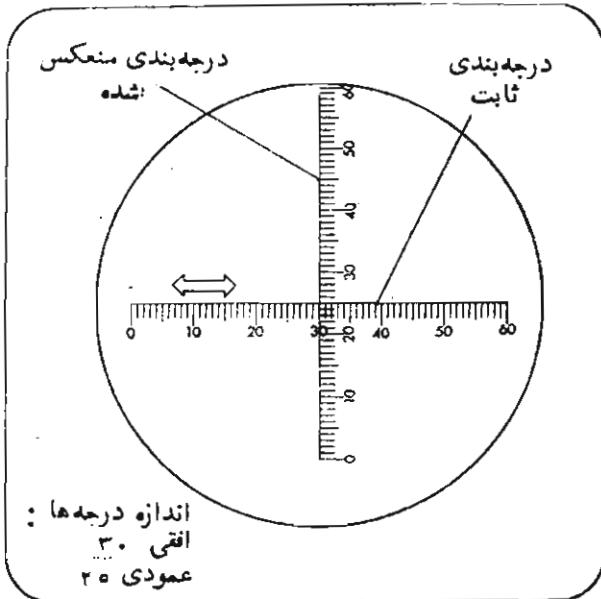

ج) صفحه صافی دکورزاویه را با دقت تمیز کنید.
تذکر : چون از صفحه صافی دکورزاویه بعنوان بازتابنده استفاده میشود، در تیز کردن آن ناید دقت زیادی بکار بردتا خراش برندارد .

د) از عدسی چشمی نگاه کرده، درجه بندی ثابت را در کانون عدسی تنظیم کنید .

ه) موقعیت درجه بندی منعکس شده را ملاحظه کنید.
تذکر : اگر درجه بندی منعکس شده در وسط نباشد، یا اصلاً دیله نشود، نشانه آنست که دکور بر صفحه صافی عمود نیست .

دکورزاویه را دوباره تنظیم کنید و پیچ بست را بیندید.
و) با چرخاندن پیچ تنظیم، درجه بندی ثابت را در مرکز درجه بندی منعکس شده قرار دهید .

ز) عدسی چشمی را به چرخانید تا درجه بندی منعکس شده موازی به صفحه صافی قرار گیرد .

ح) درجه بندی عمودی را بخوانید و یادداشت کنید (اندازه اولیه) .

۲- تنظیم جای قطعه کار

الف) قطعه کار را تمیز کنید.

ب) قطعه کار را زیر عدسی دکورزاویه و موازی بالبه صفحه صافی قرار دهید .

ج) از عدسی چشمی نگاه کنید و تصویر منعکس شده را ملاحظه کنید .

تذکر : اگر تصویر منعکس شده تار است، از یک تکه اندازه گیری بعنوان بازتابنده استفاده کنید .

۳- تعیین موازی بودن

الف) درجه بندی های افقی و عمودی را بخوانید و یادداشت کنید .


تذکر :

۱) اگر اندازه خوانده شده، با اندازه اولیه مساوی باشد، سطح سورد آزمایش موازی است .

۲) اگر اندازه ها فرق داشته باشند، قطعه کار موازی نیست .

ب) مقدار انحراف را تعیین کنید . (اندازه های خوانده شده از درجه بندی عمودی را زهم کم کنید)
مثال :

در شکل، انحراف موازی بودن (معادل ۴ دقیقه) نشان داده شده است .

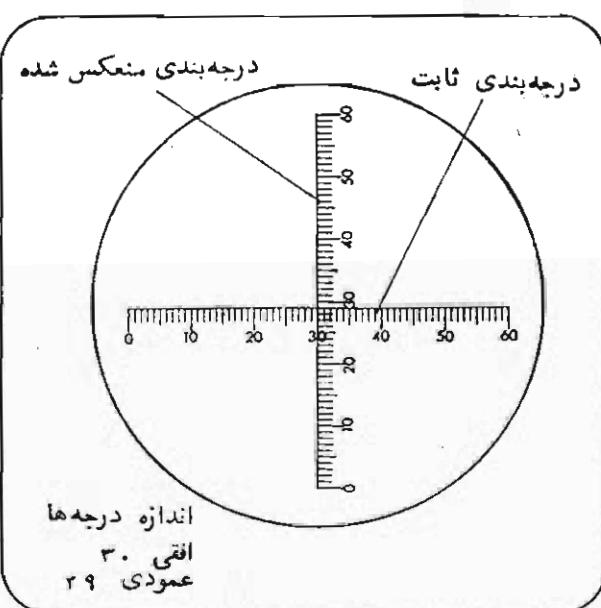

ج) جهت انحراف را تعیین کنید .

موارد دیگر استفاده از دکور زاویه

موازی بودن بدوسقطعات بلند را باسانی میتوان آزمایش کرد. طریقه آماده کردن دستگاه و قطعه کار در شکل نشان داده شده است.

آزمایش سطح های زاویه دار

انعراج زاویه سطح قطعه کار را بامقایسه آن با استانداردی مانند فرمان اندازه گیر زاویه و خط کش سینوسی (که با زاویه مورد نظر تنظیم شده باشد) میتوان مشخص کرد.

۱- آماده کردن دکور زاویه

الف) صفحه صافی دکور زاویه را تمیز کنید.

ب) فرمان اندازه گیری زاویه با خط کش سینوسی را برابر با زاویه مورد نظر تنظیم کنید و آنرا روی صفحه صافی قرار دهید.

ج) دستگاه را عمود بر سطح بازتابنده قرار داده دقیقاً آنرا تنظیم کنید تا تصویر منعکس شده در مرکز عدسی دیده شود.

تذکر: اگر خط درجه بندی منعکس شده در مرکز درجه بندی ثابت دیده نشود، فرمان اندازه گیری زاویه را آنقدر بچرخانید تا انطباق موردنظر بدست آید.

د) درجه بندی افقی و عمودی را بخوانید و یادداشت کنید. (اندازه اولیه).

۲- تنظیم جای قطعه کار

الف) فرمان اندازه گیری زاویه را از روی صفحه صافی بردارید.




ب) قطعه کار را تمیز کرده روی صفحه صافی قرار دهید.

ج) از عدسی چشمی نگاه کنید و با تنظیم جای قطعه کار و چرخاندن آن، خط درجه بندی منعکس شده را در مرکز درجه بندی ثابت قرار دهید.

د) درجه بندی عمودی منعکس شده را یادداشت کنید.


۳- تعیین انحراف زاویه

اختلاف بین اندازه اولیه و اندازه خوانده شده انحراف زاویه را بدست میدهد.

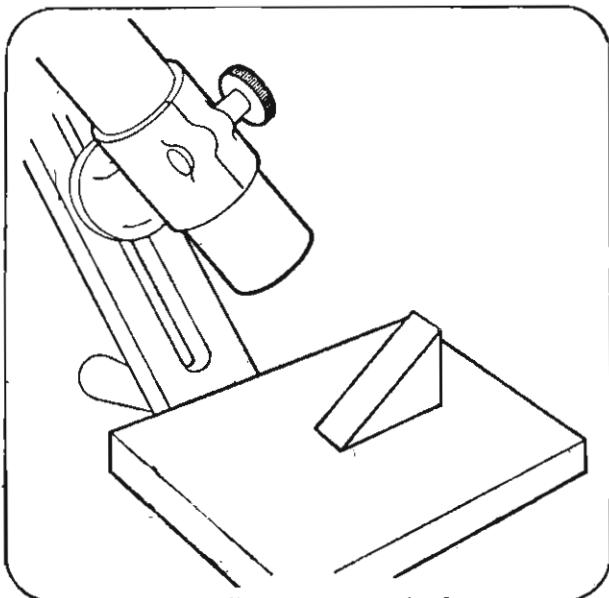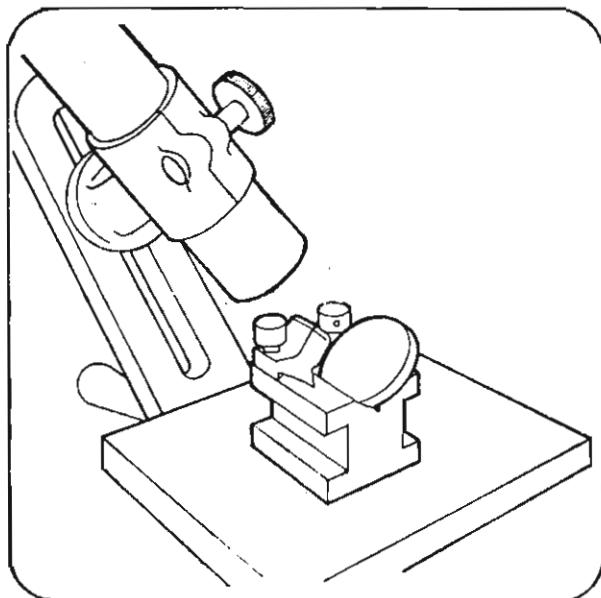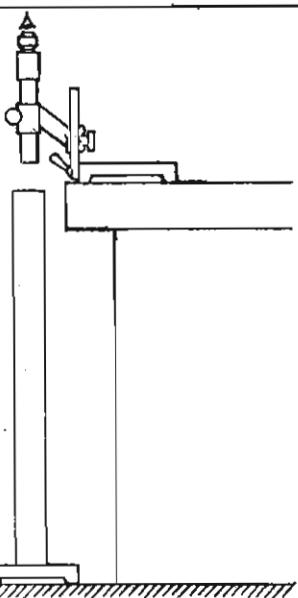

موارد استفاده از تلسکوپ


امروزه به جای بکار بردن خط کش های بلندوسیم های اندازه گیری برای بازرسی یکنواختی درازای محورها، بسترماشین های ابزار، یاطاقان ها و بوشهای از تلسکوپ و اتو کولیماتور استفاده می شود، زیرا کارها این دستگاهها ساده تر و دقیق تر است. قطر کولیماتور و تلسکوپ یکی است و محور نورانی آنها بر محور مکانیکی عمود می باشد.

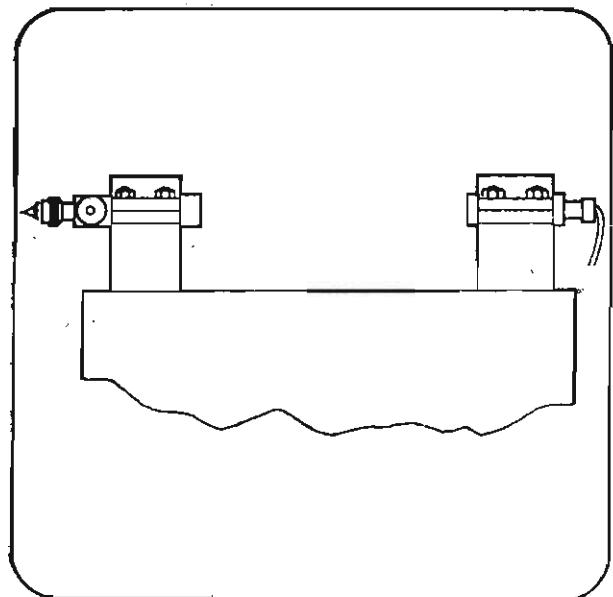

حدود اندازه گیری - از مترتا یعنی های
نمونه ای از موارد استفاده - دریک امتداد قرار دادن یاطاقانها
(مثال - دو یاطاقان با فاصله ۳ متر)

۱- سوار کردن تلسکوپ و کولیماتور

در اغلب موارد هر دو دستگاه در بوشهای متعدد مرکزی قرار داده می شوند. (بوشهای باتولرانس بسیار کمی قابل قرار گرفتن در درون یاطاقانها هستند).

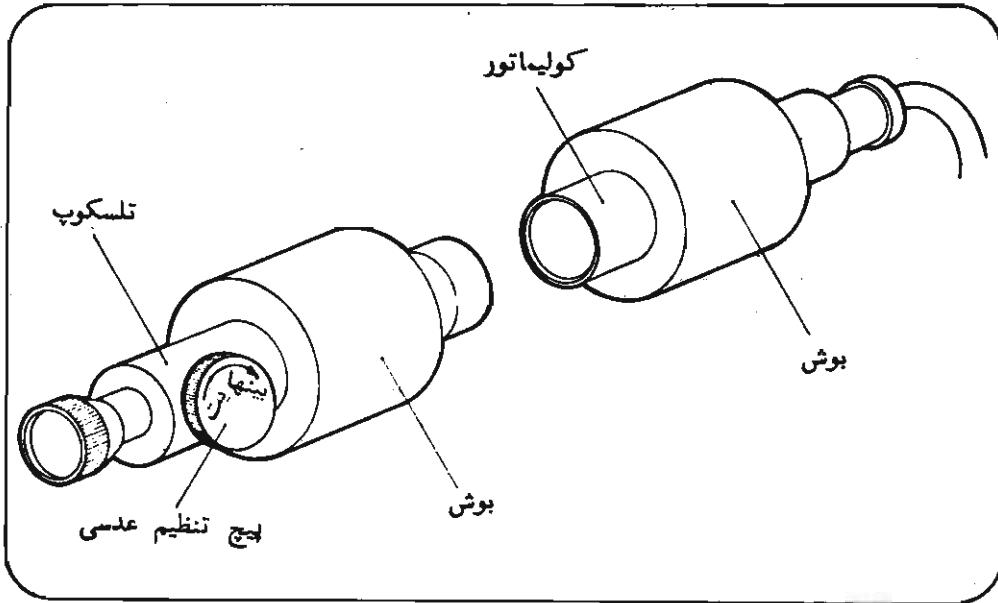

- الف) تلسکوپ، کولیماتور و سوراخ بوشه را تمیز کنید.
- ب) بادقت تلسکوپ و کولیماتور را در بوشه قرار دهید.
- ج) روی بوشهای درون سوراخ یاطاقانها را تمیز کنید.
- د) تلسکوپ و کولیماتور را که در بوشه اقرار دارند بادقت در سوراخ یاطاقانها قرار دهید.
- ه) کولیماتور را به جریان برق مناسبی وصل کنید و آنرا روشن کنید.

۳- دریک امتداد قراردادن سیمهای متقطع

تلسکوپ و درجه بندیهای کولیماتور

الف) بدرُون تلسکوپ نگاه کنید و باچرخاندن تلسکوپ، سیمهای متقطع را دردوصفحه عمودی وافقی قراردهید .

ب) با تنظیم علی، درجه بندیهای کولیماتور را در کانون علی قرارداده و کولیماتور را چنان تنظیم کنید که درجه بندیهای عمودی وافقی، دردوصفحه افقی و عمودی قرارگیرند .

سیمهای متقطع تلسکوپ

دربه بندی زاویه ای
کولیماتور

سیمهای متقطع
تلسکوپ

دربه بندی طولی
کولیماتور

سیمهای
متقطع تلسکوپ

۴- تعیین دریک امتداد بودن دوسو راخ

کولیماتور دارای دو درجه بندی است . با استفاده از این درجه بندیها، میتوان خطاهای دریک امتداد بودن سوراخها را بر حسب واحد های طولی یا زاویه ای تعیین کرد .

تعیین خطاهای دریک امتداد بودن

با درجه بندی زاویه ای

الف) تلسکوپ را روی بینهایت تنظیم کنید و درجه بندی زاویه ای را در کانون علی قرار دهید .

ب) درجه بندیهای افقی و عمودی را بخوانید (به دقیقه قوسی) .

ج) درجه های خوانده شده را یادداشت کنید .
تذکر : اگر اندازه گیری بر حسب واحد های طولی مورد نظر باشد، باید با تنظیم کولیماتور، درجه بندی زاویه ای را با سیمهای هدف گیر منطبق کرد .

دربه بندی زاویه ای

دربه بندی طولی

سیمهای


تعیین خطاهای در یک امتداد بودن

با درجه‌بندی خطی

الف) تلسکوپ را تنظیم کنید تا درجه‌بندی خطی کولیماتور در کانون عدسی قرار گیرد.

ب) درجه‌بندیهای افقی و عمودی را بخوانید.
(بهاینج).

تذکر: اگر سوراخ یا طاقانها کاملاً در یک امتداد باشند، درجه‌بندی کولیماتور و سیمهای متقطع تلسکوپ منطبق می‌شوند و در دو صفحه (افقی و عمودی) صفرخوانده می‌شود.

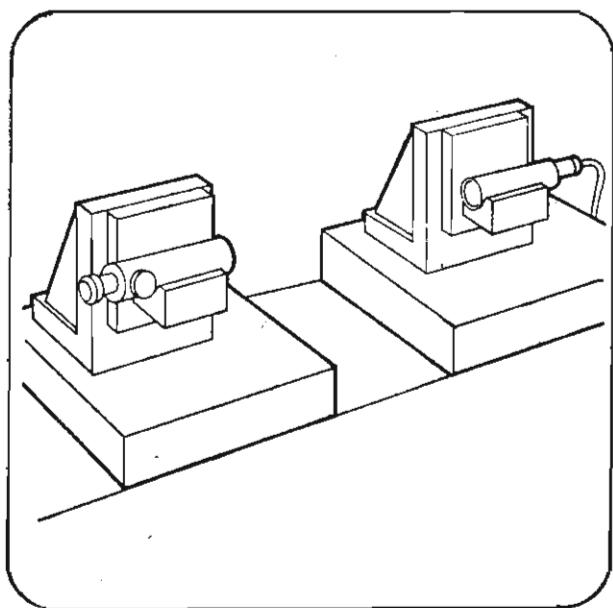

موارد دیگر استفاده










در یک امتداد قراردادن سطوح افقی و عمودی.

شرح تولرانس‌های هندسی

تولرانس برای راست بودن و تخت بودن

کوچه:

تولرانس = TP

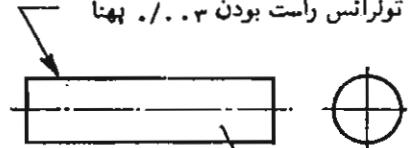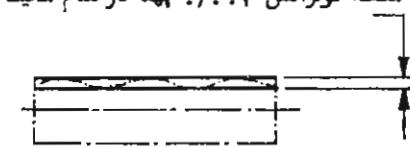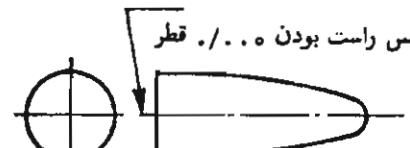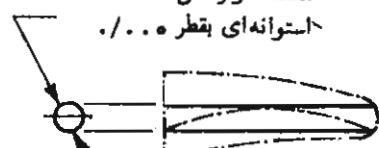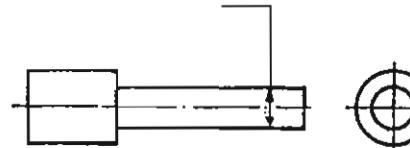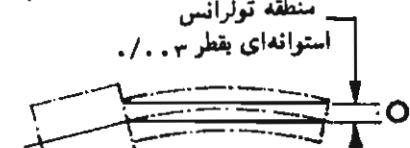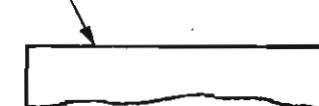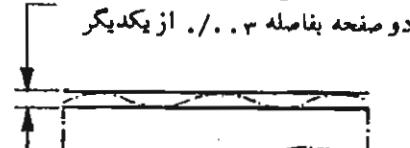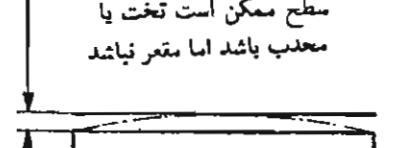مثال		نقشه برطبق I.S.O علامت پیشنهادی
راست بودن ۱ خط روی صفحه	<p>تولرانس راست بودن $0.003/.$ بهنا</p> 	<p>منطقه تولرانس $0.003/.$ بهنا در تمام محیط</p> 
راست بودن ۲ برای محورها یا صفحه‌های میانه	<p>تولرانس راست بودن $0.005/.$ قطر</p> 	<p>منطقه تولرانس استوانه‌ای قطر $0.005/.$</p> 
تولرانس راست بودن $0.003/.$ قطر		<p>منطقه تولرانس استوانه‌ای قطر $0.003/.$</p> 
تخت بودن ۱	<p>تولرانس تخت بودن $0.003/.$ بهنا</p> 	<p>منطقه تولرانس دو صفحه بفاصله $0.003/.$ از پکدیگر</p> 
تخت بودن ۲	<p>تولرانس تخت بودن $0.003/.$ بهنا ناید مقعر باشد</p> 	<p>منطقه تولرانس دو صفحه بفاصله $0.003/.$ از پکدیگر سطح ممکن است تخت یا معدب باشد اما مقعر نباشد</p> 





تولرانس هندسی
تولرانس موازی بودن

شال		قشه بر طبق I.S.O علامت پیشنهادی
موازی بودن ۱	<p>تولرانس موازی بودن 0.03 mm. بهنا مبنای صفحه A</p>	<p>منطقه تولرانس دو صفحه پهنایله 0.03 mm. از یکدیگر صفحه های با مفهوم مبنای صفحه مبنای</p> <p>//</p>
موازی بودن ۲	<p>تولرانس موازی بودن 0.03 mm. بهنا مبنای صفحه A مبنای صفحه</p>	<p>منطقه تولرانس صفحه های موازی صفحه مبنای 0.02 mm. از یکدیگر مبنای و پهنایله از 0.02 mm</p>
موازی بودن ۳	<p>تولرانس موازی بودن قطر 0.03 mm. قطر مبنای A</p>	<p>منطقه تولرانس استوانه ای موازی با مبنای قطر 0.03 mm. محور مبنای</p>

مثال		نقشه بر طبق I.S.O علامت پیشنهادی
<p>گونیائی بودن ۱</p> <p>تولرانس گونیائی بودن . ۰/۰۰۳ . بهنا مبا صفحه A</p>	<p>منطقه تولرانس صفحه ها بر صفحه مبنای عمود هستند و باهم باندازه .۰/۰۰۳ . فاصله دارند</p> <p>صفحه مبا</p>	
<p>گونیائی بودن ۲</p> <p>تولرانس گونیائی بودن .۰/۰۰۳ . مبا صفحه A</p>	<p>منطقه تولرانس استوانه ای پظر .۰/۰۰۳ . عمود بر صفحه مبا</p> <p>صفحه مبا</p>	
<p>گونیائی بودن ۳</p> <p>تولرانس گونیائی بودن .۰/۰۰۳ . بهنا مبا صفحه A</p>	<p>منطقه تولرانس صفحه های عمود بر صفحه مبا پاصله .۰/۰۰۳ . از یکدیگر</p> <p>معور مبا</p>	
<p>گونیائی بودن ۴</p> <p>تولرانس گونیائی بودن .۰/۰۰۳ . بهنا مبا صفحه A</p>	<p>منطقه تولرانس دو صفحه عمود بر محوربنا پاصله .۰/۰۰۳ . از یکدیگر</p> <p>محور مبا محور اصلی سوراخهای A</p>	
<p>زاویه داشتن</p> <p>تولرانس زاویه داشتن .۰/۰۰۳ . بهنا مبا صفحه A</p> <p>39° TP</p>	<p>منطقه تولرانس دو صفحه که نسبت به مبا زاویه ۳۹° دارند و باهم .۰/۰۰۳ . فاصله دارند</p> <p>صفحه مبا</p>	


مثال		نقشه بر طبق I.S.O علامت پیشنهادی
<p>هم مرکز بودن ۱</p> <p>تولرانس هم مرکز بودن 0.003٪. قطر مبنای A</p>	<p>هم مرکز بر اساس مینا</p> <p>منطقه تولرانس استوانه ای بقطر 0.003</p>	
<p>هم مرکز بودن ۲</p> <p>تولرانس هم مرکز بودن 0.003٪. قطر</p>	<p>منطقه تولرانس قطر استوانه 0.003</p>	
<p>هم مرکز بودن ۳</p> <p>تولرانس هم مرکز بودن 0.003٪. قطر نطهای مبنای B و A</p>	<p>منطقه تولرانس قطر استوانه 0.003</p> <p>هم مرکز نسبت به مینا</p>	

تولرانس هندسی
تولرانس برای هم مرکز بودن

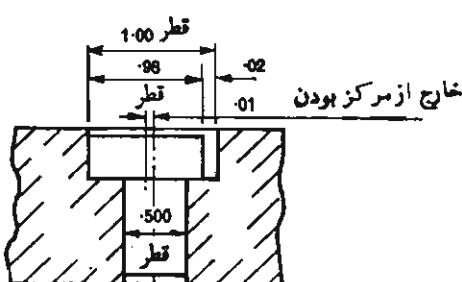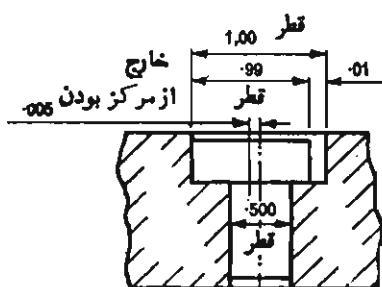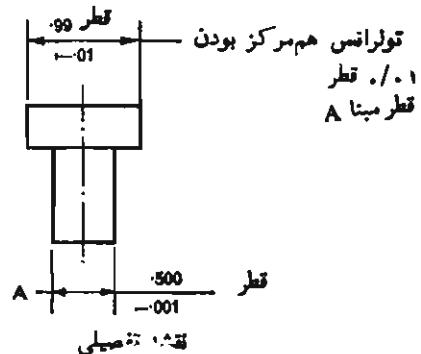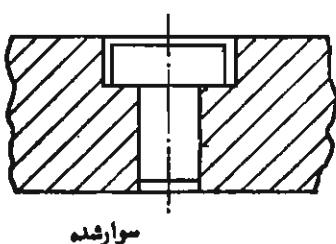

سرخار و بدنه آن از فلزی است که در حد ما کزیم توانائی است
هم مرکز بودن مؤثر - توانائی هم مرکز بودن (۰/۰۱) تولرانس

خار بالای فلز در حد ما کزیم توانائی آن و بدنه در حد
ما کزیم توانائی فلز که در روی اندازه گیر نمایش داده شده است
تولرانس هم مرکز بودن مؤثر - تولرانس ذکر شده (۰/۰۱)
تولرانس در اندازه سر (۰/۰۱) - (۰/۰۲) قطر

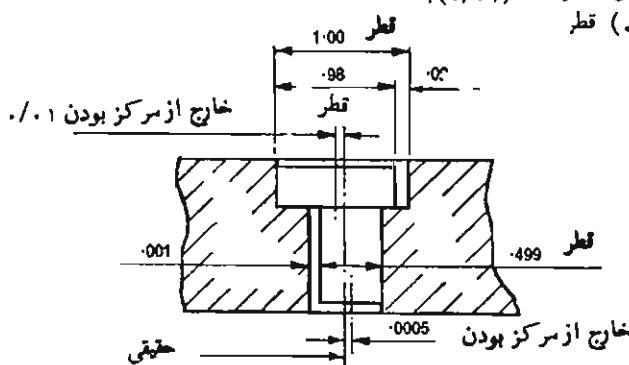

سرخار و بدنه آن از فلزی است که در حد ما کزیم توانائی است
هم مرکز بودن مؤثر - توانائی هم مرکز بودن (۰/۰۱) +
تولرانس اندازه سرخار (۰/۰۱) + تولرانس اندازه بدنه خار
(۰/۰۱) - (۰/۰۲) قطر

مثال	شرح معور صفحه میانی شکل باید در منطقه تولرانسی که در شکلها نمایش داده شده است واقع شود	نقشه برطبق 1.S.O علامت پیشنهادی
تقارن ۱ بنای پهنا A تولرانس تقارن در پهنا ۰/۰۰۳	<p>منطقه تولرانس دو صفحه متقارن بفاصله ۰/۰۰۳ از یکدیگر</p> <p>مینا (صفحه اصلی پهنا A)</p>	
تقارن ۲ پهناهای B و A با تولرانس متقارنی برابر ۰/۰۰۳ پهنا	<p>منطقه تولرانس دو صفحه که از یکدیگر با فاصله ۰/۰۰۳ فاصله دارند</p>	
تقارن ۳ سوزاخ بقطر (X) تولرانس تقارن باندازه ۰/۰۰۳ پهناست بنای پهنا A و B هستند	<p>منطقه تولرانس دو صفحه بفاصله ۰/۰۰۳ از یکدیگر قرار دارند و نسبت به مینا متقارن میباشد</p> <p>پهناهای A و B مینای اصلی هستند</p>	

مثال	شرح	نقشه بر طبق 1.S.O علامت پیشنهادی
<p>حالت ۱</p> <p>سوراخ با قطر (X) تولرانس موقعیت .۰۰۳ / .۰۰ قطر</p>	<p>توجه: محور شکل باید در منطقه تولرانسی که در اینجا نمایش داده شده است قرار گیرد.</p> <p>منطقه تولرانس استوانه ۰۰۰۳ / . قطر در موقعیت واقعی</p>	
<p>حالت ۲</p> <p>سه سوراخ با قطر (X) تولرانس موقعیت .۰۰۱ / .۰۰ نظر</p>	<p>منطقه تولرانس سه استوانه با قطر .۰۰۱ در موقعیت حقیقی</p>	
<p>حالت ۳</p> <p>سه سوراخ با قطر (X) تولرانس موقعیت .۰۰۴ / .۰۰۴ قطر به مبنای قطر A و صفحه B</p>	<p>منطقه تولرانس دو استوانه با قطر .۰۰۴ / .۰۰۴ در موقعیت حقیقی که به مبنای صفحه و محور بستگی دارد.</p> <p>مبنا صفحه مبنا محور</p>	

سخنی با خوانندگان گرامی

کتاب اندازگیری و کنترل فنی در تولید، بمنظور آموزش کارگران و سیله کارشناسان و متخصصان صندوق کارآموزی با مراجعه به منابع و مأخذ علمی داخلی و خارجی، ترجمه و تالیف گردیده و هدف آن بوده که کارگران با اصول صحیح کار آشنا شوند، ابزار و وسائل کار خود را بشناسند و شیوه کاربرد هر یک را دریابند. ساده نویسی و پرهیز از بکاربردن لغات و اصطلاحات ناآشنا و نیز توجه به همه جوانب امر از جمله نکاتی بوده که سعی شده تا حد امکان رعایت گردد.

لیکن با همه کوششی که بعمل آمده، بیشک نفائص و عیوبی دارد که از نظر دقیق و موشکاف مطلعین امور فنی پوشیده نخواهد ماند.

بدین جهت صندوق کارآموزی از عموم صاحب - نظران و کارشناسان آموزش حرفه‌ای انتظار دارد پس از مطالعه، نظرات اصلاحی خود را با صندوق کارآموزی در میان گذارند تا در چاپهای بعدی مورد استفاده قرار گیرد.