






جمهوری اسلامی ایران

وزارت کار و امور اجتماعی



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

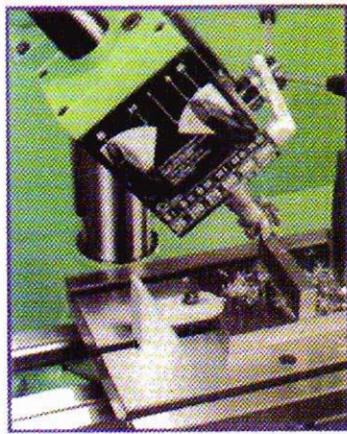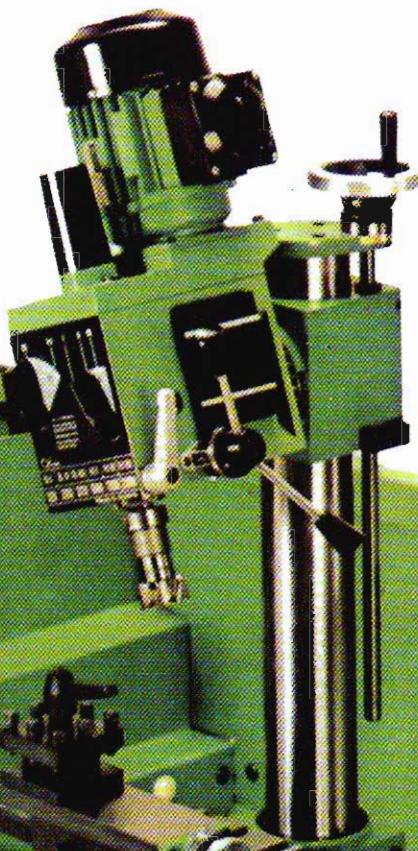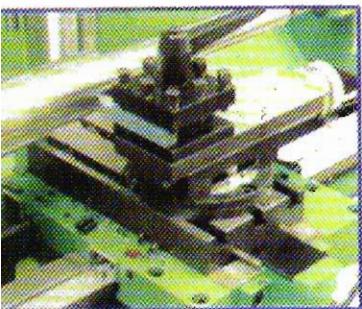

# کتاب درسی تراشکاری

بر اساس استاندارد ملی مهارت

کتاب درسی

مهارت تراشکاری براساس استاندارد درجه ۲



سقاء خراسانی، رضا

کتاب درسی مهارت تراشکاری براساس استاندارد درجه ۲ / مولف رضا سقاء  
خراسانی . -- تهران: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، مدیریت پژوهش،  
۱۳۸۰ .

[۴۵۶] ص. : مصور، جدول .

ISBN 964-7325-05-3 ۱۲۰۰۰ ریال :

فهرستنويسي براساس اطلاعات فپا .

كتابنامه : ص. [۴۵۶] .

۱. برشکاري و تراشکاري فلزات. الف. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور .

مدیریت پژوهش. ب. عنوان .

۶۷۱/۰۵۲

TJ ۱۲۳۰ / س ۷ ک ۲

م ۸۰ - ۲۲۸۴۴

كتابخانه ملي ايران

محل نگهداري :

نام کتاب : کتاب درسی مهارت تراشکاری براساس استاندارد درجه ۲

مولف : رضا سقاء خراسانی

حروفچین : معصرمه رضاقلی

صفحه آرا : زهره محمدحسینی

طرح روی جلد : فریبا خدابخشی

ناشر : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

تیراز : ۵۰۰۰ جلد

نوبت چاپ : دوم

سال انتشار : بهمن ۱۳۸۰

ليتوگرافی، چاپ و صحافی : چاپخانه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ISBN : 964-7325-05-3

شابک : ۰۵-۳ - ۷۳۲۵ - ۹۶۴

كلیه حقوق برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور محفوظ می باشد .

## بسمه تعالی

### مقدمه

کلید موفقیت در رشد اقتصادی هر کشور در گرو آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است، امروزه انسانها به مدد فن آوری و ساخت انواع دستگاه‌های مدرن و ابزار صنعتی و وسائل و کالاهای نو، آسایش زندگی را فراهم ساخته و با ایجاد زیر ساختهای اقتصادی نظیر سدها، راهها، ارتباطات، امور کشاورزی، دامپروری، خدمات و . . . زندگانی مطلوب، و دلپذیر توان با کار را فراهم نموده اند.

بدیهی است در این ساختار، آنچه از همه مهمتر است نیروی انسانی ماهر و متخصص است، اما مشکل اصلی در اکثر جوامع و بخاصة کشورهای در حال توسعه، مساله از دیاد نیروی انسانی غیر ماهر است. در نظام فعلی آموزشی کشور در سطوح عمومی و عالی بیشتر افراد بر مبنای آموزش‌های غیر فنی تربیت می‌شوند، و توان کیفی آموزش‌های عمومی برای ورود فارغ التحصیلان به بازار کار کافی نیست.

بدین جهت وزارت کار و امور اجتماعی طی ده سال گذشته، سعی خود را برای گسترش و بسط هر چه بیشتر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به کار گرفت، بطوریکه آمار نشان می‌دهد این رشد در زمینه‌های مختلف بیش از ۹۷۰ درصد بوده است. امروزه در اکثر شهرها و حتی نقاط دور افتاده، مرآکز سازمان به امر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اشتغال دارند و همچنین با اعزام تیم‌های سیار آموزشی به اقصی نقاطی از میهن اسلامی «نیاز به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دارند در کاهش این نقیصه همت گمارده اند.

در این راستا و برای آنکه علاقمندان به حرفه آموزی منابعی برای مطالعه در هر

درس پیش روی داشته باشند و همچنین برای آشنایی علاقمندان به چهگونگی برگزاری آزمونهای مربوطه، کتابهای درسی و آموزشی متعددی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منتشر گردیده، که یکی از عمدۀ ترین اهداف آنها و کتاب حاضر این است که مطالب بگونه ای ساده و روشن برای کارآموز و کارگر بیان گردد.

کتاب حاضر بر مبنای اطلاعات و تجربیات مریان و کارشناسان با تجربه سازمان تهیه گردیده که امید است در تعالی و افزایش مهارت‌های حرفه ای به علاقمندان نقش موثری داشته باشد.

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
	فصل اول فلزکاری مقدماتی
۱	کارگاه و شرایط محیطی کار
۱۵	تجهیزات کارگاه مقدماتی
۳۱	وسایل برآده برداری
۳۵	قلم کاری
۴۲	اره کاری
۴۹	سوهان خاری
۵۷	سوراخ کاری (مته زدن)
۷۶	حدیده کاری
۸۱	قلاویز کاری
۸۷	خرزینه کاری
۹۲	برقوکاری
۹۹	شابر زدن
۱۰۳	قضیه فیٹاغورث
۱۰۹	آچارها
۱۱۱	اتصالات
۱۱۴	لحیم کاری
۱۲۹	جوشکاری
۱۴۳	سنگ کاری
۱۴۹	سروالات و تست های فصل فلزکاری

صفحه	عنوان
	<b>فصل دوم وسایل اندازه گیری</b>
۱۶۱	اندازه گیری و وسایل آن
۱۸۳	وسایل اندازه گیری زاویه
۲۰۲	سوالات و تست های فصل وسایل اندازه گیری
	<b>فصل سوم</b>
۲۱۱	دستگاه تراش
۲۱۱	تاریخچه
۲۱۳	ماشین های تراش
۲۵۰	سوالات و تست ها
	<b>فصل چهارم</b>
۲۵۲	ابزار تراش کاری
۲۷۵	سوالات و تست ها
	<b>فصل پنجم</b>
۲۷۹	عملیات تراش کاری
۲۸۱	مواظبیت و مراقبت ماشین های افزار
۲۸۲	صنایع جویی و اقتصاد در کار
۳۰۰	پیشانی تراش
۳۰۲	آج رنی
۳۰۶	لنگ تراشی

صفحه	عنوان
۳۱۱	شیب در قطعات صنعتی
۳۱۷	مخروط تراشی
۳۲۲	سوراخ کاری و داخل تراشی
۳۳۰	پیچ بری با ماشین تراش
۳۷۳	تراش کارهای سری
۳۸۰	سوالات و تست ها
<b>فصل ششم</b>	
۳۸۸	ماده شناسی
۳۸۸	۱- فلزات آهنی
۳۸۹	۲- فنزات رنگین
۳۹۱	عملیات حرارتی
۳۹۲	آب دادن
۳۹۵	روغن کاری
۳۹۶	گریس کاری
۳۹۷	خنک کننده ها
۳۹۹	روغن های حل شونده
۴۰۰	سوالات و تست های مربوط به ماده شناسی
<b>فصل هفتم</b>	
۴۰۲	نقشه کشی
۴۰۵	آشنازی با رسم تصاویر

صفحه	عنوان
۴۳۲	اندازه گذاری
۴۳۳	ابعاد خطوط
۴۳۴	ابعاد زوایا
۴۳۴	قوانین کلی اندازه گذاری
۴۳۷	برش
۴۴۲	استثنای برش
۴۵۲	سنالات و تستهای فصل نقشه کشی

# بسمه تعالی

## مقدمه

هدف از گرداوری و تدوین این کتاب ارایه مرجعی واحد برای کلیه کارآموزان و صنعتگران متخصص آموزش فن تراشکاری در سطح مهارت درجه ۲ می باشد، همه سعی برآن بوده که مطالب در همان سطح تهیه و ارایه گردد، از هرگونه توضیح خصافی با توجه به کثرت مطالب جلوگیری شود. لذا باید مذکور شد که مهارت فن تراشکاری به این نوشه خلاصه نمی شود. رشته تراشکاری شاخه ای از صنعت زیربنایی ماشین افزار است که ساخت و تولید کلیه قطعات دوار را شامل می شود با سرمايه گذاري در اين رشته مادر می توان رشد و شکوفايي ديجير صنایع را انتظار داشت و اين مهم صورت نمی پذيرد مگر با سرمايه گذاري بر روی آموزش صحيح و کارآمد نيزروي کار فني و ماهر که انشاء الله نتایج آن در دراز مدت ظاهر خواهد شد در اين کتاب سعی شده است در خصوص نکات لازم در برآده برداری (بعض خصوص در حیطه تراشکاری) و افزارهایی که برای اندازه گیری و کنترل قطعات تولید شده روی ماشین به کار می رود بحث شود با مطالعه این مجموعه اطلاعات اوئیه و علمی درباره کار با دستگاه تراش و دستگاههای جانبی موجود در کارگاه تراشکاری و طرق مختلف انجام امور از طریق برآده برداری بدست می آید. بحث کلی در این کتاب بر ارایه روشهای مختلف کار با انواع دستگاهها متمرکز بوده و آشنایی بیشتر و موثرتر با این فنون منوط به کار مداوم در کارگاه می باشد.

در فصل آخر کتاب به بحث ماده شناسی «متالوژی» و نقشه کشی صنعتی بطور خلاصه و در سطح مهارت درجه ۲ تراشکاری پرداخته شده است. ممکن است در جریان آموزش، توسط اساتید محترم فصل هفتم (نقشه کشی صنعتی) قبل از فصول دیگر تدریس شود. بدیهی است نحوه آموزش به ترتیبی که در این کتاب ذکر شده ستگی به روش تدریس و اهمیتی است که مریبان محترم بر تقدم تأخیرهای فصل قابل

می شوند. در انتهای هر فصل سوالات چندی بصورت تشریحی و تستی طرح شده که کارآموز با مطالعه دقیق مطالب کتاب به راحتی قادر به پاسخ آنها خواهد بود. در خاتمه لازم می دانم از زحمات آقایان علیرضا باقری شاد، رضا اشرف زاده، احمد دائمی باغان و بخصوص از آقای علیرضا پورحسینی که نهایت سعی و تلاش را در چاپ این مجموعه داشته همینطور از تمام کسانی که به هر نحوی در گردآوری این مجموعه همکاری نموده اند کمال تشکر و سپاس را داشته و از اساتید و مریبان محترم دست اندرکار حوزه تراشکاری جهت بالا بردن سطح فنی و کاربری کردن بیشتر کتاب استمداد می طلبم.

رضا سقاء خراسانی

شهریور ۷۷



## فصل اول فلزکاری مقدماتی

### کارگاه و شرایط محیطی کار مقورات ایمنی و پیشگیری از سوانح

در این دو بخش با تعریف کارگاه و مسایل ایمنی و حفاظتی مربوط به کار در کارگاه آشنا می شوید.

### تجهیزات کارگاه مقدماتی

در این بخش با انواع وسایل کارگاهی از قبیل گیره ها - لب گیره ها - انبرها - چکش ها - میز کارگاهی - وسایل خط کشی مانند پرگار و غیره آشنا می شوید.

### وسایل براده برداری

در این بخش با گوه ها و زوایای آنها ( $\gamma$  و  $\beta$  و  $\alpha$ ) و طریقه براده برداری در آنها آشنا می شوید.

### قلم کاری

در این بخش انواع قلم ها، زوایای مربوطه و کاربردهایی از آنها معرفی شده است.

### اره کاری

هدف از این بخش شناختن انواع تیغه اره ها و ماشینهای اره و مشخصات آنها و روش صحیح اره کاری است.

### سوهان کاری:

هدف این بخش شناخت انواع سوهان ها از لحاظ شکل و نوع آج، درجه زبری و روش صحیح سوهان کاری است.

### سوراخ کاری

هدف این قسمت آشنایی با انواع مته ها و اجزاء تشکیل دهنده آنها، شناخت تیهای مختلف مته ها و روش تیز کردن آنها معرفی ماشینهای مته و نحوه بستن کار و سوراخ کاری و تعیین سرعت برش و عده دوران مناسب برای سوراخکاری است.

### حدیده کاری

در این بخش انواع حدیده ها، دسته حدیده ها، فرمولهای مربوط به تعیین قطر قطعه کار انتخاب مایع خنک کننده مناسب و روش حدیده کاری بیان شده است.

### قلاویز کاری

این فصل شامل شناخت قلاویزها، معرفی قسمتهای مختلف قلاویز، جنس قلاویز، جدول مربوط به تعیین قطر سوراخ برای قلاویز کاری و نحوه قلاویز زدن می باشد.

### خرزنه کاری

این بخش هدف از خرزنه کاری، معرفی مته خرزنه و انواع آن، تعیین سرعت برش و نکات ایمنی مربوط به آن را تشریح می کند.

### برقوکاری

در این بخش با انواع برقوها و قسمتهای مختلف آنها، هدف از برقوکاری، تعیین قطر سوراخ و طریقه برقو زدن آشنا می شوید.

### شابر زدن

هدف این فصل آشنایی با انواع شابرها، زوایا و کاربرد آنها و طریقه شابر زدن می باشد.

## قضیه فیناغورث و آچارخورها

در این بخش با قضیه فیناغورث، روابط مثلثاتی و روابط آچارخورها آشنا می شوید.

## آچارها

این بخش انواع آچارها را معرفی کرد، و موارد کاربردشان را بیان می کند.

## اتصالات

هدف این فصل آشنایی کارآموز با انواع اتصالات دائمی و موقت می باشد. همچنین بحوه سار با جوش گاز و برق نیز توضیح داده شده است.

## سنگ کاری

در این بخش کارآموز با انواع سنگها از نظر نوع ماده ساخته، نوع چسب، درشتی و نرمی و شکل ظاهری . . . آشنا شده و طریقه بستن سنگ روی ماشین و عملیات سنگ زنی را فرامی گیرد. در انتهای سوالات تشریحی و تستهای مربوط به فصل فلزکاری درج شده است.

## کارگاه و شرایط محیط کار


محلی که در آن افرادی با استفاده از ابزار و ماشین آلات کار کرده و قطعه این را تونیزد و یا تعمیر می کنند، محل کار یا کارگاه نامند. محل کار باید طوری باشد که شخص در آن احساس ایمنی کامل نموده و بتواند بر احتی و با حداقل راندمان بکار خود ادامه دهد برای رسیدن به این هدف، بایستی شخص کار کننده علاوه بر مقررات ایمنی، رعایت نظم و ترتیب را نیز بنماید.

## نظم و ترتیب در محیط کار


ابزارها و مواد کمکی و قطعاتی که کار روی آنها انجام می شود بایستی به سه‌وی

در محل کار قرار داده شوند که براحتی و با یک نگاه بتوان محل آنها را تشخیص داد. برای صرفه جویی در وقت و خستگی کمتر می توان ابزارها و مواد کمکی را با سلیقه و ترتیب خاصی در محلهای مناسبی قرار داد. مخصوصاً باید توجه داشت که ابزارها پس از استفاده با نظم و ترتیب در جای خودشان قرار گیرند. شکلهای زیر نمونه هایی از یک میز کار مرتب و میز کار درهم و نامرتب را نشان می دهند.

میز کار مرتب

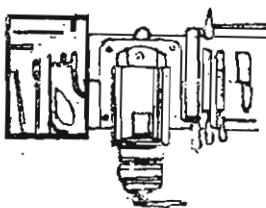

میز کار درهم و نامرتب

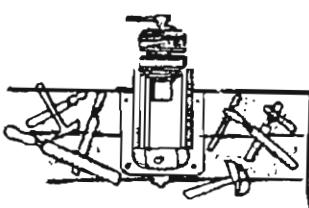


(شکل ۱-۱)

بطورکلی می توان گفت که نظم و ترتیب از اثلاف وقت عصبانیت و گفتگوی غیرضروری بدليل پیدا نکردن وسیله مورد لزوم جلو گیری می کند. روشنایی محل کار بایستی به اندازه کافی بوده و برای اینکه چشم خسته نشود از نور غیر مستقیم استفاده می نمایند. برخی از کارگاهها (کارگاههای ریخته گری و جوشکاری و ...) بایستی از تهویه مناسبی برخوردار باشد. میزان سرو صدا بایستی به حداقل تنزل پیدا کند.

در مواردی که لازم باشد تعداد زیادی محل کار در کنار یکدیگر قرار گیرند بایستی برای هر نفر و هر وسیله به اندازه کافی جا در نظر گرفته شود. برای اینکه افراد نسبت به محل کار خود احساس آرامش و الگت یا شتری نمایند توجه به تمیز بودن رحتی نحوه رنگ آمیزی و عوامل روانی دیگر لازم را خسرو برای است، باید توجه داشت که (علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد) مقررات ایمنی و پیشگیری از سوانح کار مربوط به هر کارگاه بایستی در اختیار کارکنان قرار گفته و

کلیه افراد موظف به مطالعه و بکار بردن آن باشند.

باتوجه به اینکه حوادث ناشی از کار سبب درد، رنج و در بعضی موارد مرگ کارگر و زیان های فراوان مالی و تنزل تولید ملی می شود که در تصویر زیر به وضوح بیان شده است پیشگیری از آن از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

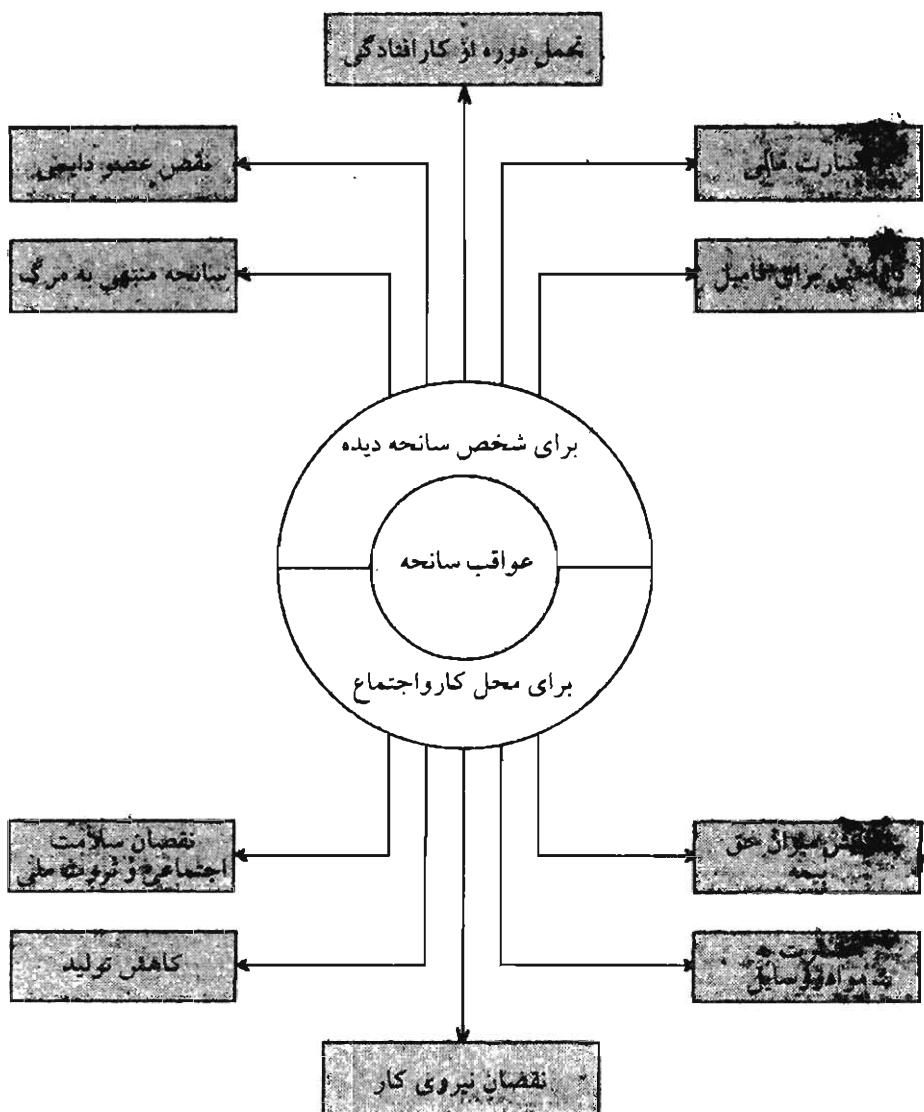

سازمان، امور این فی رحیمه ای تئو

۱۰۰۰ آنچه در پیشنهادی از سوانح شار:

۱- شا رو رود به هر دارگاهی باید از احتمال خطرات بی شماری که نهاد  
در آن دیده و حذف نهاده بظواهراً کامن و روشی، آنگاه داشت. (شکل اتف)  
۲- همچو رسوب در مسجد شار لازمه اطمیان و جلوگیری از خطرات است.  
۳- شتر و ابلو قتل از شسبیغ به شار از اتفاق سوانح جهانگردی این نهاد  
که این سبب ایجاد نهاده باشد - دن اباره ایابی قابل اطمیاز است.



(شکل ۱۰۰۰)

۱۰۰۰ شتر و ابلو سه جمله مارتی اشتباذه که، سه ایام شتر و سه ایام  
شتر و ابلو سه جمله ایستاده بیرون از این دنیا، سیر قابل حسوانی را به شمرده سانده بندی  
نموده شفعت کله کله باید عبارت از این دنیو باشد، از این دنیو از آن سلیمان غنیم، آب و ابر و زن  
و بند بیانیست. (اشتباذه)

۱۰۰۰ از قرار دادن مواد از لبه و هر چیز اضافی که راست سقوط افراود و با اثیاء گشوده  
بندی شاید، (اشتباذه، امشکلاد)

۱۰۰۰ سه هزار بانی که اشتباه ایجاد داخل لوله نیستند، ایند ایشان را ایجاد نمایند

نداشتند باشند.

۸- دستگاهها و وسایل آتش نشانی اشیاء انبار کردنی نبوده، بلکه از لحاظ حاضر به کار بودن باید تحت کنترل دائم قرار گیرند که دسترسی فوری و راحت به آنها مقتدر باشد.

۹- پارچه و موادی که براحتی آتش می گیرند باید در محل مطمئن و مناسبی که دور از آتش و جرقه باشند نگهداری شوند.




ج

(شکل ۱-۲)

۱۰- اگر باطریز کار ماشینی آشنا نیستید هرگز به آن دست نزنید، جزو ایمنی داد، در همان لحظه اول راه اندازی برای شما سانحه ای پیش آید.

۱۱- در مواردی که اهتمام سانحه و جرد دارد، حتماً از وسایل ایمنی مانند شنک، کلاه، کیش و دستکش محافظت استفاده نمایید.

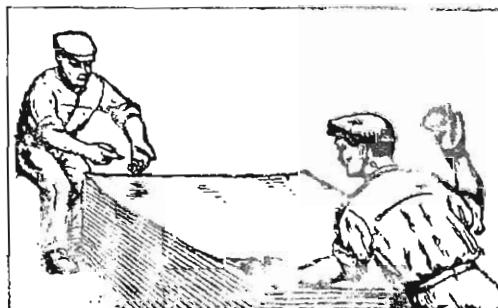


(شکل ۱-۳)



(شکل ۱-۴)


- ۱۲- حفاظت و وسایل ایمنی ماشینها  
موقع کار باید در محل خود نصب شده باشدند.
- ۱۳- نوافص و معایب ماشینها و ابزارها را فوراً به سرپرست مربوطه اطلاع دهید چون امکان دارد که شخص دیگری بدون اطلاع از نوافص با آن وسیله معیوب بکار شغول شده و برای او پیش آمدی ناگوار اتفاق افتد.
- ۱۴- در موقع تعمیر ماشینها، برای اطمینان بیشتر، فیوزهای آن را باز کرده و در جای مناسبی قرار دهید.
- ۱۵- در حین کار فقط به صحنه کار خود نگاه کنید.
- ۱۶- پوشیدن لباس کاره ناسب در کارگاه علاوه بر جنبه نظافت و کیف نشدن لباس، بیشتر جنبه حفاظتی دارد. ضمن کار باستی از یک لباس کار تنگ استفاده کرد و سر آستین هارا بابند یادگم بسته و یا آنها را بالا زد. لباس های گشاد با نوارهای آویزان، موهای بلند، کروات و شال گردن توسط قسمتهای گردند و متحرک قایید شده و ایجاد سانحه می غاید.
- ۱۷- همیشه قبل از شروع به کار حلقه و انگشت را از دست خارج کنید، زیرا در تماس ناخدا گاه دست با قسمتهای گردنه باعث قلاب کردن و قطع انگشت خواهد شد.

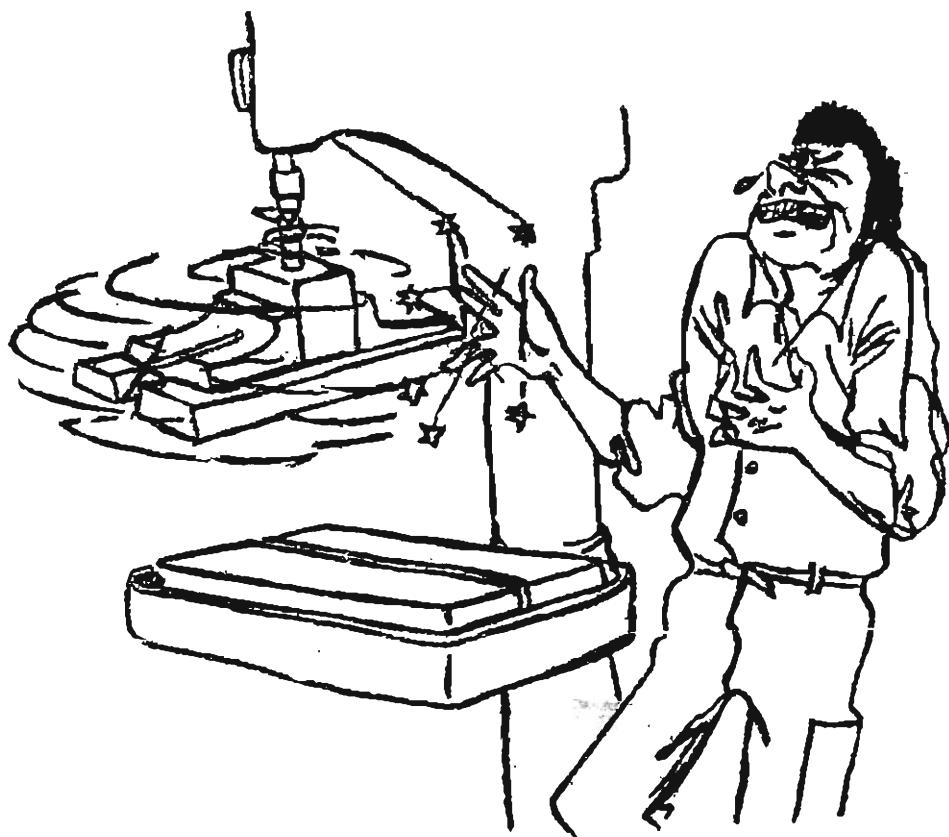

(شکل ۱-۵)


سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

برای جلوگیری از امراض پوستی دستهای خود را تمیز بگهادارید و از کرم مانع  
دستهای خود امانته ادا نمایید. (شکل ۱-۶)

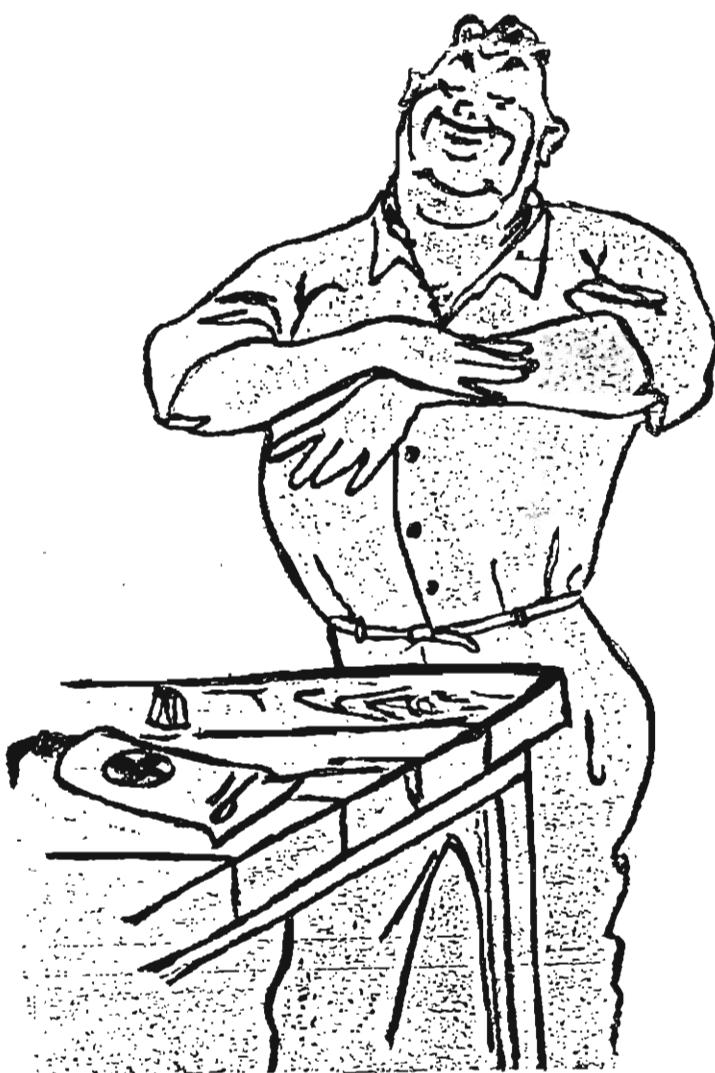

(شکل ۱-۶)

در برخی سازه‌های قطعه کار با استین کاملاً بحالت بسته شود. نمای این دستگاه در شکل ۷-۱ نمای سالم استفاده کنید (شکل ۷-۱).

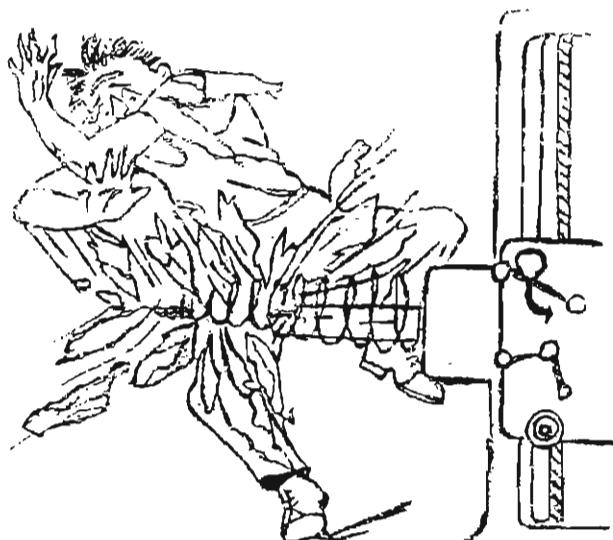

(شکل ۷-۱)

در هنگام کار نباید از شال گردنهای آویزان، لباس کار گشاد، کروات و همچنین انگشت، دستبند و ساعت که امکان گیر کردن به قسمتهای گردنه را دارد استفاده نمود. برای جلوگیری از لغزش روغن‌های ریخته شده روی زمین را از راه تغیر کنید.

موهای بلند بخصوص در مورد خانم‌ها باید از روسری یا کلاه محافظت استفاده شود.

از لباس کار گشاد استفاده نکنید و سرآستینهای بلند را فقط از داخل تابزند.




موهای بلند یا خصوص در مورد خانم ها (شکل ۸ - ۱)

باید از روسری یا کلاه  
محافظ استفاده شود.



(شکل ۹ - ۱)

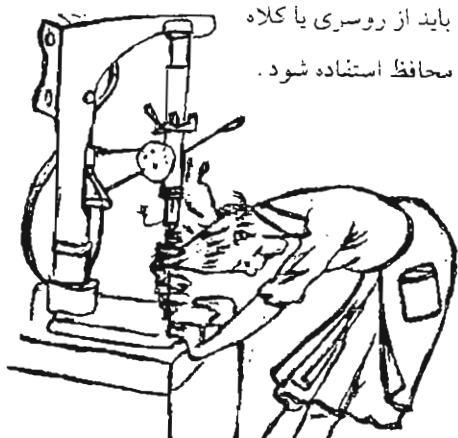

(شکل ۱۰ - ۱)

اکتوون به دلیل وجود خطر و احتمال آتش سوزی در کارگاههای ماشین افزار،  
چند نکته ای درباره دهار آتش و مبارزه با آن ذکر می گردد.

### مثلث آتش :

هرگاه سه وجهه مثلث آتش کامل شود حریق صورت گرفته و ماده سوختنی شروع به سوختن می‌کند. سه وجهه مثلث عبارت است از:

الف: حرارت

ب: اکسیژن

ج: ماده سوختنی

هرگاه یکی از سه وجهه مثلث حذف شود، آتش خاموش می‌شود.

### روشهای مقابله با آتش :

الف: سرد کردن: این عمل بیشتر بوسیله آب صورت می‌گیرد در این روش با ایجاد برودت درجه حرارت جسم در حال اشتعال پایین می‌آید، در ضمن ارزانترین روش این روش است.

ب: خفه کردن: خفه کردن یعنی جلوگیری از رسیدن اکسیژن به مواد سوختنی، موادی که در این روش استفاده می‌شوند عبارتنداز: گاز ازت، گاز کربنیک، ماسه و خاک و پتو و کف شیمیایی، بخارات سنگین و . . .

ج: جداسازی ماده سوختنی: یعنی جدا کردن مواد در حال اشتعال از محیط حریق.

### طبقه بندی آتش :


الف: آتش کلاس (A): احتراق موادی مانند چوب، کاغذ، پارچه، و غیره که بیشتر از طریق سرد کردن خاموش می‌شود.

ب: آتش کلاس (B): احتراق مواد نفتی مانند روغن، نفت، بنزین، و غیره . . . برای خاموش کردن آتش در این مورد باید آن را به طریق خفه کردن مهار کرد.

ج: آتش کلاس (C): در آتش سوزی ابزارهای برقی تابلوهای برق و غیره . . . ابتدا باید جریان برق را قطع کرد. سپس با مواد شیمیایی عایق الکتریسیته آتش را

خاموش نکرد. در این روش برای جلوگیری از خسارت بیشتر بهتر است از گازهای خاموش کننده استفاده نمود، زیرا پرده‌های آتش نشانی باعث خراب شدن قطعات برقی می‌شود، ولی در سواره‌ی که فقط پودر و یا کف شیشه‌ای (راخته) بود مانندی

توجه: در هنگام حریق قبل از هر اقدامی کلید اصلی برق را قطع نمایید

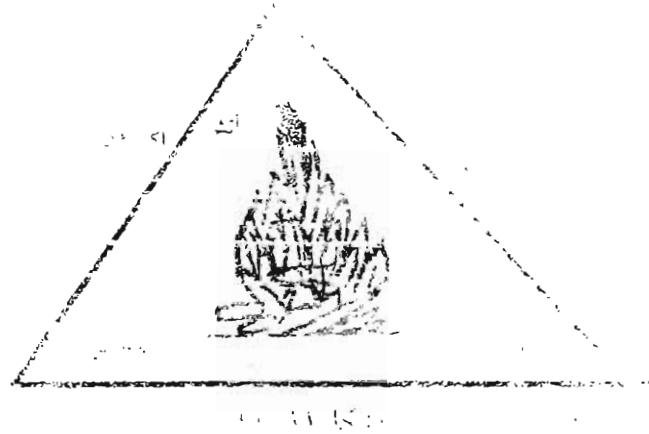


### ۱- اسلامات، نیستجات و بروچسبهای حفاظتی

- سرمه، زبانه، پستان می‌نمایی نعمیں استاندارد ها با همتکاری دوستی، پندتی، ایج.
- پلکان، آتشخانه، مدرسه، موزه، مکانهای رسانه‌ی تبلیغاتی تدوین کرده است.
- نمایمی، رانی، بتنی، دانه، سنتلر به ترتیب می‌روند.
- نمایمی، نمایه، متفه ساخته، فوری، ماشینها، ...، نماید.
- آتش نمایی را ایجاد می‌نماید.
- سرمه، زبانه، مخربه، نیستجات، پستهای کمکهای اولیه، اجوازه، نیبور رسایل
- سانت مونتسی را نماید. کلیه شنان می‌دهند.
- سنت نیکی، آسیب‌های ایجاد شده را برداشته کنند.
- سنت نیکی راه عالیه ساخته طوری که راهروها هستند به طور تسلیم شده، تکونه،
- سنت نیکی راه عالیه ساخته طوری که راهروها هستند به طور تسلیم شده، تکونه،
- سنت نیکی راه عالیه ساخته طوری که راهروها هستند به طور تسلیم شده، تکونه،

اعلازات و نویسچهای برای دادن دستورات، انتظار و اطلاعات کلی یا تنظیم  
برخاسته باشند، داخلاً هر کارگاه می‌دانند، داشتگان، دارای می‌گردند.


استفاده از چسب سردویی ظروف، مواد خطرناک، (سمی و شیمیایی)  
می‌تواند از حوادث بیشماری جلوگیری کند و مزیت آنها در این است که حتی و  
کارگاه از کم سواد هم می‌توانند آنها را بفهمند. مداریم زیرنویشهایی از برچسبها  
بر پا شنده نهاده ممکن است. در صحیح طبقه کار، تمام باشد.

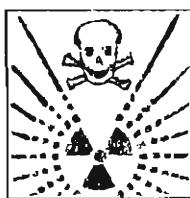


مواد را ریواکنی



مواد سمی

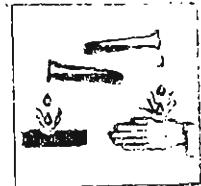

مواد حروقی

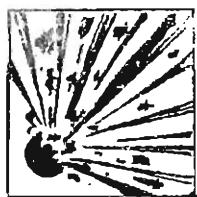

مواد منفجره



مواد قابل اشتعال

(شکل ۱۲-۱)

### تجهیزات کارگاه مقدماتی:

تجهیزات یک کارگاه مقدماتی شامل میزکار و رسایل آن، وسایل اندازه گیری و  
وسایل برآده برداری می‌باشد.


### هیزکار:

برای اینکه بتوان در کارگاه طرز استفاده با تسلط کامل و خستگی کمتر روی  
نفعات نسبتاً کم‌چک کارهایی مانند خلط کشی و غیره انجام داد معمولاً از میزی به

عنوان میزکار استفاده می گردد. میزکار باید محکم و سنجین بوده و در ضمن کار لرزش نداشته باشد. صفحه روی میزکار اغلب از چوب سخت انتخاب کرده و بدنه آن را از چوب و یا فلزی می سازند. ارتفاع میزکار از کف کارگاه را حدود ۸۰ سانتیمتر در نظر می گیرند و قسمت پایین آن را طوری می سازند که قابل تنظیم باشد. برای تسهیل در انجام کارهای برآرد برداری و یا خم کاری و غیره روی میزکار گیره ای نصب گردیده و محل نصب آن را برای جلوگیری از ایجاد ارتعاش در بالای یکی از پایه های میز انتخاب می نمایند.


برای اینکه بتوان به راحتی و با توان بیشتری روی میزکار کرد بایستی ارتفاع سطح گیره مناسب با قد شخص باشد. مناسبترین ارتفاع سطح گیره ارتفاعی است که وقتی در کنار آن می ایستیم سطح گیره به اندازه ۵ تا ۸ سانتیمتر پایینتر از آرنج قرار داشته باشد.

چون ارتفاع میزکار تقریباً ثابت می باشد می توان با قراردادن زیر پایی مناسبی برای افراد قد کوتاه و یا قراردادن قطعاتی در زیر گیره برای اشخاصی که قد بلندی دارند ارتفاع مورد نظر را تنظیم نمود.

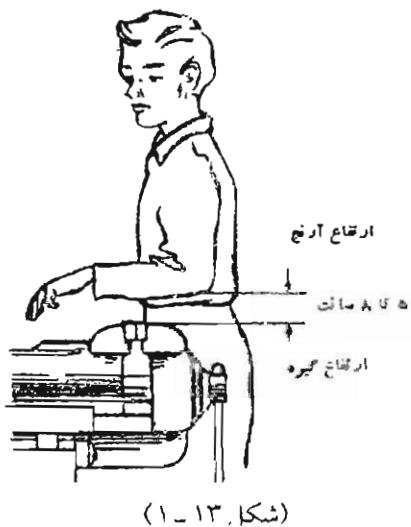

### گیره ها:

برای انجام کار روی قطعات سبکی که بدليل کمی وزن حالت پایدار ندارند، آنها را به گیره بسته و روی آنها کار انجام می دهیم. بر حسب نوع کار ممکن است از گیره های مختلفی مانند گیره موازی روی میزی، گیره آهنگری، گیره لوله گیر و غیره استفاده کرد.

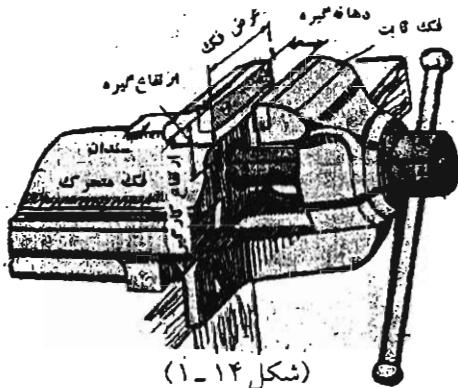
**گیره موازی روی میزی:**

این گیره ها دارای دوفک موازی هستند که یکی از آنها ثابت و دیگری متحرک می باشد. برای تأمین حرکت فک متحرک در این گیره ها از پیچ و مهره استفاده می کنند. شکل ۱۴-۱ گیره موازی و قسمتهای مختلف آن را نشان می دهد.

گیره های موازی را معمولاً از جنس چدن خاکستری مخصوص و یا فولاد با روش ریخته گری تهیه می کنند. به همین دلیل در مقابل ضربه و نیروهای زیاد حساس بوده و بایستی از چکش کاری و خم کاری سنگین روی آنها خودداری گردد. برای افزایش مقاومت (و همچنین جلوگیری از سرخوردن) قسمتی از فک ها را که با کار در تماس می باشند عاج می زند. این قطعات قابل تعویض بوده و به وسیله پیچ به فکهای گیره نصب می شوند چون طول دسته گیره ها متناسب با نیروی دست یک انسان متوسط طراحی شده اند، لذا برای محکم کردن کار فقط از نیروی دست استفاده کرده و بایستی از وارد کردن ضربات چکش یا از به کار بردن قطعاتی که باعث از دیدا طول دسته گیره می شوند جدا خودداری کرد. عرض فک های این نوع گیره ها را از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیمتر انتخاب می کنند.


**گیره آهنگری:**

گیره آهنگری را از جنس فولاد و باروش آهنگری ساخته و چون قابلیت تحمل ضربه را دارند، از آنها برای کارهای چکش کاری و خم کاری استفاده می شود. حرکت فک متحرک در این گیره ها نیز بوسیله پیچ و مهره تأمین و تفاوت آن با گیره های موازی در این است که حرکت فک متحرک کشویی نبوده بلکه شعاعی می باشد.

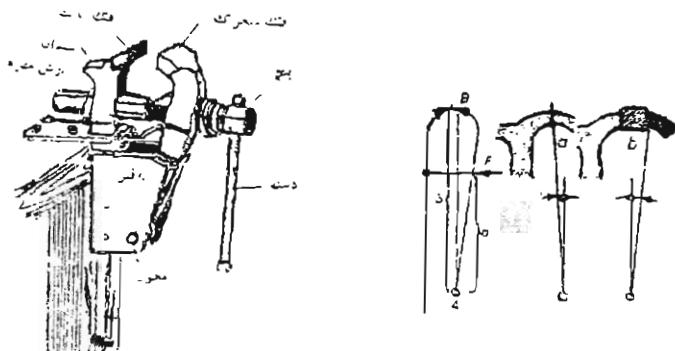

(شکل ۱۵-۱)

عرض فک این نوع گیره‌ها را سعیم لابه اندازه‌های ۱۰۰-۱۲۵-۱۴۰-۱۶۰  
سنجیتر می‌سازند.


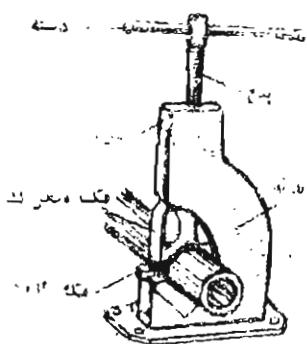


(شکل ۱۶-۱)


## لوله گیر:

چون بستان لوله‌ها در گیره‌های سوانح  
و آنکه گری باعث لهیدگی آنها شدند  
همچنانین به علت تماس کم امکان  
سرخوردن لوله وجود دارد لذات ای  
اخراج کار روی لوله‌ها از لونه گیر استفاده  
درست شود. اندازه شارگر این گیر داده  
شده برابر ۴۰ تا ۲۰۰ میلیمتر است.

توجه: قبل از استفاده از گیره‌های آنلاین، بطر نداشته باشید.  
میزکار امتحان کنید. ای سترن قطعه کار او کمکه های دیگری نباید استفاده شوند  
به عکس دیده شاید دسته بعلو داشته باشد.

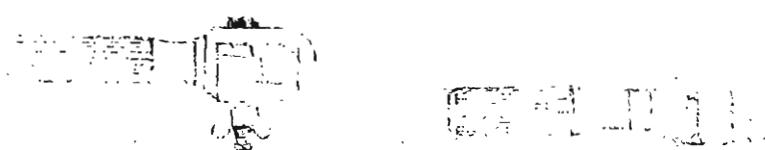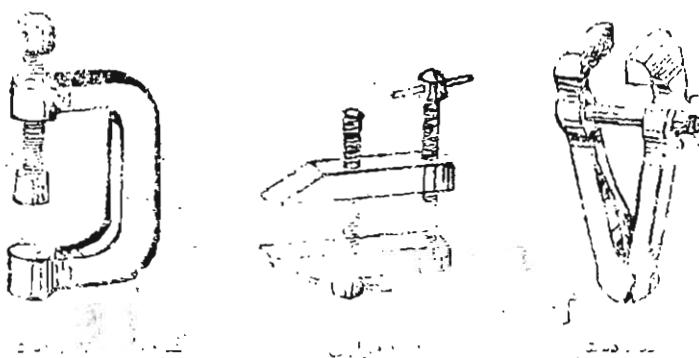

- ۱- نهاده همچوی او سئن دار به گمراه  
۲- میخانه همچوی او حلقه شیرین، از پلی‌پیپ، با به سطح تار و آنها استفاده  
۳- میخانه همچوی او از پلی‌پیپ، از اتفاقی که از داده‌های مذکورهای این میخانه  
۴- نهاده همچوی او سه سیمه سیمی - بدین وسیله این شیرین بدل آشده ایم  
۵- نهاده همچوی او همچوی می‌باشد.
- ۶- بعد از این سه از سه راهی محافظت بسته سطح کار از چرم و یا مفت ایم  
۷- نهاده همچوی این استفاده می‌کنند...
- ۸- وسائلی که منظور از بکار بردن آنها علاوه بر محافظت سطح هم سه  
۹- و تی آنها ب قدر داشد.

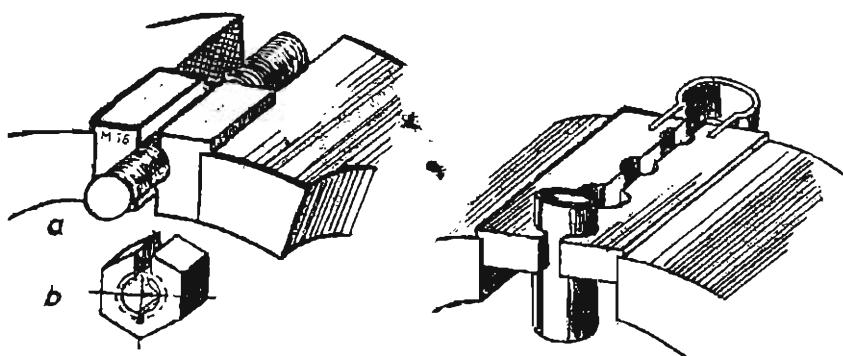


(شکل ۱۸ - ۱)

نکاتی که در موقع بستن کار به گیره باید رعایت شود.


- ۱- در انتخاب گیره ها و وسایل کمکی به مناسب بودن آنها با نوع کار توجه نمایید.
- ۲- قبل از استفاده از گیره ها آنها را از لحاظ نداشتن لقی و ممحکم بودن روی میز کار امتحان کنید.

۳- کار را حتی الامکان در وسط گیره بیندید تا از سرخوردن و انحراف آن و ایجاد صدمه به گیره جلوگیری به عمل آید، در صورت اجبار می توان از یک قطعه هم ضخامت با قطعه کار که در طرف دیگر گیره بسته می شود کمک گرفت (شکل الف)

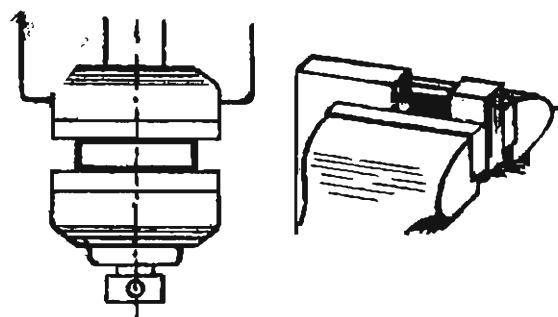

(شکل الف - ۱۹ - ۱)

- ۴- برای جلوگیری از تغییر فرم قطعات توخالی بایستی در داخل آن قطعه مناسبی قرار داد (شکل ب).
- ۵- لوله های نازکی که دارای سطح خارجی صاف و صیقلی می باشند به کمک یک قطعه لاستیکی مطابق شکل با گیره بسته می شوند. (شکل ج)

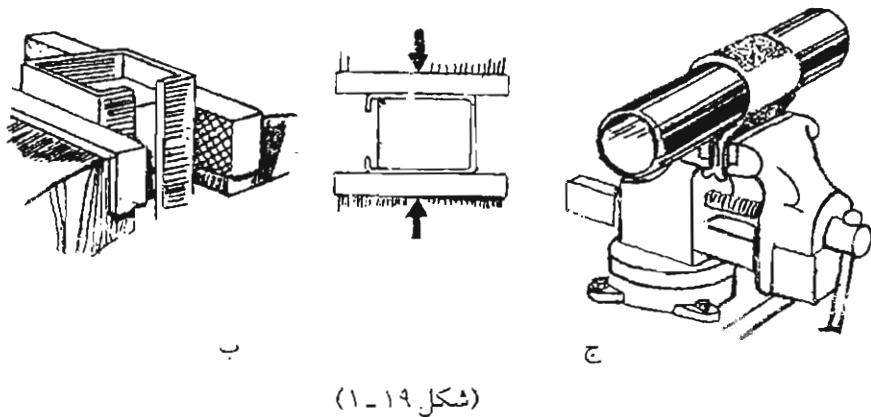

(شکل ۱۹-۱)

۶- برای سهولت در سوهان کاری و جلوگیری از خم شدن ورقهای نازک آنها را ابتداروی یک قطعه چوب بوسیله میخ هایی محکم کرده سپس چوب را به گیره می بندیم.

۷- قطعات نازک را برای جلوگیری از ارتعاش و ایجاد سروصدای بایستی حتی الامکان کوتاه به نیز بست.

۸- قطعاتی که دارای طول نسبتاً زیادی هستند باید فقط در روی قسمتی از آنها که به گیره بسته شده است کار کرد.

### چکش:


برای کارهایی مانند خم کاری، صاف کاری، قلم تازه، سنبه زدن و بطورکلی ضربه زدن به قطعات از وسیله ای بنام چکش استفاده می شود. جنس چکش را

بر حسب مورداستفاده از فر لاداده، برنج، آلومینیوم و چوب و پلاستیک یا لاستیک ساخته و از دسته چوبی برای در دست گرفتن آنها استفاده می شود. چکش های فولادی که وزن آنها کمتر از یک کیلوگرم باشد چکش دستی و از یک تا دو کیلوگرم را چکش آهنگری و از دو کیلو به بالا را پتک نامند.


چکش ها انواع فراوانی دارند که بر حسب فرم ظاهری، جنس و کاربردشان اسمای مختلف دارند.



چکش از جنس فلزات سبک

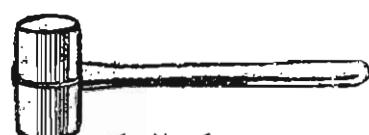

چکش لاشپک

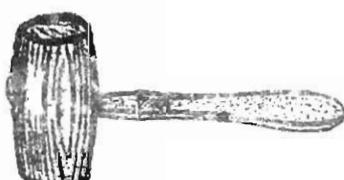


چکش چوبی



چکش فولادی



چکش سی یا سربی

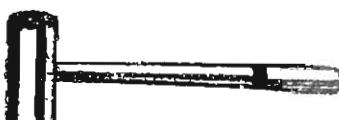

چکش از جنسی فلزات سبک


(شکل ۲۰ - ۱)



توجه: قبل از بکاربردن چکش ها باید مطمئن بود که دسته چکش چرب و شکسته نبوده و در جای خود محکم قرار گرفته باشد ...

(شکل ۲۱ - )


انبردست، دم باریک، دم پهن:  
از این وسایل می‌توان برای گرفتن، خم کردن، بریدن و فرم دادن قطعات نازک استفاده کرد.

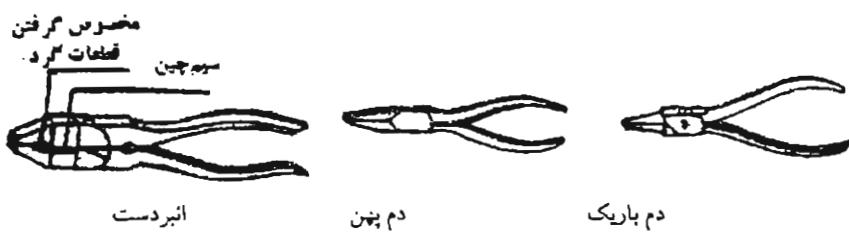


(شکا ۲۲-۱)

وسایل کنترل:

۱- خط کش- قطعه فولاد تسمه ای  
شکل که سطوح آن را کامل‌اصلاف و  
عمودبرهم تراشیده و سپس سنگ زده‌اند.  
از این وسیله برای کنترل صافی و هموار  
بودن سطوح استفاده می‌گردد.

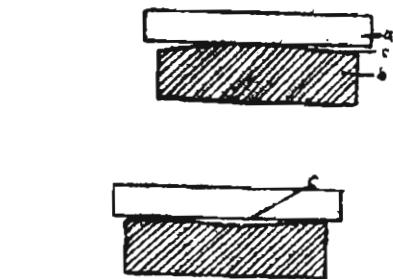



a) خط کش b) قطعه کار c) شکاف نور

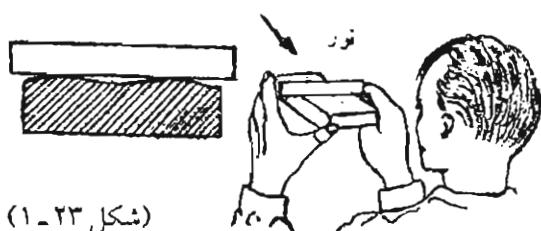

(شکل ۲۳-۱)


در موقع استفاده از خط کش ها همیشه باید تمام سطح آن روی کار گذاشته شود زیرا امکان کج بودن خط کش وجود داشته و در این حالت یک طرف آن سطح را گرد و طرف دیگر سطح را برجسته نشان می دهند.

۲- خط کش مویی برای کنترل دقیق تر سطوح از خط کش مویی استفاده می کنند. این خط کش ها را از فولاد ابزارسازی ساخته و برای کنترل دقیق تر سطح لبه های آنها را سنگ زده و برای جلوگیری از خم شدن و تاب برداشتن معمولاً سطح مقطع آنها را فرم دار می سازند.

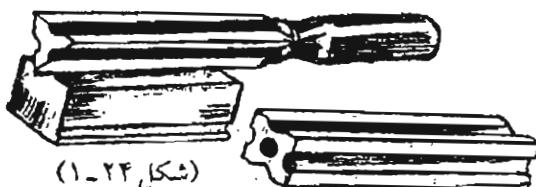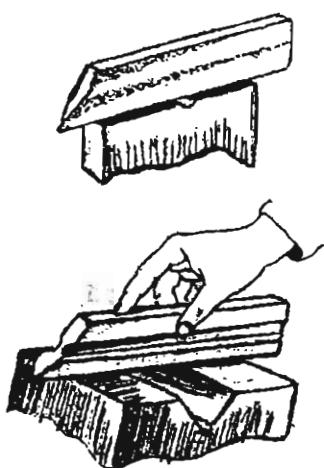

(شکل ۱-۲۴)

۳- صفحه صافی: یکی از روش های کنترل سطح استفاده از صفحه صافی می باشد. جیس آنها معمولاً از جدن متراکم بوده و برای اینکه زیاد سنگین نشود قسمت پشت آن را تو خالی می گیرند. برای استحکام در مقابل تغیر شکل در قسمت پشت آن پرده هایی تعییه می کنند و روی سطح آن را ممکن است سنگ یا شابر بزنند.

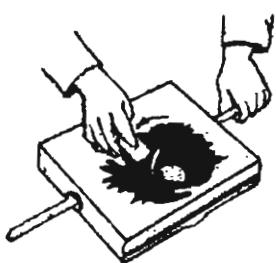

اندودن صفحه صافی



(شکل ۱-۲۵)

پکواخت کردن رنگ  
با استفاده از پک  
صفحة چرمی و پا  
نمکی


مورد استفاده آن ظاهر ساختن نقاط بر جسته سطح مورد کنترل است. سطح کار بازبینی کرچکتر از صفحه صافی بوده و با فشار کم آن، ابر روی صفحه صافی به حرکت درآوریم. دقیق کنید که در ضمن عمل سطح کار از روی صفحه صافی خارج نشود. برای کنترل سطوح بزرگ از صفحه صافی های متعدد استفاده کنید. پس از استفاده به دقیق آن را تمیز کرده و با روغن بدون اسید چرب غوده و سپس برای محافظت سطح آن را با تخته یا فیبر پوشانید.

توجه: از صفحه صافی ها باید به منظور میز خط کشی، سندان و غیره استفاده کرد.


#### شاقول:

از این وسیله در بنایی برای کنترل قایم بردن دیوارها و در ماشین سازی برای سوار کردن ستونها، پایه ماشینها و اسکلت های فلزی که لازم است به طور قلیب، قرار گیرند استفاده می شود.


شاقول از یک وزنه افقی که به محور آن نخی وصل شده است تشکیل و چنانکه آن را به طور آویزان قرار دهیم امتداد آن همواره به سمت مرکز ثقل زمین می باشد و از همین خاصیت برای کنترل قایم بردن قطعات نسبت به سطح زمین می توان استفاده کرد. برای کنترل دقیق تر از صفحه مربع شکلی به نام ترکی استفاده می شود که فاصله آن تا هر یک از لبه های ترکی برابر شعاع شاقول می باشد.

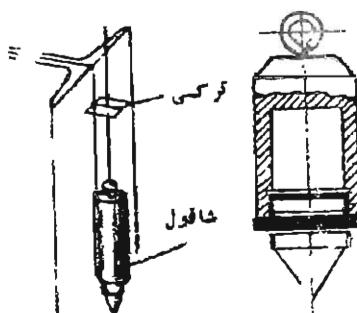

(شکل الف - ۲۶ - ۱) .. کنترل افقی بودن سطح در یک امتداد

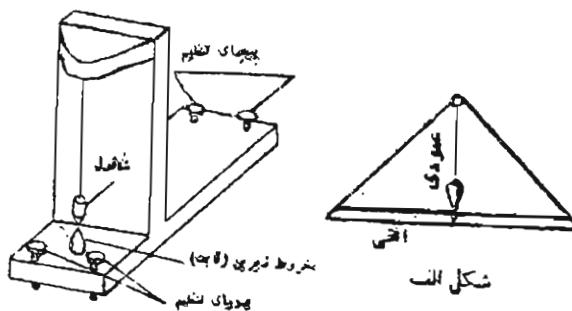

تراز :

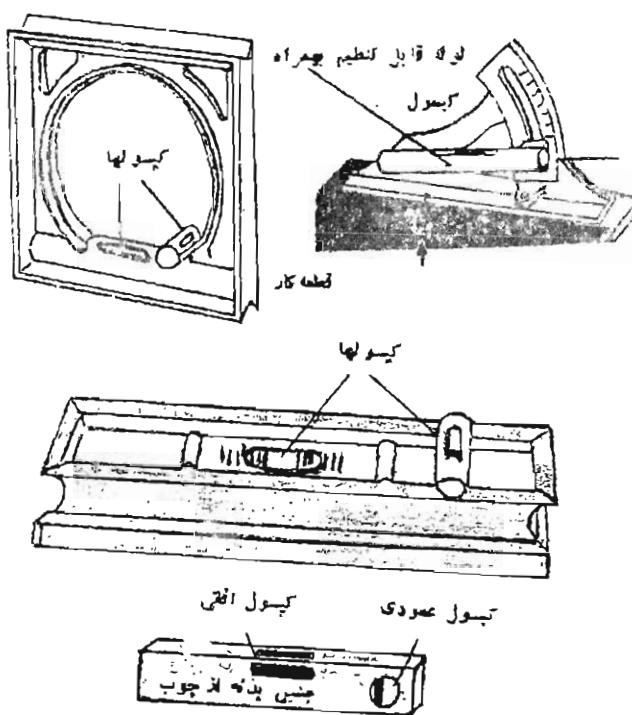


در طراحی ترازها از این خاصیت مایعات ساکن که همواره (صرف نظر از نرم ظرفشان) سطح خارجی آنها در امتداد افق قرار می گیرد استفاده شده است. این

وسایل ازیک کپسول شیشه ای استوانه ای بشکه ای و یا کروی که در داخل آن مایعی وجود داشته و در داخل بدنه ای از چوب، آلمینیوم یا چدن بازسازی شده اند. ترازها رابه فرم های مختلفی بر حسب موارد استفاده جنس و کاربردشان می سازند. انواع ترازها شامل تراز های افقی، عمودی، (شاقولی) که برای کنترل سطوح افقی و عمودی استفاده می شود. تراز قابدار برای کنترل سطوح در دو امتداد عمودی و افقی استفاده می گردد و تراز زاویه سنج که برای کنترل زوایای سطوح نسبت به افق مورد استفاده قرار می گیرد تراز قوطی که برای کنترل سطوح در جمیع جهات به کار می روند.

#### وسایل خط کشی:

#### میز یا صفحه خط کشی:


از این وسیله معمولاً به عنوان محل عملیات خط کشی استفاده می کنند. جنس این صفحه را معمولاً از چدن انتخاب کرده و روی آن را دقیقاً سنگ یا شابر می زنند.

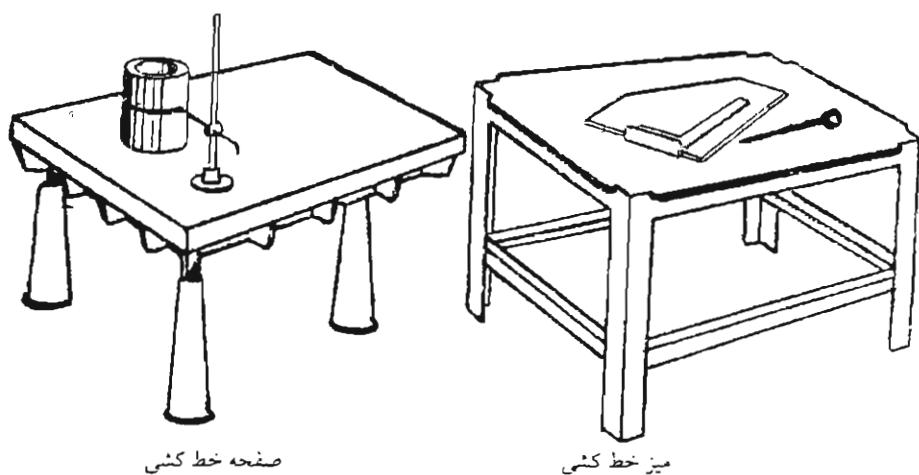

(شکل ۱-۲۸)

### سوزن خط کش


برای ترسیم خطوط روی قطعات کار از سوزن خط کش استفاده می شود. جنس سوزن خط کش برای ترسیم خطوط روی سطوح خشن و سخت از فولاد آبداده بوده و زاویه سر این سوزن خط کش ها در حدود ۱۰ الی ۱۵ درجه انتخاب می شود.

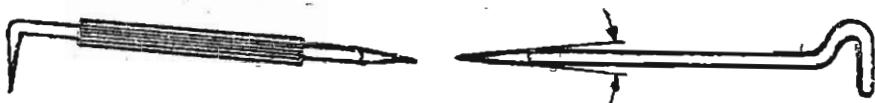

(شکل ۱-۲۹)

### سوزن خط کش پایه دار:

این سوزن خط کش ها را در دونوع ساده و مدرج می سازند و از آنها برای ترسیم خطوط که به موازات سطح صفحه خط کشی بایستی رسم شوند استفاده می گردد.

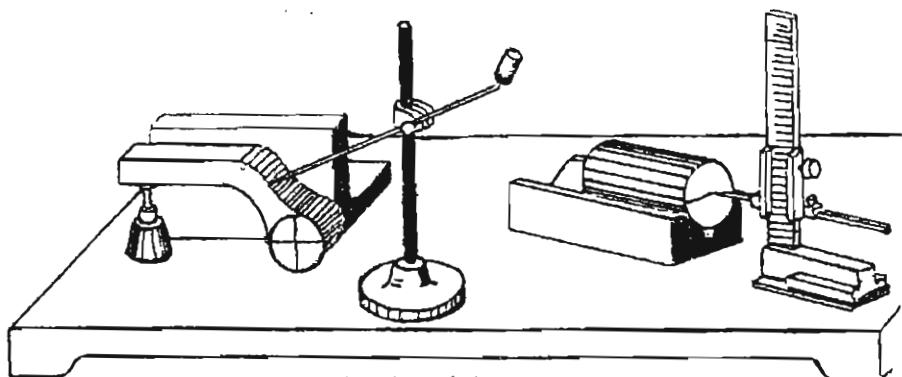

(شکل ۱-۳۰)

### پرگار:


از پرگار برای انتقال اندازه و یا بد منظور رسم خطوط دایره ای استفاده می شود. پرگارها را به فرم های مختلفی از جنس فولاد ابزارسازی می سازند. در ورقکاری برای رسم دوایر بزرگتر از پرگار کشوبی استفاده می شود.

## سبه نشان:

وسیله ای است برای نشان زدن محل مرکز سوراخ ها، استقرار پایه پرگار جهت رسم خطوط دایره ای و یا ثبوت خطوطی که در هنگام کار امکان محو آنها وجود دارد.


جنس سبه نشان ها را معمولاً از فولاد ابزارسازی انتخاب کرده و بایستی پس از آبکاری حتماً از جنس قطعه کار سخت تر باشد.

زاویه رأس سبه نشان هایی که به منظور ثبیت خطوط به کار می روند معمولاً ۳۰ درجه بوده و در سبه نشان هایی که برای مرکز دایر و سوراخ ها مورد استفاده قرار می گیرند ۶۰ درجه انتخاب می شوند.

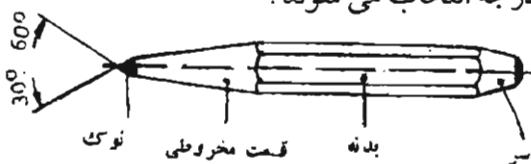

(شکل ۱-۳۱)

از انواع دیگر سبه نشان می توان سبه نشان دوقلو (باز هم برای ثبیت خطوط) و سبه نشان مرکزیاب یا سبه نشان مرکز نشان که زاویه رأس آن ۹۰ درجه می باشد را نام برد. از سبه نشان مرکزیاب برای تعیین مرکز پیشانی استوانه ها استفاده می گردد.

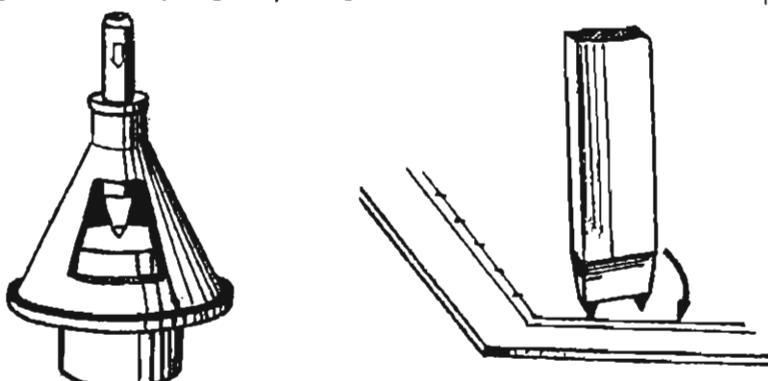


سبه نشان مرکزیاب

سبه نشان دوقلو


(شکل ۱-۳۲)

## روش های مختلف فرم دادن قطعات

غیر برآده برداری

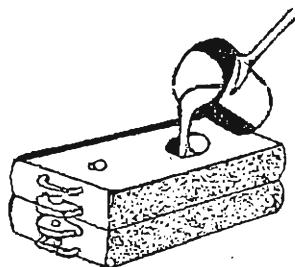


برآده برداری

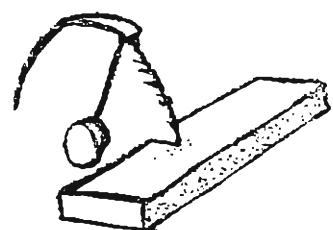


ریخته گری کردن


اره کردن

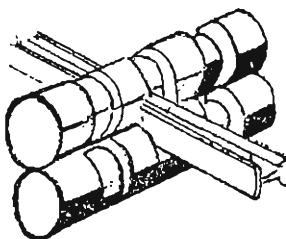


غلظک زدن

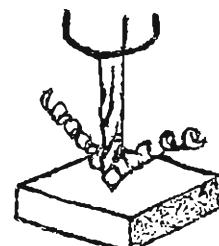


سوراخ کردن

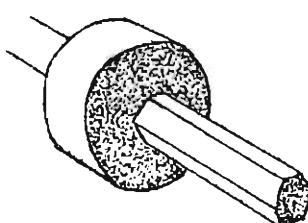

کشیدن

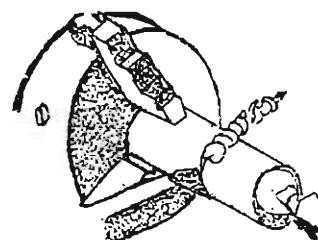


تراشکاری کردن

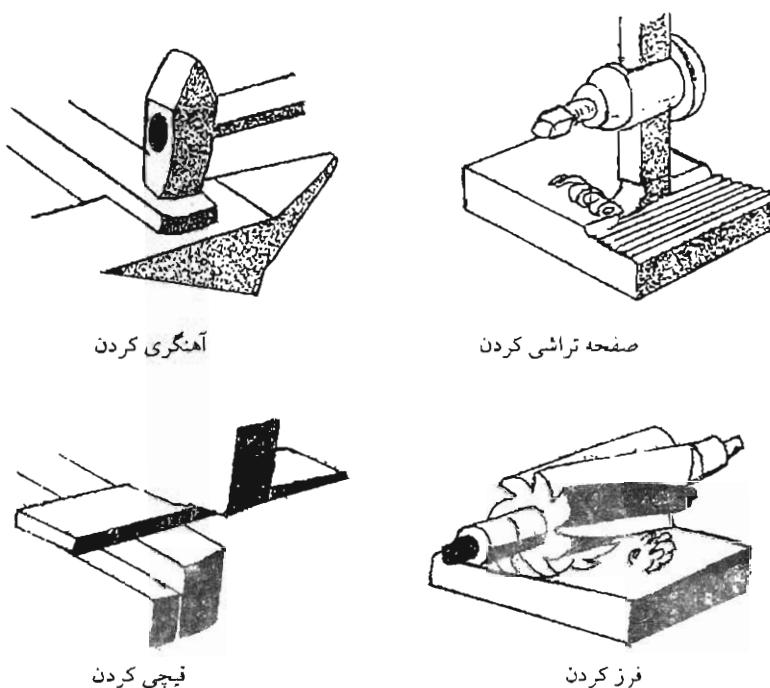

### وسایل براده برداری:


وسایلی که در صنعت برای تغییر فرم قطعات بوسیله براده برداری به کار می روند و سایل برادرد برداری نام دارند و از آنها جهت برداشتن برادرد به منظور بریدن (قطع کردن) یا ایجاد تغییر فرم در اجسام استفاده می شود. لب برنده این وسایل را برای صرفه جویی در نیرو و سهولت نهادن به شکل گوه ای می سازند.

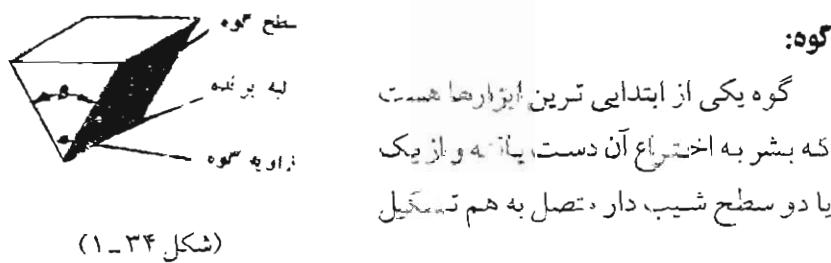

شده. زاویه بین دو سطح گوه را زاویه گوه و محل برخورد آنها را لبه برنده گویند.

### بررسی زاویه گوه:

اگر دو گوه یکی بازاویه کوچک و دیگری بازاویه بزرگتر را انتخاب کرده و بخواهیم بانیروی معینی آنها را وارد یک قطعه چوب ناییم، مشاهده می شود که این عمل در گوه ای که دارای زاویه کمتری هست به راحتی انجام می شود و می توان نتیجه گرفت که از نظر صرفه جویی در نیرو و بهتر است که حتی الامکان گوه ای با زاویه کوچک انتخاب شود.

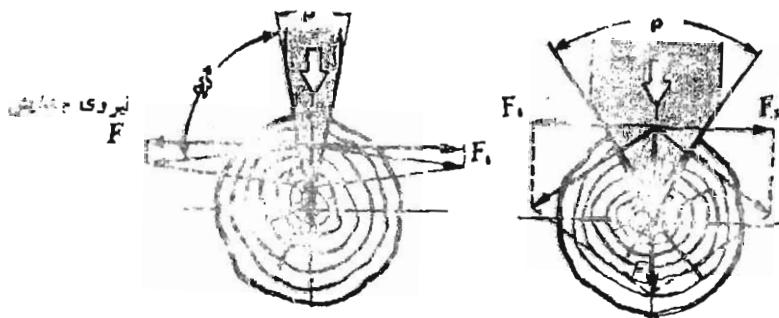


(شکل ۱-۲۵)


اما اگر بخواهیم همین عمل را برای بریدن یک قطعه فلزی که جنس آن نرم تراز جنس گوه باشد انجام دهیم مشاهده می شود که اول نیروی بیشتری لازم است و درثانی گوه ای که زاویه کوچکتری دارد قدرت تحمل نیروی خارجی را نداشته و امکان دارد که لبه برنده آن کج شده و یا بشکند. ولی گوه ای که زاویه بزرگتری دارد می تواند نیروی لازم جهت بریدن فر را بخوبی تحمل کند. این آزمایش نیز نشان می دهد که هر چه زاویه گوه بزرگ باشد اگرچه به نیروی زیادتری نیاز دارد ولی لبه برنده ابزار قابلیت تحمل بیشتری در متابل نیروی خارجی خواهد داشت.

از مقایسه مطالب فوق نتیجه می گیریم برای بریدن و یا راده برداری بایستی زاویه گویی برخواب گردد که علاوه بر تحمل نیرو و پرش از نظر صرفه جویی در مقدار نیرو و بهوشت عمل نیز مناسب باشد.



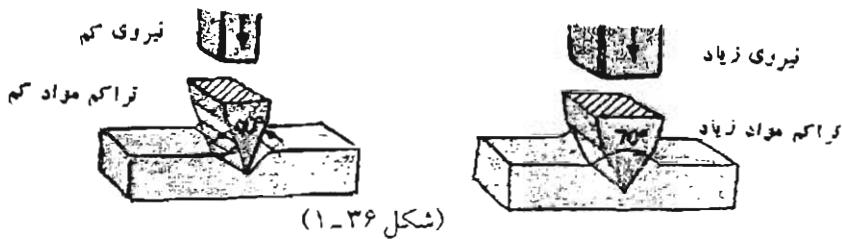

بدیهی است که جنس گوه بایستی همیشه سخت تر از جنس کار باشد...  
اشکال زیر مورد استفاده گوه را در پاره ای از ابزارهای براده برداری نشان می دهد.

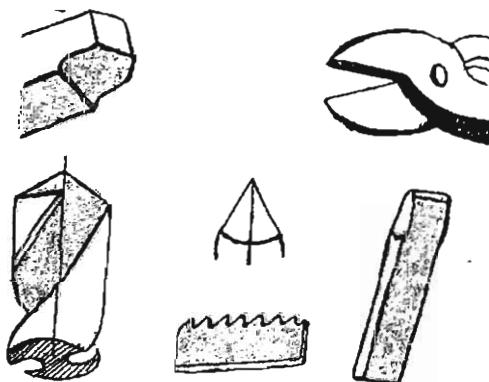



(شکل ۱-۳۷)

#### بررسی زاویه براده:

زاویه بین سطح براده (سطحی که براده روی آن حرکت می کنند) و صفحه عمود بر سطح کار را زاویه براده نامند. برای پی بردن به اهمیت این زاویه در امور براده برداری به مثال زیر توجه کنید.


اگر بخواهیم از یک قطعه چوب به کمک چاقویی براده برداری کنیم با توجه به ثابت بودن زاویه گوه می توان حالات زیر را در مورد آن تجزیه و تحلیل کرد.  
الف: اگر چاقو را با انحراف کمی (زاویه براده کم) روی کار به قصد براده برداری

ب: اگر چاقو را با زاویه بزرگ شرک کرد که براده به سختی از روی سطح جدا شده و سمت

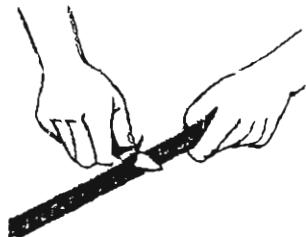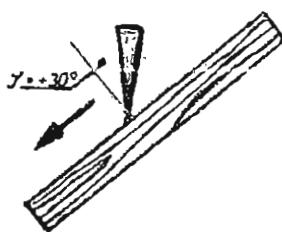


(شکل ۱-۳۸)

ب: اگر انحراف چاقو را بیشتر کنیم (زاویه براده متوسط) مشاهده می شود که براده برداری راحت تر انجام می گیرد و ضخامت براده یکنواخت می شود در این حالت انحراف براده کمتر و جدا کردن آن به نیروی کمتری احتیاج دارد.

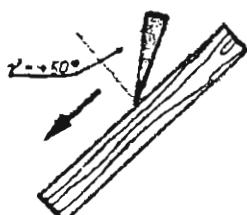


(شکل ۱-۳۹)

ج: اگر انحراف چاقو را باز هم بیشتر کنیم (زاویه براده را زیاد کنیم) به نحوی که سطح آزاد گوه آن با سطح کار تماس پیدا کند مشاهده می شود که لبه برندہ با کار در گیر نشده و عمل براده برداری انجام نمی شود.

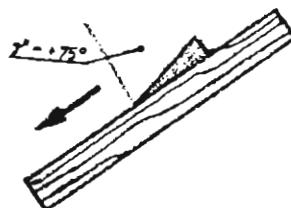

(شکل ۱-۴۰)

د: اگر چاقو را به نحوی روی کار حرکت دهیم که زاویه براده آن منفی باشد براده های جدا شده خیلی ظریف بوده و دارای ضخامت خیلی کمی می باشند،

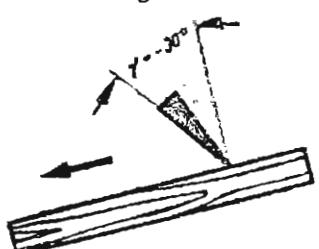


(شکل ۱-۴۱)

این نوع براده برداری را در اصطلاح درودگری لیسه کردن و در فلزکاری شابر زدن گویند.

زاویه آزاد:

زاویه بین سطح آزاد گوه و سطح براده برداری شده را زاویه آزاد می‌نامند. وجود این زاویه برای درگیر شدن ابزار با کار لازم بوده و سطح اصطکاک را نیز تقلیل می‌دهد. شکل زیر زوایای آزاد، گوه و براده در یک قلم دستی را در هنگام برداه برداری نشان می‌دهد.

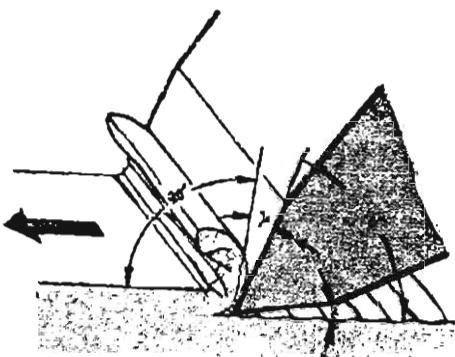

$$\text{زاویه گوه} = \beta \text{ ( بتا )}$$

$$\text{زاویه براده} = \gamma \text{ ( گاما )}$$

$$\text{زاویه آزاد} = \alpha \text{ ( آلفا )}$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$$

(شکل ۱-۴۲)

زاویه برش:

مجموع زوایای آزاد و گوه را زاویه برش نامیده و با حرف  $\delta$  (دلتا) نمایش می‌دهند.

$$\delta = \alpha + \beta$$

این زاویه در اکثر وسایل براده برداری کوچکتر از  $90^\circ$  درجه بوده ولی در شابر زدن و لیسه کاری همیشه بزرگتر از  $90^\circ$  درجه می‌باشد.

قلم گاری:

بوسیله قلم کاری می‌توان کارهایی مثل بریدن (قطع کردن) پراندن سر میخ پرجها - ضربه زدن به پیچ و مهره‌های زنگ زده به منظور باز کردن آنها، براده برداری از

سطح کار یا ایجاد شیار، تمیز کردن درزهای جوشکاری شده و قطعات ریخته گری شده را انجام داد. آبزاری که برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد قلم نام داشته و نیروی لازم برای قلم کار دستی را معمولاً به وسیله ضربات چکش تأمین می‌کنند.

### قلم:

قلم از سه قسمت اصلی لبه برنده، بدنه و سرتیفیکل شده است.



(شکل ۴۳-۱)

جنس قلم ها را برحسب نوع کار از فولادهای مختلف ابزار سازی ساخته و برای استحکام بیشتر لبه برنده آنها را که شکل گوه دارند پس از آماده کردن آب داده و سپس به اندازه زاویه مورد نظر سنگ می‌زنند. بدنه و سرتیفیکل هارا برای اینکه حالت شکتدگی نداشته و بتواند ضربات چکش را تحمل کرده و خاصیت فنری نیز نداشته باشد آب کاری نکرده و نرم باقی می‌گذارند.

برای قلم کاری روی قطعات سخت از قلم هایی که جنس آنها از فولاد آلیاژی (کرم و انادیوم) می باشد استفاده می کنند. زاویه گوه قلم ها را برحسب مورد استفاده و جنس کار انتخاب می کنند که مقدار آن در جدول زیر برای قلم کاری روی فلزات مختلف و همچنین برحسب نوع قلم داده شده است.

بر حسب نوع قلم کاری بایستی زاویه نگهداشتن قلم را انتخاب کرد. اگر قلم را به طور عمود روی کار قرار دهیم باعث قطع کردن آن می گردد و چنانچه به صورت مایل نگه داشته شود از روی سطح کار برآده برداری انجام می دهد در برآده برداری با قلم انتخاب صحیح زاویه نگهداشتن نقش مهمی دارد. بزرگ بودن این زاویه





باعث کوچک شدن زاویه براده شده و در نتیجه لبه قلم در حین براده برداری به سمت پایین هدایت شده و در کار فرمی رود و بر عکس کوچک بودن آن باعث کم شدن ضخامت براده و در نتیجه بیرون آمدن لبه برنده از کار خواهد شد.



#### مقدار زاویه گوه ( $\beta$ ) در قلمکاری بر حسب درجه

زاویه گوه ( $\beta$ )	نوع قلم	زاویه گوه ( $\beta$ )	جنس کار
۷۰ تا ۶۰	قلم آهنگری سرد بر	۷۰ تا ۶۰	قطعات سخت مانند: چدن، فولاد ایزارسازی
۶۰ تا ۴۰	قلم تخت، قلم ناخنی، قلم شیار	۶۰ تا ۵۰	قطعات با سختی متوسط مانند: برنز، برنج، فولاد ساختمانی
۵۰ تا ۳۰	قلم آهنگری گرم بر	۴۰ تا ۳۰	قطعات نرم مانند: روی، سرب، آلومینیم

#### أنواع قلم ها :

بر حسب مورد استفاده قلم های دستی را به فرم های مختلف که در جدول صفحه بعد آمده می سازند.

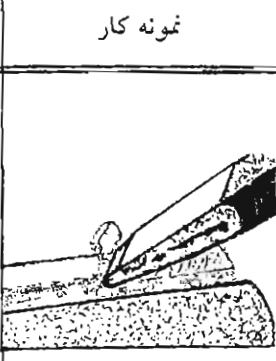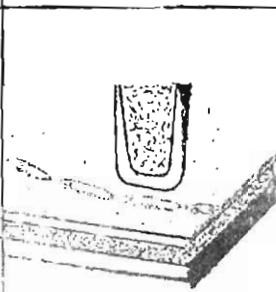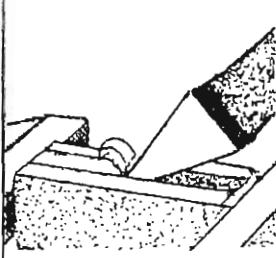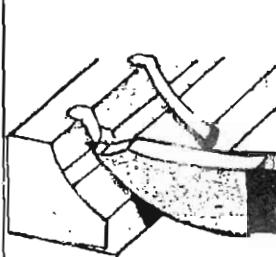انواع قلمهای دستی	نمونه کار	سورد استفاده
قلم تخت		برآده برداری از سطوح، قطع کردن، تمیز کردن قطعات ریخته گری و محلهای جوشکاری شده.
قلم لب گرد		قلمکاری خطوط مستقیم و منحنی در داخل ورفارها
قلم ناخنی		درآوردن شیارهای باریک
قلم شار		درآوردن شیار داخل سطوح منحنی و شیارهای روغن یا تاقانها

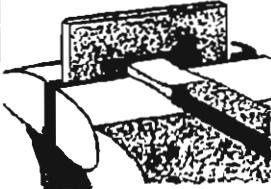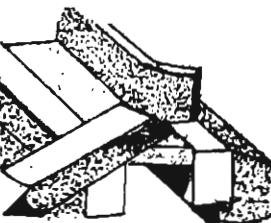نوع قلمهای دستی	نمونه کار	مورد استناده
قلم میان بر		قطع کردن فاصله بین سو، اخها
قلم لب پران		قطع کردن لبه های اضافی و پراندن سرمیخ پرچها

نکات ایمنی و پیشگیری از سوانع در قلم کاری:

- در موقع تیز کردن قلم از عینک محافظ استفاده کرده و سعی کنید فاصله تکیه گاه با سنگ حتی الامکان کم (حدود ۲ میلیمتر) باشد. زیاد بودن این فاصله باعث قاییدن قلم و شکستن سنگ سنباده شده و ایجاد سانحه می نماید.




(شکل ۴۴ - ۱)

۳- در هنگام قلم کاری بایستی ترجمه داشت که برآده به سمت اطرافیان و یا خود شخص نپردازد. برای پیشگیری بهتر است که در جلوی گیره از یک توری محافظ استفاده کرده و عینک محافظت به کار بردش شود.

۴- پلیسه سرقلم را به موقع بر طرف کنید، زیرا ممکن است ضمن چکش کاری شکسته و باعث ایجاد سانحه گردد.

۵- در کارگاههایی که در آنها ایجاد جرقه باعث انفجار می شود از قلم هایی که در اثر ضربه تولید جرقه نمی کنند استفاده نمایید. این نوع قلم ها را معمولاً از آلیاژ برنز- برلیم می سازند.

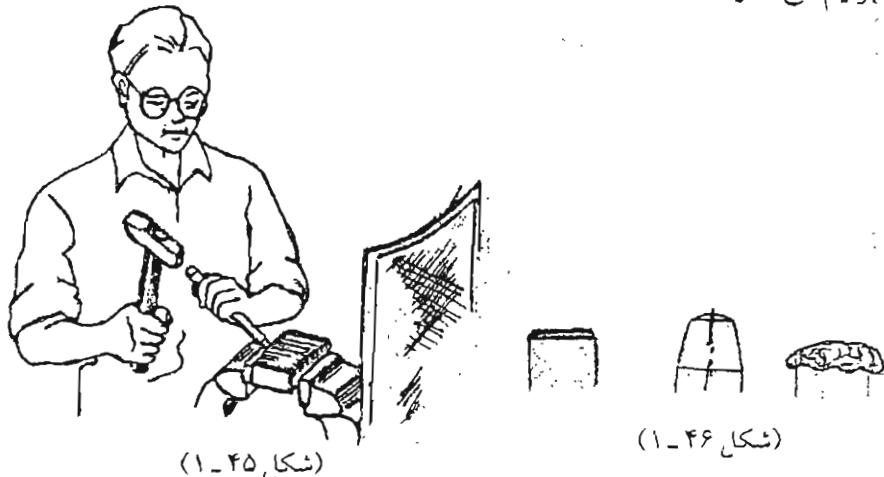

نکاتی که در قلم کاری بایستی رعایت شود:

۱- قبل از شروع به قلم کاری وسیله مناسبی برای بستن قطعه کار انتخاب کرده و برای قلم کاری سنجین حتماً از گیره آهنگری استفاده کنید.


۲- برای هر کاری از قلم مناسب با همان کار استفاده کنید.

۳- قبل از شروع قلم کاری از صحیح بودن زاویه سرقلم و تیز بودن آن اطمینان حاصل کنید.

۴- برای این که در هنگام قلم کاری کار در گیره پایین نرود نیز آن را یک قطعه چوب قرار دهید.

۵- برای کار با قلم های قطع کن از زیر کثری مناسب مانند سندان استفاده کنید.  
۶- چون در انتهای قلم کاری کار به صورت شکسته از هم جدا می شود، لذا برای حفاظت نوک قلم و همچنین زیرکاری و جلوگیری از پریدن قطعه کار به اطراف بایستی ضربات آخر را با آهستگی وارد کرد.

۷- در هنگام قلم کاری به لبه برنده قلم (سحل قلم کاری) نگاه کنید نه سر قلم تا بتوانید در حین قلم کاری چنانچه لازم باشد زاویه نگه داشتن قسم را اصلاح نمایید.

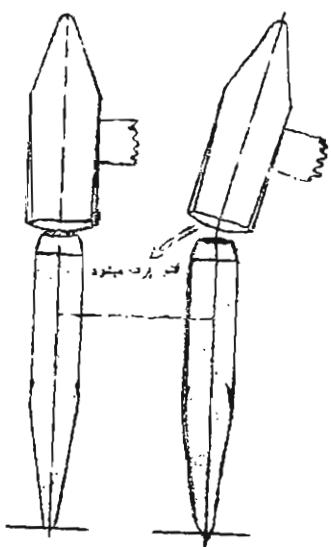


(شکل ۱-۴۷)

۸- در موقع قلم کاری ضربات چکش را به نحوی بر روی سر قلم وارد کنید که امتداد چکش و قلم در یک راستابوده و هم مرکز باشند، در غیر این صورت علاوه بر پرت سدن قلم بخشی از نیروی وارد نمیز به هادر می رود.

۹- هنگام برآده برداری به وسیله قلم از روی سطوح کار بایستی قسمت انتهایی را در جهت مخالف و با کمک ضربات سبک چکش برآهه برداری کرد، در غیر این صورت قسمت انتهایی به صورت شیب دار شکسته شده و علاوه بر خراب شدن سطح کار قسمت جدا شده به اطراف پرت خواهد شد.


۱۰- در قلم کاری روی سطوح بزرگ ابتداء را به وسیله قلم ناحنی شیارهایی ایجاد کر... و میس با استفاده از قلم تخت عمل برآده برداری رانگ سبیل کنید.

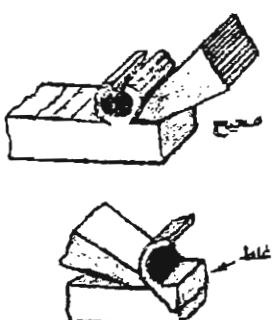

(شکل ۱-۴۸)


## اره کاری:

از اره کاری به منظور بریدن و یا ایجاد شیار در قطعات استفاده می شود.

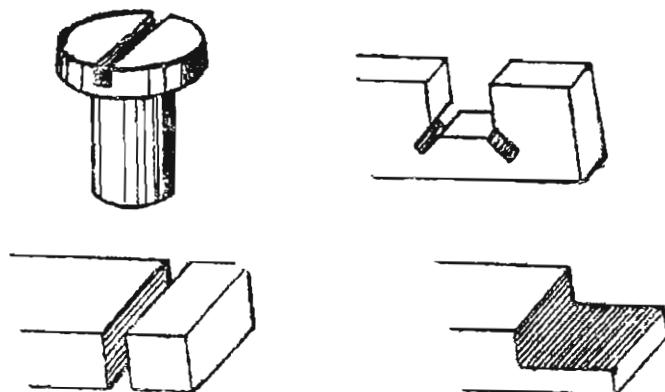

(شکل ۱-۴۹)

در جدا کردن قطعه کار به کمک اره در مقایسه با قلم کاری علاوه بر صرفه جویی در وقت و مواد اولیه و نیرو، سطح برش نیز صاف تر بوده و اینه قطعه کار تغییر فرم پیدا نمی کند.

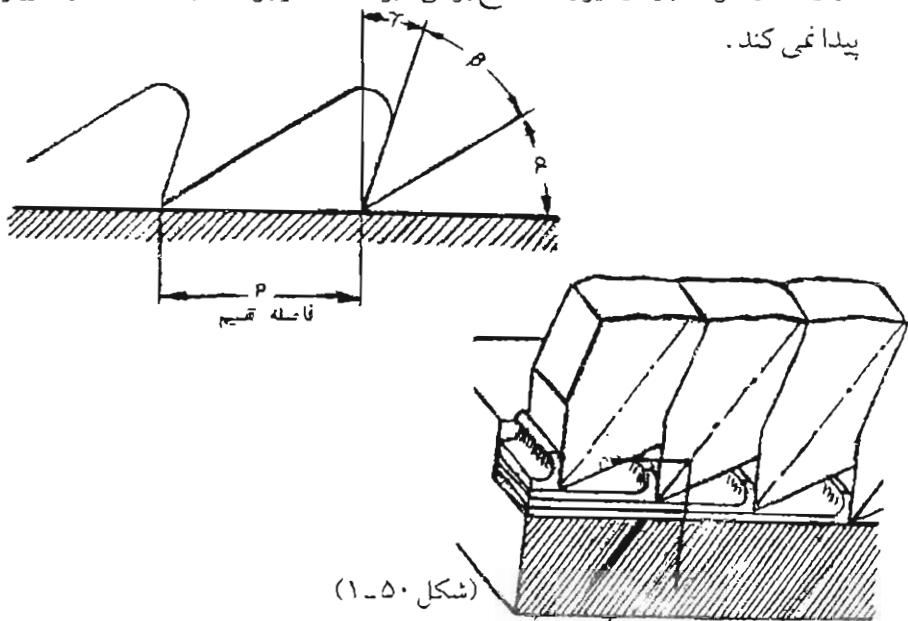


(شکل ۱-۵۰)

## تیغه اره

هریک از دندانه های تیغ اره به متزله یک گوه بوده و می توان همان زوایایی را که در قلم بحث شد در اره نیز متصور بود. زاویه گوه در تیغه اره های دستی که برای بریدن فلزات از آنها استفاده می شود برابر  $5^\circ$  درجه انتخاب می گردد.

زاویه براده در این نوع تیغه اره های جنس کاربستگی دارد و مقدار آن را برای بریدن فلزات نرمی که دارای براده طویل می باشد به اندازه  $10^\circ$  درجه انتخاب کرده

و فاصله تقسیم آنها را نیز زیاد در نظر می گیرند. زاویه براده را برای تیغه اره هایی که از آنها جهت بریدن فلزات سخت استفاده می شود به اندازه صفر درجه انتخاب می کنند.

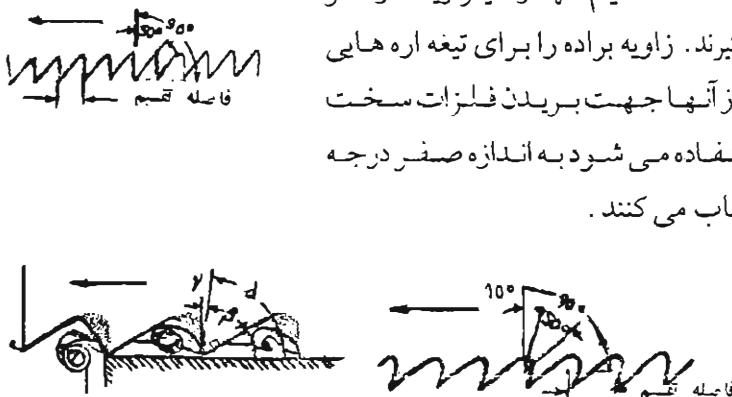

(شکل ۱-۵۱)

تیغه اره های دستی را در دو نوع یک طرفه و یا دو طرفه می سازند.

طول تیغه اره های دستی یک طرفه را به اندازه های اسمی  $250$  و  $300$  میلیمتر و عرض  $15$ - $12$  میلیمتر و ضخامت  $6/0$  تا  $8/0$  میلیمتر می سازند (منظور از اندازه اسمی فاصله مرکز تا مرکز سوراخ های تیغه اره می باشد). تیغه اره دستی دو طرفه معمولاً به طول  $350$  و عرض  $25$  و ضخامت  $1$  میلیمتر ساخته می شوند...  
گام دندانه های تیغه اره ها (فاصله رأس یک دندنه تار اس دندانه های بعدی) بر حسب نوع و جنس کار متفاوت می باشد.

برای بریدن فلزات سخت تر از تیغه اره های دندنه ریز و برای بریدن فلزات نرم از تیغ اره های دندنه درشت استفاده می شود. ریزی و درشتی دندانه های تیغ اره ها

بر حسب تعداد دندانه های موجود در طول یک اینچ سنجیده می شوند. تیغ اره ها را از این نظر می توان به سه گروه به شرح زیر تقسیم نمود:

۱- برای بریدن قطعات مسی، آلومینیومی و مواد مصنوعی از تیغ اره های دانه درشت که ۱۶ تا ۱۴ دندانه در هر اینچ دارند استفاده می شود.

۲- در اره کاری قطعات فولادی تا استحکام  $\frac{N}{mm^2} 60$  مانند فولاد ریخته گری و برق و مفرغ از تیغه اره های دنده متوسط که ۲۲ تا ۱۸ دندانه در هر اینچ دارند استفاده می کنند.

۳- قطعاتی را که جنس آنها از فولاد با استحکام بیش از  $\frac{N}{mm^2} 60$  بوده و همچنین چند ها را با تیغ اره های دنده ریز که دارای ۲۸ تا ۳۲ دندانه در هر اینچ می باشد می برنند.


در اره کاری قطعاتی که دارای ضخامت کمی می باشند جهت جلوگیری از گیر کردن در هنگام برش و شکستن دندانه های نیز از تیغ اره های دنده ریز استفاده می شود برعکس برای بریدن قطعاتی که دارای طول برش بلند می باشند بایستی از تیغ اره ها با دندانه درشت تر استفاده گردد. زیرا لازم است که در بین دندانه ها فضای کافی جهت جمع شدن براده وجود داشته باشد تا اره در تمام طول برش، عمل براده برداری را انجام دهد.

برای جلوگیری از گیر کردن تیغه اره ها در هنگام برش، معمولاً تدابیری به کار برده شده که عرض برش بیشتر از ضخامت تیغه اره باشد. این تدابیر عبارتند از:

۱- با جازدن لبه برنده، ضخامت آن را افزایش داده و سپس پشت آن را به وسیله سنگ سنباده خالی می کنند.

۲- به وسیله موج دادن به لبه تیغه اره به ترتیبی که چند دندانه به راست و چند دندانه به سمت چپ به صورت موجی منحرف شوند.

۳- با چپ و راست کردن دندانه ها، در این حالت یک دنده را به چپ و دنده دیگر را به سمت راست منحرف می کنند.

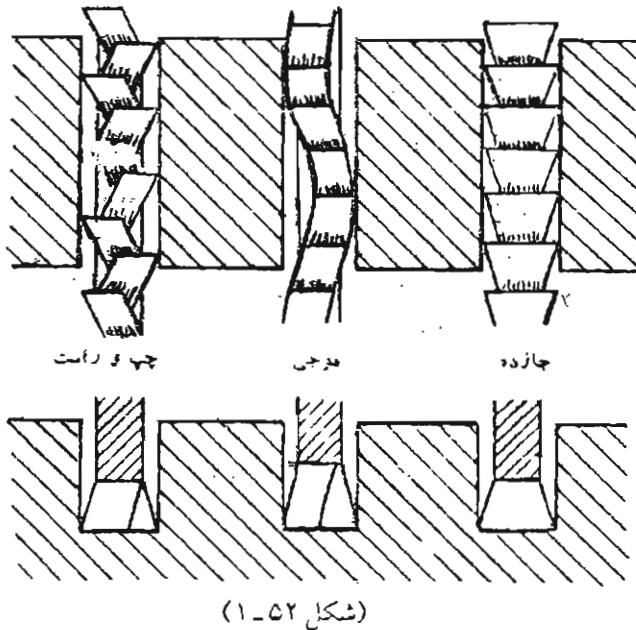

(شکل ۱-۵۲)


**جنس تیغه اره ها:**

جنس تیغه اره هارا برای بریدن کارهای نرم و معمولی از فولاد ابزار و برای کارهای سخت تر از فولادها از فولاد افزار آلیاژی (تندربر) انتخاب کرده و پس از ساختن دندانه ها فقط قسمت لبه برنده آنها را آب می دهند. برای بریدن کارهای خیلی سخت از تیغه اره های دیگری استفاده می شود که لبه برنده آنها را از فلزات سخت الماسه انتخاب کرده و معمولاً این نوع تیغه اره هارا برای کارهای ماشینی مورد استفاده قرار می دهند.

**کمان ارد:**


برای هدایت تیغه اره های دستی آنها را در کمان اره می بندند. کمان اره از کمان، دسته، فک های نگهدارنده، تیغه اره، مهره خرسکی و دو علدپین تشکیل شده است.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

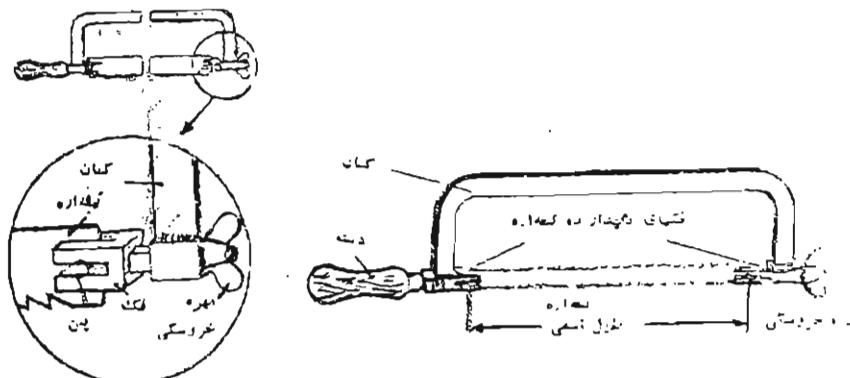


(شکل ۱-۵۳)

کمان اره ها را در دو نوع ثابت و متغیر می سازند. از کمان اره های ثابت می توان فقط برای بستن تیغه اره هایی که دارای اندازه اسمی ۳۰۰ میلیمتر می باشند استفاده کرد ولی از کمان اره های متغیر می توان به منظور بستن تیغه اره هایی که دارای اندازه اسمی ۲۵۰، ۳۰۰، ۳۵۰ میلیمتر می باشند نیز سود برد.

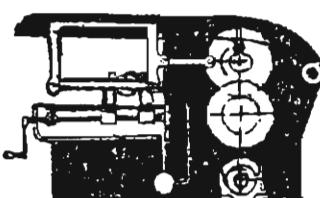

ماشین اره کمانی

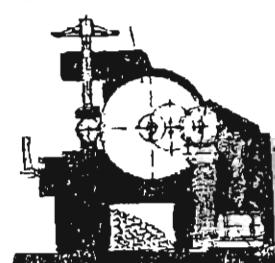

ماشین اره مجموعه ای

(شکل ۱-۵۴)

دسته کمان اره هارانیز در دونوع ساده و هفت تیری می سازند. در موقعی که تعداد قطعات کار زیاد بوده و سرعت عمل مورد نیاز بوده از ماشین اره استفاده می شود. ماشین های اره را بر حسب نوع تیغه اره ای که به آنها بسته می شود نامگذاری می کنند.

نکاتی که در اره کاری دستی بایستی رعایت کرد:

- ۱- پس از انتخاب تیغه اره از نظر جنس و تعداد دندانه بایستی آن را به کمان اره به نحوی بست که به طور کامل‌اً مستقیم و کشیده قرار گرفته و جهت دندانه های آن به سمتی باشد که اعمال نیروی برش در آن جهت راحت‌تر است. این جهت در تیغه اره های دستی فلزکاری به سمت جلو انتخاب می شود.
- ۲- برای اره کاری قطعات نازک بایستی تیغه اره هایی انتخاب کرد که حداقل سه دندانه از آن در هنگام برش روی کار قرار گیرد.
- ۳- نیروی برش را به طور یکنواخت به کمان اره وارد کنید. عدم یکواختی نیرو باعث شکستن تیغه اره خواهد شد.
- ۴- در موقع شروع به اره کاری سعی کنید از تمام طول تیغه اره استفاده کنید.
- ۵- در موقع شروع اره کاری تیغه اره حدود ۱۰ درجه مایل نسبت به سطح کار قرار داده شود.
- ۶- سرعت برش مناسب برای اره کاری که فولادهای معمولی ۶۰ بار در دقیقه بوده که بایستی در اره کاری فلزات سخت تر کمتر در نظر گرفته شود.
- ۷- برای خنک کردن تیغه اره ها بایستی از روغن استفاده کرد، زیرا علاوه بر لیز خوردن تیغه اره، روی سطح کار باعث جذب برآده های کوچک شده، ادامه برآده برداری را مشکل می سازد (از آب صابون استفاده می شود).
- ۸- استفاده از تیغه اره هایی که تعدادی از دندانه های آنها شکسته شده باشد باعث شکستن دندانه های سالم بعدی می شود. برای جلوگیری از شکستن دندانه های سالم بعدی می توان محدوده دندانه های شکسته را بطور کمانی سنگ زده و سپس از آن استفاده نمود.

۹-اگر طول برش بیشتر از ارتفاع کمان اره باشد، می توان با افقی بسته تن تیغه اره عمل برش را ادامه داد.

۱۰-نوله های خبلی نازک بهتر است بال لوله بر بریده شوند.

۱۱-پس از آنکه کارمهره خرسکی را کمی باز کنید تا فشار از روی کمان اره برداشته شود و باعث کج شدن آن نگردد...

نکات ایمنی و پیشگیری از سوانح در اره کاری:

۱-قبل از شروع به اره کاری از درست بسته شدن تیغه اره به کمان مطمئن شوید.

۲-تیغه اره را از نظر نداشتن ترک امتحان کنید، چون ممکن است در حین کار شکسته و به دست آسیب برساند.


۳-مطمئن شوید که دسته کمان اره سالم و در جای خود محکم است.

۴-قبل از شروع به کار از درست بسته قطعه کار به گیرده و محکم بودن آن اطمینان حاصل کنید.


۵-هنگام پایان برش بایستی نیروی دست رابه نحری کم کرد که باعث شکست و پرت شدن قطعه نگردد.

۶-اگر با طرز کار ماشین اره آشنایی ندارید هرگز با آنها کار نکنید.

اشکال صفحه بعد، طریقه صحیح اره کاری، بریدن لوله و ایستادن پشت میز کار رابه وضوح نشان می دهد.

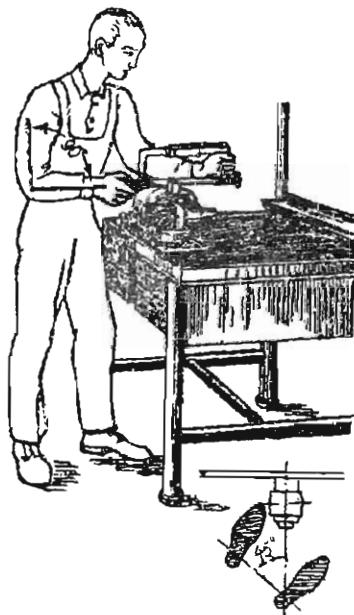

(شکل الف ۵۵ - ۱)

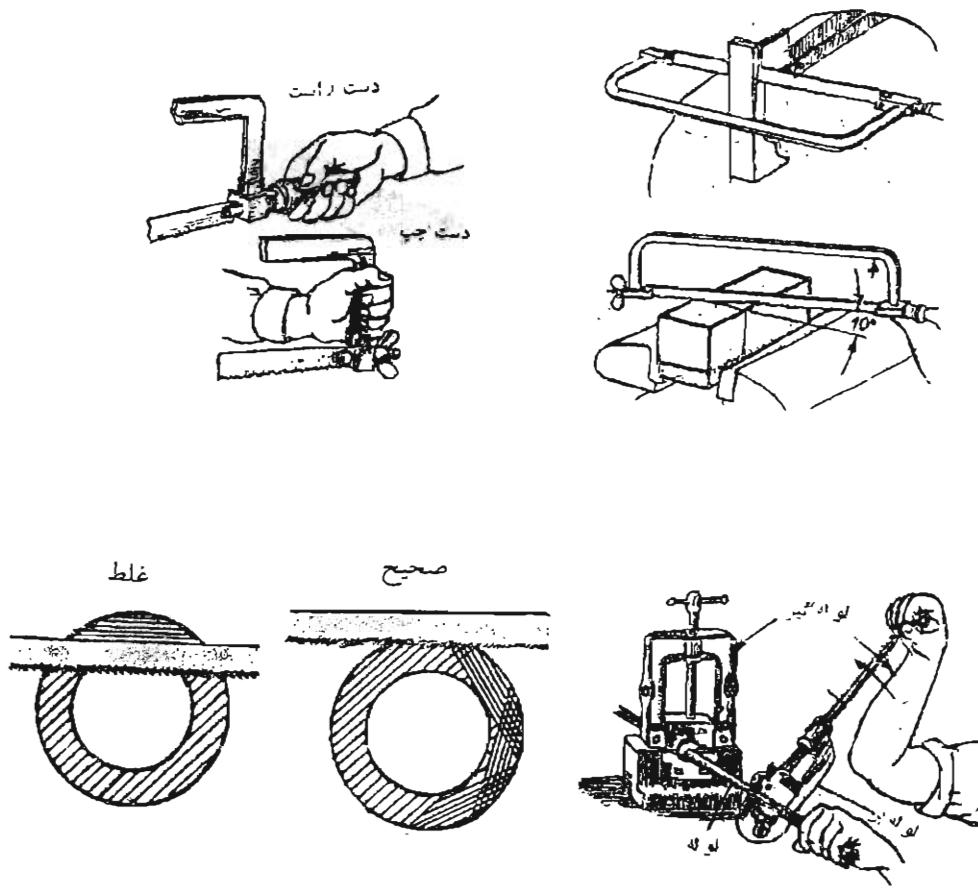


(شکل ب - ۵۵ - ۱)

### سوهان کاری:

یکی از روش‌های برآده برداری از سطوح مستوی و منحنی سوهان کاری می‌باشد که می‌تواند به وسیله دست و یا ماشین صورت گیرد. ابزاری که به این منظور به کار می‌رود سوهان نام دارد. سوهان قطعه‌ای است از

جنس فولادبازارسازی پرکربن و یا فولاد آلیاژی کرم دار، که پس از ایجاد دندانه های روی آن، قسمت بدنه آن را آب داده و سخت می کنند، ولی دنباله آن را برای جلوگیری از شکستن نرم باقی می گذارند. شکل زیر نمونه ای از یک سوهان و قسمتهای مختلف آن را نشان می دهد.

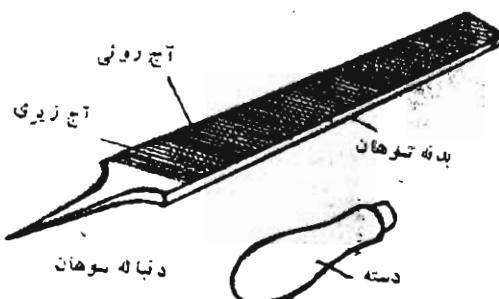

(شکل ۱-۵۶)

دندانه های سوهان مشابه گوه های کوچکی می باشند که در کنار هم و پشت سر هم قرار گرفته، این دندانه ها را آچ سوهان می گویند.  
آچ سوهان را معمولاً با دوروش فرزکاری و با ضرب زدن به وسیله ابزار قلم ملیندی روی سطح سوهان ایجاد می کنند.

باید توجه داشت که در روشن فرزکاری زاویه براده مثبت و در سوهانهای ضربی منفی می باشد، به همین دلیل از سوهان های فرز شده برای براده های با حجم بیشتر و جنس نرم تر و سوهان های ضربی برای براده برداری ظریف از روی فلزات سخت تر استفاده می شود.

#### انواع آچ سوهان:

آچ سوهان ها بر حسب جنس کار و نوع براده، به فرم های مختلفی ایجاد می شود.

#### ۱- سوهان های یک آجه :

برای برداشتن مواد نرم (آلومینیوم، روی، قلع، مس، سرب، مواد


مصنوعی و غیره) استفاده می شود. آج این سوهان ها ممکن است به صورت عمود و یا مائل نسبت به محور سرهان و یا به صورت منحنی ایجاد شده باشد. سوهان هایی که آج آنها عمود بر محور سوهان باشند، براده را در خود نگه داشته و این باعث تقلیل راندمان سوهان کاری می شود. ولی سوهان هایی که آج آنها به صورت مائل و یا منحنی ایجاد شده باشند، براده را به خارج از سطح کار هدایت می کنند.

در بعضی از سوهان ها برای کوتاه کردن طول براده ها و در نتیجه هدایت بهتر، در طول آج ها، شیارهای کوچکی به وجود می آورند که آنها را شیارهای براده شکن گویند.


برای براده برداری از چوب، مواد عایق، شاخ و غیر و از نوعی سوهان به نام چوب سای استفاده می شود. آج این نوع سوهان ها را به وسیله قلم سه گوش، با روش ضربه زدن ایجاد می کنند.




آج مستقیم

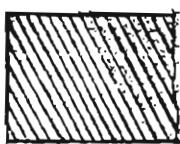

آج مورب

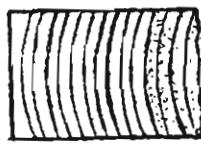

آج قوسدار

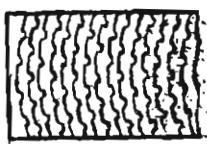

آج قوسدار با براده شکن



آج جوب سا

(شکل ۱-۵۷)


## ۲- سوهان های دو آجه:

در براده برداری از کارهای سخت برای کوچکتر شدن طول براده و افزایش فشار

براده برداری، آنها را در امتداد مختلف آج می زنند که یکی از آنها آج زیرین و نیگری آج روی نامیده می شود.

زاویه انحراف آج ها نسبت به محور سوهان و همچنین گام آنها تعیین کننده وضعیت قرار گرفتن دندانه ها بوده و می توان حالات زیر را مورد بررسی قرار داد.


الف - اگر زاویه انحراف آج ها نسبت به محور سوهان مساوی بوده و فاصله گام آج ها نیز با هم مساوی باشند و دندانه ها پشت سر هم قرار گرفته، در اینصورت فقط دندانه جلویی براده برداری کرده و دندانه های پشت سر آن کاری انجام نداده، روی سطح کار در امتداد حرکت سوهان شیارهایی ایجاد خواهد کرد

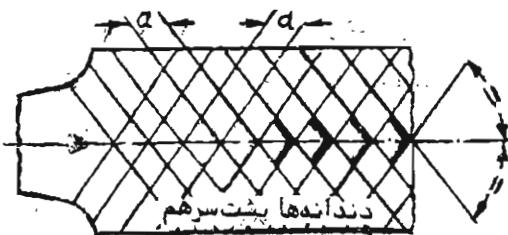


(شکل ۱-۵۸)

ب - اگر زاویه آج ها نسبت به محور سوهان متفاوت بوده ولی فاصله دندانه آنها (گام) با هم مساوی باشند امتداد دندانه ها دارای انحراف کمی نسبت به محور سوهان بوده و می توانند باز هم تا حدی روی سطح کار شیارهایی ایجاد نمایند، ولی

عمق و فاصله شیارهای نسبت به حالت قبل کمتر است زاویه آج زیرین معمولاً ۵۴ درجه و آج رویی را ۷۱ درجه نسبت به محور سوهان در نظر می گیرند.

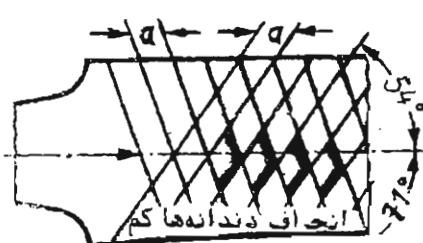

(شکل ۱-۵۹)

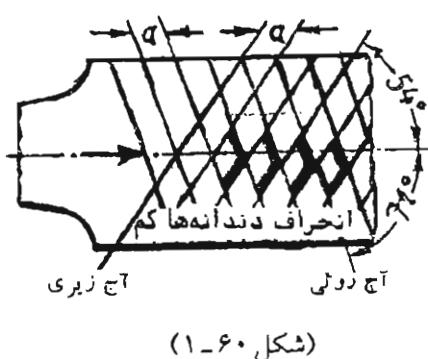

ج- برای داشتن سطحی که صاف و بهتر از دو حالت فوق الذکر باشد، علاوه بر متفاوت بودن زوایای آچ ها، گام های آچ های زیرین و رویی را نیز با هم متفاوت انتخاب می کنند. در این حالت امتداد دندانه ها انحراف بیشتری نسبت به محور سوهان خواهد داشت.

### اندازه آج سوهان ها

بر حسب کیفیت سطح کار و مقدار سوهان کاری، ممکن است که از سوهان های خشن، متوسط و یا ظریف برای برآده برداری استفاده کرد.

تعداد آج موجود در یک سانتیمتر از طول سوهان معرف ظرافت سوهان ها بوده و آنها را برابر حسب ظریف یا خشن بودن استاندارد کرده اند.


ظریف و یا خشن بودن سوهان علاوه بر تعداد آج موجود در یک سانتیمتر به اندازه اسمی نیزستگی دارد. اندازه اسمی برابر است با اندازه سرسوهان تا شروع دنباله آن.

ارتباط اندازه اسمی، علامت مشخصه، ظریف یا خشن بودن،  
تعداد آج در یک سانتیمتر از طول سوهان با یکدیگر

اندازه اسمی سوهان بر حسب میلیمتر										علامت مشخصه	ظریف یا خشن بودن سوهان
۴۵۰	۳۷۵	۳۱۵	۲۵۰	۲۰۰	۱۶۰	۱۲۵	۱۰۰	۸۰			
تعداد آج در یک سانتیمتر از طول سوهان											
۴/۵	۵	۵/۶	۶/۳	۷/۱	۸	۹	۱۰			خیلی خشن	
		۸	۹	۱۰	۱۱/۲	۱۲/۵	۱۴	۱۶	۱	خشن	
		۱۲/۵	۱۴	۱۶	۱۸	۲۰	۲۲/۴	۲۵	۲	متوسط	
۱۴	۱۶	۱۸	۲۰	۲۲/۴	۲۵	۲۸	۳۱/۵	۲۵/۵	۳	ظریف	
		۲۵	۲۸	۳۱/۵	۳۵/۵	۳۰	۴۵	۵۰	۴	خیلی ظریف	

### انواع سوهان از نظر فرم:

سوهان های دستی را ممکن است بر حسب مورداستفاده و فرم محل سوهان کاری با مقاطع مختلف ساخته و به کار برد.

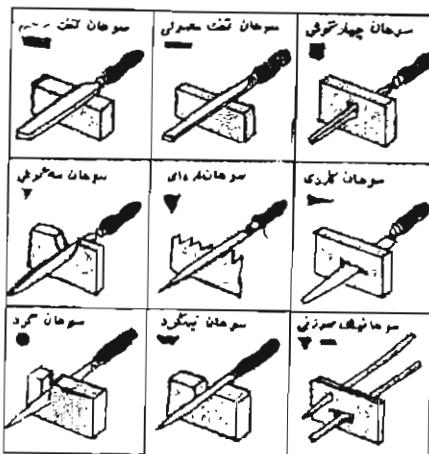

### سوهان کاری:

الف: ابتدا ارتفاع سطح کار را در حالی که به گیره بسته است کنترل می نماییم.


ب: نحوه صحیح در پای گیره ایستادن که پای چپ ۳۰ درجه نسبت به امتداد خط محور گیره و پای راست را ۷۵ درجه و عقب تر بر روی کف کارگاه مستقر می کنیم.

ج- سوهان را به وضع مطلوبی در دست قرار می دهیم، برای این منظور دسته سوهان را در ترمی کف دست راست قرار داده و آن را چنان در دست می گیریم که انگشت شصت در بالا قرار گیرد.

د: نحوه صحیح نیرویی که توسط دست ها اعمال می شود...

ه- برای این که امتداد حرکت سوهان در تمام طول آن در یک سطح باقی بماند بهتر است که متناسب با حرکت دست بدن نیز حرکت داشته باشد.


و: در سوهان کاری بایستی حرکت برش در امتداد محور سوهان بوده و حرکت جانبی نداشته باشد، در غیر این صورت سطح کار ناصاف و شیاردار خواهد شد.

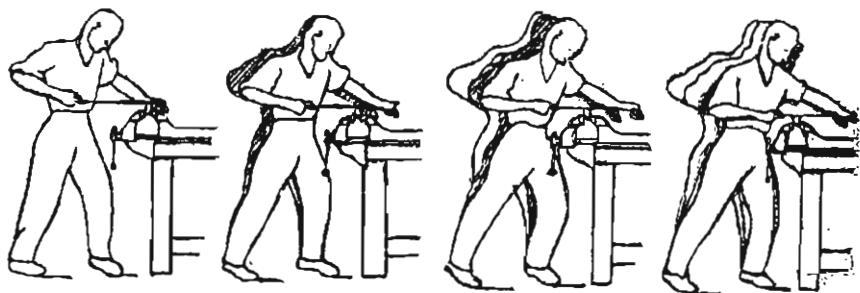

شروع حرکت پیشروی

(شکل ۱-۶۲)

	<p>طریقه گرفتن سوهان بزرگ</p>
	<p>طریقه گرفتن سوهان کوچک</p>
	<p>طریقه گرفتن سوهان نازک</p>
	<p>طریقه سوهان کردن سوراخهای بن بست</p>

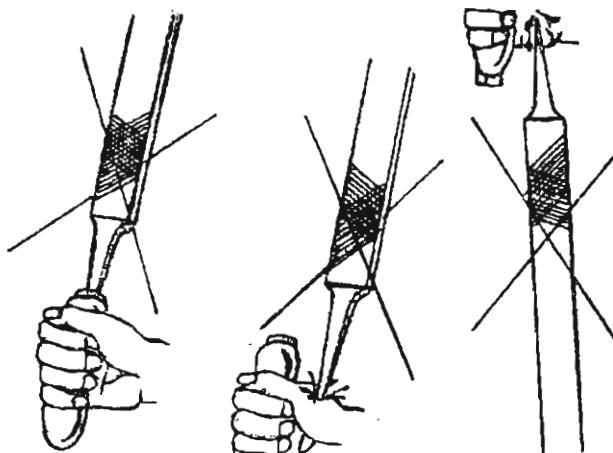

(شکل ۱-۶۳)

نکاتی که در سوهان کاری بایستی رعایت شود.

- ۱- برای جاذب دسته سوهان داخل آن را به صورت پله ای سوراخ کرده، سپس آن را با کمک یک چکش چوبی به طور مستقیم در دنباله سوهان محکم می کنیم.
- ۲- در موقع بستن سطوحی که قبلاً روی آن سوهان کاری شده همیشه از لب گیره استفاده کنید.
- ۳- برای پرداخت کاری بیشتر کار می توان سطوح سوهان ها را با قشری از گچ یا گچ و روغن پوشاند.
- ۴- در گردسایی بایستی حرکت برش را با انحناء قطعه کار تطبیق داد.
- ۵- در هنگام کار، گاهی براده ها در داخل آج سوهان چسبیده و باعث ایجاد شیار در زوی کار می شوند. برای برطرف کردن آنها بایستی از برس های سیمی مخصوص (سوهان پاکن) و یا ورق آلمینیوم و برنجی استفاده کرد، هیچوقت برای این منظور از سوزن خط کش و یا قلم استفاده نکنید.
- ۶- در موقع سوهان کاری فلزاتی که سطح آنها قبل از لگ کاری شده باشد یا در موقع سوهان کاری قطعات چوبی و مواد مصنوعی براده ها و کشافات به صورت

کاملاً سخت در بین آج های سوهان قرار می گیرد. برای پاک کردن آنها بسته به نوع مواد از حلال مناسبی مانند آب، آب صابون، محلول سود، نفت، ترباتین و امثال آنها می توان استفاده کرد.

۷- هرگز سطح کاری که سوهان کاری می شود را با دست لمس نکنید و یا با روغن و گریس آغشته نشود، در غیر این صورت سوهان روی کار سر می خورد.

۸- سوهان ها را باید با دقت نگهداری کرد.

۹- برای سوهان کاری قطعات زنگ زده ابتدا از سوهان های کهنه استفاده کنید.

**نکات ایمنی و پیشگیری از سوانح در سوهان کاری :**

۱- قبل از شروع به سوهان کاری از محکم بودن قطعه کار در گیره یا وسایل کمکی اطمینان حاصل کنید.

۲- برای سوهان کاری از سوهان بدون دسته استفاده نکنید.

۳- توجه کنید که دسته سوهان در جای خود صحیح و محکم جا گرفته باشد.

### **سوراخ کاری (مته زدن)**


از آنجایی که در صنعت معمولاً ماشین ها و دستگاه ها را از قطعات متعددی ساخته و این قطعات را به وسیله پیچ و مهره ها، پین ها و پرج ها و غیره روی هم سوار می کنند، لذا لازم است که برای سوار کردن این قطعات و استفاده از وسایل اتصال در داخل آنها سوراخ هایی ایجاد گرددند.

سوراخ هایی که مقطع دایره ای داشته و با روشن برآده برداری ایجاد می گردد، بوسیله مته انجام شده و ممکن است که به صورت راه بدر، بن بست و یا مخروطی باشد این عمل را سوراخ کاری (مته زدن) نامند. در سوراخ کاری عمل برآده برداری با کمک حرکت توأم دورانی و پیش روی مته انجام می گردد.

## انواع مته:

## مته برگی:

این مته ها از وسایل ابتدایی هستند که برای سوراخ کاری از آنها استفاده شده، در این مته هالبه های برنده دارای زاویه آزاد و گوه بوده و مقدار زاویه براده آنها صفر و یا منفی می باشد. زاویه رأس آنها را  $90^{\circ}$  تا  $180^{\circ}$  درجه انتخاب می کنند.

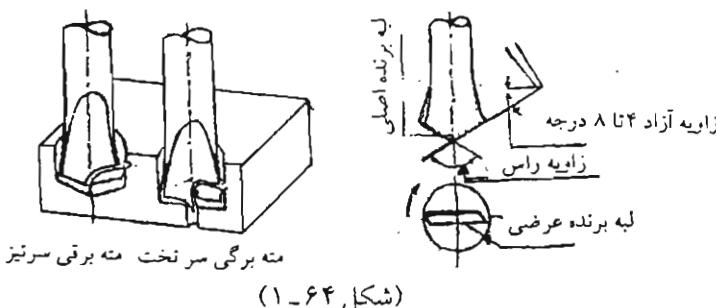

تنها حسن مته های برگی نسبت به مته های جدید سادگی تولید و ارزانی آنها می باشد.

مته های مارپیچ امروزه بیشترین کاربرد را در عملیات سوراخ کاری داشته و در مقایسه با مته های برگی می توان موارد زیر را جزء محسن آنها به حساب آورد.

۱- یکنواخت ماندن قطر مته در تیز کردن مجدد.

۲- هدایت خوب مته در داخل سوراخ.

۳- هدایت خودکار براده به خارج از سوراخ.


۴- سوراخ کاری با این مته ها از نظر اقتصادی بهتر است.

شکل صفحه بعد قسمتهای مختلف مته مارپیچ را نشان می دهد.

## دنباله مته ها:

دنباله مته ها را به فرم های استوانه ای، محرومی و یا هرمی می سازند. معمولاً مته هایی که قطر آنها تا  $13$  میلیمتر است، دارای دنباله استوانه ای بوده و


در بعضی از موارد مته های با قطر بزرگتر نیز با دنباله استوانه ای یافت می شوند که در قسمت انتهای دنباله آنها زبانه ای برای جلوگیری از چرخش در داخل سه نظام درست می کنند.

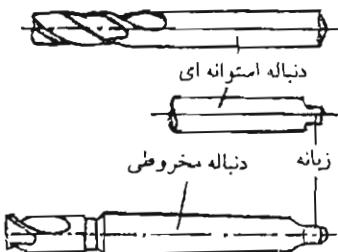

(شکل ۱-۶۵)


دنباله مته های بزرگتر از ۱۳ میلیمتر را مخروطی انتخاب کرده و برای جلوگیری از چرخش مته در داخل کلاهک یا گلویی ماشین مته آن را به فرم زبانه دار درست می کنند.

دنباله بعضی از مته های فلزکاری را که به کمک دستگاه جفعجه عمل سوراخ کاری را انجام می دهند به شکل هرم ناقص می سازند.

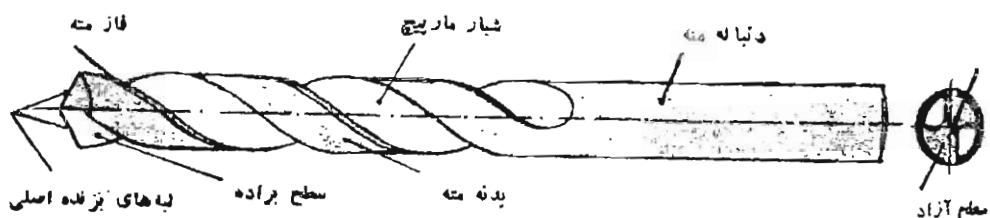

(شکل ۱-۶۶)


می دانیم برای جداساندن بیشتر برآده از روی قطعه کار و هدایت برآده های ایجاد شده در هنگام سوراخ کاری به بیرون از سوراخ روی طرفین بدنه این مته ها دو شیار مارپیچ ایجاد شده است.

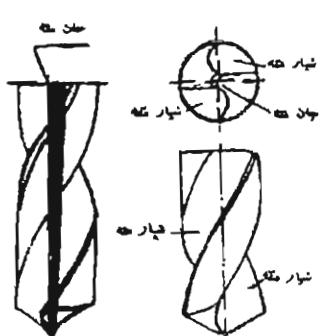

(شکل ۱-۶۷)

فاصله ای که بین دو شیار مارپیچ باقی می ماند جان مته نام داشته و برای استحکام بیشتر مقدار آن در امتداد طول مته به تدریج زیادتر شده و در انتها بیشتر از سر مته است.

برای داشتن زوایای براده مختلف جهت سوراخ کاری در موارد گوناگون مته ها را با زاویه مارپیچ (زاویه براده) متفاوت ساخته، و در سه تیپ  $W, N, H$  به بازار عرضه می گردد. تیپ  $W$  دارای زاویه مارپیچ زیاد (۳۵ تا ۴۰ درجه) بوده و برای سوراخ کاری مواد نرم مانند آلومینیوم و مس به کار می رود.

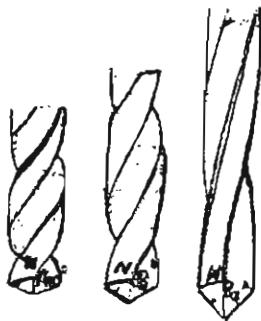

(شکل ۱-۶۸)

تیپ  $N$  دارای زاویه مارپیچ متوسط (۳۰ تا ۳۵ درجه) بوده و برای سوراخ کاری مواد سخت مانند فولاد با استحکام  $600 \text{ N/mm}^2$  و فولاد ریخته و چدن مورد استفاده قرار می گیرد.

تیپ  $H$  دارای زاویه مارپیچ کم (۱۰ تا ۱۳ درجه) بوده و برای سوراخ کاری با کلیت و لاستیک سخت و فیبر استخوانی و یافولاد سخت، برنج، برنز، منیزیم، مورد استفاده قرار می گیرد.



(شکل ۱-۶۹)


**فاز مته:**

بر جستگی نازکی که در کنار شیار مارپیچ مته ها وجود دارد فاز مته نامیده می شود. منظور از ایجاد این فاز تقلیل اصطکاک و سطح تماس بدنه مته با سوراخ بوده و هدایت مته در داخل سوراخ را آسان می کند.

**زاویای سرمه:**

نقش اصلی براده برداری را در تمام ابزارهای برشی گوه به عهده دارد. انتخاب زاویه گوه که در حقیقت بین زوایای آزاد و براده قرار گرفته است به جنس کاربستگی

داشته و چون مقدار زاویه برآده بوسیله شیار مارپیچ تنظیم می شود با انتخاب زاویه آزاد زاویه گوه به دست می آید. بنابراین هنگام تیز کردن متنه ها فقط زاویه آزاد را بوحود می آوریم (مقدار این زاویه در حدود ۸ درجه انتخاب می شود).

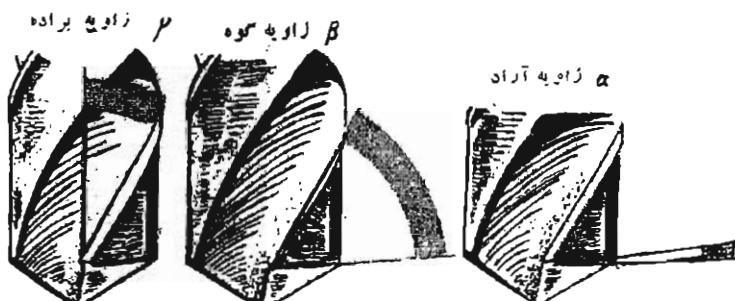


(شکل ۱-۷۰)

جدول زیر ارتباط زاویه رأس، زاویه آزاد و مارپیچ متنه ها را با جنس کار به همراه تیپ آنها مشخص می کند. لازم به ذکر است که متنه های معمولی عموماً از تیپ N می باشند.

				متنه ها
N	H	W	H	تیپ متنه
فولاد فولاد ریختگی چلن	برنج برنز فولاد سخت منیزیم	آلومینیوم مس	با کلبت لاستیک سخت فیر استخوانی	مورد استفاده
16-30°	10-13°	35-40°	10-13°	زاویه مارپیچ
118° 6-15°	140° 8-18°	140° 8-18°	80° 8-12°	زاویه راس زاویه آزاد

تیز کردن مته ها :

تیز کردن مته ها به وسیله ماشین سنگ سنباده به کمک دست و یا راهنمای مخصوص مته تیز کنی انجام می شود.

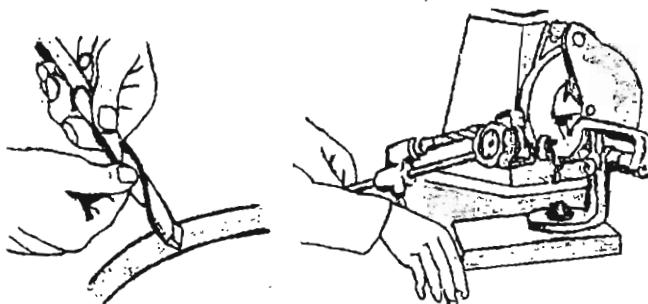

(شکل ۷۱-۱) - راهنمای مخصوص مته تیز کردن

در هنگام تیز کردن مته ها بایستی توجه داشت که زوایا بر حسب نوع مته ها و جنس کار به نحو صحیحی انتخاب شده و با دقت کامل به وجود آیند. معمولاً برای کنترل زوایا و طول لبه های برنده از شабلونهای مخصوص تیز کردن مته استفاده می شود.

عدم دقت در تیز کردن صحیح مته ها اشکالات زیر را به وجود خواهد آورد.


پی آمد	شکل	اشتباهات تیز کردن مته
الف - سطح منقطع براده ها نامساوی بوده و باعث کم شدن دوام ابزار و در بعضی مواقع شکست آن می شود. ب - قطر سوراخ بزرگتر از اندازه اسی مته ایجاد می شود.		ضرب لبه های برنده نامساوی، زوایای لبه های برنده نسبت به محور برابر، رأس مته خارج از مرکز

بی آمد	شکل	اشتباهات تیز کردن مته
<p>الف - فقط یکی از لبه های برنده عسل برآیده برداری را انجام می دهد. این عمل باعث کند شدن زودتر مته بوده و احتمال شکستن مته نیز وجود دارد.</p> <p>ب - مقطع سوراخ کاملاً گرد نخواهد شد.</p>		زوایای لبه های برنده نسبت به محور مته نامساوی، راس مته در مرکز
<p>الف - اختلاف سطح مقطع برآده ها در این حالت زیادتر بوده و نیروی وارد بر لبه های برنده نامتعادل است.</p> <p>ب - قطر سوراخ بزرگتر از اندازه اسمی مته ایجاد می شود.</p>		زوایای لبه های برنده نسبت به محور مته نامساوی و طول لبه های برنده نیز نامساوی است. راس مته خارج از مرکز
<p>این عمل باعث ازدیاد زاویه گره و کم شدن زاویه لبه برنده عرضی مته شده و در نتیجه نیروی لازم جهت برآیده برداری افزایش پیدا می کند. زمان سوراخکاری نیز زیاد شده و امکان شکستن مته نیز وجود دارد.</p>		زاویه آزادکرچک
<p>این عمل باعث کم شدن زاویه گره و ازیاز زاویه لبه برنده عرضی مته گردیده و درنتیجه لبه برنده زودتر کند شده و همچنین باعث قلاب کردن و شکستن مته درداخل کار نیز می شود.</p>		زاویه آزاد بزرگ
<p>مته بدون ارتعاش و صحیح سوراخ کرده و عمل سوراخکاری کاملاً اقتصادی انجام می گیرد.</p>		مته بدون اشتباه تیز شده است

## جنس مته ها:

مته هارا از جنس فولاد ابزارسازی (WS) و یا فولاد ابزارسازی آلیاژی (SS) یا HSS می سازند و در بعضی موارد برای

برآده برداری از قطعات سخت تر لبه برنده آنها از فلزات سخت (الاسی) HM انتخاب کرده و به سرمه هایی که از جنس ساخته شده است جوش می دهند.

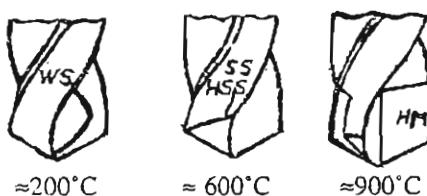

(شکل ۱-۷۲)


## ساختینه های مته:

در سوراخ کاری با مته ها به دو حرکت پیشروی و دورانی نیاز داریم. برای تأمین این دو حرکت از ماشین های مته استفاده می شود. فرم های مختلف قطعات کار اندازه مرغوبیت و تعداد سوراخ های لازم برای هر کار ایجاب می کند که ماشین های مته در انواع مختلف ساخته شوند.

## ۱- ماشینهای مته دستی:


از این ماشین برای سوراخ کاری قطعات بزرگ و یا کارهایی که در خارج از کازگاه انجام می گیرد استفاده می شود. این ماشین را برای کارهای بادقت کم و سوراخ های کوچک استفاده و به دو گروه تقسیم می کنند.

**الف:** ماشین های مته دسته ای که در آنها علاوه بر حرکت پیشروی حرکت دوزانی نیز به وسیله دست یا بدن تأمین می شود مانند: ماشین مته شتر گلویی و ماشین مته جفعجه ای.

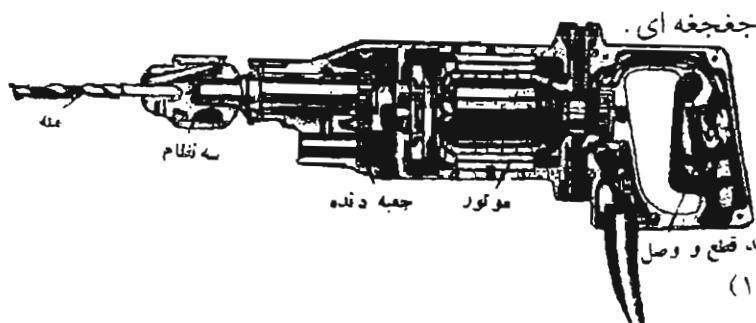

(شکل ۱-۷۳)

ب: ماشین مته دستی برقی که در آنها حرکت دورانی مته به وسیله الکترو موتور تأمین می شود.

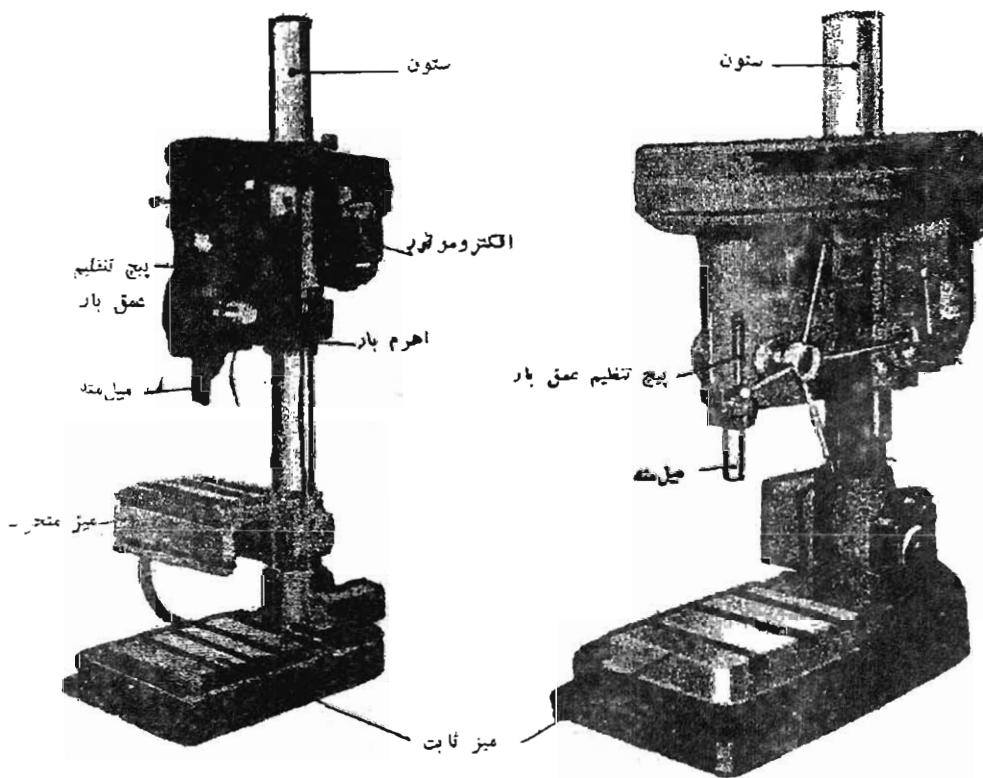

(شکل ۱-۷۴)


۲- ماشین های مته پایه دار:

این ماشین را در دو نوع می سازند:

الف: ماشین مته رومیزی: از این ماشین برای سوراخ کاری قطعات کوچک و سوراخ هایی با قطر ۱۳ میلیمتر استفاده می شود و قسمتهای اصلی آن پایه، بدنه و ستون می باشد.

ب : ماشین مته ستوانی : معمولاً برای ایجاد سوراخ هایی با قطر ۴۵ میلیمتر و سوراخ کاری روی قطعات بزرگ از این ماشین ها استفاده می شود .  
 مته هایی که دارای دنباله مخروطی باشند مستقیماً و یا به شکل کلاهک های مخروطی در سر میل مته سوار می شوند و برای درآوردن مته از تسممه فولادی شبیب داری به نام گوه استفاده می شود .  
 توجه : برای بستن مته های دنباله استوانه ای از دو نظام و سه نظام آچار دار و یاسه نظام بدون آچار استفاده می شود .

## ۲- ماشین مته رادیال :

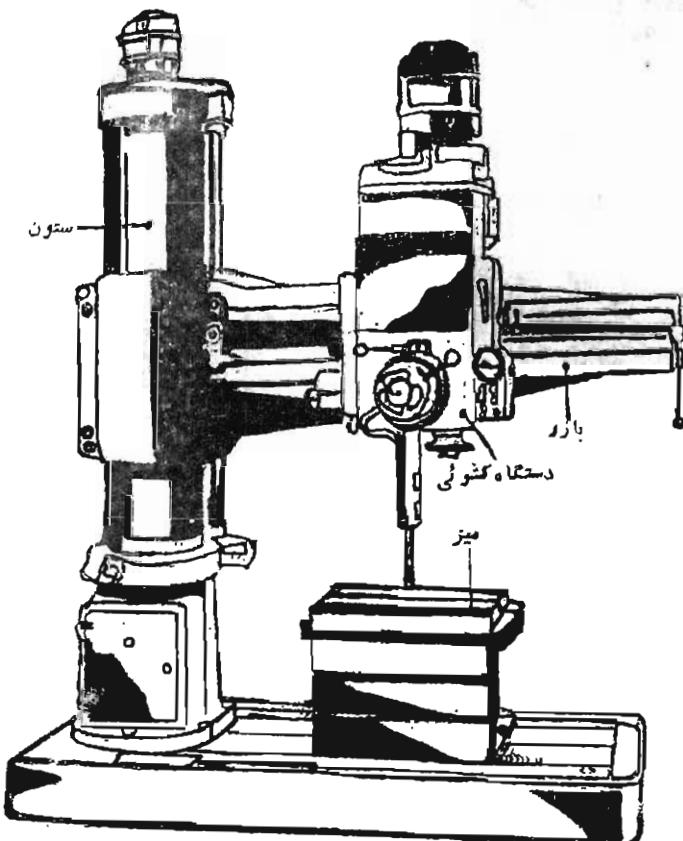


(شکل ۷۵ - ۱) - ماشین مته رادیال

در کارگاههای تولیدی برای سوراخ کاری قطعات سنگین از ماشین مته رادیال کمک می‌گیرند. این ماشین تشکیل شده است از یک ستون قائم که یک بازوی بزرگ روی آن سوار شده و می‌تواند حول آن گشته و بالا و پایین رود. دستگاه کشویی میل مته ماشین روی این بازو سوار بوده و می‌تواند در امتداد طول آن به جلو و عقب حرکت کند. بدین ترتیب می‌توان با گرداندن بازو در حول ستون و حرکت دادن دستگاه کشویی در روی بازو، به آسانی و بدون جابجا کردن قطعه کار، نوک مته را با مرکز سوراخ مورد نظر منطبق نموده و در نقاط مختلف آن کارهای سوراخ کاری را انجام داد.

بازوی ماشین توسط پیچی که به موازات ستون نصب گردیده است می‌تواند به وسیله دست و یا به طور خودکار بالا و پایین حرکت کرده و فاصله مته و قطعه کار را تغییر دهد. گردن میل مته از طریق جعبه دنده‌ای که در داخل کشویی تعییه شده است به وسیله الکتروموتوری تأمین می‌گردد. قطعه کار معمولاً در روی پایه ماشین یا میزی که در موقع لزوم با چند پیچ روی پایه محکم می‌شود قرار می‌گیرد.


#### ماشین مته سری:

این نوع ماشین مته را می‌توان مجموعه‌ای از چند ماشین ستونی مستقل دانست که همگی دارای یک پایه و میز مشترک می‌باشند. تنظیم دور، بار و سایر حرکات بر قوکاری خزینه کاری سوراخ کاری هریک از ماشین‌ها مجزا بوده و به یکدیگر بستگی ندارند.

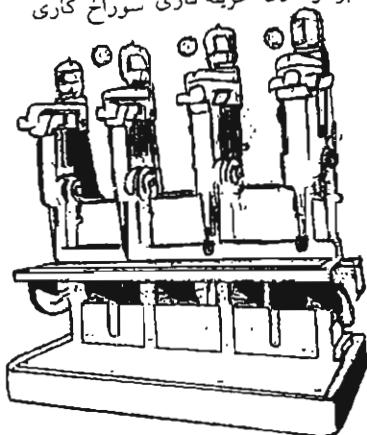

(شکل ۱-۷۶) - ماشین مته سری

به وسیله این ماشین‌ها می‌توان قطعاتی را که نیاز به چند مرحله کار مختلف مانند سوراخ کاری، خزینه کاری، و برقوکاری و قلاویز کاری دارند به ترتیب یکی پس از دیگری انجام داد. مورد استفاده این ماشین‌ها بیشتر در سری سازی می‌باشد.

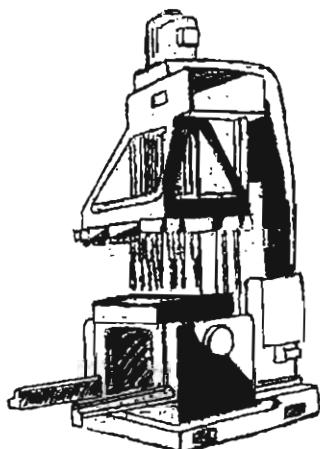


(شکل ۱-۷۷) - ماشین مته چند میله

## ماشین مته چند میله :

این ماشین ها دارای چند میله متنه می باشند که همگی از طریق میله اصلی به حرکت درمی آیند. به وسیله این ماشین ها می توان چندین سوراخ، با فاصله محوری مختلف را در آن واحد ایجاد نمود. از ماشین های متنه چند میله نیز در کارهای سری کاری استفاده می شود.

## بستن قطعه کار :

برای اینکه ایجاد سوراخ بدون اشکال انجام شده و یا به ماشین، ابزار، قطعه کار و شخص سوراخ کار صدمه وارد نماید بایستی قطعه کار را در وضع ثابتی قرار داد. در شکل زیر گیره های مختلفی که برای ثابت نگهداشتن، قطعه کارهای مختلف استفاده می شوند نشان داده شده است.

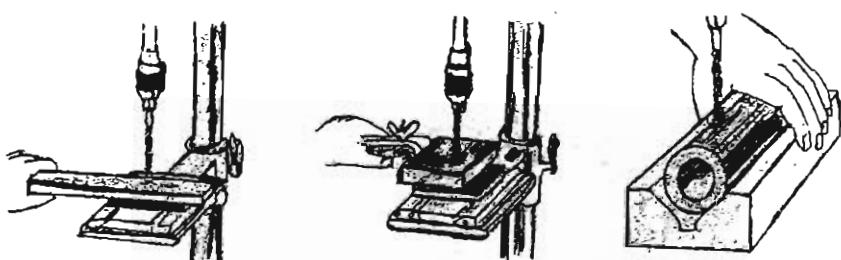


نگهداشتن کارهای طوبیل با دست


قطعات کوچک و ورقه ای را به کمک گیره دستی نگه می دارند

استفاده از منشور برای سوراخ کاری استوانه ها


(شکل الف ۱-۷۸)

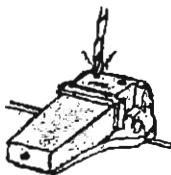

استفاده از گیره  
موازی در سرایه کاری  
قطعات کوچک

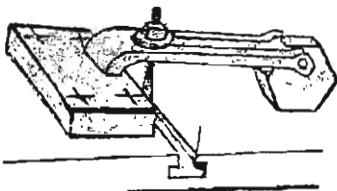

استفاده از روپنده برای بستن  
قطعاتی که آنها را نمی‌توان  
به گیره بست

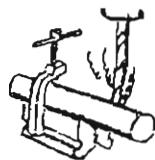

استفاده از منشور  
رکابدار در سوراخکار  
ی استوانه های کوچک

(شکل ب ۱-۷۸)

### سرعت برش در سوراخ کاری:

بطور کلی سرعت به معنی راه پیموده شده، در واحد زمان بوده و سرعت در اجسام دوار را سرعت محیطی گویند.

بنابراین می توان نوشت:

$$\frac{\text{مسیر پیمده شده روی محیط مته}}{\text{زمان}} = \text{سرعت محیطی}$$

$V$  = سرعت بر حسب متر بر دقیقه

$d$  = قطر مته بر حسب میلیمتر

$n$  = عده دوران بر حسب دور در دقیقه

$$V = \frac{d \times \pi \times n}{1000}$$

### تعریف سرعت برش:

مقدار راهی را که خارجی ترین لبه برنده مته در هر دقیقه طی می کند سرعت برش گویند. انتخاب سرعت برش به عواملی همچون جنس قطعه کار مقاومت ابزار در مقابل حرارت و مایع خنک کننده بستگی دارد. سرعت برش با توجه به عوامل فوق را از راه تجربی بدست آورده و در جدول زیر جمع آوری کرده اند.

مقادیر سرعت برش مناسب در سوراخکاری بر حسب  $\frac{m}{min}$

مایع خنک کننده	جنس مته			جنس کار
	HM	SS	WS	
آب صابون	۵۰ تا ۴۰	۳۵ تا ۲۵	۱۵ تا ۱۰	فولاد تا استحکام $\frac{N}{mm^2}$
آب صابون	۴۰ تا ۳۰	۲۵ تا ۱۵	۱۱۰ تا ۵	فولاد با استحکام بیشتر از $500 \frac{N}{mm^2}$
خشک	۹۰ تا ۶۰	۲۵ تا ۱۵	۱۲۵ تا ۸	چدن خاکستری
خشک	۱۰۰ تا ۸۰	۳۵ تا ۲۵	۲۵۰ تا ۱۵	برنج، برنز
خشک	۲۰۰ تا ۱۰۰	۸۰ تا ۷۰	۲۵۰ تا ۳۰	مس
خشک	۲۰۰ تا ۱۰۰	۳۰۰ تا ۹۰	۸۰ تا ۶۰	فلزات سبک
خشک	۱۰۰ تا ۸۰	۴۰ تا ۳۰	۱۵ تا ۱۰	مواد مصنوعی پرس شده

### تعیین عدد دوران مته در سوراخ کاری:

با توجه به جدول معمولاً سرعت برش مشخص است و کارآموز باید با توجه به سرعت برش تعیین شده عدد دوران مته را حساب کرده و دستگاه را برمبنای آن تنظیم کند که فرمول آن عبارت است از :

$$n = \frac{V \times 1000}{\pi \times d}$$

### تعیین مقدار پیشروی در سوراخ کاری

علاوه بر سرعت برش عامل دیگری به نام مقدار پیشروی  $S$  در سوراخ کاری مطرح بوده و آن عبارت است از مقدار پیشروی مته بر حسب میلیمتر به ازاء هر دور گردش مته می باشد.

بديهى است که مقدار آن بانيروی برش رابطه مستقيم داشته و با افزایش آن مقدار نيروي برش افزایش پيدا مى کند . انتخاب مقدار پيشروي نيز به جنس کار و جنس ابزار بستگى داشته و در جدول زير آمده :

### مقدار پيشروي مته بر حسب ميليمتر در هر دور گردن آن

قطر مته بر حسب ميليمتر				جنس کار
۴۰ تا ۳۱	۲۰ تا ۱۱	۱۰ تا ۶	تا ۵ ميليمتر	
۰،۳ تا ۰،۴	۰،۳ تا ۰،۴	۰،۱ تا ۰،۱۵	با دست	فولاد تا استحکام $\frac{N}{mm^2}$
۰،۴ تا ۰،۵	۰،۴ تا ۰،۵	۰،۱ تا ۰،۱۲	با دست	فولاد با استحکام بيشتر از $\frac{N}{mm^2}$
۰،۵ تا ۰،۶	۰،۵ تا ۰،۶	۰،۱ تا ۰،۱۵	با دست	چدن خاکستری
۰،۶ تا ۰،۷	۰،۶ تا ۰،۷	۰،۱ تا ۰،۱۵	با دست	سرنج ، چورع
۰،۷ تا ۰،۸	۰،۷ تا ۰،۸	۰،۱ تا ۰،۱۵	با دست	مس
۰،۸ تا ۰،۹	۰،۸ تا ۰،۹	۰،۱ تا ۰،۱۵	با دست	فلزات سک

مقدار پيشروي با دست معمولاً ۰،۲ تا ۰،۴ ميليمتر در هر دور انتخاب مى شود

نکاتی که در سوراخ کاري بايستى رعایت شود :

- براي سوراخ کاري روی قطعات با جنس هاي مختلف از مته مناسبی (از نظر جنس ، تipe و زاویه سرمته) استفاده کنيد .
- براي جلوگيري از کج شدن سوراخ انحراف و شکستن مته زير قطعه کار و گيره را تميز کنيد .
- قبل از شروع به کار مته را از نظر قطر و تيزی لبه هاي برنده آن کنترل کنيد .
- مته ها را قبل از بستان به ماشين (زنگلر لنجي) کنترل کرده و از زدن ضربه به منظور لیگ گيري پس از بستان خودداری کنيد .

- ۵- مته های دنباله مخروطی را هرگز به سه نظام و یاده نظام نبندید.
- ۶- دنباله مته ها کلاهک ها و سه نظام هارا قبل از سوار کردن تمیز کنید.
- ۷- عدم استفاده از زیرکاری مختلف مناسب (فلز یا چوب) باعث صدمه دیدن ماشین خواهد شد.
- ۸- قبل از سوراخ کاری محل را سنبه نشان بزنید.
- ۹- عمق سوراخ هرگز نباید از طول شیار مارپیچ مته عمیق نر باشد.
- ۱۰- در انتهای سوراخ کاری هنگام خروج نوک مته از کار مقدار پیشروی را کم کرده تا مته قلاب نکند.
- ۱۱- برای جلوگیری از شکستن مته در هنگام سوراخ کاری سطح شیب دار بایستی قسمتی از آن را که می خواهیم سوراخ کاری کنیم به کمک براده برداری مسطح نماییم و یا از راهنمای استفاده کنیم.
- ۱۲- در هنگام سوراخ کاری چدن های خاکستری می توان با پخت زدن قسمت های خارجی لبه های برنده اصلی دوام مته را افزایش داد.
- ۱۳- برای سوراخ کاری کم عمق بهتر است از مته های کوتاه استفاده شود. زیرا خطر شکستن مته های طویل بیشتر است.

**نکات ایمنی و پیشگیری از سوانح در سوراخ کاری:**

- ۱- هنگام کار با ماشین مته موی سرباید کوتاه باشد و یا از کلاه استفاده شود، موی بلند و لباس گشاد و سرآستین های باز باعث قاپیدن آنها بوسیله میل مته می شود.
- ۲- قبل از خاموش کردن ماشین و پیش از توقف کامل مته محورهای گردنه را با دست 'س' نکنید.
- ۳- هیچگاه آچار سه نظام مته و یا گوه بیرون انداز را روی ماشین جا نگذارید.
- ۴- براده ها را به موقع و با قلم مو و یا سیمی که یک سر آن به فرم قلاب خم شده از مجاہ کار دور کنید و برای این منظور از فوت کردن و یا دست استفاده نکنید.
- ۵- قبل از اطلاع کامل از طرز کار ماشین مته و اطمینان از سالم بود آنها را به کار

نیندازید.

۶- در هنگام سوراخ کاری فلزاتی که برآده آنها کوتاه و دارای جهش می باشد از عینک محافظ استفاده کنید.

۷- در هنگام سوراخ کاری حلقه و یا انگشت را از دست خارج کرده و هیچ گاه از دستکش استفاده نکنید.

۸- در ماشین های متنه برای استقال حرکت و تغییر عدنه دوران از چرخ تسممه استفاده شده است، هرگز قبل از توقف کامل اقدام به تغییر محل تسممه نکنید.

۹- در حال انجام کار (ماشین در حال گردش) دستگاه را رو غن کاری نکنید.




(شکل ۱-۷۹)

قطعه کار را با وسیله مطمئن محکم بیندید . . .  
هرگز از دستکش هنگام سوراخ کاری استفاده نکنید.



(شکل ۱-۸۰)

ماشین در حال حرکت را هرگز رو غنکاری و تمیز نکنید.

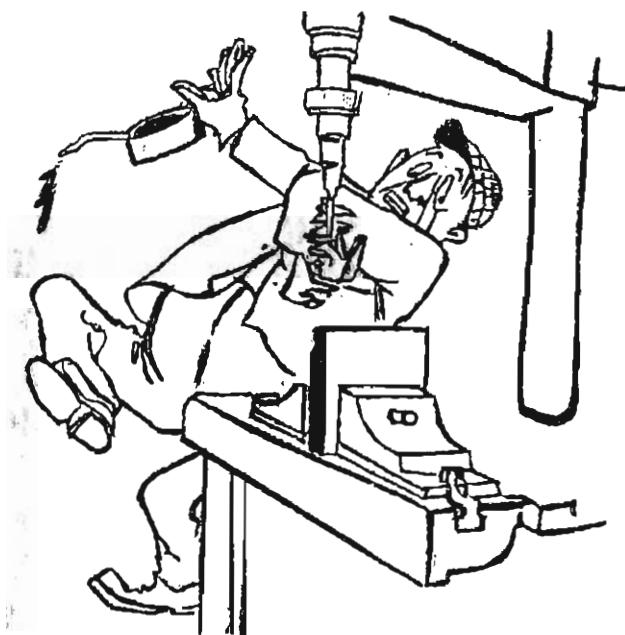

(شکل ۱-۸۱)

آچار سه نظام را پس از باز و بسته کردن بر روی سه نظام جانگذارید.



(شکل ۱-۸۲)

براده هارا بادست نگیرید. جهت  
جمع کردن براده ها از فرچه یا قلاب  
مخصوص استفاده نمایید.



(شکل ۱-۸۳)

مثال: عده دوران مناسب برای سوراخ کاری قطعه ای فولادی را به دست آورید، در صورتی که قطر مته  $12\text{ mm}$  و سرعت برش  $\frac{\text{m}}{\text{min}}$   $18$  درنظر گرفته شود.

### حدیده کاری:

عمل براده برداری از روی میله ها به منظور تهیه پیچ را حدیده کاری گویند. این عمل ممکن است به وسیله دست و یا ماشین انجام گیرد. ابزاری که به این منظور به کار می رود حدیده نام دارد. حدیده هارا می توان به مهره هایی تشییه کرد که در کنار دندانه های آنها شیارهایی جهت ایجاد لبه برنده تهیه کرده این شیارها برای خروج براده و روغن کاری مورد نیاز است.

عمل حدیده کاری نوعی براده برداری است، بنابراین این لبه های برنده حدیده نیز رایستی فرم گوه را داشته و زوایای براده ( $\gamma$ ) گوه ( $\beta$ ) و آزاد ( $\alpha$ ) بر حسب جنس کار و نوع حدیده باید رعایت شود.

حدیده ها عمل پیچ بری را در یک مرحله انجام می دهند.

قسمت ابتدایی حدیده را مخروطی درست می کنند، تا دندانه های ابتدایی وظیفه شروع براده برداری را به عهده داشته و دندانه های بعدی دندانه هارا کامل کرده و پرداخت می نمایند.

جنس حدیده را از فولاد ابزارسازی کریں دارو یا از فولاد آلیاژی انتخاب می کنند و آنها را در دو سیستم متریک و اینچی به فرمهای مختلف می سازند.

### حدیده یک پارچه:


برای پیچ بری قطرهای معینی به کار می رود و معمولاً برای تولید پیچ های فولادی تا قطر  $16$  میلیمتر یا پیچ هایی که از جنس فلزات سبک می باشند تا قطر  $20$  میلیمتر و پیچ های برنزی تا قطر  $33$  میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

حدیده یک پارچه به فرمهای گرد و شش گوش ساخته می شود. از حدیده های شش گوش فقط برای اصلاح و تمیز کردن پیچ های صدمه دیده استفاده می کنند و


برای گرداندن آن از آچار تخت و یا رینگی کمک می‌گیرند.  
حدیده‌های گردا در دونوع درزدار و بدون درز می‌سازند. قطر حدیده‌های  
درزدار را می‌توان تامقدار کمی (در حدود  $1/0$  تا  $1/3$  میلیمتر) تغییر داد. ولی  
قطر حدیده‌های بدون درز ثابت می‌باشد.



حدیده شش گوش

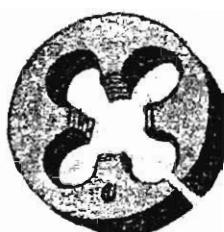


حدیده با درز

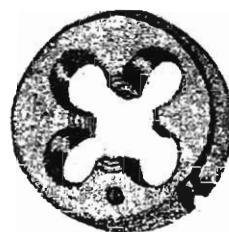

حدیده بدون درز

(شکل ۱-۸۴)

برای گرداندن حدیده‌های یک پارچه گرد از دسته حدیده استفاده می‌گردد. در روی دسته حدیده هایی که از آنها به منظور گرداندن حدیده‌های درزدار استفاده می‌شود علاوه بر دو پیچ نگهدارنده حدیده سه عدد پیچ سر مخروطی دیگر نیز وجود دارد که پیچ وسطی به منظور افزایش قطر حدیده و از دو پیچ دیگر به منظور کاهش قطر حدیده استفاده می‌شود.

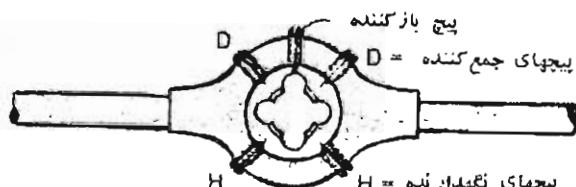

(شکل ۱-۸۵)


**حدیده های چند پارچه:**

چون حجم برآده در تولید پیچ های بزرگتر زیاد می باشد، لذا نمی توان آنها را در یک بار برآده برداری کامل کرد. در این حالت می توان از حدیده های چند پارچه استفاده کرد.

روش کار بدین ترتیب است که در مرحله اول با دور کردن پارچه ها از هم به وسیله پیچ تنظیم برش مقدماتی را نجات داده و در مراحل بعد به تدریج پارچه هارا به هم نزدیک کرده و این عمل را تا کامل شدن دندانه ها ادامه دهیم.

**حدیده لوله:**

برای حدیده کردن لوله ها معمولاً از حدیده های دو پارچه یا چهار پارچه استفاده می کنند. حدیده گردان این حدیده هایک دسته و یادو دسته ساخته می شوند. و معمولاً برای اینکه بتوانند در موقع ضروری دسته هارا در شعاع کمی حرکت دهند آنها را جفجغه ای نیز درست می کنند.

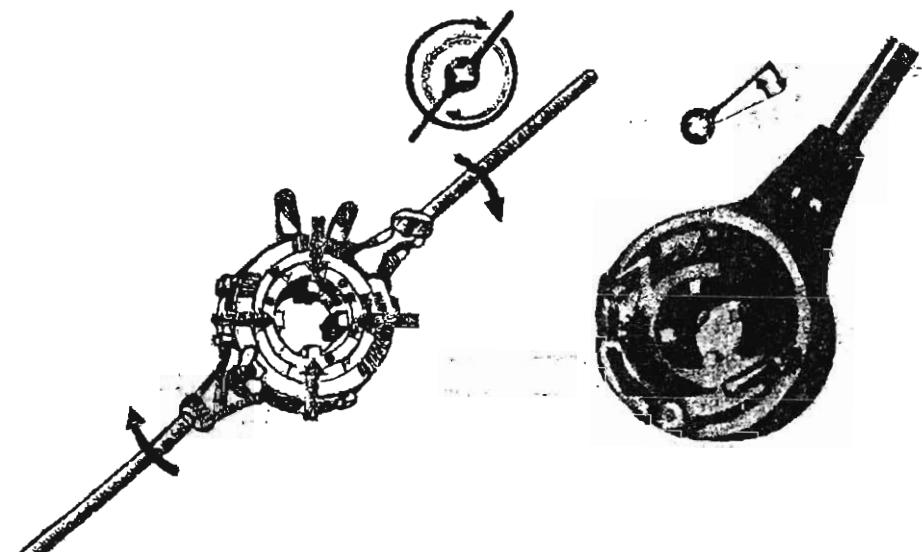

حدیده چهارپارچه دو دسته

حدیده چهارپارچه یک دسته جفجغه ای

(شکل ۱-۸۶)

### روش کار در حدیده کاری:


در حدیده کاری نیروی برش باعث می شود که اطراف دندانه ها کمی به خارج فشرده شده و به اصطلاح باد می کنند. لذا بایستی قطر قطعه کار را کمی کوچکتر از اندازه اسمی پیچ مورد نظر انتخاب کرد در غیراین صورت علاوه بر امکان شکستن حدیده سطح دندانه ها نیز ناصاف خواهد بود.

مقدار اختلاف اندازه قطر قطعه کار با قطر اسمی پیچ به جنس قطعه کار بستگی دارد و مقدار آن را تقریباً به اندازه  $1 / 0$  گام پیچ در نظر می گیرند.

$$d=d - (0.1 \times p)$$

$$\text{گام } 1 / 0 - \text{اندازه اسمی پیچ} = \text{قطر قطعه کار}$$

برای این که حدیده به راحتی با کار در گیر شده و امکان کنجک جا افتادن آن تقلیل یابد بایستی سر میله را حداقل به اندازه قطر داخلی پیچ تحت زاویه  $45$  درجه پخت زد.

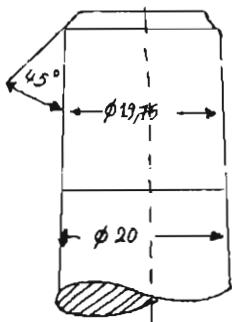


(شکل ۱-۸۷)

شکل مقابل مثالی برای تهیه یک پیچ  $M20$  را که گام آن برابر  $5 / 2$  سیلیمتر می باشد نشان می دهد. بعداز آن که حدیده جا افتاد می بوان با استفاده از یک گونیا  $90$  درجه عمود بودن امتداد حدیده نسبت به محور پیچ را کنترل کرده و در صورت صحیح بسودن، بدون اعمال نیروی پیش روی و فقط با حرکت دورانی

حدیده کاری را ادامه داد. برای جلوگیری از شکسته شدن حدیده بایستی حدیده را در هر نیم دوره حرکت دورانی کمی به عقب برگرداند. در حدیده کاری استفاده از مایع خنک کننده نقش مهمی داشته و انتخاب آن به جنس کار بستگی دارد.


## مایع خنک کننده مناسب در حدیده کاری

چدن و آلیاژهای متزیزم	آلومینیم	مس و آلیاژهای آن	فلادر ریخته - فولادهای آلیاژی	فلود	فلولاد	جنس قطعه کار
خشک	لخت	روغن برش	ترباتینی یا روغن برش	روغن برش	دوغون برش	مایع خنک کننده

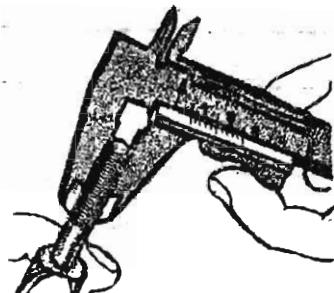

کترل با کلیس

پس از اتمام حدیده کاری جهت کنترل پیچ از کلیس (برای کنترل قطر خارجی) و از شابلون پیچ (برای کنترل زوایا و کامل بودن دندنه ها) و یا از فرمان مهره ها برای کنترل همه جانبه استفاده شود. در صورت عدم دسترسی به وسائل فوق از یک مهره سالم برای کنترل پیچ می توان استفاده کرد.

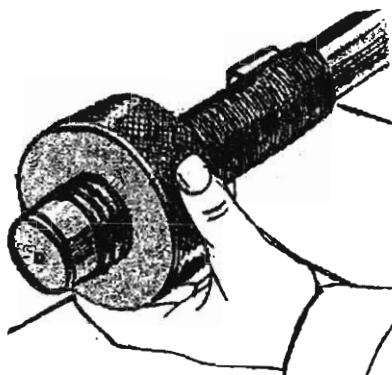


کترل با فرمان مهره



کترل با شابلون پیچ

نکاتی که در حديده کاری باید رعایت کرد:

- ۱- در انتخاب نوع حديده (یک پارچه بدون درز، یک پارچه درزدار، دو پارچه و یا چهار پارچه) بایستی به جنس و نوع و اندازه پیچ توجه کرد و از حديده مناسب استفاده کرد.
- ۲- قبل از بستن پارچه های حديده به حديده گردن، حليده و تسکیه گاه آن را کاملاً تمیز نموده و محل تماس آنها را کمی روغن بزنید...
- ۳- در موقع قرار ذادن خدیده در حديده گردن توجه کنید که لبه تکیه گاه آن حتیاً به سمت بالا باشد تا نیرو به طور یکنواخت به حديده اثر کرده و از خارج شدن دسته حديده جلوگیری شود.
- ۴- در صورتیکه حديده روی میله کج قرار گیرد به آن فشار یک طرفه وارد شده و دندانه های پیچ به صورت غیر یکنواخت و منحرف ایجاد خواهد شد.
- ۵- پارچه های حديده را پس از استفاده کاملاً تمیز و در جعبه مخصوص خود قرار دهید.

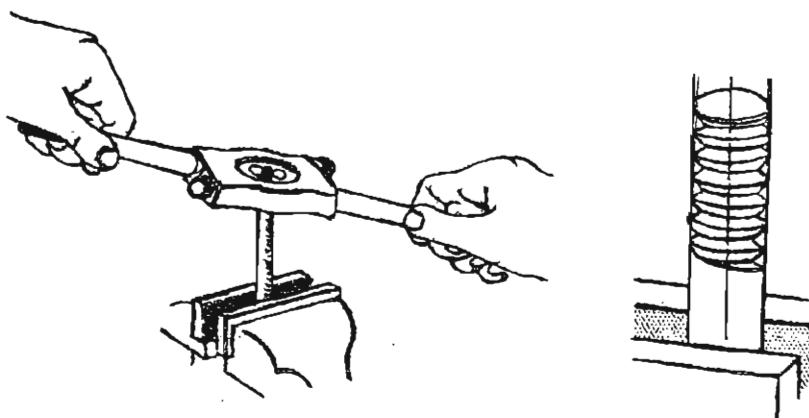


(شکل ۱-۸۹)

### قلاویزکاری:

برای دندن کردن مهره به کمک دست یا ماشین معمولاً از قلاویز استفاده کرده و این عمل را قلاویزکاری می نامند. قلاویز را می توان به پیچی تشبيه کرد که در روی

دانه آن به منظور تأمین زاویه براده و همچنین اریه گره، سه یا چهار شیار ایجاد شده است، از این شیارها برای خروج براده و روغن کاری نیز استفاده می‌گردد. انتهای دنباله قلاویزهای دستی رامعمولاً چهارگوش می‌سازند تا بتوان به وسیله قلاویز گردان حرکت دورانی آن را تأمین کرد.

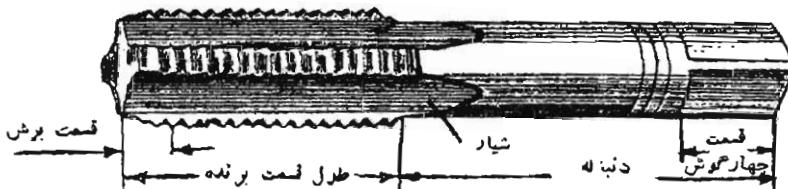

(شکل ۱-۹۰)

زاویه براده را در قلاویزهای معمولی، برای قلاویزکاری فولاد با استحکام متوسط در نظر گرفته اند، لذا بایستی توجه داشت که از آنها می‌توان برای قلاویزکاری تمام فلزات استفاده کرد مخصوصاً آنها لی که دارای جنس نرم و براده طویل می‌باشند (مس، آلومینیوم).

زاویه براده ای که معمولاً برای فلزات مختلف روی قلاویزها ایجاد می‌کنند در جدول زیر آمده است.

مقدار زاویه براده در قلاویزکاری	
زاویه براده	جنس کار
۰ تا $5^{\circ}$	برنج، برنز، چدن سخت، فولاد با استحکام زیاد
$5^{\circ}$ تا $10^{\circ}$	فولاد نااستحکام $\frac{N}{mm^2} 700$ ، چدن
$20^{\circ}$ تا $30^{\circ}$	فلزات سبک براده بلند

بدلیل وجود شیارهای براده جان قلامرپا ضعیف شده و معمر لافا: بر به تحمل

نیروی برش در یک مرحله برآده برداری نمی‌باشد لذا برای کم کردن نیروی برش،

قلاویزهای را در یک دست شامل قلاویز

پیشرو، میان رو، پس رو، می‌سازند.

برای شناخت این قلاویزهای معمولاً


روی دنباله قلاویز پیشرو یک خط و در

میان رو دو خط و برای قلاویز پس رو سه

خط ایجاد می‌کنند. جدیداً دنباله قلاویز


پس رو را بدون علامت مشخصه

می‌سازند.

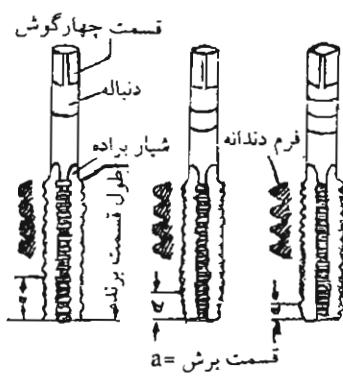

(شکل ۱-۹۱)

برای اینکه قلاویزها در شروع برآده برداری به راحتی با کار در گیر شوند، قسمت ابتدایی آنها را به صورت مخروطی ساخته و آن را قسمت برش نامند. زاویه شبیب قسمت برش در قلاویزهای پیشرو، میان رو و پس رو با هم مساوی نبوده متفاوت انتخاب می‌شوند.

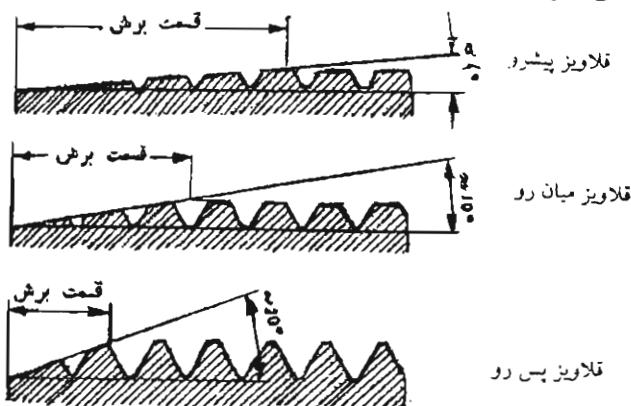

(شکل ۱-۹۲)

ترتیب استفاده از قلاویزها به این صورت است که ابتدا با قلاویز پیش رو برآده برداری را شروع می‌کنیم این قلاویز حدود ۵۵ درصد از حجم برآده برداری را انجام می‌دهد پس از آن از قلاویز میان رو استفاده می‌شود که این قلاویز فرم دنده را

تکمیل تر کرده و وظیفه براده برداری ۲۵ درصد دیگر را به عهده دارد. بالاخره با استفاده از قلاویز پس رو ۲۰ درصد بقیه براده برداری را انجام داده و دندانه هارا کامل و پرداخت می کنند.

برای قلاویز کاری مهره های دندنه ریز و مهره هایی که دندانه آنها از نوع پیچ لوله می باشند به دلیل کم بودن عمق دندانه، معمولاً از قلاویز هایی استفاده می کنند که یک دست آن شامل پیش رو و پس رو باشند. برای قلاویز کاری ورق ها و قطعات کم ضخامتی (تا ضخامت ۱/۵ برابر قطر اسمی قلاویز) که سوراخ راه بدر داشته باشد، از قلاویزی استفاده می گردد که دارای قسمت برش طول (نصف طول دندانه) بوده و تمام سه قسمت قلاویز معمولی روی یک قلاویز جمع شده اند و از مشخصات آنها طول بلند قسمت دندانه دار می باشد که به قلاویز های مهره معروفند قلاویز ها در دو نوع دستی و ماشینی ساخته می شوند، دنباله قلاویز های ماشینی نیز استوانه ای بوده و انتهای آنها را به صورت چهار گوش یا به فرم زبانه دار می سازند. قلاویز هارا از جنس فولاد کربن دار و فولاد ابزار سازی در دو سیستم متربک و یا اینچی به صورت چپ گرد و راست گرد می سازند.

### روش کار در قلاویز کاری:

ابتدا در قطعه کار سوراخی ایجاد می کنیم، قطر سوراخ را بایستی کمی بزرگتر از اندازه قطر داخلی مهره در نظر گرفت. زیرا در اثر فشار برش لبه های برنده باد کرده و به سمت خارج هدایت می شود، در غیر این صورت علاوه بر ناصافی سطح دندانه، قلاویز در کار گیر کرده و امکان شکستن آن نیز به وجود می آید. مقدار اختلاف اندازه قطر سوراخ (قطر مت)<sup>ه</sup> با قطر داخلی مهره بستگی به جنس قطعه کار دارد. در قطعاتی که جنس آنها نرم بوده و براده طویلی دارند، بایستی قطر سوراخ را زیادتر از قطعاتی در نظر گرفت که جنس آنها سخت و شکننده بوده و دارای براده های کوتاهی می باشد.

جدول صفحه بعد اندازه قطر سوراخ (قطر مت)<sup>ه</sup> را برای قلاویز کاری مواد مختلف نشان می دهد.

جدول اندازه قطر سوراخ برای قلاویز کاری


پیچ م			پیچ اینچی (ونبرث)		
اندازه اسمی پیچ	قطر مته بر حسب میلیمتر		اندازه اسمی پیچ	قطر مته بر حسب میلیمتر	
	فلزات شکننده چدن خاکستری، برنز، برنج	اجسام قابل انعطاف محکم فولاد، مس، آلیاژهای روی		فلزات شکننده چدن خاکستری، برنز، برنج	اجسام قابل انعطاف محکم فولاد، مس، آلیاژهای روی
M2	۲/۴	۲/۵	$\frac{1}{8}$	۲/۵	۲/۶
M2/5	۲/۸	۲/۹	$\frac{5}{32}$	۳/۱	۳/۲
M4	۳/۲	۳/۳	$\frac{3}{16}$	۳/۶	۳/۷
M5	۴/۱	۴/۲	$\frac{7}{32}$	۴/۴	۴/۵
M6	۴/۸	۵	$\frac{1}{4}$	۵	۵/۱
M8	۶/۵	۶/۷	$\frac{5}{16}$	۶/۴	۶/۵
M10	۸/۲	۸/۴	$\frac{3}{8}$	۷/۷	۷/۹
M12	۹/۹	۱۰	$\frac{1}{2}$	۱۰/۲۵	۱۰/۵
M14	۱۱/۵	۱۱/۷۵			
M16	۱۲/۵	۱۳/۷۵	$\frac{9}{16}$	۱۱/۷۵	۱۲
M18	۱۵	۱۵/۲۵	$\frac{5}{8}$	۱۳/۲۵	۱۳/۵
M20	۱۷	۱۷/۲۵	$\frac{11}{16}$	۱۴/۷۵	۱۵
			$\frac{3}{4}$	۱۶/۲۵	۱۶/۵

همچنین می توان از فرمول زیر جهت محاسبه قطر سوراخ جهت قلاویز کاری استفاده نمود.

$$D_1 = D \cdot P = \text{قطر مته جهت سوراخ کاری} \cdot \text{قطر اسمی پیچ}$$


ISO در سیستم

DIN: $D_1 = D - P$	DIN: $D_1 = D - 1.1P$
--------------------	-----------------------

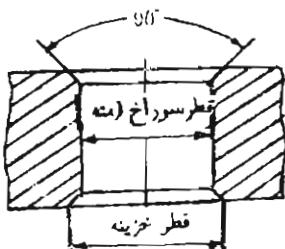

(شکل ۱-۹۳)

استفاده از یک گونیا  $90^\circ$  درجه قائم بودن امتداد قلاویز با سطح کار را کنترل می کنیم. حال بدون اعمال نیروی پیش روی قلاویز را به آرامی و به طور یکنواخت توسط دسته قلاویز می گردانیم تا مرحله اول قلاویز کاری کامل گردد. برای جلوگیری از ازدیاد طول برآده و افزایش نیروی مقاوم، بهتر است که قلاویز را هر چندیک بار در جهت عکس بگردانیم. پس از اتمام مرحله اول به ترتیب از قلاویزهای میان رو و پس رو

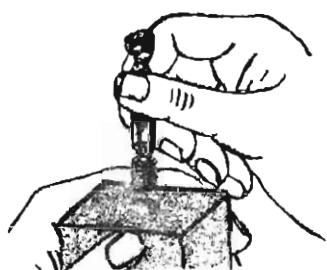

(شکل ۱-۹۴)

برای قلاویز کوچکتر از M6:

برای قلاویز بزرگتر از M6:

پس از آن کاری بایستی لبه سوراخ را با یک مته خزینه مخروطی  $90^\circ$  درجه به اندازه نیم میلیمتر بزرگتر از قطر خارجی مهره خزینه کاری کرد تا قلاویز به راحتی در سوراخ جایافتد.

پس از مطمئن شدن از جاافتادن قلاویز دسته قلاویز را باز کرده و با

مشابه مرحله اول استفاده می کنیم تا مهره کامل گردد. استفاده از مایع خنک کننده در اینجا نیز باعث تقلیل نیروی اصطکاک شده و برکیفیت دندانه ها می افزاید.

پس از اتمام قلاویز کاری می توان از یک فرمان پیچ و یاد ر صورت عدم دسترسی به آن بر یک پیچ سالم جهت کنترل استفاده نمود.

نکاتی که در قلاویز کاری باید رعایت نمود:

- ۱- در انتخاب قلاویز بایستی به جنس کار، نوع دندانه، نوع کار تر... داشت.
- ۲- برای گرداندن قلاویز ها از دسته قلاویز مناسبی استفاده کنید.


۳- قلاویز را به نحوی باید جا آنداخت که محور آن کاملاً منطبق بر محور سوراخ باشد. کج بودن و انحراف مرکز قلاویز از محور سوراخ باعث کج شدن دندانه ها شده و امکان شکستن قلاویز نیز وجود دارد.



(شکل ۱-۹۵)

۴- در سوراخ های ته بسته بایستی عمق سوراخ را بیشتر از عمق قلاویز کاری در نظر گرفت.

۵- برای خارج کردن قلاویز شکسته در صورت امکان از افزار مخصوص که به همین علت ساخته شده است استفاده کنید.

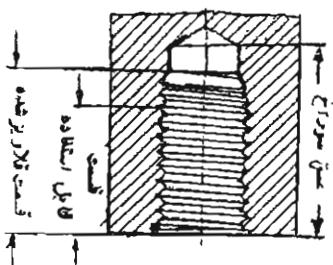


(شکل ۱-۹۶)

۶- در صورت عدم دسترسی به وسیله فوق، الذکر می توان ابتدا به کمک مشعل جوشکاری آب قلاویز شکسته را پس گرفته و سپس با سوراخ کردن آن و استفاده از قلاویز چپ گرد آن را خارج کرد.

### خزینه کاری:

منظور از خزینه کاری پلیسه گیری از ابه سوراخها، حفاف کردن و جاری ازی


تکیه گاه سرپیچ ها و میخ پرج ها، پخ زدن سر سوراخ های مهره ها برای تسهیل در جا اندختن قلاویزها و بزرگ کردن قطر سوراخ ها می باشد.

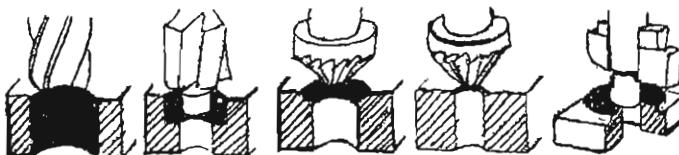

(شکل ۱ - ۹۷)

عمل براده برداری مشابه سوراخکاری به کمک دو نوع حرکت دورانی و حرکت پیش روی انجام می گیرد. عمل براده برداری در اینجا نیز توسط گوه هایی انجام می گیرد که پیرامون استوانه یا مخروطی قرار گرفته و بنام مته خزینه معروفند. متنه خزینه ها بر حسب نوع و کاربرد ممکن است دارای یک یا چند لبه برنده (گوه) باشند.

برای جلوگیری از برده بره شدن سطح خزینه کاری، زاویه براده متنه خزینه را صفر در نظر می گیرند. جنس متنه خزینه ها از فولاد ابزار کریں دار و یا فولاد تندبر بوده و آنها را بر حسب نوع و مورد استفاده شان به فرم های گوناگونی می سازند.

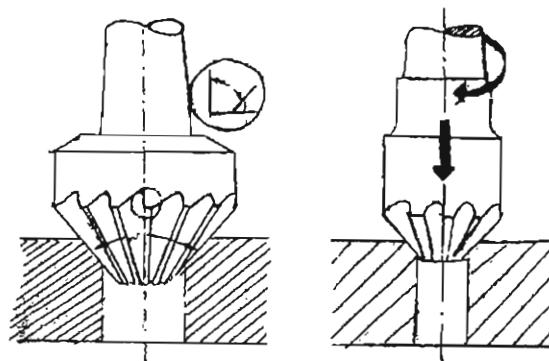

(شکل ۱ - ۹۸)

**مته خزینه مخروطی:**

از این نوع مته خزینه برای پلیسه گیری و پخ زدن و جاسازی سرپیچ ها و میخ پرج ها استفاده می شود.

زاویه رأس این نوع مته خزینه ها استاندارد شده آند و مقدار آن برای کارهای پلیسه گیری برابر  $60^{\circ}$  درجه سرمهیخ پرج های سرخزینه  $75^{\circ}$  و  $90^{\circ}$  درجه خزینه سرپیچ ها  $90^{\circ}$  درجه برای میخ پرج های سرخزینه ای مورد مصرف در ورق کاری  $120^{\circ}$  درجه می باشد.

برای جلو گیری از مضرس بودن محل خزینه ها فاصله لبه های برنده مته خزینه ها را نامساوی می گیرند. این مته خزینه ها را به قطرهای  $8$  تا  $80$  میلیمتر و دنباله آنها را مشابه به دوفرم استوانه ای و مخروطی می سازند.



مته خزینه با دنباله استوانه ای

مته خزینه با دنباله استوانه ای


مته خزینه پلیسه گیری

(شکل ۱۹۹)

**مته خزینه زبانه دار:**

این مته خزینه ها را در دو نوع سرتخت و سر مخروطی می سازند. برای هدایت بهتر و هم مرکز بودن خزینه با سوراخ، در قسمت سر آنها زبانه استوانه ای وجود دارد که این زبانه را در دو نوع ثابت (یک پارچه) و قابل تعویض می سازند.

حسن مته خزینه هایی که دارای زبانه قابل تعویض می باشند در این است که علاوه بر سهولت تیز کردن می توان با تعویض زبانه برای خزینه کاری سوراخهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد، و در صورت شکستن زبانه می توان آن را تعویض نمود.

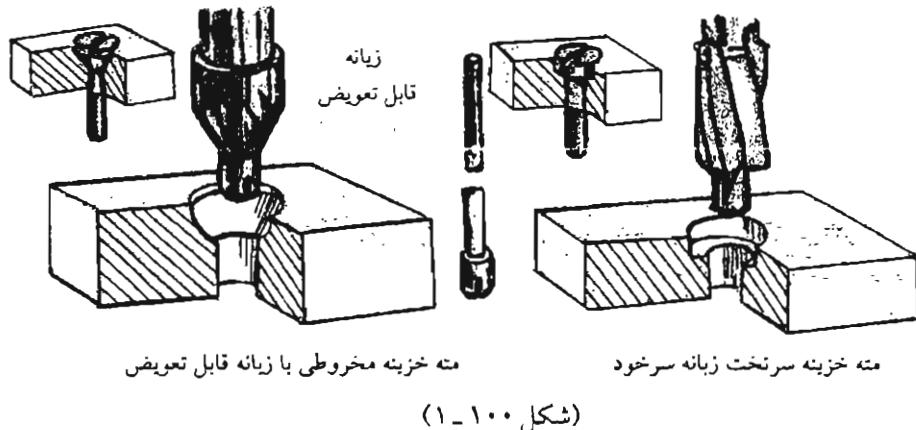**مته خزینه مارپیچ:**

این مته خزینه ها مشابه مته مارپیچ بوده با این تفاوت که قسمت سر آنها تخت و معمولاً بیشتر از دو لبه برنده (شیار مارپیچ) دارند.

از این مته ها برای تمیز و صاف کردن سوراخ هایی که قبل از وسیله سوراخ کاری با مته و یاری خته گری ایجاد شده است استفاده می شود. به دلیل تخت بودن قسمت سر آنها قطر سوراخ اولیه نباید از  $7/40$  قطر خارجی این نوع مته خزینه ها کوچکتر باشند.

قطر مته خزینه های مارپیچ را به نحوی انتخاب می کنند که بتوان از آنها علاوه بر خزینه کاری به منظور گشاد کردن و ایجاد سوراخ هایی تمیز که بعد از وسیله برقو کاری بایستی پرداخت شوند نیز استفاده کرد. (مته پیش برقو) سرعت برش و مقدار پیشروی را در این نوع مته خزینه ها کمتر از سوراخ کاری انتخاب می کنند. جدول صفحه بعد مقادیر سرعت برش و پیشروی را برای خزینه کاری فلزات مختلف با مته خزینه هایی از جنس فولاد و فولاد تدبیر نشان می دهد...

**مته خزینه تخت:**

برای مسطح کردن تکیه گاه پیچ ها، مهره ها، واشرها و قطعات دیگری که روی

سوراخ بایستی به طور کاملاً دقیق و صاف قرار گیرد از مته خزینه های تخت استفاده می شود. این نوع مته ها را در دو نوع یک پارچه و یا با تیغه های قابل تعویض می سازند.

#### مقادیر سرعت برش و پیشروی در خزینه کاری

جنس مته خزینه				جنس کار	
SS فولاد تندری		WS فولاد ابزار			
S mm/u	V m/min	S mm/u	V m/min		
۰،۷۵ تا ۱،۵	۳۰ تا ۲۰	۰،۱ تا ۰،۴	۸ تا ۲۲	چدن خاکستری تا استحکام $180 \frac{N}{mm^2}$	
۰،۱ تا ۰،۴	۲۰ تا ۱۵	۰،۱ تا ۰،۴	۳ تا ۶	چدن خاکبری تا استحکام $300 \frac{N}{mm^2}$	
۰،۱ تا ۰،۶۵	۳۵ تا ۲۰	۰،۱ تا ۰،۳	۱۲ تا ۱۴	فولاد تا استحکام $500 \frac{N}{mm^2}$	
۰،۱ تا ۰،۵۵	۳۰ تا ۲۰	۰،۱ تا ۰،۳	۸ تا ۱۰	فولاد تا استحکام $700 \frac{N}{mm^2}$	

نکاتی که در خزینه کاری باید رعایت شود:

- ۱- برای خزینه کاری از ماشین مته استفاده کرده و از مواد خنک کننده نیز مشابه سوراخ کاری استفاده می شود.
- ۲- نکاتی که در سوراخ کاری گفته شده باید در خزینه کاری رعایت شود.
- ۳- خزینه کاری را باید با عده دوران و مقدار پیشروی کم انجماد داد تا سطح کار صاف و برآرد بود و سرو صدا صورت گیرد.
- ۴- در هنگام خزینه کاری با مته خزینه هایی که دارای زبانه هستند بایستی توجه

داشت که اختلاف اندازه سوراخ و زبانه باید زیاد باشد، زیرا باعث انحراف مرکز خزینه ایجاد شده نسبت به سوراخ خواهد شد و اگر اختلاف اندازه کم باشد باعث گرم شدن بیش از حد و انبساط آن باعث گیر کردن زبانه در سوراخ، در نتیجه شکست آن شود. لقی بین زبانه و سوراخ را می توان  $2/0$  تا  $3/0$  میلیمتر در نظر گرفت.

۵- فقط در صورت عدم دسترسی به متنه خزینه از مته های بزرگتر برای خزینه کاری استفاده کنید.

۶- قبل از شروع به خزینه کاری از هم مرکز بودن سوراخ متنه اطمینان حاصل کنید.

نکات ایمنی و پیشگیری از سوانح در خزینه کاری:

۱- سوراخ هایی که دارای پلیسه می باشند باعث ایجاد بریدگی در دست می شوند. هنگام بستن این نوع قطعات جهت خزینه کاری بایستی احتیاط لازم را بعمل آورد.

۲- کلیه نکات ایمنی و جلوگیری از سوانح مربوط به سوراخ کاری در خزینه کاری نیز بایستی رعایت شود.


### برقوکاری:

سوراخ هایی که به وسیله متنه های مارپیچ ایجاد می شوند دارای سطوح داخلی ناصاف بوده و از اندازه دقیقی برخوردار نیستند. برای اینکه اندازه سوراخ ها کاملاً دقیق بوده و سطوح داخلی آنها صاف و پرداخت باشند آنها را ابتدا به وسیله متنه خزینه مارپیچ که دارای بیش از دو لبه برنده (معمولاً سه لبه) می باشند خزینه کاری و سپس آن را برقو می زندند.

وسیله ای که به این منظور به کار می رود برقو نام داشته و ممکن است به وسیله دست و یا ماشین انجام گیرد.

## برقو:

برقوهای از جنس فولاد ابزارسازی و یا فولاد تندری می‌سازند. برقوهای نیز یافت می‌شوند که لبه برنده آنها از فلزات سخت و (الماسه) تهیه می‌شوند. برقو نیز مانند مته دارای دو قسمت اصلی لبه‌های برنده و دنباله می‌باشد.

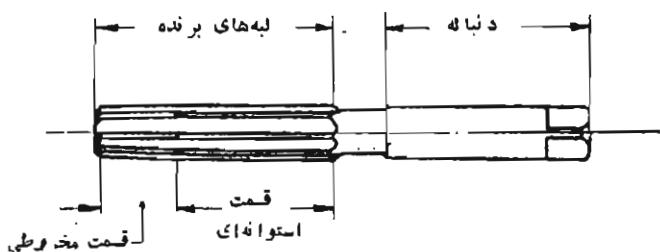

(شکل ۱-۱۰۱)



(شکل ۱-۱۰۲)

در برقوهای این که براده‌های ظرفی از سطح کار (سوراخ) جدا شوند زاویه براده (۷) را معمولاً کم و یا برابر صفر در نظر می‌گیرند. در بعضی موارد برای پرداخت تر شدن سطوح کار زاویه براده را منفی در نظر می‌گیرند.

قسمتی از روی لبه‌های برنده را که فاز هدایت برقو نامیده می‌شود به صورت استوانه‌ای باقی گذاشته و پشت آن را برای تأمین زاویه آزاد به اندازه ۳ تا ۵ درجه سنگ می‌زنند.


تعداد لبه‌های برنده را در برقوها زیاد انتخاب می‌کنندتا هر کدام براده‌های کوچکی از کار جدا کرده و باعث افزایش مرغوبیت سطح سوراخ شوند تعداد لبه‌های برنده برقوها را بر حسب قطر آنها از ۶ تا ۱۴ دندانه انتخاب می‌کنند.

تعداد لبه‌های را معمولاً ۲ زوج انتخاب کرده تا همیشه دو دندانه در مقابل یکدیگر باشند. فاصله تقسیمات (زاویه مرکزی) لبه‌های برنده برقوهای را یکنواخت و

مساوی نمی گیرند. عدم مساوی بودن فاصله لبه های برقو از یکدیگر باعث می شود که برقو آرامتر برداری کرده و سطح سوراخ نیز بره نشود. برقوهارا بر حسب مورد استفاده در انواع مختلفی می سازند که در زیر به شرح آنها می پردازیم.

#### برقوهای دستی :

دنباله آنها استوانه ای بوده و در انتهای آن صورت چهارگوش می باشد. برای هدایت و تأمین حرکت دورانی از دسته برقو (دسته قلاویز) استفاده می شود.

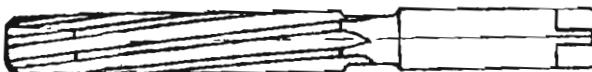

برقوی دستی شیار مارپیچ



برقوی دستی شیار مستقیم


(شکل ۱-۱۰۳)

امتداد لبه های برنده در این برقوها معمولاً مستقیم می باشد ولی برای برقوکاری سوراخ هایی که جای خار (شیار) داشته باشد و یا به نحوی دارای بریدگی باشد از برقوهای مارپیچ استفاده می شود. شیار این برقوها نسبت به محور دارای پیچش بوده و زاویه پیچش آنها در حدود ۲۵ درجه انتخاب می شود و حرکت دورانی در این برقوهارا بایستی خلاف جهت پیچش لبه های برنده آنها درنظر گرفت. چون گرداندن برقوبه سمت راست موافق جهت عقربه های ساعت راحت تر است و معمولاً جهت پیچش لبه ها برند برقوهارا چپ انتخاب می کنند. برقوهارا بر حسب کاربرد به شکل استوانه ای و یا مخروطی می سازند. از برقوهای مخروطی برای سوراخ های مخروطی استفاده می شود. برقوهای ثابت فقط برای قطرهای معینی ساخته شده و چنانچه آنها را مجدداً به

وسیله سنگ زدن تیز کنیم قطرشان کم شده و فقط برای برقوکاری مقدماتی (پیش برقو) استفاده می شود.

#### برقوهای متغیر:

قطر برقوهای متغیر را می توان تا حدودی که معمولاً روی آنها نوشته شده است تغییر داد. این برقوها را در دو نوع شکمی (با دامنه تغییرات کم) و چاقویی (با دامنه تغییرات زیاد) می سازند. قطر برقوهای شکمی را می توان تا مقدار کمی تغییر داد. از محسن دیگر آن این است که پس از کند شدن می توان آنها را مجددآسنگ زده و به کار برد. ولی اگر یکی از دندانه های آنها بشکند دیگر قابل استفاده نیستند. مقدار دامنه تغییرات در این برقوها معمولاً در حدود ۱ درصد قطر اسمی آنها می باشد. برقوهای چاقویی دارای دامنه تغییرات زیادتری بوده و بر حسب طول آنها این دامنه تغییرات فرق کرده و گاهی ممکن است به ۵ میلیمتر نیز برسد. این برقوها را معمولاً برای قطرهای نسبتاً بزرگ (از ۱۱ تا ۱۰۰ میلیمتر) می سازند. مهمترین حسن این برقو این است که اگر یکی از لبه های برنده بشکند می توان فقط همان تیغه را تعویض کرد.

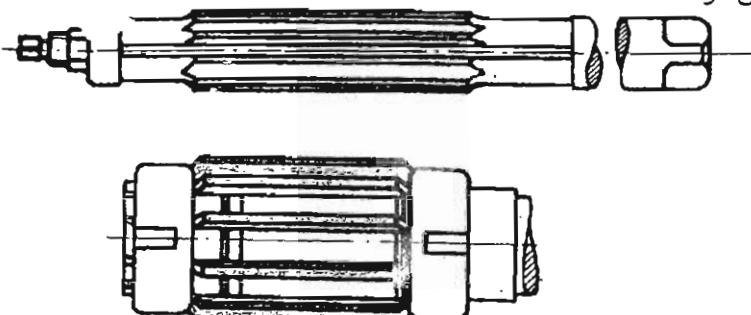


(شکل ۱۰۴ - ۱)

#### برقوهای ماشینی:

این برقوها از هر نظر شبیه برقوهای شستی بوده و تفاوت آنها را می توان در موارد

## زیر خلاصه نزد:

- ۱- دنباله این برقوها را به صورت استوانه ای (برای بستن در سه نظام) و یا مخروطی (به منظور جازدن در سوراخ مخروطی ماشین) می سازند.
- ۲- مخروط سر این برقوها که وظیفه راهنمایی برقو به داخل سوراخ و برآده برداری را به عهده دارد کوتاه تر از برقوهای دستی بوده و زاویه آنها نیز بیشتر است.

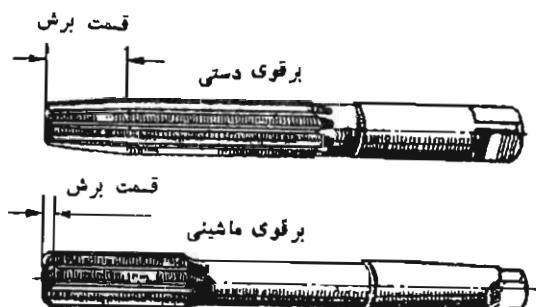

(شکل ۱-۱۰۵)

۳- قسمت استوانه ای لبه های برنده که وظیفه راهنمایی برقو را به عهده دارد به دلیل هدایت بهتر ماشین نسبت به دست دارای طول کمتری می باشد. سرعت برش را در برقوکاری حدود  $\frac{1}{4}$  سرعت برش در سوراخ کاری در نظر گرفته ولی مقدار پیشروی را می توان زیادتر انتخاب کرد. مقدار آنها به جنس کار، جنس ابزار و قطر برقو بستگی دارد.

استفاده از مایع خنک کننده علاوه بر جلوگیری از گرم شدن ابزار باعث کم شدن اصطکاک و صافی سطح سوراخ خواهد شد.

## روش برقوکاری:

برای برقوکاری ابتدا یک سوراخ با قطری کوچکتر از قطر برقو در قطعه کار ایجاد کرده و سپس به برقوکاری پرداخته مقدار اختلاف اندازه اسمی سوراخ را بر حسب قطر برقو انتخاب کرده که در جدول صفحه بعد مشاهده می کنید.

مقدار اختلاف اندازه سوراخ با قطر برقو بر حسب میلیمتر

قطر برقو	مقدار اختلاف	اندازه	۱۰ تا ۲۰ ر.	۲۰ تا ۳۰ ر.	۳۰ تا ۴۰ ر.	۴۰ تا ۵۰ ر.
در برقوکاری فلزات سبک اختلاف اندازه را تا ۱/۵ برابر مقادیر فوق منظور می کنند.						

توجه: در انتخاب اندازه ها، قطر سوراخ را با قطر مته اشتباہ نکنید، زیرا مته ها سوراخ را معمولاً کمی بزرگتر از اندازه اسمی شان در می آورند.



دسته برقوی قابل تنظیم




دسته برقوی کروی


(شکل ۱۰۶-۱)

در برقوکاری دستی ابتدا دسته برقوی مناسبی انتخاب کرده و آن را در سر برقو قرار می دهیم اندازه دسته برقو را بایستی متناسب با قطر برقو انتخاب کنید و بهتر است که از دسته برقویی که مرکز سوراخ آنها در وسط است استفاده کرد. حال باید برقو را با دقت کامل و عمود نسبت به سطح سوراخ جا انداخته و با نیروی کم و به آهستگی آن را به حرکت درآورد. نکاتی که در برقوکاری بایستی رعایت کرد:

- ۱- برای هر کار برقوی مناسبی انتخاب کنید.

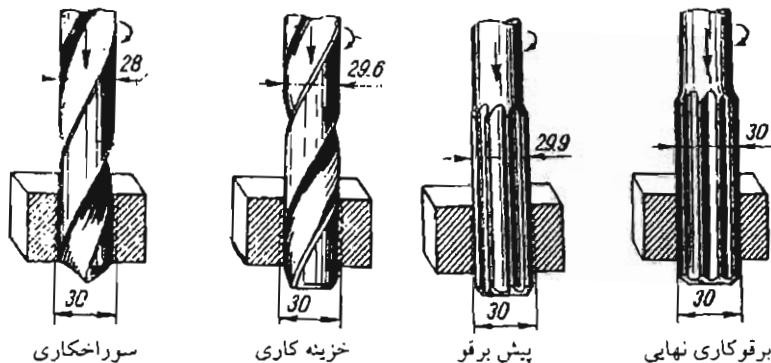

(شکل ۱-۱۰۷)

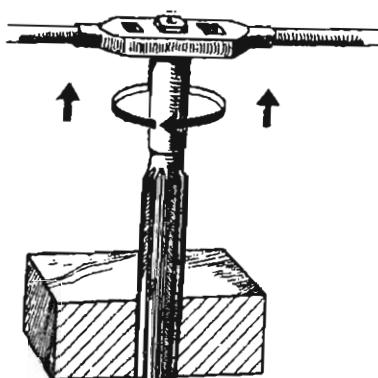


(شکل ۱-۱۰۸)

۲- داخل سوراخ های خشن و ریخته گری شده را هرگز برقو نزنید.

۳- متنه ای که از آن به عنوان سوراخ کاری قبل از برقو زدن استفاده می کنید بایستی کاملاً صاف و بدون لنگی باشد.

۴- قبل از برقوکاری بهتر است که پلیسه لبه های سوراخ را با یک مته خزینه مخروطی بر طرف نمود.

۵- برای برقوکاری سوراخ های ته بسته از برقوهای ماشینی که انتهای دنباله آنها چهار گوش است استفاده کنید.

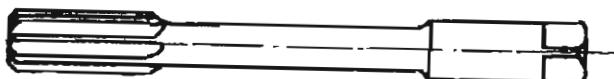


(شکل ۱-۱۰۹)

- ۶- جهت گردش برقو معمولاً موافق عقربه های ساعت بوده و هرگز نباید آنها را در جهت خلاف جهت برش گرداند.
- ۷- برقوهایی که در کار قلاب می کنند رانبایستی در خلاف جهت برش برگردانیم، زیرا به های برنده می شکنند.
- ۸- در سوراخ هایی که نیاز به برقو کاری زیادی دارند بایستی برای جلوگیری از جمع شدن براده ها برقو کاری در چند مرحله انجام گیرد.
- ۹- در برقو کاری از مایع خنک کننده مناسبی (مشابه سوراخ کاری) استفاده کنید.
- ۱۰- برقوها ابزارهای گران و حساس هستند، لذا از ضربه زدن آنها جلوگیری کنید.
- ۱۱- در برقو کاری ماشینی بایستی دقت شود که برقو کاملاً محکم بسته شود و در حال گردش لنگی نداشته باشد.

### شاپور زدن:


اگر سطوح قطعاتی که قبل از تراشی آنها عملیاتی مانند سوهان کاری، صفحه تراشی، فرزکاری و غیره انجام شده باشد زیر میکروسکوب نگاه کنیم در سطح آنها برجستگی هایی مشاهده می شود که این ناهمواری ها برای قطعاتی که بایستی روی هم بلغزند ایجاد مقاومت زیاد و فرسودگی سریع نمایند.

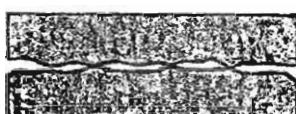

قبل از شابرکاری - سطح تماس کم



بعد از شابرکاری - سطح تماس زیاد

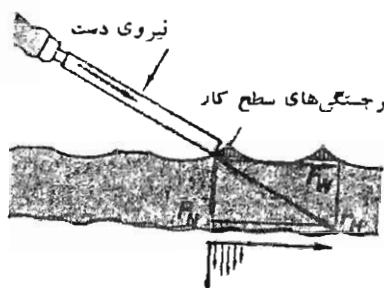

(شکل ۱۱۰ - ۱)

برای افزایش کیفیت سطوح و ازدیاد سطح تماس، آب بندی کردن و هدایت دقیق راهنمایها در ماشین های افزار سطح آنها را شابر می زند.


شابرها را از فولاد ابزارسازی پرکرین و یا فولاد ابزار آکیاژی (کرم دار) ساخته و



قسمت سر آنها را که لبه برنده شابر را تشکیل می دهد با روشن آب کاری سخت می کنند. قسمتهای مختلف یک شابر را می توان به لبه برنده، و دنباله تقسیم کرد.

(شکل ۱۱۱-۱)

برای اینکه بتوان به وسیله شابر برآده های ظرفی را از سطح کار جدا کرد، لازم است که زاویه گوشه در حدود  $90^{\circ}$  درجه بوده و حتماً دارای زاویه برآده منفی باشند. برای این منظور شابرها را به نحوی در دست گرفته و روی کار هدایت می کنند که زاویه آزادی در حدود  $30^{\circ}$  تا  $40^{\circ}$  درجه را تشکیل دهند.

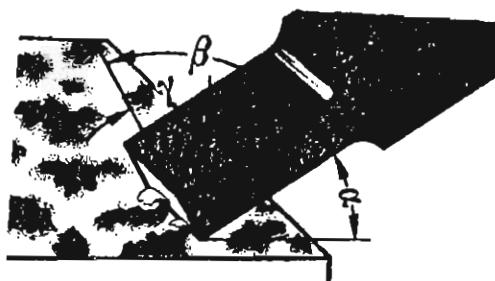


(شکل ۱۱۲-۱)

شابرها را از نظر فرم و نوع کاربردشان به فرم های مختلف می سازند.

#### شابر تخت:

از این شابر برای شابر کاری در روی سطوح مستوی استفاده می شود. برای کترول بهتر در روی سطح کار لبه برنده این شابرها را به فرم منحنی سنگ می زند.

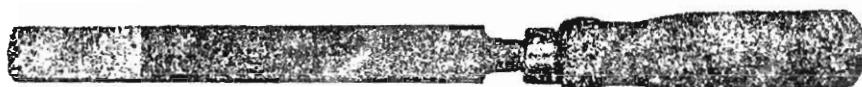

(شکل ۱۱۳)

### شابر سه گوش:


برای شابر زدن سطوح گرد متعر از شابر سه گوش استفاده می شود. زاویه گوشه در این شابرها در حدود  $60^{\circ}$  درجه بوده و بایستی آنها را به نحوی در روی کار هدایت کرد که زاویه برآده منفی ایجاد گردد.



(شکل ۱۱۴)

### شابر قاشقی:

برای شابر زدن سطوح منحنی و شیارهای روغن در پوسته یاتاقانها، از شابر قاشقی استفاده می شود. اگرچه زاویه گوشه را در این شابرها در حدود  $70^{\circ}$  درجه انتخاب می کنند ولی بایستی آنها را نیز به نحوی روی کار هدایت کرد که زاویه برآده منفی ایجاد گردد.

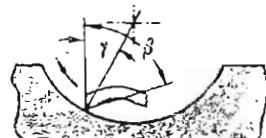

(شکل ۱۱۵)

باتوجه به تعاریف فوق به این نتیجه می رسیم که: راویه برش در تمام شابرها

بایستی بیشتر از  $90^{\circ}$  درجه باشد.

### روش شابر زدن:

بایستی ابتدا سطح کار را با روش های دیگر برآده برداری آماده کرد و پس از شابر مقدماتی روی آن را در دو امتداد شابر بزنیم و برای کنترل سطوح شابر خورده از صفحه صافی ثابت و متحرک استفاده می کنیم.

نکاتی که در شابر کاری باید رعایت کرد:

۱- برای از بین بردن ناهمواری ها پلیسه هایی که در هنگام سنگ زدن در لبه برنده شابر ایجاد می گردد از سنگ نفت استفاده می شود.

۲- فشار برش را فقط بایستی در جهت برش به شابر وارد کرد و عمل برگشت باید بدون فشار باشد.

۳- شابر کاری نقطه ای را وقتی شروع کنید که تمام سطح را قبل از شابر مقدماتی زده اید.

۴- برای اندوختن سطح صفحه صافی از رنگ های چرب مخصوص و یا مخلوط دوده نفت روغن استفاده کنید، ضخامت اندوختن رنگ بایستی حتی الامکان نازک باشد.

۵- هنگام تماش با صفحه صافی از ایجاد ضربه به قطعه کار جلوگیری نماید.

۶- پس از شابر کاری برای گرفتن پلیسه های کوچکی که در سطح کار باقی می مانند از سنگ نفت استفاده کنید.

### نکات ایمنی و پیشگیری از سوانح در شابر کاری:

۱- هیچ وقت شابرها مخصوصاً شابر قاشقی و سه گوش را در جیب لباس کار قرار ندهید.


۲- برای حمل و نقل صفحه صافی های سنگین به وسیله جرثقیل های کارگاهی مقرر ایمنی را رعایت نماید.

۳- قبل از به کار بردن شابرها از محکم بودن و سالم بودن دسته آنها اطمینان حاصل کنید.

۴- صفحه صافی را در محلی قرار دهید که لنگ نزند و باعث افتادن آن نگردد.

## قضیه فیثاغورث:

در هر مثلث قائم الزاویه مربع وتر برابر است با مجموع مربعات دو ضلع دیگر.

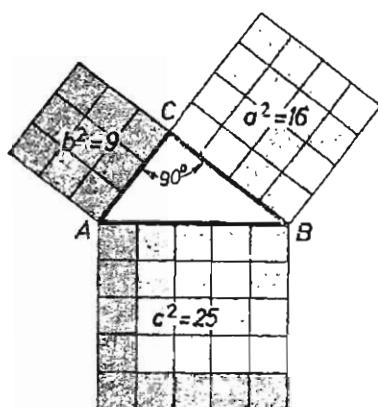

(شکل ۱-۱۱۶)

علایم اختصاری:

= ضلع مجاور به زاویه قائمه

= ضلع مجاور به زاویه قائمه

= وتر

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$


$$a = \sqrt{c^2 - b^2}$$

$$b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

مسئله نمونه: جهت ساخت گاراژی اندازه زیر مورد لزوم است با توجه به ابعاد داده شده اندازه آن را به دست آورید.


حل:

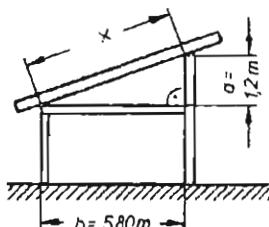

(شکل ۱-۱۱۷)

## روابط مئنهاتی:

قبل از پرداخت به روابط مثلثاتی، زوایا و اضلاع یک مثلث قائم الزاویه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

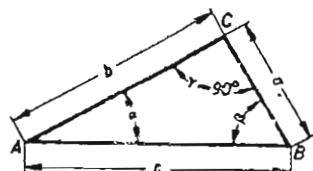


(شکل ۱-۱۱۸)


= ضلع مقابل به زاویه  $\alpha$  و مجاور به زاویه B

= ضلع مقابل به زاویه B و مجاور به زاویه  $\alpha$

= وتر یا ضلع مقابل به زاویه قائمه

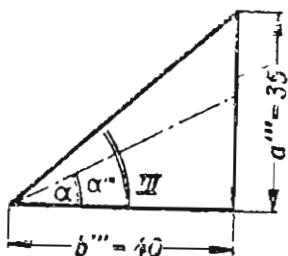

روابط بین زاویه زوایا و اضلاع در مثلث قائم الزاویه: با استایسه زاویه را اصلاح مثلثهای نشان داده شده در زیر می توان نتیجه گرفت:

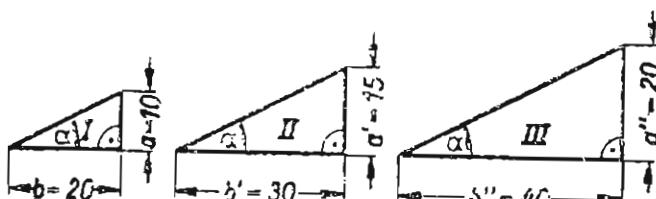

(شکل ۱-۱۹)

- چون زاویه  $\alpha$  در مثلث های قائم الزاویه I II III با هم برابرند نسبت اضلاع آنها نیز با هم برابر خواهد بود.

$$\frac{a}{b} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2} = 0,5 \quad \frac{b}{a} = \frac{20}{10} = \frac{2}{1} = 2$$

$$\frac{a'}{b'} = \frac{15}{30} = \frac{1}{2} = 0,5 \quad \frac{b'}{a'} = \frac{30}{15} = \frac{2}{1} = 2$$

$$\frac{a''}{b''} = \frac{20}{40} = \frac{1}{2} = 0,5 \quad \frac{b''}{a''} = \frac{40}{20} = \frac{2}{1} = 2$$


- بدیهی است در صورتی که مقدار زاویه  $\alpha$  در مثلث III تغییر کند نسبت اضلاع آن نیز تغییر خواهد کرد.

$$\frac{a'''}{b'''} = \frac{25}{40} = \frac{5}{8} = 0,875 \quad \frac{b'''}{a'''} = \frac{40}{25} = \frac{8}{5} = 1,142$$

- در هر مثلث قائم الزاویه برای هر زاویه (مثلث  $42^\circ$ ) نسبت اضلاع معینی وجود داشته و همچنین برای هر نسبت اضلاع معین (مانند  $9/10 = 9/10$ ) نیز زاویه مشخصی وجود دارد. بنابراین:

در مثلث قائم الزاویه مقدار زوایا  $\alpha$  و یا  $\beta$  به نسبت اضلاع بستگی داشته و همچنین نسبت اضلاع آن نیر به مقدار زوایه  $\alpha$  و یا  $\beta$  بستگی دارد.

۴- در هر مثلث قائم الزاویه با داشتن نسبت به اضلاع می‌توان مقدار زوایه و همچنین با در اختیار داشتن مقدار زوایه می‌توان نسبت اضلاع را به دست آورد. همچنین با اضلاع ووابستگی آنها با زوایا در مثلث قائم الزاویه را روابط مثلثاتی نسبت های اضلاع ووابستگی آنها با زوایا در مثلث قائم الزاویه را روابط مثلثاتی می نامند. در ذیل مهمترین روابط مثلثاتی نشان داده شده اند.

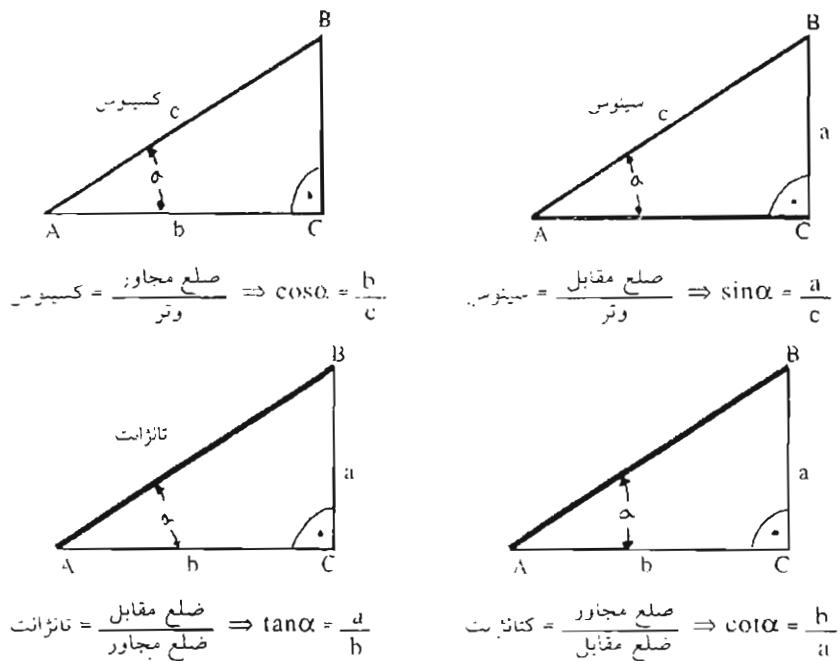

(شکل ۱۲۰)

توجه: در مواردی که ضلع مقابل و مجاور به زاویه قائمه مثلث قائم الزاویه ای در دست باشد از رابطه تائزانت و یا کتائزانت و جدول مربوطه کمک می گیریم استفاده از جدول تائزانت مشابه جدول سینوس و استفاده از جدول کتائزانت مشابه جدول کسینوس می باشد.

**محاسبه چهارضلعی منتظم:**

هدف از محاسبه چهارضلعی منتظم به دست آوردن رابطه ای است بین اندازه گوش تا گوش و آجرخور آن.

**علایم اختصاری:**

$D$  = قطر دایره محیطی

$e$  = اندازه گوش تا گوش  $D$


$L$  = طول ضلع

$sw$  =  $L$

در مثلث قائم الزاویه هاشور خورده،

با استفاده از قضیه فیثاغورث می توان

نوشت:

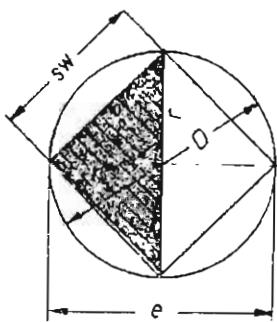

(شکل ۱-۱۲۱)

$$e^2 = (sw)^2 + (sw)^2 = 2(sw)^2$$

$$e = \sqrt{2(sw)^2} = \sqrt{2} \times sw \Rightarrow e = 1/\sqrt{2} \times sw$$


از رابطه فوق می توان رابطه آجرخور را بدست آورد:

$$e = 1/\sqrt{2} \times sw \quad sw = \frac{e}{1/\sqrt{2}} \Rightarrow sw = 0.707 \times e$$

**محاسبه شش ضلعی منتظم:**

در مثلث قائم الزاویه هاشور خورده با استفاده از قضیه فیثاغورث می توان

نوشت:

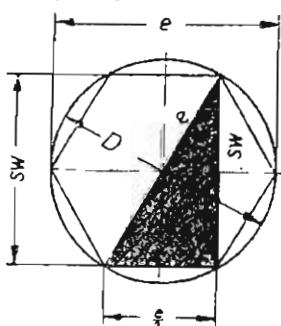

(شکل ۱-۱۲۲)

**علایم اختصاری:**

$D$  = قطر دایره محیطی

$e$  = اندازه گوش تا گوش

$sw$  = اندازه آجرخور

$$\begin{aligned} e^2 &= (sw)^2 + \left(\frac{e}{4}\right)^2 \\ (sw)^2 &= e^2 - \left(\frac{e}{4}\right)^2 = e^2 - \frac{e^2}{16} = \frac{15}{16} e^2 \\ sw &= \sqrt{\frac{15}{16}} \times e = \frac{\sqrt{15}}{4} \times e \rightarrow sw = 0.866 \times e \end{aligned}$$

از رابطه فوق می توان رابطه ای برای اندازه

گوش تا گوش شش ضلعی بدست آورد:


یادآور می شود که مقدار بار در هر چند ضلعی منتظم با توجه به قطر گرده از

فرمول مقابل بدست می آید:

$$e = \frac{sw}{0.866} = \frac{e - sw}{2}$$

نسبت اضلاع مثلث قائم الزاویه را برای زوایای از صفر تا  $90^\circ$  درجه محاسبه و در جدول های مثلثاتی نوشته اند. بنابراین می توان در هر مثلث قائم الزاویه با معلوم بودن نسبت اضلاع مقدار زاویه آن را با مراجعه به جدول مثلثاتی مربوطه بدست آورد. بدیهی است که با معلوم بودن مقدار زاویه و به کمک جدول مثلثاتی، بدست آوردن نسبت اضلاع نیز امکان پذیر است.

مسئله نمونه: در مثلث قائم الزاویه مطابق شکل اندازه  $\alpha$  را بدست آورید.

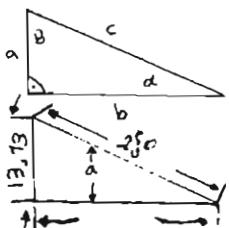

(شکل ۱۲۳-۱)

حل:

چون ضلع مقابل به زاویه  $\alpha$  ووتر مثلث قائم الزاویه معلوم است بنابراین رابطه نسبت ضلع مقابل به وتر و سینوس را می نویسیم.

$$\sin \alpha = \frac{a}{c} = \frac{13/13}{26} = 0.505$$

حال با مراجعه به جدول سینوس، محل قرار گرفتن نسبت  $0.505$  را پیدا کرده و از آنجا در امتداد افقی، سمت چپ عدد مربوطه به درجه ( $30^\circ$ ) و در امتداد قائم به سمت بالا عدد مربوط به دقیقه ( $20$ ) را می خوانیم:

$$\alpha = 30^\circ \text{ و } 20$$

مسئله نمونه: حساب کنید در شکل زیر اندازه زاویه  $\alpha$  را.


حل:

$$\cos \alpha = \frac{b}{c} = \frac{31,01}{50} = 0,6202$$

چون ضلع مجاور به زاویه  $\alpha$  ووتر مثلث قائم الزاویه در اختیار می باشد، بنابراین رابطه نسبت ضلع مجاور به وتر (کسینوس) را می نویسیم. حال با مراجعه به جدول کسینوس محل قرار گرفتن نسبت  $0,6202$  را پیدا کرده و از آنجا در امتداد افق به سمت راست عدد مربوط به درجه  $(51^{\circ})$  و آنجا در امتداد قایم به طرف پایین عدد مربوط به دقیقه  $(40)$  را می خوانیم:

$$\alpha = 51^{\circ} 40'$$

۰° ... ۴۵° سینوس				
درجه	۰'	۱۰'	۲۰'	۳۰'
28	0.4893	0.4720	0.4740	0.4774
29	0.4848	0.4874	0.4899	0.4924
30	0.5000	0.5025	0.5050	0.5075
31	0.5150	0.5175	0.5200	0.5225
32	0.5209	0.5324	0.5348	0.5373

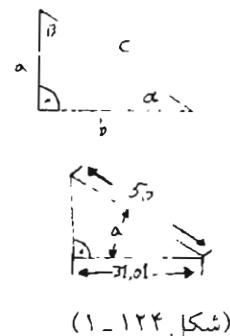

(شکل ۱-۱۲۴)

0.6065	0.6088	0.6111	0.6134	0.6157	52
0.6202	0.6225	0.6248	0.6271	0.6293	51
0.6338	0.6361	0.6383	0.6406	0.6428	50
0.6472	0.6494	0.6517	0.6539	0.6561	49
40'	30'	20'	10'	0'	درجہ
			دقیقه		
۴۵° ... ۹۰° کسیوس					

### آچارها:

آچارها و سایلی هستند که برای بستن و یا باز کردن پیچ و مهره ها مورد استفاده قرار می گیرند. در جدول زیر نمونه هایی از آچارها را مشاهده می کنید.

نام	شکل	مورد استفاده
آچار تخت یک سر		برای بستن و باز کردن پیچ و مهره های سرچهار گوش و یا سرشن گوش
آچار تخت دوسر		
آچار رینگی		در محلهای تنگ ربا حرکت شعاعی کوچک
آچار بوکس		سری کامل جعبه بکس ها، امکانات وسیعی را در مورد بستن و یا باز کردن پیچ و مهره ها در اختیار می گذارند. قسمت سرو دسته این آچارها قابل تعریض بوده و معمولاً دارای دسته های متتنوع جفجقه ای، هندلی، تاشو و ثابت می باشند.
آچار فرانسه		دهانه این آچار قابل تنظیم بوده و برای بستن و باز کردن پیچ و مهره های سرچهار گوش و یا سرشن گوش با اندازه های مختلف، بکار می روند.

نام	شکل	مورد استفاده
آچار چقی		بدلیل سطح تماس زیاد در موقعي که بستن و باز کردن مکرر مورد نظر باشد. بکار می رود. فرم سوراخ آنها ممکن است به صورت چهارگوش و یا شش گوش باشد.
آچار مغزی		برای بستن و یا باز کردن پیچهای آلن
آچار گلوبی		برای بستن و یا باز کردن مهره های چاکدار
پیچ گوشتی نخت		برای باز کردن و یا بستن پیچهای چاکدار
پیچ گوشتی چهارسو		برای بستن و یا باز کردن پیچهایی که دارای چاک صلیبی می باشند.
روی بدنه آچارهای ثابت عددی وجود دارد که معرف اندازه سرآچارگیر پیچ و یا مهره، بر حسب میلیمتر و یا اینچ می باشد.		

**اتصالات:**


در صنعت اغلب پیش می آید که باید قطعاتی از وسایل دستگاهها و ماشینهای را به یکدیگر متصل نمود. روش هایی که برای این منظور به کار می روند تعیین کننده نوع اتصال بوده و آنها را می توان به طور کلی به دو گروه تقسیم نمود: اتصالات موقت و اتصالات دائم.

**اتصالات موقت:**


اتصالات موقت (جداشدنی) به اتصالاتی گویند که در صورت لزوم بتوان قطعات متصل شده را به راحتی از هم جدا کرد. در این روش وسیله اتصال در هنگام جدا کردن قطعات از بین نرفته و مجدداً قابل استفاده می باشد.  
از وسایلی که برای اتصالات موقت به کار می روند می توان پیچ و مهره ها خارها، گوه ها، پین ها و غیره را نام برد.  
قسمت سرپیچ ها را بحسب مورد استفاده به فرم های گوناگون می سازند که در اشکال زیر نمونه هایی از آنها را مشاهده می کنید.



سرچکشی

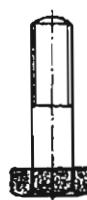


سرشش گوش

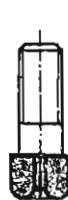



سرچهار گوش



سرشش گوش داخلی (آلن)

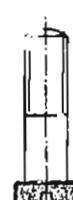

سراسترانه

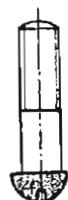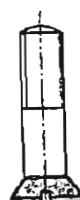سرنیمیکرد  
پیچهای سرچاکدار


سرخزینه

قسمت نوک پیچ ها ممکن است بر حسب این که عهده دار وظیفه ای بوده و یا نقشی نداشته باشد به فرم های گوناگونی ساخته شده و از آنها می توان به فرم های زیر اشاره کرد.




#### فرم مهره ها :

مهره ها را نیز بر حسب مورد استفاده به فرم های مختلفی تولید می کنند که در زیر به نمونه هایی از آنها اشاره شده است.

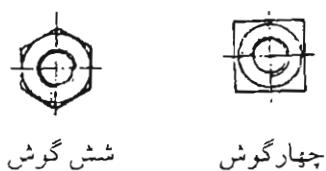

شش گوش      چهار گوش

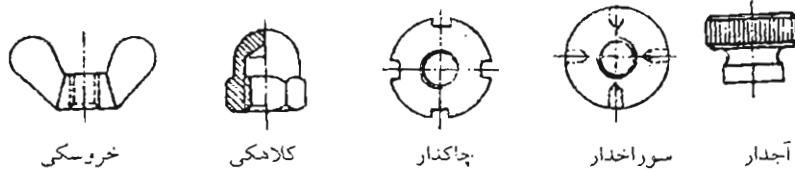


## اتصال دائم:

از اتصال دائم در مواردی استناده می شود که جدا کردن قطعات متصل شونده سوردن نظر نباشد. روش هایی که برای این منظور به کار می روند عبارتند از: پرچکاری، لحیم کاری، جوش کاری و غیر و چون جدا کردن قطعات متصل شونده (در صورت نیاز) بدون از بین بردن وسیله اتصال امکان پذیر نیست آنها اتصالات دائم یا جدانشدنی گویند.

## أنواع ميخ پرج ها:

مixin پرج هارا بر حسب نوع کار، نوع اتصالات و ضخامت قطعات اتصال به فرم ها و اندازه های گوناگون می سازند.

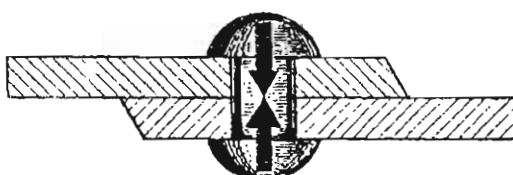

$$L = \text{طول مixin پرج}$$


$$S_1 = \text{ضخامت قطعه روی}$$

$$S_2 = \text{ضخامت قطعه زیری}$$

$$S = \text{مجموع ضخامت قطعات اتصال}$$

$$Z = \text{اضافه طول بدنه مixin پرج}$$

$$\boxed{L=S+Z}$$

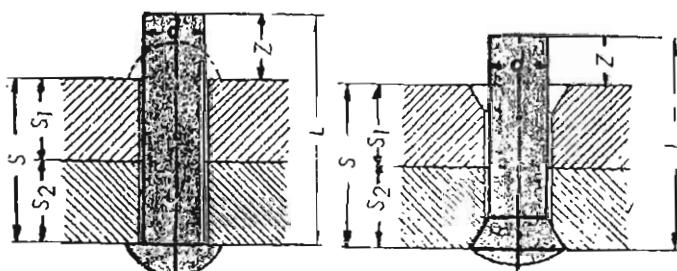

$$L=S+Z$$

(شکل ۱۲۸ - ۱)

میخ برج تسمه	میخ برج سر عدسی تحت	میخ برج سر عدسی خرزینه دار	میخ برج سر خرزینه	میخ برج سر نیمگرد	نام
					شکل
اتصالات مواد نرم مانند چرم، غمد، لاستیک	اتصالات ورقکاری، پروفیلهای آلuminیومی اتصالات ظرفی	در مواردی که لازم است سر میخ برج داخل قطعه اتصال قرار گیرد.	اتصالات محکم، اتصالات محکم و آب بندی	اتصالات موارد استفاده	

### لحیم کاری:

۱- اتصال دو قطعه فلز متجلانس به وسیله فلز یا آلیاژی به نام لحیم را لحیم کاری گویند. در این حال فقط لحیم ذوب شده و نیاز به ذوب شدن قطعات متصل شونده ندارد. لحیم کاری یکی از روش های اتصال دائم بوده و وظیفه دارد که :

۱- آب بندی ظروف (قوطی کنسرو)

۲- مقاومت در مقابل ضربه، فشار و کشش (اتصالات لوله ها، اتصال فلزات سخت به لبه برنده ابزارهای برش).

۳- مقاومت حرارتی (دیگ های آب گرم کن، اتصال فلزات سخت به لبه برنده ابزارهای براده برداری).

۴- مقاومت در مقابل رطوبت و عوامل شیمیایی با توجه به دوام آنها (ظرف

مخصوص نگهداری مایعات).

۵- قابلیت هدایت الکتریکی، در سیم‌ها و وسایل برقی

۶- رنگ لحیم، در کارهای تزیینی و هنری.

۷- سادگی و سرعت عمل، با توجه به هزینه انجام کار.

با درنظر گرفتن کلیه انتظارات فوق، انتخاب نوع لحیم دارای اهمیت ویژه‌ای بوده و بر حسب نقطه ذوب لحیم، می‌توان لحیم کاری را به دو گروه لحیم کاری نرم و سخت تقسیم نمود.

در لحیم کاری نرم از لحیمی استفاده می‌شود که جنس آن نرم بوده و نقطه ذوب آن کمتر از  $45^{\circ}$  درجه سانتیگراد باشد. متداولترین لحیمی که برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد آلیاژ قلع و سرب است.

اگر در لحیم کاری از فلز و یا آلیاژهای سخت تری (مس، نقره، برنج) که نقطه ذوب آنها بیشتر از  $45^{\circ}$  درجه سانتیگراد باشد استفاده گردد، آن را لحیم کاری سخت گویند.

### مکانیزم لحیم کاری:


علم اتصال در لحیم کاری توسط نفوذ سطحی لحیم مذاب در بین کریستال‌های دو قطعه و ایجاد لایه نازکی از آلیاژ لحیم و جنس کار، در فصل مشترک آنها، در سه مرحله انجام می‌گیرد.

### ۱- تماس سطحی:

پس از آن که درجه حرارت قطعه کار به حد معینی رسید و ماده کمکی تأثیر خود را به جای گذاشت، لحیم مذاب سعی می‌کند که با سطح کار تماس پیدا کرده و جای ماده کمکی را بگیرد.



(شکل ۱۲۹ - ۱)

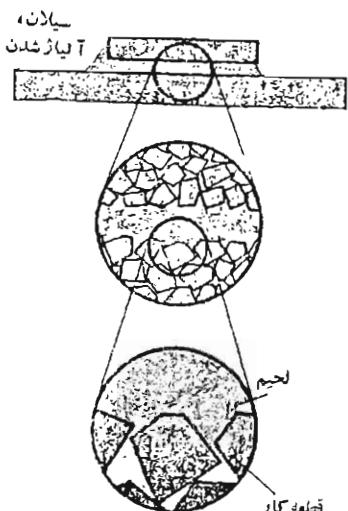

(شکل ۱۳۰ - ۱)

**۴- سیلان :**

در این مرحله خیم مذاب در محل خیم کاری سیلان یافته و سعی در پر نودن فضای خالی بین قطعات اتصال می نماید.


**۳- آبیارشدن :**

حال خیم مذاب در لایه نازکی از سطح قطعات متصل شونده نفوذ کرده و در فضای خالی بین کریستال های آنها قرار گرفته و تولید آبیار جدیدی را می نماید. اگرچه ضخامت قشر آبیار بسیار کم می باشد ولی این امکان را به وجود می آورد که استحکام محل خیم کاری شده از خود خیم بیشتر باشد.

نفوذ خیم به داخل درز محل اتصال به فاصله بین قطعات بستگی داشته و هرچه

این فاصله کمتر باشد خیم مذاب بهتر به داخل فضای خالی بین دو قطعه نفوذ کرده و اتصال بهتری را به وجود می آورد. انتخاب صحیح این فاصله باعث می شود که استحکام محل خیم شده بیشتر از خود خیم باشد. این فاصله به نوع خیم و جنس قطعات متصل شونده بستگی داشته و مقدار آن در خیم کاری نرم، برای فولاد از ۰/۰ تا ۱/۰ میلیمتر بوده و در فلزات غیرآهنی از ۱/۰ تا ۲/۰ میلیمتر در نظر گرفته می شود.

علاوه بر فاصله بین قطعات، انتخاب درجه حرارت مناسب برای محل اتصال نیز در استحکام موضع خیم کاری موثر می باشد. این درجه حرارت را اصطلاحاً «درجه حرارت کار» می نامند.

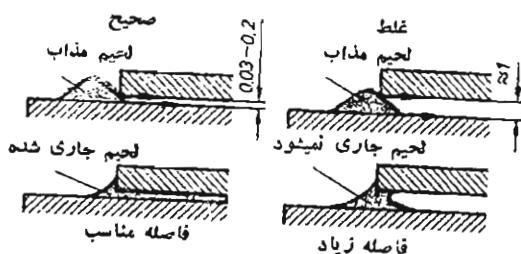

(شکل ۱-۱۳۱)

### درجه حرارت کار:


درجه حرارت کار به پایین ترین درجه حرارتی اطلاق می‌شود که بایستی سطوح قطعه کار در محل لحیم کاری داشته باشد، تا انجام سه مرحله لازم برای عمل لحیم کاری (تماس سطحی، سیلان، آلیاژ شدن) امکان پذیر باشد.

انتخاب درجه حرارت کار به نوع ترکیبات لحیم و جنس قطعات اتصال بستگی داشته و مقدار آن کمی بیشتر از نقطه ذوب لحیم در نظر گرفته می‌شود.

اگر درجه حرارت سطوح کار کمتر از «درجه حرارت کار» باشد عمل لحیم کاری انجام نمی‌گیرد، حتی اگر لحیم به صورت مذاب در بین دو قطعه فرار گرفته باشد. فقط ممکن است که در این حالت دو قطعه تحت تأثیر جاذبه مولکولی یک دیگر بچسبند. بدینهی است که در این حال استحکام محل اتصال کمتر از حالت لحیم کاری می‌باشد.

اگر درجه حرارت کار بیشتر از «درجه حرارت کار حداقل» باشد، لحیم سوخته و تغییر رنگ داده و ممکن است که به دلیل تبخیر، لحیم به اطراف پاشیده شده و استحکام محل اتصال نیز نقصان یابد.

دامنه‌ای که بین درجه حرارت کار حداقل و «درجه حرارت کار» قرار دارد، دامنه لحیم کاری نام داشته و بایستی عمل لحیم کاری را در آن محدوده حرارتی انجام داد.

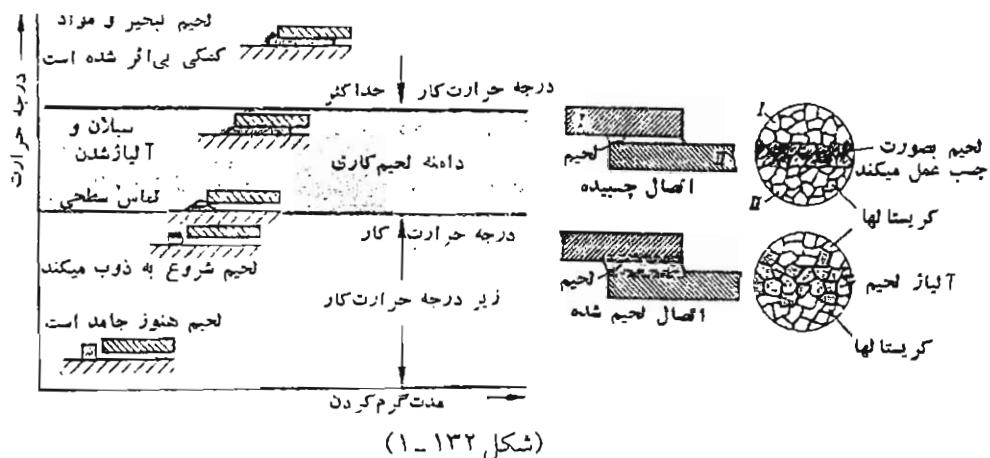

### لحیم کاری نرم :

در لحیم کاری نرم درجه حرارت کار کمتر از  $450^{\circ}\text{C}$  درجه سانتیگراد بوده و چون جنس لحیم از فلزات نرم مانند قلع و سرب تشکیل شده است، محل اتصال در مقابل حرارت، مقاومت زیادی نداشته و استحکام آن کم ( $\frac{N}{\text{mm}^2}$  تا  $80$  تا  $150$ ) بوده و قابل انعطاف می باشد. از لحیم کاری نرم در اتصال ورق ها و آب بندی ظروف و همچنین کارهای الکتریکی استفاده می کنند.

### لحیم نرم :


مهمنترین و بیشترین لحیمی که در لحیم کاری نرم مورد استفاده قرار می گیرد آلیاژ قلع و سرب می باشد.

در لحیم های نرم معمولاً علاوه بر قلع و سرب فلز دیگری نیز وجود دارد.

### مواد کمکی :

برای داشتن یک اتصال خوب در لحیم کاری بایستی ابتدا محل لحیم کاری را از آکوادگی وزنگ، کاملاً تمیز نموده و روی محل لحیم شدنی را با قشری از مواد کمکی پوشانیم. وظینه مواد کمکی این است که اکسیدهای فلزی که نقطه ذوبشان بیش از

نقشه ذوب خود فلزات بوده و به صورت قشرنازکی سطح فلز را پوشانده و مانع تماس مستقیم لحیم با سطح فلز است، در خود حل کرده و آن را از مقابل خیم مذاب کنار بزند تا مانع تماس لحیم و سطح کار نگردد.

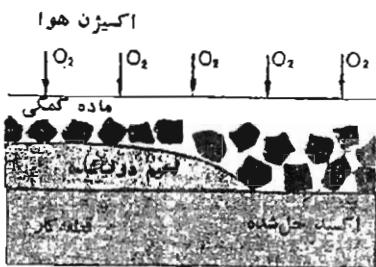

(شکل ۱۳۳ - ۱)

وظیفه دیگر مواد کمکی این است که لبه‌های درز دو قطعه را با قشرنازکی پوشانده و از اکسیله شدن مجلد آنها در هنگام لحیم کاری جلوگیری نماید. انتخاب مواد کمکی به جنس و نوع کار بستگی دارد.

### وسایل لحیم کاری: هویه:

در لحیم کاری نرم برای گرم کردن محل لحیم کاری تا درجه حرارت کاراژ و سیله‌ای به نام هویه استفاده می‌شود. این وسیله را به فرم چکشی و یانوک تیز، از مس خالص می‌سازند. انتخاب جنس مس به دلیل قابلیت انتقال حرارت خوب آن بوده و فلزی است که به وسیله لحیم مذاب، بدون آن که تحت تاثیر قرار گیرد، انود می‌شود. چون هویه معمولاً حرارت را از منبع حرارتی مناسبی گرفته و در خود ذخیره و سپس به محل لحیم منتقل می‌کند، لذا وزن هویه در لحیم کاری‌های مختلف حائز اهمیت بوده و انتخاب آن به مدت لحیم کاری و اندازه قطعه کار بستگی دارد. معمولاً وزن هویه‌هایی که در لحیم کاری نرم مورد استفاده قرار می‌گیرند، ۶۰ تا ۱۰۰۰ گرم می‌باشد.

هویه‌های دستی را بر حسب مورد استفاده در دو نوع می‌سازند.


**هویه چکشی:**  
از این هویه برای لحیم کاری درزهای کم در خارج قطعات قرار گرفته اند آنها نمایند.  
می‌گردد.

هویه نوک تیز:

مورد استفاده آنها در لحیم کاری محل هایی است که دسترسی به آن نقاط به وسیله هوید چکشی امکان پذیر نیست مانند: گوشه ها و داخل محفظه ها.




(شکل ۱۳۴ - ۱) - هویه چکشی

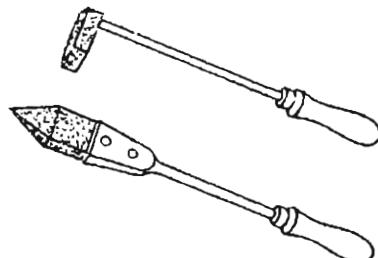

(شکل ۱۳۵ - ۱) - هویه نوک تیز

چراغ کوره ای:


برای گرم کردن هویه های فوق معمولاً از چراغ های لحیم کاری (چراغ کوره ای) بنزینی و یا نفتی که نمونه ای از آنها را در شکل مشاهده می کنید، استفاده می شود.

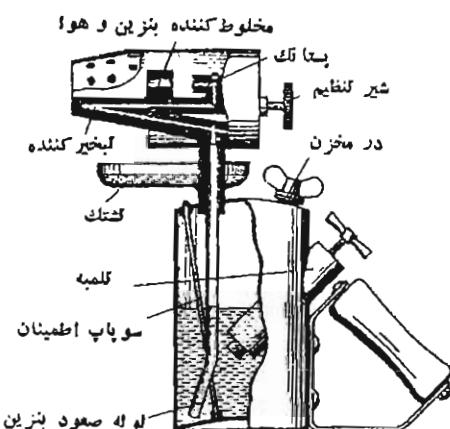

(شکل ۱۳۶ - ۱)

هویه های چراغ سرخود:

در لحیم کاری مداوم و درزهای طویل، از هویه های چراغ سرخود استفاده می کنند. چراغ این هویه ها را در انواع مختلفی ساخته و در آنها از طریق اشتعال نفت، بنزین و یا گاز، حرارت لازمه را تأمین می کنند.

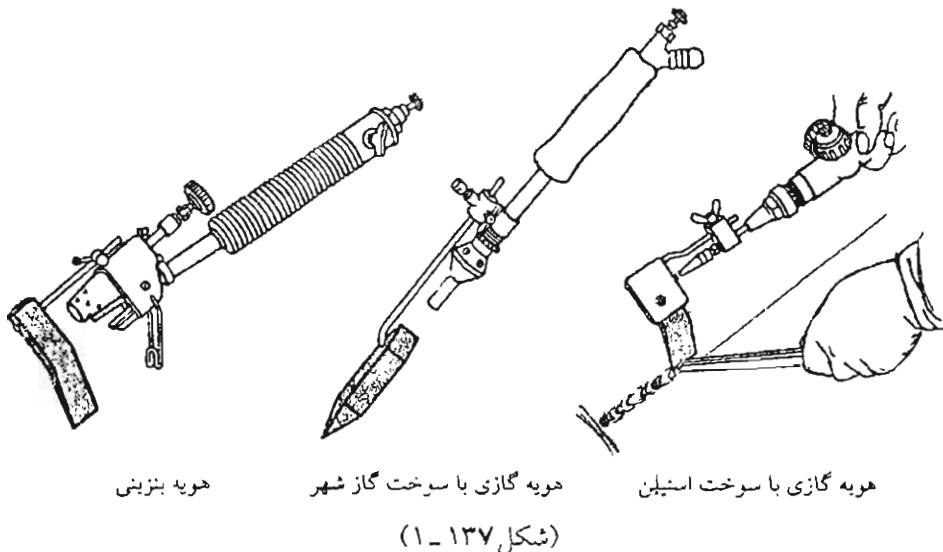


**هويه برقي :**

در اين هويه ها از اثر حرارتی جريان  
برق استفاده شده و آنها را به همراه کلید  
خودکاري مورد استفاده قرار می دهند که  
همشه درجه حرارت آنها را در حد معينی  
ثبت نگه می دارد. زمان لازم برای گرم  
شدن هويه هاي برقي به توان آنها بستگي  
داشته و عموماً آنها را به توان هاي مختلفی از ۴۰۰ تا ۵۰۰ وات می سازند.

**انبر لحيم کاري :**

به منظور ثابت نگه داشتن قطعات  
اتصال در هنگام لحيم کاري، از انبرهاي  
مختلفي که نمونه هايی از آنها را در شكل  
مشاهده می خوايد، استفاده می کنند.

انبر کمانی

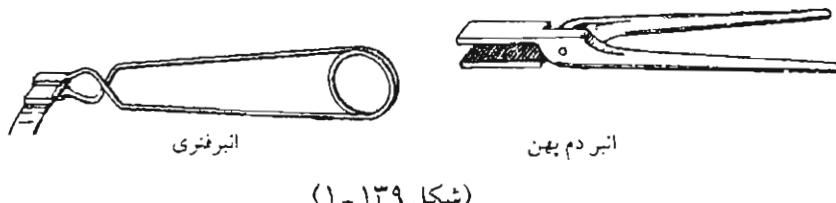

### تغییر کردن هویه و محل لحیم کاری:


صف نبودن و همچنین اکسیده بودن لبه هویه و سطوح قطعات کار، انتقال کامل حرارت را از هویه به محل اتصال و عمل انوددن هویه را مشکل می‌سازد. برای تغییر کردن هویه و قطعات کار، قبل و بعد از لحیم کاری، از وسائل زیر استفاده می‌شود:

### سوهان لحیم کاری:

به منظور صاف کردن لبه هویه و برطرف نمودن لحیم زاید از سطح آن، از سوهان یک آجه دندۀ درشت استفاده می‌گردد.


### شاپر:

برای برطرف کردن لحیم‌های زاید از سطح کار از شاپر، که به فرم‌های تخت، سه گوش، برگی و یا مثلثی ساخته می‌شوند استفاده می‌گردد.

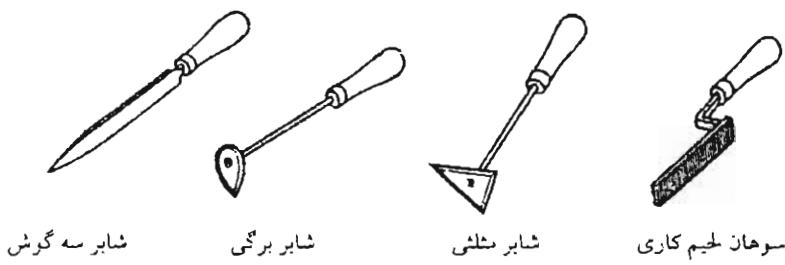


## برس سیمی :

برای برطرف کردن قشر اکسیدی و یقایای لحیم از هویه و همچنین تمیز کردن محل لحیم کاری از رزگ و کثافات، از برس های سیمی دستی و یا ماشینی کمک می گیرند. این وسایل برای تمیز کردن درز لحیم شده نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

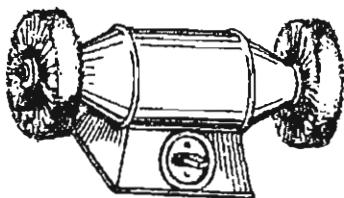

برس سیمی ماشینی

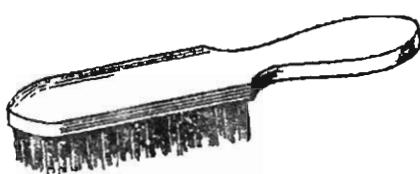

برس سیمی دستی

(شکل ۱۴۱ - ۱)

## محلول های شیمیایی :

برای تمیز کردن محل لحیم کاری می توان از مواد شیمیایی نیز کمک گرفت. در این روش قبل از لحیم کاری، سطح قطعه کار را به وسیله اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، اسید نیتریک و یا محلول های قلیایی مانند محلول سودا، تمیز می کنند.

## نشادر:



از نشادر برای برطرف کردن قشر اکسیدی سطح هویه استفاده می کنند. برای این منظور لب هویه گرم شده را روی نشادر می کشنند. در لحیم کاری از نشادر به صورت پودر و یا قالبی استفاده می شود.

## روش کار در لحیم کاری :

در لحیم کاری با هویه، ابتدا هویه، لحیم و ماده کمکی متناسب با جنس کار را انتخاب می کنیم. پس از آن با وسایلی مثل سوهان، شابر و یا مواد شیمیایی سطح تمام دو قطعه را تمیز کرده و پس از آغشته کردن محل اتصال به مواد کمکی، آنها را

روی هم می گذاریم. حال هویه گرم شده را از روی چراغ برداشته و اکسیدهای آن را بر طرف کرده و لبه آن را لحیم انود می کنیم. اکنون می توان با قرار دادن هویه در گنجار محل اتصال، درجه حرارت لازم را در قطعات ایجاد کرده و به محض رسیدن حرارت آنها به درجه حرارت کار، با انتقال لحیم از هویه به محل اتصال، عمل لحیم کاری انجام خواهد شد.

در حین عمل لحیم کاری و در تمام مدتی که لحیم به حالت انجام داده کامل در نیامده است، بایستی از حرکت و لرزش قطعات اتصال جلوگیری نمود. برای این منظور می‌توان از انبرهای لحیم کاری و یا یک قطعه اضافی بهره گرفت.

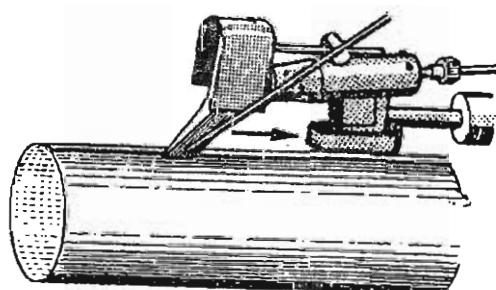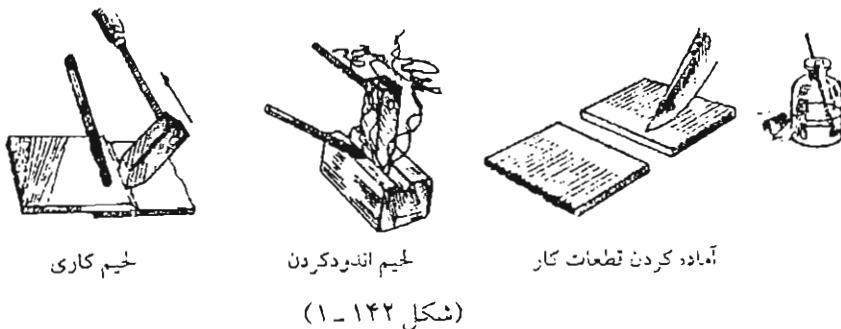


(شکار ۱۴۳-۱)

در لحیم کاری قطعات کوچک معمولاً مقدار لحیمی که به لبه هویه در هنگام لحیم انود کردن می‌چسبد کافی بوده ولی در لحیم کاری قطعات بزرگ لحیم را در ضمن


کار به هویه نزدیک می‌کنیم. در این حالت بهتر است که از لحیم‌های مفتولی ای که در داخل آنها مواد کمکی وجود دارد استفاده گردد. این نوع لحیم کاری را لحیم کاری رونده می‌نامند.

در مواردی که سطح اتصال دو قطعه بزرگ باشد، بهتر است که از روش لحیم سطحی استفاده گردد. در این روش ابتدا به وسیله هویه سطوح اتصال را لحیم انود کرده و روی آنها را با قشر نازکی از مواد کمکی می‌پوشانیم. حال قطعات را


روی هم قرار داده و ضمن فشردن آنها به یکدیگر، محل اتصال را به وسیله هویه گرم کرده و به درجه حرارت کاری می‌رسانیم تا عمل لحیم کاری در تمام سطح محل اتصال انجام شده و اتصال مطمئنی را به وجود آورد.

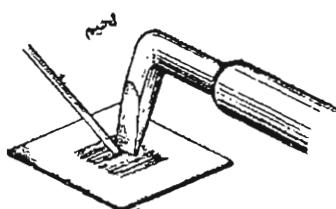

لحیم انود کردن

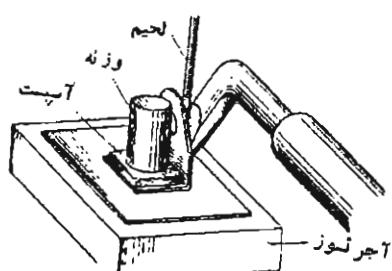

لحیم کاری سطحی

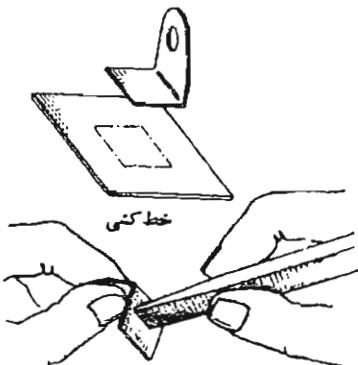


نمیز کردن


(شکل ۱۴۴ - ۱)

(در لحیم کاری سطحی قطعات بزرگتر، به دلیل نیاز به حرارت بیشتر، جهت

گرم کردن محل لحیم کاری، از شعله مشتعل های لحیم کاری استفاده می‌کنند)

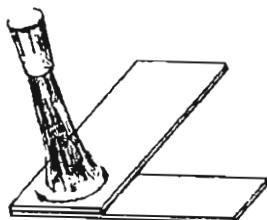

استفاده از شعله در لحیم کاری سطحی

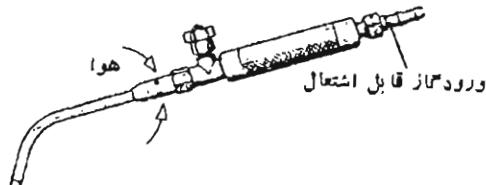


مشعل لحیم کاری

(شکل ۱-۱۴۵)


نکاتی که در لحیم کاری بایستی مورد توجه قرار گیرند:

- ۱- در لحیم کاری قطعات غیرمتجانس، مبنای انتخاب لحیم، قطعه ای است که دارای نقطه ذوب پایین تری می باشد.

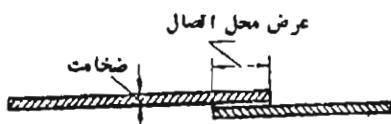

(شکل ۱-۱۴۶)

- ۲- لحیم کاری قطعاتی که لبه آنها روی هم قرار می گیرند، بایستی برای ایجاد استحکام کافی، عرض محل اتصال را باندازه ۳ تا ۶ برابر ضخامت آنها در نظر گرفت.

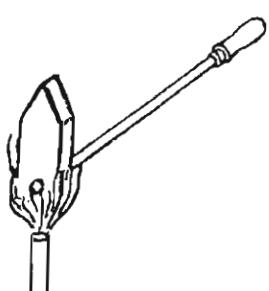

(شکل ۱-۱۴۷)


- ۳- برای جلوگیری از سوختن لبه هویه در هنگام گرم کردن، بهتر است که شعله را متوجه بدنه و یا انتهای آن نمود.

- ۴- مواد کمکی را بایستی در ظروفی که دارای در مناسبی می باشند ریخته و بلا فاصله پس از انجام کار در آن را محکم نمایید.


- ۵- مواد کمکی که دارای کلر می باشند، در هنگام کار تولید گاز کلر در فضای کارگاه کرده و در روی سطوح ماشین ها و ابزارها ایجاد خورندگی می کنند. بنابراین

از لحیم کاری در کارگاه هایی که ماشین آلات و ابزارهای دقیق در آنها وجود دارند خودداری نمایید.

۶- سطح تماس دو قطعه در لحیم کاری، بایستی به موازات یکدیگر بوده و از لحیم کاری قطعاتی که دارای درز جناغی می باشند خودداری نمایید.

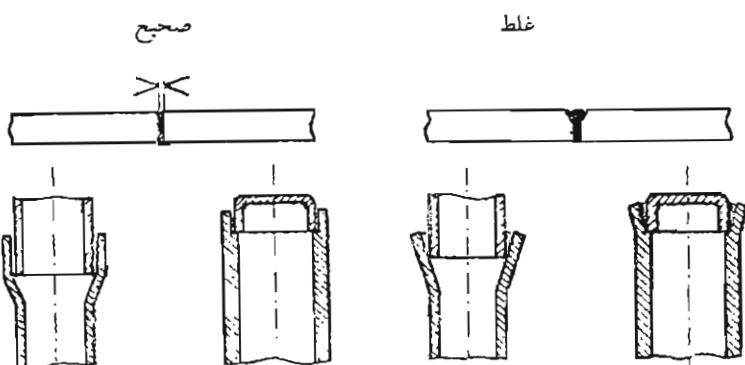

(شکل ۱۴۸ - ۱)

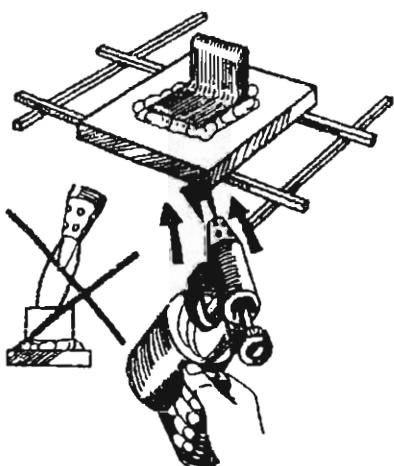

(شکل ۱۴۹ - ۱)

۷- در لحیم کاری قطعاتی که دارای ضخامت برابر نیستند، بایستی شعله را به طور غیرمستقیم متوجه قطعه بزرگتر نمود.

۸- پس از عمل لحیم کاری بقایای مواد کمکی را از محل اتصال باروش مناسبی دور نمایید.

نکات ایمنی و پیشگیری از سوانح در لحیم کاری :

۱- چراغ و هویه های بنزینی را پس از سرد کردن، در خارج از کارگاه به اندازه  $\frac{3}{4}$  طرفیت مخزن آن پر کرده و پس از بستن

صحیح در مخزن، بدن و اطراف آن را کاملاً تمیز نمایید. از پر کردن این گونه وسائل در نزدیکی قطعات گداخته و یا شعله رو باز، جدا خودداری نمایید.

۲- برای نگهداری مواد سوختنی (بتنین و یانفت) از مخازنی استفاده کنید که نشکن بوده و در آن کاملاً محکم باشد؛ تا از نشت گاز آنها در فضای کارگاه و ایجاد حریق جلوگیری گردد.

۳- در کارگاه لحیم کاری بایستی همیشه وسائل اطفاء حریق (کپسول های آتش نشانی، ماسه خشک، آب) در دسترس قرار داشته باشد.

۴- هویه های گرم را در جای مناسبی قرار دهید تا از ایجاد حریق و یا سوختگی جلوگیری گردد.

۵- در هنگام لحیم کاری با شعله بایستی به نحوه کار و مقررات ایمنی مربوط به گاز قابل احتراق مورد استفاده، آشنایی کامل داشت. در صورت عدم آگاهی به این گونه مقررات از آنها استفاده نکنید.

۶- کپسول های حاول گازهای قابل احتراق را بایستی همیشه به صورت ایستاده مورد استفاده قرار داد.

۷- در لحیم کاری با شعله و یا در هنگام استفاده از چراغ و هویه های شعله دار، دقت نمایید که موی سر و یالباس به آن نزدیک نشود. بهتر است در مقابل محل لحیم کاری از دیوار یا حفاظ نسوزی استفاده می گردد.

۸- عمل لحیم کاری را بهتر است در محلی انجام دهید که گاز و بخار حاصله از آن به سهولت به خارج کارگاه هدایت شود تا باعث آلودگی محیط کار نگردد.

۹- قبل از به کار بردن هویه های برقی از سالم بودن کابل و اتصالات آن اطمینان پیدا کرده و از نزدیک شدن قطعات گرم به کابل آنها، کاملاً جلوگیری نمایید.


۱۰- در استعمال مواد کمکی و همچنین مواد شیمیایی ای که برای پاک کردن بقایای مواد کمکی به کار می برد، نهایت دقت را به عمل آورید؛ زیرا این گونه مواد شیمیایی سمی می باشند.

۱۱- در موقع تهیه محلول جوهرنگک، برای جلوگیری از پاشیدن به اطراف،

بایستی همیشه جوهر نمک را در آب ریخت، در غیراین صورت محلول جوهر نمک به اطراف پاشیده و ایجاد سانحه می کند.

۱۲- در هنگام تهیه آب لحیم به نکات زیر توجه نمایید.

الف- برآده های روی رابه داخل ظروف محتوی جوهر نمک برویزید نه بر عکس.

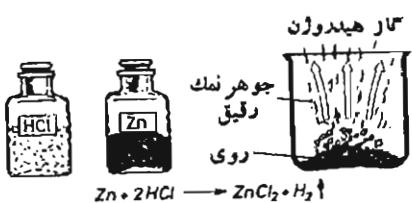

(شکل ۱۵۰-۱)

ب- چون در هنگام ترکیب روی با جوهر نمک، گاز هیدروژن متضاد می گردد، بایستی توجه داشت که این عمل در نزدیکی شعله و یا قطعات گداخته انجام نگیرد، زیرا خطر انفجار وجود دارد.

### جوشکاری:

جوشکاری یکی از روش های اتصال دائم قطعات به یکدیگر است که در مقایسه با پرچ کاری ارزان تر و سریع تر بوده و علاوه بر سبکی عدم تضعیف قطعات کار را نیز به همراه دارد.

جوشکاری عبارت است از یک پارچه کردن مواد فلزی یا مصنوعی که با به کار بردن حرارت تنها «جوش ذوبی» و یا حرارت و فشار (جوش پرسی) صورت می گیرد.

جوش ها دارای انواع بسیار متنوعی از قبیل جوش گاز، جوش قوس الکتریکی، جوش مقاومتی، جوش لیزری، جوش اصطکاکی و ... می باشند که هریک کاربرد ویژگی های عالی خود را دارا هستند که دو نوع جوش گاز و جوش قوس الکتریکی را به علت کاربرد بیشتر مورد بررسی قرار می دهیم.

### ۱- جوش با گاز:

در این روش از احتراق گازهایی مانند استیلن، پروپان و یا هیدروژن همراه با آکسیژن درجه حرارت های بالایی (در حدود ۳۳۰° درجه سانتیگراد) برای گاز


استیلن حاصل می‌شود. استیلن مورد نیاز جوش کاری را می‌توان با استفاده از مولدهای تهیه استیلن از تأثیر آب بر کاربید کلسیم به دست آورده آن را در کپسول های مخصوصی نگهداری کرد.

#### کپسول استیلن:

کپسول های استیلن از فولاد مرغوب بدون درز با ضخامت جداره ۴ تا ۵ میلیمتر می‌سازند. این کپسول ها دارای گنجایش معادل ۴۰ لیتر بوده که در آنها استیلن با فشار ۱۵ اتمسفر پر می‌شود. برای جلوگیری از انفجار کپسول استیلن فضای داخل کپسول از مواد متخلخلی مانند خاک اره پر کرده و علاوه بر آن استیلن را در مایعی مانند استن حل می‌کنند. برای جلوگیری از سرایت شعله به داخل کپسول استیلن (در صورت پس زدن شعله) بایستی حتماً در سر راه آن به مشعل از مخزن اطمینانی که داخل آن آب قرار دارد یا وسیله مشابه دیگری مانند شیرهای یک طرفه استفاده کرد. شیر کپسول استیلن چپ گرد است و شیلنگ آن معمولاً قرمزرنگ و خود کپسول زرد رنگ می‌باشد.

#### کپسول اکسیژن:


کپسول اکسیژن را نیز از فولاد مرغوب انتخاب کرده و آنها را بدون درز می‌سازند حجم آنها معمولاً ۴۰ لیتر می‌باشد و اکسیژن را با فشار ۱۵۰ بار در داخل آنها پر می‌کنند، بنابراین می‌توان ۶۰۰۰ لیتر (۴۰×۱۵۰) اکسیژن در آنها جای داد. کپسول های اکسیژن دارای پیچ راست گرد می‌باشند و شیلنگ آنها کم قطر تر و معمولاً به رنگ آبی می‌باشند.

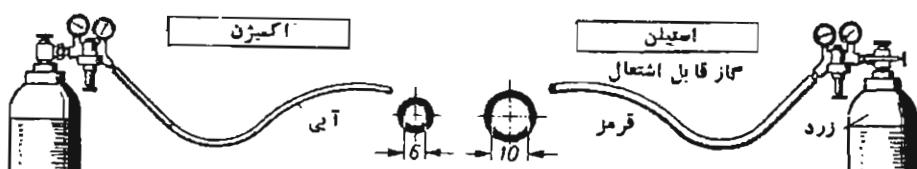

(شکل ۱۵۱ - ۱)


### مشعل های جوش کاری:

مشعل های جوش کاری و سایلی هستند که وظیفه تنظیم، اختلاط و هدایت گازها را به محل تشکیل مذاب به عهده دارند و از دو قسمت دسته و سرهای قابل تعویض تشکیل شده اند. در روی دسته دو عد دشیر برای تنظیم جریان گازهای (اکسیژن و استیلن) وجود داشته و پس از آن مهره اتصال بک (سرهای قابل تعویض) دسته قرار دارند. متداول ترین نوع مشعل های انژکتوری می باشد که فشار گاز قابل اشتعال در آنها کم و فشار اکسیژن از ۵/۰ تا ۳ بار قابل تنظیم می گردد. از این مشعل ها برای جوش کاری با گاز استیلن استفاده می شود.

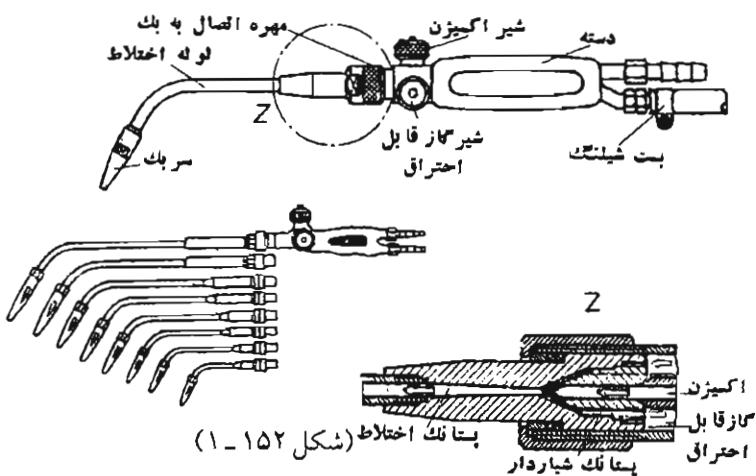

### دستگاه تقلیل فشار:

وظیفه این دستگاه کاهش فشار مخازن اکسیژن و استیلن و ایجاد فشار لازم برای جوش کاری می باشد. این فشار سنج ها دارای مکانیزم های مشابهی بوده و دارای دو عقریه می باشند که عقریه سمت چپ فشار داخل کپسول و عقریه سمت راست فشار جوش کاری را نشان می دهد. فشار سنج مربوط به کپسول اکسیژن در سمت چپ تا فشار ۳۰۰ بار و فشار سنج سمت راست تا ۱۵ بار مدرج شده است اما فشار سنج های مربوط به گاز استیلن در قسمت ورودی تا ۴۰ بار و در قسمت خروجی تا ۵/۲ بار مدرج شده است.

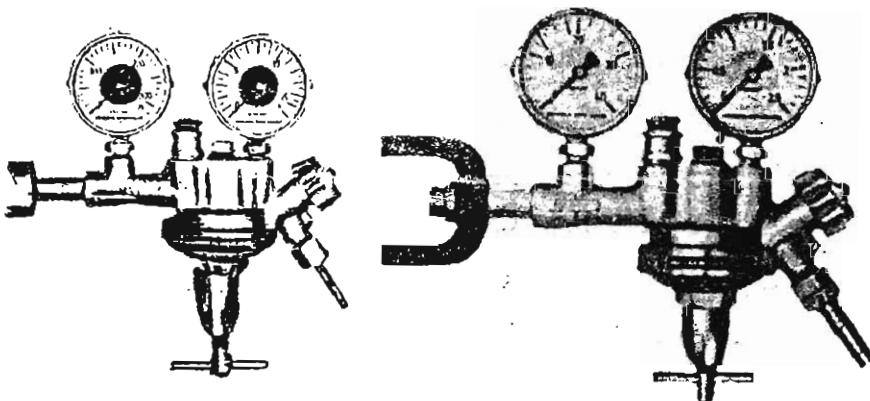

دستگاه تقلیل فشار کپسول استیلن

دستگاه تقلیل فشار کپسول استیلن

(شکل ۱۵۳)

**شعله استیلن و تنظیم آن :**

برای آن که بتوان به سهولت و سرعت عمل کافی محل جوش کاری را به درجه حرارت ذوب رساند و جوش کاری را به نحو صحیحی انجام داد لازم است گاز اکسیژن و استیلن را به نسبت معین ترکیب نمود. بر همین اساس شعله ها را به سه دسته: شعله خنثی، شعله اکسید کننده و شعله احیاء کننده طبقه بندی کرده اند.

**الف - شعله خنثی :**

در این شعله نسبت اکسیژن به استیلن ۱:۱ است. قسمت مخروطی شعله سفید درخشنان بوده و محدوده مشخصی دارد.



(شکل ۱۵۴) - شعله خنثی

در اغلب جوش کاری فولادها از این نوع شعله استفاده می شود.

**ب - شعله اکسید کننده :**

در این شعله نسبت اکسیژن بیشتر از استیلن انتخاب می شود. مخروط

سرمشعل کوتاه تر شده و رنگ آن متمایل به آبی می‌گردد. اکسیژن اضافی با مواد مذاب ترکیب شده و آن را شکننده می‌کند و باعث پاشیدن جرقه به اطراف می‌شود.

از این نوع جوش کاری برای جوش کاری قطعات برنجی و برنزی، آب کاری و صاف کاری و غیره استفاده می‌شود.



(شکل ۱۵۵ - ۱) - شعله اکسیدکننده

#### پ - شعله احیاء کننده:

چنانچه مقدار استیلن بیشتر از اکسیژن تنظیم شود مخروط سرمشعل محدوده مشخصی نداشته مضرس بوده و رنگ آن بیشتر متعایل به زرد می‌گردد. این شعله باعث افزایش کربن در مذاب می‌شود که باعث افزایش سختی آن می‌گردد و از آن برای جوش کاری فولادهای آلیاژی،



(شکل ۱۵۶ - ۱) - شعله احیاء کننده

چدن و آلمینیوم استفاده می‌شود.

#### ترتیب روشن کردن مشعل :

برای روشن کردن مشعل باید مراحل زیر را به ترتیب انجام داد.

۱- شیر کپسول هارابه آرامی باز کنید تا از ایجاد صدمه به دستگاه های تنظیم فشار جلوگیری گردد.

۲- شیرهای روی دسته مشعل را به نوبت و به مقدار کمی باز کرده و در همان حال به سرعت دستگاه تنظیم فشار مربوطه را با توجه به فشار کاری مورد لزوم که قبلًا تعیین کرده اید تنظیم نمایید.

۳- ابتدا شیر اکسیژن مشعل را  $\frac{1}{4}$  تا  $\frac{1}{2}$  دور باز کرده و در همان حال به سرعت دستگاه تنظیم فشار مربوطه را با توجه به فشار کاری مورد لزوم که قبلًا تعیین کرده اید تنظیم نمایید.

### ترتیب خاموش کردن مشعل:

برای خاموش کردن مشعل مراحل زیر را به ترتیب انجام می دهیم.

۱- ابتدا شیر استیلن مشعل و پس از خاموش شدن شعله شیر اکسیژن آن را می بندیم.

۲- شیرهای کپسول ها را بسته و سپس برای خروج گازها از دستگاههای تنظیم و شیلنگ های جوش کاری، شیرهای روی دسته مشعل را باز نمایید تا گازها خارج شوند.


۳- پس از خروج گازها شیرهای روی دسته را بسته و پیچ تنظیم فشار دستگاههای تنظیم کننده را کاملاً باز نمایید تا فشار از روی ممبران برداشته شود.

### روش هدایت مشعل و سیم جوش:

برای هدایت مشعل و سیم جوش نمی توان روش قاطعی ارایه کرد البته قبل از این کار سطح قطعه باید کاملاً تمیز و آماده باشد به طور کلی می توان دوروش هدایت مشعل به سمت راست و چپ را توصیه کرد.

### الف- روش جوشکاری به سمت چپ:

در این روش عمل جوشکاری از سمت راست به سمت چپ و در جهت جریان شعله ادامه می یابد. قطعات فولادی تا ضخامت ۳ میلیمتر را با این روش جوشکاری کرده و هدایت مشعل تا ضخامت ۱/۵ میلیمتر آرام و به طور مستقیم در امتداد درز جوش بوده و در ضخامت های ۱/۵ تا ۳ میلیمتر علاوه بر حرکت مستقیم به مشعل حرکت نوسانی نیز داده می شود در هر دو حالت سیم جوش را با فواصل زمانی کوتاه به حوضچه مذاب نزدیک کرده و از آن دور می کنند قطعات چدنی و غیرآهنی را با این روش جوش می دهند.

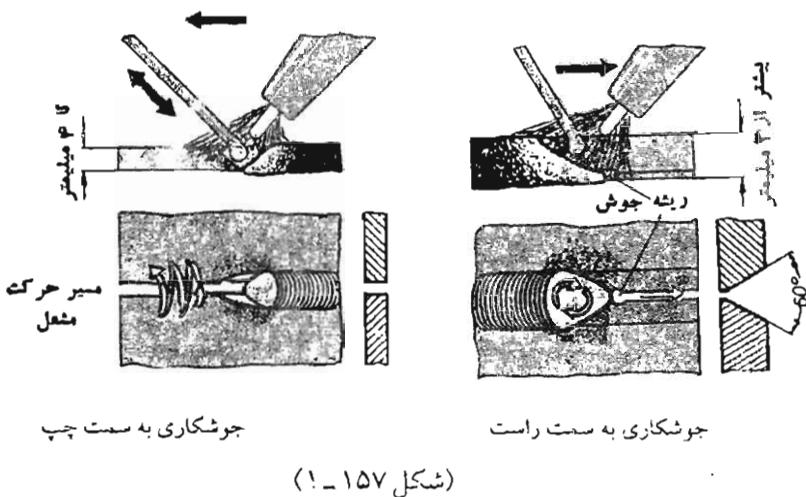

(شکل ۱۵۷ - ۱)

## ب-روش جوشکاری به سمت راست:

در این عمل جوشکاری از چپ به راه مت انجام می شود و به علت آهسته و یکنواخت سرد شدن و عدم نفراد اکسیژن درز جوش شکننده شده از استحکام کافی برخوردار است در این روش حرکت مشعل به صورت یک خط مستقیم بوده و سر سیم جوش بايستی به اندازه  $\frac{1}{3}$  ضخامت قطعه کار پایین تر از سطح آن فرار گیرد و در سطح مذاب حوضچه حرکت توأم با پیشروی انجام دهد. از این روش برای جوشکاری قطعات با ضخامت بیشتر از ۳ میلیمتر استفاده می شود.

## نکات ایمنی و پیشگیری از سوانح در مورد کار با مولدهای استیلن:

- ۱- کپسول های اکسیژن و استیلن بايستی از منابع حرارتی دور بوده و از محل جوشکاری حداقل ۳ متر فاصله داشته باشند.
- ۲- برای هر مخزن استیلن ۶۰ متر مکعب فضای ۲۰ متر مربع سطح در نظر گرفته شود.
- ۳- کلیه اتصالات بايستی کاملاً آب بندی شوند و برای کترل آید از آب صابون و قلم مو استفاده شود.

۴- پنجره های کارگاه در حین کار باز بوده و هواکش های محل نیز به خوبی کار کنند.

۵- کپسول های استیلن را در مقابل ضربه، افتادن، حرارت دیدن یا یخ زدن محافظت نمایند در صورت یخ زدن محتوی کپسول، از آب گرم به ترتیبی استفاده کنید که از گرم شدن بیش از حد کپسول جلوگیری گردد.

۶- کپسول اکسیژن و اتصالات آن را به دور از روغبن و چربی نگه دارید، زیرا خطر انفجار وجود دارد. برای روان کردن پیچ های مربوطه از آب صابون یا گلیسیرین استفاده کنید.


### جوشکاری با قوس الکتریکی:

در این روش حرارت لازم برای جوشکاری به وسیله قوس الکتریکی تأمین می گردد. این حرارت حدود  $4000$  درجه سانتیگراد می باشد که برای جوشکاری اکثر فلزات مناسب است. از مزایای آن می توان به تمرکز حرارت و سرعت عمل زیاد آن نسبت به جوش اکسی استیلن نام برد.

برای تشکیل قوس الکتریکی می توان از جریان مستقیم و یا متناوب استفاده نمود. در مواردی که از جریان مستقیم برای این منظور استفاده می شود معمولاً قطب مثبت به قطعه کار و قطب منفی به الکترود متصل می گردد. در این حالت درجه حرارت در قطب مثبت (قطعه کار) بیشتر و در حدود  $600$  درجه سانتیگراد بیشتر از قطب منفی است. در جوشکاری ورقهای نازک بهتر است که قطب مثبت را به الکترود و قطب منفی را به قطعه کار وصل کنند تا حوضچه منابع کم عمق تر بوده و قطعه را سوراخ نکند. این روش در جوش کاری فولادهای آلیاژی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاههای جوشکاری شامل ترانسفورماتورها، ژنراتورها یا یکسوکننده ها می باشند. در این میان ژنراتورها و یا سوکننده ها جریان برق مستقیم عرضه کرده ولی ترانسفورماتورها وظیفه تقلیل ولتاژ را به عهده دارند. ولتاژ مورد نیاز برای

جوشکاری (۱۵ تا ۵۰ ولت) و شدت جریان (۶۰ تا ۳۰۰ آمپر) می‌باشد. در تصویر زیر ترانس جوشکاری و اجزاء آن نایاب شده است.

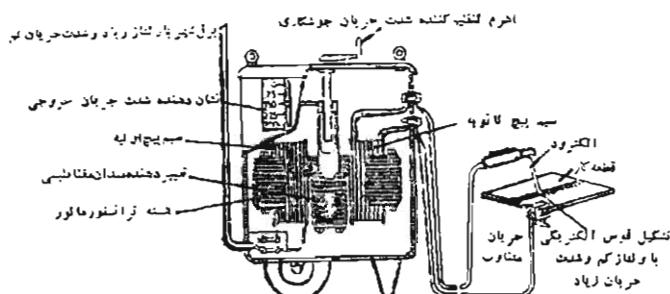

(شکل ۱۵۸ - ۱)


### الکترودها:

الکترودهای های هادی جریان الکتریسیته هستند که در مجاورت قوس الکتریکی ذوب شده و به عنوان سیم جوشکاری وظیفه پرکردن فضای بین قطعات را به عهده دارند. الکترودها به دو نوع روپوش دار و بدون روپوش تقسیم می‌شوند. الکترودهای بدون روپوش به دو دسته لخت و مغزی دار تقسیم می‌شوند. انکترودهای خت هنگام جوشکاری تولید جرقه زیاد می‌کنند و فقط قابلیت کار با جریان مستقیم را دارا هستند.

در داخل الکترودهای مغزی دار مراد معدنی قرار داده اند که باعث تشییت بهتر قوس الکتریکی شده و درز جوش بهتری نسبت به الکترودهای لخت عرضه می‌کنند و از جریان متناوب برای جوشکاری آنها استفاده می‌کنند.

الکترودهای روپوش دار رادر سه نوع با روپوش نازک، متوسط و ضخیم تولید می‌کنند. وظیفه روپوش الکترودها تشكیل سرباره روی درز جوش و محافظت از تاثیر گازهای موجود در هوا بر روی مذاب و جلوگیری از چسبیدن الکترود به سطح کار در هنگام جوش کاری بوده و علاوه بر آن می‌توان با افزودن فلزات معینی به آنها درصد فاز مورد نظر را در محل درز جوش تغییر داد. این نوع الکترودها را برحسب

جنس روبوش به پنج گروه مختلف مطابق جدول زیر تقسیم می‌کنیم.

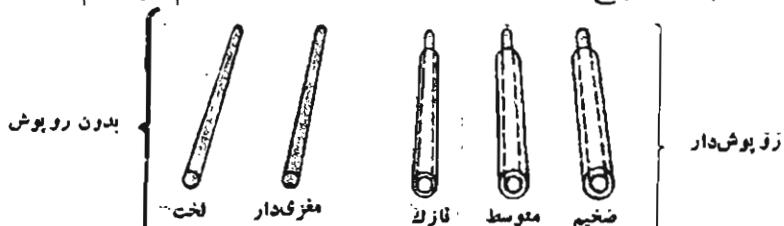

(شکل ۱۵۹ - ۱)

### تیپ و خصوصیات الکتروودها

تیپ	علامت اختصاری	نوع جریان	حالات جوشکاری	کیفیت درز جوش	کاربرد
اسیدی	Es	مستقیم یا متناوب	افقی و تقریباً تمام حالات	استحکام خوب	فسولاده‌ای غیرحسان -
بازی	Kb	مستقیم	تمام حالات	یشنرین استحکام	فسولاده‌ای ضخیم
سلولزی	Ze	مستقیم یا متناوب	تمام حالات	استحکام خوب، سرباره کم	قطعنات غیریکنواخت
دی اکسیدتیتان	Ti	مستقیم یا متناوب	تمام حالات	استحکام خوب	متعدد، فولاده‌ای حسان، ورقهای نازک
اکسیدی	Ox	مستقیم یا متناوب	افقی	استحکام کم	گروه جوش صاف و خوش نما

### انتخاب شدت جریان مناسب:

انتخاب شدت جریان بستگی به ضخامت قطعات اتصال و قطر الکتروود دارد که در جدول صفحه بعد مقادیر و ارتباط آنها را با یکدیگر مشاهده می‌نمایید.


## ارتباط شدت جریان با ضخامت کار و قطر الکترود

ضخامت قطعه بر حسب میلیمتر	۲	۳	۴	۱۰۵ تا ۱۲	۱۲ و به بالا	۱۶
قطر الکترود بر حسب میلیمتر						
شدت جریان بر حسب آمیر						
۷۰	۱۵۰ تا ۲۰۰	۱۵۰ تا ۲۵۰	۱۵۰ تا ۲۰۰	۱۰۰ تا ۱۵۰	۱۰۰ تا ۱۵۰	۱۵۰ تا ۳۰۰
۲	۳	۴	۲,۲۵	۲,۲۵	۴ یا ۵	۴ تا ۶
قطر الکترود بر حسب میلیمتر						
۲	۳	۴	۲,۲۵	۲,۲۵	۴ یا ۵	۴ تا ۶
شدت جریان بر حسب آمیر						

## تجهیزات محل جوشکاری:

برای آن که جوشکاری به نحو صحیحی انجام شود در یک کارگاه به تجهیزات زیر نیاز است.

میز کار، ماسک جوشکاری، لباس ایمنی، کابل جوشکاری، گیره وغیره.

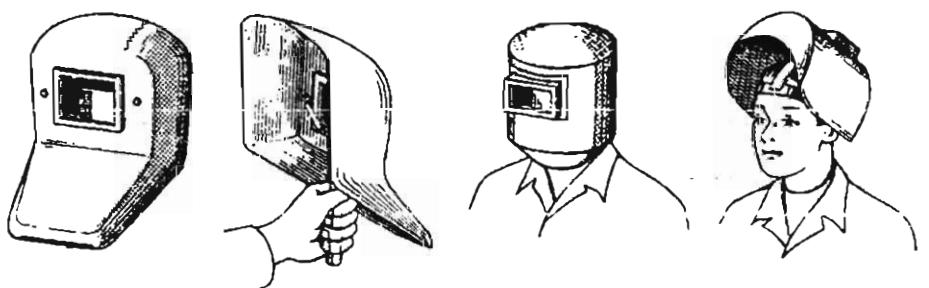


ماسک دستی

ماسک کلامی

انبر جوشکاری


کابل هو

کابل جوش

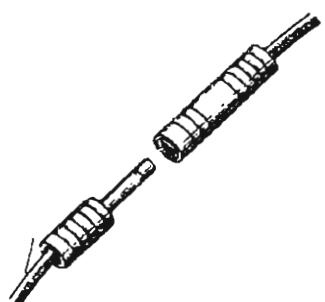

فیش برخیجی


(شکل الف - ۱۶۰)

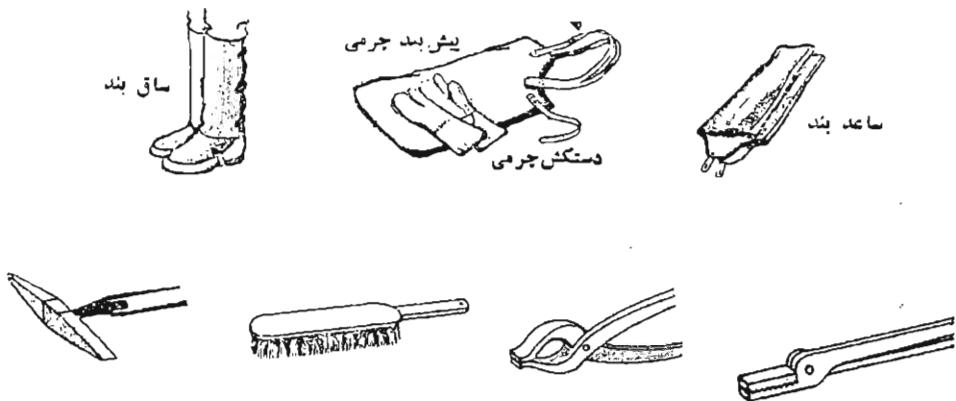


(شکل ب - ۱۶۰)

**زاویه نگهداری و هدایت الکترود:**

زاویه نگهداشتن امتداد الکترود نسبت به درز جوش به عوامل متعددی مانند حالت جوشکاری، عمق درز جوش، عمق نفوذ جوش، جنس قطعه کار جهت هدایت الکترود و همچنین اثر دمتش قوس الکتریکی بستگی دارد. اما در جوشکاری درزهای ساده افقی مخصوصاً زمانی که از جریان متناوب استفاده می شود می توان الکترود را نسبت به سطح کار با زاویه ای حدود  $50^{\circ}$  درجه هدایت کرد.

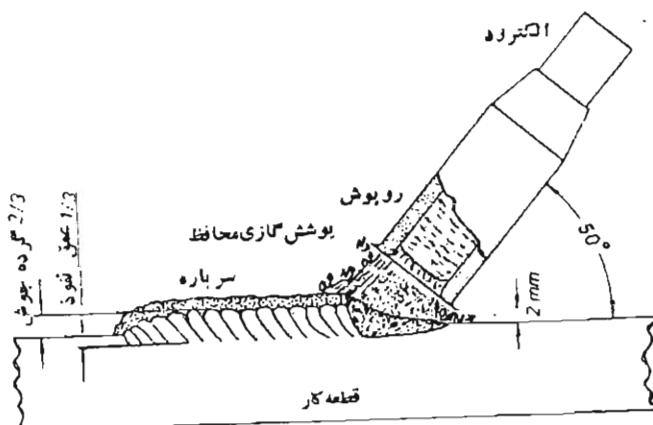

(شکل الف - ۱۶۱)


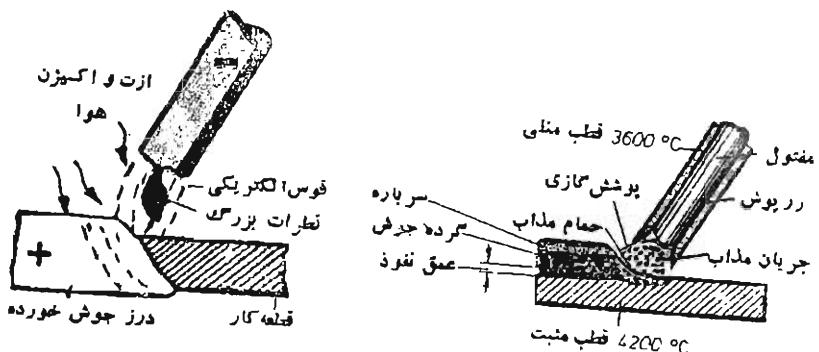


جوشکاری در تهای نازک (جريان مستقيم)  
(شکل ب ۱۶۱ - ۱)

حرکت طولی الکترود در مورد درزهای ساده به طور مستقیم و یکنراخت بوده و در مواردی که عرض جوش بیشتری مورد نیاز است حرکت آن را به صورت نوسانی انتخاب می کنند. در صورتی که ضخامت قطعات اتصال زیادتر بوده و درز جوش عریض تر باشد می توان با چند مرتبه جوشکاری که هر مرتبه را در اصطلاح یک پاس می گویند عمل جوشکاری را تکمیل نمود.

درزهای عمودی را می توان از پایین به سمت بالا و یا بر عکس جوشکاری نمود. در جوشکاری از بالا به پایین عمق نفوذ و همچنین ضخامت گرده جوش کمتر بوده و باستی باشد جریان کمتری جوشکاری کرد، ولی در روش جوشکاری از پایین به بالا عمق نفوذ بیشتر شده و مخصوصاً در پاس های بعدی می توان گرده ضخیم تری را به وجود آورد.

لازم به تذکر است که ضمن هدایت الکترود در امتداد درز جوش باستی متناسب با کم شدن طول آن انبر جوشکاری را بد نحوی به محل اتصال نزدیک کرد که در هر حال فاصله سر الکترود با قطعه کثر ثابت باقی بماند.

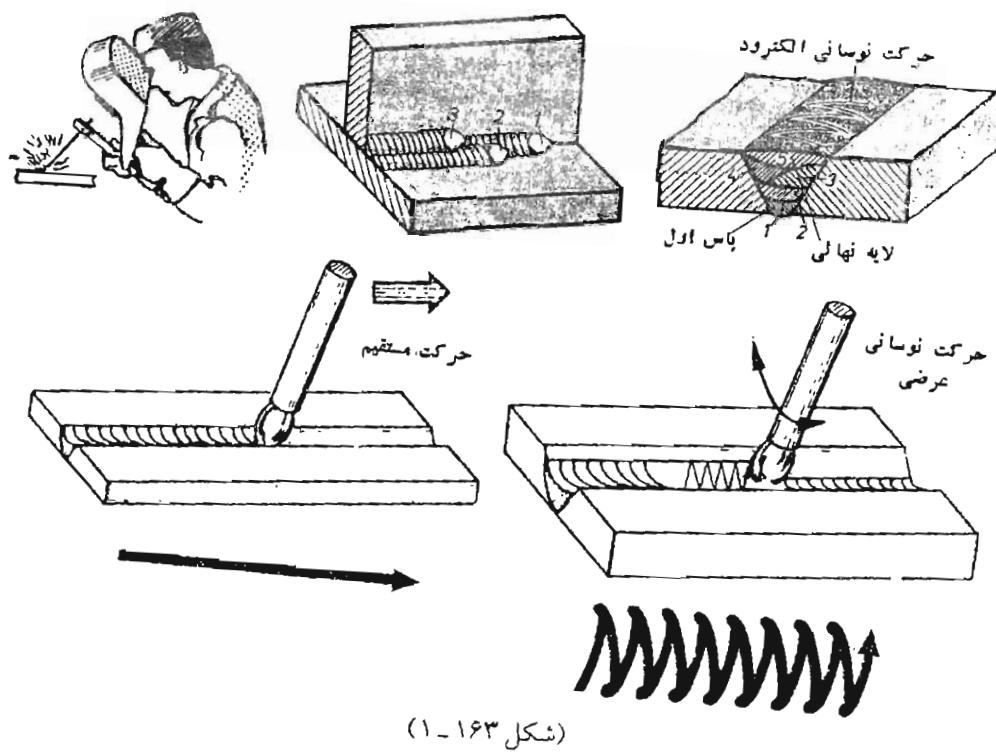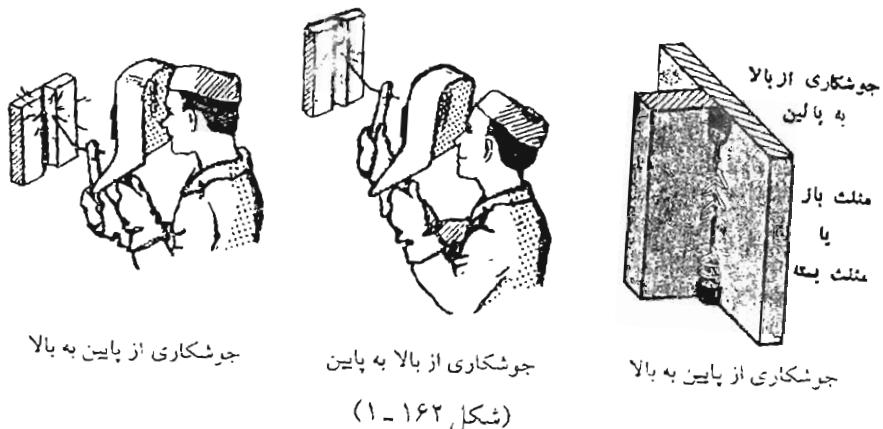

**سنگ کاری:**

سنگ زدن یا سنباده کاری عبارت است از تراش برآدهای بسیار ریز از سطح کار توسط ذرات ساینده چرخ سنباده. از سنگ کاری برای پرداخت سطوح، فرم سایه، افزار تیزکنی و برش کاری و غیره واستفاده می‌شود.

**چرخ های سنباده:**

چرخ های سنباده ابزار برشی ماشین های سنگ زنی هستند و شامل دو جزء ذرات ساینده و چسب می‌باشند.

**ذرات ساینده:**

عمل سایش را النجام می‌دهند. این ذرات به دو دسته مواد طبیعی و مصنوعی تقسیم می‌شوند، مواد طبیعی شامل اکسید آهن و اکسید الومینیوم می‌باشد و بنام سنباده خوانده می‌شوند و مواد مصنوعی مانند اکسید الومینیوم (که خاکستری و بعض‌اً قرمز و سفید می‌باشد و برای سنگ زدن فولاد و آهن به کار می‌روند) و کاربید سیلیس (که به رنگ خاکستری مایل به سیاه و گاهی سبز بوده و شکننده تر از اکسید الومینیوم است و برای سنگ زدن فلزات غیرآهنی مناسب می‌باشد) امروزه بیشتر از مواد مصنوعی در ساخت سنگ‌ها استفاده می‌شود. برای سنگ زنی موادی مانند کوارتر، گرانیت، شیشه و مرمر از چرخ سنباده‌های دارای گرد الماس استفاده می‌شود.

**چسب:**

چسب هاو ظیفه به هم چسباندن فلزات ساینده را به عهده دارند و شامل چسب‌های معدنی (ماگزیت و سلیکات) و چسب‌های گیاهی (لاستیک و باکلیت) و چسب سرامیک هستند که معمولاً ۷۵ درصد سنگها از چسب سرامیک ساخته می‌شوند. خاصیت سختی و محکمی چرخ سنگ‌ها بستگی به نوع و میزان چسب موجود

در آنها دارد. از سنگ سنباده هایی که دارای چسب نرم هستند (سنگ سنباده نرم) به منظور سنگ زنی فلزات سخت استفاده می شود و بالعکس. سنگ هارا از نظر درجه سختی تقسیم کرده اند که معمولاً با حروف E تا Z علامت گذاری می کنند. در جدول زیر تقسیم بندی چرخ های کارخانه انگلیسی نورتن داده شده است (سنگ های مورد استفاده کارگاهها معمولاً بین M و J می باشند).

خیلی نرم	نرم	متوسط	سخت	خیلی سخت
E,F,G	H,I,J,K	L,M,N,O	P,Q,R,S	T,U,W,Z

#### تراکم دانه های سنگ سنباده :

اندازه ذرات ساینده مورد استعمال در چرخ سنباده ها، درجه درشتی و ریزی یا زبری و نرمی چرخ را مشخص می کند. از این نظر چرخ هارا با اعدادی تقسیم بندی می کنند که غایب نبوده تعداد سوراخ در هر اینچ غربالی است که این ذرات از آن گذشته اند مثلاً چرخ درجه ۴۶ یعنی چرخی که ذرات آن از غربالی با ۴۶ سوراخ در هر اینچ می تواند بگذرد.

چرخ سنباده های دندانه درشت دارای درجه بین (۱۰ تا ۲۴) چرخ های متوسط

دارای درجه (۳۰ - ۶۰) چرخ های ریز

دارای (۷۰ - ۱۸۰) و چرخ های خیلی


ریز دارای درجه (۲۰۰ - ۶۰۰) می باشند.

با اینستی توجه داشت که برای سنگ زدن

مواد نرم چرخ دانه درشت (زبر) و برای

مواد سخت چرخ دانه ریز (نرم) به کار


برده می شوند.

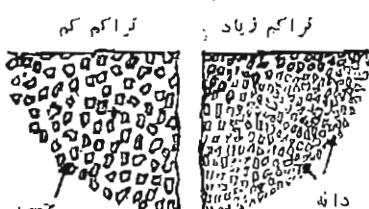

(شکل ۱۶۴ - ۱)

### شکل چرخ سنباده ها:

چرخ سنباده ها را بر حسب کاربردشان به شکل های مختلفی می سازند. به طور کلی چرخ سنباده ها به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته از قسمت محیط (مانند چرخ سنباده های استوانه ای و معمولی) و دسته دوم از قسمت پیشانی (مانند چرخ های کاسه ای) برآده برداری می کنند. در شکل زیر انواع مختلف چرخ ها نشان داده شده است.

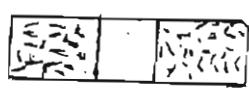


سنگ ساده



سنگ کاسه ای



سنگ استرا

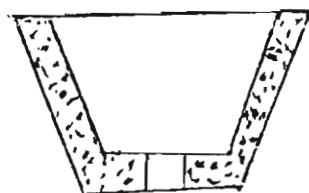

سنگ کاسه ای مخروط



سنگ شبی دار بکطرقه



سنگ یکطرفه گرد

(شکل ۱-۱۶۵)


### سوار کردن چرخ ها:

چرخ را قبل از خرید و قبل از سوار کردن باید به دقت امتحان کرد تا مطمئن شد که دارای شکستگی و ترک خوردگی نیست. برای این کار میله ای را در دست گرفته و چرخ را از قسمت سوراخ وسطی روی این میله قرار داده و با یک قطعه غیر فلز مثل دسته آچار، پیچ گوشته ضربه هایی به آن وارد می کند، در این حالت

صدای مخصوص چرخ نشان خواهد داد که سالم است یا دارای ترک خورده‌گی می‌باشد که فقط در صورت اول آن راروی ماشین سنگ زنی سوار می‌کنیم. سوراخ چرخ هارا  $11/15\text{~mm}$  میلیمتر بزرگتر از محور به روی آن سوار می‌شوند در نظر می‌گیرند تا نه زیاد شل بوده و نه با فشار داخل محور شوند.

در طرف دوم چرخ روی محور ماشین دو فلاپر که قطر آنها یک سوم تا نصف قطر چرخ است باید سوار شوند. فلاپر داخلی توسط خاری با وسیله دیگری روی


محور محکم شده است و به کمک فلاپر خارجی چرخ را در محل خود نگه می‌دارد. طرفی از فلاپرهای که روی چرخ قرار گرفته باید گود باشد تا فقط لبه‌های خارجی آن به چرخ فشار آورد، در موقع سوار کردن چرخ بین دو پهلوی آن و فلاپرهای دو طرف حتماً باید دو واشر قابل انعطاف از لاستیک، چرم و یا جنس دیگر قرار داد.

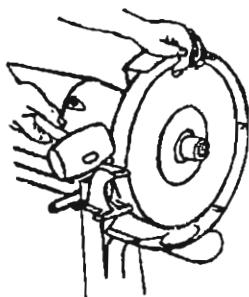

(شکل ۱-۱۶۶)

#### تیز کردن چرخ سنباده‌ها :

چرخ سنباده‌ها ممکن است بعد از مدتی کار کردن تیزی اولیه خود را از دست بدند، در این صورت بایستی آنها رابه وسیله قرقره سنگ صاف کن یا الماس تیز نمود.

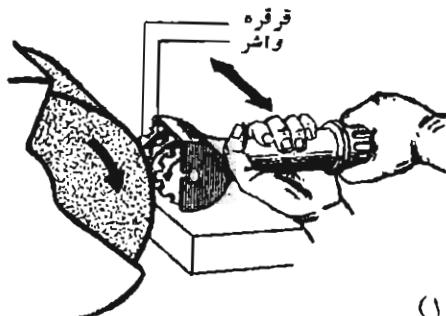


(شکل ۱-۱۶۷)


### ماشین های سنگ سنباده:

برای سنگ کاری از ماشین های سنگ سنباده استفاده می شود. این ماشین ها را بر حسب نوع و فرم کار در انواع مختلفی می سازند.


در ماشین های سنگ در قسمتی که سنگ روی ماشین سوار می شود قاب محافظی قرار دارد که حداقل  $\frac{3}{4}$  از سنگ را می پوشاند. روی قاب محافظ نیز زبانه ای تعییه شده است تا چنانچه در هنگام کار سنگ سنباده خرد شود باعث سانحه نگردد. فاصله زبانه تا محیط سنگ بایستی تا حدود ۵ میلیمتر تنظیم شود و در قسمت جلوی سنگ نیز تکیه گاه قابل تنظیمی وجود دارد که فاصله آن تا محیط سنگ سنباده را حدود ۳ میلیمتر انتخاب می کنند.

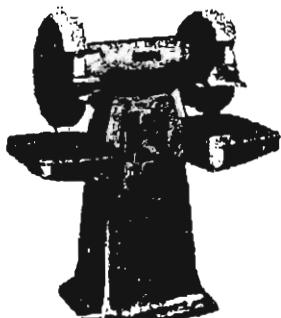

ماشین سنگ سنباده پایه دار

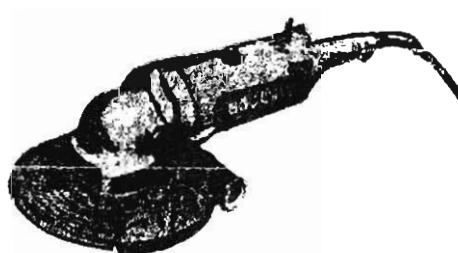

ماشین سنگ سنباده فیری

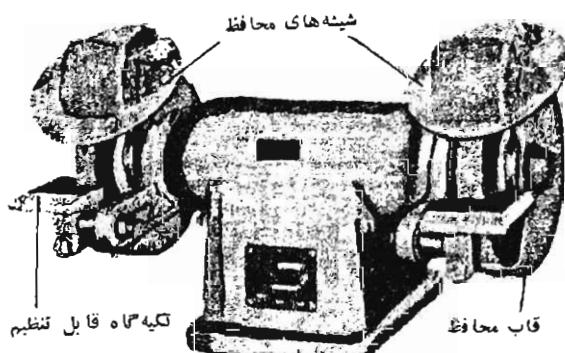


ماشین سنگ سنباده رومیزی

دقیرات اینمنی و کار با سنگ ها :

۱- در موقع بستن سنگ سنباده به کلیه نکاتی که در قسمت مربوط به بستن سنگ آورده شده توجه کنید.

۲- در هنگام کار با ماشین های سنگی که روی آنها محافظت شیشه ای نصب نشده باشیستی حتماً از عینک محافظ استفاده کنید.

۳- در موقع تیز کردن سنگ سنباده ها نیز از عینک استفاده کنید.

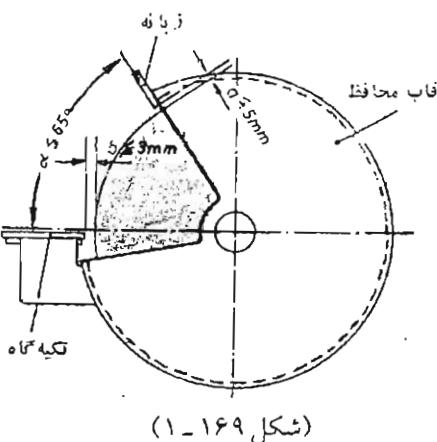

(شکل ۱۶۹ - ۱)

۴- عمل تنظیم فاصله تکیه گاه و زبانه روی قاب محافظ را فقط در زمان خاموش بودن ماشین سنگ انجام دهید.

۵- هیچ گاه حفاظ سنگ را از محل خود دور نکنید.

۶- قطعات کوچک را هیچگاه با دست به سنگ نگیرید، برای این منظور بهتر است از گیره مناسبی استفاده کنید.

۷- برای متوقف کردن سنگ سنباده آن را با دست لمس نکنید.

۸- در موقع سنگ زدن از تمام محیط سنگ استفاده کنید.

۹- قبل از اندازه گیری قطعه حتماً آن را خنک کنید.

۱۰- برای جلوگیری از گرم شدن زیاده از حد ابزار را با فشار نسبتاً کمی بر روی سنگ هدایت نمایید.



۱۱- سنگ سنباده ها را به موقع با الماس و یاقرقه های صاف کن تیز و تیز کنید.

۱۲- برای هر کاری از سنگ سنباده و ماشین مخصوص همان کار استفاده کنید.

### «سئن‌های فصل فلزکاری»

- ۱- کارگاه را تعریف کرده و چند مورد از شرایط مهیط کار را بنویسید.
- ۲- شش مورد از موارد ایمنی و پیشگیری از سوانح کار را بنویسید.
- ۳- وسائل مقدماتی یک کارگاه را نام ببرید.
- ۴- مناسب ترین ارتفاع سطح گیره را بنویسید.
- ۵- قسمت‌ها و جنس گیره موازی رومیزی را بنویسید.
- ۶- مورد استفاده گیره آهنگری، جنس و تفاوت آن با گیره موازی را بنویسید.
- ۷- تعریف گیره و انواع آنها را بنویسید.
- ۸- علت استفاده از گیره لوله گیر را نسبت به گیره‌های دیگر بنویسید.
- ۹- وسائل کمکی برای بستن کار به گیره را بنویسید (دو مورد).
- ۱۰- نکاتی که در موقع بستن کار به گیره باید رعایت کرد را بنویسید (شش مورد).
- ۱۱- انواع چکش‌ها را نام برد و تقسیم بندی آنها را از لحاظ وزن بنویسید.
- ۱۲- اره کاری را تعریف کرده و علت برتری این عمل نسبت به قلم کاری را بنویسید.
- ۱۳- جهت دندانه‌ها و زاویه گوه را در تیغ اره آهن بر دستی بنویسید.
- ۱۴- اجزاء کمان اره و ابعاد تیغ اره یک طرفه دستی چقدر است؟
- ۱۵- درشتی و ریزی دندانه‌های تیغه اره به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۱۶- تعداد دندانه‌های تیغه اره را برای فلزات مختلف بنویسید.
- ۱۷- برای جلوگیری از گیرکردن تیغه اره‌ها در هنگام برش چه تدبیری را بکار می‌برند؟
- ۱۸- جنس تیغه اره‌ها، انواع تیغه اره‌های ماشینی و انواع دسته کمان را بنویسید.
- ۱۹- زاویه تعایل کمان اره‌ها در هنگام کار و سرعت برش ناسب را بنویسید.
- ۲۰- شش مورد از نکاتی که در هنگام اره کاری بایستی رعایت کرد را بنویسید.
- ۲۱- وسائل کنترل سطح را نام برد و جنس صفحه صافی را بنویسید.

- ۲۲-وسایل خط کشی رانام برد و زاویه سر سوزن خط کش و جنس آنها را بنویسید.
- ۲۳-جنس سنبه نشان و زاویه سر آن برای تشخیص خطوط و مرکز دواير را بنویسید.
- ۲۴-تعريف سوهان و قسمت های آن را بنویسید.
- ۲۵-أنواع آج را نوشته و طریقه های تولید آن را بنویسید.
- ۲۶-مورد استفاده سوهان ها را از لحاظ شکل ظاهری نوشته و زوایای آج زیرین و آج رویی را بنویسید.
- ۲۷-ظریف و خشن بودن سوهان به چه عواملی بستگی داشته و اندازه اسمی را تعريف کنید.
- ۲۸-طریقه غرد بندی آج را بنویسید.
- ۲۹-أنواع مته و معایب و محاسن مته مارپیچ را بنویسید.
- ۳۰-قسمت های مختلف مته را نوشته و انواع دنباله مته ها را بنویسید.
- ۳۱-جان مته و فاز مته و تیپ آنها را با زاویه مارپیچ بنویسید.
- ۳۲-زاویه رأس و زاویه آزاد را برای جنس ها و تیپ های مختلف بنویسید.
- ۳۳-جنس مته ها و مقدار درجه حرارتی را که می توانند تحمل کنند را بنویسید.
- ۳۴-أنواع ماشین مته ها را نوشته و قسمت های مختلف ماشین مته ستونی را بنویسید.
- ۳۵-سرعت برش، عده دوران و مقدار پیشروی در سوراخ کاری را تعريف کنید.
- ۳۶-شش مورد از نکاتی را که در هنگام سوراخ ساری بایستی رعایت کردن را بنویسید.
- ۳۷-تعريف خزینه کاری و جنس مته خزینه ها را بنویسید.
- ۳۸-أنواع مته خزینه رانام برد و چهار مورد از نکاتی را که در خزینه کاری باید رعایت کرد بنویسید.

- ۳۹- عمل برقو کاری را توضیح دهید و جنس برقوها را بنویسید.
- ۴۰- انواع برقو را نوشته و قسمت های مختلف برقو دستی را نام ببرید.
- ۴۱- تعداد لبه های برقو و مورد استفاده برقوی مارپیچ را بنویسید.
- ۴۲- عمل حذیده کاری را توضیح داده و انواع حذیده را نام ببرید.
- ۴۳- مورد استفاده حذیده شش گوش را نوشته و انواع حذیده های گرده را بنویسید.
- ۴۴- مقدار تغییراتی که می تواند حذیده درز دار به وجود آورد را نوشته و سیستم های تولید حذیده را بنویسید.
- ۴۵- فرمول حذیده کاری را نوشته و روش های کنترل پیچ تولید شده به وسیله حذیده را بنویسید.
- ۴۶- عمل قلاویز کاری را توضیح داده و زاویه برآده را برای جنس های مختلف بنویسید.
- ۴۷- جنس قلاویزها و نام هریک از یک دست قلاویز را نام برد و علامات مشخصه آنها را بنویسید.
- ۴۸- زاویه شب قلاویز پیش رو، پس رو را نوشته و درصد برآده برداری آنها را نیز بنویسید.
- ۴۹- فرمول قلاویز کاری برای پیچ های نرم DIN و ISO را نوشته و علامت مشخصه پیچ های نرم DIN و ISO را بنویسید.
- ۵۰- به وسیله قلم کاری چه کارهایی را می توان انجام داد و قسمت های یک قلم دستی را نام ببرید.
- ۵۱- جنس قلم های دستی و زاویه گوه در قلم کاری را برای جنس های مختلف بنویسید.
- ۵۲- انواع قلم های دستی و کاربرد هر کدام از آنها را بنویسید.
- ۵۳- نکاتی را که در هنگام قلم کاری باید رعایت کرد را بنویسید (شش مورد).
- ۵۴- عمل شابر کاری را توضیح داده و قسمت های یک شابر را نام ببرید.

۵۵- انواع شابر و کاربرد هر کدام را بنویسید.

۵۶- در مرحله پرداخت کاری روی فلزات به وسیله سوهان از:

الف: سوهان شماره صفر (۰) استفاده می شود.

ب: سوهان شماره دو (۲) استفاده می شود.

ج: سوهان شماره (۱ و ۲) استفاده می شود.

د: سوهان شماره سه (۳) استفاده می شود.

۵۷- سوهان دو آجه برای کدام یک از فلزات زیر مناسب می باشد؟

الف: فلزات سخت مانند فولادها

ب: فلزات آلیاژی رنگین

ج: مورد الف و ب درست می باشد.

د: هیچ کدام از موارد فوق

۵۸- در موقع سوهان کاری زاویه یک سوهان سه گوش بایستی:

الف: زاویه ۴۵ درجه می باشد.      ب: زاویه ۵۰ درجه می باشد.

ج: زاویه ۶۰ درجه می باشد.      د: زاویه ۳۰ درجه می باشد.

۵۹- منظور از سوهان ۶ اینچ:

الف: ضخامت سوهان ۶ اینچ.

ب: عرض سوهان ۶ اینچ.

ج: فاصله نوک سوهان تا پاشنه آن ۶ اینچ است.

د: طول کل سوهان ۶ اینچ است.

۶۰- علامت مشخصه (ظریف یا خشن بودن) سوهان خشن را به:

الف: با (۰) نشان می دهند.      ب: با (۲) نشان می دهند.

ج: با (۱) نشان می دهند.      د: با (۴) نشان می دهند.

۶۱- از سوهان یک آجه برای سوهان کاری فلزات:

الف: سخت مانند فولاد استفاده می شود.

ب: نرم مانند آلومینیوم، روی، قلع و سرب استفاده می شود.

ج: چدن یا فولادهای ریخته گری استفاده می شود.

د: فولادهای ساختمانی استفاده می شود.

۶۲- کدامیک از زاویه های زیر زاویه انحراف آج زیرین سوهان های دو آجه نسبت به

محور سوهان است؟

الف: ۷۱ درجه      ب: ۶۱ درجه      ج: ۴۵ درجه      د: ۵۴ درجه

۶۳- برای بریدن قطعاتی با استحکام بیش از  $\frac{N}{mm^2} 600$  و چدن ها از کدامیک از

تیغه اره ها استفاده می شوند؟

الف: ۲۸ تا ۳۲ دندانه در اینچ

ب: ۱۸ تا ۲۲ دندانه در اینچ

ج: ۱۶ تا ۲۲ دندانه در اینچ

د: هیچکدام از موارد فوق

۶۴- خرراویه برآده تیغه اره برای بریدن فلزات سرمی که دارای براده طویل هستند

معمولაً:

الف: ۵ درجه      ب: ۱۰ درجه      ج: ۱۵ درجه      د: ۲۰ درجه

۶۵- برای بریدن قطعات مسی، آلومینیومی و مواد مصنوعی از کدام یک از تیغه

اره ها استفاده می شود؟

الف: ۲۸ تا ۳۲ دندانه در اینچ

ب: ۱۸ تا ۲۲ دندانه در اینچ

ج: ۱۶ تا ۲۲ دندانه در اینچ

د: ۱۲ تا ۱۴ دندانه در اینچ

۶۶- برای برش کاری قطعات بلند به وسیله کمان اره دستی:

الف: با برگرداندن قطعه کار عمل برش کاری انجام می شود.

ب : با افقی بستن تیغه اره به کمان عمل برش کاری انجام می شود .

ج : با افقی بستن قطعه کار به گیره عمل برش کاری انجام می شود .

د : هیچکدام

۶۷\_ سرعت برش در اره کاری دستی :

الف : ۷۵ مرتبه در دقیقه      ب : ۳۰ مرتبه در دقیقه

ج : ۶۰ مرتبه در دقیقه      د : هیچکدام

۶۸\_ زاویه تمايل کمان اره در هنگام کار :

الف : ۲۰ درجه      ب : ۳۰ درجه      ج : ۱۰ درجه      د : هیچکدام

۶۹\_ کدام یک از شماره های زیر علامت مشخصه سوهان های خیلی ظریف است؟

الف : شماره ۱      ب : شماره ۲      ج : شماره ۳      د : شماره ۴

۷۰\_ کدام یک از موارد زیر را در موقع اره کاری دستی از نظر ایمنی بایستی رعایت کرد؟

الف : قبل از شروع اره کاری از درست بسته شدن تیغه اره به کمان مطمئن شوید .

ب : تیغه اره ترک نداشته باشد ، زیرا در هنگام کار شکسته و به دست آسیب می رساند .

ج : مطمئن شوید که دسته کمان اره سالم بوده و در جای خود محکم است .

د : هرسه مورد را باید رعایت کرد .

۷۱\_ از تیغه اره هایی که در ۲۵ میلیمتر طول دارای ۲۸ الی ۳۲ دندانه هستند برای

بریدن :

الف : فلزات سخت      ب : فلزات نرم

ج : فلزات متوسط      د : هرسه مورد فوق

۷۲- هدف از شاپرکاری روی قطعات:

الف: ایجاد مقاومت زیاد می باشد.

ب: ایجاد فرسودگی سریع می باشد.

ج: افزایش کیفیت سطح و از دیاد سطح گاس می باشد.

د: به اندازه اصلی رساندن قطعه کار.

۷۳- هدف از برقوناری:

الف: ایجاد سوراخ های خشن مضرس.

ب: ایجاد سوراخ های صاف و سطح مرغوب.

ج: ایجاد سوراخ ها با سطح صاف.

د: افزایش مرغوبیت و اندازه مطلوب رسانند.

۷۴- علت نامساوی بودن لبه های برقو از یکدیگر برای آن است که:

الف: برقو در نشیمن گاه خود کاملاً صاف قرار گیرد.

ب: برقو در اثر فشار بیش از حد نشکند.

ج: برقو آرامتر براده برداری کرده و سوراخ کاملاً صیقلی باشد.

د: برقو می تواند سوراخ را به اندازه مطلوب برساند.

۷۵- تعداد لبه های برقو بحسب قطر معمولاً از:

الف: ۱۲ تا ۴ دنده    ب: ۱۰ تا ۶ دنده    ج: ۱۴ تا ۶ دنده    د: ۸ تا ۴ دنده

۷۶- هنگام خارج کردن برقو از کار جهت حرکت:

الف: در همان جهت برش باشد.

ب: در جهت خلاف برش باشد.

د: به گی به نرمی و سختی فلز دارد.

ج: تأثیری ندارد.

۷۷- زاویه رأس مته جهت سوراخ کاری برنج، برنز و فولادهای سخت با تیپ H:

الف: ۸۰ درجه است.

ب: ۱۴۰ درجه است.

ج: ۹۰ درجه است.

د: ۱۸ درجه است.

۷۸- زاویه پشت لبه برنده (زاویه آزاد) برای آلومینیوم و مس با تیپ W:

الف: از ۵ تا ۹ درجه است.

ب: از ۶ تا ۱۳ درجه است.

ج: از ۴ تا ۷ درجه است.

د: از ۸ تا ۱۸ درجه است.

۷۹- از عینک حفاظتی:

الف: جهت دید بهتر استفاده می شود.

ب: برای حفاظت چشم در مقابل حوادث ناشی از کارهای تفاده می شود.

ج: برای رسیدن نور زیاد به چشم استفاده می شود.

د: هیچکدام از موارد فوق

۸۰- در کارگاه:

الف: لباس کار مناسب لباس سرتاسر است.

ب: لباس مناسب لباس دو تکه با آستین های آزاد

ج: کارگر ماهر احتیاج به لباس ندارد.

د: روپوش گشاد می باشد.

۸۱- اگر روی دسته آچار فرانسه عدد ۶ اینچ حک شده باشد.

الف: اندازه گام پیچ آچار ۶ اینچ است.

ب: اندازه طول آچار ۶ اینچ است.

ج: دهانه آچار فرانسه ۶ اینچ باز می شود.

د: قدرت آچار فرانسه ۶ فوت بر اینچ است.

۸۲- فاصله سنگ سنباده با تکیه گاه چه مقدار باید باشد و برای کار از کجای سنگ استفاده شود؟

- الف: ۵ میلیمتر و تمام قسمت پیشانی سنگ سنباده
- ب: ۳ میلیمتر و تمام قسمت پیشانی سنگ سنباده
- ج: ۲ میلیمتر و قسمتی از پیشانی سنگ سنباده
- د: ۲ میلیمتر و کار سنگ سنباده

۸۳- کدام یک از موارد زیر را در موقع سنگ کاری از نظر ایمنی انجام می دهند؟

- الف: در ماشین ها سنگی که دارای محافظ شیشه ای می باشد حتماً از عینک محافظ استفاده شود.
- ب: هیچ گاه حفاظ روی سنگ سنباده را نباید از محل خود دور کرد.
- ج: فاصله تکیه گاه را بایستی زیاد کرد.
- د: هرسه مورد فوق را باید رعایت کرد.

۸۴- آچار گلوبی برای بستن و باز کردن کدام مهره های زیر مورد استفاده قرار می گیرد؟

- الف: چهار گوش      ب: شش گوش      ج: پیچ های صلیبی      د: چاک دار

۸۵- در واحدهای تولیدی برای تولید خوب:

- الف: زمان درنظر گرفته می شود.
- ب: مرغوبیت درنظر گرفته می شود.
- ج: مرغوبیت و زمان انجام کار درنظر گرفته می شود.
- د: هیچکدام از موارد فوق

۸۶- قلم ناخنی جهت استفاده در:

- الف: بریدن ورق ها
- ب: درآوردن شیار

- ج: قطع کردن لبه های اضافی  
د: قطع کردن فاصله بین سوراخ ها

- ۸۷- جهت صرفه جویی در وقت قطعه کار در حال حرکت را:
- الف: می توان اندازه گرفت.  
ب: باید اندازه گرفت.  
ج: نباید اندازه گرفت.

- ۸۸- جهت قلاویز کاری در سیستم ایزو ISO قطر متنه برابر است با:
- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| الف: $D_1 = d - P$ | ب: $D_1 = d + P$ |
| ج: $D_1 = d - P$   | د: $D_1 = d + P$ |

- ۸۹- قطر حدیده درزدار را می توان در حدود:
- الف:  $2/0$  تا  $6/0$  میلیمتر داد.  
ب:  $1/0$  تا  $3/0$  میلیمتر می باشد.  
ج:  $3/0$  تا  $5/0$  میلیمتر تغییر داد.

- ۹۰- قطر متنه برای قلاویز  $1/75 \times 12 \times 1/75$  میلیمتر در سیستم ایزو ISO:
- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| الف: $10/58$ میلیمتر است. | ب: $10/25$ میلیمتر است. |
| ج: $10/11$ میلیمتر است.   | د: $10/50$ میلیمتر است. |

- ۹۱- قطر متنه برای قلاویز  $(16 \times \frac{3}{4})$  اینچ کدام یک از اندازه های زیر می باشد?
- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| الف: $18/46$ میلیمتر | ب: $19/26$ میلیمتر |
| ج: $17/46$ میلیمتر   | د: $19/46$ میلیمتر |

- ۹۲- کدام یک از اندازه های زیر را قبل از حدیده کاری بایداز قطر اصلی میله کم کرد؟
- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| الف: $0/2$ گام پیچ | ب: $0/8$ گام پیچ |
| ج: $1/1$ گام پیچ   | د: $1/1$ گام پیچ |

۹۳- حجم براده ای که قلاویز پیش رو و میان رو و پس رو از قطعه کار برمی دارد به

ترتیب:

- الف: پیش رو ۴۰ درصد - میان رو ۳۰ درصد - پس رو ۳۰ درصد است.
- ب: پیش رو ۵۵ درصد - میان رو ۲۵ درصد - پس رو ۲۰ درصد است.
- ج: پیش رو ۳۵ درصد - میان رو ۳۵ درصد - پس رو ۳۰ درصد است.
- د: پیش رو ۴۰ درصد - میان رو ۳۵ درصد - پس رو ۲۵ درصد است.

۹۴- گاز استیلن را در کدام یک از مواد زیر حل می کنند؟

- الف: استن      ب: الكل      ج: بترين      د: دی اکسید کربن

۹۵- دمای ایجاد شده در جوشکاری با گاز استیلن چقدر است؟

- الف: ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد      ب: ۲۵۰۰ درجه سانتیگراد  
 ج: ۴۰۰۰ درجه سانتیگراد      د: ۳۲۰۰ درجه سانتیگراد

۹۶- از شعله خنثی:

- الف: برای جوشکاری قطعات برنجی و آب کاری استفاده می شود.  
 ب: برای سخت کاری استفاده می شود.  
 ج: اغلب برای جوشکاری فولادها مورد استفاده قرار می گیرد.  
 د: تمام موارد فوق صحیح است.

۹۷- در شعله احیاء کننده:

- الف: درصد اکسیژن بیشتر از استیلن است.  
 ب: درصد استیلن بیشتر از اکسیژن است.  
 ج: درصد هردو گاز با هم برابر است.  
 د: هیچ کدام

۹۸- ولتاژ لازم برای ایجاد قوس الکتریکی:

الف: بین ۱ تا ۱۰ ولت است.

ب: بین ۱۰ تا ۱۵ ولت می باشد.

ج: بین ۱۵ تا ۵۰ ولت است.

د: بین ۵۰ تا ۱۵۰ ولت می باشد.

۹۹- کدام یک از موارد زیر غلط می باشد:

الف: الکترود ~~دهانی~~ لخت فقط قابلیت کاربا جریان مستقیم را دارا هستند.

ب: درز جوش ایجاد شده توسط الکترود مغزی دار نسبت به الکترود لخت بهتر و تمیز تر است.

ج: در جوشکاری از بالا به سمت پایین ضخامت گرده جوش و عمق نفوذ بیشتر از جوشکاری از پایین به سمت بالا است.

د: انتخاب شدت جریان مناسب برای جوشکاری بستگی به ضخامت قطعات و قطر الکترود دارد.

۱۰۰- زاویه الکترود برای جوشکاری درزهای ساده:

الف: ۲۵ درجه می باشد.      ب: ۴۵ درجه است.

د: ۵۰ درجه است.      ج: ۷۵ درجه است.

۱۰۱- فرمول تولید گاز استیلن را بنویسید.

## فصل دوم

### وسایل اندازه گیری

هدف از این فصل آشنایی کارآموز با واحدهای اندازه گیری طول و زاویه، شناخت وسایل اندازه گیری ثابت و متغیر و وسایل نقل اندازه (از قبیل کولیس، میکرومتر، ساعت اندازه گیر، زاویه سنج، و انواع فرمان ها و شابلن ها) طریقه اثبات دقیق آنها و روش استفاده صحیح از این وسایل می باشد.

#### **اندازه گیری و وسایل آن:**

#### **مفهوم اندازه گیری**

عبارت است از مقایسه کمیتی با واحد مقرر قانونی مربوطه، مقایسه طول با واحد متر، زاویه با واحد درجه، زمان با واحد ثانیه و یا شدت جریان برق با آمپر و ...

**دلیل اندازه گیری:**  
 یکی از کارهای اساسی در تولید هر قطعه ای اندازه گیری می باشد. زیرا در کارهای تولیدی، هریک از قطعات بایستی اندازه خود را دارا باشند. تا هنگام سوار کردن و یا مورد استفاده قرار دادن بتوان بدون هیچ گونه اشکال یا دوباره کاری آنها را به کار برد.

**سیستم اندازه گیری:**  
 دو سیستم عملده برای تعیین کمیت های اندازه گیری در جهان متداولند. یکی سیستم متریک نام دارد که سیستم رسمی ایران نیز از آن تبعیت می کنند و دیگری سیستم اینچی که اغلب در کشورهای انگلیسی زبان به کار می رود.  
 در سیستم متریک واحد مقرر و قانونی طول، متر است.

## تعریف جدید متر:


یک متر مسافتی است که نور در عرض  $\frac{1}{299792458}$  ثانیه در خلاء طی می‌کند.

## تقسیمات متر (اجزاء)

۱ متر = ۱۰ دسیمتر

۱ دسیمتر = ۱۰ سانتیمتر

۱ سانتیمتر = ۱۰ میلیمتر

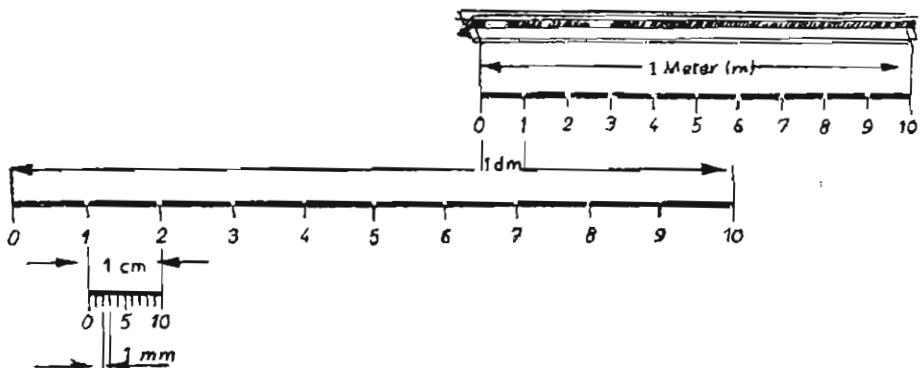


(شکل ۱ - ۲)

برای اندازه‌گیری کارهای دقیق تر از واحدهای کوچکتری مانند  $\frac{1}{100}$  و  $\frac{1}{1000}$  میلیمتر تیز استفاده می‌گردد.  
 $\frac{1}{100}$  میلیمتر را یک میکرون گویند.


همانطور که قبلاً گفته شد در کشورهای انگلیسی زبان واحد طول اینچ است.  
 هر ۱۲ اینچ معادل یک فوت و هر سه فوت معادل یک یارد است. هر اینچ معادل  $\frac{25}{4}$  میلیمتر می‌باشد. برای اندازه‌گیری های دقیق تر یک اینچ را به ۱۶ قسمت مساوی تقسیم کرده و اجزاء آن را با کسرهای متعارضی مانند  $\frac{1}{2}$ ،  $\frac{1}{4}$ ،  $\frac{1}{8}$ ،  $\frac{1}{16}$  و غیره نشان می‌دهند. اگر دقیق بیشتری مورد نظر باشد از واحد  $\frac{1}{100}$  اینچ نیز استفاده می‌شود.

### وسایل اندازه گیری و کنترل:

وسایلی هستند که تشخیص و کنترل اندازه های یک قطعه را با واحدهای قانونی مربوطه میسر می سازند که به شرح زیر طبقه بندی شده اند.

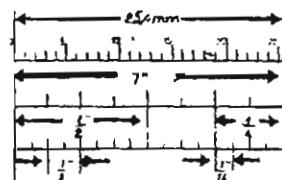

(شکل ۲ - ۲)

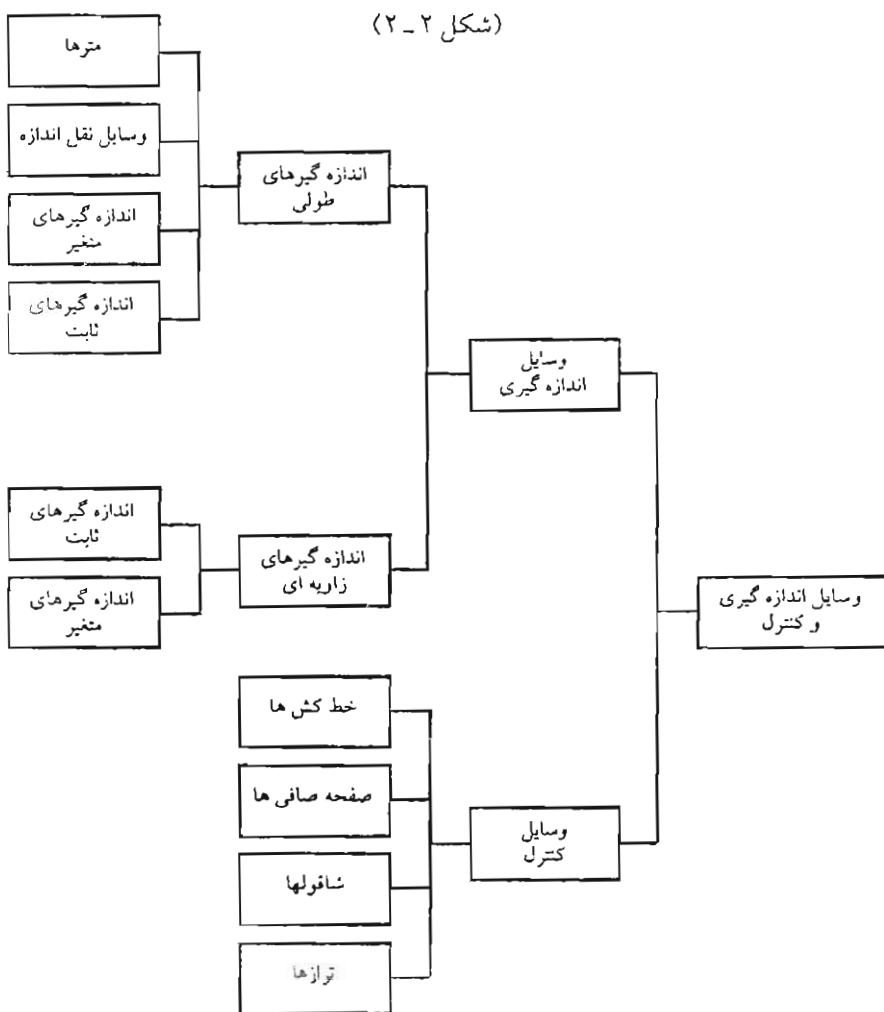

### وسایل اندازه گیری طولی :

مترها: این اندازه گیرها شامل خط کش های فلزی مدرج، انواع مترها و چرخ اندازه گیر می باشند. با این وسایل می توان بدون واسطه، اندازه های طولی یک قطعه را مشخص نمود. دقت آنها کم بوده و از نظر ساختمان می توانند در طول یک متر به اندازه یک میلیمتر خطای ساخت داشته باشند برای همین منظور از این وسایل برای طول های نسبتاً بلند و با دقت کم استفاده می شود.



خط کش فلزی

متر ناشر


در اشکال زیر نمونه هایی از این وسایل را مشاهده می نمایید.



متر نواری فولادی



متر نواری از جنس چرم

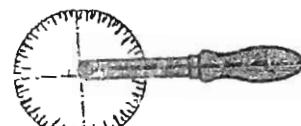


چرخ اندازه گیر

(شکل ۳ - ۲)

### ۱- خط کش فلزی :

خط کش های میلیمتری را تا طول های ۵ متر نیز می سازند، اما در کارگاههای مقدماتی مترها دارای طول های ۱۰۰ و ۳۰۰ و ۵۰۰ میلیمتر می باشند. درجه بندی بعضی از آنها ۵/۰ میلیمتر است. بنابراین دقت اندازه گیری آرایک یا نیم میلیمتر است.

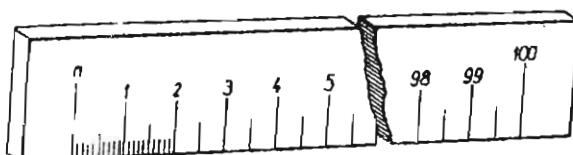


(شکل ۲ - ۴)

جنس این خط کش ها چنانچه با ضخامت کم ساخته بشوند از فولاد فنر و اگر با ضخامت زیاد ساخته شوند از فولاد ابزارسازی تهیه می کنند. خط کش های اینچی را بادقت  $\frac{1}{16}$  و گاهی اوقات  $\frac{1}{32}$  اینچ مدرج می کنند.

خط کش های نیز وجود دارد که یک لبه آنها بر حسب میلیمتر و لبه دیگر بر حسب اینچ مدرج شده اند. در موقع اندازه گیری با خط کش ها بایستی آنها را مستقیماً روی طول مورد نظر گذاشت و برای جلوگیری از خطای دید، بهتر است که از یک قطعه کمکی به عنوان تکیه گاه سر خط کش استفاده کرد.

#### ۲- متر تاشو:

جنس این گونه مترها از فولاد، فلزات سبک و یا چوب انتخاب می کنند و تعداد قطعات آن را معمولاً از شش تا ۱۰ قطعه می سازند. طول آنها اغلب یک و یا دو متر بوده و دقت اندازه گیری آنها یک میلیمتر است. در موقع اندازه گیری باید توجه داشت که قطعات آن کاملاً باز و در یک امتداد باشد.

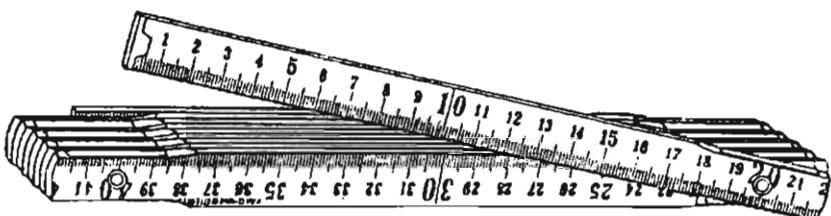

(شکل ۲-۵)

#### ۳- متر نواری فلزی:

این مترها به دلیل ارتجاعی بودن می توان از آنها برای اندازه گیری طول قوس ها و منحنی ها و زانویی ها نیز استفاده کرد. جنس آنها از فولاد فنر می باشد. معمولاً این گونه مترها را با طول ۱ یا ۲ مترو با عرض ۱۲ میلیمتر و دقت یک میلیمتر می سازند.

#### ۴- متر نواری پارچه ای:

بابافت مخصوص و روی آن را در اغلب موارد بالایه ای از مواد مصنوعی

پوشانیده و برای استحکام بیشتر قستی از آن را از چرم یا فلز می پوشانند. طول آنها ممکن است از ۲ تا ۵ متر باشد.

### ۵- چرخ اندازه گیر:

از این وسائل برای اندازه گیری طول قطعاتی که دارای انحنای می باشند استفاده می کنند. اندازه گیری با این وسائل برای اندازه گیری خطوط مستقیم نیز استفاده می شود ولی نباید انتظار دقت زیادی داشت.


### وسائل نقل اندازه:

با این وسائل اندازه گیری طول قطعات به طور غیرمستقیم امکان پذیر بوده و بسته به دقیقی که در اندازه گیری از آنها انتظار داریم از وسیله اندازه گیری مناسبی (خط کش یا کولیس) برای میزان کردن یا خواندن آنها کمک می گیریم. اندازه گیری با این وسائل نیاز به داشتن احساسی قوی و تجربه دارد. زیرا لمس صحیح این نوع از ابزارها با کار میزان دقت اندازه گیری را تأمین می کنند.

وسائل نقل اندازه بر حسب مورداستفاده شکل ظاهری دارای انواع زیر می باشد.

### ۱- پرگار کچ (اندازه گیر خارجی)


از این وسیله برای اندازه گیری خارجی استفاده می گردد. برای اندازه گیری به دو صورت عمل می شود.

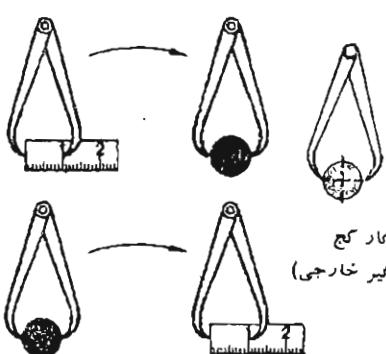

الف: دهانه وسیله اندازه گیر را به کمک یک اندازه گیر مثلاً خط کش مدرج تنظیم کرده و سپس اندازه قطعه مورد نظر را کنترل می کنیم.

ب: اندازه دهانه وسیله اندازه گیر را

(شکل ۶-۲)

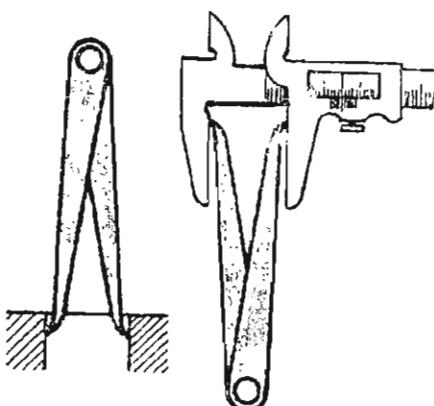


پس از تماس با کار تنظیم کرده و سپس با سمک یک خط کش اندازه دهانه و در نتیجه اندازه قطعه را تعیین می کنند.

**۲- پرگار پاشنه ای (اندازه گیر داخلی) :**  
این نوع پرگار برای اندازه گیری داخلی قطعات موردن استفاده قرار می گیرد. در دو نوع ساده و فری ساخته می شود.

(شکل ۷-۲)

**۳- پرگار دو طرفه :**

این پرگار برای اندازه گیری ابعاد داخلی و خارجی قطعات به کار می رود، به طوری که از شکل مشاهده می شود همیشه اندازه دهانه باز شده در دو طرف با هم برابرند. لذا از این طرف اندازه قطعه و از طرف دیگر برای مقایسه اندازه آن به کمک یک وسیله اندازه گیر مناسب می توان استفاده کرد. و چون این عمل بدون خارج کردن پرگار از قطعه کار امکان پذیر است، دقت اندازه گیری بیشتر از حالت قبلی می باشد.

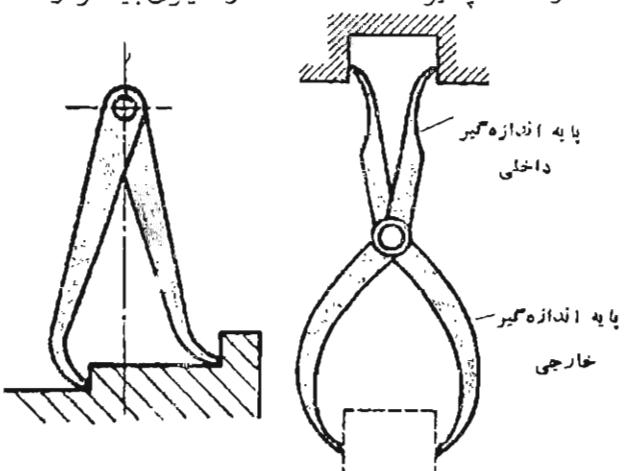

(شکل ۸-۲)

۴- پرگار پله ای:


از این وسیله برای اندازه گیری طول پله های ایجاد شده در قطعات کار استفاده می شود.

#### اندازه گیری های متغیر:


این وسایل معمولاً برای اندازه گیری با دقیق زیاد به کار می رود. دقیق اندازه گیری این وسایل بر حسب نوع ممکن است  $0.01$  و  $0.02$  و  $0.05$  و  $0.1$  و  $0.2$  میلیمتر باشد. در زیر نمونه هایی از این گونه وسایل نشان داده شده است.



ساعت اندازه گیر

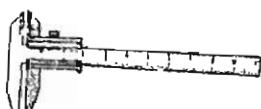

کولیس

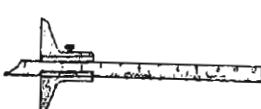

کولیس عمق سنج




میکرومتر

(شکل ۹ - ۲)

#### کولیس:

به دلیل داشتن تنوع و سهولت در اندازه گیری، یکی از مهمترین ابزارهای اندازه گیری می باشد. با این وسیله به راحتی می توان اندازه های خارجی و داخلی و در اکثر آنها عمق را نیز اندازه گرفت. یک کولیس از دو قسمت ثابت و متحرک تشکیل شده است که قسمت ثابت آن یک خط کش مدرج منتهی به فک ثابت و قسمت متحرک آن شامل کشویی است که فک متحرک و همچنین ورنیه روی آن قرار دارد، در بعضی از کولیس ها جهت ثابت کردن فک متحرک از یک پیچ محکم کننده استفاده می شود در پاره ای از کولیس ها به قسمت متحرک زیانه ای جهت اندازه گیری عمق متصل شده است.

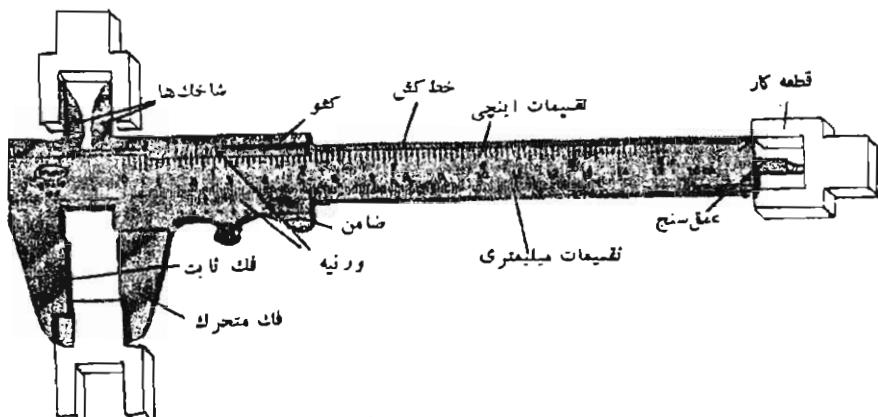


(شکل ۱۰-۲)

ورنیه :

تقسیمات روی کشی کولیس را ورنیه می گویند که به وسیله آن امکان خواندن کسری از تقسیمات اصلی امکان پذیر است. بدیهی است که دقت وسائل اندازه گیر مجذب به ورنیه رابطه مستقیم با نحوه تقسیم بندی ورنیه آنها دارد.

تقسیم بندی ورنیه  $\frac{1}{10}$  :


در این نوع ورنیه ها فاصله ۹ میلیمتر تقسیمات اصلی خط کش را به ۱۰ قسمت تقسیم کرده اند. در نتیجه فاصله هر یک از تقسیمات ورنیه به اندازه  $9/10$  میلیمتر بود و اختلاف هر یک از تقسیمات ورنیه که همان دقت کولیس است به اندازه  $1/10$  میلیمتر می باشد.

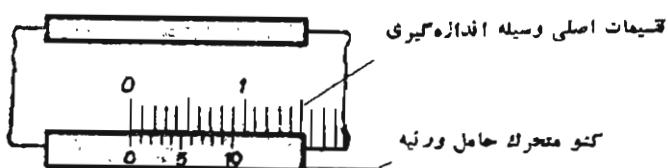دقت کولیس  $1/10 = 0.09$ 

(شکل ۱۱-۲)

خواندن کولیس ( $\frac{1}{10}$ ):


اگر صفر ورنیه در مقابل یکی از تقسیمات اصلی خط کش قرار گیرد آندازه خوانده شده از خط کش اصلی که مقابل صفر ورنیه قرار دارد عددی صحیح بوده و نیازی به خواندن ورنیه وجود ندارد و چنانچه صفر ورنیه مابین یکی از تقسیمات اصلی خط کش قرار گیرد، بایستی برای تعیین آندازه تنهظیمی، ابتدا تقسیمات اصلی را قدرت چپ صفر ورنیه را خوانده و سپس با نگاه کردن به ورنیه، خطی از تقسیمات آن را که در مقابل یکی از تقسیمات اصلی خط کشی قرار دارد تشخیص داده و تعداد خطوط سمت چپ آن را در عدد  $1/0$  ضرب و حاصل را به آندازه صحیح خوانده شده از خط کشی جمع می کنیم. به مثال های زیر جهت خواندن کولیس  $1/0$  توجه کنید.

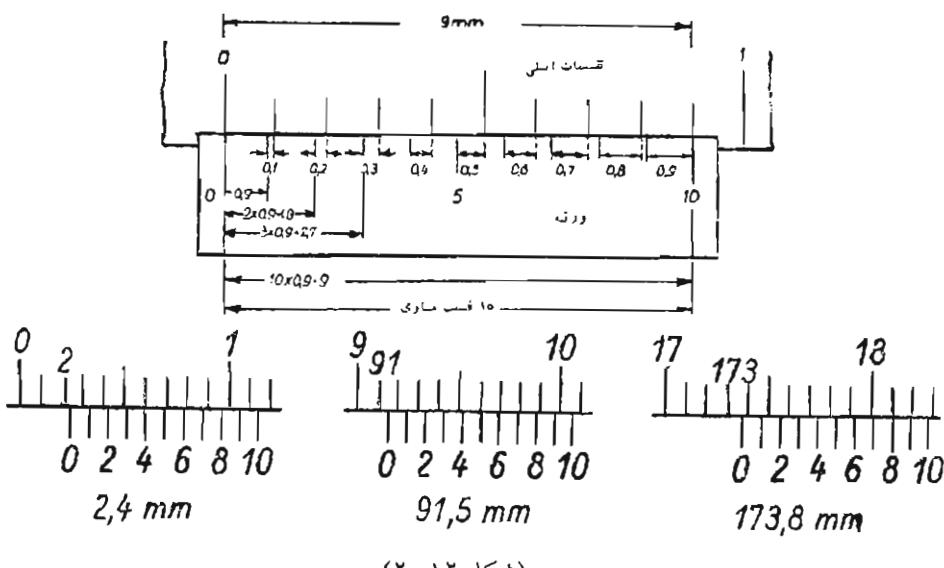


(شکل ۱۲)

توجه در بعضی از کولیس های یک دهمی برای این که خطای دید را کم کنند به جای ۹ میلیمتر، ۱۹ میلیمتر را به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم کرده اند. در نتیجه فاصله هر یک از تقسیمات ورنیه به اندازه  $1/9$  میلیمتر بوده و اختلاف ۲ میلیمتر از

تقسیمات خط کش مدرج کولیس با هر یک تقسیمات ورزنه یک دهم ( $1/10 = 0.1$ ) میلیمتر خواهد بود.

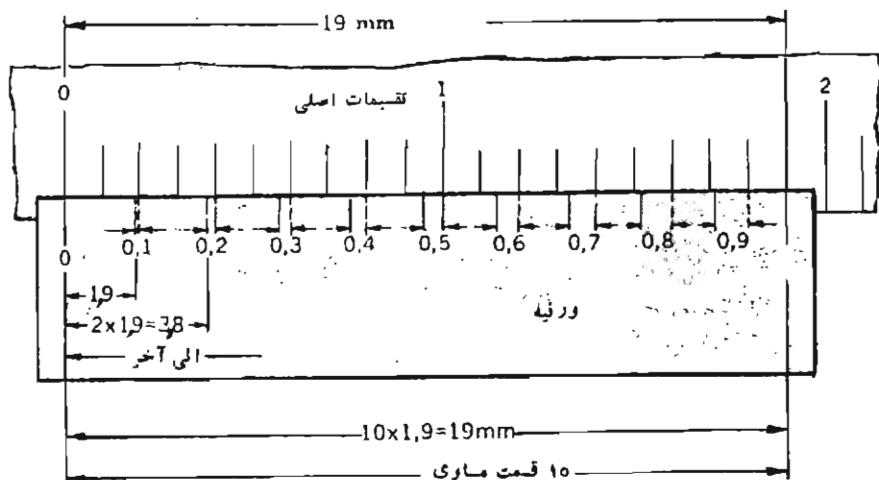


با این ترتیب نحوه خواندن این کولیس های مانند کولیس های فوق الذکر

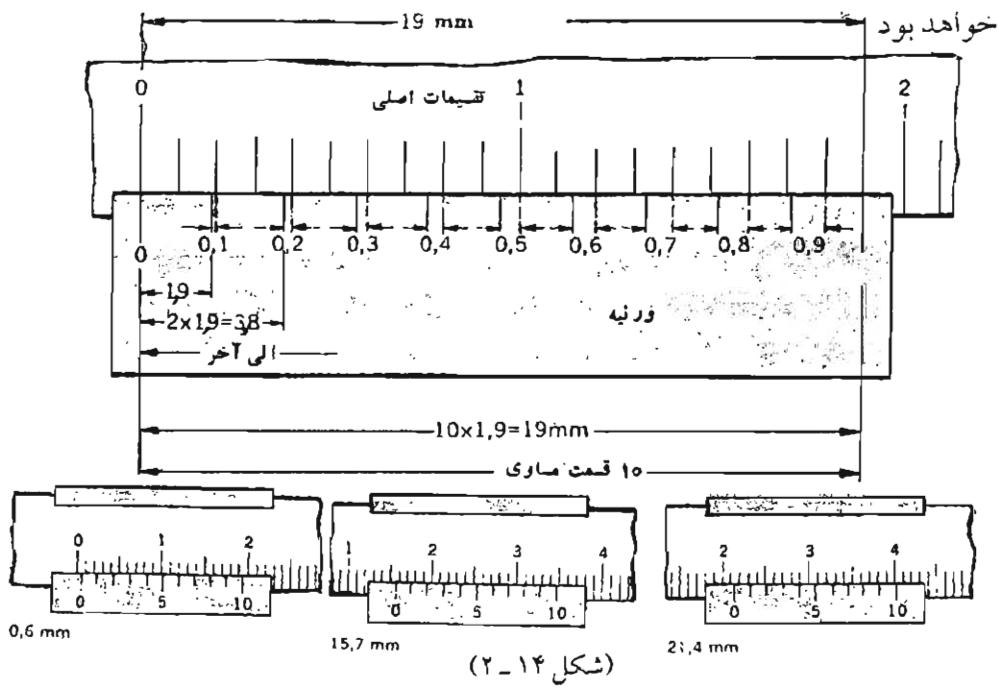

### تقسیم بندی ورنیه $\frac{1}{20}$





در این ورنیه ها فاصله ۱۹ میلیمتر را به ۲۰ قسمت مساوی تقسیم کرده اند، در نتیجه فاصله هر یک از تقسیمات ورنیه برابر  $95/0$  یعنی  $(\frac{19}{20})$  میلیمتر بوده و اختلاف هر یک از تقسیمات اصلی با تقسیمات ورنیه  $0.05/0$  میلیمتر  $= 0.95/0 - 0.05/0 = 0.90/0$  می باشد. بنابراین دقیق این نوع کولیس ها  $0.05/0$  خواهد بود.

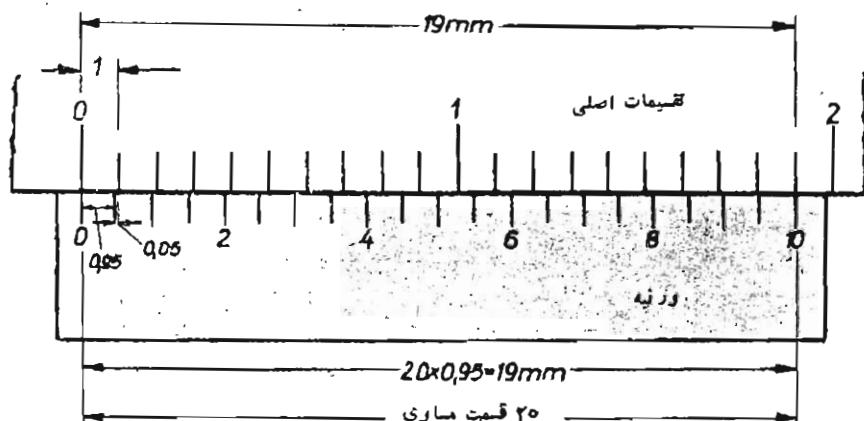


(شکل ۲-۱۵)

باید توجه داشت که در خواندن این گونه کولیس ها برای اجزاء میلیمتر، تعداد تقسیمهایی از ورنیه را که بین صفر ورنیه و خطی از آن که در امتداد یکی از خطوط خط کش مدرج قرار گرفته اند در عدد  $0.05/0$  یعنی  $(\frac{1}{20})$  ضرب می کنیم. نوع دیگر این کولیس ها ۳۹ میلیمتر از خط کش به ۲۰ قسمت مساوی روی ورنیه تقسیم شده است.

کولیس های دیگری نیز با دقیق  $0.02/0$  یعنی  $(\frac{1}{50})$  میلیمتر وجود دارند که در ورنیه ها ۴۹ میلیمتر را به ۵۰ قسمت مساوی تقسیم کرده اند. جدول صفحه بعد خلاصه ای از انواع تقسیم بندی ورنیه و دقیق آنها را نشان می دهد.

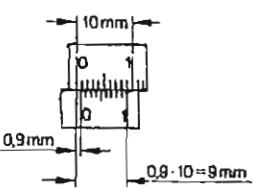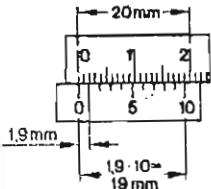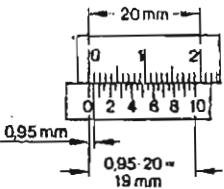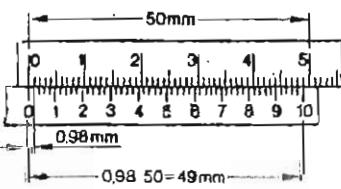نوع ورنیه	طول ورنیه	تعداد سیمات ورنیه	دقت کولیس	شكل مربوطه
۹ میلیمتر	۹ میلیمتر	۱۰	۰/۱ میلیمتر	 $0.9 \text{ mm}$ $0.9 \cdot 10 = 9 \text{ mm}$
۱۹ میلیمتر	۱۹ میلیمتر	۱۰	۰/۱ میلیمتر	 $1.9 \text{ mm}$ $1.9 \cdot 10 = 19 \text{ mm}$
۱۹ میلیمتر	۱۹ میلیمتر	۲۰	۰/۰۵ میلیمتر	 $0.95 \text{ mm}$ $0.95 \cdot 20 = 19 \text{ mm}$
۳۹ میلیمتر	۳۹ میلیمتر	۲۰	۰/۰۵ میلیمتر	 $1.95 \text{ mm}$ $1.95 \cdot 20 = 39 \text{ mm}$
۴۹ میلیمتر	۴۹ میلیمتر	۵۰	۰/۰۲ میلیمتر	 $0.98 \text{ mm}$ $0.98 \cdot 50 = 49 \text{ mm}$

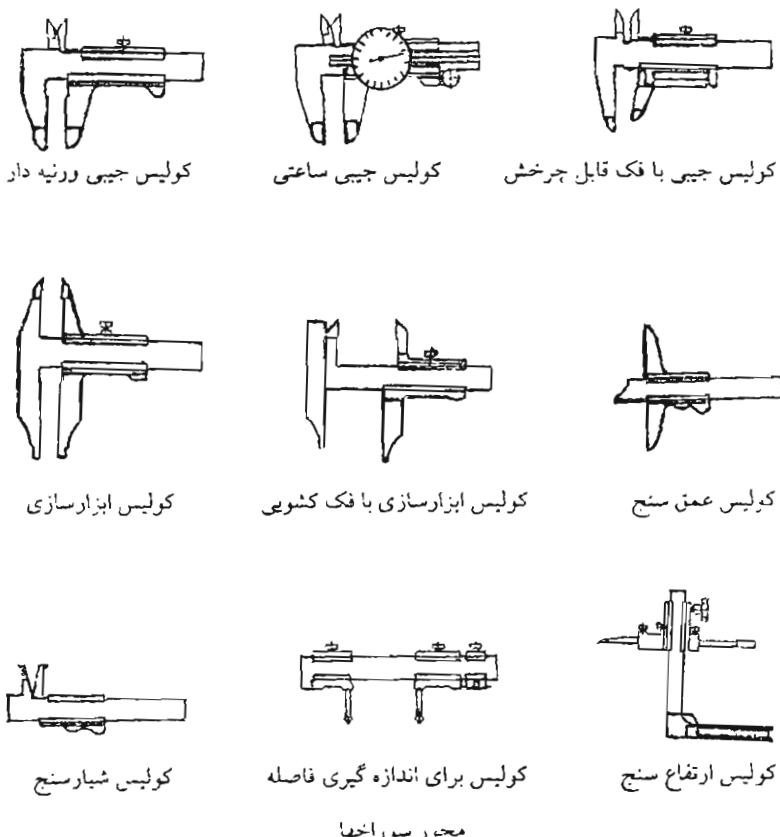


(شکل ۱۶ - ۲) - انواع کولیس

ورنیه اینچی


قسمات اصلی اینچی

قسمات اصلی میلیمتری

ورنیه میلیمتری

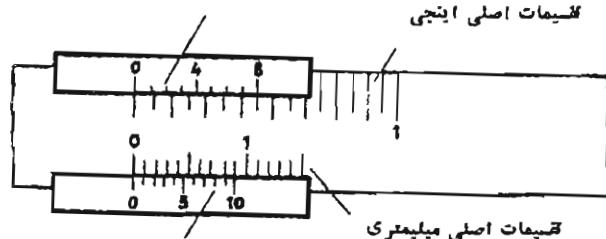

(شکل ۱۷)

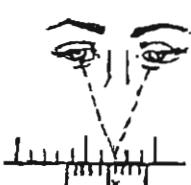


در بسیاری از کولیس‌ها هر دو طرف یک روی خط کش مدرج شده است که ردیف پایین برای تقسیمات میلیمتری و ردیف بالا مخصوص تقسیمات اینچی می‌باشد.

(شکل ۱۸ - ۲) - جهت دید در خواندن کولیس


## کولیس اینچی :

در کولیس‌های اینچی، خط کش بر حسب اینچ مدرج شده و هر اینچ را نیز به  $\frac{1}{16}$  قسمت مساوی تقسیم کرده‌اند. بنابراین فاصله هر یکی از تقسیمات اصلی خط کش در این کولیس‌ها  $\frac{1}{16}$  است در ورنیه این کولیس‌ها  $\frac{7}{16}$  اینچ را به  $\frac{7}{128}$  قسمت مساوی تقسیم کرده‌اند، بنابراین فاصله هر یکی از تقسیمات ورنیه  $\frac{1}{128}$  خواهد بود. بنابراین دقت اندازه‌گیری در این نوع کولیس‌ها  $\frac{1}{128}$  اینچ می‌باشد.

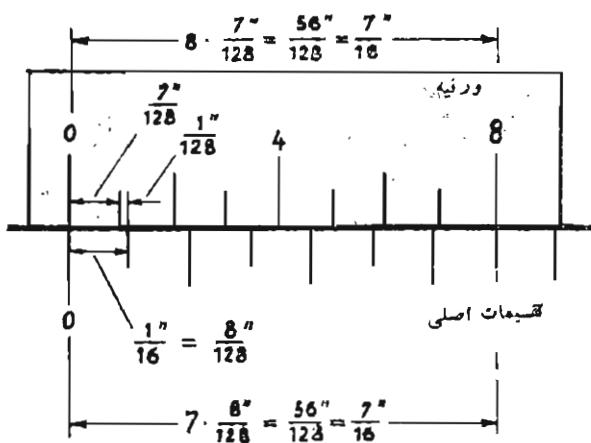


(شکل ۱۹ - ۲)

برای خواندن این کولیس‌ها ابتدا اندازه روی خط کش مدرج بر حسب اینچ و تقسیمات  $\frac{1}{16}$  اینچ خوانده می‌شود، سپس مقدار کسری که از تقسیمات اصلی

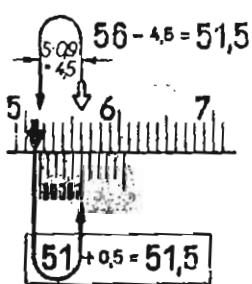

خوانده شده از ورنیه را به آن اضافه می کنیم.  
برای تعیین کسری که ورنیه نشان  
می دهد بایستی تعداد و تقسیمات بین  
صفرورنیه و خطی که مقابله یکی از  
تقسیمات اصلی قرار دارد و در عدد  $\frac{1}{128}$   
اینج ضرب نمود.

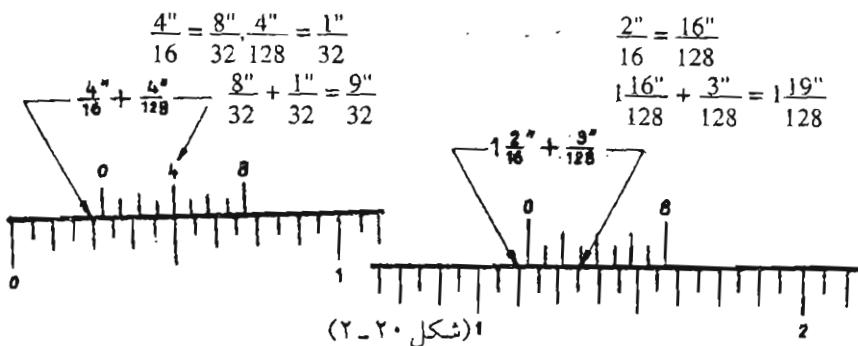


جدول زیر مثال هایی از اندازه های نشان داده شده به وسیله انواع ورنیه ها را  
نشان می دهد.

ورنیه	اندازه تنظیمی	اندازه خوانده شده
$\frac{1}{10}$		= 42,7
$\frac{1}{20}$		= 63,25
$\frac{1}{50}$		= 73,38
$\frac{1}{128}''$		= 2'64"

**أنواع كوليسي:**


**1- كوليسي چاقوی:**

از این کولیس معمولاً برای اندازه های خارجی و داخلی استفاده می شود.

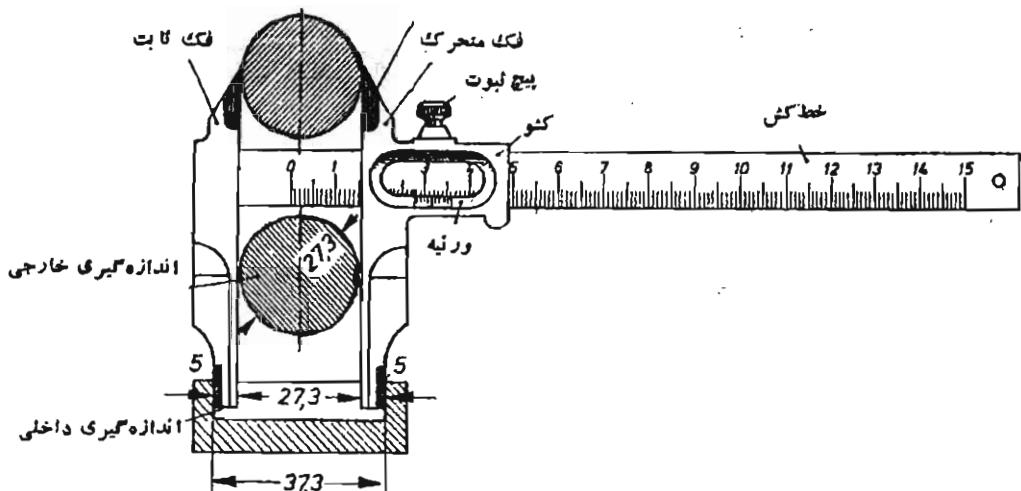


(شکل ۲۱)

در موقع اندازه گیری قطر سوراخ ها با این کولیس باید توجه داشت که اندازه سوراخ از عدد نشان داده شده روی ورنیه کولیس به اندازه ۱۰ میلیمتر بیشتر است. روش کار با کولیس: برای اندازه گیری ابتدا دهانه آن را بیش از اندازه لازم باز کرده و سپس فک ثابت را به یک ضلع قطعه مورد اندازه گیری تکیه داده و پس از آن فک متتحرک را به آرامی به ضلع دیگر کار نزدیک کنید.

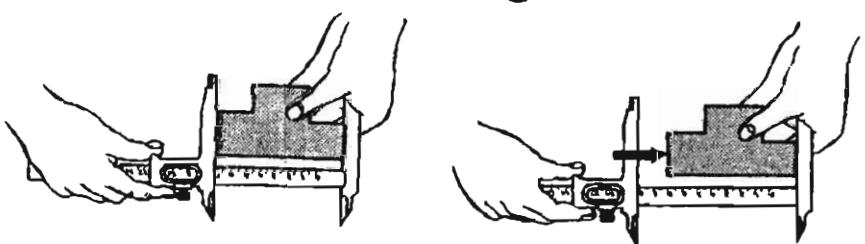


(شکل ۲۲)

برای اندازه گیری از نرک کولیس استفاده نکنید، زیرا این عمل باعث خرابی کولیس و خطأ در اندازه گیری خواهد شد.

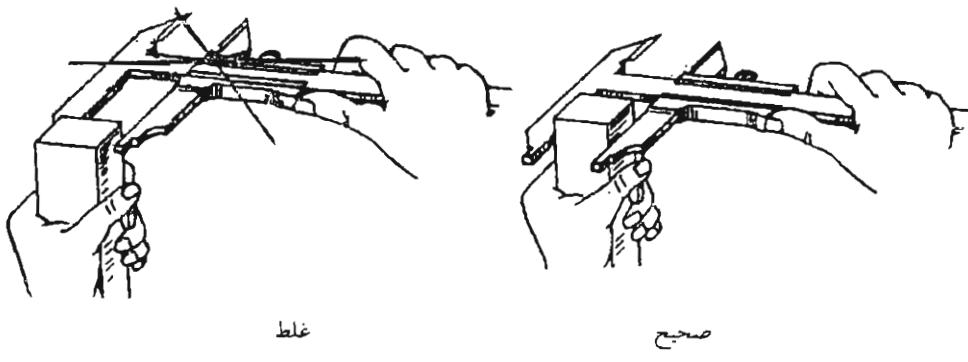

## ۲- کولپس عمق سنج:

از این کولیس برای اندازه گیری عمق شیارها و پله ها استفاده می شود .  
فرق اساسی آنها با سایر کولیس ها این است که کشوی ورنیه آن ثابت بوده و  
خط کش مدرج در داخل آن حرکت می کند .

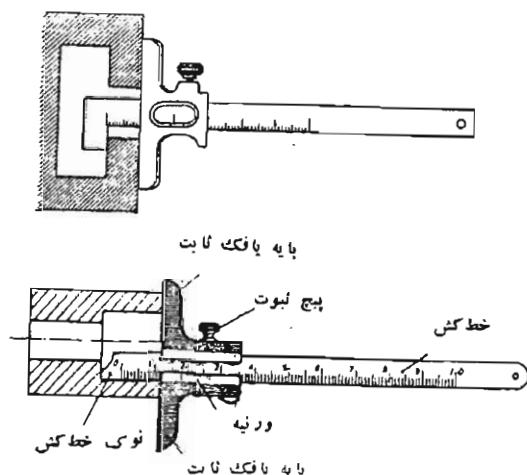


(شکل ۲۴-۲)

### میکرومتر:


از میکرومترها برای کنترل اندازه هایی که دقیق آنها  $\frac{1}{10}$  میلیمتر و به بالاتر استفاده می گردد.

### ساختمان میکرومتر خارجی:

میکرومتر خارجی که برای کنترل ابعاد خارجی به کار می رود دارای یک فک ثابت و یک فک متغیر می باشد. فک ثابت روی کمان میکرومتر نصب شده است. غلاف داخلی و کمان میکرومتر یک پارچه بوده و روی غلاف داخلی تقسیمات میلیمتری انجام گرفته است. در انتهای این غلاف سوراخ قلابیز شده ای وجود دارد که مهره میله پیچ میکرومتر را تشکیل می دهد. سمت چپ میله پیچ اندازه گیری، فک متغیر میکرومتر را تشکیل می دهد و سمت راست آن توسط بوش مخروطی با پوسته خارجی مربوط می باشد.

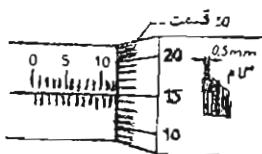


تشکیل می دهد. سمت چپ میله پیچ اندازه گیری، فک متغیر میکرومتر را تشکیل می دهد و سمت راست آن توسط بوش مخروطی با پوسته خارجی مربوط می باشد.

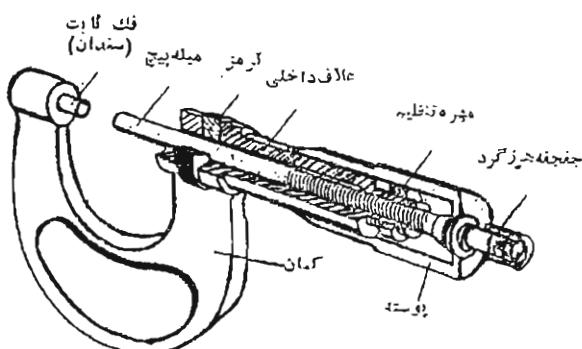

(شکل ۲۵-۲)

برای کنترل ابعاد پیچ داخلی (مهره) از میکرومترهای مطابق شکل کمک می گیرند.

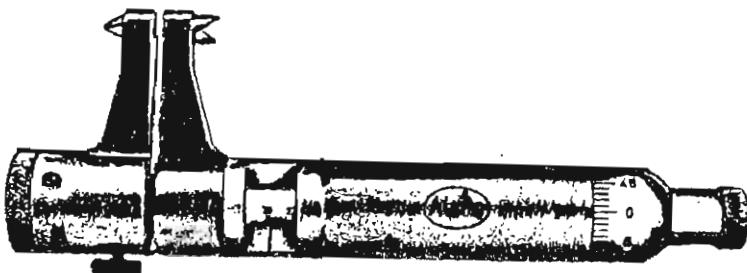

(شکل ۲۶-۲) - میکرومتر مهره

میکرومتر اینچی :


پیچ این میکرومترها اغلب  $40$  دندنه در اینچ ( $\frac{1}{4}$  = گام) دارند. بنابراین به ازاء هر دور گردش پوسته فک متحرک به اندازه  $0.025$  =  $\frac{1}{4}$  حركت خواهد کرد. روی تقسیمات اصلی غلاف یک اینچ را به  $40$  قسمت مساوی تقسیم کرده اند. بنابراین اندازه هریک از تقسیمات اصلی آن  $0.025 = \frac{1}{4}$  و فاصله هر چهار قسمت آن برابر  $0.100 = 1$  خواهد بود. از طرف دیگر محیط قسمت مخروطی پوسته را به  $25$  قسمت مساوی تقسیم نموده اند. پس به ازاء گردش یک تقسیم از پوسته، فک متحرک به اندازه  $\frac{1}{100} = \frac{1}{40}$  حركت می کند، لذا دقت این میکرومتر  $\frac{1}{1000}$  خواهد بود. در شکل فوق نحوه خواندن میکرومتر اینچی نشان داده شده است.

میکرومترهای اینچی دقیق تری با دقت ( $\frac{1}{10000}$ ) نیز وجود دارند که در ساختمان آنها از یک ورنیه  $\frac{1}{10}$  استفاده شده است.

ساختمان میکرومتر :


زیانه اندازه گیری بوسیله یک بوش مخروطی با پوسته متصل است. گرداندن پوسته باعث می شود پیچ زیانه در مهره ای که به کمان متصل است مطابق گام آن پیش رود.

ممولاً گام پیچ زیانه  $0.05$  میلیمتر است یعنی از هر دور گردش پوسته انحرافی به فدر  $0.05$  میلیمتر به دست می دهد. حال چنانچه محیط پوسته را به  $50$  قسمت کنیم چنین خواهیم داشت.

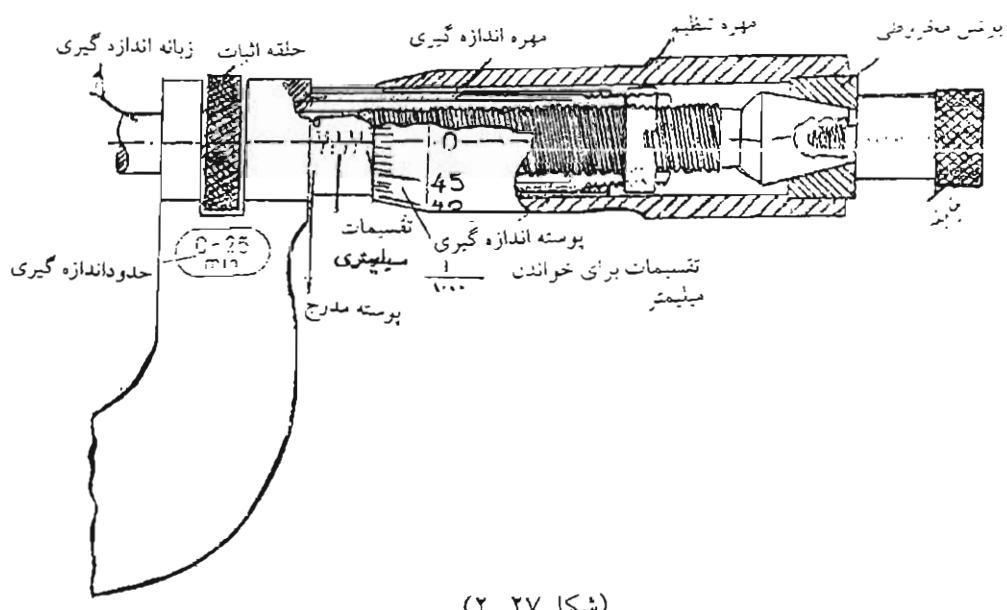


(شکل ۲-۲۷)

یک قسمت، گردش به اندازه یک  
پرسه زبانه را ۱۱۰/۰ میلیمتر حرکت می‌نماید.

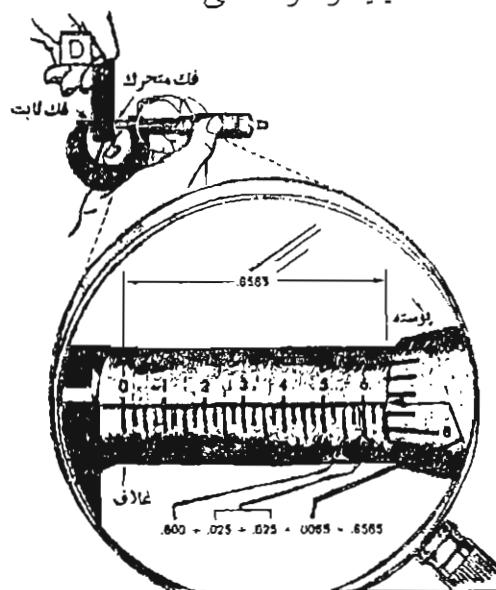


(شکل ۲-۲۸)

متالیاں خواندن

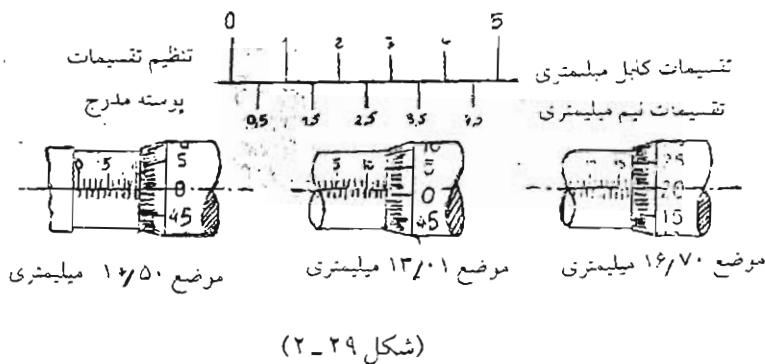

(شکل ۲۹)

میکرومترهای جدید طبنه‌ای برای نشان دادن  $\frac{1}{10}$  میلیمتر دارند که از یک پنجره نشان داده می‌شود. بعلاوه توسط یک نیتوس خواندن تا  $\frac{1}{100}$  میلیمتر را ممکن سازد.

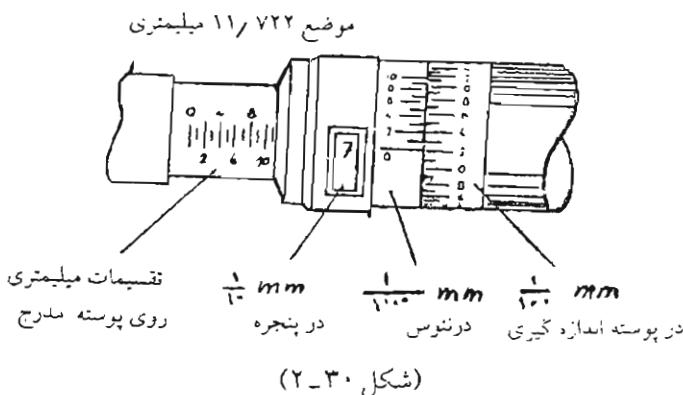

(شکل ۳۰)


اندازه گیری زوایا:  
واحد زاویه:

در صنعت معمولاً برای اندازه گیری زوایا از واحدی بنام درجه استفاده می‌شود و آن برابر است با زاویه مرکزی  $\frac{1}{360}$  محیط دایره.

اجزای درجه:

برای اندازه گیری های دقیق تر واحدهای دیگری به نام دقیقه و ثانیه نیز تعریف شده اند.

$$1 \text{ درجه} = 60 \text{ دقیقه} \quad 1 \text{ دقیقه} = 60 \text{ ثانیه}$$

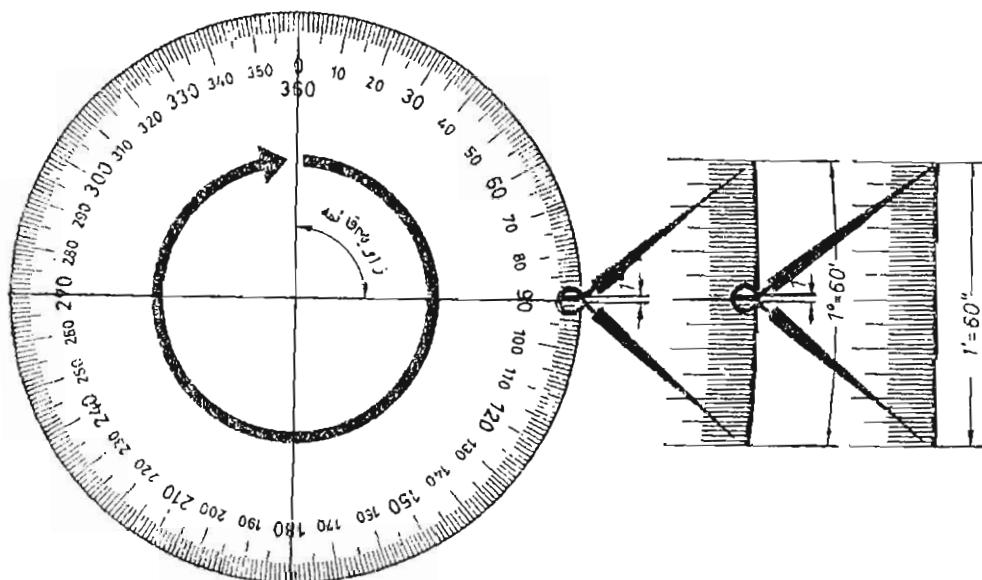


(شکل ۲-۳)

### وسایل اندازه گیری زاویه:

برای اندازه گیری زاویه از دو نوع وسیله اندازه گیری ثابت و قابل تنظیم استفاده می شود.

#### ۱- وسایل ثابت اندازه گیری زوايا:

این وسایل که به نام گونیا نیز معروف اند فقط برای اندازه گیری و کنترل زوایای معینی به کار می روند. در اشکال زیر نمونه هایی از این گونیاهارا مشاهده می کنید. از سری گونیاهای فوق گونیاهای ۹۰ درجه بیشترین کاربرد را دارا هستند.

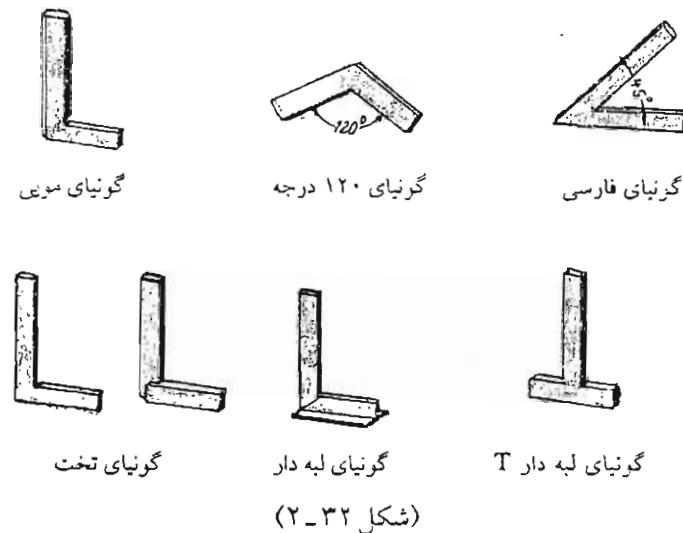

برای مطمئن شدن از قائمه بودن گونیاها از استوانه مخصوص کترل زاویه قائمه استفاده می کنیم. روش دیگر استفاده از یک گونیای کنترل شده و دقیق می باشد و چنانچه وسائل فوق در اختیار نبود از یک سوزن خط کش و ترسیم خطی در دو جهت در حالیکه گونیا را به سطح صفحه صافی نکیه داده اینم زاویه آن را کترل می نماییم. اگر خطوطی که در هریک از دفعات ترسیم شده اند برهمنطبق باشند زاویه گونیا صحیح بوده و در غیر اینصورت زاویه آن قائمه نیست.

در هنگام استفاده از گونیا باید توجه داشت که هر دو ضلع گونیا بر سطوح کار عمود باشد.


## ۲- وسائل متغیر اندازه گیری زوایا:

این وسائل را می توان به دو گروه وسائل نقل اندازه وزاویه سنج ها تقسیم نمود.

### الف: وسائل نقل اندازه:

از این وسائل برای نقل اندازه زوایا بر روی قطعه کار و یا بر عکس استفاده

می شود. وسایل نقل اندازه از دو یا سه تیغه که در یک نقطه به وسیله پین یا پیچ و مهره با هم اتصال دارند تشکیل شده است. در موقع اندازه گیری می توان با مماس کردن تیغه ها بر سطح موردنظر و ثابت نمودن وضعیت آنها به وسیله پیچ و مهره زاویه تنظیمی را به نقاله انتقال داده و مقدار آن را مشخص کرد. سرتیغه های این وسایل را معمولاً تحت زوایای  $45^\circ$  و یا  $60^\circ$  درجه جهت سنجش و یا ترسیم زوایا، شبی دار می سازند.

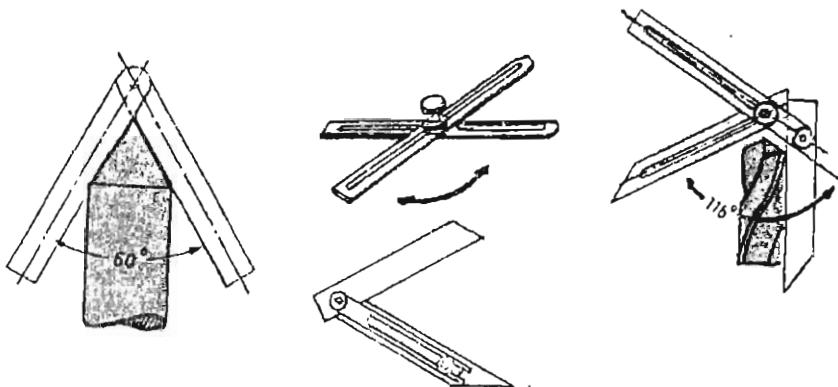

گونبیای تاشری تاشر

گونبیای تاشری دوبل

(شکل ۲-۳۳)

### ب: زاویه سنج ها:

این وسایل نیز به دو نوع ساده و انیورسال تقسیم می شود.

#### زاویه سنج ساده:


این ابزارها وسیله ای است برای کنترل و اندازه گیری زوایا و تشکیل شده است از یک صفحه نیم دایره مدرج نقاله و یک خط کش که توسط پیچ و یا میخ پرج به هم متصل شده اند.

روی نقاله را از صفر تا  $180^\circ$  درجه مدرج نموده و به کمک خط کش متصل به آن و تکیه دادن لبه صاف نقاله به قطعه کار می توان مقدار زاویه را تعیین نمود.

با این ابزارها می توان مقدار زاویه فقط در حالت کامل یک زاویه را اندازه گیری کرد و چنانچه دقیق ساخته شده باشد ممکن است که اجزاء را تا  $\frac{1}{4}$  درجه نیز تخمین زد.

در اندازه گیری زوایا بایستی توجه داشت که در بعضی از موارد اندازه زاویه کار برابر با اندازه ای که نقاله نشان می دهد نبوده، بلکه برابر اندازه متمم آن می باشد.

در نینوس زاویه یاب اونیورسال امکان خواندن زاویه تا دقت  $^5$  و جرد دارد.

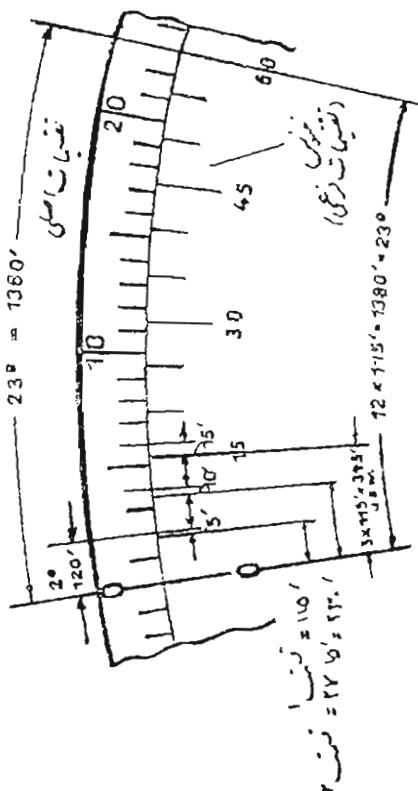

(شکل ۲-۳۴)

#### ساختمان

قوسی متعادل  $23^\circ$  (۲۳ قسمت از تقسیمات اصلی) را به ۱۲ قسمت مساوی روی نینوس تقسیم کرده اند. در نتیجه هر قسمت نینوس متعادل است با:

$$\frac{23^\circ \times 60'}{12} = \frac{1380'}{12} = 115'$$

به این ترتیب هر قسمت از تقسیمات فرعی به قدر  $^5$  از دو قسمت از تقسیمات اصلی کوچکتر است.

$$(2^\circ = 120')$$



آن خطی از نینوس که بایکی از خطوط تقسیمات اصلی منطبق باشد نماینده تعداد  $^5$  دقیقه هایی است که باید به درجات قبل خط صفر اضافه شود.

## زاویه سنج ۲:


قوس معادل  $29^\circ$  به  $30^\circ$  قسمت مساوی روی نینوس تقسیم شد که هر قسمت نینوس  $8'$  می باشد و اختلاف آن باتقسیمات اصلی  $2'$  می باشد که همان دقت زاویه سنج می باشد.

## خواندن:

در خواندن زاویه یاب اول مقدار زوایای کامل ما قبل خط صفر نینوس را می خوانند و سپس در همان جهتی که خواندن زوایای کامل انجام شده بود مقدار دقیقه های آن را روی خطی از نینوس که بر یکی از خطوط تقسیمات اصلی منطبق باشد خوانده و بد آن اضافه می کنند.

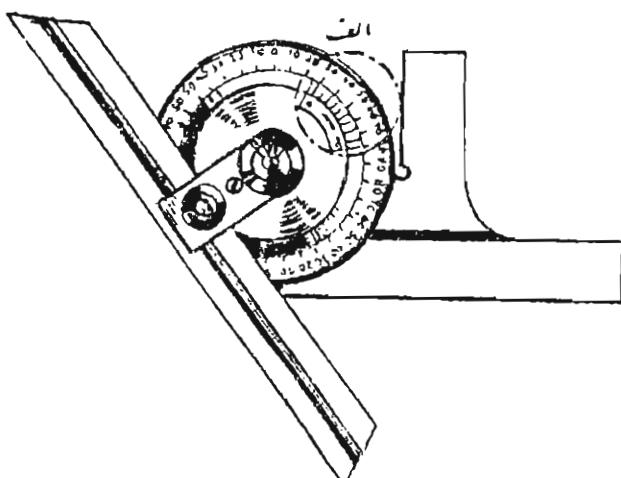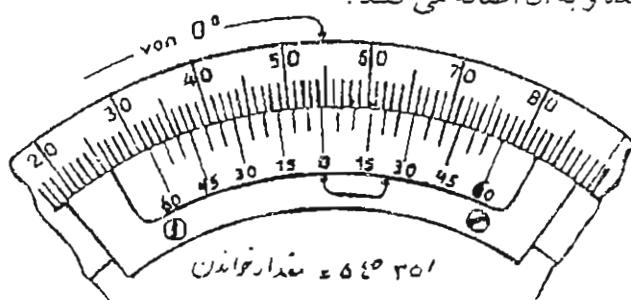

(شکل ۲-۳۵)-الف

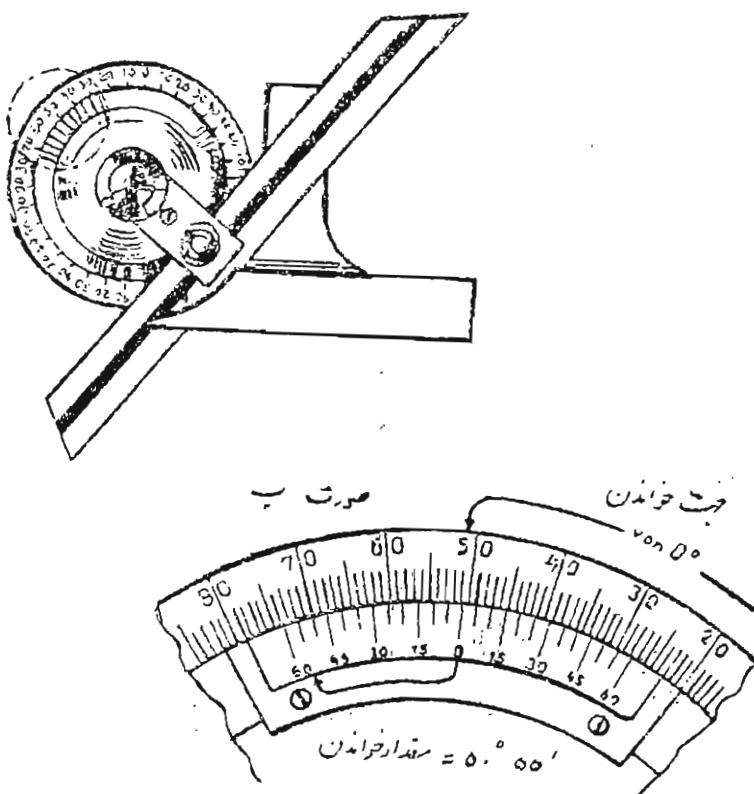

(سکل ۲۵-۲)-ب

در اندازه گیری با زاویه یاب:

خط کش راروی قطعه کار طوری قرار می دهند که نور ندهد. کف نقاله باید همیشه نسبت به کف اندازه گیری عمود قرار گیرد.

در زاویه یاب های ساده خط کش طریق قرار دهید که زاویه مستقیماً خوانده شود.

اندازه گیری یک زاویه حاده  $42^\circ$  = مقدار خواندن برابر است با مقدار اندازه

در اندازه گیری با زاویه یاب اونیورسال می توان هر زاویه را از چند طرف میزان کرد.



برای همه انواع تنظیم ها طرز کار چنین است: در اندازه گیری زوایای حاده

مقدار خواندن = مقدار اندازه.

در اندازه گیری زوایای منفرجه: مقدار خواندن  $- 180^\circ$  = مقدار اندازه.


اندازه گیری یک زاویه منفرجه: مقدار خواندن  $- 180^\circ$  = مقدار اندازه.

$$180^\circ - 20^\circ = 160^\circ$$

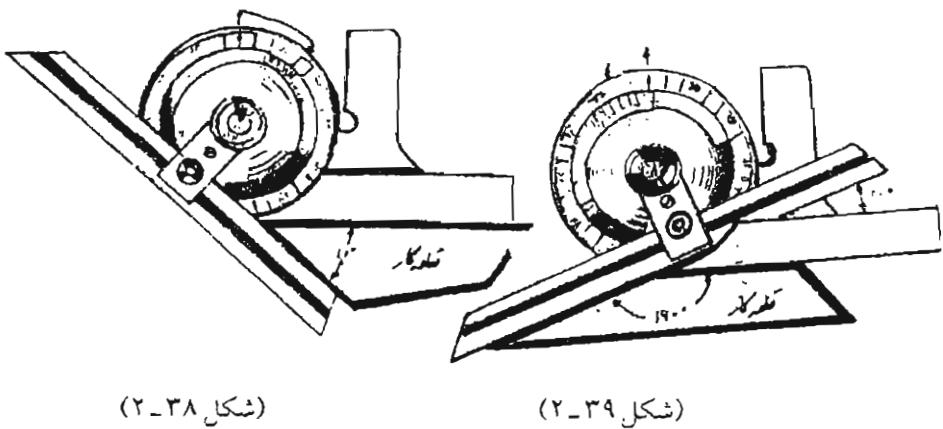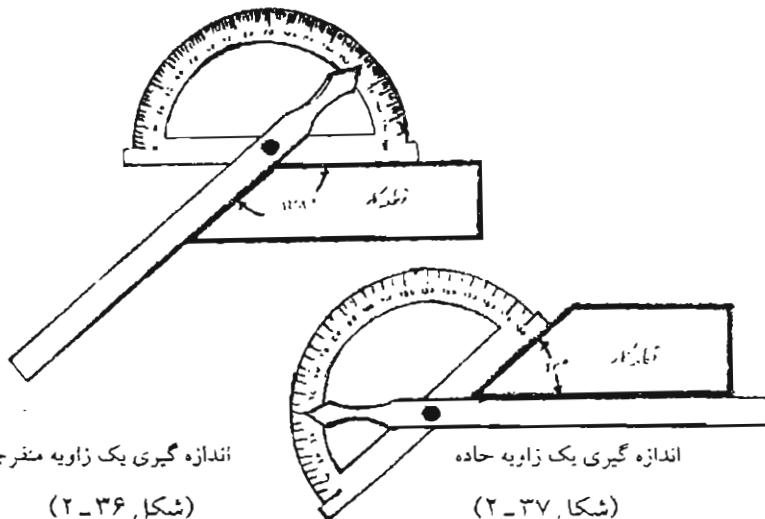

ساختمان سمعت اندازه گیری:

ساعت دای اندازه گیری و سایلی هستند که بوسیله میله دندانه و چرخ دندانه ها حرکت زبانه اندازه گیری طوری بزرگ می شود که حرکت عقریه متصل به آن برای خواندن انحراف کافی خواهد بود. یک میلیمتر حرکت زبانه عقریه را یک دور می گرداند. مقدار میلیمترهای کامل توسط عقریه کوچک معلوم می شود. دقیق خواندن عقریه بزرگ  $\frac{1}{11}$  میلیمتر است.

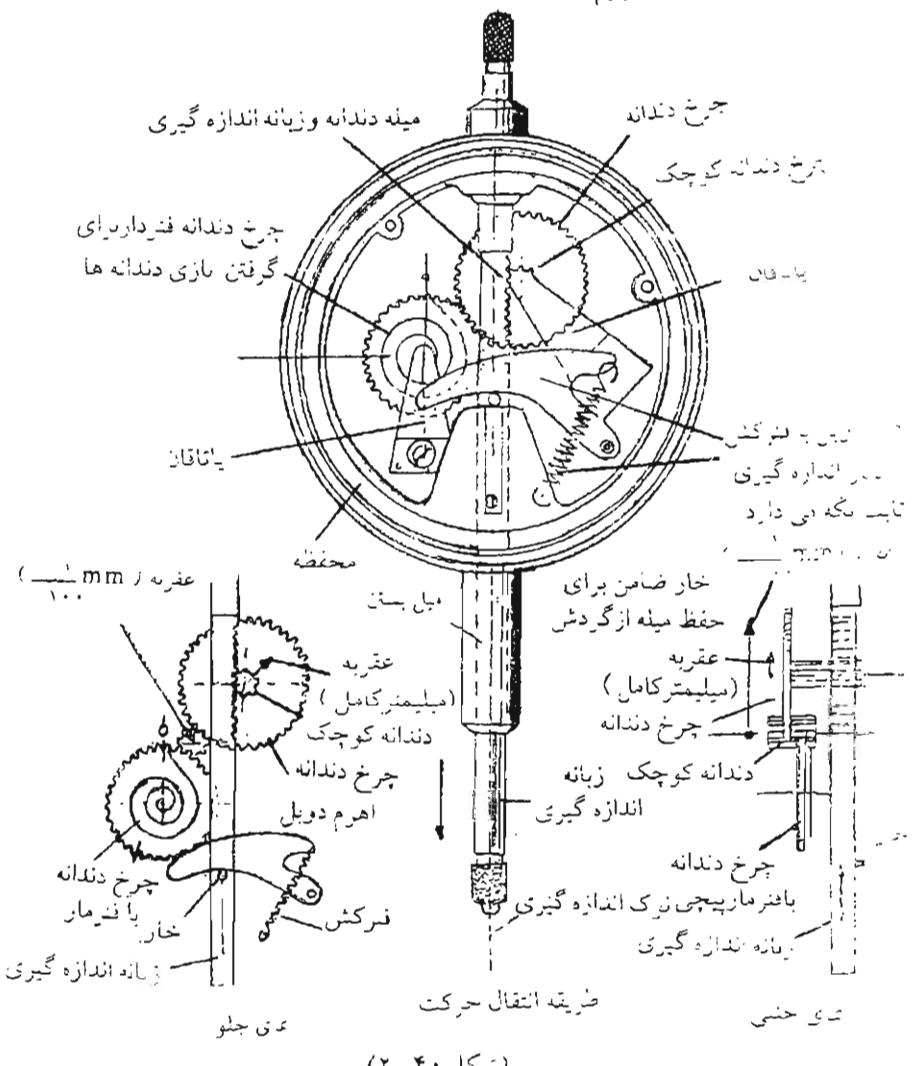

در اندازه گیری انحراف مرکزها (لنگی) با ساعت اندازه گیری روی میله ای که بین دو مرغک باشد باید محور ساعت همیشه بر محور قطعه کار عمود باشد.


$$e = \frac{H}{2}$$

اندازه گیری لنگی یک قطعه گرد:

ساعت بادر نظر گرفتن پیش میزان روی صفر آورده می شود چنانچه عقربه هنگام گردش آرام کار حرکتی نشان نداد کاربی عیب است. چنانچه حرکتی نشان داد تفاوت بین حداقل و حداکثر کورس لنگی کار است.

انحراف مرکز بالنگی نصف این مقدار است.  $e = \frac{H}{2}$


باید اندازه گیری را در چند جای کار تکرار کرد.

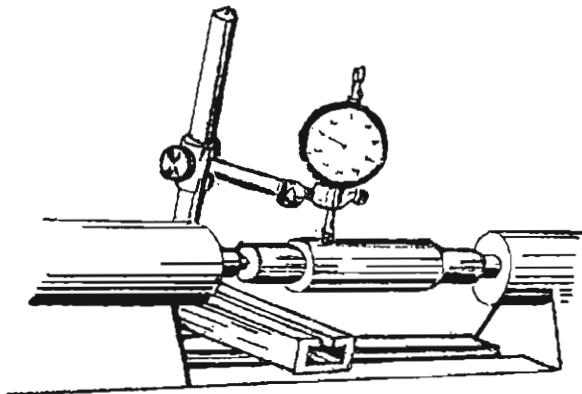

(شکل ۲-۴۱)


#### اندازه گیری لنگی سطوح موازی:

در اینجا باید مرااعات کرد که سطح مورد اندازه گیری موازی سطح یا ساعت باشد. این حالت با حرکت جنبی ساعت کنترل می شود و در این مورد باید عقربه از جای خود تکان نخورد. در این حال ساعت خوانده شده بلند می شود. سطح زیرین به بالا می آید و از نو موازی بودن آن کنترل شده و باز ساعت خوانده می شود.

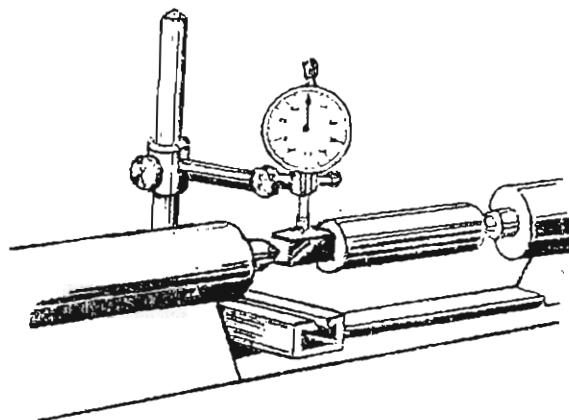


(شکل ۲-۴۲)

چنانچه در اندازه گیری‌ها اختلافی وجود نداشت سطوح نسبت به مرکز منظم هستند. در صورت وجود اختلاف (کورس) انحراف مرکز معادل است با:  $e = \frac{H}{2}$

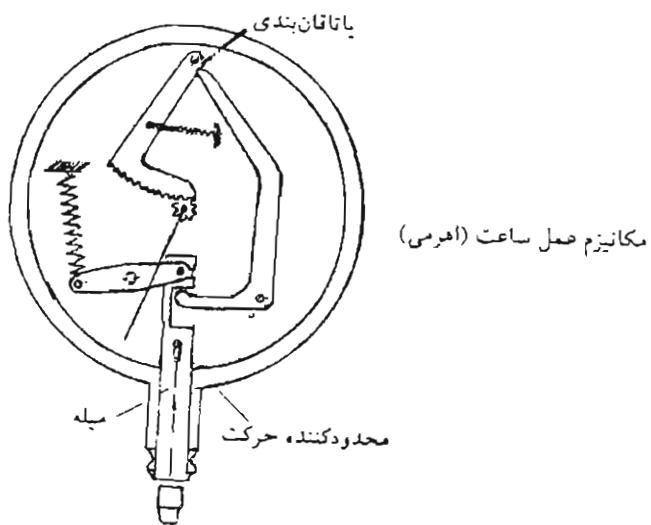

(شکل ۲-۴۳)

اندازه گیری کورس یک لنگ (بادامک) ساعت یک بار در بالاترین ( $M_1$ ) و یک بار در پایین ترین ( $M_2$ ) موضع لنگ خوانده می شود.

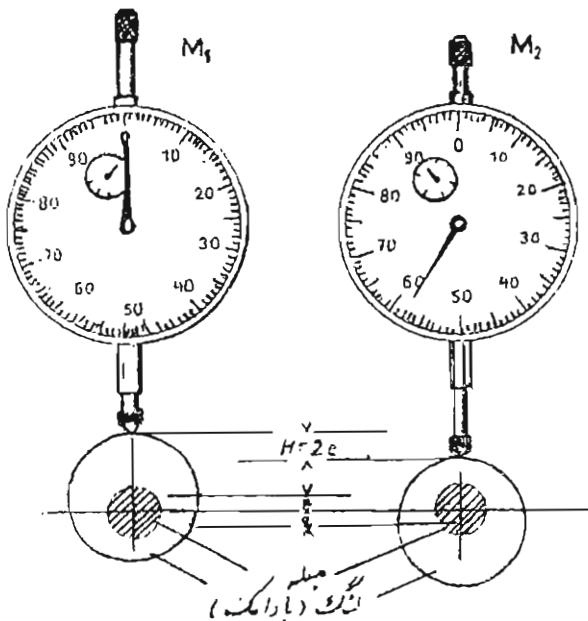

$$H = m_1 - m_2$$

$$e = \frac{H}{2} = \frac{m_1 - m_2}{2}$$

$$m_1 = 9.00$$

$$m_2 = 1.58$$

$$H = 7.42$$

$$e = \frac{7.42}{2} = 3.71 \text{ mm}$$

(شکل ۴۴-۴)

کورس لنگ  
لنگی  
مثال:


### وسایل اندازه گیری ثابت:

با این گونه وسایل اندازه گیری می توان اندازه های ثابتی که روی آنها نوشته شده است تعیین نمود از مزایای این گونه وسایل سرعت عمل در اندازه گیری بوده و به دلیل عدم نیاز به مهارت و دقت زیاد تشخیص اندازه گیر باعث صرفه جویی در وقت می شوند.

این ابزارها بنام شابلن نیز معروفند.

### ۱- شابلن اندازه گیری ورق:


از این وسیله برای اندازه گیری ضخامت ورق ها استفاده می شود این شابلن ها به فرم دایره ای و مستطیلی ساخته می شوند و در پیرامون آنها شیارهایی جهت اندازه گیری ضخامت ورق ها پیش بینی شده است، در مقابل هر شیار معمولاً دو عدد نوشته شده است که یکی معرف نمره ورق و دیگری معرف ضخامت آن بر حسب میلیمتر می باشد، مثلاً ورق نمره ۱۰ دارای ضخامت  $75/2$  میلیمتر می باشد.

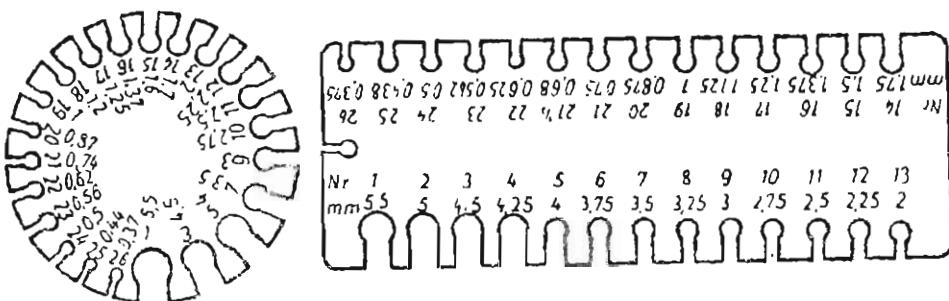

(شکل ۴۵)

### ۲- شابلن اندازه گیری میله:


از این وسیله برای اندازه گیری قطر میله ها استفاده می شود این اندازه گیرها در دونوع چاکدار و سوراخ دار مطابق شکل ساخته شده اند.

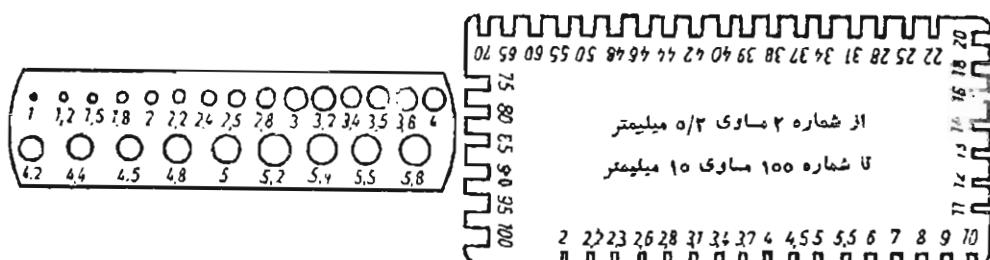

(شکل ۴۶)

### ۳- شابلون اندازه گیری سوراخ:


برای اندازه گیری قطر سوراخ های کوچک از شابلون های سوزنی (شکل a) و برای اندازه گیری سوراخ های بزرگتر از شابلون تیغه ای (شکل b) استفاده می شود.

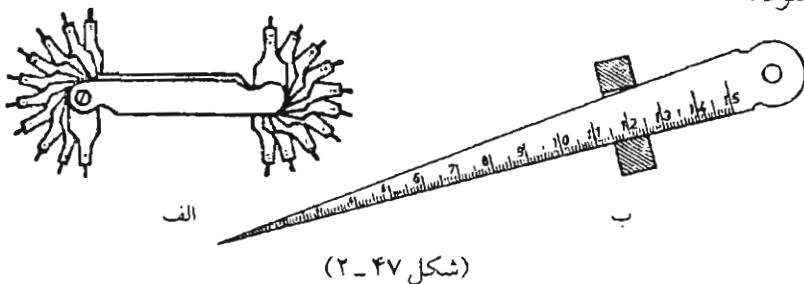


#### ۴- شاپلن تیغه ای (فیلر):

فیلر نوعی وسیله اندازه گیر ثابت است که جهت تنظیم و کنترل فاصله قطعات و شیارها از آن استفاده می شود. تیغه های فیلر را معمولاً از فولاد ساخته و تعدادی از آنها را که دارای خصائص متفاوتی می باشند و در یک دسته که در داخل آن محلی برای جمع شدن فیلرها وجود دارد به بازار عرضه می کنند. اندازه هر یک از فیلرهای روی آن نوشته شده و ممکن است اندازه آنها بر حسب میلیمتر و یا اینچ باشد.

از فیلر برای تنظیم میزان لقی مجاز یاتاقان ها، راهنمایی ماشین افزار، فاصله دهانه پلاتین اتو میل، استناده می کنند.

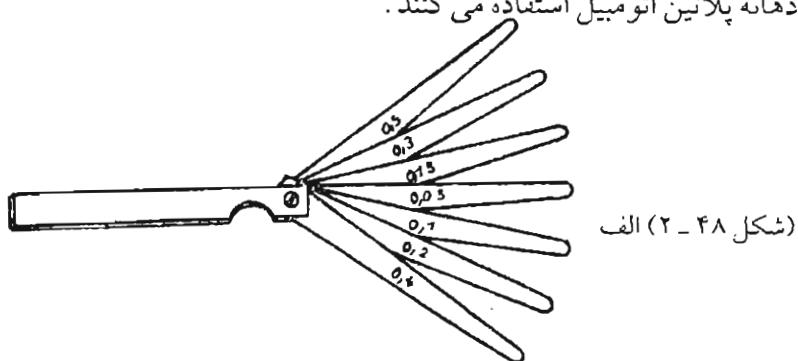

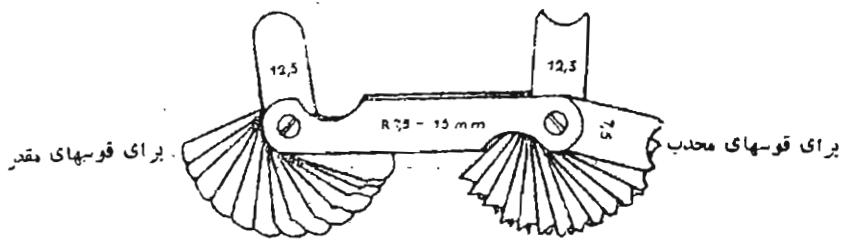


(شکل ۲-۴۸)-ب

## ۵- شابلن اندازه گیری قوس ها:


قوس هایی که قسمتی از دایره محسوب می شوند به وسیله شابلن های شعاع سنج قابل اندازه گیری هستند. این شابلن ها از تعدادی تیغه فولادی که قسمت سر آنها

قوس محدب یا مقعری با شعاع انحنای معین وجود دارد ساخته می شوند.

در موقع اندازه گیری شابلن را روی قوس موردنظر اندازه گیری گذاشته و قسمت های غیر صحیح آن را از طریق عبور نور تشخیص می دهند.

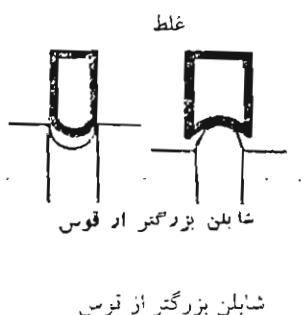


شابلن بزرگتر از قوس

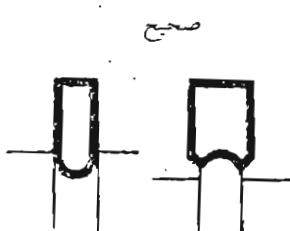

شابلن مناسب با قوس

(شکل ۲-۴۹)

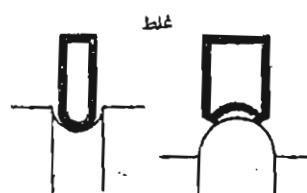

شابلن کوچکتر از قوس


## فرمان های کنترل:

فرمان های کنترل به وسایلی اطلاق می شود که بتوانند صحت در حد اندازه بودن قطعه ای را به سرعت کنترل نمایند. این فرمان ها به نام فرمان های حدی معروف

می باشند. استناده از فرمان های حنی باعث صرفه جویی در وقت می گردد، زیرا در این گونه وسایل نیاز به تنظیم اندازه ای نبوده و خطای خواندن و سایل اندازه گیری مانند کولیس و میکروست را نیز دربر ندارند.

### فرمان کترل میله :


این وسیله که به نام دهان اژدر نیز معروف می باشد برای کترل اندازه های حدی میله ها به کار می رود. این فرمان دارای دو دهانه با اندازه ثابت می باشد، اندازه یکی از دهانه ها برابر اندازه حداکثر و دیگری برابر حداقل می باشد. اندازه قطعه کار (اندازه فعلی) وقتی مورد قبول است که دهانه بزرگتر فرمان داخل قطعه شده ولی دهانه دیگر آن نتواند وارد قطعه گردد دهانه بزرگ این فرمان را با کلمه خوب و دهانه کوچک آن را با کلمه خارج از اندازه معین می کند. طرف خارج از اندازه را معمولاً با نوار قرمز مشخص می شود.

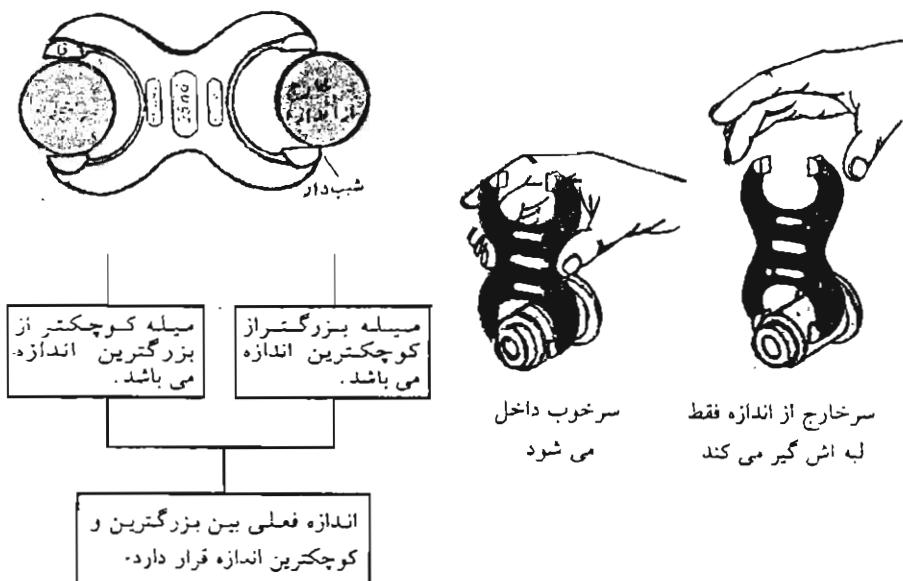

(شکل ۲-۵۰)

در انتخاب فرمان بایستی به اندازه اسمی و همچنین علامت انطباقی آن توجه نموده و فرمان را دقیقاً براساس اندازه اسمی و علامت انطباقی نقشه کار انتخاب نمود.

برای کنترل میله هایی با قطر تا ۱۰۰ میلیمتر معمولاً از فرمان های دو طرفه و بروای کنترل میله هایی با قطر بیشتر از ۱۰۰ میلیمتر از فرمان های یک طرفه ثابت و یا قابل تنظیم استفاده می کنند.

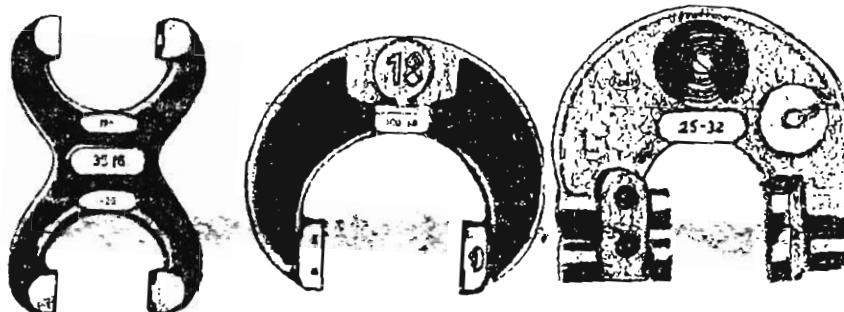

فرمان کنترل میله دو طرفه

فرمان کنترل میله یک طرفه


(شکل ۲-۵۱)

فرمان کنترل میله قابل تنظیم

### فرمان اندازه گیری و کنترل سوراخ:

این وسیله که برای کنترل اندازه های حدی سوراخ ها به کار می رود دارای دو سر می باشد که قطر یکی از آنها برابر با اندازه حداکثر و قطر دیگری برابر با اندازه حداقل می باشد. گلوبی قسمت خارج از اندازه (اندازه حداکثر) بارنگ قرمز مشخص شده و بعلاوه پهنای آن نیز از پهنای سرخوب (اندازه حداقل) کمتر می باشد.

در موقع کنترل اندازه بایستی سرخوب به سهولت و بدون فشار داخل سوراخ شده و سر خارج از اندازه نباید داخل سوراخ شود، بلکه فقط لب به لب سوراخ قرار گیرد.

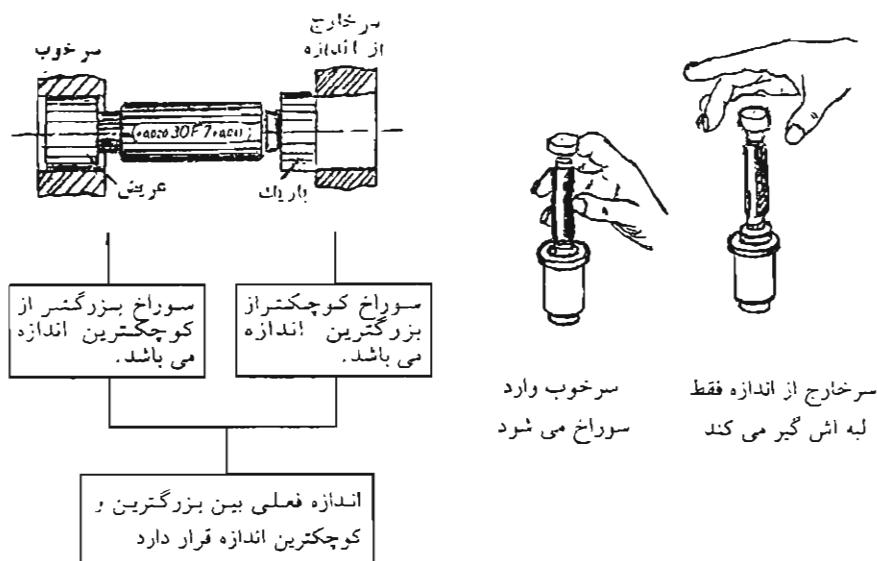

(شکل ۵۲ - ۲)


برای کنترل سوراخ هایی با قطر بزرگتر از ۱۰۰ میلیمتر از فرمان های اندازه گیر سوراخ یک تایی و یا دو تایی استفاده می گردد.



فرمان اندازه گیر سوراخ یک تایی فرمان اندازه گیر سوراخ در تایی

(شکل ۵۳ - ۲)

اندازه‌های بزرگتر را می‌توان به کمک فرمان‌های اندازه‌گیری سرکروی (شکل الف) کنترل نمود. برای کنترل دقیق قطر سوراخ‌ها با فرمان سرکروی، آن را در داخل سوراخ ثابت نگهداشته و سپس سردیگر آن را در جهت سوراخ حرکت نوسانی می‌دهند (شکل ب) در صورتی که سرخارج از اندازه فرمان در داخل سوراخ حرکت نوسانی داشته باشد سوراخ بزرگتر از اندازه می‌باشد.

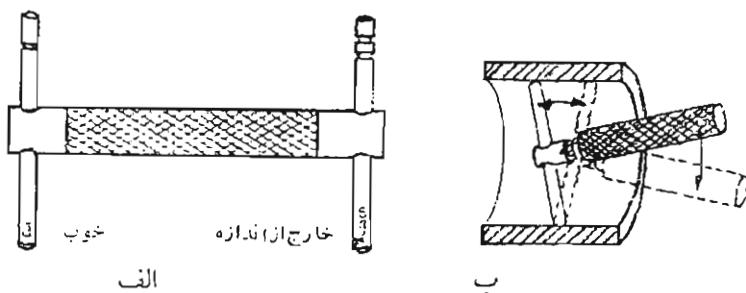

(شکل ۵۴-۲)

نکاتی که در موقع اندازه‌گیری با فرمان اندازه‌گیری میله و سوراخ بایستی مورد توجه قرار گیرند:

- ۱- قبل از اندازه‌گیری، سطوح کنترل فرمان و سطوح اندازه‌گیری را تمیز نموده و سطح آنها را با قشر نازکی از واژلین پوشانید.
- ۲- فرمان را به طور مستقیم و بدون فشار به داخل سطوح اندازه‌گیری راهنمایی نموده و به هیچ وجه از زور استفاده نکنید.
- ۳- حین اندازه‌گیری بایستی فرمان و قطعه کارد رجه حرارت یکسانی داشته باشند.
- ۴- برای کنترل اندازه سوراخ‌های بن‌بست بایستی جهت خروج هوای داخل سوراخ از درن مخصوص شکاف دار و یا سوراخ دار استفاده شود.

فرمان‌های کنترل مهره:

برای کنترل مهره از فرمانی استفاده می‌کنند که دارای دو سر می‌باشد. سر صاف

فرمان برای کنترل اندازه قطر داخلی و سردنه شده آن برای کنترل صحبت دندانه های مهره می باشد. این قسمت بایستی با فشار عادی، داخل مهره شود. برای کنترل دقیق مهره هایی که بایستی تلرانس معینی داشته باشند از فرمان های حدی کمک گرفته می شود.



(شکل ۵۵-۲)- فرمان کنترل مهره

#### فرمان حدی مهره:


از این فرمان برای کنترل سریع و بدون نقص تمام اندازه های پیچ استفاده می گردد. این فرمان مانند کلیه فرمان های حدی دارای یک سر خوب و یک سر خارج از اندازه می باشد. سر خوب آن دارای پروفیل کاملی بوده و بایستی موقع کنترل به راحتی و با فشار طبیعی در داخل مهره پیچیده شود. سر خارج از اندازه این فرمان کوتاه بوده و بیش از ۲ تا ۳ دنده ندارد. اندازه قطر داخلی و خارجی آن دقت کافی نداشته و فرم دندانه های آن طوری ساخته شده که فقط با قطر متوسط پیچ تأسیس پذامی کند، لذا از قسمت خارج از اندازه برای کنترل قطر متوسط پیچ استفاده می گردد قطر متوسط پیچ وقتی صحیح خواهد بود که قسمت خارج از اندازه به داخل مهره پیچیده نشده بلکه فقط قسمت ابتدای دنده آن با مهره درگیر شود. این سر را معمولاً با رنگ قرمز مشخص می کنند.

در موقع انتخاب فرمان مهره بایستی علاوه بر اندازه اسمی به علامت تلرانس آن نیز توجه نمود.



(شکل ۵۶-۲)

## فرمان پیچ :

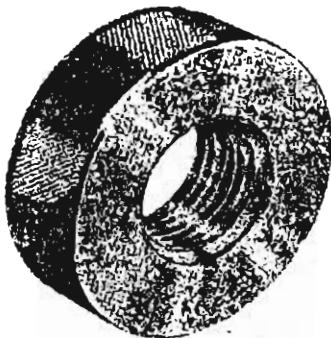

(شکل ۵۷-۲)- فرمان پیچ

این فرمان هابه فرم مهره آج داری ساخته شده و روی آنها اندازه و دقت پیچی که بایستی کترل شود نوشته شده است. در موقع کنترل بایستی فرمان بدون فشار در پیچ پیچانده شود.

لازم به ذکر است که فرمان های حدی پیچ نیز وجود دارند. برای کترل سریع و بدون نقص پیچ استفاده می شوند.

## «سئوالات و تست های فصل وسایل اندازه گیری»

۱- تعریف اندازه گیری، علت اندازه گیری و سیستم های اندازه گیری را نام ببرید.

۲- اجزاء متروانچ را بنویسید.

۳- وسایل اندازه گیری طولی را نام برد و دقت هر کدام را بنویسید.

۴- وسایل نقل اندازه را نام برد و کاربردشان را بنویسید.

۵- وسایل اندازه گیری متغیر را نام برد و دقت آنها را بنویسید.

۶- انواع کولیس و قسمت های آن را نام ببرید.

۷- تقسیم بندی ورنیه  $\frac{1}{5}$  ،  $\frac{1}{30}$  ،  $\frac{1}{60}$  و طریق اثبات دقت هر کدام را بنویسید.

۸- تقسیم بندی کولیس اینچی را نوشته و طریقه اثبات دقت آن را بنویسید.

۹- گام میکرومتر اینچی و طریقه اثبات دقت آن را بنویسید.

۱۰- اجزای درجه را نوشته و وسایل اندازه گیری زاویه را نام ببرید.

۱۱- در کولیس با دقت ۰/۰۵ میلیمتر فاصله خطوط ورنیه برابر است با:

الف: ۹۲/۰ میلیمتر      ب: ۹۵/۰ میلیمتر

ج: ۹۸/۰ میلیمتر      د: ۱/۰ میلیمتر

۱۲- اگر ۳۹ میلیمتر از طول خط کشی رادر روی ورنیه به ۲۰ قسمت مساوی تقسیم کنید به ترتیب :

الف : فاصله خطوط روی ورنیه از هم  $1/5$  میلیمتر و دقت آن  $0/05$  میلیمتر خواهد شد.

ب : فاصله خطوط روی ورنیه از هم  $1/95$  میلیمتر و دقت آن  $0/05$  میلیمتر خواهد شد.

ج : فاصله خطوط روی ورنیه از هم  $1/90$  میلیمتر و دقت آن  $0/05$  میلیمتر خواهد شد.

د : فاصله خطوط روی ورنیه از هم  $1/98$  میلیمتر و دقت آن  $0/02$  میلیمتر خواهد شد.

۱۳-

۱۳- گام پیچ میکرومترهای میلیمتری معمولی :

الف :  $0/25$  میلیمتر است.

ب :  $0/5$  میلیمتر است.

ج :  $0/75$  میلیمتر است.

۱۴- گام پیچ میکرومترهای اینچی :

الف :  $\frac{1}{32}$  اینچ است.

ب :  $\frac{1}{28}$  اینچ است.

د :  $\frac{1}{36}$  اینچ است.

ج :  $\frac{1}{24}$  اینچ است.

۱۵- ساعت اندازه گیر (اندیکاتور) وسیله ای است برای :

الف : انتقال اندازه به کار می رود.

ب : کنترل و تعیین اختلاف اندازه

ج : اندازه گیری قطر متوسط پیچ ها

د : اندازه گیری جداره لوله ها به کار می رود.

۱۶- اگر قطر میله ای  $\frac{3}{4}$  اینچ باشد بعد از تبدیل به میلیمتر این قطر برابر :

- الف: ۴۵/۴۴ میلیمتر      ب: ۴۴/۶۵ میلیمتر  
 د: ۴۳/۴۵ میلیمتر      ج: ۴۴/۷۵ میلیمتر

۱۷- فاصله خطوط ورنیه کولیس که دقت آن  $\frac{1}{30}$  میلیمتر است برابر است با :

- الف: ۷۵/۰ میلیمتر      ب: ۹۲/۰ میلیمتر  
 د: ۹۵/۰ میلیمتر      ج: ۹۳/۰ میلیمتر

۱۸- اگر سطوح فک های میکرومتر در اثر کار ساییدگی پیدا کند برای تنظیم کردن آن :

- الف: از کولیس استفاده می شود.  
 ب: از میکرومتر استفاده می شود.  
 ج: از فیلر استفاده می شود.  
 د: از تکه های اندازه گیر استفاده می شود.

۱۹- در مقایسه با کولیس اینچی و میلیمتری :

- الف: دقت کولیس اینچی بیشتر از کولیس میلیمتری است.  
 ب: دقت کولیس میلیمتری بیشتر از کولیس اینچی است.  
 ج: دقت هر دو کولیس برابر است.  
 د: هیچکدام

۲۰- یک درجه برابر است با :

- الف: ۳۶ ثانیه      ب: ۳۶۰۰ ثانیه      ج: ۳۶۰ دقیقه

۲۱- برای اندازه گیری گاه داخلی از :

- الف: کولیس استفاده می شود.  
 ب: از میکرومتر استفاده می شود.

ج: از پرگار داخلی استفاده می شود.

د: از پرگار پاشنه ای استفاده می شود.

۲۲- یک دایره چگونه به ۶ قسمت تقسیم می شود.

الف: پرگار را به اندازه  $\frac{1}{3}$  قطر دایره باز می کنیم.

ب: پرگار را به اندازه قطر دایره باز می کنیم.

ج: پرگار را به اندازه  $\frac{1}{3}$  قطر دایره باز می کنیم.

د: هیچکدام

۲۳- دقت زاویه سنج اینورسال:

الف: ۲۰ درجه است.

ب: ۵ درجه است.

ج: ۵ دقیقه است.

د: ۲۰ دقیقه است.

۲۴- کسر  $\frac{7}{16}$  اینچ از خط کش در روی وربیه کولیس مرکب:

الف: به ۱۶ قسمت تقسیم شده و اختلاف هر قسمت آن  $\frac{1}{128}$  اینچ است.

ب: به ۳۲ قسمت تقسیم شده و اختلاف هر قسمت آن  $\frac{1}{32}$  اینچ است.

ج: به ۶۴ قسمت تقسیم شده و اختلاف هر قسمت آن  $\frac{1}{64}$  اینچ است.

د: به ۸ قسمت تقسیم شده و اختلاف هر قسمت آن  $\frac{1}{128}$  اینچ است.

۲۵- فاصله خطوط ورنیه روی قسمت اینچی کولیس مرکب:

الف:  $\frac{5}{32}$  اینچ است.

ب:  $\frac{9}{16}$  اینچ است.

ج:  $\frac{7}{128}$  اینچ است.

د:  $\frac{12}{128}$  اینچ است.

۲۶- کسر  $\frac{10}{16}$  اینچ چند میلیمتر و چند هزارم اینچ است؟

الف: ۱۵/۷۷۵ میلیمتر و ۶۷۵/۰ اینچ

- ب: ۱۵/۶۷۵ میلیمتر و ۰/۶۲۵ اینچ  
 ج: ۱۵/۸۷۵ میلیمتر و ۰/۶۲۵ اینچ  
 د: ۱۵/۸۲۵ میلیمتر و ۰/۶۷۵ اینچ

۲۷- در ورنیه زاویه سنج انجیرسال با دقیقه ۲ :

- الف: ۲۹ درجه به ۳۰ قسمت مساوی تقسیم شده است .  
 ب: ۲۴ درجه به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم شده است .  
 ج: ۱۲ درجه به ۱۶ قسمت مساوی تقسیم شده است .  
 د: ۲۳ درجه به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم شده است .

۲۸- دقیقه زاویه سنج انجیرسال که ۲۳ درجه روی ورنیه به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم شده است برابر است با :

- الف: ۵ دقیقه      ب: ۲۰ دقیقه      ج: ۲ دقیقه      د: ۲ ثانیه

۲۹- از پرگار پاشنه ای و پله ای :

- الف: پرگار پله ای برای اندازه گیری طول پله ها و پاشنه ای برای اندازه گیری قطر خارجی استفاده می شود .  
 ب: پرگار پله ای برای اندازه گیری طول پله ها و پاشنه ای برای اندازه گیری قطر داخلی استفاده می شود .  
 ج: پرگار پله ای برای اندازه گیری داخلی و پاشنه ای برای اندازه گیری قطر داخلی و خارجی استفاده می شود .  
 د: هیچکدام

۳۰- در کولیس با دقیقه ۰/۰۵ میلیمتر فاصله خطوط ورنیه برابر است با :

- الف: ۹۲/۰ میلیمتر      ب: ۹۵/۰ میلیمتر  
 ج: ۹۸/۰ میلیمتر      د: ۱/۰ میلیمتر

۳۱-اگر ۳۹ میلیمتر از طول خط کش را در روی ورنیه به ۲۰ قسمت مساوی تقسیم کنید به ترتیب:

الف: فاصله خطوط روی ورنیه از هم  $1/5$  میلیمتر و دقت آن  $0/05$  میلیمتر خواهد شد.

ب: فاصله خطوط روی ورنیه از هم  $1/95$  میلیمتر و دقت آن  $0/05$  میلیمتر خواهد شد.

ج: فاصله خطوط روی ورنیه از هم  $1/90$  میلیمتر و دقت آن  $0/05$  میلیمتر خواهد شد.

د: فاصله خطوط روی ورنیه از هم  $1/98$  میلیمتر و دقت آن  $0/02$  میلیمتر خواهد شد.

۳۲- کسر  $\frac{7}{16}$  اینچ از خط کش را در روی ورنیه کولیس مرکب:

الف: به ۱۶ قسمت تقسیم کرده و اختلاف هر قسمت آن را  $\frac{1}{128}$  اینچ گویند.

ب: به ۳۲ قسمت تقسیم کرده و اختلاف هر قسمت آن را  $\frac{1}{32}$  اینچ گویند.

ج: به ۶۴ قسمت تقسیم کرده و اختلاف هر قسمت آن را  $\frac{1}{64}$  اینچ گویند.

د: به ۸ قسمت تقسیم کرده و اختلاف هر قسمت آن را  $\frac{1}{128}$  اینچ گویند.

۳۳- گام پیچ میکرومترهای میلیمتری معمولی:

الف:  $25/0$  میلیمتر است.

ب:  $75/0$  میلیمتر است.

ج:  $5/0$  میلیمتر است.

د:  $75/1$  میلیمتر است.

۳۴- گام پیچ میکرومترهای اینچی:

الف:  $\frac{1}{32}$  اینچ است.

ب:  $\frac{1}{4}$  اینچ است.

ج:  $\frac{1}{128}$  اینچ است.

۳۵- ساعت اندازه گیر (اندیکاتور) و سیله ای است برای:

الف: انتقال اندازه به کار می رود.

ب: کترل و تعیین اختلاف اندازه

ج: اندازه گیری قطر متوسط پیچ ها به کار می رود.

د: اندازه گیری جداره لوله ها به کار می رود.

۳۶- اگر قطر میله ای  $\frac{3}{4}$  اینچ باشد بعد از تبدیل به میلیمتر این قطر برابر:

الف: ۴۴/۴۵ میلیمتر      ب: ۴۴/۶۵ میلیمتر

ج: ۴۴/۷۵ میلیمتر      د: ۴۴/۴۵ میلیمتر

۳۷- فاصله خطوط ورنیه روی قسمت اینچی کولیس مرکب:

الف:  $\frac{5}{32}$  اینچ است.      ب:  $\frac{7}{128}$  اینچ است.

ج:  $\frac{9}{16}$  اینچ است.      د:  $\frac{12}{128}$  اینچ است.

۳۸- کسر  $\frac{1}{6}$  اینچ چند میلیمتر و چند هزارم اینچ است؟

الف: ۱۵/۷۷۵ میلیمتر و ۰/۶۷۵ اینچ است.

ب: ۱۵/۶۷۵ میلیمتر و ۰/۶۲۵ اینچ است.

ج: ۱۵/۸۷۵ میلیمتر و ۰/۶۲۵ اینچ است.

د: ۱۵/۸۲۵ میلیمتر و ۰/۶۷۵ اینچ است.

۳۹- فاصله خطوط روی ورنیه کولیس که دقت آن  $\frac{1}{32}$  میلیمتر است برابر است با:

الف: ۰/۷۵ میلیمتر      ب: ۰/۹۳ میلیمتر

ج: ۰/۹۲ میلیمتر      د: ۰/۹۵ میلیمتر

۴۰- اگر سطوح فک های میکرومتر در اثر کار ساییدگی پیدا کند برای تنظیم کردن آن؟

الف: از کولیس استفاده می شود.

ب: از فیلر استفاده می شود.

ج: از میکرومتر استفاده می شود.

د: از تکه های اندازه گیر استفاده می شود.

۴۱- در مقایسه کولیس اینچی و میلیمتری:

الف: دقت کولیس اینچی بیشتر از کولیس میلیمتری است.

ب: دقت کولیس میلیمتری بیشتر از کولیس اینچی است.

ج: دقت هر دو کولیس برابر است.

د: هیچکدام

۴۲- یک درجه برابر است با:

الف: ۳۶۰۰ ثانیه      ب: ۳۶۰ ثانیه      ج: ۳۶۰۰ دقیقه      د: ۳۶۰ دقیقه

۴۳- در ورنیه زاویه سنج انیورسال با دقت ۲ دقیقه:

الف: ۲۹ درجه به ۳۰ قسمت تقسیم شده است.

ب: ۲۴ درجه به ۱۲ قسمت تقسیم شده است.

ج: ۱۲ درجه به ۶ قسمت تقسیم شده است.

د: ۲۳ درجه به ۱۲ قسمت تقسیم شده است.

۴۴- دقت اندازه گیری زاویه سنج انیورسال که ۲۳ درجه روی ورنیه به ۱۲ قسمت

تقسیم شده:

الف: ۵ دقیقه است.

د: ۲ ثانیه است

ب: ۲۰ دقیقه است.

ج: ۲ دقیقه است.

۴۵- برای اندازه گیری گاه داخلی از:

- الف: کولیس استفاده می شود.
- ب: میکرومتر استفاده می شود.
- ج: پرگار داخلی استفاده می شود.
- د: پرگار پاشنه ای استفاده می شود.

۴۶- از پرگار پاشنه ای و پله ای:

- الف: پرگار پله ای برای اندازه گیری طول پله ها و پاشنه ای برای اندازه گیری قطر خارجی استفاده می شود.
- ب: پرگار پله ای برای طول پله های ایجاد شده و پاشنه ای برای اندازه گیری داخلی قطعات استفاده می شود.
- ج: پرگار پله ای برای اندازه گیری دالی و پاشنه ای برای اندازه گیری داخلی و خارجی.
- د: هیچکدام


۴۷- یک دایره چگونه به ۶ قسمت مساوی تقسیم می شود؟

- الف: پرگار را به اندازه  $\frac{1}{3}$  قطر دایره باز می کنیم.
- ب: پرگار را به اندازه  $\frac{1}{4}$  قطر دایره باز می کنیم.
- ج: پرگار را به اندازه قطر دایره باز کنیم.
- د: هیچکدام

## فصل سوم

### دستگاه تراش

تغییر فرم از طریق برآده برداری به روش هایی اطلاق می شود که بوسیله جدا کردن قطعات کوچکی به نام برآده بتوان فرم قطعه کار را تأمین کرد. ماشین هایی که در این روش به کار می روند معمولاً به نام ماشین های افزار معروف بوده و برای قطعات مختلف ماشین ابزار مختلفی استفاده می شود.

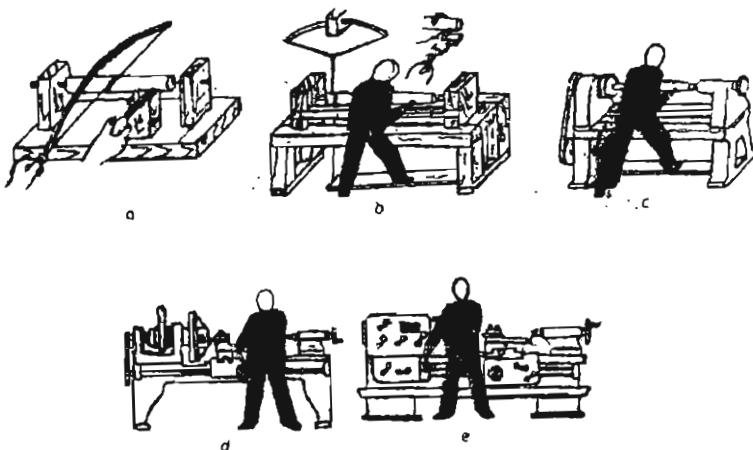


(شکل ۱ - ۳)

### تاریخچه:


در عصر قدیم به وسیله گرداندن صفحه ای، ظروف گلی مانند کاسه و کوزه را تولید می کردند، یونانی هادر ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح طرح ماشین های تراش اولیه را ارایه دادند. در این دستگاه از رسیمانی که به دو طرف چوبی کمانی شکل بسته می شود برای تأمین حرکت دورانی قطعه کار استفاده می کردند و ابزار به کمک دست هدایت می شد (شکل a). به کمک این دستگاه کار فقط روی مواد نرم مانند چوب شاخ امکان پذیر است اما رومی ها قطعات برنزی را هم با آن می تراشیدند.

در قرون وسطی دستگاهی ساخته شد که در آن یک سر ریسمان به تیر چوبی قابل ارتخای و سردیگر آن بعد از پیچیدن به دور قطعه کار به یک پدال پایی محکم می شد (شکل b) در سال ۱۵۰۰ میلادی توسط هنرمند نقاش معروف ایتالیایی «ئوناردو داوینچی» نقشه یک ماشین تراش ارایه شد که در آن حرکت دورانی قطعه کار به کمک پدال پایی و مکانیزم لنگ تأمین گردید (شکل c). پیدایش ماشین های بخار در سال ۱۷۷۸ میلادی ضرورت تولید قطعات دوار مانند پیستون ها و میله ها را از جنس فولاد ایجاد نمود. براین اساس ماشین های تراش ساخته شد که جنس آنها از فولاد بود و حرکت ابزار در آنها توسط سوپرت و مکانیزم پیچ و مهره تأمین گردید (شکل d). ماشین های تراش مدرن امروزی (شکل e) تکامل یافته ماشین های تراش اوّلیه می باشد.

در تراشکاری، از روی قطعات گردندۀ به وسیله ابزاری برآده برداری و فرم آنها را تأمین می نمایند. برای این منظور قطعه کار را به کمک وسیله مناسبی در امتداد محور کار ماشین تراش بسته و در ضمن حرکت دورانی آن، رنده را به صورت خطی و در امتداد سطح مورد نظر هدایت می کنند. با این روش می توان قطعات

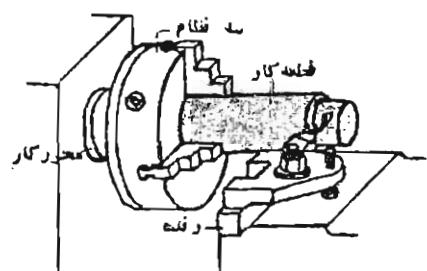

متنوعی را که دارای سطوح مقطع دایره ای باشند با کیفیت سطح مختلف و با دقت تا ۰/۰۱ میلیمتر تولید کرد. در شکل زیر نمونه هایی از قطعات تراشکاری شده را مشاهده می خاید.

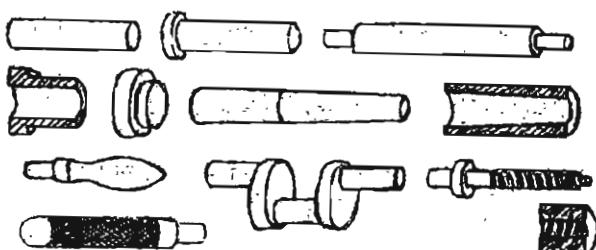


(شکل ۲ - ۳)

به دلایل زیر تراش کاری اهمیت بیشتری نسبت به روش های دیگر براده برداری دارد.

۱- قسمت اعظم قطعات، ماشین آلات را قطعاتی تشکیل می دهند که دارای سطح مقطع گرد می باشند.

۲- ابزارهای تراش کاری دارای فرم ساده و قیمت آنها نسبت به ابزار دیگر ارزان است.


۳- عمل براده برداری لاینقطع انجام گرفته و به این ترتیب در زمان کوتاه براده زیادی را از سطح قطعه کار می توان جدا کرد.

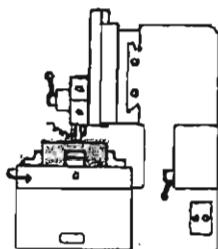


ماشین تراش عمودی (کاروسل)

### ماشین های تراش:


برای این که بتوان قطعات تراش کاری را با فرم و اندازه های مختلفی که دارند به طور اقتصادی تولید نمود ماشین های تراش را در انواع مختلف می سازند.

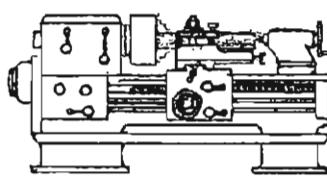

ماشین تراش مرغک دار

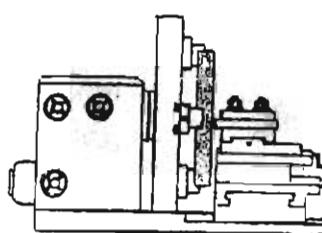

ماشین پیشانی تراش

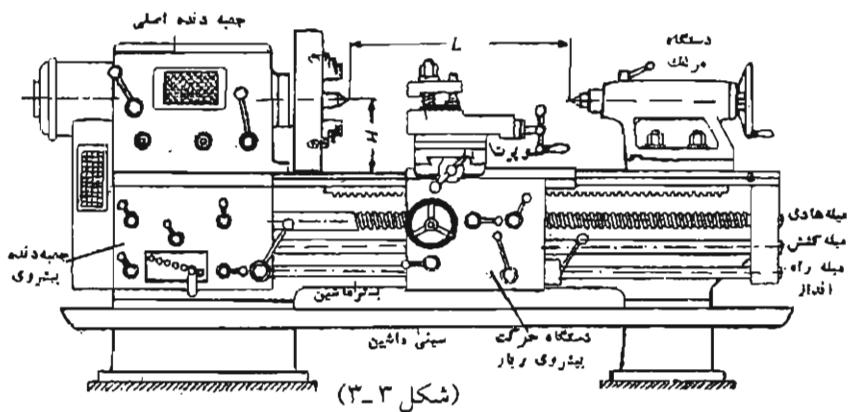


### ماشین تراش مرغلک دار:

ماشین های تراش مرغلک دار برای کارهای متداول تراش کاری مانند طول تراشی، پیشانی تراشی، سوراخ کاری، مخروط تراشی، فرم تراشی و پیچ تراشی مورد استفاده قرار می گیرند. این ماشین ها را به اندازه های اسمی متفاوتی ساخته و به بازار عرضه می کنند. منظور از اندازه اسمی، حداقل طول (L) (فاصله بین دو مرغلک) و شعاع کارگیر (H) آنها می باشد.


#### ۱- بستر ماشین:

بستر ماشین وظیفه حمل تمام قسمت های ساکن و متحرک و هدایت جعبه دنده اصلی و جعبه دنده پیشروی، قوطی ماشین، دستگاه مرغلک و میله کشش، هادی و راه انداز را به عهده دارد و همچنین نیروهای وارد بر ماشین را تحمل می کند.

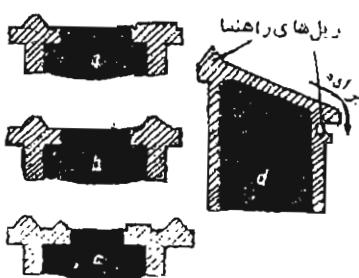


أنواع راهنمای بستر

ساختمان بستر از دو دیواره T شکل که به وسیله پل هایی به هم متصل شده است تشکیل یافته جنس بستر ماشین ها با روش ریخته گری و از چدن خاکستری می باشد و می توان سطوح لغزش راهنمای را به وسیله عملیات حرارتی سخت کردو سنگ زد و برای جذب بهتر روغن و دوام بیشتر، سطوح آنها را شابر می زندند.

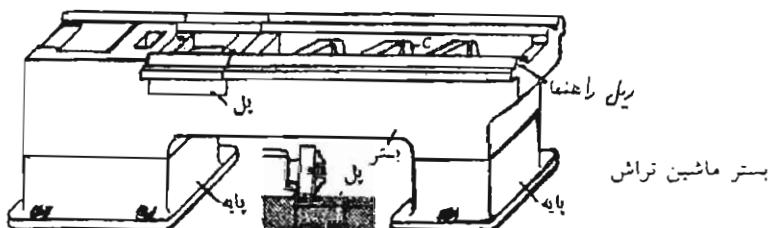

(شکل ۴-۳)

برای این که بتوان در صورت لزوم کارهایی با قطر بیشتر از دو برابر شعاع کارگیر را نیز تراش کاری نمود معمولاً بستر ماشین های تراش مرغک دار را در محلی که زیر سه نظام قرار بارد دو تکه می سازند.

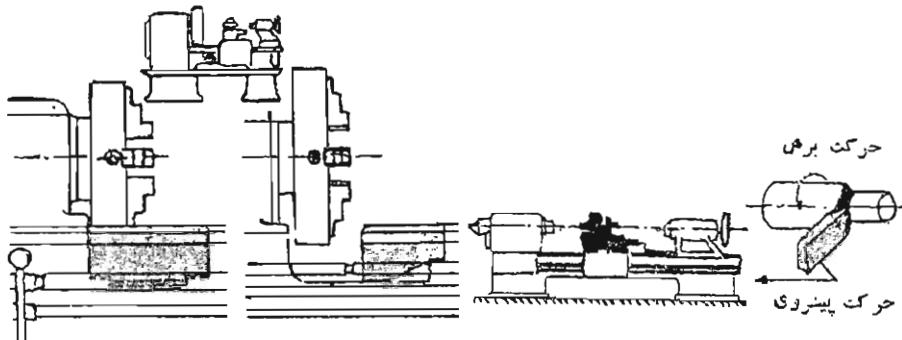

(شکل ۳-۵)

## ۲- دستگاه حرکت پیشروی و عمق بار:

این دستگاه وسیله ای است برای تأمین حرکت پیشروی و عمق بار، همچنین قرار دادن وسایل و بستن ابزار ها بر روی آن، و از سه قسمت سوپرت اصلی، سوپرت فوقانی و سوپرت عرضی تشکیل شده است.


### سوپرت اصلی :

وظیفه حمل قطعات سوپرت عرضی و فوقانی را به عهده دارد و بر روی راهنمایی بستر ماشین به موازات میله کار حرکت طولی دارد. حرکت طولی آن به وسیله چرخ و شانه به وسیله دست و یا میله کشش به طور اتومات انجام می گیرد.

### سوپرت عرضی :

به کمک راهنمایی دم چلچله ای روی سوپرت اصلی سوار شده است حرکت این سوپرت عمود بر حرکت سوپرت اصلی می باشد. این حرکت به وسیله دست

از طریق پیچ و مهره‌ای و یا به طور خودکار از طریق چرخ دنده انجام می‌گردد.  
معمولًا پس از مدتی کارکرد، لقی بین پیچ و مهره همچنین سوپیرت و راهنمایها زیاد می‌شود. برای تنظیم لقی پیچ و مهره، پیچ تنظیمی روی سوپیرت پیش‌بینی شده است که با استی مهره دو تکه آن از هم باز شده و مقدار لقی تنظیم گردد. لقی بین سوپیرت و راهنمایها را می‌توان به کمک منشور گوه‌ای شکل تنظیم نمود.

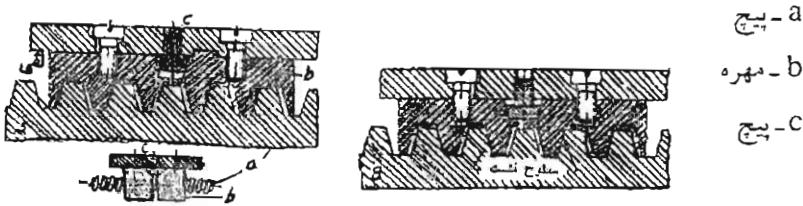


لقی بین پیچ و مهره گرفته شده است.

(شکل ۳-۶)


#### سوپیرت فوکانی :

روی سوپیرت عرضی قرار دارد و حرکت آن موازی سوپیرت اصلی می‌باشد. ولی در صورت لزوم می‌توان آن رابه منظور مخروط تراشی بازاویه دخواه منحرف نمود. برای بستن آن روی سوپیرت عرضی از پیچ و مهره‌هایی استفاده شده که سرپیچ‌ها در سوراخ دایره‌ای شکل سوپیرت عرضی قرار دارد و انحراف آن را امکان‌پذیر می‌سازد.

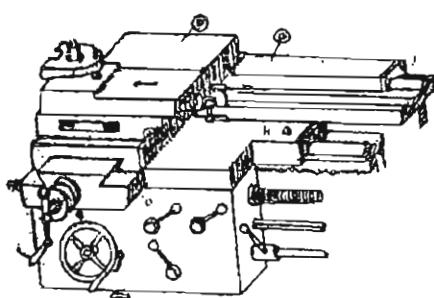

روی این سوپیرت، پیچی جهت سوار نمودن دستگاه قلم بند و یا وسایلی مشابه دیگر پیش‌بینی شده است. حرکت سوپیرت فوکانی نیز توسط پیچ و مهره تأمین شده و این حرکت فقط به وسیله دست امکان‌پذیر است.

(شکل ۳-۷)

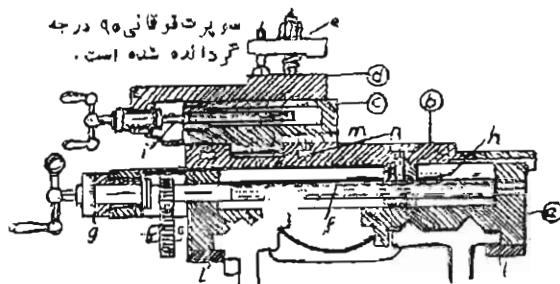


ا۔ سوپرت اصلی	ج۔ رنده گیر	م۔ سوپرت عرضی
ب۔ سوپرت عرضی	ب۔ پیچ هادی سوپرت عرضی	ن۔ قسمت گردان
ج۔ سوپرت فوچانی	ج۔ حلقه تنظیم	و۔ گروه در تکه
د۔ سوپرت فوچانی	د۔ مهره در تکه	
ه۔ پیچ اباق		
ل۔ صفحه زیربند		
م۔ دماغه		
ن۔ شیار دایره ای		
و۔ گروه		

(شکل ۳-۷)

### ۳- قوطی دستگاه تأیین حرکت سوپرت ها:


قوطی در زیر سوپرت اصلی واقع شده است. وظیفه اصلی این دستگاه تبدیل حرکت دورانی میله کششی به حرکت طولی و یا عرضی سوپرت می باشد.

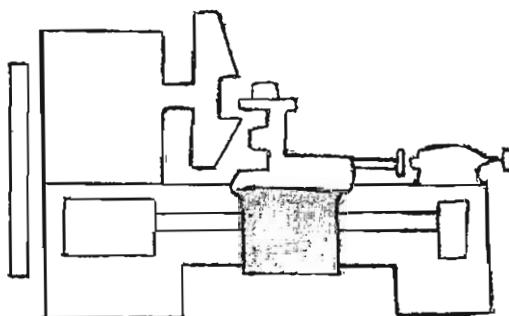

(شکل ۳-۸)

در قسمت خارج قوطی مقداری اهرم جهت قطع و وصل و همچنین تغییر مسیر انتقال حرکت در نظر گرفته شده است و به کمک آنها می توان حرکت طولی و یا عرضی سوپرت ها را خودکار نمود و حرکت لازم در پیچ بری را تأمین نمود.

برای این منظور از یک حلزون، چرخ حلزون، و یک مهره دو پارچه و مقداری چرخ دندۀ ساده و یک شانه استفاده شده است.

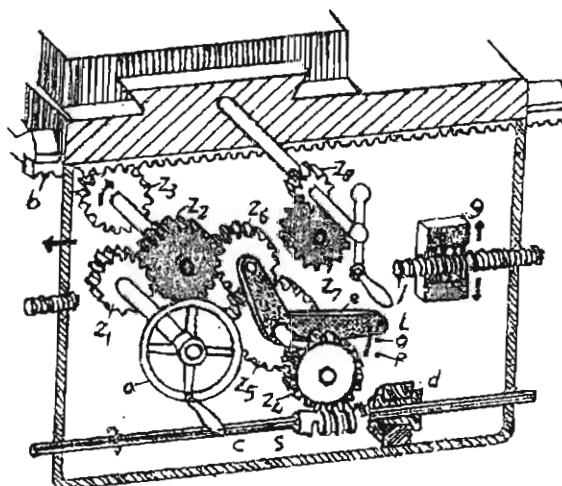

(شکل ۹-۴)

- a - چرخ دستی
- b - شانه
- c - میله کشش
- d - یاتاقان حلزون
- e - اهرم زاویه ای
- f - میله هادی
- g - مهره دو پارچه

حرکت پیشروی دستی وقتی امکان پذیر است که اهرم e در موقعیت O قرار گرفته، در این حالت چرخ دندۀ ۴ با هیچ کدام از چرخ دندۀ ها Z<sub>۲</sub> و Z<sub>۷</sub> درگیر نبوده و حرکت از طریق فلکه a و چرخ دندۀ های Z<sub>۱</sub> و Z<sub>۲</sub> به چرخ دندۀ Z<sub>۳</sub> منتقل می‌گردد. و چون این چرخ با دندۀ شانه ای b درگیر می‌باشد حرکت دورانی آن به حرکت مستقیم سوپرت اصلی تبدیل گشته و آن را به سمت راست و یا چپ حرکت می‌دهد.

#### حرکت پیشروی خودکار:

این حرکت زمانی امکان پذیر است که اهرم e در موقعیت L قرار گیرد. در این حالت حرکت میله کششی به پیچ حلزون S و از آن جا از طریق چرخ و حلزون و چرخ دندۀ های ۴, Z<sub>۵</sub>, Z<sub>۶</sub>, Z<sub>۷</sub> به Z<sub>۳</sub> منتقل شده و حرکت خودکار پیشروی را باعث می‌شوند.


لازم به تذکر است که برای تأمین حرکت ضلایل پیچ حلزون روی میله کشش بایستی میله کشش جای خار طولی داشته و پیچ حلزون توسط خار زبانه دار روی آن سوار شود.

#### حرکت عرضی خودکار:

وقتی امکان پذیرمی گردد که اهرم در موقعیت P قرار گیرد، در این حالت حرکت میله کشش به پیچ حلزون و از آنجا از طریق چرخ حلزون  $Z_1, Z_2, Z_3, Z_4, Z_5, Z_6$  منتقل می شود و چون چرخ دنده  $Z_8$  با پیچ سوپرت عرضی هم محور می باشد آن را به گردش درآورده و حرکت پیشروی خودکار عرضی را باعث می شود.

#### میله هادی:

منحصراً در پیچ بری مورد استفاده داشته و حرکت خود را از میله کار می گیرد و بادرگیر شدن با مهره دو پارچه ای که در داخل قوطی وجود دارد می تواند سوپرت اصلی را در جهت طولی به حرکت درآورد.

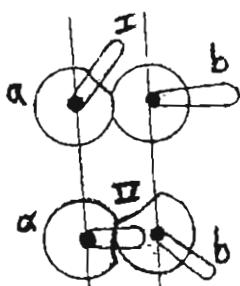


(شکل ۱۰ - ۳)

توجه: در گیر شدن همزمان مهره دو پارچه و دستگاه حرکت پیشروی خودکار باعث شکستن قطعات قوطی می گردد برای جلوگیری از این کار قفلی در داخل قوطی تعیه می گردد.

#### ۴- میله کار:


میله کار به همراه جعبه دنده حرکت اصلی در قسمت سمت چپ و روی بستر ماشین نصب شده است. میله کار رظیفه انتقال حرکت دورانی به قطعه کار از طریق وسایل بستن را به عهده دارد.

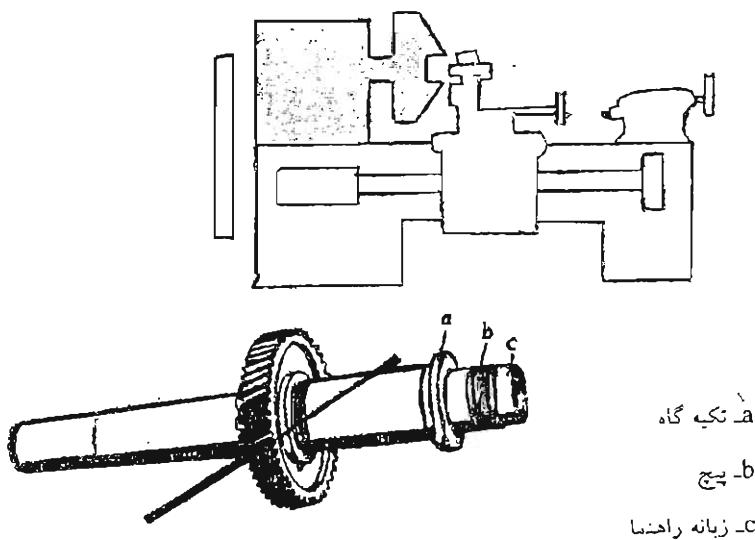

(شکل ۱۱ - ۳)

جنس میله کار را از نوع بهترین فولاد انتخاب کرده و آن را به نحوی یاتاقان بندی می کنند که بتواند نیروی محوری و شعاعی را تحمل کند.


میله کار بایستی در یاتاقان مربوطه که می تواند از نوع لغزشی و یا غلتشی انتخاب شود باشد مجاز کار کند. در صورت زیاد بودن لقی سطح تماس قطعه تراشیده شده ناهموار بوده و به علاوه غیراستوانه ای خواهد بود. در صورت کم بودن لقی، اصطکاک و حرارت بالا رفته و باعث خراب شدن یاتاقان خواهد شد. برای تنظیم لقی میله کار در یاتاقان های لغزشی از کفه های دو تکه مخروطی استفاده می شود که به کمک مهره می توان لقی لازم بین میله کار و یاتاقان را تأمین نمود. برای تنظیم لقی از یاتاقان های غلتکی و رولبرینگ های به همراه بوش مخروطی استفاده می گردد.

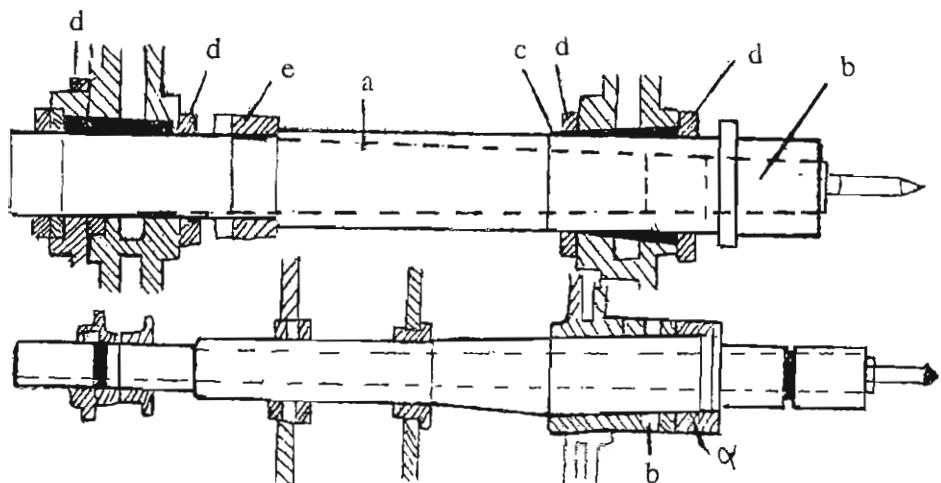

۵- پاتاقان کف گرد	۸- میله کار
۶- رولبرینگ مخروطی	۹- سرمیله کار
۷- بلبرینگ کف گرد	۱۰- کفه پاتاقان
۸- رولبرینگ استوانه ای	۱۱- مهره گرد

(شکل ۳-۱۲)


امروزه در اغلب ماشین ها سیستم ترمز مغناطیسی جهت نگه داشتن سریع میله کار پیش بینی شده است که در شکل زیر مشاهده می نمایید.

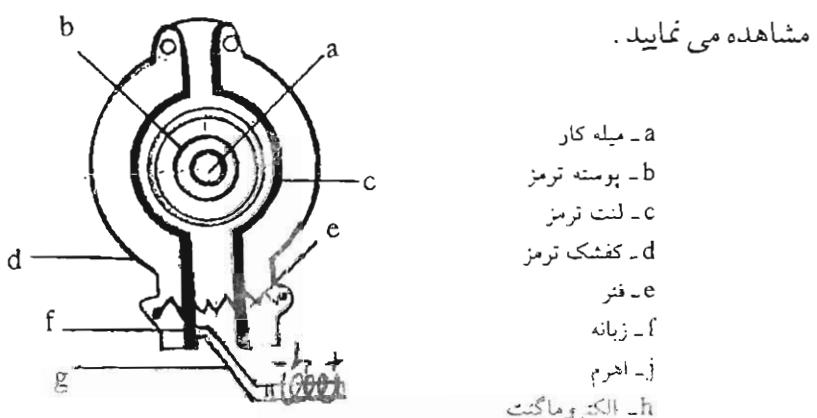

(شکل ۳-۱۳)


### ۵- جعبه دنده حرکت اصلی:

برای آن که میله کار بتواند بر حسب نیاز دارای عده دوران های متفاوتی باشد در مسیر آن از جعبه دنده ای استفاده می شود. این جعبه دنده وظیفه دارد عده دوران هایی را که از الکتروموتور دریافت می دارد بانسبت های معین به میله کار منتقل نماید. جعبه دنده هارا معمولاً با تعداد مراحل دور ۱۲ تا ۱۸ و نسبت دامنه تغییرات عده دوران ۱:۴۰ تا ۱:۵۰ و برای عده دوران های تا ۱۵۰۰ دور بر دقیقه طراحی می کنند. برای تعویض دنده ها در انواع جعبه دنده ها از سیستم های مکانیکی، هیدرولیکی، و یا الکترومغناطیسی استفاده می گردد.

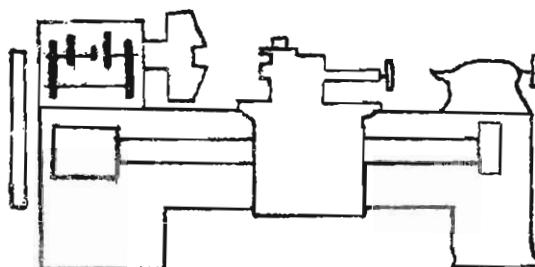


(شکل ۱۴ - ۳)

لازم به ذکر است که تعویض دندانه های جعبه دنده ها فقط باستی در حالتی که میله کار حرکت نمی کند (حالت خلاصی) انجام پذیرند.

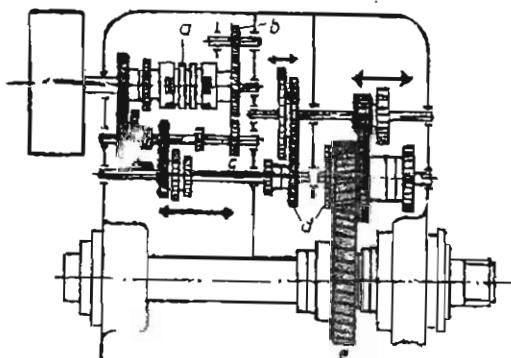

(شکل ۱۵ - ۳) - دستگاه تغییر در پله ای

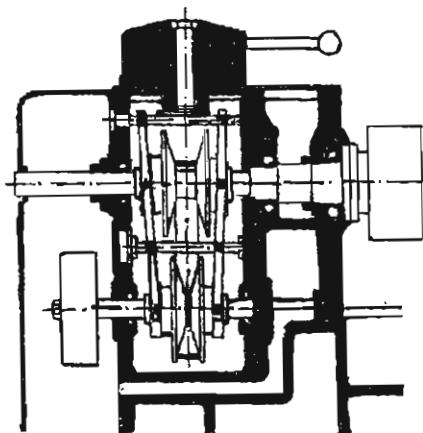


برای آن که بتوان میله کار ضمن کار به دور دخواه و معینی واداشت از دستگاه تغییر دور غیر پله ای استفاده می گردد. به شکل روی و توجه کنید.

حرکت ورودی جعبه دندۀ معمولاً به کمک تسمه و چرخ تسمه از الکتروموتور تأمین می گردد.

#### حرکت جعبه دندۀ پیشروی:

برای تنظیم حرکت پیشروی لازم است (شکل ۱۶ - ۳) - دستگاه تغییر دور غیر پله ای که، میله کشش دارای عده دوران های قابل تنظیمی باشد. برای این منظور در سر زاره میله کشش و میله کار از انواع جعبه دندۀ های لغزان، جعبه دندۀ مسجھز به خارکشی، دستگاه نورتن و دستگاه چرخ تسمه استفاده می گردد.

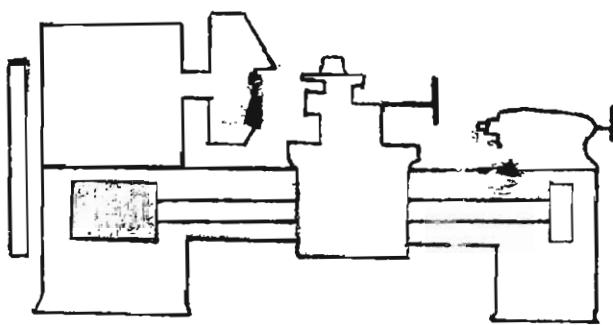


a- میله کشش

b- میله محرک

c- اهرم نوسانی


d- چرخ دندۀ کشی

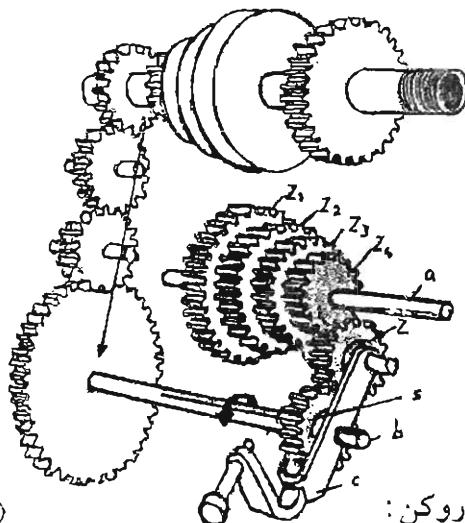


(شکل ۱۷ - ۳)

## ۶- دستگاه حرکت واروکن :

برای آنکه قوطی دستگاه بتواند از چپ به راست و یا بالعکس حرکت نماید لازم است که جهت دور گردش میله کشش و یا هادی عوض شود. برای این منظور از دستگاههای حرکت واروکن که دارای فرم های ساختمانی متفاوتی ساخته شده و در مسیر میله کار و میله کشش قرار داده می شود کمک می گیرند.

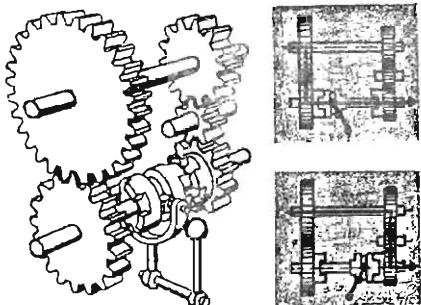

دستگاه حرکت واروکن کلاچی

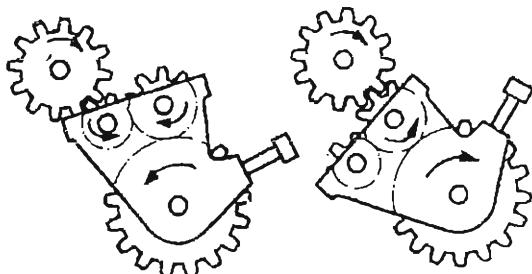


دستگاه حرکت واروکن نوسانی

(شکل ۱۸ - ۳)


## ۷- میله کشش و میله هادی:

میله کشش برای انتقال حرکت از جعبه دنده حرکت پیشروی به قوطی دستگاه به کار رفته و در تأمین حرکت های خودکار سوپرت اصلی و سوپرت عرضی مورد استفاده دارد.

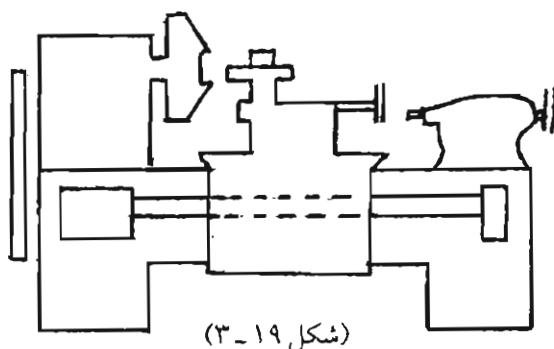


(شکل ۳ - ۱۹)

این میله ها معمولاً دارای مقطعی گرد با یک شیار طولی بوده و در بعضی موارد با مقطع شش گوش یا پلی گن نیز ساخته می شوند.

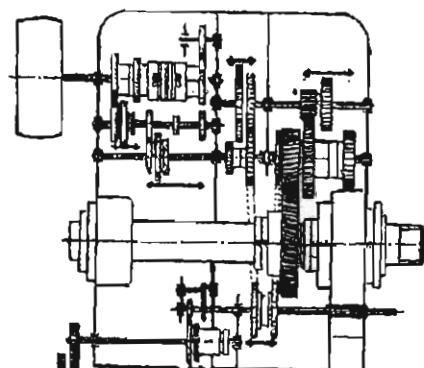

(شکل ۳ - ۲۰)

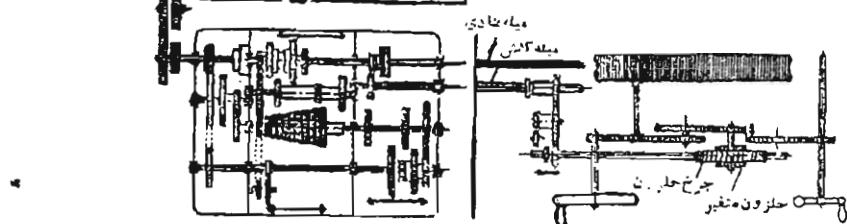

میله هادی که معمولاً یک پیچ دندۀ ذوزنقه ای می باشد در پیچ بری مورد استفاده داشته و قادر است که حرکت جعبه دندۀ پیشروی را از طریق یک مهره دو پارچه به قوطی دستگاه متقل نماید.

علاوه بر میله کشش و هادی در بعضی از ماشین ها میله راه انداز نیز وجود دارد، این میله به وسیله اهرمی که در کنار قوطی دستگاه تعییه شده است قابل حرکت بوده و به وسیله آن می توان از طریق اهرم بندی هایی به کمک یک کلاچ حرکت را از الکتروموتور به ماشین قطع و یا وصل و یا جهت گردش را عرض نمود.

#### ۸- دستگاه مرغک:

دستگاه مرغک به عنوان تکیه گاه مقابل در تراش کاری قطعات بلند و به عنوان ابزار گیر در سوراخ کاری روی ماشین تراش مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین با انحراف آن می توان مخروطهای بلند با شبک کم را تراشید.

دستگاه مرغک روی راهنمای بستر ماشین سوار شده و در امتداد آنها قابل حرکت می باشد.




(شکل ۲۱ - ۳)

به وسیله اهرم محکم کننده ای می توان آن را در هر نقطه ثابت نمود. در داخل قسمت بالای مرغک قطعه ای استوانه ای شکل توخالی به نام میله مرغک وجود دارد که توسط مکانیزم پیچ و مهره و به کمک یک چرخ دستی در امتداد طولی قابل حرکت بوده و به وسیله اهرم تثبیت کننده ای می توان آن را با وضع اطمینان بخشی ثابت نمود.

از سوراخ مخروطی میله مرغک برای سوار نمودن مرغک ثابت، سه نظام، مته، برق و دیگر ابزارهای دنباله مخروطی استفاده می گردد.


قسمت بالای دستگاه مرغک به کمک پیچ تنظیمی در امتداد عمود بر محور ماشین قابل انحراف و تنظیم می باشد. به وسیله آن می توان محور دستگاه مرغک

را در امتداد محور ماشین تنظیم نمود، و یا با انحراف آن به مقدار لازم مخروطهای بلند با شیب کم را تراشید.

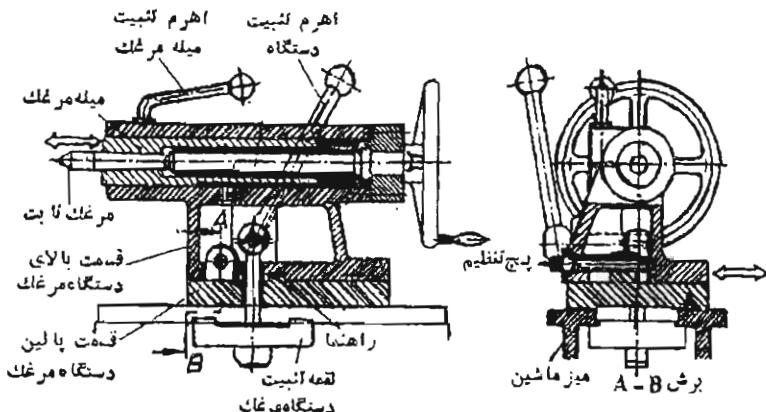

(شکل ۳-۲۲)

برای هدایت متنه به صورت اتومات در سوراخ کاری از دستگاههای مرغک مخصوصی کمک می گیرند که حرکت خودکار آنها از طریق میله کشش و حرکت دستی آنها از طریق یک اهرم ستاره ای تأمین می گردد. برای ثبیت وضع میله مرغک از مکانیزم متفاوتی استفاده می شود که در شکل زیر دو نوع آن را مشاهده می نمایید.

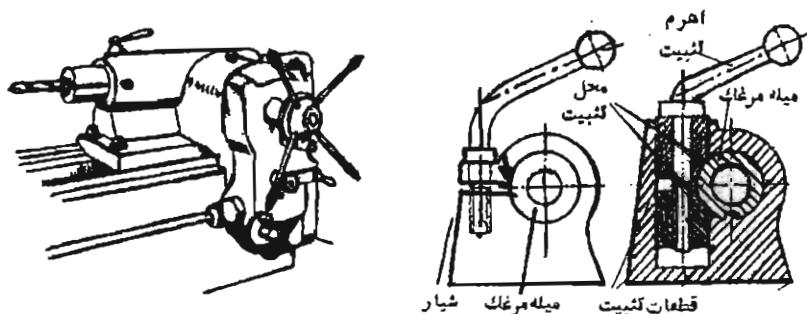

(شکل ۳-۲۳)

## وسایل بستن قطعه کار :


برای آن که گردش قطعات کار نسبت به محور میله کار ماشین معمولاً دور باشد بایستی با وسایل مخصوصی به طور مطمئن و محکم روی ماشین بسته شوند. برای بستن قطعه کار با فرم و ابعاد مختلف در روی ماشین تراش از وسایل بستن مختلفی استفاده می شود که در زیر به شرح غونه هایی از آنها می پردازیم:

## سه نظام :


برای بستن میله های گرد، شش گوش و همچنین قطعات استوانه ای کوتاه از سه نظام استفاده می شود. سه نظام هارا در انواع مختلفی تولید می کنند که معمولی ترین آنها سه نظام با پیچ ارشمیدس می باشد. برای تأمین حرکت فک های این نوع سه نظام ها از صفحه ای با پیچ ارشمیدس استفاده شده است، که دندانه های پشت فک های سه نظام با این پیچ در گیر بوده و با گرداندن آن می توان فک هارا به طور همزمان به محور میله کار دور و یا نزدیک نمود.

برای گردش صفحه در قسمت پشت آن چرخ دنده بشقابی ای تعییه شده است که سه عدد چرخ دنده مخروطی کوچک با آن در گیر می باشند. با گرداندن هریک از چرخ دنده ها به کمک یک آچار می توان پیچ ارشمیدس را به گردش واداشته و حرکت فک ها را تأمین نمود.

علاوه بر سه نظام های فوق سه نظام های دیگری نیز وجود دارند که در آنها برای تأمین حرکت فک ها از لقمه های دندانه دار استفاده شده است. حرکت لقمه های دندانه دار ممکن است به


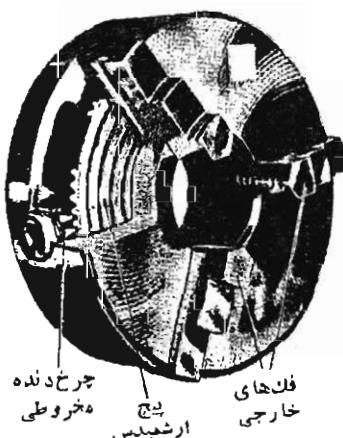


(شکل ۲۴-۳)- سه نظام، مکانیزم پیچ ارشمیدس

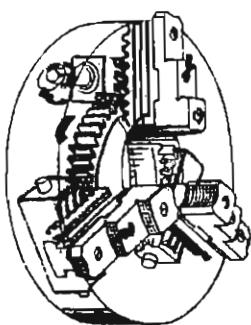

وسیله یک چرخ دنده (شکل الف)؛ با به وسیله یک صفحه (شکل ب) که به وسیله زبانه ای به لقمه متصل شده است تأمین گردد. صفحه نظام های جدیدتری نیز ساخته شده اند که در آنها برای تأمین حرکت فک ها از حلزون استفاده شده است (شکل ج).

الف - سه نظام با مکانیزم گوه و چرخ دنده

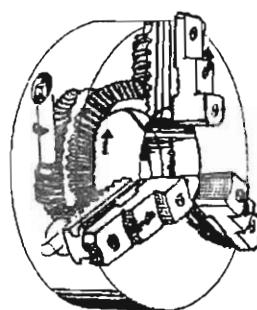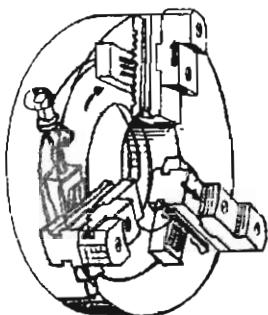

ب - سه نظام با مکانیزم گوه و صفحه


ج - سه نظام با مکانیزم چرخ و حلزون

(شکل ۳ - ۲۵)

### سوار و پیاده کردن سه نظام :

برای سوار کردن سه نظام به میله کار ماشین تراش از فلاپش استفاده می شود که یک طرف آن به کمک زبانه ای با بدنه سه نظام هم محور شده و به کمک پیچ هایی به آن متصل می گردد. در مرکز این فلاپش مهره ای جهت سوار شدن آن روی پیچ سر میله کار تعییه شده است.


برای سوار کردن سه نظام روی ماسبن هایی که سر میله کار آنها به جای پیچ

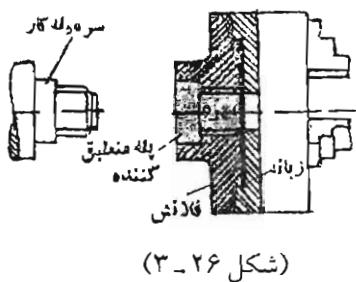

پیچ روی میله کار بسته شده و دارای چهار عدد سوراخ قلوه ای شکل به منظور سوار کردن پیچ های فلانش سه نظام می باشد.

دارای مخروط خاکه ای جی می باشد از فلانش استفاده می شود که دارای مخروط داخلی با نسبت  $1:10$  می باشد.

در این سیستم برای اتصال فلانش به میله کار از صفحه ضامنی کمک می گیرند. این صفحه به کمک دو عدد

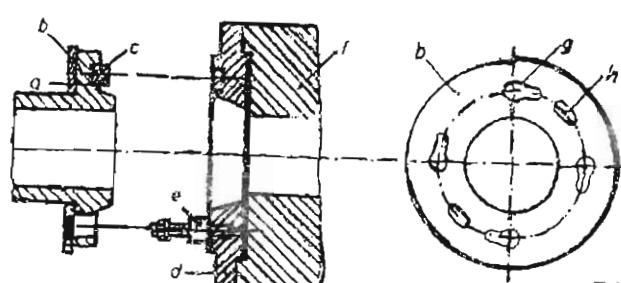

(شکل ۳-۲۷)

برای سوار کردن سه نظام روی میله کار بایستی ابتدا سطوحی که روی هم قرار می گیرند تمیز و روغن کاری شوند. سپس سه نظام را روی تکیه گاه چوبی قرار داده و به وسیله دست آن را بلند کرده و روی پیچ میله کار می بندند (شکل A). برای جلوگیری از سانحه بایستی ماشین خاموش باشد.

برای پیاده کردن سه نظام میله کار را در حالت خلاصی قرار داده و با گرداندن سه نظام توسط دست و برخورد یکی از فک ها با تکیه گاه چوبی پیچ آن را شل می کنیم (شکل B).

برای سهولت سوار و پیاده کردن سه نظام می‌توان از میله‌ای که در سوراخ مخروطی میله کار جازده می‌شود کمک گرفت (شکل C).

لازم به تذکر است که سوار و پیاده کردن سه نظام روی ماشین‌هایی که میله کار آنها دارای صفحه ضامن می‌باشد با کمک پیچ و مهره‌های مربوطه انجام می‌گیرد.


نکاتی که در بستن قطعه کار به سه نظام باید رعایت کرد:

۱- سطوح کارگیر پارچه‌های سه نظام پس از مدتی کارکردن خورده شده، و قطعه کار بعد از بستن روی آن دور نمی‌شود. در این گونه موارد لازم است که سطح کارگیر آنها را تراش کاری نموده و یا سنگ زد؛ باستی توجه داشت که در ضمن تراش کاری و یا سنگ زدن پارچه‌ها، فشار بستن در سنگ زنی داخلی (شکل الف) به سمت داخل و در سنگ زنی خارجی (شکل ب) به سمت خارج باشد.


۲- در موقع تعویض پارچه‌ها باستی شماره پارچه‌ها با شماره شیارهای مربوطه در بدنه سه نظام مطابقت داشته و ترتیب سوار کردن آنها تیز رعایت شود.

۳- سه نظام هر ماشین فقط برای همان ماشین تنظیم شده و از به کار بردن سه نظام دیگر باستی اجتناب نمود.


۴- در اثر کارکرد سه نظام‌ها بستن قطعات با دقت لنگی ۱ / ۰ میلیمتر امکان پذیر می‌باشد. در صورتی که دقت بیشتر مورد لزوم باشد لازم است که با قرار دادن کاغذ بین سطح قطعه کار و پارچه‌ها و کترل با ساعت اندازه گیر دور بودن آن را کنترل نمود.

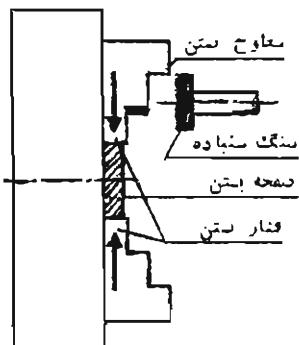

(شکل ۲۸-۳)-الف

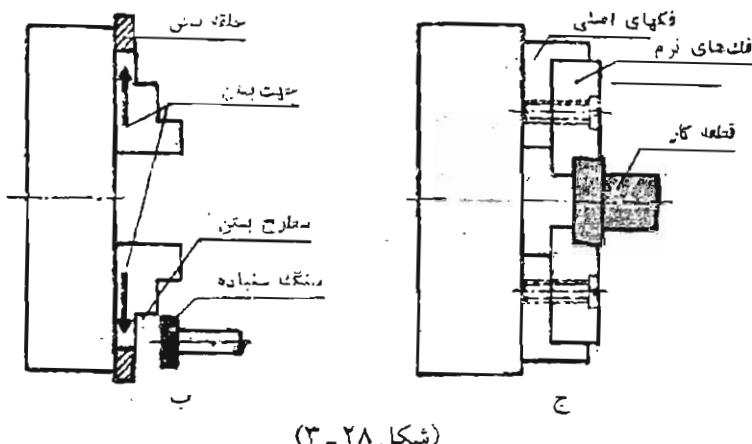**دو نظام:**

قطعاتی را که امکان بستن آنها در سه نظام وجود ندارد می توان به کمک دو نظام در ماشین بست. برای تأمین حرکت پارچه های دو نظام از میله پیچی استفاده شده که یک طرف آن راست گرد و طرف دیگر آن چپ گرد می باشد.

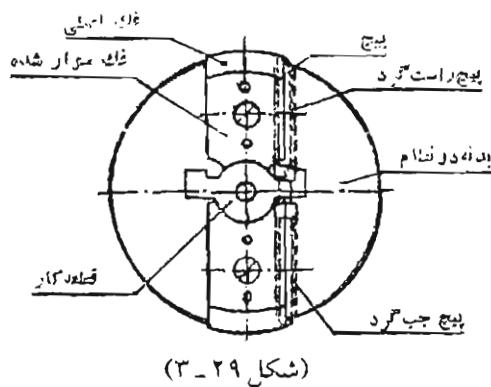**چهار نظام:**


mekanizm فک ها مانند سه نظام بوده واز آنها مخصوصاً برای بستن قطعاتی با مقطع چهارگوش و هشت گوش استفاده می گردد. چهار نظام هایی نیز یافت می شوند که هر یک از فک های آنها به تنهایی قابل تنظیم می باشد.

**سه نظام و چهار نظام های پنوماتیکی :**  
**مکانیزم حرکت فک ها در این سیستم بدین ترتیب می باشد که هوای فشرده پیستونی را در داخل سیلندر به حرکت درمی آورد.**

**سه نظام و چهار نظام های هیدرولیکی :**  
**در این سیستم بجای هرای فشرده از روغن به عنوان ماده فشار دهنده استفاده می شود. فشار لازم در این سیستم حدود ۸ تا ۱۲ بار می باشد.**

**سه نظام و چهار نظام الکتریکی :**  
**در سیستم الکتریکی موتوری به همراه سه نظام میله کار می گردد و مانند سیستم پنوماتیک فک های سه نظام توسط میله ای باز و بسته می شود.**

#### صفحه نظام :

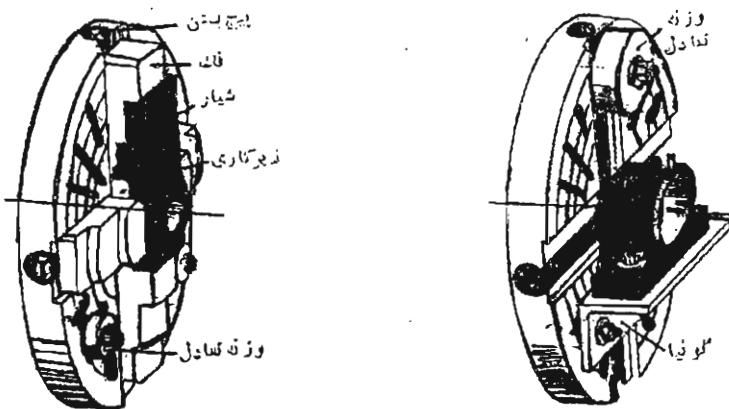

بتن قطعه کار بکمک فک ها

بتن قطعه کار بکمک گونیا

(شکل ۳۰ - ۳۱)

برای بتن قطعات بزرگ و یا فرم نامنظم از صفحه نظام استفاده می گردد. در پیشانی این صفحه شیارهایی وجود دارد که به کمک آنها می توان قطعات نامنظم را

توسط انواع قید و بست هاروی آنها محکم نمود. پس از بستن قطعات نامنظم روی صفحه نظام ها بایستی آنها رابه کمک سوار نمودن وزنه های تعادل بالانس نمود. در غیر این صورت در هنگام کار نیروی گریز از مرکز باعث لرزش کار و همچنین خرابی یاتاقان های میله کار خواهد شد. روی اغلب صفحه نظام ها به منظور سوار کردن فکهای مستقل، چهار شیار تعییه شده است.

روش بستن صفحه نظام ها روی میله کار ماشین تراش مشابه سه نظام ها می باشد.

#### **وسایل بستن قطعات بلند:**

برای بستن قطعات بلند معمولاً وسایل زیر مورد استفاده است.

#### **۱- مرغک :**

وسیله ای است که در بستن قطعات بلند بین سه نظام و مرغک و یا بین دو مرغک مورد استفاده قرار می گیرد و از ارتعاش و خم شدن قطعه کار حین تراش کاری جلوگیری کرده و علاوه بر بالا رفتن کیفیت سطح تراش کاری، عمر لبه برنده رنده را نیز افزایش می دهد.

مرغک ها را با توجه به کاربردشان در انواع مختلف می سازند.

#### **مرغک ثابت :**

در سوراخ مخروطی دستگاه مرغک سوار می شود(شکل الف)

#### **مرغک ثابت مهره دار :**

ممولاً دارای نوکی از جنس فلزات سخت می باشد و برای سهولت خارج نمودن مرغک از محل سوار شده مهره ای روی آن تعییه شده است. (شکل ب)

**نیم مرغک :**

در بستن قطعات کم قطر و قطعاتی که نیاز به پیشانی تراشی دارند مورد استفاده قرار می گیرد(شکل ج).

**مرغک گردان :**


اغلب در بستن قطعاتی که دارای عده دوران زیاد می باشد به کار می رود. این نوع مرغک به همراه قطعه کار دوران نموده و لذا سایشی بین آن و قطعه کار به وجود نمی آید. مرغک های گردان به وسیله یاتاقان های غلتش (بلبرینگ و روبلبرینگ) یاتاقان بندی شده اند. این نوع مرغک ها فقط در دستگاه مرغک سوراخ می شوند و مانند مرغک های ثابت از دستگاه مرغک خارج می شوند(شکل د).

**مرغک با مخروط خارجی :**

در بستن لوله ها و همچنین قطعات توخالی با قطر بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد(شکل و).

**مرغک با مخروط داخلی :**

در مواردی به کار می رود که پیشانی قطعه کار فاقد سوراخ جای مرغک باشد(شکل ز).

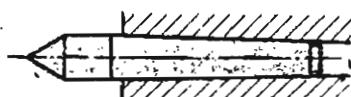


الف - مرغک ثابت


(شکل ۳۱-۳)




ب - مرغک ثابت مهره دار

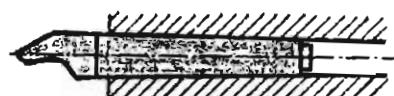


ج - نیم مرغک

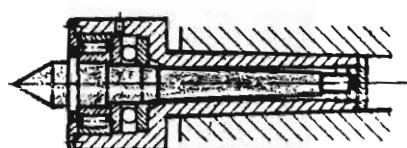

د - مرغک گردان

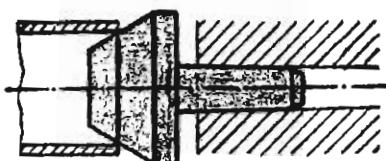


و - مرغک یا مخروط خارجی

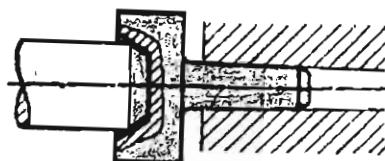

ز - مرغک مخروط داخلی

قبل از جازدن مرغک ها لازم است که بدنه آنها و همچنین سوراخ مخروطی

محل نصب انها را به دقت تمیز کرد، تا از لنگی قطعه کار و خراب شدن احتمالی مرغک و سوراخ مرسوطه جلوگیری گردد.

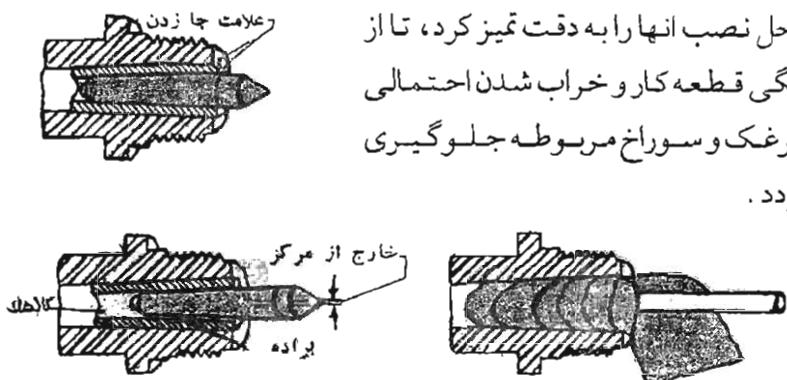

(شکل ۳۲ - ۳۲)

برای خارج کردن مرغک از محور کار، از میله ای که در قسمت سر آن فلز نرمی مانند مس قرار داده شده باشد استفاده کرده و اطمینان حاصل کنید که در موقع خارج شدن مرغک به بیرون پرت نمی شود.



(شکل ۳۲ - ۳۳)

### سوراخ جای مرغک:

برای این که بتوان قطعه کار را بین دو مرغک بست، لازم است که ابتدادر سطوح پیشانی آن سوراخ مناسبی جهت قرار گرفتن مرغک ایجاد شود. زاویه مخروط جای مرغک ها بایستی با زاویه مخروط مرغک ها مطابقت داشته باشد تا از فشار سطحی کاسته شده و نوک مرغک ها سالم بمانند مقدار این زاویه معمولاً برای قطعات سنگین و همچنین در نیروهای برش زیاد ۹۰ درجه و در کارهای معمولی ۶۰ درجه انتخاب نمود. سوراخ جای مرغک در قطعاتی که پیشانی ناهموار دارد از جای مرغک با خزینه محافظت کنمک می شود. خزینه می خواهد سوراخ جای مرغک ها

را در مقابل صدمات بیمه می کند. برای ایجاد سوراخ جای مرغک ها از متنه مرغک هایی که برای همین منظور ساخته شده اند کمک گرفته می شود.



۱۰



خواسته زدن



مته م شک ڈن

(شکا ۳۴-۳۳)

برای متنه مرغک زدن می توان از ماشین تراش، ماشین متنه و یا ماشین مخصوص  
مرغک زنی کمک گرفت. فرم و اندازه های سوراخ جای مرغک ها را استاندارد  
کرده و مشخصات آنها را در جدول زیر گردآوری شده اند.


جدول - فرم و اندازه های سوراخ جای مرغک بر حسب میلیمتر

نوع فرم	قطر قطعه کار	فرم A			فرم B			نوع فرم با خزینه محافظه
		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	t	b	d <sub>2</sub>	t	
بدون خزینه محافظه	۳۶۹	(0.8)	2	1.8	-	-	-	
		1	2.5	2.2	0.4	2.5	2.6	
۱۲ بیش از	(1.25)	3.15	2.8	0.5	3.15	3.3		
۱۵ بیش از	1.6	4	3.5	0.5	4	4		
۲۰ بیش از	(2)	5	4.5	0.6	5	5.1		
۳۰ بیش از	2.5	6.1	5.5	0.8	6.3	6.3		
۴۰ بیش از	(3.15)	8	7	0.9	8	7.9		
۶۰ بیش از	4	10	9	1.2	10	10.2		
۸۰ بیش از	(5)	12.5	11	1.6	12.5	12.6		
۱۰۰ بیش از	6.3	16	14	1.8	16	16.6		
۱۴0 DIN332 d <sub>1</sub> = $\frac{1}{4}$ mm	(8)	20	16	-	-	-		

## ۲- صفحه مرغک :

برای بستن قطعاتی که بین دو مرغک بسته و تراشیده می شوند از صفحه مرغک استفاده می گردد. این صفحه روی میله کار سوار می شود. روش بستن قطعه کار بدین ترتیب است که ابتدا صفحه مرغک را روی میله کار سوار کرده و سپس در سوراخ مخروطی آن مرغک ثابتی قرار می دهند حال به انتهای قطعه کار نوک گیری سوار نموده و آن را بین سر دو مرغک قرار می دهند. صفحه مرغک و گیره قلبی (نوک گیر) حرکت دورانی میله کار را به قطعه کار منتقل می کند.

در مواردی که بخواهد سطح قطعه کار در اثر در گیری با گیره قلبی صدمه نبیند، از بوش محافظتی که جنس آن از فلزات نرم می باشد استفاده می گردد.

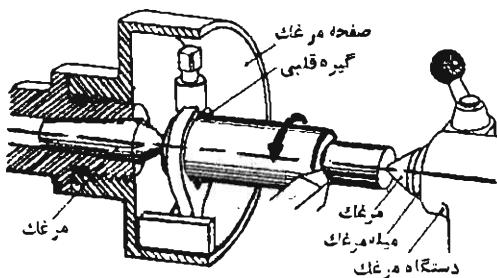

(شکل ۳-۳۵)

## ۳- کمریند (لینت) :


کمریندها خود سیله بستن نمی باشند ولی در خدمت بستن قطعات بلند می باشند. وظیفه کمریندها گرفتن نیروی فشاری رنده و جلوگیری از خم شدن و ارتعاش قطعه کار و همچنین در مرکز نگهداشت آن می باشد. به کاربردن کمریند باعث می شود که فشار تا حد زیادی از روی مرغک ها برداشته شده و قطعه کار راحت تر دوران کند و در نتیجه کیفیت سطح تراشیده شده بهتر شود. فک های کمریند بایستی در قسمتی از قطر قطعه کار که دور می باشد تنظیم شوند. کمریندها در دو نوع ثابت و متحرک ساخته می شوند:

### - کمریند ثابت:


روی میز ماشین در نقطه دلخواهی بسته می شود. قسمت بالای کمریند ثابت حول لولایی قابل دوران بوده و از این طریق می توان قطعه کار را به راحتی داخل آن قرار داد.

فک های کمریند ثابت بایستی روی قسمتی از کار که گرد بوده و سطح صافی داشته باشد تنظیم شود. برای این منظور قبل از قسمتی از سطح کار را که فک های روی آن قرار خواهند گرفت با یک رنده سرتیز با براده نازک می تراشند. به جای این کار می توان از یک بوش نگهدارنده نیز کمک گرفت. از این بوش ها برای میله هایی با مقاطع چهار گوش، شش گوش و هشت گوش نیز استفاده می شود.



کمریند ثابت برای نگهداری قطعات بلند با قطر کم که قسمت انتهای آنها نیز نیاز به کار بعدی مانند روتراشی، پیشانی تراشی، سوراخ کاری، داخل تراشی و پیچ بری دارند مورد استفاده قرار می گیرند. برای این کار یک طرف قطعه کار در سه نظام و طرف دیگر در داخل کمریند بسته می شوند همچنین برای ترمیم جای مرغک قطعات بلند نیز از این نوع کمریند استفاده کرده و به کمک یک رنده آن را اصلاح می کنند.

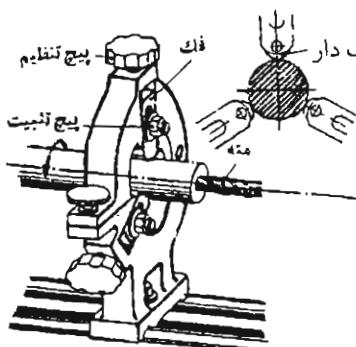

کمریند ثابت

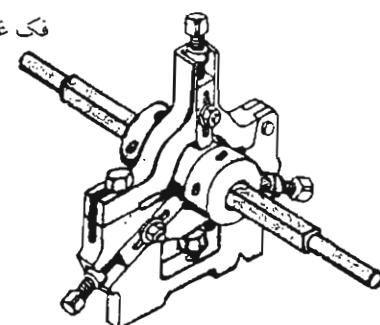

کمریند ثابت با بوش نگهدارنده

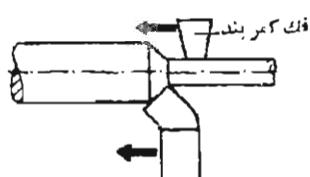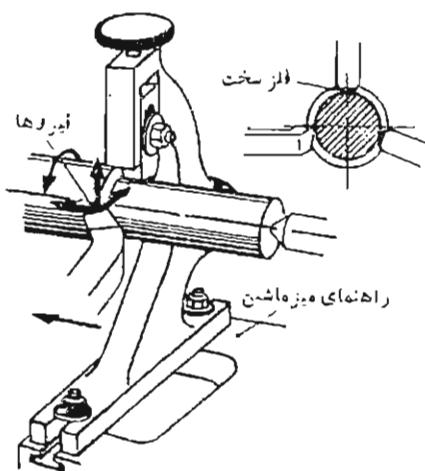

(شکل ۳۷-۳۷)

**- کمر بند متحرک:**

روی سوپریت اصلی بسته شده و به همراه آن جرکت می‌کند. این نوع کمر بند در روتراشی و پیچ بری قطعات بلند و باریک مورد استفاده داشته و معمولاً دارای ۱، ۲ و یا ۳ فک می‌باشد؛ که به دنبال رنده و روی سطح تراشیده شده حرکت می‌کند.

فک‌های کمر بند‌های ثابت و متحرک قابل تنظیم بوده و جنس آنها از فولاد، برنج، برنز، چوب سخت، مواد پرسی و یا مواد دیگر انتخاب می‌کشند. همچنین فک‌های غلتک داری نیز یافت می‌شوند که جنس آنها از فولاد بوده و عمر لادر سرعت‌های زیاد (بالا  $40 \text{ m/min}$ ) موردن


استفاده قرار می‌گیرند در خشن‌کاری و مواد سخت از فک‌های فولادی و در پرداخت کاری و مواد نرم از فک‌های برنجی، برنزی، مواد پرسی و چوب سخت استفاده می‌شود.

لازم به تذکر است که محل تماس فک‌ها با سطح قطعه کار بایستی به خوبی روغن کاری شوند

**درن:**

برای بستن قطعات سوراخ دار مانند بوش‌ها، چرخ دنده‌ها و غیره که لازم است سطح خارجی آنها نسبت به سوراخ نورتراشیده شود از درن‌های تراش کاری استفاده می‌گردد.


درن های تراش کاری دارای انواع متنوعی می باشد که می توان آنها را به دو گروه اصلی ثابت و باز شونده تقسیم نمود.

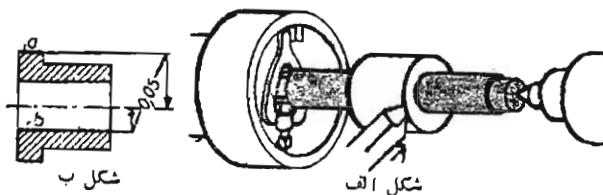

(شکل ۳۸ - ۳)

#### بستن قطعات سوراخ دار بلند:

این گونه قطعات را می توان به کمک دو قطعه نگهدارنده a و b که در سوراخ قطعه کار جازده می شوند بین دو مرغک سوار نمود لازم به تذکر است که سر دو قطعه نگهدارنده کمی محروم طی بوده و در مرکز یکی از آنها سوراخی جهت هوا پیش بینی شده است.

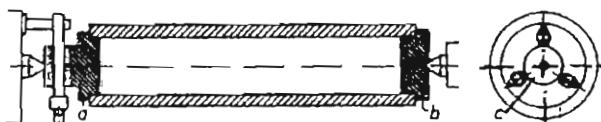

(شکل ۳۹ - ۳)

قطعات بلند با سوراخ کوچک a به کمک مرغک دندانه دار و مرغک گردان در بین دو مرغک سوار می کنند. لازم به تذکر است که مرغک دندانه دار در میله کار سوار شده و نیازی به نوک گیر وجود ندارد.



(شکل ۴۰ - ۳)

### گیره فشنگی :

قطعات کوتاه با قطر کم و همچنین میله های بلند به طور سریع و بدون لنگی و با اطمینان بیشتر به کمک گیره فشنگی بسته می شوند. این نوع گیره ها بیشتر در ماشین های سری تراشی (رولور) مورد استفاده دارند.

### نسب و راه اندازی و نگهداری ماشین های تراش

ماشین های ابزار، ماشین های دقیق و گران قیمتی می باشند که از آنها کار دقیق با تعداد زیاد و همچنین عمر زیاد انتظار می رود دقت کار آنها به روش صحیح نصب و عمر آنها به روش نگهداری صحیح بستگی دارد.

### حمل و نقل :

برای حمل و نقل صحیح ماشین رعایت نکات زیر ضروری می باشد.

۱- ماشین هارابه همراه پایه های چوبی به محل نصب حمل کرده و برای جابجایی از جرثقیل یا غلتک هایی استفاده می کنند.

۲- از وارد آوردن ضربه و تکان به ماشین جلوگیری به عمل آورید.

۳- قبل از بستان سیم بکسل و یا زنجیر از سالم بودن قلاب و یا سوراخ مربوطه اطمینان حاصل کنید.

۴- با توجه به نیروی وزن ماشین از جرثقیل و همچنین سیم بکسل مناسب استفاده کنید.


### نصب :

۱- فونداسیون و سوراخ جای پیچهای اتصال را از روی نقشه نصب ماشین آماده نمایید.

۲- قبل از نصب ماشین از خشک شدن فونداسیون اطمینان حاصل کنید.

۳- فقط از پیچ و مهره های مخصوص بتن استفاده نمایید.


- ۴- پس از نصب، تراز بودن ماشین را به کمک تراز مناسبی کترل کنید.
- ۵- پس از تراز کردن ماشین، مهره های پیچ فونداسیون را به آرامی سفت کنید.

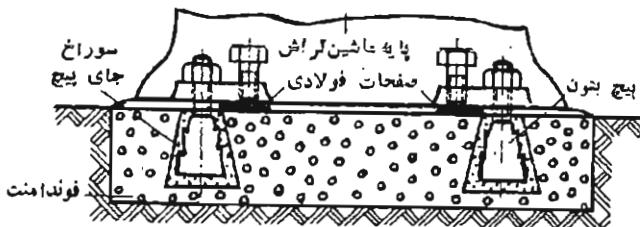

(شکل ۴۱-۳)


راه اندازی :

- ۱- اتصالات برقی ماشین لازم است که منحصر اتوسط یک تکنسین برق انجام گیرد.
- ۲- تمیز کردن اساسی ماشین و پر غودن جعبه دنده ها با روغن غنی که از طرف کارخانه توصیه شده است و روغنکاری ماشین.
- ۳- قبل از شروع به کار با ماشین از اجزا و روش کار آن آشنایی پیدا کنید.
- ۴- قبل از راه اندازی ماشین دقت کنید که تمام دسته ها و اهرم های ماشین در وضع صحیح خود قرار داشته باشند.
- ۵- ماشین را بادور کم و بدون بار راه انداخته و پس از آب بندی کامل روی دورهای زیاد قرار دهید.
- ۶- قبل از تحویل ماشین بایستی از طرف کارخانه سازنده، آزمایش های استاندارد صفحه بعد روی ماشین انجام گیرد.

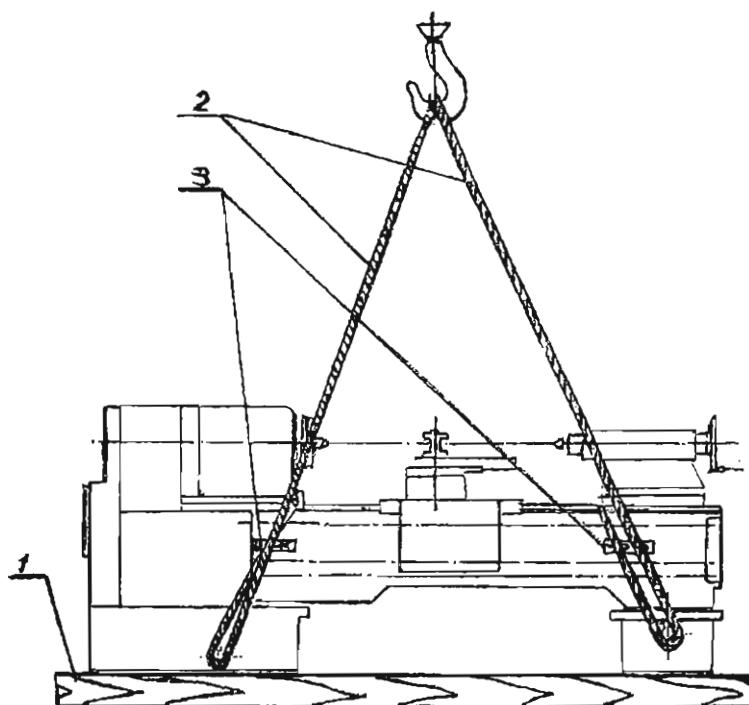


(شکل ۴۲ - ۳) - حمل و نقل ماشین و طرز جابجا کردن آن

۳ - نقشه فونداسیون

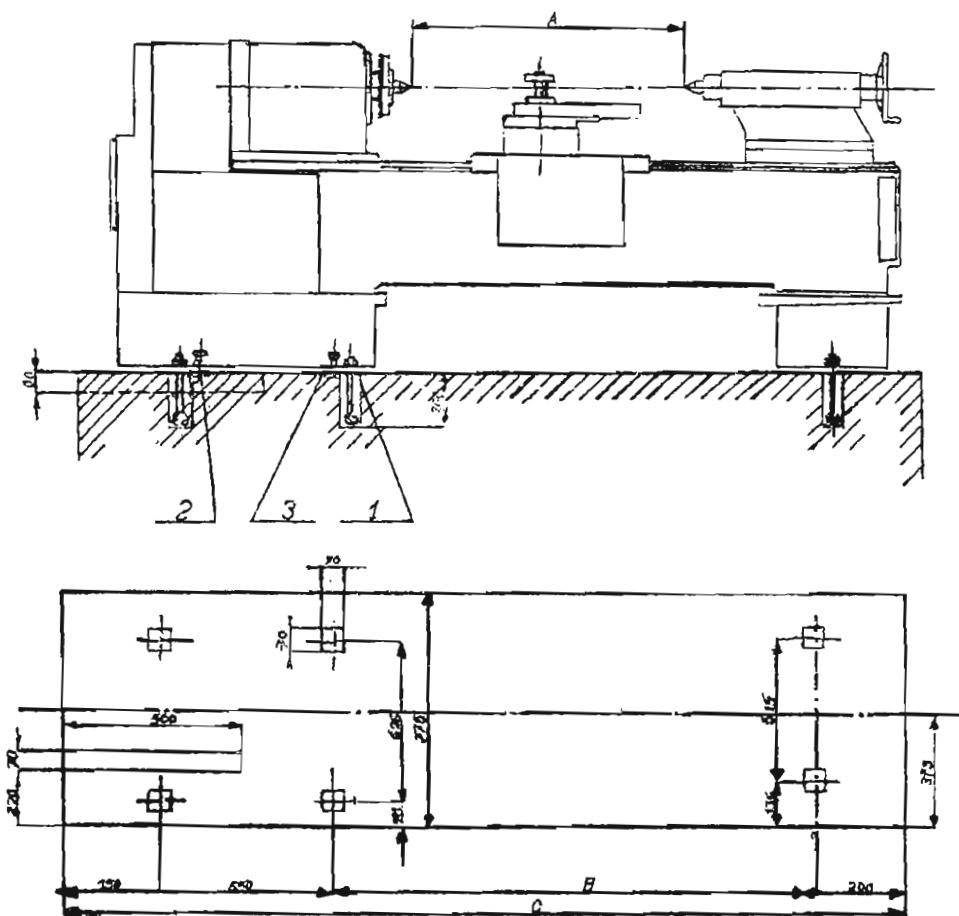


(شکل ۳-۴۳) - نقشه فونداسیون


A	B	C
750	1325	2325
1000	1575	2575
1500	2075	3075
2000	2575	3575

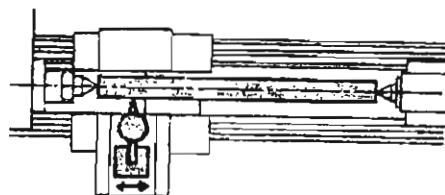


(شکل ۴۴ - ۳) - مستقیم بردن حرکت طبلی به کمک درن و ساعت اندازه گیر

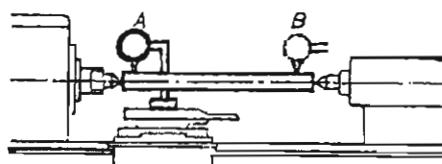


(شکل ۴۵ - ۳) - در امتداد بودن محور دستگاه مرغک میله کار

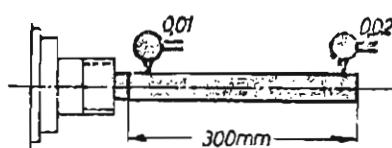


(شکل ۴۶ - ۳) - دور بزردن سوراخ مخروطی سرمهله کار

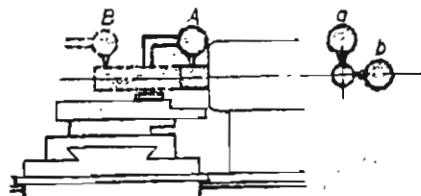

(شکل ۴۷ - ۳) - دور بودن سوراخ دستگاه مرغک

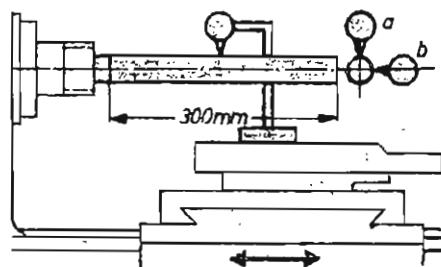


(شکل ۴۸ - ۳) - موازی بودن حرکت طولی و محور میله کار

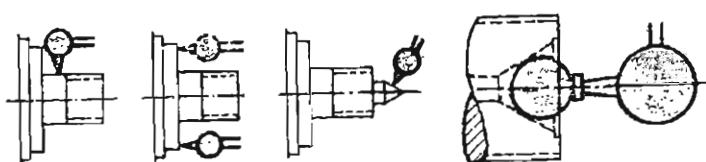

(شکل ۴۹ - ۳) - دور بردن میله کار

مواظبت و نگهداری:

- ۱- پس از اتمام کار هر روز برآده هارا از ماشین دور کرده و از جمع شدن برآده در راهنمای جلوگیری نمایید.
- ۲- هر هفته یک بار ماشین را بطور اساسی تمیز کنید.
- ۳- راهنمایها و یا تاقان ها را به موقع تنظیم نمایید.
- ۴- حرارت یاتاقانها نبایستی بیش از حرارت دست باشد.
- ۵- به پوستر، تابلو و نکات ایمنی که برای جلوگیری از سوانح تهیه شده است بایستی ترجمه کامل مبذول داشت.
- ۶- تعویض روغن ماشین جدید بعد از ۴ هفته ضروری بوده ولی بعد از ۳ تا ۶ ماه یک بار کافی می باشد.
- ۷- محل های روغن کاری را به موقع و با روغن توصیه شده از طرف کارخانه سازنده روغن کاری نمایید. در شکل زیر زمان محل های مختلف روغن کاری نشان داده شده است.

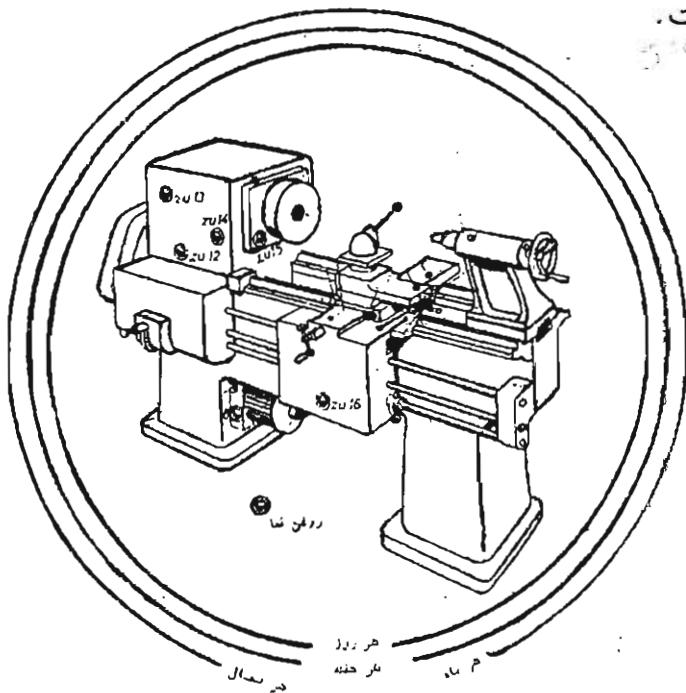

(شکل ۵۰-۳)

### سنوات و تست ها

- ۱- تاریخچه مختصر تراشکاری را بنویسید.
- ۲- انواع ماشین تراش را نام برد و هر کدام را مختصرآ توضیح دهید.
- ۳- قسمت های مختلف ماشین تراش مرغک دار را نوشه و هر کدام را مختصرآ توضیح دهید.
- ۴- دستگاه حرکت پیش روی از چه قسمت هایی تشکیل یافته و دقت هر کدام را بنویسید.
- ۵- میله های راه انداز کشش و هادی را توضیح دهید. (کاربردشان)
- ۶- قسمت های مختلف دستگاه مرغک را بنویسید.
- ۷- وسائل بستن قطعه کار را نام برد و چهار نظام تک رو را توضیح دهید.
- ۸- انواع مرغک را از لحاظ کاربردشان نام برد و مرغک گردان را توضیح دهید.
- ۹- صفحه مرغک را توضیح دهید.
- ۱۰- کمربند (لينت) را تعریف کرده و انواع آن را نوشه و توضیح دهید.

### ۱۱- جعبه دنده اصلی وظیفه ( ) را به عهده دارد؟

الف : انتقال حرکت از محور کار به الکتروموتور

ب : انتقال حرکت مستقیماً به محور پیچ بری

ج : انتقال حرکت مستقیماً به محور اتوماتیک

د : انتقال حرکت از الکتروموتور محرک ماشین به محور کار

### ۱۲- متعلقات ماشین عبارتند از :

الف : بستر - سویرت - چهارنظام - صفحه مرغک

ب : سه نظام - چهارنظام - صفحه مرغک - دستگاه مرغک

ج : میله هادی - میله پیچ بری - جعبه دنده - سه نظام و چهارنظام

۱۳- در موقع دور کردن قطعه دار روی چهار نظام اگر فک شماره یک را شل کنیم:

- الف: باید فک شماره ۱ را محکم کنیم.
- ب: باید فک شماره ۳ را محکم کنیم.
- ج: باید فک شماره ۴ را محکم کنیم.
- د: شل کردن فک ها تأثیری ندارد.

۱۴- برای جلوگیری از خم شدن و ارتعاش کارهای طویل و نازک:

- الف: از لینت متحرک که روی راهنمای بستر ماشین است استفاده می شود.
- ب: از لینت متحرک که روی سوپرت اصلی است استفاده می شود.
- ج: از لینت ثابت که روی سوپرت اصلی است استفاده می شود.
- د: از لینت ثابت که رنده نقش یکی از فکها را بازی می کند استفاده می شود.

۱۵- از لینت ثابت برای تراشیدن:

- الف: روتراشی قطعات بلند استفاده می شود.
- ب: پیچ تراشی سرتاسری روی قطعات بلند استفاده می شود.
- ج: پیشانی و بغل تراشی قطعات بلند استفاده می شود.
- د: برای تمام موارد فوق به کار می رود.

۱۶- نوک گیره (گیره قلبی):

- الف: به وسیله مرغک متحرک می گردد.
- ب: به وسیله سه نظام می گردد.
- ج: به وسیله صفحه مرغک می گردد.
- د: به وسیله چهار نظام می گردد.


## فصل چهارم

### ابزار تراش کاری

برای جدا کردن براده از روی قطعه کار در تراش کاری روی ماشین تراش از ابزارهای مختلفی مانند مته رنده های تراش کاری برق و غیره استفاده می کنند.

### رنده تراش کاری:

رنده ابزاری است که عمل براده برداری به وسیله آن صورت می گیرد و قدرت کار رنده ارتباط با جنس و فرم لبه برنده آن دارد. رنده های تراش کاری از دو قسمت اصلی بدنه و سر تشکیل شده اند که بدنه آنها در خدمت بستن رنده به رنده گیر و قسمت سر وظیفه جدا کردن براده از سطح کار را دارد.

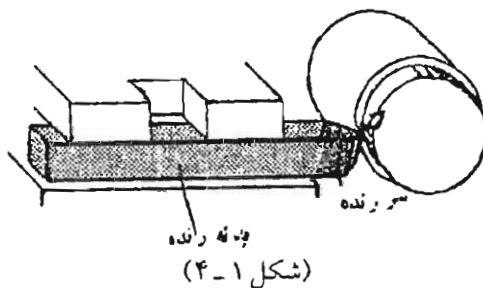

(شکل ۱-۴)

### جنس رنده های تراش کاری:

برای این که رنده های توانند در کار نفوذ کرده و به طور اقتصادی از آنها براده برداری کنند بایستی دارای سختی، سماجت، مقاومت در مقابل سایش و حرارت خوبی باشند. موادی که به عنوان جنس سرقلم یا رنده به کار می روند بر حسب مورد استفاده عبارتند از :

**الف : فولاد ابزار غیرآلیاژی (WS) :**

این فولاد به نام فولاد کربنی معروف بوده و از ۰/۱ تا ۵٪ درصد کربن دارد و تا

۲۵۰ سانتی گراد سختی خود را حفظ می نماید و حد اکثر سرعت برش را با آنها در تراش کاری قطعات فولادی نرم (فولاد غیرآلیاژی کم کربن) می توان فقط تا  $V=15 \frac{m}{min}$  انتخاب نمود و به همین دلیل امروزه در کارهای تراش کاری کمتر استفاده می شود.

### ب: فولاد ابزار آلیاژی:

این فولادها که بر دو نوع فولادهای ابزارسازی کم آلیاژ و پرآلیاژ استفاده می شوند. علاوه بر آهن و کربن با فلزات دیگر مانند کرم ولفرام و انادیم مولیبدن و کبالت آلیاژ شده اند. فولاد ابزار سازی کم آلیاژ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد سختی خود را حفظ کرده، ولی فولادهای ابزارسازی پرآلیاژ که به نام فولادهای تندربر (HSS) معروفند تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد مقاوم بوده و سختی خود را از دست نمی دهند و این تحمل در مقابل حرارت اجراه می دهد که در ابزارهای فوق سرعت برش را در شرایط مشابه بیشتر از فولادهای دیگر تا  $V=45 \frac{m}{min}$  در نظر گرفت. مقطع رنده ها از جنس فولاد تندربر معمولاً به فرم گرد، مربع مستطیل، مثلث و ذوزنقه می باشند. این رنده هارا می توان به صورت مستقیم و یا به کمک تیغچه گیره هایی به رنده گیر ماشین سوار نمود.

### ج- فلزات سخت :

فلزات سخت را از مخلوط پودر کاربید پاره ای از فلزات دیر گداز مانند کاربید ولفرام- تیتان تانتان، مولیبدن و وانادیم به همراه پودر کبالت به عنوان چسب تولید می کنند. از خصوصیات بارز فلزات سخت می توان سختی زیاد (بین کرون و الماس) مقاومت زیاد در مقابل سایش و حرارت رانام برد و در سرعت برش های زیاد تا ۹۰۰ درجه سختی خود را از دست نمی دهند. فلزات سخت در سرعت برش های زیاد و پیشروی زیاد و پیشروی کم سطح بسیار تمیزی به وجود می آورند، و عیب فلزات سخت در عدم تحمل ارتعاش و ضربه می باشد. همچنین فلزات

سخت خنک شدن ناگهانی رانمی پذیرد، زیرا تنش حرارتی باعث ترک و یا بالب پریدگی می شوند. در جدول زیر علایم نرم شده فلزات سخت و مورد استفاده آنها داده شده است.

جدول - علایم و مورد استفاده فلزات سخت

حروف	گروه اصلی برآده برداری برای مواد	رنگ شناسایی	گروه مصرف	خصوصیات $m/min$ $s'$ $mm/mm$
P	فولاد، فولاد ریختگی، تمپر گرس برآده بلند	آسی	P 01 P 10 P 20 P 30 P 40 P 50	بزرگ کوچک
M	فولاد، فولاد ریختگی، فولاد سخت، تمپر گوس، چدن با گرافیت کروی فولادهای اتوماتیک	زرد	M 10 M 20 M 30 M 40	
K	چدن خاکستری، چدن سخت، تمپر گوس برآده کوتاه	قرمز	K 01 K 10 K 20 K 30 K 40	کوچک بزرگ

صفحات فلزات سخت را به سریابدنه ابزارها (رنده ها، مته ها، برقوها و فرزها) لحیم سخت نموده یا به کمک گیره های مخصوصی روی ابزارها سوار می کنند این فلزات به کمک سنگ سنبله نرم که مخصوص فلزات سخت می باشند قابل تیز کردن مجدد هستند.

#### د - فلزات سرامیکی :

قسمت عمده سرامیک هارا اکسید فلزات الومینیوم، سیلیسیم و کرم به عنوان

فلزات سخت و بقیه را فلزات مولیبدن، کبالت و نیکل به عنوان فلزات چسبانده تشکیل می‌دهند.


روش تولید فلزات سرامیکی مانند فلزات سخت می‌باشد. مقاومت فلزات سرامیکی در مقابل سایش ۱۰ تا ۱۵ برابر فلزات سخت می‌باشد و تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد سختی تولید خود را حفظ می‌کند. صفحات فلزات سرامیکی قابل سنگ کاری مجدد نبوده و آنها را مانند فلزات سخت به کسک گیره هایی در بدنه رنده ها نصب می‌کنند.

#### زواياي رنده ها:

در رنده های تراش کاری برای ایجاد فرم گوه و در نتیجه تأمین لبه های برنده اصلی تراش کاری لازم است که سطوحی را به وسیله سنگ زدن، در قسمت سر رنده به وجود آورد. این سطوح عبارتند از:

#### الف - سطح آزاد:

وجود این سطح برای نفوذ رنده به داخل قطعه کار جهت برآده برداری ضروری بوده و علاوه بر آن، باعث جلوگیری از تماس پیشانی رنده با سطح کار می‌گردد.

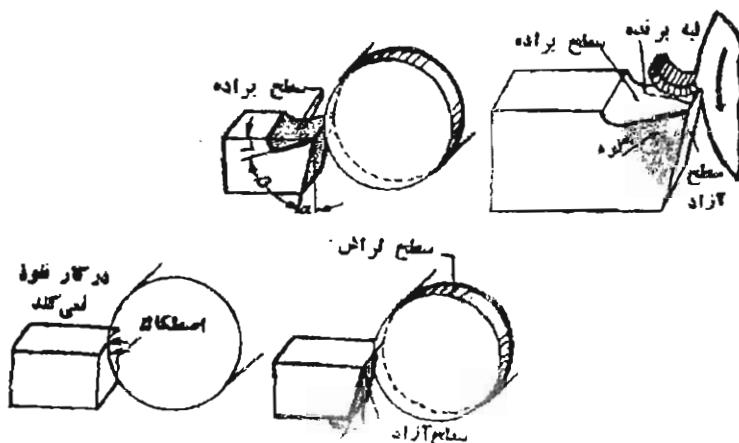

(شکل ۳..۴)

### ب - سطح براده:

سطحی است که براده بر روی آن حرکت کرده و از کار جنامی گردد. قسمت محصور بین سطح آزاد رنده و سطح براده را گوه نامند و لبه آن را به برنده اصلی رنده گویند.




لبه برنده به مرازات محور

محل قرار گرفتن لبه برنده اصلی در رنده ها بستگی به فرم آنها داشته و ممکن است که نسبت به محور کار، موازی، عمود و یا مایل باشد.



لبه برنده عمود بر محور

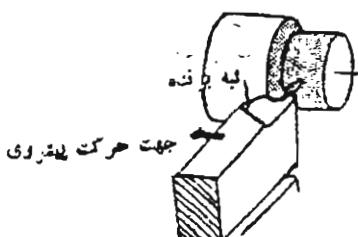

لبه برنده نسبت به محور مایل

(شکل ۴-۳)


### زوایای اصلی در رنده های تراش کاری:

زوایای اصلی در رنده های تراش کاری، مشابه سایر ابزارهای براده برداری عبارتند از: زوایای گوه ( $\beta$ ) براده ( $\gamma$ ) و آزاد ( $\alpha$ ).

زاویه دیگری که جزء زوایای اصلی رنده محسوب می شود، زاویه برش ( $\delta$ ) نام دارد که از مجموع زوایای آزاد و گوه تشکیل می گردد.


باید توجه داشت اگر نوک لبه برنده در امتداد مرکز قطعه کار قرار گیرد زوایای تیز شده با زوایایی که در هنگام بستن رنده به وجود می آید مطابقت دارند، ولی چنانچه نوک لبه برنده بالاتر یا پایین تر از امتداد مرکز کار قرار گیرد این زوایا تغییر کرده و در

بالاتر از مرکز، زاویه آزاد کوچکتر و زاویه براده بزرگتر گردیده است و عکس این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که نوک لبه برنده، پایین تر از امتداد مرکز کار باشد.

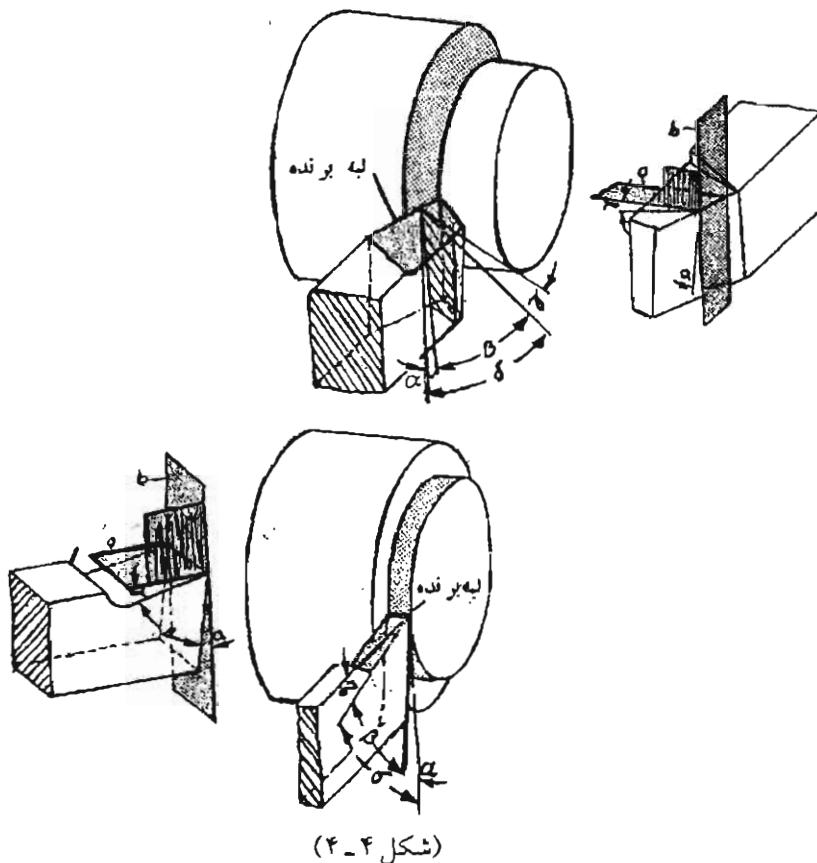


نوک رنده روی مرکز

باید توجه داشت که مقادیر اصلی زوایا با درنظر گرفتن جنس قطعه کار، جنس ابزار، زمان حاضر به کاری، سطح مقطع براده و کیفیت سطح قطعه کار انتخاب می‌گردد.

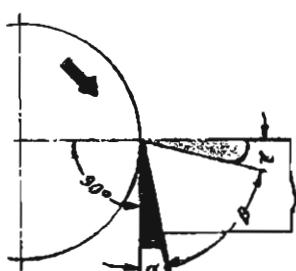


زاویه آزاد و براده اندازه اصلی خود را دارد

نوك رنده بالاتر از مرکز

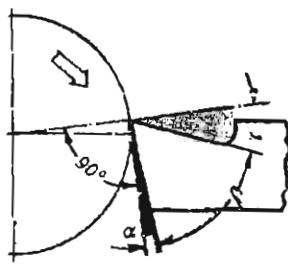

نوك رنده پایین تر از مرکز

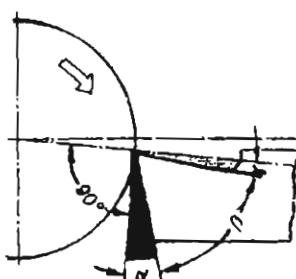


زاویه آزاد کوچکتر و زاویه  
براده بزرگتر سی گردد.

زاویه آزاد بزرگتر و زاویه  
براده کوچکتر می گردد.

(شکل ۴-۵)

### زوایای فرعی رنده های تراش کاری:

علاوه بر زوایای اصلی که مورد بحث قرار گرفت، زوایای دیگری نیز در رنده ها قابل تشخیص می باشند که برای براده برداری صحیح، بایستی آنها را نیز مورد توجه قرار داد.

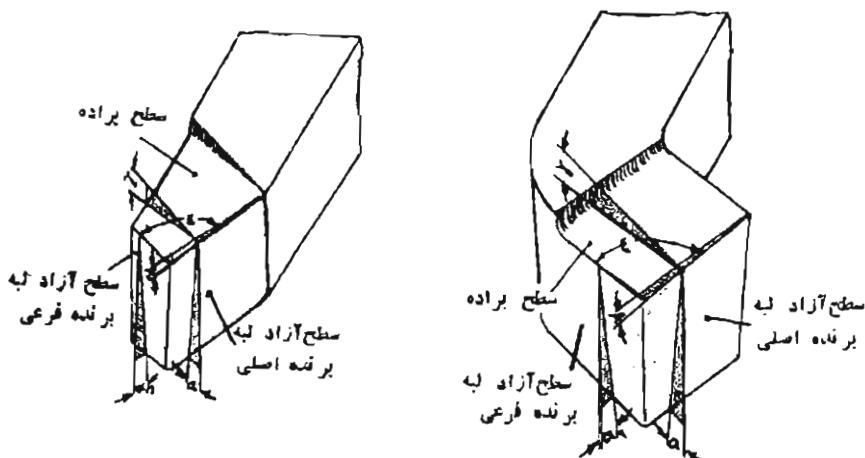

(شکل ۴-۶)


باید توجه داشت که زوایای نشان داده شده در رنده های فوق (پیش تراش) با کمی تفاوت قابل تشخیص بوده و در زیر به شرح مختصر آنها نیز می پردازیم.

### الف - زاویه آزاد فرعی ( $\alpha n$ ):

وجود این زاویه برای ایجاد سطوح آزاد فرعی و از بین بردن عباس این سطح با امداد کار لازم و مقدار آن را تقریباً به اندازه زاویه آزاد اصلی انتخاب می کنند.

### ب - زاویه رأس ( $\epsilon$ ):

زاویه بین لبه برنده اصلی بال به برنده فرعی را زاویه رأس رنده می نامند و مقدار آن بستگی به مورد استفاده رنده دارد و

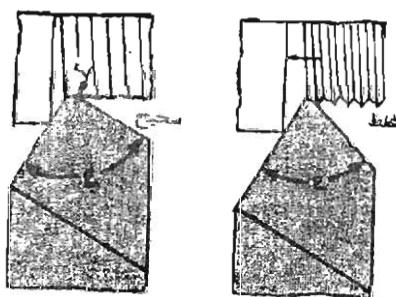


(شکل ۷-۴)

هرچه مقدار آن کم باشد از دوام آن می کاهد این زاویه را در رنده های رو تراشی بین ۸۰ تا ۱۱۰ درجه انتخاب می کنند و برای بالا بردن کیفیت سطح کار نوک رنده را با شعاع کمی گرد کرده تا علاوه بر محاسن فوق حرارت حاصل از براده برداری را به بدنه منتقل نماید.

### ج - زاویه تمایل ( $\lambda$ ):

زاویه ای که لبه برنده اصلی با افق می سازد زاویه تمایل لبه برنده نام داشته و مقدار آن بر حسب نوع براده برداری و جنس کار می تواند مثبت یا منفی انتخاب شود. زاویه تمایل مثبت زمانی پدید می آید که صعود لبه برنده اصلی به طرف نوک رنده بوده و عکس این حالت زاویه تمایل منفی را پدید می آورد. زاویه تمایل را معمولاً در خشن کاری منفی و در پرداز کاری مثبت گرفته و مقدار آن از ۱۰ تا ۱۰ + درجه انتخاب می گردد.

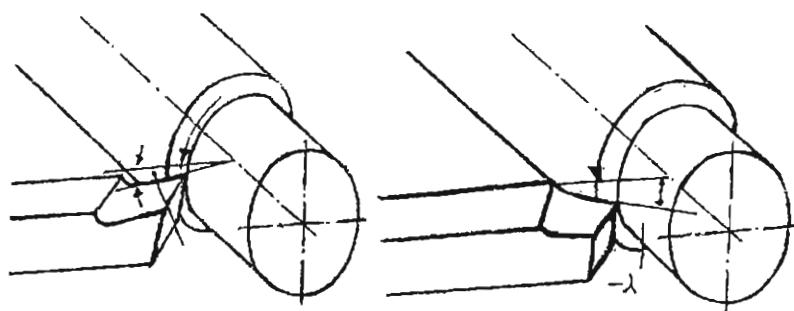


(شکل ۸-۴)

## د- زاویه تنظیم (X) :

زاویه ای که امتداد لبه برنده اصلی با امتداد حرکت پیشروی پدید می آورند زاویه تنظیم نام دارد و انتخاب صحیح آن در راندمان براده برداری و فرم مقطع براده موثر می باشد.


در جدول صفحه بعد زوایای اصلی برای رنده هایی از جنس فولاد تندبر و فلزات سخت آمده است.

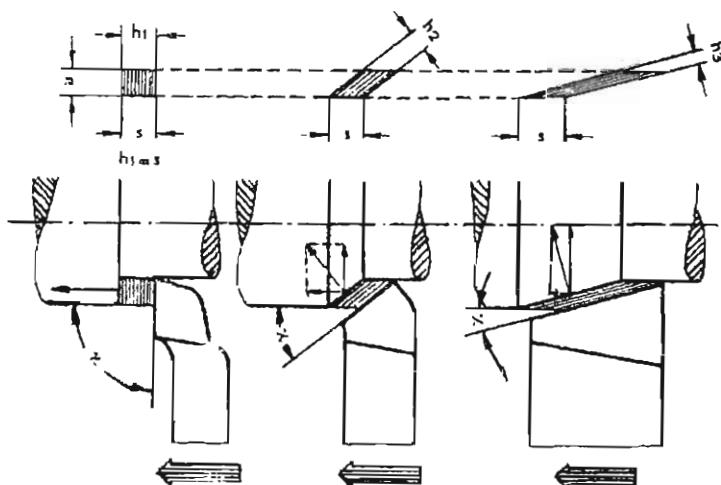

(شکل ۹-۴)

## زواياي اصلی و فرعی رنده های تراش کاري

## زواياي اصلی رنده های تراشکاري

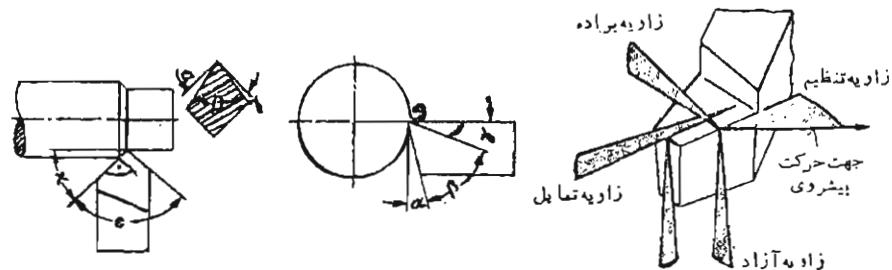


	فولاد تندبر			جنس قطعات تراشکاري	فلزات سخت		
	<آزاد $\alpha$	<گره $\beta$	<براده $\gamma$		<آزاد $\alpha$	<گره $\beta$	<براده $\gamma$
	6°...10° 6°	75°...84° 76°...84°	0°...5° 0°...8°	فلزات سبک خوش تراش - آلياز مس دروري - مس و قلع و چدن	6°...8° 5°	77°...84° 80°...85°	0°...5° 0°...5°
	8 6 ... 8	68 66...70	14 14	فولاد فولادريختگي تا استحکام يشتر لز 2 - 700 N/mm² - جلد نرم	4...6 5	72...76 73...75	10°...12° 10°...12°
	8 8 6	67 62...67 66...74	15 15...20 10...18	فولاد آليازی کرم نیکل ، فولاد فولادريختگي استحکام 700 N/mm² آلياز های سخت تر آلمونیوم و منزیم	6...8 4...6 5	68...72 66...72 70...75	12...14 14...16 10...15
	bis 14 6 ... 8 bis 10	51...61 52...66 35...40	15...25 18...30 bis 40	مس - پرزن - قلع مواد مصنوعی پرسی آلومینیوم و آلياز های آن	10 6...8 8	60...62 57...69 47...52	18...20 15...25 30...35
	-	-	-	شبشه - فولاد سخت شده	4...6	94...96	10° متر
زاویه 80 - 110° زانه راس	زاویه $\lambda$ - 4-8			زاویه $\chi=45$ نظیم			

### رنده های تراش کاری :


برای ایجاد فرم های مختلف در تراش کاری، رنده های مختلفی مورد نیاز است که لب برندۀ آنها دارای فرم های متنوعی می باشند. سازمان بین المللی ISO رنده های تراش کاری را در ۹ نوع مختلف استاندارد کرده است.

- |   |   |
|---|---|
| ۱ - ISO = رنده پیش تراشی مستقیم<br>۲ - ISO = رنده پیش تراشی سر خمیده<br>۳ - ISO = رنده گوشه تراش<br>۴ - ISO = پرداخت سر پهن<br>۵ - ISO = رنده پیشانی تراش | ۶ - ISO = رنده بغل تراش<br>۷ - ISO = رنده شیار تراش<br>۸ - ISO = رنده داخل تراش<br>۹ - ISO = رنده گوشه تراش داخلی |
|---|---|

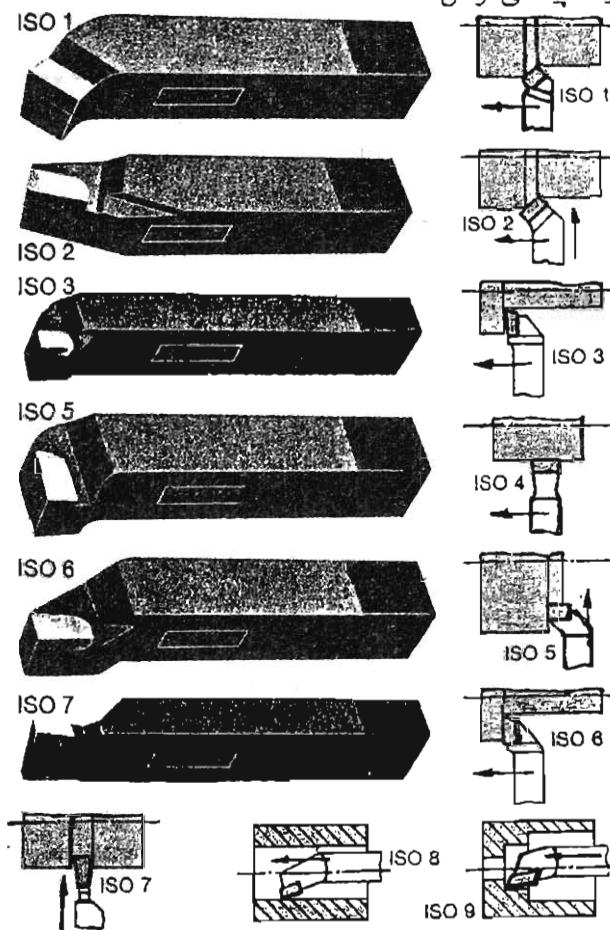


(شکل ۴-۱۰)

فرم های ۱ تا ۷ نرم ISO را در دونوع چپ برواست بر تولید و به بازار عرضه می کنند. رنده هارا معمولاً با علامت مشخصه ای معرفی می کنند. این علامت نوع رنده را از نظر فرم لبه بررنده چپ و یا راست بر بودن، اندازه سطح مقطع بدنه رنده و همچنین جنس لبه بررنده آن را مشخص می کند مانند:

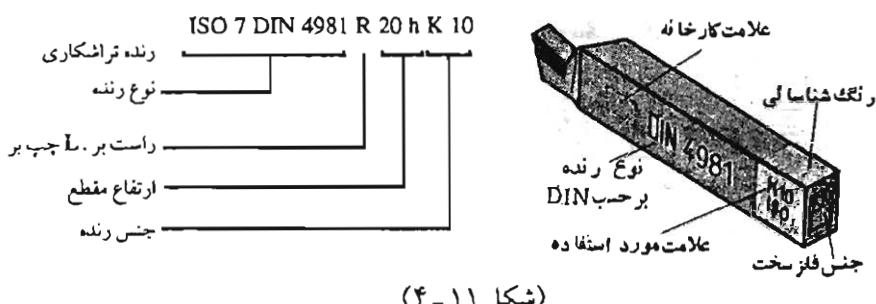

(شکل ۴-۱۱)

بر حسب محل قرار گرفتن لبه بررنده اصلی، دونوع رنده راست بر و چپ بر قابل تشخیص است برای تشخیص چپ و راست بودن رنده چنین عمل می شود. اگر رنده از سمت راست به طرف چپ یعنی سه نظام براده برداری نماید رنده راست و چنانچه به طرف مرغک براده برداری کند رنده چپ بر خواهد بود. عمل آگر دست راست را روی قلم قرار دهیم و لبه برش به طرف انگشت شست دست باشد رنده راست بر و اگر دست چپ را روی رنده قرار دهیم و سر برش به طرف انگشت شست چپ باشد رنده چپ بر خواهد بود.

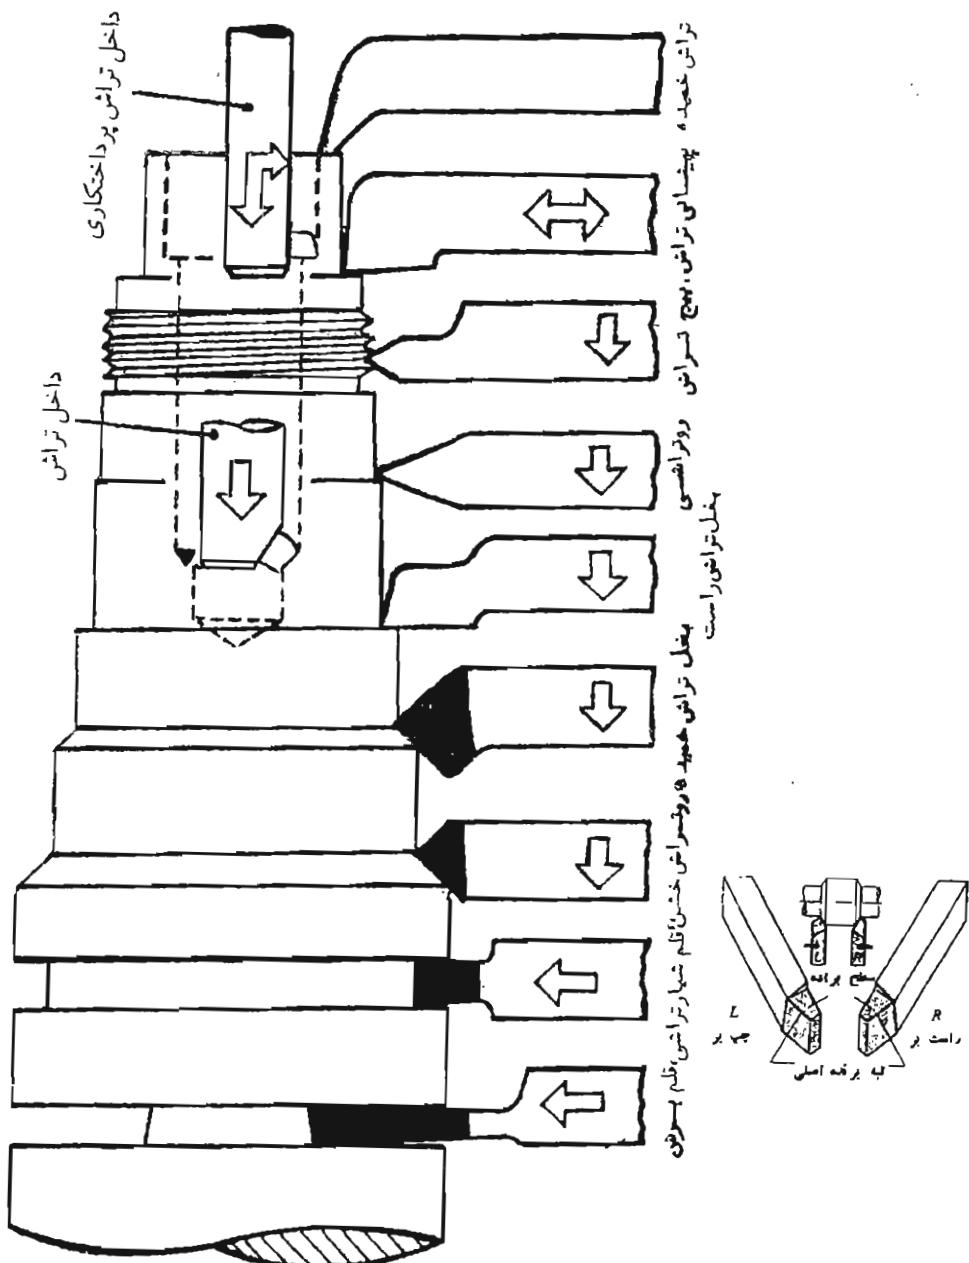


(شکل ۱۲-۴)

**رنده های روتراشی:**

رنده های روتراشی را می توان به انواع مختلفی به شرح زیر تقسیم نمود.

**الف - رنده های پیش تراشی (خشن کاری):**


این رنده ها را در ۲ نوع مستقیم و یا سرخمیده ساخته و از آنها در مواردی که حجم برآده برداری زیاد مورد نظر باشد استفاده می کنند که رنده سرخمیده حجم بیشتری نسبت به مستقیم برآده برداری می کند. از این رنده ها در پیشانی تراشی نیز استفاده می گردد.

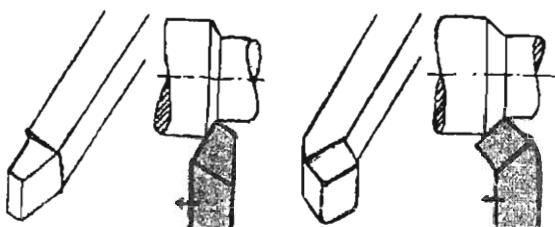

(شکل ۱۳ - ۴)

**ب - رنده های پرداخت کاری:**


این رنده ها را در دو نوع سرتیز و سرپهن ساخته و از آنها در پرداخت سطوحی که قبل آخشن کاری شده اند استفاده می نمایند. این رنده ها باید گوشه های تیز داشته باشند لذا، گوشه های آنها را با شعاع کمی گردمی کنند. در موقع کار با رنده پرداخت سرپهن بایستی لبه برنده رنده با امتداد سطح کار زاویه ای حدود یک درجه داشته باشد.

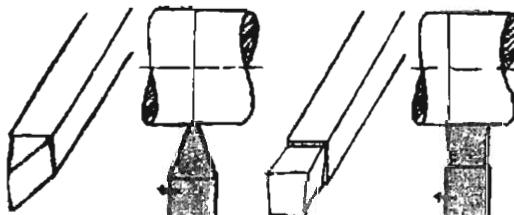

(شکل ۱۴ - ۴)

### ج- رنده های بغل تراش :


این رنده هارا در دونوع گوشه تراش و بغل تراش ساخته اند . از رنده های گوشه تراش برای درآوردن گوشه های تیز و کف تراشی استفاده کرده و رنده های بغل تراش برای درآوردن پله های کوتاه و همچنین رو تراشی میله های نازک و یا در پیشانی تراشی استفاده می گردد و نکته لازم به ذکر این که در موقع بغل و یا پیشانی تراشی با این رنده ها جهت حرکت رنده از داخل به سمت خارج قطعه کار باشد .

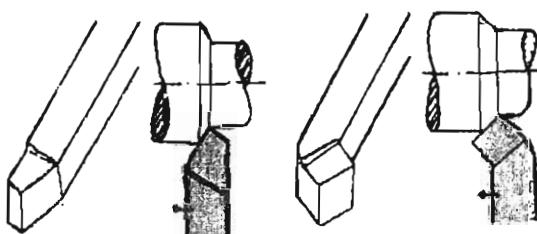

(شکل ۱۵ - ۴)

### د- رنده های برش و شیار :


فرق این دو رنده در امتداد لبه برنده آنها بوده و چنانچه این لبه برنده در امتداد محور کار باشد آن را رنده شیار تراش نامیده و از آن در تراشیدن شیارهای باریک (گاه) استفاده می کنند و اگر امتداد لبه برنده اصلی مایل سنگ زده شود از آن در بریدن قطعات استفاده می گردد تمايل لبه برنده را به نحوی انتخاب می کنند که قطعه جدا شده حتی الامکان تا انتهای تراشیده و در روی مرکز آن زایده ای نباشد .

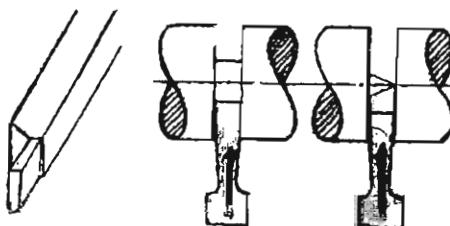

(شکل ۱۶ - ۴)

### هـ - رنده های فرم:


لبه برندۀ این رنده ها فرم ثابتی نداشته و بر حسب فرم قطعه کار می توانند فرم های متعددی داشته باشد ولی در تمام آنها بایستی ایجاد زاویه اصلی در لبه برندۀ رعایت گردد. ضمن این که برای جلوگیری از تغییر شکل قلم در تیز کردن مجدد آن زاویه براده در گله رنده های فرم صفر درنظر گرفته می شود لازم به تذکر است که انواع رنده های پیچ بری نیز به این گروه تعلق می گیرد.

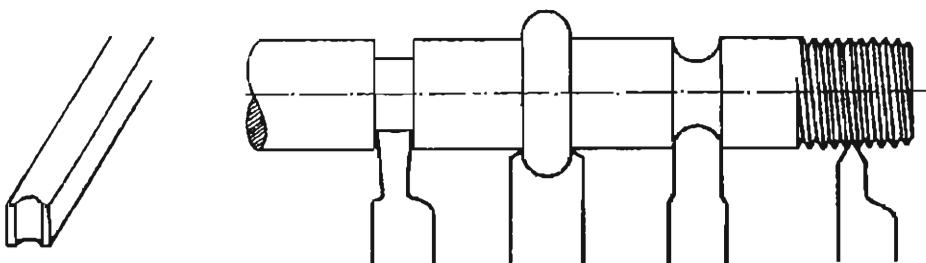


(شکل ۱۷-۴)

### رنده های داخل تراش:

از این رنده ها برای برداشی از داخل قطعات گرد و به شکل های مختلف و همچنین سوراخ ها استفاده می گردد. قسمت سر این رنده ها از نظر اصول براده برداری مشابه با رنده های رو تراشی است. بدنه رنده های داخل تراش را بایستی حتی الامکان قوى درنظر گرفته و آنها را کوتاه بست تا در هنگام برداشی ارتعاش پیدا نکند.

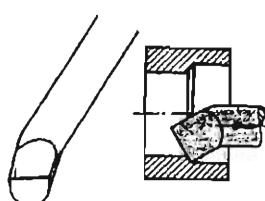


رنده رو تراشی داخلی

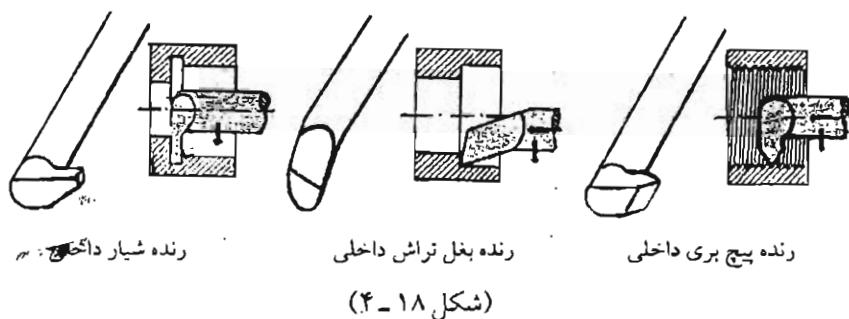

### تیز کردن رنده های تراش کاری:


رنده های تراش کاری را باید اصولاً به طوری موازنی کرد که کوچکترین صدمه ای به لبه برنده آنها وارد نشود، زیرا در این صورت هر نویت که آنها را تیز کرده علاوه بر به هدر رفتن مقداری از فلز قیمتی مقداری هم از وقت پر ارزش بیهوده تلف می شود. باید توجه داشت که لبه های برنده بعد از مدتی قابلیت برش خود را از دست می دهند و کند می گردد و کار با چنین رنده هایی موجب اصطکاک و تولید حرارت بیشتر شده و در نتیجه سطح خارجی کار هم ناصاف درمی آید.

برای تأمین سطوح و ایجاد زوایای لازم در سر رنده های تراش کاری از ماشین سنگ سنباده استفاده می گردد. در تیز کردن رنده ها از جنس فولاد تندریز از سنگ سنباده های الکتروکرند با چسب سرامیک استفاده کرده و فلزات سخت را به سنگ سنباده نرم سیلیسیم کارید و یا سنگ الماسه ها تیز می کنند. برای سنگ زدن مقدماتی بهتر است از سنگ سنباده هایی که به این منظور ساخته شده استفاده کنند. این سنگ ها ممکن است استوانه ای و یا نوع کاسه ای باشد. در صورت امکان بهتر است از قسمت پیشانی سنگ سنباده کاسه ای برای جلوگیری از قوسی بودن سطح ایجاد شده استفاده گردد. و اگر سنگ سنباده استوانه ای در اختیار باشد بایستی حتی امکان قطر آن بزرگ انتخاب شود تا انحنای زیاد سطوح و در نتیجه زیاد شدن ناخواسته زوایا جلوگیری گردد.

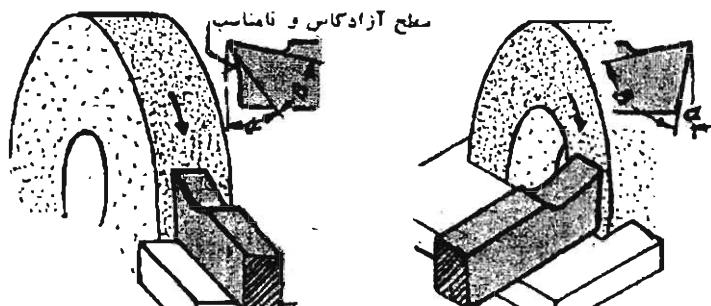

(شکل ۴-۱۹)


در هنگام هدایت رنده بر روی سنگ سنباده بایستی جهت لبه برنده را در خلاف جهت گردش سنگ سنباده انتخاب نمود تا از ایجاد پلیسه و قاپیدن رنده جلوگیری کند.

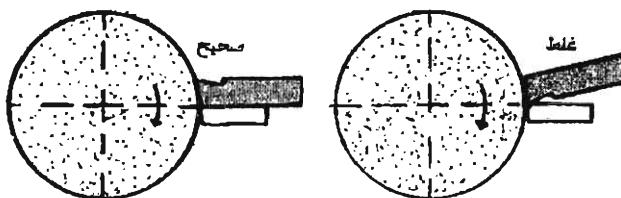

(شکل ۴-۲۰)

برای این که هنگام سنگ زدن رنده بیش از حد گرم نشله و سختی خود را از دست نمهد لازم است که آن را با فشار مناسبی بر روی سنگ حرکت داده و به دفعات خنک نمود. گاهی ممکن است که پر شدن فضاهای خالی بین دانه های سنگ سنباده نیز باعث گرم شدن سریع رنده گردد و در این صورت بایستی به وسیله قرقره های مخصوص سنگ سنباده صاف کن و یا به کمک الماس آن را تیز نمود.


بهتر است بعد از این که سطوح را با ترتیب صحیح ایجاد نمودیم، پس از گرفتن پلیسه های ایجاد شده به کمک سنگ نفت زوایا را با استفاده از زاویه سنج یا شابلن مناسب کنترل کرد.

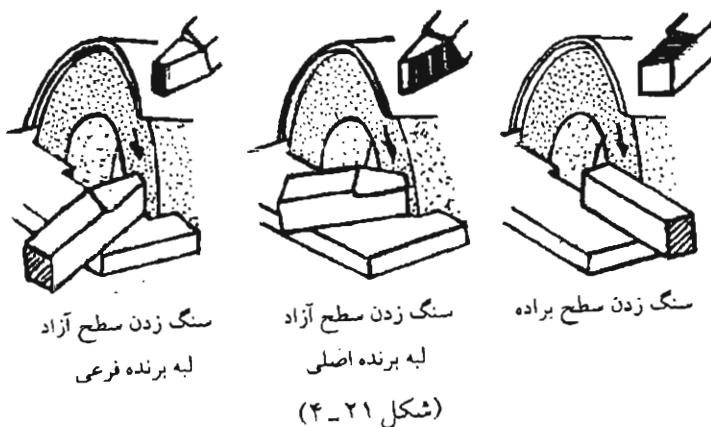


توجه: در هنگام تیز کردن رنده به فاصله صحیح تکیه گاه سنگ دقت نمایید، زیرا خطر قایده شدن رنده، خرد شدن سنگ سباده و ایجاد سانحه به همراه دارد.



انتخاب و تیز کردن صحیح زوایا و پلیسه گیری لبه های برنده باعث ازدیاد دوام  
رنده می گردد.

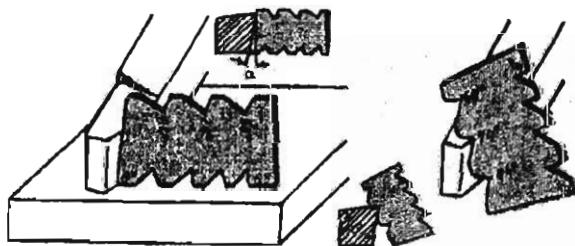

(شکل ۲۳-۴)- کنترل زوایا به کمک شابلونهای رنده

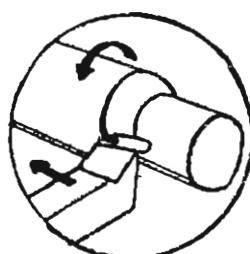


(شکل ۴-۲۵)

**وسایل بستن رنده های تراش کاری :**  
برای آنکه رنده ها در حین تراش کاری  
بتوانند نیروهای تجزیه حاصل شده از  
نیروی برش را به خوبی تحمل نمایند لازم  
است که رنده ها در رنده گیرهای مناسب  
بطور محکم و مطمئن بسته شوند.


**خانه رنده گیرها :**

این رنده گیرها وسایل ساده و سریعی برای بستن رنده بوده و روی شیار سوپرت  
فوکانی بسته می شوند. این رنده گیرها حول محور خود قابل گردش بوده و به  
کمک زیر رنده ای قوس دار می توان ارتفاع نوک رنده را خیلی سریع تنظیم نمود.

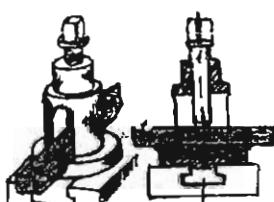


(شکل ۴-۲۶) - خانه رنده

ولی عیب آنها در تغییر زوایای آزاد و برآده  
هنگام تنظیم رنده بوده و این عیب را  
می توان با جایگزین کردن رنده ای قوس دار  
برطرف نمود از این رنده ها برای مواردی  
استفاده می گردد که فشار برش کم باشد.

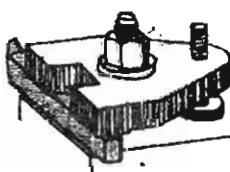


(شکل ۴-۲۷) - رنده گیر روبنده ای

**رنده گیر روبنده ای :**  
این رنده گیر از روبنده ای تشکیل یافته  
که به کمک پیچ و مهره ای روت سوپرت  
فوکانی بسته می شود.  
این رنده گیرها فشارهای برش خیلی  
زیاد را نیز تحمل می کنند.

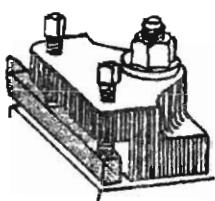

(شکل ۲۸ - ۴) - رنده گیر یک طرفه

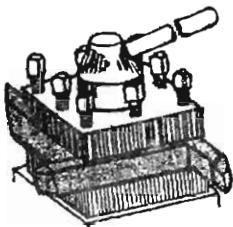

(شکل ۲۹ - ۴) - رنده گیر چهار طرفه

**رنده گیر یک طرفه:**


این رنده گیر نیز به کمک پیچ و مهره ای روی سوپرت فوقانی بسته می شود.

**رنده گیر چهار طرفه:**


در این رنده گیرها می توان به طور همزمان چهار رنده مختلف را در چهار طرف رنده گیر سوار نمود. لذا می توان چهار مرحله کار بدون تعویض رنده انجام داد. این عمل در کارهای سری حائز اهمیت می باشد.

در این رنده گیرها می توان هر یک از رنده ها را با گرداندن رنده گیر حول محور خود به اندازه ۹۰ درجه به محل برآده برداری هدایت نمود.

تیغچه ها و رنده های فرم دار را معمولاً به کمک یک نگهدارنده تیغچه گیر به رنده گیر می بندند.

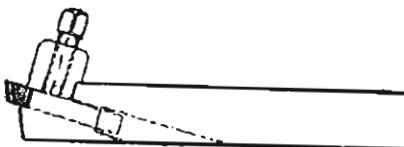

نگهدارنده تیغچه چهار گوش

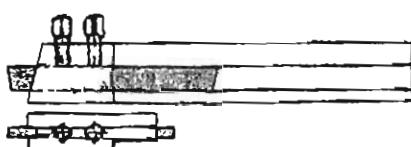

نگهدارنده تیغچه برش

(شکل ۳۰ - ۴)

**بستن رنده های تراش کاری:**

از آن جایی که بستن صحیح رنده های تراش کاری در برآده برداری نقش عمده ای داشته و عدم توجه به نکات مربوطه ممکن است حتی باعث سوانح مخاطراتی


گردد، لذا رعایت نکات زیر که مهمترین آنها می باشد کاملاً ضروری است.

۱- نوک رنده را بهتر است در کارهای روتراشی و داخل تراشی در امتداد مرکز کار بست برای این کار می توان از نوک مرغک یا شابلن برای کنترل استفاده نمود.




(شکل ۴-۳۱)

۲- در مواردی که برای تنظیم ارتفاع نوک رنده از زیر رنده هایی استفاده می کنید باید حتی الامکان تعداد آنها کم و در صورت استفاده از چند زیر رنده ای به نحو صحیح قرار گرفتن آنها توجه کنید.

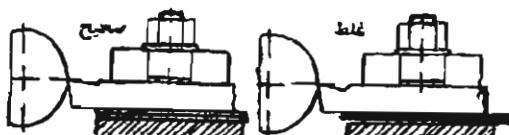


(شکل ۴-۳۲)

۳- رنده ها را باید حتی الامکان کوتاه بست تا در هنگام برداش برداری ارتعاش پیدا نکرده و موجب پایین آمدن کیفیت سطح کار و کند شدن زودتر رنده و شکستن احتمالی آن نگردد.

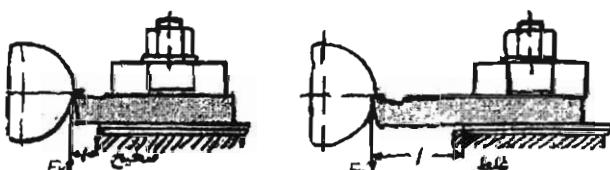

(شکل ۴-۳۳)

۴- محور رنده ها را بایست حتی الامکان عمود بر محور کار بست تا چنانچه در اثر نیروی برش چرخش در آنها حاصل شد، به داخل کار وارد نشده بلکه از آن دور گرددند.

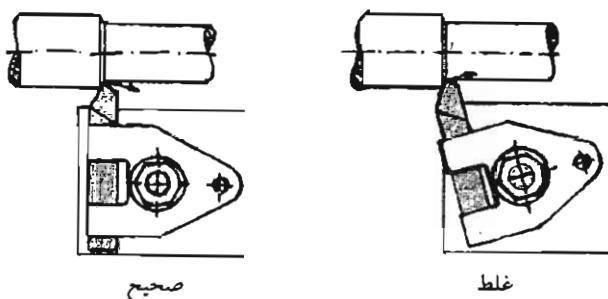


(شکل ۴-۳۵)

۵- رنده گیرهای روینده‌ای بایستی کاملاً افقی بر روی رنده قرار گیرند.  
در غیر این صورت کم بودن سطح تماس احتمال چرخش رنده را افزایش می‌دهد.



(شکل ۴-۳۶)

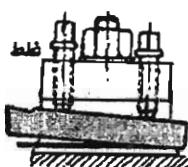


(شکل ۴-۳۷)

۶- در رنده گیرهایی که با تماس مستقیم پیچ رنده به آنها بسته می‌شوند بایستی حداقل دو تا از پیچ‌ها با رنده در تماس بوده و پیچ‌های را باید به تناوب سفت نمود تا از کج قرار گرفتن رنده و یا شکست احتمالی آن جلوگیری گردد.

توجه: رنده‌ها را هیچ‌گاه در حال چرخش کار باز و بسته نکنید.

### سنوات و تست ها

- ۱- جنس رنده های تراش کاری را نوشته و زوایای اصلی و فرعی را در رنده ها نام ببرید.
- ۲- انواع رنده های تراشکاری را نام برد و کاربرد آنها را بنویسید.
- ۳- تفاوت رنده برش و شیار را بنویسید و طریقه تشخیص رنده چپ برو راست بر راذکر کنید.
- ۴- وسائل بستن رنده هارا نام برد، چه نکاتی را در موقع بستن رنده ها باید رعایت کرد (۶ مورد)
- ۵- از رنده های اشکال رو برو رنده برش را نشان دهید.

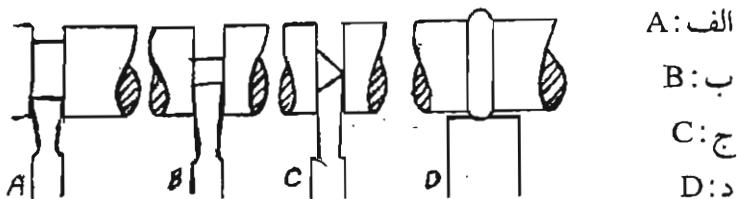

(شکل ۴-۳۸)

- ۶- در موقع پیشانی تراشی توسط رنده بغل تراش جهت حرکت رنده باید:

  - الف: از مرکز کار به طرف محیط کار باشد.
  - ب: از بیرون به طرف مرکز کاز باشد.
  - ج: از هر دو طرف می تواند باشد.
  - د: به طرف مرغک باشد.

۷- برای گاه گیری داخلی از:

- الف: از رنده پیچ بری داخلی استفاده می شود.
- ب: از رنده داخل تراشی استفاده می شود.
- ج: از رنده شیار داخلی استفاده می شود.
- د: از رنده کف تراشی استفاده می شود.

۸- علت اختلاف قطر در داخل تراشی :

- ب : ارتعاشی رنده است.
- د : رنده در مرکز قرار ندارد.
- الف : کوتاه بودن رنده است.
- ج : دور ماشین زیاد است.

۹- رنده داخل تراشی را بایستی :

- الف : بلند و در مرکز کار تنظیم نمود.
- ب : حتی الامکان کوتاه و در مرکز تنظیم نمود.
- ج : کوتاه و پایین تراز مرکز تنظیم نمود.
- د : کوتاه و بالاتر از مرکز تنظیم نمود.

۱۰- در هنگام تیز کردن رنده ها بایستی :

- الف : لبه برنده را جهت گردش سنگ انتخاب کرد.
- ب : لبه برنده در جهت خلاف گردش سنگ انتخاب کرد.
- ج : فرقی نمی کند.
- د : موارد الف و ب صادق است.


۱۱- برای تیز کردن رنده ها و مته ها بهتر است :

- الف : از تمام عرض پیشانی سنگ استفاده شود.
- ب : از بغل سنگ سنباده استفاده شود.
- ج : قسمتی از عرض پیشانی سنگ سنباده استفاده شود.
- د : هیچکدام

۱۲- از صفحه مرغک برای تراش کاری قطعاتی استفاده می شود که :

- ب : قطعه باید داخل تراشی شود.
- الف : قطعه نامنظم باشد.
- ج : قطعه بین دو مرغک تراشیده می شود.
- د : قطعه باید روی ماشین تراش قلاؤیز کاری شود.

۱۳- اشکال روپر و به ترتیب از راست و چپ:

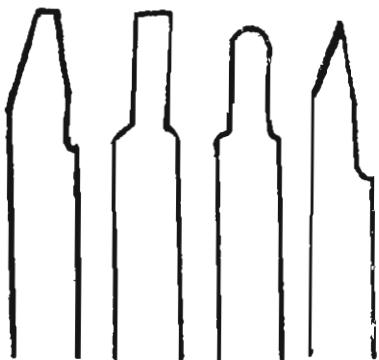

(شکل ۴-۳۹)

الف: زنده پیچ، زنده فرم، زنده  
شیار، زنده پیچ ذوزنقه

ب: زنده برش، زنده فرم، زنده پیچ،  
زنده پیچ ذوزنقه

ج: زنده ذوزنقه، زنده برش، زنده  
پیچ، زنده فرم

د: زنده پیچ، زنده فرم، بغل تراش،  
ذوزنقه


۱۴- در شکل زیر:

الف: زاویه برش  $\gamma$ ، زاویه گوه  $\alpha$ ، زاویه آزاد  $\beta$

ب: زاویه آزاد  $\alpha$ ، زاویه گوه  $\beta$ ، زاویه براده  $\gamma$

ج: زاویه براده  $\beta$ ، زاویه گوه  $\gamma$ ، زاویه برش  $\alpha$

د: زاویه براده  $\alpha$ ، زاویه برش  $\beta$ ، زاویه گوه  $\gamma$

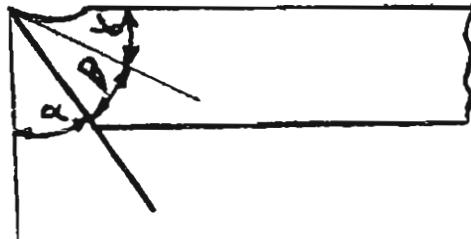

(شکل ۴-۴۰)

۱۵- زنده چپ تراش و زنده راست تراش زنده ای است که:

الف: هر دو یک زنده هستند و یک کار را انجام می دهند.

ب: اولی چپ کار را می تراشد و دومی راست کار را

- ج: اولی راست کار را می تراشد و دومی چپ کار را  
د: اولی پیشانی کار را می تراشد و دومی شیار تراش است.

۱۶- در رنده روتراشی زاویه برآده مساوی است با:

الف: (زاویه آزاد+زاویه گوه) - ۹۰-


ب: (زاویه آزاد+زاویه گوه) ۹۰+

ج: (زاویه آزاد-زاویه گوه) ۹۰+

د: (زاویه آزاد-زاویه گوه) - ۹۰

۱۷- کدامیک از رنده های رو برو رنده پیشانی تراشی است؟

الف: شکل A      ب: شکل B      ج: شکل C      د: شکل D

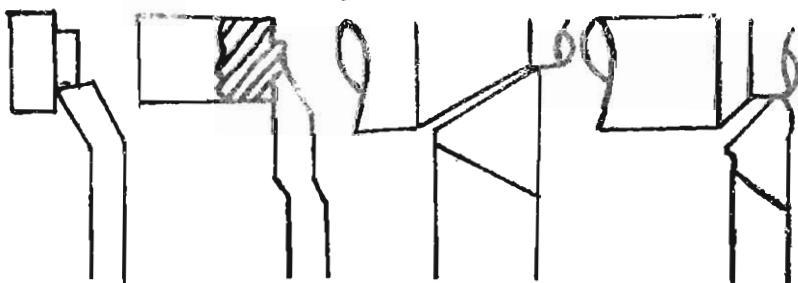

(شکل ۴-۴۱)


۱۸- در شکل زیر سه زاویه اصلی رنده داده شده است، زاویه گوه کدام است؟

الف: A

ب: B

ج: C

د: هیچ کدام

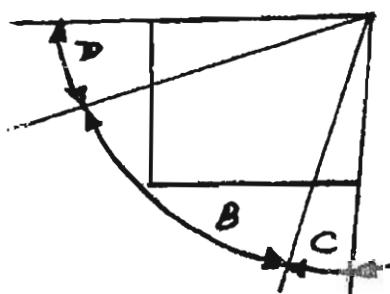

(شکل ۴-۴۲)

## فصل پنجم

### عملیات تراش کاری

فرم دادن از طریق براده برداری روی ماشین های افزار:

قطعاتی که باید ساخته شوند معمولاً

بنام قطعات کار نامیده می شوند. این

قطعات کار در این حال از طریق برداشت

یا جدا کردن براده به فرم مطلوب درآورده

می شوند. اما در ساختن کارها قاعده

براین است که ابتدا قطعات کار را از طریق

فرم دادن بدون براده برداری طوری آماده

می کنند که با برداشت یک براده نسبتاً

نازک از روی آنها فرم و اندازه لازم به

دست آید.


کارهایی که از طریق براده برداری فرم

داده می شوند نسبت به کارهایی که از

طریق غیر براده برداری آماده می گردند

دقیق بیشتری داشته و سطح تمیزتری پیدا

می کنند.

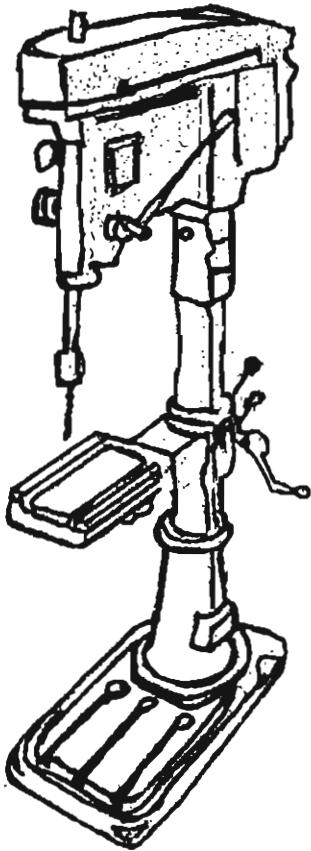


(شکل ۱ - ۵)

### أنواع مختلف ماشين ها:


جدا کردن براده به وسیله کاردستی و یا  
کار ماشینی امکان پذیر است.

در جدا کردن براده از طریق کاردستی مانند قلم زدن، سوهان کاری و یا اره کردن افزار توسط دست راهنمایی می شود ولی در براده برداری به وسیله ماشین بایستی


از طریق ماشین کاری یا افزار حرکتی داشته باشند.

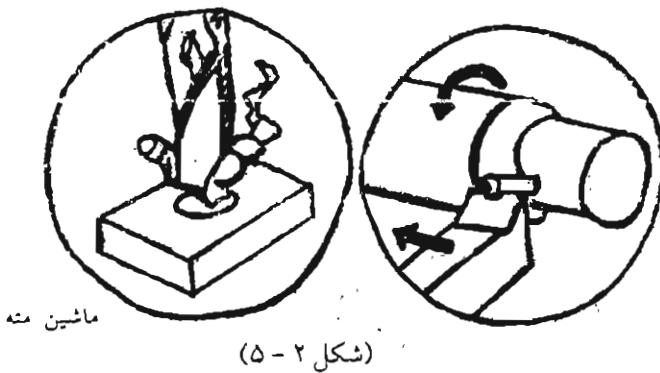


کلیه این ماشین ها با افزاری کار می کنند و به همین جهت هم تحت نام «ماشین های افزار» معروفند این ماشین ها عبارتند از: ماشین های گردان (۱)، ماشین های مته، ماشین های صفحه تراش، ماشین های فرز، ماشین های سنگ و نظایر آنها، بنابر نوع ماشینی که قطعات را با آن می سازند قطعات چرخ کاری، فرز کاری، صفحه تراشی و قطعات سنگ زنی تشخیص داده می شوند.

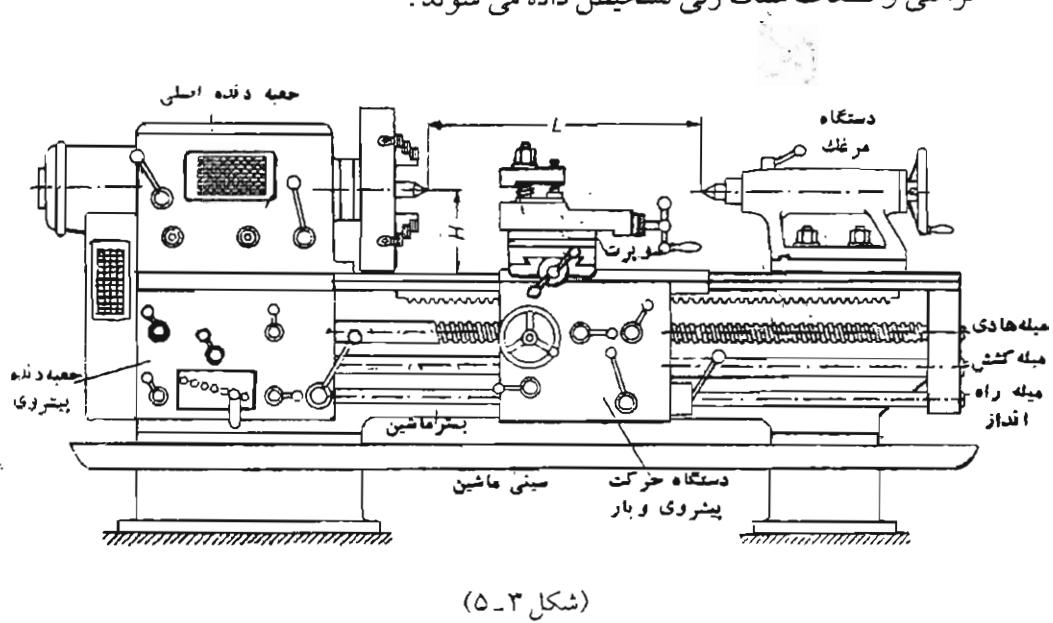



(۱) ماشین های گردان به ماشینهایی گفته می شود که اجسام گرد با آنها ساخته می شود و ماشین تراش خود نوعی از ماشین های گردان است.

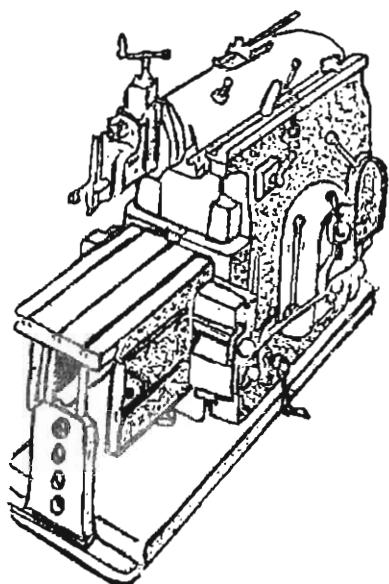

ماشین صفحه تراش

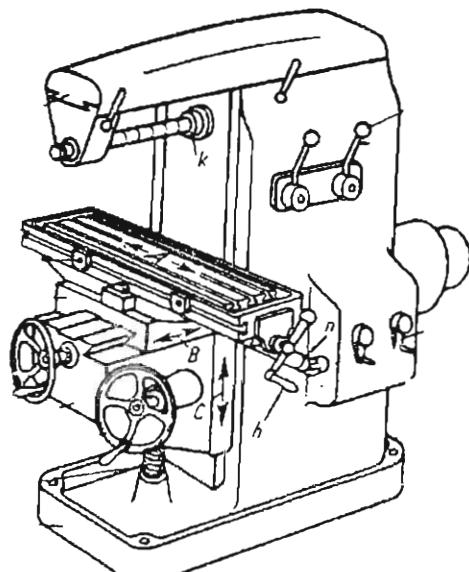

ماشین فرز

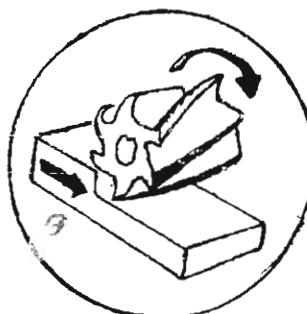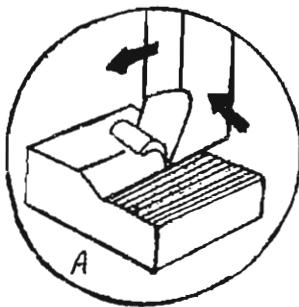

(شکل ۴-۵)

#### مواظبت و مرآقبت ماشین های افزار

ماشین های افزار بادقت خیلی زیاده ااخته شده و از این جهت خیلی حساس و

گران قیمت‌اند و اگر بخواهند برای مدت زیادی از آنها بهره برداری نمایند لازم است که آنها را به طور دائم تحت مراقبت و مراقبت صحیح قرار دهند.

۱- قبل از شناسایی از طرز کار هر ماشین نباید آن را به کار انداخت. در غیراین صورت نتیجه تولید خطر جانی و از بین رفق ماشین خواهد بود.

۲- به محل هایی از ماشین که باید با دست روغن کاری شوند باید توجه داشت و این عمل را مرتب به طور روزانه انجام داد. روغن کاری نادرست موجب فرسوده شدن ماشین قبل از موعد مقرر خواهد بود.

۳- قبل از شروع به کار باید دقیق که تمام دسته‌ها و اهرم‌های ماشین در وضع صحیح خود قرار گرفته باشند.

۴- از جمع شدن براده در راهنمایها بایستی اکیداً جلوگیری نمود. در غیر این حال راهنمایها بزودی خراب شده و حاصل آن کار غیردقیق ماشین خواهد بود.

۵- حرارت یاتاقان‌ها باید بیش از حرارت دست بشود.

۶- از نفوذ آب و گرد و غبار به داخل الکتروموتورها باید کاملاً جلوگیری کرد. هر وقت موتوری کوچکترین عیبی پیدا کرد باید بلا فاصله آن را از کار و اداشت و نقص آن را هرچه زودتر به مسئولین خبر داد.

۷- ماشین‌هارا باید مکرراً تمیز و نظافت نمود. برای این کار هوای فشرده مناسب نیست، زیرا استفاده از چنین هوایی باعث می‌شود که براده و گرد و غبار در داخل راهنمایها به هم فشرده و در جای خود محکم شوند.

۸- به عکس و تابلوهایی که برای جلوگیری از خطرات تهیه شده اند باید توجه کافی مبذول داشت.

### صرفه جویی و اقتصاد در کار:


قطعات کار باید خوب و ارزان‌تمام شوند و از این جهت برای ساختن آنها باید اصول اقتصادی لازم را در مد نظر داشت.

مفهوم ساختن کار با صرفه جویی عبارت از این است که :

- ۱- قطعات ساخته شده قابل استفاده باشند یعنی جنس، فرم، دقت، اندازه و سطح خارجی آنها متناسب با تقاضاهایی باشد که از آن کارها دارند.
- ۲- حداقل وقت برای انجام کارها مصرف شود.
- ۳- مخارج انجام آنها تنزل کند. یعنی مثلاً فرسودگی افزار و ماشین مقدار مصرفی مواد اولیه و مواد کمکی هرچه کمتر بوده و همچنین در نیروی مصرفی حداقل صرفه جویی به عمل آید.

#### سرعت برش :

مقیاس سنجش حرکت اصلی در ماشین های ابزار را سرعت برش گویند و آن معادل سرعتی است که برآده با آن سرعت از روی سطح کار جدا می شود.

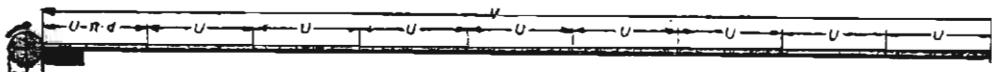

(شکل ۵-۵)

سرعت برش در تراش کاری را می توان با توجه به قطر و عدد دوران قطعه کار را از رابطه زیر به دست آورد:

$$\sqrt{ } = \frac{d \times \pi \times n}{1000}$$


V سرعت برش بر حسب متر بر دقیقه

D قطر قطعه کار بر حسب میلیمتر

N عدد دوران قطعه کار در هر دقیقه

باید توجه کرد که هر قطعه ای را می توان با سرعت دلخواه برآده برداری کرد، زیرا اگر سرعت بیشتر از حد لازم انتخاب شود نتیجه آن کند شدن سریع ابزار بوده و این خود نیاز به باز کردن، تیز کردن مجدد و زودتر از موقع، بستن و تنظیم رنده باعث اتلاف وقت و افزایش زمان انجام کار خواهد شد و اگر سرعت برش کمتر از حد لازم انتخاب گردد باعث افزایش زمان انجام کار و در نتیجه هزینه تولید افزایش می یابد. لازم است که سرعت برش با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر، باروش صحیحی انتخاب گردد.

عوامل موثر در سرعت برش را در تصویر زیر ملاحظه می کنیم.

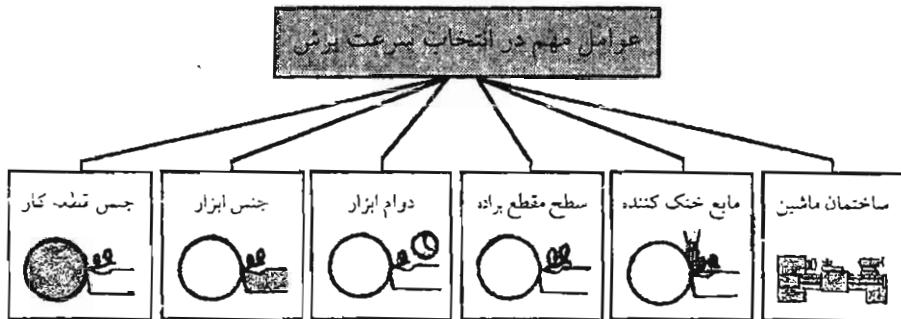

#### ۱- جنس قطعه کار:

قطعاتی که دارای استحکام و سختی بیشتری باشند براده ها مشکل تر از روی آنها جدا می شوند و در هنگام براده برداری حرارت بیشتری در روی لبه های برنده ایجاد و نیروی برش زیادی بر روی لبه های برنده ابزار وارد می نماید، لذا سرعت برش هنگام براده برداری این قطعات را کمتر از قطعات نرم انتخاب می کنند.

#### ۲- جنس ابزار:

رنده هایی که جنس بهتری دارند مقاومت خود را در درجه حرارت های بالا حفظ کرده و علاوه بر تحمل بیشتر در مقابل نیروی برش ، مقاومت آنها در مقابل سایش نیز بیشتر است، لذا با ابزارهایی که جنس بهتری دارند، می توان سرعت برش را بیشتر انتخاب کرد.

#### ۳- دوان ابزار:

منظور زمانی که یک رنده تیز شده می تواند براده برداری کند (فاصله زمانی تیز شدن تا کند شدن) این زمان را زمان حاضر به کاری رنده گویند.

#### ۴- سطح مقطع براده:

با افزایش سطح مقطع براده نیروی برش زیادتر شده و حرارت بیشتری در روی لبه برنده ایجاد می گردد به همین دلیل سرعت برش را در خشن کاری کمتر و در پرداخت کاری بیشتر در نظر می گیرند.

## ۵- مایع خنک کننده:

در موقع براده برداری با استفاده از مایع خنک کننده، از گرم شدن بیش از حد مجاز لبه برنده ابزار ممانعت می‌گردد و می‌توان سرعت برش را بیشتر انتخاب کرد.

## ۶- ساختمان ماشین:

ساختمان و در نتیجه توان ماشین نیز در انتخاب سرعت برش موثر بوده و با ماشین که دارای ساختمان قوی تر بوده و توان بیشتری داشته باشد می‌توان با سرعت برش بیشتری کار کرد.

سرعت برش مناسب را با درنظر گرفتن عوامل فوق و سایر عوامل تعیین کننده، از راه آزمایش، تحقیق و تجربه به دست آورده و برای هر یک از روش‌های براده برداری در جدول زیر جمع آوری گرده است.


جدول - سرعت برش مناسب در تراشکاری بر حسب متر در هر دقیقه

زمان حاضر بکاری رنده بر حسب دقیقه															جنس قطعه کار
۴۸۰	۲۴۰	۶۰	۴۸۰	۲۴۰	۶۰	۴۸۰	۲۴۰	۶۰	۴۸۰	۲۴۰	۶۰	۴۸۰	۲۴۰	۶۰	
مقدار پیشوی بر حسب میلیمتر در هر دور															
۱,۶	۰,۸	۰,۴	۰,۲	۰,۱											
۱۲	۱۴	۲۰	۱۶	۱۹	۲۷	۲۱	۲۵	۳۶	۲۸	۲۱	۴۸				St50
۱۰	۱۲	۱۷	۱۳	۱۶	۲۲	۱۸	۲۱	۳۰	۲۴	۲۸	۴۰				St60
۸	۹,۵	۱۲	۱۱	۱۲	۱۸	۱۴	۱۷	۲۴	۱۹	۲۲	۳۲				St70
۵,۶	۶,۷	۹,۵	۸	۹,۵	۱۳	۱۱	۱۳	۱۸	۱۹	۲۲	۳۲				چدن
۲۲	۲۷	۳۶	۳۶	۴۳	۵۶	۵۲	۶۳	۸۵	۸۰	۹۵	۱۲۵				برنج
~			۱۳	۱۷	۳۰	۱۹	۲۵	۴۵	۲۸	۳۸	۶۷	۴۳	۵۶	۱۰۰	آلیاژهای آلومینیوم ۱۱ تا ۱۳٪ Si

توجه: سرعت برش های داده شده برای رنده هایی می باشد که جنس آنها فولاد تندری و زاویه تنظیم آنها ۴۵ درجه باشد.

مثال: میله ای از جنس St60 با قطر ۳۵ میلیمتر با رنده ای از جنس فولاد تندری با عده دوران  $n=200$  تراشیده خواهد شد، حساب کنید سرعت برش تراش کاری را.

حل:

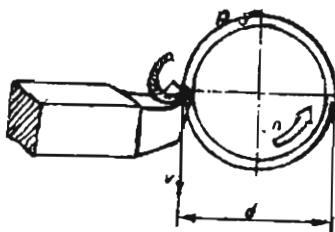

$$d = 35 \text{ mm}$$

$$n = 200 \text{ rev/min} \quad V = \frac{\pi \times d \times n}{1000}$$

$$\pi = 3.14 \quad \frac{35 \times 3.14 \times 200}{1000} = 22$$

$$v = ? \text{ m/min}$$

(شکل ۶-۵)

جدول - مقادیر سرعت برش در پاره ای از کارهای براده برداری بر حسب  $\frac{m}{min}$

صفحه تراشی - کله زنی	سوراخکاری - تراشکاری فرزکاری	جنس قطعه کار
خشن $\nabla$ پرداخت $\nabla$	خشن $\nabla$ پرداخت $\nabla$	
۲۰	۱۶	فولاد نرم St34
۱۶	۱۲	فولاد سخت St60
۱۶	۱۲	چدن خاکستری
۶۰	۴۰	آلومینیوم
۴۰	۲۵	برنج
۳۰	۲۰	برنز

توضیح اینکه در تمام موارد فوق جنس ابزار برنده از فولاد تندری می باشد.

همچنین در تعیین سرعت برش نوع کار (خشن کاری یا پرداخت کاری) جنس کار و عملیاتی که بایستی انجام شود موثر است. جدول صفحه قبل مقادیر سرعت برش تقریبی را در پاره‌ای از کارهای برادری نشان می‌دهد.

#### تعیین تعداد دور مناسب در تراشکاری:

برای این که کار با سرعت برش مناسب تعیین شده از جدول تراشیده شود از عده دوران مناسب باید استفاده کرد.

جهت تعیین عده دوران مناسب دو روش وجود دارد:

#### ۱- روش محاسبه:

با استفاده از فرمول اصلی سرعت برش، عده دوران مناسب را می‌توان از

$$n = \frac{V \times 1000}{\pi \times d} \quad \text{رابطه زیر به دست آورد:}$$

مسئله نمونه: میله‌ای از جنس ۵۱۳۴ به قطر ۲۵۰ میلیمتر توسط ماشین تراش با رنده‌ای از جنس فولاد تندری به صورت پرداخت کاری باید روتراشی شود تعیین کنید.

الف: سرعت برش مناسب از جدول.

ب: عده دوران قابل تنظیم میله را در صورتی که عده دوران‌های قابل تنظیم ماشین تراش عبارتند از ۲۶-۳۷-۵۳-۷۴-۱۰۵-۱۵۰-۲۰۸ و ۲۹۶ دور بر دقیقه.

حل:

$$\text{از جدول} \quad \overrightarrow{35} = V \quad (\text{الف})$$

$$n = \frac{V \times 1000}{\pi + d} = \frac{35 \times 1000}{250 \times 3/14} = 44/58 \text{ u/min}$$


عده دوران حاصل از محاسبه عده دوران تئوری بوده و برای تعیین عده دوران قابل تنظیم عده دوران نزدیک به تعداد دور تئوری را از عده دوران‌های موجود

ماشین انتخاب می کنیم که در این مسئله  $n=37 \text{ rev/min}$  خواهد بود. بدینفس آنست به انتخاب دور کمتر از عده دوران ثوری، کار بالا جبار با سرعت برش کمتری تراشیده خواهد شد.


## ۲- تعیین عده دوران مناسب با استفاده از دیاگرام:

برای سهولت و سرعت عمل در کارگاههای جای محاسبه عده دوران، از دیاگرام های تعداد دور که معمولاً روی اکثر ماشین ها از طرف کارخانه های سازنده تهیه و نصب شده است، استفاده می کنند. در این دیاگرام ها محور افقی نشان دهنده قطر و محور عمودی نشان دهنده سرعت برش و خطوط مایل شان خص عده دوران های قابل تنظیم ماشین می باشند. ۱- دیاگرام اشعه ای

دیاگرام ها از لحاظ ترسیم بر دو نوع می باشند. ۲- دیاگرام لگاریتمی

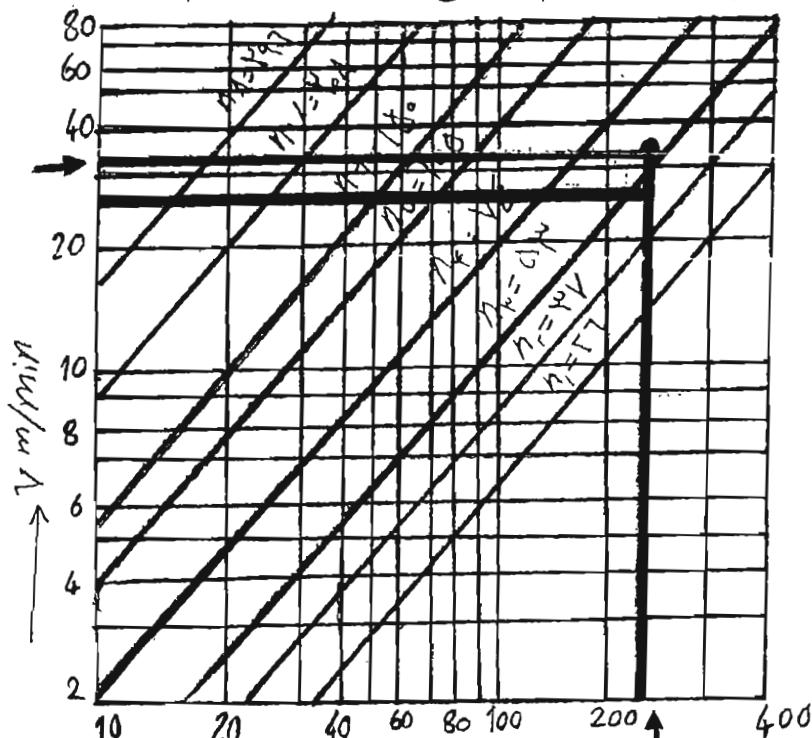

(شکل ۵-۷)

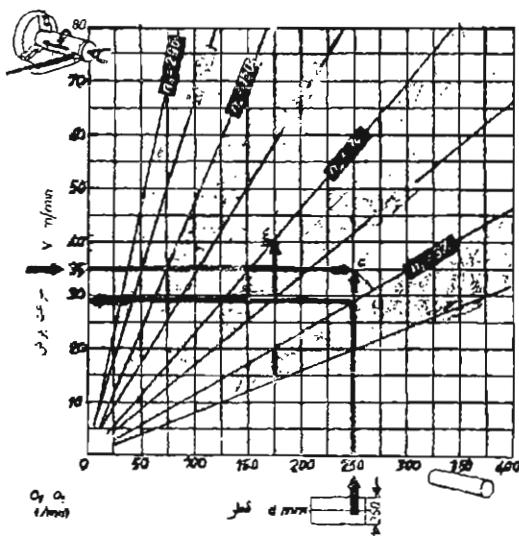

(شکل ۵-۸)


چند مثال در مورد سرعت برش و عدد دوران

(مثال ۱) قطعه‌ای مطابق شکل از فولاد ۳۶ و به کمک رنده‌ای از جنس فولاد تبار با عدد دوران  $n=70 \text{ rev/min}$  تراشیده می‌شوند، سرعت برش تراشکاری را به دست آورید.

$$n = 70 \text{ rev/min}$$


$$d = 100 \text{ mm}$$

$$V = \frac{d \times \pi \times n}{1000} = \frac{100 \times 3.14 \times 70}{1000} = 22 \text{ m/min}$$

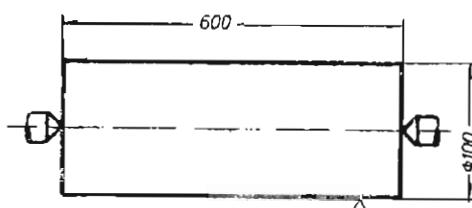

(شکل ۵-۹)

(مثال ۲) بوش برنسی مطابق شکل به کمک رنده ای از جنس فولاد تندربر به سورت پرداخت داخل تراشی خواهد

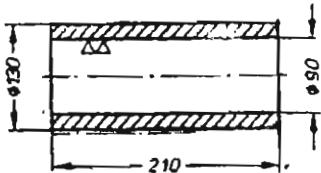

(شکل ۵-۱۰)

شد تعیین کنید:

- الف - مقدار سرعت برش از جدول
- ب - عله دوران قطعه کار را از

راه محاسبه و به کمک دیاگرام

حل:


$$v = 42 \text{ m/min}$$

$$n = \frac{1000 \times V}{d \times \pi} = \frac{1000 \times 42}{90 \times 3/14} = 148/62 \text{ u/min}$$

(مثال ۳) تعداد دورهای قابل تنظیم ماشین تراشی به ترتیب از: ۱۴۰ - ۱۴۰ - ۲۲۴۰ - ۲۲۴۰ - ۹۰۰ - ۹۰۰ - ۵۶۰ - ۳۵۵ دور در هر دقیقه است برای تراشیدن قطعه (ب)

مطابق شکل مطلوب است محاسبه:

- الف - تعداد دورهای لازم برای خشن کاری هرسه مرحله با سرعت برش  $24 \text{ m/min}$

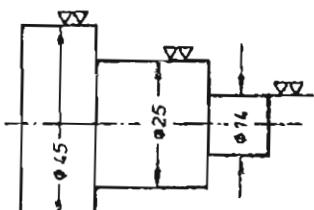

(شکل ۵-۱۱)

- ب - تعداد دورهای لازم برای پرداخت کاری هرسه مرحله با سرعت برش  $180 \text{ m/min}$

حل:

$$\text{الف} \quad n_1 = \frac{1000 \times V}{d \times \pi} = \frac{24 \times 1000}{45 \times 3/14} = \frac{24000}{141/3}$$

$$n_1 = 169/85 \Rightarrow n_1 = 140 \text{ u/min}$$

$$n_2 = \frac{V \times 1000}{d \times \pi} = \frac{24 \times 1000}{25 \times 3/14} = 30.5/73 \Rightarrow n_2 = 355 \text{ u/min}$$

$$n_3 = \frac{V \times 1000}{d \times \pi} = \frac{24 \times 1000}{14 \times 3/14} = 545/95 \Rightarrow n_3 = 560 \text{ u/min}$$

$$(b) n_1 = \frac{180 \times 1000}{45 \times 3/14} = 1273/88 \quad n_1 = 1400 \text{ u/min}$$

$$n_2 = \frac{180 \times 1000}{45 \times 3/14} = 2292/9 \quad n_2 = 224 \text{ u/min}$$


$$n_3 = \frac{180 \times 1000}{14 \times 3/14} = 4094/63 \quad n_3 = 224 \text{ u/min}$$

جدول عدم دوران دستگاه تراش.


TN				
	22/4	180	45	355
	31/5	250	63	500
	45	355	90	710
	63	500	125	1000
	90	710	180	1400
	125	1000	250	2000
 O/min.				

جذول پیچ فرآینی و سیستم اتومات ماشین تو اشی تهیز


الف

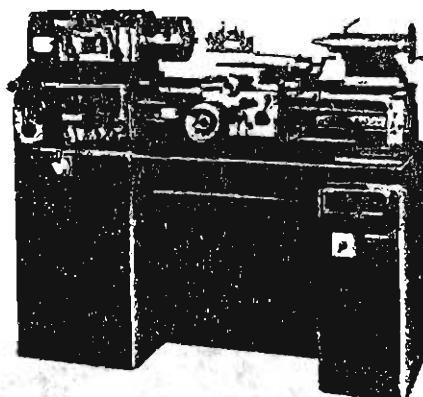


ب

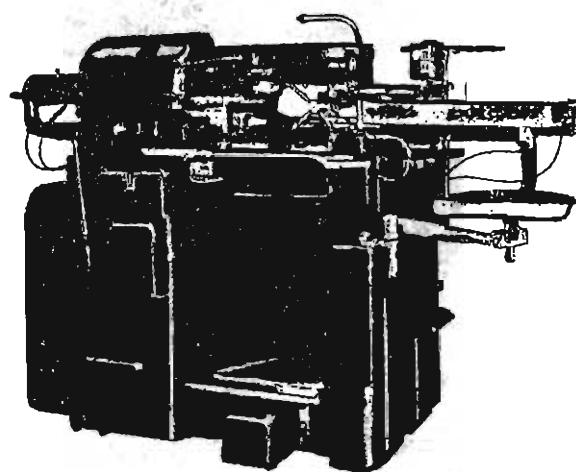

ج

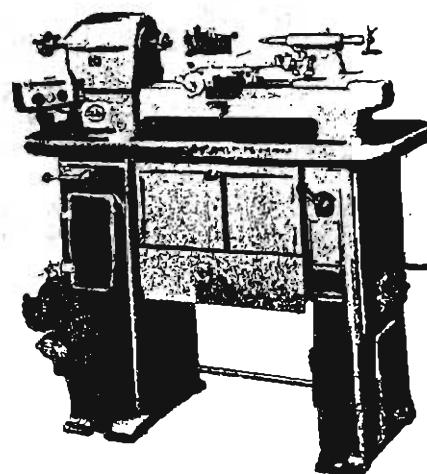

(شكل ۱۲ - ۵)

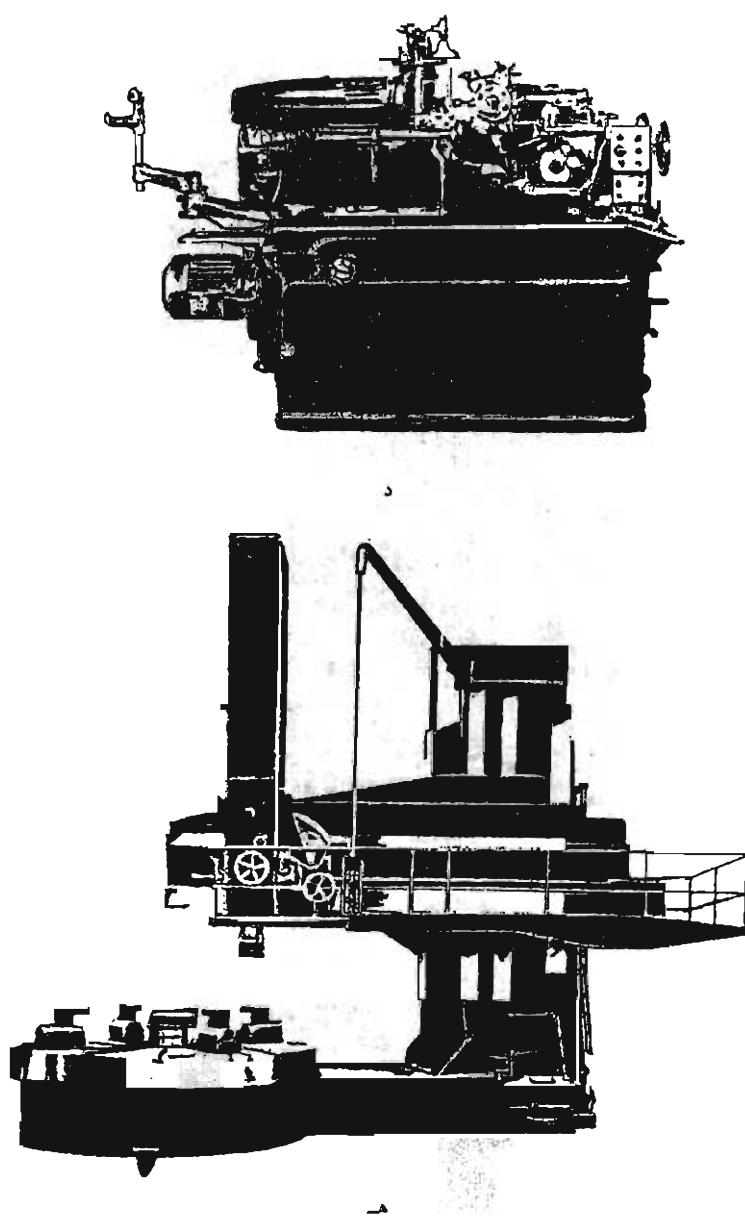


(شکل ۱۲-۵)

### سرعت برش و تعداد دوران در تراشکاری:

سرعت برش مناسب را می‌توان با توجه به جنس رنده، جنس قطعه کار و مقدار پیشروی از جدول صفحه شماره ۲۰ انتخاب نمود. با درنظر گرفتن سرعت برش مناسب و قطر قطعه کار می‌توان تعداد دوران مناسب را از رابطه زیر محاسبه نمود.

$$n = \frac{V \times 1000}{d \times \pi}$$

تعداد دوران قابل تنظیم را نیز می‌توان با درنظر گرفتن سرعت برش مناسب و نظر قطعه کار از دیاگرام زیر تعیین نمود.

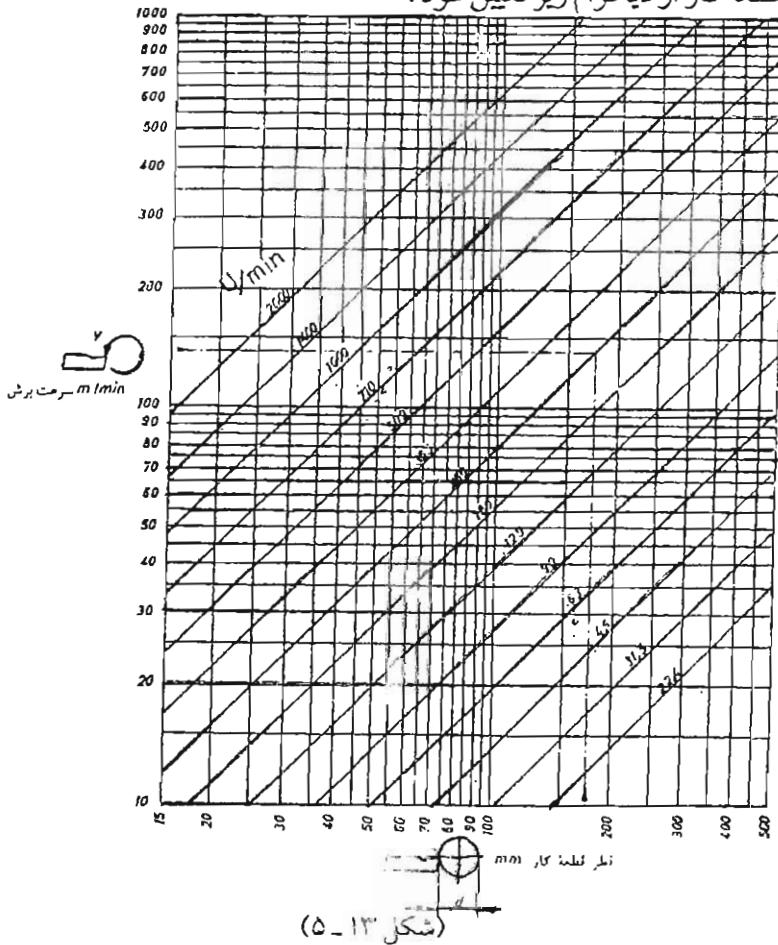

### کارهای تراش کاری:

روی ماشین های تراش کارشای متنوعی می توان انجام داد. از انواع کارهای تراش کاری، تراشکاری قطعات استوانه ای کوتاه و بلند، پیشانی تراش، شیار تراشی، برش، آچ زنی، محروم ط تراشی خارجی و داخلی، سوراخ کاری، داخل تراشی، فرم تراشی، پیچ تراشی و لنگ تراشی را می توان نام برد.

در کارهای مختلف تراش کاری لازم است که ابتدا با اتخاذ روش صحیحی مراحل مختلف کار را تا مرحله پایانی بررسی کرده و سپس اقدام به برآده برداری نمود به تحریه ثابت شده است که یک لحظه فکر کردن، علاوه بر جلوگیری از پیشامد ناگوار، باعث سرعت انجام کار و جلوگیری از خراب شدن قطعه کار می گردد. این مراحل به ترتیب زیر می باشد:

- ۱- بررسی کامل نقشه و انتخاب مراحل انجام کار
- ۲- انتخاب وسیله اندازه گیری و کنترل مناسب
- ۳- کنترل جنس و ابعاد مواد اولیه
- ۴- انتخاب ابزار و کنترل زوایا و لبه های برنده آن
- ۵- انتخاب وسیله مناسب برای بستن قطعه کار
- ۶- بستن قطعه با توجه به مراحل انجام کار
- ۷- بستن رنده و تنظیم آن
- ۸- انتخاب سرعت برش و مقدار پیش روی مناسب
- ۹- تنظیم جعبه دنده اصلی برای عده دوران و همچنین جعبه دنده پیش روی
- ۱۰- راه اندازی ماشین و شروع به برآده برداری و اجرای مراحل انجام کار.

### تراش کاری قطعات استوانه ای کوتاه:

قطعات استوانه ای کوتاه معمولاً به قطعاتی اطلاق می شود که پس از بستن، طول قسمتی از آنها که بیرون قرار می گیرد از ۵ برابر قطر تجاوز نکند. در اشکال صفحه بعد نمونه هایی از آن را مشاهده می کنید.



(شکل ۱۴ - ۵)

برای بستن این قطعه‌ای معمولاً از سه نظام و چهار نظام استفاده می‌گردد. باید توجه کرد که طول قسمتی که در داخل سه نظام قرار می‌گیرد به اندازه‌ای باشد که نیروی برش را به خوبی تحمل نماید. و از جدا شدن قطعه کار و پرتاب آن در هنگام براده برداری جلوگیری نماید. (شکل الف) برای بستن قطعاتی که دارای قطر زیاد و ضخامت کمی می‌باشند می‌توان از پارچه‌های وارو استفاده کرد (شکل ب) قطعات توخالی بزرگتر را می‌توان در روی پارچه‌های سه نظام قرار داده و با حرکت معکوس پارچه‌ها، آنها را محکم نمود. (شکل ج) قطعاتی که دارای قطر کمی می‌باشند بایستی زاویه تنظیم را ۹۰ درجه سرعت برش را زیاد و مقدار پیشروی را کم انتخاب کرد تا از ارتعاش، کج شدن و قلاب کردن آنها جلوگیری شود. (شکل د) سطح تراشیده شده و پرداخت را می‌توان با استفاده از یک بوش محافظتی که جنس نرم تری دارد به سه نظام بست (شکل ه).




(شکل ۱۵ - ۵)

توجه: در موقع عرض کردن پارچه‌های سه نظام به ترتیب شماره‌های آنها توجه کرده و پس از جا انداختن آنها با بستن کامل پارچه‌ها، صحت عمل را کنترل نماید. در تنظیم رنده بایستی حتی الامکان نوک رنده را در امتداد مرکز کار یا کمی بالاتر بست.

اگر نوک رنده کمی بالاتر از مرکز تنظیم شود به دلیل بزرگ شدن زاویه براده

عمل براده برداری راحت تر انجام می شود، لذا توصیه می شود به جز در پیشانی تراشی، فرم تراشی، پیچ تراشی و مخروط تراشی، نوک رنده را به اندازه ۰/۰۲ قطر کار بالاتر از مرکز بیندید (این اندازه نبایستی از ۵/۰ میلیمتر بیشتر باشد).

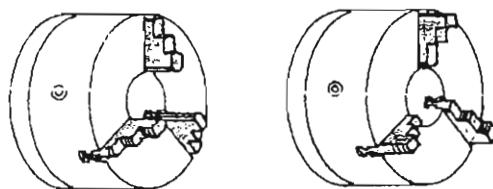

(شکل ۱۶-۵)


برای تنظیم عمق براده در شروع براده برداری، نوک رنده را با کار در حال گردش مماس کرده و پس از خواندن عدد حلقه تنظیم مقدار بار لازم را به وسیله آن تنظیم و پس از انتخاب جهت پیشروی اقدام به براده برداری نمایید.

در مرحله آخر براده برداری بهتر است که ابتدا مقدار کمی (در حدود ۲ میلیمتر) از طول کار براده برداری کرده و در سرعت نسبت اندازه، اقدام به ادامه براده برداری نمایید.

پس از سراسخل شرقی سی توان با این نظر گرفتن سراسخل آنهم کر، اقدام به سراسیدن کار غود.

در زیر نقشه یک قطعه کار و مراحل انجام آن را مشاهده می کنید.

توضیح: علامت (۷۷) کیفیت سطوح			
قطعه کار پس از تراش کاری را نشان می دهد. و مفهوم آن چنین است که سطح نشان داده شده با علامت (۷۷) با کیفیت سطح خوب (پرداخت) و بقیه سطوح با کیفیت سطح خشن (۷) بایستی تراشیده شوند.	۱	پلازما ناز	۱
تمام	۱	۵۱۴۲ ۳۵۵,۵۵۱۸	
تمام قطعه	قطعه	جنس را ابعاد مواد اولیه	

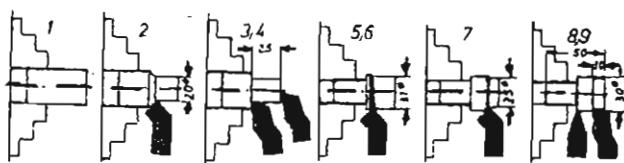


(شکل ۱۷-۵)

ابزار - وسائل کمکی	مراحل انجام کار
سه نظام	بستن قطعه خام به ماشین
رنده خمیده راست تراش	خشش کاری زبانه به قطر ۲۰ میلیمتر
رنده بغل راست	پیشانی تراشی
رنده بغل راست سوهان تخت	بغل تراشی و اتمام طول زبانه اول به طول ۲۵ میلیمتر و پلیسه گیری
	سر و ته کردن قطعه کار
رنده خمیده ، راست تراش	خشش تراشی تا قطر ۳۱ میلیمتر
= =	خشش تراشی زبانه تا قطر ۲۵ میلیمتر
رنده پرداخت سر تیز	پرداخت کاری قسمت وسط
رنده بغل راست ، سوهان تخت	پیشانی تراشی و اتمام زبانه ، پلیسه گیری
وسائل اندازه گیری: کولیس ، عمق سنج	

تراش کاری قطعات استوانه ای بلند:

از آنجایی که قطعات نسبتاً بلند، هنگام برآورده برداری مرتتعش شده و امکان خم شدن آنها وجود دارد، آنها را بین سه نظام و مرغک می بندند. استفاده از

مرغک از ارتعاش و خم شدن قطعه کار جلوگیری کرده و باعث بهتر شدن کیفیت سطح کار و همچنین افزایش دوام رنده می‌گردد.

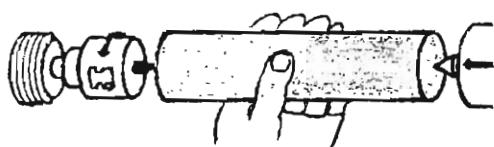


(شکل ۱۸ - ۵)

در موقع تراشیدن کارهای طویل تری که قطر کمتری دارند، برای جلوگیری از خم شدن و ارتعاش کار، از وسیله‌ای بنام کمریندیا لینت استفاده می‌شود که قبلاً ذکر شده است.


#### پیشانی تراشی:

پیشانی تراشی یا کف تراشی تقریباً در تمام کارهای تراش کاری وجود دارد در این نوع تراش کاری، بایستی نوک رنده را دقیقاً در روی مرکز قطعه کار تنظیم کرد، زیرا اگر رنده پایین تر از مرکز باشد زایده استتوانه شکل کوچکی در وسط قطعه کار باقی می‌ماند و چنانچه رنده بالاتر از مرکز بسته شود، در وسط کار برجستگی عدسی شکلی به جای می‌ماند.

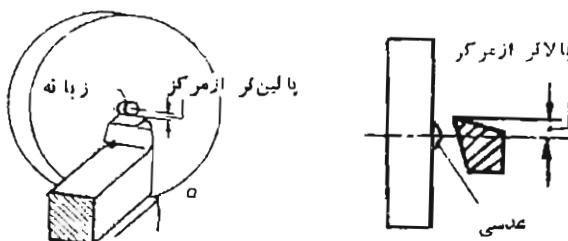


(شکل ۱۹ - ۵)

برای پیشانی و یا کف تراشی لازم است که رنده‌ای متناسب با نوع کار و یا نیوی براده برداری (خشن و یا پرداخت) انتخاب کرد و با توجه به لبه برندۀ اصلی آن جهت صحیحی را برای حرکت پیشروی انتخاب نمود. این حرکت می‌تواند بر حسب نوع رنده از مرکز کار به سمت محیط و یا بر عکس تنظیم شود.

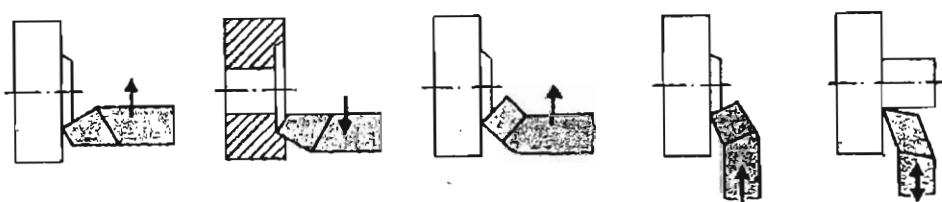

(شکل ۵-۲۰)

در مواردی که از رنده‌های بغل تراش برای پیشانی تراشی استفاده می‌کنید لازم است که رنده را کمی مایل نسبت به پیشانی کار بست، تا سطح تماس لبه برندۀ با قطعه کار کم شود در این حالت باستی جهت حرکت پیشروی فقط از مرکز به طرف محیط قطعه کار انتخاب شود.

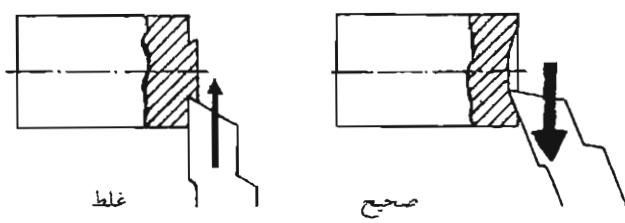

(شکل ۵-۲۱)


### شیار تراشی - بریدن:

با این عمل می‌توان به کمک رنده‌های شیارتراش در سطح و یا پیشانی قطعات، شیار ایجاد کرد. چنانچه عمل براده برداری به کمک رنده‌های برش تا انتهای قطعه کار ادامه یافته و باعث جدا شدن قسمتی از قطعه گردد عمل را بریدن یا قطع کردن می‌نامند.

در موقع بستن این رنده ها بایستی توجه داشت که رنده کاملاً بر محور قطعه کار عمود باشد تا از شکستن احتمالی رنده در اثر گیر کردن بغل آن به قطعه کار جلو گیری شود. برای درآوردن شیارهای باریک، می توان ضخامت لبه برنده را برابر پهنهای شیار آماده کرد و فقط با حرکت عمودی رنده نسبت به محور کار، شیار را تراشید (شکل الف) در مواردی که پهنهای شیار بیشتر از ضخامت لبه رنده باشد می توان با حرکت جنبی، پهنهای مورد لزوم را ایجاد نمود. (شکل ب)

(شکل ۵-۲۲)

از رنده های شیار تراشی نبایستی به عنوان رنده برش استفاده نمود زیرا قبل از اتمام برش، بذلیل کم شدن قطر، قطعه کار شکسته و در نتیجه زایده کوچکی در پیشانی آن باقی خواهد ماند (شکل ج)، از رنده های شیار برای درآوردن شیار در پیشانی قطعات، و همچنین درآوردن حلقه نیز می توان استفاده کرد (شکل ۵-۶)

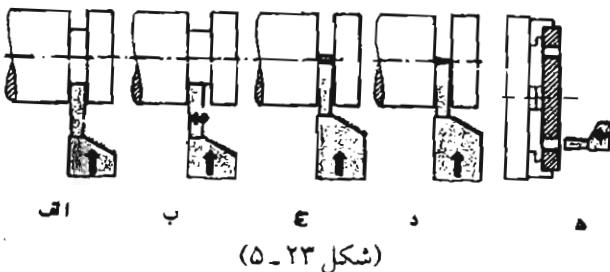


(شکل ۵-۲۳)

لازم به تذکر است که سرعت برش را در شیار تراشی و همچنین برش بایستی کمتر از حالت خشن کاری در نظر گرفت و مقدار پیشروی را نیز به حداقل تقلیل داد.

#### آج زنی:


برای آن که بتوان قطعات گرد را بهتر در دست گرفته و به راحتی هدایت کرد

معمول اً سطح آنها را آج می زند. منظور از آج زدن ایجاد فرورفتگی هایی در سطح قطعات بوده و معمول اً این عمل را با یک ابزاری بنام قرقه آج زنی انجام می دهند. عمل آج زنی به این ترتیب انجام می شود که ابزار آج زنی را به محل رنده گیر ماشین بسته و با استفاده از سوپرت عرضی آن را با نیرویی متناسب با نوع کار، بر روی سطح قطعه در حال گردش فشرده و فرم قرقه آن را ببروی محیط قطعه کار منتقل می نمایند.

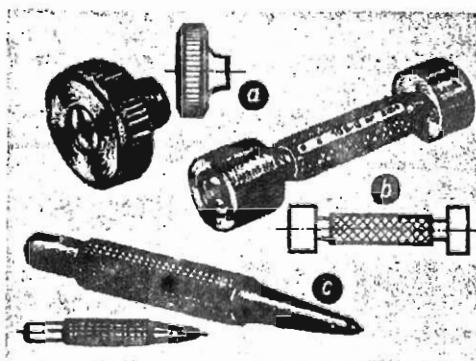

(شکل ۵-۲۴)


بدیهی است که فرم آج ایجاد شده روی قطعه کار، متناسب با فرم آج قرقه ها خواهد بود که در اشکال زیر نمونه هایی از آنها را مشاهده می نمایید.

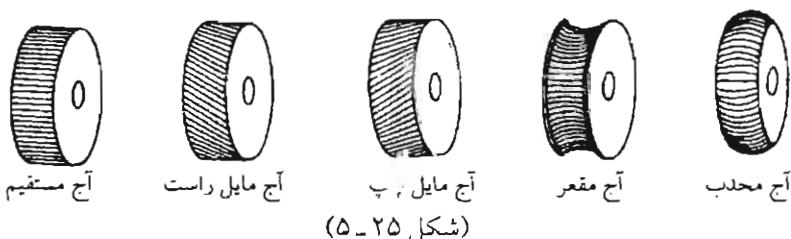

(شکل ۵-۲۵)

أنواع قرقه های آج زنی را از جنس فولاد افزارسازی ساخته و اندازه های آنها را نرم کرده اند. فاصله تقسیمات قرقه ها به جنس کار، قطر و همچنین طول قسمتی از کار که بایستی آج زده شوند بستگی دارد در جدول ا، صفحه بعد، عواملی که در انتخاب فاصله تقسیمات (گام) قرقه آج موثرند داده شده.

## انتخاب قرقه های آج بر حسب طول، قطر و جنس قطعه کار

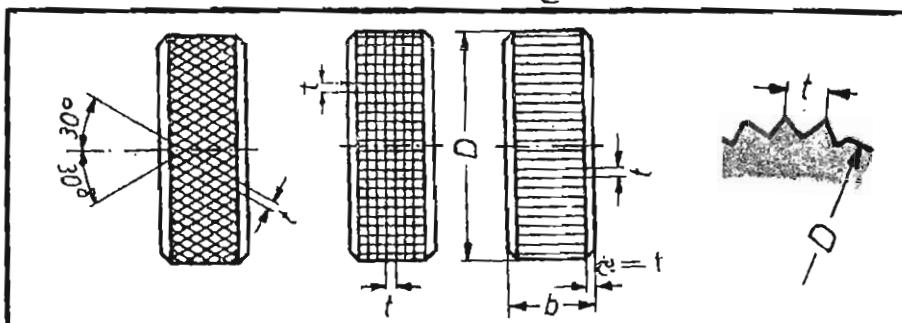


برای فولاد، برنج، آلومینیوم و نیتر		برای لاستیک سخت	برای تمام مواد		
برای فولاد = ۱	برای برنج، آلومینیوم و نیتر = $t$	$t$	۱	طول قطعه کار	قطر قطعه کار
۰/۶	۰/۶	۰/۶	۰/۵	نمام طولها	۸ تا
۰/۸	۰/۶	۰/۶	۰/۶ و ۰/۵	نمام طولها	۹۶ تا ۸۸
۰/۸	۰/۶	۰/۶	۰/۵ و ۰/۶	۶ تا	از ۱۶ تا ۳۲
۱	۰/۸	۰/۸	۰/۸	بیشتر از ۶	
۰/۸	۰/۶	۰/۶	۰/۶	۶ تا	
۱	۰/۸	۰/۸	۰/۸	از ۶ تا ۱۶	از ۳۲ تا ۶۳
۱/۲	۱	۱	۱	بیشتر از ۱۶	

## افزارهای آج زنی:

افزارهای آج زنی از دو قسمت قرقه و نگهدارنده تشکیل شده اند. نگهدارنده هایی که برای آج ساده به کار می روند دارای یک قرقه آج بوده و آنها بسیار برای آج های شطرنجی و ضربه باری مورد استفاده قرار می گیرند و قرقه آج دارند. قرقه ها را به

نحوی در نگهدارنده ها نصب می کنند که بدون لقی و امکان حرکت جانبی بتوانند به راحتی حرکت دورانی داشته و محور آنها کاملاً به موازات یکدیگر باشند.

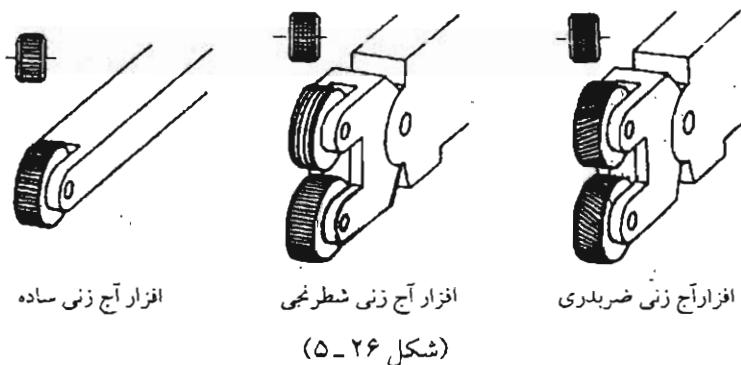

نکاتی که در آج زنی باید رعایت کرد:

- ۱- در هنگام آج زنی اضافه قطری در حدود نصف گام آج زنی در قطعه کار پدید می آید، لذا قطر قطعه کار را قبل از آج زدن به همین اندازه بایستی کوچکتر تراشید.
- ۲- سرعت محیطی قطعه کار در آج زنی در حدود سرعت برش خشن کاری و مقدار پیش روی در حدود نصف گام قرقره آج زنی می باشد.
- ۳- امتداد محور نگهدارنده قرقره های آج دار را در امتداد محور کار تنظیم نموده و پله نگهدارنده، را مماس بر لبه دستگاه قلم گیر می بندند.




(شکل ۲۷-۵)

- ۴- قطعه کار را بایستی حتی الامکان کوتاه بسته و در آج زدن قطعات بلند تر از مرغک برای ثابت نگهداشتن سر آزاد قطعه کار استفاده کرد.

۵- در هنگام آج زنی بایستی از مایع خنک کاری استفاده نموده و برآده های جمع شده در شیارهای قرقره های آج زنی را با برس سیمی دور می نمایند.

۶- پیشانی قرقره ها بایستی عمود بر محور قطعه کار بروده و بهتر است در حاذر یک تادو درجه مایل نسبت به محور کار به سمت خلاف جهت حرکت پیشروی مایل داشته باشد.

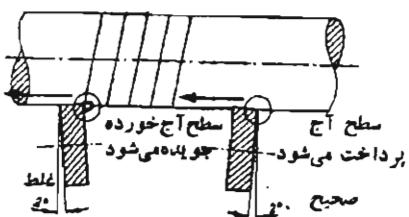


(شکل ۲۸ - ۵)

۷- در هنگام آج زنی برای خنک کاری قطعات نرم از آب صابون و برای قطعات سخت تراز روغن برش استفاده می شود.

#### لنگ تراشی:

قطعات لنگ دار از ذوب یا پسند قسمت استوانه ای (زبانه و یا سوراخ) که محور آنها نسبت به هم انحراف داشته و لی با هم موازی می باشند تشکیل شده اند. مقدار انحراف از محور اصلی را مقدار لنگ گفته و با حرف C مشخص می کنند.

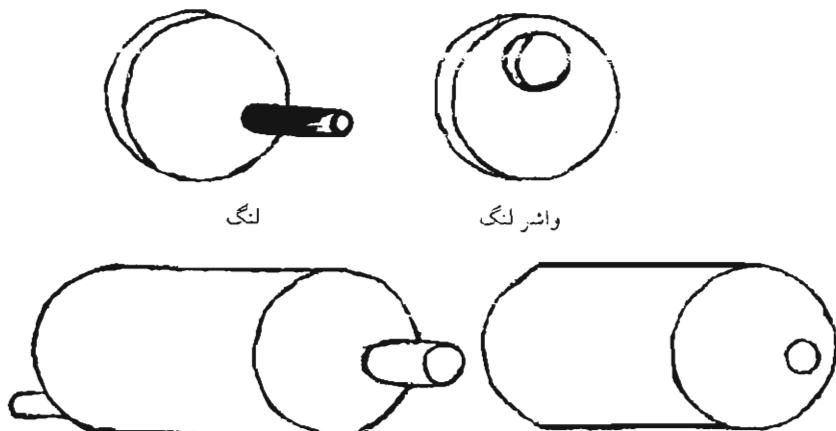

(شکل ۲۹ - ۵)


از قطعات لنگ دار برای تبدیل حرکت دورانی به مستقیم اخلط وبالعکس، استفاده می‌گردد. مقدار کورس در این دستگاهها به اندازه دو برابر مقدار لنگی می‌باشد.

### تراش قطعات لنگ دار:

برای تراشیدن قطعات لنگ دار روش‌های مختلفی برای بستن آنها وجود دارد که در زیر به شرح نمونه‌هایی از آنها می‌پردازیم:

### بستن به کمک سه نظام لنگ دار قابل تنظیم:

در این روش از سه نظامی استفاده می‌گردد که محور آن نسبت به محور میله کار ماشین قابل انحراف و تنظیم بوده و مقدار لنگ را به کمک تقسیماتی که روی سه نظام وجود دارد می‌توان تنظیم کرد. در صورت استفاده از این گونه سه نظام‌ها عمل خط کش و سنبه نشان زدن ضروری نبوده و عمل متنه مرغک زدن نیز روی همان ماشین انجام می‌گردد.

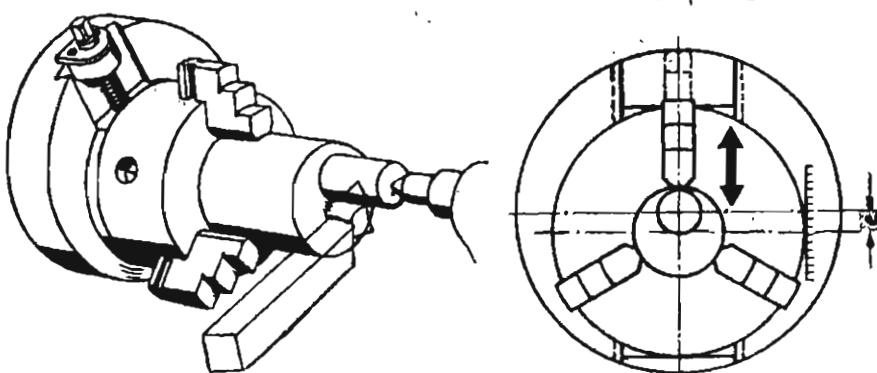

(شکل ۵-۳۰)


### بستن به کمک صفحه نظام فک دار:

در این روش مقدار لنگ را توسط دوفک مقابل هم تنظیم نموده و کمک فک‌های دیگری قطعه کار بسته می‌شود (شکل الف).

## بستن به کمک سه نظام:

در این روش بین سطح قطعه کار و یکی از فک های سه نظام یک قطعه واسطه که ضخامت آن برابر مقدار لنگ قطعه کار می باشد، قرار داده شده و با جمع کردن فک ها قطعه کار بسته می شود(شکل ب).

برای تراش کاری قطعات لنگ دار به تعداد زیاد می توان از یک راهنمای لنگ

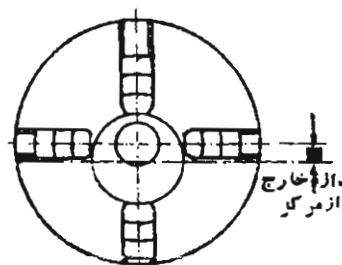


الف


سوراخ دار که شیاری نیز روی آن تعییه شده است استفاده کرد. در این حالت قطعه کار در داخل سوراخ قطعه راهنمای قرار گرفته و به سه نظام ماشین بسته آنرا خارج از مرکز می شود.

مقدار لنگ قطعه کار راهنمای برابر مقدار

لنگ قطعه کار می باشد.

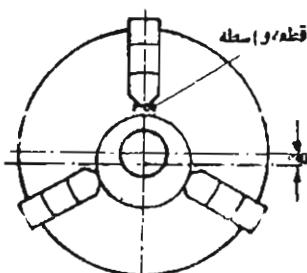


ب

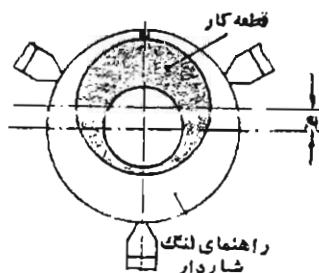

ج

(شکل ۵-۳۱)

## بستن بین دو مرغک:

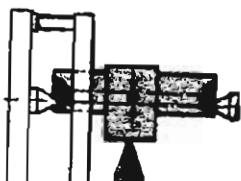

(شکل ۵-۳۲)

با انحراف محل سوراخ جای مرغک و بستن قطعه کار بین دو مرغک نیز می توان قطعات لنگ دار را تراشید. بدینهی است که در این روش خط کشی، سنبله

نشان زدن و متنه غریب زدن ضروری می باشد.


### خط کشی کردن به منظور لنگ تراشی :

برای خط کشی قطعات لنگ دار ابتدا مرکز قطعه کار را مشخص کرده و سنبه نشان می زندند، سپس مقدار لنگ را به کمک ترسیم دایره ای روی پیشانی قطعه کار مشخص می کنند. حال قطعه کار را روی منشور گذاشت و مجموعه را روی صفحه صافی قرار داده، به کمک سوزن خط کش پایه دار خطی به ارتفاع مرکز قطعه کار در دو سطح پیشانی ترسیم می کنند. در خاتمه محل تقاطع خط و دایره ترسیمی را با سنبه نشان مشخص کرده و روی ماشین مته جای مرغک مناسی روی هر دو سطح پیشانی ایجاد می کنند.

دایره تعیین کننده مقدار لنگ را می توان روی ماشین تراش و به کمک یک رنده نوک تیز نیز ترسیم نمود.


در مواردی که مقدار لنگ کم بوده و امکان خط کشی و مته مرغک زدن در یک مرحله وجود نداشته باشد، امتداد دو سر قطعه کار را مته مرغک زده و قطر بزرگ آن را می تراشند.

سپس با پیشانی تراشی اثر جای مرغک ها را از بین برده و جای مرغک جدید جهت لنگ تراشی را خط کشی می کنند. بدیهی است که در این حالت طول ماده اولیه را بایستی بیشتر در نظر گرفت.

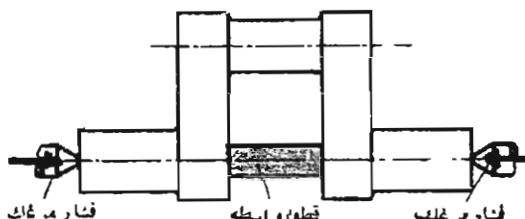


(شکل ۵-۳۳)

در صورتی که مرکز زیانه های لنگ نسبت به هم  $180^{\circ}$  انحراف داشته باشد، بایستی جای مرغک ها در امتداد هم و روی یک قطر قرار گیرد.

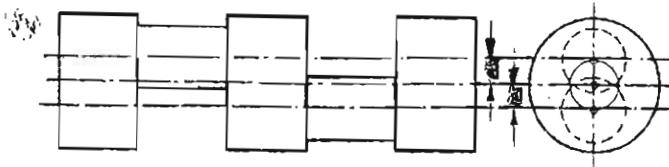

(شکل ۵-۳۴)

و اگر زبانه های لنگ نسبت به هم زاویه دیگری داشته باشند، پس از مشخص کردن مرکز قطعه کار مرکز لنگ اول را روی هر دو سطح پیشانی تعیین کرده و سپس مرکز لنگ دوم (۶۱) را روی یکی از سطوح پیشانی خط کش و در خاتمه آن را روی سطح پیشانی دوم منتقل می کنند.

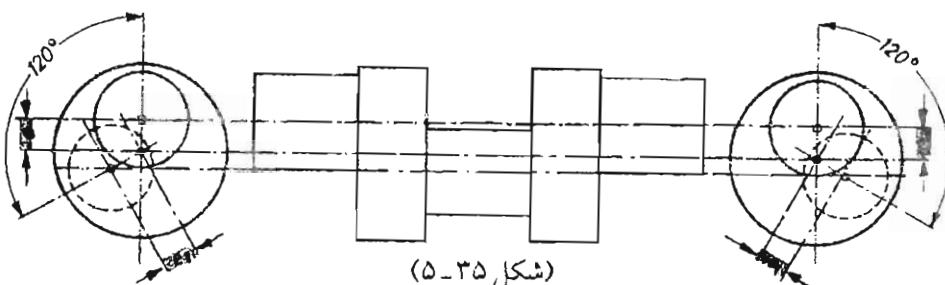


(شکل ۵-۳۵)

### لنگ تراشی قطعات توخالی :

برای تراشیدن این گونه قطعات ابتدا سوراخ قطعه کار را تراشیده و سپس آن را روی درنی سوار می کنند که در سطوح پیشانی آن جای مرغک هایی به منظور لنگ تراشی همان قطعه ایجاد شده است. حال درن را بین دو مرغک بسته و اقدام به تراش کاری قسمت لنگ می نمایند.

توجه : در تراش کاری میل لنگ ها ممکن است اثر فشار مرغک ها باعث خم شدن قطعه کارو یا ارتعاش آن شده و سطح تراشیده شده صافی مطلوبی نداشته باشد. برای رفع این عیب می توان از یک قطعه واسطه که بین دو بازوی لنگ قرار داده می شود، کمک گرفت.

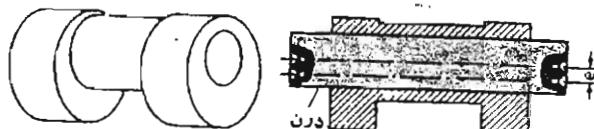


(شکل ۵-۳۶)

**شیب در قطعات صنعتی:**

شیب به معنی سرآزیری و یا سربالایی بوده و به طور کلی عبارت است از اختلاف ارتفاع یکنواخت قطعه در طول معینی از آن.

مقدار شیب را در قطعات صنعتی به صورت کسری نشان می دهند. این کسر تعیین کننده مقدار اختلاف ارتفاع به اندازه یک میلیمتر در طول معینی از آن جسم می باشد به عنوان مثال شیب  $\frac{1}{100}$  در گوه ها و خارها معرف اختلاف ارتفاعی معادل یک میلیمتر در طول ۱۰۰ میلیمتر آنها می باشد. در نقشه های صنعتی معمولاً مقدار شیب را بالای سطح مربوطه و در امتداد آن می نویسند.

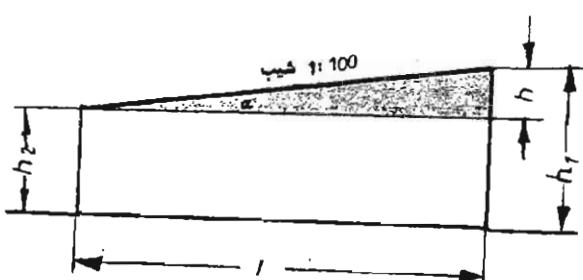**علام اختصاری:** $I$  = طول قطعه کار $h_1$  = بزرگترین ارتفاع $h_2$  = کوچکترین ارتفاع $h$  = اختلاف ارتفاع $\alpha$  = زاویه شیب

(شکل ۵-۳۷)

$$\text{اختلاف ارتفاع} \Rightarrow \frac{h}{I} = \frac{h_1 - h_2}{I} \Rightarrow \text{شیب} = \frac{h_1 - h_2}{I}$$

$$\boxed{\text{شیب} = \frac{h_1 - h_2}{I}}$$

یادآوری: با توجه به تعریف شیب و تائزانت می توان نوشت:

$$\boxed{\text{شیب} = \text{تائزانت زاویه}}$$

مسئله نمونه: در قطعه ای که دارای شیب یک طرفه است اگر طول آن  $I=120\text{ mm}$  و بزرگترین ارتفاع آن  $h_1=24\text{ mm}$  و کوچکترین ارتفاع آن  $h_2=12\text{ mm}$  باشد مطلوب است محاسبه:


الف- مقدار شیب

ب- زاویه شیب


$$\text{حل:} \quad \text{شیب (الف)} = \frac{h_1 - h_2}{I} = \frac{24 - 12}{120} = \frac{12}{120} = \frac{1}{10}$$

$$\text{ب) } \operatorname{tg} \alpha = \frac{h_1 - h_2}{I} \Rightarrow \alpha = 5^\circ$$

قطعاتی نیز در صنعت وجود دارند که دارای شیب مساوی در دو طرف آن هاست (مانند گوه های دو طرفه). در این قطعات علاوه بر شیب، دو برابر آن که باریک شدن نامیده می شود تعریف و محاسبه می گردد.

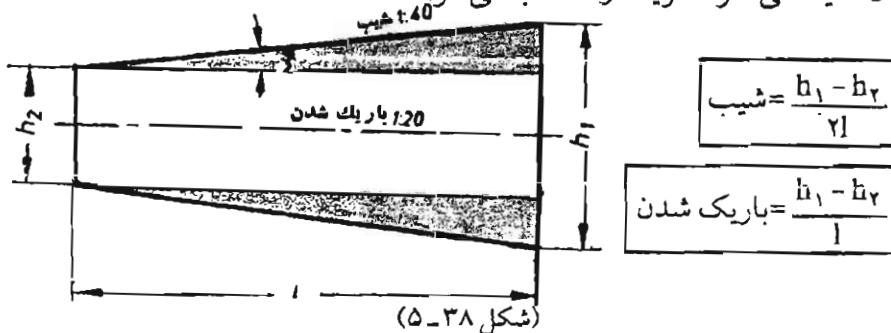

هرم هاییز در اصل اجسام شیب دار دو طرفه می باشند. بدینهی است که محاسبات مربوط به شیب و باریک شدن آنها مشابه اجسام شیب دار دو طرفه خواهد بود.

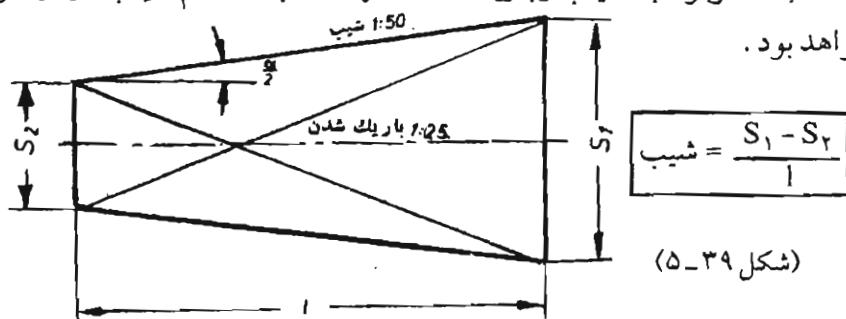

مسئله نمونه: در قطعه ای به شکل هرم ناقص که ضلع بزرگ آن  $S_1 = 42\text{mm}$  و ضلع کوچک آن  $S_2 = 36\text{mm}$  و طول آن  $l = 72\text{mm}$  است مطلوب است محاسبه:

الف- شیب هرم

ب- باریک شدن هرم

ج- زاویه شیب

د- زاویه رأس هرم

حل:

$$\text{شیب (الف)} = \frac{S_1 - S_2}{2l} = \frac{42 - 36}{2 \times 72} = \frac{1}{24}$$

$$\text{باریک شدن (ب)} = \frac{S_1 - S_2}{l} = \frac{24 - 36}{72} = \frac{1}{12}$$

$$\text{ج) } \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{24} = 0 / 04106 \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 25' \text{ و } \alpha = 2^{\circ} 25'$$

$$\text{د) } \alpha = 2^{\circ} 50' \text{ و } 25' \times 2 = 50'$$

### قطعات مخروطی:


قطعات مخروطی اجرام دواری هستند که به طور یکنواخت و تحت اصولی باریک شده اند از قطعات مخروطی در صنعت جهت آب بندی، اتصال موقت و یا انتقال حرکت استفاده می شود.

### مشخصات مخروط:

اندازه های مشخص کننده و مهم یک مخروط عبارتند از قطر بزرگ، قطر کوچک، طول، شیب و نسبت باریک شدن (نسبت مخروطی). شکل صفحه بعد این مشخصات را نشان می دهد.

### علایم اختصاری:

$D$  = قطر بزرگ مخروط

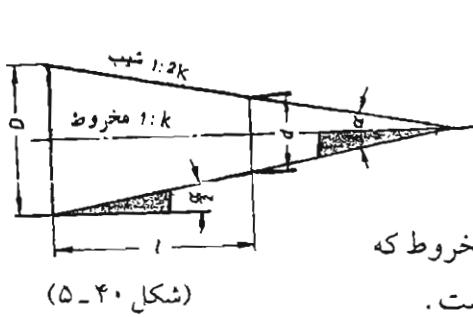

$d$  = قطر کوچک مخروط

$L$  = طول مخروط کامل

$I$  = طول مخروط ناقص

$\alpha$  = زاویه رأس مخروط

$\frac{\alpha}{2}$  = نصف زاویه رأس مخروط که  
بنام زاویه تنظیم معروف است.

$K$  = طول مخروط به ازاء هر میلیمتر تغییر قطر

$1:1$  = نسبت باریک شدن مخروط (نسبت مخروطی).

$1:2K$  = شیب مخروط


مقدار نسبت مخروطی را می‌توان چنین محاسبه نمود.

الف - در مخروط کامل: با توجه به

تشابه دو مثلث از شکل (دو) می‌توان


نوشت:

$$\frac{1}{K} = \frac{D}{L}$$

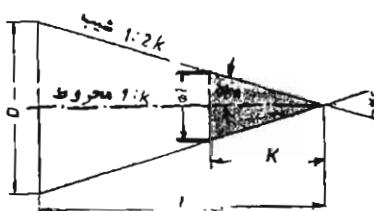

(شکل ۵-۴۱)

مسئله نمونه: در مخروط کامل مطابق شکل، نسبت باریک شدن مخروط (نسبت مخروطی) را معلوم کنید.

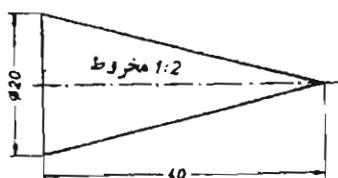


(شکل ۵-۴۲)

حل:

$$\frac{1}{K} = \frac{D}{L} = \frac{20}{40} = \frac{1}{2}$$

$$1:K = 1:2$$

مفهوم ( $1:K = 1:2$ ) این است که در هر دو میلیمتر از طول مخروط، تغییر قطر برابر یک میلیمتر است.

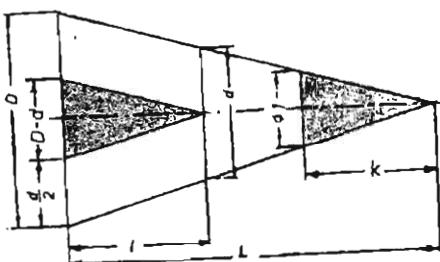


(شکل ۵-۴۳)

ب- در مخروط ناقص: برای محاسبه نسبت مخروطی ( $K:1$ ) در مخروط، ناقص با توجه به تشابه دو مثلث در شکل روبرو می‌توان نوشت:

$$\frac{1}{K} = \frac{D - d}{l}$$

**شیب مخروط:**  
شیب مخروط عبارت است از تغییر شعاع به اندازه یک میلیمتر در طول ۲ میلیمتر و مقدار آن برابر نصف نسبت باریک شدن مخروط (نسبت مخروطی) خواهد بود.

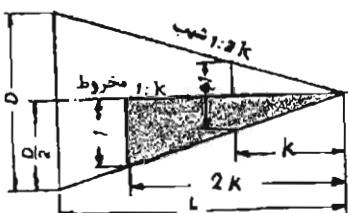


(شکل ۵-۴۴)

مقدار این نسبت بالای مولد مخروط نوشته می‌شود. برای محاسبه شیب در مخروط کامل با توجه به تشابه دو مثلث در شکل می‌توان نوشت:

$$\frac{1}{2K} = \frac{D/2}{L} \Rightarrow \frac{1}{2K} = \frac{D}{2L}$$

همچنین برای محاسبه شیب در مخروط ناقص با توجه به تشابه دو مثلث می‌توان نوشت:

$$\frac{1/2}{K} = \frac{\frac{D-d}{2}}{l} \Rightarrow \frac{1}{2K} = \frac{d-d}{2l}$$

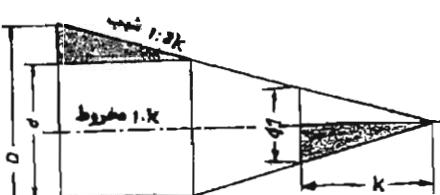

(شکل ۵-۴۶)

مسئله غونه: در مخروط ناقصی که قطر بزرگ آن  $D=60\text{ mm}$ ، قطر کوچک  $d=46\text{ mm}$  و طول آن  $L=70\text{ mm}$ ، نسبت باریک شدن مخروط ( $K:1$ ) را حساب کنید:

$$\frac{1}{K} = \frac{D - d}{l}$$

$$\frac{1}{K} = \frac{60 - 46}{70} = \frac{14}{70} = \frac{14 : 14}{70 : 14} = \frac{1}{5}$$


مسئله نمونه: قطر بزرگ پین مخروطی مطابق شکل را به دست آورید:

حل:

(شکل ۵-۴۷)

$$\frac{1}{K} = \frac{D - d}{l} \Rightarrow \frac{1}{5} = \frac{D - 14}{90}$$


$$D - 14 = \frac{90}{5} \Rightarrow D = \frac{90}{5} + 14 = 18 + 14 = 32 \text{ mm}$$

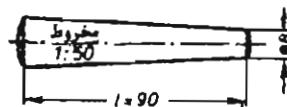

(مثال) در خار دماغه ای مطابق شکل طول خار را حساب کنید.

$$\text{شیب} = \frac{b_1 - b_2}{l} \Rightarrow l = \frac{h_1 - h_2}{\frac{1}{100}} = \frac{22 - 20}{\frac{1}{100}}$$

$$L = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{100}} = \frac{140}{1} \quad 140 + 22 = 162 \text{ mm}$$

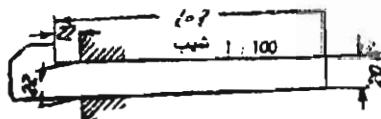


(شکل ۵-۴۸)


(مثال) زاویه شیب را برای گوه میزان شکل مقابل محاسبه کنید.

$$\frac{1}{K} = \frac{h_1 - h_2}{L} = \frac{1}{K} = \frac{42 - 30}{72} = \frac{1}{K} = \frac{12}{72}$$

$$\tan \alpha = \frac{1}{K} = \frac{1}{6} = 0 / 1666 \rightarrow \alpha = 9^\circ 27'$$

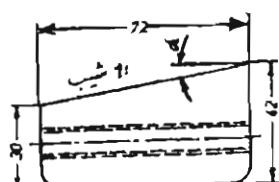

(شکل ۵-۴۹)

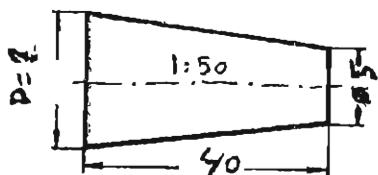

(مثال) در پین مخروطی شکل روی رو، بزرگترین قطر برای ابعاد داده شده را حساب کنید.

(شکل ۵-۵۰)

$$(5 \times 40) \frac{1}{K} \frac{D-d}{L} \rightarrow 1 = \frac{D-d}{50} \rightarrow D-d = 4 \rightarrow D=5+4=9 \text{ mm}$$

$$(8 \times 60) \frac{1}{50} \frac{D-d}{60} \rightarrow D-d = 6 \rightarrow D-d = 1/2 \rightarrow D=9+1/2=9.5 \text{ mm}$$

$$(13 \times 80) \frac{1}{50} \frac{D-d}{80} \rightarrow D-d = 13 \frac{1}{8} \rightarrow D-d = 1/6 \rightarrow D=14+1/6=14.17 \text{ mm}$$


### مخروط تراشی:

تراشیدن انواع مخروط های داخلی و خارجی به وسیله ماشین تراش باروش های زیر امکان پذیر است:

- ۱- به وسیله انحراف سوپرت فوقانی
- ۲- به وسیله انحراف خط کش راهنمای. (جزء استاندارد درجه ۲ نمی باشد)
- ۳- به وسیله انحراف دستگاه مرغک


### ۱- مخروط تراشی به وسیله انحراف سوپرت فوقانی

$$\alpha = \text{زاویه شیب} = \text{زاویه انحراف}$$

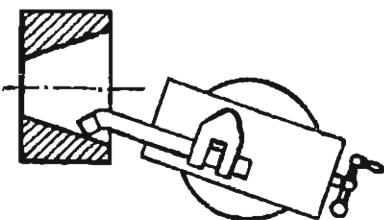


روش محاسبه: در این روش زاویه شیب مخروط را حساب کرده و سپس از روی صفحه مدرج، سوپرت فوقانی را به اندازه زاویه محاسبه شده، منحرف و پیچ های مربوطه را سفت کرده و مخروط را می تراشند.

(شکل ۵-۵۱) - الف

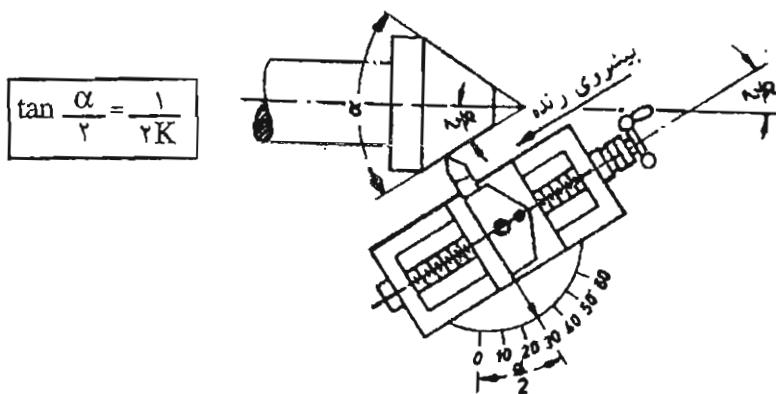

(شکل ۵-۵۱)-ب)

برای محاسبه زاویه تنظیم سوپر (۵-۵۱) کافی است در مثلث، نشان داده شده در شکل رابطه تانژانت را نوشت:

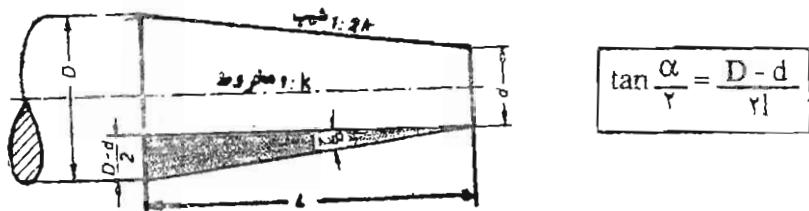

(شکل ۵-۵۲)

پس از محاسبه تانژانت زاویه و مراجعه به جدول مثلثاتی، مقدار زاویه انحراف سوپر (۵-۵۲) را تعیین می کنند.

از معایب مهم این روش می توان به دو نکته زیر اشاره کرد.

الف: چون پیشروی رنده به وسیله دست (غیر سودکار) انجام می گیرد، سطح مخروط دارای کیفیت خوبی نخواهد بود.


ب: به دلیل محدود بودن طول حرکت سوپر فوچانی فقط مخروط های کوتاه را می توان با این روش تراشید، البته تراشیدن مخروط های بلند تر با این روش و با جابجا کردن سوپر امکان پذیر می باشد، ولی روی سطح کارپله ای ایجاد می گردد.

مسئله نمونه: زاویه انحراف سوپرت جهت تراشیدن مخروط ناقصی به مشخصات  $D=20\text{ mm}$  و  $d=14\text{ mm}$  و  $L=20\text{ mm}$  را محاسبه کنید.

حل:

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{D - d}{2L} = \frac{20 - 14}{2 \times 20} = \frac{6}{40} = \frac{3}{20} = 0.15$$

$$\frac{\alpha}{2} = \text{از جدول مثلثاتی} \Rightarrow = 30^\circ \text{ و } 30'$$

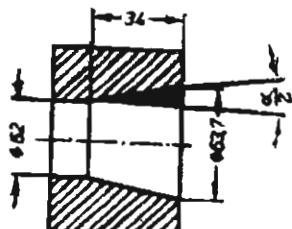

مسئله نمونه: برای تراشیدن مخروط داخلی مطابق شکل حساب کنید:  
الف: شیب مخروط را. (شکل ۵۳-۵)  
ب: زاویه تنظیم  $(\frac{\alpha}{2})$  را.

حل:

$$\frac{1}{2K} = \frac{D - d}{2L} = \frac{63/7 - 62}{2 \times 34} = \frac{1/7}{68} = \frac{1}{40} \quad (\text{الف})$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{D - d}{2L} = \frac{1}{40} = 0.025 \quad (\text{ب})$$

با مراجعه به جدول مثلثاتی خواهیم داشت:

$$30' = 0.262$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = 0.025$$

$$20' = 0.233$$

$$\tan 1' = 0.0233$$

$$17' = 0.0029 \quad \text{تفاوت در } 10'$$

با یک تناوب معلوم خواهد شد که زاویه  $(\frac{\alpha}{2})$  از  $20'$  و  $1'$  چند دقیقه بیشتر است:


$$0.0029 / 0.0017 \quad \text{تفاوت در } 10 \text{ دقیقه}$$

$$x 0.0017 \Rightarrow \alpha = \frac{0.0017 \times 10'}{0.0029} = 6^\circ$$

$$\frac{\alpha}{2} = 1^\circ + 20' + 6' = 26'$$

## ۲- مخروط تراشی به وسیله انحراف دستگاه مرغک:

با این روش فقط مخروط های ناقص توپر، با طول بلند و شیب کم را با حرکت پیشوی خودکار می توان تراشید. روش کار به این ترتیب است که مرغک را بایستی به اندازه ای منحرف کرد که مولد مخروط موازی محور ماشین تراش قرار گیرد. برای محاسبه اندازه انحراف دستگاه مرغک در مخروط های بدون دنباله ( $L=1$ ) می توان با توجه به شکل زیر رابطه سینوس را نوشت.

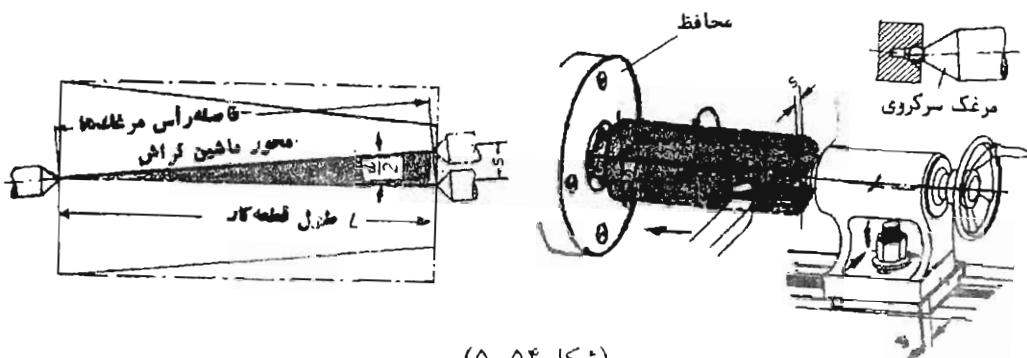

(شکل ۵۴-۵۴)

### علایم اختصاری:

$$S = \text{اندازه انحراف مرغک بر حسب میلیمتر}$$

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{S}{l}$$

$$S = l \times \sin \frac{\alpha}{2}$$

$$l = \text{طول قاع قطعه کار بر حسب میلیمتر}$$

$$l = \text{طول مخروط بر حسب میلیمتر}$$

از آنجایی که مقدار سینوس و تانژانت در زوایای کوچکتر از ۵ درجه با هم برابرند (از جدول مثلثاتی صحبت این مطلب تحقیق شود) لذا در فرمول فوق به جای


سینوس معادل آن تانژانت را قرار می دهیم:

$$S = l \times \sin \frac{\alpha}{2}$$

$$S = l \times \tan \frac{\alpha}{2}$$


$$S = l \times \frac{D - d}{2l}$$

$$S = \frac{D - d}{l}$$

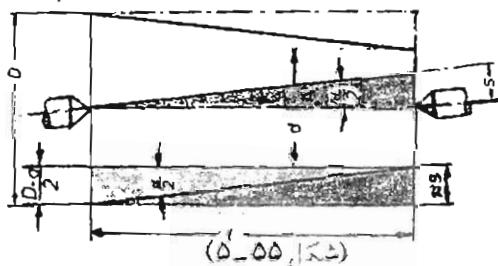

(شکل ۵۵-۵۵)

برای محاسبه مقدار انحراف دستگاه مرغک در مخروط های دنباله دار (L>1)

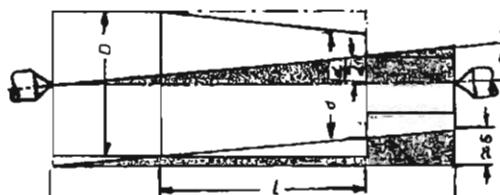

(شکل ۵-۵۶)

می توان از رابطه زیر استفاده کرد.

$$s = L \times \tan \frac{\alpha}{2} = L \times \frac{D - d}{2l}$$

$$s = \frac{D - d}{2} \times \frac{l}{L}$$

لازم به تذکر است که مقدار انحراف مرغک ( $s$ ) تا  $\frac{1}{5}$  طول قطعه کار مجاز بوده ( $\frac{L}{S} < 5$ ) و اگر در موارد ضروری لازم باشد مقدار انحراف مرغک کمی بیش از  $\frac{1}{5}$  باشد بایستی از مرغک سر کروی استفاده شود. در این صورت برای دقت بیشتر، اندازه  $L$  از مرکز کره اندازه گیری می شود.

$$(s_{max}) = \frac{L}{5}$$

از معایب این روش می توان به نکات زیر اشاره نمود.



(شکل ۵-۵۷)

الف: به دلیل این که در این روش قطعه کار بین دو مرغک تراشیده می شود برای تراشیدن مخروط های داخلی نمی توان استفاده نمود.

ب: به دلیل انحراف مرغک، سوراخ خزینه بر روی سر مرغک کاملاً منطبق نبوده و به دلیل سطح تماس کم بین آنها می تواند در سر مرغک خوردگی به وجود آورد، لذا باید از مرغک های سر کروی استفاده نموده و یا از مرغک های گردان استفاده کرده و این نقیصه را تقلیل داد.

ج: مقدار انحراف مرغک بایستی از  $\frac{1}{5}$  طول کار بیشتر باشد، به همین دلیل نمی توان از این روش برای تراشیدن مخروط هایی که زاویه رأس آنها زیاد می باشد استفاده کرد.


مسئله نمونه: اندازه انحراف مرغک لازم جهت تراشیدن مخروط بدون دنباله ای را که در آن  $D=60\text{ mm}$  و  $d=56\text{ mm}$  و  $I=50\text{ mm}$  باشد حساب کنید.

حل:

$$S = \frac{D - d}{2} = \frac{60 - 56}{2} = 2\text{ mm}$$

$$S_{\max} = \frac{L}{50} = \frac{250}{50} = 5\text{ mm} \quad S < S_{\max} \Rightarrow 2 < 5$$

چون شرط  $S < S_{\max}$  در این مسئله صدق می کند، لذا امکان تراشیدن با این روش وجود دارد.

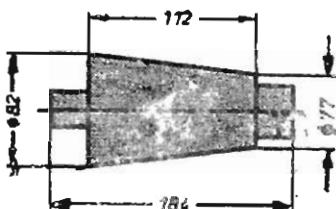

(شکل ۵-۵۸)

مسئله نمونه: برای تراشیدن مخروط دنباله دار، طبق شکل حساب کنید:

الف: انحراف مرغک را.

ب: مقیلار مجاز انحراف مرغک ماگزینم را.

حل:

$$S = \frac{P - d}{2} \times \frac{L}{I} = \frac{82 - 77}{2} \times \frac{184}{112} = 4/1\text{ mm} \quad (\text{الف})$$

$$S_{\max} = \frac{L}{50} = \frac{L}{50} = \frac{184}{50} = 3/68\text{ mm} \quad (\text{ب})$$


### سوراخ کاری و داخل تراشی:

به کمک مته و رنده های داخل تراش می توان در داخل قطعات سوراخ ایجاد کرد و یا داخل قطعاتی را که قبلًا سوراخ شده و یا ریخته گری شده اند به فرم و اندازه لازم تراشید.

### داخل تراشی:

برای سوراخ کاری قطعات تویر، معمولاً از مته های مارپیچ استفاده می کنند.

بدین ترتیب که قطعه کار را در سه نظام بسته، بعد آن را به کمک یک رنده پیشانی تراشی می‌کنند و بهتر است که به کمک یک مته مرغک در پیشانی کار سوراخ مخروطی ای جهت هدایت دقیق مته بوجود آورد. سپس با استفاده از مته مناسب سوراخ لازم را در قطعه ایجاد می‌کنند. برای بستن مته مرغک و مته هایی که دارای دنباله مخروطی نیستند (استوانه ای) از یک سه نظام که در سوراخ مخروطی دستگاه مرغک سوار می‌شود استفاده می‌کنند و ابزارهای دنباله مخروطی را می‌توان مستقیماً در داخل سوراخ مخروطی دستگاه مرغک سوار نمود.

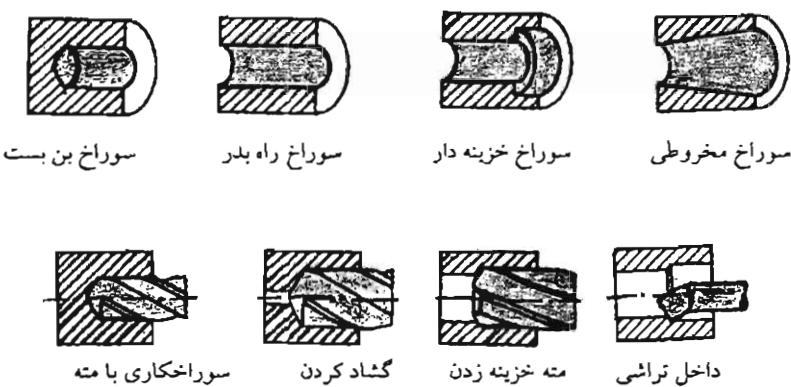


(شکل ۵۹-۵)

برای تأمین حرکت پیشروی مته از فلکه دستگاه مرغک استفاده می‌نمایند و عمق سوراخ ایجاد شده را به کمک قسمت مدرجی که معمولاً روی استوانه متتحرک دستگاه مرغک وجود دارد کنترل می‌کنند.

بایستی توجه داشت که برای تعیین عده دوران ماشین لازم است به جدول سرعت برش در سوراخ کاری مراجعه کرده و قطر مته را در محاسبات به حساب آورد.

داخل قطعاتی که قبل از سوراخ شده اند می‌توان با استفاده از رنده‌های داخل تراش، به فرم و اندازه مورد نظر تراش کاری گردد.

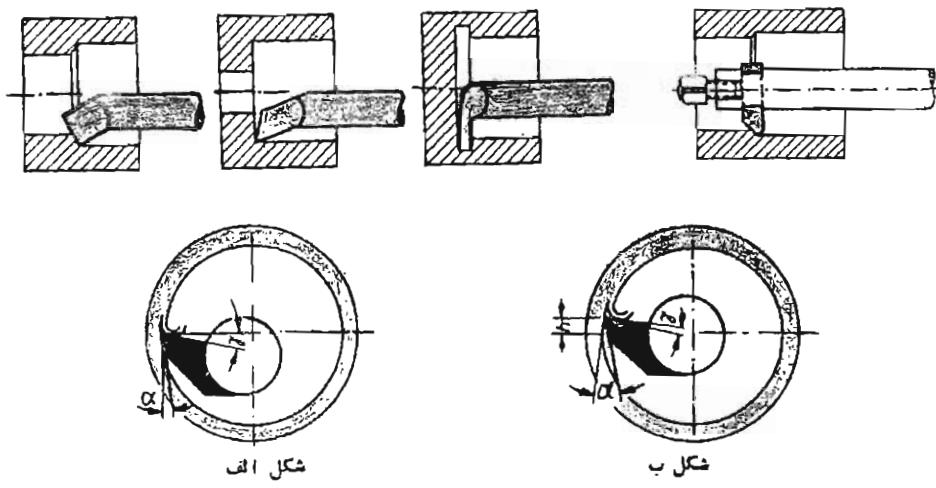


رنده های داخل تراش را بایستی حتی الامکان کوتاه و محکم بسته و نوک آنها را روی مرکز کار تنظیم کرد. سطح آزاد رنده را به نحوی سنگ می زند که با بدنه درگیر نشده و مانع از عمل براده برداری نگردد. بالا بستن رنده از مرکز کار در داخل تراشی بر عکس رنده های روتراشی باعث تقلیل زاویه براده و افزایش زاویه آزاد خواهد شد.

#### فرم تراشی :

به کمک فرم تراشی می توان قطعاتی که دارای انحنای داخلی بوده و یا فرم های دیگری را بایستی دارا باشد تولید کرد.


از قطعات فرم دار به منظور سهولت در دست گرفتن (دستگیره ها)، راهنمایی صحیح طناب ها یا سیم ها (قرقره ها)، بالا بردن استحکام میله ها (قوس ته زبانه ها)، راهنمایی و یاتاقان بندی دقیق (شیار حلقه داخلی و خارجی بلبرینگ ها) و همچنین خوش منظره بودن قطعات تراش کاری استفاده می گردد.

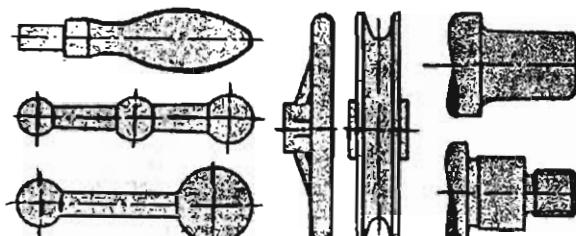

(شکل ۵-۶۱)


قطعات فرم دار را می توان با در روش روی ماشین های تراش معمولی تولید نمود.

الف: برای تراشیدن سطوح فرم دار کوچک می توان از رنده هایی استفاده نمود که فرم لبه برندۀ آنها متناسب با فرم مورد نظر سنگ زده شده باشند به کمک این رنده ها می توان با حرکت رنده در یک امتداد فرم مورد نظر را ایجاد نمود با پیش تراشی قطعه کار تا نزدیک فرم مورد نظر می توان راندمان برآده برداری را افزایش داد.

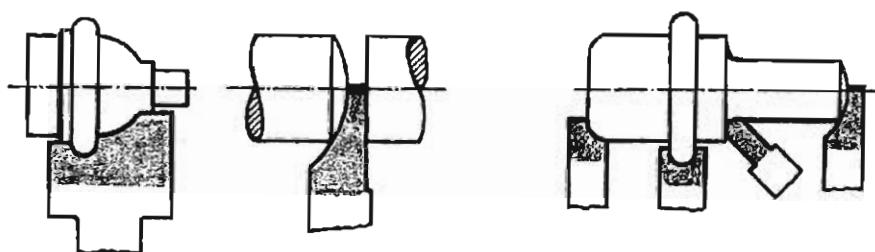


(شکل ۵-۶۲)

از آن جایی که تیز کردن مجدد این نوع رنده ها مشکل می باشد معمولاً در سری کاری، از رنده های دیگری استفاده می کنند که به صورت تیغچه ها در تیغچه گیرها بسته شده و در تمام طول فرم مورد نظر را حفظ می کنند. این نوع تیغچه ها ممکن است که مدور و یا به فرم منشور ساخته شده باشند. برای آن که دقیق اندازه قوس تراشیده شده بیشتر باشد، زاویه برآده را در انواع رنده های فرم تراشی، صفر در نظر می گیرند.

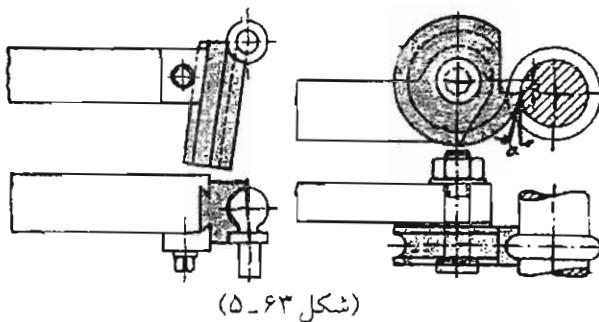


ب: سطوح فرم دار بزرگتر را به دلیل از دیداد سطح مقاس رنده با کار، غنی توان با روش فوق تراشید. در این موارد از رنده های سرگرد(فرم تراش) استفاده کرده و امتداد حرکت آن را با حرکات توأم پیشروی و عرضی، با دست تنظیم نمود و با استفاده از شابلن، انحنای ایجاد شده را کنترل می کنند. در این روش می توان از رنده های دستی نیز برای پرداخت کاری کمک گرفت.

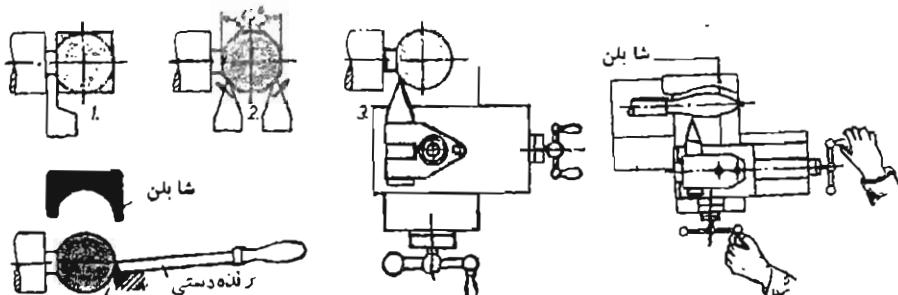

#### پیچ و مهره:

هر گاه به وسیله نوک یک مداد بدنه استوانه در حال گردش را میں کرده و در این حال مداد را در امتداد طول استوانه به طور یکنواخت حرکت دهیم خط مارپیچی در روی آن به وجود می آید. این خط را می توان به مسیر دندانه های یک پیچ تشییه کرد.

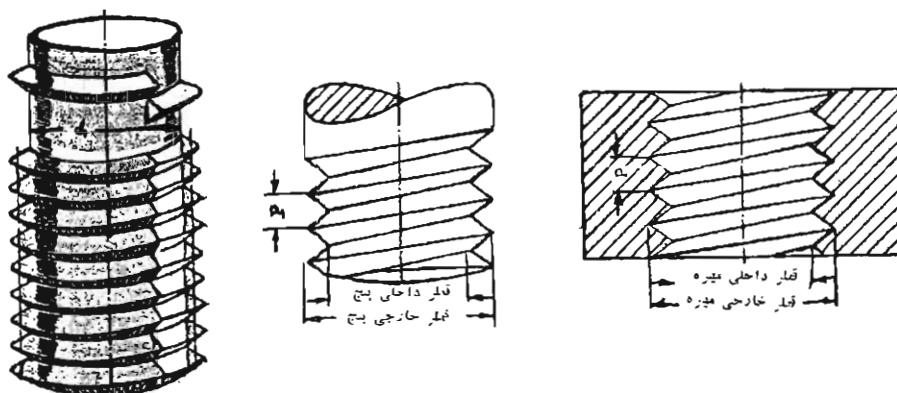

(شکل ۵-۶۵)



فرم دندانه های پیچ و مهره ها همیشه مثلثی نبوده بلکه آنها را بر حسب کاربرد و مورد استفاده شان، با فرم های مختلفی می سازند. در زیر نمونه هایی از این دندانه ها را مشاهده می کنید.



(شکل ۵-۶۶)

دو صنعت از پیچ و مهره به منظور اتصال قطعات و یا انتقال نیرو و حرکت استفاده می کنند.

معمولًا از پیچ های دنده مثلثی برای اتصال و از سایر پیچ ها برای انتقال حرکت و نیرو استفاده می شود.

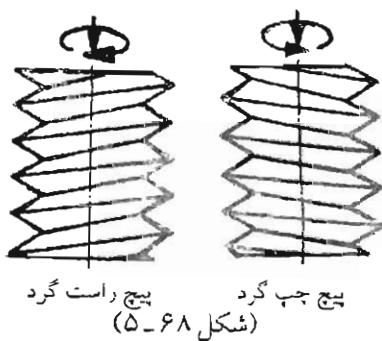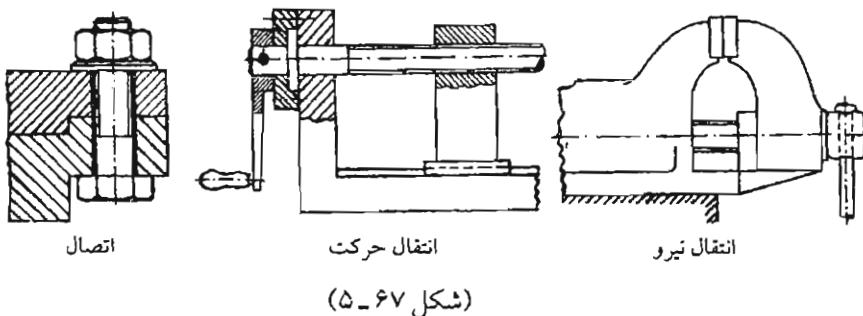

جهت گردش شیار دندانه پیچ و مهره ها ممکن است به سمت راست و یا چپ باشد روی این اصل دونوع پیچ راست گرد و چپ گرد تشخیص داده می شود. پیچی را راست گویند که اگر آن را به طور عمود مقابله چشم قرار دهیم جهت صعود دندانه های آن به سمت راست بوده و در جهت موافق عقریه های ساعت بسته شود.

معمول این پیچ ها را راست گرد می سازند ولی موارد خاصی مانند پیچ اتصالات لوله هایی که برای گازهای قابل اشتعال مورد استفاده قرار می گیرند پیچ چپ تولید می شود (پیچ محکم کننده سنگ سنباده های رومیزی در یک سمت دارای پیچ راست و در جهت دیگر دارای پیچ چپ می باشد).


پیچ و مهره ها را در دو سیستم متریک و یا اینچی ساخته و تفاوت آنها را می توان در اندازه قطر خارجی (اندازه اسمی) قطر متوسط، قطر داخلی، گام و زاویه دندانه تشخیص داد.

پیچ های متریک دندنه مثلاً:

کلیه این پیچ ها بر حسب میلیمتر بوده و زاویه دندنه آنها  $60^{\circ}$  درجه هی باشد. سر

دندانه ها در این پیچ های تخت و ته دندانه آنها برای استحکام بیشتر کمی گرد ساخته شده اند. پیچ های میلیمتری را با حرف  $M$  و عددی در سمت راست آن نوشته و مشخص می کنند.

علامت  $M$  متربیک بوده و عدد بعد از آن اندازه قطر خارجی پیچ بر حسب میلیمتر نشان می دهد.

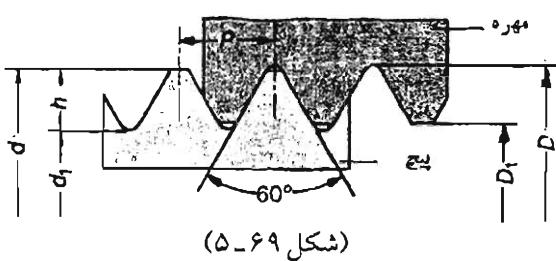

$d$  = اندازه اسمی پیچ

$D$  = قطر خارجی مهره

$d_1$  = قطر داخلی پیچ

$D_1$  = قطر داخلی مهره

$P$  = گام

$h$  = عمق دندانه

### پیچ های دنده مثلثی اینچی:

کلیه اندازه های این پیچ ها بر حسب اینچ و زاویه دندانه آنها  $55^\circ$  می باشد. گام این پیچ ها بر حسب دندانه (تعداد) در طول یک اینچ سنجیده می شود مثلاً اگر پیچی ۱۱ دنده در هر اینچ داشته باشد گام آن  $\frac{1}{11}$  اینچ است در این پیچ ها سر و ته دنده ها به مقدار کمی گرد شده اند علامت مشخصه این پیچ ها، از عددی استفاده می کنند که معرف قطر خارجی آنها بر حسب اینچ می باشد. مثلاً  $\frac{5}{8}$  علامت اختصاری پیچی است که قطر آن  $\frac{5}{8}$  اینچ باشد.


طراح این پیچ ها شخصی به نام ویتورث بوده و به همین دلیل این گونه پیچ ها را ویتورث می نامند.

$d=D$  = قطر خارجی

$d_1=D_1$  = قطر داخلی

$P$  = گام

$h$  = عمق دندانه

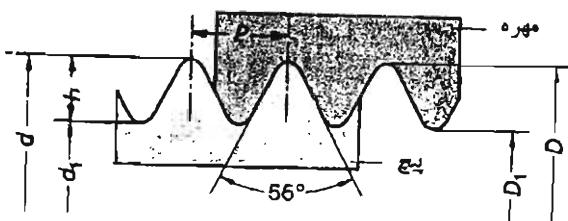


(شکل ۵-۷۰)

پیچ و مهره را با روش های مختلفی تولید می کنند برای تولید پیچ و مهره های دنده مثلثی به تعداد کم از حدیله و قلاویز استفاده می شود انواع پیچ ها را می توان روی دستگاه تراش نیز تولید کرد یکی دیگر از ابزارهای براده برداری دستی می باشد.

#### پیچ بری با ماشین تراش:

روی ماشین تراش به وسیله رنده های پیچ بری می توان انواع پیچ های خارجی و داخلی را از نظر فرم، گام دندانه با اندازه های مختلف و با دقت زیاد تولید کرد.

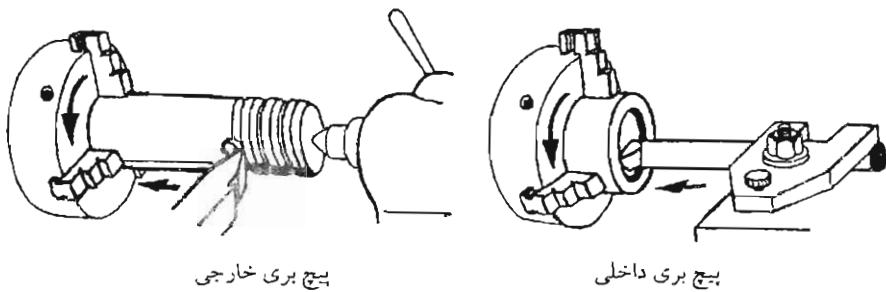

(شکل ۵-۷۱)


رنده پیچ از نوع رنده های فرم تراشی بوده و زاویه و فرم لبه برنده آن بایستی مناسب با فرم دندانه پیچ تیز شود. به وسیله شابلون رنده صحبت زاویه آن کنترل می شود و قوس نوک رنده نیز به وسیله سنگ دستی (سنگ نفت) کامل می شود.

در رنده های پیچ بری معمولاً زاویه براده

را صفر در نظر می گیرند. از شابلون های نیز می توان برای تنظیم رنده نسبت به محور کار کمک گرفت.




رنده پیچ بری ساده

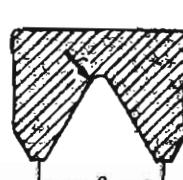

مقایسه قوس ته دنله پیچ در گام های مختلف




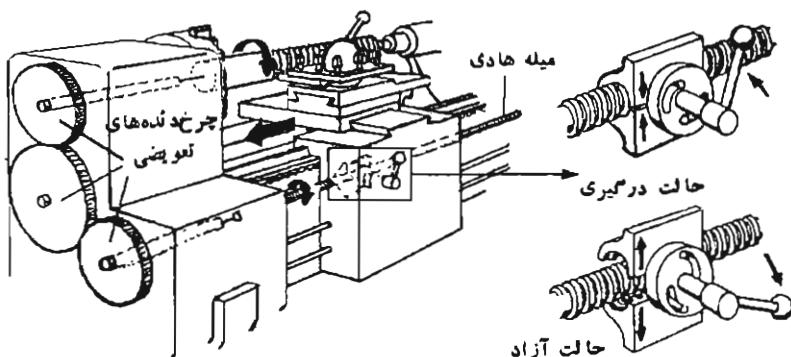

(شکل ۵-۷۲)

**رنده های پیچ بری :**


این گونه رنده ها را شخص تراش کار می تواند به آسانی ساخته و پس از سنگ زدن و پلیسه گیری و کترل به وسیله شابلون آماده کار نماید. لازم به تذکر است که قوس ته دندانه پیچ ها برای گام های مختلف متفاوت بوده و بایستی سر رنده های پیچ بری مناسب با آن گرد شوند.

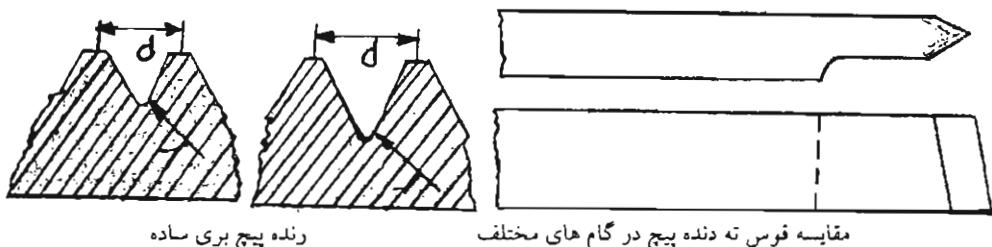

(شکل ۵-۷۳)


رنده های پیچ بری داخلی در دونوع یک تکه و یا تیغچه سوار شده روی میل رنده ساخته می شوند.

لازم به تذکر است که رنده های پیچ بری بایستی دقیقاً در امتداد مرکز عمود بر محور قطعه کار بسته شوند. در غیر این صورت فرم و زاویه دندنه ایجاد شده تغییر خواهد کرد.

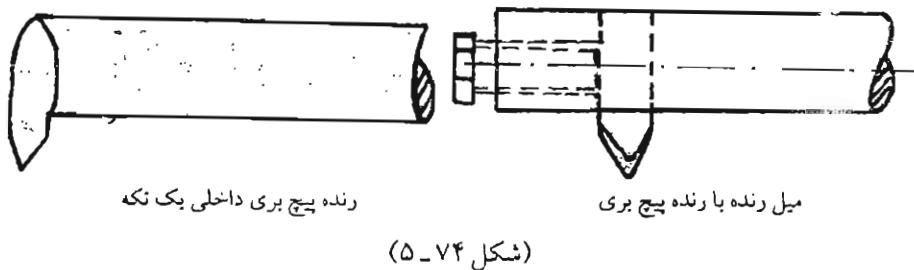

#### رنده های پیچ بری فرم دار :


این نوع رنده ها از طرف کارخانه های سازنده در دو نوع منشوری و مدور تولید می شوند. حسن این گونه رنده ها در این است که فرم دقیق پیچ را به وجود می آورند.

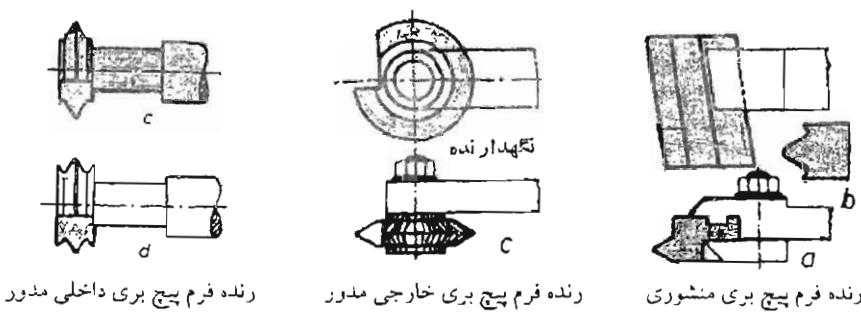

#### رنده های پیچ بری چند لبه :

حسن این رنده ها این است که عمل براده برداری روی چند آبه تقسیم شده و در نتیجه با یک مرحله برش و با دقت کافی و دقت کم پیچ تراشیده می شود، ولی این عیب را دارند که در برش های طویل و همچنین در برش پیچ چند لبه که قسمت انتهایی آنها پله دار بی باشد نمی تواند مورد استفاده قرار گیرند.


رنده های پیچ بری چند لبه داخلی رانیز در دو نوع منشوری و مدور تولید می کنند.

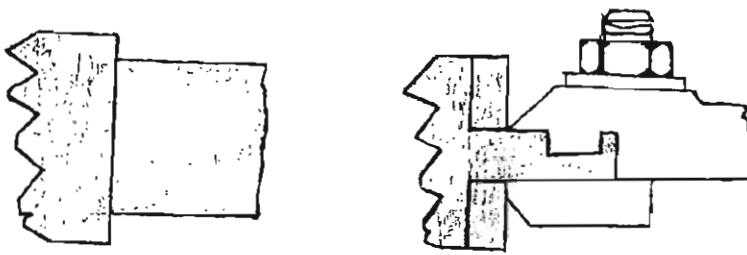

رنده پیچ بری چند لبه ماده

رنده پیچ بری چند لبه با نگهدارنده

(شکل ۵-۷۶)

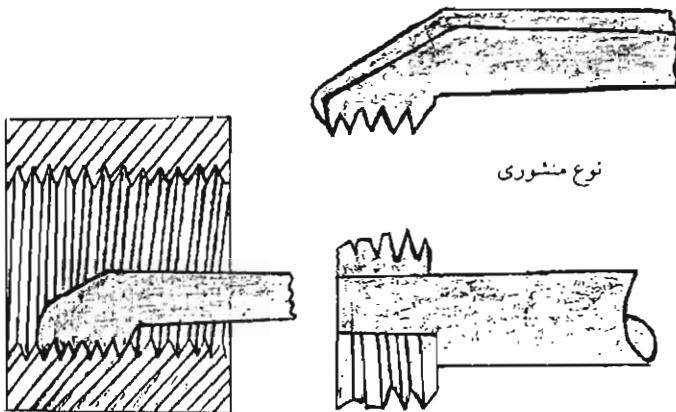

رنده پیچ بری چند لبه داخلی در حین کار

نوع مدور داخلی


(شکل ۵-۷۷)

### مراحل تراشیدن پیچ روی ماشین تراش:

۱- قطعه کار را با قطر خارجی لازم تراشیده و ابتدای آن را بحسب نیاز پیخ زده و یا به فرم عدسی درآورید.


۲- رنده ای مناسب با فرم دندانه پیچ انتخاب کرده و سپس آن را از لحاظ زاویه و لبه های برنده کنترل کرده بعد در رنده گیر می بندند.

۳- عده دوران لازم را با توجه به سرعت در پیچ بری ( $\frac{1}{3}$ ) سرعت برش روتراشی تعیین و ماشین را با دور به دست آمده تنظیم می کنند.

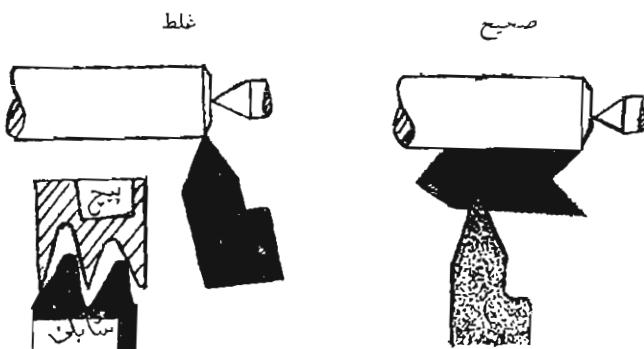

(شکل ۵-۷۸)


۴- اهرم های جعبه دنده پیشروی ماشین را با استفاده از جدول راهنمای ماشین براساس گام پیچ تراشیدنی تنظیم کرده و چرخ دنده های پس دستگاه رانیز کنترل و در صورت لزوم چرخ دنده های تعویضی مربوطه را در قسمت پس دستگاه سوار می کنند.

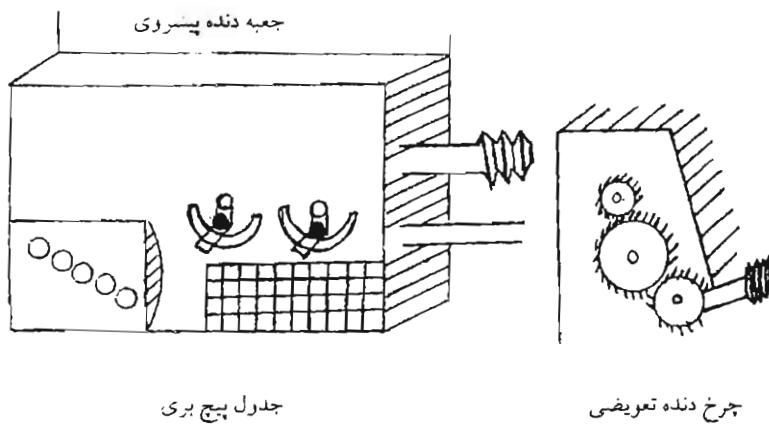


(شکل ۵-۷۹)

۵- در نه را پس از مماس کردن با سطح کار و صفر کردن حلقه تنظیم، به ابتدای کار مستقل کرده و مهره دو پارچه را به کمک اهرم مربوطه با میله پیچ بری ماشین در گیر می کنند. بهتر است که در شروع براده برداری ابتدامقدار کمی بار داده و پس

از آزمایش گام شیار ایجاد شده به وسیله شابلن پیچ، در صورت صحت گام تنظیمی، عمل براده برداری را ادامه داد، در انتهای پیچ بایستی ابتدا رنده را از قطعه کار خارج کرده و بلافاصله با تعویض جهت گردش، رنده را به سمت ابتدای کار هدایت نمود. این عمل لازم است که تا تکمیل عمق دندانه پیچ به دفعات تکرار گردد.

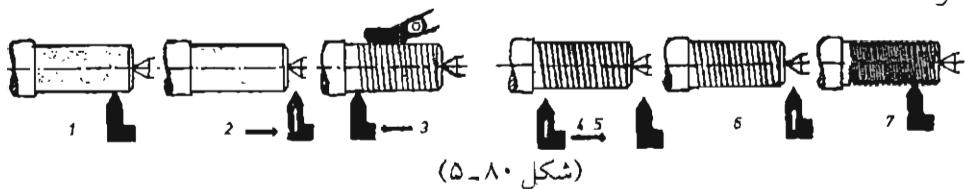


پس از تراشیدن پیچ می توان به کمک کلیس، شابلن پیچ و یا سایر وسائل کنترل صحت ابعاد و زوایای آن را کنترل کرد.

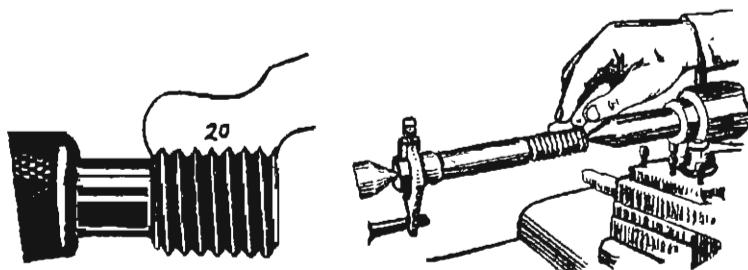

#### روش بار دادن در پیچ بری:

حرکت بار در پیچ بری ممکن است که در امتداد یکی از سطوح دندانه پیچ (شکل الف) و یا عمود بر محور پیچ و توأم با بار جانبی (شکل ب) صورت پذیرد. از این دو حالت برای پیش تراشی دندانه ها استفاده شده و در حالت اول بایستی سوپریت فرقانی را به اندازه ای منحرف نمود که در امتداد یکی از سطوح دندانه پیچ قرار گیرد. بایستی توجه داشت که در این حالت مقدار عمق بار برابر عمق دندانه نبوده و برای انواع پیچ ها لازم است محاسبه شود در این روش مقدار بار عمقی به

وسیله سوپرت فوقانی انحراف یافته تنظیم شده و از سوپرت عرضی برای خارج کردن رنده از داخل کار و تنظیم مجدد آن در محل اولیه استفاده می کنند.

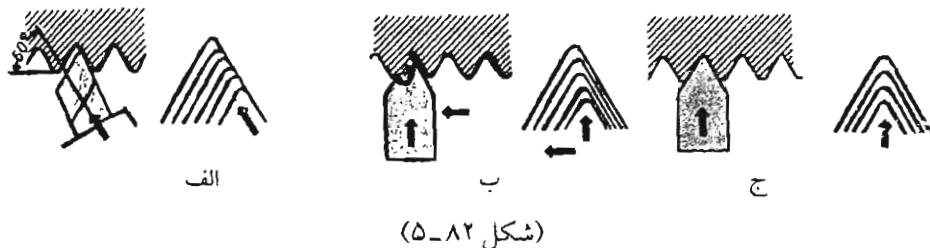


(شکل ۵-۸۲)

پیچ هایی را که لازم است دارای کیفیت سطح بهتر و دقت اندازه بیشتری باشند بهتر است بار ندہ دیگری که به دقت تغییر شده و در هنگام بستن آن مراقبت بیشتری به عمل آمده است پس، از مرحله پیش تراشی، برآده برداری و تکمیل کرد. در این حال بایستی حرکت رنده عمود بر محور پیچ بوده و به دلیل سطح تماس زیاد لبه های برنده با سطوح دندانه پیچ، لازم است که مقدار بار را کم در نظر گرفته و از مایع خنک کننده مناسبی استفاده کرد (شکل ج).

#### تراشیدن پیچ های چپ :

روش تراشیدن پیچ های چپ، مشابه پیچ های راست می باشد با این تفاوت که جهت گردش میله پیچ بری در اینجا بایستی عوض شود در نتیجه جهت حرکت قوطی از طرف سه نظام به سمت دستگاه مرغک خواهد بود (شکل الف) تعریض جهت گردش میله پیچ بری توسط اهرم دستگاه واروکن انجام می گیرد. از آن جایی که جهت پیچش دندانه ها در پیچ های چپ بر عکس پیچ های راست می باشد، (شکل ب).

لذا در این جا به برنده راست بهتر از لبه برنده چپ عمل می کند. این مسئله بایستی در موقع تیز کردن سطح آزاد بغل رنده مورد توجه قرار گیرد بار جانبی در صورت لزوم بایستی به سمت راست تنظیم گردد.

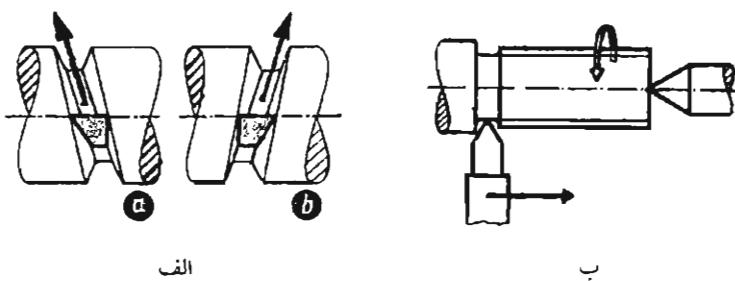

(شکل ۸۳-۵)

### تراسیدن پیچ های بلند:


پیچ های بلند با قطر کم را می توان به کمک دستگاه کمریند متحرک تراشید. در این حال نبایستی دنده های پیچ در اثر فشار فک های کمریند صدمه بیینند. لذا لازم است که فک ها بخلاف حالت روتاشه، حلقوت از دنده قرار گیرند.

در تراشیدن پیچ های بلند، حرارت حاصله حائز اهمیت بوده و ممکن است عدم توجه به آن خطای قابل توجهی در گام پیچ به وجود آورد. لذا لازم است که خنک کردن قطعه کار مورد توجه قرار گیرد.

## تراسیدن پیچ های مخروطی:

پیچ هایی که به منظور آب بندی در سطح جانبی قطعاتی مخروطی ایجاد می شود پیچ مخروطی نام دارد (مانند پیچ لوله) این گونه پیچ ها رامی توان روی ماشین تراش به کمک خط کش راهنمای تراشید. گام این گونه پیچ ها اغلب در امتداد محور مخروط می باشد. لذا در موقع پیچ بری این پیچ ها بایستی رنده عمود بر محور مخ و ط سیته شده نه عمده دیگر ماند آن.




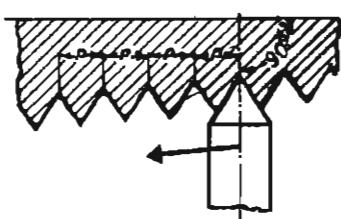



(شکل ۸۴-۵) - گام موازی محور مخروط

## رنده پیچ های حرکتی :


رنده های پیچ برای برای تولید پیچ های حرکتی را نیز به فرم های مختلف می سازند که در زیر به نمونه هایی از آنها اشاره شده است.

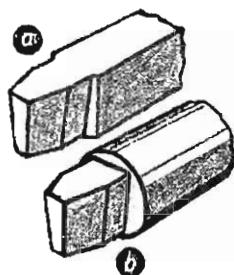

- ۹- رنده پیچ بری دنده ذوزنقه ای  
۩- رنده پیچ بری دنده گرد

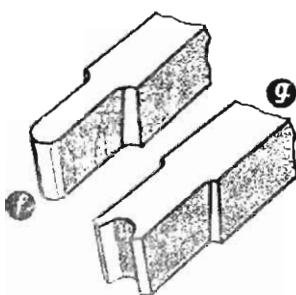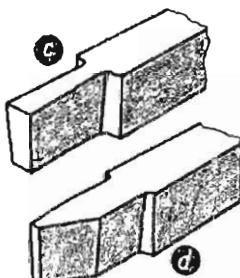

- ۵- رنده پیچ بری برای ته دنده  
۸- رنده پیچ بری سر دنده

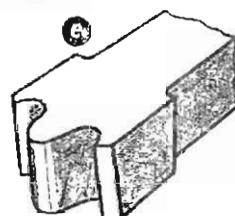


- ۶- رنده پیچ بری کف تخت  
۷- رنده پیچ بری دنده آره ای  
۫- رنده پیچ بری دنده گرد یک تکه

(شکل ۵-۸۵)

## مشخصات پیچ و مهره :

هر پیچ و مهره دارای مشخصاتی مطابق شکل است که با علایم اختصاری زیر نشان داده می شوند:

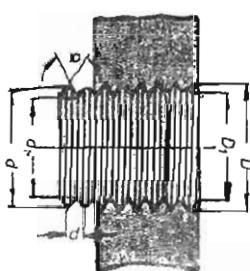

(شکل ۵-۸۶)


## علایم اختصاری :

- $p$  = گام پیچ و مهره       $D$  = قطر خارجی مهره  
 $d$  = قطر خارجی پیچ       $d_1$  = قطر داخلی مهره  
 $d_1$  = قطر داخلی پیچ

پیچ و مهره ها را از نظر فرم دند و سایر ابعاد استاندارد کرده اند، که در زیر به محاسبات پاره ای از آنها می پردازیم:

### ۱- پیچ میلیمتری دند مثلثی نرم (DIN)

کلیه اندازه های این پیچ بر حسب میلیمتر و زاویه دند آن  $60^\circ$  درجه بوده و سر دند در این پیچ ها تخت و ته دند گرد می باشد. علامت اختصاری برای این پیچ ها مثلاً برای پیچی به قطر خارجی  $6/2$  میلیمتر،  $M2/6$  می باشد.  
برای محاسبه ابعاد پیچ و مهره ها یکی از دند های آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

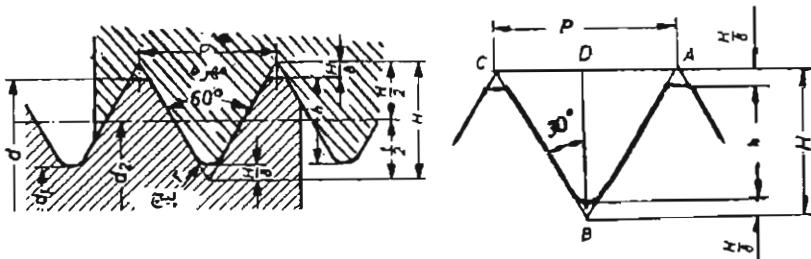

(شکل ۵-۸۷)

با توجه به اینکه مثلث ABC متساوی الاضلاع می باشد، بنابراین  $BC=P$  بوده و لذا برای محاسبه ارتفاع تئوری دند پیچ (H) در مثلث قائم الزاویه BCD می توان نوشت:

$$\cos 30^\circ = \frac{H}{P} = H = P \times \cos 30^\circ \Rightarrow H = 0 / 866 \times P$$

سرای به دست آوردن ارتفاع دند پیچ و مهره (h) می توان از ارتفاع تئوری، مجموع ارتفاع تختی سر دند  $(\frac{H}{\lambda})$  را کم نمود.

$$h = H - 2 \frac{H}{\lambda} = \frac{3}{4} \times H = 0 / 75 \times 0 / 866 \times p \Rightarrow h = 0 / 6495 \times p$$

و اگر از قطر خارجی دو برابر ارتفاع دندنه را کم کنیم قطر داخلی پیچ و مهره به دست خواهد آمد:

$$d_1 = d - 2h \rightarrow d_1 = d - 2 \times 0 / 6495P \rightarrow d_1 = d - 1 / 299 \times P$$

$$d_1 = D_1$$

قطر متوسط پیچ و مهره از تفاضل قطر خارجی و ارتفاع دندانه حاصل می شود.  
اندازه قطر متوسط در کنترل اندازه پیچ و مهره ها و همچنین دقت پروفیل مورد نظر می باشد.

$$d_2 = d - h \rightarrow d_2 = d - 0 / 6495 \times P \rightarrow d_2 = d - 0 / 6495 \times P$$

$$d_2 = D_2$$

شعاع قوس ته دندنه پیچ و سر دندنه مهره برابر  $\frac{H}{\lambda}$  می باشد.

$$r = \frac{H}{\lambda} = \frac{0 / 866 \times P}{\lambda} \Rightarrow r = 0 / 1082 \times p$$

مسئله نمونه: محاسبات لازم جهت تراشیدن پیچ و مهره  $M^{30}$  به گام ۵/۲ میلیمتر را در نرم DIN انجام دهید:

$$d = D = 30 \text{ mm}$$

$$p = 3 / 5 \text{ mm}$$

حل:

$$h = 0 / 6495 \times p = 0 / 6495 \times 3 / 5 = 2 / 27 \text{ mm}$$

$$d_1 = D_1 = d - 2h = 30 - (2 \times 2 / 27) = 30 - 4 / 45 = 25 / 46 \text{ mm}$$

$$d_2 = D_2 = d - h = 30 - 2 / 27 = 27 / 27 \text{ mm}$$

$$r = 0 / 1082 \times p = 1 / 1082 = 3 / 5 = 0 / 3787 \text{ mm}$$

$$\text{زاویه دنده} = 60^\circ$$

## بیچ های دنده مثلثی متریک DIN13

$h = 0.6495 \cdot P$   
 $r = 0.1082 \cdot P$   
 $d_2 = d - t_1 = d - 0.6495 \cdot P$   
 $d_1 = d - 2 \cdot t_1 = d - 1.299 \cdot P$   
 $\text{زاویه دندانه} = 60^\circ$

ابعاد بر حسب میلیمتر																
حالت تصاویر دیجیتال	گام $P$	بیچ دهره						قطرت برای سوراخ دهره		قطر سوراخ چای بیچ		واشرها			لهاخور	ذغال دهره
		عرضه $d_2 = D_2$	عرضه $d_1 = D_1$	مسط مثلثی	مسط دنده	ساع ت	مسط دنده	مقطع مثلثی	ریف Ie	ریف IIe	متوسط عرضه	واشرها				
M1	0.25	0.838	0.676	0.162	0.03	0.36	0.75	-	1.1	1.2	2.5	1.1	0.3	3	0.8	
M1.2	0.25	1.038	0.876	0.162	0.03	0.60	0.95	-	1.3	1.4	3	1.3	0.3	3.5	1	
M1.4	0.3	1.205	1.010	0.195	0.03	0.80	1.1	-	1.5	1.6	3.5	1.5	0.3	3.5	1.2	
M1.7	0.35	1.473	1.246	0.227	0.04	1.22	1.5	-	1.8	1.9	4.5	1.8	0.3	3.5	1.4	
M2	0.4	1.740	1.480	0.260	0.04	1.72	1.6	-	2.2	2.4	5.5	2.2	0.5	4	1.6	
M2.3	0.4	2.040	1.789	0.260	0.04	2.49	1.9	-	2.5	2.7	6	2.5	0.5	4.5	1.8	
M2.6	0.45	2.308	2.016	0.292	0.05	3.19	2.1	2.2	2.8	3	7	2.8	0.5	5	2	
M3	0.5	2.675	2.350	0.325	0.05	4.34	2.4	2.5	3.2	3.4	7	3.2	0.5	5.5	2.4	
M3.5	0.6	3.110	2.720	0.390	0.06	5.81	2.8	2.9	3.7	3.9	8	3.7	0.5	6	2.8	
M4	0.7	3.545	3.090	0.455	0.08	7.50	3.2	3.3	4.3	4.5	9	4.3	0.8	7	3.2	
M5	0.8	4.480	3.960	0.520	0.09	12.3	4.1	4.2	5.3	5.5	11	5.3	1	8	4	
M6	1	5.350	4.700	0.650	0.11	17.3	4.8	5	6.4	6.6	12	6.4	1.5	10	5	
M8	1.25	7.188	6.376	0.812	0.14	31.9	6.5	6.7	8.4	9	17	8.4	2	13	6.5	
M10	1.5	9.026	8.052	0.974	0.16	50.9	8.2	8.4	10.5	11	21	10.5	2.5	17	8	
M12	1.75	10.863	9.726	1.137	0.19	74.3	9.9	10	13	14	24	13	3	19	9.5	
M14	2	12.701	11.402	1.299	0.22	102	11.5	11.75	15	16	28	15	3	22	11	
M16	2	14.701	13.402	1.299	0.22	141	13.5	13.75	17	18	30	17	3	24	13	
M18	2.5	16.376	14.732	1.624	0.27	171	15	15.25	19	20	34	19	4	27	15	
M20	2.5	18.376	16.752	1.624	0.27	220	17	17.25	21	22	36	21	4	30	16	
M22	2.5	20.376	18.752	1.624	0.27	276	19	19.25	23	24	40	23	4	32	17	
M24	3	22.051	20.102	1.949	0.32	317	20.5	20.75	25	26	44	25	4	36	18	
M27	3	25.051	23.102	1.949	0.32	419	23.5	23.75	28	30	50	28	5	41	20	
M30	3.5	27.727	25.454	2.273	0.38	509	25.75	26	31	33	56	31	5	46	22	
M33	3.5	30.727	28.454	2.273	0.38	636	28.75	29	34	36	60	34	5	50	25	
M36	4	33.402	30.804	2.598	0.43	745	31	31.5	37	39	68	37	6	55	28	
M42	4.5	39.077	36.154	2.923	0.49	1027	36.5	37	43	45	78	43	7	65	32	
M48	5	44.752	41.504	3.248	0.54	1353	42	42.5	50	52	92	50	8	75	38	
M56	5.5	52.428	48.856	3.572	0.60	1875	49.5	50	58	62	105	58	9	85	44	
M60	5.5	56.428	52.856	3.572	0.60	2194	53.5	54	62	66	110	62	9	90	48	
M64	6	60.103	56.206	3.897	0.65	2481	57	57.5	66	70	115	66	9	95	50	

\* ردیف I برای فلزات شکننده مانند چدن خاکستری، برنج، برنز، آلیاژهای آلومینیوم و آلیاژهای سریزیم.


\* ردیف II برای فلزات قابل انعطاف محکم مانند فولاد، فولاد ریختگی، چدن قبچی، آلمونیوم خالص و مواد مصنوعی همچنین سوراخهای نه بسته و همچنین بیچ هایی که طول آنها بیشتر از قطر شان می باشد.

ج) بیچ هایی که قطر خارجی آنها از ۶۸ میلیمتر بیشتر است به جدول بیچ های دنده ریز مراجعه نمایید.

## ۲ - پیچ میلیمتری دنده مثلثی نرم (ISO) :

کلیه اندازه های این پیچ ها بر حسب میلیمتر و زاویه دنده آن نیز  $60^\circ$  درجه می باشد . در این پیچ ها سر دنده در ارتفاع  $(\frac{H}{\lambda})$  از رأس تخت شده و ته دنده نیز در ارتفاع  $(\frac{H}{\varphi})$  گرد شده است : همچنین سر دنده مهره به اندازه  $(\frac{H}{\varphi})$  از رأس تخت شده است .

علامت اختصاری در این پیچ ها مشابه علامت اختصاری در نرم DIN می باشد . با این تفاوت که علامت اختصاری ISO جلو آنها قرار می گیرد . به عنوان مثال علامت ISO-M16 نشان دهنده پیچی است میلیمتری به قطر خارجی ۱۶ در سیستم ISO . ارتفاع دنده پیچ و مهره در نرم ISO باهم برابر نمی باشد . برای محاسبه ارتفاع دنده پیچ از ارتفاع تئوری مجموع ارتفاع تختی سر دنده  $(\frac{H}{\lambda})$  و ارتفاع گردی ته دنده  $(\frac{H}{\varphi})$  را کم می کنند .

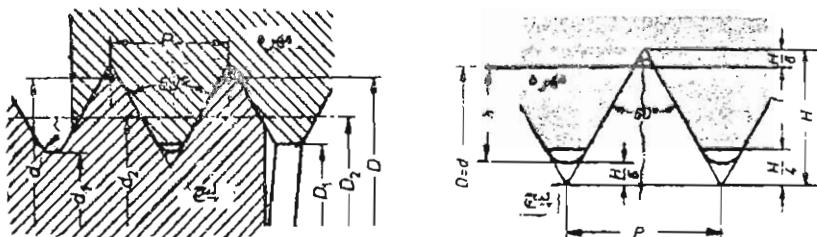

(شکل ۵-۸۸)

$$h = H - \left( \frac{H}{\lambda} + \frac{H}{\varphi} \right) = H - \frac{7H}{24} = \frac{17}{24} \times H = \frac{17}{24} \times 0.866 \times P \\ h = 0.6134 \times P$$

برای محاسبه ارتفاع دنده مهره کافی است از ارتفاع تئوری مجموع ارتفاع تختی سر مهره  $(\frac{H}{\varphi})$  و ارتفاع تختی ته دنده  $(\frac{H}{\lambda})$  کم گردد .

$$t = H - \left( \frac{H}{\varphi} + \frac{H}{\lambda} \right) = H - \frac{3H}{8} = \frac{5}{8} H = \frac{5}{8} \times 0.866 P \\ t = 0.5213 \times P$$

در نرم ISO نیز قطر خارجی و قطر متوسط پیچ . اقطار خارجی و قطر متوسط مهره به یک اندازه بود ولی قطر داخلی آنها باهم متفاوت است .

$$d=D$$

$$d_1 = d - 2 \left( \frac{H}{2} - \frac{H}{\pi} \right) = d - \frac{\pi}{4} H = d - \frac{\pi}{4} (0.866 \times P)$$

$$d_1 = d - 0.6495P$$

$$d_1 = D_1$$

برای محاسبه قطر داخلی پیچ، از قطر خارجی آن دو برابر ارتفاع دنده پیچ را کم می کنند.

$$d_1 = d - 2h \Rightarrow d_1 = d - 2 \times 0.6134 \times P$$

$$d_1 = d - 1/2269 \times P$$

همچنین برای محاسبه قطر داخلی مهره کافی است از قطر خارجی آن دو برابر ارتفاع دنده مهره را کم نمود.

$$D_1 = d - 2t \Rightarrow d_1 = d - 2 \times 0.5413 \times P$$

$$D_1 = d - 1/0.825P$$

شعاع قوس ته دنده پیچ در نرم ISO برابر  $\left(\frac{H}{\pi}\right)$  می باشد.

$$r = \frac{H}{\pi} = \frac{0.866}{\pi} \times P \Rightarrow r = 0.1443 \times P$$

مسئله نمونه: محاسبات لازم جهت تراشیدن پیچ ISO-M30 به گام ۵/۳ میلیمتر و مهره آن را انجام دهید:

حل:

الف-پیچ

$$d = 30 \text{ mm}$$

$$p = 3/5 \text{ mm}$$

$$h = 0.6134p = 0.6134 \times 3/5 = 2/14 \text{ mm}$$

$$d_1 = d - 1/2269p = 30 - 1/2269 \times 3/5 = 25/71 \text{ mm}$$

$$r = 0.1443p = 0.1443 \times 3/5 = 0.50 \text{ mm}$$

$$\text{زاویه دنده} = 60^\circ$$

سب - مهره

$$d_7 = d - 0 / 6495 p = 30 - / 6495 \times 3 / 5 = 27 / 73$$

$$D = d = 30 \text{ mm}$$


$$t = 0 / 5413 = 0 / 5413 \times 3 / 5 = 1 / 92 \text{ mm}$$

$$d_1 = d - 1 / 0.825 p = 1 / 0.825 \times 3 / 5 = 26 / 22 \text{ mm}$$

$$D_7 = d_7 = 27 / 73 \text{ mm}$$

فرق پیچ های نرم ISO با نرم DIN در بزرگی شعاع ته دنده پیچ و بزرگی تختی ته دنده مهره می باشد، ولی اندازه های قطر متوسط، گام و زاویه دنده آنها با هم یکی می باشد.


شکل زیر دو پیچ در نرم ISO و DIN را در حال مآیسه با هم نشان می دهد. پیچ های نرم ISO به خاطر داشتن قوس زیاد، در قسمت ته دنده، در مقابل نیروهای وارد مقاوم ترند.

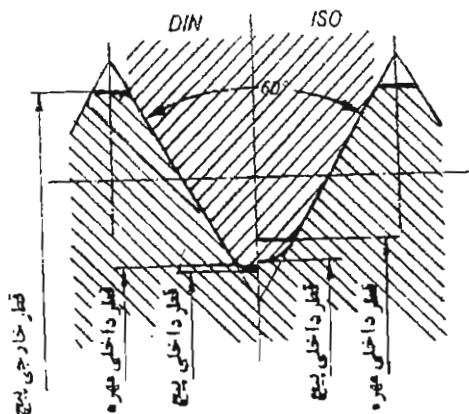

(شکل ۵-۸۹)

کلیه پیچ های نرم DIN که قطر خارجی آنها از ۳ میلیمتر بیشتر است را می توان با مهره های نرم ISO مورداستفاده قرار داد. در حالی که پیچ های نرم ISO در مهره های نرم DIN به شرطی درگیر می شوند که قطر سوراخ مهره آنها طبق اندازه نرم ISO سوراخ شده باشند.

## پیچ های متریک ISO

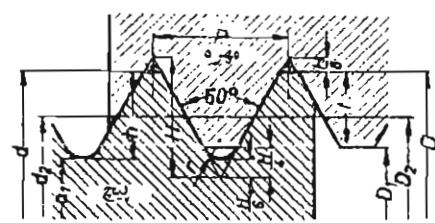

گام  
 $H = 0.866 \cdot P$   
 $h_3 = 0.6134 \cdot P$   
 $t = 0.5413 \cdot P$   
 $r = 0.1443 \cdot P$   
 $d_2 = D_2 = d - 0.6493 \cdot P$   
 $d_1 = d - 1.2269 \cdot P$   
 $D_1 = d - 1.0825 \cdot P$   
قطر داخلی پیچ  
قطر داخلی مهره  
قطر داخلی مهره  
زاویه دندانه =  $60^\circ$

ابعاد بر حسب میلیمتر

رده	نام	علامت اختصاری پیچ	$d = D$	$P$	متسط $\varnothing$ $d_2 = D_2$	دستار		صنعت		شمع قوس دندان	سلیمان مقطع داخلی دندان	شکر منتهی برای سوراخ	قطر سوراخ جای پیچ	آچار خود		ارتفاع سرمه	
						$d_1$	مهره $D_1$	$h$	مهره $t$					متسط پیچ $mm^2$	متسط پیچ $\varnothing$		
ردیف ۱	S و پیچ ۲																0.8.۸
M 1	M 1.1	0.25	0.838	0.693	0.729	0.133	0.135	0.036	0.38	0.75	1.1	1.2	3	0.8			
M 1.2		0.25	0.938	0.793	0.829	0.133	0.135	0.036	0.49	0.85	1.2	1.3	3	0.9			
M 1.6	M 1.4	0.3	1.205	1.032	1.075	0.184	0.162	0.043	0.84	1.1	1.5	1.6	3.5	1.2			
M 1.8	M 1.6	0.35	1.373	1.171	1.221	0.189	0.189	0.051	1.08	1.3	1.7	1.8	3.5	1.3			
M 2	M 2.2	0.4	1.740	1.509	1.567	0.245	0.217	0.058	1.79	1.6	2.2	2.4	4	1.6			
M 2.5	M 2.0	0.45	1.908	1.648	1.713	0.276	0.244	0.065	2.13	1.8	2.4	2.6	4.5	1.8			
M 3	M 3.5	0.5	2.675	2.387	2.459	0.307	0.271	0.072	4.47	2.5	3.2	3.4	5.5	2.4			
M 4	M 4	0.6	3.110	2.764	2.850	0.368	0.325	0.087	6.00	2.9	3.7	3.9	6	2.8			
M 5		0.8	4.480	4.019	4.134	0.491	0.433	0.115	12.7	4.2	5.3	5.5	8	4			
M 6		1	5.350	4.773	4.917	0.613	0.541	0.144	17.9	5.0	6.4	6.6	10	5			
M 8		1.25	7.188	6.466	6.647	0.767	0.677	0.180	32.8	6.8	8.4	9	13	6.5			
M 10		1.5	9.026	8.160	8.376	0.920	0.812	0.233	52.3	8.5	10.5	11	17	8			
M 12		1.75	10.863	9.853	10.106	1.074	0.947	0.253	76.2	10.2	13	14	19	9.5			
M 14	M 18	2	12.701	11.546	11.835	1.227	1.083	0.289	105	12	15	16	22	11			
M 16	M 20	2.5	14.701	13.546	13.835	1.227	1.083	0.289	144	14	17	18	24	13			
M 20		2.5	16.376	14.933	15.294	1.534	1.353	0.361	175	15.3	19	20	27	15			
M 22	M 24	2.5	20.376	18.933	19.294	1.534	1.353	0.361	225	17.5	21	22	30	16			
M 24	M 27	3	22.051	20.319	20.752	1.840	1.624	0.433	324	21	25	26	36	18			
M 27		3	25.051	23.319	23.752	1.840	1.624	0.433	427	24	28	30	41	20			
M 30		3.5	27.727	25.706	26.211	2.147	1.894	0.505	519	26.5	31	33	46	22			
M 36		4	33.402	31.093	31.670	2.454	2.165	0.577	759	32	37	39	55	28			
M 42		4.5	39.077	36.479	37.129	2.760	2.436	0.650	1050	37.5	43	45	65	32			
M 48		5	44.752	41.866	42.587	3.067	2.706	0.722	1380	43	50	52	75	38			
M 56		5.5	52.428	49.252	50.046	3.374	2.977	0.794	1910	50.5	58	62	85	44			
M 64		6	60.103	56.639	57.505	3.681	3.248	0.866	2520	58	66	70	95	50			


۱- کلیه ابزارها و وسایل اندازه گیری برای اینگونه پیچ ها را با حروف مشخصه ISO علامت گذاری می کند.

۲- برای انتخاب قطر خارجی پیچ ها، حتی الامکان سعی شود که از اندازه های اسمی داده شده در ردیف ۱ استفاده گردد. اگر قطر های داده در ردیف ۱ از نظر طراحی مناسب نبود از ردیف ۲ استفاده نمایید.

بعتوان مثال ISO-M ۱۲ را در نظر گرفت.

### ۳- پیچ دندۀ مثلثی و یکرث (اینچی) :

کلیه اندازه ها : این سیستم بر حسب اینچ بوده و زاویه دندۀ آنها  $58^\circ$  درجه می باشد . در این پیچ شا سر و ته دندۀ به ارتفاع ( $\frac{H}{\sqrt{3}}$ ) از رأس مثلث تئوری گرد شده است گام این پیچ بر حسب تعداد دندۀ در یک اینچ بیان می شود مثلاً پیچ  $16$  دندۀ در اینچ یعنی گام پیچ ( $\frac{1}{16}$ ) است علامت اختصاری این پیچ ها علامت اینچ می باشد که روی عدد مربوط به قطر خارجی پیچ نوشته می شود مثلاً علامت ( $\frac{3}{8}$ ) یعنی پیچ ویتورنی که قطر خارجی آن ( $\frac{3}{8}$ ) اینچ می باشد .

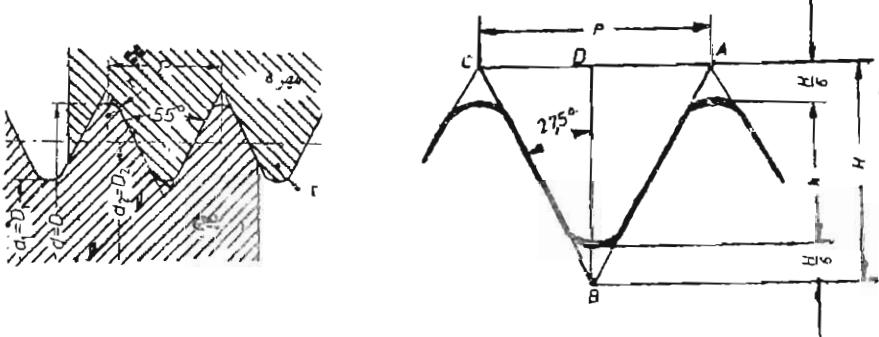

(شکل ۵-۹۰)

از آن جایی که زاویه دندۀ در پیچ های اینچی  $55^\circ$  درجه می باشد ، ارتفاع تئوری آنها با ارتفاع تئوری در پیچ های میلیمتر برابر نبوده و مقدار آن از مثلث قائم الزاویه  $BCD$  چنین محاسبه می گردد .

$$\cot 27.5^\circ / 5 = \frac{H}{P/2} = \frac{2H}{P} \Rightarrow H = \frac{\cot 27.5^\circ / 5}{2} \times p \Leftrightarrow \frac{1/9210}{2} \times p \\ H = 0.9605 \times p$$

باتوجه به تعریف گام در پیچ های اینچی مقدار آن بر حسب میلیمتر چنین به دست می آید :

$$P = \frac{25/4}{Z}$$

که در آن  $Z$  تعداد دندۀ موجود در هر اینچ می باشد .

در این پیچ و مهره ها ارتفاع دنده پیچ با ارتفاع دنده مهره با هم برابر بوده و مقدار آن را با توجه به شکل می توان از تفاضل ارتفاع تشوری پیچ و مجموع مقدار گرد شده سروته دندانه به دست آورد:

$$h = H - \frac{2H}{\sqrt{3}} = \frac{2}{3} H = \frac{2}{3} \times ۰/۹۶۰.۵P \Rightarrow h = ۰/۶۴P$$

قطر داخلی پیچ با قطر داخلی مهره و همچنین قطر متوسط پیچ و مهره در این نرم با هم برابر بوده و مقادیر آنها را می توان از روابط زیر به دست آورد:

$$d_1 = d - 2h \Rightarrow d_1 = d - 2 \times ۰/۶۴ \times P \Rightarrow d_1 = d - ۱/۲۸P$$

$$d_1 = D_1$$

$$d_2 = d - h \Rightarrow d_2 = d - ۰/۶۴ \times P \Rightarrow d_2 = d - ۰/۶۴P$$

$$d_2 = D_2$$

مقدار شعاع گردی سروته دنده؛ در این پیچ و مهره ها برابر  $\frac{H}{\sqrt{3}}$  می باشد.

$$r = \frac{H}{\sqrt{3}} = \frac{۰/۹۶۰.۵ \times P}{\sqrt{3}} \Rightarrow r = ۰/۱۳۷P$$

مسئله نمونه: محاسبات لازم جهت ساخت پیچ و مهره ویتورث "۳" را بر حسب میلیمتر انجام دهید، در صورتی که در هر اینچ از طول آن ۱۰ دنده وجود داشته باشد.

$$P = \frac{۲۵/۴}{Z} = \frac{۲۵/۴}{۱۰} = ۲/۵$$

$$d = D = \frac{۳''}{۴} = \frac{۳ \times ۲۵/۴}{۴} = ۱۹/۰.۵ mm$$


$$h = t = ۰/۶۴P = ۰/۶۴ \times ۲/۵۴ = ۱/۶۲۵ mm$$

$$d_1 = D_1 = d - ۱/۲۸P = ۱۹/۰.۵ - ۱/۲۸ \times ۲/۵۴ = ۱۵/۸ mm$$

$$d_2 = D_2 = d - ۰/۶۴P = ۱۹/۰.۵ - ۰/۶۴ \times ۲/۵۴ = ۱۷/۴۳ mm$$

$$r = ۰/۱۳۷P = ۰/۱۳۷ \times ۲/۵۴ = ۰/۳۴۸ mm$$

ابعاد پیچه های دندنه مثلثی ویتورث بر حسب میلیمتر DIN 11

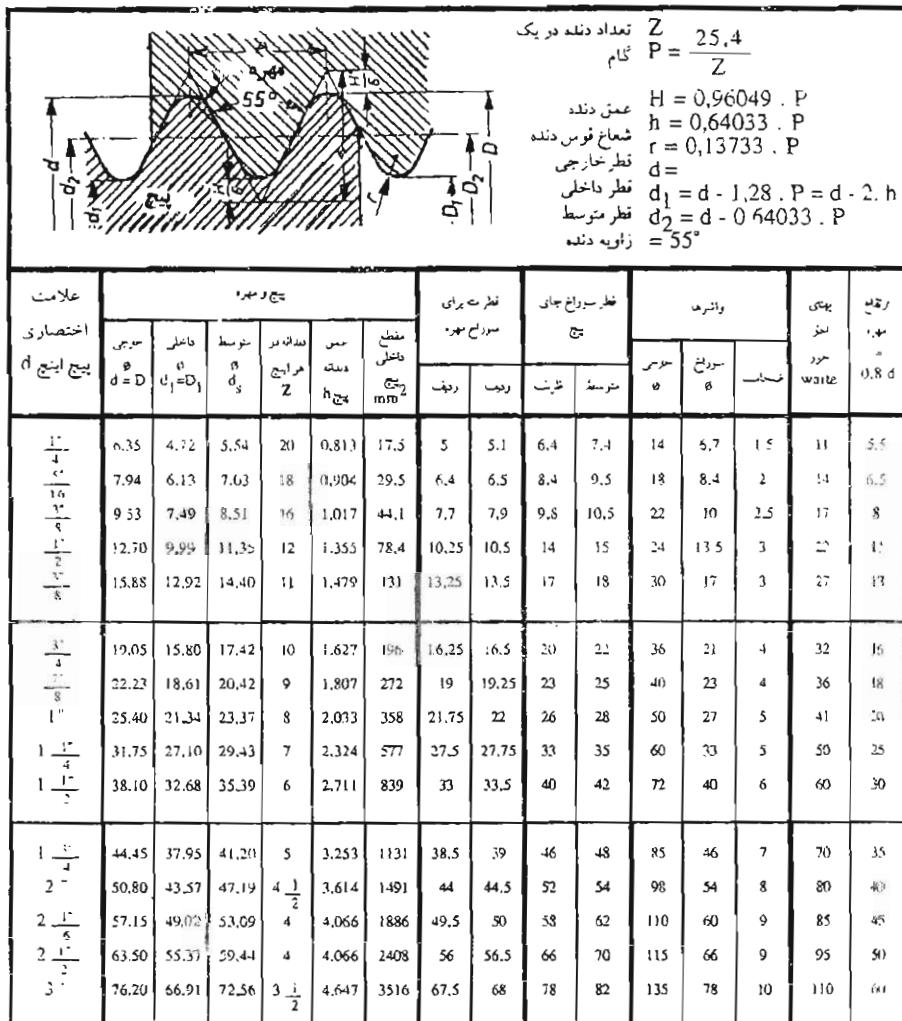

۴- پیچ ویتورث لوله:

این پیچ که معمولاً روی لوله ایجاد می‌گردد از نظر پروفیل دندانه مانند پیچ‌های ورثت معدولی است، با این تفاوت که پیچ‌های ورثت لوله نسبت به پیچ‌های ورثت معمولی دارای تعداد دندنه در اینجا بیشتری هستند.

زاویه دنده در این پیچ ها  $55^\circ$  درجه و سرعته کمی گرد شده است.  
علامت اختصاری این پیچ ها "R" است که قطر قسمت داخلی آن (قطر آب دهی)  $\frac{3}{4}$ " می باشد و قطر خارجی این گونه پیچ هارا می توان در جدول شماره ۱۰ به دست آورده.



(شکل ۹۱-۵)

سایر محاسبات مربوط به پیچ های ویتورث لوله مانند پیچ های ویتورث معمولی می باشد.

$$\frac{3}{4}'' = \text{قطر داخلی لوله}$$

از جدول ش ۱۰  $26/44\text{mm}$

$\xrightarrow{\hspace{1cm}}$

مسئله نمونه: محاسبات لازم جهت تراشیدن پیچ ویتورث لوله R را انجام دهید.

$$d = \frac{\text{از جدول ش ۱۰}}{\text{از جدول ش ۱۰}} = \frac{59/62\text{mm}}{11}$$

$$P = \frac{25/4}{Z} = \frac{25/4}{11} = 2/31\text{mm}$$

$$h = 0/64 \times P = 0/64 \times 2/31 = 1/48\text{mm}$$

$$d_1 = d - 2h = 59/62 - 2 \times 1/48 = 56/66\text{mm}$$

$$r = 0/137 \times P = 0/137 \times 2/31 = 0/316\text{mm}$$

$$\text{زاویه دنده} = 55^\circ$$

پیچ های لوله ویتورث در دونوع DIN ۲۶۰ و DIN ۲۵۹ ساخته می شوند که در اولی هیچ نوع لقی بین پیچ و مهره وجود نداشته ولی عمل آب بندی در نوع دوم به کمک مواد آب بندی مانند نوار تلفون انجام می گیرد.

## ابعاد پیچ های ویتورث لوله بر حسب میلیمتر

Z تعداد دندانه در هر اینچ

$$P = \frac{25,4}{Z}$$

$$h = 0,64033 \cdot P$$

$$d_1 = d - 1,28 P$$

$$r = 0,137 P$$

$$\text{زاویه دنده} = 55^\circ$$

ملات تصویری Z	قطر ملوس d=D	قطر راسیل $d_1=D_1$	قطر متسط $d_2=D_2$	گام P	نماد دندانه در هر اینچ	ملات تصویری پیچ	تغیر ملوس هائیل	قطر هائیل	قطر متسط	گام P	نماد دندانه در هر اینچ Z
R $\frac{1}{8}$	9.73	8.57	9.15	0.907	28	R 1 $\frac{1}{4}$	41.93	28.95	40.43	2.309	11
R $\frac{1}{4}$	13.16	11.45	12.30	1.337	19	R 1 $\frac{1}{2}$	47.80	44.85	46.33	2.309	11
R $\frac{3}{8}$	16.66	14.95	15.81	1.337	19	R 1 $\frac{3}{4}$	53.75	50.79	52.27	2.309	11
R $\frac{1}{2}$	20.96	18.63	19.79	1.814	14	R 2"	59.62	56.66	58.14	2.309	11
R $\frac{5}{8}$	22.91	20.59	21.75	1.814	14	R 2 $\frac{1}{4}$	65.72	62.75	64.23	2.309	11
R $\frac{3}{4}$	26.44	24.12	25.28	1.814	14	R 2 $\frac{1}{2}$	75.19	72.23	73.71	2.309	11
R $\frac{7}{8}$	30.20	27.88	29.04	1.814	14	R 3"	87.89	84.93	86.41	2.309	11
R 1"	33.25	30.29	31.77	2.309	11	R 4"	113.03	10.07	111.55	2.309	11

## پیچ های دندنه ریز :

این پیچ ها به دلیل داشتن گام کوچکتر از پیچ های نرمال، دارای عمق دندنه کمتری می باشد و مورد استفاده آن در لوله های جداره نازک - لوله های گاز و پیچ های وسایل اندازه گیری دقیق می باشد. در علامت اختصاری این پیچ ها در کنار اندازه قطر خارجی پیچ مقدار گام آنها نیز نوشته می شود. در مواردی نیز که اطمینان در مقابل عدم باز شدن ناخواسته مورد نظر باشد از پیچ های دندنه ریز استفاده می شود در پیچ های ویتورث دندنه ریز قطر خارجی بر حسب میلیمتر و گام بر حسب اینچ مشخص می شود.

ابعاد پیچ های دنده ریز میلیمتری نرم DIN

علامت اختصاری پیچ $d \times P$	قطر فطر داخلی $d_1$	قطر متسط $d_2$	عمق دنده $t_1$	علامت اختصاری پیچ $d \times P$	قطر فطر داخلی $d_1$	قطر متسط $d_2$	عمق دنده $t_1$	علامت اختصاری پیچ $d \times P$	قطر فطر داخلی $d_1$	قطر متسط $d_2$	عمق دنده $t_1$
M 2 . 0.25	1.676	1.838	0,162	M 24 . 1.5	22.052	23.026	0,974	M 56 . 2	53.402	54.701	1.299
M 2 . 0.25	1.976	2.138	0,162	M 26 . 1.5	24.052	25.026	0,974	M 60 . 2	57.402	58.701	1.299
M 2.6 . 0.35	2.146	2.373	0,227	M 27 . 1.5	25.052	26.026	0,974	M 64 . 2	61.402	62.701	1.299
M 3 . 0.35	2.546	2.773	0,227	M 28 . 1.5	26.052	27.026	0,974	M 68 . 2	65.402	66.701	1.299
M 4 . 0.5	3.150	3.675	0,325	M 30 . 1.5	28.052	29.026	0,974	M 72 . 2	69.402	70.701	1.299
M 5 . 0.5	4.350	4.675	0,325	M 32 . 1.5	30.052	31.026	0,974	M 76 . 2	73.402	74.701	1.299
M 5 . 0.5	5.350	5.675	0,325	M 35 . 1.5	33.052	34.026	0,974	M 80 . 2	77.402	78.701	1.299
M 8 . 1	6.700	7.350	0,650	M 38 . 1.5	36.052	37.026	0,974	M 85 . 2	82.402	83.701	1.299
M 10 . 1	8.700	9.350	0,650	M 40 . 1.5	38.052	39.026	0,974	M 90 . 2	87.402	88.701	1.299
M 12 . 1.5	10.052	11.026	0,974	M 42 . 1.5	40.052	41.026	0,974	M 100 . 2	97.402	98.701	1.299
M 14 . 1.5	12.052	13.026	0,974	M 45 . 1.5	43.052	44.026	0,974	M 110 . 2	107.402	108.701	1.299
M 16 . 1.5	14.052	15.026	0,974	M 48 . 1.5	46.052	47.026	0,974	M 120 . 2	117.402	118.701	1.299
M 18 . 1.5	16.052	17.026	0,974	M 50 . 1.5	48.052	49.026	0,974	M 130 . 3	126.102	128.051	1.949
M 20 . 1.5	18.052	19.026	0,974	M 52 . 1.5	50.052	51.026	0,974	M 140 . 3	136.102	138.051	1.949
M 22 . 1.5	20.052	21.026	0,974	M 55 . 1.5	53.052	54.026	0,974	M 150 . 3	146.102	148.051	1.949

ابعاد پیچ های دنده ریز میلیمتری نرم ISO

علامت اختصاری پیچ $d \times P$	قطر متسط $d_2=D_2$	قط ناشر $\frac{d_2}{d_3}$	مقره $D_1$	علامت اختصاری پیچ $d \times P$	قطر متسط $d_2=D_2$	قط باختر $\frac{d_2}{d_3}$	مقره $D_1$	علامت اختصاری پیچ $d \times P$	قطر متسط $d_2=D_2$	قط باختر $\frac{d_2}{d_3}$	مقره $D_1$
M 2 . 0.25	1.838	1.693	1.729	M 18 . 1.5	17.026	16.160	16.176	M 48 . 1.5	47.026	46.160	46.376
M 2.5 . 0.35	2.273	2.071	2.121	M 20 . 1	19.150	18.773	18.917	M 48 . 2	46.701	45.546	45.875
M 3 . 0.35	2.773	2.571	2.621	M 20 . 1.5	19.026	18.160	18.376	M 56 . 1.5	55.026	54.160	54.376
M 4 . 0.5	3.675	3.187	3.459	M 22 . 1.5	21.026	20.166	20.376	M 56 . 2	54.701	53.546	53.875
M 5 . 0.5	4.675	4.387	4.459	M 24 . 1.5	23.026	22.160	22.376	M 64 . 2	62.701	61.546	61.875
M 6 . 0.75	5.513	5.180	5.188	M 24 . 2	22.701	21.546	21.835	M 64 . 3	62.051	60.314	60.752
M 8 . 0.75	7.513	7.080	7.188	M 27 . 1.5	26.026	25.160	25.376	M 72 . 2	70.701	69.546	69.875
M 8 . 1	7.350	6.773	6.917	M 30 . 1.5	29.026	28.160	28.376	M 72 . 3	70.051	68.319	68.752
M 10 . 0.75	9.513	9.080	9.188	M 30 . 2	28.701	27.546	27.815	M 80 . 2	78.701	77.546	77.875
M 10 . 1	9.350	8.773	8.917	M 33 . 1.5	32.026	31.160	31.376	M 90 . 2	88.701	87.546	87.875
M 12 . 1	11.350	10.773	10.917	M 36 . 1.5	35.026	34.160	34.376	M 100 . 3	98.051	96.319	96.752
M 12 . 1.5	11.188	10.466	10.647	M 36 . 2	34.701	33.546	33.835	M 110 . 3	108.051	106.319	106.752
M 14 . 1.5	13.026	12.160	12.376	M 39 . 1.5	38.026	37.160	37.376	M 125 . 3	123.051	121.319	121.752
M 16 . 1	15.350	14.773	14.917	M 42 . 1.5	41.026	40.160	40.376	M 140 . 3	138.051	136.319	136.752
	15.026	14.160	14.376	M 42 . 2	40.701	39.546	39.835	M 160 . 3	158.051	156.319	156.752


## پیچ های حرکتی :

پیچ های حرکتی پیچ هایی هستند که حرکت دورانی را به کمک مهره به حرکت خطی تبدیل می کنند، از انواع پیچ های حرکتی می توان پیچ های دندۀ ذوزنقه ای، دندۀ اره ای و دندۀ گرد را نام برد.

## پیچ دندۀ ذوزنقه ای میلیمتری نرم (ISO) :

تمام اندازه های این پیچ بر حسب میلیمتر و زاویه دندۀ آن  $30^\circ$  درجه می باشد از این پیچ ها جهت انتقال حرکت در ماشین های افزار و پرسن ها استفاده می شود پیچ در این سیستم با مهره خود دارای مقداری لقی می باشد و فشار روی سطح جانبی اثر می کند مقدار لقی  $a$  تا گام  $6$  میلیمتر و از  $6$  تا  $12$  میلیمتر گام مقدار لقی  $a = 0/5$  میلیمتر و گام  $12$  میلیمتر به بالا لقی  $a = 1$  میلیمتر در نظر می گیرند. علامت اختصاری این پیچ ها برای پیچ به قطر  $24$  میلیمتر و گام  $5$  میلیمتر  $Tr24 \times 5$  می باشد محاسبات لازم جهت ساخت این پیچ ها به شرح زیر است:

## علامت اختصاری :

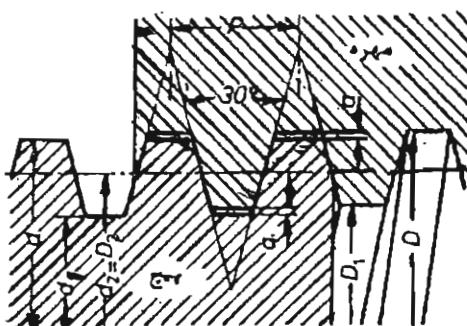

(شکل ۹۲ - ۵)

$$\begin{aligned}
 d &= \text{قطر خارجی پیچ} \\
 D = d + 2a &= \text{قطر خارجی مهره} \\
 P &= \text{گام}
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
 h = \frac{\alpha}{\delta P} + a & h = \text{عمق دنده پیچ و مهره} \\
 d_1 = d - 2h = d - 2(\frac{\alpha}{\delta P} + a) & d_1 = \text{قطر داخلی پیچ} \\
 d_2 = D_2 = d - \frac{\alpha}{\delta P} & d_2 = \text{قطر متوسط پیچ و مهره} \\
 D_1 = d - P & D_1 = \text{قطر داخلی مهره} \\
 \alpha = 30^\circ & \alpha = \text{زاویه دنده} \\
 b = \frac{\alpha}{366P} - \frac{\alpha}{54a} & b = \text{اندازه تختی سروته دنده}
 \end{array}$$

مسئله نمونه: محاسبات لازم جهت تراشیدن پیچ و مهره  $40 \times 20$  را انجام دهید.

حل:

الف- پیچ

$$d = 20 \text{ mm}$$

$$P = 4 \text{ mm}$$

$$\alpha = 30^\circ \text{ زاویه دنده}$$

$$a = 1/25 \text{ mm}$$

$$h = \frac{\alpha}{\delta P} + a = \frac{30}{400} + \frac{1}{25} = 2/25 \text{ mm}$$

$$d_1 = d - 2h = 20 - 2 \times 2/25 = 15/5 \text{ mm}$$

ب- مهره

$$D = d + 2a = 20 + 2 \times 1/25 = 20/5 \text{ mm}$$

$$D_1 = d - p = 20 - 4 = 16 \text{ mm}$$


پیچ های دنده ذوزنقه ای در سیستم DIN نیز ساخته می شود که فرق بین پیچ ذوزنقه ای نرم DIN و نرم ISO در مقدار لقی بین سروته دنده می باشد. جدول صفحه بعد مقایسه مقدار لقی را در نرم DIN و ISO نشان می دهد.

## مقایسه لقی پیچها ذوزنقه ای در نرم ISO و نرم DIN

نرم	لقی		گام			
			۱/۵	۲۰۰۰۵	۶۰۰۰۱۲	۱۴۰۰۴۴
ISO	لقی سر دنده	۵	۰/۱۵	۰/۲۵	۰/۵	۱
	لقی ته دنده					
DIN	لقی سر دنده	۵	۰/۲۵		۰/۲۵	۰/۵
	لقی ته دنده		۰/۵		۰/۷۵	۱/۵

تراشیدن پیچ های دنده ذوزنقه ای :

پیچ های دنده ذوزنقه ای را بارنده هایی که بدنه آنها از میله گرد و یا چهار گوش انتخاب شده است می تراشند. لبه برنده این رنده ها با توجه به گام پیچ مورد نظر تیز کرده و به کمک شابلن رنده، تختی سررنده و همچنین زاویه رأس آن را کنترل می کنند.

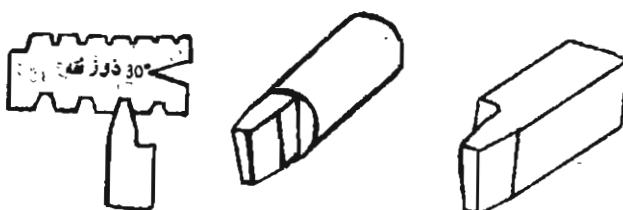


با مقطع چهار گوش      کنترل رنده با شابلن      با مقطع گرد

(شکل ۹۳ - ۵) - رنده پیچ بری دنده ذوزنقه ای

پیچ های دنده ذوزنقه ای با گام های بیشتر از ۵ میلیمتر را معمولاً در سه مرحله می تراشند. در مرحله اول با یک رنده شیار که پهناهی لبه برنده آن کمی کوچکتر از تختی ته دنده پیچ شده است تا حدود ۲ / ۰ میلیمتر مانده به قطر داخلی پیچ تراشی


می کنند. (بخش ۱) و در مرحله دوم با رنده ذوزنقه ای که تختی سر آن کوچکتر از تختی پروفیل دنده می باشد سینه دنده ها تراشیده می شود (بخش ۲) و در مرحله سوم با رنده ای که لبه های رنده آن فرم کامل پروفیل رنده را دارا می باشند، فرم نهایی پیچ تکمیل می شود (بخش ۳).

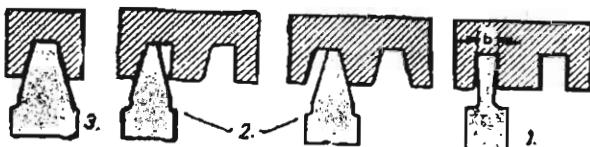

(شکل ۹۴ - ۵)

پیچ های دنده ذوزنقه ای با گام کمتر از ۵ میلیمتر را معمولاً در دو مرحله می تراشند.


برای تراشیدن مهره های دندانه ذوزنقه ای از رنده های پیچ بری داخلی معمولی (شکل a) و یا از تیغچه های پیچ بری ای که در میل رنده های مناسبی بسته می شوند (شکل b) استفاده می گردد.

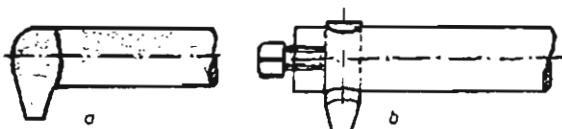

(شکل ۹۵ - ۵)

قبل از شروع به مرحله پیچ بری ابتدا قطعه کار را با مته ای مناسب سوراخ کرده و به اندازه قطر داخلی مهره آن را داخل تراشی می کنند. سپس در پیشانی آن پیچ مناسبی ایجاد می کنند برای کنترل سریع عمق دندانه بهتر است که در ابتدای سوراخ مهره یک پله داخلی به قطر خارجی مهره و به پهنای تقریباً ۳ میلیمتر ایجاد کرد.


پیچ های داخلی نیز در دو مرحله تراشیده می شوند. در مرحله اول با یک رنده شیار آن را پیش تراشی کرده و در مرحله دوم با رنده اصلی فرم نهایی آنها را تکمیل می کنند.

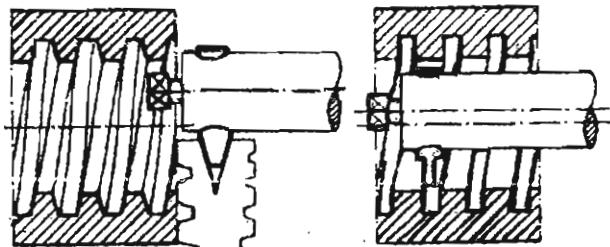

(شکل ۹۶-۵)


## تراشیدن پیچ های دندانه مربعی :

این نوع پیچ ها را با یک رنده شیار که پهناهی لبه برنده آن نصف گام پیچ می باشد می تراشند. در پیچ های با گام بزرگتر، ابتدا با رنده شیار باریکتر از رنده اصلی یا رنده سرتیز آن را پیش تراشی کرده و سپس بارنده اصلی فرم نهایی پیچ را بوجود می آورند.

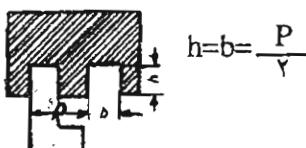

(شکل ۹۷-۵)

## تراشیدن پیچ های دندانه اره ای :

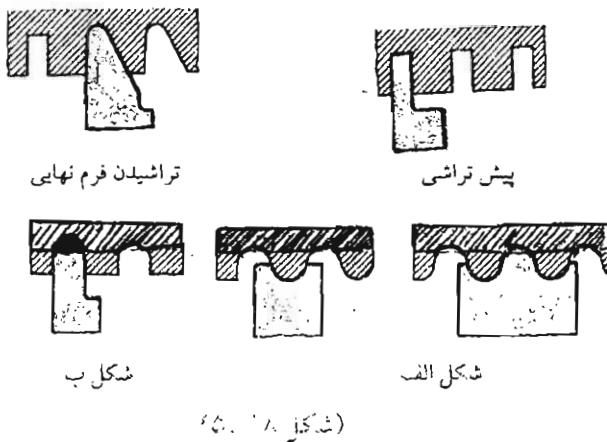

(شکل ۹۸-۱۰)

پیچ های دندانه اره ای را نیز در دو مرحله می تراشند. مرحله پیش تراشی توسط یک رنده شیار و مرحله پایانی توسط رنده فرم اصلی اخمام می گردد.  
لازم به یادآوری است که سطح سینه دندانه نسبت به محور پیچ عمود نبوده بلکه دارای سه درجه شیب می باشد که در موقع بستن رنده بایستی مورد توجه قرار گیرد.


#### تراشیدن پیچ های دندانه گرد:

این نوع پیچ ها را ابتدا یک رنده شیار پیش تراشی کرده و سپس برای تکمیل فرم آنها از یک رنده فرم (ش الف) و یا دو رنده فرم مجزا (ش ب) کمک می گیرند.

#### تراشیدن پیچ های چند راهه:

پیچ های چند راهه دارای دو گام می باشند یک گام حقیقی (ph) که تنظیم ماشین جهت پیچ بری براساس آن اخمام می گیرد و دیگری گام ظاهری (P) که عمق دنده بر مبنای آن تعیین می گردد. در تراشیدن پیچ های چند راهه ابتدا راه اول را تراشیده و سپس با گرداندن قطعه کار (بدون گردش میله هادی) به اندازه  $\frac{1}{3}$  دور (در پیچ های دور راهه) و  $\frac{1}{3}$  دور در (پیچ های سه راهه) و بالاخره  $\frac{1}{8}$  دور در پیچ های چند راهه، راه بعدی را می تراشند.

به کمک سوپرت فوقانی می توان رنده پیچ بری را بدون گرداندن قطعه کار در امتداد شیار بعدی تنظیم نمود برای این منظور پس از تراشیدن راه اول، رنده را به کمک سوپرت فوقانی به اندازه گام ظاهری تغییر مکان داده و سپس راه بعدی را می تراشند.

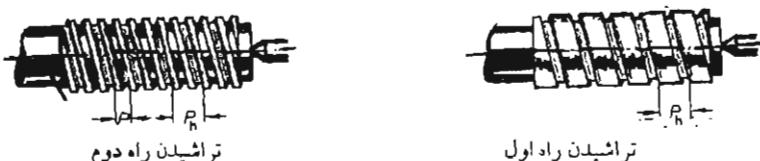

(شکل ۱۵)

پیچ های چند راهه به کمک رنده های پیچ بری چند لبه تیز تراشیده می شوند در این روش بایستی از رنده هایی استفاده کرد که گام آن برابر گام ظاهری پیچ بوده و مقدار پیشروی آن به اندازه گام حقیقی در هر دور قطعه کار تنظیم شود . برای تراشیدن پیچ های چند راهه با گام زیاد می توان از چند عدد رنده که به فاصله یک گام ظاهری از هم دیگر بسته می شوند کمک گرفت .


#### هدایت رنده در شیارپیچ :

از آن جایی که عمل پیچ بری روی ماشین تراش در چند مرحله برش تکمیل می گردد، لذا بایستی در رنده پیچ بری در شروع هر مرحله برش دقیقاً در شیار مارپیچ ایجاد شده قرار گیرد برای این کار دو حالت پیش می آید:

حالت اول گام پیچ تراشیدنی با گام میله هادی برابر و یا مضرب صحیحی از آن می باشد در این حالت پس از تهاجم هر مرحله برش مهره دو پارچه را ز حالت درگیری خارج کرده و قوطی دستگاه را به کمک دست و بدون اتلاف وقت به محل شروع پیچ بری منتقل می کنند .

در این گونه موارد می توان مهره دو پارچه را در شروع برش در هر نقطه دخواه با میله هادی درگیر نمود (شکل a).

حالت دوم: - گام پیچ های تراشیدنی مضرب صحیحی از گام میله هادی نمی باشد، در این حالت نمی توان مهره دو پارچه را در هر نقطه دخواه درگیر نمود، زیرا احتمال زیاد دارد که رنده در مسیر شیار مارپیچ قرار نگیرد (شکل b).

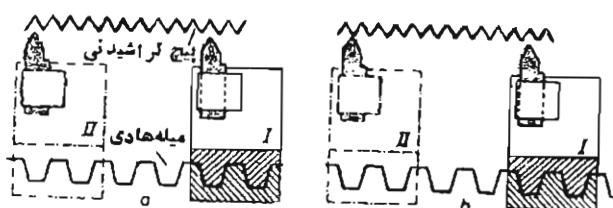

(شکل ۱۰۰-۵)

در این موارد برای آن که رنده در برش های بعدی در شیار مربوطه قرار گیرد می توان از روش های مختلفی مانند معکوس کردن جهت گردش میله کار، علامت گذاری و یا ساعت پیچ بری کمک گرفت.

### معکوس کردن جهت گردش میله کار:

در این روش مهره دو پارچه همواره بسته مانده و عمل برگشت قوطی دستگاه با معکوس کردن جهت گردش میله کار و در نتیجه میله هادی انجام می گیرد. این روش در پیچ بری پیچ های کوتاه بسیار مناسب بوده ولی در تراشیدن پیچ های بلند باعث اتلاف وقت می گردد.

### محاسبه پیچ های چند راهه:

مسئله نمونه: پیچ دندۀ ذوزنقه  $T_{18 \times 18P6}$  به وسیله ماشین تراش تراشیده خواهد شد اندازه های لازم برای تراشیدن آن را به دست آورید.

راهنمایی: علامت مشخصه  $T_{18 \times 18P6}$  نشان دهنده پیچ دندۀ ذوزنقه چند راهه به قطر خارجی  $32$  میلیمتر و گام حقيقی  $ph=18mm$  و گام ظاهري  $p=6mm$  می باشد.

برای به دست آوردن تعداد راه از فرمول زیر استفاده می کنیم.

$$g = \frac{Ph}{P}$$

لازم به تذکر است که برای تراشیدن این پیچ ماشین تراش را برای گام حقيقی آماده می کنیم.

حل:

$$d=32mm$$

قطر خارجی پیچ

$$p=6mm$$

گام ظاهري پیچ

$$ph=18mm$$


گام حقيقى پیچ

$$\alpha = 30^\circ \text{ زاویه دنده}$$

زاویه دنده

$a = 0 / 5 \text{ mm}$	لقی
$g = ?$	تعداد راه پیچ
$h = ?$	عمق دندنه پیچ
$b = ?$	اندازه ته دندنه = اندازه سر دندنه
$d_1 = ?$	قطر داخلی پیچ
$d_2 = ?$	قطر متوسط پیچ
$\alpha = ?$	زاویه آزاد بغل رنده برای تراشیدن پیچ های با گام زیاد
$g = \frac{Ph}{P} = \frac{18}{6} = 3 \text{ mm}$	
$h = 0 / 5 p + a = 0 / 5 \times 6 + 0 / 5 = 3 / 5 \text{ mm}$	
$d_1 = d - 2h = 32 - 2 \times 3 / 5 = 32 - 7 = 25 \text{ mm}$	
$d_2 = d - 0 / 5 p = 32 - 0 / 5 \times 6 = 32 - 3 = 29 \text{ mm}$	

چون زاویه آزاد بغل رنده های پیچ برای رامعمولاً  $40^\circ$  تا  $20^\circ$  درنظر می گیرند و با توجه به این که زاویه پیچش شیار ( $\alpha$ ) در پیچ های با گام زیاد به مراتب بیشتر از مقدار زاویه آزاد بغل رنده می باشد لذا برای جلوگیری از گیرکردن پایین رنده به بغل شیار پیچ بایستی بغل رنده را به اندازه مجموع دو زاویه فوق الذکر یعنی ( $40^\circ$  و  $20^\circ$  و  $000^\circ$  و  $2^\circ$ ) ( $\alpha + 2^\circ$ ) سنگ زد.

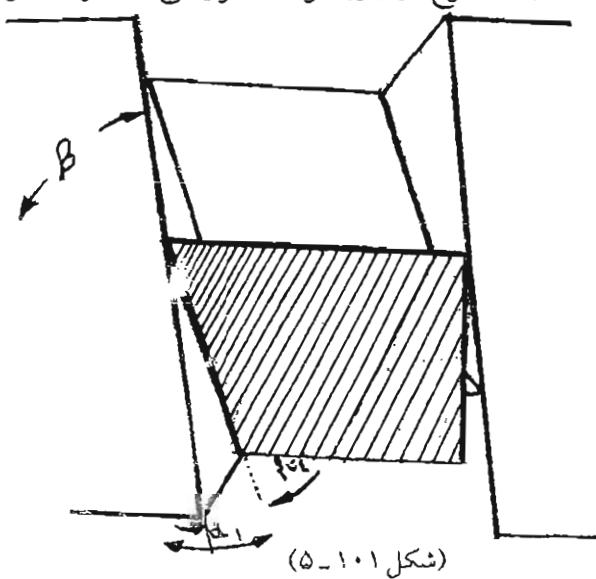


برای تراشیدن پیچ های چند راهه در ماشین تراش هایی که وسیله مخصوص  
برای این منظور ندارند می توان پس از تراشیدن راه اول سوپریت فوکانی را به اندازه  
گام ظاهری ( $p=6\text{ mm}$ ) تغییر مکان داده و راه دوم را تراشید و به همین ترتیب برای  
راه سوم عمل کرد.

$$\tan \alpha = \frac{Ph}{d_y \times \pi} = \frac{18}{29 \times 3 / 14} = \frac{18}{91 / 1} = 0 / 1975$$

$$\tan \alpha = 0 / 1975 \rightarrow \alpha = 11^\circ$$

$$\alpha_1 = \alpha + (4^\circ + 10^\circ) = 11^\circ + 4^\circ = 15^\circ$$

### اندازه پیچ های دنده ذوزنقه میلیمتری نرم ISO

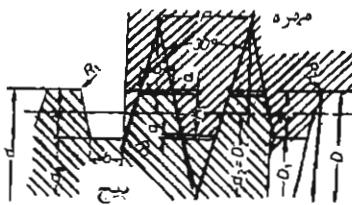

		گام پیچ mm بر حسب P				گام ظاهری P		
		1/5	2...5	6...12	12...22	گام حنفی P_h	عمق دنده h=t=0/5p+a	
a	0/15	0/25	0/5	1	t=d-2h	قطر داخلی پیچ d_1=d-2h	قطر خارجی مهره D=d+2a	
R <sub>1</sub>	0/75	0/125	0/25	1/5	D=d+2a	قطر داخلی مهره D_1=d-p	قطر متوسط d_2=D=d-0/5p	
R <sub>2</sub>	0/15	0/25	0/5	1	H_1=0/5p	H_1=0/5p	ارتفاع در گیری H_1=0/5p	
		پهنای سر دنده b=0/366p-0/54a						
		زاویه دنده = 30°						
اندازه ها بر حسب میلیمتر								
اندازه لمس پیچ d × P		قطر داخلی d <sub>1</sub>	قطر خارجی D	قطر داخلی D <sub>1</sub>	قطر متوسط d <sub>2</sub> =D <sub>2</sub>	عمق دندنه h=t	ارتفاع در گیری H <sub>1</sub>	پهنای سر دنده b
T <sub>r</sub>	8×1.5	6/2	8/3	6/5	7/25	0/2	0/75	0/468
T <sub>r</sub>	9×2	6/5	9/5	8	8	1/25	1	0/597
T <sub>r</sub>	10×2	7/5	10/5	8	9	1/25	1	0/597
T <sub>r</sub>	12×3	8/5	12/5	9	10/5	1/25	1/5	0/963
T <sub>r</sub>	14×3	10/5	14/5	11	12/5	1/25	1/5	0/963
T <sub>r</sub>	16×4	11/5	16/5	12	13	2/25	2	1/329
T <sub>r</sub>	18×4	13/5	18/5	12	16	2/25	2	1/329
T <sub>r</sub>	20×4	15/5	20/5	16	18	2/25	2	1/329


## ادامه جدول

سازه مسمی پیچ $d \times P$	اندازه های بر حسب میلیمتر						
	پیچ	مقدار		قطر متر بسط $d_2 = D_2$	عمق دندانه $h=1$	ارتفاع درگیری $H_3$	میزان مسدوده تراسکاری $b$
		قطر داخلی $d_1$	قطر خارجی $D$				
$T_r 22 \times 5$	۱۶/۵	۲۲/۵	۱۷	۱۹/۵	۲/۷۵	۲/۵	۱/۶۹۵
$T_r 22 \times 5$	۱۸/۵	۲۲/۵	۱۹	۲۱/۵	۲/۷۵	۲/۵	۱/۶۹۵
$T_r 28 \times 5$	۲۲/۵	۲۸/۵	۲۳	۲۵/۵	۲/۷۵	۲/۵	۱/۶۹۵
$T_r 20 \times 6$	۲۳	۳۱	۲۴	۲۷	۲/۵	۲	۱/۹۲۶
$T_r 22 \times 6$	۲۵	۳۲	۲۶	۲۹	۲/۵	۲	۱/۹۲۶
$T_r 26 \times 6$	۲۹	۳۷	۳۰	۳۳	۲/۵	۲	۱/۹۲۶
$I_r 20 \times 7$	۲۱	۴۱	۲۲	۲۶/۵	۲	۲/۵	۲/۲۴۷
$T_r 24 \times 7$	۲۶	۴۵	۲۷	۴۰/۵	۲	۲/۵	۲/۲۴۷
$T_r 28 \times 8$	۳۶	۴۹	۴۰	۴۴	۲/۵	۲	۲/۴۵۸
$T_r 32 \times 8$	۴۲	۵۳	۴۴	۴۸	۲/۵	۲	۲/۴۵۸
$T_r 36 \times 9$	۵۱	۶۱	۵۱	۵۵/۵	۵	۲/۵	۲/۰۲۴
$T_r 40 \times 10$	۵۹	۷۱	۶۱	۶۵	۵/۵	۵	۲/۳۹۰
$T_r 40 \times 10$	۶۹	۸۱	۷۰	۷۵	۵/۵	۵	۲/۳۹۰
$T_r 40 \times 12$	۷۶	۹۰	۷۸	۸۲	۵/۵	۶	۲/۱۲۲
$T_r 40 \times 12$	۸۷	۱۰۱	۸۸	۹۲	۶/۵	۶	۲/۱۲۲
$T_r 40 \times 12$	۹۴	۱۱۲	۹۶	۱۱۳	۸	۷	۲/۵۸۴

## اندازه پیچ های دندانه ذوزنقه ای متریک DIN 103

**گام p**

$h = 0 / 5p + a$   
 $t = 0 / 5p + 2 \times a - a_1$   
 $H_1 = 0 / 5p + a - a_1$   
 لقی سر دندانه  
 لقی پای دندانه  
 $\alpha = a$   
 قطر خارجی پیچ  
 $d_1 = d - 2h$   
 قطر داخلی پیچ  
 $D = d + 2a$   
 $D_1 = D - 2t$   
 قطر متوسط  
 $d_2 = D_2 = d - 0 / 5p$   
 اندازه ها بر حسب  $mm = 30^\circ$  زاویه دندانه

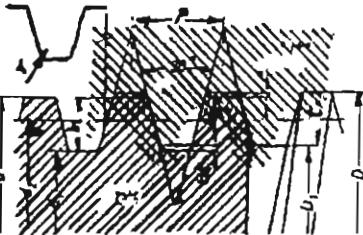


لقی	مقادیر لقی برای گام های مختلف		
	۲...۴	۵...۱۲	۱۴...۲۸
a	۰/۲۵	۰/۲۵	۰/۵
a <sub>1</sub>	۰/۵	۰/۷۵	۱/۵

اندازه ایمی پیچ d × p	پیچ			سهره			نطر متسط $d_2 = D_2$	ست درگیری $H_1$	لقی		پیش از دندانه	
	قطر داخلی d <sub>1</sub>	عنق منتهی	نطر خوبی	قطر داخلی D <sub>1</sub>	عنق منتهی	نطر خوبی			پیش از سر دندانه	پیش از مهره		
	h	D	D	t	a	a			Mehre	Mehre		
T <sub>r</sub> ۱۰ × ۲	۷/۵	۱/۲۵	۱۰/۵	۸/۵	۱	۹	۰/۷۵	۰/۲۵	۰/۵	۰/۶	۱/۲۷	۱/۱۳
T <sub>r</sub> ۱۰ × ۳	۸/۵	۱/۷۵	۱۰/۵	۷/۵	۱/۵	۸/۵	۱/۷۵	۰/۲۵	۰/۵	۰/۹۸	۱/۱۰	۱/۷۷
T <sub>r</sub> ۱۲ × ۲	۹/۵	۱/۲۵	۱۲/۵	۱۰/۵	۱	۱۱	۰/۷۵	۰/۲۵	۰/۵	۰/۲۰	۱/۲۷	۱/۱۳
T <sub>r</sub> ۱۲ × ۳	۸/۵	۱/۷۵	۱۲/۵	۹/۵	۱/۵	۱۰/۵	۱/۷۵	۰/۲۵	۰/۵	۰/۹۶	۱/۱۰	۱/۷۷
T <sub>r</sub> ۱۴ × ۳	۱۰/۵	۱/۷۵	۱۴/۵	۱۱/۵	۱/۵	۱۲/۵	۱/۷۵	۰/۲۵	۰/۵	۰/۹۶	۱/۱۰	۱/۷۷
T <sub>r</sub> ۱۶ × ۲	۱۲/۵	۱/۷۵	۱۶/۵	۱۳/۵	۱/۵	۱۴/۵	۱/۷۵	۰/۲۵	۰/۵	۰/۹۶	۱/۱۰	۱/۷۷
T <sub>r</sub> ۱۶ × ۴	۱۱/۵	۲/۲۵	۱۶/۵	۱۲/۵	۲	۱۴	۱/۷۵	۰/۲۵	۰/۵	۱/۳۳	۲/۵۲	۲/۲۱
T <sub>r</sub> ۱۸ × ۴	۱۳/۵	۲/۲۵	۱۸/۵	۱۴/۵	۲	۱۶	۱/۷۵	۰/۲۵	۰/۵	۱/۳۳	۲/۵۲	۲/۲۱
T <sub>r</sub> ۲۰ × ۴	۱۵/۵	۲/۲۵	۲۰/۵	۱۶/۵	۲	۱۸	۱/۷۵	۰/۲۵	۰/۵	۱/۳۳	۲/۵۲	۲/۲۱
T <sub>r</sub> ۲۲ × ۵	۱۶/۵	۲/۷۵	۲۲/۵	۱۸	۲/۲۵	۱۹/۵	۲	۰/۲۵	۰/۷۵	۱/۷۰	۳/۱۷	۳/۹۰
T <sub>r</sub> ۲۲ × ۶	۱۸/۵	۲/۷۵	۲۲/۵	۲۰	۲/۲۵	۲۱/۵	۲	۰/۲۵	۰/۷۵	۱/۷۰	۳/۱۷	۳/۹۱
T <sub>r</sub> ۲۸ × ۶	۲۱/۵	۲/۷۵	۲۸/۵	۲۲	۲/۷۵	۲۵	۲/۵	۰/۲۵	۰/۷۵	۲/۵	۳/۸۰	۳/۵۳
T <sub>r</sub> ۳۶ × ۶	۲۲/۵	۳/۲۵	۳۶/۵	۲۱	۲/۷۵	۳۳	۲/۵	۰/۲۵	۰/۷۵	۲/۰۵	۳/۸۰	۳/۰۳
T <sub>r</sub> ۴۰ × ۸	۲۳/۵	۳/۲۵	۴۰/۵	۲۳	۲/۷۵	۳۶	۳/۵	۰/۲۵	۰/۷۵	۲/۷۹	۵/۰۷	۴/۸۱
T <sub>r</sub> ۵۰ × ۸	۲۴/۵	۴/۲۵	۵۰/۵	۴۳	۲/۷۵	۴۹	۳/۵	۰/۲۵	۰/۷۵	۲/۷۹	۵/۰۷	۴/۸۱
T <sub>r</sub> ۵۶ × ۸	۲۷/۵	۴/۲۵	۵۶/۵	۴۹	۳/۷۵	۵۲	۳/۵	۰/۲۵	۰/۷۵	۲/۷۹	۶/۰۷	۵/۸۱
T <sub>r</sub> ۶۳ × ۱۰	۳۲/۵	۵/۲۵	۶۳/۵	۵۴	۴/۷۵	۵۸	۴/۵	۰/۲۵	۰/۷۵	۳/۵۳	۶/۰۷	۵/۰۷
T <sub>r</sub> ۷۰ × ۱۰	۳۴/۵	۵/۲۵	۷۰/۵	۶۱	۴/۷۵	۶۵	۴/۵	۰/۲۵	۰/۷۵	۳/۵۳	۶/۰۷	۵/۰۷
T <sub>r</sub> ۸۰ × ۱۰	۴۹/۵	۵/۲۵	۸۰/۵	۷۱	۴/۷۵	۷۵	۴/۵	۰/۲۵	۰/۷۵	۳/۰۳	۶/۲۴	۶/۰۷
T <sub>r</sub> ۱۰۰ × ۱۲	۸۷/۵	۶/۲۵	۱۰۰/۵	۸۹	۵/۷۵	۹۴	۵/۵	۰/۲۵	۰/۷۵	۴/۲۶	۷/۶۰	۷/۰۷
T <sub>r</sub> ۱۲۵ × ۱۶	۱۰۸	۸/۲۵	۱۲۶	۱۱۱	۷/۵	۱۱۷	۷	۰/۲۵	۱/۵	۵/۵۹	۱۰/۱۲	۴/۹۱

## محاسبه مقدار پیشرنده رنده در پیچ بری


می دانیم برای تراشیدن پیچ به وسیله ماشین تراش، رنده پیچ بری را با دروش مطابق شکل زیر می توانیم تنظیم کنیم:

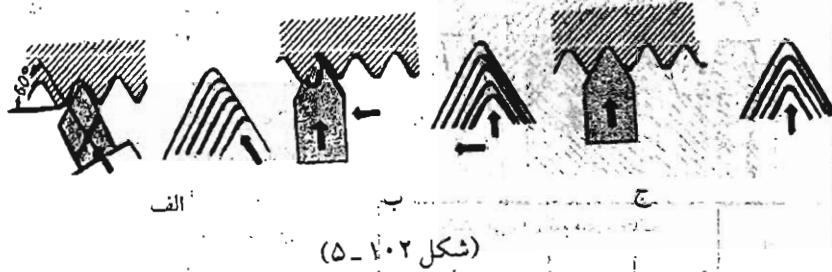

**روش الف:** که برای تراشیدن پیچ های با عمق دنده کم مناسب است، مقدار پیش روی که از روی خالقه مذرخ ذسته سویرت خواهد می شود مقداری حقیقی و برابر عمق دنده (h) می باشد.

عمق ذنده (b) = مقدار پیش روی عمق رنده برای تکمیل پیج در روش ب: که برای تراشیدن پیج های با عمق ذنده زیاد مناسب است، سوپریت فوقانی به اندازه (نصف زاویه ذنده - ۹۰) انحراف داده می شود و همیشه بارابه وسیله سوپریت فوقانی داده می شود.

مقدار انحراف سوپریت فوکانی در پیچ های دندنه مثلث ISO و DIN ۳۰ و ۴۰ و ۶۲ = ۹۰-۲۷ = مقدار انحراف سوپریت فوکانی در پیچ های دندنه مثلث و میتواند در این روش باید توجه داشت که چون پیش روی سوپریت نسبت به محور کار تحت زاویه است بنابراین مقدار پیش روی که از روی حلقه مدرج دسته سوپریت فوکانی خواهد می شود، مقدار حقيقی عمق دندنه پیچ نبوده بلکه مقدار کمتری است بزرگی مثال اگر دسته سوپریت را در حالی که تحت زاویه قرار گرفته است به اندازه یک میلیمتر بگردانیم نوک رنده کمتر از یک میلیمتر در امتداد عمود به محور قطعه کار پیش خواهد رفت بنابراین مقدار پیش روی سوپریت فوکانی در این حالت باید محاسبه شود.

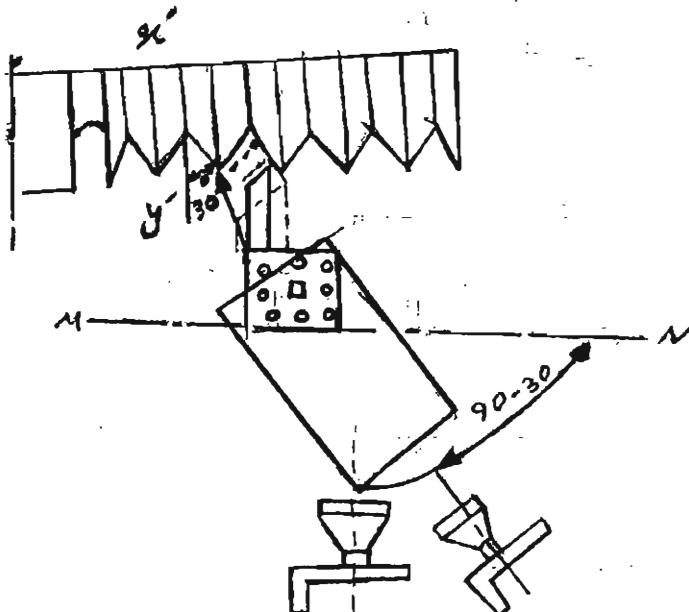


(شکل ۱۰۳)

محاسبه پیشروی رنده در روش انحراف سوپرت فوکانی:

در این روش همان طوری که گفته شد

چون طول وتر مثلث ABC در شکل رو برو  
از ارتفاع پیچ بیشتر است، در نتیجه مقدار  
راه طی شده توسط سوپرت فوکانی از  
مقدار عمق دندانه پیچ بیشتر بوده و مقدار  
آن از روابط زیر به دست می آید.

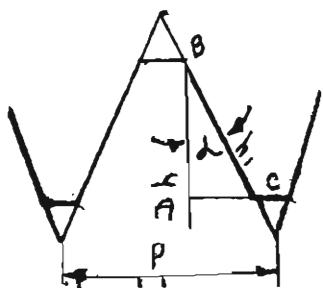

(شکل ۱۰۴)

همان طور که در شکل فوق می بینیم

در روش پیچ بری با انحراف سوپرت فوکانی، مقدار پیشروی رنده به اندازه طول BC خواهد بود و این اندازه در پیچ های مختلف به شرح زیر است:

الف - در پیچ های دنده مثلث نرم DIN؛ در مثلث قائم الزاویه ABC می توان

نوشت:

$AB=h$ ,  $BC=h_1$   $\Rightarrow h_1 = \frac{h}{\cos\alpha}$

 $\cos\alpha = \frac{AB}{BC} = \frac{h}{h_1} \Rightarrow h_1 = \frac{h}{\cos\alpha}$ 

و چون در پیچ های دنده مثلث نرم DIN  $\alpha = 30^\circ$  و عمق دنده  $h = 0.6495P$  می باشد.

$$h_1 = \frac{0.6495P}{\cos 30^\circ} = \frac{0.6495P}{0.866} \Rightarrow h_1 = 0.75P$$

ب- در پیچ های دنده مثلثی نرم ISO:

$$h_1 = \frac{h}{\cos\alpha} = \frac{0.6134P}{0.866} \Rightarrow h_1 = 0.708P$$

ج- در پیچ های دنده مثلث ویتورث:

$$h_1 = \frac{h}{\cos\alpha} = \frac{0.64P}{\cos 27.5^\circ} = \frac{0.64P}{0.887} \Rightarrow h_1 = 0.721P$$

د- در پیچ های دنده ذوزنقه ISO:

$$h_1 = \frac{h}{\cos\alpha} = \frac{0.5P + a}{\cos 15^\circ} \Rightarrow h_1 = \frac{0.5P + a}{0.9659}$$

تذکر مهم: در این روش رنده عمود بر محور کار بسته شده و پس از تنظیم رنده به وسیله سوپرت عرضی و میزان کردن علامت آن روی صفر بار به وسیله سوپرت فوقانی تا اندازه  $h_1$  داده می شود تا دنده پیچ کامل گردد از دسته سوپرت عرضی علاوه بر تنظیم اولیه رنده روی کار فقط برای خارج کردن رنده از شیار پیچ بری استفاده می شود.

مسئله نمونه: اندازه پیش روی سوپرت را برای تراشیدن پیچ M<sup>30</sup> در نرم ISO با روش انحراف سوپرت فوقانی به دست آورید.

$$h_1 = 0.708P = 0.708 \times 3/5 = 2.478 \text{ mm}$$

$$p \xrightarrow[3/5 \text{ mm}]{\text{از جدول}}$$


پیچ بری داخلی به وسیله قلاویز روی ماشین تراش:

برای ساخت مهره با قلاویز بایستی ابتدا قطر متوجهت سوراخ کردن مهره مشخص شود و پس از سوراخ کاری برای این که قلاویز به راحتی در سوراخ قرار

گیرد، لبه سوراخ باید به وسیله مته خزینه کاری گردد.  
 هنگام قلاویز کاری دندنه های سوراخ قلاویز شده به علت فشار جانبی کمی باد  
 کرده ولذا بایستی قطر سوراخ را با مته ای که قطرش بزرگتر از قطر داخلی پیچ باشد  
 سوراخ نمود. برای تمامی مهره های نرم ISO و مهره های نرم DIN تا M6  $D_1 = d - p$   
 برای تمامی مهره های نرم DIN بزرگتر از M6  $D_1 = d - 1/1P$  می باشد.  
 قطر مته مناسب جهت سوراخ کردن مهره برای پیچ های میلیمتر نرم DIN در  
 جدول زیر آمده است.

جدول انتخاب قطر مته برای سوراخ مورد قلاویز کاری

پیچ	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M13	M14	M18	M18
چدن خاکستری برتچ و برنز	2/4	3/2	4/1	4/8	6/5	8/2	9/9	11/5	13/5	15	17
فولاد، مس و آلیاژهای روی	2/5	3/3	4/2	5	6/7	8/4	10	11/75	13/75	15/25	17/25

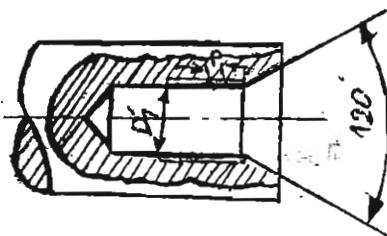


(شکل ۱۰۵ - ۵)

برای قلاویز کاری روی ماشین ابتدا سوراخ جای مرغک دنباله قلاویز پیشرو را در مرغک دستگاه مرغک قرار داده و به وسیله جلو آوردن میل مرغک نوک قلاویز را به خزینه سوراخ مورد قلاویز کاری تکیه داده و با گرداندن دسته قلاویز یا سه نظام، با دست قلاویز را با سوراخ درگیر نموده و یکی دو دنده اول را ایجاد کرده و سپس با انتخاب دور کم و ثابت نگه داشتن دسته قلاویز مطابق شکل دندانه های

مهره را تا طول مورد نظر ایجاد نماییم برای خارج نمودن قلاویز از قطعه کار کافی است که ابتدا دستگاه مرغک عقب کشیده شده و سپس میله کار توسط کلاچ در جهت عکس گردانده شود ضمن قلاویز کاری با گرداندن فلکه دستگاه مرغک میل مرغک رانیز به سمت جلو هدایت می نماید. لازم به تذکر است که در مورد قلاویز کاری سوراخ های بن بست طولی از قلاویز را که بایستی داخل سوراخ قطعه کار شود با علامتی روی قلاویز مشخص می کنند. مراحل فوق برای قلاویز های میان رو و پس رو نیز تکرار خواهد شد.


تذکر: در هنگام قلاویز کاری، روغن کاری بایستی به حد کافی انجام گیرد.

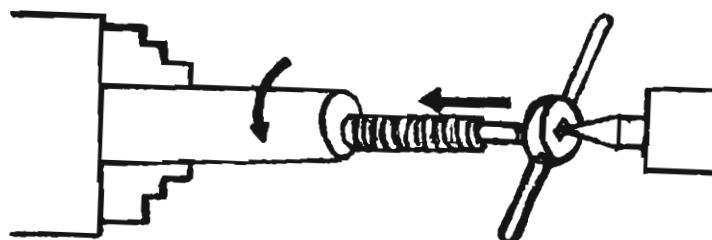

(شکل ۱۰۶-۵)

بیچ بری خارجی به وسیله حدیده روی ماشین:

برای ساخت پیچ با حدیده بایستی ابتدا قطر میله ( $d'$ ) محاسبه شود، هنگام حدیده کاری به علت باد کردن دندانه های پیچ در اثر فشار حدیده قطر میله کمی بزرگتر می شود لذا بایستی برای حدیده کاری قطر میله را کمتر از قطر خارجی پیچ در نظر گرفت و برای این که حدیده به راحتی روی میله قرار گیرد سر میله را کمی بیشتر از عمق دندانه پیچ ۴۵ درجه می زند.

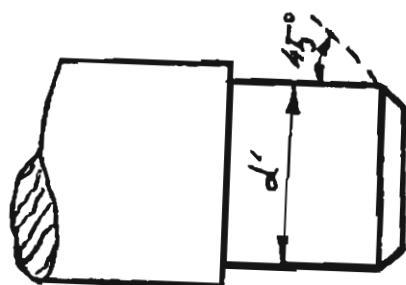

(شکل ۱۰۷-۵)


$$d' = d - 0.1p$$

$$\begin{aligned} \text{قطر اسمی پیچ} &= d \\ \text{گام دندنه} &= p \end{aligned}$$

## حدیده کاری روی ماشین:

حدیده را بین پستانی میل مرغک و قطعه کار به نحوی قرار داده که لبه تکیه گاه حدیده گردان آن به سمت میل مرغک باشد و با گردنده دسته حدیده یا سه نظام با دسته حدیده را با میله در گیر نمود و یکی دو دندنه اول را بجای خود می‌گذاریم و سپس با انتخاب دور کم و ثابت نگه داشتن دسته حدیده مطابق شکل دندانه های پیچ را تا طول موردنظر به انجام می‌رسانیم. توجه به این نکته ضروری است که ضمن حدیده کاری با گردنده فلکه دستگاه مرغک میل مرغک را نیز به سمت جلو هدایت می‌نماییم.


در هنگام حدیده کاری باید روغن کاری به حد کافی صورت گیرد. برای خارج کردن حدیده از قطعه کار ابتدا دستگاه مرغک را عقب کشیده و سپس میله کار ماشین را به وسیله کلاچ عکس چرخانیده حدیده از قطعه کار خارج می‌گردد.

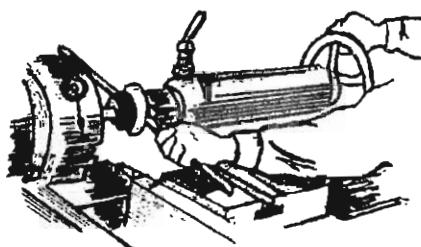


(شکل ۱۰۸)

اسامی و تصاویر انواع پیچ و مهره های موجود و متدائل در صنعت

نام انواع پیچها							
پیچ سرمشن گوش صلید	پیچ سرمشن گوش سیاه	پیچ سرمشن گوش زبانه خارجی نیز	پیچ سرمشن گوش DIN 609 610 میزان	پیچ سرمهار گوش پولک دار زبانه دار	پیچ سر استوانه با لشن گوش داخلی	A پیچ حار B پیچ زبانه	A پیچ حار B پیچ زبانه
پیچ سر استوانه	پیچ سر بیسکد	پیچ سر جوانه	پیچ سر عدسی	پیچ سر خراشه	A پیچ حار B پیچ زبانه	A پیچ حار B پیچ زبانه	A پیچ حار B پیچ زبانه
DIN 7510	DIN 7510 A	DIN 7510 B	DIN 7510 C	DIN 7510 D	DIN 7510 E	DIN 7510 F	DIN 7510 G
M 2.6 - M 8	M 2.6 - M 8	M 2.6 - M 8	M 2.6 - M 8	M 2.6 - M 8	M 2.6 - M 8	M 2.6 - M 8	M 5 - M 24
پیچ سرمشن گوش تلاآفریزی	پیچ سرمشن دسر تلاآفریزی	پیچ سرمشن دسر هدسی تلاآفریزی	پیچ سرمشن گوش پولک بازبانه	پیچ سر استوانه دسر سریسکرد ورق	پیچ سرمشن دسر علیس روک	پیچ چهار گوش رانک علیس روک	پیچ چهار گوش رانک علیس روک
DIN 444	DIN 444 7971	DIN 444 7983	DIN 444 7974	DIN 444 7981	DIN 444 7982	DIN 444 7983	DIN 444 7984
پیچ چهار گوش رانک علیس روک	پیچ دسر	پیچ دسر با دوررور	پیچ دسر	پیچ دسر	پیچ دسر	پیچ دسر	پیچ دسر
DIN 938 برای 833.	DIN 934 برای 66	DIN 934 برای 835	DIN 938 برای 833.	DIN 938 برای 833.	DIN 938 برای 833.	DIN 938 برای 833.	DIN 938 برای 833.
b = 0.8 d	b = 0.5 d	b = 0.5 d	b = 0.5 d	b = 0.5 d	b = 0.5 d	b = 0.5 d	b = 0.5 d
DIN 934 936 555	DIN 935 935 555	DIN 935 935 555	DIN 545 545 545	DIN 464 464 464	DIN 466 466 466	DIN 467 467 467	DIN 467 467 467
هره لشن گوش	هره ناچی	هره شکاف دار	پیچ آچ دار بلند	هره آچ دار بلند	هره آچ دار بلند	پیچ اطاف سرخراش	پیچ شرسک
DIN 934 b = 0.8 d	DIN 935 b = 0.5 d	DIN 545 b = 0.5 d	DIN 464 بیچ آچ دار بلند	DIN 466 بیچ آچ دار بلند	DIN 467 بیچ آچ دار بلند	DIN 605 بیچ اطاف سرخراش	DIN 605 بیچ اطاف سرخراش
555 wh	555 wh	555 wh	545 wh	464 wh	466 wh	467 wh	467 wh

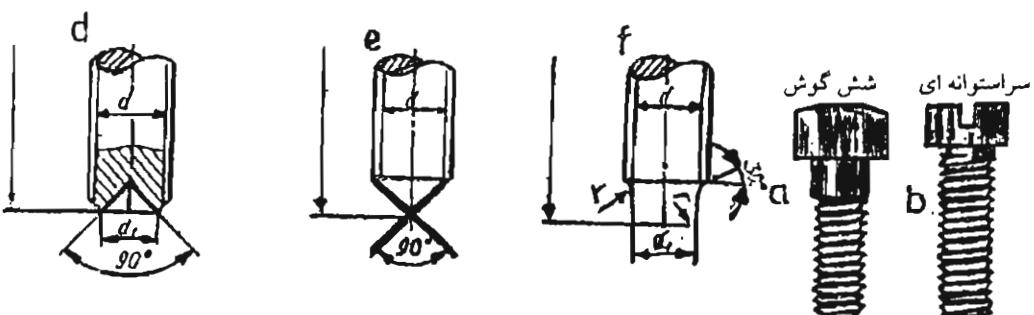



زیانه یا آلن سرخزانه عدسی سرخزانه تخت

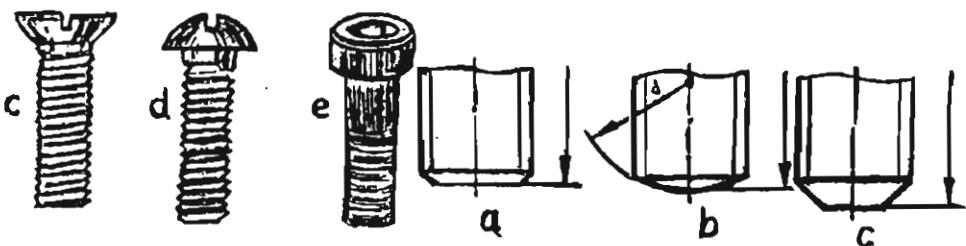

(شکل ۱۰۹ - ۵)

ردیف	علامت	معنی
۱	M 20	پیچ میلیمتری که قطر خارجی آن ۲۰ میلیمتر است.
۲	M 16 × 1/5	پیچ میلیمتری دنده ریز با قطر خارجی ۱۶ میلیمتر و گام ۱/۵ میلیمتر
۳	$\frac{3}{4}$ "	پیچ اینچی با قطر خارجی $\frac{3}{4}$ اینچ
۴	W 48 × $\frac{1}{8}$ "	پیچ اینچی (ویتورت) با قطر خارجی ۴۸ میلیمتر و گام $\frac{1}{8}$ اینچ
۵	R $\frac{1}{2}"$	پیچ اینچی لوله با قطر داخلی $\frac{1}{2}$ اینچ
۶	Tr 24 × 6	پیچ دنده ذوزنقه با قطر خارجی ۲۴ میلیمتر و گام ۶ میلیمتر
۷	S 32 × 6	پیچ دنده اره با قطر خارجی ۳۲ میلیمتر و گام ۶ میلیمتر
۸	Rd 28 × $\frac{1}{10}"$	پیچ دنده گرد با قطر خارجی ۲۸ میلیمتر و گام $\frac{1}{10}$ اینچ (۱۰ دنده در اینچ)
۹	F 36 × 8	پیچ دنده تخت با قطر خارجی ۳۶ میلیمتر و گام ۸ میلیمتر

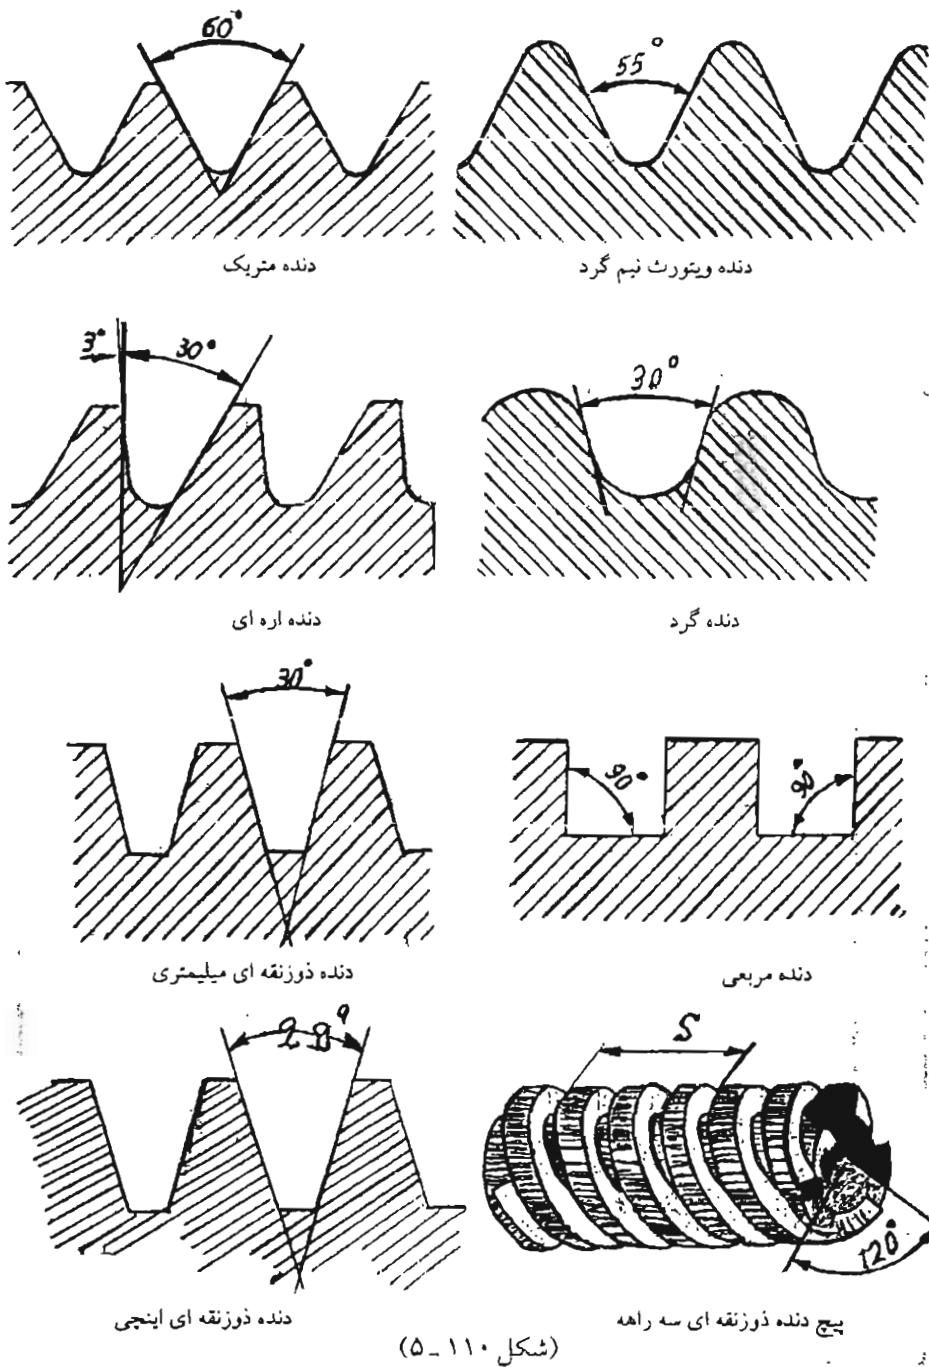

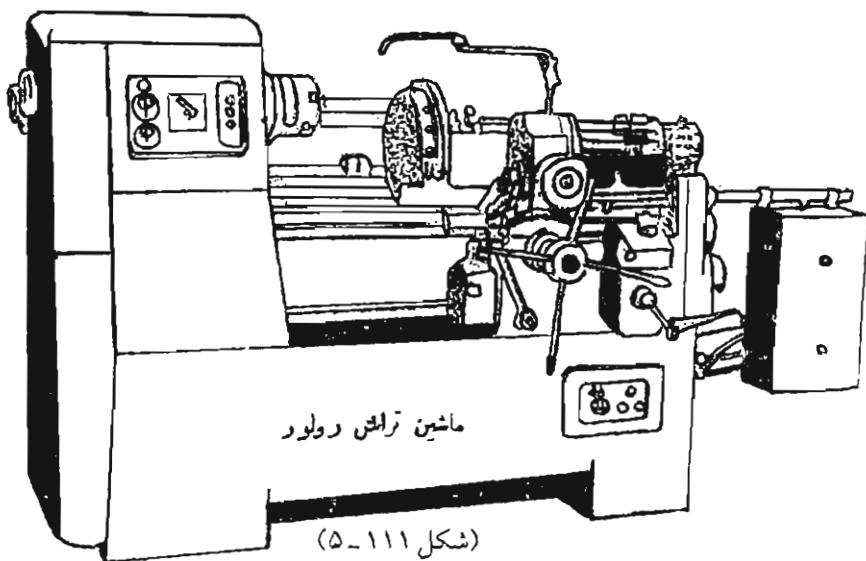


### تراش کارهای سری

برای ساختن کارهایی که دارای فرم و اندازه و سایر مشخصات مساوی باشند در صورتی که تعدادشان زیاد باشد قاعدها از ماشین‌های مخصوص استفاده می‌کنند.

### ماشین تراش رولور (شکل ۱۱۲ - ۵)

در ماشین‌های تراش معمولی بستن و باز کردن افزار و همچنین باز کردن و این سر و آن سر کردن قطعات برای انجام کارها جزیی موجب اتلاف وقت زیادی خواهد بود لیکن ماشین تراش رولور برای این گونه کارها خیلی مناسب ترویج اصرافه تراست زیرا تمام ابزارهایی که برای انجام یک کار لازم است همه یک جا در دستگاه رنده گیر مخصوص این ماشین بسته شده و با گرداندن این دستگاه به دور محوری در هر آن افزارها یکی پس از دیگری عمل برش خود را انجام می‌دهند.

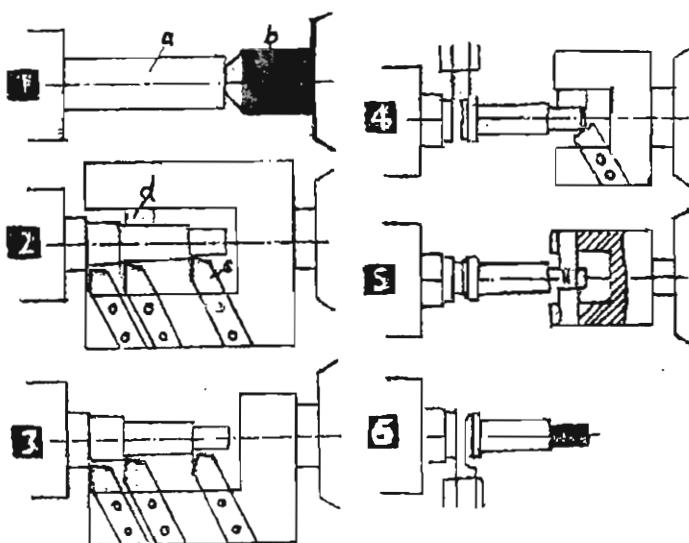

(شکل ۱۱۲-۵)

مثال: برای تراش میله پله ای به وسیله ماشین تراش رولور

۱	میله شمش $\alpha$ را آنقدر از داخل سه نظام بیرون میآورند ناچنانچه بچسبد
۲	روتراشی میله (رنده ها - راهنمای مقابل)
۳	پرداخت میله
۴	تراش پخنا
۵	بیج بری
۶	قطع کردن

اصولاً دستگاه رنده گیر ماشین رولور طوری ساخته و تنظیم شده است که در اثر عقب کشیدن سوپرت که در حال برش بوده است کارهای ذیل به طور خودکار یکی پس از دیگری صورت می گیرد.

۱- چفت و بستی که دستگاه ابزار گیر را در حال خاصی نگه داری می کرد آزاد می شود.


۲- دستگاه به قدری می گردد تا ابزار جدید کاملاً برای انجام کار بعدی در محل مخصوص آماده به کار باشد.

۳- چفت و بست دستگاه دو بطره فلن می شود.

به طوری که ملاحظه شد ابزار به طرز اتوماتیک عوض می شود بار ممکن است به وسیله دست یا میله کشش ماشین انجام گیرد و پس از انجام هر مرحله کار در اثر برخورد با مانع به طور خودکار قطع شود.

#### اتومات ها - تراش (شکل ۱۱۳ - ۵):


قطعه خام که اغلب فرم میله ای را دارد در داخل میله کار ماشین قرار گرفته و به وسیله یک گیره مخصوص محکم کاملاً گرفته می شود اتمات یک قطعه را پس از دیگری به طور کاملاً خودکار از میله تراشیده و قطع کرده و پایین می اندازد کلیه حرکاتی که باید انجام گیرد مثلاً عمل انجام باردهی و عقب کشیده شدن سوپرت. گردش دستگاه رنده گیر باز شدن میله خام از داخل گیره و جلو آمدن و دو مرتبه محکم بسته شدن آن همه به طور اتوماتیک صورت می گیرد و به این علت یک کارگر به تنها قادر خواهد بود که بر چندین اتمات نظارت کند. نوع ساختمانی اتمات ها متفاوت است. مثلاً ممکن است دارای یک یا چند میله کار باشند.

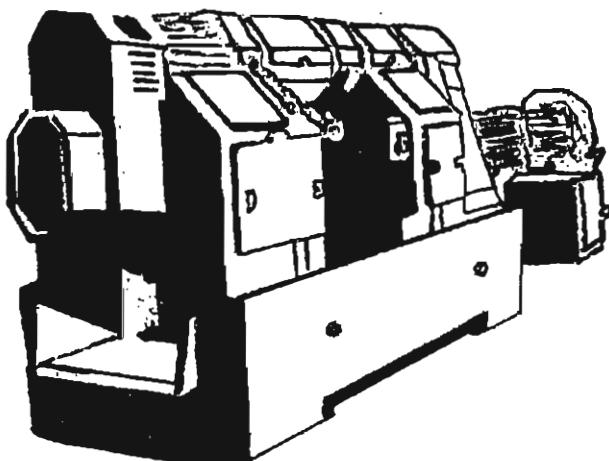

(شکل ۱۱۳ - ۵) - ماشین تراش اتمات

### الگو تراشی (تراش کاری از روی شابلون):


به وسیله الگو تراشی روی ماشین های الگو تراشی مخصوص می توان کارهای یکنواخت را در اسرع وقت و دقیق انجام داد در دنباله رنده زبانه ایست که روی کار نمونه به اصطلاح الگو لمس شده و در امتداد طول آن حرکت کرده و حرکات خود را بر روی قلم تراش کاری که باید کار را عین نمونه بتراسید منتقل می کند بدیهی است که در این طریق تنظیم قلم برای تراش قطرهای مختلف دیگر مفهوم و موردی ندارد.

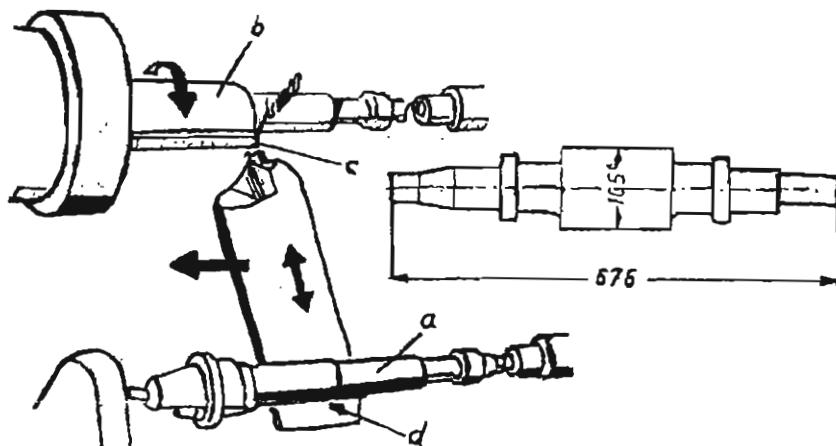

(شکل ۱۱۴ - ۵) - ماشین تراش الگو یا کپی (a) الگو (یا شابلون) (b) قطعه کار (c) قلم تراشکاری (d) میله لمس کننده


### نکات ایمنی و پیشگیری از سوانح در تراش کاری

۱- آچار سه نظام، چهار نظام و مته  
گیره ها را بایستی بلا فاصله پس از بستن و  
یا باز کردن کار از روی آنها دور نمود، در  
غیر این صورت به میز راهنمای آن صدمه  
زده و بعلاوه امکان خطر جانی نیز وجود  
خواهد داشت.

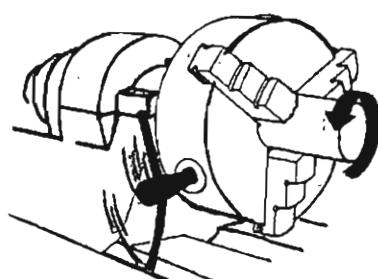


(شکل ۱۱۵ - ۵)

- ۲- براده ها را هرگز با دست لس نکرده و برای دور کردن براده های بلندتر از چنگک مخصوص استفاده نمایید.
- ۳- تعویض رنده ها و سایر ابزارها بایستی فقط زمانی انجام گیرد که ماشین کاملاً از حرکت باز استاده باشد.

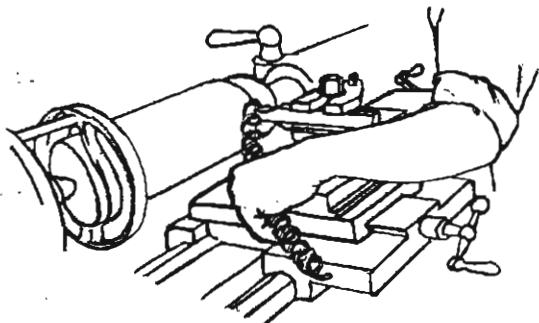

(شکل ۱۱۶-۵)

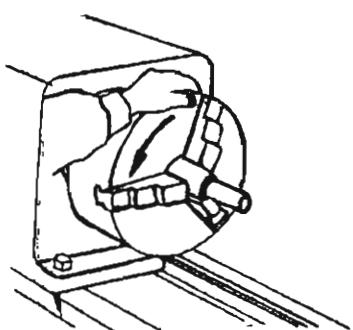


(شکل ۱۱۷-۵)

۴- هرگز قطعات در حال گردش (مانند سه نظام، چهار نظام، صفحه مرغک، چرخ تسمه، چرخ دنده، محورها و قطعه کار) را برای باز داشتن از حرکت با دست لس نکنید و از اسلازه گیری در حال گردش جداً خودداری کنید.

۵- هرگز نبایستی با انگشت اقدام به تمیز کردن سوراخ قطعات در حال گردش نمود.

- ۶- هیچگاه بانخ پنه و پارچه اقدام به تمیز کردن قطعات در حال گردش ننمایید.
- ۷- از پوشیدن لباس کار گشاد و آستین بایانوارهای آویزان (شاپرک و قسمت های پاره لباس کار) خودداری نمایید.
- ۸- قبل از شروع به کار، حلقه انگشت را از دست خارج کرده، زیرا در آنر عناس با

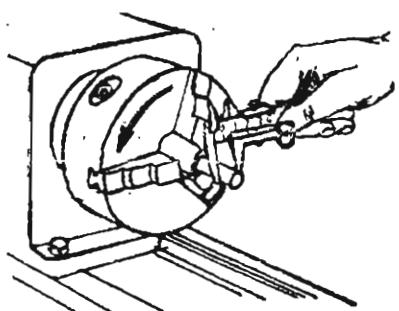

(شکل ۱۱۸-۵)

قسمت های گردنده باعث قلاب کردن و قطع انگشت خواهد گردید.

۹- در هنگام تعمیر ماشین برای اطمینان بیشتر فیوز های آن را باز کرده و در جای مناسبی قرار دهید.

۱۰- در حین کار فقط به صحنه کار نگاه کنید.

۱۱- در تراش کاری قطعات بخصوص در مورد براده جهنه (برنج، چدن) از عینک محافظ استفاده نمایید.

۱۲- در تعویض چرخ دنده ها، کلید اصلی دستگاه را در حالت قطع جریان برق قرار دهید.

۱۳- قبل از روشن کردن ماشین اهرم های دستگاه در جای صحیح خود قرار گرفته و از محکم بودن سه نظام و قطعه کار اطمینان حاصل نمایید.

۱۴- از وسایل بستن و تجهیزات هر ماشین فقط برای شوند آن ماشین استفاده کنید، در غیر این صورت احتمال غیر دور بودن ولنگی آنها در روی ماشین های دیگر وجود خواهد داشت.

۱۵- قبل از شروع به کار و راه اندازی ماشین، وسیله بستن و قطعه کار را با دست بگردانید تا مطمئن شوید که در اثر گردش به جایی گیر نمی کنند.

۱۶- در تراش کاری قطعات طویل و بزرگ مرغک را به دفعات سفت نمایید.

۱۷- سوراخ های جای مرغک را تمیز کرده و سوراخ مربوط به سمت دستگاه مرغک را در صورت استفاده از مرغک ثابت، با گریس و یا مخلوطی از روغن و گرافیت پر نموده و سپس در روی مرغک سوراخ نمایید تا از گرم شدن و سوختن سر مرغک جلوگیری گردد.


۱۸- از بستر ماشین و همچنین روی جعبه دنله اصلی، به عنوان انبار مواد، ابزار و وسایل اندازه گیری استفاده نکرده و آنها را بانظم و ترتیب در کمد مخصوص هر ماشین قرار دهید.

## مواد خنک کننده:


مواد خنک کننده هنگام تغییر فرم فلزات از ضریق برآده برداری و غیربراده برداری وظیفه خنک کردن کار و ابزار، چرب کاری به منظور کاهش اصطکاک، افزایش دوام ابزار، شستشو و انتقال براده ها، بالابردن کیفیت سطح، جلوگیری از زنگ زدن قطعه کار و ابزار ماشین را به عهده دارند. انتخاب مواد خنک کننده به جنس قطعه کار بستگی داشته که در جدول زیر به نمونه هایی از آنها اشاره شده است.

چدن خاکستری؛ برنج و برزن	آلیاژهای آلومینیوم	فولاد	جنس قطعه کار
خشک (بدون مواد خنک کننده)	نفت ، گازوییل ، خشک	آب صابون	مواد خنک کننده

در هنگام استفاده از مواد خنک کننده می توان سرعت برش بالاتری را نسبت به

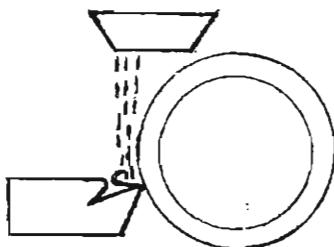

موقعی که قطعه کار بدون استفاده از ماده خنک کننده برآده برداری می شود انتخاب نمود. لازم به تذکر است که ماده خنک کننده بایستی به حد وفور و به طور مداوم مطابق شکل روی روی محل براده برداری جریان داشته باشد.

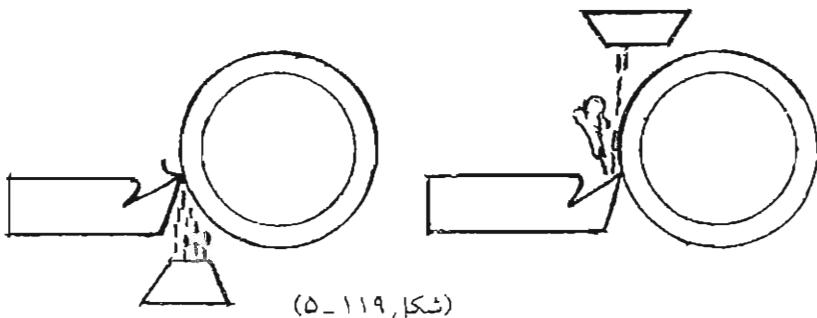

(شکل ۱۱۹ - ۵)

**آب صابون:**

آب صابون امولوسیونی است از ۱۰ تا ۱۲ درصد روغن متنه ( محلول هایی از صابون و روغن های معدنی) در آب، چون آب صابون سبب بیماری های پوستی می گردد، لذا بایستی از شستن دست ها با آن خودداری کرد. توضیح بیشتری در مورد خنک کننده ها در فصل مواد شناسی ارایه خواهد شد.

**سئوالات و تست ها:**

۱- عوامل موثر در سرعت برش در تراش کاری رانام برده و مختصر آ توپیج دهید.

۲- سرعت برش و عده دوران را تعریف کرده و روابط آنها را بنویسید.

۳- عمل آج زنی را توپیج داده و انواع آج قرقره ها را نام ببرید.

۴- جنس قرقره های آج را نوشته و رابطه قطر پیش تراش را در آج زنی بنویسید.

۵- چهار مورد از مواردی را که هنگام آج زنی باید رعایت کرده را بنویسید.

۶- شب را در قطعات صنعتی تعریف کرده و رابطه آن را بنویسید.

۷- قطعات مخروطی را تعریف کرده و روش های مخروط تراشی را با روابط آنها بنویسید.

۸- پیچ و مهره را تعریف کرده و فرق پیچ چپ گرد و راست کرده را بنویسید.

۹- علامت مشخصه پیچ های دنده مثلثی میلیمتری را نوشته و زاویه دنده آنها چقدر است؟


۱۰- علامت مشخصه پیچ های دنده مثلثی اینچی را نوشته و زاویه دنده آنها چقدر است؟

۱۱- روش های تولید پیچ و مهره ها را بنویسید.

۱۲- پیچ های حرکتی را تعریف کرده و چند نمونه از آن را نام ببرید.

۱۳- محاسبات لازم جهت پیچ میلیمتری دنده مثلثی نرم DIN را بنویسید. علامت مشخصه آن را بنویسید.

- ۱۴- محاسبات لازم جهت پیچ میلیمتری دنده مثلثی نرم ISO را بنویسید.
- ۱۵- فرق بین پیچ های نرم DIN با نرم ISO را بنویسید.
- ۱۶- محاسبات لازم جهت پیچ دنده مثلثی ویتورث (اینچی) را بنویسید.
- ۱۷- محاسبات لازم جهت پیچ ویتورث لوله را بنویسید.
- ۱۸- محاسبات لازم جهت پیچ دنده ذوزنقه ای نرم DIN را بنویسید.
- ۱۹- محاسبات لازم جهت پیچ دنده ذوزنقه ای نرم ISO را بنویسید.
- ۲۰- محاسبات لازم جهت پیچ چند راهه و طریقه تراشیدن آنها را بنویسید.
- ۲۱- ماشین تراش رولور را توضیح دهید.
- ۲۲- نکات ایمنی و پیشگیری از سوانح در تراش کاری را بنویسید (شش مورد).
- ۲۳- شیب مخروطی و نسبت مخروطی را تعریف کرده، اگر قطر بزرگ مخروطی  $70$  میلیمتر و قطر کوچک آن  $65$  میلیمتر در صورتی که طول مخروط  $87$  میلیمتر باشد مقدار انحراف مرغک را و مقدار مجاز انحراف را محاسبه کنید.
- ۲۴- جهت تراشیدن یک مخروط به قطر بزرگ  $35$  میلیمتر و قطر کوچک  $20$  میلیمتر و طول  $30$  میلیمتر زاویه انحراف سوپرت را حساب کنید.
- ۲۵- حساب کنید زاویه انحراف سوپرت را با فرمول  $\tan \alpha = \frac{R - r}{L}$  (تاژانت ها).
- ۲۶- قطر بزرگ مخروطی  $40$  میلیمتر و طول مخروط  $35$  میلیمتر است، محاسبه کنید قطر کوچک مخروط و زاویه تنظیمی در صورتی که  $\alpha = 15^\circ$  برابر باشد.

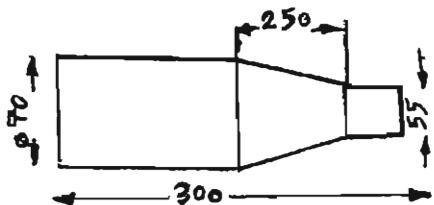

(شکل ۵-۱۲۰)

- ۲۷- جهت تراشیدن مخروطی مطابق شکل محاسبه کنید مقدار انحراف مرغک را آیامی شود با روش انحراف مرغک مخروط را تراشید؟
- ۲۸- محاسبه کنید عدد دوران قطعه کاری را اگر قطر برابر  $100$  میلیمتر و سرعت برش انتخابی  $30 \text{ m/min}$  باشد.

۲۹- اگر عده دوران قطعه ای  $\frac{\pi}{min} ۳۱۰$  و سرعت برش انتخابی  $\frac{m}{min} ۲۷$  باشد محاسبه کنید قطر قطعه کار را.

۳۰- قطعه ای به قطر  $۷۶$  میلیمتر و عده دوران  $\frac{\pi}{min} ۱۲۷$  موجود است حساب کنید سرعت برش آن را.

۳۱- قطر قطعه ای بعد از عملیات آج زنی  $۴۳/۹$  میلیمتر می باشد محاسبه کنید قطر پیش تراشی (قبل از آج زنی) اگر  $= ۱$  تا میلیمتر باشد.

۳۲- قطعه ای به شکل میل گرد به قطر  $۲۳/۲$  موجود است، اگر بخواهیم آن را آج بزنیم در صورتی که  $t = ۰/۶$  باشد قطر قطعه کار بعد از عملیات آج زنی چه مقدار خواهد شد.

۳۳- مطلوبست محاسبات لازم جهت تراشیدن پیچ مهره M۲۰ در نرم DIN.

۳۴- مطلوبست محاسبات لازم جهت تراشیدن پیچ مهره M۲۷ را در نرم ISO.

۳۵- مطلوبست محاسبات لازم جهت تراشیدن پیچ مهره M $۲۰ \times ۲$  در نرم ISO.

۳۶- مطلوبست محاسبات لازم جهت تراشیدن پیچ مهره M $۶۰ \times ۲$  در نرم DIN.

۳۷- محاسبات لازم جهت تراشیدن پیچ و مهره  $\frac{۳}{۴}$ .


۳۸- محاسبات لازم جهت تراشیدن پیچ و مهره  $\frac{۱}{۱۰} W_{۶۰} \times$ .

۳۹- محاسبات لازم جهت تراشیدن پیچ  $\frac{۱}{۲} R$ .

۴۰- محاسبه قطر مته جهت سوراخ کردن مهره برای پیچ M۸ در نرم ISO و DIN.

۴۱- مطلوبست محاسبه قطر میله را برای حدیده کردن پیچ M۱۲.

۴۲- محاسبات لازم جهت تراشیدن پیچ دنده ذوزنقه  $T_{۲} ۴۸ \times ۸$  (DIN ISO).

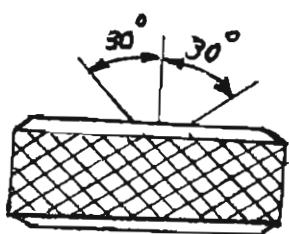

(شکل ۱۲۱-۵)

۴۳- از قرقره آج شکل روی رو و برای آج زدن کدامیک از موارد استفاده می شود؟

الف: برای تمام فلزات

ب: برای لاستیک سخت

ج: برای فولاد-برنج-آلومینیوم و فیر

د: مورد الف و ب

۴۴- برای آج زدن قطعه کار از کدام روش زیر استفاده نماییم که قطر قطعه کار به اندازه مطلوب به دست آید.

الف: قطر قرقه آج را از قطر قطعه کم می کنیم.

ب: قطر قطعه کار را ۱۱۰ کمتر می تراشیم.

ج:  $\frac{1}{3}$  گام قرقه آج از قطر کار کم می کنیم.

د: قطر قطعه کار را ۱۰۵۰ کمتر می تراشیم.

۴۵- جهت آج زدن فلزات نرم از کدام قرقه آج استفاده می شود.

الف: آج راست    ب: آج مورب    ج: آج شطرنجی    د: آج محدب

۴۶- سرعت برش در تراش کاری به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد؟

الف: به تعداد دور-بستن قطعه کار-سه نظام

ب: پیش روی-بستن قلم-مرکز نبودن قطعه کار

ج: به جنس قطعه کار-جنس رنده-قطعه براده-مواد خنک کننده

د: هیچ کدام از موارد فوق

۴۷- سرعت برش در تراش کاری عبارت است از:

الف: سطح مقطع مقدار براده بر حسب متر در دقیقه

ب: طول مقدار براده بر حسب متر بر دقیقه

ج: سرعت محیطی قطعه کار بر حسب میلیمتر در دقیقه

د: سرعت پیشروی بر حسب میلیمتر در دقیقه

۴۸- کدام یک از فرمول های زیر نسبت مخروطی می باشند؟

$$S = \frac{D-d}{2} \times \frac{L}{1} \quad \text{ب: } \frac{1}{K} = \frac{D-d}{1} \quad \text{الف: }$$

$$S = \frac{L_2}{2K} \quad \text{د: } \frac{1}{2K} = \frac{D-d}{1} \quad \text{ج: }$$

۴۹- اندازه لازم جهت انحراف مرغک جهت تراشیدن مخروط بدون دنباله که در آن  $D=50$  و  $d=46$  میلیمتر باشد کدام یک از اعداد زیر می باشد.

الف: ۴ میلیمتر    ب: ۲ میلیمتر    ج: ۳ میلیمتر    د: هیچ کدام

۵۰- برای تراشیدن مخروط به وسیله انحراف سوپرت دستگاه کدام یک از فرمول های زیر صحیح است؟

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{D - d}{2l} \quad \text{ب: } \operatorname{tg} \alpha = \frac{D - d}{2l} \quad \text{الف: } \operatorname{tg} \alpha = \frac{D - d}{2l}$$

$$S = \frac{D - d}{2} \quad \text{د: } \operatorname{tg} \alpha = \frac{D - d}{2} \quad \text{ج: } \operatorname{tg} \alpha = \frac{D - d}{2}$$

۵۱- برای تراشیدن مخروطی که زاویه آن  $\alpha$  درجه باشد مقدار انحراف سوپرت برابر است با:

$$\text{الف: } \alpha \quad \text{ب: } \frac{\alpha}{2} \quad \text{ج: } 2\alpha \quad \text{د: هیچ کدام}$$

۵۲- اندازه لازم برای انحراف مرغک جهت تراشیدن مخروط با مشخصات زیر عبارت است از:

$$L=120 \quad D=32 \quad d=30 \quad L=90$$

$$\text{الف: } S=2/25 \text{ mm} \quad \text{ب: } S=2 \text{ mm}$$

$$\text{د: } S=1/85 \text{ mm} \quad \text{ج: } S=1/26 \text{ mm}$$

$$53- \text{از این } S = \frac{D - d}{2} \times \frac{L}{l} \text{ فرمول برای تراشیدن مخروط های:}$$

الف: با انحراف سوپرت استفاده می شود.

ب: با انحراف مرغک برای طول مخروط کوچکتر از فاصله دو مرغک استفاده می شود.

ج: با انحراف مرغک برای طول مخروط برابر با فاصله دو مرغک استفاده می شود.

د: هیچ کدام

۵۴- مقدار لقی پیچی با مشخصات  $10 \times 5 \times 46$  تریک میلیمتر است زاویه پیشروی با زاویه تماش نده:

- الف: ۵ درجه است.
- ب: ۶ درجه است.
- ج: ۷ درجه است.
- د: ۸ درجه است.

۵۵- عمق پیچ های ذوزنقه ای در سیستم متريک برابر است با:

- الف:  $\frac{1}{3}$  گام پیچ
- ب:  $\frac{1}{4}$  گام پیچ
- ج:  $\frac{1}{2}$  گام پیچ به اضافه لقی
- د:  $\frac{1}{6}$  گام پیچ

۵۶- کدام یک از فرمول های زیر برای محاسبه ارتفاع دنده پیچ های میلیمتری در سیستم DIN درست می باشد؟

- الف:  $\times 65 / 0.0 \times گام = ارتفاع$
- ب:  $\times 61 / 0.0 \times گام = ارتفاع$
- ج:  $\times 64 / 0.0 \times گام = ارتفاع$

۵۷- در پیچ دنده مثلثی با گام  $2/5$  میلیمتر ارتفاع در سیستم DIN کدام یک از اعداد زیر می باشد؟

- الف:  $1/45mm$
- ب:  $1/62mm$
- ج:  $1/95mm$
- د:  $1/70mm$

۵۸- عمق دندانه های یک مهره با گام  $2/75$  میلیمتر در سیستم ISO برابر است با:

- الف:  $1/48mm$
- ب:  $2mm$
- ج:  $1/65mm$
- د:  $1/75mm$

۵۹- پیچ دنده مثلثی اینچی  $8 \times \frac{3}{4}$ " باید تراشیده شود ارتفاع دنده برابر است با:

- الف:  $2/042mm$
- ب:  $2/64mm$
- ج:  $2/65mm$
- د:  $2/032mm$

۶۰- عمق دندانه های یک مهره با گام  $1/75mm$  را در سیستم ISO کدام یک از اعداد زیر است.

- الف:  $0/837mm$
- ب:  $0/928mm$
- ج:  $0/947mm$
- د:  $0/737mm$

۱- پیچ ذوزنقه ای با مشخصات  $Tr_{20 \times 4}$  رادر سیستم ISO در صورتی که مقدار لقی  $\alpha = 25/0$  میلیمتر باشد اندازه پهنای سروته دنده برابر است:

$$\text{الف: } 1/293\text{mm} \quad \text{ب: } 1/923\text{mm} \quad \text{ج: } 1/234\text{mm} \quad \text{د: } 1/329\text{mm}$$

۲- زاویه آزاد (آزاد پیش روی) یک پیچ ذوزنقه ای با مشخصات  $Tr_{20 \times 2}$  در سیستم ISO کدام است.

$$\text{الف: } 2^\circ \text{ درجه} \quad \text{ب: } 50^\circ \text{ و } 20^\circ \quad \text{ج: } 30^\circ \text{ و } 3^\circ \quad \text{د: } 30^\circ$$

۳- عرض لبه برنده رنده در پیچ بری ذوزنقه ای میله ای متری باید در حدود:

$$\text{الف: } \frac{1}{3} \text{ گام پیچ باشد.} \quad \text{ب: } 64/0 \text{ گام پیچ باشد.}$$

$$\text{د: } 65/0 \text{ گام پیچ باشد.} \quad \text{ج: } \frac{1}{4} \text{ گام پیچ باشد.}$$

۴- عمق پیچ دندۀ مثبتشی (سرتیز) اینچی و میلیمتری در سیستم DIN به ترتیب از راست به چپ کدام یک از جواب های زیر می باشد.

$$\text{الف: } h=p \times 0/65 \quad \text{ب: } h=p \times 0/63 \quad \text{ج: } h=p \times 0/61$$

$$\text{د: } h=p \times 0/65 \quad \text{و } h=p \times 0/64 \quad \text{و } h=p \times 0/65$$

۵- زاویه آزاد رنده (زاویه پیشروی) یک پیچ ذوزنقه ای دوراهه ای با مشخصات  $Tr_{26 \times 16 \times p_8}$  در سیستم ISO کدام یک از اندازه های زیر می باشد، لقی پیچ  $25/0$  انتخاب شود.

$$\text{الف: } 45^\circ \text{ و } 9^\circ \quad \text{ب: } 28^\circ \text{ و } 11^\circ \quad \text{ج: } 30^\circ \text{ و } 6^\circ \quad \text{د: } 2^\circ \text{ و } 9^\circ$$

۶- اندازه پهنای سروته دندانه پیچ ذوزنقه ای با مشخصات  $Tr_{20 \times 5}$  در سیستم ISO در صورتی که لقی پیچ  $25/0$  میلیمتر انتخاب شود کدام یک از اعداد زیر است.

$$\text{الف: } 2/301 \quad \text{ب: } b=2/928 \quad \text{ج: } b=1/695 \quad \text{د: } b=3/152$$

۶۷- قطر متوسط یک پیچ ذوزنقه‌ای یک راهه با مشخصات  $T\Gamma 36 \times 6$  در سیستم ISO کدام یک از اعداد زیر است لقی پیچ  $25/0$  انتخاب شود.

- الف:  $20/25$       ب:  $22/5$       ج:  $20/5$

۶۸- قطر داخلی پیچ و مهره دنده مثلثی  $10 \times \frac{3}{4}$  برابر است با:

- الف:  $15/8$  و  $17/22$       ب:  $17/11$  و  $17/22$

- ج:  $17/22$  و  $15/11$       د:  $15/22$  و  $17/22$

۶۹- محاسبه عمق پیچ و مهره دنده مثلثی  $M 20 \times 3/5$  در سیستم DIN برابر است با:

- الف:  $2/575$  و  $2/165$       ب:  $2/135$  و  $1/89$

- ج:  $2/65$  و  $2/275$       د:  $2/275$  و  $2/275$

۷۰- محاسبه کنید قطر داخلی مهره دنده مثلثی  $M 20 \times 2/5$  در سیستم ISO برابر است با:

- الف:  $17/7$       ب:  $17/5$       ج:  $17/1$       د:  $17/3$

۷۱- قطر میله‌ای  $80$  میلیمتر و سرعت برش  $35$  متر بر دقیقه، تعداد دور در دقیقه را حساب کنید.

- الف:  $120$  دور      ب:  $135$  دور      ج:  $139$  دور      د:  $140$  دور

۷۲- میله آهنی به قطر  $(80)$  و به طول  $(100)$  میلیمتر باشد تراشیده شود در صورتی که سرعت دورانی آن  $(150)$  دور انتخاب شود سرعت برش برش برابر است با:

- الف:  $37/68$  متر بر دقیقه      ب:  $38/48$  متر بر دقیقه

- ج:  $39/86$  متر بر دقیقه      د:  $23/43$  متر بر دقیقه

## فصل ششم

### ماده شناسی:

فلزات در صنعت به دو دسته تقسیم می‌گردند:

- ۱- فلزات آهنی
- ۲- فلزات غیرآهنی (رنگی)

### ۱- فلزات آهنی:

آهن و آلیاژهای آن (مثل چدن و انواع فولادها) جزو فلزات آهنی محسوب می‌شوند در صنعت از آهن خالص استفاده نمی‌شود زیرا آهن خالص بسیار نرم است. بنابراین انواع فولادها که از ترکیب آهن خالص با کربن نیکل، کرم، کبالت تهیه می‌شود استفاده می‌گردد. آهن تجارتی از ترکیب آهن خالص و کمی کربن به دست می‌آید (به صورت ورق، تیرآهن، پروفیل) رنگ آهن‌های تجارتی خاکستری است به راحتی سوهان کاری می‌شود و در هوای مرطوب زنگ می‌زند.

### فولاد:

در ساختمان فولاد بیشتر از کربن، کرم، نیکل و کبالت استفاده می‌شود. فولادهایی که برای مصارف صنعتی به کار می‌روند به نام فولاد ابزار، فولاد تدبیر، فولادهای زنگ نزن (استنلس استیل) می‌باشند، مقدار کربن در فولادها کمتر از ۰.۲٪ می‌باشد فولادها دارای این خصوصیات می‌باشند.

- ۱- دارای استحکام و مقاومت بالایی هستند.
- ۲- قابلیت چکش خواری و ضربه پذیری بالایی دارند.
- ۳- جوش کاری آنها ساده است.
- ۴- تنش‌های حرارتی (تغییرات زیاد حرارت) را تحمل می‌کنند.
- ۵- مقاومت زیادی در مقابل کشش دارند.

۶- نسبتاً گران می باشند (در مقابله با چدن ها).

۷- نقطه ذوب بالایی دارند.

۸- تحمل فشار در آنها کمتر از چدن ها است.

مهمترین استفاده فولادها در ابزارسازی و ساخت ورق های بدنه اتومبیل می باشد.

### چدن:

از ترکیب آهن، کربن، سیلیسیوم، به دست می آید، مقدار کربن چدن از مقدار کربن فولادخیلی بیشتر است چدن به سهولت قابل ریخته گری است در ماشین سازی کاربرد فراوان دارد درصد کربن در چدن ها بین ۰۶/۰ تا ۰۵/۴٪ می باشد.

### انواع چدن:

چدن خاکستری، چدن سفید، چدن جنسی شکننده است که در اثر ضربه آسیب می بیند. با عملیات حرارتی چدنی به نام چدن چکش خوار به دست می آید که تا حدی قابلیت چکش خواری داشته و شکنندگی آن کم می باشد.  
چدن ها دارای این خواص می باشند.

۱- قابلیت ریخته گری و ماشین کاری خوبی دارند.

۲- نقطه ذوبشان پایین تر از فولاد است.

۳- جاذب خوبی برای ارتعاش ها و ارزش ها می باشند.

۴- به راحتی جوش کاری نمی شوند.

۵- قابلیت چکش خواری و ضربه پذیری کمی دارند.

۶- از مقاومت سایشی نسبتاً بالایی برخوردار است.

### ۲- فلزات رنگی:

تمام فلزات به غیر از آهن و ترکیبات آن فلزات رنگی می باشند. مس، روی، برنج، برنز، آلومینیوم، سرب، نیکل، قلع مهمترین فلزات رنگی هستند.

**مس:**

فلزی است قرمزنگ با جلای ویژه مقاومت مس در مقابل پوسیدگی زیاد است زیرا سطح خارجی آن در مجاورت هوا اکسیده می شود و این قشر بسیار نازک اکسید مس، بقیه فلز را در برابر پوسیدگی محافظت می کند. مس جریان برق را بسیار خوب هدایت می کند. چکش خوار و ورقه شدنی است.

**آلومینیوم:**

جزء فلزات رنگین است، الکتریسیته و گرمای هدایت می کند مقاومتیش در مقابل پوسیدگی زیاد است، ورقه شدنی است و قبل ریخته گری. آلیاژهای آلومینیوم به علت سبکی وزن و استحکام و مقاومت در مقابل پوسیدگی در هوایپما سازی مصرف دارد.

**روی:**

رنگ سفید مایل به آبی دارد محل شکستگی آن برآق است بسیار ترد و به سختی زنگ می زند(اکسید نمی شود) این فلز از سنگ معدن به وجود می آید. روی برای پوشش ورقه های فولادی (ورقه های گالرائیز)، به کار می رود. نر آلیاژهایی نظیر برنج و برنز و لحیم ها استفاده می گردد.

**قلع:**

رنگ سفید نقره ای دارد و کمی مایل به آبی، درجه انبساط این فلز زیاد است به سهولت خم می شود. در مقابل پوسیدگی و اسیدها مقاوم است (سنگ معدن دارد) از قلع برای تهیه برنز و لحیم های نرم همچنین در سفیدگری استفاده می شود.

**سرب:**

خاکستری رنگ است، بسیار نرم، درجه انبساط طولی آن زیاد است در هوای زود

اکسید می شود، تمام ترکیبات شیمیایی سرب خطرناک است (با دست آلوده به سرب غذا نخورید) سرب در مقابل جوهر گوگرد و انواع الكل مقاوم است در تهیه صفحات باتری، لحیم ها و آلیاژ های ضدتابش از سرب استفاده می گردد.

#### برنج :

جزء آلیاژ هاست (آلیاژ ها از ترکیب و درهم آمیختن دو یا چند فلز تهیه می شود) برنج معمولی از ترکیب ۷۰ درصد مس و ۳۰٪ روی به دست می آید این فلز به دلیل مقاومتیش در برابر اسیدها در صنعت بسیار متداول است (زردرنگ) قابلیت ریخته گری دارد.

#### برنز :

آلیاژی است از ۹۰٪ مس و ۱۰٪ اقلع، رنگ برنز از رنگ برنج تیره تر است و به رنگ مس تمايل دارد و سایر خواص آن مانند برنج است و قابلیت ریخته گری خوبی دارد.

#### نیکل :

فلزی است به رنگ سفید نقره ای، نسبتاً سخت است در برابر اثرات جوی مقاوم است (نیکل خالص به ندرت یافت می شود) معمولاً از سیلیکات نیکل آهن و منیزیم تهیه می گردد . از نیکل برای تهیه آلیاژ های مختلف فولاد و سیم های کرم نیکل (برای مصرف در صنعت برق استفاده می شود).

#### عملیات حرارتی :

عبارت است از حرارت دادن فلزو آلیاژ آن تا درجه مشخص و غوطه ورنودن و سرد کردن آن در مدت مشخص تا در نتیجه تغییراتی در ساختمان فلز به وجود آید و خواص لازم از قبیل مقاومت ، سختی ، متأموت در برابر سایش به آن داده شود .

**آب دادن:**

عملیات حرارتی مخصوص که به وسیله آن می توان خواص فلزات را مناسب با شرایط کار آنها تغییر داد. فولادهایی که بیش از ۰٪ کربن داشته باشد به وسیله آب دادن سخت می شوند و به نام فولاد ابزار معروف است. آب دادگی فولاد را با سوهان زدن آن می توان آزمایش کرد. سوهان فولادی را که آب داده نشده باشد را می تراشد. ولی فولادهای آب دیده شده را نمی تواند تراشد.

**روش کار در آب دادن :**

**الف : گرم کردن تا حداقل ۷۴۰°C**

**ب : سرد کردن ناگهانی**

ج : تاباندن یعنی گرم کردن مجدد تا درجه حرارت کمتر از ۷۴۰°C و خنک کردن آهسته به منظور کم کردن درجه سختی فولاد.

ابزارهای دقیق و حساس مثل تیغچه فرزها و قطعات قالب مته ها را در کوره های مخصوص حرارت می دهند تا در معرض اثر زیان آور گازهای سوخت و هوا قرار نگیرند، زیرا این نوع گازها موجب سوختن فولاد می شود.

برای خنک کردن فولادی که در مایع خنک کننده قرار دارد باید آن را مرتبأ در مایع حرکت داد تا قسمت های گوناگون آن با مایع خنک کننده تماس پیدا کند و جباب های بخار روی آن جمع نشود. در صورتی که قطعه کار نازک باشد ممکن است در اثر فروبردن ناگهانی در مایع خنک کننده کج شود (تاب بردارد) و قسمت های نازک تر آن زودتر ترک بر می دارد.

فولاد گرم شده را بر حسب نوع ترکیبات آن و درجه سختی مورد لزوم با سرعت های مختلف خنک می کنند تا فولاد بتواند شکل ساختمان داخلی خود را که در اثر گرم شدن به دست آورده است حفظ کند، برای خنک کردن ناگهانی اغلب از آب استفاده می شود. سایر مواد خنک کننده مانند آب نمک، سرعت خنک کردن را زیاد می کند ولی به همان نسبت سختی و شکنندگی فولاد آب دیده نیز بیشتر

می شود. اگر بخواهند سرعت خنک کردن کمتر باشد مواد خنک کننده ملایمی مانند روغن به کار می بزند برای کم کردن درجه سختی و شکنندگی فولادهایی که آب داده شده اند آنها را در حرارت  $220^{\circ}\text{C}$  تا  $300^{\circ}\text{C}$  گرم می کنند سپس آنها را در هوای محیط در کوره هایی برگشت و یا زیر خاکستر به آهستگی سرد می کنند.

نوک قلم ها و رنده های برش که آب داده شده اند احتیاج به برگشت ندارند زیرا مقدار حرارتی که بعد از آب دادن در دسته آن باقی می ماند برای برگشت دادن آن کافی است برای تاباندن کارهایی که درجه سختی آنها اهمیت زیادی دارد از حمام های نمک مذاب و سرب استفاده می شود زیرا درجه حرارت این حمام ها ثابت است.

#### روش های مخصوص سخت کردن:

الف: سیماناتسیون: در این روش قشر نازکی از قطعه کار که کربن آنها کم است و قابلیت آب کاری ندارد را با عملیات مخصوص سخت می کنندتا در مقابل ساییدگی مقاومت کنند. برای این منظور قطعه کار را باید با گرد کربن زا در جعبه های درسته قرار داده و آنها را به مدت چند ساعت بین  $900^{\circ}\text{C}$  تا  $800^{\circ}\text{C}$  حرارت می دهند کربن موجود در گرد کربن زا در سطح فولاد نفوذ می کند. قطعات سیمانته شده را می توان مانند فولاد آب داد.

ب: سخت کردن سطح قطعات: بعضی از قطعات مانند سندان ، میز ماشین فلز تراشی باید هم قابلیت انعطاف داشته و شکننده نبوده و در مقابل ضربه و خمش پایداری کند و هم سختی داشته باشد که زود ساییده نشود. سطح این گونه قطعات را به ضخامت تقریباً  $1\text{ mm}$  / آب می دهند. برای این منظور قطعه مورد نظر را در مقابل مشعلی با شعله تنظیم شده قرار می دهند با حرکت مشعل یا قطعه کار آن را گرم می کنند و از پشت بازوشی مخصوص روی سطح آن قطعه آب می پاشند.

#### در سخت کاری به نکات زیر بایستی توجه شود:

۱- سطح قطعات بایستی از آثار زنگ زدگی ، روغن ، چربی و کثافت تمیز شود .

۲- قطعات کوچک را می توان در یک سبد قرار داد و پس از گرم کردن آنها را در حوضچه خنک کاری غوطه ور نمود.

۳- قطعات نازک و دراز مانند مته ها و محورها بایستی به طور قایم حرارت داده شوند و به طور قایم نیز در حوضچه غوطه ور شوند تا خطر کج شدن آنها کمتر گردد.

۴- حرکت دادن صحیح قطعه کار در حوضچه باعث می شود که قطعه کار با مایع خنک کننده بیشتری در تماس باشد و بدینوسیله به نحو صحیح خنک شود.

۵- در غوطه ور کردن قطعات با مقطع مختلف لازم است قطعه کار از مقطع بزرگ در آب غوطه ور شود. قطعاتی که دارای سوراخ بن بست هستند لازم است که با کف در مایع غوطه ور شود تا هوا و بخار بتوانند از سوراخ خارج شوند.

۶- قطعات بزرگ را با انبر یا گیره های مناسب از کوره خارج کرده و در حوضچه غوطه ور می سازند. بایستی توجه داشت که در نقاط تماس انبر با قطعه کار سختی کم خواهد شد، لذا لازم است محل آنها را مرتب عوض کرد.

تذکر: تمام فلزات را نی تران به وسیله آب دادن سخت کرد بلکه فولادهایی که بیش از ۶٪ (۰.۱٪ - ۰.۶٪) کربن داشته باشند را می توان آب داد.

### روش شناخت فلزات آهنی (فولادها):

فلزات را از طریق مختلفی مثل رنگ، وزن، سختی، آزمایش با مواد شیمیایی، متالوگرافی و . . . می توان از هم تشخیص داد. یکی از روش های متدائل کارگاهی برای تعیین نوع فولادها تست جرقه ای می باشد. که در این روش فلز مورد نظر را با چرخ سنگ مابین سنگ سنباده در گیر می کند و از شکل و فرم جرقه های حاصل پی به نوع ترکیبات فلز مورد آزمایش می برنند در هر کارگاه معمولاً جدولی برای تشخیص نوع جرقه فولادهای مختلف وجود دارد که با مراجعت به آن می توان نوع فولاد را تشخیص داد. (جدول در آخر همین فصل).

**روغن کاری:**

**هدف از روغن کاری ماشین ها :**

هدف اصلی از روغن کاری ایجاد لایه بسیار نازک روغن بین سطوح قطعاتی است که با هم اصطکاک دارند. روغن کاری اصطکاک بین دو قطعه را که روی هم می لغزند کم کرده، در محل مالش آنها گرمای زیادی ایجاد نمی شود همچنین خوردگی سطوح را کاهش می دهد و ضریب بهره ماشین را بالا می برد. ساییدگی دو سطح روغن کاری شده ۵۰ مرتبه کمتر از حالتی است که روغن کاری نشده باشد، سطح تماس کلیه قطعاتی که حرکت رفت و آمدی یا دورانی دارند باید روغن کاری شود، پمپ آب و اهرم هایی که فرمان می دهند به وسیله گیریس روغن کاری یا گریس کاری می شود.

**أنواع روغن ها:**

- ۱- روغن های معدنی از مواد نفتی و زغال سنگ به دست می آید.
- ۲- روغن های نباتی از کتان و کرچک
- ۳- روغن های حیوانی از حیوانات دریایی به دست می آیند.

**تذکر مهم:**

روغن های حیوانی اکسید کننده هستند، روغن های نباتی به دلیل خشک بودن نمی توانند مستقیماً در روغن کاری استفاده شوند.

**خاصیت روغن های صنعتی:**

- ۱- غلظت و چسبندگی روغن باید به حدی باشد که باعث ازدیاد مالش گردد.
- ۲- درجه حرارت اشتغال روغن باید تاحد ممکن بالا باشد و درجه برودت لازم برای سفت شدن آن حتی المدور پایین باشد.
- ۳- روغن باید عازی از مواد خارجی و رطوبت و اسید باشد تا باعث زنگ زدگی

و خوردگی قسمت های ماشین نشود.

۴- روغن باید خاصیت تبخیر داشته باشد و خشک شود.

۵- روغن باید دارای ضریب مالش کم باشد.

از روغن ها در موارد زیر استفاده می شود:

۱- مواردی که اصطکاک قطعات بالا است.

۲- مواردی که سرعت حرکت و گرمای ایجاد شده زیاد است.

۳- در سیستم هایی که دارای آب بند کن های مناسب (مانند کاسه نمدها - واشرها و غیره) می باشند.

۴- سیستم هایی که دارای تجهیزات کافی (مانند پمپ روغن - فیلتر - لوله رابط و ... برای روغن کاری هستند.

لازم به تذکر است که برای هر وسیله باید از روغن مناسبی که توسط سازنده دستگاه توصیه شده است استفاده کرد.

### **گریس کاری:**

گریس یک ماده: چرب کاری است که در حرارت معمولی به شکل خمیر است اصولاً گریس در جایی مصرف می شود که چرب کاری به وسیله روغن امکان پذیر نباشد یا لازم نباشد.

گریس چرب کاری به طور معمول از روغن و صابون تهیه می شود همان طوری که در ساختمان اسکلت آن فولاد است در گریس هانیز صابون اسکلت آن را تشکیل می دهد و به آن مقاومت لازم را می دهد.

### **أنواع گریس ها :**

بسته به نوع صابونی که در آنها وجود دارد دارای خواص متنوعی بوده و معمولاً به نام صابون های موجود در آنها نامیده می شوند. مانند گریس های کلسیم (چرب کاری

پمپ‌ها) گریس‌های سدیم (برای چرب کاری با برینگ‌ها) و گریس‌های آلومینیوم (برای چرب کاری چرخ زنجیرها)

### موارد استفاده از گریس‌ها:

از گریس‌ها در جاهایی استفاده می‌شود که:

۱- سرعت حرکت و حرارت ایجاد شده کم باشد.

۲- مدت کار طولانی باشد.

۳- نیاز به مراقبت و رسیدگی دائم نداشته باشد.

۴- دستگاه در معرض گرد و خاک و آلودگی باشد.

۵- نیاز به آب بندکن خاصی وجود نداشته باشد.

### مزایای استعمال گریس به جای روغن:

چون گریس از محل چرب کاری خارج نمی‌شود لذا زمان چرب کاری با آن خیلی طولانی است و به علاوه مصرفش کمتر است. بخصوص در کاسه ساقمه‌ها در مقابل گرد و خاک یاتاقان را محفوظ نگه می‌دارد. در مورد کار با ضربه گریس بهتر از روغن چرب کاری خاصیت ضربه‌گیری دارد. یاتاقان را نباید از گریس پر کرد زیرا به علت اصطکاک و مالش گریس گرمای اضافی ایجاد می‌شود که ممکن است به یاتاقان صدمه بزند، گریس باید در محل خشک نگه داری گردد.

### خنک کننده‌ها:

در موقع براده برداری به علت اصطکاک زیاد بین ابزار و قطعه کار حرارت زیادی ایجاد می‌شود که ممکن است ابزار برنده را کند کند برای این که ضمن استفاده از حداقل سرعت بشوش مجاز از کند شدن ابزار جلوگیری گردد باید ابزار به وسیله مواد خنک کننده خنک شود.

این مواد ضمناً گرمای بین قطعه کار و ابزار را که در نتیجه اصطکاک ایجاد

می شود در محل تماس کم می کنند استفاده از خنک، کننده ها در کارهای ماشینی و بعضی از کارهای دستی مثل برقو و حدبده و قلاویز کردن کاملاً ضرورت دارد. برای خشن تراشی بایستی از خنک کننده هایی ت خاصیت خنک کنندگی خوبی دارند و برای ظریف تراشی از خنک کننده هایی که خاصیت چربی دارند استفاده گردد.

#### خواص خنک کننده ها :

- ۱- بایستی باعث زنگ زدگی فلزات نشوند.
- ۲- قدرت خنک کنندگی کافی داشته باشند.
- ۳- ارزان باشند.

وظیفه مواد خنک کننده را می توان به طور خلاصه چنین بیان کرد:

- ۱- هدایت و انتقال حرارت از ابزار و قطعه کار
- ۲- افزایش دوام ابزار
- ۳- روغن کاری بین ابزار و قطعه کار و کم کردن مقاومت اصطکاکی بین آنها
- ۴- بهبود کیفیت سطح
- ۵- شستشو و انتقال برآده ها از محل برآده برداری
- ۶- جلوگیری از زنگ زدن قطعه کار ، ابزار و ماشین

#### نکته مهم :

چدن و برنز را معمولاً به طور خشک تراش کاری می کنند، برای فولادهای سخت و ریخته محلول روغن حیوانی، برای آلمینیوم و دور آلومینیم روغن محلول (روغن پارافین، تربانتین که مخلوطی از نیمی نفت و نیمی روغن های سخت عی، باشد) استفاده می گردد. برای برنج و مس می توان از مایع خنک کننده استفاده نکرد ولی برای سرعت های زیاد می توان از روغن های محلول استفاده کرد .

### أنواع خنك كننده ها :

- ۱- روغن هایی که در آب حل می شوند.
- ۲- آب صابون
- ۳- نفت
- ۴- هوا

### روغن های حل شونده :

خاصیت خنك کنندگی خوبی دارند به سهولت در آب حل می گردند و به رنگ آب صابون درمی آیند برای خنك کاری تمام فولادهایی که به وسیله ماشین های مختلف تراشیده می شوند مناسب است .

### آب صابون :

مقداری صابون در آب گرم حل می کنید و کمی کربنات سدیم به آن اضافه نمایید مایع خنك کننده لازم به دست می آید . افزودن سوداز زنگ زدن ماشین به وسیله آبی که صابون در آن حل شده است جلوگیری می کند .

### نفت :

چدن را باید بدون استفاده از مایعات خنك کننده تراشید زیرا ذرات ریز چدن در اثر مالش لبه رنده روی کار مالیه می گردد و سطح برآقی ایجاد نمی کند و بار دادن کم را که معمولاً در پایان تراش کاری ضرورت دارد غیرممکن می سازد در موقع سوراخ کاری چدن با متنه هایی که قطر آنها زیاد است باید به وسیله نفت یا تربانتین قطعه خنك کاری گردد .

### سنوات و تست های مربوط به ماده شناسی

- ۱- تقسیم بندی فلزات را نام برده و هر کدام را توضیح دهید.
- ۲- خصوصیات فولادها را نام ببرید (چهار مورد)
- ۳- خصوصیات چدن ها را بنویسید (چهار مورد)
- ۴- در صد کربن در فولادها و چدن ها چقدر است؟
- ۵- فلزات رنگین را نام ببرید؟ (۵ مورد)
- ۶- روش های آب دادن و سخت کاری را نام برده و هر کدام را مختصرآ توضیح دهید.

- ۷- هدف از روغن کاری ماشین ها چیست؟
- ۸- انواع روغن ها را نام برده خاصیت روغن های صنعتی را بنویسید.
- ۹- مزایای استفاده از گریس را به جای روغن بنویسید.
- ۱۰- انواع خنک کننده ها را نام برده و خاصیت آنها را بنویسید.
- ۱۱- روش شناخت فلزات به روش تست جرقه را توضیح دهید.

۱۲- نقطه ذوب کدام یک از فلزات زیر بیشتر است.

الف: آهن      ب: مس      ج: آلومینیوم      د: سرب

- ۱۳- در تراش کاری چدن ماده خنک کننده کدام یک از موارد زیر است؟
- |                    |        |        |             |
|--------------------|--------|--------|-------------|
| الف: روغن چرب کاری | ب: نفت | ج: هوا | د: آب صابون |
|--------------------|--------|--------|-------------|

۱۴- آلومینیوم فلزی است :

الف: که در مقابل هوا به راحتی اکسیده می شود.

ب: الکتریسیته و گرمای را هدایت نمی کند.

ج: جزو فلزات آهنی است .

د: جزو فلزات رنگین می باشد.

۱۵- روی فلزی است به رنگ:

الف: خاکستری تیره      ب: قرمز      ج: سفید مایل به آبی      د: طلایی

۱۶- برنج معمولی از ترکیب:

الف: ۳۰٪ مس و ۷۰٪ روی  
ب: ۳۰٪ مس و ۷۰٪ روی  
ج: ۶۰٪ مس و ۴۰٪ قلع

۱۷- اسکلت اصلی گریس هارا:

الف: نفت، تشکیل می دهد.  
ب: صابون تشکیل می دهد.  
ج: روغن تشکیل می دهد.

۱۸- تست جرقه روشی است برای:

الف: تعیین سختی فلزات  
ب: پرداخت فلزات  
ج: برآده برداری از فلزات  
د: تشخیص نوع و ترکیب فلز آهنی

۱۹- چه فلزاتی را به وسیله آب دادن می توان سخت کرد:

الف: تمام فلزات  
ب: فولادهایی که بین (۰.۱۰% تا ۰.۱۵%) کربن داشته باشد.  
ج: فلزات رنگین  
د: چدن ها

## فصل هفتم

### نقشه گشی

#### ناریخچه و سیر تحول نقشه:

در گذشته های دور از ترسیم به عنوان شکلی از هنر برای بیان احساسات و زیبایی ها و یا روشی برای ارسال و ابلاغ نظریات و ایده ها استفاده می شد.

بشر اولیه عکس حیوانات را روی دیوار غارها ترسیم می کرد که این خود مقدمه ای برای خلق و ایجاد نقشه به حساب می آید.

امروزه کلیه نقشه هایی که در رشته های مختلف صنعتی، رسم می گردد پیرو قاعده هندسه ترسیمی بوده و عموماً دارای سه تصویر از یک جسم می باشد.

به طور خلاصه می توان گفت، تهیه تصاویر از ساخته ها و مصنوعات به طریقی که قابل درک برای دیگران باشد از نخستین آرزو های انسان در طول تاریخ بوده است، لذا دسترسی به یک شیوه واحد به گونه ای که امروز عمل می شود با دشواری های فراوان و تحولات بسیار همراه بوده است.

### نقشه گشی:

به منظور ایجاد ارتباط بین طراحان و متخصصان نقشه گشی از یک سو و تولیدکنندگان از سوی دیگر از زبان صنعت یعنی نقشه گشی صنعتی استفاده می کنند.

### وسایل نقشه گشی:

الف: تخته رسم: از این وسیله برای چسباندن کاغذ و ترسیم نقشه استفاده می کنند.

ب: خط کش T(تی): از این وسیله جهت ترسیم خطوط افقی استفاده می شود.  
ج: گونیا: با تکیه دادن گونیا بر روی لبه های بالا یا پایین خط کش تی می توان خطوط عمودی ترسیم نمود.

- د: خط کش مدرج: از این وسیله برای انتقال و تعیین اندازه ها روی کاغذ نقشه کشی استفاده می کنند.
- هـ: مدادها: معمولاً مدادهای پرنگ را با حروف B، سیاه) و کم رنگ را با H (Hard، سخت) و متوسط را با F، سفت) معرفی می نمایند.

۲H, 3H	F, H	مدادهای گروه B
خطوط کمکی، خطوط هاشور، خطوط اندازه طرح اولیه نقشه	خط چین ها، خطوط محور، خطوط داخلی جدول وغیره	خطوط اصلی، سهمی ها، حروف و اعداد، قوسها و دایره ها خط کادر و جدول

نوع مداد یا مغزی	شماره و علامت مشخصه مغزی یا مداد		
پرنگ (نرم)	4B - 3B <sup>1</sup>	2B - B <sup>2</sup>	HB - F <sup>3</sup>
کمرنگ (سخت)	H <sup>4</sup>	2H - 3H <sup>5</sup>	4H ..... 6

- ز: پرگار: از این وسیله برای ترسیم دواوه با قطر کوچک و بزرگ و منحنی ها استفاده می شود.

کاغذهای نقشه کشی:

(کاغذ مبنا): سطح چنین کاغذی تقریباً یک متر مربع است.

$$A_0 = 840 \times 1188 \text{ mm}$$

$$A_1 = 840 \times 594 \text{ mm}$$

$$A_2 = 420 \times 594 \text{ mm}$$

$$A_3 = 420 \times 297 \text{ mm}$$

$$A_4 = 210 \times 297 \text{ mm}$$

$$A_5 = 210 \times 148.5 \text{ mm}$$

$$A_6 = 105 \times 148.5 \text{ mm}$$

توجه: سطح هر کاغذ نصف سطح کاغذی است که ماقبل آن قرار گرفته است.


### جدول مشخصات:

هر نقشه الزاماً دارای جدولی باشد که مشخصات آن نوشته شود.

مقیاس	1 2	نام قطعه کار با دستگاه	.....	1 0
تاریخ	1 2		بازبین کننده: .....	1 0 4 0
			کلاس ... رشته ... نوبت ..	1 0
	1 6	نام مؤسسه (هنرستان فنی .....)	شماره نقشه .....	1 0
	2 5			4 5
				1 5 0

روش تصویربرداری E یا اروپایی که علامت مشخصه آن چنین است.

روش تصویربرداری A یا آمریکایی که علامت مشخصه آن چنین است.

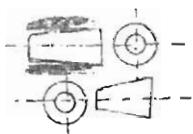

(شکل ۱ - ۷)


### انواع خطوط:

۱- خطوط اصلی - خطی است ضخیم /

(شکل ۲ - ۷)

و پرکه از آن برای معرفی دوره ظاهری


جسم همچنین کلیه خطوط قابل دید در نقشه ها استفاده می کنند ضخامت این خطوط متناسب با بزرگی نقشه انتخاب می شود و مبنایی جهت انتخاب سایر خطوط می باشد.

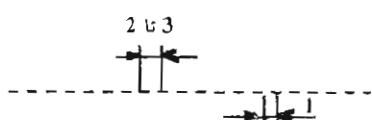

(شکل ۲ - ۷)

۲- خط چین: (خط ندید): معرفی خطوط و دوره های غیرقابل دید جسم می باشد، لذا گاه خط ندید گفته می شود.

ضخامت آن نصف ضخامت خط اصلی است.

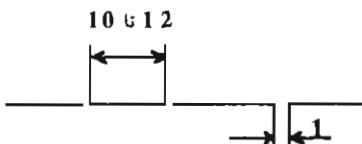

(شکل ۴-۷)

۳- خط محوریا خط نقطه: کاربرد

این خط زیاد بوده ولی به طور خلاصه از

آن به عنوان محور تقارن و نشان دهنده

صفحات برش استفاده می‌کنند.

ضخامت آن  $\frac{1}{3}$  ضخامت خط اصلی است.

۴- خط نازک: کاربرد این خط نیز زیاد بوده ولی به طور خلاصه از آن به عنوان خط اندازه، خط هاشور، خطوط کمکی



(شکل ۵-۷)

غیره استفاده می‌کنند. ضخامت این خط


$\frac{1}{4}$  ضخامت خط اصلی است.

تذکر مهم: خط اصلی بر کلیه خطوط حق تقدم دارد.

آشنایی با رسم تصاویر:

تذکرات مقدماتی:

بعد از آشنایی با هدف اصلی از ترسیم نقشه‌های فنی و همچنین وسایل و نوشته‌هایی که در ترسیم به کار می‌روند، چگونگی نمایش اجسام را به صورت صنعتی توضیح می‌دهیم. باید توجه داشت این قسمت بسیار مهم است، زیرا اصول ترسیم یک

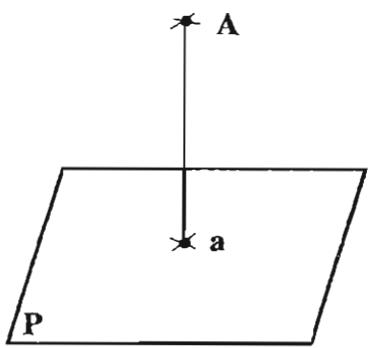


(شکل ۶-۷)

جسم را از نظر رسم فنی تشریح می‌کنند.

الف: تصویر قایم یک نقطه روی یک صفحه در شکل مقابل نقطه A را در خارج از صفحه P که آن را صفحه تصویر می‌نامیم درنظر می‌گیریم.


ملاحظه می‌شود تصویر نقطه A روی صفحه تصویر نقطه A' خواهد بود.

مسیر طی شده توسط نقطه مورد نظر از  $A'$  خواهد بود. در حقیقت این فاصله خط مستقیمی است که بر روی صفحه افقی  $P$  تصویر شده است. لذا خط  $AA'$  بر صفحه  $P$  عمود است تصویر  $A'$  از نقطه  $A$  را روی صفحه افقی  $P$  تصویر قایم و یا راست زاویه گویند. بنابراین نتیجه می گیریم که تصویر قایم یک نقطه بر روی یک صفحه یک نقطه خواهد بود.

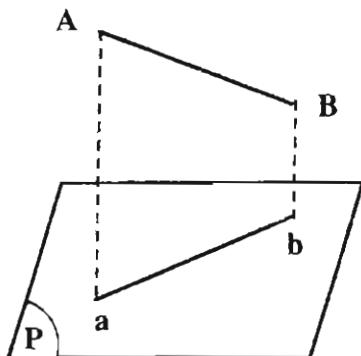

(شکل ۷-۷)

حال ملاحظه می شود بین پاره خط  $AB$  و تصویر آن  $ab$  رابطه  $ab \ll AB$  برابر است.

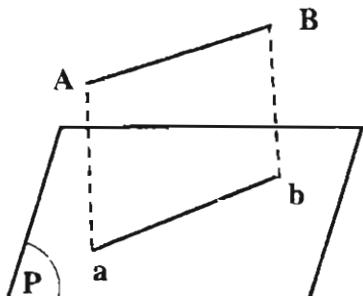


(شکل ۷-۸)


**ب:** تصویر قایم یک خط بر روی صفحه:  
۱- خط و صفحه نسبت به هم وضع مشخصی ندارند. پاره خط  $AB$  و صفحه  $P$  اراده نظر می گیریم، به طرقی که گفته شد تصاویر دو نقطه  $A$  و  $B$  از خط  $AB$  را روی صفحه  $P$  به دست آورده به ترتیب  $a$  و  $b$  می نامیم. تصویر خط  $AB$  روی صفحه  $P$  خط  $ab$  خواهد بود. در این

۲- خط نسبت به صفحه موازی است در این صورت تصویر پاره خط  $AB$  خط  $ab$  خواهد بود که به دلیل موازی بودن پاره خط  $AB$  با صفحه  $P$  چهار ضلعی  $ABab$  از این رابطه پیروی می کند. لذا نتیجه می گیریم تصویر  $ab$  متعلق به پاره خط  $AB$  برابر است با طول واقعی  $AB$ .

**ج:** خط عمود بر صفحه تصویر، با توجه به شکل، تصویر پاره خط  $AB$ ، در

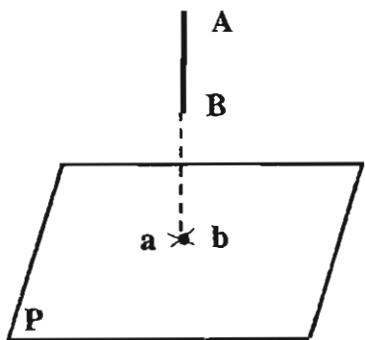


(شکل ۷-۹)

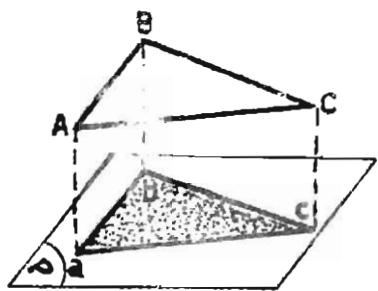


(شکل ۷-۱۰)

پاره خط خواهد بود. در شکل، سطح مثلث  $ABC$  ملاحظه می شود که بر صفحه تصویر  $P$  عمود است. تصویر راست زاویه آن بر صفحه تصویر  $P$  پاره خط  $abc$  است.

۳- سطح موردنظر نسبت به صفحه تصویر وضع مشخصی ندارد چنان که سطح مثلثی شکل  $ABC$  و صفحه تصویر  $P$  درنظر گرفته شدند، تصویر هر یک از نقاط  $A$  و  $B$  و  $C$  به ترتیب  $a$  و  $b$  و  $c$  خواهد بود. لذا تصویر قایم مثلث  $ABC$  روی صفحه تصویر  $P$  مثلث  $abc$  است.

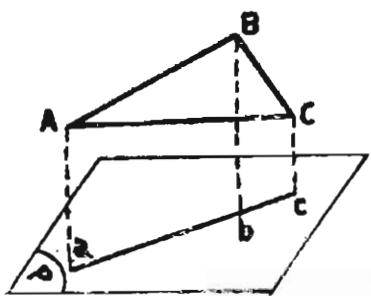

(شکل ۷-۱۱)

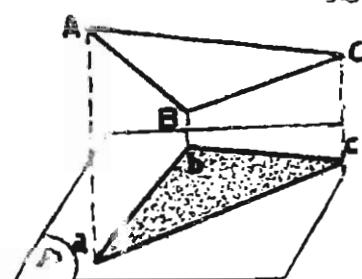


(شکل ۷-۱۲)

این حال به یک نقطه تبدیل می شود لذا تصویر آن را روی صفحه  $P$  نقطه  $a$  می نامیم.

د: تصویر قایم یک سطح روی صفحه تصویر

۱- سطح موردنظر موازی صفحه تصویر است. سطح مثلثی شکل  $ABC$  و صفحه  $P$  را در نظر می گیریم اندازه تصویر چنین سطحی برابر است با اندازه واقعی آن لذا می توان گفت کلیه اضلاع باتصاویر  $a$  و  $b$  روی صفحه تصویر  $P$ ، یعنی اضلاع مثلث  $abc$  برابرند.

۲- سطح موردنظر بر صفحه تصویر عمود است. تصویر چنین سطحی یک

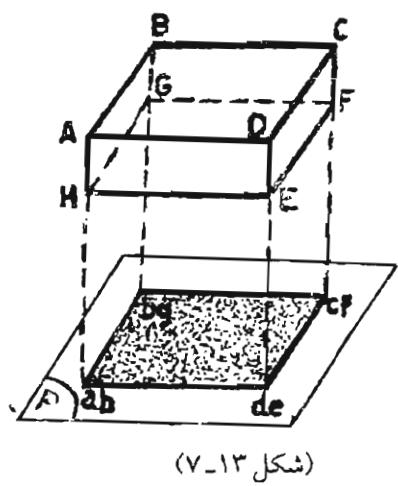

(شکل ۷-۱۳)

ه: تصویر راست زاویه یک جسم بر روی یک صفحه مکعب مستطیل ABCDEFGH و صفحه تصویر افقی ABCD را در نظر می گیریم. دو سطح EFGH موازی صفحه تصویر P می باشد. از آن جایی که هر دو نقطه AH و BG و CF به ترتیب در یک امتداد بوده و عمود بر صفحه تصویر ازد، لذا تصویر جسم ABCDEFGH بر روی صفحه تصویر P سطح a,b,g,c,f,d,e خواهد بود.

طریقه تصویر نمودن اجسام در رسم فنی (مجھول، پایه)

حال که نجوع تصویر کردن نقطه، خط، سطح و در نظر بگیریم: حجم را بروی یک صفحه ملاحظه کردیم. اینک قدری پافراتر گذارده بحث را کلی تو دنبال می کنیم و تصاویر مختلف یک جسم (حجم) را با استفاده از صفحات گوناگون تصاویر پیدا می کنیم. لذا جا دارد توجه هنرجویان را به اهمیت تجسم که در یادگیری این فصل نقش اساسی دارد جلب نماییم.

زیرا:


آموزش رسم فنی رابطه مستقیم با فدرت تجسم دارد.

طریقه تصویر نمودن اجسام در رسم فنی (روش اروپائی)


الف: استفاده از جعبه تصویر:

جعبه مکعب یا جعبه تصویر شکل ۷-۷ را در نظر می گیریم. فرض بر این است که سطوح آن بوسیله لولاقabilیت بازشدن داشته باشند. برای درک بهتر سطوح شماره ۶ و ۷ در حال باز، نشان داده شده اند. حال جسم مکعب، مستطیل شکلی

را که قسمتی از آن بریده شده (شکل ۷-۱۵) در نظر می گیریم.

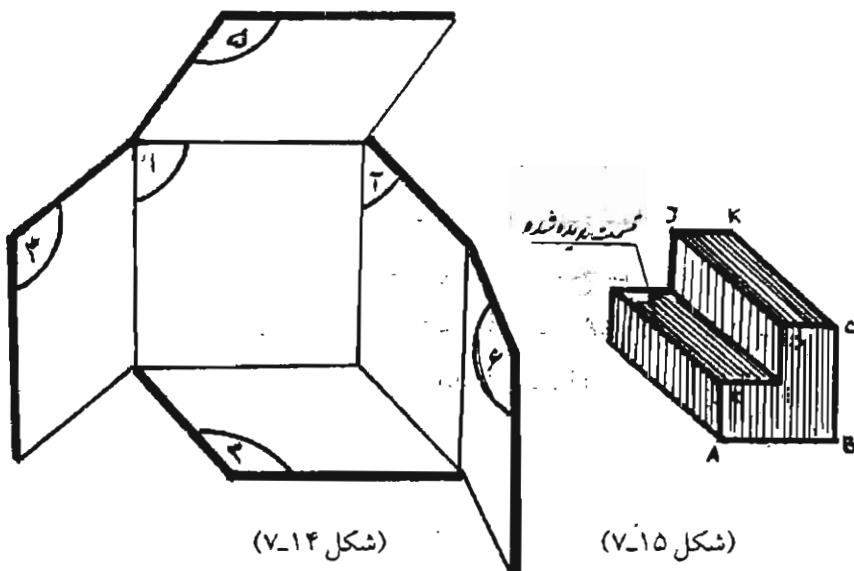

ب: وضعیت قرارگیری جسم مکعب مستطیل شکل در جعبه تصویر:  
جسم نشان داده شده در شکل ۷-۱۵ را به نحوی در داخل جعبه تصویر و در  
وسط آن قرار می دهیم که سطوح ABCDEF DCKJ به ترتیب موازی با صفحات  
۱ و ۳ قرار گیرند. (برای درک بهتر فرض کنید) صفحات ۴ و ۵ و ۶ از جعبه تصویر  
 جدا گردیده اند. (شکل ۷-۱۶).

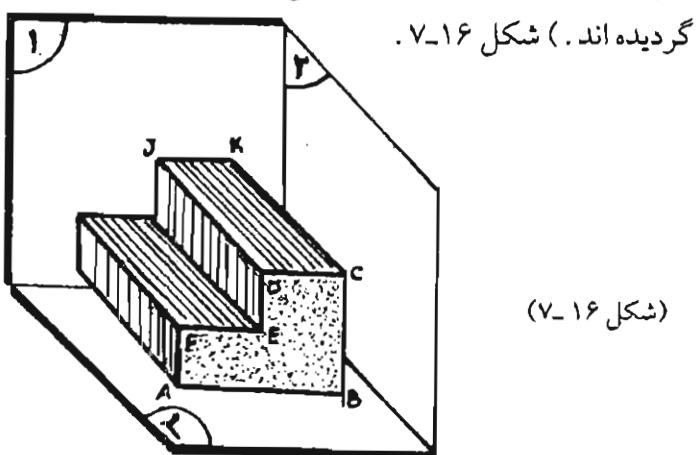

حال بطریقی که در درس قبل ملاحظه گردید، جسم را بر روی صفحه ۱ تصویر می کنیم:

ج: تصویر قائم جسم روی صفحات ششگانه جعبه تصویر

I. تصویر قائم جسم روی سطح شماره ۱ از جعبه تصویر (شکل ۷-۱۷)


ا- وضعیت قرار گرفتن ناظر- باید بنحوی مقابله سطح شماره ۱ بایستد که شعاع

دید او کاملاً براین سطح عمود بوده و جسم بین او و سطح شماره ۱ قرار گیرد.

۲- تصویر جسم- تصاویر خطوطی از قبیل FH,AG,DJ,EI وغیره که عمود بر


سطح شماره ۱ هستند نقاطی خواهد بود مانند f a,b,c,d,e,f با توجه به وضعیت دید ناظر، سطح تصویر شده a,b,c,d,e,f را بر روی صفحه شماره ۱ نمای روی رو جسم

می نامند.

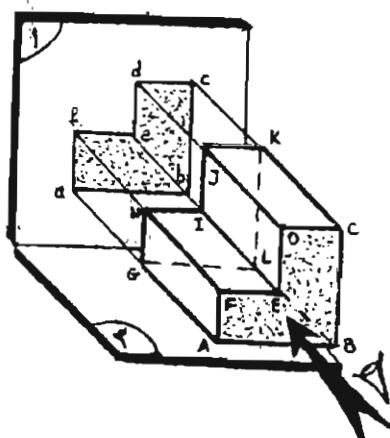


(شکل ۷-۱۷)

معمولًا نمای روی رو را نمای اصلی می گویند. زیرا بهترین و قابل درک ترین نمای را بعنوان نمای روی روی جهت معرفی جسم درنظر می گیرند و سایر نمایها را بر مبنای آن نام گذاری می کنند. در شکل شماره ۵ نام گذاری نمایهای شش گانه نشان داده شده اند.

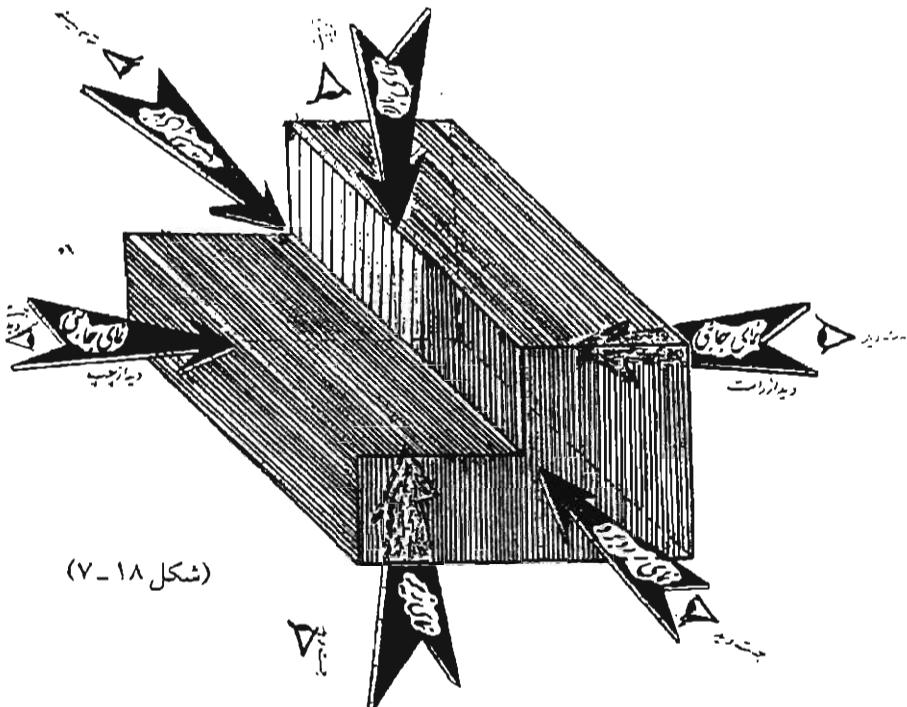

(شکل ۱۸-۷)


II. تصویر قایم جسم روی سطح شماره ۲ جعبه تصویر (شکل ۱۸-۷)  
الف: وضعیت ناظر-ناظر باید بنحوی در مقابل سطح شماره ۲ بایستد که  
شعاع های دیدش بر همین سطح عمود باشند، در این حال جسم بین صفحه تصویر  
شماره ۲ و ناظر قرار می گیرد.

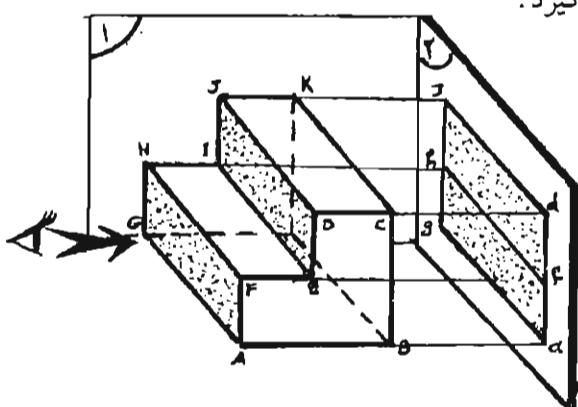

(شکل ۱۹-۷)

ب: خطوطی از قبیل JK,DC,FE,AB وغیره که بر صفحه تصویر شماره ۲ عمودند، تصویرشان بر همین صفحه نقاطی خواهد بود مانند a,g,h,j,d,f, منعکس می شود با توجه به نمای روی و نمای جانبی (دید از چپ) گفته می شود.

### III. تصویر قائم جسم بر روی سطح شماره ۴ از جعبه تصویر (شکل ۷-۲۰)

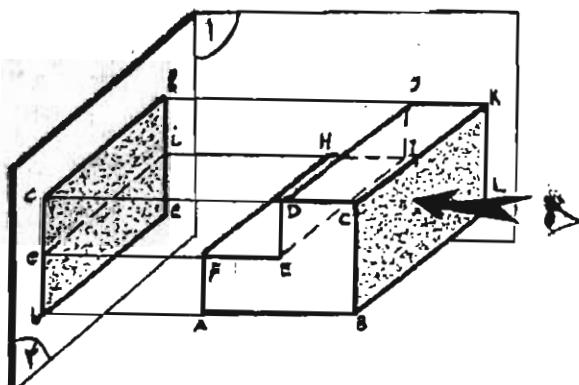


(شکل ۷-۲۰)

الف: وضعیت ناظر-ناظر بطریقی در مقابل سطح شماره ۴ قرار می گیرد که شعاع دیدش بر همین سطح عمود باشد. در این حال جسم بین او و صفحه تصویر شماره ۴ واقع می گیرد.

ب: تصویر جسم-آن دسته از خطوط که بر صفحه تصویر شماره ۴ عمودند (EF,AB,KJ,CD,) وغیره) تصویرشان بر روی این صفحه نقاطی خواهند بود نظیر . . . l,i,k,c,e,b

توجه: وضعیت قرارگیری ناظر در این حال بگونه ای است که قادر به دیدن خط EI نخواهد بود. لذا همچنانکه در درس ۵ اشاره شد. تصویر چنین خطی بوسیله چین (خط ندید ei) نمایش داده می شود. تصویر حاصل را بر روی سطح شماره . و با توجه به نمای روی و نمای جانبی از راست می نامند.

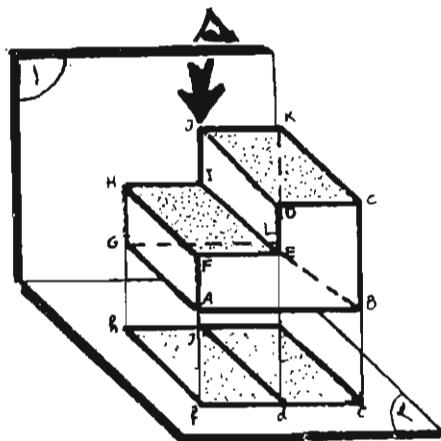

(شکل ۷-۲۱)


#### IV. تصویر قایم جسم روی شماره ۳

جعبه تصویر (شکل ۷-۲۱).

الف: وضعیت ناظر-ناظر باید بنحوی در بالای سطح شماره ۳ بایستد که شعاعهای دیلش عمود بر همین سطح باشند. در این حال جسم بین ناظر و سطح مزبور واقع خواهد بود.

ب: تصویر جسم-خطوطی ماتند CB,DE,FA,HG وغیره که بر صفحه تصویر شماره ۳ عمودند، برای همین صفحه، تصویرشان نقاطی خواهد بود نظیر j,k,c,f,h ... تصویر بدست آمده.

روی سطح شماره ۳ با توجه به نمای روی رو نمای بالا نمیده، می شود.

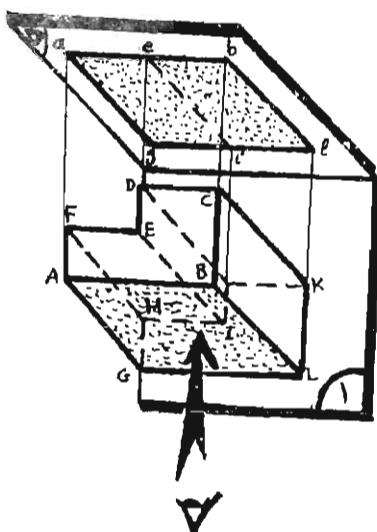

(شکل ۷-۲۲)

#### V. تصویر قایم جسم روی سطح


شماره ۵ از جعبه تصویر (شکل ۷-۲۲)

الف: وضعیت ناظر-ناظر بطریقی باید زیر سطح شماره ۵ بایستد که شعاعهای دیلش عمودی بر صفحه تصویر شماره ۵ باشند. در این صورت جسم بین او و همین سطح قرار خواهد گرفت.

ب: تصویر جسم-تصویر خطوطی نظیر LK,BCED,AF وغیره که بر صفحه شماره ۵ عمودنده بک نقطه تقلیل می یابند. (نقاط g,i,l,b,,e,a)

توجه: کیفیت تراشگیری ناظر بنحویست که نمی تواند خط EA را مشاهده کند.

لذا تصویر چنین خطی روی صفحه تصویر بصورت خط چین خواهد بود.  
تصویر بدست آمده روی سطح شماره ۵ را نسبت به نسبت رو بروگای زیر می نامند.

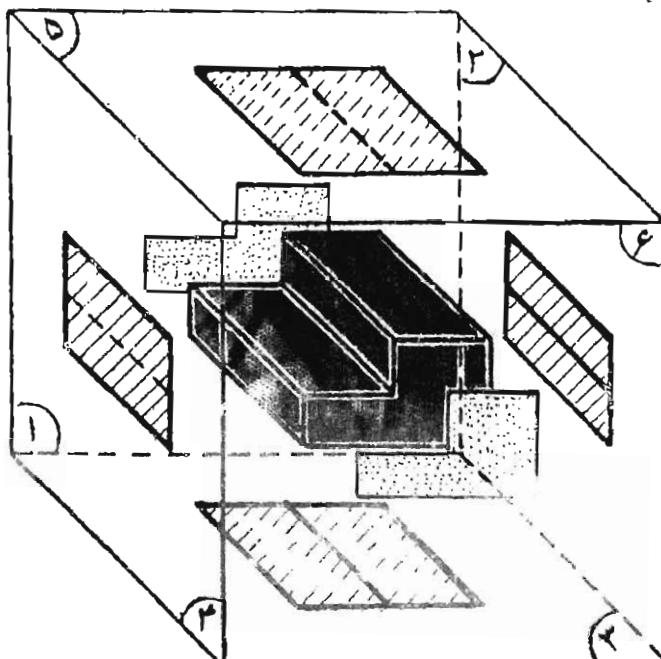

(شکل ۷-۲۳)

VI. تصویر قایم جسم روی سطح شماره ۶ جعبه تصویر:  
مطابق آنچه قبل آگفته شد می توان عمل کرد.


در شکل ۷-۲۳ تصاویر شماره شش گانه جسم بریده شده بر روی وجهه جانبی جعبه تصویر منعکس شده اند.

الف. بایگرینی ناماها- بعد از اینکه جسم را از شش طرف بر روی صفحات شش گانه جعبه تصویر منطبق نمودیم. جعبه را مطابق شکل ۱ باز نموده، بر روی یک سطح مستوی گسترش می دهیم (شکل ۷-۲۴).

ضمن باز نمودن جعبه تصویر نکات زیر را رعایت می کنیم:

- ۱- سطح شماره ۱ جعبه را در وضع خود باقی نگاه می داریم.
- ۲- سطح شماره ۶ سمت راست سطح شماره ۲ نزدیک نگیرد.

۳- و سایر سطوح مکعب را بهمان طریق که براساس گسترش جعبه قرار می گیرند در وضع خود باقی نگاه می داریم.

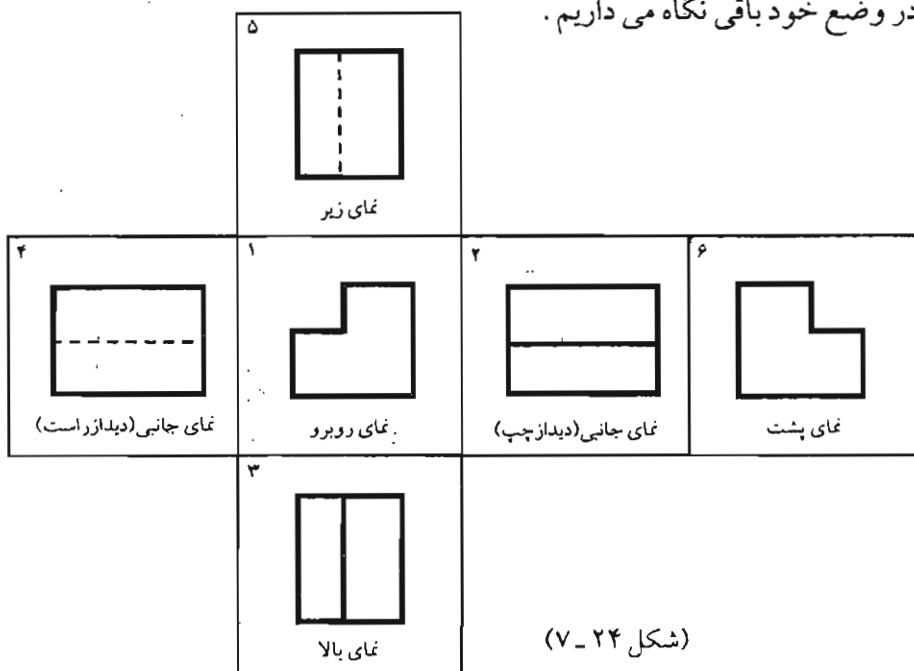


با توجه به شکل (۷-۲۴) و وضعیت جایگزینی نماها در حالیکه نمای رویرو را مبنا قرار داده ایم می توانیم جدول زیر را تنظیم نماییم.

نام نماها	وضعیت هر نما نسبت به نمای رویرو	سطوح جعبه تصویر
نمای رویرو		۱
نمای جانبی (دیداز چپ)	سمت راست نمای رویرو	۲
نمای بالا	زیرنمای رویرو	۳
نمای جانبی (دیداز راست)	سمت چپ نمای رویرو	۴
نمای زیر	بالای نمای رویرو	۵
نمای پشت	سمت راست نمای رویرو	۶

هم اکنون می توان گفت معرفی سطوح جعبه تصویر به مرآه معرفی نماها غیر ضروری است. لذا از ترسیم آن خودداری می کنیم. فاصله بین نماها می تواند از مقادیر مختلفی برخوردار باشد.

بعد از حذف قسمتهای گفته شده شکل ۲۴-۷ را خواهیم داشت.

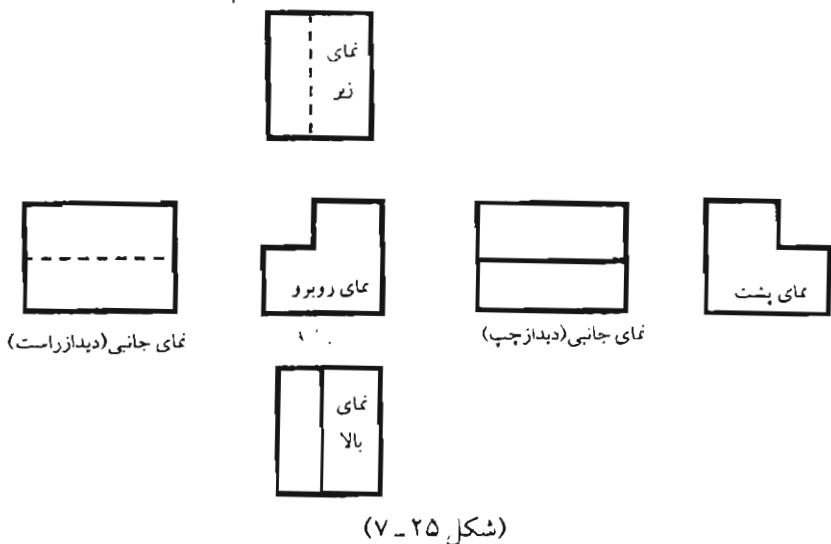

ب: انتخاب نماها- با توجه به شکل ۲۵-۷ باید گفت در نقشه های صنعتی بندرت اتفاق می افتد که برای یک جسم شش نما ترسیم کنند. زیرا یکی از مسایلی که در ترسیم نقشه های صنعتی موردنظر است خلاصه کردن نقشه و ترسیم آن در کمترین نما است (صرفه جویی در وقت ترسیم) که باعث می شود کارگر راحت تر نقشه را در کنار گذاشت.

پس با توجه به شکل فوق می توان گفت:




- نمای جانبی (دید از چپ) و نمای جانبی (دیداز راست) مشابهند لذا از آن دو یکی را حذف می کنیم که معمولاً نمای جانبی (دید از راست) را حذف می کنند. (۱)

۱- حذف نمای جانبی (دید از راست) باین دلیل است که در هنرستانهای ما روش تصویربرداری

اروپایی معمول می باشد.


-نمای رویرو و نمای پشت مشابهند لذا از آن دو یکی را حذف می کنند که معمولاً نمای پشت حذف می شود. با توجه به مطالب فرق آنچه باقی خواهد ماند عبارت خواهد بود از (شکل ۷-۲۶) :

ج: روابط بین نمایها: وضعیت قرارگیری هر نمای نسبت به نمایهای دیگر غیرقابل تغییر است. لذا در ترسیم نمایهای سه گانه (رویرو، جانبی، بالا) همواره باید نمای بالا در زیر نمای رویرو و نمای جانبی دقیقاً در امتداد سمت راست نمای رویرو قرار گیرد.

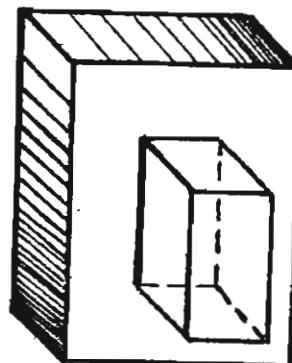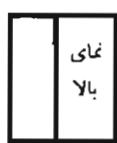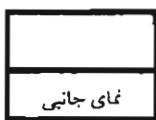

(شکل ۷-۲۶)

(شکل ۷-۲۷)

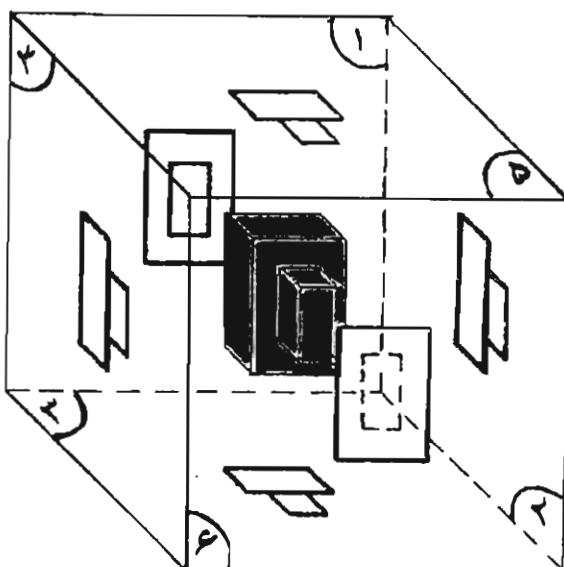


(شکل ۷-۲۸)

مثال - در شکل ۷-۲۷ جسمی را با یک برآمدگی می بینیم . (شکل در صفحه بعد می آید)

اگر این جسم را مطابق آنچه گفته شد مجدداً در جعبه تصویر قرار داده از هر طرف نگاه کرده و بر صفحات تصویر مقابل جهت دید تصویر غایبیم شکل ۷-۲۸ بدست خواهد آمد .

و در صورتی که جعبه گسترش داده نگاهای زاید را حذف کنیم شکل

۷-۲۹ حاصل خواهد شد .

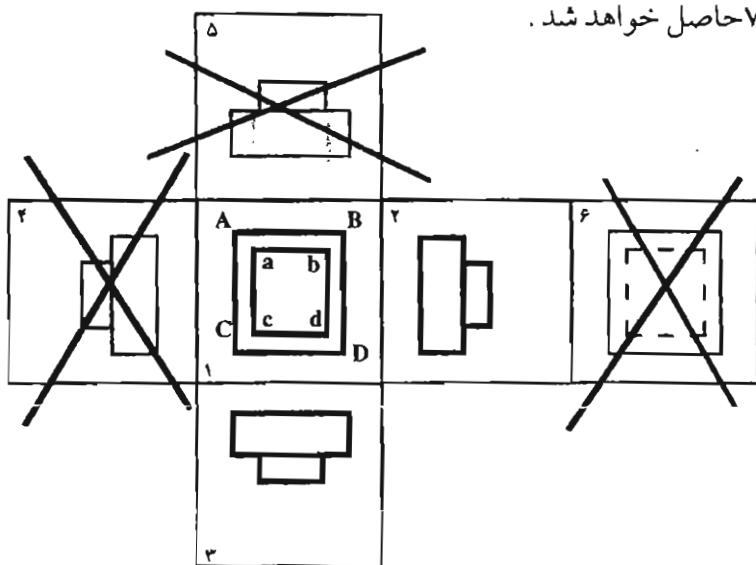


(شکل ۷-۲۹)

- می توانید بگویید چرا نگاهی ۲ و ۴ و همچنین ۵ و ۳ در شکل شماره ۱۶ اولاً مشابهند و ثانیاً معکوس؟ ...  
چرا چهارخانه داخل نمای ۶ خط چین ولی چهارخانه داخل نمای ۱ خط اصلی است؟ ...

- به نظر شما از دو سطح ABCD,a,b,c,d کدام یک برجسته است?  
حال با توجه به دو نمای رویرو و بالا ترسیمات زیر را انجام می دهیم :  
ترسیم اول (شکل ۷-۳۰)

ترسیم دوم (شکل ۷-۳۱)

خط AB را که منطبق بر قسمت بالاست امتداد داده تا خط AX بدست آید. خط LY را در فاصله ای دلخواه از سمت راست نمای رویرو امتداد داده تا با خط AX در نقطه O عمودگردد. سپس OZ را که نیمساز زاویه قایمه YOX است ترسیم می‌نماییم.

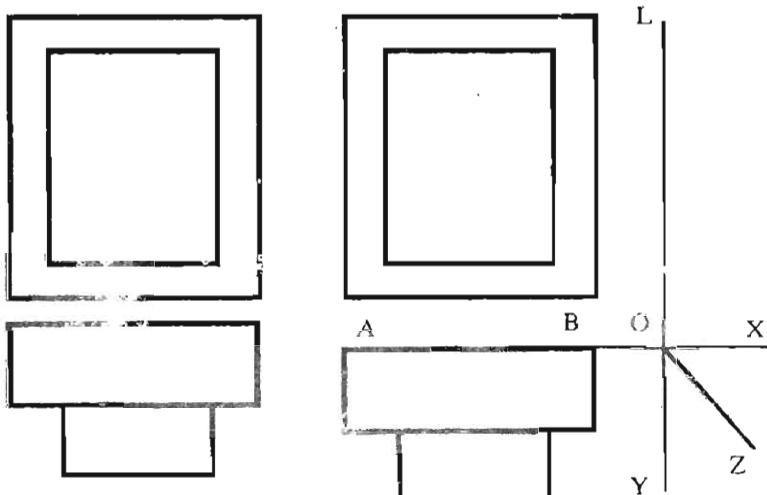


(شکل ۷-۳۰)

(شکل ۷-۳۱)

ترسیم سوم (شکل ۷-۳۲)

خط CD را امتداد داده تا OZ را در نقطه M قطع کند. سپس بموزات YL خط MT را ادامه می‌دهیم تا مثلث ORM یک مثلث متساوی الساقین است بدست آید لذا  $OR=RM$  حال با توجه به شکل خواهیم داشت:

ضخامت جسم  $= (GI+NH) = (EK+SF) = (AP+C)$  کلیه خطوط افقی نمای بالا (مثلّاً خط PJ) را می‌توان امتداد داد تا نیمساز OZ را قطع کنند (در مورد PJ نقطه تقاطع آن خواهد بود) سپس نقطه بدست آمده روی نیمساز را بطور قایم ادامه داده (در مورد نقطه L) خط IK را برویط به آن در نمای جانبی بدست آید. با پن طریق می‌توان ضخامت جسم را در نمای موردنظر (مجھول) و همچنین بعضی از نقاط جسم را بدست آورد.

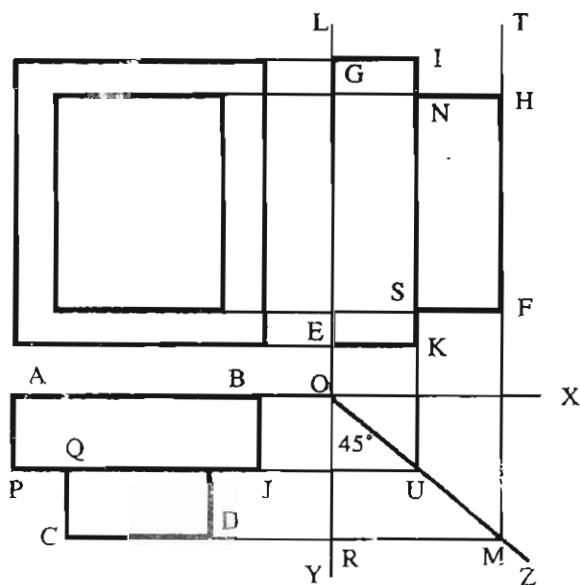

(شکل ۳۲-۷)

از همین روش می توان بطور معکوس در مورد نمای جانبی و بالا نمای (مجھول) نیز استفاده کرد.

تذکر - باید توجه داشت که از روش فوق، تنها برای یافتن ضخامت جسم و بعضی نقاط مبهم آن در نمای مجھول (یا سایر نماها) می توان استفاده کرد. لذا استفاده از آن برای یافتن نمای مجھول بدون تجسم اولیه بهتر نجات توصیه نمی شود.

تمه ۱۶: عموماً با استفاده از دو نمای نمای سوم ا سام مستوی را ترسیم شود.

برای ترسیم نمای مجھول هر جسم توجه به نکات زیر ذروری است:

- ۱- سحر خط اعم از اصلی یا خط چین نشانه برخورد دو خط: فحیل مشترک دو خط (در اجسام مستوی) حداقل معرف، تقاطع سه صفحه می باشد.
- ۲- همواره طول نمای جانبی برابر عرض نمای بالای جسم است (ضخامت جسم)


۳- مجسم جسم با استفاده از نمای آن کمک زیادی به ترسیم نمای مجهول می نماید.

۴- نمای بالا در حقیقت شکلی است که ناظر در موقع نگاه کردن به جسم از بالا دیده و در پایین نمای روی رو و ترسیم نموده و یا تصویر نمای بالاست وقتی جسم  $90^{\circ}$  بسمت پایین رو بناظر دوران کرده باشد.

۵- هر خط نشانه اختلاف سطح دو صفحه می باشد.


#### تصاویر مجسم (پرسپکتیوها)


از هریک از تصاویر زیر سه نمای ترسیم نماید. جهت دید کلیه اجسام را جهت دید قطعه شماره (۱) درنظر بگیرید. کسب اندازه با تقریب از روی اشکال توجه: چنانچه مانند اشکال صفحه بعد با استفاده از چوب، خمیر مجسمه و غیره ساخته شوند بدرک نقشه کمک خواهد شد.

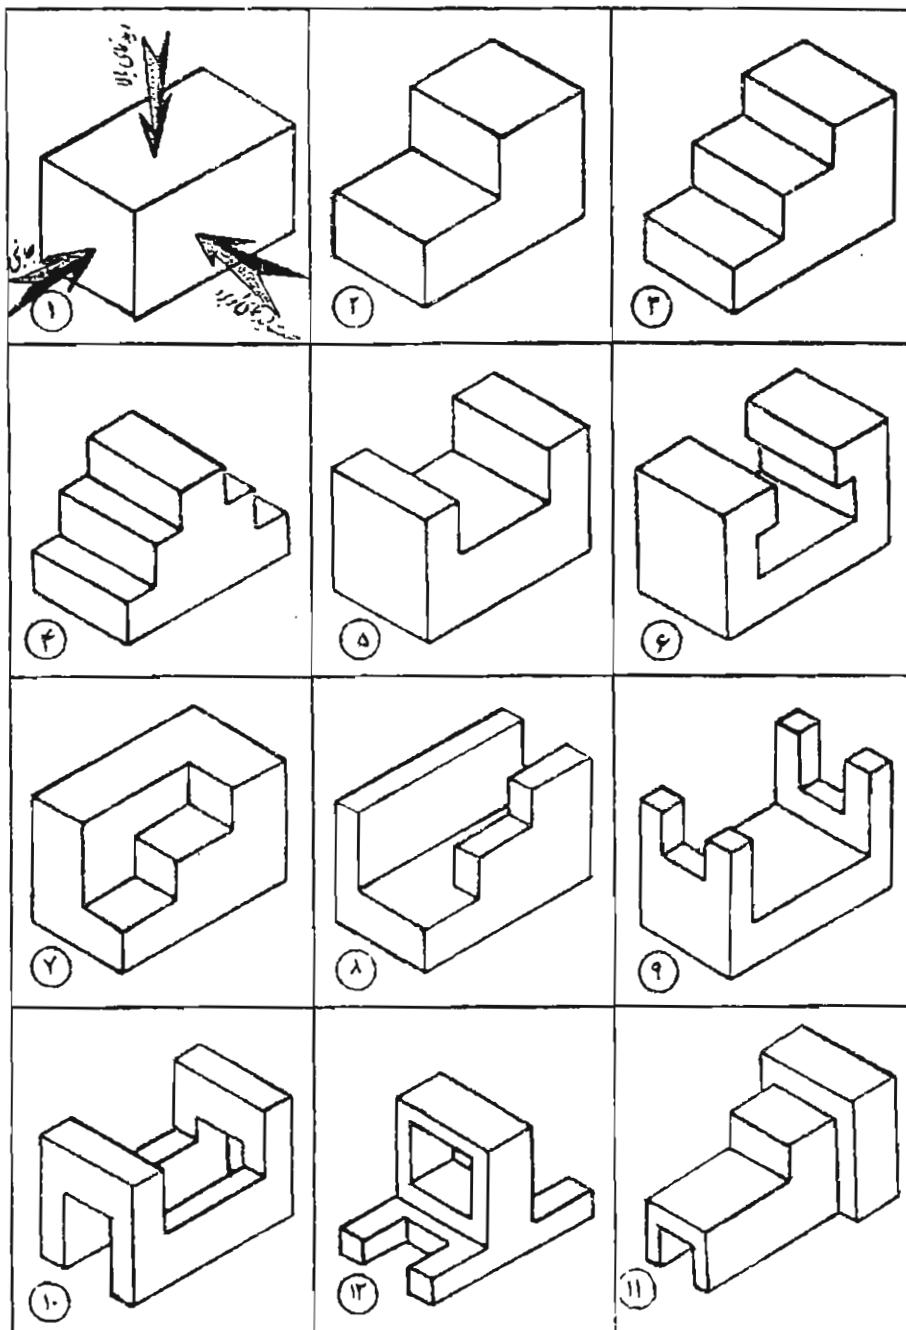

(شکل ۳۳ - ۷)


تصویر سوم اشکال زیر را پیدا کنید.

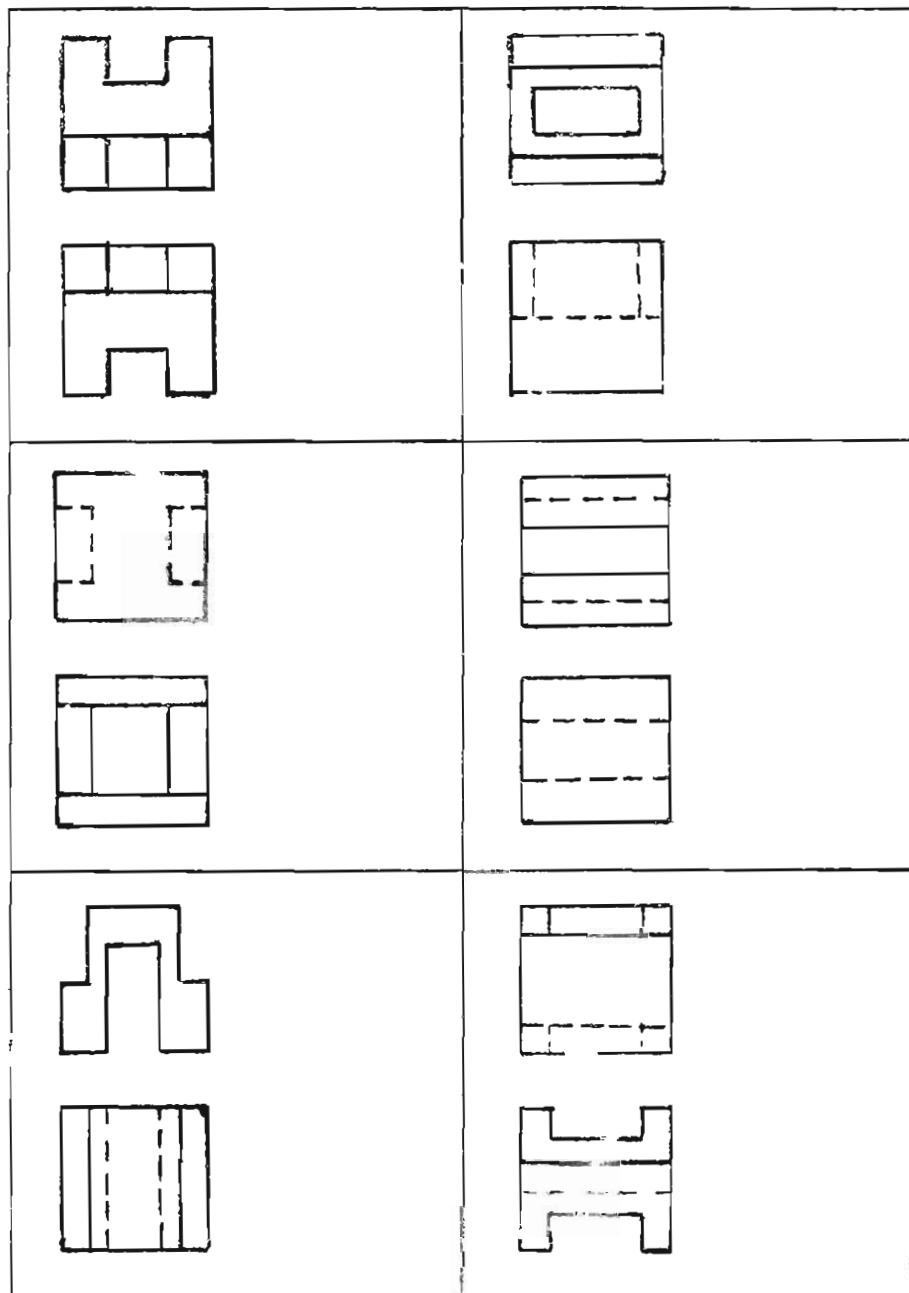

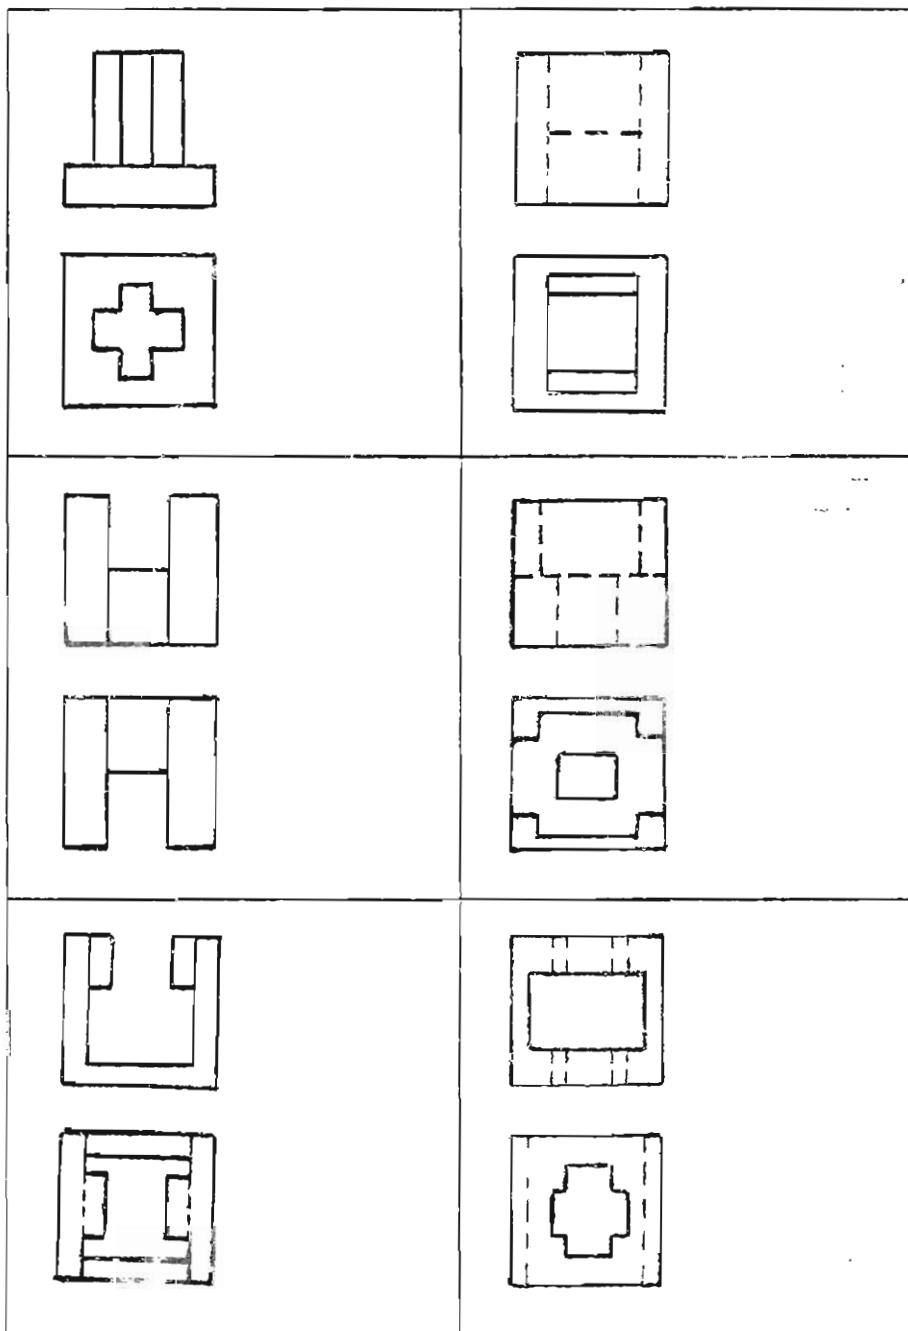


(شکل ۱۷-۳۴)


مجهرل اشکال زیر را پیدا کنید (پرسپکتیو اشکال در صفحات بعد ترسیم شده است).

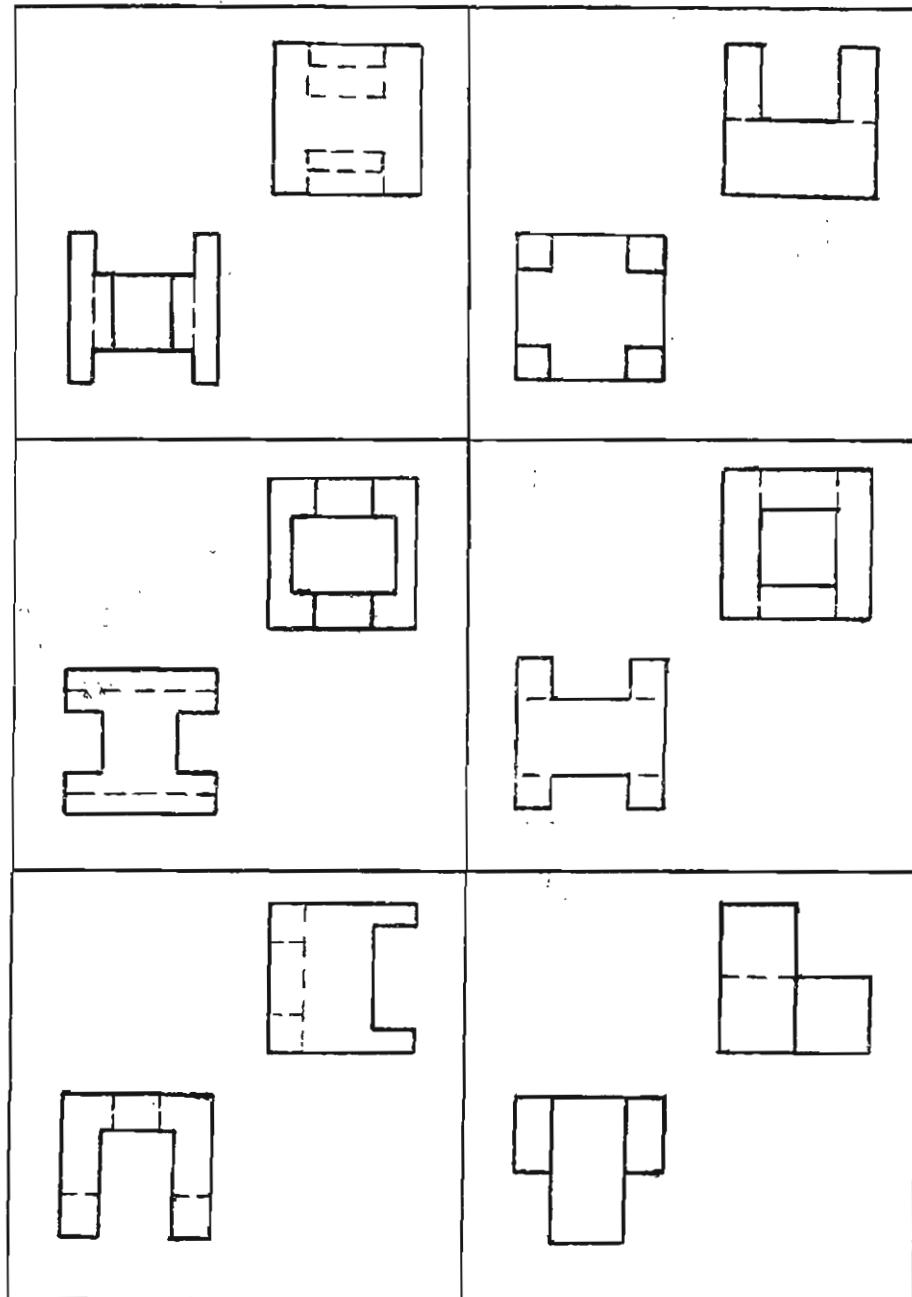


(شکل الف - ۳۵ - ۷)

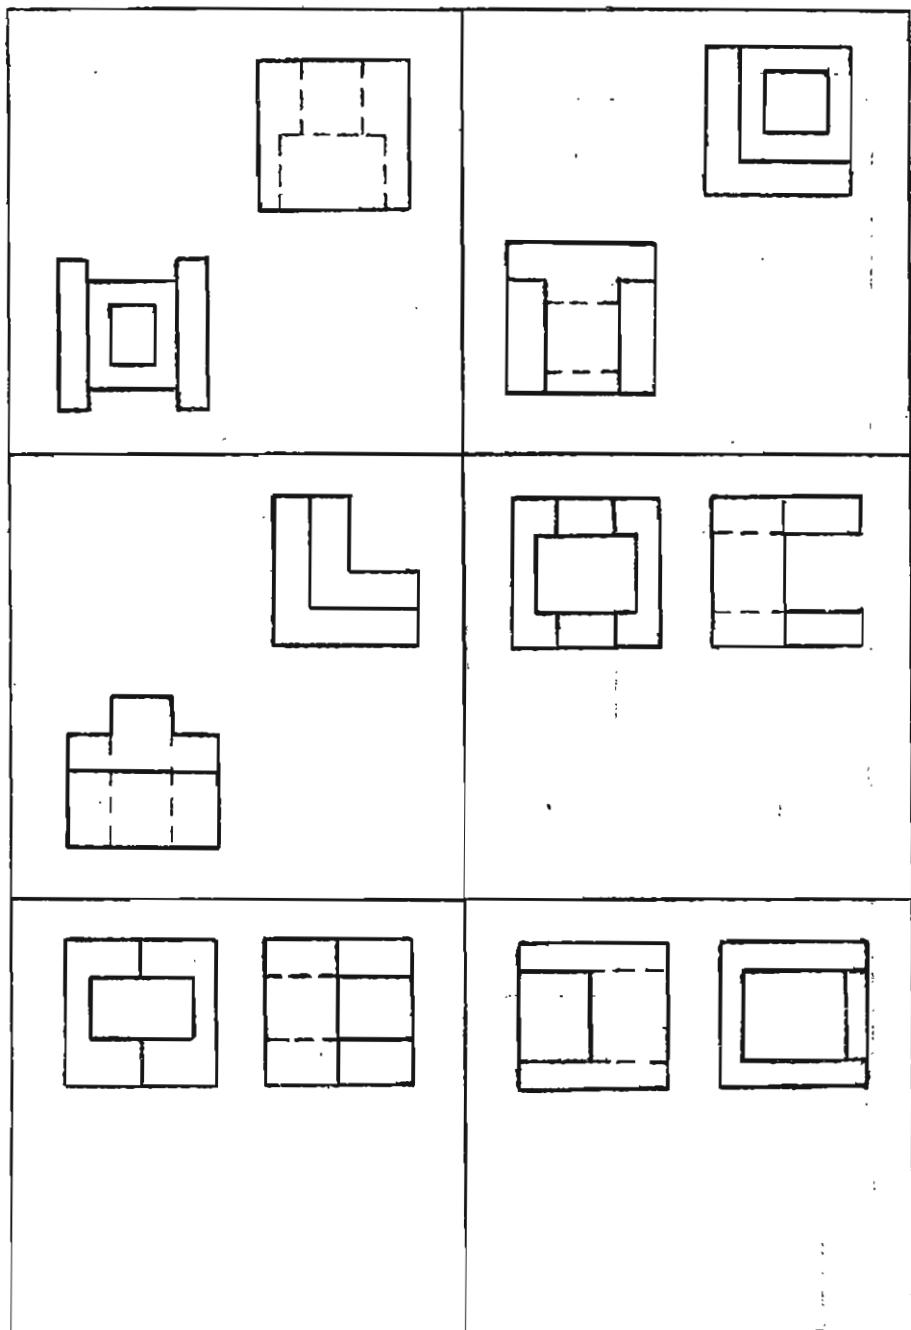


(شکل ب ۷-۳۵)

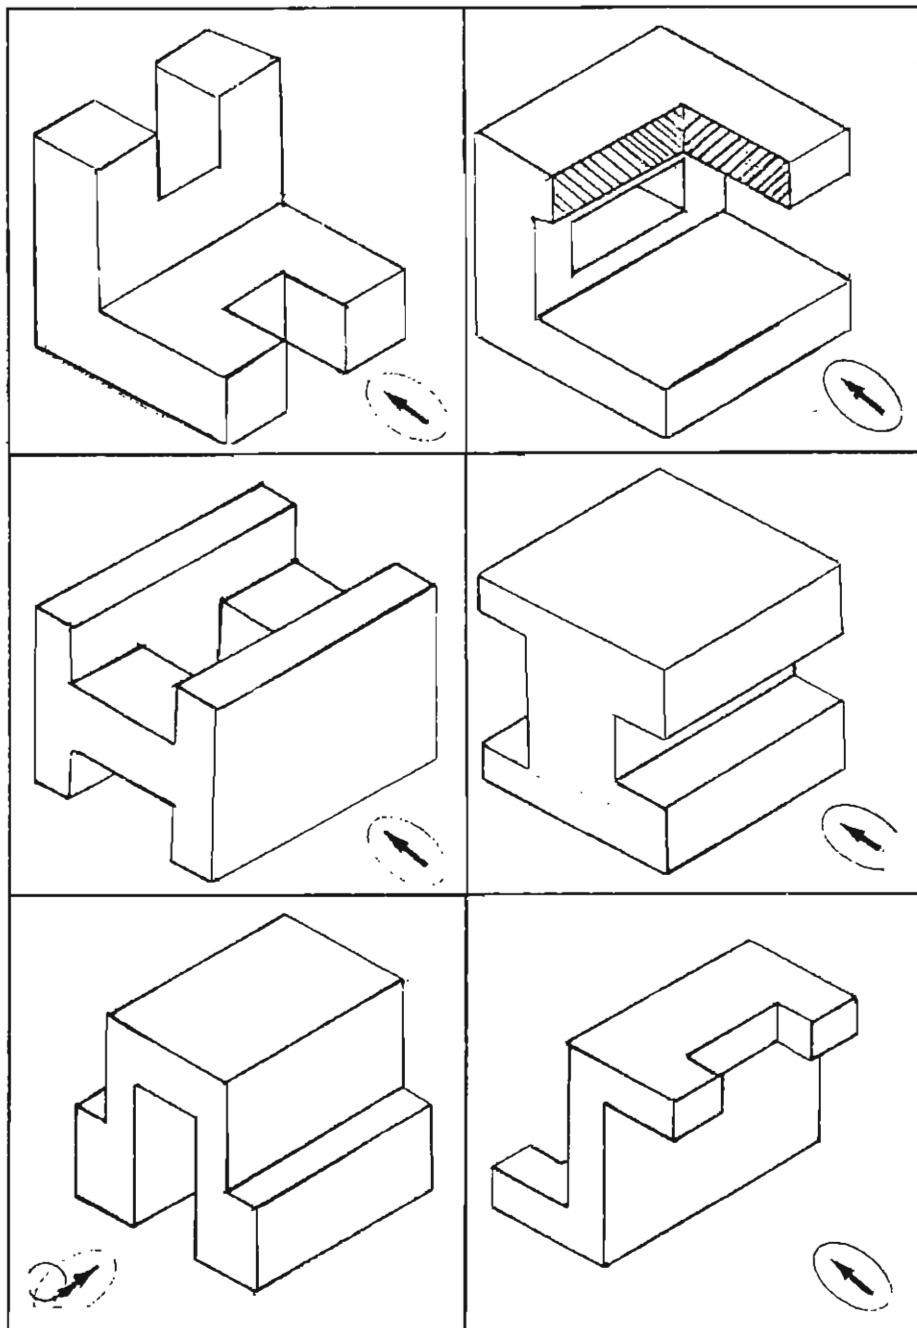


(شكل الف ۳۶-۷)

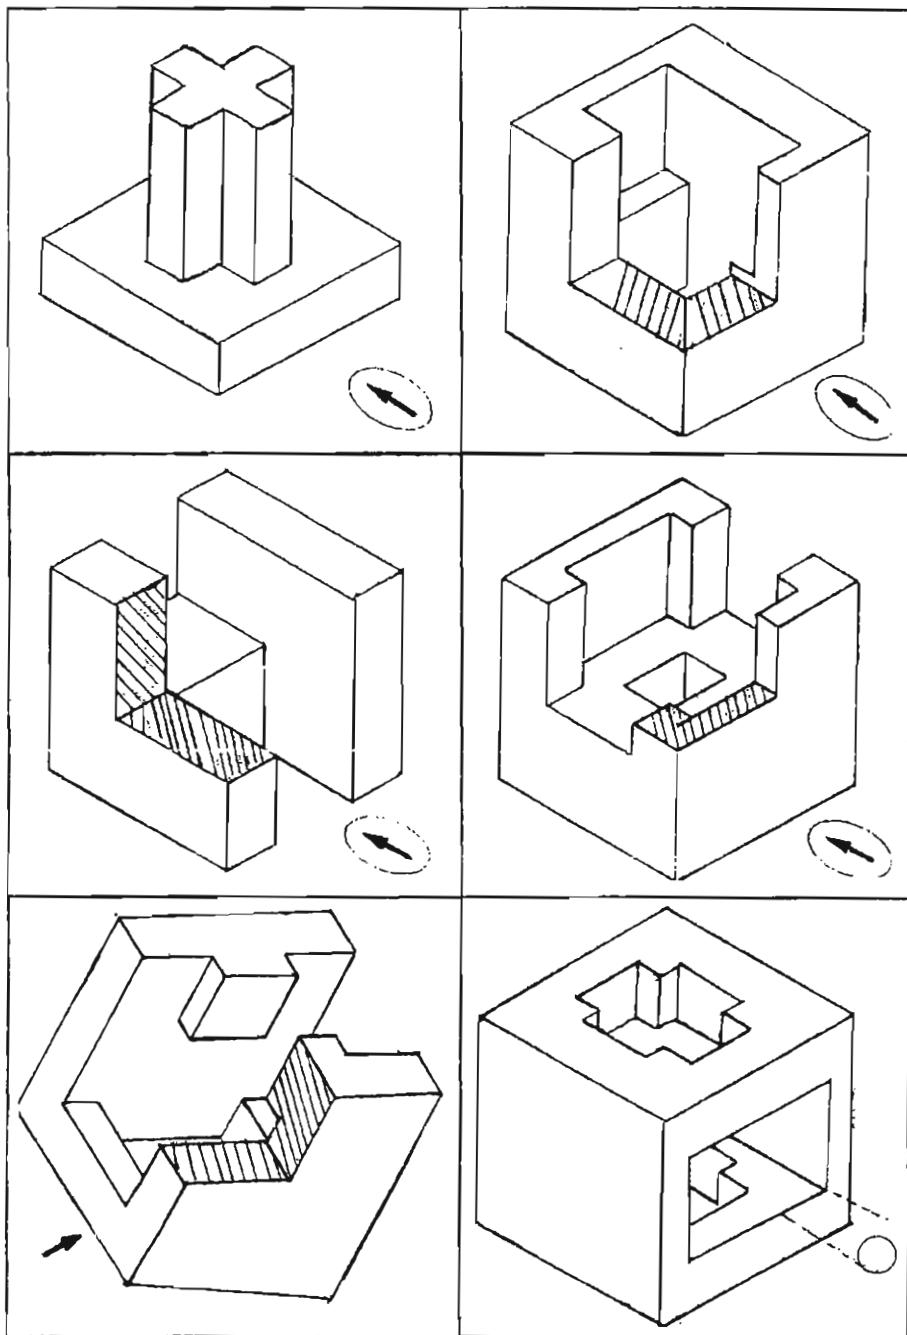

(شکل ب ۷-۳۶)

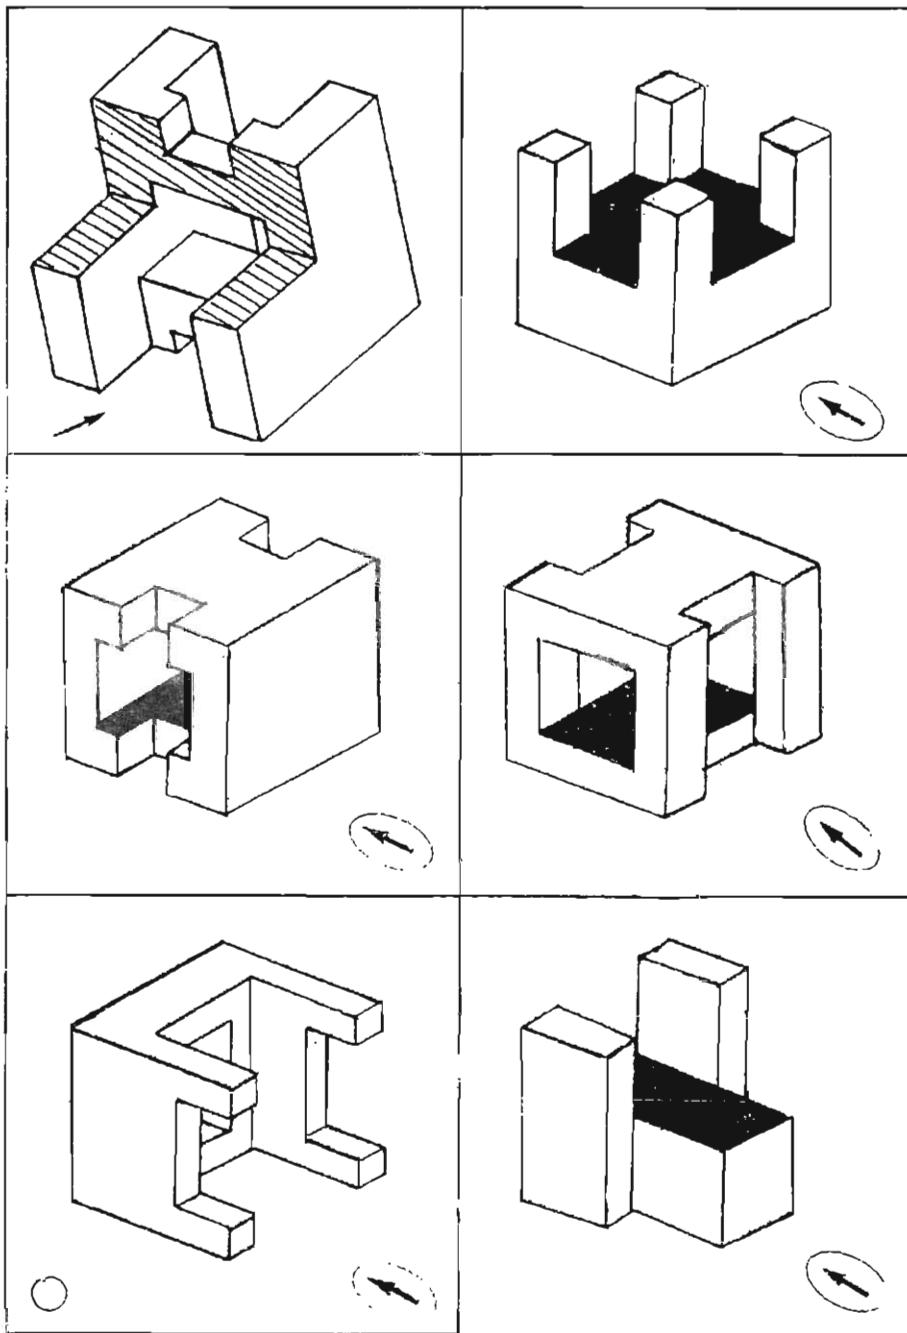


(شکل ج - ۳۶)

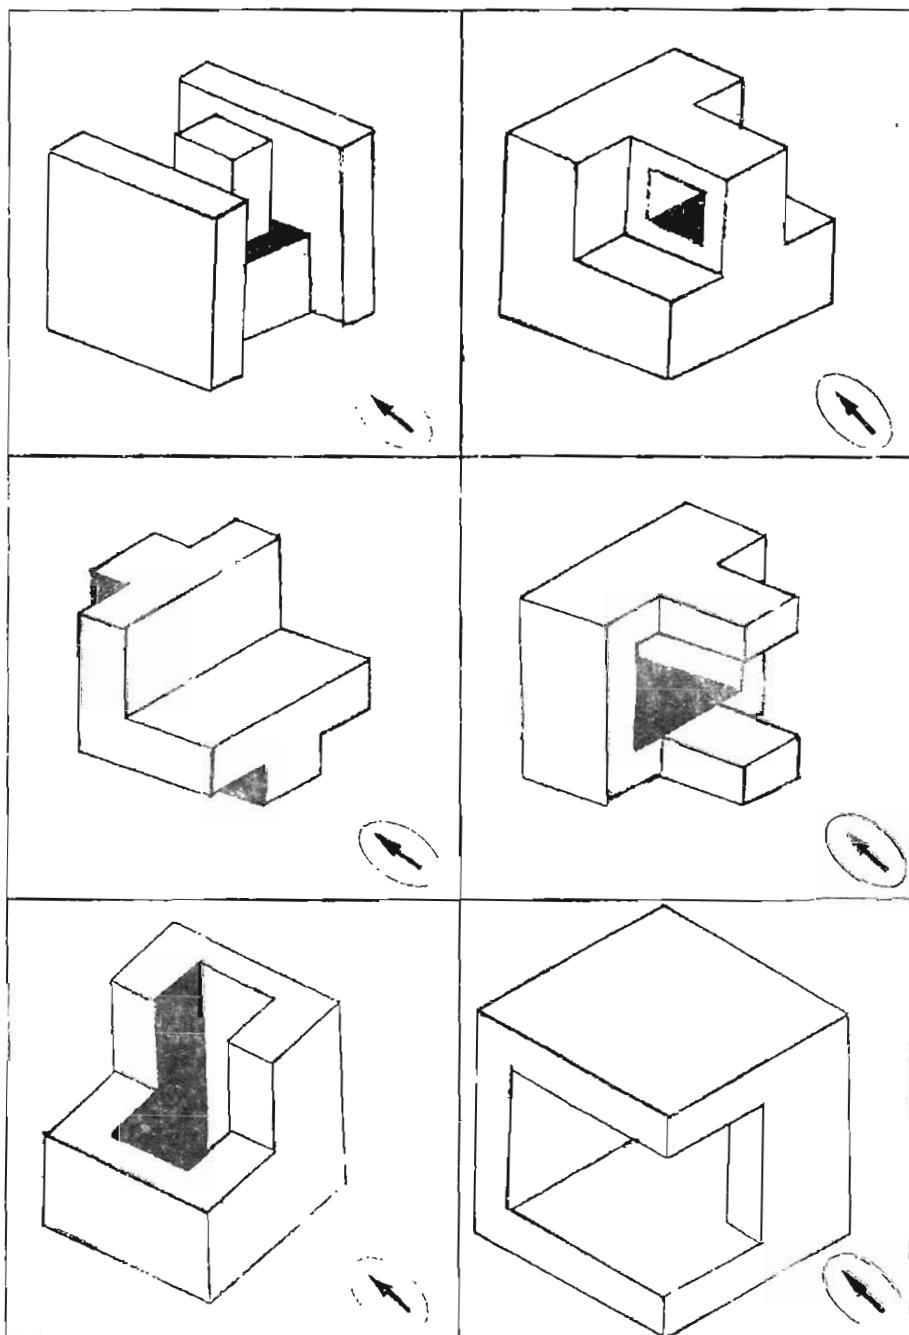


(شکل د\_۳۶)

از هریک از اجسام زیر سه غایترسیم غایبیم. جهت دید را براساس شکل شماره (۱) از صفحه قبل درنظر بگیرید. کسب اندازه با تقریب از روی اشکال. توجه: چنانچه مات اشکال با استفاده از چوب، خمیر مجسمه وغیره ساخته شوند، بدرا ک نقشه کمک خواهد شد.

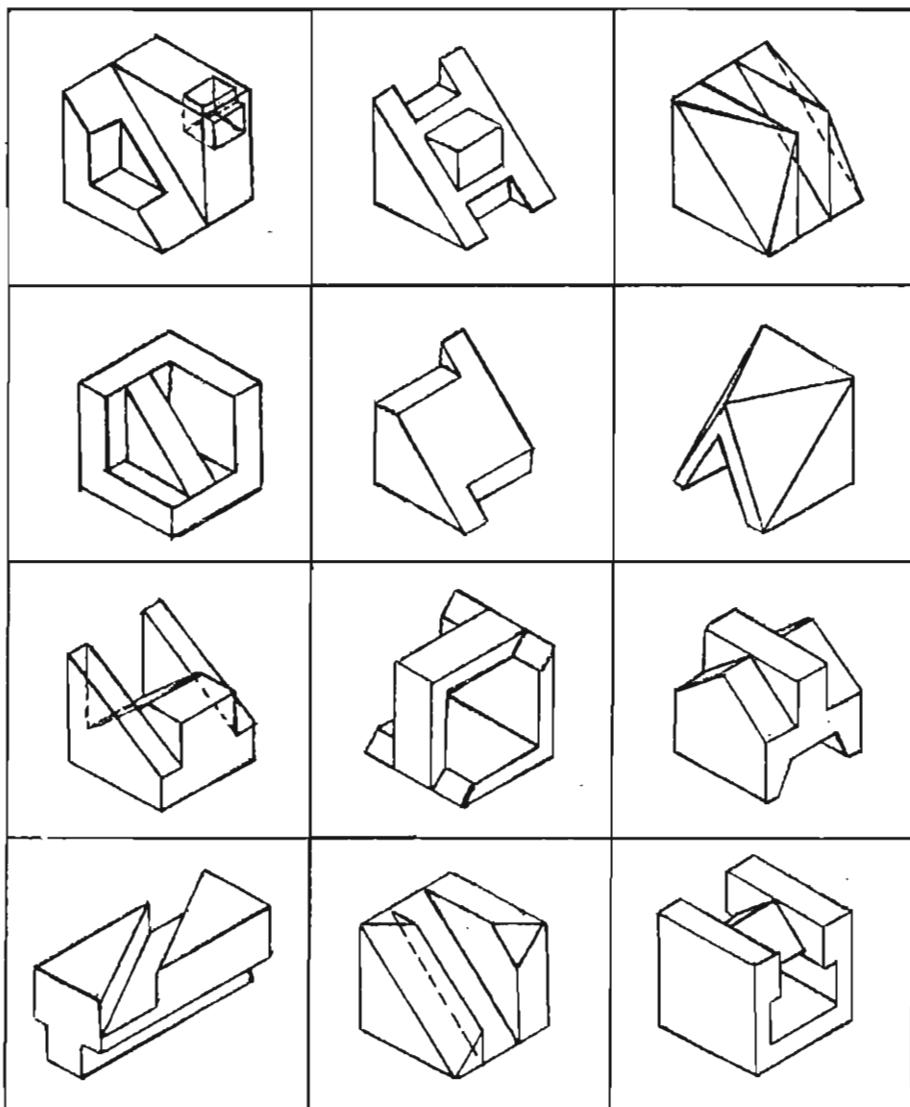

(شکل ۳۷-۷)

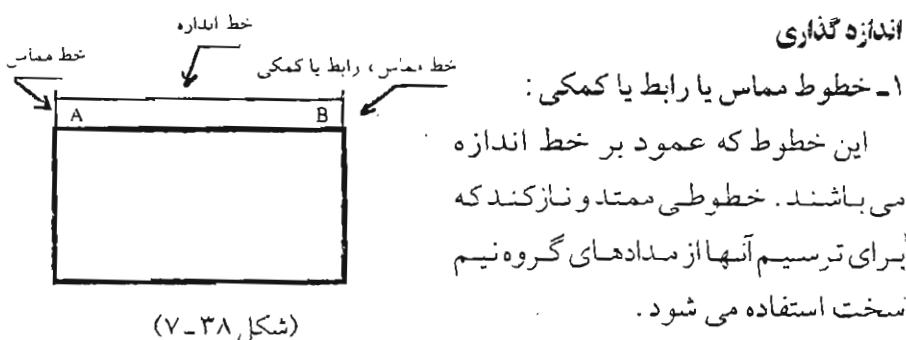


۲- خط اندازه :

خطی است ممتد و نازک که بوسیله مدادهای گروه نیم سخت ترسیم می شود این موازیست با طولی که باید اندازه گیری شود. فاصله این خط تا خط اصلی تقریباً ۵ میلیمتر و از طرفین بوسیله خطوط مماس محدود شده است.


۳- سهمنی (فلاش) :

هر خط اندازه معمولاً مجهر به یک یادو سهمنی است که در ترسیم آنها از مدادنرم استفاده می شود. زاویه آن تقریباً ۱۵° و طول آن بین ۳ تا ۴ میلیمتر است. رأس هر سهمنی در اندازه های خطی بیک خط مماس محدود می شود.

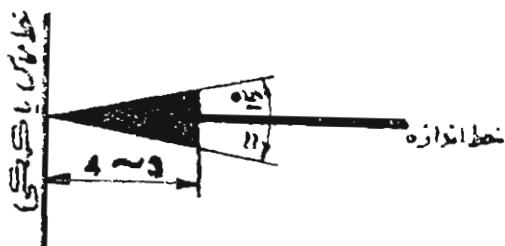

(شکل ۷-۳۹)

ترجمه - از ترسیم سهمنی هایی به شکل زیر باید خودداری کرد.

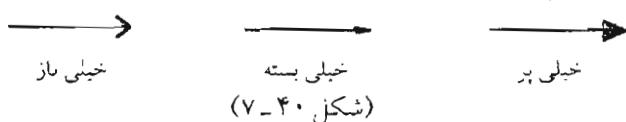


(جدول در صفحه بعد آمده است)


فاصله بین دو خط محاس یا کمکی	شکل	جای سهمی ها	جای اعداد
بیشتر از 10 میلیمتر		داخل	داخل
بین 5 تا 10 میلیمتر		خارج	داخل
کمتر از 5 میلیمتر		خارج	خارج
		جا گزینی بوسیله نقطه	خارج

## ابعاد خطوط:

خط اندازه مایل - در شکل چگونگی اندازه مایل و چگونگی اندازه گیری آنها نشان داده است:

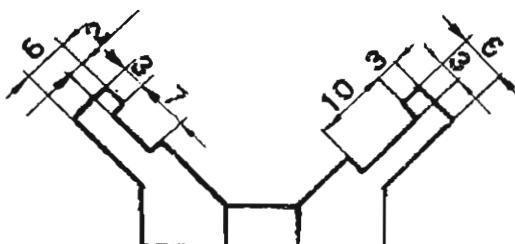

(شکل ۷-۴۱)

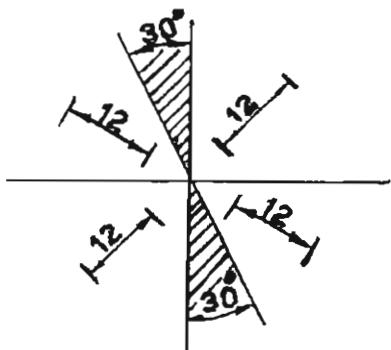

(شکل ۷-۴۲)


در شکل زیر انواع دیگری از خطوط اندازه مایل و چگونگی اندازه گیری آنها نشان داده شده است همواره باید سعی کرد خط اندازه زاویه ای کمتر از  $30^\circ$  با خط قائم و یا افق نداشته و در قسمت هاشور خورده قرار نگیرد.

ابعاد زوایا:

نسبت به خط مستقیم (L) برای اندازه گیری زوایا دو حالت مختلف پیش می آید.


- بالای خط (L): در این صورت مطابق شکل اندازه ها بالای خط اندازه قرار

می گیرد.

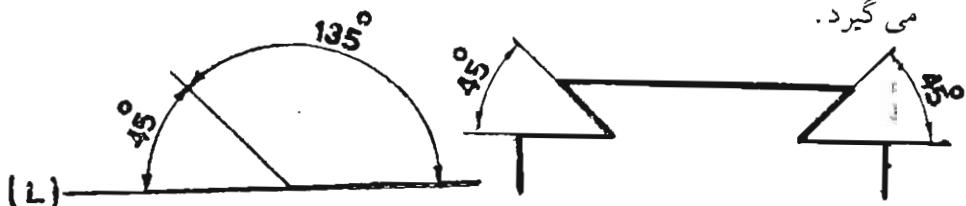

(شکل ۷-۴۳)


- پایین خط (L): در این صورت اندازه ها را در داخل زاویه قرار می دهند.

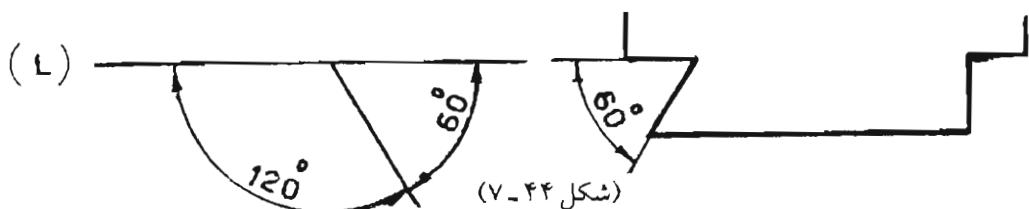


(شکل ۷-۴۴)

### قوانین کلی اندازه گذاری

۱- هیچگاه نباید از خطوط اصلی برای اندازه گذاری استفاده نمود.

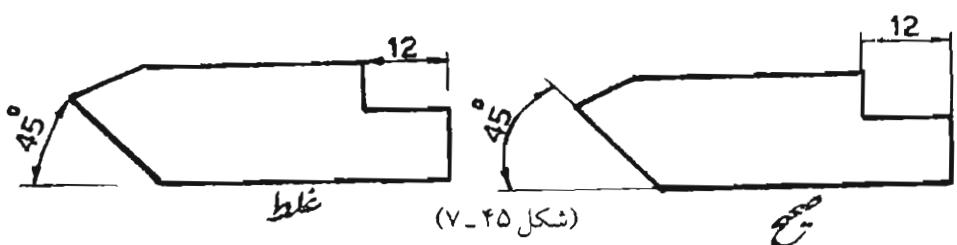


۲- باید سعی کرد خطوط اندازه و خطوط مماس باهم تقاطع ننمایند. برای این منظور همیشه کوچکترین اندازه را اول و اندازه های بزرگتر را بترتیب بعد آ قرار می دهند.

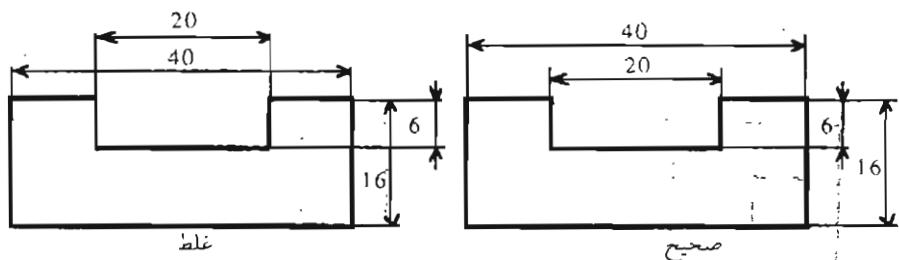

(شکا ۴۶ - v).

۳- هیچگاه نباید اندازه های بوسیله خطوط اصلی از هم جدا نوشته شوند.

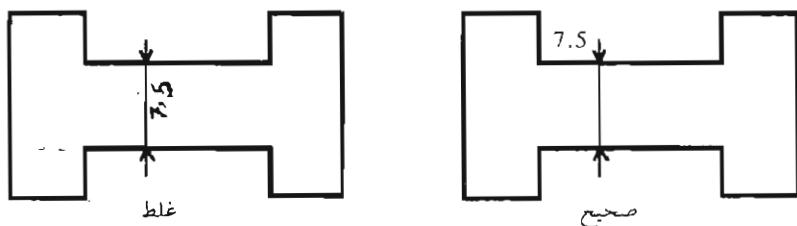


(شکل ۴۷-V)

۴- از تکرار در نوشتن اندازه ها باید خودداری کرد.

۵- اندازه ها را باید بروی کلیه نماها تقسیم نمود و در بهترین و گویاترین وضع خود قرار داد.

۶- خطوط کمکی (مماس) و اندازه ها باید از نمایی به نمای دیگر برسند.


۷- در مورد نقشه هایی که دارای اندازه های زیادی هستند باید از نوشتن اندازه هایی که از حاصل جمع یا تفربیق اندازه های دیگر بدست می آید خودداری کرد.

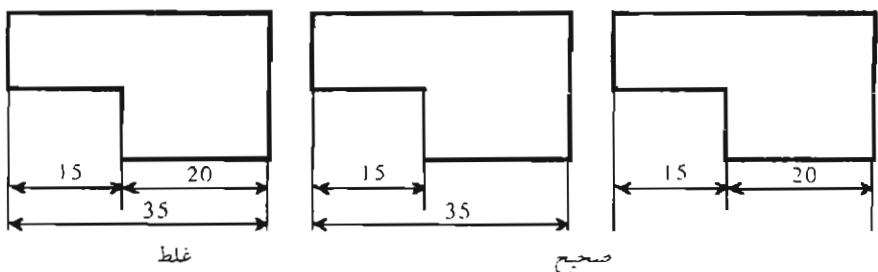

(شکل ۴۸-V)

۸- اندازه هارا باید در یک طرف (حتی المقدور سمت راست) خط محور

نوشت.

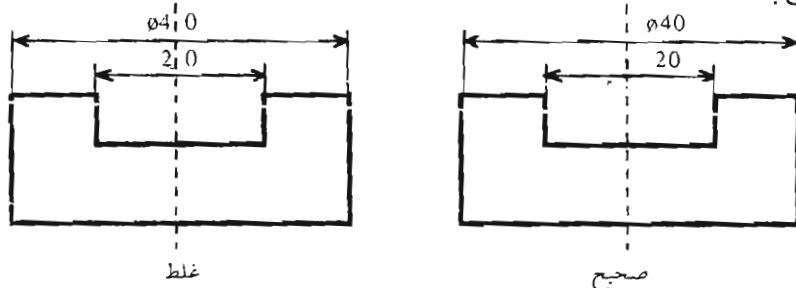


(شکل ۷-۴۹)

۹- از قرار دادن اندازه های بر روی خط چین، محور و عیره حتی المقدور باید حودداری کرد.

۱۰- اندازه گذاری باید کاملاً عملی باشد.

۱۱- در صورتیکه جسم دارای شیب مختصری باشد خطوط مماس را از فاصله موردنظر بطور مایل ولی موازی هم امتداد داده، اندازه را بین آنها قرار می دهند.

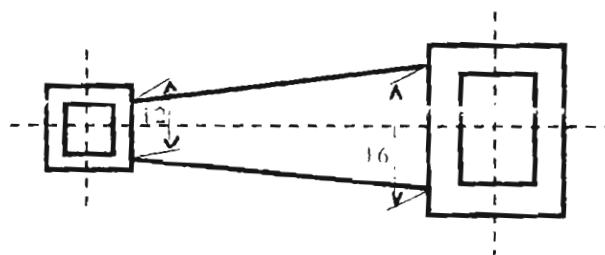

(شکل ۷-۵۰)

۱۲- کلیه اعداد، حروف و سهمی هایی که بر روی یک نقشه نوشته می شوند

یک اندازه می باشند.

### برش

#### الف : تعریف برش


برش نمایشی است از جسم که امکان می دهد قسمتهای داخلی آن بهتر دیده شوند. معمولاً این کار را بطور فرضی بنحوی انجام می دهند که قطعه به دو قسمت تقسیم شود تا سازنده جزئیات داخلی آن را بهتر تشخیص دهد.

#### ب : اصول برش

۱) زمانی یک قطعه در حال برش ترسیم می کنند که دارای آنچنان جزئیات داخلی باشد که ترسیم نمای عادی آن با خط چین های زیادی همراه باشد. عموماً قطعات نرپر را در برش ترسیم نمی کنند.

۲) صفحه برش را از نقاطی می گذرانند که حداقل قسمتهای داخلی دیده شوند.

۳) براساس عبور صفحه برش، مقاطع مختلفی از قسمتهای داخلی جسم دیده می شوند که دارای نامهای مختلف می باشند و در سال اول فقط برش ساده یا ممتد را مورد مطالعه قرار می دهیم.

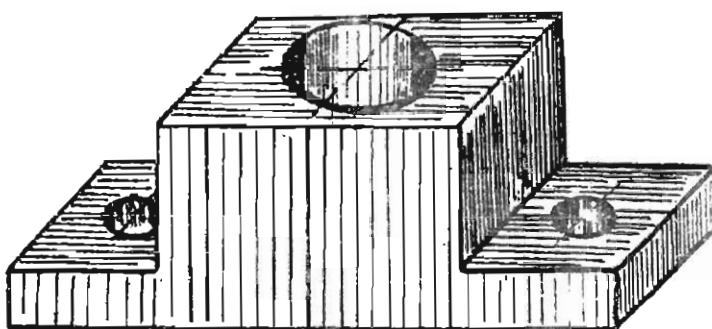


(شکل ۵۱-۷)

#### ج : برش ساده


مثال : قطعه ای را که در شکل ۱ نشان داده شده مورد بررسی آرای می دهیم.

از جایی که هدف از برش درک آسانتر قسمتهای داخلی جسم است. لذا در برش اجسام نکات زیر را مورد دقت قرار می دهیم.

I- انتخاب صفحه برش یا صفحه قاطع علاوه بر اصل (۲) باید در نظر داشت که صفحه برش موازی با صفحه تصویر موردنظر باشد (اچکال ۵۲-۷)

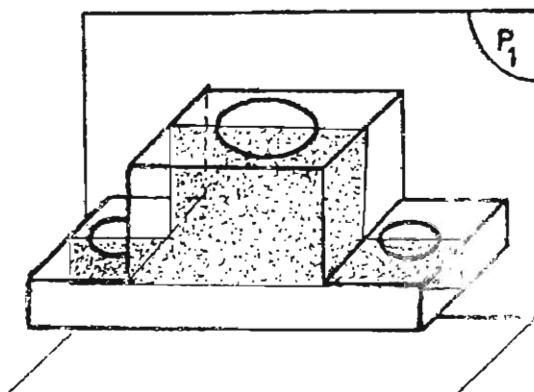


صفحه برش عمردی است و موازی با صفحه تصویر ۱


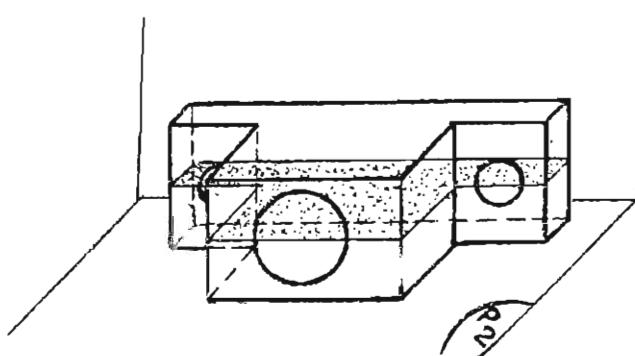


صفحه برش افقی است و موازی با صفحه تصویر ۲  
(شکل ۵۲-۷)

II- انجام عمل فرضی برش بوسیله یک صفحه (اشکال ۵۳-۷)

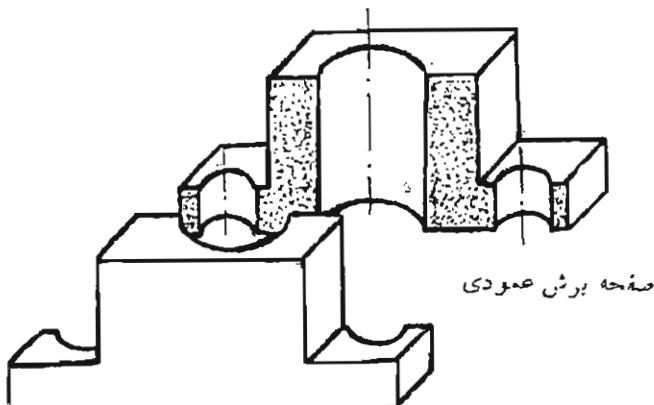


صفحه برش عمودی

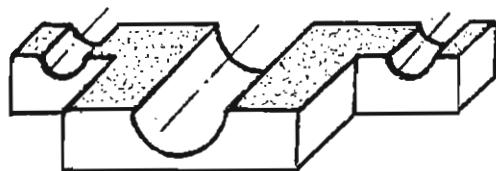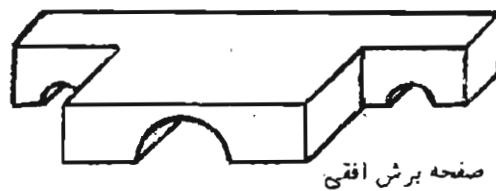

صفحه برش افقی


(شکل ۵۳-۷)

III- حال آن قسمت از قطعه کار را که بین صفحه برش و ناظر قرار گرفته است حذف می کنیم (اشکال ۵۴-۷ در صفحه بعد می آید).

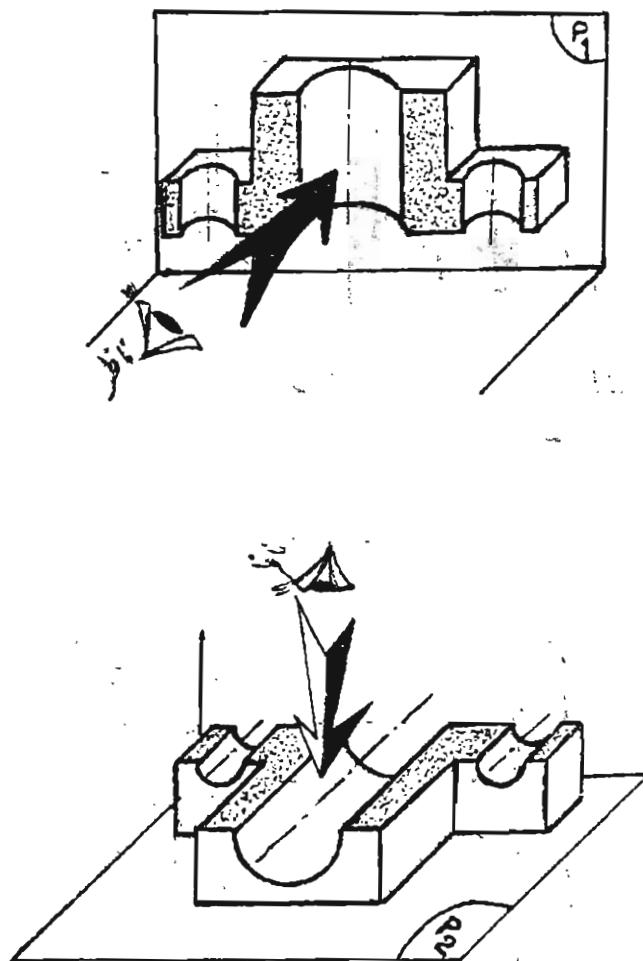

(شکل ۷-۵۴)

-IV- برای تصویر نمودن جسم چنین عمل شود که آنچه از جسم باقی می ماند، یعنی قسمتی که بین صفحه برش و صفحه تصویر است، روی صفحه تصویر منطبق می نمایند. (شکل‌های ۷-۵۵)

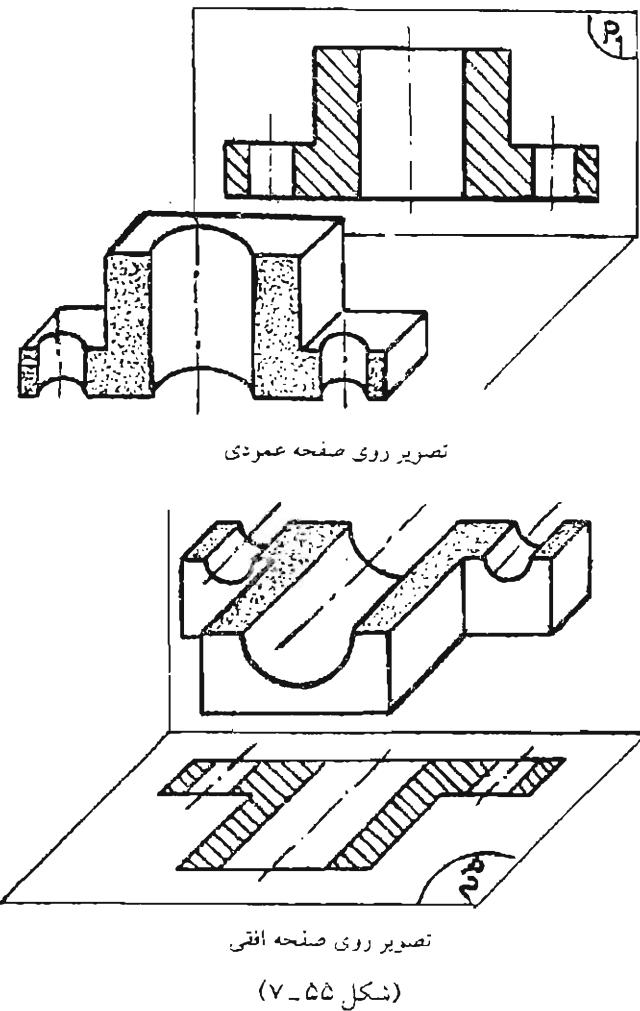


- V- هاشور: سطح بریده شده (سطح واقع در صفحه برش) را هاشور می زند.
- VI- وضعیت صفحه برش را با سیله خطوط ضخیم مشخص می نمایند.
- VII- طرفین صفحه برش را بوسیله حروف بزرگ لاتین (معمولاً هر دو طرف یک، حرف) مجهز می نمایند.
- VIII- جهت دیدناظر را بوسیله در سهمی که با خط ضخیم ترسیم می شوند

تعیین می کنند.

IX- برای اجسامی که دارای صفحه تقاض می باشند و صفحه برش بر صفحه تقاض منطبق است و یا با وجود عدم تقاض وضع صفحه برش کاملاً مشخص است از نشان دادن صفحه برش خودداری می نمایند.

در شکل ۷-۵۶ قطعه ای را مورد مطالعه قرار داده ایم که صفحه برش بر محور تقاض آن منطبق نیست لذا برابر مطالب گفته شده و با استفاده از دو صفحه برش قسمتهاي داخلی آن نشان داده شده اند.

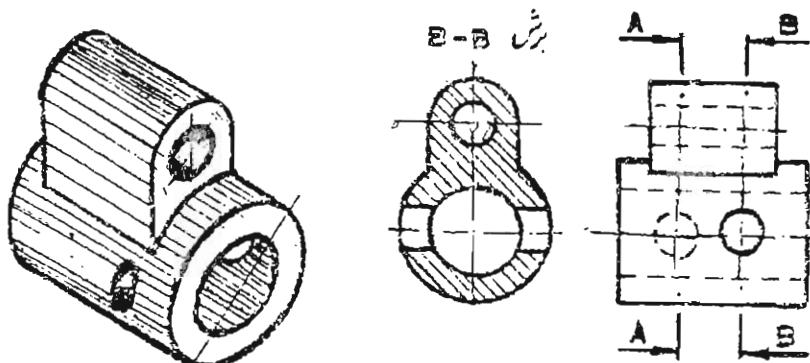

(شکل ۷-۵۶)

### استثنای برش

سرح:

چون بریدن قطعاتی از قبیل مقاطع تویر، قطعات استاندارد شده و بعضی اجسام ناخته شده باعث می شود که علاوه بر اتلاف وقت و سرف مواد در شناخت جسم نیز چندان سهولتی حاصل نشود لذا این قبیل مقاطع را با از دسترس صفحه برش دور نگاه داشته و یا بطریقی خاص در برش ترسیم می نمایند.


تعريف:

بر حسب قرارداد بعضی از قطعات را که بریدن آنها چندان کمکی بدرک نتشه نمی نماید، از برش مستثنی می نمایند.


**شناخت استثنایات برش:**

برای آشنایی بیشتر پاره‌ای از معمولترین مواردی را که شامل استثنایات برش می‌شوند نام می‌بریم.


۱- پیچها: چون عموماً در داخل پیچها عملیات کارگاهی صورت نمی‌گیرد لذا از بریدن پیچی مطابق شکل (۷-۵۷) که استاندارد نیز می‌باشد خودداری می‌نمایند.

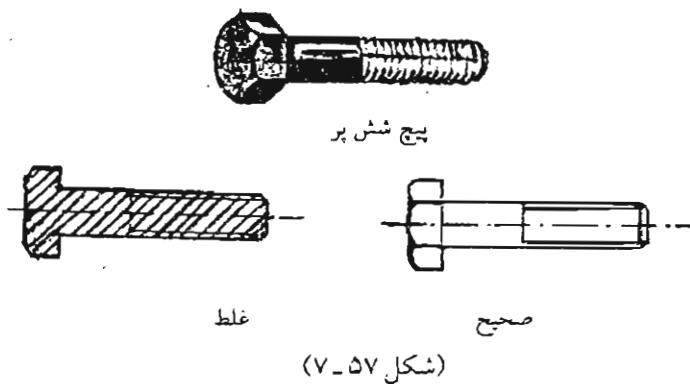

۲- انجام عمل برش: در تمام طول محورهایی که در جزیی از درون آنها عملیات کارگاهی صورت گرفته است کار بیهوده ای است. (شکل ۷-۵۸)

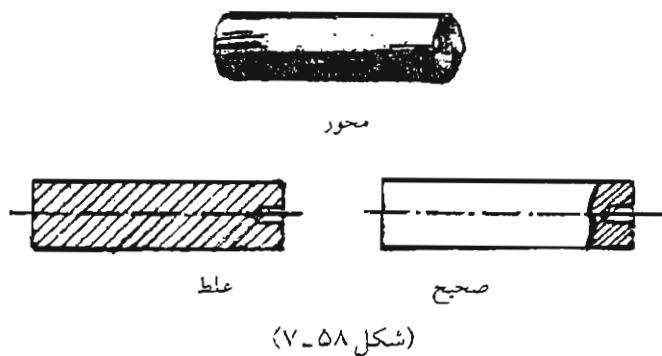


۳- تیغه‌ها یا ناوها: از بریدن تیغه‌ها یا ناوهایی که جهت بالا بردن مقاومت جسم بکار می‌روند از جهت طولی خودداری می‌شود. (شکل ۷-۵۹)

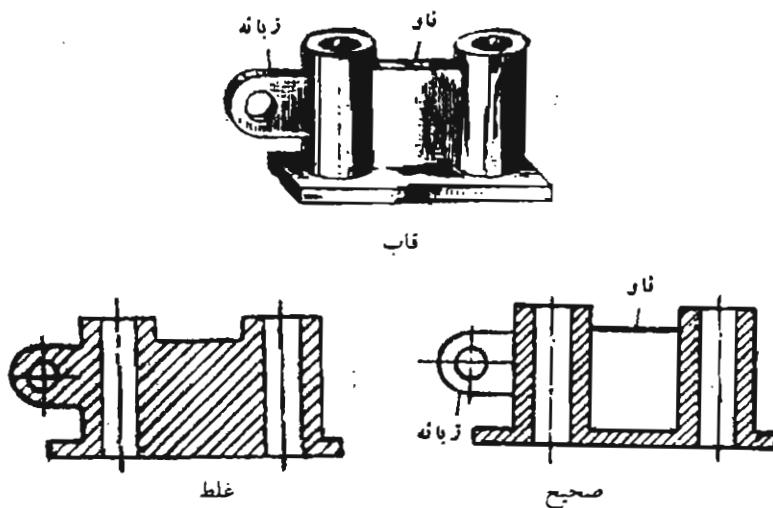

(شکل ۷-۵۹)


۴- مهره ها: بر حسب قرارداد هیچ یک از نماهای مهره شش پراستاندارد شده را در برش ترسیم نمی کنند. (شکل ۷-۶۰)

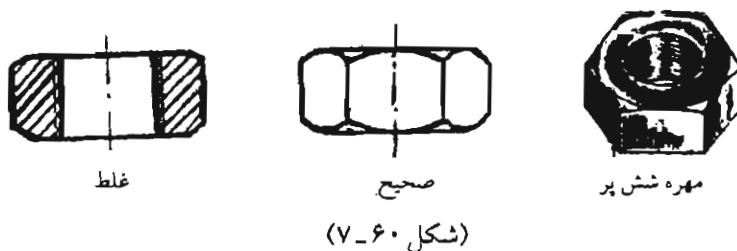


(شکل ۷-۶۰)

۵- اهرمها و کلیدها: را در نوعی خاص از برش (برش موضعی) نشان می دهند. (۱)


۱- برای نشان دادن سطوح صاف بالاخص بروی سطوح جانبی اجسام دور (استوانه - کره - مخروط) از دو خط متقارع که ضخامت آنها  $\frac{1}{3}$  تا  $\frac{1}{4}$  ضخامت خط اصلی بوده و از مداهای گروه H برای ترسیم آنها کمک می گیرند استفاده می کنند. این در خط بصورت X رسم شده و بر اقطار سطح مورد نظر منطبق می باشد.

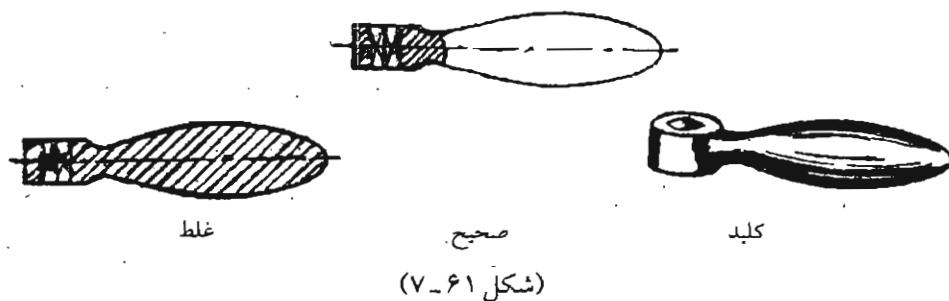


ع- دنده: هیچ نوع چرخ دنده ای را در برش ترسیم نمی نمایند. (شکل ۶۲-۷)

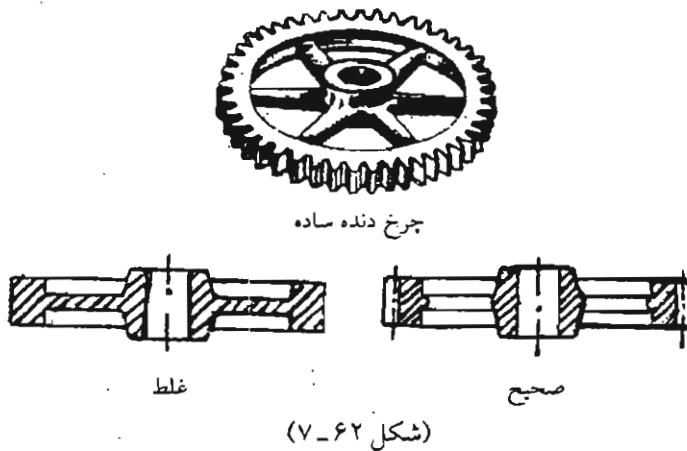

۷- برای نشان دادن پروفیل دندنه چرخ حلقه ایها از برش موضعی استفاده می کنند. (شکل ۶۳-۷)

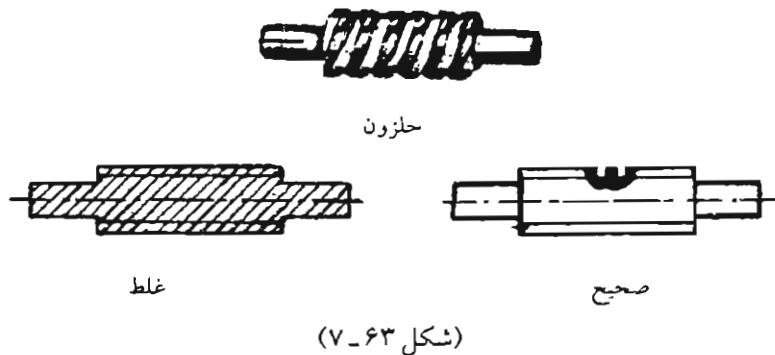


برای رسم یک سوراخ قلاویز شده در تصویر قایم هر دو قطر خارجی و داخلی را بصورت نامری و با خط چین مشخص می نمایند و برای رسم تصویری که صفحه آن عمود بر محور سوراخ قلاویز شده باشد قطر داخلی را با دایره کامل ضخیم و قطر خارجی را با  $\frac{3}{4}$  دایره نازک رسم می کنند و عبارت دیگر قطری که بواسیله حدیده (قطر داخلی پیچ ها) و یا بواسیله قلاویز (قطر خارجی مهره ها) ایجاد می شود را با  $\frac{3}{4}$  دایره نازک نمایش می دهند. شکل (۷-۶۴)

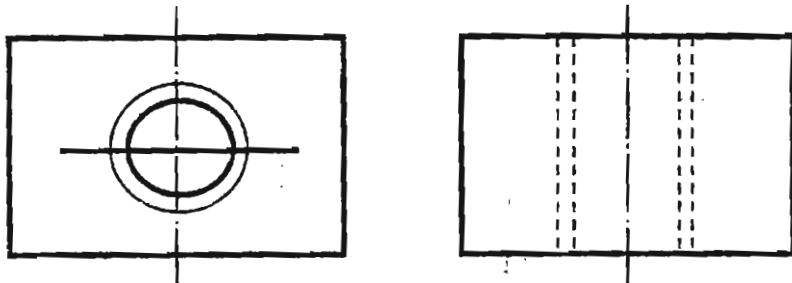


(شکل ۷-۶۴)

اگر سوراخ قلاویز شده در برش رسم شود قطر داخلی را با خط اصلی و قطر خارجی را با خط مستند نازک مشخص کرده و خطوط هاشور بقطر داخلی منتهی می شوند. شکل (۷-۶۵)

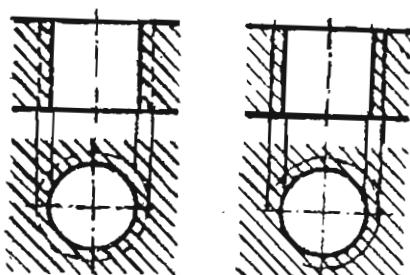


(شکل ۷-۶۵)

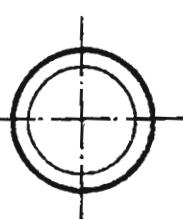


(شکل ۷-۶۷)

شکل (۷-۶۶) سوراخ قلاویز شده در روش DIN می باشد، پیچ های مربوط به سرمهیله پیچ ها و خزینه سوراخهای قلاویز شده در تصاویری که صفحه آنها عمود بر محور پیچ یا سوراخ قلاویز شده باشند نشان داده نمی شوند. شکل (۷-۶۷) و (۷-۶۸)

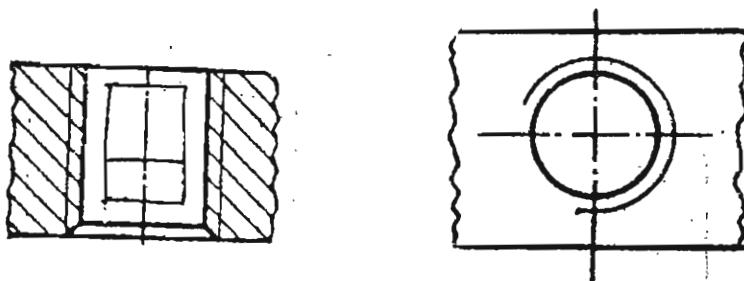

(شکل ۷-۶۸)

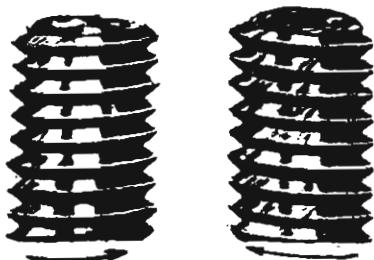پیچ چب گرد      پیچ راست گرد  
(شکل ۷-۶۹)

جهت گردش دندانه های پیچ :  
جهت گردش دندانه های پیچ بطرف راست (راست گرد) و یا بطرف چپ (چپ گرد) می باشد. (شکل ۷-۶۹)  
اکثر پیچهای مصرفی در صنعت راست گرد می باشند و فقط در موارد خاصی مثل محور سمت چپ سنگ سنبلade (برای جلوگیری از باز شدن) و یا گیره های موازی با دوفک متحرک (برای باز و بستن سریع) و نیز شیرکسول های گازی (بهجهت ایمنی) پیچ و مهره چپ گرد بکار می رود.

#### پیچها و علایم مربوط برسم آن در نقشه ها :


برای جلوگیری از اتلاف وقت در نقشه ها پیچ را با شکل حقیقی خودش رسم نمی کنند. بلکه بوسیله علایم مخصوص و استاندارد شده با روشنی ساده رسم نمی غایند.

نمایش پیچ در تصویر چند مرحله زیر را طی کرده و بطوریکه مشاهده می شود هر روش ساده تر از روش قبلی می باشد. (شکل های ۷-۷۰ تا ۷-۷۳) شکل (۷-۷۰) روش ابتدائی رسم پیچ بوده است.

شکل (۷-۷۱) روش استاندارد.<sup>(۱)</sup>

روش ابتدائی

(شکل ۷-۷۰)

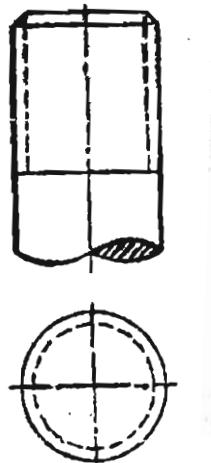

شکل (۷-۷۱)- استاندارد DIN


DIN می باشد که تا سال ۱۹۶۰ متداول بوده و هنوز هم ممکنست در بعضی

نقشه ها به آن عمل نمایند.

اما شکل (۷-۷۲) استاندارد ISO<sup>(۲)</sup>

می باشد که ساده تر از انواع دیگر بوده و در کلیه کتابها و نقشه ها به آن عمل نمایند و به طریق رویرو می باشد.

طبق استاندارد ISO در تصویر قایم قطر خارجی (d) پیچ را با خط اصلی و قطر داخلی (d) آن را با خط ممتد نازک نشان می دهند و برای رسم تصویری که صفحه آن عمود بر محور پیچ باشد قطر خارجی را با دایره کامل و ضخیم و قطر داخلی را با  $\frac{3}{4}$  دایره نازک مشخص می نمایند.

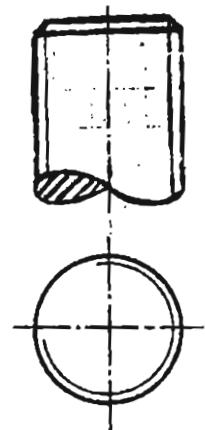

(شکل ۷-۷۲)- استاندارد ISO


DIN = استاندارد صنعت آلمان

ISO = سازمان استاندارد بین المللی


مقیاس:

در نقشه کشی قطعات صنعتی همیشه نمی‌توان آنها را با ابعاد حقیقی (یعنی مقیاس ۱:۱) روی کاغذ ترسیم نمود، بلکه در مواردی مانند رسم قطعات خیلی کوچک، لازم می‌شود که آنها را با مقیاس افزاینده (بزرگتر از مقیاس ۱:۱) و در رسم قطعات بزرگ، آنها را با مقیاس کاهنده (کوچکتر از مقیاس ۱:۱) ترسیم کنند.


مقیاس افزاینده

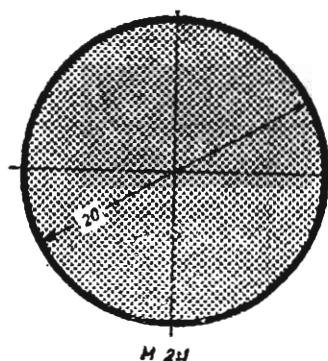

مقیاس حقیقی

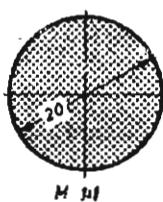

مقیاس‌های کاهنده

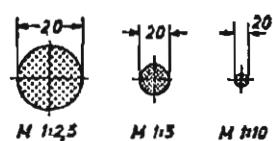

(شکل ۷-۷۳)

توجه: نقشه قطعه کار با هر مقیاسی که رسم شود، اندازه گذاری آن بر حسب قطعه واقعی انجام می‌گیرد.


نسبت طول ترسیمی به طول حقیقی را مقیاس گفته و با حرف M نشان می‌دهند.

$$\frac{\text{طول ترسیمی}}{\text{طول حقیقی}} = \text{مقیاس}$$

مقیاس‌های افزاینده و کاهنده را تحت فرم درآورده و در جدولی مانند صفحه بعد گردآوری کرده‌اند.

پاره ای از مقیاس های افزاینده و کاهنده نرم شده

اندازه ابعاد نقشه ترسیمی	پاره ای از مقیاس های نرم شده	
اندازه قطعه $\times 1 =$ اندازه قطعه	M 1 : 1	افزاینده
اندازه قطعه $\times 2 = 2$ برابر اندازه قطعه	M 2 : 1	
اندازه قطعه $\times 5 = 5$ برابر اندازه قطعه	M 5 : 1	
اندازه قطعه $\times 10 = 10$ برابر اندازه قطعه	M 10 : 1	
اندازه قطعه $= \frac{4}{10}$ اندازه قطعه	M 1 : 2/5	
اندازه قطعه $= \frac{2}{10}$ اندازه قطعه	M 1 : 5	
اندازه قطعه $= \frac{1}{10}$ اندازه قطعه	M 1 : 10	
اندازه قطعه $= \frac{5}{100}$ اندازه قطعه	M 1 : 20	کاهنده

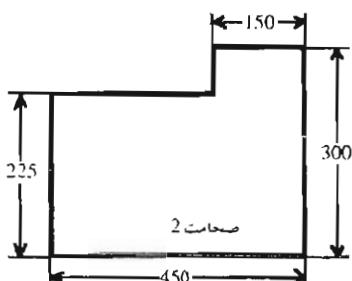

(شکل ۷۴ - ۷)

مسئله نمونه: اندازه های لازم برای ترسیم شبکه مطابق شکل را حساب کنید در صورتی که مقیاس رسم ۱:۲/۵ متنها رشدود.


تارانس:

دلیل وجود استباهات ناشی از

شخص اندازه گیر و خطای وسایل اندازه گیری، ساختن قطعات با اندازه نوشته شده روی نقشه (اندازه اسمی) امکان پذیر نبوده ولذا وجود خطای در اندازه قطعات

ساخته شده اجتناب ناپذیر می باشد.

بنابراین لازم است، برای اندازه قطعه ای که ساخته خواهد شد انحراف اندازه مجازی درنظر گرفته شود تفاصل بزرگترین اندازه مجاز از کوچکترین اندازه مجاز از تلرانس گویند.

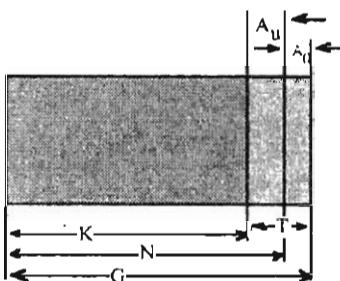

(شکل ۷-۷۵)

شکل روی رو و مفهوم انحراف از اندازه و تلرانس را نشان می دهد.

لازم به تذکر است که انحراف از اندازه اسمی می تواند بر حسب مورد مثبت، منفی و یا صفر درنظر گرفته شود.

### علایم اختصاری:

$N$  = اندازه اسمی بر حسب میلیمتر

$A_0$  = انحراف فوکانی مجاز بر حسب میلیمتر

$A_U$  = انحراف تختانی مجاز بر حسب میلیمتر

$G$  = بزرگترین اندازه مجاز بر حسب میلیمتر

$K$  = کوچکترین اندازه مجاز بر حسب میلیمتر

$T$  = تلرانس بر حسب میلیمتر

انتخاب انحراف اندازه مجاز و در نتیجه تلرانس، بستگی به دقت ساخت قطعه داشته و باایستی مقدار آن را با توجه به دقتی که از قطعه انتظار می رود انتخاب نمود. اگرچه انتخاب تلرانس کمتر دقت ساخت قطعه را بالا می برد ولی در عوض هزینه ساخت بیشتری را نیز دربرخواهد داشت.


مسئله خونه - اندازه قطعه ای به فرم  $^{+0.2}_{-0.3}$  نوشته شده است حساب کنید:

الف: اندازه اسمی، انحراف فوکانی و انحراف تختانی مجاز را.

ب: بزرگترین و کوچکترین اندازه مجاز را.

ج : تلرانس آن را .

حل :

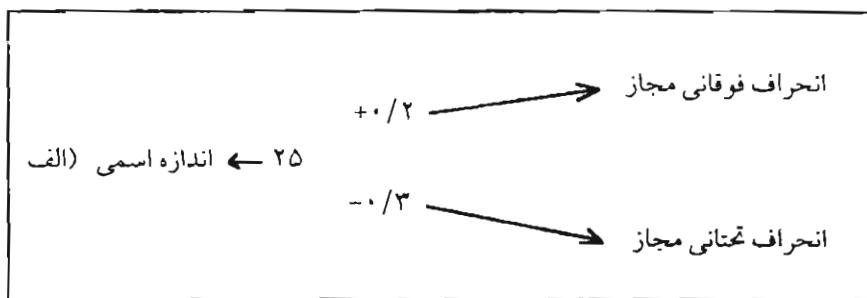

$$N = 25$$

$$AO = 0 / 2$$

$$= AU 0 / 3$$

$$(ب) G = N + AO = 25 + 0 / 2 = 25 / 2$$


$$K = N + AU = 25 + (-0 / 3) = 24 / 7$$

$$(ج) T = G - K = 25 / 2 - 24 / 7 = 0 / 5$$

$$T = AO - AU = 0 / 2 - (-0 / 3) = 0 / 2 + 0 / 3 = 0 / 5$$

### سؤالات و تستهای فصل نقشه کشی

- ۱- نقشه کشی را تعریف کرده و وسائل آن را نام ببرید؟
- ۲- کاغذهای نقشه کشی را نام برد و ابعاد کاغذ A4 (سطح آن) را بنویسید؟
- ۳- انواع خط را نام برد و تناسب ضیغامت هر کدام و کاربردشان را بنویسید؟
- ۴- مقیاس را تعریف کرده و رابطه آن را بنویسید؟
- ۵- تلرانس را تعریف کرده و روابط آن را بنویسید؟
- ۶- علامات کیفیت سطح را کشیده و مفهوم هر کدام را توضیح دهید؟
- ۷- استثنایات برش را نام ببرید و هدف از برش زدن چیست؟

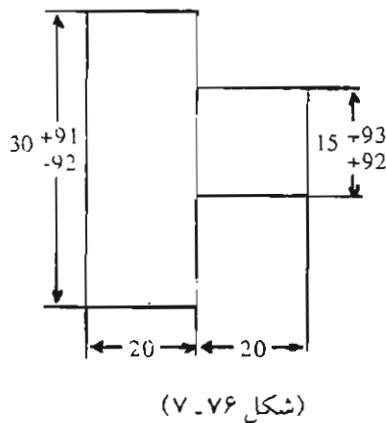

۸- مقیاس و تolerانس شکل مقابل را بدست آورید؟


الف: مقیاس ۴:۱ را برای ترسیم محاسبه کنید؟

ب- تolerانس و اندازه مجاز هر یک از اندازه های

$30^{+0/1}_{-0/2}$  و  $10^{+0/3}_{+0/2}$

۹- برش قطعه A:A در شکل ۷-۷۷ کدامیک از موارد زیر است؟

D- د C- ج B- ب A- ... الف

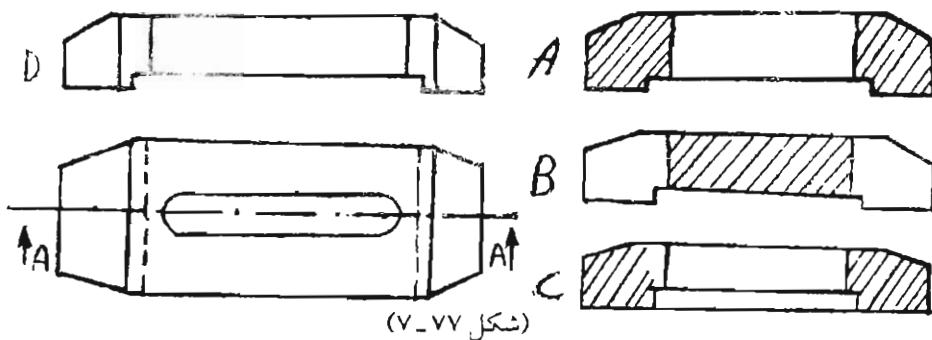

۱۰- علایم قطر، ریخته گری-شعاع پرداخت کاری بوسیله سنگ بترتیب از چپ به راست عبارتند از:

$\emptyset, r, \sim, \nabla\nabla\nabla$  ب-

الف -  $\emptyset, r, \nabla\nabla\nabla$

$\emptyset, \sim, r, \nabla\nabla\nabla$  د-

ج -  $r, \emptyset, \sim, \nabla\nabla\nabla$

۱۱- علامت سه مثلث ( $\nabla\nabla\nabla$ ) در روی نقشه برای مشخص کردن سطوح:

الف) نسبتاً پرداخت


ب) خشن کاری

د) کاملاً پرداخت



ج) شاید برآده برداشته شده

- ۱۲- علایم روبرو به ترتیب از راست به چپ W و V و R و M10 است.
- الف- کیفیت سطح پرداخت- کیفیت سطح خشن- شعاع- پیج میلیمتری به قدر خارجی ۱۰
  - ب- کیفیت سطح خشن- کیفیت سطح پرداخت- قطر- پیج میلیمتری به قدر خارجی ۱۰
  - ج- روتراشی- خشن تراشی- شعاع- پیج میلیمتری با قطر داخلی ۱۰
  - د- هیچکدام

۱۳- نمای جانبی پرسپکتیو روبرو را مشخص کنید؟


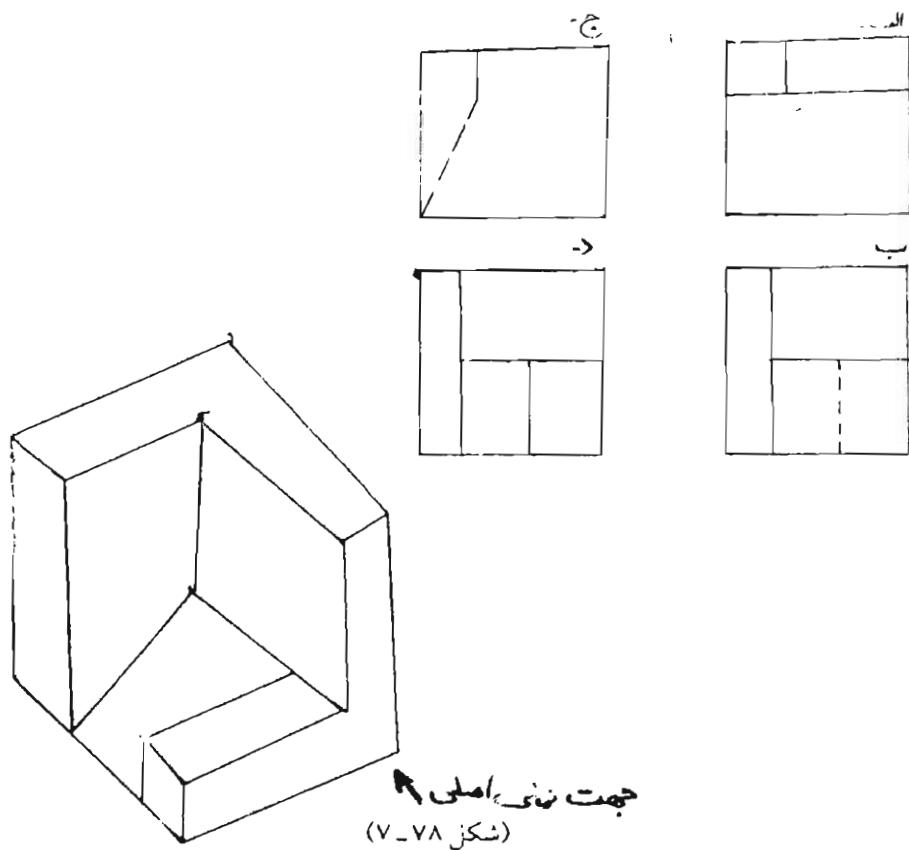


۱۴- غای جانبی پرسپکتیو زیر کدام است؟

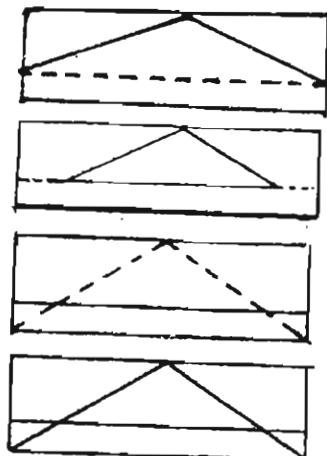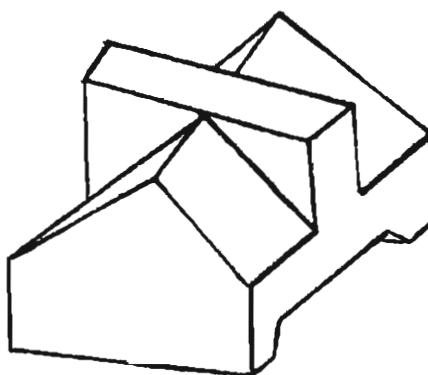

(شکل ۷-۷۹)

۱۵- غای زیر، پرسپکتیو کدام است؟

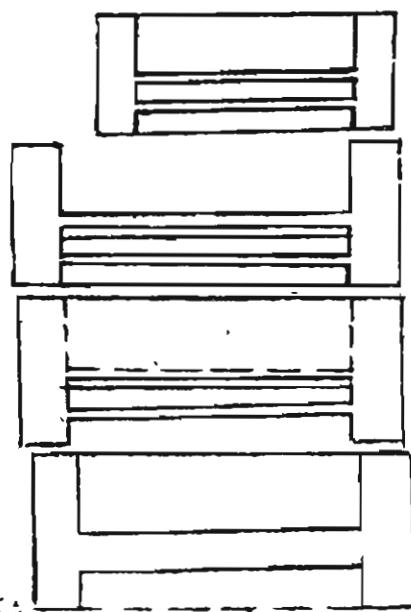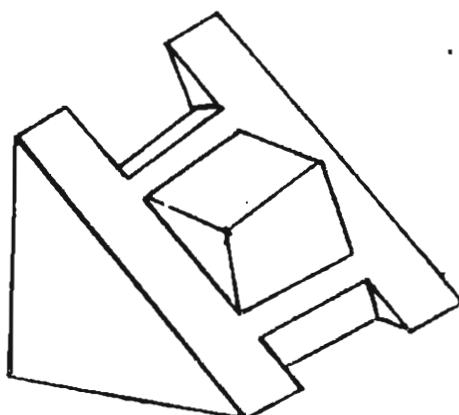

(شکل ۷-۸۰)

## فهرست منابع اصلی مورد استفاده در نوبه فصل فلزکاری

نام کتاب

ناشر

1. Fachkunde für metallverarbeitende berufe.	Europa-Lehrmittel
2. Fang an mit Metal	Westermann
3. rund an die Werkzeugmaschine.	Westermann
4. Metalltechnik Grundstufe	Westermann
5. Fachkunde für Dreher	Westermann
6. Uformen - Umformen	Westermann
7. Dreher - Fachkunde	Julios Beltz
8. Lehrbuch für Metallberufe	Schroedel
9. Metallwerkelhre Band I,II.	Wilhelm Hagemann
10. Grund Fachkunde Metall	Ernst Klett
11. Fachkunde für Maschinenschlosser	
12. Lehrbuch für Bauschlosser u. Stahlbauschlosser	Geb.Jännecke
13. Grundkenntnisse Metall	Handwerk u.Technik
14. Fachkenntnisse Metall	Handwerk u.Technik
15. ABB; Ausgaben	Beuth-Vertrieb Bmbh
16. Der Junge Metallhandwerker; Ausgaben	Frankfurter Fachverlag


۱۷ - کتاب تراشکاری (صندوق کارآموزی) ۱۳۵۴

مسجنبین از کلیه کتابهای هرستان در این مجموعه به عنوان مرجع استفاده شده است.

*Training Book*

# **TURNING**

*Based on National Standard Skills*

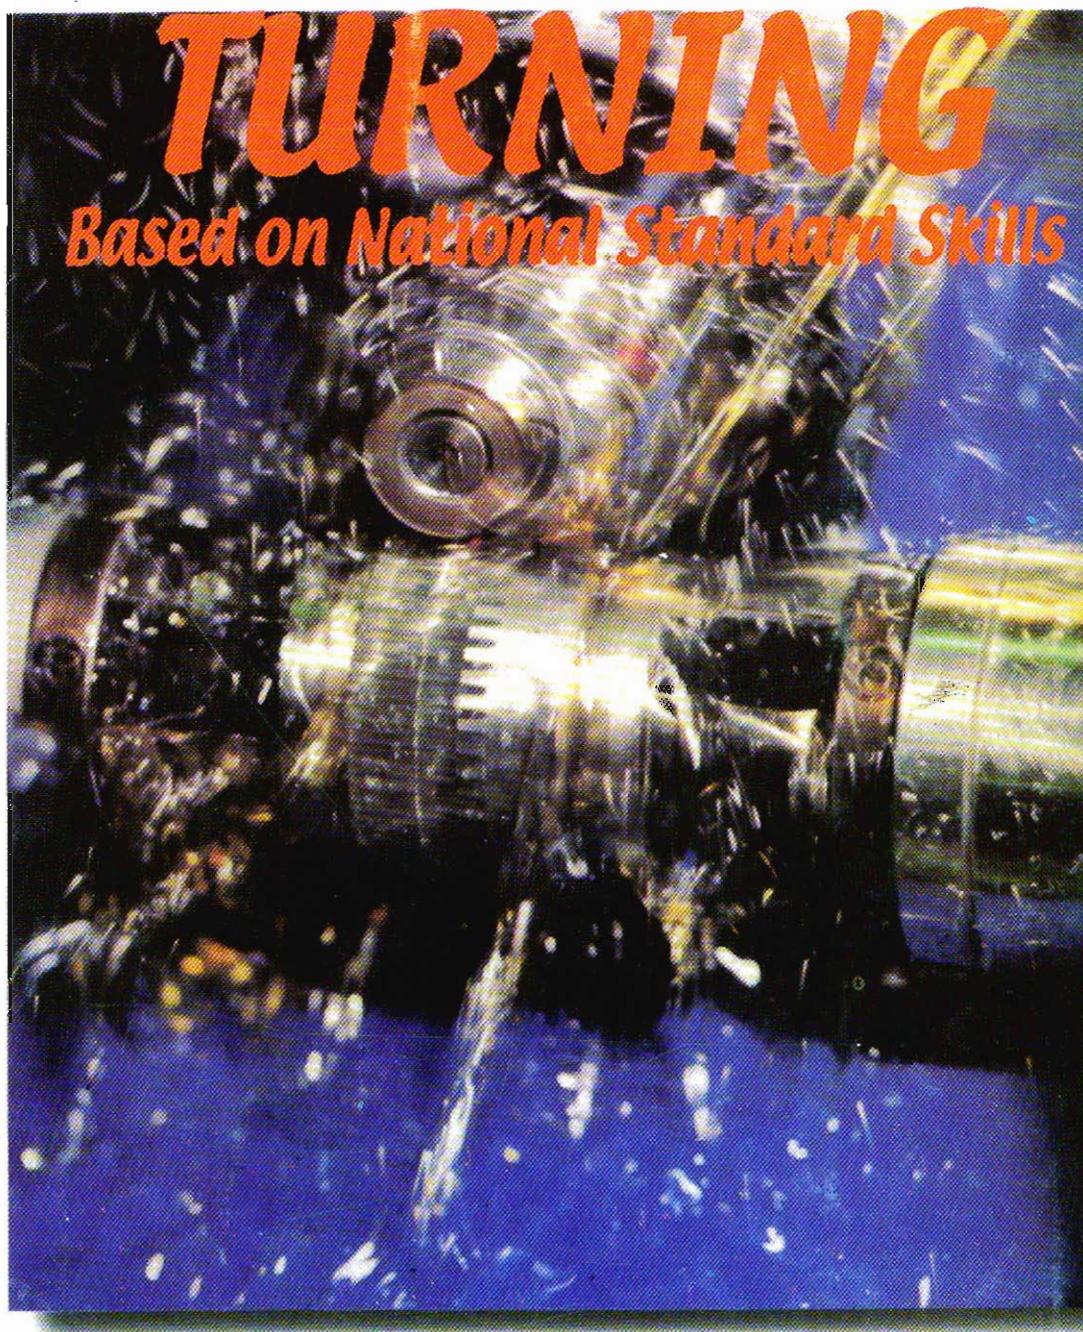

انتشارات مدیریت پژوهش