




وزارت کار و امور اجتماعی
جمهوری اسلامی ایران

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

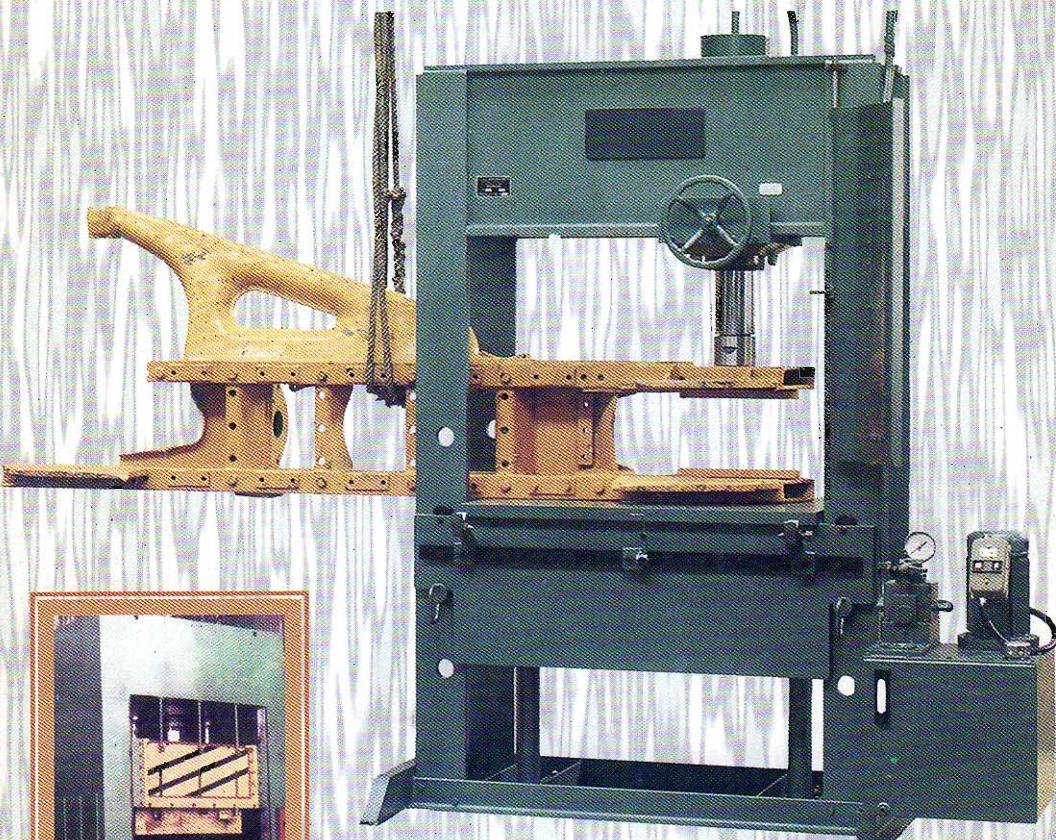

کتاب درسی

پرس و کشش فلزات

مطابق با استاندارد ملی مهارت

کتاب درسی

پرس و کشش فلزات

براساس استاندارد ملی مهارت

نام کتاب : کتاب درسی پرس و کشن فلزات براساس استاندار دملی مهارت
تهیه و تنظیم : سید مسعود مظہری
حروفچین : لاله بهارلوی
صفحه آرا : زهره محمدحسینی
ناشر : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور - مدیریت پژوهش
تیراز : ۳۰۰۰ جلد
نوبت چاپ : اول
سال انتشار : مرداد ماه ۱۳۷۹
لیتوگرافی ، چاپ و صحافی: چاپخانه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

کلیه حقوق برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور محفوظ می باشد.

مقدمه

کلید موفقیت در رشد اقتصادی هر کشور در گرو آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است، امروزه انسانها به مند فن آوری و ساخت انواع دستگاههای مدرن و ابزار صنعتی و وسایل و کالاهای نو، آسایش زندگی را فراهم ساخته و با ایجاد زیر ساختهای اقتصادی نظیر سدها، راهها، ارتباطات، امور کشاورزی، دامپروری، خدمات . . . زندگانی مطلوب و دلپذیر توانم با کار را فراهم نموده‌اند.

بدیهی است در این ساختار، آنچه از همه مهمتر است نیروی انسانی ماهر و متخصص است، اما مشکل اصلی در اکثر جوامع و بخصوص کشورهای در حال توسعه، مساله از دیاد نیروی انسانی غیرماهر است. در نظام فعلی آموزشی کشور در سطوح عمومی و عالی بیشتر افراد بر مبنای آموزش‌های غیرفنی تربیت می‌شوند، و توان کفی آموزش‌های عمومی برای ورود فارغ التحصیلان به بازار کار کافی نیست. بدین جهت وزارت کار و امور اجتماعی طی ده سال گذشته، سعی خود را برای گسترش و بسط هر چه بیشتر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به کار گرفت؛ بطوریکه آمار نشان می‌دهد این رشد در زمینه‌های مختلف بیش از ۹۷۰ / ۶ درصد بوده است. امروزه در اکثر شهرها و حتی نقاط دور افتاده، مراکز سازمان به امر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اشتغال دارند و همچنین با اعزام تیم‌های سیار آموزشی به اقصی نقاطی از میهن اسلامی که نیاز به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دارند در کاهش این تقیصه همت گمارده‌اند.

در این راستا و برای آنکه علاقمندان به حرفه آموزی منابعی برای مطالعه در هر

درس پیش روی داشته باشند و همچنین برای آشنایی علاقمندان به چگونگی برگزاری آزمونهای مربوطه، کتابهای درسی و آموزشی متعددی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور منتشر گردیده، که یکی از عمدۀ ترین اهداف آنها و کتاب حاضر این است که مطالب بگونه‌ای ساده و روش‌باز برای کارآموز و کارگر بیان گردد.

کتاب حاضر بر مبنای اطلاعات و تجربیات مریبان و کارشناسان با تجربه سازمان تهیه گردیده که امید است در تعالی و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای به علاقمندان نقش موثری داشته باشد.

حسین کمالی

وزیر کار و امور اجتماعی

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	مقدمه
۱	دسته بندی کلی پرس ها
۱	اصول ساختمان پرس های مکانیکی
۱	ساختمان پرس های مکانیکی
۱۶	انواع پرس های مکانیکی
۲۶	پرس های هیدرولیکی
۲۷	اصول ساختمان پرس های هیدرولیکی
۳۱	کشش
۳۷	نیروی ورق گیر
۳۸	تعیین قطر گرده
۴۰	روش هندسی
۴۲	روش تعیین سطح جزء
۴۲	روش گسترش
۴۸	عوامل کاهش
۵۰	نیروی کشش
۵۰	شعاع کشش
۵۳	شعاع نوک سنبه
۵۵	مقدار بازی
۵۶	مجرای خروج هوا
۵۷	کشش اجسام مستطیل شکل
۶۰	محدودیت های کشش برای اجسام مکعبی شکل

عنوان

صفحه

۶۲	نیروی کشش برای اجسام مکعبی
۷۲	شکلهای مخروطی
۷۵	کشش معکوس
۷۷	کشش معکوس در مورد کف
۷۸	نمایش سه قالب کششی
۸۰	کشش اجسام مکعبی شکل فلانزدار از گرده مریع شکل
۸۴	کشش شکل نامنظم
۸۴	طرح کلی قالبهای کشش
۸۷	قالب‌های دو کاره
۹۰	کشش مرکب استوانه و بیضی
۹۲	قالب گرده زنی مرکب (کشش و برش لبه)
۹۳	کشش معکوس و عمیق
۹۴	کشش قوطی بیضی شکل
۹۷	استاندارد برای ابزار کشش
۱۰۱	شعاع لبه‌های کشش
۱۰۲	سنبه کشش
۱۰۳	صفحه فشار
۱۰۵	حلقه هدایت کننده

مقدمه:

از زمانیکه انواع پرس بوجود آمده اند بواسع و حدود محصولات پرسکاری زیاد گردیده است. امروزه در هر کارخانه و یا محل تجارتی نمونه فراوانی از محصولات پرسکاری به چشم می خورد. زیاد گزار نگفته ایم که بدون استفاده از این عمل سریع و اقتصادی نمی توانستیم اجتناسی که در حال حاضر بطور فراوان و قیمت مناسبی تهیه می شوند، تولید نمود.

بطوریکه ذکر شد وسعت تولید محصول بوسیله پرسکاری بسیار زیاد می باشد و برای نمونه می توان تعدادی از آن را بشرح زیر ذکر نمود:

انواع دگمه های قسمت های مختلف اتومبیل، وسایل غذاخوری، انواع و اقسام سکه ها - حلقه های فلزی، پوکه های فشنگ، چرخ دنده های کوچک ساعت و قسمت های ورقکاری برای بدنه هواپیما.

دسته بندی کلی پرسها:

ماشینهای پرس را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد:

- ۱ - پرسهای مکانیکی
- ۲ - پرسهای هیدرولیکی

اصول ساختمان پرس های مکانیکی

تقسیم بندی این پرس ها بر حسب مکانیزم انتقال قدرت، طرح بدنه، اصول کار و مقاصد عملی می باشد. این پرس ها فقط از لحاظ ساده بودن، ارزانی و مصرف برای کارهای ساده حائز اهمیت است.

ساختمان پرس های مکانیکی:

این پرس ها از قسمتهای مختلف زیر تشکیل شده است:

- ۱ - بدنه: قسمتهای مختلف روی آن سوار است، بدنه ممکن است C شکل یا

دروازه ای باشد.

۲- منبع نیرو: ممکن است از یک الکتروموتور و یا از میله ترانس میسیون استفاده کرد.

۳- مکانیزم عمل: به ترتیب تشکیل شده است از: چرخ فلاپویل، چرخ دنده ها، میل لنگ ضربه زننده و در مورد برخی از پرسها این مکانیزم حرکت دهنده ممکن است بادامکی و یا اصطکاکی باشد.

۴- میز: در روی آن شکافهای T شکل وجود دارد و ممکن است میز ثابت و یا متحرک باشد.

۵- راهنمایی: از این راهنمایی دقت عمل استفاده می شود.


۶- کلاح و ترمز: برای قطع و وصل جهت عمل ضربه زننده که به سه صورت کلاح یکطرفه، اصطکاکی و مغناطیسی ساخته می شود.

۷- بالشتک ها

۱- طرح بدنه ها:

الف: بدنه C شکل - بدنه های "Gap Frame" با طرح های مختلف برای تاثیرهای نسبتاً کم ساخته می شود. نمونه ای از این پرسها عبارتند از: پرس های پایی و پرس های رومیزی.

ب: بدنه دروازه ای - این بدنه ها برای پرس هایی با ظرفیت زیاد ساخته می شوند و نمونه ای از این پرس ها عبارتند از: پرس های دو مرحله ای و پرس های هیدرولیکی.

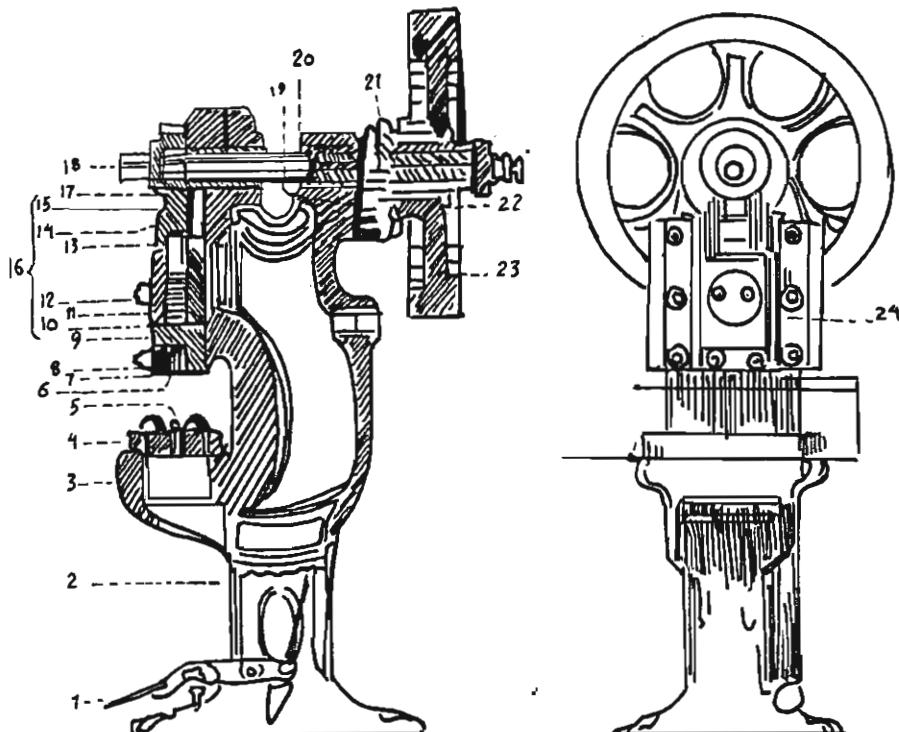

(شکل ۱) - نمونه پرس خارج از مرکز و اجزاء مشتمله آن

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| ۱ - پدال | ۹ - نگهدارنده |
| ۲ - اهرم پدال | ۱۰ - محلی برای نگهداری سر میله |
| ۳ - بدنه | ۱۱ - محلی برای نگهداری سر میله |
| ۴ - میز پرس | ۱۲ - مهره نگهدارنده ضربه زننده |
| ۵ - پیچ نگهدارنده | ۱۳ - محل اتصال میله ها |
| ۶ - ضربه زننده | ۱۴ - محل اتصال میله |
| ۷ - ضامن | ۱۵ - محل اتصال سر میله |
| ۸ - مهره ضامن | ۱۶ - دستگاه ضربه زننده |
| : | : |
| ۱۷ - خارج از مرکز | ۱۸ - شفت |
| ۱۹ - محل کوبی شدن محور | ۲۰ - کوبلون |
| ۲۱ - قسمت بالای ترمز | ۲۲ - قسمت پایین ترمز |
| ۲۳ - فلاپویل | ۲۴ - راهنمای ضربه زننده |

۲ - منبع نیرو:

بطوریکه ذکر شد نیروی محرکه پرس بدو طریق ذیل میسر می گردد:

الف : میله ترانسمیسیون

ب : محرکهای جداگانه

انتخاب این دو نوع بستگی بوضع و شرایط کارخانه دارد. در مواردی که لازم باشد یکدسته از پرس های کوچک و متوسط بطور دائم در گردش باشند بهتر است از ترانسمیسیون استفاده نمایند. در این صورت برای گرداندن این میله از یک موتور بزرگ استفاده می کنند و تا اندازه ای اقتصادی است. نکاتی که بایستی برای گردش یک پرس در نظر گرفت عبارتند از :

الف : تعیین قدرت موتور الکتریکی.

ب : ترتیب وسایلی برای انتقال که افت نیرو مینیموم یا کمترین حد داشته باشد.

ج : اتخاذ محل مناسب برای نصب پرس که بتوان آن را براحتی به منبع نیرو متصل نمود.

د : طرز قرار گرفتن ماشین بطوریکه مانع عبور کابل و شبکه برق به قسمتهای مختلف نگردد.

ه : در مورد کار با ترانسمیسیون باید وسایل انتقال نیرو طوری باشد که در صورت احتیاج بتوان آن را از منبع نیرو قطع کرد.

و : وسایل متوقف کردن یک پرس طوری باشد (در میله ترانسمیسیون) که باعث توقف پرس های دیگر نگردد.

در مورد نیروی مجرک جداگانه لازم است که موتوری مناسب باکار انتخاب شود تا نیروی ایجاد شده باندازه کافی باشد، در غیر اینصورت فیوز پریله و ماشین از کار می ایستد و همچنین این شرط در میله ترانسمیسیون نیز باید کاملاً رعایت شود.

۳ - مکانیزم عمل:

بطوریکه ذکر شد مکانیزم عمل یعنی انتقال نیرو از دستگاه محرک تا ضربه زننده

بوسیله چرخ فلاپویل، لنگ و ضربه زننده انجام می گردد.

الف - فلاپویل: از چرخ لنگر و یا فلاپویل بعنوان یک منبع ذخیره انرژی در پرس های استفاده می شود. و در موقعی که ضربه زننده عمل می نماید این انرژی را به ما پس می دهد. افت سرعت در مورد ضربات کوتاه مثل سوراخ کردن و یا گردش سازی و کشش تا ۲۰٪ و حداقل مجاز آن ۱٪ است اگر:

W - وزن فلاپویل بر حسب پاند L_b

D - قطر فلاپویل بر حسب فوت

V₁ - مانعی سرعت خطی چرخ فلاپویل بر حسب Ft / Sec فوت بر ثانیه

V₂ - مانعی سرعت خطی چرخ فلاپویل بر حسب Ft / Sec فوت بر ثانیه

g - و شتاب جاذبه زمین برابر با ۳۲/۲ Ft / Sec² باشد

انرژی سیستیک حاصل از سرعت V₁ به V₂ عبارتند از:

$$E = \frac{W}{2} (V_1^2 - V_2^2) Ft \cdot L_b$$

$$E = \frac{W}{2g} (V_1 + V_2)(V_1 - V_2)$$

$$E = \frac{W}{2g} \left(\frac{V_1 + V_2}{2} \right) \left(\frac{V_1 + V_2}{V_1 + V_2} \right) \cdot V_1 - V_2$$

$$= \frac{(V_1 + V_2)(V_1 + V_2)}{2 \cdot 2} \cdot \frac{2(V_1 - V_2)}{V_1 + V_2}$$

و اگر V_{mean} باشد حاصل برابر است با:


$$E = \frac{W}{g} (V_{mean}^2 \cdot \frac{V_1 - V_2}{V_{mean}})$$

همچنین اگر V = $\frac{V_1 + V_2}{V_{mean}}$ ضریب نسبت تغییرات باشد بنابراین:

ونهایتاً: E = $\frac{W}{g} V_{mean}^2 \cdot V_{ft,Lb}$

E = $\frac{W}{g} \cdot \frac{\pi^2 D^2 N^2}{3600} \cdot V$ که N تعداد دور در دقیق می باشد.

اتصال فلاپریل به میل لنگ ممکن است بدون واسطه یعنی فلاپریل در روی میل لنگ و یا اینکه بوسیله یک چرخ دنده و یا چندین چرخ دنده مطابق شکل زیر باشد:

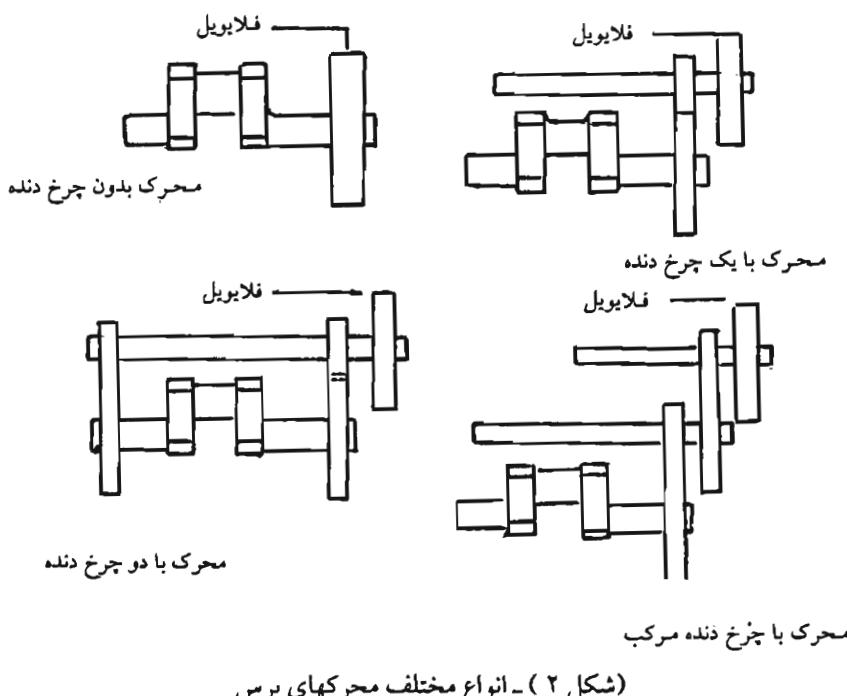

(شکل ۲) - انواع مختلف محرکهای پرس

. ب: لنگ که برای تبدیل حرکت دورانی به حرکت رفت و آمدی بکار برد
می شود، در نوع بدون چرخ دنده سرعت حرکت رفت و آمدی بیش از نوع با چرخ دنده
است ولی قدرت آن کمتر از نوع با چرخ دنده بوده و در حرکت دهنده لنگ سرعت
ثابت است و نیروی آن بستگی به طول بالا و پایین آمدن ضربه زننده دارد. در
صورتی که در محور لنگ بزرگترین عزم دوران را بوسیله رگلاژ کردن بوجود
آوریم، بزرگترین نیرو را خواهیم داشت و در عزم دوران کم کوچکترین نیرو در
صورتیکه لازم باشد در نقطه مرگ پایین ضربه زننده را مدتی متوقف نماید از
حرکت دهنده لنگی مرکب استفاده می غاییم.


ج : بادامک - از حرکت دهنده بادامکی نیز برای تبدیل حرکت دورانی به حرکت رفت و آمدی استفاده می شود. در اغلب موارد حرکت دهنده بادامکی با حرکت دهنده لنگ (خارج از مرکز) بطور مرکب در روی پرس ها بکار برد می شود. قدرت این نوع پرسها معمولاً کمتر می باشد.

د : مفصل ها : از این نوع حرکت دهنده برای کورس های کم با فشار خیلی زیاد استفاده می شود. فشار از طریق خارج از مرکز یا لنگ به مفصل ها و دواهرم که یک اندازه می باشند وارد می شوند. این دواهرم در قسمت پشت پرس قرار دارند و غیرقابل تنظیم است. از این حرکت دهنده ها برای عملیاتی از قبیل سکه زنی و برجسته سازی استفاده می شود.


ه : اهرم ها : یک سری اهرم پشت سر هم قرار گرفته و بوسیله یک لنگ یا خارج از مرکز بطور متوالی عمل می کند. از این مکانیزم حرکت در مورد کشش عمیق استفاده می شود.

شکل صفحه بعد منحنی غایش حرکت سه مکانیزم لنگ را بر حسب دو محور حرکت رفت و آمدی و زاویه گردشی نشان می دهد.

مکانیزم اهرم ها بطور فراوانی در پرس های دو کاره برای عمل ورق گیر بکار برد می شود. بطوریکه مشاهده خواهد شد حرکت رفت و آمدی در نوع اهرمی سریع تر از دو نوع دیگر بوده و زمان توقف در گرد پایین نیز بیش از آنهاست.

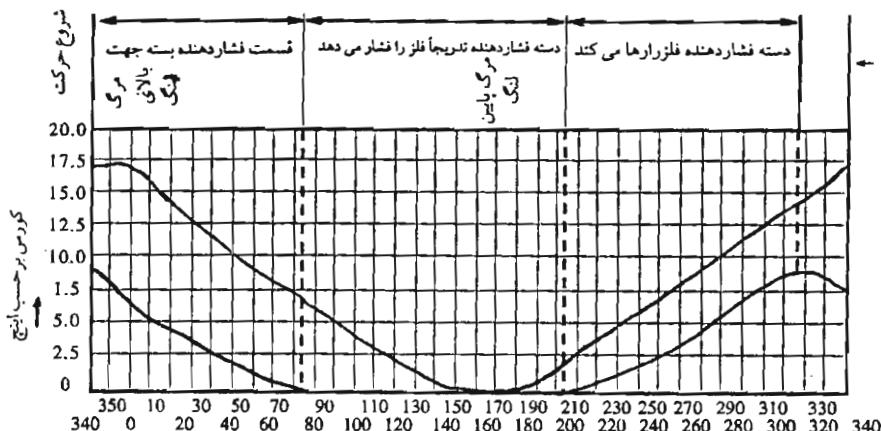

A - منحنی نمایش نسبت های قسمت کششی و برشی یک پرس کششی و برشی

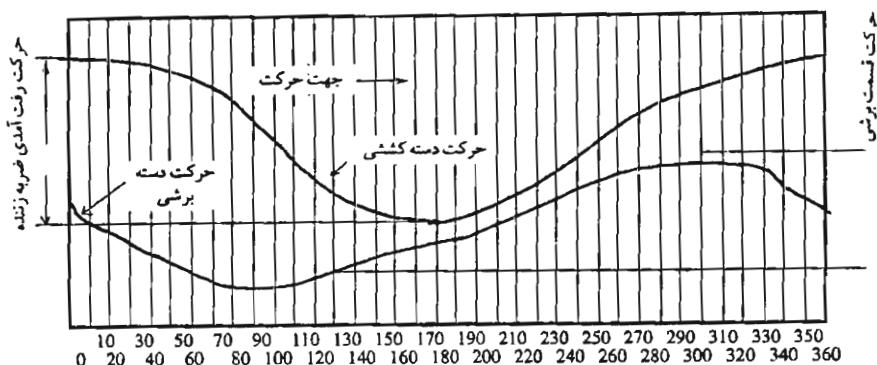


(نمودار ۱) - B - منحنی نمایش نسبت های حرکتی دسته های فشار آورنده و ضربه زننده ماشین در مرحله ای با دامنگی و زانویی


و - نوع اصطکاکی : این مکانیزم تشکیل شده از دو صفحه اصطکاکی عمودی و یک صفحه اصطکاکی افقی و یک پیچ با گام درشت است.

دو صفحه اصطکاکی عمودی دائم در حال گردش بوده و بوسیله اهرمی می توان یکی از صفحات را از طرف چپ و یا راست به صفحه اصطکاکی افقی که عمل فلاپول رانیز انجام می دهد نزدیک یا دور غود، در نتیجه سبب گردش صفحه اصطکاکی افقی و پایین آمدن و یا بالا رفتن پیچ ضربه زننده شده و کورس این پرس ها

نسبتاً زیاد و پس از برخورد روی قطعه کار انرژی جنبشی در دیسک افقی کاملاً تبدیل به نیرو می شود. از این مکانیزم برای کوبیدن و سکه زدن استفاده می کنند.

ز- ضربه زننده: ضربه زننده حرکت گردشی میل لنگ را بحرکت رفت و آمدی تبدیل می کند و ممکن است بطور کشویی بین دو پایه ثابت حرکت نماید.

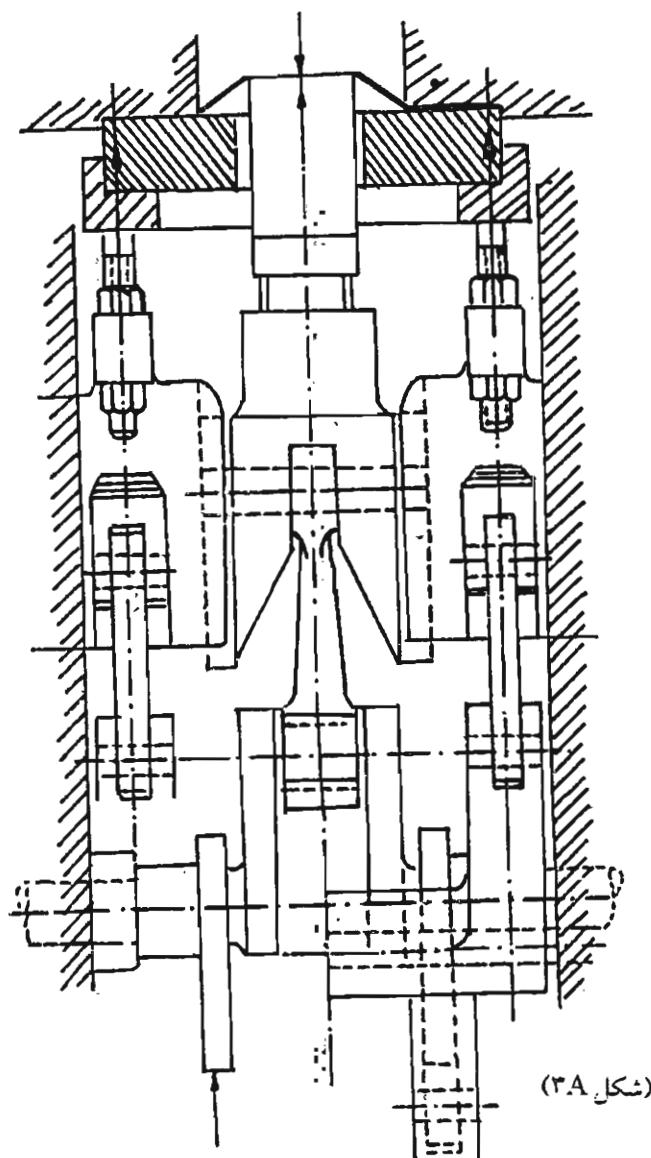

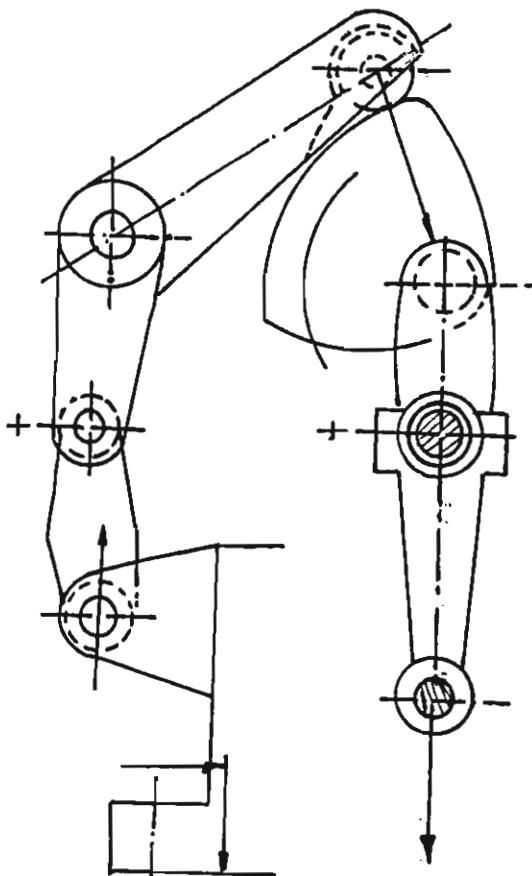

(شکل ۳B) - مکانیزم حرکت بادامکی

۴ - میز:

میز برای بستن سنبه و یا ماتریس بکار برده می شود و در روی آن شکافهای T شکل سرتاسری و متقطع وجود دارد. در میز پرس های بزرگ در وسط دارای سوراخی برای خارج شدن قطعه کار و یا دم قیچی نیز موجود بوده و این سوراخ با گذاردن حلقة های اضافی قابل تنظیم است. در پرس های بزرگ میز باید با بدنه یک پارچه بوده ولی در پرس های کوچکتر متغیر است، بطوریکه می توان به نسبت قالب آن را بالا و پایین برد. درینخی دیگر نیز بصورت لولای ساخته شده و می تواند حول محور به یک طرف گردش داده شود و بجای میز از محور جداگانه استفاده نمود.

۵- راهنما:

برای جلوگیری از حرکت پچشی ضربه زننده از راهنما استفاده می‌نمایند. این راهنماها ممکن است بصورت T شکل یا دم چلمچله ای باشد. در نوع هیدرولیکی میله‌های راهنما بصورت سنتونی ساخته می‌شود که در این نوع دقت عمل ضربه زننده بیشتر خواهد بود.

۶- کلاج و ترمز:

برای جلوگیری از حرکت دائمی ضربه زننده در پرسها از کلاج استفاده می‌کنند. کلاج‌ها معمولاً بین فلاپویل و لنگ و یا بادامک قرار می‌گیرد. فلاپویل بطور دائم در حرکت می‌باشد و پس از فشار به کلاج محور لنگ به محور فلاپویل متصل شده و ضربه زننده پایین می‌آید و در موقع مراجعت در نقطه مرگ بالا کلاج بطور اتوماتیک عمل نموده و قطع می‌شود و ترمز عمل می‌نماید. برای ضربه مجدد باید اهرم را فشار داد مگر اینکه پرس را برای یکار دائم آماده کرده باشند که در آن صورت کار بصورت اتوماتیک انجام می‌گیرد.

- انواع کلاج:

الف: کلاج‌های یک طرفه:

در این نوع کلاج‌ها قسمتهای محرک و متحرک در موقع عمل داخل هم شده و عملیات انجام می‌گیرد.

ب: کلاج اصطکاکی

ج: کلاج‌های مغناطیسی:

قسمت محرک با عامل مغناطیسی سبب برگرداندن قسمت متحرک می‌گردد. ضربه زننده‌هایی که دارای کلاج‌های یک طرفه هستند در نقطه مرگ بالا کلاج قطع می‌شود و برای نگاهداشتن ضربه زننده در نقطه مرگ پایین با استفاده از فلاپویل را با دست و یا با زنجیر گردانید.

ضریبه زننده هایی که دارای کلاچ اصطکاکی نیستند می توان در هر نقطه از کورس در موقع پایین آمدن و یا بالا رفتن آنها را متوقف نمود. البته این نوع کلاچها برای تنظیم قالب و بستن آن حائز اهمیت است، مخصوصاً در پرس های بزرگ کلاچ های اصطکاکی ممکن است با هوا کار کنند که در این صورت مطمئن و بدون خطر خواهد بود.

پرس هایی که دارای کلاچ معناطیسی هستند (جريان القای) می توان ضربه زننده را در هر لحظه متوقف نمود و یا درجهت عکس حرکت داد. این کلاچ ها در پرس های بزرگ (۵۰۰ تن) استفاده می شود. امروزه انواع کلاچ ها در ماشینهای پرس توسعه پیدا کرده و با کمک دستگاههای الکترونیکی بطور اتوماتیک در مورد عملیات حفاظتی روی پرسها کار گذارده می شوند.

- ترمز :

بواسطه اینرسی موجود در ضربه زننده و لنگ می دانیم در صورتی که کلاچ محور محرک را از محور متحرک جدا کند. ضربه زننده در همان لحظه نخواهد ایستاد، لذا برای جلوگیری از عمل فوق در پرسها ترمز نیز تعییه شده است و با قطع کلاچ ترمز به نوبه خود عمل می نماید و ضربه زننده را در همان لحظه متوقف می کند. ترمز پرس هایی که دارای کلاچ یک طرفه هستند در انتهای دیگر لنگ سوار شده است و ممکن است بصورت استوانه خارجی یا داخلی باشد و همچنین در مورد پرس های سنگین و بزرگ ممکن است از کلاچهای مرکب نیز استفاده نمود.


۷ - بالشتک ها :

در مورد پرس های کششی بطوریکه اطلاع داریم جریان فلز در بین سنبه و ماتریس نهایت اهمیت را در تغییر بودن و بدون چروک بودن قطعه کار دارد. این جریان فلز در بین سنبه و ماتریس بستگی به فشار ورق گیر دارد. در مورد پرس های دو کاره عمل ورق گیر را الغزنده خارجی انجام می دهد، ولی در پرس های یک کاره و

همچنین در مواردی که لغزنده خارجی در پرس های دو عمله برای کار دیگری استفاده شود از نیروی تراکم فنرها یا هوا یا لاستیک برای این عمل استفاده می شود. ظرفیت بالشتك ها برای یک پرس در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد تناژ لازم است. بالشتك ها را به سه صورت ذیل تقسیم می نمایند:


الف - بالشتك های فلزی:

در این نوع بالشتك ها از نیروی تراکم فنر استفاده می شود و هرچه فنر بیشتر منق卜ض شود نیروی واردہ از طرف فنر بیشتر می شود و برای اینکه نیروی فشاری کمی از طرف فنر در موقع عمل کشش وارد آید فنر تقریباً بلندی مورد احتیاج است. برای کشش های عمیق ممکن است نیروی فشاری فنر خیلی زیاد شود. بطوری که نیروی لزوم برای جریان دادن فلز در بین سنبه و ماتریس در مراحل آخر کشش بیش از نیروی کششی فلز باشد و اینهم مطلوب نیست، زیرا سبب پاره شدن قطعه کار می شود، بنابراین از بالشتك های فنری برای کشش هایی که عمق استفاده می شود. در صفحه بعد شکل بالشتك های فنری مشخص شده است.

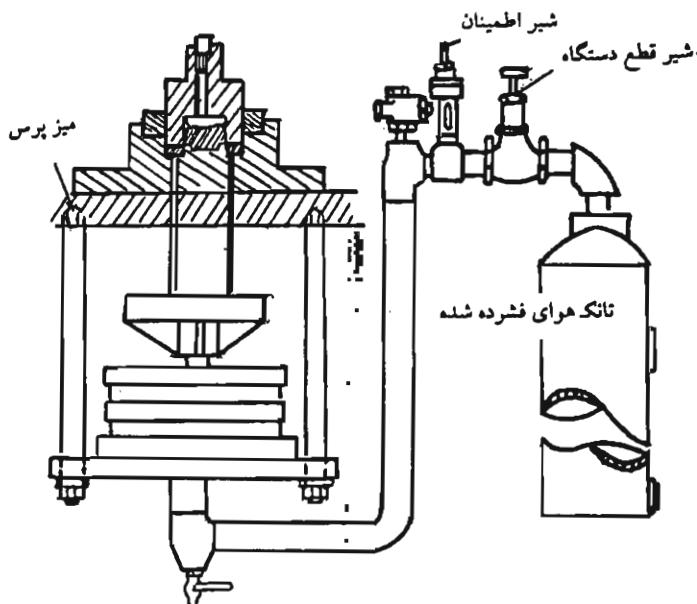

(شکل ۴) - بالشتك هایی

بالشتک هوایی، در مواقعي که نیروی فشار هوا بیشتر از 100 Lb / Sq-in نباشد توصیه می شود مکانیزم این بالشتک ها تشکیل شده از یک پیستون و سیلندر یک مخزن هوا و شیرهای تنظیم و در مواردی که نیروی زیادی برای ورق گیر لازم باشد ممکن است چندتا از این پیستون و سیلندر تعییه شود. در نوع هیدرولیکی که برای فشارهای بیش از 100 Lb / Sq-in بکار می رود سرعت عمل کمتر و در نتیجه برای پرس هایی که دارای سرعت کم و ظرفیت زیاد هستند استفاده می شود. مکانیزم آن مانند بالشتک هوایی است، با این تفاوت که حرکت دهنده پیستون در سیلندر آب بوده که تحت فشار هوا در داخل مخزن قرار گرفته است. (شکل زیر بالشتک هیدرولیکی را نشان می دهد).

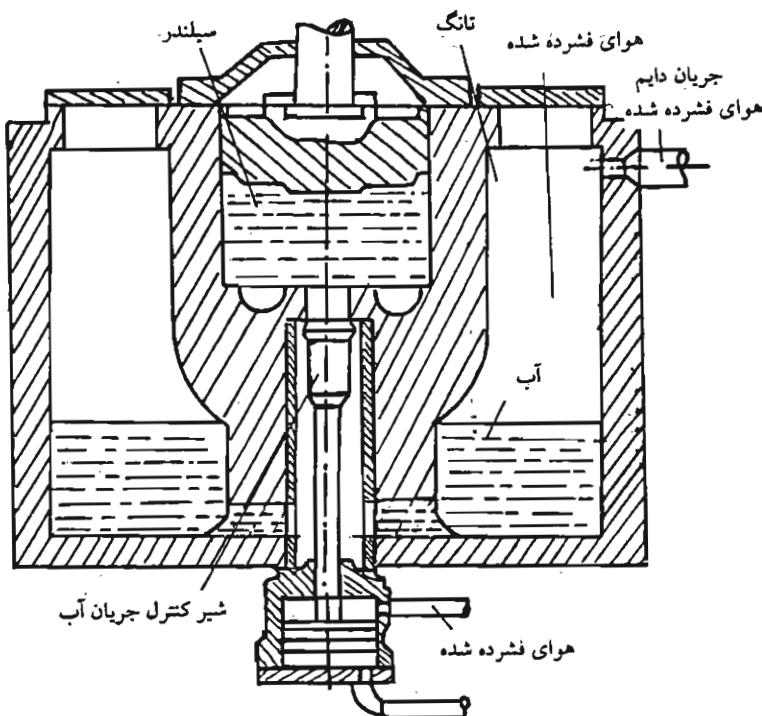

(شکل ۵) - بالشتک هوایی

برای محاسبه یک بالشتک هوایی و آبی می‌توان از فرمول‌های زیر استفاده نمود:

$$P = \frac{FA_3}{A_1 A_2} \quad \text{برای بالشتک هوایی} \quad P = \frac{F}{A_1} \quad \text{برای بالشتک آبی}$$

$P = \text{فشار هوا بر حسب پاند بر اینچ مربع}$

$Lb / S.q-in$


$F = \text{ظرفیت بالشتک بر حسب}$

$S.q-in$

$A_1 = \text{سطح پیستون بالشتک بر حسب اینچ مربع}$

$A_2 = \text{سطح پیستونی که هوا عمل می‌کند بر حسب اینچ مربع}$


$A_3 = \text{سطحی که ساقه سویاپ در روی آن عمل می‌کند بر حسب اینچ مربع}$

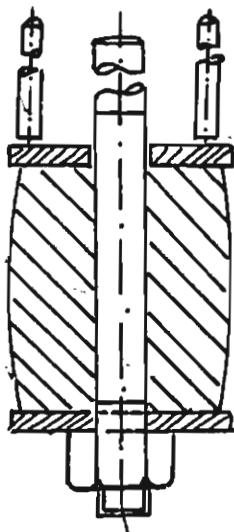

بالشتک لاستیکی:

در این بالشتک از خاصیت ارتجاعی لاستیک‌ها استفاده می‌شود و برای ورق گیر و غیره همانطوری که در شکل رویرو مشخص است مورد استفاده قرار می‌گیرد.

(شکل ۶) - بالشتک لاستیکی

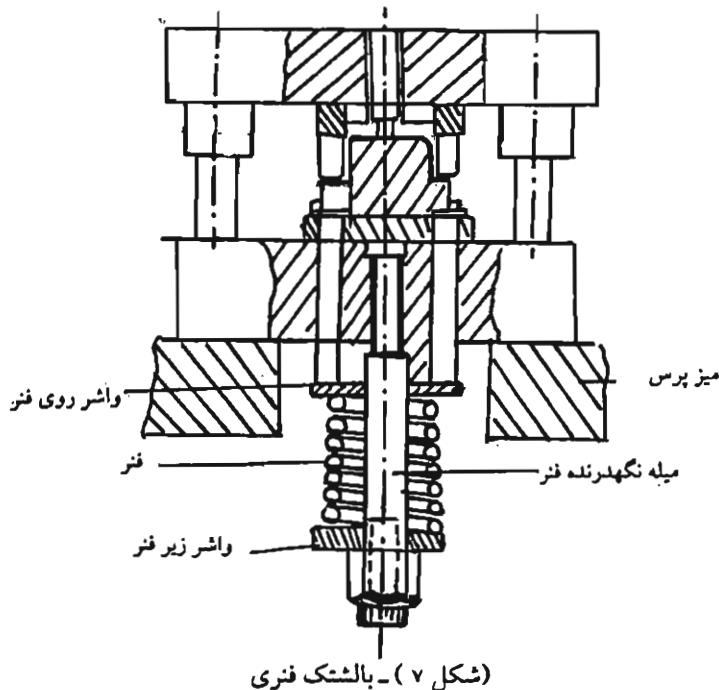

انواع پرس های مکانیکی


- ۱ - پرس های دستی
- ۲ - پرس های یک کاره خارج از مرکز بادنه G شکل و یا O دروازه ای و پرس های دو کاره و افقی
- ۳ - پرس های سکه زنی
- ۴ - پرس های کشش یک کاره
- ۵ - پرس های برش و کششی
- ۶ - پرس های دو کاره با بادامک برای کشش، سکه زنی و فرم دادن.

پرس های دستی

این پرس ها بدون نوع ساخته می شود:

- الف - نوع اصطکاکی
- ب - با میله هدایت کننده

در نوع ب ابزاریه میله هدایت کننده متصل و اجراه می دهد که کارهای دقیق دستی را انجام داد. ماشینهای فوق از نوع ساده ترین و ارزانترین ماشینهای پرس می باشند و در اغلب کارخانجات برای گرده سازی قطع کردن، سوراخ نمودن، خم کردن، کلافه کردن و مارک زدن بکار می رود. پیروی لازم به ضریبه زننده این پرس ها بوسیله اهرمی که با فشار دست کار می کند وارد می شود.

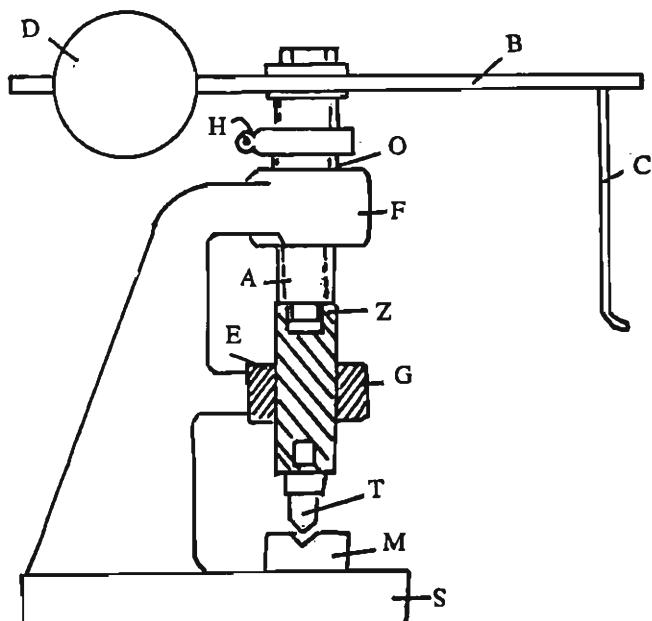

پرس دستی پچی

H - تنظیم کننده

O - مهره

M - ماتریس

S - پایه

T - سنبه

Z - ضامن ضریبه زننده

A - پیچ

B - اهرم

C - دستگیره

D - وزنه

E - ضریبه زننده

F - بدنه

G - یاتاقان ضریبه زننده

(شکل ۸) - پرس دستی پچی

برای بالانگهداشتن ضربه زننده از یک فنر که در زیر اهرم قرار گرفته است استفاده می نمایند. در این صورت در تمام حالات که دسته پرس آزاد است ضربه زننده بالا نگهداشته می شود. نیروی لازم برای فنر بر حسب وزن اهرم و ضربه زننده در نظر گرفته می شود. این نیرو به نیروی مورد احتیاج آنکه اضافه می نمایند، ولی این مقدار را همیشه می توان نادیده گرفته و صرف نظر کرد.

۲ - پرس های خارج از مرکز

نوع حرکت دهنده این پرس های خارج از مرکز بوده و جزء پرس های یک کاره می باشند. مورد مصرف آن برای گرده سازی، جدا کردن قطعه از ورق، سوراخ کردن، خم کردن و فرم دادن می باشد. این پرسها ممکن است بر حسب نیروی موردنیاز با چرخ دنده و یا بدون چرخ دنده طرح شوند. پرس های بدون چرخ دنده بدون واسطه در حرکت بوده، یعنی لنگ مستقیماً به ضربه زننده اتصال دارد و سرعت عمل این پرس های بیشتر از نوع با چرخ دنده است. نیروی پرس های بدون چرخ دنده تا ۸۰ تن نیز می رسد. در صورتی که پرس های چرخ دنده اگر خوب طراحی شده باشد نیروی آنها تا ۴۰۰ تن نیز خواهد رسید. بدنه پرس دارای یک حالت فری بسیار کمی بوده که این مقدار در پرس های C شکل برای هر تن ۱۰ و برای پرس های دروازه ای ۱ پوند بر اینچ مربع برای هر تن می باشد.

کورس این پرس ها بر حسب احتیاج از $\frac{1}{3}$ اینچ تا ۸ اینچ قابل تنظیم است. میز این پرس های ممکن است ثابت و یا قابل تنظیم باشد و در مورد تهیه محصولات ارزان این پرس هارا بطور اتوماتیک می سازند تا تولید محصولات بالا رفته و سرعت عمل پرس ها زیادتر گردد.

پرسهای لنگی با بدنه C شکل


پرس های C شکل دارای حرکت دهنده خارج از مرکز بوده و جزء پرس های یک

کاره می باشند. نیروی محرک آنها برای ماشینهای بزرگ معمولاً با چرخ دنده بین ۱ تا ۱۰۰ تن عمل می خاید. میز در این ماشینها ممکن است ثابت و یا متحرک باشد و بر حسب بزرگی و یا کوچکی ماشین پرس دارای پایه جهت نصب در روی زمین و یا بدون پایه برای سوار کردن در روی میز باشد.

مورد مصرف این پرس ها مانند نوع قبل می باشد. در مورد اتوماتیک نمودن این نوع ماشینها باید زمان بالا رفتن و پایین آمدن ضربه زننده و پیشوای قطعه کار را در نظر گرفت. برای پرس کردن یک قطعه باید نکات زیر را رعایت نمود:

- ۱ - دقیق در قرار دادن قطعه کار در زیر پرس.
- ۲ - دقیق در قرار دادن قطعه کار در محل خود.
- ۳ - نداشتن پیچیدگی در قطعه مورد نظر.
- ۴ - نداشتن پلیسه در لبه های برش.
- ۵ - متناسب بودن عرض ورق با فاصله راهنما.
- ۶ - رها کردن تنش های داخلی فلز بعد از هر عمل.

میز این پرس ها بطور مایل ساخته می شود تا اینکه قطعات زده شده، در روی میز لغزنده و در داخل طرفی جمع آوری شود. در صورتی که این مایل به اندازه کافی نباشد از یک دستگاه کمپرسور هوا برای آدمیدن قطعات و لرزیدن از روی ابزار بکار می رود.

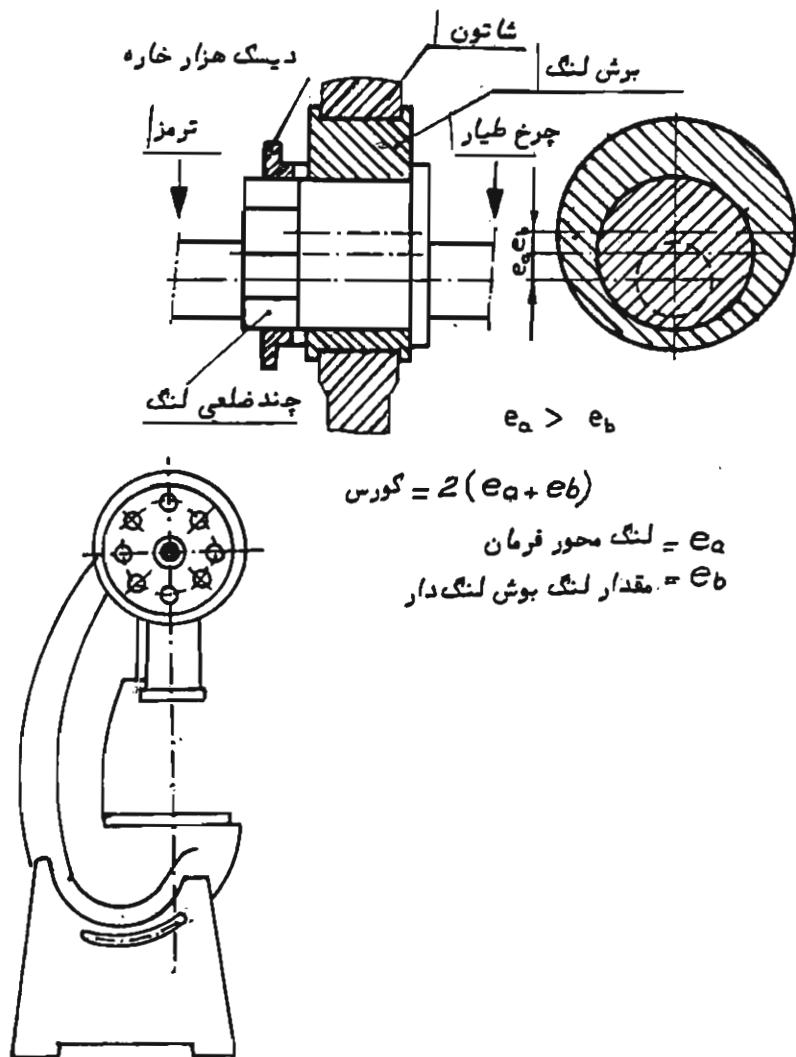


(شکل ۹)- پرس لئگی با بدنه C شکل

پرس های دو کاره

این پرس ها نیز غونه ای از پرس های یک کاره است، با این تفاوت برای یک


عمل اضافی طرح هایی در روی آن انجام گرفته است. نیروی محرک در این پرس ها بوسیله چرخ دنده های مرکب به میل لنگ وارد می شود. در نوعی از این پرس ها که دارای قدرت نسبتاً زیادی است قیدهای اضافی برای تحمل بار وارد به میز بکار برد شده است.

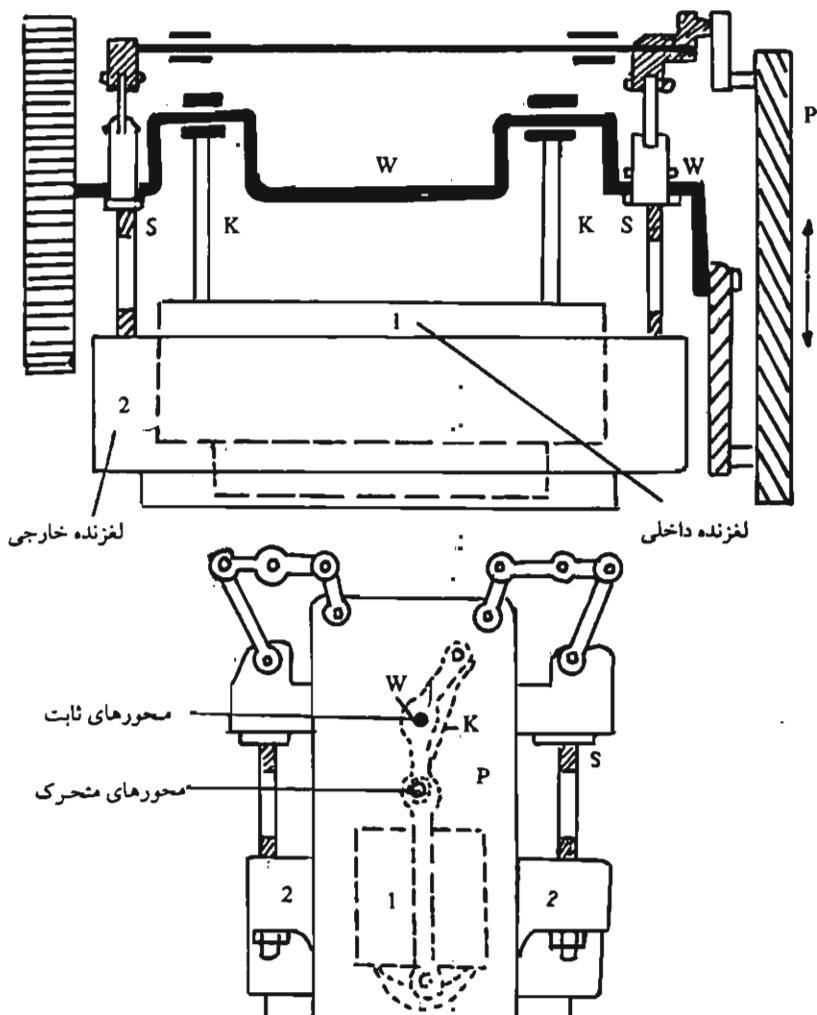

(شکل ۱۰)-پرس دوکاره

در انواع ابتدایی این پرس هایک میل لنگ بکار رفته که یک کاره و دو کاره می توانست کار کند و محل بستن ابزار تا اندازه ای محدود و کوچک است و راندمان آن نیز زیاد نبود، ولی در انواع اخیر پرس دارای دو میل لنگ است که در روی یک یاتاقان مرکزی سوار شده است. در این پرس هایک دستگاه حرکت کننده کمپرسور جداگانه دستگاه را کنترل و فشار وارد بر روی هر دستگاه از ابزار را می توان جداگانه تنظیم نمود بدون اینکه دخالتی در کار دستگاه دیگر وارد شود.

قدرت عمل کردن این پرس ها از ۱۰ تا ۲۰۰ تن می باشد که برای گرده سازی، سوراخ کردن، فرم دادن و همچنین کشش استفاده می شود. تعداد ضربات ضریبه زننده در این پرس ها به ۴۰۰ ضریبه در دقیقه می رسد. برای حمل قطعات زده شده غلتک هایی روی آن نصب شده است.

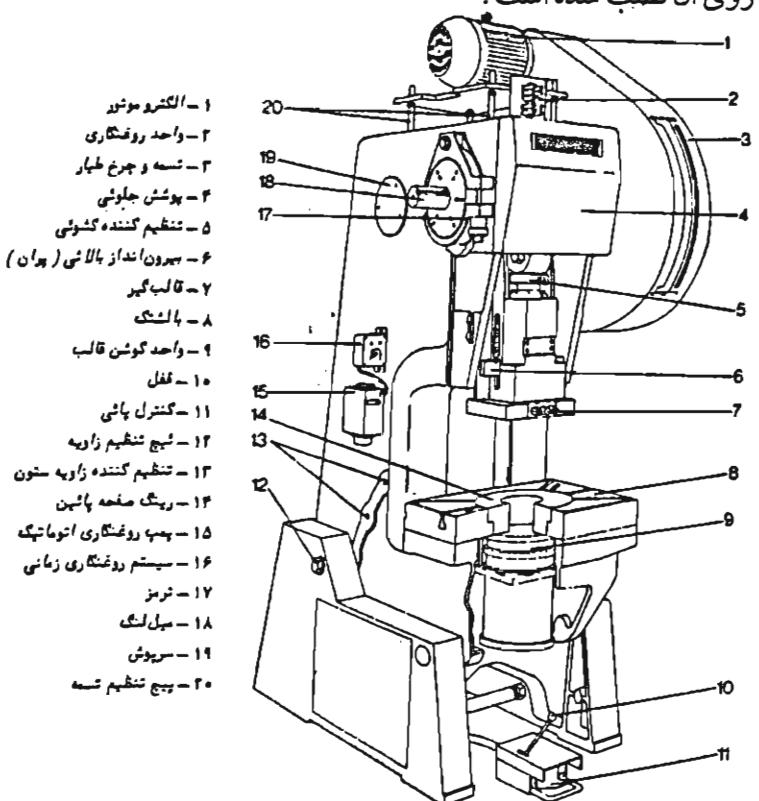

(شکل ۱۱)- نوعی پرس دو کاره

پرس های سکه زنی و برجسته سازی

این پرس ها طوری ساخته شده اند که فشار زیادی روی قطعه کار وارد می شود و مورد استعمال آنها بیشتر برای سکه زنی و مداد سازی و همچنین مجسمه سازی و آهنگری است. در مورد جلوگیری از تغییر فرم بدنه در اثر نیروهای زیاد، طرحهای زیادی بکار برده شده که همه آنها تقریباً یکی است، مثل دستگاههای پنوماتیک هوایی. قدرت این پرس ها از 50 تن تا 300 تن است و می توان یک بار اتوماتیک متناسب با کاری که می خواهیم روی آن تدبیر نماییم. (غلتك - گیره - میدان مغناطیسی)

پرس های پیچی اصطکاکی :

حرکت دهنده این پرس ها پیچی بوده که در انتهای آن دارای یک صفحه مدور افقی که با دو صفحه قائم بطور اصطکاکی کار می کند و در طرف دیگر ضربه زننده قرار گرفته است. پیچ فوق دارای گامهای بزرگ بوده و با برخورد روی قطعه کار سرعتش کم شده و تقریباً ترمز می کند و به همین جهت نیروی وارد به ضربه زننده در صورتی که ضربه زننده طول راه کمتر و یا زیادتری داشته باشد بی اثر است. این پرس ها قادر هستند فشارهای زیادی را تا 150 تن تحمل نمایند.

مورد مصرف این پرس ها در برجسته سازی کشش و تسطیح قطعات می باشد.

پرس های کششی :

پرس های کششی یک کاره هم مانند سایر پرس های دیگر است و ممکن است بدسته های زیر تقسیم شود.


الف - پرس های با بدنه C

ب - پرس های دروازه ای

ج - پرس های دروازه ای میل لنگ دار

د - پرس های کششی پیچی

- ه - پرس های کششی دنده ای
- و - پرس های شانه ای و کشویی
- ز - پرس های کششی افقی

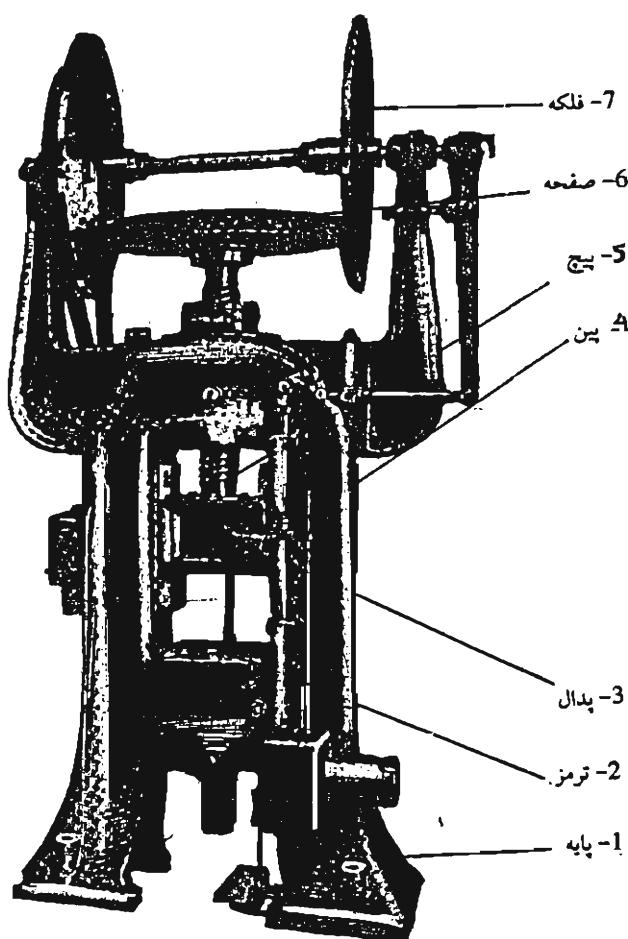

(شکل ۱۲) - پرس پیچی

تفاوت بین پرس های پیچی و شانه ای این است که در این نوع پرس ها میل لنگ وجود ندارد. این ماشینها دارای یک سرعت کششی ثابت در تمام کورس می باشد. در صورتی که در مورد پرس های میل لنگ دار این غیرممکن است. پرس های شانه ای طوری تهیه شده اند که برای سرعت های کششی مختلف مطابق با احتیاجات می تواند تغییر نماید، زیرا سرعت کشش برای فلزات مختلف متفاوت است.

پرس های برش و کشش

یک پرس مرکب برش و کششی دارای دو لغزنده است که یکی داخل دیگری می تواند بلغزد. این پرس ها دارای میل لنگ بوده و در روی لنگ آن دو خار وجود دارد که خار جلویی روی لغزنده خارجی و خار دومی روی لغزنده داخلی عمل می نماید. در روی لغزنده (کشویی) خارجی سببه برش سوار شده است و در لغزنده داخلی سببه کشش و بدین ترتیب پرس در مرحله اول فرم لازم قطعه را بریده و در مرحله بعدی عمل کشش را انجام می دهد.

مورد مصرف آن برای مصالحی از قبیل پوکه فشنگ و غیره می باشد. باید توجه داشت که این پرس ها با پرس های دو کاره نباید اشتباه شوند، گواینکه این پرس ها هم دو کاره هستند و دارای بادامک و یا مکانیزم زانویی می باشند که فلز را در حین کشش از روی لبه های بستر کترل نماید.

در غودارهای صفحه ۸ (قسمت A) تناسب عمل سببه های برش و کشش بوده و در صفحه ۸ (قسمت B) غودار تناسب انتقال دو لغزنده برش و کشش یک پرس دو کاره را نشان داده است که از نظر مقایسه با قسمت A باید مورددقت بیشتری قرار گیرد.

پرس های دو کاره:

در مواردی که محصولات کششی زیاد مورد لزوم باشد از ماشینهای دو کاره استفاده می گردد. برای اینکه قطعه کار بدون نقص باشد در موقع کشش باید در

مدت زمانی که سنبه کشش عمل می خاید فشار لازم در روی نگهدارنده ورق موجود باشد، لذا برای این دسته از کارها پرس های دو کاره دارای دو لغزنده داخلی متصل به سنبه کشش و خارجی متصل به صفحه کترل و یا فشار آورنده می باشد.

لغزنده ها طوری ترتیب داده شده اند که در مرحله اول لغزنده خارجی پایین آمده و ورق را در روی سطح کشش نگه می دارد و سپس لغزنده داخلی متصل به سنبه کشش عمل می کند و ورق گیر را با فشار از بین دو صفحه بستر و نگهدارنده بداخل ماتریس می راند.

در شکل صفحه ۲۱ جرکات نسبی لغزنده های داخلی و خارجی یک پرس دو کاره نشان داده شده است. بطوریکه مشاهده می شود منحنی غایش لغزنده خارجی (صفحه فشار آورنده) که در روی شکل بر حسب زاویه گردیده است بواسیله میل لنگ با منحنی غایش لغزنده داخلی (سبه کشش) تفاوت محسوسی داشته و دارای چند نکته قابل توجه است.

- ۱ - لغزنده خارجی در حدود 45° درجه از لغزنده داخلی جلوتر پایین می آید.
- ۲ - ماگزیمم حرکت لغزنده خارجی احتیاج به 110° درجه تغییر مکان میل لنگ داشته، در صورتی که ماگزیمم حرکت برای لغزنده داخلی احتیاج به 180° درجه تغییر مکان میل لنگ دارد.
- ۳ - لغزنده خارجی در حدود 130° درجه گردش زاویه میل لنگ ثابت بوده و بر روی ورق فشار وارد می آورد، بطوریکه در شکل دیده می شود این مقدار بین 80° تا 210° درجه است.
- ۴ - در برگشت ضربه که میل لنگ باندازه زاویه 120° درجه تغییر مکان داده لغزنده خارجی به حالت اولیه خود بر می گردد، تقریباً از 210° تا 320° درجه.

پرس های هیدرولیکی

در صورتی که در مقام مقایسه این پرس ها با پرس های مکانیکی برآییم چنین نتیجه می گیریم که سرعت عمل در این پرس ها کمتر بوده و همچنین از لحاظ قیمت

گرانتر می باشد و دوم اینکه حفاظت و تعمیرات پرس های هیدرولیکی خیلی مشکل تر از نوع مکانیکی می باشد، اما با پیشرفت های جدید در طراحی که لازمه آن ساختمان پرس های سنگین است، استعمال پرس های هیدرولیکی رواج کامل یافته و ظرفیت پرس های هیدرولیکی برای صنایع امروزی بسیار مناسب می باشد.


اصول ساختمان پرس های هیدرولیکی

تمام اجزاء متشکله یک پرس هیدرولیکی تقریباً مانند پرس های مکانیکی بوده و فقط تفاوت آنها در مورد مکانیزم حرکت دهنده می باشد.

حرکت دنده این پرس ها تشکیل شده است از سیلندر و پیستون ولوله های رابط و پمپ که روغن توسط پمپ و تحت فشار از لوله های رابط وارد سیلندر شده و باعث تغییر مکان پیستون و در نتیجه ضربه زننده می گردد. سرعت ضربه زننده در این پرس ها ثابت و تابع کورس ضربه زننده نیست. برای برگشت ضربه زننده بطرف بالا سیلندر و پیستونی در جهت عکس نیز در نظر گرفته شده است. سرعت و نیروی ضربه زننده در پرس های هیدرولیکی چه در هنگام کار و چه در موقع توقف قابل تنظیم است.

بدین جهت با پرس های هیدرولیکی امکانات زیادی برای تطبیق دادن کار پرس با انواع ابزار و کاری که باید انجام شود، مزجود است.

از این پرس ها برای کشش بیشتر استفاده می شود و همچنین این پرس ها برای آزمایش قطعاتی که قالب آنها مستلزم آزمایش های گوناگون است، بسیار مناسب می باشد.

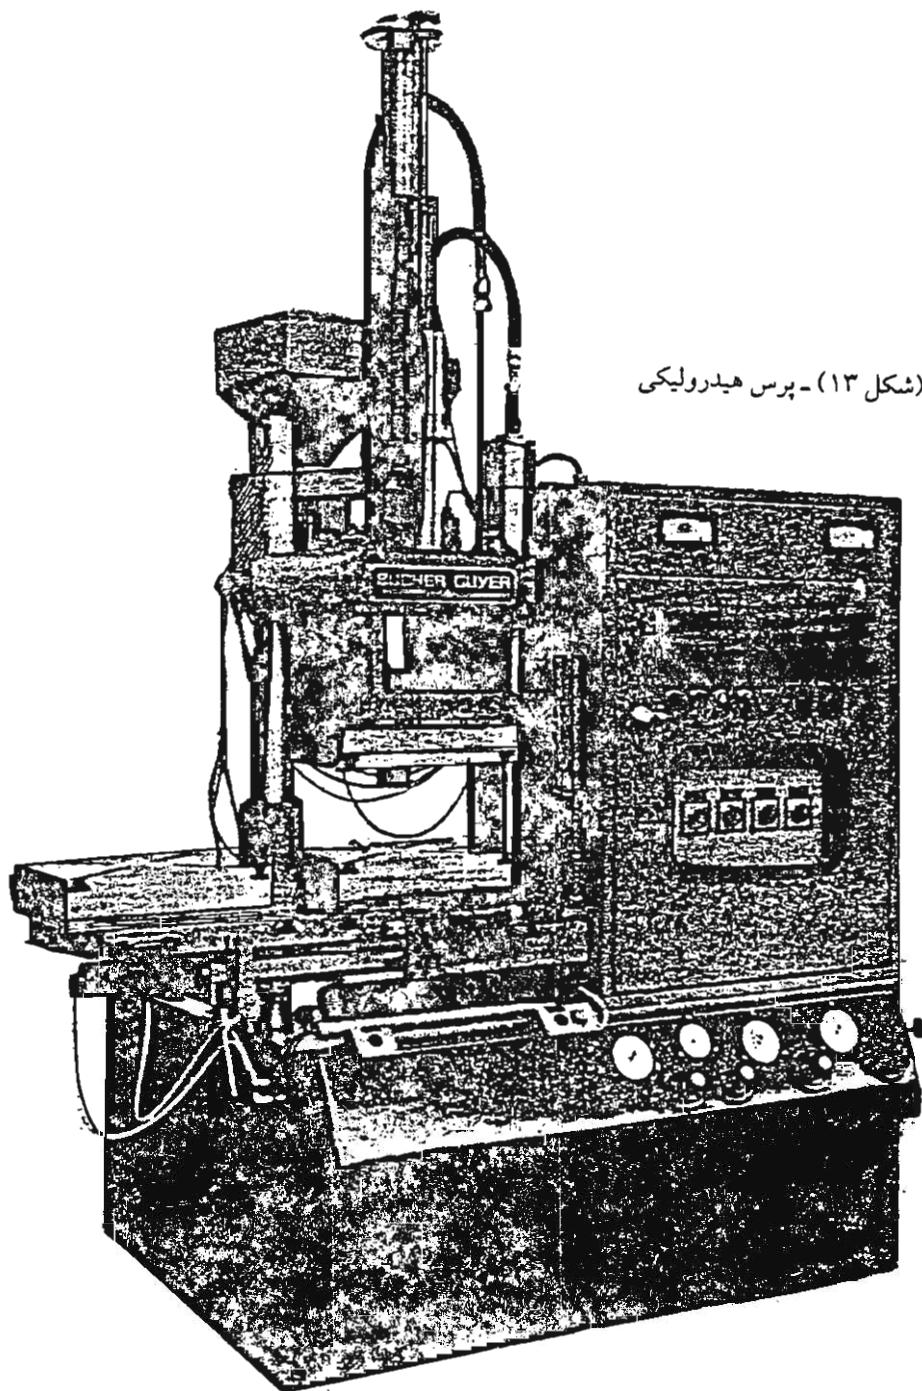

(شکل ۱۳) - پرس هیدرولیکی

ظرفیت یک پرس

برای تخمین زدن ظرفیت یک پرس چهار عامل زیر را باید در نظر گرفت:

- ۱ - تناز و یا حدود فشار لازم که معمولاً بستگی به ابعاد میل لنگ دارد.
- ۲ - انرژی جنبشی فلاکوپل در موقع گردش.
- ۳ - سرعت دورانی میل لنگ.
- ۴ - قدرت نیروی محركه پرس.

محاسبه مربوط به نیروی پرس مطلقاً به قطر اندازه گرفته شده میل لنگ در یاتاقان بستگی دارد. عوامل زیر در انواع میل لنگ ها باستثنای چند نوع پرس های مخصوص یکسان است.

الف: نوع فلز ساختمانی میل لنگ

ب: وجود دو یاتاقان در دو طرف برای نگهداری میل لنگ برای پرس های یک لنگه.

ج: وجود یک یاتاقان وسطی و دو یاتاقان طرفین در پرس های دو لنگه.

د: قطر میل لنگ و قطر شفت یاتاقان یا یکدیگر مساوی هستند و ممکن است قطر میل لنگ بزرگتر از قطر شفت یاتاقان باشد.

برای تعیین حدود ظرفیت پرس می توان از فرمول تجزیی زیر استفاده نمود.

$$P = cd^2 \quad \text{ظرفیت پرس}$$

d = قطر میل لنگ بر حسب اینچ در یاتاقان

c = عدد ثابت که مقدار آن برای میل لنگی با فولاد ۴۰ کربن برای انواع مختلف پرس ها در جدول مشخص می باشد.

با استفاده از فرمول فوق و جدول مقدار C برای یک پرس یک لنگه و با یک نیروی محرك که قطر شفت یاتاقان آن "۳" اینچ است برای ضربه های مختلف تناز پرس به ترتیب جدول محاسبه می شود.

نیروی مجاز برای کشش و یا گرده سازی بستگی به سرعت گردشی و ابعاد میل لنگ دارد و در موردهای که پرس بحالات ثابت کار کند افت سرعت برای کارهای فاصله دار بیش از ۱۰٪ غنی باشد.

کورس پرس (بر حسب قطر محور)							نوع محور و گرداننده	
-	-	-	-	-	۲/۸	-	-	پرس های یک لنگ با قطر یکنواخت
۱/۶	۱/۸	۲/۲	۲/۷	۳/۵	-	-	-	پرس های یک لنگ با یک محرک و قطر لنگ بزرگتر از شفت
۲/۷	۳	۳/۵	-	-	-	-	-	پرس های یک لنگ با دو محرک و قطر لنگ بزرگتر از شفت
۱/۷	۲/۲	۲/۵	۳/۲	۴/۴	۵/۴	-	-	پرس های دو لنگه با یک محرک بزرگتر از شفت
۳/۲	۳/۷	۴/۴	۵/۴	-	-	-	-	پرس های دولنگه با دو محرک بزرگتر از شفت
-	-	-	-	-	۳/۶	۴/۱	-	پرس های خارج از مرکز با یک محرک
-	-	-	-	-	۴/۳	۴/۴	-	پرس های خارج از مرکز با دو محرک
-	-	-	-	-	۵/۵	۶/۸	-	پرس های با دو خارج از مرکز با یک محرک
-	-	-	-	-	۷/۲	۸/۱	-	پرس های با دو خارج از مرکز با دو محرک

تبازن تخمین زده بر حسب تن	Cd ²	کورس بر حسب اینج	نسبت کورس به قطر
۳۷	۴/۱d ²	۱/۵	$\frac{1}{2}$
۳۲ $\frac{1}{4}$	۳/۶d ²	۲/۲۵	$\frac{3}{4}$
۳۱ $\frac{1}{2}$	۳/۵d ²	۳	۱
۲۴ $\frac{1}{4}$	۲/۷d ²	۴/۵	$\frac{3}{2}$
۲۰	۲/۲d ²	۶	۲
۱۶	۱/۸d ²	۷/۵	$\frac{5}{2}$
۱۴	۱/۶d ²	۹	۳

در صورتی که بار با دست باشد افت سرعت بیش از ۲۰٪ سرعت طبیعی نخواهد بود. اعمال مختلفی که بواسیله پرس انجام می‌دهیم بستگی دارد به انرژی فلاکویل که درجه پربوده و یا کورسی که ضربه بزنید. مثلاً انرژی گرفته شده از فلاکویل در مورد گرده سازی در انتهای ضربه می‌باشد و حداقل میل لنگ بایستی یک دور بزند تا فلاکویل دوباره به انرژی اولیه خود برسد.

برای یک نتیجه رضایت‌بخش میل لنگ باید باندازه کافی انرژی لازم را بدون اینکه آهسته پایین بیاید بدهد.

سرعت ضربه زننده بستگی به نوع کار و کورس پرس دارد، مثلاً در مورد گرده سازی و یا سوراخ کردن قطعات کوچک ۱۰۰ الی ۳۵۰ ضربه در دقیقه می‌باشد. در عمل کشش زمان ضربه با در نظر گرفتن لغزیدن فلز بین سنبه و ماتریس تنظیم می‌گردد. مثلاً برای کشیدن یک آبیاژ برنج که نسبت مخلوط آن به ۳۰ می‌باشد، سرعت کشش از ۱۵ فوت تا ۱۰۰ فوت در دقیقه است که سرعت کم برای کشش‌های عمیق و سرعت زیاد برای کارهای کوچک و بدنه‌های نازک است.

سرعت کشش برای اجسام آهنی کمتر بوده و در حدود ۵۰ فوت در دقیقه است و در مورد کارهای سنگینی سرعت کشش از این مقدار هم کمتر نخواهد بود.

کشش

منظور از کشش، فرم دادن گرده‌های می‌سطح با جسم مجوف بدون چروک خوردن و یا نازک شدن و یا گستن می‌باشد. فرم‌های مختلف تولید شده ممکن است استوانه‌ای با جعبه‌ای با دیوارهای صاف یا مخروطی و یا ترکیبی از این دو باشد. اندازه قطعات کشیده شده ممکن است از $1\frac{1}{4}$ " اینچ قطر تا قطعات بزرگ اتومبیل و هوایپما و غیره باشد.

جریان یافتن فلز در موقع کشش

موقعی که یک عمل کشش روی گرده انجام می‌گیرد در حقیقت فلز گرده بداخل

ماتریس عوازات دیواره جریان پیدامی کند و ضخامت دیواره ها تقریباً باندازه ضخامت گرده باقی می ماند.

در (شکل B) صفحه ۳۳ جریان یافتن فلز بداخل ماتریس در مراحل مختلف کشش بطور واضح مشخص و واحدهای کشش در هر مرحله شماره گذاری شده است. در صورتی که گرده ای بدین طریق تقسیم بندی شده و کشیده شود و پس از کشش این واحدهارا اندازه گیری کنیم نتیجه می شود که :

- ۱ - اندازه واحدها همان طوری که بطرف مرکز کشیده می شوند، تغییر می کند.
- ۲ - شکل این واحدها نیز در اثر حرکت روی قوس ماتریس تغییر خواهد کرد.
- ۳ - در صورتیکه در واحدهای شماره یک هیچگونه تغییری رخ ندهد و ماگزینم تغییرات در قطعه در واحدهای شماره ۵ می باشد.

مقدار نسبت حرکت یک واحد و یا یک دسته از واحدها در شکل ۲A و ۲B ثابت داده شده و در این شکل دو روش علامت گذاری گرده بکار برده شده است.


نوع اول A، تقسیم گرده بواحدهای شعاعی یعنی دوایر هم مرکز. نوع B، تقسیم گرده بواحدهای مریع شکل می باشد. چنانچه پس از علامت گذاری گرده عمل کشش انجام شود و یک بخش از قسمت علامت گذاری شده را از گرده جدا کرده و صاف کنیم و با قسمت مثلثی اولیه آن مقایسه شود تغییرات واحدهارا مشاهده خواهیم کرد. طبق شکلهای نشان داده شده واحدهای قسمت رأس مثلث که قاعده جسم کشیده شده را تشکیل می دهند. ضمناً در عملیات بدون تغییر باقی مانده ولی آن قسمت که تشکیل بدن می دهد واحدهایش تغییر کرده، یعنی از طول واحد کم شده و بعرض آن در موقع کشش گرده در روی انحنا ماتریس اضافه گردیده است. ۲C₁ در نوع A و در نوع B که واحدها مریع شکل بوده در اثر کشش قسمت

بدنه جسم دارای واحدهای مستطیل شکل شده اند: 1.B1

تغییرات حاصل در یک کشش استوانه ای را می توان بطور خلاصه زیر بیان کرد.


- ۱ - تغییرات خیلی کم و یا هیچگونه تغییر در کف قطعه کار. چون عملیات کشش روی آن انجام نشده است.

- ۲ - واحدهای کف بدون تغیروشعاعی هستندتا اینکه از روی قوس ماتریس عبور کند، در این صورت بموازات یکدیگر و دارای اندازه های مساوی خواهند بود.
- ۳ - تقلیل درسطح وضخیم شدن واحدهایی که متضمن ماگزینیم جریان شده اند.
- ۴ - در اجسام استوانه ای جریان فلز در تمام قطر بطور یکنواخت عمل می کند.

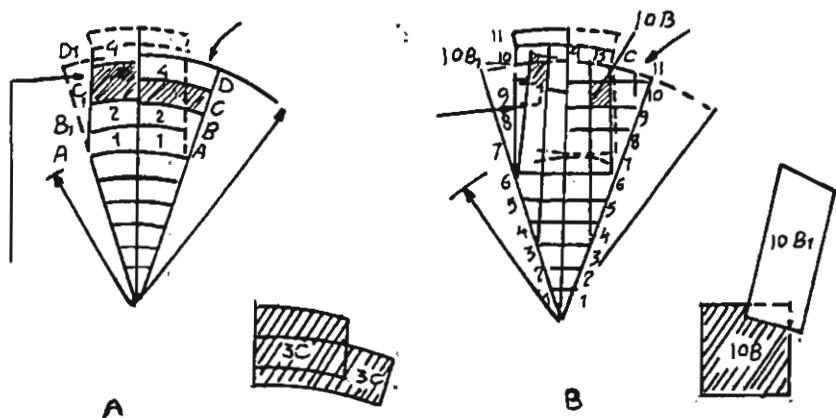

روشهای علامت گذاری گرده برای تعیین اندازه و شکل و وضعیت واحدها قبل و بعد از کشش

جریان فلز در کشش مربعی شکل

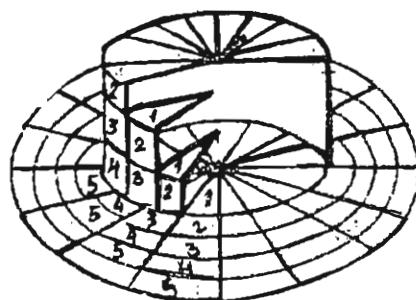


(شکل ۱۴) - B - تقسیم بندی گرده قبل از کشش

جریان فلز در کشش اجسام مکعبی (گوشه دار)
کشش اجسام مکعبی جریان فلز سخت تر بوده و در این اجسام بعضی قسمت ها

تحت عمل کشش واقع شده و در صورتی که قسمت های دیگر فقط تحت یک عمل خمش ساده قرار می گیرند با مقایسه نسبت به اجسام استوانه ای که دارای فشار کششی مساوی در تمام طول قطر بوده در اجسام مکعبی برخی از نقاط احتیاج به نیروی فشاری بیشتری و بعضی قسمتهای دیگر نیروی فشار کمتری را لازم خواهند داشت. عمل کشش فقط در گوشه ها انجام می گیرد. در پهلوها و لبه ها عمل بیشتر جنبه خمکاری دارد. تنش در گوشه های قطعه قبل از جریان یافتن فلز در روی قوس ماتریس فشاری و بعد از جریان یافتن کششی است. تغییرات جریان فلز در قسمت های مختلف قطعه کارهای مکعبی در حقیقت گرده را بدو قسمت تقسیم می کند.

قسمت گوشه هایی که تشکیل سطح کشش را می دهند و شامل فلز تمام گوشه ها جهت یک فرم کامل می باشد. دوم قسمت کناره و انتهای دیواره که فقط محل خمش روی آن انجام می گیرد. برای غایش جریان فلز در اجسام مکعبی در شکل زیر نشان داده شده است که بوسیله دوروش مختلف به واحدهای لازم تقسیم بندی شده است. شکل A غایش قطعه مکعبی کشیده شده از گرده غایش داده شده و شکل B پایین گوشه حاصل از گرده ای است که بوسیله خطوط شعاعی هم مرکز علامت گذاری گردیده است.

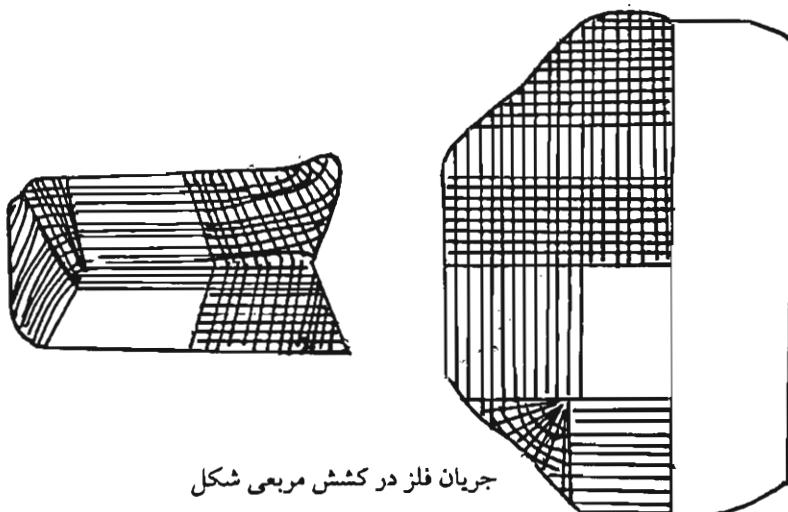

جریان فلز در کشش مربعی شکل
(شکل ۱۵) $A =$ سطح گوشه بعد از کشش

شعاعی به موازات یکدیگر و تقریباً در هم فشرده شده و امتداد خطوط حاصل از دوایر متحدم‌المرکز هر چه سختی جریان فلز در گوشه‌های در شکل پایین بخوبی مشاهده می‌گردد که خطوط به مرکز گوشه‌ها و لبه‌های انتهایی نزدیک‌تر می‌شوند از یکدیگر باز خواهند شد. نسبت توازن خطوط دیواره و کف نشان می‌دهد که جریان فلز در این قسمت کم و یا هیچ است.

کنترل نمودن جریان



شکل قطعه کارهای کششی بستگی به خاصیت ارجاعی فلز گرده دارد و حذف وضعیت‌هایی که سبب کندی جریان فلز می‌گردد. لازم بوده تا اینکه تنش‌های فلز قطعه کار به مقدار می‌نیم بررسد. در موقع قرار دادن گرده در روی ماتریس هر چه ضخامت فلز گرده کمتر و قطر آن بیشتر و سطح ناسابه باشند خاصیت چروک خوردن و باد افتادن بیشتر است، بنابراین باید از چین و چروک خوردن در فلزات نازک و قطعه کار که اثر خوبی در جریان یافتن فلز ندارد، جلوگیری کرد.

چون خاصیت چروک خوردن در فلزات نازک بیشتر است به همین دلیل نیروی ورق گیر این فلزات نیز بیشتر از فلزاتِ ضخیم انتخاب می‌شود، در صورتی که نسبت ضخامت به قطر کمتر باشد نیروی ورق گیر بیشتری لازم است تا در صورتی که این نسبت زیاد باشد نیروی ورق گیر کمتر انتخاب می‌شود.


شکل مقطع کار در مورد چروک خوردن یا موج برداشتن در صورتی که کنترل جریان فلز خوب نباشد موثر است. در قطعات با دیواره صاف خاصیت چروک خوردن و قطعات مخروطی و نیم گرد خاصیت موج دار شدن بیشتر است.

در صورتی که شاعع نوک سبب یا شاعع لبه‌های حلقه کشن زیاد از حد باشد خاصیت چروک خوردن و موج دار شدن هر دو در قطعه کار ممکن است، بوجود آید.

در شکل صفحه بعد قطعات بر حسب نیروی ورق گیر بیشتر ترتیب داده شده است. بطوری که ملاحظه می‌شود قطعات A، B، C و D دارای یک قطر ولی شکل‌های مختلف بوده که سبب ایجاد نیروی مختلف ورق گیر برای جریان یافتن فلز آنها شده است.

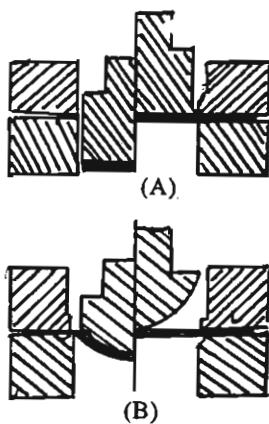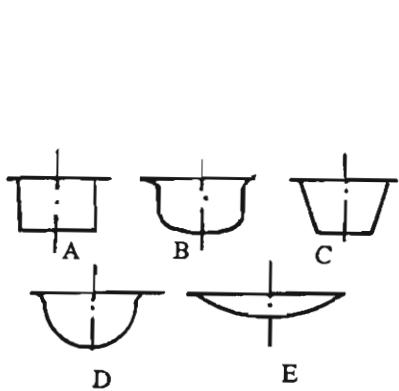

(شکل ۱۶) - قطعاتی که ساخت آنها احتیاج به نیروی ورق گیر زیاد دارند.
 (شکل ۱۷) - دونوع ابزار کشش (A) کترل جریان خوب (B) کترل جریان بد

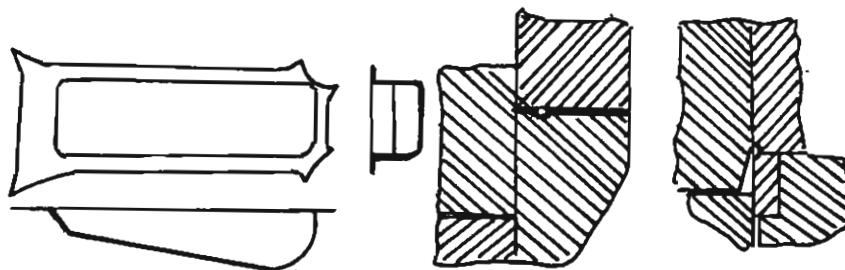

(شکل ۱۸) - که در قالب های کششی برای کترل جریان فلز بکار می رود
 (شکل ۱۹) - نایاش قطعه کاری که احتیاج به کترل جریان برای شکل گرفتن دارد

قطعه کار A، در صورتی که سیروی فشار ورق گیر کم باشد تا بتوان به چروک خوردن دارد.

قطعه کار B، ممکن است بعلت زیاد بودن شعاع سنبه و یا ماتریس چروک خورده و موج بردارد.

قطعات C و D، هر دو خاصیت چروک خوردن و موج دار شدن را دارند. قطعه A بیشتر میل به موج دار شدن دارد، زیرا جریان فلز خیلی کم و بنابراین نیروی فشاری ورق گیر باید زیاد باشد تا اینکه فلز را محکم در اطراف سببه نگهداشد.

در شکل (۱۷) دو نمونه قالب با ورق گیر مشخص شده است که در نوع A کنترل خوب ولی در نوع B کنترل خوب نیست و در شکل A تمام سطح سببه با کار تماش داشته و در صورتی که فشار ورق گیر کمتر باشد ممکن است چروک خورده ولی در نوع B سطح تماش سببه با گرده کم بنوده و احتمال موج دار شدن قطعه می‌رود. البته فشار ورق گیر به جنس فلز قطعه کار نیز بستگی دارد.

نیروی ورق گیر

تعیین دقیق نیروی ورق گیر برای اینکه از چروک خوردن و موج دار شدن جلوگیری کند بوسیله آزمایش و اشتباہ در محل تعیین می‌گردد. نیروی ورق گیر برای گرده‌هایی که قطعات استوانه‌ای از آنها کشیده می‌شوند تقریباً $\frac{1}{3}$ نیروی کش است.

در کشش استوانه‌ای فشار بطور یکنواخت به تمام قسمت‌ها وارد می‌شود و جریان فلز در تمام نقاط یکنواخت است، ولی در قطعات مکعبی شکل مقدار جریان یکنواخت نبوده و در نتیجه فشار لازم نیز مختلف است.

در بعضی قسمت‌ها که نیروی فشاری بیشتری لازم است سطح ورق گیر را اضافه کرده و یا اینکه از لب گیر در قسمت‌هایی که لازم است فشار بیشتری را بکار می‌برند.

منظور از گذاشتن لب گیر در قالب‌های کشن همانطوری که ذکر شد ایجاد کندی جریان فلز در موقع کشن است و هیچگاه لازم نیست که در تمام گرده‌ها از لب گیر استفاده شود، بلکه آن قسمت‌هایی که باید جریان فلز کند انجام شود، کافی خواهد بود در شکل ۱۹ دو نمونه از لب گیر نشان داده شده و بطور یکه ملاحظه

می شود ورق باید از شیارهای فرو رفته و برجسته عبور نماید، در نتیجه به قطعه کار کشش کافی وارد خواهد شد.

سرعت کشش :

سرعت کشش بستگی کاملی به جنس فلز قطعه کار دارد و معمولاً بهترین روش تعیین سرعت بوسیله آزمایش است که به فلز قطعه کار زمان کافی برای جریان یافتن داده می شود. در غیر اینصورت فلز قطعه کار از هم خواهد گشت. از جدول زیر برای تعیین سرعت کشش فلزات مختلف می توان استفاده نمود.

مواد	سرعت کشش پرس پرس دو کاره Ft/MiN	سرعت کشش پرس	سرعت پرداخت
آلومینیوم	۱۷۵	۱۰۰	-
آلیاژ آلومینیوم	۱۷۵	۴۰ تا ۳۰	۷۰
برنج	۲۰۰	۱۰۰	-
مس	۱۸۰	۸۵	-
فولاد	۵۵	۵۰ تا ۲۵	۲۵
فولاد یا قالب‌های کاربیدی	-	۶۰	-
فولاد ضدزنگ	-	۳۰ تا ۲۰	-
روی	۱۵۰	۴۰	-

تعیین قطر گرده

برای تعیین قطر گرده کشش، متدهای مختلفی موجود است. متدهای ذکر شده بر مبنای ریاضی، ترسیمی و یا تبرکیبی از این دو پایه گذاری شده‌اند. اکثر این

روشها برای تعیین قطر گرده های غیر استوانه ای می باشد. تساوی های ذیل برای محاسبه قطر گرده های اجسام استوانه ای شکل بوده و مبنای تعیین این فرمول ها عبارتست از نسبت قطر گرده به شیاع قوسها d/r

$$1- D = \sqrt{d^2 + 4dh}$$

$$2- D = \sqrt{d^2 + 4dh - 0.5r}$$

$$3- D = \sqrt{d^2 + 4dh - r}$$

$$4- D = \sqrt{(d - 2r)^2 + 4d(h-r) + 2\pi r(d - 0.75)}$$

فرمول ۱ در صورتیکه نسبت r/d برابر با ۲۰ یا بیشتر باشد.

فرمول ۲ اگر d/r بین ۱۵ تا ۲۰ باشد.

فرمول ۳ چنانچه d/r بین ۱۰ تا ۱۵ باشد.

فرمول ۴ در صورتیکه d/r کمتر از ۱۰ باشد.

D = قطر گرده

d = قطر قطعه کشیده شده

h = ارتفاع قطعه کشیده شده


r = قوس گوشه ها

در تعیین فرمول های فوق فرض این بوده که سطح گرده برابر است با سطح قطعه کار کشیده شده و در صورتیکه نازک شدن یا ضخیم شدن در دیواره قطعه کشیده شده اتفاق افتد باید از روش حجم استفاده کرد.


از جدول صفحه بعد نیز می توان برای تعیین قطر گرده استفاده کرده که ستون عمودی قطر قطعه کشیده شده و ستون افقی ارتفاع قطعه کشیده شده را می دهد و با در نظر گرفتن قطر و ارتفاع قطعه می توان قطر گرده را پیدا کرد. مثلاً قطر گرده برای قطعه کشیده شده به قطر یک اینچ و ارتفاع یک اینچ عبارتست از ۲/۲۴.

روش هندسی

در شکل زیر طریقه هندسی مشاهده می شود. یک قطر مبنا در نظر گرفته شده و باندازه h از خطی که بر خط مبنا عمود شده جدا می شود، به مرکز h و شعاع $\frac{d}{2}$ قوسی زده می شود تا خط مبنای را قطع کند، فاصله x شعاع گردد و قطر D خواهد بود.

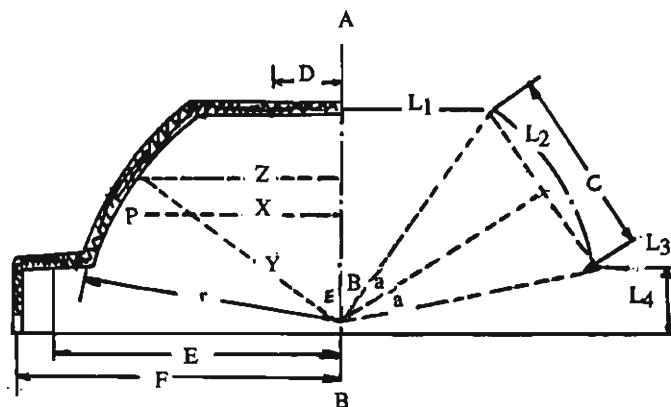

تعیین قطر اجسام قرینه

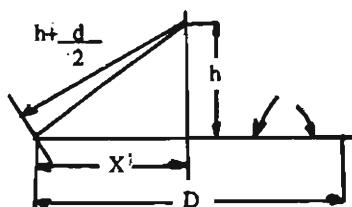

(شکل ۲۰) - تعیین قطر گرده جسم استوانه ای بطریقه ترسیمی

In.	قطع	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{3}{4}$	2	$2\frac{1}{4}$	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{3}{4}$	3	$3\frac{1}{4}$	$3\frac{1}{2}$	$3\frac{3}{4}$	4	$4\frac{1}{4}$	$4\frac{1}{2}$	$4\frac{3}{4}$	5	$5\frac{1}{4}$	$5\frac{1}{2}$	$5\frac{3}{4}$	6
۱	۰.۵۸	۰.۳۵	۰.۹۰	۱.۰۳	۱.۱۴	۱.۲۵	۱.۳۵	۱.۴۴	۱.۵۳	۱.۶۰	۱.۶۸	۱.۷۵	۱.۸۲	۱.۸۹	۱.۹۵	۲.۰۱	۲.۰۸	۲.۱۴	۲.۱۹	۲.۲۵	۲.۳۰	۲.۳۶	۲.۴۱	۲.۴۶	
$\frac{1}{2}$	۰.۸۷	۱.۱۲	۱.۳۲	۱.۵۰	۱.۶۶	۱.۸۰	۱.۹۴	۲.۰۵	۲.۱۸	۲.۲۹	۲.۴۰	۲.۵۰	۲.۶۰	۲.۶۹	۲.۷۸	۲.۸۷	۲.۹۶	۳.۰۴	۳.۱۲	۳.۲۱	۳.۲۹	۳.۳۶	۳.۴۴	۳.۵۰	
$\frac{3}{4}$	۱.۱۴	۱.۴۴	۱.۶۸	۱.۸۹	۲.۰۸	۲.۲۵	۲.۴۱	۲.۵۵	۲.۷۰	۲.۸۴	۲.۹۷	۳.۰۹	۳.۲۱	۳.۳۳	۳.۴۴	۳.۵۴	۳.۶۳	۳.۷۵	۳.۸۵	۳.۹۵	۴.۰۴	۴.۱۳	۴.۲۲	۴.۳۱	
۱	۱.۴۱	۱.۷۳	۲.۰۰	۲.۲۴	۲.۲۵	۲.۶۳	۲.۸۳	۳.۰۰	۳.۱۰	۳.۳۲	۳.۴۶	۳.۶۱	۳.۷۴	۳.۸۷	۴.۰۰	۴.۱۲	۴.۲۴	۴.۳۶	۴.۴۷	۴.۵۸	۴.۶۹	۴.۸۰	۴.۹۰	۵.۰۰	
$\frac{1}{4}$	۱.۶۸	۲.۰۱	۲.۳۰	۲.۵۶	۲.۷۹	۳.۰۱	۳.۲۱	۳.۴۰	۳.۵۸	۳.۷۵	۳.۹۱	۴.۰۷	۴.۲۲	۴.۳۷	۴.۵۱	۴.۶۴	۴.۷۷	۴.۹۱	۵.۰۳	۵.۱۵	۵.۲۷	۵.۳۹	۵.۵۰	۵.۶۱	
$\frac{1}{2}$	۱.۹۴	۲.۲۹	۲.۶۰	۲.۸۷	۱.۱۲	۱.۳۶	۱.۳۷	۱.۷۸	۱.۹۷	۱.۱۵	۴.۵۰	۴.۶۶	۴.۸۲	۴.۹۸	۵.۱۲	۵.۲۷	۵.۴۱	۵.۵۵	۵.۶۸	۵.۸۱	۵.۹۴	۶.۰۶	۶.۱۸		
$\frac{1}{4}$	۲.۱۹	۲.۵۶	۲.۸۸	۳.۱۷	۳.۴۴	۳.۶۸	۳.۹۱	۴.۱۳	۴.۳۴	۴.۵۳	۴.۷۲	۴.۹۱	۵.۰۸	۵.۲۶	۵.۴۱	۵.۵۸	۵.۷۳	۵.۸۸	۶.۰۳	۶.۱۷	۶.۳۱	۶.۴۵	۶.۵۸	۶.۷۱	
$\frac{1}{2}$	۲.۴۵	۲.۸۳	۳.۱۶	۳.۴۶	۳.۷۴	۴.۰۰	۴.۲۴	۴.۴۷	۴.۶۹	۴.۹۰	۵.۱۰	۵.۲۹	۵.۴۸	۵.۶۶	۵.۸۳	۶.۰۰	۶.۱۶	۶.۳۲	۶.۴۸	۶.۶۳	۶.۷۸	۶.۹۳	۷.۰۷	۷.۲۱	
$\frac{3}{4}$	۲.۷۰	۳.۰۹	۳.۴۴	۳.۷۵	۴.۰۴	۴.۳۱	۴.۵۶	۴.۸۰	۵.۰۳	۵.۲۵	۵.۴۶	۵.۶۶	۵.۸۵	۶.۰۳	۶.۲۳	۶.۴۱	۶.۵۸	۶.۷۵	۶.۹۱	۷.۰۷	۷.۲۳	۷.۳۹	۷.۵۴	۷.۶۹	
$\frac{1}{4}$	۲.۹۶	۳.۱۶	۱.۷۱	۴.۰۳	۴.۱۳	۴.۶۱	۴.۸۷	۵.۱۲	۵.۳۶	۵.۵۹	۵.۸۱	۶.۰۲	۶.۲۲	۶.۴۲	۶.۶۱	۶.۸۰	۶.۹۸	۷.۱۶	۷.۳۳	۷.۵۰	۷.۶۶	۷.۸۲	۷.۹۸	۸.۱۴	
$\frac{1}{2}$	۳.۲۱	۳.۶۱	۳.۹۸	۴.۳۱	۴.۶۲	۴.۹۱	۵.۱۸	۵.۴۴	۵.۶۸	۵.۹۲	۶.۱۹	۶.۳۷	۶.۵۸	۶.۷۹	۶.۹۹	۷.۱۸	۷.۳۷	۷.۵۵	۷.۷۳	۷.۹۱	۸.۰۸	۸.۲۵	۸.۴۱	۸.۵۸	
$\frac{3}{4}$	۳.۴۶	۳.۸۷	۴.۲۴	۴.۵۸	۴.۹۰	۵.۲۰	۵.۴۸	۵.۷۴	۶.۰۰	۶.۲۵	۶.۴۸	۶.۷۱	۶.۹۳	۷.۱۴	۷.۳۵	۷.۵۵	۷.۷۵	۷.۹۴	۸.۱۲	۸.۳۱	۸.۴۹	۸.۶۶	۸.۸۳	۹.۰۰	
$\frac{1}{4}$	۳.۷۱	۴.۱۳	۴.۵۱	۴.۸۵	۵.۱۸	۵.۴۸	۵.۷۷	۶.۰۴	۶.۳۱	۶.۵۹	۶.۸۰	۷.۰۴	۷.۲۷	۷.۴۹	۷.۷۰	۷.۹۱	۸.۱۱	۸.۳۱	۸.۵۰	۸.۶۹	۸.۸۸	۹.۰۶	۹.۲۴	۹.۴۱	
$\frac{1}{2}$	۳.۹۷	۴.۳۹	۴.۷۷	۵.۱۲	۵.۴۵	۵.۷۷	۶.۰۶	۶.۳۴	۶.۶۱	۶.۸۷	۷.۱۱	۷.۳۶	۷.۶۰	۷.۸۳	۸.۰۵	۸.۲۰	۸.۴۷	۸.۶۷	۸.۸۷	۹.۰۷	۹.۲۰	۹.۴۵	۹.۶۳	۹.۸۱	
$\frac{3}{4}$	۴.۲۲	۴.۶۴	۵.۰۳	۵.۳۹	۵.۷۳	۶.۰۵	۶.۳۵	۶.۶۴	۶.۹۱	۷.۱۸	۷.۴۴	۷.۶۹	۷.۹۲	۸.۱۶	۸.۳۸	۸.۶۱	۸.۸۲	۹.۰۳	۹.۲۴	۹.۴۳	۹.۶۳	۹.۸۳	۱۰.۰۲	۱۰.۲۰	
۴	۴.۴۷	۴.۹۰	۵.۲۹	۵.۶۶	۶.۰۰	۶.۳۲	۶.۶۳	۶.۹۳	۷.۲۱	۷.۴۸	۷.۷۵	۸.۰۰	۸.۲۵	۸.۴۹	۸.۷۲	۸.۹۴	۹.۱۷	۹.۳۸	۹.۵۹	۹.۸۰	۱۰.۰۰	۱۰.۲۰	۱۰.۳۹	۱۰.۵۸	
$\frac{1}{4}$	۴.۷۲	۵.۱۵	۵.۹۲	۶.۲۷	۶.۶۰	۶.۹۱	۷.۲۲	۷.۵۰	۷.۷۸	۸.۰۵	۸.۳۱	۸.۵۶	۸.۸۱	۹.۰۴	۹.۲۸	۹.۵۰	۹.۷۲	۹.۹۴	۱۰.۱۵	۱۰.۳۶	۱۰.۵۶	۱۰.۷۶	۱۰.۹۶		
$\frac{1}{2}$	۴.۹۸	۵.۴۱	۵.۸۱	۶.۱۹	۶.۴۴	۶.۸۷	۷.۱۹	۷.۵۰	۷.۷۹	۸.۰۶	۸.۳۵	۸.۶۲	۸.۸۷	۹.۱۲	۹.۳۷	۹.۶۰	۹.۸۴	۱۰.۰۶	۱۰.۲۸	۱۰.۴۰	۱۰.۷۱	۱۰.۹۲	۱۱.۱۲	۱۱.۳۲	
$\frac{3}{4}$	۵.۲۲	۵.۵۶	۶.۰۷	۶.۴۵	۶.۸۰	۷.۱۳	۷.۴۷	۷.۷۸	۸.۰۸	۸.۳۷	۸.۶۵	۸.۹۲	۹.۱۸	۹.۴۴	۹.۶۹	۹.۹۹	۱۰.۱۶	۱۰.۴۰	۱۰.۶۲	۱۰.۸۴	۱۱.۰۶	۱۱.۲۷	۱۱.۴۸	۱۱.۶۹	
۵	۵.۴۸	۵.۹۲	۶.۳۲	۶.۷۱	۷.۰۷	۷.۴۲	۷.۷۳	۸.۰۶	۸.۳۷	۸.۶۶	۸.۹۴	۹.۲۲	۹.۴۹	۹.۷۵	۱۰.۰۰	۱۰.۲۵	۱۰.۴۹	۱۰.۷۲	۱۰.۵۹	۱۱.۱۸	۱۱.۴۰	۱۱.۶۲	۱۱.۸۳	۱۲.۰۴	
$\frac{1}{4}$	۵.۷۳	۶.۱۷	۶.۵۸	۶.۹۷	۷.۳۳	۷.۶۵	۸.۰۲	۸.۳۴	۸.۶۵	۸.۹۵	۹.۲۴	۹.۵۲	۹.۷۹	۱۰.۰۵	۱۰.۳۱	۱۰.۵۶	۱۰.۸۱	۱۱.۰۵	۱۱.۲۸	۱۱.۵۱	۱۱.۷۶	۱۱.۹۶	۱۲.۱۸	۱۲.۳۹	
$\frac{1}{2}$	۵.۹۸	۶.۴۲	۶.۸۴	۷.۲۳	۷.۶۰	۷.۹۳	۸.۲۹	۸.۶۲	۸.۹۳	۹.۲۳	۹.۵۳	۹.۸۱	۱۰.۰۸	۱۰.۳۶	۱۰.۶۲	۱۰.۸۷	۱۱.۱۲	۱۱.۳۷	۱۱.۶۱	۱۱.۸۴	۱۲.۰۷	۱۲.۲۰	۱۲.۳۲	۱۲.۷۴	
$\frac{3}{4}$	۶.۲۳	۶.۶۸	۷.۰۹	۷.۴۹	۷.۸۶	۸.۲۲	۸.۵۶	۸.۸۹	۹.۲۱	۹.۵۲	۹.۸۱	۱۰.۱۰	۱۰.۳۸	۱۰.۶۶	۱۰.۹۲	۱۱.۱۸	۱۱.۴۴	۱۱.۶۹	۱۱.۹۳	۱۲.۱۷	۱۲.۴۰	۱۲.۶۳	۱۲.۸۵	۱۳.۰۸	
۶	۶.۴۸	۶.۹۱	۷.۱۵	۷.۷۵	۸.۱۲	۸.۴۹	۸.۸۱	۹.۱۷	۹.۴۹	۹.۸۰	۱۰.۱۰	۱۰.۴۹	۱۰.۹۵	۱۱.۲۳	۱۱.۴۹	۱۱.۷۵	۱۲.۰۰	۱۲.۲۳	۱۲.۴۹	۱۲.۷۱	۱۲.۹۶	۱۳.۱۹	۱۳.۴۲		

روش تعیین سطح جزء


برای تعیین قطر گرده قطعه ای مطابق شکل زیر می توان آن را به جزء های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ تقسیم نموده که جزء ۱ استوانه، جزء ۲ رینگ سطح، جزء ۳ رینگ محروم طی و جزء ۴ از یک دیسک تشکیل شده است و با مراجعه به جدول صفحه ۴۴ می توان سطوح جزء را بدست آورد و از فرمول ذیل قطر گرده را حساب کرد.

$$D = 1.128 \sqrt{A}$$












روش گسترش

در شکل زیر می توان قطر گرده را بطریق گسترش نیز تعیین کرد و برای آن مطابق زیر عمل می شود:

- ۱ - قطعه را بدقت به اجزاء تقسیم نموده و محور قطعه کار را رسم می کنند.
- ۲ - هر یک از اجزاء را غره گذاری کرده و در تعیین هر جزء خط خشی را در نظر می گیرند.
- ۳ - خط $u-x$ را به موازات محور قطعه رسم کرده و طول اجزاء را بدقت در روی آن بطور یکه طول قطعه ۱ در بالا باشد جدا کرده و مشابه خود قطعه شماره گذاری می کنند.
- ۴ - از مرکز نقل هر یک از اجزاء خطی موازات محور بطرف پایین رسم می نمایند. مرکز نقل هر یک قوس در $\frac{2}{3}$ فاصله عمودی از وتر قوس مذکور قرار دارد.
- ۵ - از نقطه x -خط A را تحت زاویه 45° درجه رسم کرده تا عمود منصف xy را در قطع کند. خط $A'B'$ را به موازات A از نقطه دخواه رسم تا خط ۴ را قطع نماید.
- ۶ - از p به تقاطع ۱، ۲، ۳ و ۴ در روی xy وصل نموده تا خطوط B ، C ، D و E بددست آید و خطوط B' ، C' ، D' و E' را به موازات آن رسم می کنند.

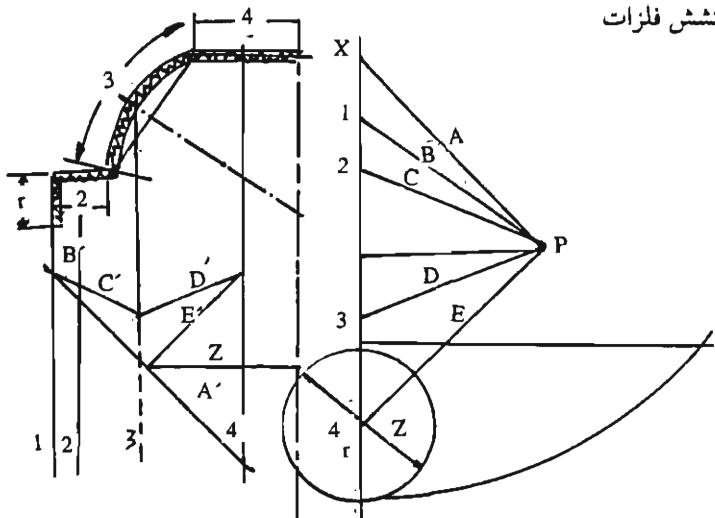

(شکل ۲۱) - طریقه ترسیمی برای تعیین قطر گرده اجسام قرینه
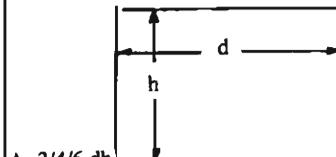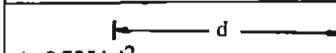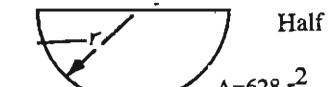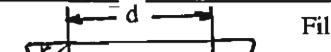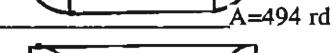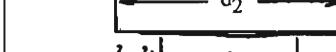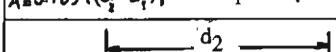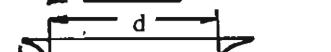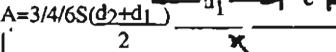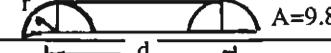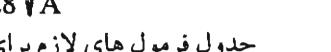
$$D = 1.128 \sqrt{A}$$

جدول فرمول های لازم برای تعیین سطح اجسام کشیده شده

تا خط مرکز ثقل ۲ را قطع کند و همانطور تا E' نیز خط A' را قطع نماید.

۷- از محل نقاط A' و B' خط افقی رسم می‌شود تا محور را قطع نماید. Z بمرکز Z و قطر Z دایره‌ای رسم می‌شود و بمرکز X قوسی بر دایره Z رسم نموده تا خط مماس بر انتهای دیگر دایره را قطع نماید.

۸- فاصله حاصل از دو تقاطع فوق شعاع گرده قطعه کار فوق خواهد بود.













جدول زیر فرمول‌های لازم را بر حسب شکل قطعه کار برای محاسبه قطر گرده نشان می‌دهد.

	$\sqrt{d^2 + 4dh}$
	$\sqrt{d_1^2 + 4d_1h + 2f(d_1 + d_2)}$
	$\sqrt{d_2^2 + 4d_1h}$
	$\sqrt{d_2^2 + 4(d_1h_1 + d_2h_2)}$
	$\sqrt{d_2^2 + 4(d_1h_1 + d_2h_2) + 2f(d_2 + d_1)}$
	$\sqrt{d_1^2 + 4(d_1h_1 + d_2h_2)}$
	$\sqrt{2d^2} = 1.414d$
	$\sqrt{d_1^2 + d_2^2}$
	$1.414\sqrt{d_1^2 + f(d_2 + d_1)}$









جدول فرمول‌های لازم برای تعیین قطر گرده برای اشکال مختلف

	$\sqrt{d_1^2 + 2S(d_1 + d_2)}$
	$\sqrt{d_1^2 + 2S(d_1 + d_2) + d_3^2 - d_2^2}$
	$\sqrt{d_1^2 + 2[S(d_1 + d_2) + 2d_1 h]}$
	$\sqrt{d_1^2 + 6.28rd_1 + 8r^2}$, or $\sqrt{d_2^2 + 2.28rd_2 + 0.56r^2}$
	$\sqrt{d_1^2 + 6.28rd_1 + 8r^2 + 2f(d_2 + d_3)}$; or $\sqrt{d_2^2 + 2.28rd_2 + 2f(d_2 + d_3) - 0.56r^2}$
	$\sqrt{d_1^2 + 6.28rd_2 + 8r^2 + d_3^2 - d_2^2} ; 0.05$ $\sqrt{d_3^2 + 2.28rd_2 - 0.56r^2}$
	$\sqrt{d_1^2 + 6.28rd_1 + 8r^2 + 4d_2 h + d_3^2 - d_2^2} ; 0.5$ $\sqrt{d_3^2 + 4d_2 (0.57 + h_1 - 0.56r^2)}$
	$\sqrt{d_1^2 + 6.28rd_1 + 8r^2 + 4d_2 h + 2f(d_2 + d_3) + 0.5}$ $\sqrt{d_2^2 + 4d_2 (0.57r + h + \frac{f}{2}) + 2d_3 f - 0.56r^2}$

جدول فرمول های لازم برای تعیین قطر گرده

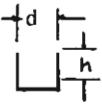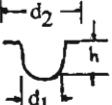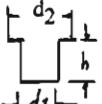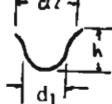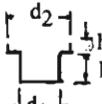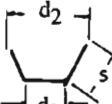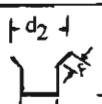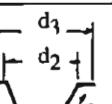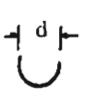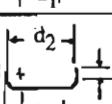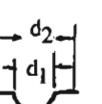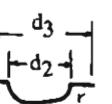	$\sqrt{d^2 + dh}$		$\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + 4d_1h}$
	$\sqrt{d_2^2 + 4d_1h}$		$1.414\sqrt{d_1^{\frac{1}{2}} + f(d_2 + d_2)}$
	$\sqrt{d_2^2 + 4(d_2h_2 + d_2h_1)}$		$\sqrt{d_2^2 + 2S(d_2 + d_2)}$
	$\sqrt{d_1^2 + 4d_1h + 2f(d_2 + d_2)}$		$\sqrt{d_1^2 + 2S} + + -$
	$\sqrt{414d}$		$\sqrt{d_2^2 + 228rd_2 - 0.56r^2 + 4d_2h}$
	$\sqrt{d_1^2 + d_2^2}$		$\sqrt{d_1^2 + 228rd_2 - 0.56r^2}$

جدول فرمولهای لازم برای تعیین قطر گردہ بر حسب شکل قطعہ کار

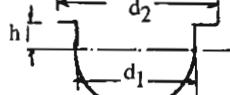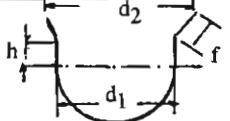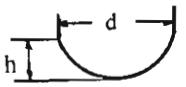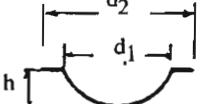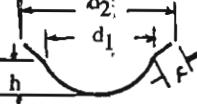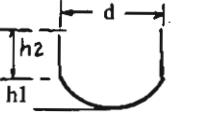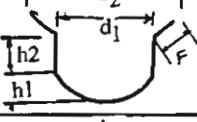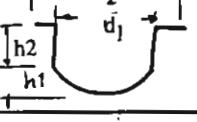shaps of Body	Diameter of Blan D =
	$1.414\sqrt{d^2 + 2dh}$
	$\sqrt{d_1^2 + d_3^3 + 4d_1h}$
	$1.414 \sqrt{d_1^2 + 2d_1h + f(d_1 + d_3)}$
	$\sqrt{d_2^2 + 4h^4}$
	$\sqrt{d_2^2 + 4h^4}$
	$\sqrt{d_1^2 + 4h^2 + 2f(d_1 + d_2)}$
	$\sqrt{d^2 + 4(h_1^2 + dh_2)}$
	$\sqrt{df + 4[h_1^2 + d_1h_2 + f_2(d_1 + d_2)]}$
	$\sqrt{d_2^2 + 4(h_1^2 + d_1h_1)}$

جدول فرمول های لازم برای تعیین قطر گرد

عوامل کاهش

پس از اینکه قطر گرده محاسبه شد، باید تعداد دفعاتی که جهت کشش لازم است تعیین گردد و این عمل را کاهش در سطح نامند. با توجه به قطر کاهش باید سطحی که در زیر نگه دارنده ورق قرار دارد متناسب با سطحی که سببه عمل می کند باشد. البته برای هر یک مرحله از کشش یک حدی موجود است، زیرا در غیر این صورت احتمال پاره شدن دیواره جسم می باشد.

هر چه نسبت قطر گرده به قطر قطعه کشیده شده بیشتر باشد سطح یستره در مرحله اول باید تحت کشش باشد (بکی از عوامل مهم در کشش این است که در کشش اول نباید سطح گرده بیش از $5/3$ تا $4/3$ برابر سطح سببه کشش باشد) و همچنین موفقیت یا شکست عملیات کششی در نسبت ضخامت به قطر گرده یا قطعه کش آمده قبلی است.

$\frac{1}{D}$ چنانچه این نسبت کم شود تا میل به چروک خوردن زیاد می گردد و در نتیجه باید نیروی ورق گیر را زیادتر نمود تا در مراحل اول کشش چروک ایجاد نشود. نسبت $\frac{1}{D}$ در شکل $13 - 3$ بر حسب آزمایش نشان داده شده است و منحنی آن بر حسب ماگزیمم کاهش برای پرس کشش یک کاره و دو کاره رسم گردیده. برای کشش اول مقدار ماگزیمم کاهش 48% پرس یک کاره و دو کاره مشخص شده و در کشش دوم برای پرس دو کاره 30% کاهش که ممکن است بر حسب شعاع ذکر شده تغییر نماید و همچنین با سطح ورق گیر و نوع دیواره متغیر است، تعیین شود.

به واسطه سختی سطحی که در دیوارهای دراثر کشش بوجود می آید در کشش های بعدی 20% کاهش بدون انبار کردن در نظر می گیرند. تعداد کاهش و درصد آن که از نوموگرام $13 - 3$ بدست می آید آزمایشی بوده و ممکن است تا چند درصد بر حسب شرایط کار نیز تغییر کند.


طریقه استفاده از نوموگرام:

قطر گرده ای برابر است با "۱۶/۶ اینچ و ضخامت آن "۰/۵۰ اینچ حل: ۱۶/۶ را در روی خط b به $0/05$ در روی خط a بوسیله یک خط وصل کرده و امتداد می دهیم تا مقیاس $\frac{1}{D}$ را در $0/30$ قطع کند، از این نقطه خطی عمود

خروج می کنیم تا منحنی پرس دو کاره را در مرحله اول کشش قطع نماید و از آنجا مقدار ماگزینم در صد کاهش برای کشش اول در حدود ۴۲٪ می باشد و برای کشش بعدی در نوع دو کاره ۲۸٪ و نوع یک کاره ۵٪ کاهش تعیین می شود. در صورتی که ماگزینم نسبت ارتفاع به قطر بیش از نسبت $\frac{5}{8}$ یا $\frac{3}{4}$ گردد، در این صورت بیش از یک مرحله کاهش لازم است و از جدول زیر بر حسب مقدار و نسبت تعداد مرحله کاهش را می دهد.

$$\text{نسبت ارتفاع به قطر گرده} = \frac{t}{d}$$

۱	۰/۷ تا ۰/۷
۲	۰/۷ تا ۱/۵
۳	۱/۵ تا ۳
۴	۳ تا ۴/۵

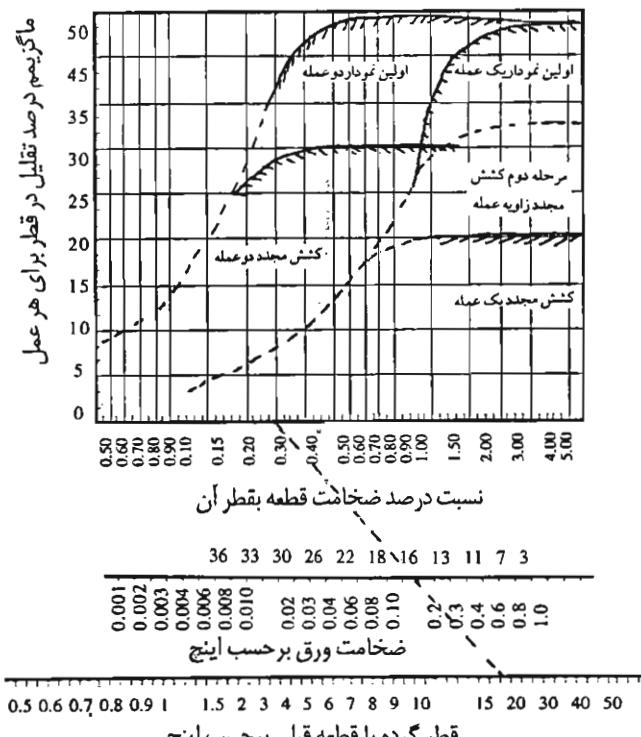

(غوغام ۲) - تعیین کاهش ماگزینم (در قطر) با روشهای مختلف

نیروی کشش

نمودار ۳ نایش نوموگرامی جهت محاسبه نیروی کشش بوده که مقدار ماگزیم کاهش ۵۰٪ درنظر گرفته شده است. همچنین مقدار بازی سنبه و ماتریس نیز باندازه کافی حساب گردیده است.

روش استفاده از نوموگرام عبارت است از:

مثال: منظور کشش عمیق از قطعه فولادی به ضخامت $\frac{1}{8}$ اینچ که دارای کششی 50000 Lb/Sq.in است به جسم استوانه‌ای شکل به قطر "۱۰" اینچ می‌باشد، مطلوبست تعیین نیروی کششی؟

حل: ۱ - عدد ۱۰ را در روی مقیاس D بوسیله یک خط بعد ۱۲۵/۰ در روی مقیاس ۱ وصل می‌کنیم (خط ۱).

۲ - محل تقاطع خط فوق با مقیاس A عدد ۴ را نشان می‌دهند که نایش مقدار سطح است.

۳ - نقطه ۴ را در روی مقیاس A بوسیله یک خط به عدد ۵۰۰۰۰ در روی مقیاس ۵ وصل می‌کنیم (خط ۲)

۴ - خط ۲ را امتداد داده تا مقیاس P را در روی ۹۸ قطع کند که ناینده نیروی کششی لازم می‌باشد. از فرمول تجربی زیر می‌توان برای تعیین نیروی کششی نیز استفاده نمود:

$$P = \pi dts \left(\frac{D}{d} - C \right)$$

P = نیروی کشش.

d = قطر قطعه کشیده شده.

t = ضخامت فلز گرده.


D = قطر گرده.

C = عدد ثابت که بین ۰/۶ تا ۰/۷ درنظر گرفته می‌شود.

شعاع کشش

شعاع کشش باید در حد امکان بزرگ انتخاب شود تا اینکه به جریان یافته فلز

کمک کند. اما در صورتی که بیش از اندازه بزرگ انتخاب شود سبب زود رها شدن گرده از ورق گیر می شود.

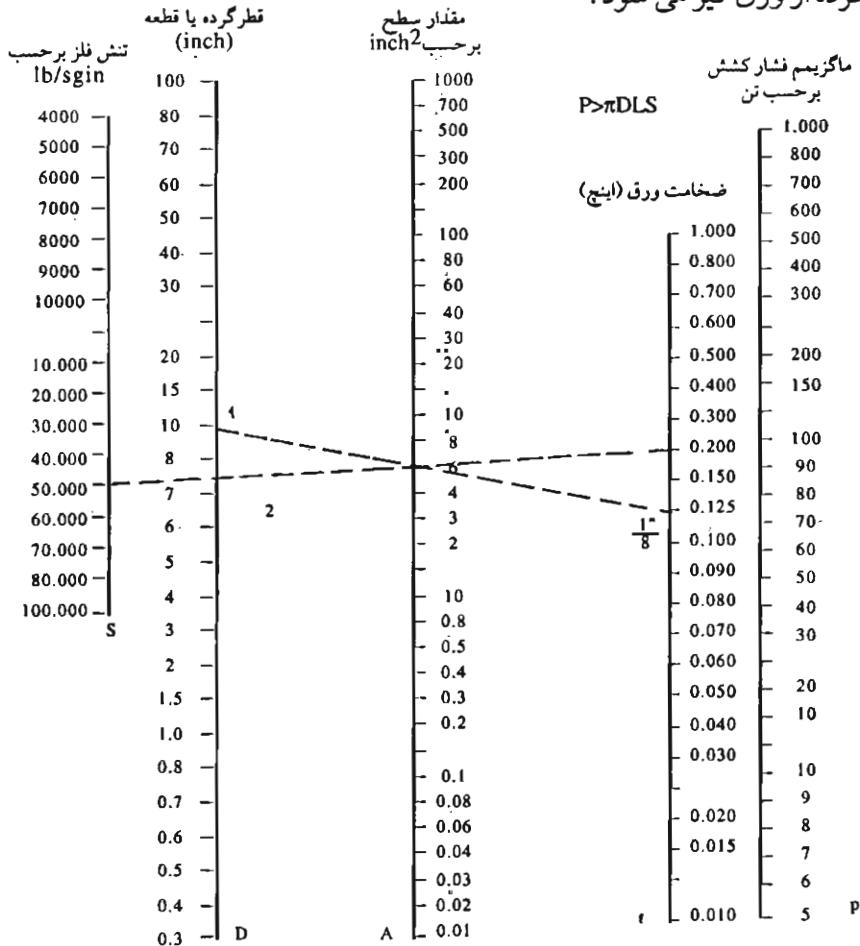

(نمودار ۳) - برای تعیین نیروی کشش لازم بحسب مشخصات قطعه کار

همچنین باعث چروک خوردن شده و در صورتی که شعاع کوچکتر انتخاب شود فلز در حین گذشتن از روی قوس گسیخته شده و یا از ناحیه کف پاره می شود. جدول صفحه بعدی شعاع لازم را نسبت به ضخامت فلز تعیین نموده و یک جدول عملی است.

شعاع کشش به اینج	ضخامت قطعه به اینج
$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{64}$
$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{32}$
$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{64}$
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$
$\frac{3}{8}$	$\frac{5}{64}$
$\frac{7}{16}$	$\frac{3}{32}$
$\frac{9}{16}$	$\frac{1}{8}$


در تعیین شعاع در جدول فوق شعاع کشش در حدود ۴ برابر ضخامت ورق حساب شده است. در بعضی مواقع ممکن است این شعاع از ۴ تا ۶ برابر ضخامت انتخاب شده. در مورد کشش قطعاتی که نسبتاً ضخیم و بدون ورق گیر عمل می‌شود. در صورتی که سطح صاف نمایش بین گرده و ماتریس بیش از ۳ برابر ضخامت گرده نباشد، قطعه حاصل از کشش بدون چروک خواهد بود.

فاصله بین نقطه نمایش گرده با ماتریس

و دهانه باز ماتریس نباید بیش از ۲۰ برابر ضخامت فلز باشد. قوس هدایت در ماتریس ممکن است (مربع - دایره و یا ربع یضی یا مخروطی) باشد و معمولاً بین ۴۵° تا ۶۰° درجه در نظر گرفته می‌شود.

در شکل بعد نمایش چند نمونه از قوس کششی نشان داده شده است.

شعاع کشش برای قطعات ضخیم در حدود ۶ تا ۸ برابر ضخامت آنها بوده و در نتیجه باعث کم شدن فاصله بین نقطه نمایش گرده با ماتریس و دهانه باز ماتریس می‌گردد و برای جبران عیب فوق از قوس مخروطی یا $\frac{1}{\pi}$ یضی استفاده می‌کنند که هم سطح ذکر شده در فوق نسبتاً زیاد و هم کمک موثری در جریان یافتن فلز می‌نماید. تعداد قطر اقصر بیضی (قوس) ممکن است $1/5$ برابر اختلاف بین قطر گرده و قطر قطعه کشیده شده باشد و تعداد قطر طول $1/5$ برابر قطر اقصر بیضی در نظر می‌گیرنده.

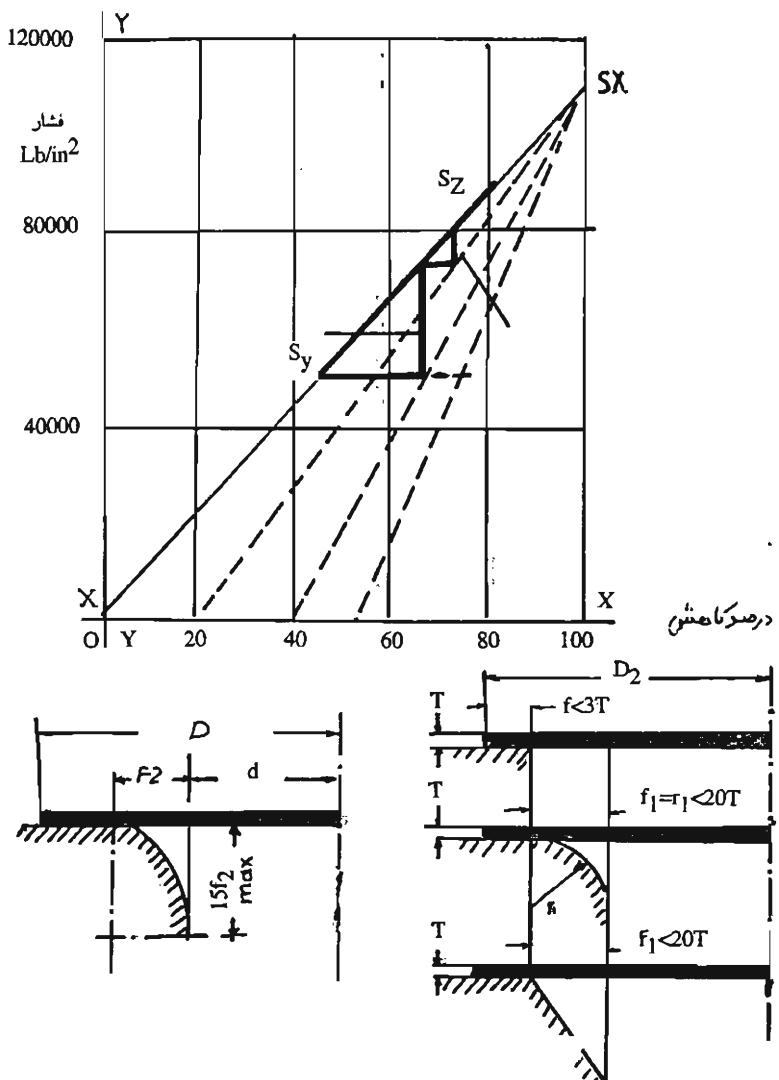

قوس‌های کشش بدون نگهدارنده ورق

شعاع نوک سنیه

برای تعیین بزرگی شعاع سنیه قاعده معینی در دست نیست. برای جلوگیری از نازک شدن زیاد از حد دیواره شعاع نوک سنیه باید از ۴ تا ۱۰ برابر ضخامت ورق


در نظر گرفته شود، در صورتی که شعاع های کوچک در مراحل اول کشش بکار می رود. دیواره های قطعه کار در عملیات بعدی نازک می شوند.

شعاع نوک و کناره های سببه در موقع کشش باید پرداخت شوند، مخصوصاً موقعی که کشش با ورق های نازک می باشد زیرا ممکن است بعضی نقاط زیاد جریان پیدا کرده و در موقع عمل خارج اندازه از سببه قطعه کار گسیخته شود. مقدار نازک شدن دیواره قطعه کار با قوس دادن به سببه و ماتریس به حداقل می رسد و این نسبت قوسها در شکل (۲۲) نمایش داده است. مرکز شعاع کشش حدود $\frac{1}{8}$ " اینچ در خارج قطعه کشیده شده قبلی قرار دارد.

A در شکل و این مرکز قوس نوک سببه تقریباً مقدار کمی با دیواره قطعه کشیده شده بعدی فاصله خواهد داشت.

B در شکل و این مرکز در دو عمل کشش آخری در روی یک خط قرار گرفته اند و در نتیجه باعث صاف بودن کف قطعه کار خواهد بود که:

C در شکل کاملاً مشاهده می شود.

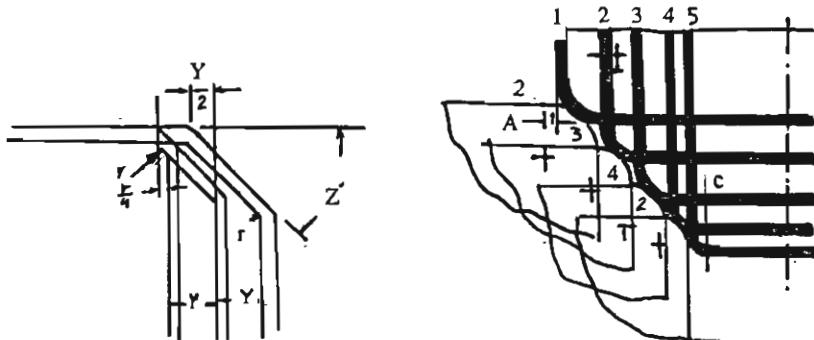

(شکل ۲۲) نمایش نسبت بین قوس سببه و ماتریس کشش

Blank thickness in	first draw	Redraws	Sizing draw
UP to 0.015	1.07t to 1.09t	1.08t to 1.1t	1.04t to 1.05t
0.016 to 0.050	1.08t to 1.1t	1.09t to 1.12t	1.05 t to 1.06t
0.051 to 0.125	1.1t to 1.12t	1.12t to 1.14t	1.07t to 1.09t
0.136 and UP	1.12t to 1.14t	1.15t to 1.2t	1.08t to 1.1t

جدول تعیین مقدار بازی اجسام کششی

Punch diam., in	Air vent diam. in
Up to 2	$\frac{3}{16}$
2 - 4	$\frac{1}{4}$
4 - 8	$\frac{5}{16}$
Over 8	$\frac{3}{8}$

جدول تعیین قطر مجرای خروجی هوا

مقدار بازی

مقدار بازی لازم در کشش قطعات باید باندازه ضخامت ورق باضافه اندازه جهت جلوگیری از اصطکاک بین دیواره ماتریس و قطعه کار باشد و این مقدار در حدود ۷ تا ۲۰ درصد ضخامت فلز می باشد و به نوع عمل و جنس قطعه کار بستگی دارد. هر چه نیروی برش قطعه کار زیاد شود مقدار بازی آن کم خواهد شد. از جدول صفحه بعد مقدار بازی برای کشش اول و کشش بعدی و اندازه کردن را می توان بدست آورد. منظور از کشش اندازه صاف نمودن دیواره ها و دقیق نمودن اندازه قطر برای قطعه کاری دقیق و صاف و یکنواخت کردن دیواره برای تقلیل در ارزش پرداخت می باشد.

کشش اندازه	کشش بعدی	کشش اول	ضخامت گرده به اینچ
۱,۰۴t - ۱,۰۵t	۱,۰۸t - ۱,۱t	۱,۰۷t - ۱,۰۹t	۰/۱۵ - ۰/۱۵
۱,۰۵t - ۱,۰۶t	۱,۰۹t - ۱,۱۲t	۱,۰۸t - ۱,۱t	۰/۰۵۶ - ۰/۰۵۰
۱,۰۷t - ۱,۰۹t	۱,۱۲t - ۱,۱۴t	۱,۱t - ۱,۱۲t	۰/۰۵۱ - ۰/۱۲۵
۱,۰۸t - ۱,۱t	۱,۱۵t - ۱,۲t	۱,۱۲t - ۱,۱۴t	۰/۱۳۶ - به بالا

جدول مقدار بازی در کشش

مجرای خروج هوا

مجرای خروج هوا باید در سببه و ماتریس تعییه گردد تا مانع باد افتادن قطعه کار در اثر هوای محبوس در بین سببه قطعه و یا ماتریس گردد و همچنین سبب زود خارج شدن قطعه بوسیله خارج انداز شود.

قطر مجرای خروج بر حسب قطر سببه در جدول زیر داده شده است. در سببه های غیر استوانه ای بهتر است که بیش از یک مجرابرا برای خروج هوا تعییه شود. این سوراخها باید طوری باشد که بتوان بسادگی آنها را تمیز نمود.

قطر مجرای هوا به اینچ	قطر سببه به اینچ
$\frac{3}{16}$ "	۲"
$\frac{1}{4}$ "	۲" - ۴"
$\frac{5}{16}$ "	۴" - ۸"
$\frac{3}{8}$ "	از ۸" به بالا

جدول قطر مجرای هوا

کشش اجسام مستطیل شکل

تعیین گرده:

بطوری که قبل آنیز تذکر داده شد در اجسام مکعبی یک عمل کشش در گوشه ها و یک عمل فرم دادن در دیواره ها انجام می گیرد و ترکیب این دو عمل بایکدیگر تا اندازه ای تعیین گرده اجسام مکعبی را مشکل می سازد. برای تعیین گرده می توان مستطیل D، C، B، A را رسم کرده و پهنتای آن W-2V و طول آن L-2V باشد که مقادیر W و L و V به ترتیب پهنا - طول و شعاع قوس گوشه قطعه کار است.

بطول و عرض مستطیل فوق باندازه 57r و 1h+1 اضافه می کنند و خطوطی بموازات طول و عرض مستطیل رسم می نمایند (h ارتفاع جسم کشیده شده است) که قسمت خارجی گرده تنها در موقع کشش عمل خمکاری روی آن انجام می شود، بدست آمده و برای گوشه های کشش آن باید ربع دایره ای به شعاع R_C و مرکز گوشه ای مستطیل رسم کرد و مقدار R_C را از فرمول زیر بدست آورد:

$$R_C = \sqrt{2Rh + R^2 + 1.41Rr} = \text{شعاع قوس کناره ها}$$

$$h = \text{ارتفاع دیواره}$$

$$r = \text{شعاع کف}$$

گرده ای که بدین طریق بدست می آید دارای فلز کافی برای تهیه جسم مکعب مستطیل فوق خواهد بود و همچنین بواسطه گوشه های تیز که در گرده موجود است در موقع کشش ممکن است پاره و یا خم شود. لذا باید این لبه های تیز برطرف شود، بدین طریق که مقداری از گوشه ها را برداشته و به ربع دایره اضافه می نمایند، بطوريکه در سطح گرده تغییری حاصل نشود و بدین طریق اتصال طول و عرض بوسیله یک قوس انجام می شود. برای این منظور طبق شکل به ترتیب زیر عمل می نماییم: (یک گوشه از گرده نمایش داده شده است)

- 1 - از وسط خط ab و de که نقطه e و f می باشد دو خط بر قوس R_C مماس رسم می کنند، gh و jz در سه حالت ممکن است اتفاق افتد، یکی اینکه دو خط مماس بر قوس R_C در امتداد بایکدیگر باشند، مثل شکل A و یا اینکه خارج قوس بایکدیگر را


قطع کند مثل شکل B و یا در داخل قوس متقاطع باشند مثل شکل C.

۲- به شعاع R_C قوسی رسم می‌کنیم که بر امتداد طول و یا عرض گرده مماس بوده و همچنین gh و $z\alpha$ نیز مماس باشد.


۳- در حالی که دو خط مماس یکدیگر را در داخل قطع می‌کند (شکل C) علاوه بر دو قوس فوق قوس دیگری در قسمت خارج لازم است. بدین طریق گرده‌ای که حاصل می‌شود از لحاظ سطح با گرده اولیه یکی می‌باشد، زیرا بطوری که در شکل پیدا است مثلث‌هایی که اضافه شده و مثلث‌هایی کم شده باهم مساوی هستند.

گسترش گرده برای کشش اجسام مکعبی


$$R_C = \sqrt{2Rh + R^2 + 1.41Rr}$$

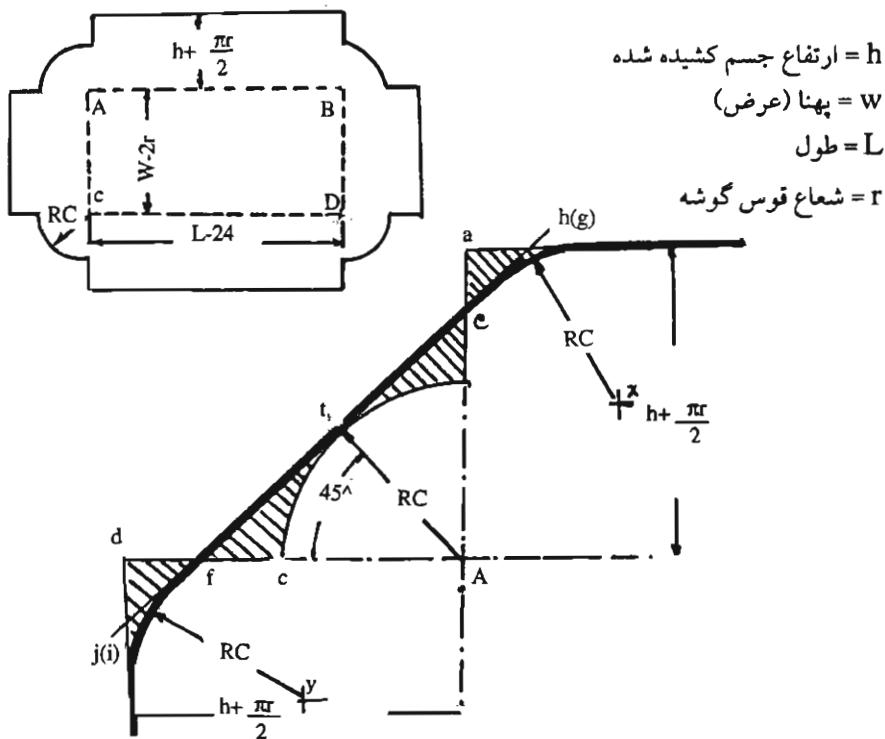

(شکل ۲۳) - گسترش گوش گرده‌های اجسام مکعبی شکل

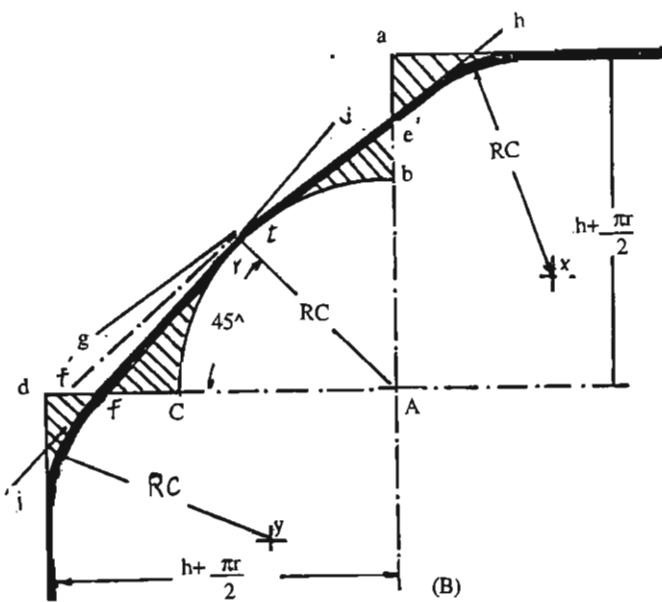

(شکل ۲۴) - گسترش گوشه گرده های اجسام مکعبی شکل

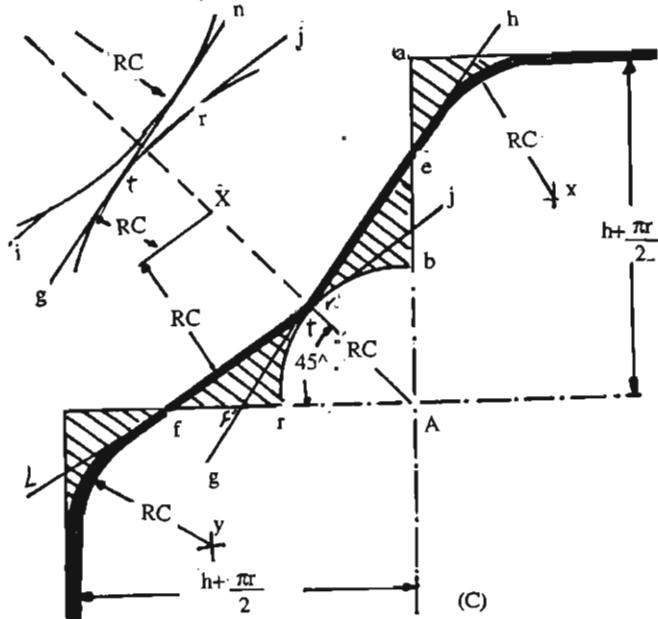

(شکل ۲۵) - گسترش گوشه گرده های اجسام مکعبی شکل

محدودیت های کشش برای اجسام مکعبی شکل

یکی دیگر از عواملی که باید در کشش اجسام مکعبی شکل در نظر گرفته شود تعداد دفعات کشش است و این تعداد بستگی به نوع فلز گرده، ضخامت آن، قوس گوشه ها و قوس کف قطعه کار دارد.


محدودیت های کشش جعبه ها بطریق مختلف است. قطعه ای یضی شکل که تقریباً نزدیک به استوانه هستند همچنین جعبه های مکعبی شکل در یک عمل می توانند کشیده شوند، در صورتی که سطح گرده بیش از ۴ برابر سطح سنبه کشش نباشد، برای قطعاتی که نسبت طول به عرض آن بین ۱ تا ۹ (نسبت سطح گرده به سطح سنبه کشش) ممکن است بیشتر انتخاب شود و مقدار ماگزیمم این نسبت در حدود $\frac{4}{5}$ برای گرده ای که طول آن به عرض آن برابر با ۳ است، می باشد و این نسبت کم می شود. در صورتی که نسبت طول به عرض اضافه گردد عمق کشش ممکن است 80% عرض گرده در مورد اجسام مکعبی با قوس کوچک در گوشه ها انجام گیرد.

در مورد اجسام مکعب مستطیل شکل عمق کشش بیش از اجسام مکعبی شکل است. مقدار h یعنی ارتفاع کشش با اضافه شدن $\frac{L}{W}$ بر طبق فرمول زیر اضافه خواهد شد.

$$\frac{H}{W} = c \sqrt{\frac{L}{W} \%}$$


مقدار C برای فولاد، مس، برنج ۸۰ و ۷۵- ۷۰ برای آلمینیوم و آلیاژها می باشند.

در صورتی که نسبت طول به عرض بیشتر از ۳ باشد، می توان در حدود 135% عرض گرده قطعه را ارتفاع داد. همچنین می توان عمق کشش را بحسب قوس گوشه نیز بیان کرد. بدین ترتیب که عمق کشش را ۴ تا ۶ برابر شعاع قوس ادامه داد. مقدار کاهش درین دو کشش برای اجسام مکعب شکل بستگی به قوس گوشه ها دارد و مقدارش با کم شدن قوسها کمتر می شود.

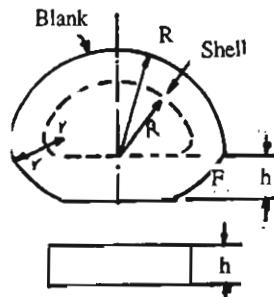

$$\frac{H}{W} = c \sqrt{\frac{L}{W}} \text{ (in percent)}$$

خایش گسترش گرده یک جسم غیر منظم

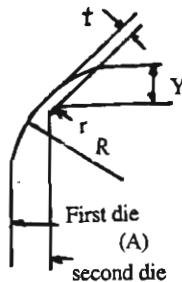

Corner Radii US in	Length of Draw in
$\frac{3}{32}$	$\frac{3}{16}$
$\frac{3}{16}$	$1\frac{1}{2}$
$\frac{3}{8}$	2
$\frac{1}{2}$	3

در صورتی که دو یا چند مرحله کشش لازم باشد (برای تعیین ابعاد قالب قوس گوش هارادر ۳ ضرب کرده و بطول و عرض قطعه کشیده شده اضافه می کنند تا طول و عرض قالب قبلی حاصل گردد).
(مینا از حالت کامل کشیده شده است)

این روش برای قوس های کمتر از $\frac{1}{2}$ " اینج است و برای قوس های بزرگتر از $\frac{1}{2}$ " اینج عدد ثابت $5/0$ به عرض قوس بحساب می آوریم قوس اولین قالب ممکن است ۴ تا ۵ برابر قوس آخرین قالب باشد و همچنین مرکز قوسن دو قالب متولی نباید روی هم یا در یک امتداد باشد.

Basich/rvalue	Allowabe faege		No of draws
	Min	Max	
6		7	1
12	7	13	2
17	13	18	3
22	18	24	4

جدول غایش نسبت بین شعاع کشش ماتریس
در حالت اول و دوم اجسام مکعبی شکل

طبق شکل A دلیل اینکه یک قوس بزرگتر در مرحله اول کشش نسبت به مرحله های بعدی بکار می رود این است که این قوس سبب می شود که مقدار زیادتری از فلز در داخل دیواره جعبه قرار گیرد و در صورتی که قوسها مثل شکل B بکار برده می شد نسبتاً کاهش بیشتری در گوشه ها اتفاق می افتد و فلز بیشتر فشرده می شد که در اینصورت عملیات کشش خیلی سخت تر نسبت به نوع اول خواهد بود.
مقدار بازی بین سببه و ماتریس برای کشش اجسام مکعبی مانند اجسام استوانه ای است و در بعضی موارد کمی بازی گوشه ها بیشتر می گیرند.

نیروی کشش بواي اجسام هکعبی

در محاسبه مقدار نیروی لازم جهت سببه کشش در اجسام مکعبی باید در نظر داشت که روی دیواره ها فقط عمل خمکاری انعام می شود و همچنین یک مقدار نیرو جهت از بین رفتن اصطکاک صرف می شود، که مجموعاً این نیرو کم بوده و قسمت دوم نیروی لازم برای کشش گوشه ها است که باعث تغییر حالت فلز گردیده و نسبت به نیروی اول خیلی بیشتر و از فرمول زیر محاسبه می گردد:

$$P = t.s (2\pi r c_1 + L c_2)$$

در فرمول فوق

 $P =$ نیروی کشش سنبه بر حسب پاند Lb $t =$ ضخامت فلز گرده بر حسب اینج Lb $S =$ تنش مجاز کششی بر حسب $Lb/Sq \text{ in}$ $\sigma =$ شعاع قوس کناره های جسم مکعب شکل $L =$ مجموع طول دیواره های صاف جسم مکعبی شکل بر حسب اینج

مقدار ثابت C_1 برابر با $5/0$ برای ارتفاع کشش کم تا 2 برابر قطعاتی که دارای عمقی 5 یا 6 برابر شعاع گوشه ها هستند.


$C_2 = 0/2$ برای شعاعهای ساده کشش و بازی زیاد و نبودن نیروی نگهدارنده ورق در حدود $3/0$ قطعات بانیروی ورق گیر در حدود $\frac{P}{3}$ و ماگزیم آن یعنی 1 برای فلزاتی که نیروی ورق گیر زیاد برای جریان یافتن آن بکار می رود.

مقدار ذکر شده برای C_1 و C_2 تجربی بوده و بر حسب شرایط کار ممکن است کمی متفاوت باشد.

کشش مجدد:

اصطلاح کشش مجدد برای عملیات مختلفی بکار می رود که قطعه کار باندازه های لزوم بدون نازک شدن و یا ضخیم شدن بدنه در می آید.

این عملیات ممکن است با کشش یک کاره یا دو کاره انجام گیرد. در کشش مجدد معمولی قطعه کشیده شده را روی ماتریس قرار داده و سنبه نیروی لازم را وارد می کند، بدین ترتیب کاهشی در سطح قطعه حاصل می شود. در کشش مجدد معکوس قطعه را اوارونه روی ماتریس گذاشته و سنبه از قسمت کف بیرون با قطعه کار تماس دارد. در اثر نیروی وارد فلز قطعه کار روی حلقه ماتریس جریان پیدا کرده و بداخل ماتریس می رود. در شکل صفحه بعد چند غونه از کشش های مجدد رسم شده و در نوع معمولی یک کاره قالب از یک سنبه و ماتریس تشکیل شده و قطعه کار بحد کافی دارای مقاومت است که در موقع کشش چروک نخورد.

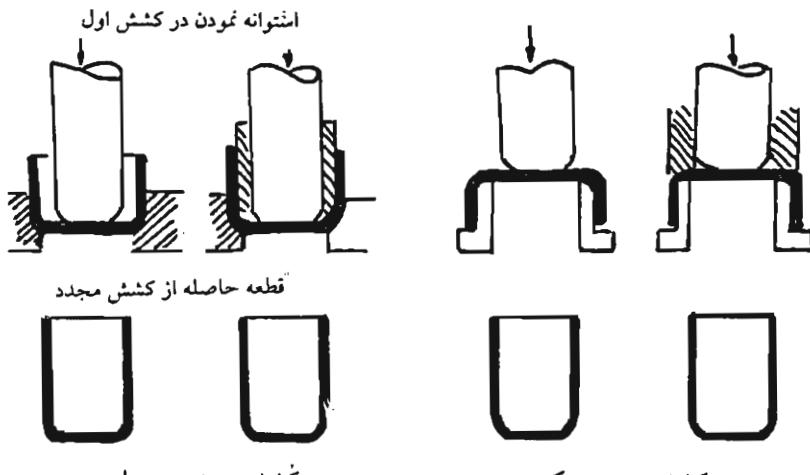

(شکل ۲۶)- متدهای مختلف عملیات کشش مجدد


در کشش دوکاره فلز قطعه کارناز ک بوده در نتیجه باید از ورق گیر برای جلوگیری از چروک خوردن استفاده شود و همین طور در کشش مجدد معکوس.

تجزیه اجسام کشیده شده

شکل یک قطعه کشیده شده باید کاملاً مورد دقت قرار گیرد و بر احل مختلفی تجزیه شود، در شکل صفحه بعد تجزیه عملیات کشش مجدد ملاحظه می شود. در حالت I مقدار کاهش برابر ۵۵٪ و این مقدار برای اغلب فلزات زیاد است، لذا این کشش در دو مرحله که در قسمت راست نشان داده شد، انجام می گیرد.

در حالت سوم سه مرحله بجای یک مرحله توصیه می شود، زیرا قوس گوشه ها کوچک و دوم اینکه قطر کف قطعه کار بواسطه کمی در صورتیکه در یک عمل کشیده شود سطح لازم جهت ورق گیر موجود نخواهد بود و طریقه پیشنهاد شده در شکل D به سمت راست نشان داده شده است. در حالت ۳ بطوریکه ملاحظه می شود گردهای به قطر ۱۰ اینچ برای کشش به عمق $\frac{1}{2}$ بکار رفته، در صورتی که مقدار کاهش ۴۵٪ است ولی چون ضخامت ورق ۱۰٪ می باشد کاهش در صد کمتری


در نظر گرفته و در دو مرحله کشیده می شود. (شکل F سمت راست)

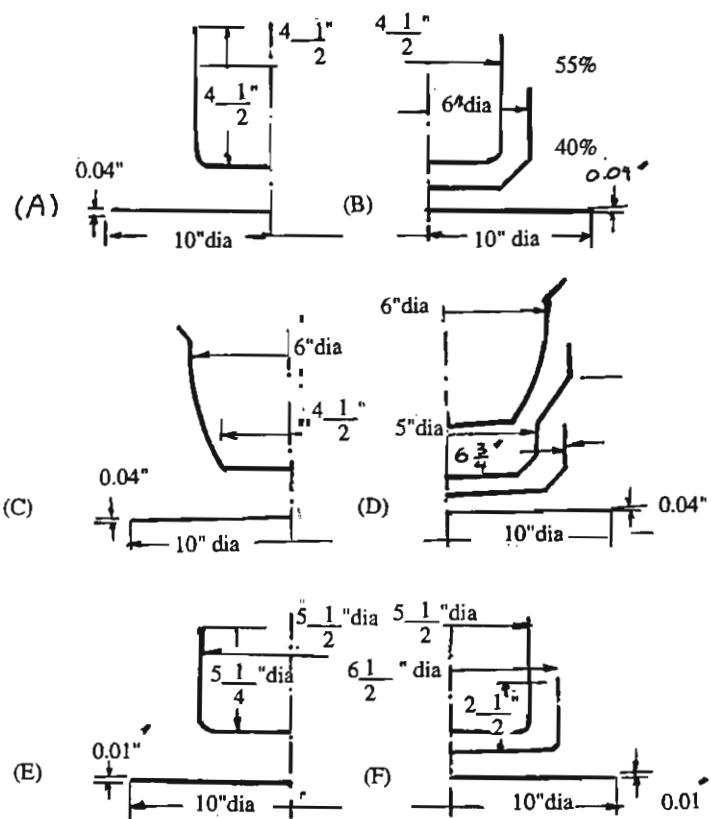

(شکل ۲۷) - تجزیه عملیات کششی

در شکل ۲۷ چند قطعه کار با مراحل مختلف کشش جهت شکل مطلوب باندازه و درصد کاهش نشان داده شده است. قسمت A کشیدن قطعه ای به عمق ۶" اینچ و قطر ۶" اینچ از گرده ای به قطر $\frac{133}{4}$ " در دو مرحله می باشد. قسمت B نمایش مراحل مختلف کشش برای یک قطعه مخروطی است و همانطوریکه در B₁ نشان داده شده است در صورتیکه بخواهیم در مرحله سوم آن را مخروطی غایبیم قسمتی از فلز غیر قابل کنترل خواهد بود.


C نمایش قطعه استوانه ای با ته نیمگرده است. شکل زیر نمایش چگونگی کشش استوانه در مراحل مختلف برای فلز ۳۵۰ آلومنیوم می باشد و می توان این سه مرحله کشش را بدون اینلد کردن انجام داد.

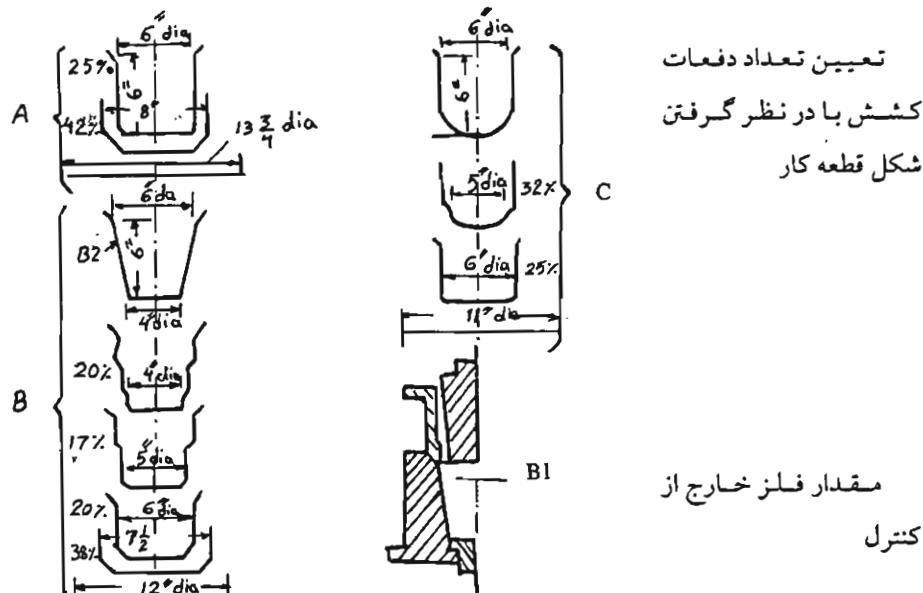


(شکل ۲۸)

غمونه ای از یک کشش حقیقی و عملی در شکل ۲۸ نمایش داده شده است که نسبت ضخامت به قطر در این کشش طوری است که ۴۵٪ کاهش در مرحله اول با اشکالاتی توأم خواهد بود، لذا توصیه می شود که مرحله اول در دو مرحله انجام گیرد. شکل (۳۰) چگونگی کشش برای قطعه کاری از نوع فولاد ضدزنگ ۳۱۶ را نشان داده است. مقدار کاهش در مرحله اول ۴۰٪ و در مرحله دوم ۲۰٪ می باشد، مرحله سوم اندازه کردن و مستطح کردن لبه فلاتر می باشد. مواد بکار برده شده در ساختمان قالب عبارتست از آلومنیوم، برنز با شعاع $\frac{1}{2}$ و سنبه از فولاد پر کریں و کرم دار است.

جنس ماتریس از این جهت از آلومنیوم برنز انتخاب می شود که در موقع کشش قطعه کار روی آن خراشیدگی و غیره ایجاد نکند.

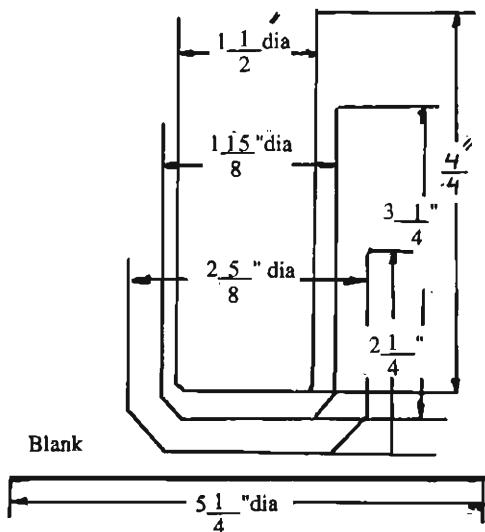


مراحل کشش یک قطعه استوانه ای شکل

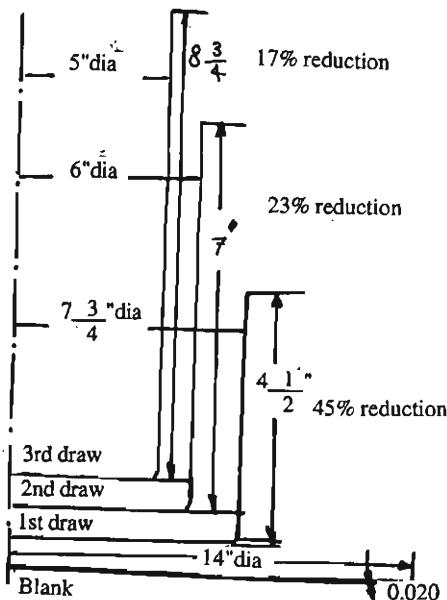


(شکل ۲۹) - مراحل کشش یک قطعه کار استوانه شکل

همچنین در شکل (۳۱) یک نمونه کشش تسبیاً بزرگ از فولاد ضد زنگ غاییش


داده شده که در مرحله سوم از سنبه دوم مرحله ای استفاده شده است. قطعه کاری احتیاج به ۷ مرحله کشش دارد تا آخرین شکل لازم را که ابعاد آن داده شده بگیرد. در شکل (۳۲) مشخص شده. جنس قطعه کار از فولاد ضد زنگ و ضخامت آن "۰.۰۹" و جنس ابزار کشش از آلیاژ چدن است. قطعه کار پس از هر عمل کشش اینلد شده و همچنین ابزار کششی پس از ۱۰۰ تا ۳۰۰ قطعه مجدداً پرداخت می گردد.

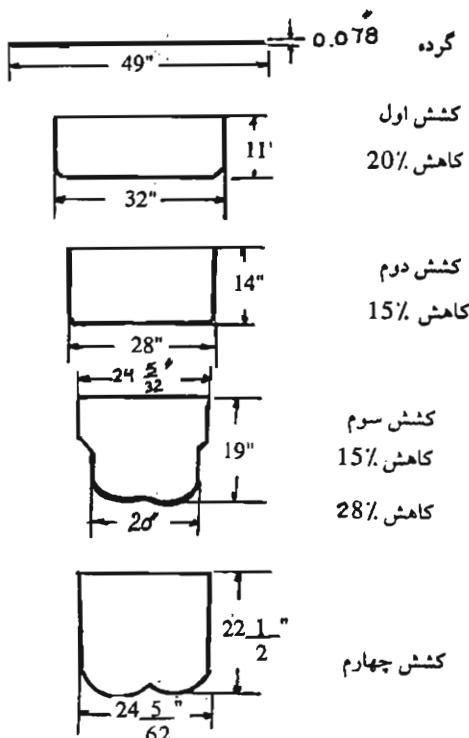


(شکل ۳۰) - فرم دادن استوانه ای قطعه کار استوانه ای از فولاد ضد زنگ

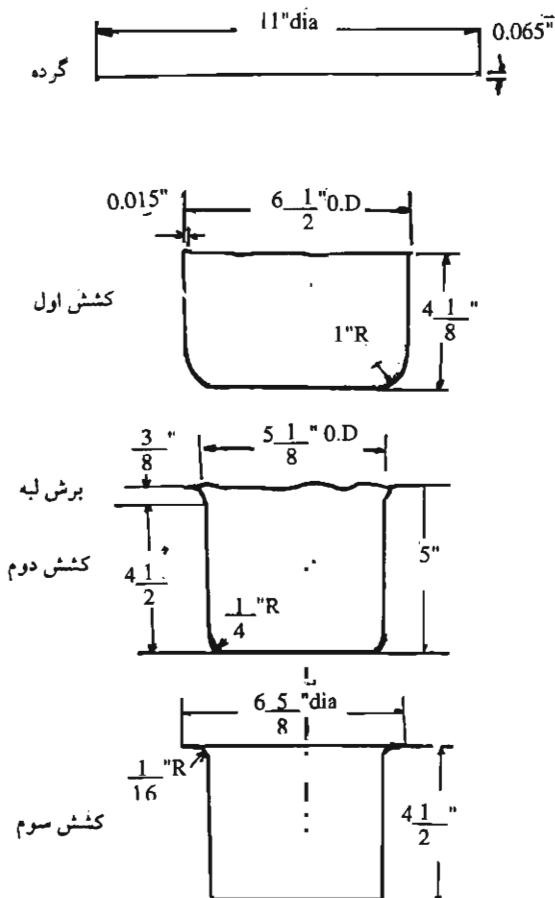

(شکل ۳۱) - مراحل مختلف برای تقلیل قطر قطعات فولاد ضدزنگ و بزرگ

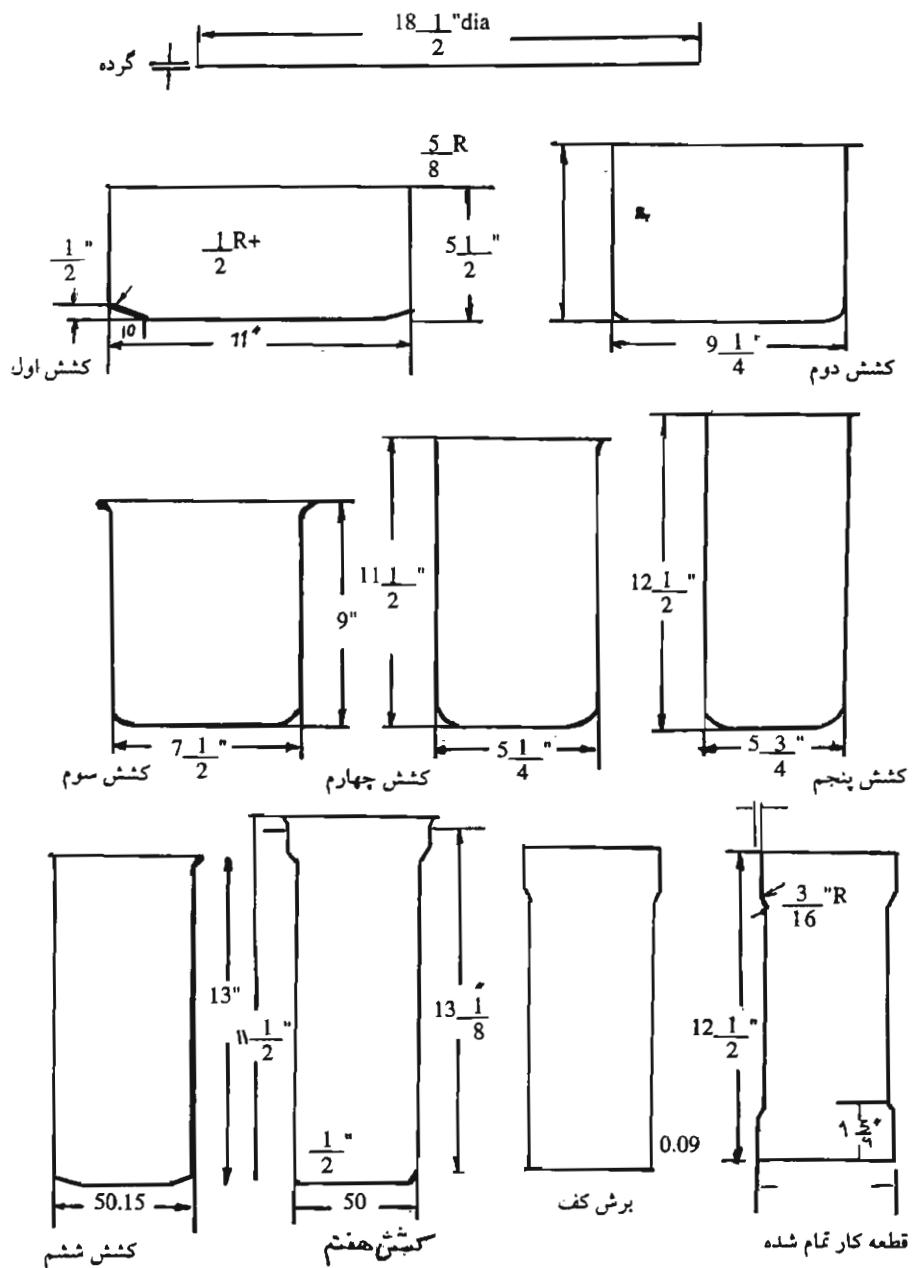

(شکل ۳۲) - مراحل لازم در تقلیل قطر برای کشش استوانه فولادی عمیق

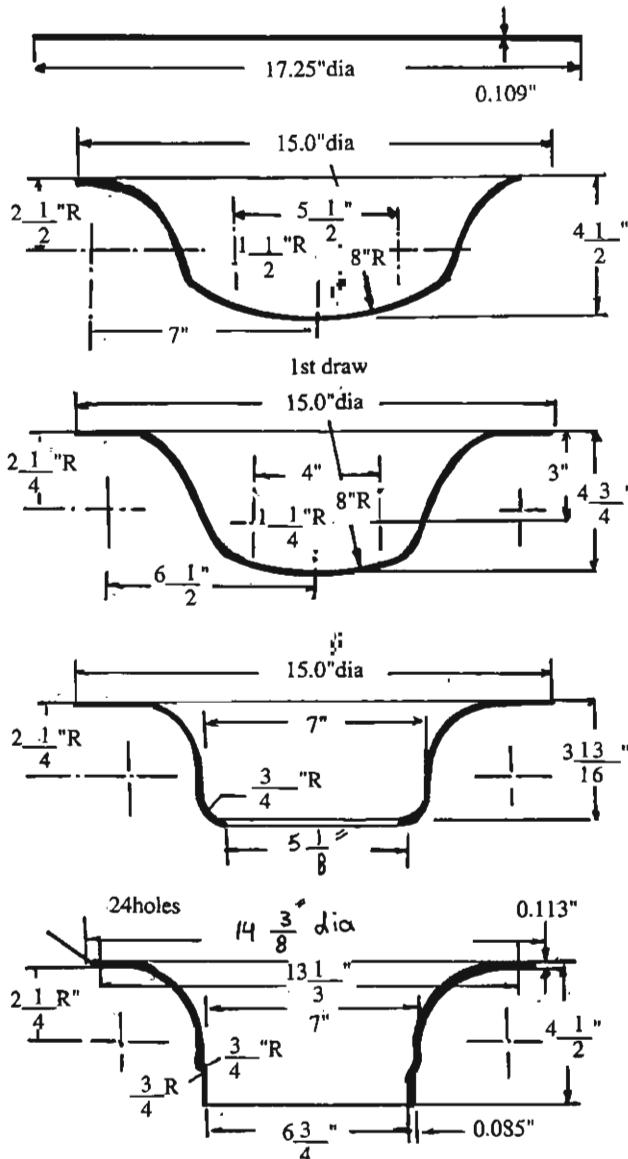

(شکل ۳۳) - نمونه ای از قطعه کارهای کششی
با پکار بردن فشار زیاد برای ورق گیر

(شکل ۳۳) نمایش قطعه ای است که کف آن سوراخ شده و باقیمانده کف نیز تشکیل دیوار صافی را می دهد.


این نمونه از قطعه کار احتیاج به صفحه ورق گیر و فشار نسبتاً زیادی دارد، زیرا قطر کشیده شده تقریباً زیاد است.

جنس قطعه از فولاد ضدزنگ و ابزار کششی از فولاد سخت شونده انتخاب شده است.


شکلهای مخروطی:

شکلهای مخروطی مراحل کشش بیشتری برای یک ارتفاع معین نسبت به شکلهای استوانه ای لازم دارند، زیرا همانطوری که گفته شد در کشش مخروطی مقداری از فلز گرده غیر قابل کنترل است و باید تعداد دفعات کشش را اضافه کرد تا این مقدار غیر قابل کنترل به حداقل برسد. مثلاً جسم مخروطی شکل (۳۴) در ۶ مرحله ولی در شکل (۳۵)

که مخروطی و باشیب بیشتر است با ۸ دفعه کشش تولید می شود، البته جنس اجسام فوق از آلومینیوم بوده و برای فلزات سخت تراز قبیل فولاد ضدزنگ تعداد دفعات کشش کمتری نیز امکان دارد، زیرا تحميل فشار بیشتری را بوسیله ورق گیر می توانند داشته باشند.

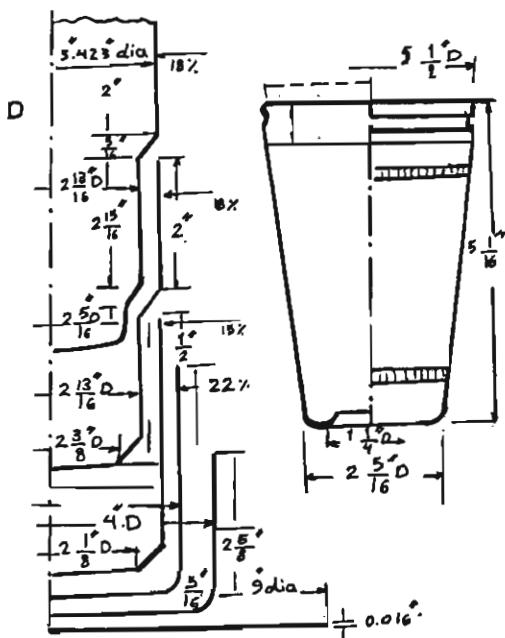


(شکل ۳۴) - مراحل مختلف برای تقلیل دادن قطر در مورد قطعه کارهای مخروطی

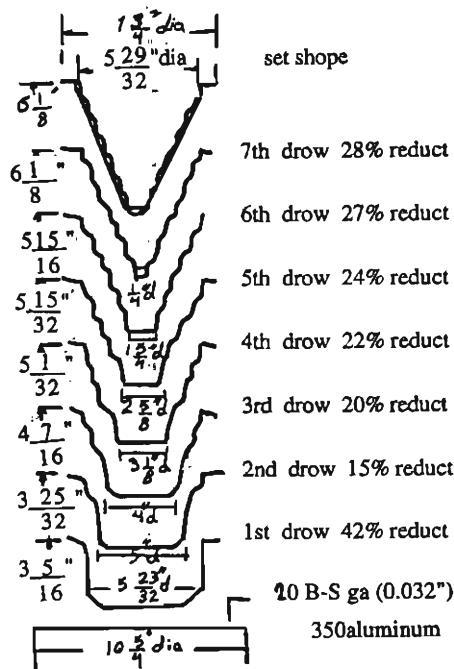

(شکل ۳۵) - مراحل مختلف کشش برای قطعه کارهای مخروطی با زاویه راس کوچک

در شکل (۳۶) نوع دیگری قطعه کار با مراحل مختلف کشش نشان داده شده است، جنس قطعه کار از فولاد ضد زنگ ماتریس را از آلمینیوم و برنز و نوع پرس یک کاره و جنس سنبه از فولاد سخت شونده انتخاب می نمایند.

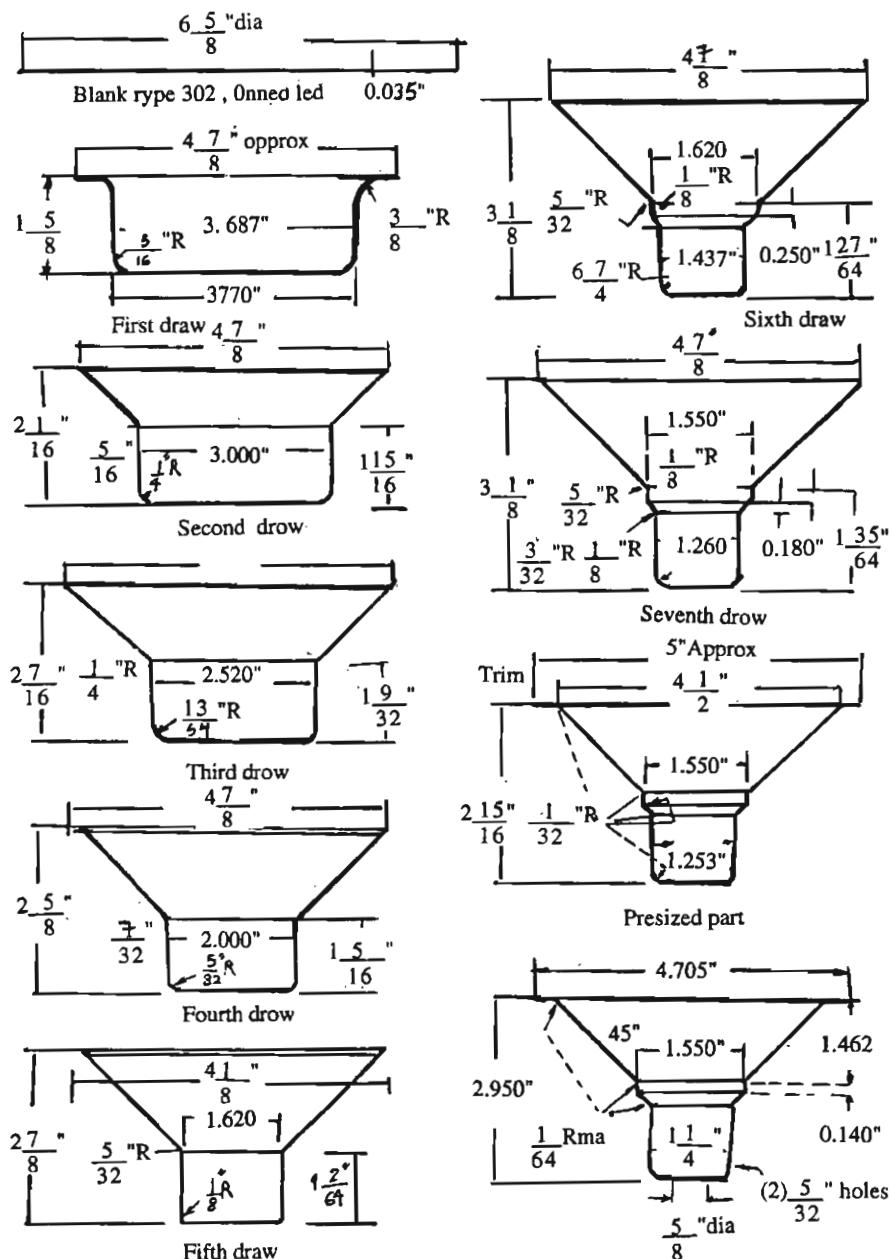


شکل (۳۶)- مراحل کشش برای قطعه کاری مطابق شکل

کشش معکوس


قطعه کاری که در دو مرحله آخر یک کشش معکوس لازم دارد در شکل (۳۷) نشان داده شده است. برای این نوع از کشش در صورتی که فلز قطعه کار فولاد ضد زنگ باشد ماتریس و نگهدارنده ورق از فولاد ابزار و سنبه از چدن تهیه می گردد. در این قطعه کار مرحله دوم و سوم کشش معکوس شده اند.

مراحلی که برای انجام این نوع کشش لازم است در شکل (۳۸) نشان داده شده است. قطعه کار مزبور در روی پرس یک کاره با ماتریس و نگهدارنده ورق از جنس آلومنیوم و برنز و سنبه ای از نوع چدن که نوک آن از فولاد ابزار ساخته شده کشیده شده است.

تا مرحله دوم عمل کشش معمولی انجام گرفته و در مرحله سوم عمل کشش معکوس و در مرحله چهارم برای اندازه کردن و ایجاد یک سوراخ در وسط کف و همچنین بریدن لبه های اضافی و مرحله پنجم عمل فرم دادن توسط چرخکاری و مرحله آخر عمل چین دادن توسط پرس روی آن انجام گردیده است.

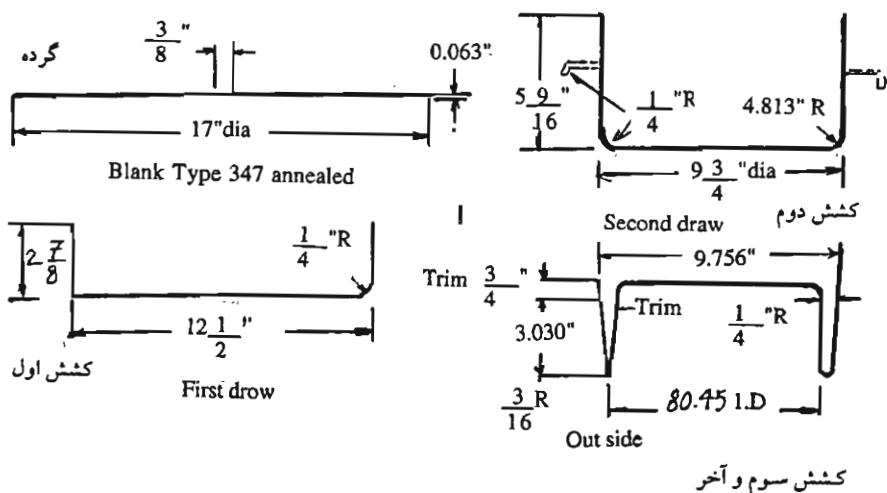


(شکل ۳۷)-کشش معکوس

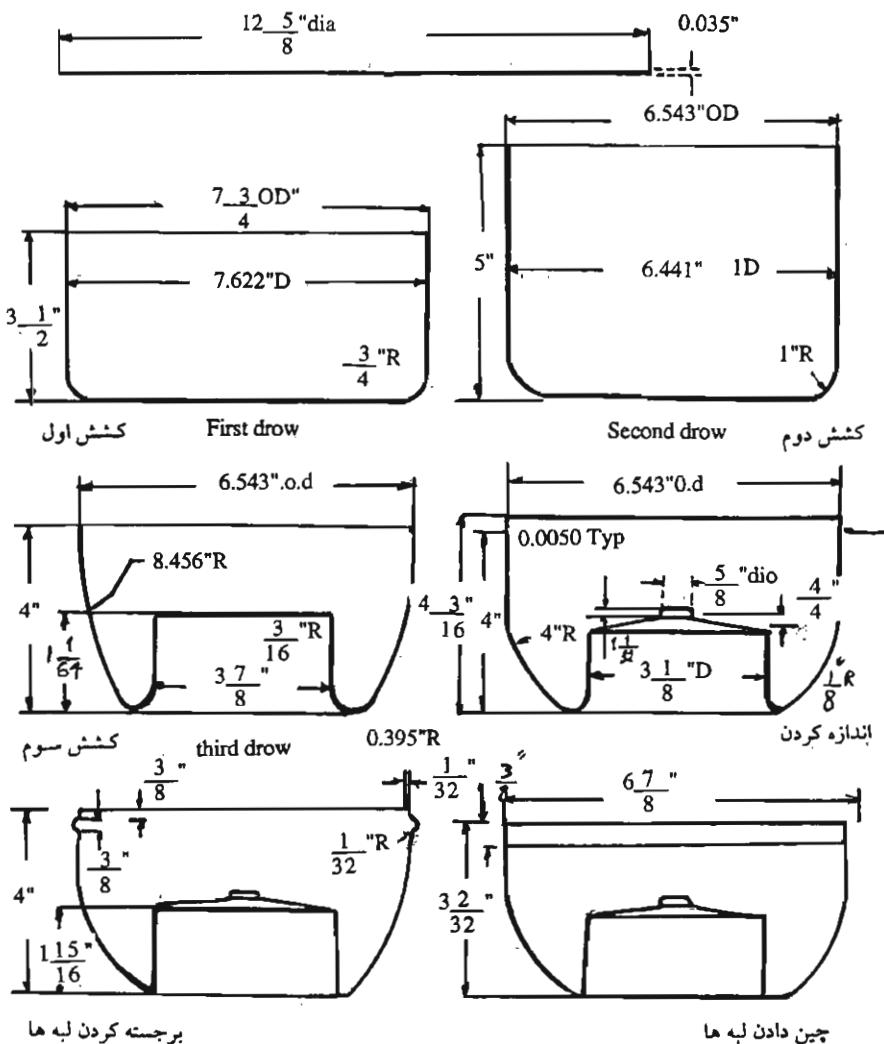


(شکل ۳۸) - کشش معکوس با فرم دادن محیط آن

کشش معکوس در مورد گف:

شکل (۳۹) نمایش مساحت قطعه از فولاد ضد زنگ با ضخامت "۰.۵۷" توسط قالب سه کاره در روی پرس دو کاره که گف آن معکوس شده است می باشد. قبل از اینکه عمل استوانه نمودن و کاهش درصد آن کامل شود کشش دوم شروع می شود و در این حالت قطعه کار کشیده شده دارای لبه قلantzی است که بوسیله ورق گیر که در جهت مقابل و قسمت فوقانی ماتریس قرار گرفته نگهداشته می شود. حرکت سنبه تا تماس پیدا کردن سنبه D4 ادامه دارد و عمل نگهدارنده برای کشش دوم بوسیله D5 که توسط بالشتک هوایی کار می کند انجام می شود و در نتیجه فلز در جهت مخالف بوسیله D5 جریان پیدا کرده است. همچنین لبه قلantzی شکل که توسط نگهدارنده D1 نگهداشته می شد از بین آن خارج می گردد. با یک قالب دیگر می توان قطعه کار را تمام کرد. دو سنبه کشش از چدن و ماتریس از آلومینیوم و برنز و همچنین نگهدارنده اولی و دومی نیز از آلومینیوم و برنز می باشد.

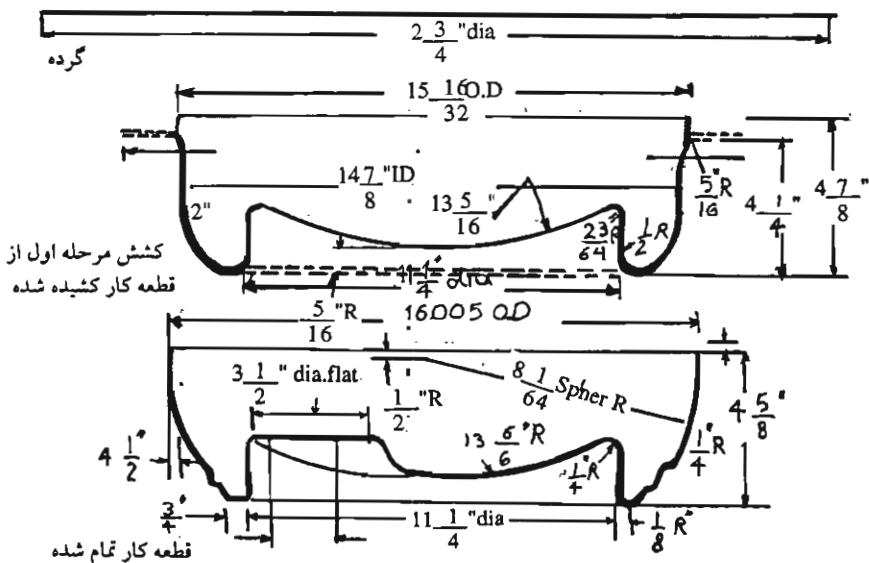


(شکل الف - ۳۹)

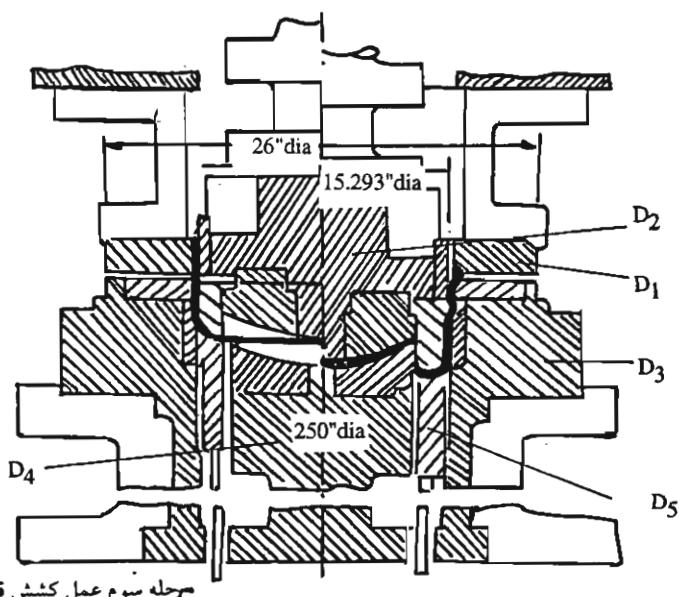

(شکل ب-۳۹)- کشش معکوس در مورد کف در روی یک قالب سه مرحله ای

نمایش سه قالب گششی


در شکل (۴۰) نماش سنبه و ماتریسی که توسط آن چهار عمل کشش به سه مرحله تقلیل پیدا می کند. مرحله اول، قالب کشش همان نوع معمولی است. نوع دوم، نیز یک قالب کشش مجدد با نگهدارنده آستینی شکل می باشد، در قالب سومی حلقه کشش اول قطر گرده را از "۱۹۶/۷" اینچ به "۲۵۶/۶" اینچ تقلیل می دهد و حلقه دوم قطر را به "۵/۹۷۳" اینچ کم می نماید و در این قالب ها اکثر از بیرون انداز کشویی که بوسیله فنر کار می کند استفاده می نمایند.

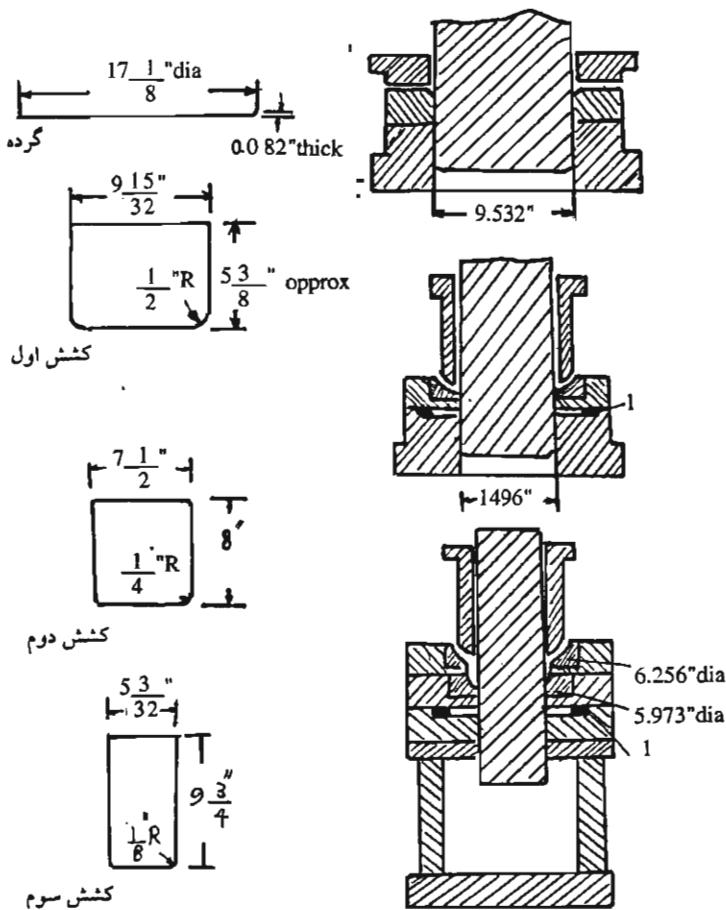

(شکل ۴۰)- کشش استوانه‌ای عمیق در چهار مرحله با سه قالب

قطعه کششی همراه بالبه فلانتری پهن:


کشش این نوع فلانتر در شکل ۴۱ نشان داده شده است. قالب اول قطعه را با کف مخروطی می‌کند. قالب دوم دارای ورق گیر است که کاملاً همان شکل کشیده شده قالب اول را تشکیل می‌دهد و البته کشش با کناره‌های مخروطی بهتر از کشش با کناره‌های قوسی خواهد بود، در مرحله سوم مسطح نمودن لبه‌های فلانتر و کف قطعه کار می‌باشد.

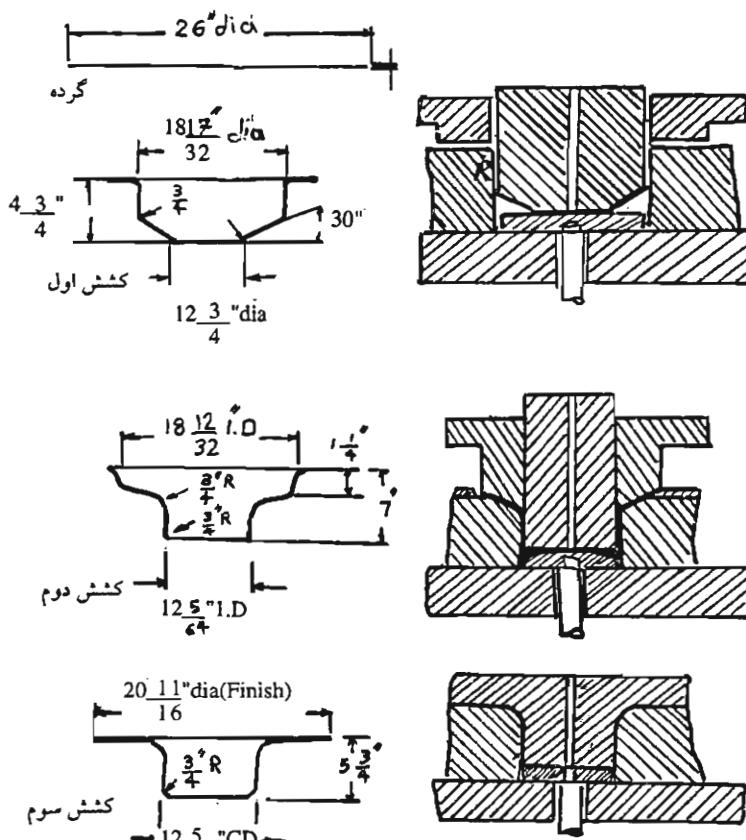


(شکل ۴۱) - کشش فلانزی یا فلانچی با لبه پهن

کشش اجسام مکعبی شکل فلانزدار از گردهه مریع شکل

یک گرده مکعبی شکل از گردهه مریعی شکل در صفحه بعد شکل (۴۳) دیده می شود. البته شکل گرده در این کشش چندان اهمیت ندارد، زیرا سطح کل جسم کشیده شده بیش از ۳ تا ۴ برابر سطح سنبه کشش نخواهد بود معمولاً از گرده های مریعی یا مستطیل شکل ساخته می شوند، انحرافاتی در لبه های فلانزی آنها مشاهده می شود که بعد از اتمام مرحله کشش لازم است بریده شوند. در کشش فوق تغییرات ضخامت در هر مرحله کشش نشان داده شده است.

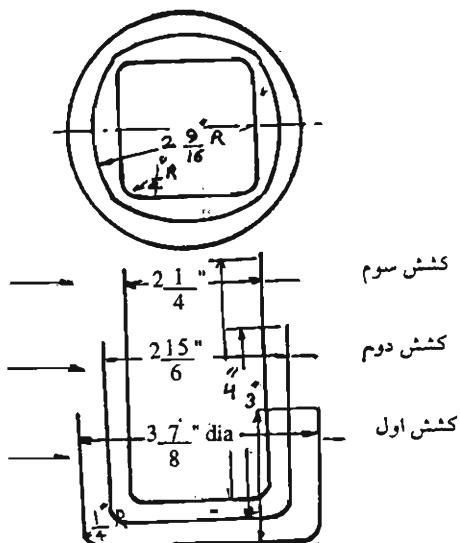

(شکل ۴۲) - کشش اجسام مکعبی از گرده گرد

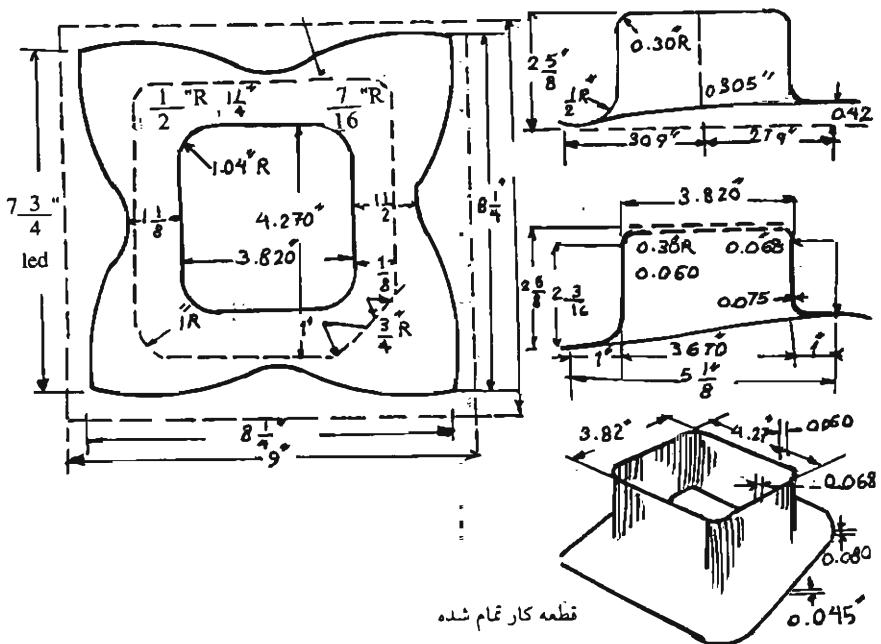


(شکل ۴۳) - کشش مکعبی شکل از گرده مربعی

کشش مکعب مستطیل با طول بلند و عرض کوچک:


شکل (۴۴) نمایش چگونگی این کشش است. در کشش اول گرده تعیین شده بصورت جسمی با مقطع بیضی شکل درمی آید و پس از بریدن لبه های اضافی کشش دوم شروع می شود. در کشش دوم، دیواره ها صاف و قوس نوک سببه از $\frac{1}{4}$ " اینچ در انتهای به $\frac{1}{4}$ " اینچ در مرکز تغییر پیدا می کند. در مرحله سوم، شکل قطعه کار کامل می گردد.

جنس قطعه فوق از فولاد ضد زنگ بوده که بعد از هر مرحله کشش اینلند می گردد و نوع قالب دوکاره و جنس آن از چدن و روی پرس دوکاره عمل می نماید.

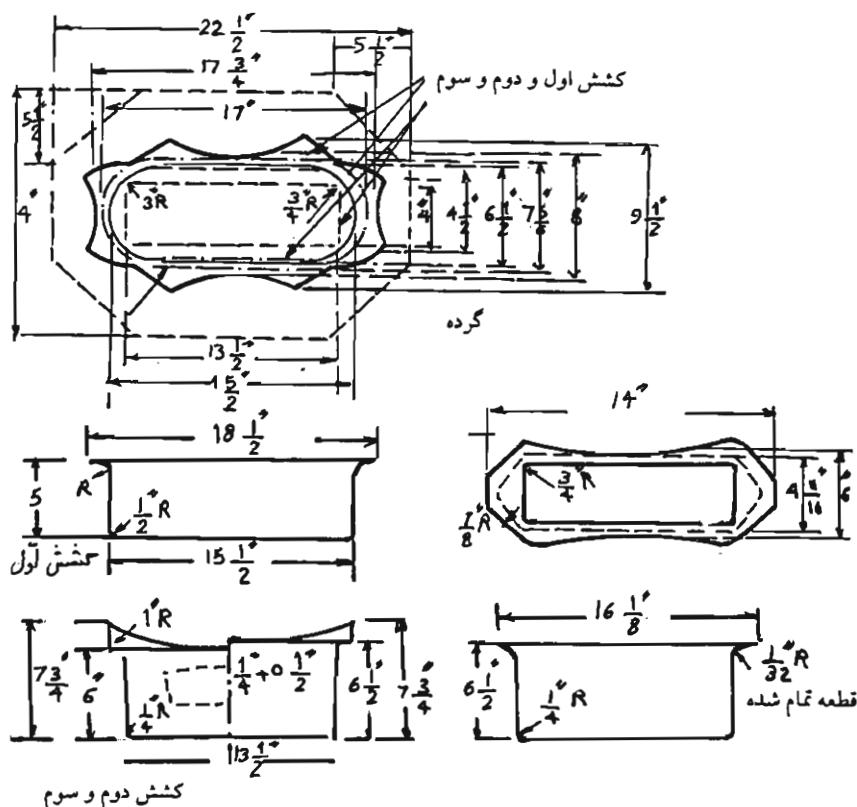


(شکل ۴۴)-کشش مکعب مستطیل

نمونه دیگری از کشش مکعبی مستطیل در شکل (۴۶) مشاهده می شود که شعاع سنبه به تدریج از $\frac{3}{4}$ " اینچ "۱ اضافه شده کناره ها و گوشه های اضافی در قطعه در نظر گرفته شده که تنש های ایجاد شده در آنجا جمع شده و بعد آبریله شوند. قطعه بعد از هر عمل اینلند شده که مانع شکستن گوشه ها در موقع کشش می گردد. جنس قطعه از فولاد ضد زنگ به ضخامت "۰.۱۵" رم و قالب از چدن و در دو کاره که روی پرس دوکاره سوار شده است، انجام می گیرد.

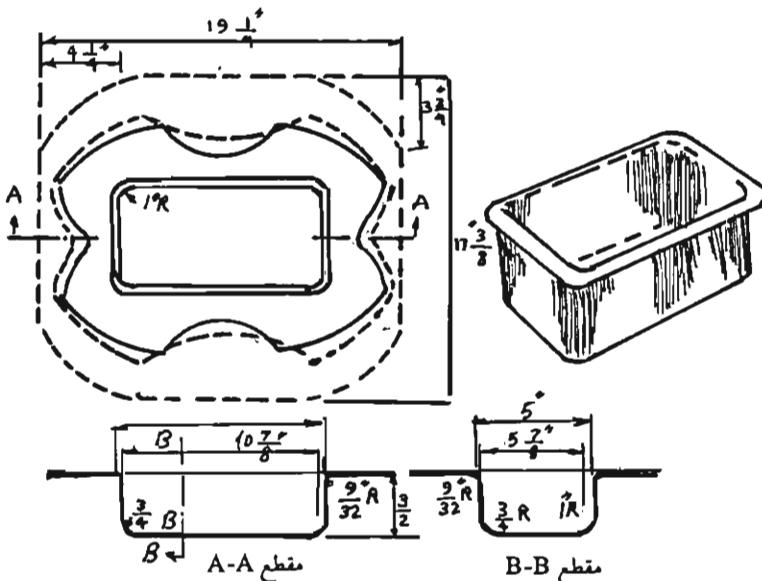


(شکل ۴۵)

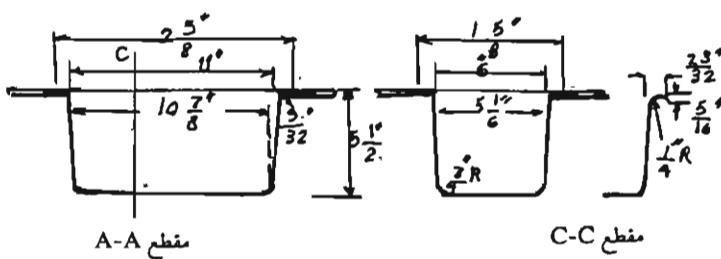

(شکل ۴۶) - کشش جعبه فولادی ضد زنگ از گرده محاسبه شده

کشش شکل نامنظم

شکل (۴۷) زیر نمایش این نوع کشش بوده و جنس قطعه از آلومینیوم S052 به ضخامت $10\frac{1}{2}$ اینچ می باشد. شعاع حلقه کشش $\frac{1}{2}$ اینچ و جنس آن از فولاد و در طول لبه فلازتی شکل نیز عمل شکل دادن اخبار گردیده و جنس سبه از فولاد ابزار و شعاع نوک آن یک اینچ و همچنین ورق گیر نیز از فولاد می باشد.

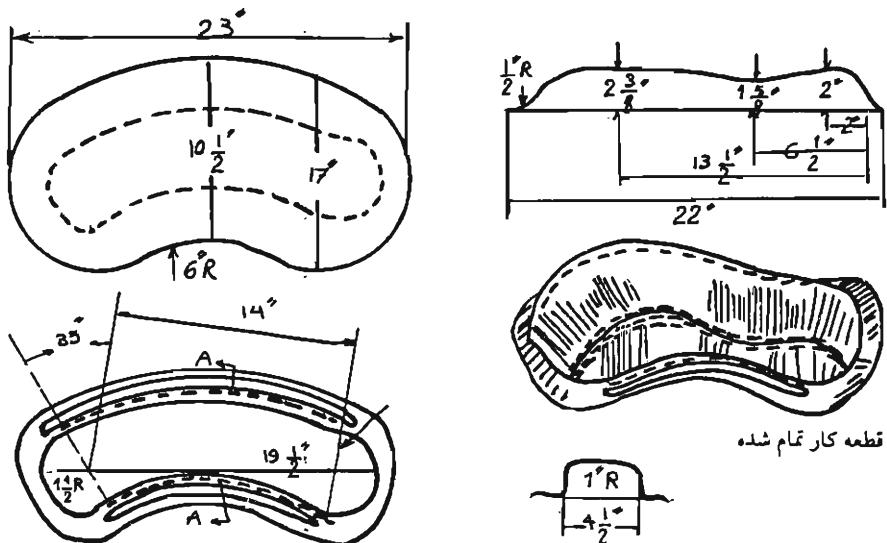

(شکل ۴۷) - کشش اجسام نامنظم

طرح گلی قالب‌های کشش


قالب لب برای اشکال استوانه ای:

قالب های یک کاره ساده ترین نوع قالب کشش از یک سبه و یک ماتریس تشکیل شده است و ممکن است بدون استفاده از زیر قالبی و یک کفشك فوقانی آنها را مستقیماً بدستگاه پرس محکم کند.

این نوع قالب ها بیشتر برای کشش استوانه هایی که نسبت $\frac{D}{d}$ آن کم باشد، استفاده می شود.

در شکل (۴۸) نمایش این قالب ساده مشخص شده که یک گرده در محل پیش بینی شده قرار گرفته است و با پایین آمدن سنبه گرده بدانجل ماتریس رفته و فرم می گیرد و قطعه استوانه ای شکل حاصل با سنبه پایین آمده و در موقع حرکت سنبه لبه های آن با کناره های حلقه تختانی در گیر شده و از سنبه خارج و پایین می افتد. همچنین در سنبه مجرای خروج هوانیز تعییه گردیده که در موقع کشش هوای محبوس شده سبب باد کردن قطعه نشود.


در شکل (۴۹) نمونه دیگری از قالب کشش که دارای هدایت شونده و خارج انداز از سنبه و همچنین حلقه کشش وزیر قالبی و نیز کفشک فوقانی است نشان داده شده است. این قالب دارای نگهدارنده ورق در موقع کشش نیز می باشد.

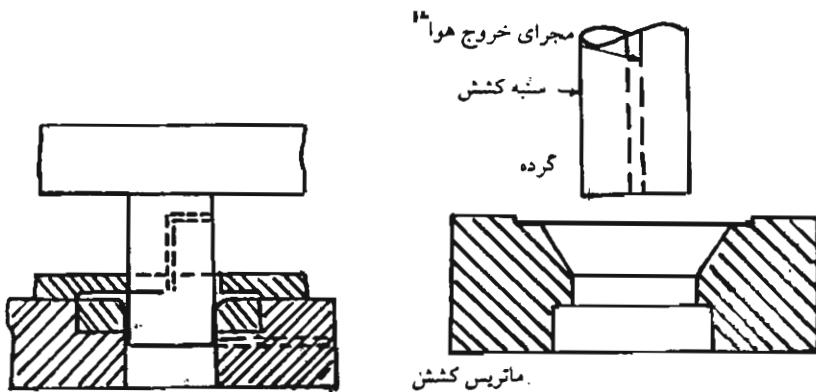

(شکل ۴۸)- قالب ساده کشش
برای کشش قطعات ضخیم


(شکل ۴۹)- قالب ساده کشش

نوع دیگری از قالب کشش یک کاره در شکل (۵۰) دیده می شود و دارای ورق گیری که فنری است می باشد که در موقع کشش جریان فلز را کنترل می کند و قطعه کشیده شده ممکن است از زیر قالب بیرون افتاده و یا اینکه در موقع برگشت لبه های آن به صفحه فشار گیر کرده و از سنبه خارج شود. بین سطح ماتریس و صفحه ورق یک فاصله دهنده که بر حسب ضخامت ورق متغیر است تعییه شده

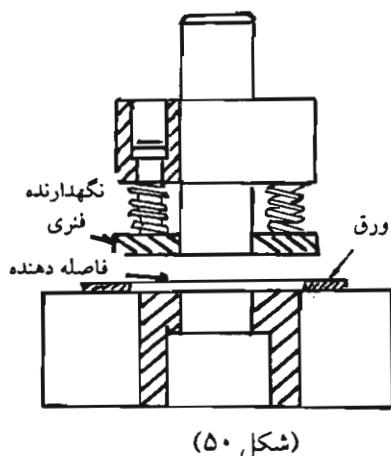


و در صورت عدم فاصله دهنده هرچه سنبه پایین تر باید فشار ورق گیریشتر شده و این عمل برای کشش های عمیق مناسب نخواهد بود و بواسطه همین محدود بودن نیروی فشاری ورق گیراز این سنبه و ماتریس برای کشش های ورق های نازک و کم عمق استفاده می شود. نمونه ای از قالب یک کاره برای کشش قطعه فلاتر زدار که با نگهدارنده ورق فری مجهر

است در شکل (۵۱) دیده می شود و این قالب نیز برای کشش های کم عمق مناسب است. در قسمت ته ماتریس بیرون انداز قرار گرفته است و این نوع قالب ها اغلب معکوس ساخته می شوند (سبنه در پایین و ماتریس در بالا قرار می گیرد) قالب های کشش عمیق ممکن است از نوع یک کاره باشد که در اینصورت باید نگهدارنده ورق بوسیله بالشتک و یا اتصال آن به کفشه کوپانی جریان فلز را دقیقاً کنترل نماید که در شکل ۵۲ نشان داده شده است.

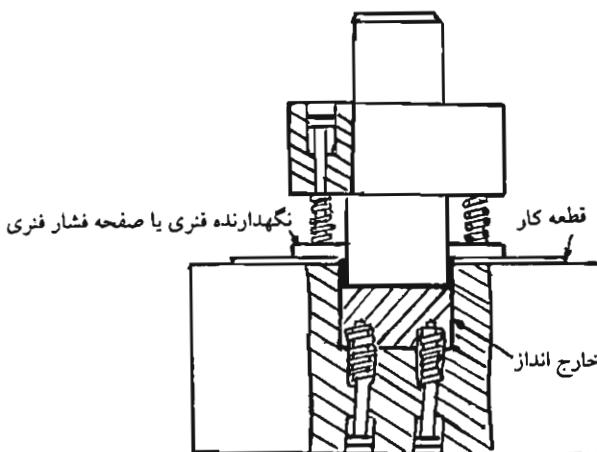

(شکل ۵۱) - قالب کشش با خارج انداز

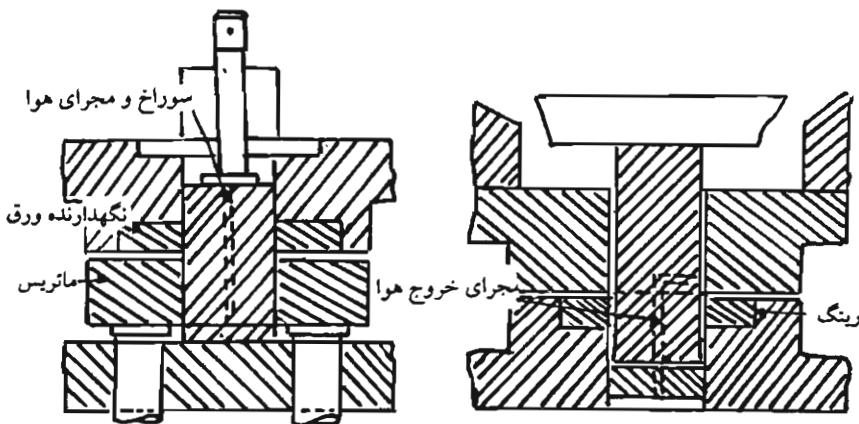

(شکل ۵۲) - مقطع یک قالب
کشش معکوس

(شکل ۵۳) - مقطع یک قالب دو کاره
برای کشش اجسام استوانه ای

قالب های دو کاره


در طراحی این قالب ها برای بستن آنها به پرس های دو کاره، ورق گیر به لغزنده خارجی و سنبه به لغزنده داخلی اتصال دارد و در موقع عمل قالب اول ورق گیر پایین آمده و پس از اتصال به گرده سنبه پایین می آید.

در اغلب کشش مجدد و معکوس شکل ۵۴ سنبه D1 روی کفشک تحتانی محکم شده و حلقه کشش روی کفشک فوقانی قرار گرفته است.


کنترل جریان بوسیله ورق گیر D3 و کنترل حرکت حلقه کشش بوسیله پین D4 انجام می گیرد، پین بزرگ D5 برای کنترل نمودن عمق کشش بکار برد می شود.

کشش های مجدد کمتر بوسیله حلقه های مخروطی و محل سرد کشیده می شوند تابع قوس یعنی اغلب بوسیله حلقه های قوس کشیده می شوند. در صورتیکه از نوع قوسی استفاده شود جریان فلز باید یک خمیش 90° درجه را عمل کند. در شکل (۵۵) نمونه ای از قالب با حلقه مخروطی مشخص شده است که لبه ورق گیر نیز مخروطی ساخته شده تا جریان فلز بهتر کنترل گردد و پس از اتمام کشش

باید این لبه های مخروطی صاف شود. در شکل (۵۶) نوع قالب کشش با حلقه قوسی دیده می شود که قطعه کشیده شده دارای لبه فلانزی خواهد بود. و در اینصورت لبه حلقه کشش و ته ورق گیر صاف خواهد بود.

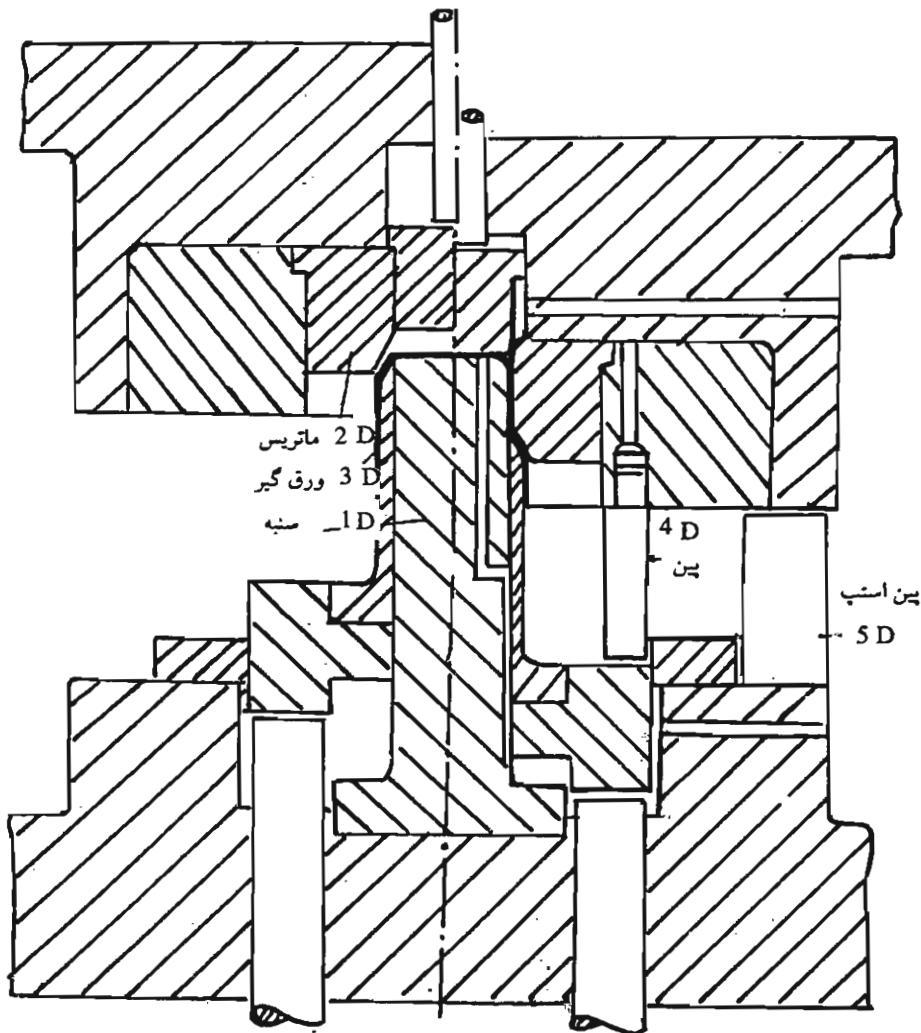

(شکل ۵۴) - قالب معکوس برای کشش مجدد

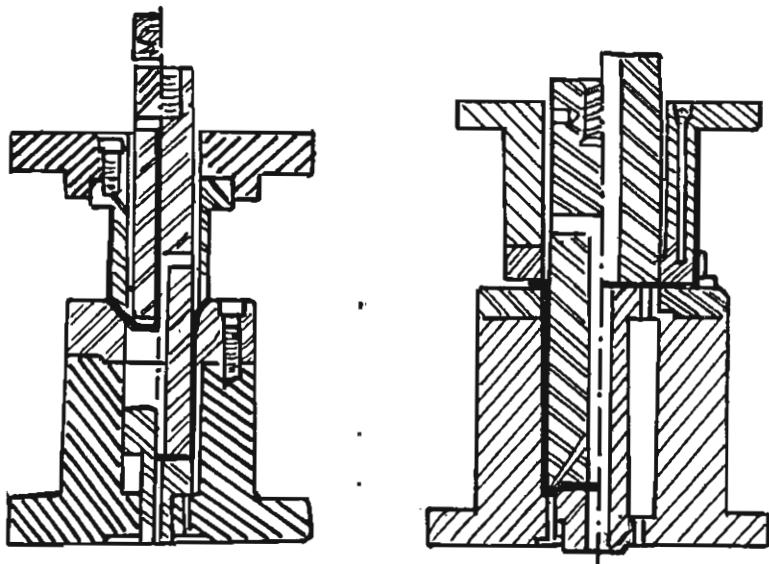


(شکل ۵۵) - قالب دو کاره کشش مجدد برای قطعه کار با کف مخروطی

(شکل ۵۶) - قالب کشش دو کاره برای کشش مجدد با گوشه های قوس دار در کف قطعه کار

قالب های کشش مرکب مجدد:

موقعی که مقدار کاهش در کشش اول بواسطه کم بودن، نسبت قطر به ضخامت محدود می شود، ولی نقطه کشش فلز پایین است. می توان قطعه را در قالب های کشش مرکب کشش مجدد داد. شکل (۵۷) گرده پس از قرار دادن در روی ماتریس بوسیله ورق گیر D1 نگهدارشته می شود. سنبه اصلی D2 قطعه را با کمک صفحه فشار D3 بداخل حلقه کشش D4 روی سنبه معکوس مربوط به کشش مجدد که داخل ماتریس موجود در سنبه اصلی عمل می کند می کشد.

سر سنبه کشش مجدد باید پایین تر از سطح حلقه کشش اول قرار داشته باشد تا اینکه کشش اول قبل از اینکه کشش مجدد شروع شود براحتی انجام گیرد. در شکل سمت چپ شروع عمل کشش و سمت راست پایان کشش است.

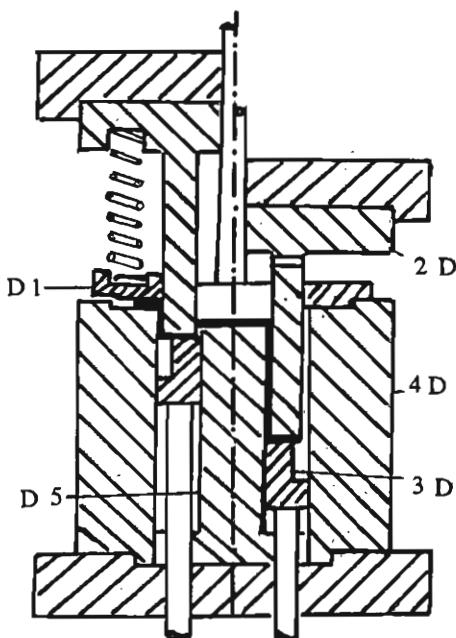


(شکل ۵۷) - قالب مركب کشش و کشش مجدد

کشش مركب استوانه و بیضی:


در شکل (۵۸) اين کشش مركب نشان داده شده است. اندازه گرده با حالت اول کشش مشخص گردیده و جنس از فولاد نوع کشش عميق و ضخامت آن "۱۲۰ را اينچ است.

مرحله اول - اين مرحله شامل گرده سازی و کشش است. D1 سنبه برش برای عمل گرده سازی و همچنین حلقه کشش نيز می باشد و جنس آن از فولاد ابزار و ورق گير D2 بوسيله بالشتک عمل می نماید. ماتريس گرده سازی D3 که کنگره دار است عمل برش را زودتر انجام می دهد. قطر سنبه کشش "9 اينچ و انتهای آن بصورت يك تابع از كره اندازه شده است. اين قالب کشش در روی يك کفشك سنگين با پين های راهنمای و بوشهای راهنمای قرار گرفته است.

مرحله دوم- عبارت است از یک کشش مجدد و معمولی با اورق گیری که بوسیله بالشتک عمل می کند. سنبه و حلقه کشش دارای مجرای خروج هوا بوده تا بدین وسیله از جمع شدن هوا و همچنین مکش جلوگیری کند و قطعه کار می تواند بوسیله میله خارج انداز پرس از ماتریس خارج شود. (در شکل ۵۹ مشخص است).

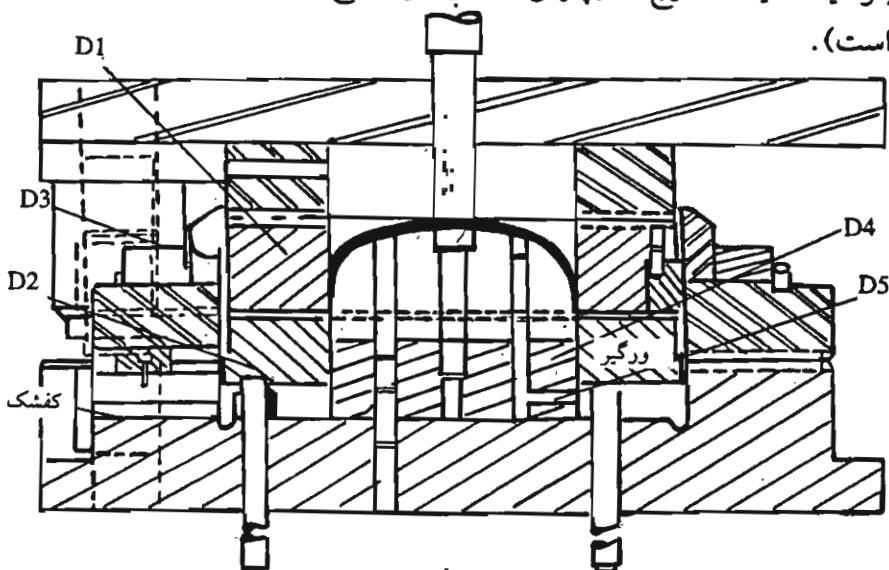


(شکل ۵۸)- قالب مرکب برای کشش جسم سیلندر شکلی و بیضی شکل

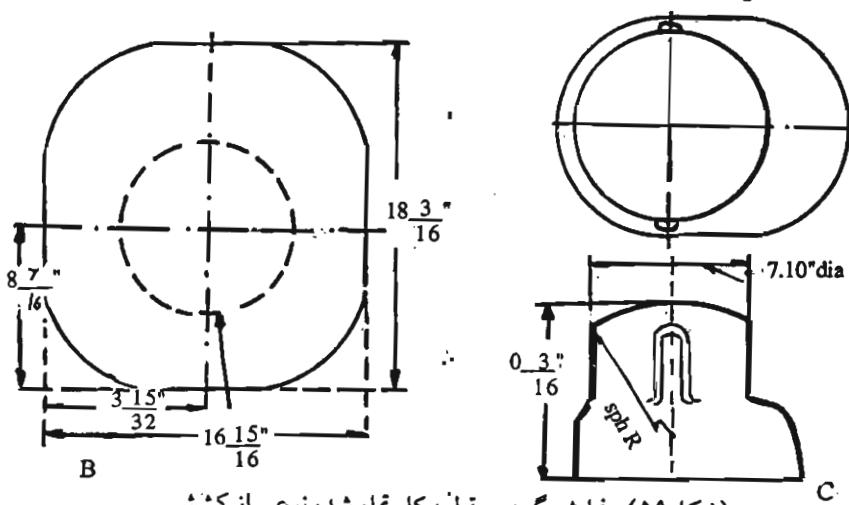

(شکل ۵۹)- نمایش گرده و قطعه کار تمام شده نوعی از کشش

قالب گرده زنی مرکب (کشش و برش لبه)


قالب شکل (۶۰) نمونه ای از قالب مرکب گرده زنی کشش و برش لبه می باشد. قطعه کار کشیده شده به ابعاد "۱" و $\frac{۱}{۱۶}$ " و "۳" اینچ و جنس آن از فولاد نورد شده و ضخامت آن "۰/۵" اینچ است. قوسی در کنارها برابر $\frac{۵}{۳۲}$ " اینچ و در کف $\frac{۷}{۳۲}$ " اینچ می باشد. نوار فلز بوسیله توقف کننده D1 و ماتریس D3 گرده را بریده و داخل ماتریس D5 قرار می دهد. چوبه در روی سنبه D5 با کمک ورق گیر D6 قرم می گیرد و ارتفاع آن بوسیله سنبه قطع کننده D7 اندازه می شود. قالب مذکور در روی پرس یک کاره بسته شده و بوسیله بالشتک کار می کند.

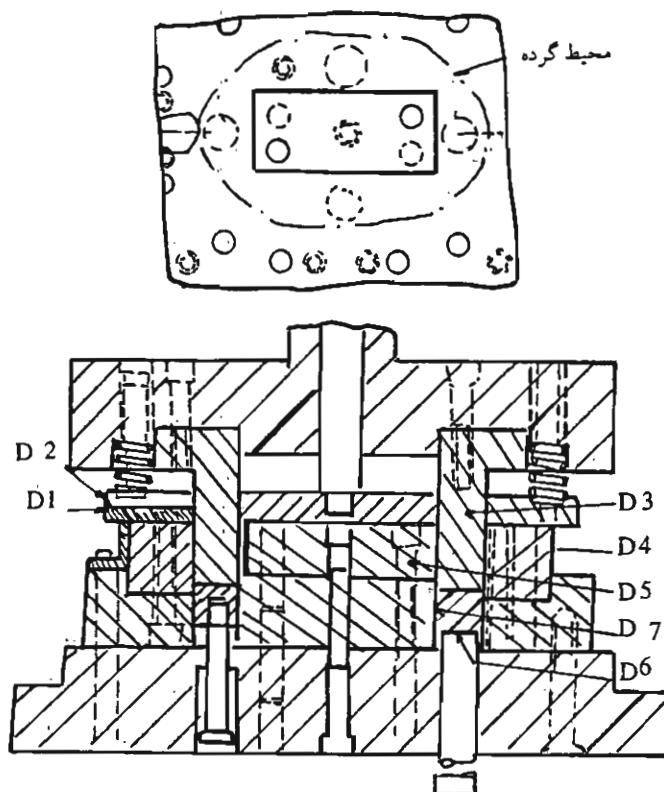


(شکل ۶۰) - قالب مرکب گرده و کشش و برش لبه های کشش مکعب شکل

کشش معکوس و عمیق

نمونه‌ای از قالب کشش معکوس برای پرس یک کاره با بالشتک در شکل (۶۱) نمایش داده شده است. این قالب برای کشش قطعه‌ای به ضخامت "۰/۰۳۱" اینچ از فولاد نورد شده سرد و در طول $\frac{5}{8}$ " و عرض $\frac{3}{4}$ " و عمق $\frac{21}{16}$ " در نظر گرفته شده. شاع قوس گوشه‌ها و کف برابر $\frac{1}{4}$ " اینچ بوده و گرده محاسبه شده بوسیله پین متوقف کننده در محل ورق گیر قرار می‌گیرد. در انتهای کشش لبه‌های جعبه بین حلقه کشش و سنبه قطع کننده بریده می‌شود.

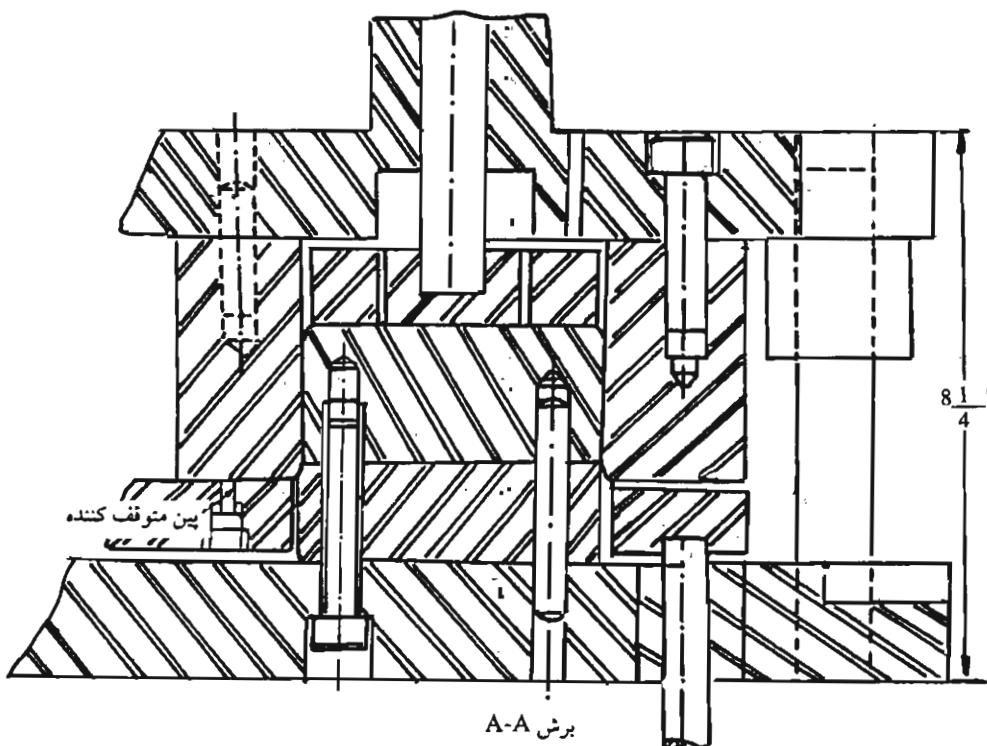

(شکل ۶۱ A)-برش

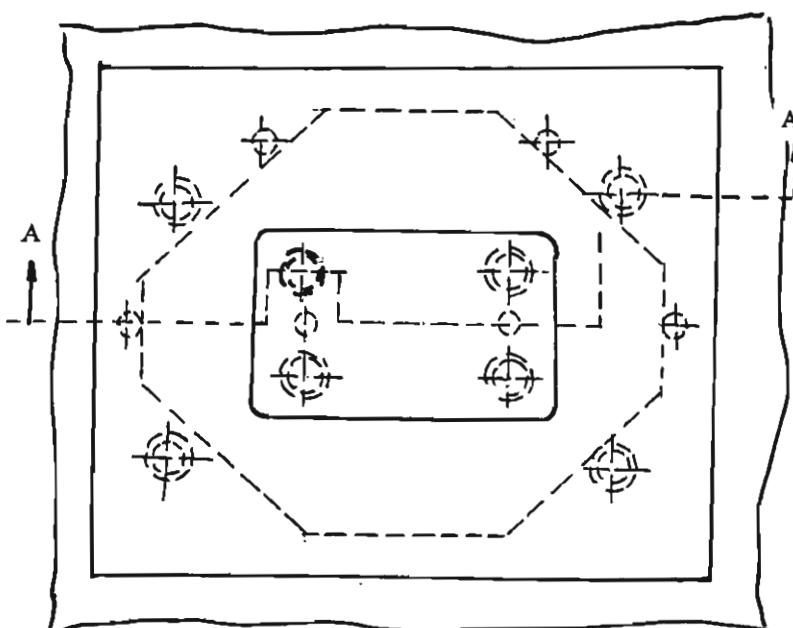


(شکل ۶۱) - قالب کشش معکوس برای قطعات عمیق


کشش قوطی بیضی شکل

شکل ۶۲ A نمایش قالب قوطی بیضی شکل بوده و این قالب از نوع معکوس که در روی پرس یک کاره مجهز به بالشتک بسته می شود.

شکل ۶۲ B نمایش قالب کشش مجدد و قطع لبه های قطعه فوق می باشد که برای پرسی با مشخصات فوق تهیه شده و چند نمونه قالب مرکب در شکل های ۶۲ C-D-E نشان داده شده است.

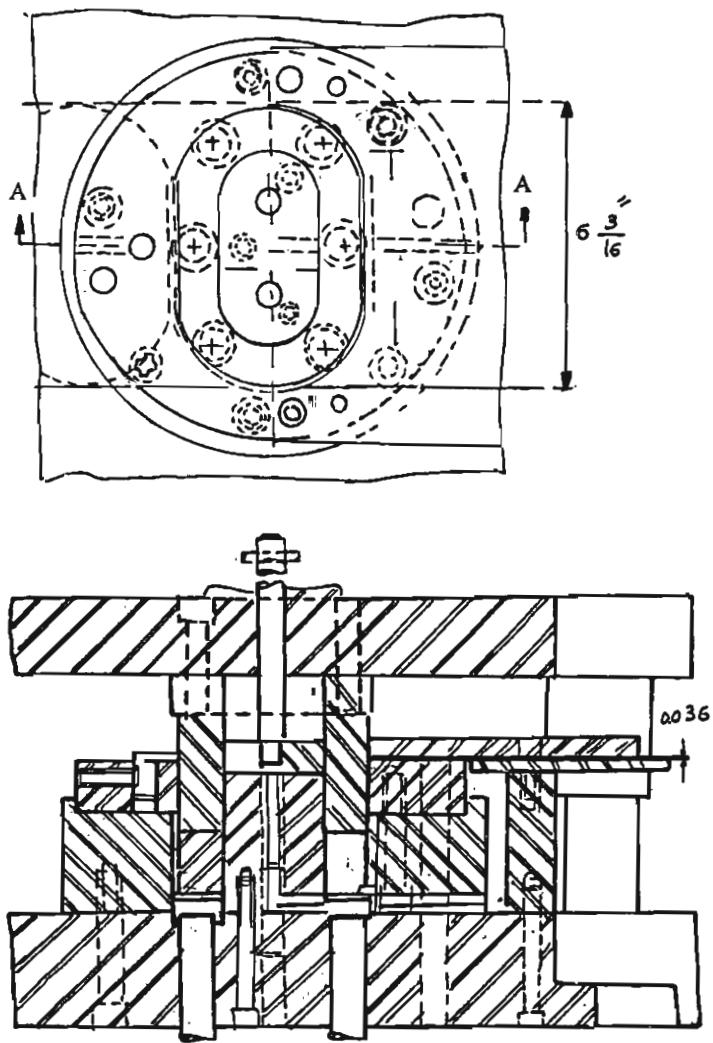

(شکل ۶۲A) - قالب برای کشش قوطی بیضی شکل

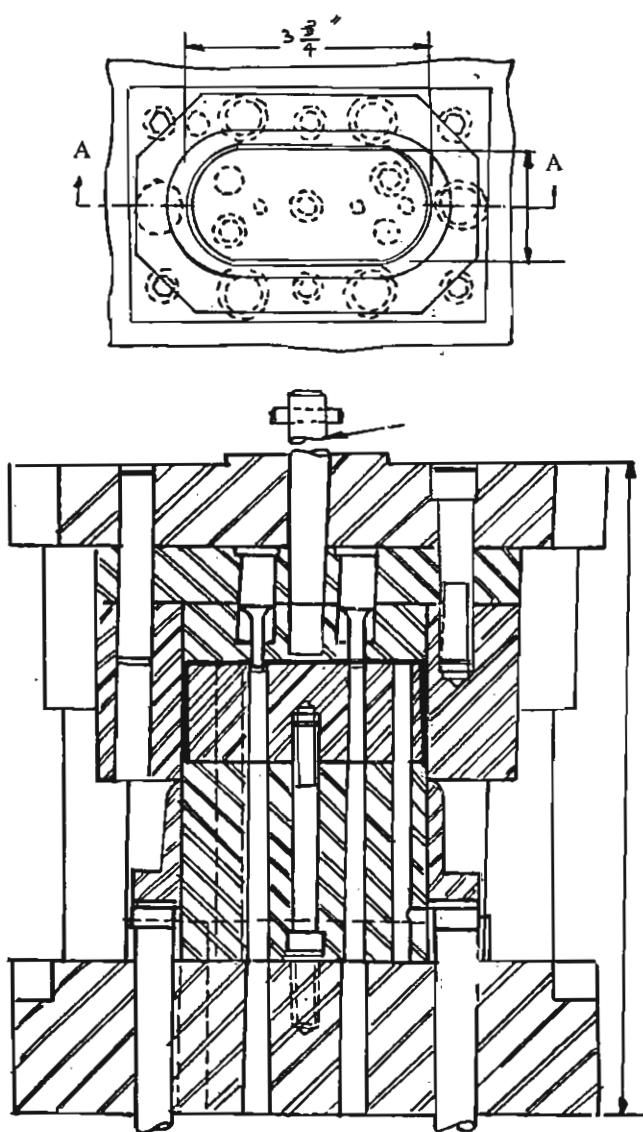


(شکل ۶۲B) - قالب کشش مجدد و قطع لبه های جعبه بیضی شکل

استاندارد برای ابزار کشش


استاندارد ابزار کشش با تغییرات استاندارد ابزار گرده زنی مطابقت دارد و از آن متابعت می‌کند، چون که زیر قالب ها ثابت و استاندارد شده‌اند. بنابراین اندازه اقلام زیر باید بر یک مبنای مناسبی گذاشته شود.

a = ماتریس کشش. b = سنبه کشش. c = نگهدارنده d = حلقه یا رینگ f = صفحه فشار

برش در کف قطعه کار کشیده شده

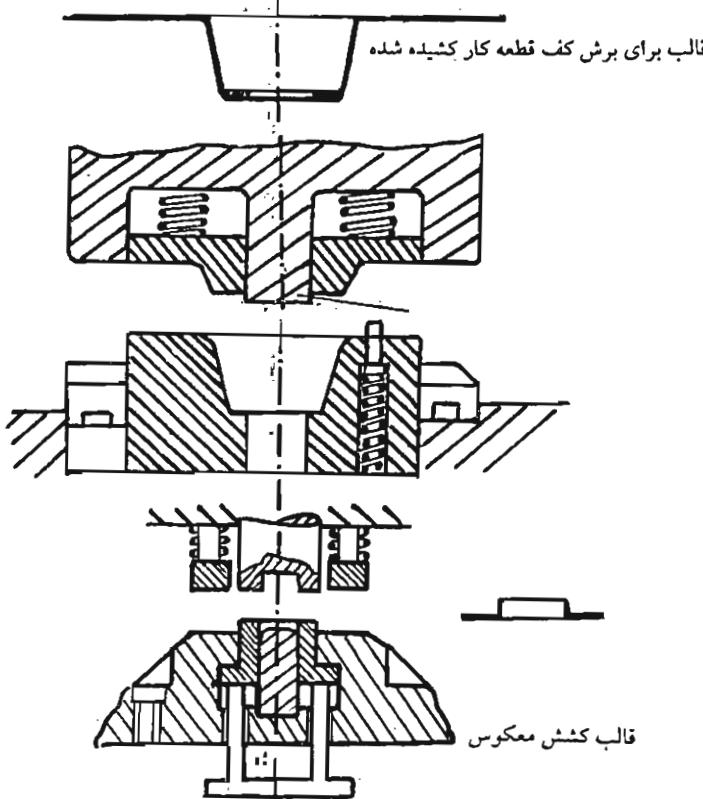


(شکل C-۶۲) - برش در کف قطعه کار و قالب برای برش کف قطعه کار کشیده شده است.

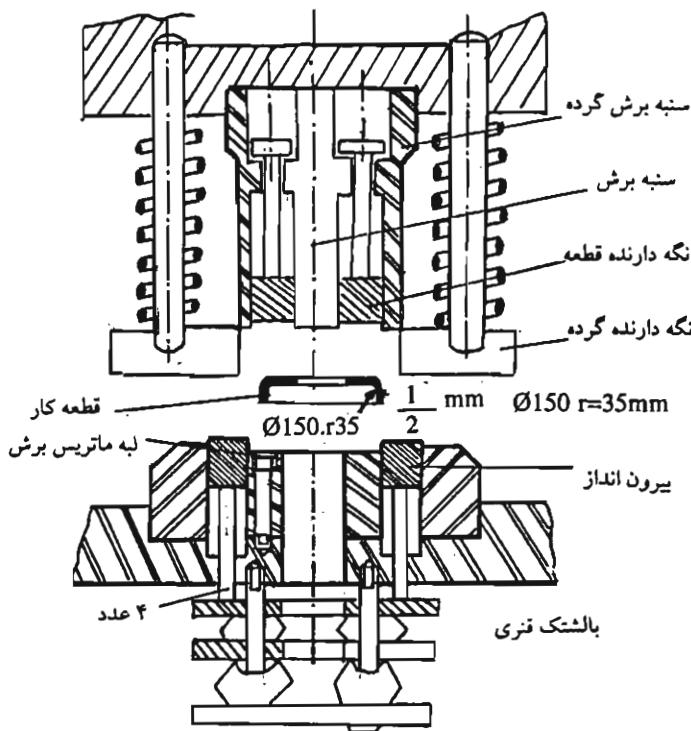


(شکل ۶۲D) - قالب مرکب کشش و برش

اندازه ماتریس کشش بصورت استاندارد برای ماتریس کشش در شکل و جدول ۶۳ نمایش داده شده است. قطر خارجی ماتریس ها بطور کلی ثابت است و چون نسبت قطر سن به کشش (سوراخ کشش) به قطر خارجی ماتریس حائز اهمیت است، در مواردی که نیروی زیادی به ماتریس داده می شود لازم است که نسبت قطر

ماگزینیم سببه به قطر خارجی ماتریس مثل ۱ باشد به ۲ یعنی : $\frac{A}{B} = \frac{1}{2}$
 این نسبت در استاندارد ماتریس های کشش در جدول (۶۳) رعایت شده و
 استاندارد ماتریس برای کارهای موقتی و یا دائمی هر دو یکی و در جدول نوشته شده
 است .

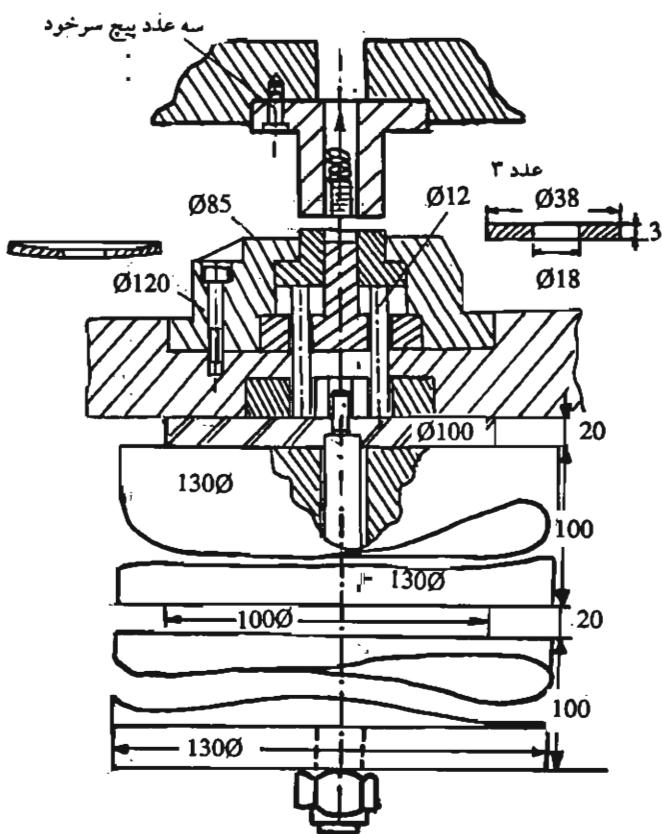

(شکل ۶۲E) - قالب برشی برای واشرسازی

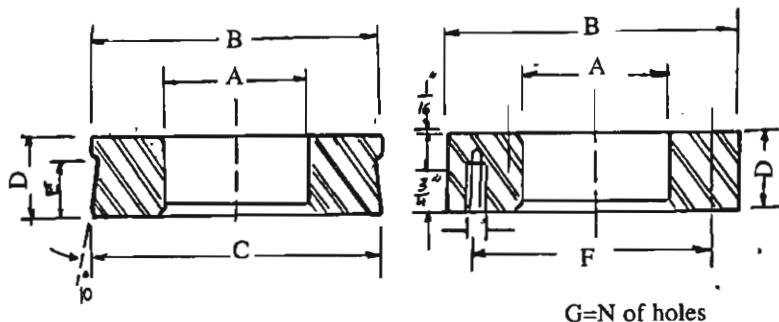

Rang of A	B	C	D	E	F	G
0 to $\frac{3}{4}$ ins	2.000	$1\frac{63}{64}$	$1\frac{1}{2}$	ins 1	$1\frac{1}{2}$	ins 2
Over $\frac{3}{4}$ to $1\frac{1}{2}$	3.000	$2\frac{63}{64}$	$1\frac{1}{2}$	1	$2\frac{3}{8}$	3
$1\frac{1}{2}$ to 2	4.000	$3\frac{63}{64}$	$1\frac{1}{2}$	1	$3\frac{1}{4}$	3
$2\frac{1}{2}$ to $2\frac{1}{2}$	5.000	$4\frac{63}{64}$	$1\frac{1}{2}$	1	$4\frac{1}{4}$	4
$2\frac{1}{2}$ to 3	6.000	$5\frac{63}{64}$	$1\frac{1}{2}$	1	$5\frac{1}{4}$	4
$4\frac{1}{2}$ to 5	10.000	$9\frac{31}{32}$	$1\frac{3}{4}$	$1\frac{3}{16}$	$9\frac{1}{4}$	5
5 to $5\frac{1}{2}$	11000	$10\frac{31}{32}$	$1\frac{3}{4}$	$1\frac{3}{16}$	$10\frac{1}{4}$	6
$5\frac{1}{2}$ to 6	12000	$11\frac{31}{32}$	$1\frac{3}{4}$	$1\frac{3}{16}$	$11\frac{1}{4}$	6
6 to $6\frac{1}{2}$	13000	$12\frac{31}{32}$	$1\frac{3}{4}$	$1\frac{3}{4}$	$12\frac{1}{4}$	6
$6\frac{1}{2}$ to 7	14000	$13\frac{31}{32}$	$1\frac{3}{4}$	$1\frac{3}{16}$	$13\frac{1}{4}$	7
7 to $7\frac{1}{2}$	15000	$14\frac{31}{64}$	$1\frac{3}{4}$	$1\frac{3}{16}$	$14\frac{1}{4}$	7
$7\frac{1}{2}$ to 8	16000	$15\frac{31}{32}$	$1\frac{3}{4}$	$1\frac{3}{16}$	$15\frac{1}{4}$	7

(شکل ۶۳) - استاندارد ماتریس های کشش برای پرسهای دو کاره

شعاع لبه های کشش

یکی از نکات مهم و برجسته این است که در موقع ساختن ماتریس های کشش باید اندازه شعاع قوس کشش لبه های ماتریس را در نظر داشت. در بیشتر موارد این مقدار قوس بستگی به نوع و جنس کار دارد. در مورد کارهایی که این قوس مناسب اختیار شده باشد در این لحظه فلز در موقع جریان به هیچگونه اشکالی برخورد نمی نماید. در صورتیکه قوسهای تیز و کوچکی لازم باشد اغلب با اشکال رو برو می شود. در اینگونه موارد بهتر است که یک شعاع مناسب اختیار کنیم و بوسیله ابزار مخصوص آنرا تیز کرد. بطور تقریبی مقدار می نیم شعاع قوس برای قطعاتی به ضخامت "۳۶/۰" اینچ در حدود شش برابر ضخامت درنظر گرفته می شود و ۵ برابر برای فلزاتی که ضخامت آنها بین "۰/۵" و "۰/۹۶" است و ۴ برابر برای آنها بیکه ضخامتشان بیش از "۰/۰۵" است. در مواردی که بتوان شعاع قوس انتخاب شده را بزرگتر از مقدارهای ذکر شده گرفت بهتر خواهد بود، زیرا شعاع بزرگتر باعث تسهیل در جریان پیدا کردن فلز می گردد و همچنین مانع از نازک شدن جداره یا دیواره قطعه کشیده شده خواهد بود و قدرت لازم ماشین برای کشش نیز کمتر از حالت شعاع کوچک است.

سؤال دیگری که پیش می آید جنس قالب است که برای فلزات غیر آهنی مثل نیکل، تقره، برنج و مس حلقه های کشش چلنی بهترین نتیجه را می دهند، زیرا باندازه کافی مقاومت در مقابل ساییدگی دارد و همچنین گوشه کشش باید کاملاً پرداخت گردد تا فلز به آسانی جریان پیدا کند.

در مواردی که چندن برای کشش مناسب نباشد می توان از نیکل آهن و یا دینگر آلیاژهای آهن برای ساخت حلقه کشش استفاده کرد، زیرا دارای مقاومت کافی در مقابل ضربه بوده و ارزانتر از فولاد ریخته نیز می باشد. در تمام موارد فوق بایستی بازی مناسبی بین سنبه و ماتریس کشش وجود داشته باشد. حلقه های کشش ساخته شده از فولاد بهتر است که روی آنها اعمال حرارتی انجام گیرد (چه در موارد فلزات مثل چدن لزوم ندارد) در موقع سنگ زدن فولادهای کم کردن که سخت شده اند باید

توجه داشت که پوسته سخت شده از بین نرود. حلقه های کشش اغلب از فولاد ریخته و یا آلیاژهای فولاد تهیه می شوند و در مورد مصرف آنها باید جنبه اقتصادی آن رانیز در نظر گرفت.

سننه کشش

در طرح سننه های کشش برای پرس های دوکاره یکی از نکات مهم، تعیین اندازه ای است که سننه پیچ می شود.

در عمل معمولاً سه اندازه برای کارهای تولیدی روی پرسهای کوچک و متوسط بکار برد می شود، طول موثر و روشی که باعث نگهداری آن به ماشین پرس می گردد، بستگی بخود پرس دارد.


قطر آن قسمت از طول موثر که سننه پیچ می شود، باید طوری باشد که برای سننه های مختلف قابل استفاده باشد. لذا انتهای سننه ها به اندازه های معین و استاندارد شده پیچ می شود. در شکل (۶۴) اندازه استاندارد سننه های کشش داده شده است.

جنس این سننه های کشش برای سننه هایی به طول کم از چند بوده و ضمناً قیمت آن ارزان و ماشین کاری روی آن ساده و مقاومت آن در مقابل ساییدگی خوب است و ممکن است از فولاد کم کریں که پوسته آنرا می توان سخت کرده و نیز از فولاد ریختگی استفاده کرد.

در طرح سننه و ماتریس کشش باید مقدار بازی آنها را در نظر گرفت. این مقدار به جنس و ضخامت فلز بستگی دارد، معمولاً مقدار آن را از $\frac{1}{2} \times \frac{1}{\beta}$ ضخامت ورق در نظر گرفته می شود.

مثالاً برای ماتریسی با سوراخ ۵۰۰/۶ که فلز قطعه دارای ضخامت ۰/۰۲۴ می باشد با در نظر گرفتن مقدار بازی یعنی $\frac{1}{\beta}$ ضخامت قطر سننه کشش عبارت اینج است با در نظر گرفتن مقدار بازی یعنی $\frac{1}{\beta}$ ضخامت قطر سننه کشش عبارت است از:

$$\text{ابنج} = \frac{6/444}{(2 \times 0/024 + 2 \times 0/024 - 6/500)} = ۰/۰۲۴$$

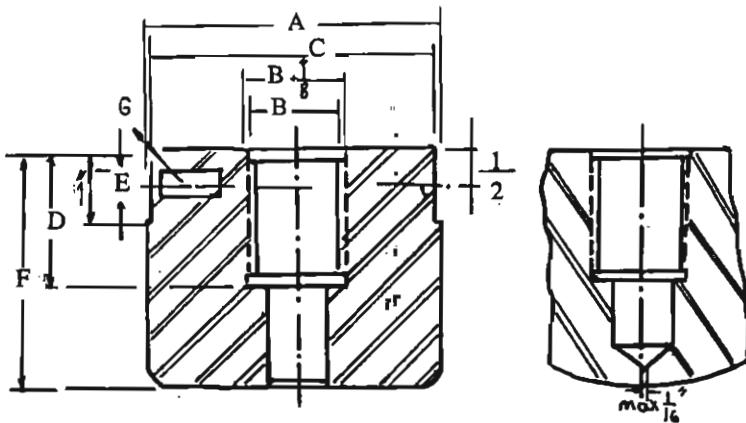


Rang of A	B	C	D	E	F	G
2	$\frac{3}{4}$ B.S.F	$A - \frac{3}{5}$	$1 \frac{1}{2}$	$\frac{65}{64}$		5
2 to 3	1 B.S.F	$A - \frac{1}{4}$	$1 \frac{1}{2}$	$\frac{25}{64}$		5
3 to 4	$1 \frac{1}{2}$ B.S.F	$A - \frac{1}{4}$	2	$\frac{17}{32}$		5
4 to 6	$1 \frac{1}{2}$ B.S.F	$A - \frac{1}{4}$	2	$\frac{17}{32}$		5
6 to 9	$1 \frac{1}{2}$ B.S.F	A -	2	$\frac{17}{32}$	AS	7

(شکل ۶۴) - استاندارد سبه های کشش

صفحه فشار

در مواردی که ورق را در زیر پرس فرم می دهیم لازم است که سطح ورق برای جلوگیری از چروک خوردگدن و کترل شدن بوسیله صفحه فشار که استاندارد آن در شکل (۶۵) نشان داده شده است انجام می گیرد. بدین طریق که فلز گرده درین سطح ماتریس و سطح صفحه کشش قرار گرفته و بر حسب نوع فلز و عمق کشش

فشار مربوطه تنظیم می گردد و در صورتی که پرس دوکاره بکار برده شود تنظیم فشار بوسیله چهار پیچ انجام می گیرد.

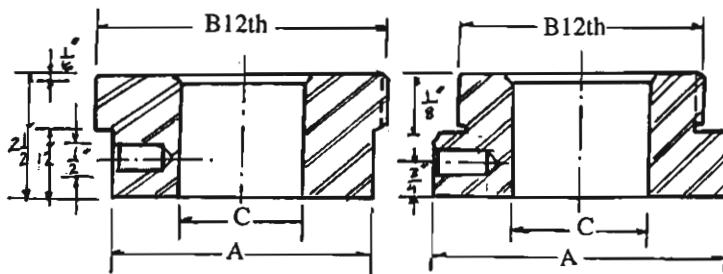


Range of	A	B	C	D
0 to	ins $2\frac{1}{2}$	3.000		AS many as
$2\frac{1}{2}$ to	$3\frac{3}{4}$	4.000		5
$3\frac{3}{4}$ to	$4\frac{3}{4}$	5.000		5
$4\frac{3}{4}$ to	$5\frac{3}{4}$	6.000		5
$5\frac{3}{4}$ to	$6\frac{3}{4}$	7.000		7
$6\frac{3}{4}$ to	$7\frac{3}{4}$	8.000		7
$7\frac{3}{4}$ to	$8\frac{3}{4}$	9.000		7
$8\frac{3}{4}$ to	$9\frac{3}{4}$	10.000		9
$9\frac{3}{4}$ to	$10\frac{3}{4}$	11.000		9
$10\frac{3}{4}$ to say	14	12.000		9

(شکل ۶۵) - استاندارد صفحه فشار

حلقه هدایت کننده

منظور از بکار بردن حلقه هدایت کننده هم مرکز نمودن سنبه و ماتریس می باشد، که سنبه بسادگی و راحتی بداخل ماتریس بدون هیچگونه انحرافی به اطراف هدایت شود.

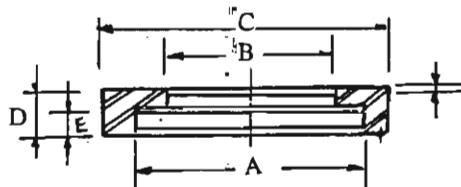


A	B	C	D	E
2.000		3 ins	$\frac{5}{8}$ ins	$\frac{5}{16}$ ins
3.000		$4\frac{1}{4}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{5}{16}$
4.000		$5\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{16}$
5.000		$6\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{16}$
6.000		$7\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{16}$
7.000		$8\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{16}$
8.000		$9\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{16}$
9.000		$10\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{16}$
10.000		$11\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{8}$
11.000		$12\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{8}$
12.000		14	$1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{8}$
13.000		15	$1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{8}$
14.000		16	$1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{8}$
15.000		17	$1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{8}$

(شکل ۶۶) - استاندارد حلقة هدایت کننده

نمونه استاندارد این حلقه هدایت کننده در شکل (۶۶) نشان داده شده است. اندازه B بستگی به قطر سنبه دارد که معمولاً قطر B در حدود ۰/۰۲ تا ۰/۰۵ بزرگتر از اندازه سوراخ گرده درنظر گرفته می‌شود. اندازه A باید طوری باشد که بتوان آنرا با فشار برابری حلقه کشش سوار نمود. جنس این حلقه از چدن یا فولاد کم کربن است.


شکل (۶۷) نمایش سنبه و ماتریس کشش است که اغلب قطعات آن استاندارد شده است. باستانی لبه‌های کشش و طول سنبه که درباره آنها بعداً بحث خواهد شد. در شکل (۶۸) نیز نمونه ای از ماتریس کشش وزیر قالبی و طرز بستن آنها مشاهده می‌شود، جنس ماتریس اغلب از چدن و یا فولاد است، در بعضی موارد ممکن است از حلقه بیرون انداز فولادی که در زیر حفره تختانی ماتریس قرار می‌گیرد استفاده شود.

شکل (۶۹) برای جدا کردن کار از سنبه کشش از خارج انداز استفاده می‌شود که در شکل (۷۰) دیده می‌شود و به خارج اندازه‌های دروازه ای معروف است.

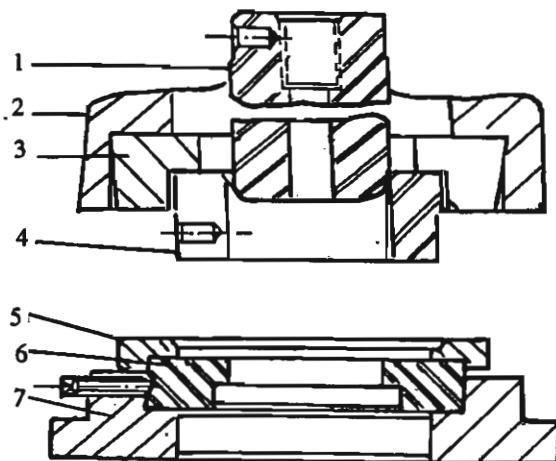

(شکل ۶۷) - سنبه و ماتریس برای پرسهای دو مرحله


این تیغه‌های بیرون انداز بر حسب اندازه کار تعدادشان تغییر می‌کند، معمولاً ۳ الی ۴ عدد می‌باشند.

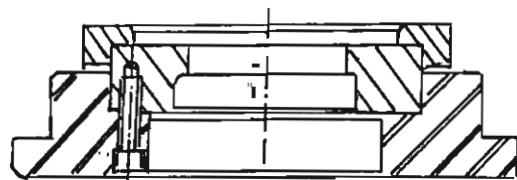

(شکل ۶۸) - ماتریس زیر قالبی کششی




(شکل ۶۹) - ماتریس کششی چدنی با بیرون انداز حلقه ای

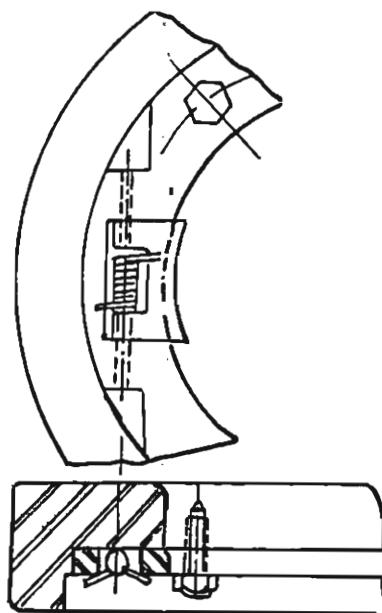

(شکل ۷۰) - بیرون انداز دروازه ای


قالب های کشش ممکن است از نوع مرکب باشند، یعنی عمل برش نیز در روی آن انجام شود. طبق شکل (۷۱) که در اینصورت طول سنبه را بلندتر انتخاب می کنند.

در مورد کشش قطعات کوچک از قالب های مرکب استفاده می شود که عمل برش و کشش را توانم انجام می دهد و این ماشین ها از نوع پرس های لنگی ۲C لنگی که عملی یکی مقدم بر دیگری است و در نتیجه اول سبب برش، سپس کشش می گردد تشکیل شده و نباید این پرسها را با پرسهای دوکاره اشتباه نمود.

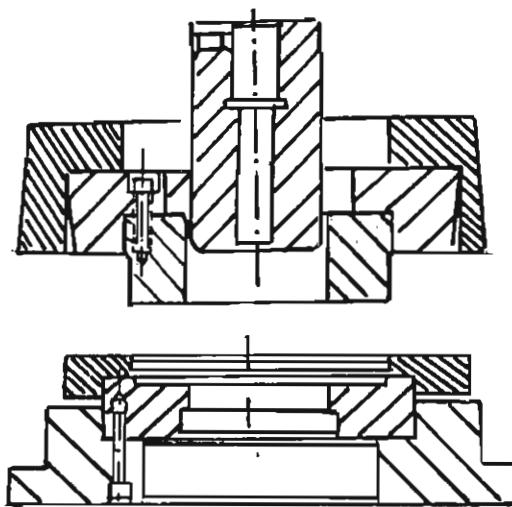


(شکل ۷۱)- قالب مرکب برش گرده و کشش قطعه برای پرسهای دوکاره

نمونه ای از قالب مرکب در شکل (۷۲) نشان داده شده است. همچنین شکل (۷۳) قالب کشش مجدد را نشان می دهد، که قطعه ۷ آن آستین نگهدارنده است که مانع از چروک خوردن قطعه کار در موقع عمل سنبه می گردد. وزاویه شیب آن متناسب با زاویه شیب قالب انتخاب گردیده است.

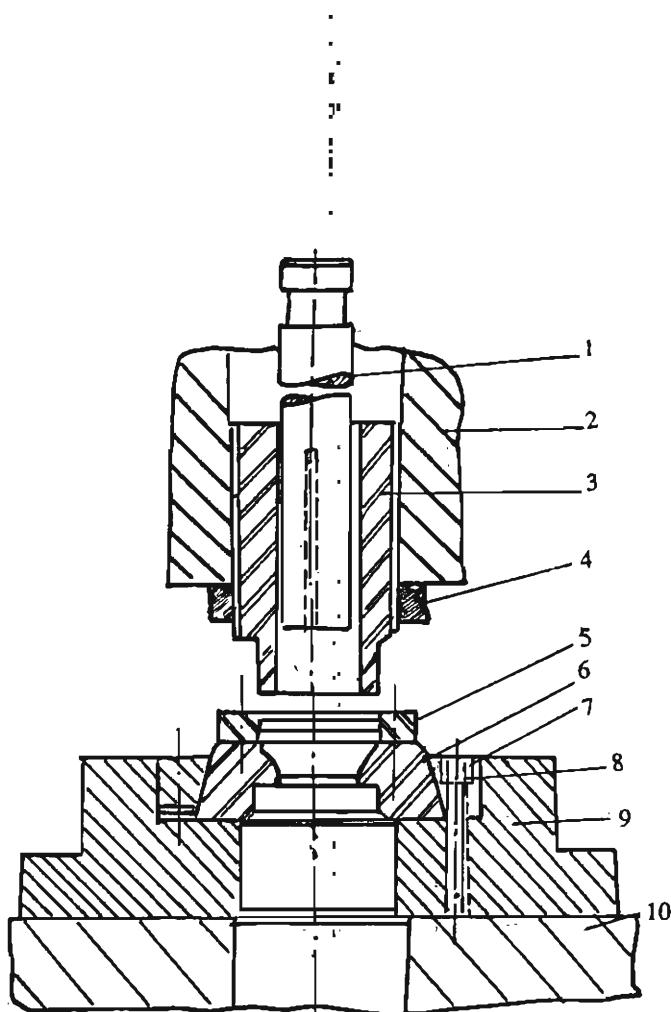


(شکل ۷۲) - غایش قالب برش و کشش بک کاره

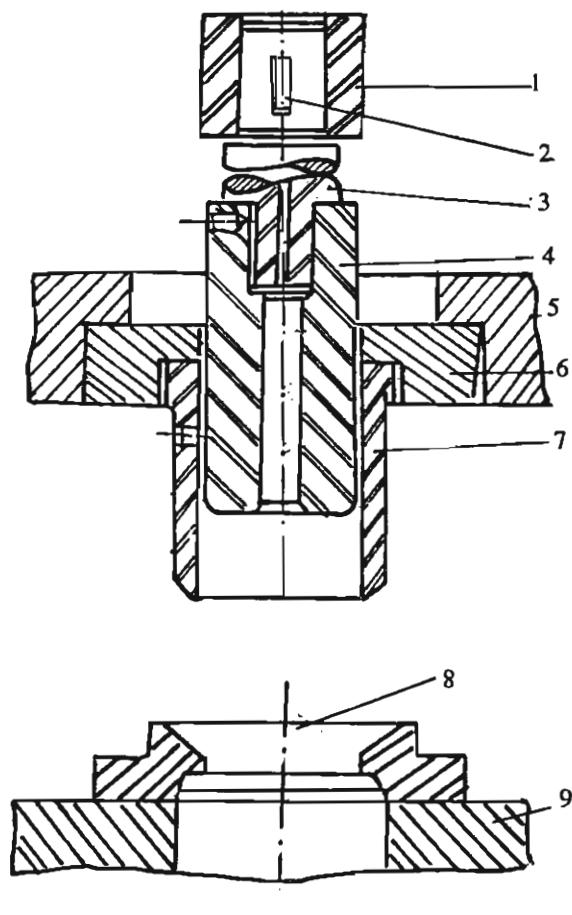

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| ۱ - سنبه گیر | ۶ - بیرون انداز |
| ۲ - سوراخ خروج هوا | ۷ - ماتریس کش |
| ۳ - سنبه | ۸ - حلقه هدایت کننده |
| ۴ - سنبه برش | ۹ - ماتریس |
| ۵ - کفشه نگهدارنده سنبه | |

(شکل ۷۳) - نمایش قالب کشش مجدد

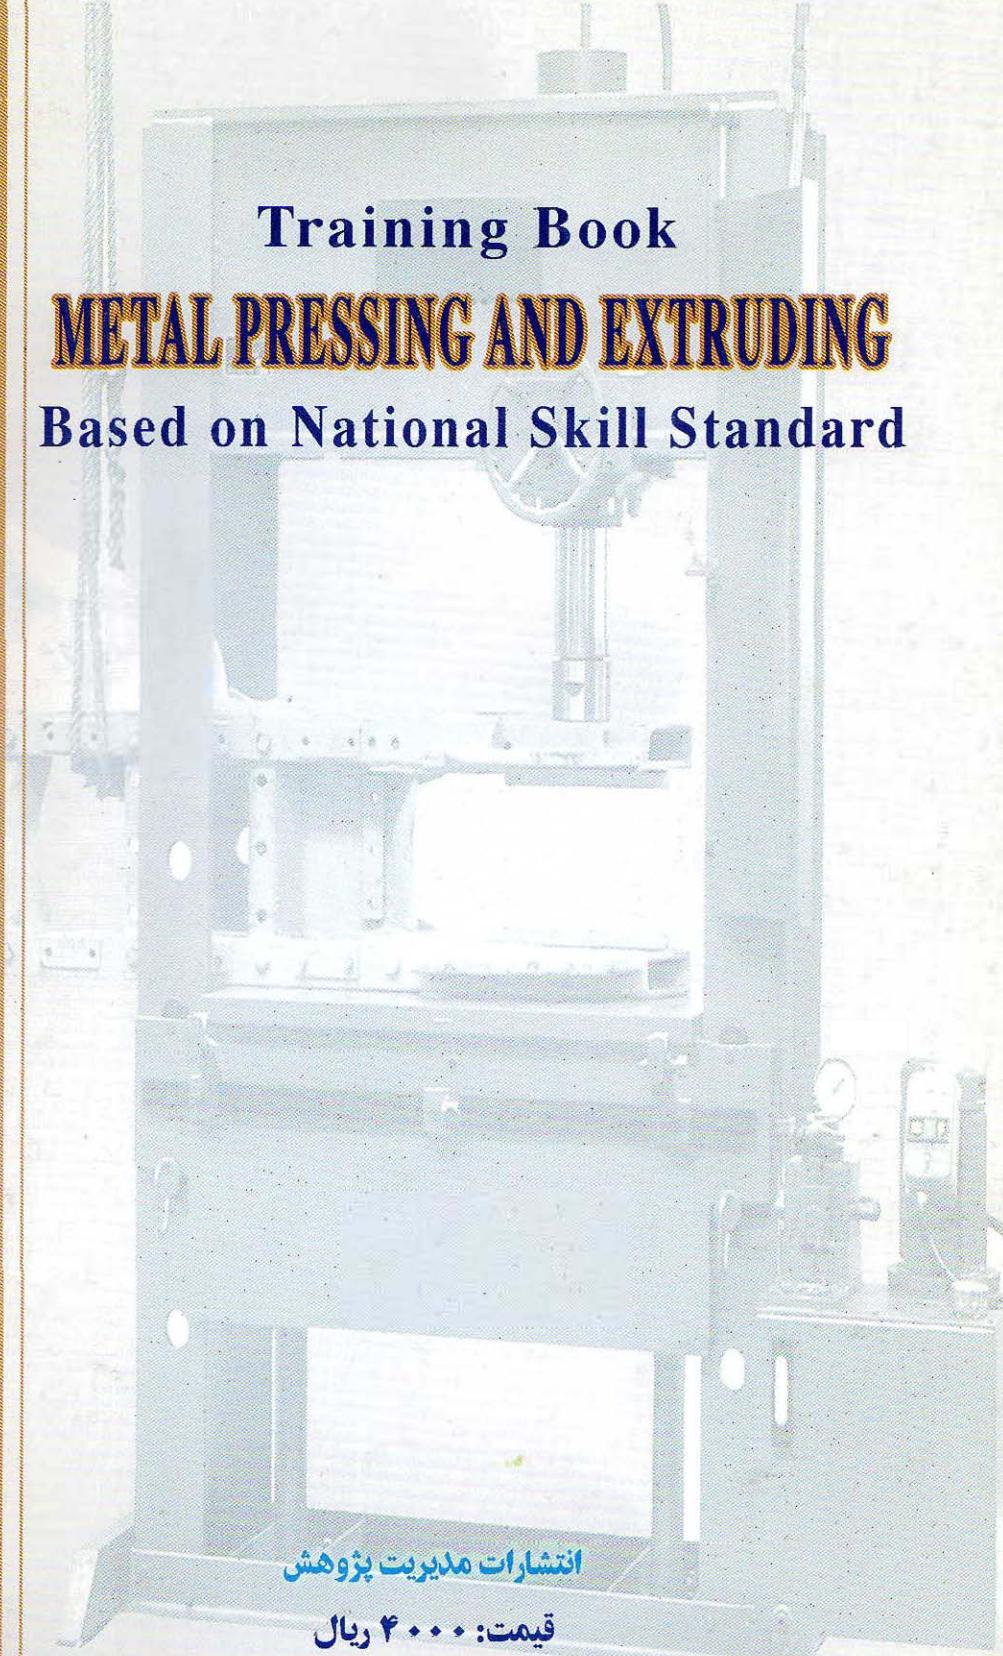

Training Book

METAL PRESSING AND EXTRUDING

Based on National Skill Standard

انتشارات مدیریت پژوهش

قیمت: ۴۰۰۰ ریال