





جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی ایران

سازمان آموزش س فنی و حرفه ای کشور

کتاب درسی آبکاری

بر اساس استاندارد ملی مهارت

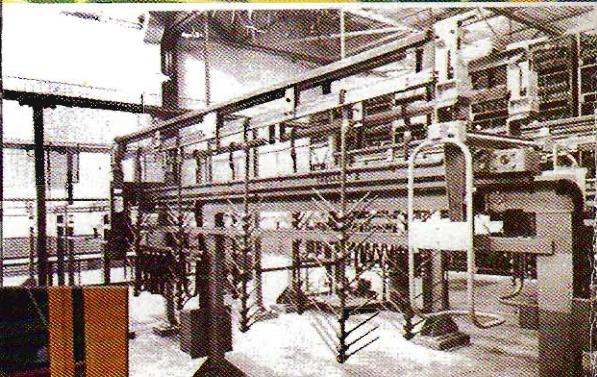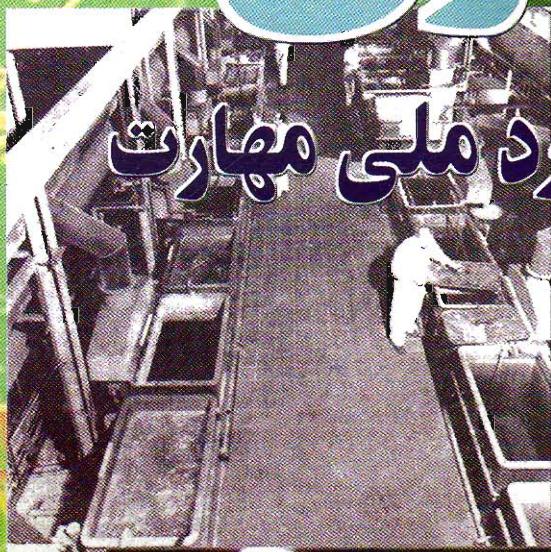

کتاب درسی آبکاری براساس استاندارد ملی مهارت

(جلد اول)

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور - مدیریت پژوهش

۱۳۸۰

میرزابور، ناصر، - ۱۳۲۴

کتاب درسی آبکاری براساس استاندارد ملی مهارت (جلد اول) / گردآورنده ناصر
میرزابور. تهران : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، مدیریت پژوهش،
- ۱۳۸۰.

ج. : مصور، جدول.

ISBN 964-7325-27-4 ریال : ۶۵۰۰

فهرستنويسي براساس اطلاعات فپا.

۱. آبکاري . ۲. فلزها-- پوشش. الف. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.
مدیریت پژوهش. ب. عنوان.

۶۷۱/۷۳۴

TS ۶۵۵ / ۲

م ۸۰ - ۳۴۰۵

کتابخانه ملی ایران

نام کتاب : کتاب درسی آبکاری براساس استاندارد ملی مهارت (جلد اول)

گردآورنده : ناصر میرزابور

حروفچین : لاله بهارلوبي

صفحه آرا : زهره محمدحسيني

ناشر : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

تیراز : ۳۰۰۰ جلد

نویت چاپ : اول

سال انتشار : شهریور ۱۳۸۰

لبنوگرافی، چاپ و صحافی : چاپخانه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ISBN : 964 - 7325 - 27 - 4

شابک : ۹۶۴ - ۷۳۲۵ - ۲۷ - ۴

کلیه حقوق برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور محفوظ می باشد.

بسمه تعالی

مقدمه

کلید موفقیت در رشد اقتصادی هر کشور در گرو آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است، امروزه انسانها به مدد فن آوری و ساخت انواع دستگاههای مدرن و ابزار صنعتی و وسایل و کالاهای نو، آسایش زندگی را فراهم ساخته و با ایجاد زیر ساختهای اقتصادی نظیر سدها، راهها، ارتباطات، امور کشاورزی، دامپروری، خدمات . . . زندگانی مطلوب و دلپذیر توأم با کار را فراهم نموده اند.

بدیهی است در این ساختار، آنچه از همه مهمتر است نیروی انسانی ماهر و متخصص است، اما مشکل اصلی در اکثر جوامع و بخصوص کشورهای در حال توسعه، مساله از دیاد نیروی انسانی غیر ماهر است. در نظام فعلی آموزشی کشور در سطوح عمومی و عالی بیشتر افراد بر مبنای آموزش‌های غیر فنی تربیت می‌شوند، و توان کیفی آموزش‌های عمومی برای ورود فارغ التحصیلان به بازار کار کافی نیست.

بدین جهت وزارت کار و امور اجتماعی طی ده سال گذشته، سعی خود را برای گسترش و بسط هر چه بیشتر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به کار گرفت، بطوریکه آمار نشان می‌دهد این رشد در زمینه‌های مختلف بیش از ۹۷۰ / ۶ درصد بوده است. امروزه در اکثر شهرها و حتی نقاط دور افتاده، مراکز سازمان به امر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اشتغال دارند و همچنین با اعزام تیم‌های سیار آموزشی به اقصی نقاطی از میهن اسلامی که نیاز به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دارند در کاهش این نقصه همت گمارده اند.

در این راستا و برای آنکه علاقمندان به حرفه آموزی منابعی برای مطالعه در هر

درس پیش روی داشته باشند و همچنین برای آشنایی علاقمندان به چگونگی برگزاری آزمونهای مربوطه، کتابهای درسی و آموزشی متعددی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منتشر گردیده، که یکی از عمدۀ ترین اهداف آنها و کتاب حاضر این است که مطالب بگونه ای ساده و روشن برای کارآموز و کارگر بیان گردد.

کتاب حاضر بر مبنای اطلاعات و تجربیات مریبان و کارشناسان با تجربه سازمان تهیه گردیده که امید است در تعالی و افزایش مهارت‌های حرفه ای به علاقمندان نقش موثری داشته باشد.

حسین کمالی

وزیر کار و امور اجتماعی

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	مقدمه
۴	فصل اول
۴	تعاریف و اصول بنیادین آبکاری
۴	طراحی قطعه ها
۶	رسانایی الکتریکی
۱۳	روابط الکتریکی در آبکاری
۲۴	بازدھی شدت جریان
۲۷	روابط پتانسیل در آبکاری
۳۰	پتانسیل الکترود
۴۴	سایر پتانسیل ها
۵۱	فصل دوم
۵۱	خوردگی (Corrosion)
۵۳	طبیعت فلز
۵۳	پوشش های حفاظتی
۵۴	عوامل موثر بر واکنش های خوردگی
۵۵	انواع خوردگی
۶۸	میزان خوردگی
۷۹	آزمایش های خوردگی
۸۴	فصل سوم
۸۴	آماده کردن قطعات برای آبکاری

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۸۴	آماده سازی شیمیایی قطعه ها برای آبکاری
۱۱۴	چدن ها
۱۱۴	فلولاد زنگ نزن (ASTMB254)
۱۱۵	مس و آلیاژهای آن (ASTMB281)
۱۱۵	روی و آلیاژهای آن (ASTMB251)
۱۱۶	آلومینیوم و آلیاژهای آن (ASTMB213)
۱۳۲	هم زدن و ان های شست و شو
۱۳۸	تصفیه آب
۱۴۲	فصل چهارم
۱۴۲	الکتروشیمی کاربردی در آبکاری
۱۴۲	مبانی
۱۴۴	حمام آبکاری
۱۴۷	جهنه های مختلف فرایندهای انباشت الکتروشیمیایی
۲۱۲	الکتریسیته و آبکار
۲۲۳	فصل پنجم
۲۲۳	آبکاری روی
۲۲۴	روی
۲۲۸	خطرهای روی و نمک های آن
۲۳۶	آبکاری روی اسیدی

فهرست مطالب

صفحة	عنوان
۲۵۰	فصل ششم
۲۵۰	آبکاری کادمیم
۲۵۱	خطرهای کادمیم
۲۵۲	آبکاری کادمیم
۲۶۳	فصل هفتم
۲۶۳	آبکاری مس (Cu)
۲۶۸	آبکاری مس
۲۷۷	آبکاری مس اسیدی
۲۸۲	آندها

مقدمه

آبکاری به مفهوم علمی آن پیشینه چندانی ندارد، نخستین بار Elkington در سال ۱۸۳۶ ، Jordan-Spenser در سال ۱۸۳۹ و Jacobi در استفاده از محلول های سیانیدی در آبکاری استفاده کردند، استفاده از نمکهای مذاب آبکاری نیز قدمت چندانی ندارد، و نخستین بار Davy در سال ۱۸۰۷ و سپس Bunsen در سال ۱۸۵۲ و Thum در سال ۱۸۷۲ برای تصفیه مس از نمکهای مذاب استفاده کردند.

گرچه اصطلاحات Electroplating و Galvanotecknik و Kaplama به مفهوم آبکاری نیستند و می توان از اصطلاح «پوشش الکتریکی» به جای آنها استفاده کرد، با توجه به معادل سازی هایی که امروزه رایج شده اند و در اغلب موارد، بدور از مفهوم علمی و فنی آنهاست، استفاده از واژه آبکاری بهتر از سایر مفاهیمی است که در این مورد به کار می رود، بر این اساس، واژه آبکاری برای اصطلاح «پوشش الکتریکی» و به عبارت صحیح تر، الکترولیز به کار می رود. آبکاری، شاخه ای از الکتروشیمی است که در آن انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی تبدیل می شود، زیرا الکتروشیمی علمی است که تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی و بالعکس را مورد مطالعه قرار می دهد.

بنابراین، در آبکاری بخشی الکتروشیمی مورد توجه قرار می گیرد که با استفاده از انرژی الکتریکی مجموعه ای از واکنش های شیمیایی در محلول های الکترولیتی رخ می دهد که سرانجام، پوششی فلزی موردنظر بر روی قطعه های فلزی و غیرفلزی رسوب داده می شود و این واکنش ها به اجمالی به گروه های زیر تقسیم می شوند :

۱- واکنش هایی که ویژگی الکترولیتی دارند.

الف : الکترولیز

ب : تغليظ الکترولیتی

ج : تصفیه الکترولیتی

د : آبکاری

هـ: موادی که بر اثر واکنش های اکسایش - کاهش به وجود می آیند (اکسیدهای فلزی، مواد آلی و ...)؛

۲- الکتروولیت های مذاب (تهیه فلزات قلیایی، آلمینیوم و ...)؛

۳- واکنش های الکتروترمیک (کلسیم کربور، سیان آمید، گرافیت و ...)؛

۴- الیاژ های کوره های الکتریکی آهن (فولاد و الیاژ های مخصوص و ...)؛

۵- واکنش هایی که در فاز گاز تحت تاثیر انرژی الکتریکی به وجود می آیند .

۶- گروه پل های برگشت پذیر و برگشت ناپذیر

گرچه تقسیم بندی های دیگری نیز در این مورد وجود دارد، ولی کم و بیش مضمون آنها در آنچه که به طور خلاصه اشاره شد، مشترک است .

آبکاری به منظورهای مختلف و باروش های گوناگون انجام می شود، گرچه امروزه بیشتر فلزات بر روی قطعه ها نشانیده می شوند، ولی تحقیقات زیادی نیز برای نشانیدن مواد غیر فلزی بر روی قطعه های مختلف در دست بررسی است که موفقیت های در سطح آزمایشگاهی داشته اند. اهدافی که در آبکاری دنبال می شوند، به این شرح اند:

۱- حفاظت قطعه های اصلی در برابر خوردگی، مس، نیکل، کروم، فولاد و روی ریخته گری؛

۲- ترین قطعه ها با پوشش های زیبا و رنگین، نیکل، کروم و مس؛

۳- مقاوم کردن قطعه ها، آبکاری کروم سخت فولادها و نیکل الکترومس بر روی فولاد این نوع سختی بدون از دست دادن ویژگی چکش کاری ایجاد می شود، زیرا با آبکاری امکان به وجود آوردن سطوح سخت با حفظ هسته های چکش خوار و نرم ممکن است؛

۴- کاهش مقاومت الکتریکی، آبکاری طلا و نقره بر روی برنز، مس و ...؛

۵- افزایش قابلیت جوشکاری و لحیم کاری قطعه ها و آبکاری قطع بر روی برنز؛

۶- به وجود آوردن شرایط مناسب عملیات تکمیل کاری، آبکاری نیکل زیر طلا و یا کروم (زیرا نیکل از نفوذ طلا و کروم به فلد مینا جلوگیری می کند)؛

- ۷- افزایش قابلیت روغن کاری قطعه های تخت فشار ، آبکاری نقره بروی برنزها؛
- ۸- افزایش مقاومت قطعه های مبنا در برابر حرارت و قدرت ، آبکاری مس ، کروم و نیکل بروی پلاستیک ها (آبکاری پلاستیک)؛
- ۹- آبکاری قطعه های کنتاکتسوری برای روشن و خاموش کردن دستگاه های حرارتی ، آبکاری مس بروی فولادها برای واکنش های کربنیزه کردن و آبکاری برنز بروی فولادها برای واکنش های نیتروزاسیون؛
- ۱۰- آبکاری آلیاژی که به طور دقیق می توان از این روش برای ساخت آلیاژ های مورد نظر استفاده کرد؛
- ۱۱- الکتروفورمینگ که می توان قطعه هارا با استفاده از آبکاری به شکل مورد نظر درآورد؛
- ۱۲- الکتروپولیشنگ که با این روش می توان تیزکاری قطعه هارا انجام داد . امروزه با استفاده از روش های بسیار مدرن آبکاری و آبکاری در خلا، فرایند های آن به دخلخواه قابل کنترل است . و اساس آبکاری تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی است .
- بنابراین ، آبکاری و بنیادهای علمی و فنی اثبات شده آن ، در اغلب صنایع کاربرد وسیعی یافته است ولی متاسفانه در این راستا ، کارهای ناچیزی در کشور ما انجام گرفته و می گیرد در تخصص آبکاری که علم و هنر با هم توأم است ، به آگاهی های کافی الکتروشیمی ، علم مواد و الکتریسیته نیاز دارد . بر این اساس ، برای تحقیق و پژوهش در اصول آبکاری ، ایجاد مراکز علمی و فنی از ضروریات است و این امر به عهده دست اندرکاران است و اسید است که سازمان آموزشی فنی و حرفه ای کشور با همکاری و همیاری مرکز آموزشی دیگر ، صنایع و ارگانی های ذیربسط قدم های موثر تری با ایجاد مرکز آموزشی آبکاری که مراحل آغازین آن نیز انجام شد: است ، بردارند .

فصل اول

تعاریف و اصول بنیادین آبکاری

طراحی قطعه ها:

در صنایع، قطعه هارانه برای آبکاری، بلکه به سبب کاربردهای گوناگونی که دارند، طراحی می کنند. مثلاً قطعه ای که خوب طراحی شده باشد، باید در برابر خوردگی حاصل از عوامل محیط کار مقاوم باشد و ویژگی روغن کاری خوب با سایر شاخص های مورد نظر را داشته باشد. بنابراین؛ طراحی آنها برای آبکاری، بدون توجه به کاربردهای اصلی آنها انجام نمی شود.

طراحان با توجه به کاربردهای اصلی، قطعه ها و اجزای ماشین آلات و تجهیزات تولید را، به درخواست مهندسان و تکنولوژیست ها، طراحی می کنند که با شکل های معین پاسخگوی مقاومت های مکانیکی، دقت عمل و انعطاف پذیری در کار باشند و نیز قابلیت ساخت آسان در فرایند ساخت و تکمیل داشته باشند. لازمه این کار، دانش کافی طراحان است که بتوانند با ترسیم خطوط کلی و مشاوره با متخصصان به هدف مورد نظر برسد.

تا ۱۵۰ سال پیش طراحان امکانات چندانی در طراحی ماشین آلات نداشتند؛ زیرا اگر قطعه به مقاومت خوردگی نیاز داشت، معمولاً آن را از آلیاژ هایی که در دسترس بودند، می ساختند. این آلیاژ ها معمولاً آلیاژ های برنز یا نیکل بودند. روش دیگر این بود که در پایان آن را آبکاری می کردند روش دیگر استفاده از فولادهای آبکاری شود با کادمیم و روی بوده اند که به عنوان آند فدا شونده عمل می کردند. با رشد صنایع و تغییرات فن آوری و به وجود آمدن محدودیت های ساخت قطعه ها با آلیاژ های مس و جایگزین کردن آنها با قطعه های فولادی با اسکانات فنی و اقتصادی مناسب، آبکاری این قطعه ها با کروم مطرح شد که کاربرد صنعتی داشت. از سویی آبکاری تزیینی طلا و نقره نیز گسترش یافت. با آغاز جنگ جهانی دوم فن آوری آبکاری در سطوح مختلف آن توسعه چشمگیری یافت و ابزار چندین کاره ای برای

افزایش کیفیت قطعه ها عرضه شد که عنوانین اجمالی آنها در مقدمه ذکر گردید و در جای خود نیز به تفصیل بادیدگاه های تئوری و عملی مورد بحث و تدقیق قرار خواهد گرفت.

بنابراین، در طراحی قطعه ها، زمانی که ویژگی مواد مشخص شد، مطالعات بر روی فرایندهای تکمیل قطعه های ساخته شده از مواد مبنا انجام می شود که شامل تجزیه و تحلیل کاربردی و هزینه های تولید و مقرون به صرفه بودن آن در مقایسه با معیارهای دیگر است. گفته شده است که طراحان نخست به شکل های قطعه ها در ارتباط با کاربردی که دارند، اهمیت می دهند، نه به آبکاری آنها، ولی باید توجه داشت که شکل هندسی قطعه ها در آبکاری از ویژگی خاصی برخوردار است. قطعه های نوک تیز گود، برجسته، سوراخ های باز و کور و جز آنها، مشکلات بی شماری را در آبکاری به وجود می آورند. و سبب می شوند که قیمت فرایندهای تکمیل کاری و به ویژه آبکاری بالا برد. بنابراین، با کاهش این معایب، فرایندهای آبکاری به طرز چشمگیری به صورت کیفی و کمی رشد می یابند این معایب باید طوری کاهش یابند که به اهداف اصلی و کاربردی قطعه ها لطمه نزنند. در اینجا طراحی قطعه هایی که پاسخگویی هر دو مورد کاری باشند، به دانش علمی و فنی فراوانی نیاز دارند که در فرایندهای آبکاری کشور ما کمتر مورد توجه قرار می گیرند.

نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که نیازی نیست طراحان قطعه های صنعتی خود متخصص فرایندهای گوناگون باشند، آنها تنها کافی است بتوانند نیازهای فنی خود را با کارشناسان صاحب نظر حل و فصل بکنند و در این مورد، باید زمینه هایی فراهم شود که طراح با متخصصان داخل و خارج از دستگاه مربوطه ارتباط های لازم را برقرار کند تا با مشورت با آنها به متناسب ترین طرح ممکن دست یابد.

گرچه امروز با پیشرفت فن آوری آبکاری، هر نوع قطعه ای را می توان آبکاری کرد ولی در مواردی نیز اشتباهات طراحی آنچنان عمیق است که مهارت متخصصان

آبکاری نیز برای اصلاح آنها فایده ای ندارد.

امروزه در ساخت قطعه های فضایی‌ها از آبکاری های ترکیبی و آلیاژی به فراوانی استفاده می شود. بنابراین، امروزه طراحان به همکاری با کل مجموعه سازندگان قطعه ها، از آن شمار آبکاران، نیاز دارند. در اغلب صنایع کشور، قطعه ها در یک شرکت ساخته می شوند و در کارگاه هایی که از پیش هیچ ارتباط با سازندگان قطعه ها ندارند، آبکاری می شوند. این امر در فرایند کار و سپس تکمیل کاری مشکلات بی شماری به وجود می آورد که به سبب نبودن عدم همفکری و همکاری قبلی طراح با عوامل دیگر سازنده قطعه هاست.

رسانایی الکتریکی:

مفهوم رسانایی الکتریکی که در اینجا مطرح می شود، صورت کلی و پایه های اساسی آن است، بدیهی است که در بخش های مربوطه توضیحات کامل کاربردی آنها داده خواهد شد.

به طور کلی جریان الکتریکی بر اثر حرکت ذرات باردار، الکترون و یون در سیستم های متناسب خود به وجود می آید.

دانستنی های تئوری و کاربردی جامعی در کتاب و کتابچه های برق وجود دارد، بنابراین در این بخش از تشریح و توصیف الکتریسیته پرهیز می شود. و به طور خلاصه اشاره می شود که جریان الکتریکی به کاربرده شده در آبکاری، جریان الکتریکی یکسو و یا مستقیم است، برق صنعتی جریانی متناوب دارد و نمی توان از آن در آبکاری استفاده کرد. جریان متناوب با استفاده از یکسوسازهای متناسب، مستقیم شده؛ و سپس از آن بر حسب نیاز، در آبکاری استفاده می شود.

گرچه جریان الکتریکی از حرکت ذرات باردار به وجود می آید ولی ماهیت و اثرات آن بر جسب نوع ذره بار و محیط رسانا، ویژگی های متفاوتی از خود، در محیطی که عبور می کند، به جای می گذارد که در اینجا به دو مورد آن که در آبکاری مطرح است اشاره می شود.


۱- رساناهای الکترونیکی و یا فلزی :

در این نوع رساناهای، جریان الکتریکی به کمک الکترون‌های آزاد ایجاد می‌شود، و از ویژگی‌های آن گرم شدن سیستم، به وجود آمدن میدان مغناطیسی و جابه‌جا شدن ماده است فلزات، برخی اکسیدها و کربن از این نوع رساناهای هستند. از ویژگی‌های دیگر این رساناهای الکتریکی این است که با افزایش حرارت مستقیم، رسانایی آنها کاهش می‌یابد و از رابطه زیر پیروی می‌کنند:

$$R = R_{25}[(1 + \alpha(\tau - 25))] \quad \alpha = \frac{dR}{dt} > 0$$

در این رابطه با افزایش حرارت رسانا، مقاومت آن بالا می‌رود و سرانجام با توجه به رابطه: $\frac{1}{R} = C$ که در آن R مقاومت سیستم، C رسانای الکتریکی، ادرجه حرارت مورد نظر است، رسانایی الکتریکی کاهش می‌یابد.

۲- رساناهای الکتروولیتی و یا یونی:

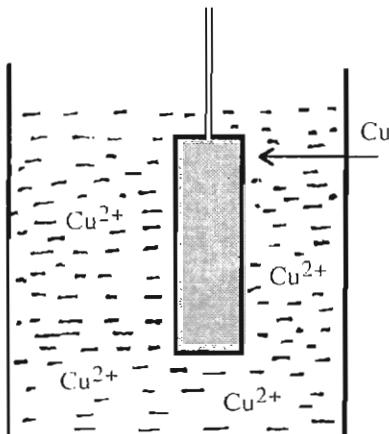

(شکل ۱-۱)

این نوع رساناهای ضمن عبور جریان از سیستم گرم می‌شوند و عبور جریان سبب پیدایش میدان مغناطیسی می‌شود همچنین انتقال ماده نیز رخ می‌دهد و از این ویژگی انتقال ماده است که فرایندهای آبکاری در شکل‌های گوناگون رخ می‌دهد گرچه الکتروشیمی، کلیه پدیده‌های سطوح تماس رسانای الکترونیکی و الکتروولیتی را بررسی می‌کند، ولی در عمل تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی مدنظر است.

شکل ۱-۱ نشان می‌دهد که الکترود مس به داخل الکتروولیتی که از مس تهیه شده است (Cu^{2+}) وارد می‌شود. براساس قوانین تعادل (چه شیمیایی و فیزیکی) زمانی

که جریانی از سیستم عبور نمی کند، سیستم حالت برگشت پذیر دارد، یعنی سیستم با ساز و کار برگشت پذیری به تعادل می رسد و با روش های ترمودینامیک شیمیابی واکنش های مربوطه را می توان بررسی کرد.

اگر از سیستم جریانی بگذرد، در آن صورت دیگر سیستم برگشت ناپذیر می شود و باید آن را با ساز و کارهای الکتروشیمیابی و کینتیک بررسی کردد در آن صورت به یک محیط الکتروولیتی نیاز است که جریان الکتریکی از آن عبور کند، اما جریان الکتریکی، در محیط های الکتروولیتی نه به کمک الکترون، بلکه به کمک یون های انجام می شود. بنابراین، جریان الکتریکی یکسو در آبکاری به کمک رساناهای الکترونیکی به الکترود می رسد و پس از آن به وسیله یون ها (کاتیون و آنیون)، در داخل محلول الکتروولیت، برقرار می شود. بنابراین به ترتیب این هایی که جریان الکتریکی را به داخل محلول می رسانند، الکترود می گویند به قطبی که در آن عمل احیا(کاهش) انجام می شود کاتدو قطبی که در آن عمل اکسایش انجام می شود آند می گویند. در یک پل الکتروولیتی که جریان الکتریکی را از یک منبع تغذیه می گیرد، آندرالکترودمثبت و کاتدرالکترودممنفی می گویند؛ در حالی که در الکتروشیمی نامگذاری براساس مثبت و منفی هیچ مفهومی ندارد. یون هایی که در طرف آند حرکت می کنند، آنیون و یون هایی که به طرف کاتد حرکت می کنند کاتیون می گویند کاتیون های منفی و آنیون های بار مثبت دارند. محلولی که جریان الکتریکی از آن عبور می کند، الکتروولیت نامیده می شود. به الکتروولیتی که اطراف آند را پوشاند آنولیت و به الکتروولیتی اطراف کاتدرامی پوشاند کاتولیت می گویند و فرایندی که در آن واکنش الکتروشیمیابی (آبکاری) انجام می شود، الکتروولیز می گویند.

محلول های الکتروولیت معمولاً از حل شدن نمک های معینی در آب به دست می آیند که با عمل یونیزاسیون به کاتیون و آنیون تفکیک می شوند و این نوع محلول هارا الکتروولیت می گویند. موادی نیز وجود دارند که در آب حل می شوند، اما رسانایی الکتریکی ندارند، ساکارز مثال بارزی از این نمونه است

همچنین محلول های الکترولیت تنها از انحلال نمک در آب بدست نمی آیند، بلکه از حل شدن مواد و یا حالت های مایع پاره ای از مواد نیز به دست می آیند، مانند اسیدها و بازها سیاری لزمواد، از شمار بزرگ، ترکیبات آلی، ضمن مایع بودن رسانایی الکتریکی ندارند و علت آن به یونیزه نشدن آنهاست. در آبکاری موادی که ضمن انحلال در یکدیگر، فیژگی رسانایی الکتریکی پیدامی کنند حائز اهمیت فراوانی دارند.


رسانایی الکتریکی در الکترولیت با واکنش های شیمیایی و جابه جایی ماده همراه است و عامل رسانایی نیز یون ها هستند که از اتم و مولکوهای باردار به وجود آمده اند هر نوع بار الکتریکی نیز با یون مخصوص خود همراه می شود و تحت تاثیر پتانسیل مورد نظر حرکت می کند. چنانچه اشاره شد، رساناهای الکترولیتی، شامل اسیدها، بازها، محلول های آبی نمک ها، نمک های مذاب، تعداد کمی از مواد جامد و گازهای گرم است. همچنین رساناهای الکتریکی دیگری وجود دارند. که در یکسوسازهای آبکاری به کار می روند که به آنها نیمه رسانا می گویند و حد واسط رساناهای الکترونیکی و الکتریکی قرار دارند که به این مواد در اصطلاح رساناهای درجه 3 نیز می گویند. محلول های الکترولیتی که در آبکاری به کار می روند اغلب، محلول های آبی نمک های معدنی فلزات پوشش دهنده اند.

با توجه به اینکه رسانایی الکتریکی فلزات وآلیاژهای آنها بسیار بیشتر از رسانایی الکتریکی الکترولیت هاست، بنابراین در اغلب محاسبات که قطعه ها کوچک هستند، در فرایندهای آبکاری می توان از مقاومت آنها چشم پوشی کرد (البته اگر قطعه ها درازی آبکاری شوند باید مقاومت آنها را نیز در نظر گرفت).


ضمن عبور جریان الکتریکی از رسانایی به رسانای دیگر، واکنش های شیمیایی ای رخ می دهد که به این نوع واکنش های اختصاصی واکنش های حد واسط می گویند در اغلب موارد پس از گذار از واکنش های حد واسط فراوان، سرانجام به آزاد شدن فلز و نشست آن بر روی کاتد منجر می شود.

غیر از موارد استثنایی، برای اغلب نمک های حقیقی ساختمان مولکولی مطرح



نیست، این موضوع چه در حالت جامد و چه در حالت مایع آنها مصدق دارد، و تنها باید رفتار آنها را ضمن انحلال و پدیده یونیزاسیون و تفکیک یونی برای آبکاری سنجید، این رفتارهای نیز حاصل تاثیر متقابل ذرات باردار مخالفی است که در سیستم به وجود می آیند. در یک بلور نمک طعام که یک نمک غونه است، هر یون سدیم به وسیله شش یون کلر به وسیله شش یون سدیم محاصره شده است که در مجموع مولکول سدیم کلرید را به وجود می آورند (البته سدیم کلرید مولکول نیست). در محلول های آبی الکترولیتی نیز نیروهای بین یونی لحظه ای وجود دارند، که بین جفت یون های وجود می آیند، نباید تصویر کرد که محلول های سدیم کلرید در محلول آبی آن وجود دارند. باید توجه داشت که در محلول آبی سدیم کلرید، تنها یون های Na^+ و Cl^- به همراه یون های H^+ و OH^- وجود دارند، به یکدیگر متصل اند و در دریای حلال، یون های حل شونده شناورند. پاره ای مواد به صورت خالص و محلول غلیظ آنها به صورت مولکول باقی می ماند، وقتی که این مواد در آب حل می شوند، یونیزه و تفکیک می شوند، مثلاً HCl غلیظ به صورت مولکول HCl در سیستم وجود دارد، هنگامی که در آب حل می شود، به این شکل یونیزه می شود.

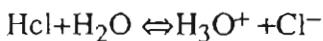


اسید سولفوریک خالص نیز، در حالت طبیعی در سیستم به این صورت یونیزه می شود.

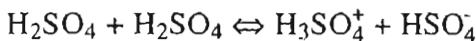

افزون بر واکنش های کمپلکس دیگر، هنگامی که اسید سولفوریک در آب حل می شود، واکنش اصلی به این ترتیب رخ می دهد.

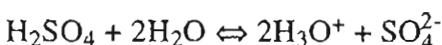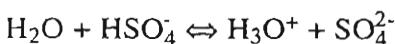

بازهای قوی مانند سدیم هیدرو اکسید، نیز به یون‌های Na^+ و OH^- منفی یونیزه می‌شوند گرچه سدیم هیدرو اکسید به طور کامل یونیزه می‌دارد، برخی بازهای نمک در آب به طور کامل یونیزه نمی‌شوند، مثلاً آمونیم استات $\text{NH}_4\text{CH}_3\text{COO}$ به طور کامل در آب یونیزه نمی‌شود. و یا استیک اسید و آمونیاک نیز به طور کامل یونیزه نمی‌شوند.

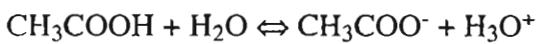

باید توجه داشت در هر دو نوع سیستم الکترولیت‌ها (کامل و ناتمام) تعادل دینامیکی وجود دارد که آن را با دو پیکان غایش می‌دهند. زمانی که محلول‌ها به طور کامل یونیزه شوند (قوی) و یا به طور نسبی یونیزه شوند (ضعیف) در هر دو حالت یون‌هایی به وجود می‌آیند که محیط را رسانا می‌کنند. چنانچه بیشتر نیز اشاره شد محلول ساکارز نمی‌تواند رسانا الکتریکی داشته باشد زیرا یون‌های مورد نظر به اندازه کافی در محلول وجود ندارند.

در علامت گذاری یون‌ها، در مواردی با توجه به واکنش‌های میانی، برخلاف انتظار طور دیگر غایش داده می‌شود، مثلاً در یونیزاسیون آب:



در اینجا H_3O^+ را می‌شد، به صورت H^+ که بهتر میین آن است، نشان داد:






در صورتی که در ساز و کار یونیزاسیون در مرحله نخست به صورت H_3O^+ در می‌آید و بیانگر و هم ارز $\text{H}(\text{H}_2\text{O})^+$ است. نباید فرمول یونیزاسیون آب را به شکل یادشده تصور کرد. در حقیقت یون هیدراته آن به شکل $\text{H}_x^+(\text{H}_2\text{O})_x$ است (مقدار x عدد کامل و کوچکی است) پس بهتر است فرایند یونیزاسیون آب به شکل $\text{H}(\text{H}_2\text{O})^+$ نوشته شود تا H^+ . همچنین تعداد زیادی از یون‌های آب به شکل هیدراته نوشته می‌شوند که بامولکول‌های هم‌جوار آبی خود هم بسته شده‌اند. این فرایندها زمانی پدید می‌آیند که نمک‌های اضافی، محلول‌های آبی متبلور می‌شوند

و تعدادی از مولکولهای آب نیز به همراه نمک متبلور می شوند. $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ و $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$... در این نوع سیستم ها، تعداد مولکول های آب تبلور برابر میزان هیدراسیون نمک مورد نظر است که تعداد آب تبلور در مطالعات کینتیک فرایند های آند و کاتد از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ولی طبق عادت می توان در نوشتن فرمول واکنش های شیمیایی از نوشتن آنها چشم پوشی کرد، زیرا آنها در مجموع استوکیوئری واکنش های طور مستقیم شرکت نمی کنند. بدین علت است که معمولاً برای آسانی کار از واژه یون هیدروژن (H^+) برای تمامی سیستم های مربوطه استفاده می شود.

در الکترولیت هایی که رسانایی کافی دارند، یون ها، تحت تاثیر ولتاژ اعمال شده به طرف الکترودهای مخالف کشیده می شوند (کاتیون به طرف کاتد و آنیون به طرف آند) سرعت حرکت یون ها در الکترولیت ها بر حسب ویژگی هایی که دارند متفاوت است که ولتاژ بکسان رسانایی هر یک از یون ها در اصطلاح پویایی (Mobility) نامیده می شود که میزان کل رسانایی سیستم از جمع جبری پویایی یون های موجود در آن به دست می آید.

در اینجا نیز عامل دیگری خود را نشان می دهد که در محاسبه رسانایی کل سیستم باید آن را در نظر گرفت. پویایی یون های منفی در محلول های الکترولیت متفاوت است، مثلاً مقدار جریانی که برای حمل کاتیون ها مصرف می شود در اغلب موارد بیشتر از آنیون هاست. به کل جریانی که توسط یون مورد نظر حمل می شود Transfereneey و یا عدد انتقال می گویند.

ممکن است یون های محول های الکترولیتی به صورت واحد حرکت می کنند و به شکل محفظه ای اطراف مولکول های حلال را پوشش می دهند و بدین ترتیب اثر یون های مخالف را به تاخیر می اندازند. مثلاً در آب یون های هیدروژن (H^+) و هیدروکسیل (OH^-) با ساز و کار متفاوتی حمل می شوند، زیرا در مرحله نخست مولکول آب تفکیک شده به اتم باردار هیدروژن (هسته هیدروژن و یا پروتون) تبدیل می شود که ساختمان و آرایش آن در محصول به این شکل است:

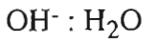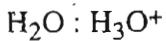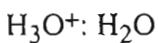

سرعت این فرایند بیشتر از حرکت H_3O^+ در محلول و یا حرکت $\text{CU}(\text{H}_2\text{O})^{2+}$ است بنابراین، پویایی یون هیدرونیم و هیدروکسیل خیلی بیشتر از سایر یون‌ها است که این میزان به طور میانگین پنج برابر برای هیدرونیوم و سه و نیم برابر برای هیدروکسیل است، بنابراین، محلول‌های اسیدهای قوی و بازهای قوی، رسانایی بهتری از سایر محلول‌های آبی دارند و براین اساس برای افزایش رسانایی الکترولیت‌ها از محلول‌های بازی و یا اسیدی قوی استفاده می‌شود.

روابط الکتریکی در آبکاری:

میشل فارادی شاید بزرگترین دانشمند تجربی تاریخ است که قوانین خود را در سال ۱۹۳۳ ارایه کرد که تا امروز بدون تغییر باقی مانده‌اند و این قوانین به این شرح اند:


- ۱- مقدار ماده شیمیایی خاصل از الکترولیز محلول‌های شیمیایی متناسب با مقدار جریانی است که از آن محیط برای هر یک از عناصر شیمیایی عبور می‌کند.
- ۲- مقدار مواد مختلف آزاد شده متناسب با جریان الکتریکی مصرف شده و بر حسب اکیوالنس آنهاست. به عبارت دیگر مقدار معینی از جریان الکتریکی، مقدار اکیوالنس مساوی از عناصر گوناگون را آزاد می‌کند، بنابراین، می‌توان بالاندازه گیری مقدار جریان الکتریکی عبور داده شده از سیستم مقدار اکیوالنس عناصر مختلف را محاسبه کرد و با در دست داشتن اکیوالنس مواد، می‌توان جرم آن را با مقدار الکتریسیته مصرفی محاسبه کرد. هیچ گونه استثنایی در قوانین فارادی وجود ندارد. هر نوع انحراف به وجود آمده تنها به سبب کیفیت واکنش‌های الکتروشیمیایی مورد نظر است که در طبیعت مواد شیمیایی مصرفی و شرایط کاری پیش می‌آید.

انتظار داریم که با عبور مقدار هم ارز جریان الکتریکی برای آزاد شدن یک گرم روی که باید در کاتدر سوب می کند، عمل $۰/۸۵$ گرم روی به دست می آید، علت انحراف این است که ضمن آزاد شدن $۰/۸۵$ گرم روی، هیدروژن نیز که در محلول های آبی به مقدار بسیار زیادی وجود دارد، آزاد می شود، بنابراین، بخشی از انرژی الکتریکی، برای آزاد شدن هیدروژن مصرف می شود و علت انحرافی نیز به این سبب است.


در مثالی دیگر که، عکس واکنش قبلی است، با عبور مقدار هم ارز جریان الکتریکی باید یک گرم از آند در فرایند الکترولیز حل شود، ولی در عمل $۱/۱$ گرم از آند در این واکنش الکتروشیمیایی حل می شود، علت انحلال بیش از انتظار روی در سیستم به سبب واکنش های خورده‌گی است که بدون کمک انرژی الکتریکی رخ داده است، به عبارت دیگر، مجموعه فرایندهای خورده‌گی سیستم که هیچ گونه ارتباطی با انرژی الکتریکی مصرفی ندارند باعث خورده‌گی اره گرم روی می شوند در پاره‌ای موارد، عمل پاسیو شدن عکس آن را نجات می دهد و در مواردی نیز عوامل مثبت و منفی به صورت توانان عمل می کند که محاسبات خاص خود را دارند.

اگر پیل الکتروشیمیایی که به طور سری از الکترودهای مس و نقره تشکیل شده است به جریان الکتریکی وصل شود، در این صورت جریانی که از یک نیم پیل عبور می کند، از نیم پیل دیگر نیز عبور خواهد کرد با عبور یک کولن الکتریسیته مقدار $۰/۳۲۹۳$ گرم مس آزاد می شود و از این رو برای آزاد شدن یک اتم گرم مس با جرم اتمی ۱۹۲۹۷۴ گرم به $۰/۵۴$ کولن نیاز هست، چون مس عنصری دو ظرفیتی است بنابراین برای آزاد شدن یک والانس گرم مس حدوداً ۹۶۴۸۵ کولن انرژی الکتریکی مصرف خواهد شد. از طرف دیگر اکیوالانس و یا هم ارز شیمیایی، عناصر برابر است با جرم اتمی تقسیم بر ظرفیت آن عنصر در آن واکنش شیمیایی، زیرا پاره‌ای از عناصر ظرفیت های متفاوتی بر اساس اکسایش و کاهش دارند، مثلاً گوگرد دارای ظرفیت های -۲ - -۶ و -۳ - -۵ - -۷ است، بنابراین،

برای به دست آوردن اکیوالانس و یا هم ارز شیمیایی عناصر، جرم اتمی را بر ظرفیت آن عنصر تقسیم می کنیم از طرف دیگر با عبور ۹۶۴۸۵ کولن انرژی الکتریکی، یک اکیوالانس از عناصر آزاد می شود. بنابراین، می توان با عبور دادن این مقدار انرژی الکتریکی یک اکیوالانس از هر عنصر شیمیایی را آزاد کرد. تمام عناصر جرم اتمی ثابت ولی اکیوالانس های متفاوتی دارند، مثلاً اگر آهنی از آهن (II) الکترولیز شود: $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^\circ$ ، تغییرات والانسی آن ۲ جرم اتمی آن ۵۵/۸۵ و هم ارز شیمیایی آن نیز $\frac{۵۵}{۸۵}$ است. اگر همین آهن از آهن (III) الکترولیز شود:

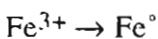

این بار تغییرات والانس آن ۳، جرم اتمی ثابت هم ارز شیمیایی برابر $\frac{۵۵}{۸۵}$ است. همچنین در تبدیل آهن (III) به آهن (II) هم ارز شیمیایی برابر یک است

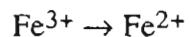

ذکر این نکته ضروری است که با عبور ۹۶۴۸۵ کولن الکتریسیته یک والانس گرم از هر عنصر آزاد می شود، از طرف دیگر ۹۶۴۸۷ کولن انرژی الکتریکی را با یک فارادی که با حرف (F) نمایش داده می شود، بیان می کنند که این امر در تمام ساز و کارهای الکترولیز صادق است، ولی در مورد محصولات جانبی ای که پس از این واکنش ها به دست می آید، صادق نیست، مثلاً اگر یک فارادی الکتریسیته از داخل محلول سدیم کلرید عبور کند، یک والانس گرم کلر، هیدروژن و هیدروواکسید سدیم آزاد می کند، که محصولات اولیه اندکنون اگر بر اثر واکنش های جانبی سدیم هیپوکلریت و سدیم سدیم کلرات به دست آید. مقادیر مواد حاصل به مقدار جریان الکتریکی مصرفی بستگی ندارد، بلکه تابع شرایط واکنش های شیمیایی است که در آن محیط رخ می دهد، البته با تمهیّدات لازم می توان از تولید محصولات ثانوی جلوگیری کرد.

چنانچه گفته شد، با استفاده از روابط قوانین فارادی، می توان جرم محصولات اولیه حاصل از الکترولیز را محاسبه کرد، مثلاً اگر محلول نیترات نقره با شدت جریان $I=0.2\text{A}$ به مدت 30 دقیقه الکترولیز شود، مقدار نقره آزاد شده به

شکل زیر محاسبه می شود.

$$q=it$$

$$\text{کولن} = q$$

$$0.2A \times 30M \times 30S = 360 \text{ کولن}$$

$$\text{شدت جریان} = A$$

$$m_Aq$$

$$\text{زمان بر حسب ثانیه} = t$$

$$m_Aq = \frac{q \times 107/87}{96500} = \frac{360}{96500} \times 107,87$$

$$m_Aq = 0,40224 \text{ g}$$

از طرف دیگر قانون دوم فارادی در تمام سیستم های الکترولیز صدق می کند و تابع درجه حرارت فشار و وزنگی دیگر آن نیست.

می دانیم که بار الکتریکی هر الکترون 10^{-19} کولن است، بنابراین، تعداد الکترون های موجود در یک والانس گرم و یا یک فارادی الکتریستیه برابر:

$\frac{96487}{10^{-19} \times 10^{-19}} = 6,023 \times 10^{23}$ ابست که همان عدد آووگادرو است. پس یک فارادی الکتریستیه برابر بار الکترون های عدد آووگادرو است (C) واحدبار الکتریکی (واحد فرعی سیستم SI) برابر یک آمپر ثانیه است و آمپر (A) واحد جریان الکتریکی (واحد اصلی SI) واحد زمان (واحد اصلی SI) می باشد و این نیز واحد نیروست که به جرم یک گرمی شتابی برابر 1 cm/S^2 می دهد و بین دین و نیوتون (N) واحد فرعی SI (برای نیرو) رابطه ای به این صورت وجود دارد: $N = 10^5 \text{ A} \cdot \text{m}$

گرچه دین واحد SI نیست ولی همانند سایر واحدهای رایج تا جایگزینی کامل واحدهای SI ناچاریم آن را به کار ببریم. از قوانین فارادی نتیجه دیگری نیز به دست می آید و آن واحد الکتروستاتیک (esu) است نیروی جاذبه و یا ادفعه دوبار الکتریکی $q_1 q_2$ که به فاصله d از هم دیگر قرار دارند، از رابطه زیر به دست می آید:

$$F = \frac{q_1 \times q_2}{Dd^2}$$

D ثابت وی الکتریک و مقدار آن در خلاء برابر یک است. بنابراین، واحد الکتروستاتیک عبارت از بار الکتریکی ای است که اگر در فاصله یک سانتی متری از بار منشاء قرار گیرند، بانیروی برابر یک دین یکدیگر را جذب و یا ادفعه می کند.

این موضوع در الکتروولیت ها اهمیت زیادی دارد، زیرا کاتیون و یا آنیون ها براساس همین رابطه یکدیگر را جذب و یا ادفع می کنند. با این تعاریف $C=A.S$ و آمپر (A) عملی نیز مقدار الکتریسیته ای است که بتواند ۱۱۸mg گرم نقره از محلول استاندارد نیترات نقره آزاد کند. برای آزاد کردن یک اکیوالانس نقره براساس قانون فارادی به یک کولن الکتریسیته نیاز است. با توجه به فرمول فارادی، می توان مقادیر مواد الکترولیز شده را به طور مستقیم با فرمول زیر محاسبه کرد:

$$m = \frac{I \times e \times t}{96500}$$

$$t = \text{زمان}$$

$$I = A$$

$$e = \text{اکیوالانس}$$

$$m = \text{گرم}$$

نکته ای که در استفاده از این فرمول اهمیت دارد، انتخاب واحدهای مناسب برای هر یک از نمادهاست، مثلاً اگر واحد شدت جریان آمپر باشد، در آن صورت مدت زمان ثانیه و جرم، گرم و اکیوالانس نیز بر حسب گرم خواهد بود. ولی اگر واحد جرم kg باشد در آن صورت می توان فرمول را به صورت $kg/A.h$ و یا $kg/A.day$ بیان کرد در این مورد بهتر است به جدول زیر مراجعه شود.

عنصر	غاد	جرم اتمی	$\frac{g}{t}$	$\frac{mg}{c}$	$\frac{g}{A.h}$	$\frac{شدت}{g/cm^3}$	$\frac{A.h}{m^2}$	ظرفیت
آلومینیم	Al	۲۶/۹۸	۸/۹۹۳	۰/۰۹۳۱۹	۰/۳۳۵۵	۲/۷۰	۸/۰۴۸	۳
کادمیم	Cd	۱۱۲/۴	۵۶/۲۰	۰/۵۸۲۴	۲/۰۹۷	۸/۶۴۲	۴/۱۱۱	۲
کروم	Cr	۵۱	۸/۶۶۷	۰/۰۸۹۸۱	۰/۳۲۳۳	۷/۲۰	۲۲/۲۷	۶
								۳
کیالت	Co	۵۸/۹۲	۲۹/۴۷	۰/۳۰۵۲	۱/۰۹۹	۸/۹	۸/۰۹۸	۲
من	Cu	۶۲/۵۵	۶۲/۵	۰/۶۵۵۸	۲/۳۷۱	۸/۹۲	۲/۷۶۲	۱
								۲
طلاء	Au	۱۹۷	۱۹۷	۰/۰۴۱	۰/۲۴۹	۱۹/۳	۲/۶۲۶	۱
								۳
هیدروژن	H	۱/۰۰۸	۱/۰۰۸	۰/۶۸۰۵	۰/۴۵۰	۰/۰۹	$0/0.9 \times 10^{-7}$	۱

هم ارزهای الکتروشیمیابی

عنصر	نماد	جرم افی	$\frac{g}{f}$	$\frac{mg}{c}$	$\frac{g}{A \cdot h}$	شدت g/cm^3	$A \cdot h$	ظرفت
آلومینیم	Al	۲۶/۹۸	۸/۹۹۳	۰/۰۹۳۱۹	۰/۳۳۵۵	۲/۷۰	۸/۰۴۸	۳
کادمیم	Cd	۱۱۲/۴	۵۶/۲۰	۰/۵۸۲۴	۲/۰۹۷	۸/۶۴۲	۴/۱۲۱	۲
کروم	Cr	۵۱	۸/۶۶۷	۰/۰۸۹۸۱	۰/۳۲۲۳	۷/۲۰	۲۲/۲۷	۶
کالت	Co	۵۸/۹۳	۲۹/۴۷	۰/۳۰۵۴	۱/۰۹۹	۸/۹	۸/۰۹۸	۲
سر	Cu	۶۳/۵۵	۶۳/۵	۰/۶۵۵۸	۲/۳۷۱	۸/۹۲	۳/۷۶۲	۱
		۳۱/۷۸	۱/۳۲۹۳	۰/۱۸۶			۷/۵۲۱	۲
طلاء	Au	۱۹۷	۱۹۷	۲/۰۴۱	۷/۳۴۹	۱۹/۲	۲/۶۲۶	۱
		۶۵/۶۷	۶۵/۵	۰/۶۸۰۵	۲/۴۵۰		۷/۸۷۸	۲
هیدروژن	H	۱/۰۰۸	۱/۰۰۸	۰/۰۱۰۴۵	۰/۰۳۶۷۶	۰/۰۹×۱۰ ^{-۷}	—	۱
آهن	Fe	۵۵/۸۴	۱۸/۶۱	۰/۱۹۲۸	۰/۶۹۴۲۳	۷/۸۶	۱۱/۲۲	۳
		۲۷/۹۲	۲۷/۹۲	۰/۲۸۹۳	۱/۰۴۲		۷/۵۴۳	۲
نیکل	Ni	۵۸/۷۱	۲۹/۲۹	۰/۳۰۴۲	۱/۰۹۵	۸/۹۰	۸/۱۲۸	۲
اکسیزن	O	۱۶	۸	۰/۰۸۲۹۰	۰/۲۹۸۴	۰/۰۰۱۳۳۱	—	۲
پلاتین	Pt	۱۹۵/۱	۴۸/۷۸	۰/۵۰۵۵	۱/۰۸۲۰	۲۱/۴۵	۱۱/۲۰	۴
نقره	Ag	۱۰۷/۹	۱۰۷/۹	۰/۱۱۸	۴/۰۲۵	۱۰/۰	۲/۶۰۹	۱
زری	Zn	۶۵/۳۸	۳۲/۶۹	۰/۲۳۸۸	۱/۲۲۰	۷/۱۴	۵/۸۵۲	۲

پتانسیل الکترودهای استاندارد در 25°C

نیم واکنش	محلو اسیدی	(ولت)
$\text{Li}^+ + \text{e}^- \leftrightarrow \text{Li}$		-۳/۰۴۵
$\text{K}^+ + \text{e}^- \leftrightarrow \text{K}$		-۲/۹۲۵
$\text{Rb}^+ + \text{e}^- \leftrightarrow \text{Rb}$		-۲/۹۲۵
$\text{Cs}^+ + \text{e}^- \leftrightarrow \text{Cs}$		-۲/۹۲۳
$\text{Ra}^{2+} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Ra}$		-۲/۹۱۶
$\text{Ba}^{2+} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Ba}$		-۲/۹۰۶
$\text{Sr}^{2+} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Sr}$		-۲/۸۸۸
$\text{Ca}^{2+} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Ca}$		-۲/۸۶۶
$\text{Na}^+ + \text{e}^- \leftrightarrow \text{Na}$		-۲/۷۱۴
$\text{Ce}^{3+} + \text{e}^- \leftrightarrow \text{Ce}$		-۲/۴۸۳
$\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Mg}$		-۲/۳۶۳
$\text{Be}^{2+} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Be}$		-۱/۸۴۷
$\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \leftrightarrow \text{Al}$		-۱/۶۶۲
$\text{Mn}^{2+} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Mn}$		-۱/۱۸۰
$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Zn}$		-۰/۷۹۲۸
$\text{Cr}^{3+} + 3\text{e}^- \leftrightarrow \text{Cr}$		-۰/۷۴۴
$\text{Ga}^{3+} + 3\text{e}^- \leftrightarrow \text{Ga}$		-۰/۵۲۹
$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Fe}$		-۰/۴۴۰۲
$\text{Cr}^{3+} + \text{e}^- \leftrightarrow \text{Cr}^{2+}$		-۰/۴۰۸
$\text{Cd}^{2+} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Cd}$		-۰/۴۰۲۹
$\text{PbSO}_4 + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Pb} + \text{SO}_4^{2-}$		-۰/۳۵۸۸
$\text{Tl}^+ + \text{e}^- \leftrightarrow \text{Tl}$		-۰/۳۳۶۳
$\text{Co}^{2+} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Co}$		-۰/۲۷۷
$\text{H}_3\text{PO}_4 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{H}_3\text{PO}_3 + \text{H}_2\text{O}$		-۰/۲۷۶
$\text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Ni}$		-۰/۲۵۰
$\text{Sn}^{2+} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Sn}$		-۰/۱۳۶

پتانسیل الکترودهای استاندارد در 25°C

نیم واکنش	محلول اسیدی	(ولت)
$\text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Pb}$		-0 / 126
$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{H}_2$		-0 / 000
$\text{S} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{H}_2\text{S}$		+0 / 142
$\text{Sn}^{4+} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Sn}^{2+}$		+0 / 10
$\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{H}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$		+0 / 172
$\text{AgCl} + \text{e}^- \leftrightarrow \text{Ag}^+ + \text{Cl}^-$		+0 / 2222
$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Cu}$		+0 / 337
$\text{H}_2\text{SO}_3 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \leftrightarrow \text{S} + 3\text{H}_2\text{O}$		+0 / 40
$\text{Cu}^+ + \text{e}^- \leftrightarrow \text{Cu}$		+0 / 021
$\text{I}_2 + 2\text{e}^- \leftrightarrow 2\text{I}^-$		+0 / 0305
$\text{MnO}_4^- + \text{e}^- \leftrightarrow \text{MnO}_4^{2-}$		+0 / 064
$\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{H}_2\text{O}_2$		+0 / 6804
$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \leftrightarrow \text{Fe}^{2+}$		+0 / 771
$\text{Hg}^{2+} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Hg}$		+0 / 788
$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \leftrightarrow \text{Ag}$		+0 / 7991
$2\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{N}_2\text{O}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$		+0 / 803
$\text{Hg}^{2+} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Hg}$		+0 / 854
$2\text{Hg}^{2+} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Hg}_2^{2+}$		+0 / 920
$\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ + 3\text{e}^- \leftrightarrow \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$		+0 / 96
$\text{Br}_2 + 2\text{e}^- \leftrightarrow 2\text{Br}^-$		+1 / 0602
$\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \leftrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$		+1 / 229
$\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$		+1 / 23
$\text{Tl}^{3+} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Tl}^+$		+1 / 25
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \leftrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$		+1 / 33
$\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \leftrightarrow 2\text{Cl}^-$		+1 / 3595
$\text{Au}^{3+} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Au}^+$		+1 / 402
$\text{PbO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Pb}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$		+1 / 405

پتانسیل الکترودهای استاندارد در 25°C

نیم واکنش	محلول اسیدی	(ولت) $^{\circ}$
$\text{Au}^{3+} + 3\text{e}^- \leftrightarrow \text{Au}$		+1/498
$\text{Mn}^{3+} + \text{e}^- \leftrightarrow \text{Mn}^{2+}$		+1/51
$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \leftrightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$		+1/51
$\text{Ce}^{4+} + \text{e}^- \leftrightarrow \text{Ce}^{3+}$		+1/61
$2\text{HOCl} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$		+1/63
$\text{PbO}_2 + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{PbSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$		+1/682
$\text{Au}^+ + \text{e}^- \leftrightarrow \text{Au}$		+1/991
$\text{MnO}_4^- + 4\text{H}^+ + 3\text{e}^- \leftrightarrow \text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$		+1/995
$\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \leftrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$		+1/776
$\text{Co}^{3+} + \text{e}^- \leftrightarrow \text{Co}^{2+}$		+1/808
$\text{S}_2\text{O}_8^{2-} + 2\text{e}^- \leftrightarrow 2\text{SO}_4^{2-}$		+2/01
$\text{O}_3 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}$		+2/07
$\text{F}_2 + 2\text{e}^- \leftrightarrow 2\text{F}^-$		+2/87

پتانسیل الکترودهای استاندارد در 25°C

نیم واکنش	محلول قیلایی	(ولت) $^{\circ}$
$\text{Al(OH)}_4^- + 3\text{e}^- \leftrightarrow \text{Al} + 4\text{OH}^-$		-۰/۳۳
$\text{Zn(OH)}_4^{2-} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Zn} + 4\text{OH}^-$		-۱/۲۱۵
$\text{Fe(OH)}_4^- + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Fe} + 2\text{OH}^-$		-۰/۸۷۷
$2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$		-۰/۸۲۸.۶
$\text{Cd(OH)}_2 + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Cd} + 2\text{OH}^-$		-۰/۸۰۹
$\text{S} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{S}^{2-}$		-۰/۴۴۷
$\text{CrO}_4^{2-} + 4\text{H}_2\text{O} + 3\text{e}^- \leftrightarrow \text{Cr(OH)}_3 + 5\text{OH}^-$		-۰/۱۳
$\text{NO}_3^- + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{NO}_2^- + 2\text{OH}^-$		-۰/۰۱
$\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \leftrightarrow 4\text{OH}^-$		-۰/۴۰۱
$\text{NiO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{Ni(OH)}_2 + 2\text{OH}^-$		-۰/۴۹۰
$\text{HO}_2^- + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \leftrightarrow 3\text{OH}^-$		+۰/۸۷۸

اگر ولتاژ مصرفی سل الکتروشیمیایی معلوم باشد، انرژی مصرفی سیستم را می‌توان به راحتی محاسبه کرد، فرمول محاسبه عبارت است از : $v = w \cdot h \times s$ و $W_s = v \cdot s$ که آن هم برابر یک ژول است همچنین با تغییر پارامترها مقدار انرژی بر حسب واحدهای مختلف قابل محاسبه است . محاسبه مقدار الکتریسیته جریان یافته از یک سل رامی توان باروش های مختلف انجام داد بدین منظور در فرایندهایی که چندان دقیق نیستند ، می‌توان از آمپر متر که در مدار به طور سری قرار داده می‌شود ، استفاده کرد . سپس میانگین اندازه گیری های فواصل مختلف را که با کرونومتر انجام می‌شود ، به عنوان مقدار الکتریسیته عبوری از سل قبول کرد .

برای اندازه گیری دقیق می‌توان از کولن متر استفاده کرد . کولن متر نیز یک سل الکتروشیمیایی است که به طور سری به سل آزمون بسته می‌شود ، نکته قابل توجه این است که نیاید هیچ گونه واکنش الکتروشیمیایی در الکترودها رخ دهد ، بهترین کولن متر برای این کار ، کولن متر نقره ای ، مس و یدی است . در دو کولن متر اول مقدار نقره و مس الکتروولیز شده حساب و سپس براساس جرم آنها مقدار جریان محاسبه می‌شود . در نمونه سوم ، ید آزاد شده تیتر می‌شود و براساس ید آزاد شده و با استفاده از رابطه فارادی مقدار جریان حساب می‌شود .

انواع گوناگون کولن متر الکتروشیمیایی و سایر کولن مترهای منطقی دیگر در این راستا به کار برد می‌شوند که مناسب ترین آنها که در کارگاه های آبکاری استفاده می‌شود ، کولن متر مس است .

الکترودهای کولن متر مس از ورق های خالص مس هستند و الکتروولیت مورد نظر نیز از $150\text{ گرم سولفات مس }_{20}\text{ CuSO}_4\text{SH}_20$ می‌باشد . اضافه کردن اتانول به سبب جلوگیری از واکنش جانبی $\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}^{+}$ است ، زیرا از سطح الکتروولیت اکسیژن جذب و در این شرایط اتانول به آرامی اکسیده شده به استون و استیک اسید تبدیل می‌شود ، ولی اغلب از این مورد چشم پوشی می‌شود . شدت جریان کاتدی باید $20-200\text{ A/m}^2$ باشد . همچنین الکتروولیت رامی توان با جریان کمی از گاز کریں

دی اکسید هم زد. اندازه الکترودها را می توان با اندازه گیری میزان شدت جریان به دست آورد. با توجه به اینکه اکیوالنس مس F_{31,77g} است، رسوب یک گرم مس برابر ۳۰۳۷ کولن الکتریسیته است.

بازدهی شدت جریان:

واکنش های شیمیایی انجام شده در الکترودها، متناسب با جریان عبوری از مدار آبکاری است. در آبکاری نه با یک واکنش الکتروشیمیایی، بلکه همزمان با چندین واکنش سروکار داریم. هر نوع انرژی الکتریکی ای که به غیر از هدف آبکاری در واکنش های شیمیایی مصرف می شود، هدر رفته تلقی می گردد. هدف در آبکاری نشانیدن ماده مورد نظر در کاتد با استفاده از جریان الکتریکی است و یا این که این ماده از آند حل شود. در فرایند آبکاری گاز هیدروژن از کاتد و اکسیژن از آند آزاد می شود که خود یک فرایند ناخواستنی است و باعث مصرف انرژی الکتریکی می شود و سرانجام بازدهی را کاهش می دهد. بازدهی جریان (C.E) از رابطه زیر به

$$\frac{C.E = 100 \times Act}{Theo}$$

دست می آید:

در این رابطه (C.E) بازدهی جریان، (Act) مقدار فلز آزاد شده در کاتد و یا حل شده از آند و (Theo) مقدار فلز آزاد شده تئوری (اسمی) است که براساس فرمول فارادی براساس انرژی الکتریکی مصرف شده به دست خواهد آمد. بنابراین، بازدهی جریان کاتدی برابر واکنش کاتدی و بازدهی جریان آندی نیز برابر واکنش آندی است.

شدت جریان:


آگاهی از مقدار جریان عبوری از سل، امکان محاسبه مقدار محصول رسوب شده در کاتد را فراهم می کند، در آبکاری تنها به مقدار ماده رسوب داده شده نمی پردازند که با ضخامت معینی در سطوح مختلف قطعه نشست کرده است، بلکه

با میانگین این قشر رسوب داده شده و توزیع آن در سطح کاتد سروکار دارد. ضخامت میانگین تابع دو عامل کل رسوب و سطحی است که این رسوب در آن نشست کرده است. توزیع این رسوب نیز تابع چگونگی پوشش سطح کاتد است، بنابراین، در آبکاری عاملی که روی شدت جریان اثر می‌گذارد اهمیت ویژه‌ای دارد و تکائف جریان نامیله می‌شود که بر حسب آمپر بر واحد سطح الکترود بیان می‌شود. که معمول ترین آن به صورت A/m^2 است، ولی بر حسب mA/cm^2 و A/dm^2 و یا A/ft^2 (در مواردی به صورت ASF نوشته می‌شود که این نوع نوشتن توصیه نمی‌شود)

یکی از عمده‌ترین عوامل آبکاری شدت جریان است که نمایه‌های آن در بخش‌های بعدی خواهد آمد، شدت جریان در آبکاری بر حسب آمپر بر واحد سطح بیان می‌شود. اغلب از ویژگی‌های مورد نظر سطح الکترود ها آگاهی چندانی در دست نیست مگر اینکه سطح آن کاملاً صاف و صیقلی باشد تا بتوان با روش‌های متعارف مساحت آن را تعیین کرد بر این اساس، بهتر است سطح ظاهری را سطح واقعی تلقی کرد، مگر در موارد خاصی که برخی موارد مانند وضع الکترود و عوامل تئوریکی و تفاوت‌های ناصافی آن باعث محاسبه دقیق خواهد شد.

توزیع جریان :

جریان الکتریکی در محلول الکترولیت آبکاری با توجه به میانگین سطح الکترود توزیع می‌شود. مگر برای سطوح قطعه‌های باشکل هندسی ساده در حالی که کاتد و آند هم مرکز باشند و جریان نیز در سطح کاتد یکنواخت نباشد. توزیع عملی جریان بر سطح کاتد پیچیده‌تر است، گرچه از روی شکل هندسی الکترود به راحتی قابل محاسبه است.

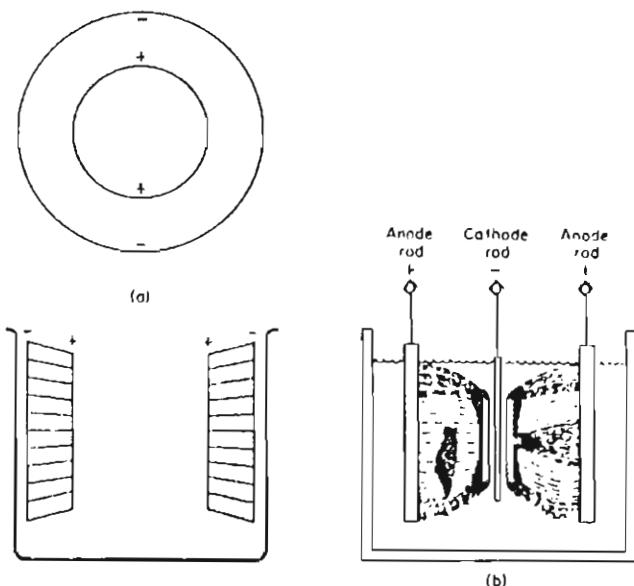

(شکل ۲-۱) - توزیع جریان (a) آند و کاتد هم مرکز ، (b) کاتد شکل داده شده .
بسته بودن خطوط نشانگر توزیع جریان است .

با توجه به شکل (۲-۱) مشخص می شود که جریان بیشتر در لبه و بر جستگی ها متتمرکز شده است، اگر مقاومت محلول خیلی کم باشد (خیلی کمتر از اندازه معمول)، در آن صورت جریان به قطعه هایی که نزدیکترند هستند، بیشتر می رسد تا به آنها که در فواصل دورتری قرار دارند این امر در مورد قطعه هایی که شکل هندسی بسیار ساده ای دارند نیز صادق است.

زمانی که پوشش نازکی در آبکاری مطرح باشد، رسوب اضافی بر روی قطعه های کار به عنوان ضایعات محسوب می شود، هر چه فلز ارزش بیشتری داشته باشد، به همان اندازه این ضایعات بیشتر خواهد بود. بنابراین، آبکاران باید تلاش بیشتری کنند تا موقعیت کاتد را در وان های آبکاری، برای جلوگیری از ضایعات، تنظیم کنند که طراحی مناسب قطعه ها در جلوگیری از این نقیصه نقش مهمی بازی می کند و پوشش یکنواختی را نیز برای قطعه فراهم می سازد.

پاره‌ای از محلول‌های آبکاری نیز می‌توانند، حداقل و حداکثر پوشش مورد نظر را به حد اپتیمم مناسب نزدیک تر کنند، این نوع محلول‌ها که قدرت پرتاب مناسبی دارند، امکان توزیع یکنواخت جریان و به دست آمدن پوشش یکنواخت را فراهم می‌سازند.

قدرت پرتاب را می‌توان به عنوان افزاینده قدرت توزیع فلز بر سطوح قطعه‌ها تعریف کرد. این امریکی از عمدۀ ترین ویژگی‌های آبکاری است که در این باره در بخش‌های بعدی به تفضیل بحث خواهد شد.

روابط پتانسیل در آبکاری:

در بخش پیشین درباره روابط جریان الکتریکی و اثرات آن در آبکاری و چگونگی توزیع آن بحث و گفته شد که مقدار حداقلی از جریان باعث حداقل تغیرات شیمیایی در سیستم آبکاری می‌شود. این جریان الکتریکی در سیستم با یک فشار الکتریکی معین وارد می‌شود و از قوانین اهم نیز پیروی می‌کند:


$$E = I \times R$$

$$\text{ولت} = E$$

$$\text{آمپر} = I$$

$$\text{اهم} = R$$

باید توجه داشت که مقاومت الکتریکی محلول‌های الکتروولیتی خیلی بیشتر از هادی‌های فلزی است. مثلاً مقاومت محلول سدیم کلریدیک درصد، پنجاه میلیون بار بیشتر از مس هم مقطع خود است. بر این اساس، در محاسبات آبکاری عموماً مقاومت‌های فلزی را به حساب نمی‌آورند. زیرا مدارهای خارج از محلول الکتروولیت تنها عامل ولتاژ جریان را برای آبکاری که بین الکتروولیت و حداقل دو الکتروند آندوکاتدرخ می‌دهد، فراهم می‌آورند. این رابطه در داخل سیستم آبکاری همانند آنچه در هادی‌های فلزی که در شکل (۱-۳) مشاهده می‌شود، نیست.

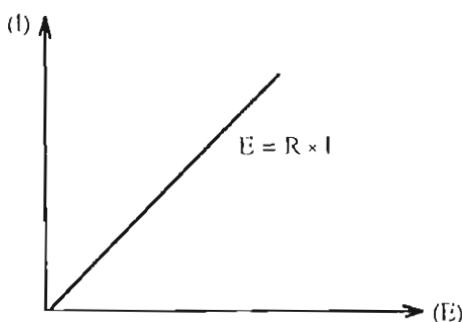

(شکل ۱-۳) قانون اهم


هرگاه به یک محلول اسید سولفوریک دو مفتول پلاتین وارد کنیم، رابطه $I = \frac{E}{R}$ برقرار خواهد شد.

$\xrightarrow{\text{H}_2\text{S}(4\text{pt})}$
در آغاز کار، پتانسیل هر دو الکترود یکسان و نیروی الکتروموتوری پیل صفر است.


$$e = e \Rightarrow E = 0$$

پیل کاتد آند

اگر این پیل به یک منبع تغذیه الکتریکی که در شکل (۱-۴) دیده می شود وصل شود.

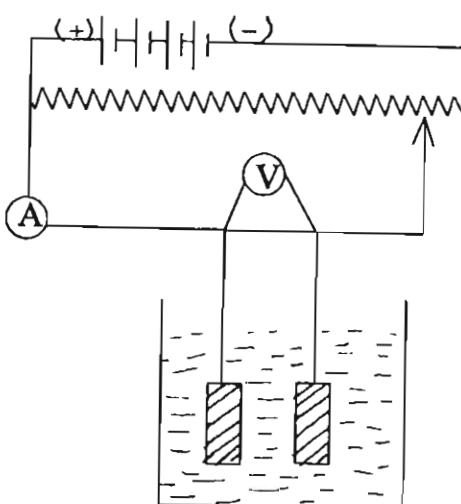

(شکل ۱-۴)

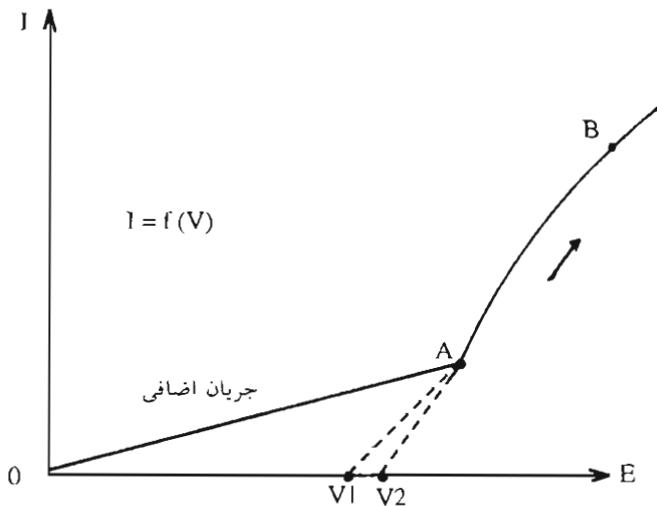


منحنی OB ، همانند آنچه در مرحله نخست بود، نیست زیرا پلاریزاسیون حاصل از مقاومت و یا اهمی (Z_0) پلاریزاسیون غلظت (Z_c) و پلاریزاسیون فعال سازی و یا آکتیواسیون (Z_a) دخالت کرده، منحنی را از شکل مناسب خود خارج می کنند و افزون این عوامل دیگری نیز در انحراف منحنی دخالت دارند که (۵۸) پتانسیل برگشت پذیری آنکه پتانسیل های اضافی آند و کاتد و پتانسیل برگشت پذیری کاتد و افت اهمی از آن شمارند.

از این ویژگی ها برای آلیاژ سازی و جدا کردن فلزات از یک محصول الکتروولیت استفاده می کنند که در بخش آلیاژ سازی با الکتروولیز به آن می پردازیم. چنانچه مشاهده شد روابط پتانسیل بین الکتروودها و الکتروولیت مستقیم و خطی نیست و عوامل زیادی در آن دخالت دارند که از آن جمله زیادی ولتاژ است که سبب پاره ای انحرافات می شود. در این امر، عامل پلاریزاسیون و عوامل دیگری دخالت دارند که در جای خود مورد بحث قرار خواهند گرفت.

پتانسیل الکترود:

هرگاه الکترودی وارد محلول الکتروولیت بشود، تعادل دینامیک الکتروشیمیایی بین فلز (الکترود) و یون‌های الکتروولیت (کاتیون) به وجود می‌آید که فرمول آن به این صورت است: (الکترون = e)

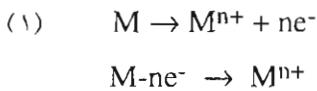


در فرایند برگشتی و یا بعدی، یون‌ها (کاتیون) با گرفتن الکترون و یا از دست دادن بار کاتیونی آزاد می‌شود




اگر در سیستم ولتاژ خارجی وجود نداشته باشد، تعادل دینامیک برقرار خواهد شد. هرگاه سرعت واکنش در هر طرف، باعث تغییر سرعت واکنش در طرف دیگر خواهد شد که سرانجام به تعادل جدیدی خواهد رسید، به عبارت دیگر، یون‌های الکتروولیت به همان سرعتی که وارد آن می‌شوند، به همان سرعت نیز به الکترودها برخواهد گشت. این عمل تازمانی که عوامل خارجی در سیستم دخالت نکنند، ادامه خواهد یافتد. شایان گفتن است که با تغییر عوامل سیستم، پراکنده‌گی الکتریکی در سیستم به وجود می‌آید، اگر یونیزاسیون قبلی سریع تر باشد می‌بایستی در آن صورت باید، فلز در مقایسه با الکترود بار منفی خواهد داشت، به این ساز و کار، یعنی تفاوت پتانسیل الکتریکی بین الکترود (فلز) و محلول الکتروولیت را، پتانسیل الکترود می‌گویند. همچنین در پاره‌ای موارد پتانسیل الکترودی با پتانسیل اعمال شده فلز فرق دارد، مثلاً اگر گاز هیدروژن با پلاتین از محلولی که در آن یون‌های هیدروژن وجود دارد، متصاعد شود، پتانسیل از تابع زیر پیروی می‌کند:



برای آزاد کردن هیدروژن می‌توان از الکترودهای دیگری نیز استفاده کرد، در آن صورت، بدیهی است پتانسیل الکترود همانند پتانسیل آن با پلاتین نخواهد بود و انحرافاتی از آن خواهد داشت این مثال درباره تمام عناصر صدق می‌کند.

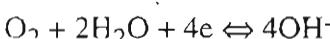

اگر فلز در دو حالت یونی متفاوت باشد، فرایند زیر رخ می دهد:

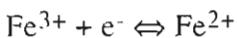

معادله فوق نشان دهنده پتانسیل اکسایش-کاهش (Redox) و یا (O.R.P) است و تفاوت اساسی بین آن و سایر واکنش های اکسایش-کاهش وجود ندارد. به چنانچه اشاره شد، شمای کلی آنها به صورت $\text{M}^{2+} + 2\text{e}^- \leftrightarrow \text{M}^{3+}$ است. روابط پتانسیل الکتروود والکتروولیت رانرنست (Nernst) در پیل های الکتروشیمیایی به صورت زیر ارایه کرده است:

$$E = E^\circ + \frac{RT}{nF} \ln a$$

$$E = E^\circ + \frac{RT}{nF} \times \frac{a}{a_m}$$

E° : پتانسیل استاندارد هر ماده و یا الکتروود

E : پتانسیل واقعی سیستم

R : ثابت گاز بر حسب $\text{J.K}^{-1}\text{mol}^{-1}$ (۸,۳۱)

n : والانس عنصر مربوطه

a_m : آکتیویته فلز

a : آکتیویته یون

T : درجه حرارت بر حسب کلوین

F : فارادی

اگر در آبکاری واکنش های الکتروشیمیایی، محاسبات تقریبی مطرح شود، می توان به جای (a) از عامل غلظت (c) استفاده کرد.

$$c = \alpha \cdot c$$

(c) غلظت استوکیومتری و (α) درجه یونیزاسیون است که بر اساس رسانایی الکتروولیتی مشخص می شود. (c) غلظت یون های فلزی است. در صورتی که a و $c = a$ باشد، در آن صورت $\ln a = 0$ در آن صورت $E = E^\circ$ خواهد بود و پتانسیل استاندارد برابر پتانسیل واقعی پیل خواهد شد و پتانسیلی است که ضمن تکاس الکتروود با محصول الکتروولیتی که دارای یون الکتروود مورد نظر است، آکتیویته آن

نیز برابر واحد است. ضمناً براساس قرارداد، پتانسیل الکترود هیدروژن در تمام درجه حرارت های سیستم برابر صفر است.

باتوجه به اینکه پتانسیل الکتریکی الکترودهارانگی توان به تنها یی اندازه گیری کرد، برای این کار از الکترودهای شاهد، هیدروژن و جز آنها که پتانسیل الکتریکی آنها معلوم است، استفاده می شود. باتوجه به جدول یونیزاسیون و یا جدول تانسیون عناصر که در آخر کتاب آمده است، عناصری که پتانسیل منفی زیادی دارند، تمایل بیشتری به حالت یون شدن دارند. در نتیجه از قابلیت اتحلال بهتری برخوردارند که بیشتر از فلزات مبنا هستند.

فلزاتی که پتانسیل الکترودی مثبت دارند، تمایل زیادی به حالت آزاد دارند و اغلب از فلزات اصیل هستند. گرچه بررسی پتانسیل الکترودی عناصر براساس آنچه که گفته شد، مورد قبول همه کشور نیست، ولی تنها در علامت آنها اختلاف وجود دارد و قدر مطلق آنها یکی است.

سری الکتروموتوری عناصر برای شیمی دانها آشناست، عناصر بالای جدول تانسیون می توانند جایگزین فلزات پایین جدول تانسیون شوند، به عبارت دیگر، فلز مثبت جای فلز منفی را می گیرد. هرگاه به داخل محلول سولفات مس، میله آهنی وارد کنیم، پس از مدتی بر روی میله آهنی قشری از مس رسوب می کند.



باید توجه کرد که این مورد در تمام فرایندها صادق است، زیرا عوامل دیگری نیز در این امر دخالت دارند. عوامل کینتیک همانند عوامل تئوریکی دارای اهمیت اند همچنین باید آکتیویته را برای یون های فلزات به صورت واحد محاسبه کرد،

پتانسیل‌های ردکس (Redox)

واکنش در محلولهای اسیدی	$E^\circ \text{ volt}$
$\text{Li}^+ + e = \text{Li}$	- 3.045
$\text{K}^+ + e = \text{K}$	- 2.925
$\text{Na}^+ + e = \text{Na}$	- 2.714
$\text{Mg}^{++} + 2e = \text{Mg}$	- 2.37
$\text{Al}^{+++} + 3e = \text{Al}$	- 1.66
$\text{Zn}^{++} + 2e = \text{Zn}$	- 0.763
$\text{Cr}^{+++} + 3e = \text{Cr}$	- 0.74
$\text{Fe}^{++} + 2e = \text{Fe}$	- 0.440
$\text{Cr}^{+++} + e = \text{Cr}^{++}$	- 0.41
$\text{Cd}^{++} + 2e = \text{Cd}$	- 0.403
$\text{Ti}^{+++} + e = \text{Ti}^{++}$	hes - 0.37
$\text{PbSO}_4 + 2e = \text{Pb} + \text{SO}_4^-$	- 0.356
$\text{V}^{+++} + e = \text{V}^{++}$	- 0.255
$\text{Ni}^{++} + 2e = \text{Ni}$	- 0.250
$\text{Sn}^{++} + 2e = \text{Sn}$	- 0.136
$\text{Pb}^{++} + 2e = \text{Pb}$	- 0.126
$2\text{H}^+ + 2e = \text{H}_2$	- 0.00
$\text{Sn}^{++++} + 2e = \text{Sn}^{++}$	0.15
$\text{Cu}^{++} + e = \text{Cu}^+$	0.153
$\text{AgCl} + e = \text{Ag} + \text{Cl}$	0.2223
$\frac{1}{2}\text{Hg}_2\text{Cl}_2 + e = \text{HgCl}^-$ (N. الکترود کالومل)	0.2802
$\text{Cu}^{++} + 2e = \text{Cu}$	0.337
$\text{Fe}(\text{CN})_6^{--} + e = \text{Fe}(\text{CN})_6^{--}$	0.36
$\text{Cu}^+ + e = \text{Cu}$	0.521
$\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2e = \text{H}_2\text{O}_2$	0.682

واکنش در محلولهای اسیدی	$E^\circ \text{ volt}$
$\frac{1}{2} \text{C}_6\text{H}_4\text{O}_2 + \text{H}^+ + e = \frac{1}{2} \text{C}_6\text{H}_6\text{O}_2$	0.6996
$\text{Fe}^{+++} + e = \text{Fe}^{++}$	0.771
$\text{Hg}_{\frac{1}{2}}^{++} + 2e = 2\text{Hg}$	0.789
$\text{Ag}^+ + e = 2\text{Ag}$	0.7991
$2\text{Hg}^{++} + 2e = \text{Hg}_{\frac{1}{2}}^{++}$	0.920
$\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+ + 2e = \text{Mn}^{++} + 2\text{H}_2\text{O}$	1.23
$\text{Cr}_2\text{O}_7 = + 14\text{H}^+ + 6e = 2\text{Cr}^{+++} + 7\text{H}_2\text{O}$	1.33
$\text{Cl}_2 + 2e = 2\text{Cl}$	1.3595
$\text{Au}^{+++} + 3e = \text{Au}$	1.50
$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5e = \text{Mn}^{++} + 4\text{H}_2\text{O}$	1.51
$\text{Ce}^{++++} + e = \text{Ce}^{+++}$	1.61
$\text{Au}^+ + e = \text{Au}$	1.68
$\text{MnO}_4^- + 4\text{H}^+ + 3e = \text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	1.695
$\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2e = 2\text{H}_2\text{O}$	1.77
$\text{Fn} + 2e = 2\text{F}$	2.65
$\text{Fe}^{+++} + e = \text{Fe}^{++}$	0.771
$\text{Hg}_{\frac{1}{2}}^{++} + 2e = 2\text{Hg}$	0.789
$\text{Ag}^+ + e = \text{Ag}$	0.7991
$2\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ + 2e = \text{N}_2\text{O}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$	0.80
$\text{Rh}^{++} + 3e = \text{Rh}$	hcs 0.8
$\text{Cu}^{++} + \text{I}^- + e = \text{CuI}$	0.86
$2\text{Hg}^{++} + 2e = \text{Hg}_{\frac{1}{2}}^{++}$	0.920
$\text{NO}_3^- + 3\text{H}^+ + 2e = \text{HNO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	0.94
$\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ + 4e = \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$	0.36
$\text{Pu}^{4+} + e = \text{Pu}^{3+}$	0.97
$\text{Br}_2(\text{L}) + 2e = 2\text{Br}$	1.0652
$\text{Cu}^{++} + 2\text{CN}^- + e = \text{Cu}(\text{CN})_2$	1.12
$\text{IO}_3^- + 6\text{H}^+ + 5e = \frac{1}{2}\text{I}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$	1.195

واکنش در محلولهای اسیدی

	$e^\circ \text{ volt}$
$\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4e = 2\text{H}_2\text{O}$	1.229
$\text{MnO}_4^- + 4\text{H}^+ + 2e = \text{Mn}^{++} + 2\text{H}_2\text{O}$	1.28
$\text{Ti}^{+++} + 2e = \text{Ti}^+$	1.25
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6e = 2\text{Cr}^{+++} + 7\text{H}_2\text{O}$	1.33
$\text{Cl}_2 + 2e = 2\text{Cl}^-$	1.3595
$\text{PbO}_2 + 4\text{H}^+ + 2e = \text{Pb}^{++} + 2\text{H}_2\text{O}$	1.465
$\text{Au}^{+++} + 3e = \text{Au}$	1.50
$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5e = \text{Mn}^{++} + 4\text{H}_2\text{O}$	1.51
$\text{BrO}_3^- + 6\text{H}^+ + 5e = \frac{1}{2}\text{Br}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$	1.52
$\text{H}_3\text{IO}_6 + \text{H}^+ + 2e = \text{IO}_3^- + 3\text{H}_2\text{O}$	1.6
$\text{Ce}^{++++} + e^\circ = \text{Ce}^{++}$	1.61
$\text{HClO} + \text{H}^+ + e^\circ = \frac{1}{2}\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$	1.63
$\text{Au}^+ + e = \text{Au}$	hes 1.68
$\text{MuO}_4^- + 4\text{H}^+ + 3e = \text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$	1.695
$\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2e = 2\text{H}_2\text{O}$	1.77
$\text{Co}^{+++} + e = \text{Co}^{++}$	1.82
$\text{S}_2\text{O}_8^{2-} + 2e = 2\text{SO}_4^-$	2.01
$\text{F}_2 + 2e = 2\text{F}^-$	2.65
$\text{F}_2 + 2\text{H}^+ + 2e = 2\text{HF(aq)}$	3.06

واکنش در محلولهای قلیایی

$\text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O} + 2e = \text{SO}_3^- + 2\text{OH}^-$	0.93
$2\text{SO}_3^- + 3\text{H}_2\text{O} + 4e = \text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 6\text{OH}^-$	0.58
$\text{S} + 2e = \text{S}^-$	0.48
$\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} + 2e = \text{HO}_2^- + \text{OH}^-$	0.076
$\text{NO}_3^- + \text{H}_2\text{O} + 2e = \text{NO}_2^- + 2\text{OH}^-$	0.01
$\text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2e = 2\text{S}_2\text{O}_4^-$	0.08
$\text{IO}_3^- + 3\text{H}_2\text{O} + 6e = \text{I}^- + 6\text{OH}^-$	0.26
$\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4e = 4\text{OH}^-$	0.101
$\text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} + 2e = \text{MnO}_2 + 4\text{OH}^-$	0.60
$\text{BrO}_3^- + 3\text{H}_2\text{O} + 6e = \text{Br}^- + 6\text{OH}^-$	0.61
$2\text{NH}_2\text{OH} + 2e = \text{N}_2\text{H}_4 + 2\text{OH}^-$	0.70
$\text{HO}_2^- + \text{H}_2\text{O} + 2e = 3\text{OH}^-$	0.88

زیرا واکنش هایی که براساس شرایط موجود ترمودینامیکی در سیستم های الکتروشیمیایی رخ می دهند، تبیین کامل رخداد آنها را تضمین نمی کند. از طرف دیگر، محدودیت های دیگری برای بکارگیری سری های مطرح شده وجود دارد که برای فلزات در شرایط استاندارد قابل محاسبه اند. این موارد می توانند در پتانسیل الکتروودی اثر گذارند تا فلزی در مقایسه با فلز غیر هم گروه خود، پتانسیل منفی (اکتیو) بیشتری داشته باشد. مثلاً، بلورهای درشت، پتانسیل جداگانه ای از بلورهای ریز دارند و این ویژگی ها و متالوگرافی بلورها می تواند به تعیین پتانسیل آنها کمک کند.

مقادیر عددی در معادله نرنسن برای $T.R$ درجه سانتی گرادولگاریتم بر پایه 10 به صورت زیر است.

$$E = E^\circ + \left(\frac{0.059}{n} \right) \log a (\log c)$$

با معلوم بودن E° و n برای پتانسیل الکترودهای مختلف، اختلاف پتانسیل الکترودهای (کاتد و آند) الکتروولیت از تفاصل غلظت های یونی محلول حاصل می شود. اگر غلظت محلول الکتروولیت یک ظرفیتی ده برابر تغییر کند، پتانسیل محلول سوردنظر $5.9mv$ بار تغییر خواهد کرد این مقدار برای یک محلول الکتروولیت دو ظرفیتی $29/5mv$ است.

هنگامی که جریانی وجود نداشته باشد، اختلاف پتانسیل آند و کاتد، به وجود می آید و برای لحظه ای محلولی که در اطراف آند جمع می شود، غلیظ تراز محلول اطراف کاتد می شود اختلاف پتانسیل بین آند و کاتدنیز از ساز و کار سل های غلظتی پیروی می کند، اگر به گونه ای محصول الکتروولیت سل هم زده شود، پتانسیل غلظتی نیز از بین خواهد رفت این پتانسیل غلظت باعث خوردگی در سیستم نیز خواهد شد و در آبکاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

گفته شد که نمی توان پتانسیل الکتروودی هر یک از الکترودهای پیل های الکتروشیمیایی را به تنهایی محاسبه کرد، بدین منظور می توان از الکتروود شاهد که

پتانسیل الکترودی آن معلوم است استفاده کرده و پتانسیل الکترود را به دست آورد.

$$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln a$$

اکنون اگر این رابطه را برای هر یک از الکتروودها براساس پتانسیل الکترودی آن

که با (e) نمایش داده می شود، به کار برمی خواهیم داشت:

$$e = e^\circ \pm \frac{RT}{nF} \ln a$$

حال اگر این پیل برگشت پذیر براساس کاتیون مورد محاسبه قرار گیرد در آن صورت مثبت (+) و اگر براساس آئیون مورد محاسبه قرار گیرد، منفی (-) خواهد بود بنابراین، فرمول نهایی را می توان این گونه نوشت.


$$e = e^\circ \pm \frac{RT}{n \pm F} \ln a_i$$

در صورتی که $a_i = m_i$ و γ_i ضریب اکتیویته و m_i غلظت مولال باشد، در آن صورت

$$e = e^\circ \pm \frac{RT}{n \pm F} \ln \gamma_i \cdot m_i$$

چنانچه بیشتر نیز اشاره شد، برای نمایش پتانسیل الکترودی از دو سیستم استفاده می شود:

۱- سیستم اروپایی که در آن پتانسیل کاهش درنظر گرفته می شود و فرمول آن به صورت زیر است:

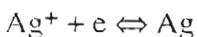

۲- سیستم آمریکایی که در آن پتانسیل اکسایش درنظر گرفته می شود و فرمول آن به این صورت است:



اگر توجه شود، در هر دو روش، پتانسیل مطلق الکتروودها برابر است و تنها از

نظر ساز و کار واکنش الکتروشیمیایی عکس یکدیگرند که در اولی واکنش از مثبت به منفی در دومی از منفی به مثبت رخ می دهد.

در فرایندهای تجربی، پیلی مرکب از الکترود شاهد و الکترود مجھول تشکیل می شود. چون نیروی الکتروموتوری پیل را می توان با ولت متر اندازه گیری کرد و با توجه به فرمول ساده شده $E = e - \eta_{\text{Shaded}}$ که پتانسیل الکترود شاهد هم معلوم است، می توان پتانسیل الکترود مجھول را نامد $e = E - \eta_{\text{Pile}}$ به دست آورد.

چون تمامی واکنش های الکتروشیمیایی با اکسایش - کاهش پیش می رود، بنابراین فرمول ساده شده کامل محاسبات پتانسیل الکترود به صورت زیر خواهد بود:

$$e = e^{\circ} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{OX}]}{[\text{Red}]}$$

پتانسیل دشارژ هر الکترولیتی از رابطه زیر به دست می آید:

$$E_d = E_d(a) - E_d(c) + Ri = (e_a + \eta_a) - (e_c + \eta_c) + Ri$$

به طور کلی E_d پتانسیل دشارژ آند است.

پتانسیل برگشت پذیر آئیون = e_a

پتانسیل اضافی آند = η_a

پتانسیل برگشت پذیر کاتیون = e_c

پتانسیل اضافی کاتد = η_c

افت اهمی = R_i

$$E_d = e_a + \eta_a - (e_c + \eta_c) + Ri$$

اگر (a) را پتانسیل دشارژ آئیون بدانیم، در آن صورت با توجه به سیستم مورد قبول، پتانسیل اضافی آئیون ها مثبت (+) و کاتیون ها منفی (-) خواهد بود. η_c و η_a برای ثابتی توالی دشارژیون های گوناگون موجود در یک محلول الکترولیت، محاسبه پتانسیل دشارژ یون ها لازم است. اگر در محلول یون های A و B وجود داشته باشند:

$$e_i(A) = e_i^*(A) + \frac{RT}{n_A F} \ln a_A$$


$$e_i(B) = e_i^*(B) + \frac{RT}{n_B F} \ln a_B$$

پتانسیل دشارژ آنها نیز به صورت زیر است:

$$e_d(A) = e_i^*(A) + \frac{RT}{n_A F} \ln A + \eta_A$$

$$e_d(B) = e_i^*(B) + \frac{RT}{n_B F} \ln B + \eta_B$$

در این صورت برای فهم توالی الکترولیز این دو کاتیون ۳ حالت زیر یکدیگر را مطابق شکل (۵-۱) تعقیب خواهند کرد.

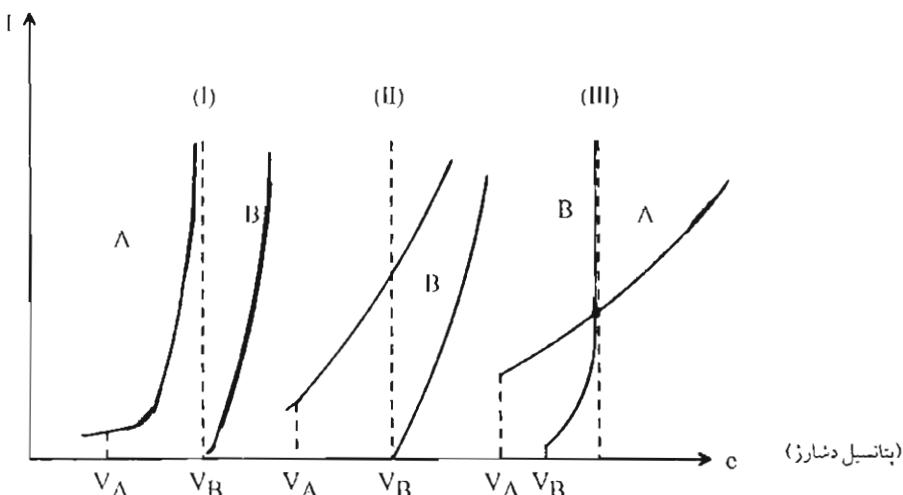

(شکل ۵-۱)

- یون‌های موجود در گروه یک با عمل الکترولیز به تمامی از یکدیگر جدا می‌شوند.
- یون‌های موجود در گروه دو پس از پتانسیل V_B به صورت توامان الکترولیز می‌شوند.
- یون‌های موجود در گروه سه نخست مقداری A جدا می‌شود. در V_B یون B جدا می‌شود و پس از پتانسیل V_B یون B به سرعت الکترولیز می‌شود.

چنانچه اشاره شد، آگاهی از پتانسیل دشارژ از دو نظر اهمیت دارد:

- ۱- در الکتروآنالیز جداسازی کاتیون ها از یکدیگر براساس منحنی گروه (I)
- ۲- آلیاژسازی براساس الکتروولیز که در آن صورت باید پتانسیل دشارژ برابر یکدیگر باشند و گروه III مورد توجه قرار گیرد.

همچنین عواملی چند بر پتانسیل دشارژ اثر می گذارند که عبارت اند:

۱- پتانسیل های استاندارد

۲- غلظت و یا اکتیویته یون ها

۳- پتانسیل اضافی

اگر پتانسیل استاندارد یون ها با یکدیگر تفاوت داشته باشند، می توان آنها را از با عمل الکتروولیز از هم جدا کرد. اگر پتانسیل استاندارد آنها به هم نزدیک باشد، در آن صورت با استفاده از غلظت و کاهش و افزایش آن برای یکی از یون ها می توان آنها را از هم جدا کرد. در مواردی نیز می توان با استفاده از پتانسیل اضافی عناصر آنها را با الکتروولیز از محلول های الکتروولیت جدا کرد. مثلاً کاتیون ها Cd^{2+} و H^+ موجود در محلول آبی نرمال کادمیم را می توان براساس روابط زیر الکتروولیز کرد.

$$e_r(\text{H}) = e_{\text{H}^+, \text{H}}^\circ + \frac{RT}{F} \ln \alpha_{\text{H}^+}$$

$$\alpha_{\text{cd}} = 1$$

$$e_r(\text{Cd}) = e_{\text{cd}^{2+}, \text{cd}}^\circ + \frac{RT}{2F} \ln \alpha_{\text{cd}^{2+}}$$

$$e_{\text{cd}^{2+}}^\circ = -0.4V$$

$$e_d(\text{H}) = e_{\text{H}^+, \text{H}}^\circ + \frac{RT}{F} \ln \alpha_{\text{H}^+} + \eta_{\text{H}^+}$$

$$e_d(\text{cd}) = e_{\text{cd}^{2+}, \text{cd}}^\circ + \frac{RT}{2F} \ln \alpha_{\text{cd}^{2+}} \quad (\text{برگشت پذیر است})$$

کاتیون ها نسبت به هم دیگر پتانسیل اضافی ندارند، بر این اساس، η_{cd}^{2+} حذف می شود.

$$e_r(\text{H}) = 0 + 0.05916 \log 10^{-7} = 0.06(-7) = -0.42V$$

$$e_r(\text{cd}) = -0.42 + \frac{0.06}{2} \log \alpha_{\text{cd}} = -0.42V$$

چنانچه مشاهده می شود پتانسیل ها در شرایط موجود محلول، نزدیک هم هستند.

در صورتی که پتانسیل دشارژ کادمیم نسبت به هیدروژن ۲ ولت.

$$\eta_{Cd(H)} = \eta_{H_2} + \text{پتانسیل دشارژ هیدروژن برابر یک باشد.}$$

$$e(H, Cd) = -0.42 + (-1.42) = -1.82 \text{ ولت}$$

در این شرایط کادمیم به تهایی الکترولیز خواهد شد. همچنین غلظت محلول می تواند عامل مهمی در جداشدن یون ها باشد، از طرف دیگر پویایی یون ها و میزان بار الکتریکی یون هانیز در الکترولیز اثر می گذارد مطالعات بیشتر باید به مراجع الکتروشیمی مراجعه شود.

پرسش: اگر درجه سانتی گراد محلول الکترولیتی نیترات که دارای یون های $Fe^{2+}(a = 0.01)$ و $Cu^{2+}(a = 0.001)$ و $Ag^+(a = 0.05)$ است را با الکترودهای پلاتین الکترولیز کیم و پتانسیل اضافی هیدروژن بر روی آنها: $\eta_{H_2Fe} = 0.18V$ ، $\eta_{H_2Ag} = 0.24V$ ، $\eta_{H_2Cd} = 0.3V$ و $\eta_{O_2Pt} = 0.66V$ و پتانسیل اضافی اکسیژن بر پلاتین برابر باشد.

۱- توالی الکترولیز یون ها چگونه است؟

۲- ولتاژ آغاز الکترولیز چقدر است؟

۳- آیا می توان تمام یون های نقره را از سایر یون های جدا کرد؟

۴- اگر غلظت یون های مس به 10^{-4} یون گرم برسد، در آن صورت غلظت یون های نقره چقدر خواهد بود؟

۵- اگر غلظت یون های مس به 10^{-7} یون گرم برسد، برای جلوگیری از دشارژ هیدروژن pH محلول نیترات چقدر باید باشد؟

پاسخ:

۱- نخست باید پتانسیل برگشت پذیر (e_r) را حساب کنیم.

$$e_{r, H_2} = 0/799 + 0/06 \log 5 \times 10^{-2} = 0.722V$$

$$e_{Cu} = 0.337 + \frac{0.06}{2} \log 10^1 = 0.337V$$

$$e_{Fe} = -0.44 + \frac{0.06}{2} \log 10^{-2} = -0.499V$$

$$e_{Cd} = -0.403 \frac{0.06}{2} \log 10^{-3} = -0.491V$$

$$e_{H_2} = 0 + 0.06 \log 10^{-3} = -0.18V$$

معلوم است که از پتانسیل مثبت به طرف پتانسیل منفی عناصر دشارژ می شوند و
توالی آنها به این صورت است : Fe و Cd,H₂,Cu,Ag

اگر پتانسیل اضافی در نظر گرفته شود، شرایط زیر حاکم خواهد بود :

$$e_{Ag}(r) = e_{Ag}(d) = 0.722V$$

$$e_{Cu}(r) = e_{Cu}(d) = 0.337V$$

$$e_{Fc}(r) = e_{Fc}(d) = -0.499$$

$$e_{Cd}(r) = e_{Cd}(d) = -0.491$$

$$e_{H_2}(r) \neq e_{H_2}(d)$$

اکنون باید پتانسیل دشارژ هیدروژن را بر روی فلزات مورد نظر حساب کنیم :

$$e_{H_2}(Ag) = -0.18 - 0.24 = -0.42V$$

$$e_{H_2}(Cu) = -0.18 - 0.24 = -0.42V$$

$$e_{H_2}(Fe) = -0.18 - 0.18 = -0.36V$$

$$e_{H_2}(Cd) = -0.18 - 0.30 = -0.48V$$

این مقادیر با مقادیر برگشت پذیر مقایسه می شود و توالی الکترولیز به این شرح
می شود . Fe و Cd,H₂,Cu,Ag

۲- پتانسیل آغاز الکترولیز الکتروودها :

$$Ed = (e_a + \eta_a) - (e_c + \eta_c) + Ri$$

$$e_a = 0.401 - 0.06 \log 10^{11} = 1.061V$$

$$e_{O_2}^a = c_1 - \frac{Rt}{2F} \ln_{OH^-}^a \quad (c_1 = 0.401V) \quad \text{اگر OH}^- \text{ بکار رود}$$

$$e_{O_2}^c = c_1 - \frac{Rt}{2F} \ln_{H^+}^a \quad (c_1 = 1.21) \quad \text{اگر H}^+ \text{ بکار رود}$$

$$e_a + \eta_a = 1.061 + 0.66 = 1.721V$$

$$e_{C_{Ag}} = 0.722$$

$$e_{C_{Ag}} + \eta_{C_{Ag}} = 0.722 + 0 = 0.722 \quad , \eta_{C_{Ag}} = 0$$

$$E_d = 1.721 - 0.722 = 0.999V$$

بنابراین، برای آزاد شدن Ag از کاتد و اکسیژن از آند، در آغاز به ولتاژ ۰.۹۹۹ ولت نیاز است.

۳- تازمانی که غلظت یون های نقره به 6×10^{-6} یون گرم، پتانسیل دشارژ یون های یک ظرفیتی به 40 ولت و دو ظرفیتی به 20 برسد، می توان نقره را از سایر یون ها جدا کرد.

۴- اگر $Cu^{2+} = 10^{-4}$ یون گرم شود، غلظت یون های نقره چقدر است؟

$$e_{Cu} = 0.337 + \frac{0.04}{2} \log 10^{-4}$$

$$e_{Cu} = 0.337 - 0.12 = 0.217$$

$$0.217 = 0.722 + 0.06 \times \log Ag^+ \Rightarrow \log Ag^+ = 10^{-6.7}$$

- ۵

$$e_{Cu} = 0.33 + \frac{0.06}{2} \log 10^{-7} = 0.127V$$

$$0.06 \log [H^+] = 0.127$$

$$PH = -\log[H^+]$$

$$\log [H^+] = \frac{0.127}{0.06} = 2.1$$

$$PH = -\log [H^+] = \frac{1.27}{0.06} = 2.1$$

اگنون اگر پتانسیل اضافی مس را بر روی هیدروژن در نظر بگیریم:

$$\epsilon_{H_2} = 0.06 \log[H^+] + \eta$$

$$0.06 \log[H^+] - 0.24 = 0.127$$

$$-0.06 \text{ PH} - 0.24 = 0.127 \quad \text{PH} = \frac{0.367}{0.06} = 6.1$$

اگر پتانسیل اضافی بشود، هیدروژن متصاعد نمی شد.

ساختمان پتانسیل ها:

بحث در مورد سایر پتانسیل های سیستم آبکاری با توجه به تعادل های الکترودی انجام می شود، به عبارت دیگر براساس فرایند آنها برگشت پذیر است. تعادل های الکترودی، دینامیک هستند که از یک طرف یون های فلزی دشارژ و از طرف دیگر اتم های فلز یونیزه می شدند و این دو کار اثر یکدیگر را ختنی می کند و در پایان در سیستم هیچ گونه تغییری به وجود نمی آید. به جریان های جزئی برای که در سیستم پذیر می آیند «جریان های تغییر» می گویند که برای واکنش های مفید با آزاد شدن فلز در کاتد و انحلال آند همراه است بر این اساس، باید سیستم از حالت موجود خارج شود و جریانی از خارج تزریق شود (یا جریان به طریقی از داخل سیستم تامین شود، مثلاً با اتصال فلزات ناهمجنس که نتیجه همان خواهد بود) در این صورت ساز و کار برگشت ناپذیر بر سیستم حاکم می شود.


پتانسیل خارجی باعث واکنش های مفید الکترودی و سرانجام تهیه اغلب عناصر می شود. عمدۀ ترین پتانسیل، پتانسیلی است که مقاومت الکتروولیت را می شکند و الکتروولیت هایی از قانون اهم $V=RI^\circ$ پیروی می کند. اگر مقاومت کل الکتروولیت ثابت بماند (در صورتی که اثر گرم شدن آن بر اثر عبور جریان نادیده گرفته شود) با افزایش شدت جریان ولتاژ مورد نیاز سیستم و سرانجام عبور جریان در سیستم تامین می شود.

چنانچه گفته شد، اگر از سیستم آبکاری جریانی عبور نکند. تعادل دینامیکی به

وجود می آید که در هر دو طرف یکسان است. این امر با جریان تغییر سیستم عملی می شود و مقدار آن را بحسب قراردادبا (L^0) نمایش می دهند. حال اگر جریان آندی را با L^0 و جریان کاتدی را با L^0 نمایش دهیم، خواهیم داشت $L^0 = L^0$ ، علامت | میانگر قدری مطلق است که هر دو مورد کاتد و آند صدق می کند.

اگر به سیستم جریان الکتریکی ای از خارج تحمیل شود، واکنش های الکتروودی، جایگزین تعادل الکتروودی می شوند. و سرانجام تعادل بهم می خورد و واکنش درجه ای که در سیستم به وجود آمده است رخ می دهد و در آن صورت $L^0 \neq L^0$ خواهد بود و در نتیجه تعادل ترمودینامیکی ایجاد می شود و در اینجا کنیک واکنش های بیشتر از نتایج کلی آنهاست.

مثالاً در محلول های الکتروولیتی، یون های فلزی با غشایی از آب و سایر لیگاندها محاصره می شوند و در پایان در کاتد به صورت فلز آزاد می شوند و کل واکنش به این شکل نمایش داده می شود:

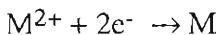

ولی این معادله چیزی در مورد گذار از چپ به راست بیان نمی کند، زیرا ممکن است مرحله گذار آن با عوامل گوناگون کنیکی همراه باشد که می توانند پتانسیل مورد نیاز واکنش هارا تامین کنند. چنانچه گفته شد، مقاومت های مختلف سیستم های الکتروولیتی باعث افزایش ولتاژ می شود که مجموعه آنها را ولتاژ اضافی می نامند و برای درک مفاهیم آنها باید به کتابچه های تخصصی الکتروشیمی مراجعه کرد.

به طور خلاصه اگر از یک پیل الکتروشیمیایی جریانی بگذرد پتانسیل تئوری کمتر از پتانسیل تعادل واقعی خواهد شد:

$$\eta = E_i - E_{aq}$$

$$پتانسیل جریان = E_i$$

$$پتانسیل تعادل = E_{aq}$$

$$پتانسیل اضافی = \eta$$

عوامل بسیاری در پتانسیل اضافی نقش دارند. همچنین عبور جریان اکتیویتهای (مستقیماً به غلظت بستگی دارد) و اکنشگرها در جوار الکترودها تغییر می‌کند، نسبت این نوع تغییر را غلظت محلول الکتروولیت است. علت این امر آن است که ضمن آزاد شدن فلز در کائید، غلظت یون فلز در جوار کائید کاهش پیدا می‌کند، زیرا سرعت دشارژ فلز بیشتر از سرعت جایگزینی یون‌ها از طرف آند و یا محلول الکتروولیت است، و این تغییر غلظت مطابق فرمول نرنسن پتانسیل تعادل را کاهش می‌دهد.

$$\eta_{COH} = \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_E}{a_0}$$

اکتیویته یون آزاد شده = a_E


اکتیویته کل محلول = a_0

ظرفیت عنصر = λ

پس از اینکه جریان قطع شد (I_{act} (ولتاژ اکتیواسیون)) کم می‌شود و یا از بین می‌رود. در آن صورت می‌توان η_{COH} را اگر الکترود برگشت پذیر باشد، اندازه گیری کرد. این ولتاژ را می‌توان با در مدار قرار دادن یک ولت متر، وقتی که جریان قطع شده است، اندازه گیری کرد. این ولتاژ به تدریج با جایه جاشدن محصول اطراف الکترودها از بین می‌رود، و برای واکنش‌های کائیدی مقدار a_E کمتر از a_0 است. بنابراین η_{COH} نیز منفی خواهد بود.

پتانسیل اضافی ممکن است بر اثر

مجموعه‌ای از موانع کنیکی به وجود بیاید و یکی از غیرهمنتظره ترین آنها پتانسیل اضافی هیدروژن است که نمونه بارزی از ولتاژ‌های اضافی اکتیواسیون است. برای آغاز هر واکنشی به حداقل انرژی نیاز است تا بتواند مانع آغاز فرایند را از بین ببرداین مانع را در واکنش‌های

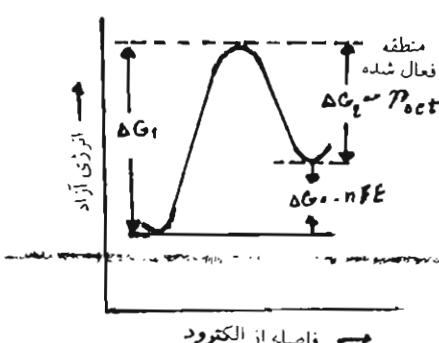

(شکل ۱-۶) - سد پتانسیل آزاد شدن فلزات

الکتروشیمیایی «سر پتانسیل» می نامند، که در شکل شماره ۶ - ۱ نشان داده شده است.

پتانسیل اضافی کاتدی، سطح انرژی یون هارا تغییر می دهد و همانند سد پتانسیل عمل می کند، و می تواند با غلبه بر آنها یون بیشتری را در مدت زمان یعنی در کاتد آزاد کند. واکنش ها در آند نیز مانند کاتد است، اما در جهت عکس آن عمل می کند. بنابراین، برای غلبه بر سد پتانسیل از ولتاژ اکتیواسیون استفاده می شود. به کل ولتاژ اضافی الکترودی که اثرات مورد نظر را به وجود می آورد، ولتاژ اضافی (η_{act}) می گویند.

بخشی از این پتانسیل برای هیدراته کردن یون های فلز محلول در الکترولیت و کوتور دیناسیون یون های کروی فلزی که باید تفکیک و از مولکول های آب آزاد شوند تا در کاتد به بشینند، به کار می رود اگر η_{act} بیش از 50 mV باشد، می توان آن را بر اساس فرایند کاتدی بر اساس معادله تافل (Tafel) چنین نوشت:

$$\eta_{act} = a + b \log i$$

a و b فرمیونی هستند که تابع ساز و کار واکنش ها و دربر گیرنده اکتیویته و درجه حرارت هستند. $^\circ$ انیز شدت جریان است. این معادله نشان می دهد که مقدار چشمگیری از ولتاژ اضافی اکتیواسیون تابع لگاریتمی شدت جریان است.

در اغلب موارد که یون فلزی در کاتد آزاد می شود، η_{act} خیلی کوچک است و در عمل می توان از آن چشم پوشی کرد، مگر اینکه مقدار شدت جریان (I°) زیاد باشد؛ مثلاً نیکل، آهن و کبالت سه ظرفیتی، گازها پتانسیل اضافی اکتیواسیون چشمگیری دارند. پتانسیل اضافی هیدروژن در فرایندهای آبکاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به طوریکه بعضی از فلزات مانند روی را می توان با توجه به این ساز و کار به راحتی از محلول های آبی آزاد کرد.

با توجه به رابطه $E^\circ = E^\circ + 0.059 \log a$ ، انتظار می رود که هیدروژن با $E^\circ = 0$ از محلول HCl که اکتیویته $\alpha = 1$ با ولتاژ کاتدی 0.7 V آزاد شود. در عمل با ولتاژ مورد نظر حباب های هیدروژن به وجود نمی آیند، مگر اینکه پتانسیل تزریقی خیلی منفی

منفی باشد که در آن صورت رابطه زیر حکم فرما است:

$$E = E^{\circ} + \frac{(0.059)}{n} \log a - \eta$$

در ۲۵ درجه سانتی گراد، η نشان دهنده ولتاژ اضافی است.


پتانسیل اضافی هیدروژن در فرایندهای الکتروولیز، به صورت گستردۀ ای مورد مطالعه قرار گرفته است و معلوم گردیده است که این ولتاژ نه تنها تابع شدت جریان و سایر عواملی است که در بالا بدان اشاره شد، بلکه به ویژگی های شیمیایی و فیزیکی کاتد نیز بستگی دارد و مقدار آن در سطوح کاتدهای صاف بیشتر از کاتدها متخلخل است، این مقدار در پلاتین آبکاری شده سیاه قابل چشم پوشی، در گرافیک کم و در جیوه بسیار زیاد است.

این مقدار ولتاژ جیوه، نشان می دهد که چرا فلزات اکتیوی مانند سدیم و پتانسیم ضمن الکتروولیز در کاتد جیوه ای به صورت ملغمه (ترکیب با جیوه) آن آزاد می شوند، این واکنش اهمیت زیادی در تولید سدیم و پتانسیم هیدروواکسید در سل های جیوه ای دارد.

هنگامی که بر اثر الکتروولیز در کاتد قشری به وجود می آید، در آن موقع یک سد پتانسیل اضافی نیز به وجود می آید. در مواردی که یک و یا هر دو الکترو بد بر اثر الکتروولیز، پوشش می گیرند، مقاومت متفاوتی از وان پیدا می کنند. در مواردی نیز پتانسیل، کل سیستم را تقویت می کند، این مورد در اندازینگ عامل مهمی به شمار می آید. در اغلب وان های آبکاری آندها از قشر مقاومی پوشیده می شوند، این امر به ویژه در وان های سیانیدی و استانات بیشتر به چشم می خورد.

هنگامی که واکنش های آندو کاتد ضمن برابر نبودن، متضاد نیز باشند، مجموعه ای از عوامل پتانسیل اضافی مطرح می شوند. این عوامل شامل انرژی لازم برای تفکیک واکنشگرهای سیستم است که در محلول های آبی باعث آزاد شدن هیدروژن از کاتدو اکسیژن از آند می شود. در نتیجه مقدار چشمگیری از انرژی صرف تجزیه آب می شود.



در هر پیل الکترولتیک ضمن کار، میزان واکنش های آن براساس شدت جریان

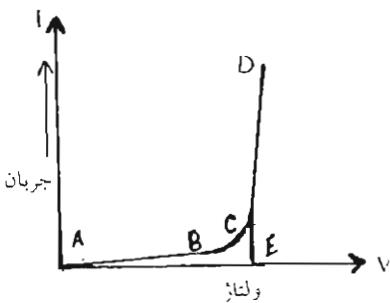

(شکل ۷ - ۱) - رابطه شدت جریان و ولتاژ به می شود که جریان با افزایش ولتاژ به

آرامی براساس بخش AB منحنی پیش می رود و سپس به یک باره افزایش می یابد. علت آن است نخست واکنشگرهای تجزیه می شوندو بخش AB منحنی بیانگر آن است، بخش BC بیانگر آغاز دشارژ است که در بخش (CD) به یک باره سرعت می گیرد و در نقطه (E) به پایان می رسد و عمل الکتروولیز با حداکثر سرعت انجام می شود که از نظر عملی و اقتصادی نقطه اپتیمم است و آن را پتانسیل تجزیه عملی می گویند و ارزش تئوری چندانی ندارد.

در اغلب محلول های آبکاری مواد محلول در آب تجزیه می شوند (پتانسیل مرتبط با یون های واکنش دهنده است)؛ مثلاً اگر اسید سولفوریک با الکتروود خشی (H₂S) الکتروولیز شود، در محلول آبی آن از کاتد هیدروژن آزاد خواهد شد و اکسیژن از آند متصاعد می شود.

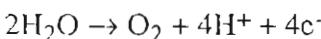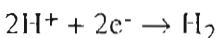

لازمه روی دادن واکنش یادشده، برگشت پذیر بودن پتانسیل الکتروود هیدروژن و افزایش آن در جهت منفی است و این امر برای اکسیژن در جهت مثبت است.

برای آسانی کار می توان، پتانسیل الکتروود هیدروژن را صفر در نظر گرفت اکتیویته برابر ۱ است اکنون حداقل پتانسیلی که بتواند آب را در ۲۵°C تجزیه کند، معادل پتانسیل برگشت پذیر در این شرایط $\frac{\text{K}_{\text{H}_2}}{\text{K}_{\text{O}_2}}$ است که در آن روابط الکتروولیز و یونیزاسیون آب و PH جاری است رابطه $[\text{O}_2] = 10^{-14} [\text{aH}^+]$

تعیین می شود. به طور کلی افزایش ولتاژ بیرونی، باعث افزایش شدت جریان می شود و در پایان سرعت واکنش مورد نظر بیشتر خواهد شد که در شکل (۷ - ۱) نشان داده شده است.

باتوجه به شکل (۷ - ۱) مشاهده

براساس رابطه سورنسون (Soren Son) نشانگر PH محلول است.

$$PH = -\log[\text{H}^+], POH = -\log(\text{OH}^-)$$

فشار اکسیژن با توجه به میزان ۲۰٪ آن در هوا برابر ۲،۰ اتمسفر است و در این شرایط پتانسیل آن نیز ۱،۲۳ ولت است.

در هر صورت پتانسیل های هیدروژن و اکسیژن برگشت پذیر نیستند و باید ولتاژ اضافی را نیز به آن افزود.

به صورت تئوری، پتانسیل تجزیه یا پتانسیل مورد نیاز الکترولیز که بتواند هر ماده ای را تجزیه کند از فرمول انرژی آزاد به دست می آید.

$$-\Delta C = nFE$$

$$\text{انرژی آزاد} = -\Delta C$$

$$\text{ظرفیت عنصر} = n$$

$$\text{فارادی} = F$$

$$\text{پتانسیل} = E$$

برش درباره قانون فارادی:

۱- در صورتی که جریان برابر ۱۵ آمپراز محلول الکترولیت سولفات مس به مدت ۱۰ دقیقه عبور کند و راندمان نیز ۱۰۰ درصد باشد، مقدار مس آزاد شده چقدر است؟

پاسخ:

$$15A \times 10 \times 60 = 15A \times 600S = 9000C$$

$$\frac{9000C}{96500} = 0.0933F$$

$$\frac{63/54 M_{Cu}}{2} = 31/77 \text{ گرم}$$

$$m_{Cu} = 31/77 \times 0.0933F = 2.964g$$

فصل دوم

خوردگی (Corrosion)

برای خوردگی می‌توان تعریفهای فراوانی، با توجه به زمینه‌های کاری، ارایه داد؛ مثلاً تعریفی که مهندس شیمی برای خوردگی دارد، بیشتر از واکنش‌های الکتروشیمیایی و شیمیایی سرچشم‌می‌گیرد، مهندس متالورژی با دیدگاه‌های خاص آن رشته خوردگی را بررسی می‌کند، مهندس مکانیک، علم مواد و سایر رشته‌های مرتبط نیز با ویژگی‌های خاصی به خوردگی مواد توجه دارند؛ اما همه آنها در ساز و کارهایی که در آن رخ می‌دهد و باعث تخریب ساختار آن می‌شود، متفق القول‌اند.

خوردگی ماده را می‌توان سرطان آن نامید، گرچه خوردگی معطوف به فلزات است و در آبکاری نیز این نوع مواد بیشتر مورد توجه قرار دارند، اما خوردگی در تمام سطوح خود را نشان می‌دهد و کلیه مواد موجود به شکلی چار خوردگی می‌شوند که ساز و کار واکنش‌های مربوطه در ظاهر متفاوت، ولی در اصل یکی است.

چون در این بخش خوردگی برای درک قوانین آبکاری مورد بررسی قرار می‌گیرد، بنابراین خوردگی فلزات که در جهت عکس متالورژی استخراجی آنها عمل می‌کند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


در مقدمه کتاب اشاره شده است که پیل الکتروشیمیایی که واکنش‌های الکتروشیمیایی در آن رخ می‌دهد عبارت است از دست کم یک الکتروولیت و دو الکترود، که اگر انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی تبدیل شود، فرایند آبکاری رخ می‌دهد. اکنون اگر انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل شود، خوردگی الکتروشیمیایی رخ خواهد داد، در حقیقت خوردگی را می‌توان عکس الکتروولیز تلقی کرد.

چنانچه اشاره شد، برای خوردگی تعریف‌های فراوانی ارایه شده است ولی به طور خلاصه می‌توان خوردگی را چنین تعریف کرد: خوردگی عبارت است از

فساد ماده در ابعاد ویژگی های شناخته شده که بر اثر واکنش های خارجی و داخلی که روی می دهد و واکشن های بیرونی بیشتر نمود می یابند.

در طبیعت فلزات کمی می توان یافت که به صورت آزاد وجود داشته باشد؛ طلا، پلاتین، نقره، مس از این شمارند. به طور کلی، می توان گفت فلزات اصیل به صورت آزاد در طبیعت یافت می شوند و بدور از اثرات خوردگی ماهیت عنصری خود را حفظ می کنند. باید توجه کرد که تخربی های حاصل از عوامل مکانیکی، از شمار سایش (Erosion) فرسودگی (Wearing) خراشیدگی (Fretting) خستگی (Fatigue)، رانگی توان خوردگی نامید، ولی ممکن است خوردگی همراه هر یک از این عوامل مکانیکی نیز همراه باشد.

امروزه برای تهیه و تولید فلزها هزینه های فراوانی می شود فلزهای را که اغلب به صورت اکسید، سولفید و جز آنها هستند می توان استخراج کرد. ولی طی فرایندهایی همین فلزهای استخراج شده به صورت کانی اولیه و یا به صورت دیگر به طبیعت بر می گردند، به عبارت دیگر اگر شرایط محیطی فراهم باشد، اغلب فلزهای به صورت ترکیب در می آیند، زیرا در کره زمین پایدارترین حالت برای عناصر، حالت یونی آنهاست اغلب دانشمندان این طرح را براساس تغییر انرژی آزاد مطرح می کنند و واکنش آن به صورت زیراست.

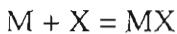

$$M = \text{فلز}$$

$$X = \text{غیر فلز و یا هر آنیونی}$$

$$-\Delta G = nFE$$

با توجه بر فرمول انرژی آزاد گیس مقدار انرژی آزاد منفی و بیانگر گرایش واکنش از چپ به راست است. بنابراین، برای برگردانیدن واکنش باید انرژی به کار رود.

هنگامی که فلزات به صورت ترکیب در می آیند، در اصطلاح «خورد» می شوند. برنز که آلیاژی از مس است، تمايل كمتری به خوردگی دارد و بنابراین در عصر مفرغ که ابزارها از این آلیاژها ساخته می شدند، خوردگی چندان مطرح نبوده

است، هنگامی که ابزارهای برنسی جای خود به آهن دادند و عصر آهن آغاز شد؛ مساله خوردگی نیز وارد زندگی انسانی هاشد و پس از آن نیز حفظ و نگهداری ابزارهای آهنی مطرح گردید. آهن فلزی است که بیشتر از سایر فلزات در چرخه زندگی انسان‌ها وارد شده است و خوردگی نیز بیشترین صدمات را بر این فلز وارد می‌کند.

کنترل خوردگی براساس ساز و کار جلوگیری و یا کاهش سرعت واکنش‌های فلز با محیط اطراف خود همراه است، این هدف ممکن است به کمک محیط و یا با ویژگی‌های فلز و یا با هر دو امکان پذیر شود.

کنترل محیطی بادور کردن عوامل واکنش، مانند اکسیژن، رطوبت، گرد و غبار، گازها امکان پذیر است، نمونه بارز آن هوای زدایی از دیگ‌های بخار است که تا حد زیادی از خوردگی دیگ‌های بخار جلوگیری می‌کند.

طبیعت فلز:

کنترل فلز و طبیعت آن براساس انتخاب ماده‌ای که در محیط می‌رود، انجام می‌شود، به عبارت دیگر، ماده مورد نظر باید متناسب با محیط کاری انتخاب شود که بتواند با عوامل موثر منفی اطراف آن مقابله کند. زیرا کنترل‌های بیرونی و انسانی از ماده، روش‌های فرعی هستند و در مرحله نخست خود ماده باید در برابر عوامل محیطی دوام بیاورد، مثلاً حفاظت کاتدی لوله و جز آنها به عنوان روش‌های کنترل فرعی محسوب می‌شوند. بنابراین، اگر در طراحی سازه‌های دقت بیشتری شود، فلزات به کار رفته در آن کمتر دچار خوردگی خواهند شد، برای جلوگیری از خوردگی باید از اتصال فلزات غیرهم‌جنس در سازه‌ها و نیز از به کار بردن مواد مصرفی ترک دار و دارای سوراخ‌های کور پرهیز کرد.

پوشش‌های حفاظتی:

برای جلوگیری از خوردگی می‌توان از مواد پوشش برای فلز اصلی استفاده

کرد. این پوشش ها می توانند فلزی و یا غیرفلزی باشند. این پوشش ها در مواردی از محصولات خوردگی نیز به وجود می آیند؛ یعنی خود محصولات خوردگی پس از آنکه به قشر معینی رسیدند، بین عنصر مبنا و عوامل خوردگی حایل می شود، بنابراین، اگر محصول خوردگی کم محلول باشد و پوشش یک دستی را در سطوح قطعه هابه وجود آورد، عامل مهمی در جلوگیری از خوردگی خواهد بود. مقاومت سرب دربرابر اسید سولفوریک به این سبب است که قشر نازکی از سولفات سرب به وجود می آید و از ادامه واکنش جلوگیری می کند خود این قشر نیز مولکولی است و همانند فولادزنگ نزن عمل می کند. عمل روئینه شدن ممکن است با افزودن ماده ای به محیط فراهم شود. اضافه کردن محلول های کرومات به سیستم های سیرکولاسان آب و تهويه مطبوع روش های دیگر استفاده از بازدارنده ها است که با ایجاد قشری و با ساز و کار جذب سطحی از فلزها حفاظت می کند رایج ترین شکل جلوگیری از خوردگی در صنایع، آبکاری است که به نحو دلخواه می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.

عوامل موثر بر واکنش های خوردگی:

پیش از معرفی انواع خوردگی و ساز و کار آن باید خاطر نشان کرد که: هر عاملی که تعادل ماده را به هم زند، باعث خوردگی آن خواهد شد. این عوامل شامل عوامل شیمیایی، الکتروشیمیایی و فیزیکی هستند، ولی می توانند با عواملی که باعث تخریب مکانیکی و ساده می شوند همراه شوند که در آن صورت شدت فساد، بیشتر خواهد شد، مانند خوردگی سایشی (Corrosion - Erosion) و خوردگی تنش (Stress - Corrosion) و جز آنها

عوامل زیادی بر واکنش های خوردگی اثر می گذارند، عمدۀ ترین آنها عبارت اند از:

۱- اختلاف پتانسیل

۲- درجه حرارت

- ۳- عملیات حرارتی
- ۴- سطوح قطعه ها
- ۵- ناخالصی های موجود در قطعه ها
- ۶- پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز که اثرات پرتوهای یون های آشکار است.
- ۷- حرکت قطعه ها در سیستم کاری
- ۸- مدت زمان کاربردی قطعه ها
- ۹- فشار واردہ بر قطعه ها
- ۱۰- خواص فیزیکی و مکانیکی قطعه ها کار و شکل آنها
- ۱۱- غیر یکنواختی اثر عوامل محیطی بر روی قطعه های کار
- ۱۲- کلیه عوامل فیزیکی و مکانیکی و شیمیایی که باعث ناهمگونی ساختاری ماده می شوند.

أنواع خورددگی:

خورددگی را می توان با توجه به دیدگاه های گوناگون، طبقه بندی و واکنش های مرتبط با آن را نیز مشخص کرد. در کتاب ها و مجله های تخصصی به این موارد به طور مبسوط پرداخته می شود، با این حال، هدف از طرح خورددگی در آبکاری همانا، ساز و کارهایی است که در آبکاری در جهت عکس خورددگی رخ می دهند، بنابراین به اجمالی به انواع خورددگی از نظر شکل ظاهری آن پرداخته می شود و سپس آن دسته از واکنش که مرتبط با آبکاری هستند، مورد بحث قرار می گیرند:

- ۱- خورددگی یکنواخت
- ۲- خورددگی حفره ای
- ۳- خورددگی سایشی
- ۴- خورددگی تنش
- ۵- خورددگی گالوانیکی

- ۶- خوردگی جدایشی
- ۷- خوردگی بین دانه ای
- ۸- خوردگی شکافی
- ۹- خوردگی رشته ای
- ۱۰- خوردگی خستگی

چنانچه گفته شد، واکنش های خوردگی از دیدگاه های گوناگون طبقه بندی و ارزیابی می شوند. ساده ترین آنها در دو روش خلاصه می شود. ترکیب مستقیم فلز (یون) با عناصر غیر فلزی. در این واکنش ها، فلزها در محیط های وارد و سپس با مواد غیر فلزی ترکیب می شوند و محصولات خوردگی را به وجود می آورند. در این روش فلز با هیدروژن و یا یک فلز دیگر جا عوض می کند. ترکیب مستقیم زادر مواردی خوردگی خشک می نامند: اکسیداسیون و سولفوراسیون مثالی از این نوع واکنش ها هستند.


واکنش های جانشینی را «خوردگی تر» می گویند و در هوای مربوط خود را نشان می دهد، هر دونوع خوردگی الکتروشیمیایی هستند و تابع ساز و کار های پلی های به وجود آمده در سیستم اند.

پیش از بررسی واکنش های خوردگی مناسب است به هزینه هایی که صرف جلوگیری از خوردگی می شود یا خسارت هایی که خوردگی به سیستم های مختلف وارد می کند، اشاره شود.


خسارت خوردگی در جوامع پیشرفته بیشتر از جوامع توسعه نیافرته است، مثلاً در هر سال در سطح هوای لندن ۷۰۰ هزار تن اسید سولفوریک تولید می شود که به سبب گازهای کارخانه هاست. میزان تخریب این مقدار اسید سولفوریک برهمنگان روشن است. خسارت خوردگی در آمریکا که، در ده سال گذشته، است حدود ۲۰۰ میلیارد دلار بوده است این میزان در کانادا ۲۰ میلیارد دلار و در ایران حدود ۱۴۰ میلیارد ریال از این میزان ۲۱ میلیارد ریال آن قابل پیشگیری بوده است چنانچه اشاره شد با روش های حفاظت کاتدی، آندی، بازدارنده ها، پوشش ها، انتخاب

مواد مناسب و طراحی قطعه ها می توان از خوردگی جلوگیری کرد. تا پیش از جنگ جهانی اول یک چهارم کل آهنی که تولید می شد بر اثر خوردگی از بین می رفت که امروزه با روش های مختلف از خوردگی بخشی از آن جلوگیری می شود. واکنش مستقیم در خوردگی دربرگیرنده، اکسیداسیون، ترکیب با بخارا گو گرد، سولفید هیدروژن ترکیب با هوای خشک اتمسفر و ترکیب با فلزهای مذاب است و اغلب این واکنش ها در درجه حرارت زیاد رخ می دهند. فولاد که در درجه حرارت عادی و در هوای خشک پایدار است، به سرعت در درجه حرارت بالا ضمن عملیات حرارتی، نور و آهنگری واکنش نشان می دهد. بعضی از فلزها مانند مولیبدون، در درجه حرارت عادی در برابر اکسیداسیون مقاوم اند، ولی در درجه حرارت زیاد بلا فاصله اکسیده می شوند این اکسید بر عکس اغلب اکسیدها، جامد نیست، بلکه بخار می شود. هر فلزی بر حسب ویژگی هایی که دارد دچار خوردگی می شود و صدمه می بیند برای جلوگیری از این عوارض باید آن را پوشش داد.

اگر توجه کنید واکنش $MO \rightarrow \frac{1}{2} O_2 + \text{با ساز و کار الکتروشیمیایی پیش نمی رود}$ ، در بررسی های دقیق معلوم شده است که این نوع واکنش خوردگی با تبادل جریان الکترونی همراه است و ساز و کار آن به صورت خلاصه به این شرح است: مرحله نخست ضمن تماس فلز با اکسیژن محیط، مولکول های اکسیژن سطح فلز را می پوشانند. در سطح فلز به اتم های خود تفکیک می شوند. سپس با کسب الکترون که از جریان الکترونی به دست می آید، به صورت یون درمی آیند:

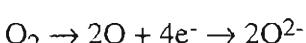

از طرف دیگر فلز مورد نظر نیز یونیزه می شود:

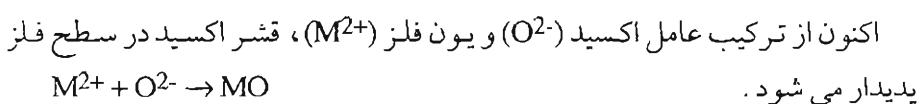


پس از آغاز خوردگی، فلز به یونیزاسیون خود ادامه می دهد و الکترون های آزاد شده ان به سطح اکسید فلز نفوذ می کنند و دوباره، ضمن تماس با مولکول های


اکسیژن که به اتم تبدیل شده‌اند، باعث یون شدن اتم‌های اکسیژن می‌شوند، سپس M^{2+} ترکیب می‌شود و واکنش خوردگی ادامه می‌یابد. و بر ضخامت محصول خوردگی اضافه می‌شود در مواردی نیز یون‌های فلز به سطح محصول خوردگی نفوذ می‌کنند و با اکسیژن هوا ترکیب می‌شوند. ادامه این نوع خوردگی به نوع محصول بستگی دارد که آیا در برابر عوامل خوردگی است و یا خیر؟ در صورتی که نفوذ پذیر باشد، تا انهدام کامل فلز ادامه خواهد یافت، اگر در مقطعی نفوذ ناپذیر شد، در آن مرحله خوردگی باز خواهد ایستاد.

خوردگی تر و یا الکترولتیک:

فرمول آندی $M^{2+} + 2e^- \rightarrow M$ که به سبب نیم‌پیلی است که در آن واکنش خوردگی با ساز و کار الکتروشیمیایی رخداده است، نشانگر به وجود آمدن یون M^{2+} فلز است که در سیستم، دو الکترون از دست داده است همچنین یک واکنش کاتدی دیگر با گرفتن این دو الکترون، به صورت خنثی در می‌آید و در یک محیط اسیدی، واکنش کاتدی به صورت زیر انجام می‌شود.

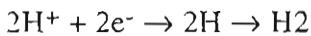

در محلول‌های تقریباً خنثی که در محیط‌های طبیعی، مانند هوا، خاک و یا آب دریا وجود دارند، واکنش‌های کاتدی به جای تشکیل هیدروژن، به صورت زیر روی می‌دهد:

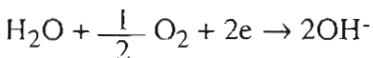

در این واکنش اکسیژن محلول در آب با الکترولیت حاصل ترکیب و الکترون نیز باعث به وجود آمدن یون‌های هیدروکسیل می‌شود.


پیل خوردگی از یک الکترولیت و دو الکترود (آندو کاتد) به وجود می‌آید که الکترولیت ارتباط الکتریکی آند را فراهم می‌کند: انرژی آزاد شده از این پیل الکتروشیمیایی را می‌توان از اختلاف پتانسیل آند و کاتد محاسبه کرد و بدین منظور از معادله نرنست استفاده می‌شود.

$$E = E^\circ + \frac{0.059}{n} \log M^{n+}$$

در این رابطه (n) نشانه ظرفیت است، اکنون اگر به جای محلول شیمیایی از گازها استفاده شود، در فرمول به جای غلظت از فشار گاز بر حسب اتمسفر استفاده می‌شود.

$$E = E^\circ + \frac{0.059}{n} \log P$$

در مورد واکنش برگشتی کاتدی گاز اکسیژن فرمول به این صورت $E = E^\circ + \frac{0.059}{2} [\log P_{O_2} - \log P_{OH^-}]$ خواهد بود. در این فرمول غونه اکسیده دارای توان کسری و کاهنده دارای توان غیر کسری است. بنابراین غلظت زیاد و فشار بالا باعث افزایش میزان واکنش‌های خوردنگی می‌شوند. از جمع جبری دو نیم پیل، واکنش کلی زیر به دست می‌آید:

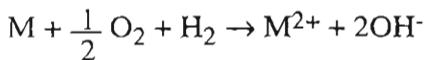

نیروی الکتروموتوری پیل نیز از جمع اختلاف پتانسیل دونیم پیل محاسبه می‌شود:

$$\Delta E = E_c - E_a = E_c^\circ - E_a^\circ + \left(\frac{0.059}{n} \right) \log \frac{(P_{O_2})^{\frac{1}{2}}}{(OH^-)^2 (M^{2+})}$$

در این فرمول E° پتانسیل استاندارد است و برای هر یک از عناصر در شرایط استاندارد مقدار آن ثابت است.


تغییر انرژی آزاد ΔG که در پیل به وجود می‌آید از فرمول زیر به دست می‌آید:

$$\Delta G = nFE$$

در مورد انرژی آزاد گیس، n و سل E مفاهیم یکسانی دارند و F فارادی است اگر مقدار ΔG منفی باشد، واکنش خود به خودی است در آن صورت پیل ΔE مثبت خواهد شد. هرچه انرژی آزادبیشتر تغییر کند، به همان اندازه امکان رخداد واکنش بیشتر خواهد شد و این امر بر اصول ترمودینامیک ابستوار است، ولی عوامل کیнетیکی سهم بیشتری دارند. همچنین درجه واکنش را کینتیک و امکان رخداد واکنش را ترمودینامیک معین می‌کند. لازم به یادآوری است که درجه واکنش در

واکنش های الکتروشیمیایی (خوردگی و آبکاری) درجه نخست را دارد. درجه واکنش در مورد مقدار جریان بر حسب آمپر در مدت زمان بر واحد سطح بیان می شود. عوامل کینیکی پیچیده اند، زیرا در مواردی درجه واکنش را زیاد و در مواردی آن را کم می کند. برای درک بهتر درجه خوردگی بهتر است بعضی از پیل های خوردگی شرح داده شوند.

مثال A: چنانچه در شکل a,b مشاهده می شود، پیل می تواند به صورت H_2O باشد و یا از یک بشر عادی که دارای دیافراگرام است، ساخته شده باشد.

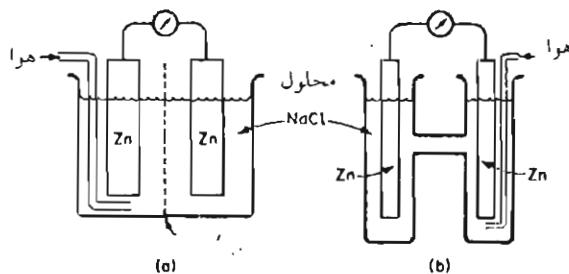


(شکل ۱-۲) - مثال A

در هر دو مورد، دیافراگمی محلول هارا از یکدیگر جدا می کند، در پیل H بازوی افقی این کار را انجام می دهد و از اختلاط محلول هاتا حد ممکن جلوگیری می کند، ولی از جایه جایی یون ها جلوگیری نمی کند.

اکنون در پیل ها محلول NaCl می ریزیم و به هر یک از بخش های هر دو پیل تیغه روی که دقیقاً وزن است، وارد می کنیم و با استفاده از سیم مسی، دو الکترود پیل ها را به آمپر متر وصل می کنیم. هر یک از الکترودهای روی، تمایل به انحلال در محلول NaCl دارند و این عمل تابه تعادل رسیدن الکترود مقابل و دشارژ یون های روی بر اساس معادله نرنسست که آمپر متر نصب شده دیگری عبور جریانی را نشان نمی دهد ادامه می یابد. اکنون اگر حباب های هوا و یا اکسیژن به یکی از واحدهای الکترود، دمیده شود، عبور جریانی از آمپر متر مشاهده خواهد شد.

اگر جریان اکسیژن قطع شود، پس از مدتی به تدریج عبور جریان نیز قطع خواهد شد و به صفر خواهد رسید. اگر دو الکترودروی را از پل خارج و وزن کنیم، می‌بینیم الکترودی که در معرض عبور جریان اکسیژن نبوده است وزن کم کرده است و آن دیگری ثابت مانده است. اگر کنتوری در مدار قرار داده شود، مشخص می‌شود که مقدار جریان عبور کرده متناسب با کاهش جرم الکترودروی مورد نظر براساس قانون فارادی است.

گرچه این مثال کمی غیر طبیعی به نظر می‌رسد و وضعیت واقعی آن را بیان نمی‌کند، اما واقعیت چنین است و این مساله با مثال بعدی نیز می‌توان بیان کرد.

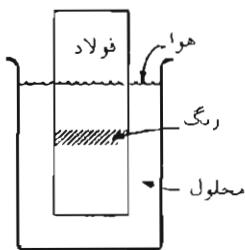


(شکل ۲-۲) - مثال B

مثال B: اگر مطابق شکل (۲-۲) در یک بشر که از محلول NaCl و یا آب دریا پر شده است، یک ورق فولادی وارد کنیم و به حال خود بگذاریم، پس از مدتی سطح ورق فولادزنگ نزن رنگ خواهد زد.


در مرحله نخست واکنش با حداقل خوردگی (زنگ زدگی) نزدیک به بخش تحتانی ورق آشکار خواهد شد که از رسیدن اکسیژن مصون است، زیرا محلول NaCl از این امر جلوگیری می‌کند و اکسیژن در سطح محلول وجود دارد. چنانچه می‌دانیم برای رخداد خوردگی، اکسیژن ضروری است، در حالیکه در جایی که مقدار اکسیژن کمتر بود، خوردگی آغاز شده است. بر عکس مثال A که در آن دو قطعه روی با آمپر متری به یکدیگر وصل شده‌اند و می‌شود عبور جریانی را ضمن خوردگی مشاهده کرد، در مثال B این امر به نظر نمی‌رسد. اما چنین نیست، زیرا در قطعه‌ای که دو نقطه نامتعادل نسبت به یکدیگر دارد، این امر باعث عبور جریان خوردگی الکتروشیمیایی شده است و به جای مدار خارجی، در مدار داخلی ورق فولادی این پدیده رخ داده است. مثال‌های ساده‌تر دیگر این موضوع را بیشتر روشن می‌کند.

مثال C: یک ورق فولادی را به صورت افقی (مطابق شکل ۲-۳) بر روی میز آزمایش قرار دهید و یک قطره از محلول NaCl (حتی به جای آن می توان از آب باران و یا دریا استفاده کرد) بر روی آن بریزید و برای جلوگیری از تبخیر قطره می توان شیشه ساعت را بر روی ورق قرار داد.

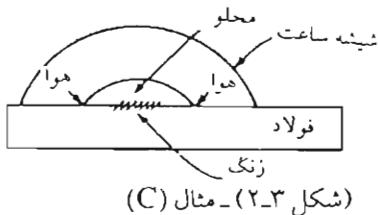

پس از مدتی می توان به وجود آمدن زنگ را در ورق فولادی مشاهده کرد. این زنگ زدگی نیز از وسط ورق فولادی آغاز می شود که تا اندازه ای در مقایسه با محله های دیگر، از دسترسی اکسیژن بدور بوده است.


مثال D: اگر مطابق شکل (۲-۴) یک میله و یا ورق فولادی را داخل محلول NaCl کنید و شیشه ساعت را بر عکس بروی آن قرار دهید، پس از مدتی در اطراف حلقه شیشه ساعت زنگ زدگی فولاد مشاهده خواهد شد. ساز و کار زنگ زدگی همانند مثال قبل است، محله هایی که اکسیژن می توانست به راحتی نفوذ کنند با مشخص شده اند.

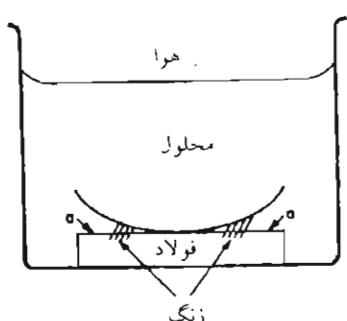

کناره هایی که اکسیژن به آنها کمتر رسیده است دچار خوردگی شده اند. این نوع خوردگی را خوردگی (درزی) می گویند. در این خصوص می توان مثال های زیادی زد.

مثال ۱۱: اگر به مثال A و به شکل ۱۱ و یادیافراگمی آن برگردیم و میله روی را با یک میله مسی وارد محلول کنیم و باستن مدار خارجی، جریان ضعیفی از آمپرتر عبور خواهد کرد. ولی عمر این واکنش کوتاه خواهد بود. اگر به واحدی که الکترود مس در آن قرار دارد، هوا و یا اکسیژن وارد شود، جریان زیادی از مدار عبور خواهد کرد و از جرم روی نیز کاسته خواهد شد. اگر به بخش الکترود مس یک ماده اکسیده مانند پتاسیم پر منگنات، اضافه شود، باز همان حالت دمتش اکسیژن پیش خواهد آمد سرانجام اگر محلول NaCl واحد الکترود مس را به آرامی با محلول سولفات مس عوض کنیم دیگر بار می توان عبور جریانی را مشاهده کرد.


مثال ۱۲: اگر (مطابق شکل ۵-۲) سیستمی را آماده کنیم، اثر کشش بر فلز را مشاهده خواهیم کرد. بدین منظور میخواهیم داخل محلول NaCl زلاتینی که مقدار کمی نیز پتاسیم فروسیانید وارد می کنیم، یون های آهن را می توان با استفاده از شناساگر فنل فتالین شناسایی کرد.

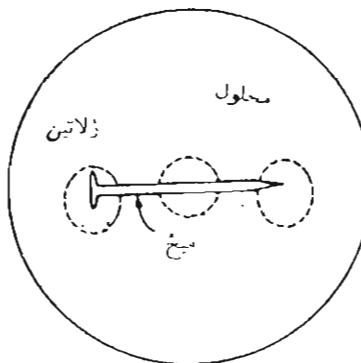

(شکل ۵-۲) - مثال (F)

زیرا پس از مدتی که از آغاز آزمایش گذشت نوک و انتهای میخ آبی رنگ و بخش میانی آن قرمز رنگ می شود. آهن از دو بخش سروته روبرو به انحلال می گذارد، در حالی که در بخش میانی میخ محیط قلیایی به وجود می آید، زیرا در فرایند ساخت میخ، نوک و ته آن در فرایندهای قرار گرفته اند که تحت فشار و کشش بوده است و این عملیات باعث اکتیو شدن آن برای واکنش های مربوطه شده است

فرمول واکنش به این صورت است:

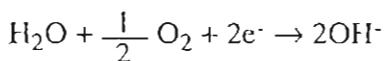

اکنون با مشاهده این آزمایش ها، استباط خود را به خارج از آزمایشگاه ببرید و این پدیده را در محیط اطراف که هزاران واکنش از این دست روی می دهد، مقایسه

کنید و علل واکنش های یادشده را کشف و آن را در فرایندهای خوردگی و آبکاری مورد بهره برداری قرار دهید.

توضیح ها: A، زمانی که در اطراف الکترودها هوا وجود ندارد و یا محلول هایی که اطراف الکترودها را محاصره کرده اند، هوای یکسانی دارند، الکترودها متعادل و یکسان هستند و اختلاف پتانسیل بین آنها وجود ندارد. زیرا عامل بروز واکنش الکتروشیمیایی وجود ندارد. هنگامی که به هر صورتی، یکی از الکترودها به اکسیژن بیشتری دست می یابد، آن هنگام الکترود مقابل چار خوردگی خواهد شد، زیرا با این حالت امکان به وجود آمدن جریان الکتریکی بین دو الکترود فراهم می شود. پتانسیل دو الکترودنیز از رابطه زیرنست پیروی می کند.

$$E = E^\circ + \frac{0.059}{n} \log a$$

این فرمول را اگر در مورد فلز روی به کار ببریم، خواهیم داشت:


$$E = E^\circ + \frac{0.059}{2} \log a = E^\circ + 0.0295 \log a$$

با توجه به اینکه E° در شرایط متعارفی برای فلز روی برابر $76 - 0$ ولت است و در آغاز آزمایش غلظت روی نیز در محلول صفر است و پس از شروع واکنش الکتروشیمیایی است که مقدار کمی از روی در محلول حل خواهد شد، بنابراین مقدار عددی $\log a$ نیز منفی خواهد بود در مورد الکترود اکسیژن پتانسیل سل براساس معادله $E = E^\circ + \frac{0.059}{2} [\log(\text{PO}_2) - \log(\text{OH}^-)^2]$ پتانسیل براساس معادله


زیر به دست می آید:

$$\Delta E = Ec - Ea = Ec^\circ - Ea^\circ + \left(\frac{0.059}{n} \right) \log \frac{(\text{PO}_2)^{\frac{1}{2}}}{(\text{OH}^-)^2 (\text{M}^{2+})}$$

چنانچه مشاهده می شود، واکنش آندی و کاتدی ضرورت پیدا کرده است و نیم پیل آندی برابر است با:

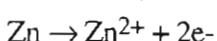

نیم پیل کاتدی نیز از معادله زیر پیروی می کند:

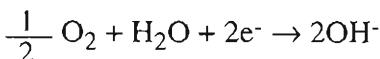

پس برای به وقوع پیوستن واکنش خوردگی، اکسیژن یا هر ماده اکسید دیگر لازم است. که در اینجا راوی در آنداکسیده می شود و برای تکمیل نیم پیل دیگر، واکنش کاتدی، چنانچه مشاهده شد، نیز لازم است.

مثال های C، D و B تابع اثر هوای دیفرانسیل (هوادهی متفاوت) هستند بخشی کم در آن اکسیژن فراهم می شود سل کاتدی الکتروولتیکی است و سل آندی در این مثال ها آهن است. در این محلول های تقریباً خشی، یون های آهن محلول نیستند، اکسید آهن (هیدرات) که زنگ آهن نامیده می شود، در سیستم به وجود می آید، چنانچه در تمام مثال های آهن مشاهده شد، اکسیژن در یکی از واحدها بیشتر از بخش دیگر است و این تفاوت غلظت اکسیژن (هوادهی متفاوت) باعث خوردگی می شود. واحدی که از نظر اکسیژن فقیرتر است دچار خوردگی می شود و آندر را تشکیل می دهد. و آن بخش که اکسیژن بیشتری دارد، کاتد را به وجود می آورد و واکنش احیاء در آن رخ می دهد.


این نوع خوردگی در عمل از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بیشتر در قطعه های فلزی ای که در دریا به کار می روند، دیده می شود. همچنین قطعه هایی تزیینی خودروها و سپر آنها بر اثر آلودگی ها دچار خوردگی می شوند.

خوردگی هایی که با این ساز و کار رخ می دهد فراوان اند که پاره ای از این نوع خوردگی را خوردگی (درزی) می گویند.

حفره ها و ترک های قطعه های شکل داده شده، چنانچه در شکل (۲-۴) نمایش داده شده است، دچار خوردگی می شوند، زیرا بخش های خارجی ترک ها، مانند کاتد عمل می کنند و بخش های داخلی آنها آند می شوند و واکنش خوردگی آغاز می شود و ادامه می یابد.

در شبکه های سیمی یک نوع خوردگی موضعی پدید می آید، زیرا حد فاصل این سیم هامانند ترک قطعه های فلزی عمل می کنند و یک اختلاف هوایگیری دیفرانسیل را به وجود می آورند. که در شکل (۲-۶) مشاهده می شود، این فواصل


با پیکان نشان داده شده اند.

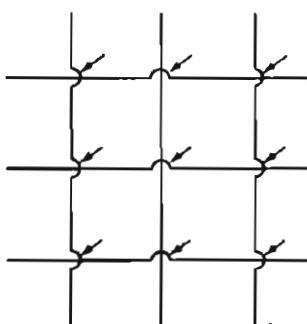

(شکل ۲-۶) - شبکه سیمی

هنگامی که میله های روی و مس اتصال الکتریکی پیدا کنند، روی دچار خوردگی می شوند. زیرا اختلاف پتانسیل الکتریکی آندو کاتد باعث این واکنش می شود. چنانچه در مثال A گفته شد، روی در محلول یاد شده خورده می شود و مس دچار خوردگی نمی شود. همچنین در این محلول تنها

یون های سدیم هستند که احیانی شوند و یون های کلر در این شرایط احیاء می شوند اگر به جای سدیم کلرید از محلول سولفات مس استفاده شود و به بخشی که الکترود مس وجود دارد، هوادمیده شود واکنش زیر رخ خواهد داد:

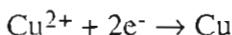

در این شرایط در حقیقت پل دانیل به وجود می آید. این مثال خوردگی، اساس پل گالوانیک را توجیه می کند.

این مثال نشان می دهد (A) که الزاماً فلزات همگون و یک دست نیستند، مگر موارد نادری، این ناهمگونی زمینه ساز خوردگی می شود.

چنانچه بیشتر نیز گفته شد، میخ های آهنی، ضمن تولید، تحت عملیات کشش و تنش و آهنگری قرار می گیرند که بیشتر در سروته (نوك و ته) آن است، این عملیات باعث غربیکنوختی ساختاری و سر انجام باعث به وجود آمدن اختلاف سطح الکتریکی در بخش میانی با سروته میخ می شود. روی این اصل، در شرایط مساعد سروته میخ دچار خوردگی می شود، زیرا احدهای آندی را به وجود می آورند بدنه میخ نیز کاتد را تشکیل می دهد و اکسید آهن (زنگ) حاصل به صورت هیدرو اکسید آهن، با شناساگر فل فتالین به آسانی قابل تشخیص است. بنابراین، اگر فلزی کریستال های متفاوتی در بخش های مختلف خود داشته باشد و

یا آلیاژهای فلزات بلورهای همگون در تمام سطوح نداشته باشند، براساس بیل گالوانیک دچار خوردگی خواهد شد.

برای پدیده خوردگی الکتروشیمیایی بخش های آندی و کاتدی ممکن است که به طور میکروسکوپی به هم مرتبط باشند و نیز با یکدیگر اتصال یابند، مانند شبکه های لوله کشی، مقدار فلز خورده را می توان براساس مدت زمان و جریانی که از سیستم عبور می کند، براساس قانون فارادی محاسبه کرد.

اگر سطح آند نسبت به کاتد بیشتر باشد، در این صورت شدت جریان آند کم و کل فلز حل می شود در سطح وسیعی پخش خواهد شد. بر عکس، اگر سطح آند کوچکتر از سطح کاتد باشد، در این صورت نیز همان مقدار فلز دچار خوردگی خواهد شد، اما این واکنش در سطح کوچکتری پخش خواهد شد. بنابراین، خوردگی نوع نخست را خوردگی عمومی و دومی را خوردگی موضعی گویند که دومی خطرناک تر از اولی است اثبات این کار مشکل نیست، اگر تانک فولادی از محلول خورنده ملایمی پر شود، پس از مدتی تانک از جداره های وسطی داخلی به آرامی دچار خوردگی شده و به مرور از ضخامت جداره آن کم می شود. ولی این تانک سال ها قابل استفاده خواهد بود (آلیندگی آهنی در مقدار کم خطرناک نیست). اگر شدت و سرعت خوردگی زیاد باشد، بدیهی است که تانک در مدت زمان کوتاهی سوراخ خواهد شد، یعنی بخش های آندی خورده می شدو تانک سوراخ خواهد شد بنابراین در ک اینکه چرانی توان تانک های فولادی به مدت طولانی استفاده کرد، مشکل نیست.

در خوردگی کترول شده که بخش آند به نسبت کوچکتر از بخش کاتد است، حفاظت آن مهم است، زیرا که بدون حفاظت نمی توان از سیستم به مدت طولانی بهره برداری کرد. براین اساس، خوردگی عمومی که با آند بزرگتر پیش می آید بر آن برتری دارد. مثال خوب برای جلوگیری از خوردگی این نوع وسایل و تجهیزات آبکاری نازک کروم است که در بخش مربوطه تشریخ خواهد شد.

میزان خوردگی:

با عبور جریان الکتریکی از سیستم های الکتروولتی، واکنش های الکتروشیمیایی آندی و کاتدی رخ می دهند که در آن یون های Mn^+ در آند و یون های OH^- در کاتد پدیدار می شوند. این واکنش ها در مقایسه با پدیده های دیفوزیون، حرکت یون های Mn^+ و پرشدن جای اکسیژن حل شده در سیستم، سرعت بیشتری دارند. این نوع تغییرات که نتایج تغییرات پتانسیل های الکتروودی است، باعث افزایش شدت جریان در سیستم و نیز افزایش میزان تغییر وضع محیطی می شوند و الکتریکی سیستم را عوض می کنند.

تغییر ولتاژ مرتبط باشد جریان، به سبب پلاریزاسیون سیستم است، پلاریزاسیون پتانسیل کاتدی را در جهت آند و پتانسیل آندی را در جهت کاتد. جابه جا می کند. در واقع نیروی الکتروموتوری (emf) ضد محرکه، پتانسیل (ΔE) سل را کاهش می دهد.

در صورتی که نیاز به انرژی اکتیواسیون واکنش الکتروودی نیز باشد، پلاریزاسیون پدید می آید. مشاهده شده است که اگر زمینه ترمودینامیکی نیز فراهم باشد، هیدروژن متصاعد نخواهد شد، زیرا پتانسیلی که باعث آزاد شدن هیدروژن از کاتد می شود، بسیار منفی تر از مقدار برگشت پذیری است که از معادله نرنست به دست می آید. تفاوت های پتانسیلی مشاهده شده و تئوری این امر از واکنش های کتیکی که آن را ولتاژ اضافی هیدروژن می نامند، حاصل می شود.

کاستن میزان ولتاژ اضافی هیدروژن، باعث زیاد شدن مقدار هیدروژن آزاد شده می گردد و واکنش خوردگی سل مورد نظر نیز بیشتر می شود.


انرژی اکتیواسیون، ولتاژ اضافی هیدروژن، بازیاد شدن شدت جریان (در جهت منفی) بر اساس معادله تافل به دست می آید:

$$\eta = a + b \log i$$

افزون بر پلاریزاسیون حاصل از غلظت و اور ولتاژ که به سبب مقاومت محلول های الکتروولتی است، مقاومت های حاصل از هر نوع قشری که از خورده شدن فلزات به وجود آمده و کم محلول، و پلاریزه کننده باشند، می توانند

خوردگی را به تاخیر اندازند و یا از آن جلوگیری کنند. معمولاً میزان خوردگی براساس رفتار پلاریزاسیونی سل‌ها اندازه‌گیری می‌شود، زیرا نیروی الکتروموتوری (emf) ممکن است کاهش یابد و یا به صفر برسد در این شرایط، میزان خوردگی محدود به حفظ پلاریزاسیون می‌شود. بنابراین، در این صورت کنترل پیشرفت خوردگی را می‌توان با پلاریزاسیون آندی و یا کاتدی و یا هر دو انجام داد.

از شکل ۲-۷ برای نشان دادن میزان خوردگی که تابع پتانسیل‌های آندی و کاتدی است، استفاده می‌شود.

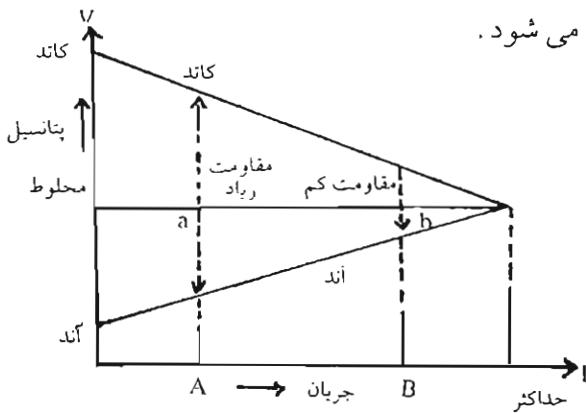

(شکل ۲-۷) - منحنی پلاریزاسیون خوردگی

چنانچه در شکل (۲-۷) دیده می‌شود اختلاف پتانسیل در محور I و شدت جریان خوردگی در محور (x) قرار داده شده‌اند. در آغاز واکنش خوردگی، اختلاف پتانسیل آند و کاتد خیلی زیاد است، این میزان عکس شدت جریان سیستم و بیانگر میزان خوردگی است. مکانی که تفاوت پتانسیل آند و کاتد کم می‌شود، محل مناسبی برای خوردگی سیستم است و در آن، شدت جریان به حداقل می‌رسد. پلاریزاسیون باعث جلوگیری از عامل نیروی پیشرونده خوردگی می‌شود به عبارت دیگر در شرایطی آندرَا کاتد و کاتد را به طرف ویژگی‌های آندی سوق می‌دهد.

مکانی که پتانسیل الکترود کاتدی و آندی یکدیگر را قطع می کنند. میزان خوردگی حداقل است عوامل زیادی، از نظر تئوری، برای جلوگیری از رسیدن به حداقل خوردگی عمل می کنند. چنانچه در شکل (۲-۷) مشاهده می شود، یکی از این عوامل مقاومت الکتریکی است، اگر این مقدار زیاد باشد (خط ۹)، مقدار چشمگیری از پتانسیل صرف غلبه بر این مقاومت خواهد شد و جریان خوردگی فقط در نقطه (A) خود را نشان خواهد داد. در صورتی که مقاومت محلول الکترولیت کم باشد. پتانسیل نیز کم خواهد بود (خطوط) و میزان خوردگی افزایش پیدا خواهد کرد (نقطه B).

نباید تصور کرد که اثرات پلاریزاسیون در کاتد و آند، همانند شکل (۲-۷)، یکسان است در صورتی که سطح کاتد بیشتر باشد و آند کوچک، بیشترین پلاریزاسیون در آندرخ خواهد داد و در آن صورت منحنی پلاریزاسیون تخت خواهد بود عکس این امر نیز برای آندهای بزرگتر در مقابل کاتدهای کوچکتر صدق می کند.

نتایج عملی: اکنون برخی ساز و کارهای عملی خوردگی را که آبکاران و تکمیل کاران فلزی باید بدانند، به طور خلاصه مورد بررسی قرار می دهیم.

خوردگی خشک که در آنها، فلز با محیط خود به طور مستقیم واکنش نشان می دهد و اکسیدمی شود، کمتر مورد توجه آبکاری و تکمیل کاری است. به ندرت فلزاتی مانند مولیبدون در درجه حرارت زیاد دچار خوردگی می شوند در این صورت به پوشش فلزی نیاز دارند، زیرا اغلب مواد از خوردگی تر صدمه می بینند.

خوردگی حاصل از هوایگری دیفرانسیل با خوردگی درزی پیش می رود، برای جلوگیری از رخداد چنین پدیده ای طراحی قطعه هامی تواند بیشتر از آبکاری و تکمیل کاری موثر باشد. زیرا می توانند از به وجود آمدن، شکاف، حفره کور و پستی و بلندی های زیاد جلوگیری کنند. در صورتی که تلاش طراح نتواند به طور کامل نقص هایی را که سرانجام به خوردگی قطعه ها منجر می شود، را برطرف کند،

باید، آبکاران و تکمیل کاران، عواقب این طراحی را تذکر دهند و از طراحی این نوع قطعات تا حد ممکن جلوگیری کنند.

به هر صورت اساسی ترین اصل خوردگی در تکمیل کاری قطعه‌های فلزی، اتصال فلزهای غیرهمجنس به همدیگر است. با توجه به اینکه کشتی ساز نمی‌تواند با میخ‌های فولادی عمل پرچکاری را انجام دهد و بخش‌های تحتانی میخ از مس باشد. سطح وسیع کاتدی (مس) و بخش کوچک آندی (فولاد) با آب دریا که الکترولیت مناسبی برای واکنش‌های خوردگی است، پیل الکتروشیمیابی به وجود می‌آورد. زیرا میخ فولادی در این شرایط به سرعت دچار خوردگی گالوانیکی می‌شود سازه‌های کشتی از هم می‌پاشند.


اگر فولاد با روی و یا کادمیم پوشش داده شود، با توجه به اینکه روی و کادمیم، اکتیوثر از فولاد و یا آندی ترند، در محیط‌های نامساعد نخست روی یا کادمیم دچار خوردگی می‌شوند و در حقیقت یا فولاد یک پیل گالوانیکی به وجود می‌آورند که در آن روی و یا کادمیم آندرا تشکیل می‌دهند و آهن به صورت کاتدی عمل می‌کند. حتی اگر روزنه‌ای کوچک و یا بريگی ای در پوشش روی به وجود آید، باز هم

فولاد دچار خوردگی نمی‌شود، این
حفظاًت تا از بین رفتن کامل روی از روی
فولاد ادامه خواهد داشت. سازوکار
واکنش الکتروشیمیابی که در این نوع
حافظت رخ می‌دهد در شکل (۲۸) (شکل ۲-۸) - خوردگی در ز روی بدای
حافظت از فولاد
نشان داده شده است:

در این نوع حفاظت از فولاد، روی به عنوان حافظه‌فداشونده عمل می‌کند، تا زمانی که روی بر روی فولاد وجود دارد، فولاد دچار خوردگی نخواهد شد که این نوع پوشش را نیز پوشش فداشونده می‌گویند. از این روی است که در پوشش حفاظتی قطعه‌های فولادی، به ویژه لوله‌ها، به کار می‌رود و کمتر از آن به عنوان عامل تزیینی استفاده می‌کنند.

در اغلب موارد، قطعه های ریخته گری روی را با فلزاتی مانند: نیکل، مس و

کروم، برای تزیین پوشش می دهند. با توجه به اینکه روی در جدول تانسیون بالاتر از فلزهای پوشش دهنده است، بنابراین روی به عنوان آندو عناصر پوششی به عنوان کاتد عمل خواهد کرد که در شکل (۲-۹) نشان داده شده است:

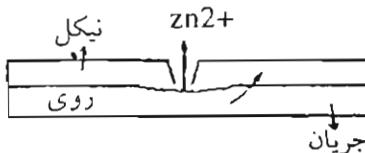


(شکل ۲-۹) - خوردگی در درز نیکل پوشش روی

مشابه همین مورد نیز در پوشش الومینیوم با روی پیش می آید که در آن الومینیوم اکتیوثر از روی است. هنگامی که قطعه های پوشش داده شده از روی و یا الومینیوم دچار خوردگی می شوند، این فرایند در چند مرحله انجام می شود، نخست هر نوع عارضه ای (مکانیکی، شیمیایی ...) در پوشش به وجود می آید هنگامی که عمق درز و یا شکاف و خراشیدگی به فلز مبنای رسد، واکنش خوردگی آغاز می شود. این فرایند ادامه می یابد به زیر پوشش نفوذ می کند و تاول کوچکی را به وجود می آورد، اگر محصول نامحلول باشد و حفره را پوشاند، از خوردگی جلوگیری خواهد کرد. در غیر این صورت خوردگی پیشرفت می کند و تاول های دیگری به وجود می آیند و رشد می کند و حتی در مواردی لایه پوششی رانیز از بین می بند.

بنابراین هنگامی که فلزهای اکتیوی، مانند روی و یا الومینیوم، به هر منظوری با فلز غیر اکتیو دیگری پوشش داده شوند، تازمانی می توانند از خوردگی آنها محافظت کنند که در فلز پوششی درز، شکاف و خراشیدگی که فلز مبنای با محیط اطراف مرتبط سازد، وجود نداشته باشد. در غیر این صورت همین پوشش به صورت کاتد عمل می کند و باعث تخریب فلز مورد نظر می شود.

اگر فولاد با و کروم به عنوان محافظ - تزیینی پوشش داده شود، چنانچه می دانیم هر دوی این فلزها در محیط های مختلف رویینه می شوند و به عبارت دیگر، حالت کاتدی دارند. بنابراین، پوشش هایی که از نیکل و کروم به وجود آمده اند، حالت آندی دارند این موردها روش های حفاظتی معمول آبکاری، که فرق می کند و


همانند پوشش دادن روی و آلومینیوم است. این مورد به ویژه پیچیده است، زیرا در این پوشش نه از یک فلز بلکه از دو فلز استفاده شده است که یکی نیکل و دیگری کروم است. نیکل در شرایط مختلف می‌تواند بر روی قطعه‌های فلزی نشست کند که در شکل (۱۰-۲) نمونه‌ای از آنها نشان داده شده است:

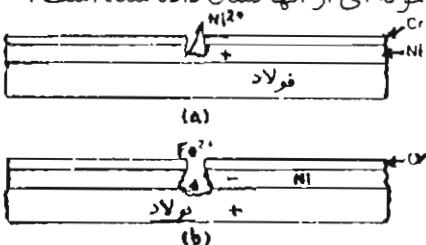

(شکل ۱۰-۲) - (a) مرحله نخست خوردگی، نیکل-کروم بر روی فولاد

(b) مرحله بعدی خوردگی نیکل-کروم بر روی فولاد

چنانچه در شکل (a) دیده می‌شود، نیکل به صورت آند و کروم به صورت کاند عمل می‌کند. با توجه به اینکه کروم به صورت قشر نازکی که ناپیوسته نیز هست، بر روی قطعه‌های ناشست می‌کند. و درزهای میکروسکوپی فراوانی دارد، حال آنکه نیکل که در مقایسه به کروم آندی تر است، دچار خوردگی می‌شود. اگر فرایند پیش‌برود به فولاد نیز نفوذ و پس از چندی آن را نیز دچار خوردگی می‌کند.

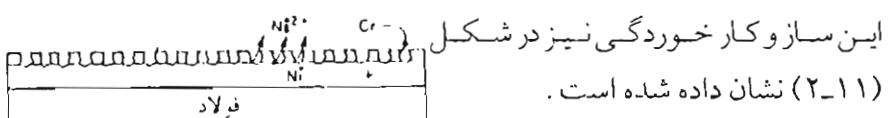

این سازوکار خوردگی نیز در شکل (۱۱-۲) نشان داده شده است.

در موارد زیادی که اتصالات فلزهای ناهمچنین زیاد بلنند نباشد، پوشش‌های آنی به طور کامل قطعه‌های از تاثیر خوردگی محیط اطراف حفظ می‌کنند.

(شکل ۱۱-۲) - خوردگی نشدن فولاد پس از خوردگی نیکل پوششی تا اینجا خوردگی و عوامل و ارتباط آنان تا اندازه‌ای که برای آبکاری مورد نیاز است، مطرح شد. آبکارانی که علاقه مند به کسب آگاهی‌های بیشتری در هستند،

باید به مراجع ذیصلاحی که در این موضوعات تحقیق کرده اند، مراجعه کنند، در بخش خوردگی پیش از اینکه به روش های آزمایش نیز اشاره شود، بی مناسبی نیست که پلاریزاسیون موجود در سیستم های الکتروولیتی که به صورت های گوناگون خود را نشان می دهد، به عنوان عامل نهایی این بخش مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

پلاریزاسیون عبارت است از انحراف نیروی الکتروموتوری (emf) و یا پتانسیل الکترودی پیل ها، مقادیر برگشت پذیری آنها و مفهوم پلاریزاسیون با عبارت پتانسیل و یا ولتاژ اضافی نیز بیان می شود.

پلاریزاسیون به عنوان مفهوم کیفی، پتانسیل و یا ولتاژ اضافی به عنوان مفهومی کمی به کار بردہ می شوند.

برای عبور شدت جریان (I) از یک سیستم به پتانسیل برگشت پذیر الکترودی نیاز است که تفاوت پتانسیل دشارژ E_1 و E_2 (برگشت پذیر) را پتانسیل اضافی می گویند.

$$\eta = E_d - E_r$$

در خوردگی برخی فلزها، مانند آلومینیوم و منیزیم، علی رغم اکتیو بودن آنها، در بعضی از محیط ها، در مقایسه با فلزهای دیگری که کمتر اکتیو هستند، مقاومت بیشتری در مقابل خوردگی نشان می دهند، و در مواردی به عنوان فلز مناسب به کار می روند.

در بررسی تعادل های الکتروشیمیایی از دیدگاه های دینامیکی، زمانی که جریانی از سیستم عبور نکند، سیستم برگشت پذیر است. پتانسیل الکترودها را می توان از جدول صفحه بعد به دست آورد.


میزان پلاریزاسیون را در سیستم های الکتروشیمیایی با روش گوناگونی می توان اندازه گیری کرد. اگر پیل مطابق شکل (۲-۱۲) تدارک دیده شود که در آن دو سل (نیمه پیل) با دیافراگم شیشه ای (G) از یکدیگر جدا شده باشند.

اگر جریانی از الکترود (D) وارد شود و الکترود B پلاریز شده باشد و پیل شاهد

R با لوله (L) به آن وصل شود، باعث کاهش پتانسیل های خارجی می شود.

فلز	V
Magnesium	-1.73
Zinc	-1.10
7072, Alclad3003, Alclad 6061, Alclad 7075	-0.96
520-T4	-0.92
5056, 7079-T6, 5456, 5083, 514.0, 518.0	-0.87
5154, 5254, 5454	-0.86
5052, 5652, 5086, 1099	-0.85
3004, 1185, 1060, 1260, 5050	-0.84
1100, 3003, 6053, 6061-T6, 6062-T6, 6063, 6363.	
Alclad 2014, Alclad 2024	-0.83
413, cadmium	-0.82
7075-T6, 356.0-T6, 360.0	-0.81
2024-T81, 6061-T4, 6062-T4	-0.80
355.0-T6	-0.79
2014-T6, 850.0-T5	-0.78
308.0	-0.77
380.0F, 319.0F	-0.75
296.0-T6	-0.72
2014-T4, 2017-T4, 2024-T3 and T4	-0.68 to -0.7c
Mild steel	-0.58
Lead	-0.55
Tin	-0.49
Copper	-0.20
Bismuth	-0.18
Stainless steel (Series 300, type 430)	-0.09
Silver	-0.08
Nickel	-0.07
Chromium	-0.4 to +0.18

جدول پتانسیل های نیمه پیل فلزات با الکترود کالومل
(محلول نمک طعام و H_2O_2 در آب مقطر)

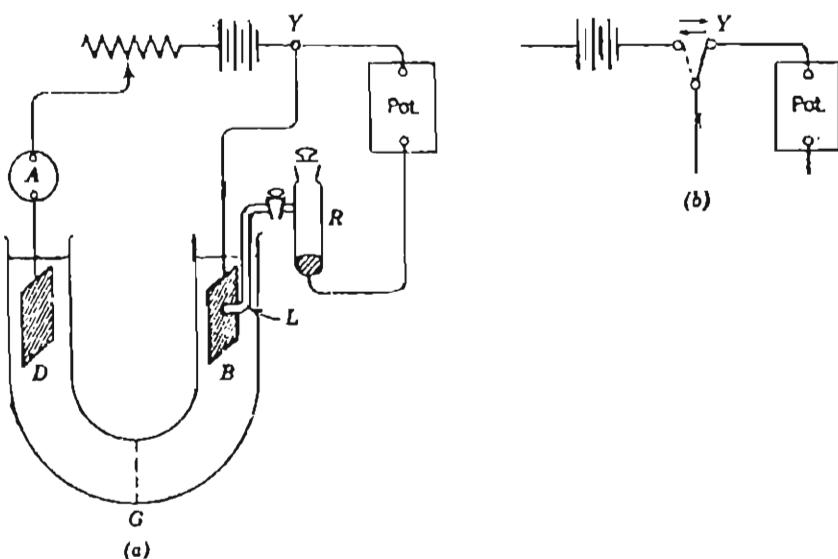

(شکل ۲-۱۲)-a) پیل اندازه گیری پلاریزاسیون

(b) کنتاکت نوسان کننده برای روش غیر مستقیم

در این میان نیروی الکتروموتوری پیل (R₃-R₄) با آمپر متر (A) در مقاطع مختلف عبور جریان ثبت می شود. در اینجا میزان پلاریزاسیون الکتروود B در حالات کاتدی و آندی از روی نیم پیل (R) به ازای مقادیر مختلف جریان الکتریکی اندازه گیری می شود.

روش دیگری نیز برای کاهش پتانسیلی خارجی وجود دارد که عبارت است از به کار بردن کنتاکت نوسان کننده که در نقطه (2) مانع ورود جریان الکتریکی ضمن اندازه گیری پتانسیل است (a). عمل قطع جریان را می توان با استفاده از یک کموداتور یا وسیله الکترونیکی مناسب انجام داد. باید در نظر داشت. بیشترین مقدار پلاریزاسیون در (H_2) و (O_2) مشاهده می شود، جز فلزهای آهنی، دشواریون فلزات بر روی الکتروود خودشان قابل چشم پوشی است. از بین پلاریزاسیون های الکتروشیمیایی، ۳ مورد آن از همه مهم تر است.

۱- پلاریزاسیون مقاومتی، که عامل آن به وجود آمدن قشر اکسیدهای نامحلول

در روی الکترودهاست، با دور کردن این قشر، پلاریزاسیون مقاومتی نیز از بین می‌رود.

۲-پلاریزاسیون مقاومتی: ضمن الکتروولی، پیل غلظتی به وجود می‌آید و باعث نیروی ضد محركه در سیستم می‌شود، این مورد نیز به هم زدن الکتروولیت از بین می‌رود. همچنین با گرم کردن الکتروولیت می‌توان از این پلاریزاسیون نیز جلوگیری کرد.

۳-پلاریزاسیون اکتیواسیون: این نوع پلاریزاسیون از انحراف برگشت پذیری واکنش‌های الکتروشیمیایی، سیستم‌های الکتروولیتی حاصل می‌شود. در آن صورت مجموع پلاریزاسیون سیستم به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

$$\eta = \eta_0 + \eta_C + \eta_a$$

باید توجه کرد که مهمترین پلاریزاسیون، پلاریزاسیون (η_a) است.

عوامل زیادی باعث انحراف برگشت پذیری واکنش‌های الکتروشیمیایی الکترودها می‌شوند که عمدۀ ترین آنها به این شرح اند:

۱-جنس الکترود و سطح آن که صیقلی و یا اسفننجی باشد، مثلًا پتانسیل اضافی (H₂) بر روی فلزات مختلف بر حسب نوع سطح آنها بررسی شده است و نتایج زیر به دست آمده است:

ولتاژ در سطح اسفننجی ولتاژ در سطح صیقلی

Pt	۰,۰۸	۰,۰۰۰
Ag	۰,۵۰	۰,۱
Cu	۰,۴۱	۰,۱۹
Pb	۰,۷۸	۰,۴۰
Hg	۰,۸۰	-
O ₂	۰,۲۵	-
Ni	۰,۵۲	۰,۳۷

۲- اثر مواد کلرئیدی، هرگاه بر محلول های الکترولیتی، مقدار کمی ژلاتین یا آلبومین اضافه شود، پتانسیل اضافی را افزایش می دهد و مقدار آن در یون های مختلف متفاوت است.

۳- اثر درجه حرارت، معمولاً حرارت باعث کاهش پتانسیل اضافی می شود.

۴- اثر تکائف جریان الکتریکی، معمولاً تکائف جریان با پتانسیل اضافی

بر حسب رابطه زیر بیان می شود. $a - b = \frac{1}{1 + e^{-kT}}$

۵- اثر PH، معمولاً محلول های رقیق پتانسیل اضافی زیادی دارند.

۶- اثر حلال، نوع حلال بر پتانسیل اضافی اثر دارد که انتخابی است.

ولتاژ اضافی ضمن عبور جریان از الکترودها به وجود می آید مثلاً برای آزاد شدن هیدروژن از الکترولیتی که دارای یون های هیدروژن است مراحل زیر باید طی شود.

۱- دیفوزیون یون های هیدروژن به الکترود،

۲- ترانسفر دین یون ها به الکترود،

۳- تبدیل یون های هیدروژن به اتم های آن: $H^+ + e^- \rightarrow H$

۴- تشکیل مولکول از اتم های هیدروژن ، $H + H \rightarrow H_2$

۵- آزاد شدن مولکول هیدروژن از الکترود.

هرگاه هر یکی از این مراحل از حالت برگشت پذیری انحراف یابد، باعث پتانسیل اضافی می شود.

باتوجه به موارد فوق که روابط خوردگی و الکترولیز را توامان دربر می گیرد، می توان اثر پلاریزاسیون را در آن ها برابر کنترل های مختلف خوردگی مشاهده کرد. آنچه باعث خوردگی می شود در الکترولیز بر عکس عمل می کند و آنچه باعث کاهش سرعت و میزان خوردگی می شود در الکترولیز به عامل مثبت بدل می شود. باید توجه کرد، افزون بر عوامل یاد شده، میزان پلاریزاسیون افزون بر ماهیت فلز و الکترولیت، تابع میزان سطح الکترود نیز هست.

آزمایش های خوردنگی:

برای اینکه از نتایج قطعه هایی که برای کارهای مختلف ساخته و تکمیل می شوند مطمئن شوید، باروش های مناسب آنها را آزمایش کنید و پس از به دست آوردن نتایج مطلوب آنها را تولید کنید.

آزمون های خوردنگی در محیط هایی که قطعه های مورد نظر به کار می روند انجام می شوند، ولی برای اغلب قطعه ها فراهم کردن چنین محیط هایی برای آزمایش چندان آسان نیست. زیرا فرایندهای خوردنگی، واکنش های ظرفی و پیچیده ای هستند که در شرایط خاصی، اثرات گوناگونی بر قطعه هامی گذارند. اگر تولید کنندگان بخواهند منتظر فراهم شدن چنین شرایطی برای آزمایش های مورد نظر باشند، مدت مديدة باید صبر کنند، امکان پذیر نیست.

هدف از آزمایش های خوردنگی، کسب آگاهی از واکنش هایی است که قطعه های ساخته شده در محیط های کاربردی از و د نشان خواهند داد.

به علل و بسیاری که از ویژگی های خاص محیط های کاربردی است، نمی توان فرایندهای خوردنگی را در محیط های آزمایش تسريع کرد، تا نتایج مورد نظر را به دست آوردد. گرچه این روش نتایج چندان اطمینان بخشی به دست نمی دهد، اما از این روش ها برای آزمایش قطعه های خوردنگی استفاده می شود، مثلاً ظرف های مواد غذایی ای که قلع اندوختند، باید پس از پر کردن آنها از مواد غذایی مورد نظر مورد آزمایش قرار گیرند، در این آزمایش ها اگر درجه حرارت را بالا ببریم سرعت خوردنگی ظرف های غذایی هم بیشتر خواهد شد، چنانچه اشاره شده، موارد زیادی وجود دارد که آزمایش های تسريع شده، با خطأ همراه بوده اند، زیرا ممکن است بر اثر بالا رفتن درجه حرارت، سازو کار خوردنگی عوض شود. همچنین کلیه واکنش های خوردنگی با بالا بردن درجه حرارت سرعت نمی گیرند.

اغلب قطعه هایی نیز که تولید می شوند، شرایط محیط کاربردی آنها را نمی توان از پیش تعیین کرد. ممکن است این قطعه ها در جاهای سرد و مرطوب، گرم و مرطوب و گرم و خشک به کار روند، مثلاً خودروها و قطعه های تزیینی آنها مثال

بارزی از این مورد است. چگونه باید قطعه های خودروها را آزمایش کرد تا پاسخگوی مقاومت خوردنگی در محیط های گوناگون باشد.

مثالاً قالپاق های آبکاری شده خودروها در شرایط کاری با عوامل مختلف خوردنگی روبه رو می شوند. افزون بر آن دستگیره، سپر، آینه و سایر ملحقات خودروها هر کدام به نوعی دچار خوردنگی می شوند، برای انتخاب نوع آزمایش و روش های آن تحقیقات زیادی لازم است، بدین منظور اغلب مراکز صنعتی، انجمن های صنفی، آزمایشگاه ها، آزمون موردنظر را بر روی قطعه های تولیدی، به ویژه آبکاری، انجام می دهند تا در برابر عواملی محیطی از شمار خوردنگی پاسخ گو باشند. در این مراکز آزمایش های تسریع شده متناسب با کاربرد قطعه ها انجام می شود. مثلاً قالپاق خودرو را می توان به خودرو بست و آن را در شرایط هوای زمستانی که قطعه موردنظر با آب نمک و شرایط آلودگی نیز مرتبط است آزمود، همچنین این قطعه را می توان به یک قایق بست در دریایی که ویژگی های آن معلوم است، آزمایش کرد.

همچنین آزمایش های پیشرفتی ای نیز در شرایط عادی بر روی قطعه ها انجام می شود، در این شرایط حتی عوارض مکانیکی ردیابی، مقاومت خوردنگی آنها را تا حد تخریب، مورد بررسی قرار می دهد و در حقیقت یک آزمون محرب خوردنگی بر روی قطعه ها انجام می شود.

به رغم مشکلاتی که در آزمون های خوردنگی وجود دارد، آزمایش های رایج آن در زمینه با آبکاری به این شرح است:

۱- سالت اسپری (مه نمک):

این آزمایش به طور وسیعی در شناسایی خوردنگی به کار می رود. بدین منظور قطعه ها در محفظه معینی قرار داده می شوند و سپس از محلول سدیم کلرید ۵-۲۰ درصد بر روی آنها در درجه حرارت معینی پاشیده می شود که براساس استاندارد ASTM.B117 است. از بررسی میزان خوردنگی قطعه ها، کیفیت آبکاری آنها و یا

اصول ساخت آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.

۲- نمک پالسی استیک اسید:

این روش نیز همانند روش قبلی است، اما برای اینکه نمک بهتر به قطعه‌ها بچسبد، این کار با مه محلول اسید استیک انجام می‌شود.

۳- آزمون سریع با نمک مس و استیک اسید (CASS):

این آزمون نیز مانند آزمون‌های بالاست، و تنها نمک‌های مس به محلول مه آلود، برابر استاندارد ASTM.B368 اضافه می‌شود.

۴- آزمون پوششی:

قطعه مورد آزمایش با گل کاثولن که دارای نیترات مسی، فریک کلرید و آمونیم و کلرید است، پوشش داده می‌شود، مدتی صبر می‌کنند تا گل خشک شود، سپس آن را به یک چمبر مرطوب منتقل می‌کنند و پس از خارج کردن از آن براساس استاندارد ASTM.B380 در فوائل زمانی معین آزمایش می‌شود.

۵- آزمون خوردگی الکتروشیمیایی:

(E.C.T) در این آزمایش، غونه به صورت آندر سیستم الکتروولیت قرار داده می‌شود. در شرایط به دقت کنترل شده، پس از چند دقیقه خوردگی آغاز می‌شود از تجزیه و تحلیل میزان خوردگی، ویژگی قطعه‌ها معلوم می‌شود.

۶- آزمون دی اکسید گوگرد (SO_2):

در این آزمایش، غونه را از یک چمبر مرطوبی آویزان می‌کند که در معرض دی اکسید گوگرد قرار دارد و پس از زمان استاندارد، عوارض خوردگی بر روی قطعه ارزیابی می‌شود.

۷- آزمون های مرطوب:

چنانچه بیشتر نیز نمونه ای از آن برای قطعه های خودرو گفته شد، دارای روش های مختلف است که هر کدام بر حسب ضرورت انتخاب می شوند.

هیچ کدام از آزمون های یاد شده، نمی توانند، شرایط کاربردی را برای قطعه های مورد آزمون تعیین کنند، این آزمون ها در شرایط عمومی آزمایش ها انجام می شود، آزمایش سالت اسپری که برای بازرگانی و تحقیق مناسب است، اغلب پاسخ های آزمایشی برای پوشش های گوناگون می دهد که اشتباہ نیز در آن زیاد است متفاوتی برای پوشش های گوناگون می دهد که اشتباہ نیز در آن زیاد است آزمون های سالت اسپری تعديل شده، پاسخ های قانع کننده تری را می دهند. و در اینجا بر روی روش آزمون CASS برای شناسایی میزان مقاومت در مقابل خوردگی تاکید می شود. همچنین آزمون E.CT کمتر از طرف پژوهشگران به کار می رود. افزون بر آنچه که گفته شد، آزمون های ویره ای برای فلزها، در نظر گرفته شده است مثلاً آزمون FACT که برای الومینیوم آندایز می شود و برابر استاندارد ASTM.B538 به کار می رود.

برای استفاده از آزمون های تسریع شده، باید محل های کاربردی قطعه های تولید، از قبل معلوم باشد. دو نوع آزمایش اصول خوردگی معلوم شده است:
۱- به عنوان تحقیقات که آیا پوشش آبکاری شده پاسخ گوی اهداف هست و یا خیر؟

۲- به عنوان ابزار کنترل کیفیت در سیستم تولید.

آزمون های تسریع شده برای تحقیقات محدودیت هایی دارند و نتایج آنها را باید با دقت و احتیاط تجزیه و تحلیل و ارزیابی کرد. بنابراین، ممکن است نتایج آزمایش ها پاسخ گوی اهداف و یا نباشند.

حذف از آزمایش های خوردگی گفته شده، کنترل کیفیت پوشش های آبکاری در برابر خوردگی است، و گرنه روش های متعدد دیگری برای بررسی مقاومت خوردگی وجود دارد که برای آزمایش پوشش های آبکاری چندان مناسب نیستند. مثلاً اگر هدف از آبکاری قطعه ها، ساخت کن tactورهای الکتریکی است

مثلاً اگر هدف از آبکاری قطعه‌ها، ساخت کنترکتورهای الکتریکی است آزمون‌های مربوطه باید در راستای اهداف کاربردی آنها باشد اگر قطعه برای لحیم کاری پوششی داده می‌شود، باید آزمون‌های لحیم کاری با توجه به مقاومت خوردگی بر روی آنها انجام شود. در موارد زیادی اهداف آبکاری تزیین قطعه‌های است، در این صورت آزمون‌های فیزیک ظاهری قطعه‌ها باید مورد توجه قرار می‌گیرند. مثلاً نخست روی و کادمیم پوشش‌های آندی محسوب می‌شوند و به عنوان عامل فداشونده بر روی قطعه‌ها نشانیده می‌شوند. اگر فلز مبنای فولاد باشد، این دو عنصر پوششی زنگ خواهد زد، این نوع خوردگی را می‌توان با توزین آنها که معیارهای قبلی نیز در دست است، بررسی کرد.

هنگامی که اهداف تزیینی قطعه‌های آبکاری با اهداف حفاظتی آنها توأم می‌شود، در بازرسی و آزمایش‌های خوردگی با مشکلات زیادتری روبرو می‌شویم برای این اساس، هدف از آزمایش‌های خوردگی، ارایه روش و دستورالعمل‌های مربوطه نیست و تنها اشاره‌ای به فرایند کار در آبکاری است، برای انجام آزمایش‌های مربوطه با توجه به نوع کار، به کتاب‌ها و منابعی که در آخر کتاب ذکر خواهد شد، مراجعه کنید.

فصل سوم

آماده کردن قطعات برای آبکاری

۱- آماده سازی شیمیایی قطعه ها برای آبکاری:

قطعه هایی که از بخش های پرداختکاری مکانیکی می رستند را نمی توان، جزء موارد استثنایی، بدون عملیات آماده سازی آبکاری کرد، زیرا این قطعه ها دارای آلودگی هایی است که از چسبیدن پوشش آبکاری به قطعه ها مورد نظر جلوگیری می کند. بنابراین، برای انجام عملیات آبکاری مورد قبول، باید این قطعه ها را طی فرایندهای برای آبکاری آماده کرد.

تمیزکاری مفهومی عام دارد در جاهای گوناگون کاربردهای خاص دارد تمیزکاری از دیدگاه آبکاری این است که در سطوح قطعه ها فقط اتم های فلز مورد نظر وجود داشته باشند و جز آنها هیچ گونه ماده خارجی وجود نداشته باشد. رسیدن به چنین سطوحی نه تنها، در کارگاه ها بلکه، در آزمایشگاه هایی با مشکلات فراوانی رویه رو می شود. بنابراین، تعریف کاربردی تمیزکاری در آبکاری عبارت است: نداشتن آلودگی هایی که باعث نچسبیدن پوشش آبکاری به فلز مبنای شوند. همچنین تمیزکاری قطعه های آبکاری با توجه به نوع آبکاری با هم فرق دارند، زیرا حساسیت پوشش های آبکاری نسبت به آلودگی ها متفاوت است. گرچه نمی توان همه عنایوں تمیزکاری در موارد مختلف را تشریح کرد، بنابراین اصول کلی مراحل تکمیل کاری اولیه را مورد بررسی قرار می دهیم که در اصطلاح تمیزکاری نامیده می شود. در تمیزکاری باید به نوع پرداختکاری مکانیکی و آلودگی های همراه آن و اهداف آبکاری توجه شود. در زمینه تمیزکاری روش های گوناگون و مراحل آنها در مورد قطعه های مختلف به صورت معضل که در جدول ضمیمه گردآوری شده اند و بحث شده است.

پیش از مرحله پرداختکاری و یا طراحی (هر دو در حال حاضر برای یک منظور به کار می رود) قطعه ها تحت یک، یا چند عملیات آماده سازی قرار می گیرند تا

بتوان آنها را برای آبکاری آماده کرد. ساخت قطعه های گوناگون از فرایندهای ریخته گری، برشکاری، آهنگری، برآهه برداری، پرداختکاری، جابه جایی و حمل و نقل و زدودن آلودگی های نهایی آنها تشکیل می شود. قطعه هایی که به کارگاه های آبکاری وارد می شوند، معمولاً دارای گرد و خاک، دوده، اکسید فلزات چربی ها و یا سایر آلودگی های حاصل از خوردنگی هستند. گرد و خاک، چربی های کارگاه اعم از چربی های عادی، اکسید، عوارض عملیات حرارتی، روغن های خنک کاری، روغن های ضد زنگ، پوشش های فسفاته، سمناسیون، چربی هایی که از واکنش های پرداختکاری و برآهه و مواد ساینده ای که در سطوح قطعه ها باقی می مانند باید زدوده شوند.

همچنین برخی از آلودگی ها، بر روی قطعه ها اثر می گذارند و خود عاملی برای فرایندهای دیگر تمیز کاری می شوند.

کدام ماده پاک کننده است؟

تعجب آور خواهد بود که تمام پیچیدگی های حاصل از آلودگی های قطعه های آبکاری را در فرایندهای پرداختکاری جست و جو کنیم که در آن صورت پوشش آبکاری خوب نمی چسبد، بی رنگ و یا مات می شود و به طور کلی رضایت بخشن نخواهد شد. هنگامی که در عملیات آبکاری مشکلی پیش می آید، آبکار با تجربه، ریشه عوارض را در عملیات پیش از آبکاری بررسی می کند. به عبارت دیگر، عملیات تمیز کاری را با شک و تردید نگاه می کند، مگر اینکه عارضه ای ضمن فرایندهای آبکاری به وجود آید.

اگر عیب های آبکاری پس از فرایند پوشش دهی قطعه ها معلوم شود، در آن صورت هزینه ها بالا می رود و ضایعات تولید نیز زیاد خواهد شد.

آبکاران بعضی از آزمون های کارگاهی را برای اطمینان از پیشرفت عادی فرایندهای قابل قبول، ضمن تولید، انجام می دهند و با این آزمایش ها می توانند، عیب های فرایندهای پیش از آبکاری را مشخص کنند و با همکاری یکدیگر این

مشکلات راحل کنند. برای کنترل آلودگی ها از آزمایش های کم و بیش دقیق و حساس استفاده می شود، مانند آزمایش گراوی متري قطعه های آبکاری که با توزین آلودگی های موجود در قطعه ها انجام می شود و در موارد زیادی نیز مفید واقع می شود. آلودگی های آلی با پرتوهای فرابینفس قابل بررسی و شناسایی هستند روش های دیگر پرتونگاری برای تحقیق در این زمینه کاربرد فراوانی دارند. برای آزمایش های کارگاهی از آزمایش آب دویدگی (water - Break) به راحتی می توان استفاده کرد.

این آزمون براساس دویدن آب بر روی سطوح چرب قطعه های کار استوار است. اگر چند قطره آب در جایی از قطعه های کار که آلودگی وجود دارد، ریخته شود، آب خواهد دوید. زیرا مواد آلاینده سطوح قطعه ها از نفوذ آب جلوگیری و حتی امکان پخش شدن را براساس خاصیت هیدرو خوبی ای که دارند، از آب سلب می کنند. براساس نوع آبکاری، آزمایش های ساده تری نیز وجود دارد که در محله آزمایش های تحقیقاتی و کاربردی درج خواهد شد.

این آزمایش ها باید با دقت انجام شوند، اگر در سطوح قطعه های آبکاری، قشری از مواد قلیایی و یا یکی از مواد پاک کننده قلیایی مانده باشد، به علت عمل پوشش ای که بر روی چربی ها دارد، به رغم آلوده بودن قطعه، آن را تمیز نشان می دهد. بنابراین، لازم است برای انجام این آزمایش قطعه های مورد آزمایش آب کشیده می شوند تا این نوع مواد از روی آنها زدوده شوند پس از آب کشی نیز اسیدشویی می شوند و دیگر بار در آب سرد، آب کشی می شوند و پس از خشک کردن، آزمون آب دویدگی بر روی آنها انجام می شود.

از این آزمایش نمی توان برای آلودگی های کوچک استفاده کرد و در کاربردهای عملی مورد استفاده قرار می گیرد، آزمون دیگری که دقیق و چندان هم انجام آن ساده نیست، آزمون Saubestre , Linford است. در این آزمایش سطح قطعه با استفاده از دستگاه آتاایزر، اسپری می شود، در سطوح غیز قطره هادر یک جا جمیع می شوند، در صورتی که در محل های آلوده به صورت قطره های جداگانه در

می‌آیند. گرچه این آزمون امتیازهایی دارد، ولی به طور وسیعی به کار نمی‌رود. بر این اساس، که استفاده از آب دویدگی کاربرد فراوانی دارد.

با این آزمون فقط می‌توان آلودگی های حاصل از عوامل هیدروفوب و یا آلتی را شناسایی کرد، در صورتی که لکه های معدنی، اکسیدها با این آزمون شناسایی نمی‌شوند.

باتوجه به نتایج آزمایش های کنترل آلودگی، آیا آزمون نهایی و نتایج نهایی آنها برای آغاز فرایند آبکاری کافی است؟

هنگامی که در خط های تمیز کاری قطعه های آبکاری مشکلی به وجود بیاید و آزمایش های نیز پاسخ مناسبی ندهند، بهترین روش آن است که قطعه های نمونه را با دست شست داده و سپس آن را آبکاری کرد. اگر پس از این پوشش آبکاری مناسب باشد، در این صورت اشکال کار مربوط به فرایند تمیز کاری اگر هر دو مورد قانع کننده نباشد، مشکل از جای دیگر است.

أنواع تميز كننده ها :


پیش از آبکاری، و تمیز کاری عملیات فراوانی وجود دارند. این عملیات به سه دسته تقسیم می‌شوند: ۱- چربی گیری با حلال ها ۲- تمیز کاری با مواد قلیایی ۳- اسید شویی و یا پیکلنگ. اگر آلودگی قطعه ها زیاد باشد از روش های دیگری که ویژگی مکانیکی نیز دارند، استفاده می‌شود.

حلال های آلتی :

آلودگی ها اغلب دارای چربی، روغن، واکس و مواد آلتی هستند که می‌توان با حلال های مناسب آنها را از قطعه های آبکاری دور کرد. این عملیات را می‌توان با روش های غوطه وری و یا ترجیحاً با بخار، چربی گیری کرد. عملیات چربی گیری با حلال آلتی بدین صورت است که حلال آلتی در یک مخزن گرم می‌شود و پس از تبخیر، بر روی قطعه ها به صورت باران می‌بارد و پس از تمیز کردن قطعه ها با

آلودگیها، دوباره مخزن بر می گردد، با تداوم این فرایند، سرانجام همه آلودگی‌ها از سطوح قطعه‌ها زدوده می‌شوند. این روش در مقایسه با روش غوطه وری مزایایی دارد. زیرا با حلal معینی می‌توان بارها و بارها، قطعه‌ها را تمیز کرد. از طرف دیگر حلal تمیز کننده قطعه‌ها با عمل تبخیر تصفیه و تازه می‌شود و قدرت چربی‌گیری آن افزایش می‌یابد.

اغلب حلال‌های چربی‌زدای از ترکیبات هیدروکربن‌های کلریدی هستند، که در اغلب موارد، مواد بازدارنده به آنها افزوده می‌شود، تا از هیدرولیز جلوگیری یابند که بر اثر رطوبت هوا پیش می‌آید جلوگیری کند، بر اثر هیدرولیز، اسیدهایی که خورندگی چشمگیری دارند، به وجود می‌آیند و صدمه‌های زیادی به سیستم می‌زنند.

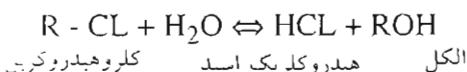


حلال‌هایی که معمولاً بدین منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند، عبارت اند از : تری کلرواتیلن، پرکلرواتیلن ۱-۱-۱-تری کلرو اتان (متیل کلروفرم) و کلرو فلورو کربن‌ها شامل : تری کلروفلورو اتان (فریدن) این حلال‌ها در جدول زیر گردآورده شده‌اند.

نام	استخراج	حد ارزش	جرم	نقطه جوش	فشار بخار در شرایط مخصوص
پرکلرواتیلن	Cl ₂ C == CCl ₂	121	14 (1.8)	1.625	100
تری کلرواتیلن	HCLC == CCl ₂	87	58 (7.7)	1.456	100
۱-۱-تری کلرواتیلن	H ₃ C — CCl ₃	74	105 (14.0)	1.325	350
متیلن کلرید	CH ₂ Cl ₂	40	352 (46.8)	1.335	500
تری کلروفلورو رتند	CCl ₂ F CClF ₂	48	273 (36.3)	1.42	1000

(جدول ۳-۱) - ویژگی‌های حلال آئی

برای چربی‌گیری با بخار حلال‌ها از دستگاه‌های مختلفی که طرح‌های گوناگونی دارند، استفاده می‌شود که هر کدام آنها حداقل یک دیگ بخار دارند و در بخش فوقانی دستگاه چربی‌گیری فضایی خالی وجود دارد که قطعه‌های آبکاری در آنجا قرار داده می‌شوند و در سطح بالای محل قطعه‌ها سیستم خنک کننده تعییه شده است که ضمن اینکه بخار حاصل را تقطیر می‌کند، از فرار بخارهای حلال نیز جلوگیری می‌کند. در این روش قطعه‌های آبکاری از پیش در حلال مایع چربی‌گیری می‌شوند و سپس با روش بخار حلال چنانچه در شکل مشاهده می‌شود، چربی‌گیری می‌شود.

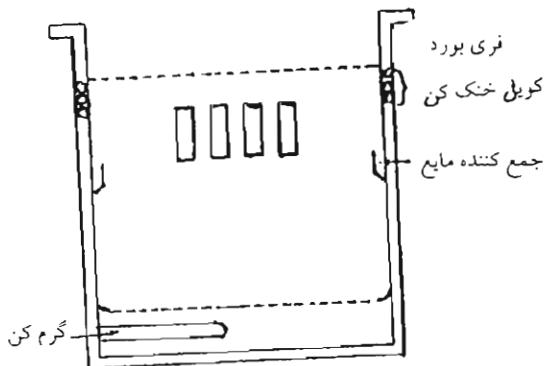

(شکل ۱-۳) - دستگاه چربی‌گیری با بخار حلال

با توجه به اینکه ممکن است، برخی از آلودگی‌ها با بخار ترکیب شود و یا مضر باشند، مانند آلودگی مواد غیرآلی (نامحلول در حلال آلی) از شمار موم‌های معدنی و مواد به دست آمده از پرداختکاری در این صورت دور کردن مواد غیرآلی که به قطعه‌ها چسبیده‌اند مشکل می‌شود می‌توان ادعا کرد که هیچ حلال آلی وجود ندارد که تا اندازه‌ای سمی نباشد و در صورت پخش در محیط اطراف آنچه‌ای نیز آلوده می‌کند. بنابراین در به کار گیری این روش باید احتیاط‌های لازم را به کار برد و از ورود افرادی که وسایل ایمنی کافی ندارد به محل چربی‌گیری جلوگیری کرد.

تمیز کننده های قلیایی:

ممکن است قطعه های آبکاری به چربی گیری اولیه نیاز داشته باشند چربی گیری با روش قلیایی تقریباً برای همه قطعه ها لازم است همچنین این روش می توان برای هر نوع قطعه (سبک و سنگین) استفاده کرد، چربی گیرهای قلیایی می توان مرطوب کنند و یا الکتروولیتی باشند. در چربی گیری قلیایی می توان از شیوه های گوناگون مانند: غوطه وری، شست و شوی و اسپری استفاده کرد. چربی گیرهای قلیایی هر کدام برای قطعات ویژه ای به کار می روند و عوامل متعددی در آن دخالت دارند، که سطح قطعه ها، نوع آلودگی، حساسیت فرایندهای تمیز کاری، میزان تمیز شدن قطعه، روش تمیز کاری (مرطوب و یا الکتروولیتی) و چربی ها و جز آنها از آن شمارند ساز و کار مناسبی به کمک مواد قلیایی از بین می روند، ولی متأسفانه نمی توان از محلول های قلیایی دوباره نیز استفاده کرد، زیرا که چربی زدایی یک واکنش شیمیایی است. براین اساس، پسآب های چربی زدایی طبق مقررات، باید جمع آوری و منهدم و یا خنثی شوند.

سطح قطعه چربی زدایی شونده نوع ماده چربی زدارامعین می کند، همچنین می توان از حلال هایی که اثر کمتری بر سطح قطعه ها دارند، به جای حلال هایی که اثر بیشتری دارند استفاده کرد.

فلزهای گروه آهن در برابر حلال های قلیایی مقاوم اند، در صورتی که مس و آلیاژ های آن باید با حلال های ضعیف چربی گیری شدند که میزان آنها در جدول ۲-۳ آمده است.

Ingredient	Basis Metal: Method of application.	Steel Electro	Copper Electro	Zinc Electro	Brass Electro	Aluminum Soak
Sodium hydroxide, NaOH, %		50	25	20	10	-
Sodium metasilicate, Na ₂ SiO ₃ , %		40	40	40	40	40
Sodium tripolyphosphate, Na ₅ P ₃ O ₁₀ %		5	10	10	10	40
Sodium carbonate, Na ₂ CO ₃ , %		4	23	28	38	10
Sodium bicarbonate, NaHCO ₃ , %		-	-	-	-	5
Surfactant, 40% sodium linear alkylate sulfonate,%		1	2	2	2	5
Cleaner concentration, g/L		60-120	30-60	30-45	25-45	30-60
Current density A/m ²		500-1000	200-500	200-500	150-500	-
Temperature, °C		80-boil	70-82	65-75	60-70	70-82
(Or chelating agent.)						

(جدول ۳-۲) - فرمول تمیز کننده ها


ویژگی های تمیز کننده ها :

بررسی جدول ۳-۲ نشان دهنده نوع تمیز کننده ای است که برای انواع قطعه ها به کاربرده می شود و مشخص می کند که آبکار چگونه محلول تمیز کاری خود را تهیه کند. در انتخاب حلال های تمیز کاری نخست باید ویژگی شیمیایی و فیزیکی آنها مشخص شود تا بدین وسیله بتوان ویژگی های کاربردی تمیز کاری آن را معین کرد. در فرایندهای آبکاری، تجربه های گذشته که در تمیز کاری قطعه ها با استفاده از فرمول های مختلف به دست آمده اند، ارزش زیادی دارند. در موارد زیادی مصرف کنندگان نظر کارشناسی را در حل مشکلات تمیز کاری و فرایندهای آبکاری می پرسند. در اغلب موارد ترکیب مواد همانی است که در کتاب ها و متن های آبکاری ذکر می شود، اما تنها تفاوت کار در این است که ویژگی های واقعی، یعنی ویژگی های تجاری و کاربردی آنها سری نگه داشته می شود.

ویژگی گرد و خاک :

بطور کلی گرد و خاک های دو نوع آلی و معدنی تقسیم می شوند. گرد و خاک های آلی شامل روغن های معدنی، حیوانی، نباتی و پس مانده های فرایندهای

تمیزکاری و پیکلینگ های قبلی هستند. روغن های برشکاری شامل محصولات عملیات حرارتی، براده های سوهانکاری و پرداختکاری و موادی هستند که در طراحی و ساخت مصرف شده اند، این مواد خالص نیستند، بلکه خود آلوده به مواد دیگری هستند و ترکیب کمپلکسی دارند. روغن های حیوانی و نباتی را می توان با کمک مواد قلیایی تمیز کرد. البته روغن های معدنی را با روش های تمیزکاری روغن های نباتی و حیوانی نمی توان تمیز کرد. صابونی کردن مواد آلاینده قطعه ها نقص چندانی در تمیزکاری قطعه های آبکاری ندارد. زیرا فرایند صابونی شدن عبارت است از ترکیب استر با یک فلز قلیایی که معمولاً آب اسید را اسیدهای آنها انجام می شود.

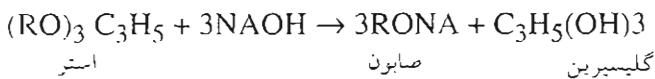

در این فرمول (R) رادیکال آلی است. سرعت صابونی شدن خیلی کند است و به همین سبب در فرایندهای تمیزکاری قطعه های آبکاری کمتر به کار می رود. هر دو نوع روغن با فرایندهای امولسیون، اتحلال و مرطوب کردن از قطعه ها زدوده می شوند سرعت و میزان چربی زدایی قطعه ها، پیرو نوع ترکیب چربی هاست معمولاً آلودگی ها دارای گروه های قطبی الکتریکی هستند و به این سبب به آسانی بر روی سطوح قطعه ها جمع می شوند. اگر این چربی ها دارای اسیدهایی با گروه بزرگ باشند صابون های فلزی به این گروه ها محکم می چسبند (عنصر صابون های قلیایی با این فلزها جا عوض می کند) این فرایند با گذشت زمان مخصوصاً صابون های افزایش درجه حرارت سرعت بیشتری پیدا می کند. ضمناً برخی از صابون های به دست آمده را نمی توان از روی قطعه ها دور کرد. بنابراین باید از به وجود آمدن آنها جلوگیری کرد.

پس مانده های فرایندهای پیکل و تمیز کننده ها و یا بازدارنده ها برای کنترل اثرات پیکلینک محلول های اسیدی و صابون های فلزی که در واکنش های یاد شده بوجود می آیند، استفاده می شوند.

آلودگی های غیرآلی و معدنی شامل زنگ، گرد و خاک، دوده و لکه های باقی مانده از فرایندهای تمیز کاری است. این آلودگی ها را می توان با عملیات چربی زدایی قلیایی و یا اسیدشویی از بین برد. ذرات جامد نامحلول، معمولاً به روغن های سطوح قطعه ها می چسبند و با آن حمل می شوند، دوده های عملیات پیکلینگ پس مانده های اسیدشویی که از کاربید و مواد گرافیتی باقی می مانند به سختی از قطعه ها زدوده می شوند.

فسفات ها، اکسیدها، سیلیکات ها و مواد مشابه آنها پس مانده های غیرآلی هستند که پس از قلیایی شویی، باقی می مانند و با اسیدشویی نیز از بین نمی روند. بنابراین، بهتر است آنها را با روش مناسبی از سطوح قطعه ها دور کرد.

چنانچه پیشتر نیز اشاره شد، میزان تمیز کاری قطعه ها، پیرو فرایندهای آبکاری ای است که بر روی قطعه ها انجام می شود، می باشد، زیرا تمام پوشش آبکاری به یک اندازه به عملیات پیش از آبکاری نیاز ندارند.

محلول های آبکاری وان های سیایندی قلیایی و استانات قلیایی آلودگی معینی دارند و نیکل برآق نیز که در محیط های اسید به کار می رود، تولرانس (تحمل) معینی دارد. بنابراین فرایند تمیز کاری می تواند کوتاه مدت و سریع و در مورد نیکل برآق طولانی باشد. اندازه تمیز کاری را نمی توان از پیش تعیین کرد، زیرا کیفیت و کمیت آلودگی قطعه ها آن را معین کند، گرچه قبل از نیز می توان با عوامل مشخصی حدود آن را تعیین کرد.

انتخاب روش تمیز کاری برای قطعه های آبکاری از نظر فرمولاسیون اهمیت زیادی دارد. تمیز کننده های مرطوب کننده می توانند واکنشگرهای فرعی تا تمیز کننده های قوی تر از اسپری تمیز کننده های الکتروولتیک باشند. برای مورد آخری باید از موادی که کمتر کف می کنند استفاده کرد، در این مورد مواد ضد کف سفید واقع می شود.

کیفیت آب مصرفی نیز در تمیز کاری اهمیت زیادی دارد، اگر آب مصرفی نرم باشد، می توان از مواد صابونی برای تمیز کاری قطعه ها استفاده کرد. در غیر این

صورت باید از به کارگیری صابون پرهیز کرد.

انواع تمیزکننده ها:

معمولآً حلال‌ها، معمولاً به چربی‌گیرهای اولیه روغن‌ها محدود می‌شوند. چربی‌گیری با روش بخار تنها می‌تواند فقط چربی و روغن‌های قطعه‌های را دور کند، ولی نمی‌تواند ذرات جامدی را که بر روی قطعه‌ها نشسته است، تمیز کند. همچنین پس از دور شدن چربی‌ها، این ذرات به قطعه‌ها می‌چسبند که دور کردن آنها مشکل‌تر می‌شود.

حلال‌هایی که در چربی زدایی با روش بخار به کار می‌روند، باید دارای این ویژگی‌های لازم باشند. قدرت تمیزکنندگی چشمگیری در قطعه‌های آبکاری مورد نظر داشته باشند، اثرات نامطلوب شیمیایی بر فلزهای داشته، آتشگیر و سمی نباشند، در برابر حرارت و ضمن فرایندها ویژگی‌های خود را از دست ندهند، نقطه جوش پایینی داشته باشند. ($125^{\circ}C$)، گرمای ویژه و چگالی زیادی داشته باشند و آلانده محیط زیست نباشند. از نظر تهیه و هزینه مفروض به صرفه و پس‌مانده‌های آنها راحتی قابل دور کردن باشند.

هیدروکربن‌های کلرینه شده، مانند تری و تراکلرواتان (پرکلرو اتیلن) به طور کلی، برای اجزاء تشکیل دهنده تمیزکننده‌ها در اغلب موارد سایر حلال‌های چربی‌گیری که در حالت بخار قطعه‌های تمیز می‌کنند، سمی می‌باشند. از بین حلالها ۱.۱.۱- تری کلرواتان کمتر سمی می‌باشد و در مقایسه با تری کلرو و پرکلرو سه برابر کمتر سمی است. ولی ماده‌ای گران قیمت است. کلروفلورو کربن‌های نیز کمتر سمی و کاملاً از نظر واکنش شیمیایی خشنی هستند.

حلال‌های امولسیونی:

تمیزکننده‌های امولسیونی، با اضافه کردن امولسیفایرهای حلال روغن به محلول‌های تهیه شده به دست می‌آیند. مواد امولسیفایر امکان تعاس قطعه‌ها و

آلودگی های آنها با آب و حلال های تمیز کاری را فراهم و آنها را مرطوب می کنند. این مواد زمینه زدودن ذرات جامدی را که باروغن ها، گریس ها، رنگ ها، مواد طراحی قطعه ها، پرداختکاری آغشته شده اند، فراهم می سازند. اگر بر سطوح قطعه های آبکاری چربی وجود داشته باشد، برای زدودن آنها معمولاً از چربی گیرهای قلیایی استفاده می شود. اگر چربی گیری با حلال های امولسیونی انجام شود، بار چربی گیری نهایی با مواد قلیایی را به میزان چشمگیری کاهش می دهد. محلول های تمیز کاری باید پیش قبل از آبکاری از روی قطعه ها دور شوند. فرمولاسیون محلول های چربی زدایی امولسیونی به طور اختصاصی برای کاربردهای خاص تهیه می شود.

تمیز کننده های قلیایی :

تمیز کننده های قلیایی باید محلول در آب و دارای این ویژگیهای باشند: باید سطوح قطعه هارا مرطوب و به طور اختصاصی به آلودگی های سطوح قطعه ها آبکایر نفوذ و آلودگی هارا امولسیونه کنند و به طور کامل از روی قطعات بزدایند. پس از چربی زدایی باید قطعه هارا شست تا به بدنه اصلی کار صدمه نزنند. محلول های قلیایی تمیز کاری باید قدرت تامپونی زیادی داشته باشند، تا با افزودن مواد مختلف تمیز کاری به سیستم، PH محلول چندان تغییری نکند، آنها باید کف کنند. اگر محلول ها دارای این ویژگی ها باشند، به طور رضایت بخش قطعه ها را تمیز و آنها را برای آبکاری آماده می کنند.

اجزای تشکیل دهنده تمیز کننده ها :

هیچ کدام از مواد قلیایی به تنها یی تمیز کننده کاملی نیست. بلکه ترکیبی از مواد قلیایی با صابون، واکنشگرهای تمیز کاری، مواد فعال سطحی و سایر مواد مشابه می توانند برای تمیز کاری مفید باشند و اجزای تشکیل دهنده به این شرح است: سوداشه (سدیم کربنات Na_2CO_3) که قدرت قلیایی چشمگیری دارد و

بر حسب شرایط موجود بازار، می توان با قیمت ارزان تری در دسترس قرار گیرد. قدرت تامپونی مناسبی دارد و نرم کننده آب نیز هست و از نظر کاربردی نسبت به سدیم هیدرواکسید برتری دارد. سدیم هیدرواکسید (NaOH) که ماده بسیار قلیایی ای است و قدرت تمیز کاری زیادی دارد و قیمت آن نیز در مقایسه با سدیم کربنات ارزان تر است و با توجه به اینکه، قدرت قلیایی و چربی زدایی آن از سایر مواد قلیایی بیشتر است، کاربرد فراوانی در چربی زدایی قطعه ها دارد. سدیم هیدرواکسید با فلزات آمفوتر، ترکیب می شود و نک های محلول به وجود می آورد، استرهار انجزیه و بر بیشتر ترکیبات آلی اثر می کند. در محلول سدیم هیدرواکسید پس از پتانسیم هیدرواکسید، از نظر قابلیت الکتریکی، در مرتبه دوم قرار دارد و از آن برای چربی زدایی های سنتگین و نیز زنگ زدایی استفاده می شود.


ترکیبات قلیایی فسفات های نیز در چربی گیری، نرم کردن آب های مصرفی و جدا کردن آلودگی های قطعه ها مصرف می شوند، فسفات ها ترکیبات متنوعی دارند که برخی از آنها به صورت (اورتو، پیرو، متاوپلی فسفات) هستند. تری سدیم فسفات (T.S.P) با فرمول $\text{Na}_3\text{PO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ به عنوان محلول خیس کننده و یا برای اسپری کردن قطعه ها به کار می رود، از دی سدیم هیدروژن فسفات Na_2HPO_4 به عنوان تامپون استفاده می شود که pH محلول را در حد ۸-۱۰ حفظ می کند، منسدیم فسفات NaH_2OPO_4 برای فسفاته کردن قطعه های آهنه مصرف می شود و به ندرت از آن برای تمیز کاری استفاده می کنند: تتراسدیم پیرو فسفات (T.SPP) $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$ نیز تمیز کننده خوبی برای قطعه های روی، مس و منیزیم است و کم و بیش برای کلسیم نیز کاربرد دارد. همچنین این ماده قابلیت انحلال چندانی ندارد و نمی توان محلول های غلیظی از آن تهیه کرد. انواع فسفات ها، به ویژه سدیم تری فسفات، در تمیز کاری قطعه ها کاربرد فراوانی دارند و نرم کننده خوبی بوده، یون های اغلب فلز هارا جدا می کند و با سایر اجزای خشک نیز ترکیب می شوند. سیلیکات ها تامپون خوبی هستند و به ویژه اگر با مواد فعال سطحی

ترکیب شوند، از قدرت مرطوب کنندگی زیادی برخوردار می‌شوند و به صورت امولسیفایر و بازدارنده عمل می‌کنند. همچنین رسانایی الکتریکی و PH مناسب دارند. بنابراین، برای تمیزکاری سنگین از آنها استفاده می‌شود. سدیم متاسیلیکات Na_2SiO_3 به صورت انیدرید پنتا هیدرات مصرف می‌شود و در ضمن سدیم اورتو سیلیکات Na_4SiO_4 نیز بطور گستردگی در تمیزکاری فولادها کاربرد دارد. اغلب سیلیکات‌ها به صورت مخلوطی از Na_2O یا SiO_2 هستند که در ترکیبات آنها وجود دارد به کار می‌رود. و نسبت آنها در متاسیلیکات $\frac{1}{2}$ است در حالیکه در اورتو سیلیکات $\frac{1}{3}$ است. همچنین مخلوط‌هایی با نسبت‌های دیگر در صنایع کاربرد دارند.

کاربرد ترکیبات سیلیکات‌ها در صنایع آبکاری، برای تمیزکاری، بحث انگیز است، زیرا مشکلاتی را در فرایندهای آبکاری به وجود می‌آورد. چون شست و شو و آبکشی قطعه‌هایی که با سیلیکات‌ها تمیز شده‌اند مشکل است، به این سبب فرایندهایی که بدون سیلیکات‌ها تمیز می‌شوند به فرایندهای غیر سیلیکاتی معروف‌اند. واکنشگرهای شلات کننده در تمیزکاری اهمیت بیشتری دارند، به ویژه در ترکیبی که مقدار کمی نیز فسفات داشته باشد، بهتر عمل می‌کنند. تصور می‌شود که فسفات‌های مواد موجود ترکیب می‌شوند. شلات‌ها جایگزین فسفات‌ها می‌شوند و با این ساز و کار با طیف گسترده‌تری در فرایندهای تمیزکاری به کار می‌روند.

سدیم گلوکونات، سدیم سیترات، تری سدیم نیتریلوآستات (NTA) براساس فرمول‌های زیر در صنایع به کار می‌روند و از واکنشگرهای شلات کننده هستنداند. تری سدیم اتیلن دی‌آمین تترا آستات (EDTA) و تری اتانول آمین به عنوان نرم کننده آب و جذب کننده یون‌های فلز عمل می‌کند. از این مواد در مواردی که از فسفات‌ها استفاده نمی‌شود، برای مواد تمیزکاری استفاده می‌کنند، مثلاً برای اچ کاری الومینیوم، زنگ زدایی قلیایی، مواد همگون‌سازی و تمیزکاری الکتروولتی به کار می‌روند. صابون و یا پاک کننده‌های مصنوعی (سیندرها) یا هر دو با هم، به

تمیز کننده ها اضافه می شوند تا کششی سطحی بین روغن های امولسیفایر و ذرات جامد معلق را کاهش دهد و عمل تمیز کاری را آسانتر کنند. سیندیت ها بر اساس شرایط کاری می توانند و یا کم کف کنند و یا اصلاً کفی به وجود نیاورند و انتخاب سیندیت مناسب برای تمیز کاری با اسپری و با روش الکتروولیتی اهمیت فراوانی دارد. از صابون ها در تمیز کاری با روش خیساندن و مرطوب کردن قطعه ها، در جایی که آب نرم کافی در دسترس باشد، استفاده می شود. چون سیندیت ها در محیط هایی آب سخت هم باشد می توانند کار ساز باشند، در اغلب موارد جایگزین صابون ها شود.

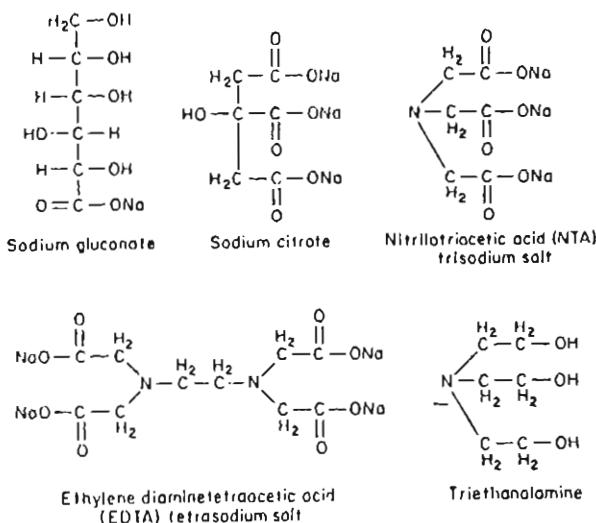

(شکل ۲-۲)

حدود ۷۰۰ نوع ماده فعال سطحی کاربردی تجاری برای تمیز کاری قطعه ها در دسترس آبکاران است، که در سه گروه آبیونی، کاتیونی و غیریونی طبقه بندی شده اند. ویژگی آنها در گروه هیدروفوب (نامحلول در آب حلال در مواد آبی) به عنوان فعال کننده سطوح آبیونی، مانند سدیم دودسیل سولفات (Sodium dodecyl sulfonate) و آکتیو ساز آبیونی گروه ($\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{O}^-$) است که با

یون SO_3Na^+ بانس می شود.

نمونه کاتیونی آن تری متیل دو سیل آمونیوم کلرید است که گروه آکتیو کننده کاتیونی آن $(\text{CH}_3)_3\text{N}^+(\text{CH}_2\text{C}_2\text{H}_{25})\text{Cl}^-$ تنها با یون $(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n\text{H}^+$ حدود ۱۰ است.

از تمیز کننده های آنیونی در تمیز کاری الکترولیتی و از مخلوط غیریونی و یونی در تمیز کاری با روش اسپری و مرطوب استفاده می شود. همچنین ترکیب مناسب آنها می تواند کف حاصل از تمیز کاری را به طور کامل تنظیم کند.

با وضع مقررات و آین نامه های حکومتی در زمینه فعال کننده سطوح قطعه های آبکاری باید آنها با استفاده از عوامل میکروبی و بیولوژیکی در پساب ها از بین برد.

بیشترین موادی که برای تمیز کاری قطعه ها پیش از آبکاری به کار می روند عبارت اند از: الكل های چرب برای تمیز کننده های الکترولیتی، سدیم لیز الكل سولفونات ها و اکسی اتیلن الكل غیریونی برای تمیز کاری با روش های مرطوب غیریونی با کف کم و اسپری.

از چه روش تمیز کاری باید استفاده کرد؟

تمیز کاری با دست:

اگر قطعه ها خیلی ریز و درشت باشند که بتوان آنها را در دستگاه شست و شو قرار داد شستشو با دست امکان پذیر است. دستورالعمل ویژه ای در این مورد وجود ندارد.

در این مورد روش تمیز کاری این که وسایل و مواد مورد نیاز آن شامل برس، پارچه و مواد تمیز کاری است، مورد استفاده قرار می گیرند. کارور شوینده قطعه ها باید مجهز به لباس و وسایل ایمنی و بهداشت کار باشد، زیرا در غیر این صورت دچار عوارض جسمی خواهد شد. همچنین نباید از حلال های سمی و آتش گیر استفاده کرد. معمولاً تمیز کاری با دست برابر کنترل قطعه های شسته مفید است و برای شست و شوی نهایی کاربرد فراوانی دارد.

شست و شو با روش مرتبط قلیایی :

در این نوع روش محلول قلیایی گرم در تجهیزات لازم سوق داده می شود و سپس قطعه های آبکاری در آن غوطه ور می شوند. غلظت و درجه حرارت محلول به نوع قطعه هایی که چربی زدایی می شوند. بستگی دارد این موارد به میزان تمیز کاری و مدت زمان فرایند تمیز کاری کمک می کند، اگر در هنگام تمیز کاری، محلول هم زده شود، بر کیفیت و سرعت تمیز کاری افزوده خواهد شد. ساز و کار تمیز کاری با روش خیس و یا مرتبط، براساس صابونی و امولسیونی شدن چربی و روغن های قطعه های کار استوار است.

لجن و آلودگی های چسبیده به روغن و چربی قطعه های کار، به وسیله بانیدرها زدوده می شوند، گرم کردن محلول و خیس شدن قطعه ها، صابون و امولسیونی شدن روغن و چربی ها را سرعت می دهند. نیروی حرکتی به وجود آمده در محلول به لجن گیری قطعه ها کمک می کند و مانع رسوب آنها می شود.

تمیز کاری قطعه ها با روش اولترامونیک :

استفاده از انرژی اولتراسونیک با فرکانس ۲۰۰۰۰ هرتز، در بالا بردن میزان تمیز کاری با مواد پاک کننده اثر انکارناپذیری دارد. این امواج در تمیز کردن آلودگی های حفره های کور، ترک ها و سایر محل هایی که محلول هانگی توانند نفوذ کنند، کمک شایانی می کنند. با قرار دادن دستگاه تولید امواج اولتراسونیک در تجهیزات تمیز کاری قطعه ها آبکاری آنها عمل می کنند. با توجه به اینکه این دستگاه ها گران قیمت اند، در قطعه هایی که به تمیز کاری بیشتری نیاز دارند، از این دستگاه استفاده کنند. همچنین از این دستگاه برای تمیز کردن قطعه های کوچک و قیمتی، جواهرات، نیمه هادی ها و قطعه ها و ابزارهای دقیق استفاده می شود.

تمیز کاری با ماشین چربی زدایی :

تمیز کاری سریع با مواد قلیایی با استفاده از ماشین شست و شوی اسپری به

صورت خودکار و نیمه خودکار انجام می شود در ماشین شست و شوی اسپری، نیروی مکانیکی به همراه عامل تمیزکاری و شست و شو با اثر شیمیایی خود، قطعه هارا بابا سرعت تمیز می کند و با این روش لجن و آلودگی های قطعه هارا به خوبی می زداید و از بین می برد. اگر مقدار قطعه ها زیاد باشد کاربرد این روش مناسب تر است.


تمیزکاری الکتروولیتی:

در صورتی که مدت زمان خیس کردن قطعه ها برای تمیزکاری کافی باشد عمل تمیزکاری معمولی موثر است، ولی تمیزکاری الکتروولیتی ترجیح داده می شود. در تمیزکاری الکتروولیتی، قطعه کار به صورت کاتد و یا آند (اولی تمیزکاری سیستم و دومی غیر مستقیم است) به الکتروودومی که الکتروودخنثی از جنس فولاد است، بسته می شود.

در تمیزکاری الکتروولیتی دو ساز و کار توامان عمل می کنند، متضاد شدن گاز از روی قطعه کار با ساز و کار مکانیکی آلودگی هارا از روی آن می زداید. حالاتی موجود در وان شست و شو و تمیزکاری با فرایندهای مربوط به خود قطعه هارا پاک می کنند.

اگر محلول را گرم کنیم و آن را هم بزنیم، بر سرعت و کیفیت تمیزکاری قطعه ها افزوده می شود.

در تمیزکاری کاتدی و یا مستقیم، گاز هیدروژن از سطوح قطعه ها بلند می شود که شدت آن دو برابر گاز اکسیژنی است که در شدت جریان ثابت از آند بلند می شود.

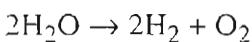

قطعه هایی دارای بار منفی، آلودگی هایی را که بار منفی دارند، از خود دور می کنند. در محلول های قلیایی قوی ذرات کلووییدی معمولاً بار منفی دارند. همچنین ذرات آلاینده با بار منفی، ذرات مشابه با بار مثبت را جذب می کنند که در اغلب موارد این ذرات مثبت یون های فلزات هستند و لکه های تیره رنگی را به وجود می آورند. بنابراین در تمیزکاری قطعه های غیرآهنی با روش آندی و کاتدی

باید از مخزن های جداگانه استفاده کرد.

هیدروژنی که در تمیز کاری الکتروولیتی متصاعد می شود، در فلز نفوذ می کند و باعث به وجود آمدن تاول هیدروژن در فولاد می شود. نیکل و آلیاژ های آن باید به صورت کاتدی تمیز شوند، زیرا تمیز کاری آندی، باعث روینه شدن سطوح نیکل و آلیاژ های آنها می شود که در فرایندهای بعدی آبکاری مشکلاتی را به وجود می آورد.

در تمیز کاری آندی، بر عکس کاتدی، گاز اکسیژن از قطعه بلند می شود، با توجه به اینکه میزان اکسیژن آزاد شده از نظر کمی نصف گاز هیدروژن است، بنابراین اثر تمیز کاری مکانیکی آن نیز کمتر است.

قطعه هایی دارای بار مثبت، یون های فلزهای ارادفع می کنند و از طرف دیگر، ذرات تیره ای که از فرایند تمیز کاری کاتدی به وجود می آیند، حل جن زدایی می شود. مس و آلیاژ های آن در مدت کوتاهی به صورت آندی باید تمیز شوند، مگر اینکه تمیز کننده از به وجود آمدن ذرات کدر بر روی قطعه های آبکاری جلوگیری کند.

الکتروپولیشینگ:

روش الکتروپولیشینگ در تمیز کاری نهایی به کار می رود. از این روش بیشتر برای تمیز کاری قطعه هایی از جنس فولاد های زنگ نزن استفاده می شود. تمیز کاری الکتروپولیشینگ با ساز و کارهای شیمیایی و فیزیکی توأم است و ضمن تمیز کاری قطعه های عیوب های جزئی مکانیکی آنها را نیز بر طرف می کند، زیرا کلیه قطعه های روش های مکانیکی پرداختکاری و پولیش می شوند، ضمن این عملیات عوارض مکانیکی ای در آنها به وجود می آید که با این روش عیوب های جزئی حاصل رفع می شوند.

همچنین با این روش قشر تیره سطوح قطعه های تمیز می شود و روغن های سبک و گریس به راحتی از سطوح قطعات زدوده می شوند. بهتر است که گریس هاتا اندازه ای، پیش از به کار گیری این روش، تمیز شده باشند زیرا در طی فرایند الکتروپولیشینگ عوارض ایجاد می شوند که اثری منفی در آبکاری دارند. زنگ و

آلودگی هایی مانند آن نیز باید پیش از الکتروپولیشینگ از محیط کار دور شده باشند. جریان الکتریکی مورد مصرف در فرایند الکتروپولیشینگ زیاد است و قطعه های کار نیز همانند آبکاری از چنگک ها آنها اویزان می شوند، برای این کار از محلول های مختلفی می توان استفاده کرد.

معمول ترین و مرسوم ترین محلول های الکتروپولیشینگ، مخلوط اسید سولفوریک و اسید فسفریک است که با توجه به کاربردهای آنها، بانسبت های مختلف با یکدیگر مخلوط می شوند، مثلاً این نسبت برای آلیاژ های آهن $\frac{1}{1}$ است و عملیات در درجه حرارت $55-105^\circ\text{C}$ درجه سانتی گراد انجام می شود، در مسر $85/85$ درصد اسید فسفریک $14/85$ درصد اسید سولفوریک به کار می رود و عملیات در درجه حرارت $45-60^\circ\text{C}$ درجه سانتی گراد انجام می شود، در برنج ها با اسید فسفریک و $7-5$ درصد اسید کرومیک (Cros) در 60°C درجه سانتی گراد انجام می شود که شدت جریان $4000-5000 \text{ A/m}^2$ و مدت زمان عملیات نیز $2-7$ دقیقه است.

در گذشته مخلوط پرکلرید اسید و استیک اسید به عنوان محلول الکتروپولیشینگ استفاده می شد. همچنین این محلول به مقدار کم نیز در متالوگرافی مصرف می شود، ولی کاربرد آن به احتیاط زیادی نیاز دارد. بطوری که به علت بی دقیقی انفجار و آتش سوزی عظیمی در کارگاه آبکاری ای در لوس آنجلس رخ داد، و پس از آن در کاربرد آن محدودیت هایی به وجود آمده و هم اکنون تنریبا از رده خارج شده است.

آبکشی :

شست و شود در عملیات آبکاری یکی از بدیهی ترین فرایندهاست. زیرا کلیه ذراتی که به صورت معلق، چسبیده، امولسیونه شده بر روی قطعه ها نشسته اند. باید از روی آنها دور شوند. افزون بر آن قشر نازکی از محلول های آبکاری بر سطوح قطعه ها می نشیند که باید پاک شدند، این کار با استفاده از آب نرم و تصفیه شده، در فرایندهای آبکاری و تمیز کاری قبلی آنها، انجام می شود، که در بخش های مربوط به آبکاری تشریح خواهد شد.

اسید شویی (Pickling) : زدودن پلیسه و اکسیدهای قطعه ها :

پیش از آنکه قطعه ها وارد وان های تمیز کاری شوند، باید اکسید و پلیسه های آنها زدوده شوند این امر پیرو ویژگی قطعه های کار است. این عوارض را می توان ضمن عملیات حرارتی، پرداختکاری و سایر فرایندهای مرتبط به حداقل رساند. پس از تمیز کاری قلیابی، معمولاً قشری کدر و سیاه و اکسید بر روی قطعه ها باقی می ماند که باید پیش از آبکاری تمیز شوند. افزون بر این عوارض، قشر نازکی از محلول های تمیز کاری قلیابی بر روی قطعات باقی می ماند، در اغلب موارد، پس از آبکشی، احتمال باقی ماندن این قشر نازک قلیابی زیاد است. بنابراین، قطعه ها پیش از آنکه وارد وان های آبکاری شوند، باید خستی گردد. دور کردن پلیسه های بزرگ و عوارض عملیات حرارتی، اکسیدهای، احتیاج به تمیز کاری بیشتر نیاز دارند تا لکه های سیاهی که بر روی قطعه ها مشاهده می شوند، ولی فرایند برای همه آنها یکسان است.

برای اسیدشویی معمولاً از اسید سولفوریک و یا هیدروکلریک و یا از نمک های خشک اسیدها استفاده می کنند که انتخاب آنها به نوع و ویژگی های قطعه های کار بستگی دارد. هیدروکلریک اسید، فسفریک اسید، هیدروفلوریک اسید، فلوسیلیسیک اسید، فلوبوریک اسید، کرومیک اسید، نیتریک اسید و سولفامیک در این مورد به کار می روند.

نمک های مورد مصرف عبارت اند از : سدیم بی سولفات، فریک کلراید، آمونیم پرسولفات و سایر نمک هایی اسیدهایی که نامشان آورده شده است.

از بین اسیدهای یاد شده از اسید سولفوریک به طور گسترده در عملیات پیکلینگ استفاده می شود، زیرا ارزان تر از سایر اسیدها است و نیز فرایندهای اسیدشویی، مانند نیتریک اسید و هیدروکلرید اسید، تبخیر غنی شود. از این اسید برای اسیدشویی، فولادها، مس، برنز، بامخلوطی کرومیک اسید و یا دی کرمات ها برای لجن گیری و اکسید زدایی آلومینیوم با هیدروفلوریک اسید و یا نیتریک اسید برای زدودن پلیسه های فولادهای زنگ نزن استفاده می شود. از اچنیگ آندی اسید

سولفوریک برای دور کردن آخرین پلیسه های فولادی استفاده می شود. از اچنیگ کاتدی نیز در مواردی که مورد نیاز باشد می توان برای تمیز کاری استفاده کرد.

در باره ای موارد اثر هیدروکلریک اسید بیشتر از سولفوریک اسید است. ولی تمیز کردن و دور کردن بخارهای آن مشکل ساز است. از نیتریک اسید برای غوطه ور سازی برآق استفاده می شود و مخلوطی از آن برای تمیز کردن پلیسه های آلومینیوم به کار می رود همچنین می توان، فولادزنگ نزن نیکل، آلیاژهای آهن، تیتان، زیر کونیم، و بعضی از آلیاژهای کبالت را با آن تمیز کرد.

از فسفریک اسید برای تمیز کردن زنگ فولادها و از مخلوط آن با سایر اسیدها برای فولادهای زنگ نزن، آلومینیوم، برنز و مس استفاده می شود.

فلویوریک اسید برای اسیدشویی آلیاژهای سرب، مس، جوش زرد و قطعه هایی برنزی موثر واقع می شود. سدیم بی سولفات، در محلهایی که جابه جا کردن اسید سولفوریک مشکل است، برای عملیات پیکل مناسب است.

عملیات مقدماتی :

در مواردی پلیسه های عملیات حرارتی در اسیدها حل نمی شود و یا اینکه خود اسید پیکل به فلز مینا نفوذ می کند و به آن صدمه می زند، ممکن است پلیسه ها در اسیدهای رقیق حل شوندو یا محلولهای تمیز کاری قلیایی شلات مفید واقع می شوند. مخلوط پتاسیم پرمونگنات با سدیم هیدرو اکسید به عنوان عامل کمکی عملیات حرارتی مفید است و عوارض آنها را کاهش می دهد. نک های مذاب عملیات مقدماتی، مشکل پلیسه های قطعه های کار کاهش می دهند و آنها را برای فرایندهای بعدی آماده می کنند. سدیم هیدرو اکسید مذاب با سدیم هیدرید (NaH) (با به وجود آمدن سدیم و گاز هیدروژن) پلیسه را کم می کنند و تمیز کاری آنها را حتی با آب معمولی ممکن می سازد و در حقیقت فرایندهای مانند ذوب قلیایی بر روی پلیسه ها انجمام می شوند که پس از آن فرایندهای اسیدشویی و قلیایی شویی کامل می شود و در اغلب موارد، پاره ای از این عملیات اختصاصی است.

عملیات اسیدی را می توان با استفاده از جریان الکتریکی، مانند سایر فرایندهای تمیزکاری، موثرتر کرد. از پیکلینک کاتدی برای فولادهای زنگ نزن استفاده می کنند، در حالیکه از اسیدشویی آندی برای دور کردن آخرین پس مانده های آلودگی ها و پلیسه های فولادی پر کردن استفاده می شود.

از بازدارنده های خوردهای، به طور گسترده ای در پلیسه زدایی و اسیدشویی قطعه ها استفاده می شود. همچنین اسیدشویی پیش از آبکاری ممکن است مشکلاتی را برای فرایندهای مربوطه به وجود آورد.

فرمولهای اختصاصی محلولهای پلیسه زدایی، پیکلینگ و دیپ برآق در جدول شماره ۳-۳ ملاحظه می شود.

فلز مینا	پلیسه زدایی	پیکل اسیدی قبل از آبکاری	دیپ برآق
فولاد نیزه	15-25% H_2SO_4 50-82°C 25-85% HCl, rt das (125g/l, 25-60°C) (نیک خنک اپ)	4-10% H_2SO_4 , rt 5-15% HCl, rt das 60-120g/l, rt	اسید بوگریلیک 25-30g/l. +10-15g/L H_2O_2 +0.08g/l. H_2SO_4
فولاد پرکرس (رنگ رو)	10-20% HNO_3 + $\frac{1}{2}$ % HF, 50-60°C, das / 20 g/l کاتدیک 70°C H_2SO_4 + cro_3 + HF هر 60g/l, rt	20-50% H_2SO_4 . 65-82°C + 1% H_2SO_4 + 0.1% HCl, rt و کاتدیک ر. H_2SO_4 . rt das/20g/l, rt	25% H_2SO_4 + + 4% HCl + 3% HNO_3
آلزهای مسن	10-40% H_2SO_4 , rt 10-15% H_2SO_4 + 15-30g/l $Na_2Cr_2O_7$, rt 25% H_2SO_4 + 12.5% HNO_3 , rt	4-10% H_2SO_4 , rt	40-45% H_2SO_4 + + 20-25% HNO_3 + 0.1% HCl, rt cro_3 270g/l, rt 55% H_3PO_4 + 20% HNO_3 + 25% CH_3COOH , 55-80°C
رون		0.25-1% H_2SO_4 , rt	
تکن		5% H_2SO_4 , rt 20% HCl, rt das 20-180g/l, rt	60% H_2PO_4 + + 20% H_2SO_4 + 20% HNO_3 , rt

(جدول ۳-۳) - فرمولهای اختصاصی محلولهای پلیسه زدایی، پیکلینگ و دیپ و ان برآق

مراحل خاص تکمیل کاری مقدماتی :

در بخش های گذشته، پاره ای از اصول آماده سازی قطعه های فلزی برای آبکاری و سایر فرایندهای مربوطه براساس استانداردهای ASTM مورد بررسی قرار گرفتند که توالی آنها به این صورت است:

آماده سازی فلزها و قطعه ها برای آبکاری براساس استاندارد ASTM.B322 مرحله نخست: تمیز کاری اولیه با حلال، امولسیون و یا اسپری محلول های قلیایی برای دور کردن آلودگی ها؛ مرحله دوم: قلیایی شویی میانی ملايم؛ مرحله سوم: تمیز کاری نهایی با تمیز کاری الکتروولیتی، برای دور کردن آثار آلودگی های ذرات جامد و سایر آلینده های چسبیده به قطعه های کار. براساس میزان آلودگی و نوع قطعه ها می توان برخی از مراحل را حذف کرد، ولی برای آبکاری اصولی قطعه ها بهتر است که کلیه فرایندهای تمیز کاری یاد شده اجرا شود.

عملیات پیش از تمیز کاری قطعه ها:

در صورتی که عملیات آماده سازی قطعه های آبکاری، پیش از فرایندهای تمیز کاری شیمیایی، خوب آماده شوند که شامل سوهانکاری، پرداختکاری و پرلیش هستند. مراحل بعدی تمیز کاری به آسانی انجام خواهد شد. اگر بین پرداختکاری نهایی و عملیات تمیز کاری شیمیایی فاصله زیادی بیفتاد، بر اثر اکسید و سفت شدن آلودگی ها، تمیز کاری های بعدی دچار مشکلات زیادتری می شود. همچنین در این پرداختکاری مایع راحت تر از مواد جامد از روی قطعه ها زدوده می شوند که در موارد کاربردی تشریح خواهند شد. مثلاً مواد علامت گذاری قطعه ها، روغن های پلیمر، زنگدانه، و ترکیب های سربی به راحتی از روی قطعه ها تمیز نمی شوند، بدین سبب باید در عملیات آماده سازی دقت شود تا از به وجود آمدن آنها جلوگیری شود. با استفاده از روغن های مناسب عملیات ماشینکاری، مواد مزاحم چندانی بر روی قطعه های کار نمی نشینند و فرایند آبکاری به خوبی انجام می شود با توجه به مواد جانبی ای که بر روی قطعه ها می نشینند، باید از انبار کردن آنها به مدت طولانی پرهیز کرد، زیرا در مواردی حتی اثر انگشتان نیز در فرایندهای آبکار مشکل ساز بوده است. بنابراین، باید قطعه هارا پس از تمیز کاری با دستکش جابه جا کرد.

چنانچه گفته شد، عملیات تمیزکاری باید بلا فاصله پس از فلزکاری شروع شود، زیرا دور کردن آلودگی های تازه به مراتب راحت تر آلودگی های است. خلاصه باید توجه کرد که احتیاط های لازم در فلزکاری، باعث آسانی فرایندهای تمیزکاری خواهد شد.

ویرژگی های سختی و چکش خواری فلزها در انتخاب روش پولیش زدن آنها اهمیت دارد همچنین حساسیت های شیمیایی آنها نسبت به محلولهای تمیزکاری، در انتخاب محلول ها حائز اهمیت است قطعه های آلومینیومی با مواد قلیایی اچ می شوند و آلومینیوم و روی به اثرات خوردگی حفره ای حساس اند و برنزها به سرعت کدر می شوند. طراحی قطعه های نیز اهمیت ویژه ای دارد. نخست باید تمهیداتی فراهم شود تا فراتر ریزی که ضمن پرداخت کاری به سطح فلزها می چسبند، بر قطعه ها اثر نگذارند، زیرا مشکلاتی را برای فرایندهای بعدی به وجود می آورند و بهتر است که در عملیات فلزکاری جلوی این عوارض، پیش از آنکه به مرحله تمیزکاری برسند، تا حد ممکن، گرفته شود.

مرحله ۱ : تمیزکاری مقدماتی :

تمیزکاری مقدماتی برای دور کردن آلودگی های بسیار زیاد انجام می شود تا بار عملیات تمیزکاری بعدی را کم کند. اگر تمیزکاری اولیه خوب انجام گیرد، با استفاده از محلول های ملایم می توان تمیزکاری را به صورت رضایت‌بخشی کامل کرد. از روش ها و حلال های گوناگونی برای این کار استفاده می شود که می توان از حلال های سرد، بخار چربی گیری، محلول های امولسیون، اسپرامولسیون و اسپری گرم قلیایی نام برد.

در تمیزکاری سرد، قطعه ها در محلول انتخابی غوطه ور می شوند در اغلب موارد از یک نوع حلال استفاده می شود که معمولاً از الكل های معدنی (چون نفتا آتش گیر است و به این سبب از کاربردان پرهیز می شود) تری کلرواتیلن، پرکلرواتیلن ، ۱، ۱، ۱- تری کلرواتان (متیل کلروفرم) متیلن کلراید، تری کلروتری

کلروفلورواتان استفاده می شود.

از حلال های کلرینه برای تمیز کردن انواع آلودگی ها استفاده می شود، فقط در قطعه هایی که با مواد صابونی تمیزی شوند، نباید از این نوع مواد استفاده کرد. فرایند تمیز کاری سرد به ندرت برای پاک کردن کامل قطعه ها کافی است و باید طی مراحل بعدی تکمیل شود. از چربی گیری فاز بخار، غیر از آلودگی های حاصل از الكل های غیرآلی، برای تمیز کاری نهایی نیز استفاده می شود. زیرا قطعه ها طی فرایندهای اسپری، حلال گرم و جوشان آماده و سپس با این روش کاملاً تمیز می شوند. همچنین بکار گیری این روش برای قطعه هایی که از مواد مختلف ساخته شده اند، آسان است، زیرا به تمامی بآسان و کار فیزیکی فرایند پیش می رود ز هیچ گونه واکنش شیمیایی رخ نمی دهد چون واکنش های شیمیایی به وجود نمی آید، بنابراین اثرات جانبی منفی آنها را نیز در پی نخواهد داشت. تمیز کاری با بخار بازده بیشتری در مقایسه با سایر فرایندها دارد زیرا با نفوذ بخار به درز و حفره های قطعه ها در مرحله نخست و سپس شست و شوی آنها با محلول تمیز کاری، قطعه ها با ملاجمت و دقت پاک می شوند. همچنین این روش را می توان با اولتراسونیک توانم کرده و کیفیت فرایند را بیش از پیش بالا برد.

تمیز کاری در فاز بخار برای زدودن آلودگی های حاصل از اثرات حلال ها، روان ساز های شیمیایی بسیار موثر است. همچنین آلودگی های نامحلول برآده های پرداخت کاری، گرد و خاک، روغن و گریس را از روی قطعه ها پاک می کند و به نمک های فلزات، پلیسه، زغال روان ساز های معدنی جوشکاری و لحیم کاری و اثر انگشت و پاره ای از لکه های دیگر بسی اثر است. پاره ای از فرایندهای دیگر تمیز کاری را پیش و یا پس از چربی گیری با فاز بخار می توانم کرد.

تمیز کننده های امولسیونی:

روغن و هیدروکربن هایی که نقطه جوش بالایی دارند، مانند کروزن، می توانند در درجه حرارت های بالا اغلب گریس هارا حل بکنند. افزون بر امولسیفایرها.

صابون مواد فعال سطحی با نفوذ در آلودگی ها، با قدرت فراوان آلودگی هارا دور می کند. همچنین بر اثر تماس فلز با فاز آبی، گرد و خاکی که در فاز آبی حار نمی شود، در این مرحله از دست می رود. این اصل باروش های مختلف برای تمیز کاری قطعه ها قابل اجرا است: به کار گیری محلول های قابل امولسیون شدن و غیر قابل امولسیون شدن و ناپایدار، حلال های دو فازه، امولسیون های ایندتر و امولسیون های پایدار از آن شمارند.

امولسیون از مخلوط دو و یا چند مایع که به طور کامل در یکدیگر حل نمی شوند و به صورت معلق باقی می مانند، بوجود می آید. مثلاً امولسیون اینورت مخلوط آب و روغن است و کنترات آن روغن در آب است. همچنین می توان بازدارنده های زنگ آهن رابه آب و یا حلال های قلیایی، با هم زدن که اهمیت زیادی دارد، اضافه کرد و محلول مورد نظر را به دست آورد.

معمول اتمیز کننده های امولسیونی در درجه حرارت های بالای ۸۰ درجه سانتی گراد به کار برد می روند، زیرا درجه حرارت برای این کار مناسب تر است. باید توجه کرد که درجه حرارت مورد نظر باید از نقطه اشتغال حلال ها بیشتر باشد. پساب هایی که از چربی زدایی ها جمیع آوری می شوند، بر اساس ضوابط و مقررات جاری باید تصفیه و دور از دسترس مفهوم شوند.

مرحله ۲ : تمیز کاری با محلول های قلیایی ملایم :

محلول های قلیایی ملایم، باقی مانده حلال های تمیز کارهای قبلی، پس مانده آلودگی های قطعه هارا پاک می کنند؛ اگر مرحله نخست تمیز کاری با حلال ها حذف شود این مرحله، به عنوان مرحله مقدماتی تمیز کاری قطعه ها به حساب می آید. چون پاره ای از فلزها با محلول های قلیایی واکنش می دهند و بد آنها حساس اند، بنابراین باید این نوع قطعه ها را با محلول های قلیایی تمیز کرد. افزون بر آنکه این حساسیت صدماتی به قطعه ها می زند، باید غلظت این محلول ها را نیز کاملاً تنظیم کرد.

در صورتی که این مرحله تمیزکاری حذف شود، قطعه های تمیزکاری شده با مرحله نخست را می توان به مرحله تمیزکاری با فاز بخار وارد کرد و یا آنها را در مرحله تمیزکاری الکتروولیتی به کار برد.

تمیزکاری میانی و یا سنگین را می توان با روش های زیر انجام داد:

۱- تمیزکاری مرطوب با غلظت $120\text{--}30\text{ g/L}$ مواد قلیایی در 80°C درجه سانتی گراد مدت $3\text{--}15$ دقیقه. از انرژی اولتراسونیک نیز می توان به همراه این روش استفاده کرد درجه حرارت محلول می تواند 70°C درجه سانتی گراد تا نقطه جوش باشد. تمیزکننده معمولاً دارای مواد سطحی آکتیو صابونی است که با هم زدن شدید کف می کنند.

۲- تمیزکاری اسپری 15 g/L ماده تمیز کننده مناسب که در $80\text{--}50^\circ\text{C}$ درجه سانتی گراد و در مدت $1\text{--}3$ دقیقه با فشار $700\text{--}250\text{ KPa}$ ($10\text{--}50\text{ psi}$) انجام می شود و اگر محلول کف بکند، مشکل ساز، خواهد شد. ضمن فرمولاسیون مواد تمیزکاری می توان آن را کف ساز، بدون کف و یا کم کف تهیه کرد. از بارل با محلول های 45 g/L استفاده می شود و در مواردی نیز در درجه حرارت پایین تر از 80°C درجه سانتی گراد انجام می شود.

تمیزکننده های قلیایی خوب از عوامل متعددی متأثر می شوند و بنابراین، غلظت محلول ها باید با عوامل اثرگذار همسویی داشته باشد و بدین سبب باید در موارد ضرورتی آزمایش شوند. در کاربرد آنها باید از حد اکثر درجه حرارت استفاده کرد و با جوشانیدن محلول می توان هم زدن محلول رانیز به نوعی انجام داد. عوامل دیگر درجه حرارت سیستم را محدود می کنند. تمیزکننده های قلیایی با بلند کردن قشر روغن عمل تمیزکاری را انجام می دهند و با تمیزکاری اسپری فرایند تکمیل می شود. تمیزکاری غوطه وری با حفظ یک جریان گردابی و هم زدن مکانیکی و حرکت دادن قطعه ها و یا پمپاژ محلول و یا به همراه انرژی اولتراسونیک انجام می شود. شایان گفتن است که در عملیات تمیزکاری هم زدن محلول ها اهمیت ویژه ای دارد.

مرحله ۳ تمیزکاری نهایی الکتروولیتی:

چنانچه اشاره شده، آماده سازی مطلق سطوح قطعه های آبکاری نه تنها لازم نیست، بلکه ناممکن نیز هست. سطح قطعه هایی که برای آبکاری آماده می شوند، نباید دارای آلودگی هایی باشد که برای فرایند آبکاری مشکل آفرین است. اگر قطعه ها مرافق تمیزکاری ۱ و ۲ را گذرانیده اند، باید قشرهای آلاینده زدوده شده باشند، زیرا پس مانده جزییاتی آلودگی های روغنی و ذرات جامد رانی توان در مرافق قبلی به طور کامل از بین برد. بنابراین تمیزکاری الکتروولیتی (مرحله ۳) این نوع تمیزکاری را تکمیل می کند.

با توجه به روش های چربی گیری از قطعه های آبکاری که به صورت عمومی در بخش های قبلی بیان شد، اکنون به طور اختصاصی براساس استانداردهای ASTM ساز و کار چربی زدایی و تا اندازه ای فرمولا سیون محلول های مربوطه برای هر یک از فلزها صنعتی بیان می شود.

فولادهای کم کربن (ASTM.B183)

برای زدودن گریس، روغن و آلودگی های این نوع قطعه ها که معمولاً به صورت ورق و تسمه و جز آنها هستند براساس دستورالعمل های قبلی پس از چربی زدایی با حلal های پاک کننده و حلal های قلیایی چربی زدایی شده و ترکیب های اختصاصی ای برای قطعه ها و نوع کاربرد آنها وجود دارد که، فرمول یکی از آنها به این شرح است:

سدیم هیدرو اکسید	203/Cal
سدیم کربنات	403/Cal
تری سدیم فسفات	203/Cal
سدیم متاسیلیکات	203/Cal
ماده آکتیور	0.103/Cal

از این محلول برای چربی زدایی با آلودگی های متوسط در درجه حرارت

۹۰-۸۰ درجه سانتی گراد استفاده می شود. روش تمیز کاری الکتروولیتی برای فولادهای کم کربن باید آندی باشد (معکوس) که با تغییر کننده الکتروولیتی مناسب با غلظت A/m^2 ۱۵۰۰-۱۲۰۰، شدت جریان $500-600$ با 6 ولت و در $100-70$ درجه سانتی گراد برای مدت $1-4$ دقیقه انجام گیرد.

اسیدشویی با HCl ۱۵-۵۰ درصد حجمی و یا با اسید سولفوریک ۱۰ درصد حجمی و یا با یک نمک مناسب در درجه حرارت عادی در مدت زمانی که چربی زدایی کامل شود، انجام می شود.

به جای اسیدشویی می توان از زنگ زدایی قلیایی نیز استفاده کرد این محلول دارای L/g ۱۲۰ سدیم هیدروواکسید، L/g ۸۰ سدیم سانید و L/g ۱۸۰ واکنشگر شلاتی از شمار NTA, EDTA و یا گلوکز در درجه حرارت حدود ۴۰ درجه سانتی گراد با شدت جریان $500-200 A/m^2$ انجام می شود.

برای چربی زدایی های سنگین بهتر است از اسیدشویی الکتروولیت استفاده شود که می تواند آندی و یا کاتدی باشد و با محلول الکتروولیت اسید سولفوریک ۵-۱۰ درصد و در درجه حرارت $65-50$ درجه سانتی گراد و با شدت جریان $400 A/m^2$ انجام می شود. باید توجه کرد که اسیدشویی آندی تاول هیدروژن تولید نمی کند، ولی اسیدشویی کاتدی، سطوح هموار و براق ایجاد می کند. گرچه پرداختکاری و پولیش کاری باروش های مکانیکی، تاول هیدروژن به وجود نمی آورد، ولی سطوح رازبر و سخت می کنند. باید توجه کرد فولاد پر کربن (ASTMB242) که کربن بیشتری در مقایسه با فولاد کم کربن دارد، در آبکاری مشکلاتی را به وجود می آورد که فولاد کم کربن چنین مشکلاتی را به همراه ندارد این نوع فولادها مسؤول تاول زدن ضمن تمیز کاری و آبکاری هستند و ترک هایی نیز در سطوح پوشش آبکاری به وجود می آورند، بدین علت برای فرمولاسیون محلول های تمیز کاری باید بر اساس کیفیت این فولادها، با توجه عواملی که در پیشتر گفته شده است، اقدام کرد و آزمایش های لازم را پیش از هر اقدام دیگری انجام داد.

چدن ها:

باتوجه به زیادی کردن چدن ها، اغلب سطوح این نوع قطعه ها متخلخل و رسوخ آلاینده در آنها زیاد و تغییر کاری آنها هم خیلی مشکل است. افزون بر آلاینده ها، باقی مانده فرایندهای تمیز کاری با قلیایی شویی و اکسیدشویی نیز در تخلخل قطعه ها باقی می مانند. بنابراین می توان با شست و شوی پیاپی و دقیق با آب سرد و گرم و غوطه و رکردن قطعه هادر محلول های خنثی و پرهیز از محلول های مرطوب کننده و شیمیایی خورنده، تا اندازه ای از پیامدهای نامطلوب جلوگیری کرد. بهتر است که بار نخست این قطعه ها قلیایی شویی شوند، چنانچه شست و شو نیز خوب انجام نشود، خطر آن کمتر از مواد اسیدی است.

فولاد زنگ نزن (ASTMB254):

فولاد زنگ نزن اصطلاحی است برای آلیاژ های آهن، کروم و نیکل و یا هر دوی آنها که در اغلب موارد، مواد افروندنی دیگری نیز به همراه دارند که شالم تیتانیم، نیوبیم، تانتال، مولیبدن و تنگستن است عمدت ترین مساله در آبکاری فولادها در زنگ نزن، رویینه شدن آنهاست، این امر تصادفی نیست، زیرا این نوع فولادها در برابر خوردگی مقاوم اند و به این سبب نمی توان با آبکاری آنها را تکمیل کرد، ولی با ایجاد شرایطی که در بخش های مربوطه خواهد آمد، می توان آنها را بخوبی آبکاری کرد.

برای آماده کردن قطعه ها نخست تمیز کاری قلیایی و سپس عمل آکتیواسیون بر روی آنها انجام می شود که اکسید نازک زدوده شود و پس از آن به سرعت به وان آبکاری انتقال داده می شوند. برای عمل آکتیواسیون معمولاً کاتدی اسیدی به کار برده می شود. در موارد ویژه نیز برای این کار از مخلوط اسید سولفوریک و اسید هیدروکلریک، بدون استفاده از جریان، استفاده می شود.

که فرمول عمومی آن به این شرح است:

سولفوریک اسید

۶۰-۸۰ ml

هیدروکلریک اسید ۲۰-۴۰ ml
آب مقطر با اسیدها به یک لیتر می رسد

مس و آلیازهای آن (ASTMB281):

عملیات پیش از آبکاری برای مس و آلیازهای آن استاندارد شده است. اگر محلولهای آبکاری اسیدی باشند، محلول های تمیز کاری بخار و محلول هستند. چربی زدایی به وسیله آنها انجام می شود، تمیز کاری قلیایی الکتروولیتی و غوطه ورسازی اسیدی و آب کشی در بین هر یک از عملیات تمیز کاری به صورت پیاپی انجام می شود. در صورتی که محلول های آبکاری قلیایی باشند، یک فرایند غوطه ورسازی پیش از آبکاری نیز به فرایند اضافه می شود. تمیز کاری الکتروولیتی در فرایند آندی است و یا در هر دو صورت پلاریته به کار می رود که در آن صورت فرایند آندی مرحله بعدی است. فرمول های عمومی تمیز کاری آنها به این شرح است:

403/Gal سدیم تری فسفات
403/Gal سدیم متاسیلیکات
0.103/Gal ماده آکتیو

از این محلول در درجه حرارت ۹۰-۸۰ درجه سانتی گراد استفاده می شود.
ترکیب دیگری نیز برای این کار وجود دارد:

۵۰-۴۰ درصد وزنی سدیم کربنات

۴۰-۲۵ درصد وزنی تری سدیم فسفات

۲۵-۱۰ درصد وزنی سدیم هیدروواکسید

و از این محلول در درجه حرارت ۱۶۰-۱۴۰ درجه سانتی گراد استفاده می شود.

روی و آلیازهای آن (ASTMB251):

چنانچه گفته شده استفاده از محلول های قلیایی، به ویژه محلول های قلیایی

قدی، باعث خورده شدن قطعه های روی می شود. چون آلیاژهای روی باروش ریخته گری تحت فشار تولید می شوند، باید دقت زیادی در تمیز کاری آنها مبذول داشت. اصولاً دارای آلیاژهای روی حدود ۴ درصد آلومنیوم و ۰٪ درصد منیزیم، حدود ۲۵٪ درصد مس و ناخالص هایی مانند سرب، کadmیم و آهن دارند.

مراحل آماده سازی قطعه های روی و آلیاژهای آن به این شرح است:

۱- پرداختکاری که خود می تواند با وسایل و ابزارهای مختلف و بر حسب نیاز باشد.

۲- پولیشکاری و سوهانکاری،

۳- تمیز کاری مقدماتی و آبکشی،

۴- تمیز کاری الکترولیتی قلیایی و آبکشی،

۵- اسیدشویی و آبکشی،

۶- آبکاری مس،

آلومینیوم و آلیاژهای آن (ASTMB213):

آلیاژهای آلومنیوم مشکلات خاصی را در آبکاری به وجود می آورند، زیرا آلومنیوم فلز بسیار آکتیوی است و باعث به وجود آمدن اکسید محکم و طبیعی بر سطح آن می شود که پیش از آبکاری باید زدوده شود. این قشر اکسید به سرعت به وجود می آید و به راحتی هم زدوده نمی شود. آلومنیوم خالصی به ندرت بکار برده می شود و آلیاژهای آن نیز ساختاری دارند که نمی توان همه آنها را با محلول های قلیایی چربی زدایی کرد. عمده ترین مواد آلیاژی آلومنیوم عبارت اند از مس، منیزیم، منگنز و هر نوع فلزی را که نجیب تر از آلومنیوم باشد، می توان بر روی آن پوشش داد.

عملیات تمیز کاری برای آلومنیوم و آلیاژهای آن همانند سایر فلزها از ضروریات آبکاری است شامل چربی گیری با حلال ها و یا سایر روش های چربی گیری است که فرمول عمومی یکی از آنها به این شرح است:

سدیم کربنات ۲۵g/L

تری سدیم فسفات ۲۵g/L

این کار در ۸۵ درجه سانتی گراد و در مدت ۳ دقیقه انجام می شود.

فرمول محلول تمیز کاری برای آلومینیوم خالص و آلیاژ Al-Mn محلول ۰۵ درصد حجمی نیتریک اسید است و برای آلیاژ Al-Mg-Si ۰۵ درصد حجمی نیتریک اسید است و برای هر نوع آلیاژ آلومینیوم فرمول های خاصی تمیز ۸۵ درجه سانتی گراد است. برای هر نوع آلیاژ آلومینیوم فرمول های خاصی وجود دارد که با توجه به درجه خلوص آلیاژها به کار می روند.

باتوجه به اینکه در متن های گوناگون در زمینه تمیز کاری قطعه هاروش های متعددی مطرح شده است. برای پرهیز از هر نوع روندی که ممکن است بدون توجه به کیفیت قطعه های کار انجام شود، آبکاران رابه مطالعه اختصاصی منابعی که در آخر کتاب آمده اند، دعوت می کنیم.

اچ کاری:

اچ کاری یک فرایند شیمیایی کنترل شده ای برای آماده کردن سطوح قطعه ها برای آبکاری است. با انتخاب محلول های اچ کاری مناسب می توان سطوح مورد نظر رابه دست آورد. ترکیب این محلول ها متفاوت است و کاربردهای ویژه ای دارند.

آماده سازی مکانیکی قطعه ها:

گرچه در برخی کتاب ها و متن های آبکاری، فرایندهای مکانیکی را بر حسب توالی عملیات پس از تمیز کاری شیمیایی، فیزیکی و الکتروشیمیایی می آورند، اما با توجه به پاره ای ملاحظات، متالورژی و فرایندهای مکانیکی آماده سازی قطعات پس از فرایندهای تمیز کاری آورده می شوند. عملیات مکانیکی بعضی از قطعه های آبکاری، ارتباط بسیار زیادی با کلیه عملیات سطحی که در آبکاری تزیینی بکار

می‌روند، دارد به عبارت دیگر، عملیات مکانیکی آماده سازی قطعه‌های آبکاری کم و بیش شبیه یکدیگرند. همچنین با استفاده از مدرن‌ترین روش‌های تمیزکاری الکتریکی و شیمیایی، باز هم قطعه‌های کار را باید با روش‌های پرداختکاری نهایی آماده آبکاری کرد تا آثار ساخت و جز آنها از روی آنها زدوده شود. قطعه‌های کار را در ۲ و یا ۳ مرحله پرداخت و آماده آبکاری می‌کنند. نخستین مرحله سنگ زدن و سنباده کاری است، بدین منظور از سنگ سنباده نرم، پارچه‌های نمدی و یا دیسک‌هایی که اطراف آنها را مواد ساینده پوشانیده است، استفاده می‌کند نرمی و زبری وسائل ساینده، به نوع قطعه‌های بستگی دارد.

چنانچه اشاره شده، در عمل صیقل کاری از مواد مختلفی استفاده می‌شود، که روغن‌های خاص و واکس‌ها از آن شمارند و حتی در مراحل آخر می‌توان از مایعات ساینده مانند (Slurry) یا محلول‌های چربی که بر روی پارچه‌های نرم کشیده می‌شود، استفاده کرد.

برای سرعت دادن به پرداختکاری سطوح قطعه‌ها و صیقل دادن آنها از ساز و کار چرخش سریع، برای اعمال فشار بیشتر بر روی قطعه‌های کار، امتحان می‌شود تا گرمای موضعی ایجاد و باعث آسانی پرداختکاری شود.

در پرداختکاری نهایی برای اینکه آثاری از مواد افزودنی ساز و کار پرداختکاری در سطوح قطعه‌ها باقی نماند، معمولاً این فرایندها بدون کمک این مواد انجام می‌شود.

در عملیات صیقل کاری اولیه، سطوح قطعه‌های کار به شدت در مقابل کرنش قرار می‌گیرد و مقدار یعنی از سطوح قطعه‌ها در این فرایندها زدوده و تمیز می‌شود. احتمالاً در این عملیات کریستال‌های سطوح فلزها شکسته و خشن می‌شود و بیزگی‌های مکانیکی آنها نیز تغییر می‌یابد، مثلاً ممکن است مقاومت کشش فولادها تا ۴۰ درصد تغییر و پلاستیسیته و سختی سطحی آنها نیز تغییر کند.

بنابراین، با اعمال صیقل کاری، سطوح فلز از نظر مکانیکی فرایندهایی را می‌گذراند که هیچ گونه لکه و یا عیوبی در آن، به گونه‌ای که مطابق نقشه‌های

مربوطه باشند، مشاهده نشود. بنابراین، میزان صیقل کاری سطوح فلزها دارای درجات متفاوتی از دقیقت عمل است که ممکن است عمل صیقل کاری از مات تا حد آینه‌ای انجام شده باشد در صیقل کاری آینه‌ای هیچگونه عیبی با چشم دیده نمی‌شود، در روش برآق پرداختکاری نیز هیچ گونه عیبی با چشم مشاهده نمی‌شود حالت آینه‌ای دارای انعکاس است، در روش ساتن روش عیب، پرداختکاری با چشم دیده نمی‌شود، ولی خطوط صیقل کاری مشاهده می‌شود در روش ساتن منظم، عیب‌ها با چشم دیده نمی‌شود ولی عیب‌های جزئی با خط‌های پرداختکاری درشت ملاحظه می‌شود. در روش ساتن عیب‌ها جزئی و خط‌های درشت مشاهده می‌شود. در ساتن مات پرداختکاری خط‌های درشت مشاهده می‌شود، در روش مات برآق دارای درخشندگی اچکاری است. در مات تیره بدون درخشندگی و ویژگی اچکاری است. به طور کلی پرداختکاری قطعه‌هادر ۴ مرحله انجام می‌شود:

- ۱- پرداختکاری مقدماتی و اولیه با استفاده از سنباده‌های ۱۰-۸۸ میکرون که در این مرحله جرم گیری تقریباً سنگین انجام می‌شود.
 - ۲- پرداخت زبر که بلافاصله پس از مرحله نخست با سنباده‌های ۱۸-۳۱ میکرون انجام می‌شود.
 - ۳- صیقل کاری مقدماتی با سنباده ۸-۱۱ میکرون انجام می‌شود.
 - ۴- صیقل کاری نهایی که سنباده حدود ۵ میکرون انجام می‌شود.
- صیقل کاری مکانیکی قطعه‌های آبکاری بر حسب نیاز و امکانات موجود با روش‌ها و مواد گوناگونی انجام می‌شود.
- ۱- صیقل کاری با دستگاه‌های تراش پولیش کاری، این روش از رایج‌ترین روش‌های صیقل کاری است و به رغم آنکه سال‌هاست که از این روش استفاده می‌شود، باز هم امروزه کاربرد فراوانی دارد مانند ماشین سنگ دو طرفه که می‌تواند با سوار کردن قطعه‌های ساینده مانند سنگ سنباده، نمد و تسممه‌های مواد که سطوح آنها به مواد ساینده آغشته و با چسب‌های مناسب مهار شده‌اند، انجام

شود. بدین وسیله سطوح قطعه هارا بحسب نوع مواد ساینده با دقت کم و زیاد پولیش می کنند. عمل صیقل کاری باید طوری انجام شود که حتی الامکان خط های حاصل از این عمل با پرداخت بعدی که در جهت عمود بر خط های قبلی انجام می شود، از بین برده شوند. تعداد تغییر جهت در یک پرداختکاری، به کیفیت قطعه و اهداف مورد نظر بستگی دارد. بنابراین، با توجه به نوع قطعه های کار و اهداف آن باید روش صیقل کاری مورد نظر را انتخاب کرد، تا ضمن پاسخ گویی به اهداف، از هزینه کمتری نیز برخوردار باشد در آساده سازی با عمل سنباده کاری. عموماً از پودرهای آلمینیوم اکسید، کاربید، سیلیس و موادی که قدرت پرداختکاری و پولیش دارند، استفاده می شود. این ذرات با روغن و یا واکس های مناسب مخلوط می شوند، ضمن چرخش دستگاه پولیشکاری اگر ذرات مورد نظر نامناسب باشند، عمل پولیش یا به خوبی انجام نمی شود و یا اصلاً قطعه پولیش نخواهد شد. در انتخاب پودرهای پولیشکاری باید دقت شود که در حد استاندارد باشند زیرا اگر ذرات ساینده بیش از حد درشت باشند، ضمن چرخش دستگاه، از روی، نمد، پارچه و هر ماده، دیگری که به آن چسبیده اند، کنده به اطراف پراکنده می شود. همچنین در پولیشکاری قطعه ها، پودرهای مختلف که ذرات ریز و درشت دارند، بنابراین باید یکدیگر مخلوط کرد، زیرا، تنها ذرات درشت روی قطعات را می خراشند و عمل آذرات ریز کارایی ندارند. باید توجه کرد که در پولیشکاری گرچه هدف زدن موادی است که به نحوی مانع آبکاری می شوند و باید برداشته شوند، اما شبکه کریستالی آنها هم ضمن عملیات مکانیکی در سطوح پرداختکاری تغییر می کند، زیرا گرمای حاصل از عملیات باعث تبلور دوباره سطوح آنها می شود و در اغلب موارد شکل کریستال های منظم به بی نظم و بی شکل تغییر می کند، مثلاً در درجه حرارت حدود ۲۰۰ درجه سانتی گراد بلورهای آهن تغییر شکل می دهند. بلورهای آلمینیوم نیز در درجه حرارت حدود ۲۲۰ درجه سانتی گراد تغییر شکل می دهند. بنابراین، باید پرداختکاری طوری انجام شود که حتی الامکان با ساز و کار خنک کاری همراه باشد تا از تغییر کریستالی

سطوح قطعه ها جلوگیری شود.

در صیقلکاری قطعات افزون بر تغییر شبکه بلوری سطوح قطعه ها، احتمال واکنش های فیزیکی و حتی شیمیایی، در صورتی که ماده ساینده مناسب انتخاب نشده باشد، وجود دارد. زیرا گرمای حاصل به امکان رخداد واکنش های کمک و آنها را تسريع می کند.

در پرداختکاری برنج ها، احتمال نفوذ ذرات FeO و Fe_2O_3 به داخل آن زیاد است و افزون بر اینکه ممکن است در سیستم بلوری آنها تغییرات ساختاری رخ بدهد، ضمن فرایند آبکاری تجزیه و باعث تاول زدن سطوح قطعه ها می شوند. چنانچه اشاره شد برخی پودرها که در واکس ها مصرف می شوند، احتمالاً واکنش شیمیایی انجام خواهند داد. با توجه به اینکه استانداردهای آماده سازی قطعه های آبکاری باروش های مکانیکی به طور جداگانه درنظر گرفته شده است، بنابراین در اینجا به طور مختصربه آنها اشاره می شود.

قدیمی ترین دستگاه پولیشکاری همان دستگاه تراش پولیش است که مانند ماشین سنگ دو طرفه است و باستن مواد ساینده به دو طرف آن، قطعه ها پولیش و یا در اصطلاح صیقل خواهند خورد. امروزه برای صیقل کاری قطعه های آبکاری از وسائل و روش های متعددی استفاده می شود مانند تسممه های ساینده که سرعت عمل بیشتری دارند و سطوح صیقلی تا ۳ میکرون را فراهم می سازند، زیرا تسممه ها سطح ساینده بیشتری در مقایسه با چرخ های ساینده که بر سر ماشین سنگ بسته می شوند، دارند، پاره ای از این تسممه ها حدود ۵/۳ متر طول و ۱۰ سانتی متر عرض و سطح ساینده ای حدود ۳۵ دسی متر مربع دارند.

این سطح امکان می دهد که درجه حرارت ضمن صیقل کاری بالانس رو و تغییرات ناخواسته در قطعه های کار به وجود نیاید. همچنین با توجه به امکان تغییر نوع تسممه و سرعت چرخش آن می توان به طور مطلوب قطعه ها را پولیش کرد. در مقابل مزایا، احتمال ترک برداشت در آنها زیاد است که یکی از عوارض عمده به شمار می آید.

تسممه های ساینده انواع گوناگونی مانند مسطح، چرخ های تماس و متحرک دارند که هر کدام کاربرد خاصی دارند.

امروزه با پیشرفت فن آوری، از دستگاه های خودکار پولیشکاری قطعه های آبکاری در سطح گسترده ای استفاده می شود. گرچه سرعت عمل در این نوع دستگاه ها خیلی بیشتر از پرداختکاری و پولیشکاری دستی است، ولی برای استفاده استاندارد از این دستگاه ها، باید قطعه های مورد نظر نیز به صورت استاندارد آماده شوند و شکل های معینی داشته باشد، زیرا خود دستگاه غنی تواند این کارها را انجام دهد. که برای بهره برداری مطلوب از این دستگاه ها باید از نیروی انسانی کمک گرفت، افزون بر ماشین های خودکار از ماشین های دیگری که انعطاف کاری بیشتری دارند، در عمل استفاده می شود. یکی از مفیدترین روش های پرداختکاری که از بسیار مقرن به صرفه است، پولیشکاری بارل است. تنها عیب این روش آن است که نمی توان قطعه های درشت را با این روش پولیش داد.

اصول کار پولیشکاری بارل به این صورت است که قطعه هارا در داخل ظرفی که معمولاً شبکه گردان دارند می ریزند و سپس ساقمه های فلزی و یا پوردهای بارل به آن می افزایند بر اساس اهداف، قطعه با سرعت معینی می چرخد و ضمن چرخش، ساقمه و یا گلوله های فلزی بر روی هم و سطوح قطعه ها می غلتید و با این عمل سطوح آنها را پرداخت می کنند. هرچه قطر ساقمه و ذرات ساینده ریزتر باشد، دقت پولیش نیز همان اندازه بیشتر خواهد بود. بارل های متعددی در این زمینه وجود دارد که ۳ نمونه آن به این شرح است:

۱- بارل های افقی دراز با قطر کم

۲- بارل های افقی کوتاه با قطر زیاد

۳- بارل های مایل با دهانه باز

افزون بر دستگاه های پولیشکاری که ذکر آنها رفت، قطعه های آبکاری را معمولاً پیش از آنکه باروش های دیگر پرداخت کنند، می توانند با استفاده از روش های شات بلاست و سندبلاست جرم زدایی کنند. البته امروزه با استفاده از

فشار بالای مایعات، به ویژه آب که امکان فراهم کردن آن تا حدود ۲۰۰۰ اتمسفر ممکن است، می‌توان سطوح قطعه هارا پرداخت کرد. معمولاً از سند بلاست و شات بلاست برای ایجاد سطوح یکنواخت بدون پلیسه استفاده می‌شود.

مواد ساینده‌ای که برای این کار به کار می‌روند، عبارت است ساقمه‌های فولادی، پودرهای آلومینیومی کار کردن باروش پاشش ساقمه و پودرها دقت بیشتری می‌خواهد، زیرا بی دقتی باعث ناهمگونی قطعه‌های پرداختکاری می‌شود.

چنانچه اشاره شد، عملیات آماده سازی مکانیکی قطعه‌های برای آبکاری، با استاندارد جداگاه ای انجام می‌شود، زیرا ساز و کار آن با ساز و کار آبکاری متناظر است، در این قسمت با ذکر مشخصات مواد مصرفی آماده سازی مکانیکی قطعه‌ها و مزایا و معایب آن، به این بخش پایان می‌دهیم و آن را به کتاب دیگری که در این زمینه تهیه و تدوین می‌شود موقول می‌کنیم.

مواد مصرفی در پرداختکاری و پولیش کاری مکانیکی ویژگی‌هایی دارند که امکان پرداخت و پولیش کاری بر روی قطعه‌ها آبکاری را فراهم می‌سازند، اگر این مواد ضمن فرایند باعث تخریب سطوح قطعه‌ها شوند و یا در آنها عارضه‌ای را به وجود آورند، نباید از آنها استفاده کرد. بدین منظور پیش از کار باید ویژگی‌های آنها را شناسایی کرد.

در پولیشکاری قطعه‌های آبکاری، در اغلب موارد از واکس‌ها که مخلوطی از روغن‌های مختلف، به ویژه معدنی و پودرهای ساینده‌اند، استفاده می‌شود در این واکس‌ها از پودرهای ساینده که معمولاً از اکسیدهای آلومینیوم است و کاربرد آنها برای انسان خطر کمتری دارد، استفاده می‌شود. همچنین از دولومیت‌های قلیایی و سایر مواد مشابه نیز استفاده می‌شود. پس مانده‌های واکس‌ها بر روی قطعه‌های کار در حین تمیزکاری صابونی و از روی آنها به راحتی زدوده می‌شوند. بنابراین، در تهیه واکس‌ها که از مخلوط کردن روغن و چربی‌ها با مواد ساینده به وجود می‌آیند،

باید دقت کرد که PH مناسب داشته باشد تا صدمه ای به قطعه ها نزند.

از موادی که در ساییدن قطعه ها از آن استفاده می شود، کربوراندム (Silicium Carbide=SiC) است که ذرات خیلی سخت و قدرت سایندگی بسیاری دارد. این ماده ضمن سنباده کاری خرد می شود و با این کار می تواند، دقت پرداختکاری را نیز بالا ببرد.

پودر سیلیس (SiC_2) از موادی است که در پرداختکاری به کار می رود، ولی این پودر ضمن کار از راه مجاری تنفسی وارد شش هامی شود و صدمه جبران ناپذیری به کار گران وارد می کند که مرض سیلیکوس نامیده می شود. بنابراین، در استفاده آن باید تمام نکته های ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار مورد توجه قرار گیرد.

دولومیت (MgOCaO) در پرداختکاری با مخلوط شدن با مواد روغنی مورد مصرف قرار می گیرد و بیشتر برای پرداخت قطعه های برنجی و نیکلی به کار می رود. با توجه به فرمول دولومیت، معلوم می شود که ویژگی قلیابی زیادی دارد و ضمن اینکه بر روی فلزها اثر می گذارد، در کار با آن نیز مانند پودر سیلیس باید دقت فراوانی کرد.

با توجه به موادی که در پولیشکاری قطعه های آبکاری به کار می رود، مشخص شد که اکسید آلومینیوم مناسب ترین آنها در سطح رایج است. این ماده از برشه کردن آلومینیوم هیدرو اکسید^۳ (Al(OH)_3) در ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد تهیه و پس از فرایندهای دانه بندی، بر حسب موارد کاربرد در کارگاه های آماده سازی مکانیکی قطعه ها مورد مصرف می شود. نکته قابل توجه در پودرهای اکسید آلومینیوم این است که این ماده ضمن پرداختکاری تغییر چندانی نمی کند و با خردتر شدن نیز درجه پرداختکاری را بالا می برد.

برای تهیه خمیر و واکس های پرداختکاری از اکسیدهای فلزهای دیگر نیز می توان استفاده کرد، که اکسید فریک (Fe_2O_3)، کروم اکسید (Cr_2O_3)، دیاتومه ها، زغال، اکسید زیرکربنیم و خمیر های امولسیونی که با استفاده از پیستوله

عمل پولیشکاری را انجام می دهند از آن شمارند. کروم اکسید یکی از قدیمی ترین مواد پولیشکاری است و از آن برای پولیش قطعه های سخت، مانند فولادها می توان استفاده کرد.

از اکسید فریک (Fe_2O_3) که به روش عادی تهیه شده است، نمی توان برای پولیشکاری استفاده کرد بلکه باید از اکسید فریکی که تنها از بر شته کردن آهن آستات به دست می آید در پولیشکاری قطعه های آبکاری نرم استفاده کرد.

بنابراین از مخلوط پودرهای ساینده مختلف با روغن ها و چربی ها که بر روی تسمه و یاندهای پرداختکاری پاشیده و یا مالیله می شوند، می توان قطعه های آبکاری را در حد مطلوب پرداخت کرد.

آب و عملیات شست و شو با آن

زمانی که قطعه های کارپس از تمیزکاری برای فرایند بعدی فرستاده می شوند، پیش از هر عملی باید بدون مواد تمیزکاری و به عبارت دیگر فرایند تمیزکاری باشند، زیرا قطعه ها ضمن ترک فرایندهای مورد نظر کم و بیش مقداری از محلول های تمیزکاری را با خود انتقال می دهند. بنابراین، این مواد باید پیش از ورود به فرایند بعدی با آب نرم و استاندارد شسته و آبکشی شوند. همچنین پیش از ورود به فرایند بعده که مرتبط با فرایند قبلی نیز هست، خشک و سپس فرایند شوند. در گذشته به علل فراوان، مانند کمی صنایع مصرف کننده آب، آب مورد نظر به مقدار فراوان و ارزان در دسترس بوده و کیفیت بالایی نیز داشت. با توجه به کثافت صنایع و مسابل محیط زیست که صنایع عمده ترین آلاینده آن هستند، باعث میزان آب شده اند از نظر کیفی نیز افت زیادی در آب های مصرفی ایجاد شده است. آب های مورد مصرف در صنایع به علل مختلف آلوده می شوند و آب های آلوده در اغلب کشورها بدون اینکه تصفیه شوند، به فاضلاب آب هدایت و یا به طور مستقیم به رودخانه ها باز می شوند. گرچه روند رو به رشد مصرف آب در صنایع ادامه دارد، ولی معلوم نیست این رویه غیر استاندارد مصرف آب تا کی ادامه خواهد یافت و نتایج نامطلوب

آن چه فاجعه ای را به بار خواهد آورد. معلوم است که این وضع نمی تواند به مدت طولانی دوام داشته باشد، آلودگی آبها، کاربرد دوباره آنها را مشکل کرده است و توأم با کمیاب شدن آب، هزینه های مصرف آن نیز به ناچار بالا خواهد رفت بنابر این روش های شست و شوی قطعه ها در صنایع به ویژه در آبکاری که آب زیادی هم مصرف می شود، اهمیت ویژه ای دارد.

چنانچه اشاره شد، هدف از شست و شو و آبکشی قطعه های تمیز کاری، زدودن پس مانده های مواد محلول های تمیز کاری است، همچنین پاره ای از آلودگی های گذشته که به طور جزئی در سطوح قطعه های باقی می ماند، دور می شود که این کار هم مرتبط با اهداف آبکاری است، مثلاً اگر فرایند پس از شست و شو، آبکاری سیابندی است، نخست این قطعه ها وارد محلول می شوند تا کدری سطوح قطعه ها از بین برود و سپس در وان سیابندی آبکاری می شوند. در این وضعیت با توجه به اهداف کار می توان مرحله آبکشی را حذف کرد. ولی اگر هدف، آبکاری سیابندی باشد، نخست قطعه ها وارد وان مس سیابندی شده و سپس وارد وان نیکل برآق می شوند، در این هنگام وان نیکل به وسیله محلول های وان سیابندی مس آسیب خواهد دید و سرانجام به فرایند آبکاری نیکل برآق صدمه خواهد خورد. اگر شست و شو، فرایند نهایی آبکاری باشد، در آن صورت باید قطعه هارا کاملاً خشک کرد، زیرا باقی ماندن ذرات آب بر روی قطعه هایی که می خواهند بسته بندی شوند، سبب ایجاد مشکلات فراوانی خواهد شد.

بنابراین، پیش از هر اقدام پس از آبکاری، باید قطعه هارا کاملاً شست و سپس خشک و سپس بسته بندی کرد، اگر قطعه ها خشک نشوند، پس آب های باقیمانده بر سطوح قطعه ها باعث زنگ زدگی و خوردگی آنها خواهند شد.


در فرایندهای آبکاری، مقداری از محلول های آن، به ناچار به همراه قطعه ها، آویزها و سیم و کابل های مربوطه از وان آبکاری خارج می شود که در اصطلاح (Drag-Out) و هنگامی که همراه قطعه ها وارد وان بندی می شود، آن را (Drag-In) می نامند. اهمیت ورود و خروج ناخواسته محلول های آبکاری، پیرو ویژگی های

فرایند آبکاری مورد نظر است. خروج مواد آبکاری به همراه قطعه ها و متعلقات آن اهمیت و ارزش اقتصادی و کاربردی دارد و از نظر فنی نیز ورود مواد به وان های بعدی موجب آلودگی محلول های مورد نظر خواهد شد، که سرانجام باعث افت کیفیت محصول می شود. بنابراین، باید از ورود و خروج محلول های آبکاری به وان های دیگر جلوگیری کرد. اگر محلول های ورودی و خروجی از محلول های ارزان قیمت، مانند سولفات مس و یا اسید سولفوریک و جز آنها باشند، از نظر اقتصادی به سیستم صدمه چندانی وارد نمی شود و می توان از آن چشم پوشی کرد. ولی اگر محلول آبکاری از محلول های گران قیمت مانند طلا و نقره و پالادیم و جز آنها باشد، از نظر اقتصادی، باعث بالا رفتن هزینه های می شود و باید هدر رفتن آنها جلوگیری کرد. بنابراین، بازیابی این نوع محلول اهمیت زیادی دارد. همچنین ورود مواد به وان های دیگر از نظر میزان آلایندگی نیز مهم است یکی از عملده ترین اهداف شست و شوی قطعه ها، به حداقل رسانیدن مقدار مواد خروجی از وان هاست سرانجام سبب کاهش میزان ورود آنها به وان های دیگر می شود.

طراحی قطعه های آبکاری و نحوه قرار گرفتن آنها در وان های آبکاری، اثر چشمگیری در ورود و خروج محلول های دارد. اگر قطعه های حفره های کور و یا خلل و خرج و یا پستی و بلندی داشته باشند، در صورتی که این فضاهارو به بالا باشند، محلول بیشتری از وان ها جا به جا خواهد شد نمونه ای از آن در شکل ۳-۳ ملاحظه می شود.

بنابراین، باید قطعه هارا طوری طراحی کرد، که محلول بتواند پس از فرایند شدن از آنها خارج شود و مزاحمتی برای فرایندهای بعدی به وجود نیاورد. مدت زمان محلول گیری از قطعه های نیز اهمیت زیادی دارد. اگر این مدت بحد کافی باشد، در آن صورت محلول ها در سطوح قطعه ها باقی نمی مانند و تا اندازه ای از آلوده شدن قطعه ها در وان های دیگر جلوگیری می شود. همچنین زمان محلول گیری از سطوح قطعه های نیز نباید طولانی باشد، زیر در این مدت محلول قطعه ها بر اثر تماس با محیط اطراف تبخیر می شود و نمک آنها بر سطوح قطعه ها

می چسبد که مشکلات حاصل از آن اصل محلول نیز بیشتر خواهد شد. اگر درجه حرارت وان زیاد باشد، این پدیده بیشتر خود را نشان خواهد داد. بنابراین، باید در این فرایندها طوری عمل کرد که هماهنگی لازم از هر نظر فراهم شود.

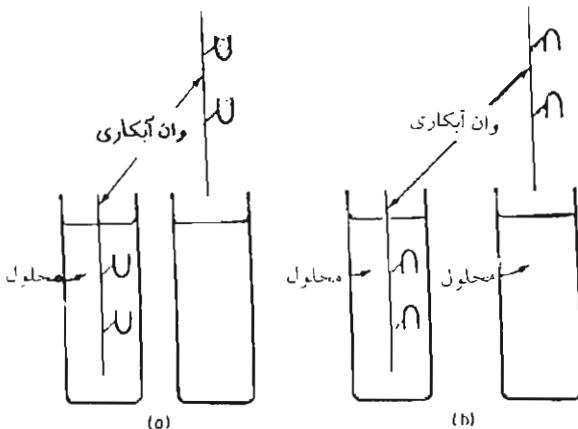

(شکل ۳-۳) - نشان دهنده وضعیت قرار گرفتن قطعه های کار در وان آبکاری است

(a) نادرست (b) درست

یکی از موثرترین روش های شست و شو، اسپری مسست قسم آب بر روی قطعه هاست، استفاده از این روش با محدودیت های مصرف آب روبه روست. به رغم تمام تذکرات، اغلب محلول ها در فرایندها (قیزکار و آبکاری) به قطعه هایی چسبند. در مواردی نیز به جای آب از سایر محلول های شست و شو استفاده می شود.

با توجه به اینکه امروزه تهیه آب مناسب و ارزان قیمت برای شست و شوی نهایی با مشکلات زیادی روبه روست و تقریباً وجود ندارد، برای کاهش میزان مصرف آن از روش های گوناگونی مانند فشار زیاد آب شست و شو، استفاده می شود این روش با توجه به کاربردهای آب شست و شو دارای قوانینی است که با استفاده از قوانین ریاضی و فیزیک قابل محاسبه و کاربرد است.

معادله شست و شوی قطعه ها

در زمینه فرمولاسیون محلول های شست و شوی قطعه ها، فرمول های متعددی وجود دارد که برخی از آنها در بخش های گذشته اشاره شد.

امروزه برای آب های شست و شوی قطعه ها آبکاری نیز روابطی تعیین شده است که به طور مختصر بررسی می شود. بنابراین، پیش از ورود به بحث های مربوطه، نمادهای این روابط را معرفی می کنیم و سپس به کاربرد آنها می پردازیم.

(c) : غلظت محلول فرایند های وان ها بر حسب L/g :

(θ) : حجم محلولی که به قطعه ها می چسبد و از وان های فرایند، در زمان معینی خارج می شود. بر حسب L/min :

(w) : نسبت محلول های ورودی و خروجی آب به مخزن های شست و شو بر حسب L/min :

(m) : میانگین با رهایی که در هر دقیقه وارد وان می شود :

(c) : حداقل غلظت محلول پس از شست و شوی قطعه ها بر حسب L/g، افزون بر عوامل یاد شده، موارد دیگری نیز وجود دارد که در روابط شست و شو به صورت موردی دخالت دارند.

هنگامی که سیستم شست و شو به تعادل می رسد، معادله زیر برقرار می شود:

$$C = C_0 \frac{\theta}{mw + \theta}$$

زمانی که مقدار (θ) خیلی کم باشد، فرمول به صورت زیر در می آید:

$$C = C_0 \left(\frac{\theta}{mw} \right)$$

غلظت محلولی که ضمن شستشو از بدنه قطعه ها جمع آوری می شود، برابر است با: حاصلضرب غلظت محلول وان با حجم محلول خروجی همراه قطعه ها تقسیم بر حجم آبی که برای شست و شوی قطعه ها مصرف می شود. بنابراین،

غلظت (c) را می توان با کارهای زیر کم کرد :

- زیاد کردن فواصل فرایندها
- زیاد کردن میزان جریان آب ورودی و خروجی که هزینه زیادی نیز دارد.

با توجه به اینکه عملیات کلی آبکاری در وان های مختلفی انجام می شود غلظت متفاوتی دارد که با c_1 و c_2 . . . مشخص می شوند، رابطه زیر نشانگر شکل ساده شده آنهاست :

$$C_2 = C_1 \left(\frac{\theta}{mw} \right)$$

$$[C_0 \theta (mw)] (\theta / mw) = C_2 C_1 \left(\frac{\theta}{mw} \right) = C_1 = C_0 \left(\frac{\theta}{mw} \right)$$

$$C_2 = C_0 \left(\frac{\theta}{mw} \right)^2$$


با توجه به مخزن های دیگر، مثلاً مخزن سوم، خواهیم داشت :

$$C_3 = C_0 \left(\frac{\theta}{mw} \right)^3$$

و اگر فرمول را به صورت کلی بنویسیم :

$$C = C_0 \left(\frac{\theta}{mw} \right)^n$$

گرچه از رابطه کلی، می توان میزان شست و شو و آب مصرفی مورد نیاز را می توان محاسبه کرد، ولی با استفاده از جریان که در آن آب خالص به آخرین وان شست و شو وارد می شود، می توان بازده کار را بالا برد که در شکل ۳-۴ نمونه ای از آن مشاهده می شود .

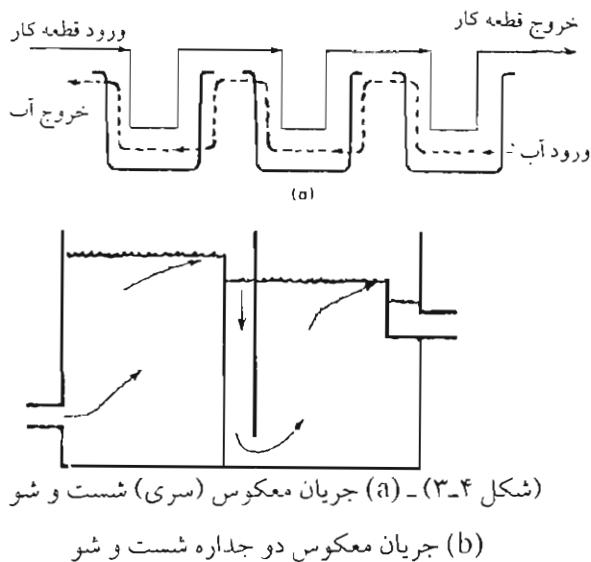

(شکل ۳-۴) - (a) جریان معکوس (سری) شست و شو

(b) جریان معکوس دو جداره شست و شو

اکنون اهمیت استفاده از معادله شست و شو را با یک مثال بیان می کنیم: اگر قطعه کاری از وان آبکاری که دارای محلول کرومیک اسید با غلظت 375 g/L است خارج شود. در صورتی که غلظت محلول شست و شو برابر 0.007 g/L ، و حجم محلول خروجی برای هر قطعه و آویز آن (θ) 0.004 L ، و مدت زمان لازم برای ورود و خروج هر قطعه نیز ۲ دقیقه باشد، مقدار آب شست و شو چقدر است؟

$$(w=?)$$

$$C = 0.007 \text{ g/L}$$

$$C_0 = 0.375 \text{ g/L}$$

$$m = 2 \text{ دقیقه}$$

$$\theta = 0.004 \text{ L}$$

$$C = C_0 \left(\frac{\theta}{m w} \right)$$

$$w = \frac{(375 \times 0.004)}{0.007 \times 2} = 10.7 \text{ l/min}$$

اگر میزان آب مصرفی در هر ۲ دقیقه ۱۰۷ لیتر باشد، مقدار آن در ۸ ساعت چقدر است؟

$$\frac{107 \times 60 \times 8}{2} = 51400 \text{ L/day}$$

$$\text{در یک سال } y = 1540000 \times 360 = 5680 \text{ L}$$

اکنون اگر به جای یک مخزن از دو مخزن که با جریان مخالف عمل می کنند، استفاده شود.

$$w = \left(\frac{\theta}{m}\right) \left(\frac{C_0}{C}\right)^{\frac{1}{2}} = 46 \text{ L/min}$$

با این روش مقدار آن در هر روز ۲۲۳ لیتر و در هر سال ۶۷۰۰۰ لیتر خواهد بود. چنانچه مشاهده می شود، با این روش مقدار آب مصرفی خیلی کمتر از روش عادی است؛ یعنی ۲۳۰ برابر کمتر می شود. اگر تعداد مخزن های آب شست و شو به ۳ عدد برسد مقدار آب مصرفی براساس فرمول:

$$W = \left(\frac{\theta}{m}\right) \left(\frac{C_0}{C}\right)^{\frac{1}{2}} \text{ لیتر در سال} = 11000 \text{ L/min}$$

شش برابر کاهش می یابد. اکنون اگر تعداد مخزن های ۴ عدد شود، در آن صورت مقدار آب مصرفی در سال ۴۴۰۰ لیتر می شود که دو و نیم برابر کاهش می یابد. چنانچه مشاهده شد، اضافه شدن مخزن سوم ۲۳۰ برابر آب مصرفی را کاهش می دهد، در حالی که مخزن های سوم و چهارم به این مقدار برابر میزان کاهش اثر نمی گذارند. همچنین باید هزینه های نصب و نگه داری را نیز در نظر گرفت و بر تعداد مخزن ها افزود؛ ولی بهترین حالت استفاده از دو مخزن شست و شو است.

«هم زدن وان های شست و شو»

هنگامی که عملیات آبکاری با دست انجام می شود، آبکار بارها آویزه را بالا و پایین می برد و با این کار به طور غیر مستقیم محلول وان را هم می زند. اگر از فرایندهای خودکار و نیمه خودکار استفاده شده باشد، این کار با روش های دیگر انجام می شود.

ممکن است این کار با سیرکولاسیون آب انجام شود. در این صورت، مقدار زیادی از آب هدر خواهد رفت. در بعضی مواقع از هم زن مکانیکی، پمپ، انرژی اولترسونیک، هوا و جز آنها استفاده می شود. با تنظیم ورودی و خروجی محلول نیز می توان محلول های آبکاری را همزد نگه داشت. نکته قابل توجه این است که در تمامی موارد هم زدن، باید قشر چسبیده به قطعه ها (ماده خروجی همراه قطعه ها) با آب کاملاً شسته، سپس وارد وان بعدی شود. بهم زدن محلول وان ها اهمیت زیادی دارد، زیرا با عمل الکترولیز غلظت محلول در آندوکاتداختلاف زیادی پیدا می کند، به ویژه که اگر از آندهای حل شونده استفاده شود. همچنین با توجه به آنکه نمک ها ویژگی اتحال زیادی دارند برخی نمک ها قابلیت اتحال کمی دارند و در صورتی که همزد نشود، تا اندازه ای ته نشین می شوند و آسیب فراوانی به ساز و کار آبکاری وارد می سازد.

با استفاده از روش های شست و شو می توان تابه مقدار زیادی هم زدن سیستم را از بین برد، مثلاً اگر از روش اسپری برای شستن قطعه ها استفاده شود، دیگر به هم زدن نیازی نیست.


کیفیت هم زدن سیستم را می توان با اضافه کردن مواد مربوط کننده (Surfactant) به شست و شوی پایانی قطعه ها، بالا برد. استفاده از محلول های گرانزو ویسکوز مشکل تراز محلول هایی است که گرانزوی (ویسکوزیته) کمتری دارند. استفاده از آب گرم با فشار بالا بازده فرایند شست و شور را بالا می برد. همچنین با استفاده از پساب های شست و شو در مراحل بعدی، می توان به اندازه کافی از هرز رفتن آب جلوگیری کرد. بدین سبب است که از پساب های پایانی برای شست و شوی دوباره قطعه ها در مرحله اولیه استفاده می شود.

«مخزن های شست و شو»

در مخزن های شست و شو، معمولاً آب از بخش زیرین وارد و در بخش بالایی مصرف می شود. بنابراین، اگر از دو مخزن و یا بیشتر برای فرایند شست و شو

استفاده شود، قطعه ها در جهت عکس جریان آب وارد سیستم می شوند. شکل ۳-۵

طبیعی است که مخزن های شست و شو باید به اندازه ای بزرگ باشند، که قطعه ها و آویزه ابابه راحتی در آن جای بگیرند. در این مورد نیز نباید بیش از اندازه زیاده روی کرد. این کار هزینه های بیشتری را به سیستم تحمیل می کند و افزون بر آن در فرایند مشکل به وجود می آورد. معمولاً مدت زمان شستن قطعه ها در وان های شست و شو ۳۰-۶۰ ثانیه طول می کشد.

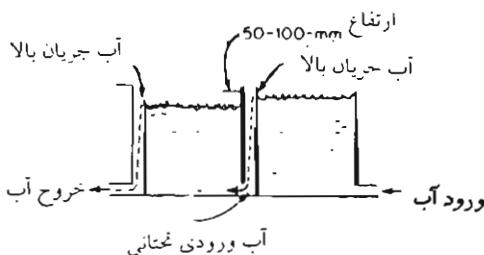

(شکل ۳-۵) - مخزن مشبک شست و شو

بررسی آبکشی قطعه ها و پسآب ها هنگامی که در شست و شوی پایانی، مواد چسبیده به قطعه ها از آنها جدا و دور می شود، باید غلظت پسآب ها کنترل و اندازه گیری شود. در صورتی که آب مصرفی از درجه خلوص زیادی نداشته باشد، آب بیشتری مصرف خواهد شد. اگر غلظت پسآب ها زیاد باشد، پس از مدتی قطعه های شسته شده زنگ می زند و یا به عبارت بهتر، دچار خوردگی می شوند. بنابراین، با استفاده از روش های شیمیایی باید آب های مصرفی آنالیز و سپس پسآب ها نیز کنترل شوند. مناسب ترین روش برای کنترل آب، استفاده از کنداکتیوی متر است.

خشک کردن قطعه ها

اگر قطعه ها شسته شده بلا فاصله وارد مراحل آبکاری نشوند، باید آنها را خشک کرد. در صورتیکه قطعه ها با آب گرم شسته شوند، حرارت موجود موجب می شود که قطعه ها به سرعت خشک شوند. افزون بر آن از روش های مختلفی برای خشک کردن قطعه ها استفاده می شود که خاک اره، سانتریفیوژ، اشعه مادون قرمز، هوای گرم، آون، حلال های آلی از آن شمارند. شایان گفتن است که اگر بخواهند قطعه ها را با آب گرم بشویند و با حرارت خود آنها خشک کنند، باید آب مصرفی در مرحله پایانی، آب مقطر باشد تا از هر نوع جرم گذاری بر روی قطعه ها جلوگیری شود.

آب :

با آنچه که در فرایندهای شست و شو شرح داده شد، معلوم گردید که آب یکی از عمدۀ ترین عنصر در فرایندهای آبکاری است، زیرا آب در فرایندهای آبکاری و سایر عملیات جانبی آن اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین، آب مناسب در صنایع آبکاری باید تامین شود و سپس سیستم شست و شور راه اندازی کرد. در برخی کشورها یا برخی مناطق آب یا کم است و یا کیفیت مطلوبی ندارد. در بعضی از کشورها بر اساس مقررات و آیین نامه های محیط زیست، نمی توان پساب هارا بدون تصفیه به فاضلاب ها هدایت کرد و باید پس از خشک کردن آنها، نسبت به تصفیه آنها اقدام جدی به عمل آورد. در مورد تصفیه آب و پساب ها در جای مناسب بحث خواهد شد، اکنون به تهیه آب مناسب که اهمیت زیادی در صنایع شیمیایی دارد، می پردازیم.

هدف عمدۀ این موضوع جلب توجه کسانی است که به اهمیت آب و جلوگیری از هدر رفتن آن پی بردۀ اند، زیرا آب در صنایع فلزی و شیمیایی با اهمیت ترین حلال است، تنها جایی در آبکاری که آب کاربرد ندارد، چربی زدایی با حلal های آلی است. دو عامل کمی و کیفی آب که از عمدۀ ترین مسائل صنایع آبکاری هستند.

عبارت اند: ۱- مقدار آب باید کافی باشد، ۲- کیفیت آن نیز در سطح قابل قبول باشد. با توجه به اینکه کیفیت آب مصرفی باید مناسب آن صنعت باشد، باید به این امر توجه بیشتری شود، ممکن است آبی برای نوشیدن کاملاً مناسب باشد، ولی برای مصارف صنعتی کاربرد نداشته باشد، زیرا هر صنعتی به آب مناسب خود نیاز دارد.

ناخالصی ها آب شهر اغلب به سبب این عوامل است: نمک های معدنی، آلی، گازها جامدات سوسپانسیون، میکرو ارگانیسم ها، مانند مخمرها، قارچ ها، میکروب ها و در پاره ای موارد ماکرو ارگانیسم، ماهی های کوچک، حشرات، سخت پوستان آبزی و جز آنها که ناخالص های اخیر را می توان با صافی دور کرد. گاز های محلول در آب کمتر به فرایند آبکاری صدمه می زند و مواد آلی محلول در آب نیز کمتر اثر گذارند، تنها نمک های معدنی هستند که به آبکاری صدمه جدی می زند که نمک های کلسیم و منیزیم در رأس آنها هستند و در اغلب آب های نیز وجود دارند. این نمک ها نخست قدرت تمیز کاری را کاهش می دهد. ساز و کار صابون ها که استر اسیدهای چرب هستند و کاتیون آنها سدیم یا پتانسیم است، ضمن تماس با این نمک، کاتیون های آنها جابه جامی شود و در نتیجه از قدرت شویندگی آنها به مقدار زیادی کاسته می شود، زیرا نمک های کلسیم با اسیدهای چرب در آب نامحلول اند. سختی آب را که به سبب نمک های معدنی به ویژه از یون های کلسیم است، براساس کلسیم کربنات CaCO_3 می سنجند (ppm). بنابراین، آب هایی را که یون های کلسیم و منیزیم . . . دارند آب سخت و اگر مقدار این مواد خیلی کم باشد، آب نرم می گویند. البته مرز مشخص بین آب سخت و نرم وجود ندارد، ولی اگر ناخالصی بیش از ۱۲۰ ppm قسمت در میلیون باشد آب سخت می گویند. باید توجه کرد، که یون هایی مانند سدیم، پتانسیم و آمونیم باعث سختی آب نمی شوند، ولی در مواردی برای آبکاری مضرند. برای تعیین سختی آب از اصطلاح کل جامدات محلول (TDS) استفاده می شود. استانداردهای مربوطه در

جدول ها ۳-۴ و ۳-۵ قید شده اند. باید توجه کرد که درجه خلوص بعضی از آب های مصرفی در صنایع بیشتر از آب شرب است.

Category	Turbidity	Color	Taste, odor	ppm							
				Hardness as CaCO ₃	Alkalinity as CaCO ₃	Iron	Manganese	Organics as O ₂ consumed	Chlorides as Cl ⁻	Total solids	pH
Electroplating	1	5	Low	0	1	0.1	0.1	1	1	2	7.0
Carbonated beverage	0.2	10	None	250	50	0.2	0.2	10	-	550	-
Brewing	5-10	10	Low	100	75-100	0.1	0.1	10	100	500-1000	7.0
Canning	5	5-10	None	25-50	25-50	0.2	0.2	-	-	550	7.8
Laundries	1	2	Low	50	60	0.1	0.1	10	-	-	6-6.8
Kraft paper	40	25	-	100	75	0.2	0.1	-	200	300	6.8-7.3
Textile, cotton	1.5	5	-	10	75-100	0.05	0.05	-	-	200	-

Quality Tolerances for Ultrapure Water											
Turbidity	Color	Taste, odor	Hardness as CaCO ₃	Alkalinity as CaCO ₃	Iron	Copper	Organics as O ₂ consumed				
							Chlorides as Cl ⁻	Resistivity MΩ			
Semiconductor	0	0	-	0	0	0.005	0.005	0.1	0	18	7.0

جدول ۳-۴

جزای	حداکثر غلظت ppm
کل جامدات	500
Chloride, as Cl ⁻	250
Sulfate, as SO ₄ ²⁻	250
Nitrate, as NO ₃ ⁻	45
Copper(Cu)	1.0
Lead(Pb)	0.05
Iron(Fe)	0.3
Manganese (Mn)	0.01
Cadmium(Cd)	0.01
Zinc (Zn)	5.0
Chromium (hexavalent, Cr ⁶⁺)	0.05
Cyanide, CN ⁻	0.2

جدول ۳-۵

تصفیه آب


آب سخت مصرفی را باید در حد نیاز با عمل تصفیه نرم کرد، بدین منظور نخست باید یون های کلسیم و منیزیم را دور کرد. بنابراین برای دور کردن یون های محلول در آب، بر حسب موارد مصرف اقدام شود که کدام یون و به چه مقدار باید از آب دور شود. روش های گوناگونی برای تصفیه آب وجود دارد که از آن شمار است:

۱- روش تعویض یونی (Ionexchange)

در این روش از زین های کاتیونی، آئیونی و زئولیت ها استفاده می شود، بدین ترتیب عامل سختی آب با یون های موجود در زین های کاتیونی و یا آئیونی و زئولیت جاعوض می کند و سرانجام آب نرم و قابل مصرف می شود. این مواد در ستون های تعویض یونی به کار می روند زئولیت های بیشتر از ترکیبات سدیم سیلیکات هستند که فرمول کلی آن ($\text{Na}_2\text{O}, \text{Al}_2\text{O}_3\text{nSiO}_2\text{xH}_2\text{O}$) و فرایند آن به صورت زیر است:




زئولیت به صورت طبیعی یافته می شود و سنتز نیز می شود. هنگامی که رزین ها پس از مدتی مصرف، خاصیت تصفیه کنندگی شان کم می شود، می توان با واکنش های عکس، دوباره آنها را احیا کرد.

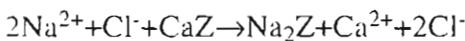

چنانچه مشاهده می شود، با استفاده از محلول نمک، می توان زئولیت های کار کرده را دوباره احیا کرد.

همچنین برای تصفیه آب می توان از روش آب آهک و سودا بر اساس فرمول زیر نیز استفاده کرد.

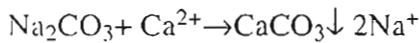


برای احیای رزین هانیز می توان از اسید سولفوریک و یا محلول نمک طعام استفاده کرد و رزین های تعویض یونی مورد مصرف در جدول ۳-۶ آورده شده اند.


Type	Active group	Typical Configuration
Cation exchange		
Strong acid	Sulfonic acid	 SO ₃ H
Weak acid	Carboxylic acid	$\sim\text{CH}_2\overset{\text{COOH}}{\underset{ }{\text{CH}}} \text{CH}_2\sim$
Weak acid	Phosphonic acid	 PO(OH) ₂
Anion exchange		
Strong base	Quaternary ammonium	 CH ₂ N(CH ₃) ₃ Cl
Weak base	Secondary amine	 CH ₂ NHR
Weak base	Tertiary amine (aromatic)	 CH ₂ NR ₂
Weak base	Tertiary amine (aliphatic)	$\begin{array}{c} -\text{CHCH}_2\text{NCH}_2 \\ \qquad \\ \text{OH} \qquad \text{CH}_2 \end{array}$

جدول ۳-۶

سیستمی که برای دور کردن سدیم کلرید براساس ناخالصی معدنی طراحی شده است براساس فرمول زیر است:

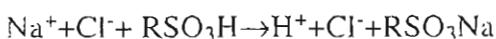


و فرمول آن برای احیانیز بدین شرح است :

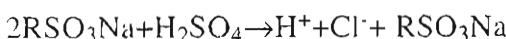

چنانچه مشاهده می شود، تعویض پذیری یون های سدیم با یون های هیدروژن با استفاده از اسید سولفوریک امکان پذیر است.

هنگامی که رزین، یون های هیدروژن خود را به میزان چشمگیری حین تصفیه آب از دست می دهد رزین های کار کرده را می توان با استفاده از اسید سولفوریک ۵ درصد دوباره احیا کرد. با این رزین ها می توان ساعت ها آب را تصفیه کرد، در حالی که مدت زمان احیای دوباره آنها حدود ۳۰ دقیقه است.

جمع آوری NaCl از آب (Deionification) با استفاده از تعویض یونی کاتیونی طبق فرمول زیر انجام می شود.

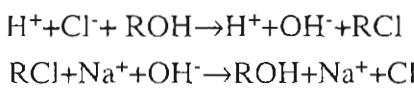

۲- روش تقطیر

در روش تعویض یونی، احتمال وجود املاح حتی به مقدار خیلی کم هم وجود دارد، زیرا اصولاً ساز و کار این روش طوری است که قدرت دور کردن تمامی املاح موجود در آب را ندارد. البته این ناخالصی ها به فرایندهای آبکاری صدمه ای نمی زند. ولی باز هم برای آبکاری نیکل برآق می توان از این آب استفاده کرد. مناسب ترین روش تهیه آب خالص، تقطیر آب است، اما هزینه تهیه آب خالص باروش تقطیر گران است. بنابراین از این نوع آب فقط در مواردی که کاملاً ضرورت دارد استفاده می شود.

۳- روش اسمز برگشتی

از روش اسمز برگشت (RO) بیشتر برای تصفیه پساب ها استفاده می شود که قابلیت ویژه ای برای این کار دارند. روش اسمز برگشتی بدین صورت است که آب

نام با فشار 2 mpa و $4\text{-}4\text{ psi}$ به داخل سیستم نیمه ترواتزریق می شود.

سیستم دارای پرده ای با منافذ مشخص است که امکان عبور آب را فراهم از ورود سایر مواد (نمک های محلول، مواد آلی، ذرات ریز) جلوگیری می کند و آنها را پس می زند آب به دست آمده از پرده نیمه ترواترا می گذرد و محلول آب نمک دار را رقیق می کند که به این واکنش اسمز می گویند. بارقیق شدن محلول آب نمک، فشار جدیدی در آن به وجود می آید که آن را فشار اسمزی گویند. با پدید آمدن این فشار فرایند اسمز برگشتی می شود و در فرایند برگشتی آب از پرده عبور می کند و در پشت آن جمع می شود و آب جمع شده که در حقیقت تصفیه شده است، در موارد خاص خود به کار می رود.

روش های دیگر نیز برای تصفیه آب طراحی شده اند، ولی امروزه بیشترین مورد کاربردی، همچنان روشن تعویض یونی است.


فصل چهارم

الکتروشیمی کاربردی در آبکاری مبانی

آبکاری به مفهوم انباسته الکتریکی پوشش فلزی بر سطوح قطعه‌های فلز مینا، برای حفاظت آنها در برابر عوارض محیطی، است. کاربردهای دیگری نیز وجود دارند که به طور مختصر در مقدمه به آنها اشاره شده است. گرچه عموماً آبکاری بر روی فلزها و آلیاژها انجام می‌شود، ولی امروزه به طور گسترده‌ای بر روی برخی پلاستیک‌ها و قطعه‌های سرامیکی و مواد مصنوعی دیگر نیز آبکاری انجام می‌شود. الکترولیز فلزها یا به طور عمومی بر قکافت، رشته‌های متعدد دارد. اساس آبکاری بر مبنای، ویژگی چسبندگی فلز پوششی است، دو اصل دیگر آبکاری، تصفیه الکتروشیمیابی و الکترونیک هستند. در هر دو مورد، پوشش باید کاملاً به کاتد بچسبد و در کاربرد قطعه‌های هر منظوری که باید باشد، باید پاسخگو باشد و این کار در فرایندهای الکتروفرمینگ و الکتروتاپینگ به گونه‌ای خاص خاصی مطرح می‌شود.

فرایندهای الکترودی ای وجود دارد که جالب ترین آنها فرایند آندی است و آندایزینگ آلمینیوم یکی از اصولی ترین نمونه آنها است. در اغلب موارد، مفهوم الکترود در آبکاری به کاتد اطلاق می‌شود. بنابراین عمدت ترین فرایندهای آبکاری از ۴ بخش تشکیل می‌شود:

- ۱- مدار خارجی که شامل منبع تغذیه ای (dc) است که خارج از سیستم آبکاری قرار دارد و بخش‌های مختلفی مانند آمپر متر، ولت متر، رگلاتورهای ولتاژ دارد.
- ۲- الکترود منفی و یا قطعه‌های کار که فرایندهای آبکاری بر روی آنها انجام می‌شود.
- ۳- محلول آبکاری که محلول الکترولیت نمک‌های مورد نظر در آب است.

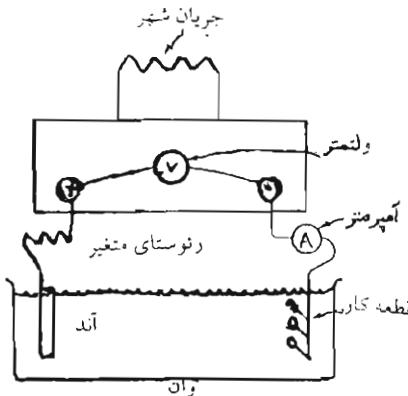


(شکل ۴-۱) - شماتیک لکی یک سیستم آبکاری

۴- اندکه قطعه های کار از آن فلز آبکاری می شود و به عنوان هادی جریان نیز کار می کند، اگر هدف تنها هدایت جریان الکتریکی باشد در آن صورت از آندهای خنثی که در اصطلاح آندهای نامحلول نامیده می شوند استفاده می شود که در شکل ۱-۴ مشاهده می شود.

معمولآ محلول آبکاری در وانی که فرایند آبکاری در آن انجام می شود،

بارگیری می شود و نک های آبکاری در آن حل شده اند. جنس وان های آبکاری از فولادهای زنگ نزن متوسط است و آنها را با پوشش های مناسب مقاوم در برابر عوارض خوردگی حاصل از مواد قلیایی و اسیدی می سازند. این پوشش ها می توانند مواد پلاستیکی، لاستیکی، شیشه و سرب باشند برخی از وان های رانیز مستقیماً از جنس مواد پلیمری می سازند.

معمولآ وان های آبکاری سه میله مسی بدون پوشش، برای هدایت جریان الکتریکی دارند که بر روی وان های آبکاری قرار داده می شوند و در اصطلاح (Bus-Bars) نامیده می شوند، که با مواد مختلفی عایق می شوند. چنانچه در شکل ۴-۲ مشاهده می شود. از این سه میله مس، دو عدد آن به قطب مشبت که آنها از آنها، با چنگک هایی آویزان می شوند متصل می گردند.

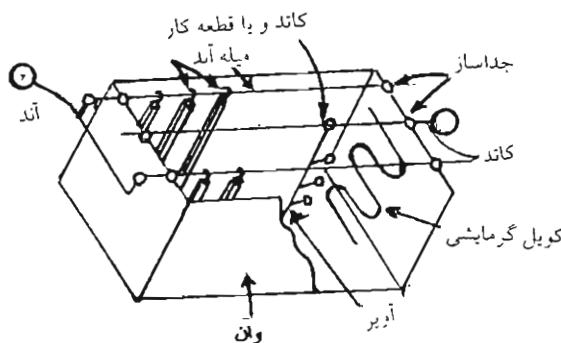

(شکل ۴-۲)

یک وان آبکاری نمونه

از میله و سطی نیز برای آویزان کردن قطعه های کار و اتصال منفی استفاده می شود و این کار با استفاده از آویزهای آبکاری انجام می شود. آویزها طوری طراحی شده اند که بتوان یک یا چند قطعه کار را از آن آویزان کرد، در آویزها غیر از محل هایی که برای عبور جریان برق مورد نیاز سایر قسمت کاملاً عایق بندی می شوند. در صورتیکه قطعه های آبکاری خیلی کوچک باشند، به طوری که نتوان در آبکاری آنها از آویزها استفاده کرد، از بارل استفاده می شود. بارل ظرفی شبیه بشکه و از جنس پلاستیک است که سوراخ هایی دارد و محلول های الکترولیت به راحتی می توانند به آن وارد و از آن خارج شوند، ولی قطعه های کار از آن خارج نمی شوند، همچنین جریان الکتریکی هم با روش های خاص از این سوراخ ها تامین می شود. بارل ها انواع گوناگونی دارند که ضمن اینکه اصول کلی آنها با هم یکی است، با آبکاری غیر بارلی هم چندان تفاوتی ندارد. تفاوت آنها فقط از نظر شکل ظاهری است.

حمام آبکاری

از کل موارد آبکاری به چهار بخش عمده آن اشاره می شود که عبارت اند از:

۱- محلول های آبکاری

۲- قطعه کار

۳- آندها

۴- مدارهای خارجی برقی

مدارهای خارجی جریان برق از منبع تغذیه، هادی های الکتریکی، ابزار دقیق که در حیطه کاری مهندسی برق اند تشکیل شده اند و در اینجا، در حدی که مرتبط با فرایندهای آبکاری است، درباره آنها بحث خواهد شد.

وان های آبکاری محلول های الکترولیتی از نمک های مورد نظر دارند که ترکیبات فلز پوشش هستند، اغلب این نمک هادر آب حل می شوند، همچنین محلول هایی نیز وجود دارند که حلال آنها غیر از آب است و یا در آنها از نمک های

مذاب نیز استفاده می شود ساز و کار این نوع پوشش دهی با آبکاری الکتریکی فرق دارد. در آبکاری باید از نمک هایی استفاده کرد که مقرون به صرفه و تجارتی باشند. در موادی نیز از موادی که جنبه آزمایشگاهی و تحقیقاتی دارند استفاده می شود که آبکاری الومینیوم و یا استفاده از الکتروولیت های آلی در کارگاه های تخصصی انجمام می شود، از آن شمارند. استفاده از فلزهای رفراکتوری مانند: تانتال، نیوبیم، زیرکونیم و تنکستن با استفاده از الکتروولیت های مذاب و متوسط و توسط متخصصان مربوطه انجمام می شود.

به طور کل آبکاری عمومی در اغلب موارد با استفاده از محلول های آبی نمک ها که اغلب معدنی اند انجمام می شوند.

اجزای تشکیل دهنده حمام های آبکاری و وظایف آنها

حمام آبکاری الکتریکی معمولاً شامل اجزایی با وظایف زیر است:

۱- تأمین منبع فلز و یا فلزهایی برای پوشش مورد نظر؛

۲- بوجود آوردن یون های فلزهای انباشت شونده؛

۳- تأمین هدایت الکتروولیتی سیستم آبکاری؛

۴- ایجاد قابلیت و توان متعادل، در برابر هیدرولیز؛

۵- ایجاد قابلیت و قدرت تامپونی متعادل در برابر تغییرات PH سیستم

الکتروولیتی

۶- به وجود آوردن پوشش همگون و یکنواخت و مسطح در فرایندهای مربوطه

۷- کمک به انحلال متعادل آند بر حسب نیاز و شدت الکتروولیز

۸- کمک به اصلاح ویرگی های آبکاری در فرایندهای انباشت فلز در کاتد

نکته های یاد شده بدین معنی نیستند که تمام وان های آبکاری دارای اجزایی هستند که بتوانند نیازهای وان های مربوطه را برابر آورد سازند. برخی از آنها به بخش هایی بیشتر از آنچه که گفته شده است، تقسیم می شوند و برخی به کمتر از آنها نیاز دارند، موارد فوق یک شکل کلی از عناصر وان های آبکاری است که انتظار

می رود، موارد هشت گانه را برا آورده کنند.


چرا به موارد عمومی یاد شده نیاز داریم، پاسخ این پرسش را اندازه ای می شکافیم.

۱- حمام و یا وان های آبکاری باید دارای یون های فلزاتی باشند که قطعه ها با آن پوشش داده می شوند.

۲- در تمام موارد به یون های کمپلکس نیاز نیست، زیرا اغلب فرایندهای آبکاری با نمک های ساده معدنی انجام می شوند. ولی نتایج حاصل از آبکاری با یون های کمپلکس رضایت بخش تر است.

۳- همه محلول های یونی (الکتروولیت ها) رسانای جریان الکتریکی نوع دوم هستند، ولی نمک های فراوانی وجود دارند که رسانایی الکتریکی خوبی ندارند (ضمن اینکه کمتر یونیزه می شوندو یون های حاصل نیز حرک کمتری دارند) در این موارد به ولتاژ بالا نیاز داریم. و برای پرهیز از به کار گیری ولتاژ بالا، با استفاده از عواملی که رسانایی سیستم را بالا می برد، الکتروولیت را تامین می کنند.
(اسیدهای معدنی قدی به کار برده می شود)

۴- اغلب نمک ها هیدرولیز می شوند، در حالی که هیدرو اکسیدهای حاصل نامحلول اند.

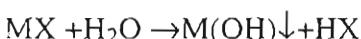

در پاره ای از وان های آبکاری قلیایی، کربن دی اکسید هوا بوسیله الکتروولیت وان جذب می شود و نمک های نامحلول به وجود می آورد. در این نوع موارد باید از وسیله ای که کربن دی اکسید را جذب کرده و یا از نفوذ آن جلوگیری می کند، استفاده کرد.

۵- چون اغلب محلول های آبکاری به شدت ویژگی اسیدی و یا قلیایی دارند، بنابراین PH آنها باید کنترل شود، و محلول های آبکاری ای که در اصطلاح خشی نامیده می شوند دارای PH (۸-۵) هستند، بنابراین استفاده از محلول های تامپونی در این موارد تجویز می شود.

۶- هنگامی که جریان الکتریکی یکسو (dc) از آند به طرف کاتد عبور می‌کند و کاتیون‌های را به همراه خود در کاتد می‌نشاند، در مواردی این انباشت به پوشش مورد نظر تبدیل نمی‌شود، بلکه به صورت شاخک و سوزنی شکل در می‌آید و یا اصولاً به کاتدنی چسبید، در این صورت باید با افزودن مواد اضافی به حمام از رخدادهای نامطلوب آبکاری جلوگیری می‌شود.

۷- فقط هنگامی که از آندها به عنوان رسانای الکتریکی استفاده می‌شود و به اصطلاح آندها خنثی هستند و غلظت و ان با استفاده از نمک‌های مورد نظر تامین می‌شود، ممکن است آندها روینه شوند، در این موارد با اضافه کردن یون‌های ویژه، سدروینگی می‌شکند و آند دوباره فعال می‌شود و رسانای الکتریکی پیدا می‌کند.

۸- برخی از وان‌های آبکاری به مواد افزودنی خاصی نیاز دارند، مثلاً اضافه کردن سدیم پلی سولفید به حمام سیانیدی روی، برای رسوب دادن ناخالصی‌هایی که مانع آبکاری مطلوب می‌شوند، مفید است و آبکاری مورد نظر را تامین می‌کند. این نوع مواد با توجه به ویژگی‌های وان‌های آبکاری و با توجه به مطالعات و آنالیزهای لازم، توجه به طور اختصاصی که در فرایندهای آبکاری هر یک از فلزها این نکته به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

جنبه‌های مختلف فرایندهای انباشت الکتروشیمیابی

پتانسیل الکترود:

با توجه به جدول تانسیون، مشاهده می‌شود که نیروی الکتروموتوری (emf) مس 345° ولت است، در مقایسه با رفرانس بودن هیدروژن در این جدول، از آن مشبّت‌تر است. اگر به واکنش محلول مس (Cu^{2+}) براساس واکنش زیر توجه شود، معلوم می‌گردد که نیروی الکتروموتوری سیستم براساس تعادل دینامیک استوار است:

$$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$$

این مقدار ولتاژ $(345^{\circ}, 0)$ بیانگر پتانسیل دشارژ مس در شرایط استاندارد است

و با استفاده از مدار ولتاژ خارجی، می توان آن را به 340° ولت کاهش داد. بر این اساس، با استفاده از مدار جریان الکتریکی و ولتاژ خارجی می توان یون های مس را در شبکه بلوری آن نشانید، همچنین با استفاده از الکترون مدار خارج، یون های هیدراته مس (II) در محلول افزایش می یابند و سراخام در کاتد می نشیند. به طور خلاصه باید اشاره کرد که سرعت واکنش های انباشت در کاتد بیشتر از سرعت تجزیه آنها است به عبارت دیگر، سرعت بر قکافت در آند کمتر از سرعت الکترون پوزیت در کاتد است.

اگر پتانسیل سیستم به 350° برسد، در آن صورت ساز و کار واکنش تغییر می کند و سرعت انحلال آند سریع تر از سرعت انباشت آن در کاتد می شود. با توجه به اینکه تغییرات جزیی ولتاژ در آبکاری چندان چشمگیر نیست، بنابراین تغییر ولتاژ حدود پنج میلی ولت چندان اثری بر ساز و کار آبکاری ندارد، ولی به تغییرات بیشتر از این مقدار باید توجه کرد. تغییرات ولتاژ در ساختار کریستالی بلورهای انباشت شده اثر غیر قابل انکاری دارند.

در اغلب محلول های الکترولیت که حلال آنها آب است، یون های هیدروژن وجود دارد. این امر باعث خروج گاز هیدروژن در حین آبکاری می شود. مثلاً برای جلوگیری از دشارژ هیدروژن، ضمن الکترولیز کردن محلول سولفات مس، باید PH را در محدود 4° نگه داشت. همچنین به پتانسیل کاتدی منفی تر نیاز داریم، که حدوداً 240° ولت است و حداقل باید کمتر از (0) باشد. اگر آکتیویته اسید ۱ باشد و یون های مس (II) نیز دارای آکتیویته واحد باشند، در آن صورت پتانسیل نمی تواند از 35° ولت منفی تر باشد، در مواردی که آکتیویته مس کمتر از واحد باشد، در آن صورت احتمالاً این مقدار نیز کمتر از حد مورد نظر است، زیرا پتانسیل به سرعت افت می کند و یون های مس، انباشت می شوند و تمامی الکترون هارا مصرف خواهند کرد. به این ترتیب، دیگر پتانسیل افت نخواهد کرد، تا زمانی که تقریباً همه یون های مس آزاد شوند در این شرایط است که پتانسیل برای آزاد شدن گاز هیدروژن فراهم می شود. تا هنگامی که حداقل یون های مس اطراف کاتد آزاد

نشوند این امر رخ نخواهد داد. و بنابراین بازده الکتریکی 100 درصد می‌شود. این مورد را با توجه به فرمول نرنسن می‌توان aCu^{2+} اثبات کرد.

$$E = E^{\circ} + \frac{0.59}{n} \log aCu^{2+}$$


$$= 0,345 + \frac{0.59}{2} \log aCu^{2+}$$

$$\log aCu^{2+} = -\frac{0.345}{0.0295} = -11,695 \Rightarrow aCu^{2+} \approx 10^{-11}$$

در وان آبکاری نیکل با پتانسیل استاندارد $23,0$ - ولت، ضمن دشارژ نیکل هیدروژن نیز متصاعد می‌شود، ولی به ندرت بازده الکتریکی به 100 درصد می‌رسد. به طور کلی، فرایند آبکاری در کاتد به حداقل پتانسیل منفی نیاز دارد، به ویژه اگر پتانسیل انباشت فرایندها خیلی منفی و پتانسیل آلترناتیو به طور محسوس منفی باشد. اگر پتانسیل منفی به طور موثر زمینه واکنش دوم را فراهم کرد، در آن صورت آن واکنش خود به خود انجام خواهد شد. بعضی از فلزهای رانیز می‌توان از محلول‌های آبی آزاد کرد، زیرا پتانسیل مورد نیاز مثلاً در آلومینیوم $0,87$ منفی تر از پتانسیل دشارژ هیدروژن است، حتی اگر این محلول‌ها قلیایی نیز باشند، تنها گاز هیدروژن از آن‌داد آزاد خواهد شد (گرچه بعضی از منابع قدیمی عکس این ادعای دارند) که می‌توان سدیم رانیز از محلول‌های آبی الکترولیز کرد. در صورتی که ولتاژ اضافی هیدروژن در کاتد زیاد باشد و مواد کاتدی نیز بایون‌های آزاد شده، آلیاژ بوجود آورند که هر دوی این شرایط را می‌توان با استفاده از کاتد جیوه فراهم کرد، در نتیجه فلزهایی از محلول‌های آبی به صورت استثناء آزاد می‌شوند. اساس کار پلاروگرافی نیست بر این اصل استوار است که فلزاتی که در حالت عادی انباشت الکتریکی نمی‌شود، با استفاده از کاتد جیوه این امکان برای آنها به وجود می‌آید. فلزهای قلیایی رانیز می‌توان با کاتد جیوه الکترولیز کرد و ملغمه به دست آمده برای تهیه سود به کار می‌رود.

واکنش‌های آندی الکترولیز رانیز می‌توان براساس موارد گفته شده توضیح

داد. برای انجام این واکنش هانیاز به پتانسیل مشبّت نیاز است و معمولاً این واکنش ها به همراه انحلال آند پیش می روند مگر اینکه پتانسیل خیلی مشبّت باشد که واکنش دهد: اگر پتانسیل سیستم به اندازه کافی مشبّت باشد، از الکتروولیز آب، اکسیژن نیز آزاد خواهد شد.

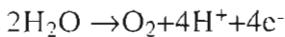

ممکن است آند اکسیده شود و واکنش های مربوطه در آن رخ دهد. اگر در الکتروولیز از آندهای مسی استفاده شود، خروج گاز اکسیژن به ۲ ولت مشبّت تر از انحلال مس نیاز دارد. بنابراین آندهای مسی در محلول های اسیدی با بازده ۱۰۰ درصد حل می شوند.

در اغلب وان های ساده مسی که دارای نمک مس (II) در محیط اسیدی هستند، در صورت نبودن پتانسیل خارجی، پتانسیل آند و کاتد یکسان هستند. در صورتی که در این شرایط کاتد نیز از جنس می باشد، پس از مدت کمی قشری از مس بر روی آن خواهد نشست. و مقدار کمی از جریان خارجی باعث عبور جریان از سیستم خواهد شد. اگر آند از سرب پلاتین و فلزهایی که در وان حل نمی شوند، باشد در آن صورت تارسیدن پتانسیل به محدوده خروج گاز اکسیژن، جریانی از الکتروولیت عبور نخواهد کرد.

آندهای قطبی شده:

در مواردی که انتظار می رود آندها در وان های آبکاری حل شوند، از قشرهای اکسید و یا سایر ترکیب های فلزی می شوند. اگر امکان داشته باشد که این قشرها نیز دیده نشوند، از انحلال آن در محلول جلوگیری می کنند و انحلال آند متوقف می شود که در اصطلاح آن را قطبی شدن و یا در مورد آندها، پاسیو (رویینه) می گویند. (از نظر مفهوم فن آوری درست نیست) بعضی از این قشرها، به عنوان عایق عمل می کنند و از این ویژگی در آندایزینگ استفاده می شود که در این صورت به جریان زیادی برای انجام واکنش نیاز است تا بتواند جریان الکتریکی را از قشر

حاصل عبور دهد. سایر قشرهای آندی هادی هستند آن بصورت خنثی باقی می‌ماند، ولی واکنش با متضاعف شدن گاز اکسیژن ادامه می‌یابد که نمونه آن پلاتین است. در این صورت باید پتانسیل به قدری زیاد باشد که بتواند یون‌ها را در سیستم جا به جا کند. در پاره‌ای موارد ممکن است اتحلال آندی نیز ادامه داشته باشد، این وضع هنگامی که فلزها ظرفیت زیادی دارند، پیش می‌آید، مثلاً این حالت در محیط قلیایی محلول استانات پیش می‌آید، که در پتانسیل پایین در حالت دو ظرفیتی حل می‌شود، در حالی که در قلع چهار ظرفیتی، تنها اکسیژن آزاد می‌شود.

یون‌های کمپلکس:

در اغلب محلولهای آبی، یون‌های فلزهای نمک‌های مربوطه با مولکول‌های آب جوش می‌خورند، مثلاً نمک مس (II) در آب به صورت Cu^{2+} و در موقعیت به صورت $\text{Cu}(\text{OH})^2+$ در می‌آید. عدد کوچکی است که اغلب (۴) است. سایر یون‌های فلزهای نیز چنین اتحادی با تعدادی از مولکولهای آب به وجود می‌آورند. این اتحاد و یا جوش خوردن مولکول‌های آب با یون‌های فلزهای مختلف به مقدار خیلی کم در پتانسیل الکترود براساس معادله زیرنست وجود دارد.

$$E = E_{\text{Mn}} + 0 + \left(\frac{RT}{nF} \right) (\ln a_{\text{Mn}} n^+)$$

سایر یون‌های متحد با مولکول‌های آب، پیوندهای کم و بیش محکمی رابه وجود می‌آورند. که به تشکیل یون‌های کمپلکس منجر می‌شود. عوامل کمپلکس ساز (لیگاند) که کم و بیش به یون‌های فلزها جوش می‌خورند، عامل اصلی به وجود آوردن یون‌های کمپلکس است.

لیگاندها در تغییر پتانسیل الکترودی، تاثیر زیادی دارند، در محلول‌های غیر کمپلکس ساده برای محاسبه‌های نه چندان دقیق، می‌توان آکتیویته یون را همسان با غلظت محلول در نظر گرفت. این فرض اشتباه‌هایی را در پی دارد که بر حسب دقیق محاسبه ممکن است قبل توجه باشد.

مثلاً در محلول نک مس (II) به غلظت یک مولار، دارای $377 \text{ mol/l} = 0^\circ \text{ E}$ است.
اگر غلظت یک مولار باشد (a) نیز حدود 50 mol/l خواهد بود.

$$\text{E} = 0.257 + \frac{0.059}{0.34 + 0.0295(-0.34)} \log a \Rightarrow \text{E} = 0.257 \text{ ولت}$$

چنانچه مشاهده می شود، مقدار $E = 0.257$ قابل توجه است اگر به این محلول به مقدار لازم، سدیم و یا پاتاسیم سیانید اضافه شود، در آن صورت کمپلکس $\text{Cu}(\text{CN})_2^-$ به وجود می آید، در این شرایط مس (II) به سرعت به مس (I) کاهیده خواهد شد و در این شرایط E° نیز عوض خواهد شد، ولی غلظت مس در محلول ثابت می ماند و غلظت موثر و یا آکتیویته آن نیز به حدود -18° E می رسد، از آنجا که کمپلکس سیانید مس بسیار پایدار است و E° برای مس (I) نیز برابر 0.55 mol/l است، در این شرایط پتانسیل الکترود مس برابر است با:


$$\text{E} = 0.55 + 0.059 \log(0.55 - 0.04) \Rightarrow \text{E} = 0.55 - 0.05 \text{ ولت}$$

چنانچه مشاهده می شود، باعمل کمپلکس سازی، مس از یک عنصر الکتروپوزیته (اصیل) به یک عنصر الکترونگاتیو تبدیل می شود.
برخی یون ها، مانند سیانید، کمپلکس های پایداری را بایون های فلز های وجود می آورند. طبیعی است که یون فلزات در به وجود آوردن کمپلکس های لیگاندهای مختلف، استعداد متفاوتی دارند. به طور کلی فلز های عناصر واسطه تمایل زیادی به تشکیل کمپلکس های پایدار دارند، در حالیکه اغلب فلزی کمپلکس های کم پایداری را به وجود می آورند و یا اصولاً تشکیل کمپلکس نمی دهند.


عناصر واسطه با اوربیتال های پر نشده f در حالت های آسایش، شرایطی را به وجود می آورند که به راحتی کمپلکس های پایدار به وجود می آید. فلز های مهمی مانند مس، نقره، طلا، کروم، آهن، نیکل، پلاتین که در آبکاری مصرف فراوانی دارند از این شمارند. بعضی از فلز ها، مانند سرب، قلع و روی که از فلزات واسطه نیستند، کمپلکس های چندان پایداری ندارند.

مهم ترین کمپلکس ساز در آبکاری، یون سیانید است که با فلزهای مانند، مس، نقره، طلا، پلاتین، آهن، کبالت، نیکل، روی و کادمیم کمپلکس‌های کم و بیش پایدار به وجود می‌آورد (روی و کادمیم کمپلکس ضعیفی دارند) به طور کلی یون سیانید بر آکتیویته یون روی کمتر از مس اثر می‌گذارد. چون کمپلکس‌های سیانیدی نیکل و آهن بسیار پایدارند، از سیانید این فلزها نمی‌توان در آبکاری استفاده کرد. (ممکن است این یک استثنا باشد) همچنین قلع و سرب نیز نمی‌توانند کمپلکس‌های سیانیدی به وجود آورند، این امر باعث می‌شود که نتوان آلیاژهای قلع-مس را از این نوع نمک‌ها تولید کرد.

ساختمان‌های از نظر تعداد فراوان هستند، مانند اتیلن دی‌آمین تترا آستات (EDTA) است که در شیمی تجزیه کاربرد زیادی دارد و در آبکاری نیز جایگزین مناسبی برای سیانید مورد مصرف است. با توجه به اینکه کاربرد سیانیدها خطرات جانی و عوارض زیست محیطی دارد و در پسآب‌های محلول‌های آبکاری به خارج هدایت می‌شوند، با استفاده از EDTA می‌توان از بروز این عارضه جلوگیری کرد و در اغلب موارد در صورت شرایط مناسب، جایگزین یون‌های سیانیدی می‌شود. یون پیروفسفات با یون اغلب فلزات، کمپلکس‌های محلولی به وجود می‌آورد که کاربرد آن در بعضی از وان‌های آبکاری از نظر تجاری حائز اهمیت است. فلزهای آمفوتر حلالیت خود را در محیط‌های قلیایی به صورت کمپلکس هیدروواکسیل بروز می‌دهند که از آن شمارند.

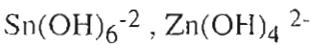

یون‌های هالیدها کمپلکس به وجود می‌آورند، ولی پایدار نیستند، مثلاً اغلب کلریدهای فلزهای دارای کلری بیشتر از حد ظرفیت عادی یک ترکیب شیمیایی هستند. نمونه یک کمپلکس کلر و به صورت $\text{M}^n\text{Cl}_{n+x}^{+x}$ است که فرمول‌های دیگر آن SnCl_6^{2-} و یا SnF_6^{2-} و توالی کمپلکس سازی آنها به این صورت است:

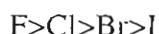


کمپلکس سازی از عمدۀ ترین عوامل آبکاری است، زیرا ترکیب‌های کمپلکس با

ویژگیهای خاصی که دارند، به آبکاران امکان به وجود آوردن شرایط مورد نظر را می دهند.

از نمک های کمپلکس اغلب در آلیاژ سازی آبکاری الکتریکی استفاده می شود. زیرا بدون این نمک ها، اباست همزمان فلزهایی که پتانسیل دشارژ متفاوتی دارند، یا امکان پذیر نیست و یا خیلی مشکل است.


مثال، پتانسیل استاندارد دشارژی حدود ۱/۱ ولت که منفی تراز پتانسیل دشارژ مس است. اکنون اگر به محلول به مقدار کافی یون سیانید اضافه شود، کمپلکس های $\text{Cu}(\text{CN})_4^{3-}$ و $\text{Cu}(\text{CN})_3^{2-}$ به وجود خواهد آمد که در آن صورت، با توجه به توضیحات بالا، پتانسیل دشارژ منفی می شود و در این شرایط پتانسیل دشارژ روی چندان تغییری نخواهد کرد، زیرا کمپلکس $\text{Zn}(\text{CN})_4^{2-}$ خیلی ضعیف است. چنانچه گفته شد، می توان با کمپلکس سازی، پتانسیل دشارژ فلزهای را که اختلاف پتانسیل دشارژ آنها با یکدیگر زیاد است، به همیگر نزدیک و آلیاژ سازی کرد. و آلیاژ های روی مس نمونه های بارزی از این روش هستند. آلیاژ های مس-قلع نیز با همین ساز و کار به راحتی تهیه می شوند و در آنها یون های سیانید مس $\text{Cu}(\text{CN})_4^{3-}$ وجود دارد و قلع هم به صورت کمپلکس سیانیدی قلع ظاهر می شود.

یون های هیدرو اکسیل (OH^-) با قلع کمپلکس به صورت $\text{Sn}(\text{OH})_6^{2-}$ به نام هیدر اکس استانات (IV) به وجود می آورند. چون مس کمپلکس های هیدرو اکسیل قابل توجهی ندارد. بنابراین پتانسیل دشارژ مسی با یون های سیانید و پتانسیل دشارژ قلع با کمپلکس هیدرو اکسیل تنظیم می شوند. اثرات یون های کمپلکس از نظر دیگری نیز قابل توجه است، هرگاه ورقه ای از روی، وارد محلول سولفات می شود. که سرعت مس بر روی ورقه روی خواهد نشست و جای یون مس را در نمک روی خواهد گرفت:

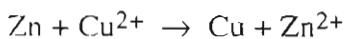

این کار در اصطلاح اباست جایگزینی و یا آبکاری بدون برق نامیده می شود.

اسفنجی است و قدرت چسبندگی کمتری دارد، زیرا سرعت انباشت با توجه به تفاوت های پتانسیل دشارژ، غلظت، درجه حرارت و سایر عوامل الکتروشیمیابی سریع تر بوده و عمل کریستالیزاسیون الکتروشیمیابی است و در پایان دانه هائی ریز به وجود نمی آید. این ساز و کار در بخش های مربوطه مورد بحث قرار خواهد گرفت. بنابراین آبکاری مس از نمک های ساده آن چندان مورد توجه نیست. اگر به جای این حمام ها از نمک های ترکیب های سیانیدی مس استفاده شود، در آن صورت پتانسیل دشارژ به میزان چشمگیری منفی می شود و می توان با استفاده از منبع تغذیه جریان (نل) خارجی، آبکاری مس را به طور مطلوب انجام داد. زمانیکه ورقه ای از آهن دارد محلول سولفات مس می شود، آنچه که برای روی اتفاق افتاد، برای مس نیز اتفاق می افتد.

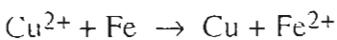

و به طور معدل در آبکاری قطعه های فولادی از محلول های سیانیدی مس استفاده می شود (حداقل برابر پوشش آستری از حمام های سیانیدی استفاده شده و سپس از حمام های اسیدی برای آبکاری مس بیشتر بر روی قطعه های فولادی استفاده می شود).



آبکاری مطلوب محلول های سیانیدی مس بر روی همه فولادها و به عبارت دیگر آلیاژ های آهن یکسان نیست. در مواردی برای انباشت مس بر روی قطعه های آلیاژی آهن به پتانسیل چشمگیری نیاز دارد، در این نوع شرایط فرضی بر این اسپ که ضمن وارد کردن قطعه های فولادی در محلول های سیانیدی پتانسیل غوطه وری قوی تر از پتانسیل انباشت نهایی که در بالا شرح داده شده است این شرایط واکنش بین یون آهن و سیانید کند است و به حد پتانسیل محاسبه شده نمی رسد.

در مواردی که گفته شد، انباشت از ترکیب های کمپلکس در مقایسه با آنهایی که از وان های نمک های ساده به دست می آید، برتری دارد. نمونه اخیر بیانگر این است که پوشش محلول های سیانیدی دارای بلور های ریزتری است که بر اثر جذب سطحی یون های سیانیدی ممکن شده است. در مواردی نیز پوشش حاصل چندان


رضایت بخشنیست.

در تئوری های دیگر فرمول های آبکاری سیانیدی، برای نشست کاتیون چند

مرحله را در نظر می گیرند:

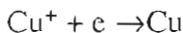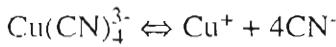

از بررسی های گوناگون مشخص شده است که هیچ گونه ساز و کاری براساس فرمول، در انباشت پوشش های سیانیدی مس مشاهده نشده است و پوشش الکتریکی مستقیماً براساس فرمول زیر انباشت می شود.

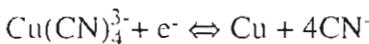

در وان های کمپلکس سیانیدی روی، حداقل دو نوع یون کمپلکس در سیستم وجود دارد:

$\text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$ و $\text{Zn}(\text{CN})_4^{2-}$. برخی بر این باورند که انباشت یا از کمپلکس $\text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$ و یا $\text{Zn}(\text{CN})_4^{2-}$ انباشت می شود.

سیانید آزاد:

اغلب وان های سیانیدی بر حسب سیانید کل و سیانید آزاد طبقه بندی و مشخص می شوند و دستورالعمل آنالیز آنها نیز تهیه شده است. مقدار سیانید کل معلوم است و بر حسب CN^- و یا سدیم و پتاسیمی بیان می شود که در محلول وجود دارد و ممکن است به یون کمپلکسان بسته شده باشد، و با دستورالعمل استاندارد به آسانی قابل محاسبه است.

مفهوم سیانید آزاد در محلول های سیانیدی، چندان روشن نیست، زیرا در واقع یک سیانید آزاد، یون های سیانیدی است که در تشکیل سیستم کمپلکس سیانیدی مورد نظر شرکت ندارد و برای درک و اندازه گیری آن نیز شناسایی مفهوم کمپلکس سیانیدی موردنظر شرکت ندارند و برای درک و اندازه گیری آن نیز شناسایی موضوع کمپلکس سیانیدی فلز لازم است. برای رسیدن به این هدف آگاهی از

فرمول کمپلکس سیانیدی فلز ضروری است و در اغلب موارد نیز این مورد چندان مشخص نیست. در مورد مس، کمپلکس دارای یون های $\text{Cu}(\text{CN})_3^{2-}$ و $\text{Cu}(\text{CN})_4^{2-}$ است و شاید این کمپلکس سیانیدهای دیگری نیز داشته باشد. مشابه این وضعیت برای سایر فلزهای نیز وجود دارد. هنگامی که نتوان تشخیص داد چه مقدار از یون های سیانید با فلز تشکیل کمپلکس داده اند، در این صورت شناسایی سیانید آزاد نیز ناممکن است بنابراین، در جایی که امکان داشته باشد مقدار سیانید کل تعیین می شود، در صورتی که نیاز به شناسایی سیانید آزاد باشد، فرمول کمپلکس مورد نظر به طور اختیاری که احتمال موجودیت آن در سیستم زیاد است، انتخاب و براساس آن سیانید آزاد براساس سیانید کل تعیین می شود.

معادله نرنست برای یون های کمپلکس:


چنانچه پیشتر نیز مشاهده شده است، پتانسیل الکترودی با معادله نرنست برای یون های کمپلکس به این صورت است:

$$E = E_{\text{Mn}} + \left(\frac{RT}{nF} \right) \log a_{\text{M}}^{n+}$$

E برابر پتانسیل الکترود، E_{Mn} پتانسیل استاندارد کاهاش (Mn^{n+}) به فلز آزاد (M^n)، R ثابت گاز T درجه حرارت بر حسب کلوین، F فارادی، n ظرفیت فلز در حالت اکسایش و M^{n+} اکتیویته یون فلز محلول در الکترولیت آبکاری است، باید در نظر داشت که مقادیر R و F همیشه ثابت اند، بنابراین،

$$E = E_{\text{M}^n} + \left(\frac{0.059}{n} \right) (\log a)$$

اگر در سیستم یون های کمپلکس وجود داشته باشد، در آن صورت تعیین مقدار ضروری است که فرمول تشکیل یون کمپلکس به صورت زیر است:

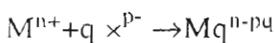


(x) بار یون کمپلکس کننده با بارهای p و q نیز عدد کوئور دیناسیون است. در آن صورت معادله نرنست به صورت زیر درمی آید:

$$E = E_M - \left(\frac{RT}{nF} \right) \ln k_f + \left(\frac{RT}{nF} \right) \left[\ln \left(\frac{\frac{a_{M \times q}}{a \times p \cdot q}}{} \right) \right]$$

که ثابت پایداری کمپلکس و آktیویته نمونه های مختلف است. در این مورد مباحث مفصل تری وجود دارد که در منابع مورد نظر می توان یافت و این منابع در آخر کتاب آورده شده اند.

چنانچه مشاهده شد، با کمپلکس سازی. می توان از انباشت های غوطه وری جلوگیری کرد، آن نیز، آبکاری مس بروی، روی است. از عکس این پدیده نیز می توان استفاده کرد، در این صورت می توان فلز آktیو را بروی فلز کمتر آktیو نشاند، مثلاً می توان آبکاری قلع بر روی قطعه های مسی را ذکر کرد که فرایند آن به این صورت است:

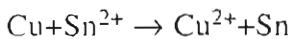


واکنش یاد شده به صورت عادی جریان نمی یابد، جایی که قلع در مقایسه با مس الکترونگاتیو باشد، اگر به محلول نمک های قلع تیر اوره اضافه شود، در آن صورت پتانسیل دشارژ مس به میزان چشمگیری منفی می شود و در پایان قلع بر روی قطعه های مس می نشیند. این امر یکی از روش های متداول آبکاری است. سایر لیگاندها نیز می توانند چنین ساز و کاری را در سیستم های آبکاری به وجود آورند و همچنین از این فرایند برای پوشش دادن سطوح سیم های مس از قلع به طور گسترده ای استفاده می شود، و بدین وسیله در مدارهای چاپی امکان لحیم کاری بر روی قطعه های مس فراهم می شود.

فرایند های آبکاری و عناصر آن:

پیش از وارد شدن به بحث آبکاری هر یک از فلزات، باید فرایندهای کلی و عناصر موثر بر کیفیت و کمیت آنها را بررسی کرد که عبارت است از: اثر بخشی جریان برق، توزیع و رشد انباشت فلزی، . . . و شناخت مباحث مهم تئوری آنها که در ک ساز و کار آبکاری را آسان می کند.

بازده جریان الکتریکی :

بازده جریان الکتریکی در آبکاری بر حسب نسبت فلزی که با عبور جریان در کاتد می نشیند، با مقداری که از محاسبات تئوریکی به دست می آید، تعریف می شود و معمولاً بر حسب درصد بیان می شود و به آن را بازده کاتدی نیز می گویند. اگر واکنش هایی را که براساس عبور جریان الکتریکی در کاتدرخ می دهد، در نظر بگیریم، می توان ادعا کرد که بازده در اغلب موارد آبکاری صدرصد است. همین مورد را می توان به الکترود آندی نیز تعمیم داد. واکنش هایی که در آبکاری پدیدار می شوند شامل: خروج گازهای هیدروژن، اکسیژن و سایر پدیده هایی است که بر حسب شرایط آبکاری پیش می آید. تجزیه آب الزاماً باعث آزاد شدن گاز هیدروژن و اکسیژن از کاتد و آند می شود که البته استثنایی نیز وجود دارد. اگر یون فریک (Fe^{3+}) در نظر گرفته شود، این یون در کاتد به فرو (Fe^{2+}) کاهید می شود، در این صورت بدون متصاعد شدن گاز، انباست فلز انجام می گیرد و آهن (III) به آهن (II) تبدیل می شود و عکس این واکنش در آندرخ می دهد. در صورتی که محلول دارای هر دو یون Fe^{3+} و Fe^{2+} باشد، احتمالاً الکترولیز به صورت نامشخص و بدون هیچ گونه تغییری در آند و کاتدرخ خواهد داد:

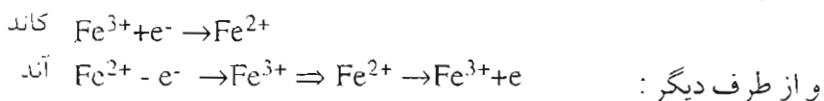

این واکنش های آندی و کاتدی به آسانی یکدیگر را به تعادل می رسانند و به عبارت دیگر متعادل می شوند. سایر یون های احیاء شده نیز می توانند باعث کاهش بازده کاتدی شوند، بدون اینکه از سیستم هیدروژن آزاد شود. در صورتی که یون نیترات در محلول وجود داشته باشد، به آسانی به والانس پایین تری کاهیده می شوند، و به صورت نیتریت، نیتروژن و یا آمونیاک در می آیند البته این واکنش های کاهیدگی انباست فلز محسوب خواهند شد.

جرم کل فلز انباست شده در آبکاری کاربردی، چندان مورد توجه نیست، زیرا توزیع یکنواخت آن بر سطوح قطعه ها مورد توجه است در آبکاری یکی از

عمده‌ترین مسایل مورد توجه یکنواختی پوشش آبکاری است که بر روی قطعه‌ها نشانیله می‌شود. همچنین یکنواخت بودن این پوشش با ضخامت کمتر پاسخ‌گویی اهداف آبکاری نیز هست، زیرا پوشش‌های ضخیم یعنی مصرف ذلز و نمک آبکاری بیشتر و هزینه زیادتر، همچنین زمان آبکاری نیز طولانی خواهد شد. برای رسیدن به پوشش‌های آبکاری یکدست و یکنواخت، با قرار دادن مناسب قطعه‌ها در وان‌های آبکاری و تنظیم وضعیت و فواصل آندو کاتد و با فراهم شدن سایر تجهیزات و وسائل، آبکاری امکان پذیر است، بدین منظور می‌توان از آندهای چند طرفه که کاتد رامحاصره می‌کنند استفاده کرد. همچنین با استفاده از محلول‌های باقدرت توزیع مناسب بر پوشش‌های آبکاری با استفاده از ولتاژ می‌توان به مناسب آبکاری مطلوب دست یافت.

رشد پوشش آبکاری:

به طور کلی، فرایند انباشت پوشش فلزی بر سطوح قطعه‌ها با فرمول زیر داده شد است:

$$\text{M}^{n+} + n\text{e}^- \rightarrow \text{M}$$

که بیانگر مجموعه واکنش‌های الکتروشیمیایی آبکاری است که در کاتد اتفاق می‌افتد این فرمول به رغم آنکه مقادیر کلی استوکیوتری کل واکنش را نشان می‌دهد، اما فرایندهای میانی را که سرانجام به این فرمول منتهی می‌شوند، بیان نمی‌کند. فلزهای صورت مداوم و یک پارچه بر سطوح قطعه‌های کار در کاتد نمی‌نشینند، تا ورق همگونی را به وجود آورند و در سرتاسر کاتد به صورت همگون ادامه پیدا یابند، زیرا یون‌های آنها به همراه خود، لیگاندهای (مولکول‌های آب و یون‌های کمپلکس) را حمل می‌کنند و ضمن رسیدن به کاتد و برخورد با سطوح مشخص آنها، پاره‌ای از مولکول‌های آب و یون‌های کمپلکس را لذست می‌دهند، هنگامی که بار آنها در کاتد خنثی می‌شود، پیوندهای فلزی به وجود می‌آورند. رسیدن یون‌های فلزی به سطوح کاتد و نفوذ و ایجاد شبکه فلزی بر روی فلز میناباند. همگونی یون‌های از شمار: پیچیدگی قطعه‌ها، لبه و یا عواملی در شبکه

فلزی شرکت نمی کنند همراه است. این مناطق رشد به اطراف سطح بلور حرکت می کنند و لایه یک اتمی را به وجود می آورند و این لایه با شبکه بلوری یعنی تازمانی که ناخالصی در آنها نفوذ نکند، رشد می کند تا شبکه های بلوری چندین لایه تا حد مورد نظر در سطوح قطعه های میناب وجود آورد. به هر یک از اجزای ساختاری شبکه بلور می گویند که با یک مرز مشخص از یکدیگر متمایز می شوند.

اپیتاکس:

هنگامی که در آبکاری یون های فلز ها به صورت اتم به سطح کاتد می نشیند، سعی بر این دارند که شبکه بلوری خود را همانند فلز مینا کنند، حتی اگر شبکه کربستالی مشابه آن رانیز نداشته باشند. اگر شبکه بلوری پوشش های آبکاری همانند قطعه های کار باشد (شکل هندسی و ابعاد آنها)، در آن صورت شبکه بلوری پوشش تابیکران می تواند رشد کند و بلورهای آن نیز همانند بلورهای فلز مینا خواهد بود، این نوع رشد شبکه بلوری فلز هارا در آبکاری اپیتاکسی می گویند.

در صورتی که شبکه بلوری پوششی با قطعه کار تفاوت داشته باشد، نخست پوشش از شبکه بلوری قطعه کار الگو می گیرد و همانند آن شبکه ای بلوری خواهد داشت، ولی پس از مدتی رشد، به صورت شبکه اصلی در می آید و با توجه به اینکه با شبکه فلز مینا متفاوت است رشد خواهد کرد. اگر عناصر دیگر بتوانند در رشد بلورها اثر بگذارند می توانند حتی بر رشد عادی بلور اثر گذارند و بر اساس اعمال قدرتی که باعث تغییر روند رشد کربستال خواهد شد، آن را درجهتی که تمایل دارند سوق می دهند. در صورتی که هماهنگی بین شبکه بلوری پوشش و فلز مینا به هر دلیل انجام نگیرد، در آن صورت سازو کار اپیتاکسی هم از بین خواهد رفت. در مواردی ممکن است پاره ای از دانه های بلوری سریع تراز بقیه رشد کنند. جهت گیری خاصی در دانه های بلوری ایجاد کنند، مثلاً اگر جریان زیاد باشد، ممکن است اتم ها فرصت کافی برای جایگیری مناسب را پیدا نکنند و به صورت عادی در جایی که شرایط ایجاب می کند، قرار نگیرند، در این صورت شبکه

بلوری دوباره از حالت اپتاسکی خارج می شود، چرا که عوامل بیرونی در تشکیل شبکه بلوری پوشش های آبکاری اثر انکارناپذیری دارند.

تنش در پوشش آبکاری:

گاهی انباست های آبکاری در شرایط پرفشار و یا تنشی (غلب اینگونه است) و یا در حالت تراکم به وجود می آیند. فشار در آبکاری اهمیت چندانی ندارد، به ویژه در آبکاری فلزهای نرم و چکش خوار، مانند سرب، قلع، کادمیم که قدرت انباست ضعیفی دارند، چندان مطرح نمی شود، ولی در عمل می تواند باعث ترک خوردن پوشش و یا پوسته کردن آن را فراهم کند. تنش در آبکاری به سبب عوامل گوناگونی است که کنترل عوامل تنش، بخشی از فرایندهای آن محسوب می شود. عواملی که در تنش دخالت دارند، شامل ناهمگونی شبکه های بلوری، همراه بودن مواد خارجی از شمار اکسیدها، هیدرو اکسیدها، آب، گوگرد، کربن (معمولأ به سبب مواد افزودنی است) هیدروژن و ناخالصی های فلزی است. این عوامل یا موضع، در پاره ای موارد بر عکس انتظار، باعث به وجود آمدن شبکه های بلوری عادی می شوند و یا شبکه های بلوری شکننده را به وجود می آورند که پیرو شرایط آبکاری است. بنابراین، اگر عوامل مداخله گر خارجی در آبکاری وجود نداشته باشد، ویژگی های پوشش قطعه های آبکاری شده، همانند فرایندهای متالوژیکی استخراج فلزها پیش خواهد رفت.

چسبندگی در آبکاری:

به جز در موارد خاصی الکتروفرمنیگ که در آن پوشش از روی قطعه کار برداشته می شود، در سایر موارد فرایندهای آبکاری، چسبندگی پوشش آبکاری بر روی فلز مبنای مورد نظر است که تا آخر عمر کاربردی آنها همراه قطعه های کار باشد. این امر با نیروی جذب متقابل قطعه کار و پوشش حاصل می شود. نخستین لایه حاصل از اتم های پوشش، بانیروهای جاذبه قطعه مبنای کار، پایه گذار بلورهای اولیه اند و

قدرت پیوندی آنها نیز همانند فلز مینا است، مگر اینکه یک ناهماهنگی بین دو شبکه پوششی و فلز مینابه وجود آید. قدرت چسبندگی قشر پوششی آبکاری خیلی نزدیک به قدرت کششی قطعه های کار است. هنگامی که پوسته شدن پوشش آبکاری پیش می آید، بیانگر آن است که قطعه های کار خوب آماده نشده اند و یا در فرایند کاری مشکلاتی وجود داشته است روش های کنترل قطعه های آماده برای آبکاری در بخش آنالیز خواهد آمد.

فرمولاسیون قطعه های آبکاری:

به طور کلی حمام های آبکاری از دونوع محلول اسیدی و قلیایی تشکیل می شوند. حمام های اسیدی بر اساس نمک های نسبتاً ساده که با تشكیل کمپلکس های کوچک همراه است و ان های قلیایی آبکاری بر اساس تشکیل کمپلکس استوارند.

نوع دیگری از وان های آبکاری خنثی وجود دارد که گروه سوم محلول های آبکاری را تشکیل می دهند و میدان تغییر PH آنها ۵-۸ است که این محلول ها می توانند نمک های ساده مانند نیکل و یا ترکیب های کمپلکس یون های محلول های پیروفسفات ها باشند.

محلول های وان های آبکاری تقریباً از غلظت زیادی دارند. اگر محلول رقیق باشد، یون فلز در محلول کاتولیت (محلول اطراف کاتد) کاهش می یابد و ساز و کار آبکاری بر اساس تغییر غلظت و پس آمدهای آن از حالت عادی خارج می شود. گرچه تنوری های الکترولیتیک بر اساس مطالعه های مربوط به محلول های رقیق است، ولی دانستنی ها درباره وان های آبکاری، مربوط به تجربیاتی است که از فرایندهای عینی آبکاری به دست آمده اند.

انتخاب نمک های آبکاری:

برای به دست آوردن محلول های آبکاری غلیظ مورد نظر، به نمک هایی نیاز

است که در حلال های مورد نظریه مقدار زیاد حل شوند. مواردی پیش می آید که امکان انحلال نمکی که برای آبکاری انتخاب می شود، در شرایط موجود محدود می شود. گرچه اغلب نمک های نیتراتی به مقدار چشمگیری محلول اند، ولی پتانسیل دشارژ این نوع نمک ها زیاد است، به عبارت دیگر، با داشتن ویژگی مشتب انحلال پذیری زیاد، به پتانسیل زیاد آبکاری نیاز دارند. والکترولیز آنها با مانع پتانسیل روبه رو می شود. از نمک های محلول دیگر پرکرات ها هستند که به کارگیری این نمک های نیز با خطرهایی همراه است، بنابراین، می توان از فلدبورات ها به جای پرکرات ها استفاده کرد بدون اینکه عارضه مربوط به پرکلات ها پیش بیايد.

اثرات آئیون ها را نیز در آبکاری باید تشریح کرد، آئیون های به طور مستقیم در وان های آبکاری وارد فرایند نمی شوند نیز اثرات هر یک از انواع آئیون ها دقیقاً بر ساز و کار آبکاری مشخص نشده است، این اثرات ممکن است با جذب شدن در کاتد بر روی اکتیویته فلزات آبکاری اثر بگذارد.

اغلب وان های آبکاری اسیدی از محلول های سولفات تهیه می شود، مثال باز آن وان های آبکاری نیکل، کبالت، روی، قلع و مس است. چون سولفات سرب نامحلول است، بنابراین باید برای آبکاری آن از نمک های دیگری استفاده شود، این نمک ها می توانند فلدبورات ها باشند، همچنین از فلوسیلیکات و سولفامات ها نیز می توان استفاده کرد. اغلب نمک های کلریدی محلول اند برای آبکاری نیکل آهن و روی می توان از آنها استفاده کرد، در آبکاری نیکل به مقدار کم از ترکیب های سولفامات ها نیز استفاده می شود که از روینه شدن آندها جلوگیری می کند.


در فرمولا سیون وان های آبکاری باز باید مسایل اقتصادی را مانند مسایل فنی در نظر گرفت، ممکن است فرمول هایی وجود داشته باشند که از نظر فرایندهای آبکاری سیار جالب توجه اند، ولی هزینه زیادی دارند.

فلدبورات های نمک های محلولی هستند و آکتیویته یون فلز آنها در مقایسه با سولفات ها بیشتر است این دو عامل انحلال پذیری و اکتیویته در سولفات ها نیز زیاد

است و سبب استفاده از نمک های سولفات می شود. با توجه به اینکه نمک های فلوبورات، در مقایسه با سولفات ها بسیار گران اند و اغلب به صورت محلول در دسترس اند، بنابراین حمل و نقل آنها ضمن گران بودن مشکلات ویژه ای نیز به همراه دارد.

بسیاری از فلزات از فلوبورات ها آبکاری می شوند، مانند نیکل، مس، سرب و آلیاژهای آنها از فلوبورات های دیگر غیر از موارد خاص چندان در آبکاری، به سبب عوامل یاد شده، استفاده نمی شود.

سولفات های مانند فلوبورات ها، قابلیت انحلال زیادی دارند. نیکل سولفات کاربرد مهندسی دارد. سرب را نیدیم سولفات نیز برای آبکاری به کار می روند و اگر شرایط فراهم شود، سولفات های سولفات ها هیدرولیز می شوند که یکی از عیوب های کاربردی آنهاست.

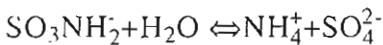

اصولاً از آنیون های آلی کمتر در آبکاری استفاده می شود، مثلاً قلع را می توان با محلول های فنل و یا کروپول سولفات میک اسید آبکاری کرد. همچنین از سولفونیک اسید نیز در آبکاری استفاده می شود.

اسیدهای آلی قدرت اسیدی کمتری دارند و در نتیجه کمتر یونیزه می شوند که نمونه بارز آن استیک اسید است که اسید ضعیفی است. اسیدهای آلی ای که قدرت هستند، از نظر ارزش قیمت زیادی دارند. انتخاب مواد مصرفی آبکاری را باید با توجه به عوامل مختلف، مانند قیمت، در دسترس بودن و موثر بودن در آبکاری انجام داد، مثلاً سولفات مس و نیکل به راحتی در دسترس اند، در حالی که برخی از نمک های آبکاری این ویژگی ها را ندارند.

وان های اسیدی دارای یون های هیدراته شده اند و در مواردی نیز به صورت کمپلکس وارد فرایند آبکاری می شوند، ضعیف ترین کمپلکس های فلزی با سولفات های وجود می آید، در حالی که کلریدها کمپلکس های قوی تری را به وجود می آورند - تنها آنیون هایی که استعداد کمپلکس سازی ندارند و مانند لیگاند ها

عمل می کنند، فلوبورات ها و پرکلرات ها هستند.

حمام های قلیایی یا کمپلکس:

عمده ترین عامل کمپلکس سازی در حمام های قلیایی، یون های سیانید هستند. از کمپلکس های سیانیدی برای آبکاری از مسی، کادمیم، نقره، روی، طلا، ایندیوم و روی استفاده می شود. اغلب کمپلکس های سیانیدی (سیانید کمپلکس) در محیط های اسیدی تجزیه می شوند و گاز هیدروژن سیانید (HCN) که گاز بسیار سمی ای است، آزاد می کنند. بنابراین، وان های آبکاری سیانیدی باید قلیایی باشند، در این میان تنها محلول آبکاری سیانیدی طلا (Cyanoaurate) استثناست. که در $\text{PH}=3$ و حتی پایین از آن نیز پایدار است. یون سیانید با اغلب فلزها مانند آهن، نیکل، کبالت و پلاتین، کمپلکس به وجود می آورد، ولی این کمپلکس ها در آبکاری چندان کاربردی ندارند.

تعداد عدد کوئور دیناسیون یون های سیانید با اتم فلز مرکز دقیقاً مشخص نمی شود. ولی در حقیقت، کمپلکس ها با افزایش لیگاندها به وجود می آیند و پایدار می شوند که این امر به غلظت سیانید محلول بستگی دارد. چنانچه در گذشته اشاره شده، محاسبه مقدار سیانور آزاد در محلول های سیانوری از نظر کنترل ساز و کار آبکاری مهم است، ولی از نظر واکنش شیمیایی نقش چندانی در سیستم ندارند.

وان های سیانیدی آبکاری، در مقایسه با وان های اسیدی، قدرت توزیع خوبی دارند. فلزی همراه آنیون مربوطه است، از طرف کاتد حرکت می کند و در این شرایط نیز دارای عدد انتقال منفی است و این فرایندها با آزاد شدن سیانید همراه شده و باعث پلاریزاسیون غلظت بالا می شود. همچنین با افزایش شدت جریان نبر بیشتر می شود و در نتیجه بازده کاتدی اینباشت، فلز با افزایش شدت جریان ؟ کاهش شدیدی می یابد، بدین معنی که در حد اکثر شدت جریان (نزدیک به آند) بازده جریان کمتر از سطوح پایین شدت جریان است و توزیع فلز بیشتر از توزیع جریان

حفظ می شود، و پلاریزاسیون غلظت بالا نیز بطرف قدرت توزیع ضعیف سرق می یابد.




یون سیانید عملکرد مهمی در آند دارد. مگر اینکه سیانید به علیه با فلز، مثلاً با مس ترکیب شود و یون مس (I) سیانید نامحلول را به وجود آورده و CuCN اطراف آند را می پوشاند و از عبور کردن جریان زیاد جلوگیری می کند و در نتیجه باید یون زیادی باشد تا CuCN براساس فرمول زیر عمل کند.



در این شرایط الکترولیز ادامه می یابد و در مورد محلول های نمک های نقره، روی و کادمیم نیز صادق است.

سیانید زیادی در کاتد نتیجه معکوس دارد و باعث کاهش بازده جریان می شود. بنابراین غلظت سیانید بین این دو اثر متضاد، تعادل به وجود می آورد. از نمک های تار تارات در آبکاری مس برای جلوگیری از تشکیل قشر نامحلول آندی استفاده می شود و به کار بردن آن در بازده کاتدی اثر کمتری دارد.


سدیم و پتاسیم به علل مختلفی به وان های آبکاری اضافه می شوند، یون هیدروکسیل رسانایی الکتریکی محلول های آبکاری را بالا می برد، زیرا محلول هایی که تنها یون فلز و سیانید قلیایی را به همراه دارند، رسانایی الکتریکی خوبی ندارند. از طرف دیگر، یون هیدروکسیل به عنوان جذب کننده کربن دی اکسید محیط کار عمل می کند و در غیاب آن، یون های سیانید تجزیه خواهند شد، زیرا کربنیک اسید به رغم آنکه اسید ضعیفی است، ولی با توجه به اینکه از هیدروسیانیک اسید (HCN) قوی تر است سیانیدها را به آن تبدیل می کند که فرایند مختصر شده آن به قرار زیر است:

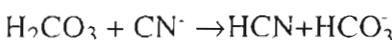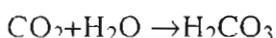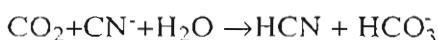


و یا

در وان های سیانیدی قلیایی روی ، وضع پیچیدتر از موارد یاد شده است . زیرا در آن روی به صورت های کمپلکس هیدرو اکسید $Zn(OH)_4^{2-}$ و سیانید $Zn(CN)_4^-$ وجود دارد، یعنی آبکاری کمپلکس اولی آسانتر از کمپلکس دومی است . باور بر این است که قطعه ها آماده آبکاری از $Zn(OH)$ در کاتد هستند . در حقیقت روی را می توان از وان هایی که دارای محلولهای قلیایی هستند، بدون اینکه نیازی به یون سیانید باشد و تنها یون روی دارند، آبکاری کرد . وجود یون های سیانید باعث افزایش کیفی بعضی از ویژگی های پوشش آبکاری روی می شود و علت این موارد نیز کاملاً مشخص نشده است .


یون های سیانید به کندی هیدرولیز می شوند و آمونیاک و فرمیات به وجود می آورند .

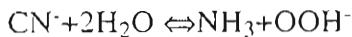

در این شرایط آمونیاک متتصاعد و از محیط آبکاری دور می شود و فرمیات های نیز بدون ضرر در سیستم باقی می مانند . از آندها نیز اکسیژن آزاد می شود و سیانید نیز ممکن است با سیانات اکسیده شود . در حقیقت از این روش نیز برای انهدام سیانیدهای پساب های آبکاری استفاده می شود .

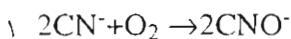

و امکان ادامه واکنش نیز براساس فرمول ۲ وجود دارد .

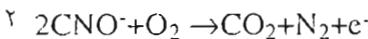

یون های کربنات بدون شک در وان های آبکاری سیانیدی وجود دارند که از جذب اتمسفر و اکسیداسیون آندهای در سیستم پدید می آیند . اگر غلظت آنها زیاد نباشد، چندان صدمه ای به سیستم نمی زند و حتی می توان سدیم کربنات را با انجامد محلول الکترولیت و جدا کردن آنها به حداقل رسانید، زیرا درجه انحلال $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ در درجه حرارت پایین خیلی کم است ، ولی پتابسیم کربنات درجه انحلال بالایی دارد و در صورت نیاز می توان کربنات هارا با رسوب دادن از محیط عمل دور کرد .

اگر مقدار سدیم کربنات در محلول های آبکاری زیاد باشد، احتمال انباشت بلورهای آن در کاتد زیاد است.

باتوجه به انحلال پذیری پتاسیم سیانید و هیدرو اکسیدهای آن، به رغم گران بودنشان در آبکاری قلیایی به ترکیبات سیانیدی سدیم و سدیم هیدرو اکسید ترجیح داده می شوندو وان های آبکاری پتاسیم سیانید دارای مزایایی از شمار بازده کاتدی بالا و رسانایی الکتریکی بهتر است. علت رسانایی زیاد آن کاملاً روشین نشده است، ولی تحرك زیاد یون های پتاسیم در این امر دخالت دارند. از طرف دیگر، اثرات یون های مثبت، جز سدیم و پتاسیم، در وان های آبکاری قلیایی تشریح نشده است.

کربنات ها باعث کاهش پلاریزاسیون آندها می شوندو احتمالاً این امر به سبب تشکیل کمپلکس های کربوناتو یا از اثر تامپونی آنهاست.

سیانیدها مواد کمپلکس سازی هستند که کاربردهای عملی دارند. در آبکاری قلع از ترکیبات یون استانات که دارای کمپلکس های چهار ظرفیتی قلع اند، استفاده می شود، یون استانات یا هگزا هیدرو کس استانات $\text{Sn}(\text{OH})_6^{2-}$ (IV) (در مواردی به صورت SnO_3^{2-} نوشته می شود و نمک قلیایی $\text{Na}_2\text{SnO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ و $\text{K}_2\text{SnO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ که فرمول کامل آن $\text{Na}_2\text{Sn}(\text{OH})_6$ و یا $\text{K}_2\text{Sn}(\text{OH})_6$ است) که در کاتد به صورت یون استانیت (تترا هیدرو اکسو استانات $\text{Sn}(\text{OH})_4$ درمی آید. به هر صورت، انباشت مقدار زیاد قلع دو ظرفیتی در وان در اغلب موارد باعث خرابی پوشش آبکاری می شود. معمولاً هیدرو اکسید قلیایی به وان های آبکاری قلع، برای افزایش رسانایی و جلوگیری از هیدرولیز استانات به نمک نامحلول استانیک هیدرات، اضافه می شود.

از یون های کمپلکس گوناگونی برای آبکاری های مختلف استفاده می شود، مثلاً مس از محلول های پروفسفات با فرمول $\text{Cu}(\text{P}_2\text{O}_7)^{6-}$ و یا $\text{CuP}_2\text{O}_7^{2-}$ آبکاری شده که در این ترکیب مس دو ظرفیتی است. آبکاری کروم از اسید کرومیک (CrO_3) در آب کمپلکس های مختلفی که در آن به صورت آئیون عمل می کند، به

وجود می آورد آئیون شناخته شده آن $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ است، همچنین کروم حالت های اکسایش متفاوتی $\text{Cr}(\text{IV})$ ، $\text{Cr}(\text{III})$ ، $\text{Cr}(\text{II})$ دارد.

از ترکیبات کمپلکس کلرو برای آبکاری اغلب فلزها استفاده می شود، حتی طلا را می توان از ترکیب کمپلکس تتروکلرو طلا (AuCl_4^-) آبکاری کرد. همچنین آئیون رانیز می توان با ترکیبات کمپلکس کلرو آبکاری کرد که دارای کلوین و به آئیمونی انفعاری معروف است.

با ترکیبات کمپلکس گوگرد می توان اغلب فلزهای آبکاری کرد، تیواستانات تیوسولفات و یا تیوسیانات در آب کاری کاربرد فراوانی دارند.

از ترکیبات کمپلکس یدبرای آبکاری نقره استفاده می شود و از وانهای نمک های تارتارات و نیترات برای آبکاری پاره ای از فلزات مانند آئیمون استفاده می شود. به سبب گرانی، وانهای یاد شده در اغلب موادر کاربرد تجارتی ندارند، زیرا افزون بر گرانی مواد مصرفی، کاربرد آنها از طرف آبکاران کم تجربه نیز ممنوع شده است.

مواد مرطوب کننده آبکاری :

مواد مرطوب کننده (سطوح فعال) در آبکاری نیکل برای دور کردن حباب های متتصاعد شده هیدروژن از کاتد به کار می روند، زیرا گاز هیدروژن تشکیل شده در کاتد از چسبیدن فلز جلوگیری می کند و ضمن جدا شدن از سطح کاتد باعث به وجود آمدن حفره در آن می شود. این مواد مرطوب کننده، به عنوان ضد حفره و یا حفره زدابه وانهای آبکاری اضافه می شوند. وانهای آبکاری قلع از ترکیبات استانات بسیار قلیایی هستند و بازده الکترودی آن کمتر از ۱۰۰ درصد است خروج گاز از الکترود باعث به وجود آمدن اسپری محتوى قلیایی کاستیک می شود. این اسپری باعث تحریک و سوختن پوست کارگران می شود و بانشستن بر روی تجهیزات آبکاری، قشری از نمک سفید ایجاد می کند.

با توجه به مواردی که برای وانهای استانات مطرح شده است، برای دور کردن

گازها و جلوگیری از عوارض بعدی آنها، استفاده از مواد مرطوب کننده در وانهای آبکاری ضروری است.



اضافه کردن این مواد به نمک های آبکاری تجارتی به صورت جداگانه ضرورت ندارد، زیرا که این مواد قبل از آنها اضافه می شود.

آبکاری کروم از کرومیک اسید نیز گاز هیدروژن تولید می کند (بازده کاتدی در بهترین شرایط ۲۰ درصد است) و با استفاده از آندهای نامحلول گاز اکسیژن با بارده ۱۰۰ درصد آزاد می شود. اغلب مرطوب کننده آلی با اکسیژن آزاد شده ترکیب می شود و امروزه با استفاده از مواد فعال سطحی مناسب که امکان پخش شدن را کاهش می دهند، می توان از عوارض حاصل از متصاعد شدن اکسیژن جلوگیری کرد.

نمک های رسانات و بافرها:

یون های اغلب فلزها مانند سولفات مس (II) و یاترکیبات کمپلکس آنها مانند سیانوکوپرات (I)، در وان سیانیدی و یون وابسته آنها مانند کلرید، سولفات و یا سایر یون های مشابه مانند سدیم، پتابسیم و جز آنها، چندان هادی جریان الکتریکی نیستند. و به اغلب وان های آبکاری چه اسیدی و چه قلیایی به مقدار کافی مواد شیمیایی اضافه می شود تا رسانایی الکتروولیتی آنها را در حد مطلوب تامین کند. مثلًا یون های H^+ و OH^- رسانایی الکتروولیتی خوبی دارند، قدرت تحرک زیادی دارند. بنابراین اغلب به وان های اسیدی، اسید سولفوریک و به وان های قلیایی؛ سدیم و یا پتابسیم هیدرو اکسید اضافه می شود همچنین به وان های سولفات مس و سولفات قلع، اسید سولفوریک و به وان های سیانیدی قلیایی سدیم و یا پتابسیم هیدرو اکسید اضافه می شود.

افزودن این مواد به وان های آبکاری اثرات جانبی دیگری نیز دارد.

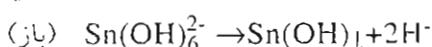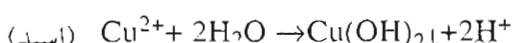

کربنات هانیز با جذب شدن CO_2 محیط در محلول های آبکاری قلیایی در سیستم به وجود می آیند. مواد افزودنی به طور حساب شده به وان ها آبکاری اضافه می شوند تا عوارض بعدی نداشته باشند مانند اضافه کردن آنها به وان های آبکاری قلیایی سیانیدی مس، نقره و طلا با این همه چگونگی اثرات رسانایی آنها بر کل سیستم آبکاری چندان روش نیست، مگر اینکه حرک سریع آنها در سیستم را به کل سیستم تعمیم دهیم که سایر یون هارانیز با خود ببرند.

همچنین ادعا شده است که آنها رسانایی را افزایش می دهند، به صورت بافر عمل می کند، پلاریزاسیون کاتدر افزایش داده و در عوض پلاریزاسیون آندر را کاهش می دهند.

کربنات هانیز بعضی از وان های آبکاری را آلووده می کنند و باید میزان آنها را در وان ها در حد پایینی نگه داشت.


در آبکاری نیکل، بوریک اسید غلیظ به وان آبکاری اضافه می شود که به صورت پلی متیریک در سیستم تشکیل می شود و PH محلول را در محدوده ۶-۵ حفظ می کند زیرا PH عامل مهمی در آبکاری نیکل از نیکل کلرید است. از دیگر نمک هایی که بعنوان بافر و یاتامپون مورد استفاده قرار می گیرند، سیترات ها، تارتارات ها هستند، ولی کاربرد آنها کمتر است، نمک های فورمیات نیز در آبکاری نیکل و نیکل-کبالت و طلا به کار می روند.

مواد افزودنی برای انحلال آند:


غیر از موارد آبکاری کروم، طلا و پلاتین که در آنها از آندهای حل شونده استفاده نمی شود، در موارد دیگر از آندهای حل شونده استفاده می شود و آنها را طوری انتخاب می کند که مقدار یون های فلزات آبکاری شد که در کاتدانباشت می شود، با انحلال خود در آئیون های آندهای حل شونده بتوانند نقصان یون های انباست شده جبران کند. در صورتی که از آندهای خنثی استفاده شود، باید برای ثابت نگه داشتن غلظت محلول الکتروولیت در فواصل معینی افت از نمک های مورد

نظر اضافه کرد که این مورد از دو جنبه قابل توجه است: ۱- قیمت نمک های فلزهای موردنی آبکاری بسیار گران تر از خود آنهاست. ۲- اضافه کردن نمک های موردنظر در نهایت باعث بالا رفتن غلظت آئیون های همراه فلز موردنظر می شود و تعادل الکترولیز را به هم می زند.

آبکاری با نمک های ساده فلزهای ندرت با افزایش PH محلول اطراف کاتد همراه می شود مگر اینکه بازده کاتد ۱۰۰ درصد باشد.

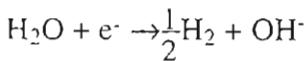

اگر بازده آندی ۱۰۰ درصد باشد، در آن صورت PH کاهش می یابد.

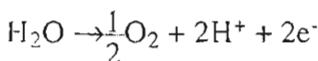

اگر بازده الکترودی آند و کاتد یکسان باشد، اثر یکدیگر را خشی می کنند و PH سیستم ثابت باقی می ماند. در صورتی که بازده الکترود آند در وان های اسیدی کمتر از کاتد باشد، در آن صورت PH محلول کاهش می یابد و یون هیدروژن (H^+) پدیدار خواهد شد که باید کترول های لازم از این نظر بر روی سیستم انجام شود. در شرایط مساعد، حرکت مکانیکی مناسب یون های فلز از آند به طرف کاتد ممکن می شود و در این حالت تعادلی بین بازده کاتدی و آندی به وجود می آید در پایان به پایداری PH محلول آبکاری می انجامد، بنابراین محلولهای آندی نقش مهمی در وان های آبکاری دارند و به این سبب به محلولهای آبکاری مواد افزودنی اضافه می شود تا بازده محلول آندی را حفظ کنند.

به ندرت در آبکاری از آندهای نامحلول استفاده می شود. زیرا کترول وان های آبکاری به صورت شیمیایی انجام می شود، مثلاً در آبکاری کروم از کرومیک اسید؛ نمی توان آند حل شونده مناسبی برای این کار تهیه کرد و به ناجار از کرومیک اسید (CrO_3) برای جبران کاهش غلظت وان های آبکاری استفاده می شود.

در آبکاری فلزات قیمتی مانند: طلا و نقره پلاتین عوامل اقتصادی نسبت به روش های آبکاری و کترول فرایندهای مربوطه اهمیت بیشتری دارد. البته این یک مورد در آبکاری استثناءست.

در آبکاری قلع از نمک استانات، کترول آند با مشکلاتی مواجه می شود. گرچه بعضی از آبکاران بر این اعتقاد که می توان این مواد را با مواد شیمیایی از میان برداشت. در پاره ای از فرایندهای آبکاری، پوشش گیری در کاتد باشد جریان پیش می رود، در حالی که در آند این میزان جریان پدیدار نمی شود اتحلال آند پایه پای پوشش گیری کاتد نیست همچنین افت اتحلال آند نیز به سبب رویینه شدن آند نیست. اینجاست که با اضافه کردن مواد افزودنی مناسب می توان از عارضه جلوگیری کرد. در هر صورت باید میزان اتحلال آند و پوشش گیری کاتد فرموله و قانونمند گردد. بنابراین، با افزایش سطوح آند و تنظیم فرایندها بر حسب ساز و کار آبکاری مربوطه، می توان تعادل آند و کاتد را به نحو مطلوب فراهم کرد.

نیکل رامی توان از محلول سولفات نیکل آبکاری کرد، در این صورت آند رویینه می شود در اینجا با اضافه کردن مواد افزودنی مناسب می توان جلوی این عارضه را گرفت، از مواد شیمیایی ای که در این مورد به کار برد می شود، کلریدها هستند در وان های سیانیدی که در آنها یون سیانید زیادتر است (آزاد) کمکی به محلول آندی است، به عبارت دیگر قشری از سیانید فلز بر روی آند شکل می گیرد و از عبور جریان بیشتر جلوگیری می کند. تارتارات ها و کربنات ها به حفظ قشر محافظ وان های سیانیدی کمک می کنند، در حالی که هیدروواکسید همین عمل را در حمام های قلع از نمک های استانات انجام می دهند.

ساز و کار انباشت فلز در آبکاری:

بلور و یادانه ای از فلزها از شکل گیری منظم یون های فلزات در یک شبکه هندسی به وجود می آید. ابر الکترونی با بار الکتریکی منفی، شبکه بلوری فلزات


رامحاصره و بار الکتریکی آنها رانیز خنثی می‌کند. همچنین یون‌های فلزی در دریابی از الکترون‌های آزاد غوطه ورنده و نمی‌توان آنها را به صورت جداگانه در نظر گرفت. بارهای یونی، به صورت آماری به وسیله ابر الکترونی یون‌های رامحاصره می‌کنند و به صورت تناوبی خنثی می‌شوند مجموعه شبکه فلزی از نظر بار الکتریکی خنثی می‌ماند.

ابر الکترونی که از الکترون‌های آزاد به وجود می‌آید، تحت تاثیر ولتاژ خارجی قرار می‌گیرد بر حسب میزان آنها در شبکه فلزی از قدرت رسانایی زیاد، متواتع و کم برخور داری می‌شود. الکترودها (اند و کاتد) جریان الکتریکی (dc) را از خارج به داخل محلول الکترولیت می‌رسانند و در این میان مولکول‌های آب که ناحدودی قطبی هستند از طریق جریان الکتریکی جذب می‌شوند. (مواد قطبی بار الکتریکی متصاد در دو سر خود دارند، ولی در کل از نظر بار الکتریکی خنثی هستند که شمای آن در مولکول آب نشان داده می‌شود. $\begin{array}{c} \Theta \\ | \\ \text{H}-\text{H} \\ | \\ \backslash \text{O} \\ / \end{array}$) چنانچه اشاره شد

الکترودها جریان الکتریکی یک سوراوارد محلول آبکاری می‌کند و افزون بر آن کلیه واکنش‌های الکتروشیمیایی که در اون‌های آبکاری پدیدار می‌شود، در الکترودهای مربوطه انجام و یا در آن جا کامل می‌شود.

چنانچه اشاره شد، یون‌های فلزهای در شبکه منظم کریستالی جا گرفته اند و به وسیله نیروی الکتروستاتیکی به یکدیگر چسبیده اند. با توجه به شکل ۴-۳ مشاهد: می‌شود که یون‌های فلزی ممکن است با دو لایه ای الکتریکی، همانند خازن با یک ظرفیت قابل اندازه گیری عمل کنند.

یون‌های فلزی ممکن است از این دو لایه به سطح فلز برسند و از آنجاراه خود را در مسیری که پایداری آنها در شبکه فلزی تامین می‌کند، بیابند، در این شرایط آنها لیگاند (مولکول آب و یا یون کمپلکس ساز) خود را آزاد و بار یون‌های را در سطح فلز یکدیگر خنثی می‌کنند. کل فرایندهای باعث به وجود آمدن یک جریان کاتدی خود به

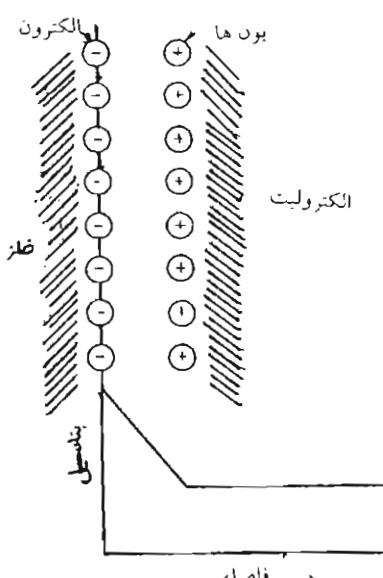

(شکل ۴-۳) - دو لایه الکتریکی

خود می شود. در این شرایط ممکن است یون های شبکه های هم جوار، انرژی شبکه ای خود را از دست بدهند و با مولکول های آب اطراف خود کوئور دینه شوند و به طرف لایه مضاعف یونی حرکت کنند و داخل محلول الکتولیت شوند. این فرایند باعث به وجود آمدن جریان آندی و یا اتحاد آن می شود.

هنگامی که پتانسیل الکترودی متعادل شد، جریان های کاتدی و آندی نیز برابر می شوند، در اینجا نه جریانی وجود دارد و نه واکنش عادی الکتروشیمیایی به

جریان دو طرفه ای که در حالت تعادل به وجود می آید، جریان تعویض می گویند. بعضی از فلزها با جریان تعویض بالا مشخص می شوند، مانند سرب و قلع. باید توجه کرد که این جریان تعویض در سایر فلزات ۱۵ برابر کمتر است. میزان جریان های تعویض در بررسی واکنش های الکترودی اهمیت زیادی دارد. زیادی آن نشان می دهد که الکتولیز با حداقل پلاریزاسیون پیش می رود و بر عکس.

وجود ناخالص های جذب شده و یا مواد افزودنی بیش از حد لزوم، باعث کاهش جریان تعویض می شود. زیرا این مواد باعث به وجود آمدن پیوندهای قوی فلزی از لیگاندهای آب می شوند. پس از چند ثانیه که فرایند آبکاری در وان آبکاری با آند حل شونده آغاز شد، ولتاژ سیستم آبکاری همانند کل پلاریزاسیون خواهد شد و ولتاژ وان را باید بین کاتد و آند خواند و ولتاژ را باید با توجه به ولتاژ یکساز و منبع تغذیه در نظر گرفت، زیرا در این شرایط ولتاژ حاصل از آبکاری نیز در آن قرار خواهد گرفت. در آبکاری باید ولتاژ بین آند و کاتد را معیار قرار داد.

انتقال ماده:

هنگامی که در ضمن الکترولیز، یون های فلز بر روی کاتد انباشت می شود، یون های فلز محلول در الکترولیت اطراف آن کاهش می یابند. و به عبارت دیگر، غلظت محلول الکترولیت وان آبکاری در تمام نقاط آن یکسان نیست، اگر از آند حل شونده استفاده شده باشد، در اطراف آند غلظت محلول خیلی بیشتر از غلظت آن در اطراف کاتد می شود. برای ادامه آبکاری باید غلظت محلول اطراف کاتد نیز ترمیم شود و به غلظت مورد نظر برسد. برای رسیدن به این هدف سه روش وجود دارد.

کمترین اهمیت این روش ها کوچ یونی محلول ها است که به علل زیادی انجام می شود، همین کوچ یونی است که می تواند، کاتیون های مورد نیاز انباشت فلز ها را در کاتد و آنیون های مورد نیاز آندراتامین کند. باید در نظر داشت که به ندرت در وان های اسیدی آبکاری، کاتیون با آنیون موجود در سیستم، کمپلکس آنیونی به وجود می آید، زیرا این کمپلکس ها معمولاً در محیط های قلیایی به وجود می آیند. در وان های آبکاری میزان انباشت فلز را می توان باشدت جریان کنترل کرد. اگر عدد انتقال یون ها باشد، برای اغلب فلزات مقدار آن کمتر از 5% است. در صورتی که وان دارای سایر رساناهای نمکی و یا اسیدی باشد، در آن صورت کاتیون فلز مورد نظر تمامی جریان را هدایت نخواهد کرد و عدد انتقال آن ممکن است به صفر هم برسد. در وان های قلیایی و سیانیدی و در اندکی از وان های اسیدی فلز به کمپلکس آنیونی می چسبد و همراه با آن از کاتد کوچ می کند.

انتقال یونی با ساز و کاری که گفته می شود که در تامین یون فلز در اطراف کاتد چندان نقشی ندارد، روش رساندن یون های مورد نیاز، با جابه جایی همرفت (Convection) طبیعی - مصنوعی و یا هر دو با هم است. در جابه جایی همرفت، ماده در وان آبکاری به طرف الکترودها حرکت می کند. برای رساندن یون های الکترودها اگر از روش جابه جایی همرفت استفاده شود، ممکن است از الکترودهای چرخان نیز استفاده شود و یا می توان به روش دیگری محلول را به

حرکت درآورده یا هر دو ساز و کار با هم عمل کنند. با دمیدن هوا، استفاده از هم زن های مکانیکی و گرم کردن سیستم می توان غلظت محلول های وان های آبکاری را معادل کرد. در اغلب موارد اگر محلول آبکاری هم زده نشود، غلظت بخش بالایی وزیرین محلول از تعادل خارج می شود. جریان الکتریکی ضمن عبور از محلول، با مقاومت الکتروولیت رویه رو می شود و در پایان محلول گرم باعث کاهش مقاومت اهمی می شود. برای گرم کردن محلول ها از کویل های حرارتی استفاده می شود همچنین از این کویل هایی می توان برای سرد کردن محلول هایی استفاده کرد. به هر صورت، حرارت در انتقال ماده نقش مهمی دارد. اگر در آبکاری جایه جایی حجم زیادی مطرح باشد، می توان از هم زن کاتدی و یا از هم زن مکانیکی استفاده کرد و حتی می توان با دمیدن هوای گرم ضمن هم زدن محلول، حرارت آن را نیز بالا برد. در سیستم های آبکاری خودکار، کاتد به طور خودکار با ساز و کار مربوطه عمل می کند و با کاهش غلظت محلول اطراف خود به صورت خودکار آن را تنظیم می کند.

دیفوژیون:

با جایه جایی هم رفت محلول های، اطراف الکترودها تازه می شود و به عبارت دیگر همگونی غلظتی در وان آبکاری به وجود می آید، ولی در فاصله بسیار کمی از الکترودها، دیگر کنوکسیون (جایه جایی هم رفت) چندان نقشی ندارد و اثر آن قابل چشم پوشی است، زیرا باروش های قابل قبولی، همگونی محلول در سطح کل وان یکسان می شود. در فاصله های بسیار کم از الکترود، عوامل دیگری از شمار کوچ یونی و دیفوژیون نقش عمده ای را بازی می کنند به عبارت دیگر در صورتی که سیستم از نظر کارایی مناسب باشد، عوامل دیفوژیون از حرکت ذرات یونی و غیریونی در یک محلول و از تفاوت غلظت حاصل می شود که خود از حرکت اتفاقی یون و مولکول هاست و در پایان به توزیع یکنواخت عناصر تشکیل دهنده محلول منجر می شود. اگر بر اثر الکتروولیز نوعی از یون ها در کاتد و یا در آند جمع

شدند این عناصر دوباره با عمل دیفوژیون کمبود حاصل را دیگر بار جبران می‌کنند و این همگون سازی تسلسلی تا پایان فرایند ادامه می‌یابد.

به بخشی از محلول الکترود که غلظت آن از غلظت کل محلول متفاوت است.

لایه دیفوژیون می‌گویند مرز مشخصی بین لایه دیفوژیون و سایر بخش‌های کل محلول وجود ندارد. تنها می‌توان تا اندازه‌ای تفاوت غلظت لایه‌های دیفوژیون را از سایر بخش‌های طور اختیاری در حدیک درصد و یا بیشتر معین کرد. در این محدوده نیز می‌توان از دیفوژیون چشم پوشی کرد.

میزان دیفوژیون بر حسب یون گرم و یا مول بر سانتی متر مکعب بر ثانیه ($\text{mol/cm}^2/\text{s}$) بیان می‌شود که گویای نسبت غلظت الکترودی است. ثابت تناسب (D) را ثابت دیفوژیون می‌گویند که بر حسب (cm^2/s) بیان و به صورت زیر فرموله می‌شود.

$$R = \frac{D(C_0 - CE)}{dN}$$

C^* غلظت محلول وان، CE غلظت محلول اطراف الکترود. dN ضخامت لایه دیفوژیون است که در مواردی ضخامت نرنست نیز گفته می‌شود اگر (IN) کاهش یابد، میزان دیفوژیون افزایش می‌یابد که در فرمول بالا (R) مشاهده می‌شود. هم زدن محلول باعث کاهش dN افزایش میزان دیفوژیون (R) می‌شود. در صورتی که محلول هم زده نشود مقدار dN به حدود ۲۰، ۰ میلی متر می‌رسد، در مقدار به ۱۵، ۰ میلی متر خواهد رسید ضخامت لایه دیفوژیون بسیار بیشتر از لایه مضاعف الکتریکی است مقدار لایه مضاعف الکتریکی حدود ۶-۱۰ میلی متر (nm) است.

سطح الکترود اغلب کاملاً صاف نیست، اگر ابعاد پروفیل الکترود برابر ابعاد dN باشد، ضخامت لایه دیفوژیون در پست و بلندی الکترود تفاوت خواهد بود، به طوریکه ضخامت آن در جاهای بلند نازک تر خواهد شد. این موضوع در بخش قدرت پرتاپ میکرو و همسان سازی بحث خواهد شد.

اورولتاژ هیدروژن :

اگر هیدروژن اورولتاژ نداشت، هرگز بسیاری از فلزها را نمی شد از محلول های آبی انباشت کرد. در اغلب موارد برای آبکاری نیکل مناسب است، پتانسیل آزاد شدن هیدروژن 2957 mV است، اگر محیط قلیایی باشد ($\text{PH} = 10$) در آن صورت این ولتاژ به 597 mV رسد. چنانچه می بینید، این ولتاژها بسیار مثبت تراز ولتاژهای احیای اغلب فلزات است و در این شرایط فقط هیدروژن متصاعد خواهد شد. میزان پلاریزاسیون فعال سازی آزاد شدن گاز هیدروژن، ضمن متصاعد آن خیلی، زیاد است: بنابراین باعث انباشت نشدن فلزو یا جلوگیری از آزاد شدن هیدروژن خواهد شد.

اورولتاژ هیدروژن تابع شرایط سطح کاتد است. در کاتدهای قلع، سرب و روی مقدار آن بیش از یک ولت است، در حالی که مقدار آن در پلاتین خیلی کمتر و حتی در پلاتین سیاه (اسفنجی و آبکاری شده) قابل چشم پوشی است. بر این اساس، الکترودهای هیدروژنی را از پلاتین اسفنجی می سازند.

ناخالصی های جذب شده در سطوح کاتد، باعث زیاد شدن اورولتاژ هیدروژن می شود. اغلب این ناخالصی ها به سبب موادی هستند که برای براق کردن و متعادل کردن سیستم آبکاری به وان ها اضافه می شوند. در پاره ای از محلول های سیانیدی آبکاری، پتانسیل انباشت فلز وارد ولتاژ هیدروژن، تابع یکدیگرند. بنابراین ممکن است آزاد شدن هیدروژن با انباشت فلز توأم باشد. به عبارت دیگر بازده کاتدی کم است. اورولتاژ هیدروژن بر روی گرافیت بسیار کم است، بنابراین نمی توان آهن ریخته گر را بر روی آبکاری کرد، زیرا در این شرایط تمامی جریان الکتریکی صرف آزاد شدن گاز هیدروژن از کاتد می شود. راه عملی آبکاری روی بر روی قطعه های ریخته گری آهن دادن یک پوشش بسیار نازک (flash) از قلع و یا کادمیم است در این صورت، اورولتاژ هیدروژن زیاد است و سپس می توان بر روی این قشر نازک پوشش روی را آبکاری کرد.

تاکنون آزاد شدن گاز هیدروژن را بر اساس انباشت فلزها و پتانسیل الکترودی

مورد بحث قرار دادیم، در حالی که اینها عوامل تعیین کننده انباشت فلزها، چنانکه ساز و کار فرایندهای آبکاری هستند، نیستند. با توجه به پتانسیل الکترود ممکن است انباشت تنگستن و مولیبدن را در $\text{PH}=5$ از محلول های آبی آنها آبکاری کرد. برخلاف ادعاهما، نمی توان آنها را از محلول های خالص انباشت و این مورد در خصوص آبکاری نیکل و آهن از محلول های کمپلکس آنها نیز صادق است.

علل ترمودینامیکی برای ناموفق بودن آبکاری از این محلول ها وجود ندارد، زیرا نمی توان این فلزهای از محلول های سیانیدی آنها آبکاری کرد (مگر بصورت قشر بسیار نازک تک اتمی) علت این ناکارایی آبکاری را باید عوامل نیتیکی نسبت داد که کند شدن سرعت واکنش به سبب عوامل کمپلکس آنهاست و امکان رخداد آن را نیز می توان با پایین بودن اورولتاژ هیدروژن توجیه کرد.


انباشت کروم راز کرومیک اسید مغایر با انباشت آن از کرومات و یا از کمپلکس های آندی مشابه است. در حالی که شیمی کروم حداقل شبیه مولیبدن و تنگستن است، و انتظار می رود که انباشت الکتریکی آنها هم شبیه یکدیگر باشد. باید توجه کرد، در بهترین شرایط، بازده جریان الکتریکی، انباشت کروم بسیار کم است و حداقل ریه ۲۰ درصد بهره وری می رسد. به رغم تلاش و پژوهش های فراوان، ساز و کار واقعی انباشت کروم به طور کامل روشن نشده است. براساس نظر برخی متخصصان آبکاری، اصولاً انباشت یک واکنش ثانوی است که با کاهیدن هیدروژن، زمانی که به مقدار زیاد آزاد می شود، ممکن می شود. فلزهایی را که می توان از محلول های آبی آنها انباشت در جدول تناوبی با خطوط سیاه در شکل ۴-۴ دیده می شوند.

H																				He
Li	Bc																			
Na	Mg																			
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Go	Ge	As	Se	Br	Kr			
Rb	Sr	r	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Tc	I	Xc			
Cs	Bo	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn			
Fr	Ra	Ac																		

(شکل ۴-۴) - جدول تناوبی عناصر و هیدروژن و فلزهایی که از محلول‌های آبی انباست می‌شوند، با خط‌های ضخیم مشخص شده‌اند.

الکتروکریستالیزاسیون:


مشخص شده است که، انباست فلزات براساس آبکاری با ساز و کار الکترولیز انجام می‌شود، انباست فلزها با روش آبکاری یکی از روش‌های کارآمد موجود است. الکتروکریستالیزاسیون به این مفهوم است که در این فرایند، یون‌های فلزها از محلول‌های الکترولیت با اثر جریان الکتریکی (dc) به طرف کاتد کشیده می‌شوند و با جایگیری مناسب در شبکه‌ای که به وجود می‌آورند، شبکه بلوری و یا کریستالی فلز را می‌سازند، مثلاً انباست مس از سولفات‌مس به صورت زیراست:

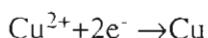

باید توجه داشت که این فرمول خلاصه‌ای از مجموعه فرایندهایی است که ضمن کریستالیزاسیون انباست مس رخ می‌دهد. شایان گفتن است که، انباست حاصل از فرایند الکترولیز تنها در کاتد تشکیل نمی‌شود، بلکه این انباست در آندهم

به وجود می آید. همچنین تمام انباشت های ایجاد شده در کاتد نیز فلز نیست، مثلا انباشت های آلی می توانند غونه ای از این موارد باشند. همچنین بعضی از فلزها و نیمه فلزها مانند سلینم، می توانند در آند انباشت شوند.

اگر به انباشت مسی از محلولهای سیانیدی نیز توجه شود، می بینیم که در پایان مس آزاد می شود.

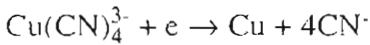

در این فرمول، برخی فرایندهای بینابینی نهفته اند که بین واکنشگرها و محصول اخمام می شوندو عواملی هستند که بررسی الکترودکریستالیزاسیون را ضروری می سازند. در مواردی نیز این امر را الکترودیک (Electroodic) می گویند که علت این نامگذاری معلوم نیست و تنها در ستون آبکاری می توان به آن برخورد.

کل انرژی ای که برای پیشرفت تمامی فرایند آبکاری، که در آن یون فلز محصول به صورت اتم فلز در شبکه کریستالی جای می گیرد، از اجزای مختلفی تشکیل شده است. احتمالاً نخست یون فلز با سطح کاتد واکنش می دهد، که این واکنش در سطح صاف کریستال در حال رشد رخ می دهد، در این شرایط آند بین جذب شدن در محیط یونی محلول آبکاری و حالتی که در حال به وجود آمدن شبکه فلزی است، در نوسان است. بنابراین، در این شرایط مقداری از بار الکتریکی یونی و بعضی از سیگاندها، آب و واکنشگرهای کمپلکس را حفظ می کند که به وضعیت موجود نیز آدیون (ation) می گویند. آدیون به طرف سطوح کاتد حرکت و در آن نفوذ می کند و شبکه کریستالی تک لایه ای را به وجود می آورد. (شبکه تک اتمی) ممکن است رشد این لایه متوقف شود و لایه جدیدی به وجود آید که با ادامه فرایند بلور و یا دانه های کریستالی به وجود می آید. در لایه های دوتایی بعدی کاتد، یون فلز در لیگاندهای مختلف کوئور دینه می شود مولکول های آب، زمانی که یون ها ساده باشند مطرح نمی شوند. لیگاندها ممکن است تک تک آزاد شوند و یا ممکن است عدد کوئور دیناسیون فلز به طور موقت برابر عدد کوئور دیناسیون فلز در لایه انباشتی شود. در هر دو صورت فضای کوئور دیناسیون یون می شکند و انرژی آزاد

می شود و در اینجا کوئور دیناسیون لیگاند در محلول به کوئور دیناسیون شبکه تبدیل می شود. در کوئور دیناسیون خالی و یا گیردار در فلز، در مقایسه با کوئور دیناسیون سطح صاف، انرژی بیشتری آزاد می شود که این مراحل به طور خلاصه به شرح زیر است:

۱- ورود به لایه مضاعف،

۲- آزاد شدن تک لیگاندها از آدیون،

۳- انباشت در سطح مسطح کاتد

۴- جایگیری نهایی در شبکه بلوری فلزی

الکتروکریستالیزاسیون از نظر اصولی با سایر انواع کریستالیزاسیون تفاوتی ندارد و از یک مذاب، محلول اشباع و یا بخار به وجود می آید. تنها تفاوت اصولی آن، همانند سایر فرایندهای الکتروولیتی، پتانسیل قابل دسترسی آن است که در اختیار اپراتور است.

جريان نفوذی :

هنگامی که پتانسیل سل الکتروولتیک افزایش می یابد، پایه پای آن، مطابق قانون $E=IR$ جريان افزایش می یابد و همانند هادی های فلزی عمل خواهد شد. اگر پلاریزاسیون الکتروودی از پتانسیل به کار رفته کم شود. در صورتی که غلظت یون های انباشتی به طور نسبی کوچک باشد و یون غیر انباشتی (الکتروولیت حامی)، مانند سولفوریک اسید در وان سولفات مس) نسبتاً زیاد باشد، شرایطی فراهم می شود که افزایش پتانسیل باعث افزایش پلاریزاسیون کاتدی می شود و سرانجام جريان ثابت باقی می ماند (همانند چیزی که در پلاروگرافی مطرح می شود) اين حالت جريان ثابت، هنگامی که یون های انباشتی در سطح کاتد به سرعت نشست می کنند، رخ می دهد و سپس جريان پیرو میزان نفوذ یون ها در کاتد می شود که بيانگر میزان نفوذی است که بدان اشاره شده است. اين جريان را جريان نفوذی و يا جريان محدود کننده می گويند، که غلظت یون انباشتی در لایه مضاعف عملاً صفر

است. سطح کاتدرادر حد شدت جریان نفوذی یا جریان محدود کننده درنظر بگیرید. اگر پتانسیل خیلی منفی باشد در آن صورت واکنش های دیگری، از شمار آزاد شدن هیدروژن و بالا رفتن شدت جریان نیز پیش خواهد آمد. اغلب وان های آبکاری به این شرایط نمی رسند، زیرا غلظت یون های انباشتی در بیشتر موارد، بیشتر از غلظت صفر مورد نظر لایه های مضاعف است، ولی به آن مقدار نزدیک می شوند، یک تعریف عملی شدت جریان محدود کننده عبارت است از حد اکثر شدت جریانی که در آن انباشت مطلوب به دست آید. افزون بر این نکته، انباشت عملاً صورت می گیرد ولی کدر، پودری شکل و تاچسبان است و در اصطلاح آن را پوشش سوخته می نامند. انباشت های سوخته شده، معمولاً در کنارو نوک کاتندها مشاهده می شود که از پوشش کافی نیز برخوردارند. این موضوع بیانگر آن است که از این نقاط سوخته جریان بیشتری عبور می کند که از حد متوسط جریان مورد نظر تجاوز کرده است. برای جلوگیری از این وضعیت باید احتیاط های لازم به عمل آید.

سوختن پوشش های آبکاری در لبه و کناره های کاتدرانگی توان بایک علت تشریح کرد. علت آن را می توان به خروج شدید گاز هیدروژن که خود باعث افزایش PH محلول اطراف کاتد می شود، دانست. در این شرایط هیدروواکسیدهای فلزی و نمک های قلیابی رسوب می کنند و این رسوب ها وارد انباشت می شوند و آن را کدر می کنند، اگر غلظت سوختن این باشد، می توان با استفاده از محلول های تامپون، مانند آبکاری نیکل، از این مشکل جلوگیری کرد. ساز و کار سوختن تمامی پوشش های الکتریکی بطوری که تشریح شد، نیست، بلکه وارد شدن مولکول های آب و یون های هیدروکسیل و سایر مواد سطحی جذب شده قوی، مانند آئیون ها و مواد آلی، نیز در این امر دخالت دارند. بدون توجه به ساز و کار سوختن پوشش ها، اثر تجربی شدت جریان محدود کننده، بر سوختن پوشش ها اثر انکار ناپذیری دارد. بنابراین، می توان با توجه به برخی مسائل از سوختن آنها جلوگیری کرد. پایین آوردن شدت جریان آبکاری هم زدن محلول الکترولیت و


گرم کردن آن و متعادل کردن غلظت یون ها و افزودن مواد تامپونی از این شمار این عوامل اند.

اثر PH :


با توجه به نوع وان آبکاری، اثر PH می تواند پر اهمیت و یا کم اهمیت باشد. در بعضی از وان های آبکاری که محلول های اسیدی بالای دارند، مانند فلدبورات و کرومیک اسید که دارای یون غنی هیدروژن است، تغییرات کم PH در ساز و کار سیستم، چندان اثر گذار نیست. در، وان هایی که PH بالای دارند، یا محلول های آنها قلیایی است و در سیستم یون های OH^- آزاد به مقدار زیاد وجود دارد، مانند آبکاری قلع از نک های استانات، نیز تغییرات کم PH در فرایندهای آبکاری چندان موثر نیستند. وان های آبکاری که PH آنها بین این دو مورد قرار دارد از تغییرات PH متأثر می شوند و سرانجام در فرایند آبکاری تغییراتی به وجود می آید.

PH به پتانسیل دشارژ هیدروژن اثر می گزند وارد شدن عوامل قلیایی امکان به وجود آمدن رسوب را فراهم می کند. PH میزان و ترکیب نک های کمپلکس را که فلز از آن انباست می شود، و همچنین جذب سطحی مواد افزودنی و کارایی آند و کاتدراکنترل می کند. شایان گفتن است که در اغلب موارد، عوامل یاد شده غیرقابل پیش بینی هستند، باید مناسب ترین PH آبکاری را به طور تجربی و بر حسب شرایط وان های مربوطه، بدست آورد. PH محلول های آبکاری بر سختی و تنفس پوشش ها اثر می گذارد، این اثر احتمالاً ناشی از ورود مواد به داخل پوشش است و به طور غیر مستقیم آنها تحت تاثیر قرار می دهد. در وان های با الکتروولت کمپلکس PH می تواند عامل متعادل کننده، کمپلکس های موجود در سیستم باشد، مثلاً یون های روی به صورت کمپلکس هیدروواکسی (هیدروواکسی زینکات) و یا سیانید زینکات در محلول های آبکاری وجود دارند و تعادل این دو کمپلکس با PH قابل تنظیم است.

PH محلول می تواند به صورت دو طرفه بازده انحلال فلز آنده و انباشت آن را تحت تاثیر قرار داده و در ضمن خود نیز تحت تاثیر آنها قرار گیرد. در وان هایی که آزاد نامحلول دارند و ترمیم غلظت محلول با اضافه کردن نمک های مورد نظر اخمام می شود، با پایین آمدن PH، اسیدیته محلول بالا می رود که فرمول کلی آربور صورت زیر است:

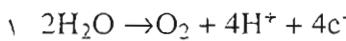

در محیط های اسیدی

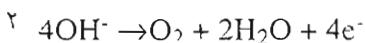


در محیط های قلیایی

بر اثر اسید (یون هیدروژن) ممکن است وان خنثی شود و در صورتی که ترکیب های فلز مورد نظر در دسترس باشد در سیستم حل شود، به شرطی که آن یون ناخواسته به محلول اضافه نشود که در این صورت اثر PH در محلول آشکارا مشاهده خواهد شد.

مثالاً در وان سولفات روی، فلز روی به صورت تراشه و اکسید و یا کافی برشته شده آن در فرایند بتانایزینگ برای پوشش سیم، عمل می کند بدیهی است که تغییر PH بر آن بی اثر نخواهد بود اضافه کردن سولفات روی به سیستم موجود، میزان یون روی را افزایش می دهد ولی نمی تواند از تشکیل فرایند اسیدی جلوگیری کند و سرانجام غلظت سولفات در آن بالا خواهد رفت این وضعیت در صورتی پیش خواهد آمد که بازده انحلال آنده کمتر از ۱۰۰ درصد باشد، البته این عمل با سرعت کمتری در مقایسه با مورد قبل، انجام می شود.

اگر از کاتد، هیدروژن متصل شود، PH محلول بالا می رود و قلیایی می شود.

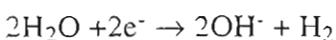

اگر بازده کاتد و آند برابر و انحلال آند نیز کمتر از ۱۰۰ درصد باشد، این دو اثر یکدیگر را خنثی می کند و تعادل وان ثابت می ماند (از خارج شدن الکترونیت چشم پوشی می شود). اگر کارایی جریان در آند بیشتر از کاتد باشد، وان قلیایی می شود و یون فلز جمع خواهد شد، بر عکس اگر حمام اسیدی باشد، یون های فلز

از بین خواهند رفت و این فرایند در وان های استانات صدق نمی کند. زیرا از یون های $[Sn(OH)_6]^{2-}$ ، هیدروکسیل آزاد می شود، بدون اینکه یون قلع به وجود آید و وان نیز از حد معمول قلیابی تر می شود.

مواد افزودنی :

ویژگی های پوشش های الکتریکی، با اضافه کردن مقدار کمی از مواد افزودنی، به میزان چشمگیری تغییر می کند که اغلب هم این مواد آلی و یا کلوئیدی نیستند. افزودن بعضی مواد به وان های آبکاری باعث صافی سطوح پوشش می شود و یکنواختی برآقی را فراهم می کند و تش های داخلی پوشش را نیز کاهش می دهد. به هر ماده ای که ضمن اضافه شدن به وان های آبکاری، ویژگی های یاد شده را در پوشش های الکتریکی به وجود آورند، ماده افزودنی گویند.

با توجه به ویژگی هایی که مواد افزودنی بر قطعه های کار می گذارند، آنها را با عنایون برآق کننده، یکنواخت کننده، تنش گیر و جز آنها نامگذاری می کنند. بعضی از محلول های ساده اسیدی، مانند نمک های استانوکلرید و یا سولفات آن برای ایجاد پوشش مفید، به مواد افزودنی نیاز دارند. زیرا اگر این مواد افزودنی در سیستم نباشند، پوششی شل و نچسب، شاخه ای و با بلور های درشت ناهمگون به وجود خواهد آمد. شرایط حتی این انباست نیز به درد تصفیه فلزها نیز نمی خورد.

مقدار مواد افزودنی که بتواند ویژگی های پوشش ها را در حد مطلوب اصلاح بکنند، خیلی کم است. چنانچه، یک مولکول مواد افزودنی بر روی هزاران یون فلز اثر می گذارد. در مواردی که این مواد افزودنی باید به صورت جذب سطحی و حتی نفوذ در پوشش عمل کنند. باز هم مانند بسیاری از اثرات فرایندهای آبکاری، ساز و کار مواد افزودنی بر روی پوشش های آبکاری به دقت مشخص نشده است. به هر صورت، براساس تجربیات کاری، اغلب مواد افزودنی باعث افزایش پتانسیل اضافی اکتیواسیون کاتد می شود. البته در این مورد استثنایی نیز وجود دارد. ساز و کار مواد افزودنی در فرایندهای آبکاری، به هر صورتی که باشد، باعث

رشد بلورها می شود و از رشد غیر عادی آنها جلوگیری می کند و شرایط رشد ریز و ظرف آنها را فراهم می کند.

حساسیت فلزها در برابر مواد افزودنی نیز متفاوت است، قانون مندی این امر، تقریباً از قوانین نقطه ذوب، سختی و مقاومت کشش پیروی می کند. و در فلزات Ag, Sn, Pb, Ni, Fe, Cu, Zn, Cd می دهد. مثلاً از صدها مواد براق کننده ای که برای آبکاری نیکل براق به کار می روند، از محلول های تهیه شده از مواد افزودنی استفاده می شود.

مواد افزودنی ای که ضمن آبکاری استفاده می شوند باید پس از مدتی تجزیه شوند. مواد تجزیه شده، اغلب با پوشش های آبکاری کشیده می شوند که بیشتر گوگرد، کربن و یا هر دو با هم هستند.

گرچه صدها مواد افزودنی براق کننده برای وان های آبکاری شناسایی شده اند، ولی در عمل از تعداد محدودی استفاده می شود. با توجه به اینکه اغلب مواد افزودنی به وان های آبکاری و حتی مواد شیمیایی مورد مصرف، با نام های تجاری به بازار عرضه می شوند، آبکاران، به ویژه آبکاران تجربی، بدون آموزش های کلاسیک، از فرمول آنها کاملاً آگاه اند و آگاهی اندکی دارند و به ناچار براساس دستورالعمل سازنده آنها عمل می کنند و از هر اقدامی برای رفع عیب های به وجود آمده در محلول ها ناتوان اند.

توزیع ابناشت آبکاری:

به دست آوردن سطوح یکنواخت در آبکاری تقریباً ناممکن است، مگر اینکه سطوح قطعه های مورد آبکاری کاملاً ساده و صاف باشند، زیرا در آبکاری به لیه، کناره و نقاط تیز و بلند قطعه ها، جریان بیشتری، در مقایسه با دیگر بخش ها می رسد.

در غیاب پلاریزاسیون، توزیع جریان الکتریکی (dc) را در محلول های الکترولیت، را در اصطلاح توزیع اولیه جریان می گویند که پیرو قانون اهم است و

می توان آن را از تئوری پتانسیل محاسبه کرد. (گرچه این روش مشکل و پیچیده است) اگر مقدار آن زیاد باشد می توان وسایل اندازه گیری الکتریکی آن را اندازه گرفت بالاتر از ۱۰۰۰ میلی لیتر با کاغذ رسانایی سنجی تعیین می شود که از شکل هندسی سیستم پیروی می کند و از ویژگی های الکتروولیت و رسانایی آن متأثر نمی شود.

هنگامی که آند و کاتد بسیار به هم نزدیک آند و یا از پروفیل های نامنظم ساخته شده اند، در آغاز کار، توزیع جریان یکنواخت نخواهد بود. اگر فاصله الکترودها به صورت متعادل باشد، پوشش به صورت یک دست نشست خواهد کرد. باید توجه کرد، زمانی پوشش یکنواخت به دست خواهد آمد که فاصله الکترودها در حد استاندارد باشد. به عبارت دیگر کمترین فاصله استاندارد بهترین پوشش را ایجاد می کند، در حالیکه با بیشترین فاصله پوشش با کیفیتی به دست نمی آید.

با آغاز پلاریزاسیون کاتدی، فلز از یون های موجود در محلول شروع به انباست می کند و توزیع جریان عوض می شود. اکنون پلاریزاسیون آکتیواسیون در سیستم خود رانشان می دهد و الکترولیز موثری برای مدت یعنی ادامه می باید، سپس پلاریزاسیون غلظت ظاهر و با گذشت زمان ثابت و پایدار می شود. هر دو نوع پلاریزاسیون با افزایش شدت جریان افزایش می بایند و باعث توزیع جریان انباست می شوند، اما دومین توزیع جریان که پس از نخستین توزیع جریان به وجود می آید، یکنواخت تر است. همچنین مقاومت اهمی و پلاریزاسیون به مقیاس سیستم بستگی دارد و با بزرگ شدن ابعاد قطعه ها و زمختی آنها، باعث افزایش نسبی مقاومت اهمی می شود و توزیع ثانویه را به اولیه نزدیک تر می کند بنابراین، معالم می شود که چراسل هارینگ-بلوم (Haring-Blum Cell) که برای اندازه گیری قدرت پرتاپ نسبی مناسب است، نمی تواند نتایج بالفعلی از وضعیت آبکاری به دست دهد.


قدرت پرتاپ :

چنانچه اشاره شد، توزیع انباشت فلزی بر سطوح قطعه ها و کاتد تحت تاثیر توزیع جریان بالفعل است که خود آن نیز با تغییرات بازده جریان کاتد و شدت جریان تغییر می کند. در وان های آبکاری که بازده کاتد به سرعت کاهش می یابد، شدت جریان کاتد (A_c) افزایش می یابد و انباشت های اضافی، در نوک، لبه و کناره های قطعه های کار به وجود می آید. همچنین از بخش هایی که A_c بالای دارند و انتظار می رود که پوشش مناسبی ایجاد کنند، اما چنین نیست. تعدادی از وان های سیانیدی و استانات قلیایی از این موضوع استثناء می شوند که در آنها افت سریع بازده با افزایش A_c همراه می شود و در نتیجه از قدرت توزیع زیاد نیز جلوگیری می شود.

در وان های آبکاری کروم، افزایش بازده با افزایش جریان یکی است و سرانجام نیز محدود می شود.


قدرت پرتاپ ماکرو :

قدرت پرتاپی که در بالا نیز بدان اشاره شد، بهتر است قدرت توزیع ماکرو نامگذاری کرد. اگر انباشت در سطوح کاتد به مقدار زیاد نشست بکند، توزیع آن به صورت ماکرو و نامنظم خواهد بود. در صورتی که انباشت منظم و ظریف با فرایندی که برای ماکرو مطرح می شود فرق می کند. بنابراین، مفهوم قدرت پرتاپ ماکرو نیز تشریح خواهد شد.

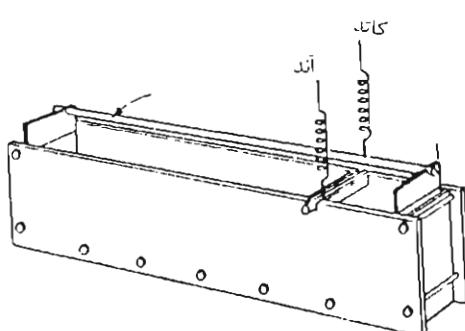


(شکل ۴-۵)- سل قدرت
پرتاپ هارینگ-بلوم

قدرت پرتاب ماکرو را می‌توان با استفاده از سل، هارینگ بلوم شکل ۴-۵ تعیین کرد و با اندازه گیری نسبت ضخامت دو پوشش از نقاط مختلف کاتد شکل ۴-۶ که معمولاً از بخش‌های فوچانی و تختانی آن انجام می‌شود.

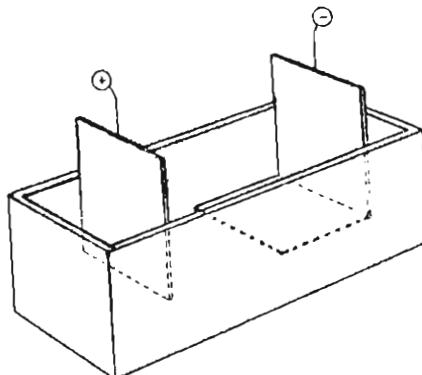

(شکل ۴-۶) - آزمون نسبی انباشت در دو نقطه کاتد

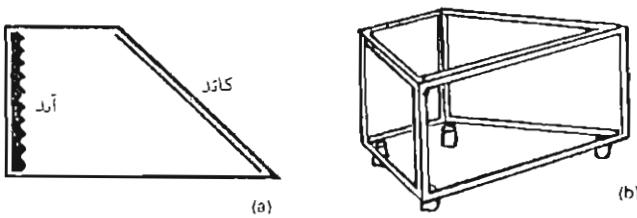

(شکل ۴-۷) - هال سل (a) نمای از بالا (b) طرح ۲۶۷ سل

و یا اندازه گیری این نسبت در هال سل شکل ۴-۷ و مقایسه آن با نسبت توزیع اولیه جریان. چنانچه در بالا انجام شد، می‌توان آن را اندازه گرفت. مقادیر اندازه گیری شده، براساس معیارهای تجربی هستند و نتایج مطلق نیستند. به طور کلی اگر محلولی قدرت پرتاب مطلوبی را نشان دهد، در عمل نیز آن را به احتمال زیاد نشان خواهد داد. اگر (P) نسبت شدت جریان‌های اولیه و M بانگر توزیع فلز باشد، در این صورت براساس سطح هارینگ - بلوم $= 5 = 5$ خواهد بود در این شرایط فاصله دورترین کاتد از آند نسبت به نزدیک‌ترین کاتد به آند پنج برابر خواهد بود.

ولی در سل مورد نظر $p=2$ است. اکنون اگر براساس فاصله دو کاتد از آند $M=5$ عمل شود. جرم انباشت در نزدیک ترین کاتد 4 برابر بیشتر از دورترین کاتد خواهد بود و در این صورت نسبت فلز انباشت شده نیز 4 است. رابطه قدرت پرتاپ در

$$T = \frac{P-M}{P} \times 100 \quad \text{سل هارینگ - بلوم برابر است با:}$$

$$T = \frac{5-4}{5} \times 100 = 20\%$$

در عمل P فواصل کاتد ها از آند است و با توجه به نسبت کاتد ها به آند ها، قدرت پرتاپ محاسبه می شود.

در حالی که قدرت پرتاپ واقعی $M=1$ مانده در آن صورت جرم در هر دو کاتد (دور و نزدیک) معادل یکدیگر است و بازده به 80 درصد می رسد در حقیقت می توان گفت که قدرت پرتاپ 100 درصد است اگر T به حداقل برسد. در آن صورت کاتد انباشتی به وجود خواهد آمد و قدرت پرتاپ منفی شده و عوامل نامعلوم می شوند. در هر صورت نتایج پیرو انتخاب مقدار P هستند که اغلب 5 و 2 است در حالت مطلوب $P=2$ و $M=1$ است. لازم به یادآوری است T مطلوب ضخامت یکنواخت دارد. از فرمول زیر برای پرهیز از این موارد استفاده می شود و در آن فاصله های کاتد ها از آند 1 و 2 است.

$$T = \frac{P-M}{P+M-2} \times 100 \quad T = 100 \quad \text{و}$$

اکنون اگر $M=1$ باشد در آن صورت $T=100$ خواهد بود. اگر $P=M$ باشد، در آن صورت قدرت پرتاپ برابر صفر است. اکنون اگر M نامعلوم باشد (انباشتی در کاتد نباشد)، قدرت پرتاپ $(100-1)$ خواهد بود. هیچ کدام این فرمولها اساس تئوری مطلوب ندارند، اما آبکاران نتایج عملی به دست آمده را به کار می برنند. اغلب وان های آکاری اسیدی، سولفات، کلرید و فلوئورات های مسی، روی، نیکل و قلع نشان دهنده میزان قدرت پرتاپ کم با ولی مشتب اند، باید توجه کرد که نوع فلز خود عامل مهمی در قدرت پرتاپ است. علت اصلی آن این است

که بازده کاتدی در این وان هائزدیک ۱۰۰ درصد در شدت جریان حداکثر است. وان های قلیایی سیانیدی و قلیایی استاناتی قدرت پرتاب مثبتی دارند. در تمامی این وان ها، فلز با کمپلکس آنیونی همراه است که نشان دهنده پلاریزاسیون غلظت است. در این صورت حداقل در قشر فلز کاتد، کوچ یونی مشاهده می شود. افزون بر آن، این حمام ها قدرت توزیع مناسب برای ماکروپروفیل ها دارند، در حالی که پلاریزاسیون غلظت بالا، سبب توزیع ضعیف، قدرت پرتاب میکرو می شود. مواد افزودنی به طور جدی پلاریزاسیون را تحت تاثیر قرار می دهند و بر روی قدرت پرتاب کرد و یا مکرونیز اثر می گذارند. بنابراین بعضی از وان های آبکاری اسیدی با مواد افزودنی مشخص از این قانون مستثنی هستند.

آبکاری کروم یک مورد استثنای در بین حمام های اسیدی است که فلز به کمپلکس آنیون بسته می شود و بازده جریان و منحنی شدت آن شیب مثبت دارد و در عین حال قدرت پرتاب ماکرو آن منفی است.


به صورتی دیگر ولی با ویژگی های مشابه، حمام ها ویژگی قدرت پوششی دارند که این ویژگی می تواند باشدت جریان کم پوششی مطلوبی به وجود آورد، در بعضی از وان های آبکاری باشدت جریان کم، پتانسیل لازم برای انباشت فلزات فراهم نمی شود، در حالی که در پاره ای از وان ها ممکن است این امکان فراهم شود که در آن صورت هیدروژن آزاد خواهد شد و یا مواد افزودنی کاهیده خواهد شد و یا امکان کاهیده شدن یون هایی از شمار Fe(II) , Fe(III) , Cu(I) , Cu(II) فراهم می شود. قدرت پوشش ضعیف با کمی انباشت فلز در بخش های گود و یا سایر بخش های قطعه ها مشخص می شود. به عبارت دیگر، آبکاری ضعیف باشدت جریان کم، بیانگر قدرت پوشش کم است. یکی از مواردی که باید همیشه در آبکاری از آن پرهیز کرد، استفاده از شدت جریان زیاد در آغاز الکترولیز و یا ضمن استفاده از فرمولاسیون جدید و خاص برای آبکاری اولیه انباشت استروپیک است که باید در شرایط استاندارد آبکاری شوند.

قدرت پوشش را می توان با اندازه گیری فاصله کاتد هال سل از پوشش فلز،

نوك قطعه که حداکثر شدت جریان را دارد و جایی که اصلاً پوشش ندارد، تعیین کرد.

قدرت پرتاب میکروهمسان سازی:

عوامل حاکم بر قدرت پرتاب میکرو هنگامی که عمق پروفیل کوچک است و ابعاد پستی و بلندی آن را نیز بتوان با لایه دیفوژیون مقایسه کرد، زیاد دوام ندارند. با توجه به محلول های آبکاری و مواد افزودنی آنها، انباشت بر روی سطوح بلند قطعه، ضخیم تر (میکروپیک) از سطوح گود است در این صورت قدرت پرتاب ضعیف حاکم است و یا عکس آن است در این صورت محلول آبکاری توان همسان سازی دارد. معمولاً همسان سازی سطوح قطعه های آبکاری با مواد افزودنی آلى انجام می شود که در شکل ۴-۸ نحوه نشست پوششی بر روی سطوح قطعه هایی که پستی و بلندی دارند و پوشش با سه حالت مختلف آنها را می پوشانید مشاهده می شود.

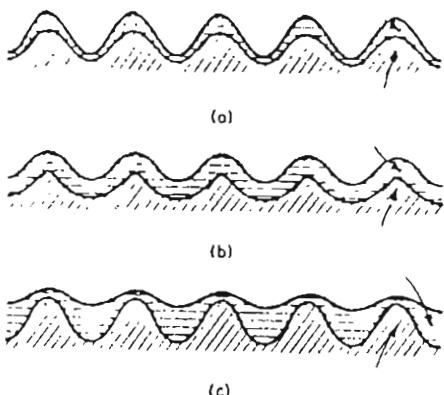

(شکل ۴-۸) - انواع قدرت پرتاب میکرو

(a) قدرت پرتاب منفی (b) قدرت پرتاب هندلی (c) قدرت پرتاب صحیح

چنانچه از شکل ۴-۸ پیداست، در این پوشش قدرت پرتاب منفی و یا همسان سازی ضعیف حاکم است. در شکل ۴-۸(a) قدرت پرتاب هندسی عمل می کند و به

دقت تمام سطوح قطعه را در جاهای گود و بلند به یکسان پوشش می دهد و در شکل قطعه هیچ گونه تغییری بوجود نمی آید. در شکل نامه ۴ قدرت پرتاب و همسان سازی صحیح انجام می شود و ضخامت انباشت در محل های گود زیادتر از محل های بلند است و سرانجام سطح قطعه پس از آبکاری یکسان می شود و به عبارت دیگر سطح قطعه پس از آبکاری صاف تر از پیش است.

همسان سازی در عمل اهمیت زیادی دارد. زیرا با همسان سازی می توان پاره ای از فرایندهای پرداخت و پولیش را، در صورتی که خوب جواب بدهد، حذف کرد.

تئوری های مربوطه به همسان سازی، مانند مواد برآق کننده، کاملاً توسعه نیافته است ولی فرضیه های امیدوار کننده ای در این راستا وجود دارد، اما به دقت روشن نشده است که هر یک از فرایندهای پلاریزاسیون و جذب سطحی مواد افزودنی تا چه اندازه در این امر دخالت دارند.

براق کننده ها :

براق کننده گی قطعه های آبکاری و همسان سازی سطوح پوشش آنها کاملاً وابسته به یکدیگر است، گرچه محلول های زیادی وجود دارند که پوشش های برآق به وجود می آورند ولی همه آنها ویژگی همسان سازی ندارند. قطعه های آبکاری شده برآق، با ویژگی بازتاب، نوری، مانند آینه عمل می کنند و در شرایط معین آبکاری، فرایند می شوند. در صورتی که قطعه های آبکاری برآق باشند، پوشش آبکاری شده برآق که بصورت قشر نازکی روی آن انباشت می شود، نیز برآق خواهد بود. اگر قطعه کار مات باشد پوشش آبکاری باید در حدی برآق باشد که بتواند قطعه کار را پوشش دهد و برآق بماند.

وان های آبکاری برآق به ندرت می توانند بدون مواد افزودنی قطعه ها را پوشش برآق بدهند. معمولاً مواد افزودنی ای که در این مورد به کار می روند، مواد آلی هستند که پوشش مات و تیره را برآق می کنند و در اصطلاح به هر نوع ماده افزودنی

که پوشش‌های عادی را برآق کند برآق کننده می‌گویند. مواد برآق کننده در بخش‌های بلند قطعه‌های کار بیشتر از بخش‌های گود و فرو رفته انباشت و جذب می‌شوند.

باتوجه به اهمیت تجارتی قطعه‌های آبکاری، موضوع برآق کننده‌ها بیشتر از نظر تئوری عملی در آبکاری نیکل برآق مطرح می‌شود، گرچه سایر فلزها را نیز می‌توان با استفاده از مواد افزودنی برآق کننده به طور مطلوب برآق کرد.

آبکاری کروم با اهداف مختلف، به روش برآق کردن نیز انجام می‌شود.

آبکاری در وان‌های برآق، به کنترل و دقت عمل بیشتری در مقایسه با سایر وان‌های آبکاری نیاز دارد، زیرا اغلب مواد برآق کننده افزودنی به الودگی حساس‌اند. بنابراین، مواد حاصل از تجزیه محلول‌های آبکاری و حتی مواد افزودنی باید در توالی مناسب آبکاری با استفاده از مواد پالاینده تصفیه شوند.

استفاده از مواد برآق کننده بیش از حد نیاز باعث شکستنگی پوشش می‌شود و ممکن است عوارض دیگری نیز در پی داشته باشد که البته می‌توان یا تمهیدات لازم از این عوارض جلوگیری کرد.

آندها:

برای آبکاری الکتریکی، الزاماً از دو الکترود، آند و کاتد که به صورت‌های مختلف، بسته با نوع آبکاری ساخته می‌شوند، استفاده می‌گردد نقش کاتد با آند فرق دارد.

معمول‌آندها را به صورت میله و یا ورقه می‌سازند و باید بدون هر نوع الودگی خارجی باشد. از آندها در آبکاری، حداقل به دو منظور استفاده می‌شود، در مدار جریان الکتریکی که جریان (dc) مدار خارج از وان را به داخل هدایت می‌کند که آن هم با ولتاژی که دارد، یون‌های مثبت را به طرف کاتد به حرکت درمی‌آورد، هنگامی که یون‌های باره کاتد رسیدند، با توجه به بار الکتریکی منفی ای که کاتد دارد (الکترون)، یون‌های مثبت دشارژ می‌شوند و به صورت فلز آزاد می‌شوند اگر

مولکول و یا اتمی دیگر از فلز باشند که بار مثبت باشد، به حالت آزاد در می آید که ممکن است، هر یک از سه حالت ماده را نیز داشته باشد.

همچنین به عنوان ترمیم کننده غلظت محلول الکتروولیت ها (آن حل شونده) عمل می کند و با آنچه که در کاتد از یون های محلول انباشت می شود و با اتحال مناسب خود، غلظت و ان آبکاری را ثابت نگه می دارد.

آندها را می توان به صورت قطعه از فلز آبکاری تهیه کرد و با استفاده از قلاب ها به میله مربوطه بست و یا به صورت قطعه های کوچک در کیسه و سبد ریخت و به میله مربوطه اتصال داد و مورد استفاده قرار داد. در پاره ای از وان های آبکاری مانند: نیکل، آندها را در کیسه های مخصوص می ریزند تا از نفوذ ذرات فلز و یا لایه های ناخواسته ای که از تجزیه آندها به وجود می آید به محلول آبکاری جلوگیری شود.

آندها، به دو صورت نامحلول و محلول به کار می روند، ولی آندهای حل شونده بیشتر در آبکاری مصرف می شوند. آندهای حل شونده از نظر بازده جریان الکتریکی قدرت پرتاپ و ترمیم غلظت الکتروولیت (به عبارت دیگر ثابت نگهداری آن) را دارند. البته هر کدام آنها معایب و مزایای ویژه ای نیز دارد، زیرا آندهای حل شونده با اتحال خود، غلظت وان ها را ثابت نگه می دارند و اضافه کردن مواد شیمیایی مورد نیاز آبکاری را که وقت گیر پرهزینه ای است. به حداقل می رسانند. از طرف دیگر آنالیز و تهیه آندهای حل شونده خیلی راحت تر از نمک های مورد نظر است. ولی کاربرد آنها هزینه زیادی دارد. بنابراین، آندهای حل شونده باید ویژگی های زیر را دارا باشند:

- ۱- ایجاد کمترین آلودگی و مواد ناخواسته در محلول،
- ۲- بازده بالای آبکاری و اتحال،
- ۳- درجه خلوص بالا و ارزان بودن،
- ۴- محدوده جریان بالای داشته باشد که می توان با انتخاب سطح بزرگ به این امر دست یافت.

ویژگی هایی مشتبی را که از آندهای حل شونده انتظار می رود، می توان با روش های ساخت مطلوب، تا حد زیادی، به دست آوردم عموماً آندهای نورد شده، در این مورد بهتر عمل می کنند.

اصولاً آندهای حل شونده با انحلال خود، باعث آسودگی و ان های آبکاری می شوند، گرچه با کیسه کردن و به کار گیری روش های حفاظتی می توان از این نقصیه جلوگیری کرد.

آندهای نامحلول که به عنوان هادی جریان الکتریکی به تنهایی و در مواردی نیز برای رسانایی الکتریکی با آندهای حل شونده در آبکاری به کار می روند، هزینه زیادی ندارند و ضمن آبکاری نیز عوامل مزاحم به وجود نمی آورند. اساسی ترین کاستی آنها، ترمیم نشدن غلظت وان ها با این آندها است به ناچار در فاصله زمانی معینی باید به وان های آبکاری مواد شیمیایی اضافه کرد که کنترل دقیق تری، در مقایسه آندهای حل شونده، نیاز دارند. زیرا کنترل دقت گیرند و مواد شیمیایی نیز گران آنده استند. آندهایی که به صورت قطعه فلز بزرگ به کار می روند، ویژگی هایی متفاوت از آندهایی دارند که به صورت گلوله و یا تراشه فلز در سبد و کیسه ها به کار می روند. آندهایی را که جداگانه از میله و یا تسمه ها برای آبکاری قطعه ها آویزان می شوند، باید مانند سایر قطعه های فلزی تلقی کرد چنانچه اشاره شد. ساخت آنها، روش های خاصی دارد و استفاده از آنها در فرایندهای آبکاری چندان هم ساده نیست، برای استفاده از این آندها به آبکاران با تجربه نیاز است، تا در مواردی که مشکلات نصب و راه اندازی و به کار گیری وجود دارد، بتوانند از عهده انجام این کارها برآیند.

از طرف دیگر پس از مدتی که از آندهای حل شوند استفاده شد، آنها با انحلال خود کارایی لازم را از دست می دهند و بصورت تیغه ای و یا هر شکل دیگری در می آیند در این صورت باید آنها را از محل نصب جدا و برای استفاده دوباره که عموماً با ذوب تعداد زیادی از آنها ممکن می شود، به کارگاه های آندرسازی فرستاده شوند تا ضمن عملیات تصفیه متالورژیکی و جز آنها آماده شوند.

آندهای گلوله ای و تراشه ای شکل که در سبد و کیسه های از آنها استفاده می کنند، یا اصلاً این مشکلات را ندارند و یا تا این اندازه نیست، زیرا پس از مدتی که از مصرف آنها گذشت و از نظر کمی کاهش یافتند، می توان با اضافه کردن آندهای گلوله و یا تراشه، واحد آند راتر میم و تازه کرد و بدون مشکل چندانی، آبکاری را ادامه داد. چنانچه مشاهده می شود، از این آندها می توان تا آخر کار استفاده کرد بدون اینکه مسایل و مشکلات چندان چشمگیری را پیش بیاورند. افزون بر مزایای اشاره شده، جایه جا کردن آنها نیز آسان تر از آندهای بزرگ و نگهداری آنها نیز راحت تر است و حتماً در پاره ای موارد جریان برق با استفاده از خود سبد فراهم می شود.

آندهای حل شونده، در محیط های قلیابی ای حل می شوند که کمترین حالت اکسایش را دارند. اگر در سطوح آندها قشر نامحلولی به وجود آید که ممکن است از اکسید فلز مربوطه و یا عوامل دیگر باشد، (ممولاً در مواقعی که پتانسیل آند بالا رخ می دهد)، در هدایت الکترولیتی محلول آبکاری مشکلاتی پیش خواهد آمد. در آندهای مسی، به صورت سیانید مس (I₂)، در نیکل به صورت اکسید نیکل و در هر کدام از فلزها بنوعی از قشری که باعث افت رسانایی الکتریکی می شود، پوشیده می شوند، مثلاً در وان سولفات - کلرید (Watts) می توان با وارد کردن کلریدها از رویینه شبدن آند جلوگیری کرد عملکرد آندهای قلع در وان های استانات بسیار پیچیده است، زیرا که قلع با حالات اکسایش ۴ و ۲ در محلولهای الکترولیت آبکاری وجود دارد و این ماده (قلع) تابع شرایط آبکاری که عبارتند از پتانسیل آند و ویژگی قشر حاصله در آند جایجا می شود.

از آندهای سرب و آلیاژهای آن در آبکاری کروم استفاده می شود و محلول الکترولیت نیز از اسید کرومیک ساخته می شود و ویژگی خنثی بودن آن باعث به وجود آمدن قشر اکسید در این وان ها می گردد. قشر اکسید فلزی پایداری، مانند پلاتین و یا آکتیو، مانند آهن را در وان های قلیابی به وجود می آورند. در آبکاری از آندهای تیان باروش گلوله ای و یا تراشه ای که در سبد و کیسه قرار داده می شوند؛

استفاده می شود که مقاوم بودن آن نیز به سبب قشر اکسیدی است که در سطوح آند به وجود می آید. این قشر را می توان با آئیون هایی مانند فلوریدها شکست، بنابراین استفاده از آندهای تیتان برای وان های آبکاری ویره توصیه نمی شود.

فقط فلزات غیر تجارتی به صورت صادر صد خالص وجود دارند، و ناخالصی های آندها، می تواند یکی از عمدۀ ترین منابع آلودگی اغلب وان های آبکاری باشد، دانه ها و مرزهای دانه ای آندها در بعضی مواقع زودتر از سایر بخش ها حل می شوند و این امر سبب می شود که سایر دانه های فلزی زودتر شل شوند پیش از آنکه در الکتروولیت به صورت عادی حل شوند، باعث آلودگی آن شوند و حتی به کاتد نیز بچسبند که باعث به وجود آمدن پوشش سوزنی زمخت و با حفره می شوند. این ناخالصی ها ممکن است از خود فلزو یا از ذرات نامحلول دیگری که در الکتروولیت وجود دارد ایجاد شود (البته این اثرات در تصفیه فلزها بر عکس آبکاری، به ویره در تصفیه مس کاربرد دارد). از این اثر نامطلوب در پوشش الکتریکی می توان با استفاده از کیسه های آندی و یا دیافراگم و یا با عمل فیلتراسیون جلوگیری کرد. کیسه های آند از موادی ساخته می شوند که می توانند از خروج آلودگی های آندی به خارج از آن جلوگیری کنند آنها مقابل الکتروولیت ها مقاوم اند و امکان ورود الکتروولیت به داخل کیسه را نیز فراهم می کنند. گرچه، استفاده از دیافراگم کمتر رایج است ولی ساز و کار آن طوری است که از این نوع عوارض پیشگیری می کند و دیافراگم را بین آند و کاتد قرار می دهد و محلول های آندلیت و کاتولیت را از هم دیگر جدا می کند.

با استفاده از فیلتراسیون، ضمن اینکه محلول صاف می شود، هم زدن و مخلوط شدن دائمی آن نیز مکمل می شود. با توازن کردن آنها با مبدل های حرارتی، درجه حرارت محلول نیز به نحو مطلوبی کنترل می شود. اگر از کربن آکتیو، به عنوان صافی استفاده شود، می توان جلوی ناخالصی های آلی را نیز گرفت.

بعضی از آندها، در بعضی از محلول های الکتروولیتی، برای حل نشدن به پتانسیل خارجی نیاز ندارند. این نوع آند، هنگامی که فرایند آبکاری کار نیز نمی کند در


محلول حل می شود. نمونه ای از آن، آندروی در محلول های سولفات اسیدی است. اکسیژن هوانیز می تواند باعث انحلال مس در محلول های اسیدی و سیانید می شود. ممکن است این ساز و کار در وان های سیانیدی که سیانید آزاد بالایی دارند، رخ دهد. همچنین ممکن است در برخی محلول های الکترولیتی اثر جریان در آند بیشتر از کاتد باشد که در مواردی این اتفاق برای آبکاری مطلوب است، زیرا سبب جبران خروج موادمی شود. در اغلب وان هایی که آندهای نامحلول با شرایط پتانسیل آندهای محلول بکار می روند، استفاده از آنها محدودیت هایی را دارد که نمونه ای از آن وان های آبکاری مس و روپرتوی با سولفات و سیانیدهاست. زیرا با توجه به پتانسیل مورد نیاز، نمی توان غلظت یون های محلول را که در آن پتانسیل دشارژ اکسیژن یک ولت بیشتر از پتانسیل انحلال آندهای حل شونده است تنظیم کرد. در این صورت تمام جریان از آندهای حل شونده عبور خواهد کرد و آندهای نامحلول جریانی نخواهند داشت. اگر در سیستم آندهای نامحلول وجود نداشته باشد، آندهای فلز سریع تر حل خواهند شد، مگر اینکه شدت جریان در آنها زیاد باشد که واکنش های دیگری نیز رخ می دهد. کمی حمله شیمیایی الکترولیت به آن، به علت کوچکی سطح آن در مقایسه با سطح آند حل شونده است و به عبارت دیگر، سطح آند نامحلول در آبکاری بدون استفاده باقی می ماند. آندهای نامحلول نمی توانند جریانی را حمل کنند، مگر اینکه آنها در مدار جداگانه ای قرار دهند، که پتانسیل زیادی داشته باشد. این اثر عدم انحلال در اغلب موارد مفید است، مثلاً می توان از آندهایی که پوشش سربی دارند، در وان های سولفات استفاده کرد، زیرا تازمانی که آندهای حل شونده در مدار قرار دارند از اتصالات آنها جریانی عبور نمی کند.

این مسایل در مورد محلول و آندهای خالص به کار می رود، ولی در عمل به علت ناخالصی های مواد در مدار شیمیایی و آندها، استفاده از آندهای نامحلول نتیجه بهتری می دارد.

محتوای بعضی از وان ها ممکن است اکسیده شود، مانند وان های آهن (II)

اسیدی و یا فرسیانید در وان های سیانیدی و می توان برای تامین عبور جریان می توان از آندهای خشی، بدون اینکه اکسیژن متصاعد شود، استفاده کرد. در عمل می توان آندهای فولادی را با آندهای حل شونده در محلول های سیانیدی و آندهای پلاتینی را با نیکل در وان های آبکاری نیکل به کار برد.

در اغلب وان های آبکاری شکل آندها چندان اهمیتی ندارد. می توان آنها را به صورت های میله ای، چهارگوش، بیضی، دایره ای، دنده ای مصرف کرد. نکته قابل توجه این است طول آندها معمولاً کوتاه تر از کاتدهاست که باعث توزیع یکنواخت جریان برق می شود.

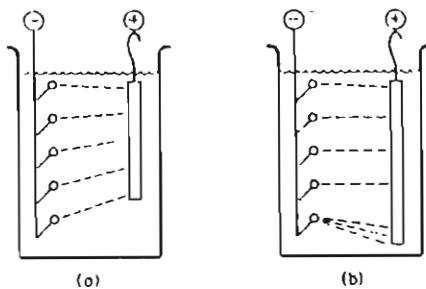

(شکل ۴-۹) - طول آندها

(a) آند کوتاه تر از آویز(کاتد) که جریان زیادی از بخش تحتانی عبور نمی کند.

(b) آند بلندتر از کاتد، جریان زیادی عبور می کند.


در پاره ای از آبکاری ها، به جریان کمی در الکترود آند نیاز هست به عبارت دیگر، جریان دیگر جریان آند کمتر از تکائف جریان کاتد است (سطح آند بیشتر از سطح کاتد است) که نمونه های از این آند شکل های مختلف در شکل ۴-۱۰ دیده می شود.



(شکل ۴-۱۰)- برش عرضی آندها

با استفاده از شکل های مختلف آند، می توان سطوح مورد نظر را بدون اینکه به طول و عرض آن زیاد اضافه شود، آبکاری کرد.

در محلول های آبکاری که قدرت پوشش مطلوبی دارند، می توان از شکل های عادی آند استفاده کرد. در آبکاری های پیچیده که قطعه های پستی و بلندی دارند و حفره هایی در آنها تعییه شده است، لوله ها و یا قطعه هایی که از آنها دور هستند باید با استفاده از شیوه های خاص و آندهای کمکی، عمل آبکاری انجام می شود. از روش های دیگری که برای تأمین جریان الکتریکی کاتد مطرح می شود، استفاده از آندهای دو قطبی است، این آنها از فلزهایی ساخته می شوند که در الکترولیت ها حل نمی شوند و به طور مستقیم نیز با جریان برق اتصالی ندارند، بلکه ارتباط الکتریکی آنها غیر مستقیم است و بین آند و کاتد، چنانچه در شکل ۴-۱۱ دیده می شود عمل می کنند.

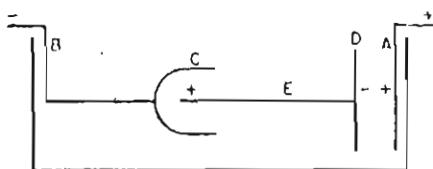

(شکل ۴-۱۱)- الکترود دو قطبی

\wedge : آند B : اتصال کاتد C : کاتد D : انتهای کلکتوره E : انتهای دشارژ

با توجه به اینکه مقاومت کلکتور کمتر از مقاومت محلول است، در نتیجه جریان الکتریکی از این مسیر کوتاه، خود را به کاتد خواهد رسانید با این عمل دو

قطبی، کاستی مورد نظر تا حد زیادی بر طرف می شود، زیرا وقتی جریان محلول را ترک می کند وارد فلز (دو قطبی) می شود، فلز حالت کاتدی به خود می گیرد، و زمانی که آن را ترک می کند وارد سیستم الکتروولیت می گردد، در آن موقع فلز ده صورت آند عمل می کند، از این روش برای آبکاری قطعه هایی که زوایای تن و تیزی دارند، استفاده می شود.

اثر درجه حرارت بر آبکاری:

اثر درجه حرارت یکی از مهم ترین عوامل آبکاری است که باید با دقت زیادی کنترل شود و انحراف معیار آن نیز حدود ۲ درجه سانتی گراد است (۲۲). افزایش درجه حرارت محلول های آبکاری باعث بالا رفتن میزان دیفوژیون می شود و در نتیجه تحرک یونی افزایش خواهد یافت. و رسانایی الکتریکی در وان بیشتر خواهد شد. افزون بر اثرات یاد شده، باعث هیدرولیز، تجزیه و تبخیر محلول و مواد افزودنی خواهد شد. حلالیت مواد شیمیایی همراه درجه حرارت بالا می رود، البته برخی از مواد از این موضوع استثناء هستند.

اثرات درجه حرارت را باید با توجه به تجربه های آبکاری بدست آورده، زیرا در مواردی نتایج معکوس بر ساز و کار فرایندها خواهد گذاشت.

برای اغلب فرایندهای آبکاری از کویل های گرمایشی و در جایی که لازم باشد سرمایشی استفاده می شود. از کویل های عبور جریان برق از محلول الکتروولیت که مقاومت الکتریکی زیادی دارد، باعث گرم شدن محلول می شود. باید توجه داشت که حرکت و گرما از نظر ساز و کار درونی آنها نیز از یک مقوله سرچشمه می گیرد، یعنی گرما یا انرژی جنبشی ماده، به عبارت ساده تر هر چه ماده بیشتر حرکت کند به همان نسبت گرمای بیشتری تولید خواهد شد، یعنی می توان گفت حرکت همان گرم است. پس اگر در آبکاری از محلول گرم استفاده شود، هم زدن محلول نیز خود به خود انجام خواهد شد. با توجه به درجه حرارت های مختلفی که هر یک از وان های آبکاری نیاز دارند، درباره کاربردهای خاصی بحث خواهد شد.

عوامل متالورژیکی آبکاری و نمک های کمپلکس:

پیش از هر چیز ذکر این نکته ضروری است که به جای عوامل متالورژیکی باید از عنوان «ویژگی های ماده در آبکاری» استفاده می شود، با توجه به اینکه در آبکاری فلزات بیشترین نقش را دارند، بنابراین به ویژگیهای ماده، بیشتر پرداخته می شود.

اگر ماده را به صورت «هویتی بعددار» تلقی کنیم و کوچک ترین ذره آن را تم که سازنده عناصری است که تعداد آنها تا امروز به ۱۱۴ عدد رسیده است (طبقی و نستری)، بدانیم به حساب بیاوریم از میان این عناصر فلزهای آبکاری به آنها نیاز داریم، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی، تا حدی که در فرایندهای آبکاری به آنها نیاز داریم، معرفی کنیم

بیش از $\frac{3}{4}$ عناصر موجود در طبیعت را فلزهای تشکیل می دهند و خط پلکانی در جدول تناوبی بیانگر این موضوع است غیر فلزات بیشتر در بخش فوقانی سمت راست جدول تناوبی قرار گرفته اند و غیر از هیدروژن که ویژگی نامعینی از این نظر دارد، و عناصری که ظرفیت (۳) دارند، بقیه عناصر فلزند. البته در برخی موارد استثنایهای وجود دارد.

فلزهای ویژگی های فلزی مشخصی از شمار جرم مخصوص، نقاط ذوب و جوش، تورق پذیری، چکش خواری براقی، مفتول شدگی، رسانایی حرارتی و الکتریکی و مقاومت های مکانیکی سختی و سفتی دارند و بعضی از ویژگی های آنها گرچه با عنوان های مختلف طبقه بندی می شود، ولی جز خواص فیزیکی آنها محسوب می شود اغلب ویژگی های فیزیکی فلزهای سبب از الکترون های آزاد آنهاست.

از ویژگی های شیمیایی آن خاصیت الکتروپوزیتوآن است که در کلیه واکنش های شیمیایی که ویژگی شیمیایی دارند، می توانند به صورت ترکیب یونی و یا الکترووالنس که با الکترون دهی فلزات همراه است، شرکت کنند. البته در این بخش هدف اشاره به ساختمان ترکیبات کمپلکس فلزهای است که در آبکاری نقش مهمی دارند. پیش از این مقوله به عوامل اصلی متالورژی مربوط به آبکاری اشاره


می کنیم و سپس به ترکیبات کمپلکس می پردازیم.

از بررسی و پژوهش های فلزشناسی مشخص شده است که ساختار های پوشش های الکتریکی نیز مانند ساختار خود فلزها هستند و تفاوتی با آنها ندارند.

اگر جیوه را کناری بگذاریم، همه فلزها در درجه حرارت عادی، جامدند و ار بلورهایی که کمتر از $1/0$ میلی متر طول دارند، تشکیل شده اند که آنها نیز بر اساس پیوند فلزی که حاصل الکترون های آزاد است، به وجود آمده اند و جرم مخصوص مر آنها در اسیم $= 22/4$ و در لیتم $= 58/0$ است. ویژگی انقباض و انبساط آنها بر اساس ساختار های فلزها متفاوت است که از رابطه زیر پیروی می کند و به صورت حجمی $\frac{dv}{d\theta} = \frac{1}{v} \times \frac{dL}{d\theta} = \frac{k}{L}$ است که L حجم و v طول فلزها را مشخص می کند و k و λ ضرایب مربوطه بدین سبب انبساط و انقباض مورد نظر قرار می گیرند که در فرایندهای آبکاری که در برخی موارد درجه حرارت های بالا انجام می شوند، پوشش و فلز مبتدا دچار تنش های مرز پوشش نشوند. شبکه های کریستالی یا شکل و اندازه دانه های بلوری بر روی این باشت فلزها اثر می گذارند، مثلاً شبکه های F.C.C اعطاف پذیرند در حالی که شبکه های h.c.p اعطاف پذیری کمتری دارند. شبکه های b.c.c از اعطاف پذیری متوسطی دارند نمونه ای از شبکه های فلزی در شکل ۱۲-۴ مشاهده می شود.

اصولاً دانه های پوشش ها، ویژگی بلوری دارند و ریزی و درشتی آنها بر کینیت پوشش ها اثر می گذارد نسبت مرز دانه به حجم آنها عامل مهمی است. کریستالیزاسیون در آبکاری شرایط مساعدتری در مقایسه به انجماد فلزها و بلوری شدن آنها دارد. بنابراین، پوشش های الکتریکی فلز معین، در مقایسه با بلورهای همان فلز از نظر انجماد مذاب، ظرف ترند همچنین، ضمن آبکاری، احتمالاً از موادی که در محلول به عنوان افزودنی وجود دارند، وارد ساختمان پوششی می شوند و معايبي را در آب به وجود آورند، بنابراین، نباید انتظار داشت که شبکه کریستالی حاصل از دو فرایند متفاوت در تمام موارد مشابه هم باشند. مثلاً هنگامی که Mn بر اثر الکترولیز در شرایط متعارف تهیه می شود، ساختمان بلوری ۷ یعنی

مکعبی ساده دارد، ولی پس از چند ساعت به آلوتروپی پایدار دیگری که ساختمان کریستالی دیگری دارد، تبدیل می شود که اولی انعطاف پذیر است، در حالی که دومی عکس آن است.

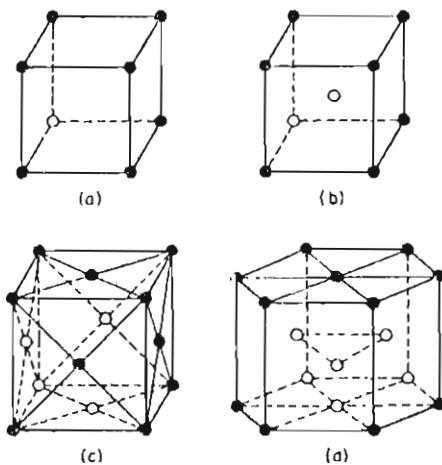

(شکل ۴-۱۲)- شبکه های فلزی (a) مکعب ساده (b) CC(1). مکعب مرکزی (c) CC(C). مکعب سطوح مرکز (d) CC(2). شش گوش

ساختارهای بلوری فلزات براساس مطابعده های تعادل فازها به دست می آید و انباسته های الکترولیزی نیز بر همین اساس، فازهای پیش بینی شده ای دارند، ولی استثناهایی وجود دارند اگر آلیاژ $25\text{wt}\% \text{Co}$ را در نظر بگیریم، در درجه حرارت کمتر از 100°C سانتی گراد باید دو فاز داشته باشیم، در صورتی که آلیاژ مورد نظر یک محلول جامد است و بیش از یک فاز نپایدار ندارد در آلیاژ نیکل و قلع (Ni-Sn) حاصل از الکترولیز، فاز بین فلزی مشاهده می شود، در حالی که این مورد از آلیاژی که از حالت مذاب بدست می آید، مشاهده نمی شود. بنابراین نباید انتظار داشت که شبکه کریستالی حاصل از روش الکترولیز همانند شبکه کریستالی حاصل از انجماد فلزهای مذاب باشد. البته در بخش آنالیز پوشش ها به این موارد بیشتر می پردازیم. هدف از متالورژیکی فلزها بیشتر ترکیب های شیمیایی مواد مصرفی، به ویژه ترکیب های است. بنابراین ساختمان الکترونیکی فلزها که

فلزها که در سمت چپ و میانه جدول تناوبی قرار دارند، استعداد ترکیب با اوناصر الکترونگاتیو با پیوند الکترو والانسی را دارند، چون الکترون از دست می دهد و بعد مستعد اشتراک در سیستمی که الکترون ناپیوندی دارد، هستند. گرچه برای ترکیب های کمپلکس تعریف کاملی که در برگیرنده تمام ویژگی های آنها باشد، مشکل است ولی می توان گفت که تعداد پیوندهای برقرار شده به وسیله یکی از اتم های آن بیشتر از ظرفیت معمولی فلز است مثلاً یون $^{3-}$ ظرفیتی آهن در ترکیب کمپلکس که دارای شش پیوند $[Fe(CN)_6]^{3-}$ است در کمپلکس $[Cu(CN)_4]^{2+}$ که دارای چهار پیوند است چنانچه دیده می شود، آهن سه پیوند و مس دو پیوند، بیشتر از ظرفیت خود دارد.

بنابر این اگر یک ترکیب کمپلکس یونیزه شود، به صورت آنیون $[M_2(x)]^{n-}$ و کاتیون $[M_1]^+$ یونیزه خواهد شد، مثلاً پتاسیم فروسیانید $[Fe(CN)_6]^{4-}$ به صورت $[Fe(CN)_6]^{4-}$ یونیزه خواهد شد. اکنون براساس تفکیک ساختاری باید ظرفیت یون های کمپلکس را که در آبکاری مطرح اند، فرموله کرد. در این باره قانون ورترا می گوید: اگر n ظرفیت یون فلز اصلی که به وسیله لیگاندها احاطه شده اند، مانند آهن که به وسیله $[CN]$ محاصره شده است است و n_2 مجموع ظرفیت های لیگاندها باشد، در آن صورت با رابطه $N = n_1 + n_2$ ظرفیت کل یک یون کمپلکس به دست خواهد آمد.

در یون فروسیانید $[Fe(CN)_6]^{4-}$ این عدد برابر -4 است زیرا کاتیون آهن دارای ظرفیت $+2$ و هر یون CN^- دارای ظرفیت -1 است.

$$N = +2 + (-1 \times -6) = -4 \quad \text{بنابر این}$$

در هگزا کلروپلاتینات $ptcl_6$ ، پلاتین $+4$ و کلر -1 است بنابر این

$$N = 4 + (-1 \times 6) = -2$$

در یون $[Cr(NH_3)_5Cl]^{2+}$ کروم 3 ظرفیتی و کلر -1 است.

$$N = 3 + (-1) = 2$$

و در کمپلکس $Cr(NH_3)_3Cl_3$ که کروم 3 و کلر -1 است:


$$N = 3 + (-1 \times 3) = 0$$

تعدادی از عناصر لیگاندی که ترکیب های کمپلکس با عناصر گروه واسطه به وجود می آورند به این شرح است:

:ONO⁻, :NO₂⁻, F⁻, Br⁻, Cl⁻, I⁻, CO:, :NH₃, H₂O:, :OH-, :NCS-, :SCN-, :CN-


مسایل و موارد زیادی که آبکار باید در مورد فلزها و متالورژی آنها بداند فراتر از آن است که بتوان آنها در داخل مقوله ای با عنوان «ساز و کار آبکاری» جای داد. بنابراین به طور خلاصه گفته می شود که آبکاران باید در فرایندهای آماده آبکاری به جنبه هایی از ویژگی های فلزات توجه بکنند، که در غیر این صورت عوارضی را به وجود خواهد. مثلاً آبکار باید بداند که ضمن عملیات سنباده کاری سنبلاست کاری، سوهانکاری و پولیش کاری حرارت حاصل چه عوارضی بر روی قطعه ها خواهد داشت، و یا استفاده از مواد شیمیایی تغییر کاری نامناسب چه اثراتی بر آنها خواهد گذاشت و یا اینکه در آماده سازی آلیاژها به چه نکته هایی باید توجه کرد.

همچنین آبکار با ویژگی های فیزیکی، متالورژیکی و مکانیکی قطعه ها و پوشش های آبکاری آشنا باشد تا کاربردهای آنها را شناسد و پوشش های مناسب را بر اساس آنها انجام دهد. بنابراین، هدف از بحث در این زمینه تنها اشاره به نکته هایی است که به مطالعه های اختصاصی فراوانی نیاز دارد. با توجه به اینکه فلزهای صورت نمک های مختلف مصرف می شوند و یا از آندر حل شونده مورد نظر فراهم می شوند با در شکل ۱۳-۴ جدول تغییرات نخستین پتانسیل یونیزاسیون عناصر بر حسب عدد اتمی نشان داده شده است.

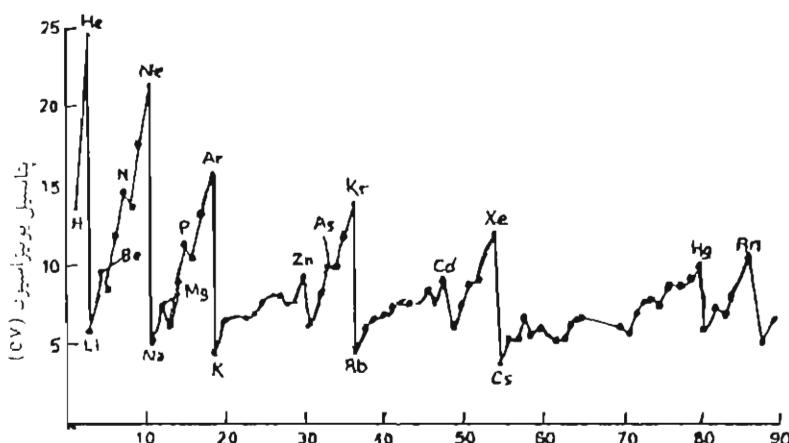

(شکل ۴-۱۳) - تغییرات اولین پتانسیل یونیزاسیون عناصر بر حسب عدد اتمی

هر چه شعاع اتمی عناصر کوتاه‌تر باشد، انرژی یونیزاسیون آنها بیشتر می‌شود و بر عکس، در شکل ۴-۱۴ این ویژگی نیز بر حسب عدد اتمی نشان داده شده است.

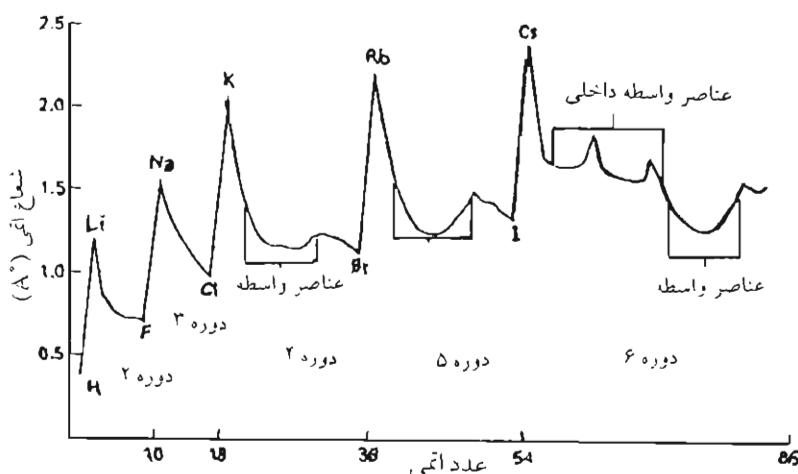

(شکل ۴-۱۴) - شعاع اتمی عناصر


چنانچه می‌بینید، عناصر ستون اول سمت چپ جدول (H, Li, Na، پتانسیم، Rb) و (Cs) بیشترین شعاع را دارند بنابراین الکتروپوزیوتیرین عناصر در این ستون جای

دارند و Cs الکتروویزتیوترین عنصر شناخته شده است از طرف دیگر F، Br، Cl، I الکترونگاتیوند و فلور سردسته آنهاست، بنابراین، در آبکاری عناصر، عنصری که شعاع اتمی بزرگ تری داشته باشد، به سختی الکترولیز خواهد شد و بر عکس.

الکتریسیته و آبکار:


به حرکت الکترون‌های آزاد در یک مدار الکتریکی جریان الکتریکی می‌گویند این جریان از طرف آند به طرف کاتد است. در آبکاری با توجه به اصطلاح قبلی با ترمینال مثبت باتری، یکسوساز و یا ژنراتور، جریان الکتریکی معرفی می‌شود، به عبارت دیگر جریان از قطب مثبت به طرف قطب منفی جریان دارد، در صورتی که، الکتریسیته حاصل از حرکت الکترون‌های آزاد. رساناهای درجه ۱، باشد که از قطب منفی به طرف قطب مثبت جاری است.

الکتریسیته در هادی‌های به دو صورت جریان می‌یابد. مستقیم (dc) و غیرمستقیم (ac)، در جریان مستقیم جهت جریان ثابت است که در شکل ۴-۱۵ دیده می‌شود.

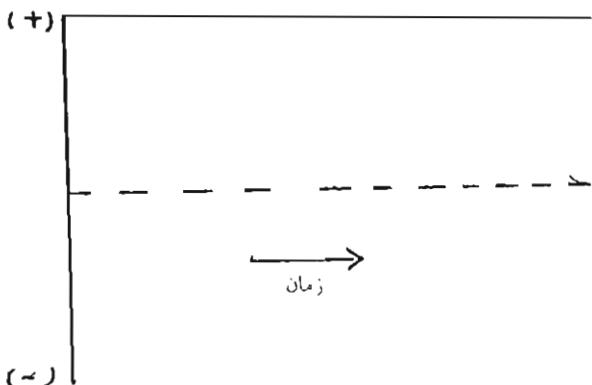

(شکل ۴-۱۵) - جریان مستقیم یک باتری

در جریان غیرمستقیم و یا متناوب جهت جریان بر حسب زمان تغییر می‌یابد و تناوب آن نیز به شرایط تولید آن بستگی دارد که در شکل ۴-۱۶ دیده می‌شود.

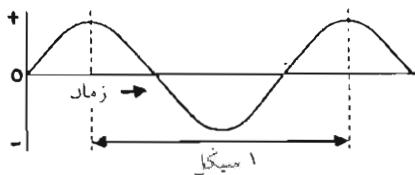

(شکل ۴-۱۶) - جریان متناوب

در آبکاری نمی‌توان از جریان غیرمستقیم به علت تغییر قطب‌های جریان، استفاده کرد، تنها از جریان مستقیم در این زمینه استفاده می‌شود.

جریان برق شهری که در شبکه مصرف توزیع می‌شود، جریان متناوب است و ولتاژ آن نیز برای آبکاری زیاد است حتی بعد از تقلیل فشار نیز ولتاژ آن (۷۰۰V) ۱۲۰ HZ است، البته در بعضی از کشورها این ولتاژ ۱۱۰ کاهش می‌یابد و بیشتر در کشورهای پیشرفته برای مصارف خانگی مصرف می‌شود.

در آبکاری از ولتاژی که برق شهری دارد، به علت اینکه ولتاژ دشارژ عناصر در حد چند ولت است، نمی‌توان استفاده کرد. بنابراین، جریان شهری در کارگاه‌های آبکاری، ضمن یکسوشدن، به ولتاژهای مورد نظر کاهش داده می‌شود، البته با کاهش ولتاژ مصرفی در سیستم‌های آبکاری مقدار آمپر بالا خواهد رفت. باید توجه کرد که محاسبه‌های ریاضی مربوط به جریان متناوب پیچیده‌تر از جریان مستقیم است.

جریان الکتریکی نیز مانند جریان آب است. در هر سیستم هیدرولیکی میزان عبور آب، تابع دو فاکتور است: ۱- فشار و یا ارتفاع پمپاژ آب ۲- مقاومت لوله که با قطر و طول آنها ارتباط دارد، بنابراین، میزان جریان آب از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\frac{\text{فشار}}{\text{ مقاومت}} = \text{میزان جریان} \quad \text{ثابت نسبی} = K$$

چنانچه از این معادله بر می آید، میزان عبور جریان آب (لیتر در دقیقه)، تابع فشار آب و قطر و طول لوله است. همچنین مقدار جریان آب به زمان نیز بستگی دارد.

در جریان الکتریکی، از هر نوع که باشد، پتانسیل و یا نیروی الکتروموتوری (emf) که در صنعت. موارد کاربردی با ولتاژ (V) نشان داده می شود، دقیقاً همان کار فشار آب در لوله ها را، در رساناهای الکتریکی (درجه ۱ و ۲) انجام می دهد. در اینجا نیز قطر و طول (سیم و الکترولیت) و یا هر رسانای الکتریکی دیگر و نیز مقاومت آنها باعث عبور کم و یا زیاد جریان برق از سیستم مورد نظر خواهد شد. مقاومت الکتریکی با علامت (Ω) نشان داده می شود و واحد اهم است. اگر داخل لوله های ناقل آب صاف و بدون پیچ و خم باشد، بدینه است آب با مقاومت کمتری روبه رو می شود، حال اگر سیم برق از فلزی ساخته شود که الکترون های آزاد زیاد (نقره، طلا و مس) و قطر زیاد و طول کمتری داشته باشد، در آن صورت مقاومت اهمی سیم کم می شود و بر اساس رابطه ای که می توان برای الکتریسیته در نظر گرفت، جریان بیشتری از سیم عبور خواهد کرد:

$$K = \frac{A}{R} = \frac{V}{E}$$

جریان = A
ولتاژ = V
مقاومت = R

$$I = \frac{V}{R}, \quad E(V) = IR, \quad R = \frac{E(V)}{I}$$

این روابط از قوانین است که در آن رابطه شدت جریان، ولتاژ و مقاومت الکتریکی مشاهده می شود.

تشخیص رابطه شدت جریان (I)، مقدار جریان و کل مقدار انرژی مصرفی در سیستم های آبکاری اهمیت زیادی دارد، با توجه به اینکه واحد شدت جریان آمپر و مقدار یا میزان جریان کولن (آمپر عبوری در یک ثانیه) است، می توان کل انرژی مصرفی را در زمان معین محاسبه کرد.


این رابطه دقیقاً همان مقدار کل مصرف آب در یک زمان معین است، زیرا قدرت ریزش و یا جریان الکتریکی در مدار مربوطه، ارتفاع و یا پتانسیل و مقدار آب و الکتریسیته هستند. همچنین کار انجام شده و یا گرمای ایجاد شده در یک مقاومت، به دو عامل مقدار و پتانسیل بستگی دارد. بنابراین قدرت الکتریکی برابر حاصل ضرب مقاومت‌های در مجدد شدت جریان است.

$$W = RI^2, V = RI, W = VI \quad \text{وات}$$

اگر قدرت انرژی در ثانیه حساب شود، آن را با واحد جول (J) نشان می‌دهند.

$$J = W \times S$$

جریان برق شهری در اغلب موارد به صورت AC با تناوب 60 هرتز با ولتاژ 220 ولت در شبکه توزیع می‌شود. و به توان اقتصادی کشورها بستگی دارد، ولتاژ مورد نظر ممکن است بیشتر و یا کمتر از 220 ولت و ممکن است تک فاز، دو فاز و یا سه فاز باشد. غیر از موارد خاص، نمی‌توان از جریان متناوب در آبکاری استفاده کرد. بنابراین باید این جریان رایکسو و مستقیم کرد.

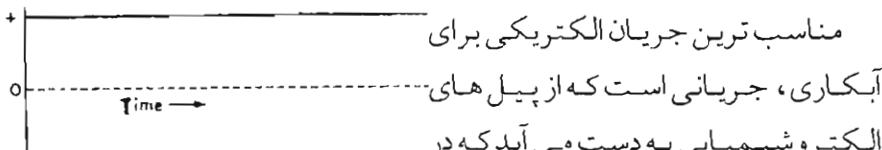


(شکل ۴-۱۷) - جریان (a)، آبکاری

با توجه به اینکه در اغلب فرایندهای آبکاری از ولتاژ کم و جریان بالا استفاده می‌شود، بدین منظور از ترانسفورماتور و یکسوسازها استفاده می‌شود و برای این کار روش‌های مختلفی وجود دارد. در گذشته جریان الکتریکی در ژنراتورهای به صورت DC تولید می‌شد این جریان به علت عوارضی که ضمن تهیه جریان مستقیم پیش می‌آید، برای آبکاری چندان مناسب نیست. با پیشرفت فن آوری این عوارض از بین رفته است و ژنراتورهای جدید این عوارض را ندارند زیرا این ژنراتورهای یکسوسازهای مدرن مجهز شده‌اند.

امروزه جریان الکتریکی از شبکه شهری گرفته می شود و بایکسوسازهای مدرن، بر حسب نیاز، ولتاژ آن را پایین می آورند و یکسو می کنند. جریان متناوب را با روش های مختلف یکسو می کنند. چنانچه گفته شد، در گذشته از موتور-ژنراتور استفاده می شده است که به علت قیمت بالا و هزینه های نگه داری و خطرهای دیگر، جای آنها را امروزه روش یکسوسازی گرفته است. گرچه برخی کارگاه های آبکاری قدیمی باز هم از ژنراتور استفاده می شود، ولی دیگر موتور ژنراتور کاربردی ندارد.

یکسوسازها، وسائل الکتریکی ای هستند که عبور به جریان از یک جهت را ممکن می سازند. در مقابل، جریان مخالف مقاومت شدیدی نشان می دهد و از عبور آن جلوگیری می کند و بدین صورت جریان (ن)، تولید می شود. همچنین یکسوسازها در ترمینال های خود به ترانسفورماتور مجهز که ولتاژ جریان (ن) را کاهش می دهند. از مواد مختلفی برای ساختن یکسوسازها استفاده می شود، نخست از اکسید مس استفاده می شد که جریان را زیک طرف هدایت می کرد و سپس از سنگ کالن و کوپرسولفید و پس از آن از ژمنیم و سلینیم استفاده شد. اکنون از یکسوسازهای سیلیکونی استفاده می شود.

اگر از یکسوساز جریان تک فاز عبور داده شود معمولاً کارگاه های کوچک که دارای خط های ۱۱۰-۱۲۰۷ هستند، شکل جریان یکسو شده برابر شکل ۴-۱۸ خواهد بود در این نوع جریان های یکسو از منبع جریان تک فاز تولید می شود و نوسان هایی نیز دارد که برای کاربردهای تجربی و مشابه آن به کار می رود. این نوسان در آبکاری کم و بیش تاثیر خواهد گذاشت.

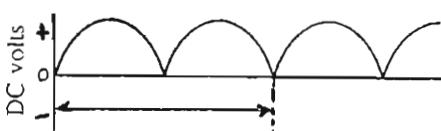


بنابراین، در کارگاه های بزرگ و تولید انبوه از جریان برق سه فاز استفاده می شود که هر سه فاز یکسو شده اند، و

(شکل ۴-۱۸)- یکسوساز تمام موج تک فاز

جريان یکسوی صاف و یک دستی را
تولید می کند. شکل ۴-۱۹.

باسیم پیچی دقیق و حساب شده،
می توان از یکسوساز، جریانی با ولتاژ
پایدار و ثابت به دست آورد که همپای
جریان باتری نیز باشد.

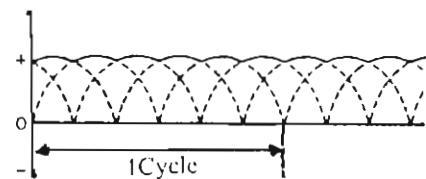

(شکل ۴-۱۹) - یکسوساز تمام موج سه فاز


سایر شکل های دیگر جریان های آبکاری:

در مواردی شکل موج از حالت جریان یکسو (dc) انحراف می یابد، برای جبران این نقیصه بر روی ساز و کار شکل های موج در اصلاح کیفیت پوشش های آبکاری تحقیقات زیادی انجام شده است و در موارد نتایج امیدوار کننده ای نیز به دست شده است. براساس قوانین آبکاری، این نوع جریان های الکتریکی می توانند لایه های مضاعف و یا لایه نفوذی را در کاتد به وجود آورند تا پوشش را اصلاح کنند و یا ساز و کار الکتروکریستالیزاسیون را به نحو مطلوب درآورند.

انواع شکل های موج های الکتریکی که برای آبکاری و تلمی کاری فلزات مناسب باشند، در دسترس اند و کاربردهای ویژه ای دارند. بنابراین استفاده از جریان dc حاصل از برق سه فاز بیشترین کاربرد را در صنعت آبکاری دارد.

ساده ترین این نوع جریان ها، تزریق بالای جریان (ac) بر روی جریان (dc) است که در این شرایط جریان dc تقویت می شود. که در شکل ۴-۲۰ دیده می شود.


جریان حاصل که به صورت منحنی بالا خود را نشان می دهد، نتیجه تلفیق دو جریان است که برای آبکاری مفید است، به ویژه در تصفیه طلا و زدودن گل و لای آندها کاربرد فراوانی دارد.

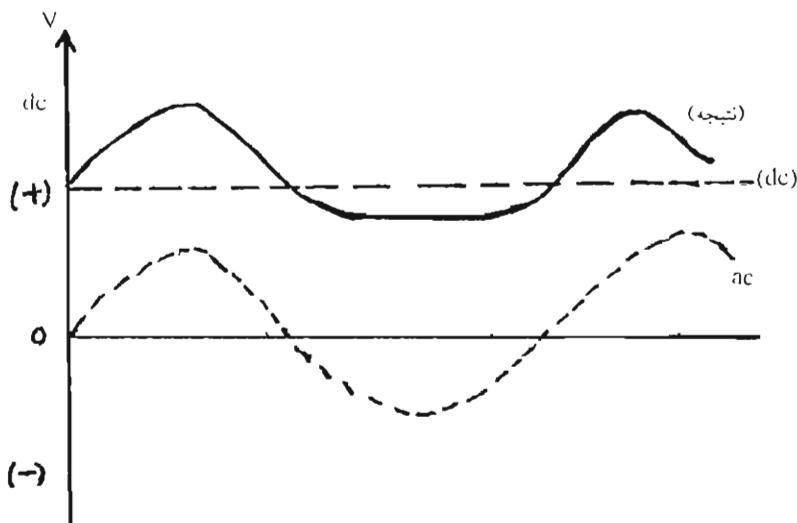

(شکل ۴-۲۰) - جریان تزریقی ac بر روی dc که نتیجه آن بصورت منحنی بالاست

نوع دیگر از این جریان های الکتریکی که کاربردهای خاصی دارد، جریان Periodic-Reversal (PR) است. در این نوع جریان، جریان dc در مدت زمان کوتاهی جهت عوض می کند که میزان این تعویض بیش از ۶۰ سیکل است که جریان ac دارد. در این مدت جریان در جهت نادرست حرکت می کند. جریان معکوس مدت زمان کوتاهی باقی می ماند که در این مدت آمپر کمتری نیز دارد. در پاره ای موارد ممکن است آمپر عادی داشته باشد که در شکل ۴-۲۱ دیده می شود.

ممکن است جریان (PR) در آبکاری

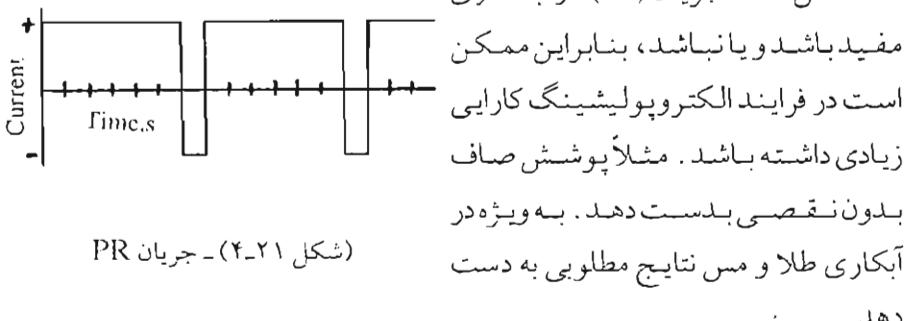


(شکل ۴-۲۱) - جریان PR

مفید باشد و یا نباشد، بنابراین ممکن است در فرایند الکتروپولیشینگ کارایی زیادی داشته باشد. مثلاً پوشش صاف بدون نقصی بدست دهد. به ویژه در آبکاری طلا و مس نتایج مطلوبی به دست دهد.

در جریان مستقیم منقطع که جریان نا، مدت کوتاهی گسیخته می شود، جریان

از مدار عبور می‌کند، ولی عبور این جریان مدام نیست. از این جریان برای به دست آوردن پوشش‌های صاف و براق در آبکاری استفاده می‌شود. هنگامی که جریان عبور نمی‌کند این مدت را در اصطلاح، تازه کردن قشر آند می‌گویند که بر اثر دیفوژیون و یا جریان همسو به دست می‌آید و بنابراین پلاریزاسیون کاهش می‌یابد و بازده کاتدی بالا می‌رود. بنابراین، می‌توان با استفاده از جریان بالا، در مدت زمان ۴-۲۲ یعنی، انباشت پیشتری به دست آورد، حتی اگر جریان به طور مدام عبور نکند شکل ۴-۲۲ استفاده از جریانی که پالسی (Pulsed) نامیده می‌شود، مزایای زیادتری دارد شکل ۴-۲۲.

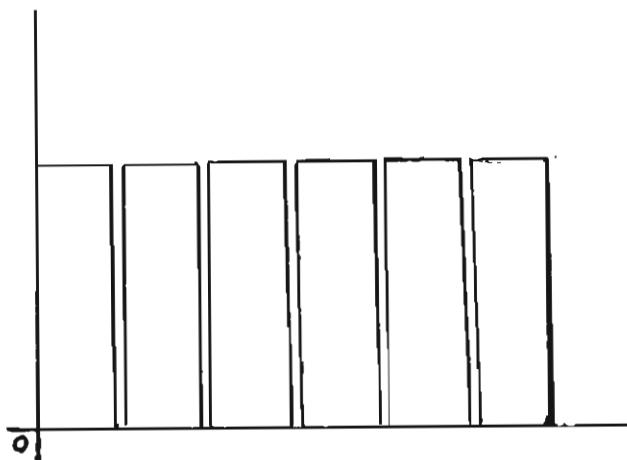


(شکل ۴-۲۲) - جریان پالس زمان MS ، جریان گسیخته زمان S (جریان پالس و گسیخته)

این جریان در مواردی مشابه جریان گسیخته است، تنها تفاوت آنها کوتاهی زمان قطع جریان است که در منقطع کوتاه‌تر است.

گرچه استفاده از جریان‌های تغییر شکل یافته (ac) در آبکاری مزایایی دارد، ولی کاربرد آنها نیز به تکنیک و دستگاه‌های خاصی نیاز دارد، که هر کسی بسته به محاسبات خود، آنها را به کار می‌برد و یا به کار نمی‌برد.

تجهیزات آبکاری:

در وان های آبکاری و تغییر کاری های الکترو شیمیایی و شیمیایی از مواد مختلفی استفاده می شود، فولادهای مخصوص که بالایه های پلیمری پوشانیده می شوند و یا از موادی که در مقابل اسید و قلیاهای مقاوم باشند، تهیه می شوند، با توجه به اینکه طیف این تجهیزات بسیار زیاد و هر یک طرز کار مخصوص دارد، برای پرهیز از هرگونه ابهام تنها به نکته های اصولی این موارد، به طور اجمال اشاره می شود که شمای کلی آن در زیر مشاهده می شود.

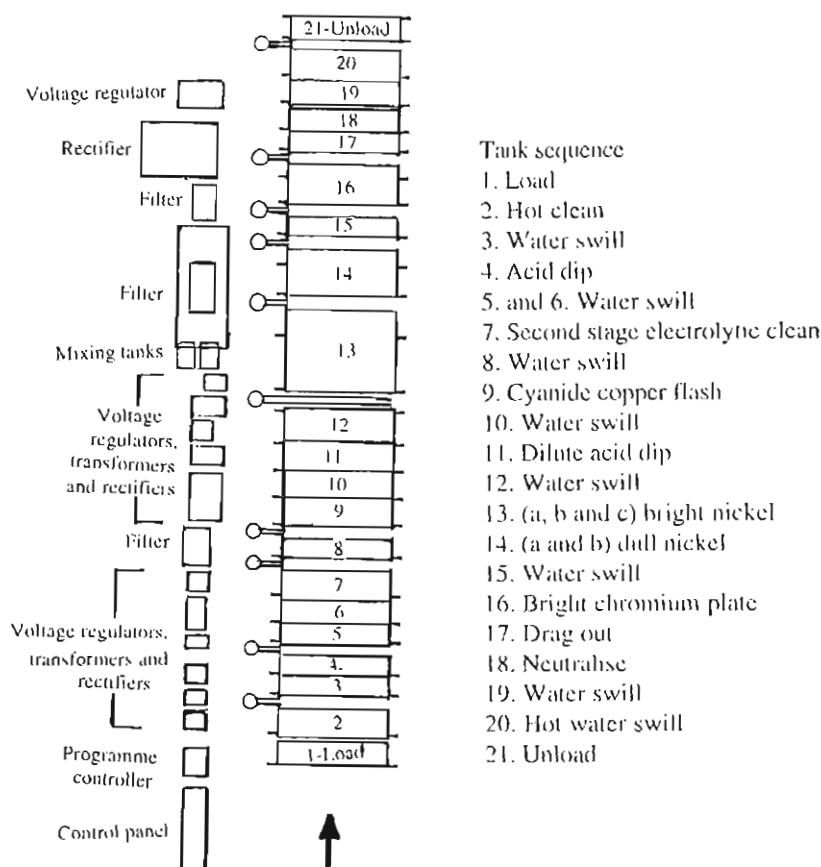


(شکل ۴-۲۳) - شمای کلی آبکاری ها

در جدول زیر نیز، وان های آبکاری و کاربرد آنها برای موارد مورد نظر همچنین روکش کاری آنها آورده شده است. توصیه می شود = $R = S^6$ مفید است.

Process									
Alkaline Cleaners	R								
Cyanide Cleaners	R		S	S	S	S	S		
Acid Dips									
Dilute sulphuric acid		S	R	S^6	S^6	S^6	S^6	S^6	
Dilute hydrochloric acid			S	R	S	S	S	S	
Dilute hydrofluoric acid		R	S	S^6	S^6	S	S^6	S^6	
Sulphuric acid etch				R	S	S	S	S	
Aquaforth's bright dip		S							
Chrome sulphuric acid									R^6
Stropping Solutions									
Laybore for nickel	R	S	R	S^6	S^6	S^6	S^6	S^6	
Caustic Chrome strip		S	S						
Nickel									
Dull nickel,				R^3	S	S	S	S	
Bright nickel.				R^3	S	S	S	S	
Bright and Hard Chromium			S^2		R^7		S	S	
Copper									
Cyanide,	R ¹	S	S^3	S^4	S	S	S	S	
Acide,			R^3	S	S	S	S	S	
Pyrophosphate			R^4	S	S	S	S	S	
Brass	R ¹		S	S	S	S	S	S	
Silver		S	S^4	S	S	S	R		
Gold						S		R	S^5
Cadmium	R		S	S	S	S	S	S	
Zinc									
Alkaline,	R		S^4	S^6	S^6	S^6	S^6	S^6	
Cyanide,	R		S^3	S	S	S	S	S	
Acid.				R	S	S	S	S	
Tin									
Alkaline Stannate	R		S^3	S^6	S^6	S^6	S^6	S^6	
Acid.			R^3	S	S	S	S	S	
Lead and Tin/Lead Fluoroborate				R^3	S	S	S	S	
Anodic Oxidation									
Chromic acid	R	S	R	S^6	S^6	S^6	S^6	S^6	S^5
Sulphuric acid									
Electroless Nickel									
Hot.									
Cool.									
Supras etches for A B S.		R							
and P P									

جدول ۱-۴- وان ها و روکش کاری آنها برای موارد مورد نظر

در جدول زیر فرآیند کلی عملیات شست و شو و تیزکاری و آبکاری در زمینه های مختلف ملاحظه می شود.

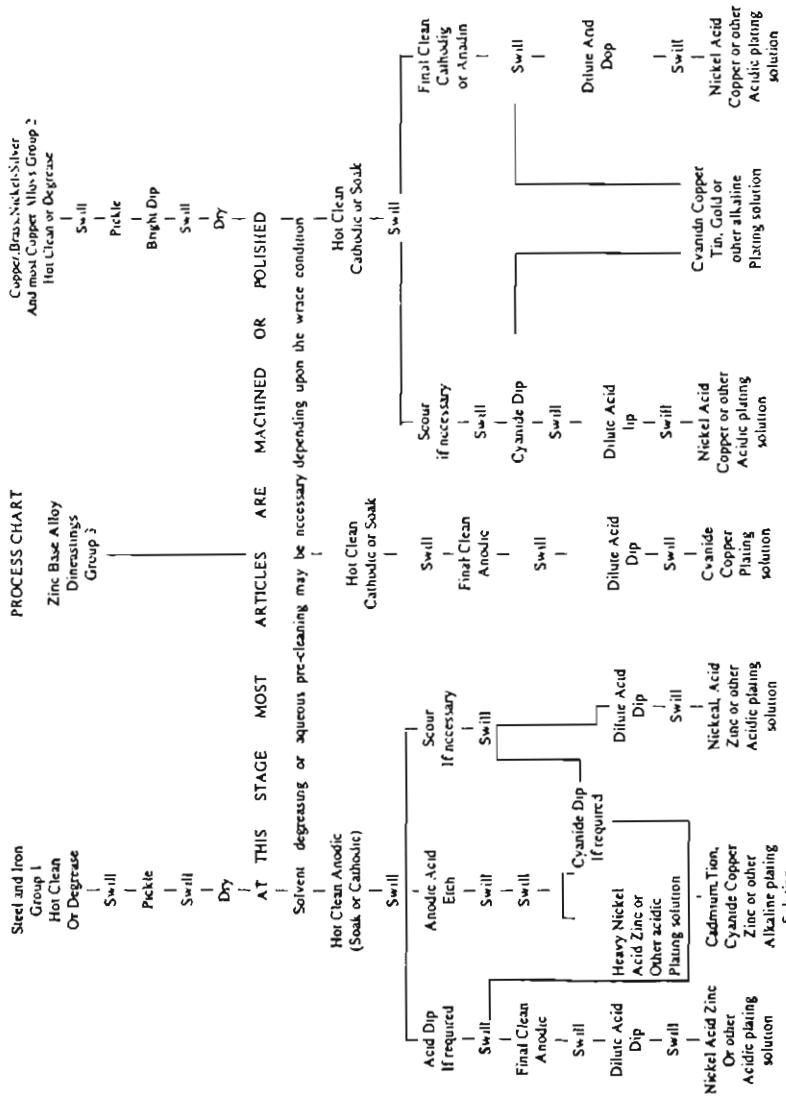

فصل پنجم

آبکاری روی

پس از توضیحات مقدماتی در سوردساز و کارآبکاری و عوامل موثر بر آنها، اینک تئوری و دستورالعمل های آبکاری هر یک از فلزات را تشریح می کنیم و فرمول های عمومی و ان های مربوطه را نیز می آوریم. پیش از وارد شدن به هر یک تک بحث های مربوطه، به طور مختصر به کاربرد روش های آبکاری اشاره می شود:

- ۱- پوشش های فداشونده بیشتری برای حفاظت قطعه های آهنی و فولادی (بعضی مواقع پوشش آندی نیز گفته می شود) به کار می روند؟
- ۲- پوشش های تزیینی، برای جلوه دادن و ایجاد جذابیت در فلزات مبنای کار می روند؟
- ۳- پوشش های مهندسی، کاربردهای متنوع صنعتی دارند، و در موارد افزایش میزان لحیم کاری، مقاومت پوششی، قدرت انعکاس، قدرت رسانایی و جز آنها به کار می روند؟
- ۴- پوشش های موردنی، که چنانچه از نام آنها پیداست، به راحتی آبکاری می شوند ولی کاربرد محدودی دارند؟
- ۵- پوشش های نامرسم، که معمولاً از الکترولیت های غیر آبی، آبکاری می شوند و کاربرد محدودی دارند و به ندرت از آنها برای آبکاری استفاده می شود.
- ۶- پوشش های آلیاژی، آغلب آلیاژ فلزات در صورتی که شرایط کاری ایجاب کند، با روش پوشش الکتریکی تهیه می شوند و مزایای زیادی نیز در مقایسه با آلیاژ های معمولی دارند. البته تولید این نوع آلیاژها در میزان بزرگ تر، پرهزینه است بنابراین، از این آلیاژها، بیشتر برای موارد خاص استفاده می شود. چنانچه بیشتر نیز اشاره شده است با استفاده از آبکاری، انواع عناصر و ترکیب های آنها را می توان تهیه کرد مقرن به صرفه بودن و امکانات کاربردی آنها تولید انبوه را ممکن می سازد اکنون با توجه به موارد اشاره شده، آبکاری فلزات صنعتی و تزیینی و جز آنها با دید کاربردی تشریح می شود.

روی:

از روی و کادمیم بعنوان پوشش فداشونده برای حفظ قطعه های آهنی و فولادی استفاده می شود. فلز روی نیز می تواند به عنوان پوشش برآق به کار رود که مورد اخیر از نظر مقاومت دوام چندانی ندارد، زیرا آکتیو بودن فلز روی با عواملی محیطی ترکیب های، متناسب با این عوامل به وجود می آورد و کدر می شود. با توجه به اینکه کادمیم گرانتر از روی است، کمتر از این فلز برای پوشش حفاظتی استفاده می شود. لازم به توضیح است که کادمیم سمی بوده و ارزش ریالی آن ده برابر روی است.

تنها هنگامی از این فلز به عنوان پوشش حفاظتی استفاده می شود که روی پاسخگوی نیز حفاظتی مورد نظر نباشد. کادمیم در مقایسه با روی قابلیت لحیم کاری بهتری دارد و از روی در برابر اثرات نگاه ها از روی مقاوم تر است. محصولات حاصل از خوردگی کادمیم در برابر عوامل محیطی مقاومت نمی کند و حتی باعث سرعت خوردگی نیز می شوند. کنترل پوشش های کادمیم راحت تر از روی است.

روی ارزان ترین فلز است که از فولادها در برابر خوردگی محافظت می کند با غوطه ور کردن قطعه های فولادی در روی مذاب، این پوشش بر آنها داده می شود که در اصطلاح به آن گالوانیزاسیون می گویند.

قطعه های بسیار بزرگ فولادی با اروش گالوانیزاسیون پوشش داده می شوند، زیرا سرعت عمل در این روش زیادتر و هزینه آن نیز کمتر از پوشش آبکاری است البته کارشناسان آبکاری، معتقدند که در آینده پوشش الکتریکی از این نظر اهمیت زیادتری خواهد یافت. روی و کادمیم هر دو به صورت گالوانیکی و فداشونده از قطعه های کار محافظت می کند ضخامت آنها می تواند یک میلی متر و یا بیشتر باشد و وجود خلل و فرج در پوشش نیز چندان اهمیتی ندارد. زیرا پوشش ضخیم زمان بیشتری قدرت محافظت خواهد داشت و خلل و فرج هم عوارض خطرناکی به وجود نمی آورند. افزون بر روش گالوانیزاسیون، می توان روی را با روش متال

اسپری و دیفوزیون سطحی نیز بر روی قطعه های مورد نظر نشانید.

روی و کادمیم از عناصر گروه IIIB جدول تناوبی هستند و سومین عنصر این گروه نیز جیوه است، ذخیره روی در کانی های طبیعی آن محدود است، بطوری که در مقایسه با سایر عناصر هم گروه خود، زیر کونیم، وانادیم و استرانسیم نسبتا کم، ولی از مس زیادترند.

روی و کاربرد آن قدمت زیادی دارند و از نخستین آلیاژها می توان از برنج نام برد که آلیاژ مس باروی است و از این نظر یک فلزی تاریخی است ریشه نام روی (ZinC) چندان دانسته نیست، ولی به احتمال خاستگاه آن واژه لفظ آلمانی است.

کانی روی در طبیعت به صورت های ZnS و یا سولفید روی یافت می شوند و می توان از آنها روی به دست آورد. ترکیب های روی برای رشد گیاهان و حیوانات اهمیت فراوانی دارند، کمبود آن باعث بروز بیماری های مختلفی در گیاهان و جانوران می شود، زیرا بعضی از آنزیم های متابولیکی، به این عنصر نیاز دارند.

روی از سولفید آن و طی فرایندهایی که در متنهای متالورژی وجود دارد به دست می آید و میزان تولید سالانه آن نیز بیش از ۸ میلیون تن است.

صرف روی:

بیشترین مقدار روی تولید شده، برای تهیه آلیاژهای آن، در ریخته گری صرف می شود و این قطعه ها معمولاً آبکاری نیز می شوند. دو میں موارد صرف روی برای آبکاری قطعه های فولادی و گالوانیزاسیون گرم است که حدود ۳۸ درصد روی تولید شده در این موارد صرف می شود سهم گالوانیزاسیون گرم خیلی زیادتر از گالوانیزاسیون سرد است. با توجه به اینکه اهمیت آبکاری روی هر روز رونق بیشتر می شود، در آینده سهم آن چشمگیر خواهد شد. در تولید برنج ها ۲ درصد روی صرف می شود به عبارت دیگر، بخش اعظم روی در آلیاژسازی و گالوانیزاسیون به روش های گوناگون کاربرد دارد و در واقع حدود ۹۲ درصد روی در این سه مورد صرف می شود.

	30
	65.37
	0.339
t. g/A.h	1.22
°C	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2$
°C	419.5
	907.0
g/cm ³ , 25°C	7.133
	hcp
$\mu\Omega\text{-cm}$, 20°C	5.92
400-g	55
p.400g	47
MPa	4.43
MPa	1.86
MPa	1-2.3
25°C, V	-0.7628




جدول ۱-۵- ویژگی‌های روی

ویژگی‌های روی که در جدول ۱-۵ مشاهده می‌شود.


روی فلزی است نرم، چکش است و به سبب بخاطر ویژگی‌های فیزیکی کاربرد کمتری دارد. چون روی مقاومت مکانیکی کمتری دارد، تحقیقات وسیعی درباره آن انجام نگرفته است و نمی‌گیرد. روی اگر تازه بریده شود، آبی سفیدرنگ است، سختی روی هم به اندازه مس است. در آلیارسازی با سایر فلزها سختی آن افزایش می‌یابد. روی تجارتی خیلی ترد و شکننده است، به همین سبب نمی‌توان آن را نورد کرد. ولی در درجه حرارت ۱۰۰-۱۵۰ درجه سانتی گراد تورق پذیر می‌شود و به راحتی می‌توان در این شرایط آن را نورد کرد. روی خالص در درجه حرارت عادی نیز قابلیت چکش خواری دارد. در درجه حرارت عادی هوای خشک بر روی اثر نمی‌کند ولی اگر درجه حرارت به ۲۲۵ درجه سانتی گراد برسد بر آن اثر می‌کند. هوای مرطوب در درجه حرارت عادی باروی واکنش می‌دهد. اگر در محیط کربن دی اکسید، سولفور دی اکسید نیز وجود داشته باشد، سرعت واکنش بیشتر خواهد شد. اگر قوام بادمش هوا، حرارت داده شود، توأم با رنگ سبز می‌سوزد

و ZnO تولید می‌کند. در هوای مرطوب پودر روی به سرعت مشتعل می‌شود، مخلوط کردن پودر روی، با مواد اکسنده آتشگیر و خطرناک است. در محیط گداخته، بخار خشک روی و کربن دی اکسید واکنش می‌دهد و ZnO به وجود می‌آورند. واکنش‌های خوردگی در شرایط عادی کربنات هیدراته تولید می‌کند که فرمول آن فرق دارد ($ZnO/CO_2/H_2O$) شدت خوردگی به نوع خوردگی و ناخالصی‌های موجود در روی بستگی دارد. زیرا هر چه روی خالص تر باشد، به همان نسبت از شدت خوردگی کاسته می‌شود. روی با هالوژن‌ها، به ویژه در حضور رطوبت، واکنش می‌دهد، بخارها و محلول‌های هیدروهالید باروی واکنش می‌دهند. روی با اسیدهای معدنی واکنش می‌دهد و هر چه روی خالص تر باشد، از شدت اثر اسیدها کاسته می‌شود. روی یک عنصر کاهنده قوی است، و براساس این ویژگی، از پودر خالص آن برای تصفیه وان‌های آبکاری از فلز‌های استخراجی، مانند آهن استفاده می‌کند.

روی در ساخت پل‌های الکتروشیمیایی، به ویژه کلانشه مصرف، می‌شود. همچنین برای احیای کادمیم از نمک‌های مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

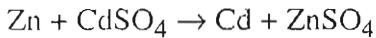

هیدروژن سولفید، در درجه حرارت عادی با روی ترکیب می‌شود

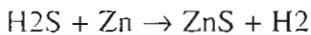

روی در اغلب ترکیب‌های شیمیایی به صورت دو طرفیتی عمل می‌کند و در موارد کمی به صورت Zn^{2+} و Zn^{2+} مشاهده می‌شود. از ترکیب‌های روی، هیدرات‌ها و کمپلکس‌های آن برای آبکاری بیشتر مورد مصرف قرار می‌گیرند و بی‌رنگ‌اند.

گرچه روی در گروهی قرار دارد که کادمیم و جیوه نیز در آن گروه هستند، اما ویژگی‌های شیمیایی روی بیشتر شبیه منیزیم است که تا اعضای گروه خود. روی ترکیب‌های کمپلکس کوئوردینانسی و نیز ترکیب‌های الکترووالانسی و کوئرووالانسی دارد اغلب ترکیب‌های کمپلکس، عدد کوئوردیناسیون آن ۴ است.

بهترین ترکیب های کمپلکس مورد مصرف در آبکاری روی، کمپلکس سیانید روی⁴⁻ Zn(Cn)²⁻ و کمپلکس هیدرواکسی و یا یون⁴⁻ Zn(OH)²⁻، کلرو کمپلکس ها و نمک های ساده کلرید، سولفات و فلوبورات ها هستند.

خطرهای روی و نمک های آن:

به طور کلی روی و ترکیب های آن به تنها بی چندان سمی نیستند، مگر اینکه با یون های سمی همراه باشند، که نمونه بارز آن یون سیانید است، نمک های درجه پایین روی مقادیری سرب و کادمیم به همراه دارند. از ترکیب های روی برای صنایع غذایی، فضایی و پمادها استفاده می شود، ولی کاربرد آن در تابع قوانین حکومتی است. همچنین نوشابه های اسیدی را باید در ظرف های که دارای پوشش روی دارند، نگه داشت و بسته بندی کرد.

درجه خلوص :

فلز روی در تجارت به ۵ درجه تقسیم و فروخته می شود درجه ۱ آن خلوص ۹۹/۹۹ درصد و درجه ۵ نیز خلوص ۹۸ درصد دارد. آندهایی که در آبکاری روی به کار می روند، باید درجه خلوص بالای باشند. معمولاً آندهای آبکاری روی را با منیزیم و الومینیوم آلیاژ می کنند، تا ضمن آبکاری از برخی واکنش های احتمالی مضر آن جلوگیری شود.

آبکاری رهی :

با توجه به پتانسیل الکترونگاتیوی روی (-۰,۷۶۷)، انتظار می رود که نتوان آن را از محلول های آبی با روش الکتریکی انباشت کرد. ولی به علت پتانسیل بالای هیدروژن، امکان آبکاری برای اغلب قطعه های کار ممکن می شود در پاره ای موارد، مانند گرافیت که اورولتاژ کمتری در مقایسه به هیدروژن دارد، امکان انباشت از محلول های آبی مشکل و یا ناممکن است، این موضوع بیانگر آن است که آبکاری چند هایی که دانه های گرافیت دارند را نمی توان با محلول های آبی روی، آبکاری کرد.

روی، آبکاری کرد.

وان های آبکاری روی را به سه گروه تقسیم می شوند:

۱- قلیابی سیانیدی



۲- قلیابی غیرسیانیدی


۳- اسیدی

در ضمن، هر یک از این گروه ها نیز به زیر مجموعه هایی تقسیک می شوند، مثلاً وان های سیانیدی به دو گروه سیانیدی قوی و سیانیدی ضعیف و وان های اسیدی به اسیدی سولفات، اسیدی کلرید و اسیدی فلورید تقسیم می شوند از وان های سیانیدی عادی روی، برای آبکاری معمولی آن استفاده می شود که قدرت پوشش دهی زیادی دارد. و کنترل آن نیز راحت تر است و به سبب تجربه سال ها، شرایط کاری مناسبی دارد. زیاد شدن آلاینده ها در ترکیب های سیانیدی و خنثی کردن آنها در کاتال ها مشکل ساز است و هزینه های آبکاری را بالا می برد، در این راستا، استفاده از وان های کم غلظت سیانیدی، قلیابی و اسیدی برای جلوگیری از مشکل کاربردی وان های سیانیدی موثر است در این مورد تحقیقات زیادی انجام گرفته است، ولی با امتیاز هایی که وان های سیانیدی معمولی دارند، در موارد مورد نظر به کار می روند.

وان های آبکاری روی سیانیدی:

وان های آبکاری سیانیدی روی، دارای یون های کمپلکس سیانید روی یون روی، سیانید آزاد و یون های هیدرو اکسیل هستند و برای متعادل کردن بار الکترونیکی به کاتیون های سدیم و یا پاتاسیم نیاز دارند. هنگامی که هردو یون سیانید و هیدرو اکسیل کمپلکس می شوند، تعادل پیچیده می شود و فرمول های زیر که خلاصه ای از واکنش های فرایند مربوطه است، نشانگر این امر است.

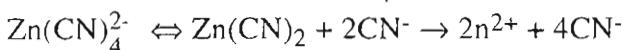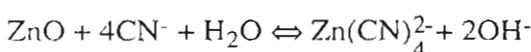

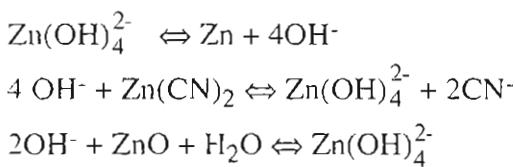


به طور کلی، در وان های سیانیدی یون های سدیم و پتاسیم حضور دارند و یون های کمپلکس هیدروکسو در وان های سیانیدی مانند مس، نقره، طلا و قلع وجود دارند، ولی آنها در وان های روی این برتری را ندارند و احتمالاً عدم اتحال کافی نمک های روی در این وان پیش می آید ترکیب محلول های آبکاری سیانید روی در جدول ۵-۲ مشخص شده اند.

	g/L		مولاریته	
	تریینی	حافظتی	تریینی	حافظتی
روی	۲۰-۴۵	۴۵-۶۰	۰/۳-۰/۷	۰/۷-۰/۹
NaCN کل	۵۰-۱۴۰	۹۰-۱۵۰	۰/۷-۲	۱/۳-۲/۲
NaOH کل	۶۰-۱۲۰	۹۰-۱۴۰	۱/۵-۳	۲/۵-۳/۵
Na ₂ CO ₃	۲۰-۱۲۰	۳۰-۷۵	۰/۲-۱/۱	۰/۳-۰/۷
NaCN Zn نسبت	۲/۵-۳/۱	۲-۲/۵	۲/۴-۲/۹	۱/۸-۲/۴
شدت حریبان A/m ²				۱۰۰-۹۰۰
کاتدی شدت جریان آندی A/m ²				۳۰-۴۵۰
درجه حرارت C°				۲۰-۵۰

جدول ۵-۲ - مشخصات حمام سیانیدی روی

در این فرمول عملده ترین موضوع نسبت غلظت عناصر کمپلکس ساز های هیدرو اکسید، سیانید و غلظت روی است، روش های مختلفی برای کنترل این

عامل مطرح شدند که فرمول زیر نمونه ای از آنها است :

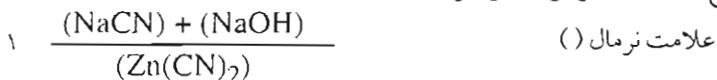

گرچه با روش های آنالیز می توان مقادیر مورد نظر را مستقیماً بر حسب گرم در لیتر به دست آورد، فرمول های بالا، اما فرمول دوم برای محاسبه هایی به کار می رود که نسبت $\frac{NaCN}{Zn}$ معمولاً $1\text{-}2/5$ باشد و میانگین آن $2/7$ است که برای آبکاری تزیینی به کار می رود. در مواردی نیز این مقدار $2/5$ - $2/2$ است. اگر هدف از آبکاری بیشتر جنبه های حفاظتی باشد که معمولاً بر روی تسممه های فولادی و لوله های قطور و طویل انجمام می شود، از این محدوده استفاده می شود. با توجه به پاره ای مشکلات و ییچیدگی هایی که در سیستم تعادلی موجود می آید، مشکل بتوان به طور کامل سیانید، قلیایی سنت و یون های هیدروواکسیل آزاد را به دقت تعیین کرد.

با روش های آنالیز کمی می توان مقادیر سیانید و هیدروواکسیل کل را تعیین کرد و با در دست داشتن نسبت های آنها و ان های آبکاری را کنترل کرد.

کمپلکس های روی زمینه آبکاری را برای قطعه های کار فراهم می سازند، در حالی که انواع دیگر وان های آبکاری روی به طور نسبی تغییر می یابند. به هر صورت غلظت و تعداد روی در طیف گسترهای، بدون اینکه به ویژگی پوشش ضرری برساند، تغییر می کند، همچنین باید در نظر داشت که کاهش غلظت مشکلاتی را در کنترل فرایندها و سایر عوامل وان های روی به وجود خواهد آورد. بنابراین، حفظ تعادل در وان های آبکاری روی مهم است و در همچنین اضافه کردن مواد شیمیایی و سایر مواد دیگر در غلظت های بالا ممکن است.

در وان های سیانیدی روی، بازده آند بیشتر از کاتد است، زمانی که سیستم آبکاری کار نمی کند، روی بر اثر واکنش های شیمیایی در الکتروولیت حل می شود.

بنابراین، در این شرایط نمی توان با اضافه کردن نمک های روی وان را تنظیم کرد. و از فرمول های صفحه های قبل نیز مشهود است که تفاوت کمی بین مصرف اکسید روی (ZnO) و سیانید روی در نگه داری وان های آبکاری روی پدید می آید.

برخی از کمپلکس های روی در وان های قلیایی تابع مطلوبی دارند و افزون بر این می توان پوشش های قابل قبولی را نیز از نمک زنکات قلیایی به دست آورد، که بعد از این مورد بحث خواهد شد. از مواد افزودنی زیادی می توان برای برآوردن پوشش های روی استفاده کرد. با توجه به اینکه پوشش های روی معمولاً از ترکیبات کمپلکس زنکات (هیدرو اکسو) به دست می آیند، بنابراین پژوهش ها نشان داده است که اضافه کردن مقدار کمی از سیانیدها، باعث افزایش کیفیت حمام های آبکاری می شود.

مناسب ترین غلظت سیانید در وان های آبکاری روی، تابع شرایط فرایند و دیگر اجزای تشکیل دهنده وان های آبکاری است. این مورد با نسبت های سیانید به روی بر حسب گرم در لیتر و سیانید به گرم در لیتر روی بیان و کنترل می شود.


در مواردی نیز این نسبت با درجه حرارت تغییر می کند که این میدان تغییر بین ۴۰-۲۰ درجه سانتی گراد است این نسبت معمولاً ۷/۲ و میزان اپتیم تلرانس درجه حرارت نیز ۳ درجه سانتی گراد است.

اگر نسبت $\frac{NaOH}{Zn}$ خیلی کم باشد، راندمان کاتد افزایش پیدا می کند و قدرت پوشش دهی و یا قدرت پرتاپ تحلیل می رود. افزایش این نسبت اگر باشد جریان بالا همراه باشد، در آن صورت بازدهی کاتد کاهش و قدرت پرتاپ افزایش می یابد، هنگامی که این نسبت در حد مطلوب باشد، بخش هایی که به آنها جریان کمی می رسد، از پوشش بهتری برخوردار می شوند. میانگین بازده کاتدی در شدت جریان های ملایم، نمی توانند سطوح آبکاری را بیشتر تحت تاثر قرار دهند در شدت جریان های بیشتر این بخش ها تحت تاثر قرار می گیرند و نسبت به جریان دریافتی کمتر پوشش می گیرند. اگر این نسبت خیلی زیاد باشد، سرعت فرایند آبکاری قابل قبول است، اما با متصاعد شدن گاز همراه خواهد بود.


سیانیدهای آبکاری به روش های گوناگون در وان های تحلیل می روند، خارج شدن از وان، اکسیده شدن با مواد مختلف و ترکیب با گاز کربن دی اکسید محیط اطراف از واکنش های دیگر است. بنابراین اضافه کردن سیانید براساس آنالیز هایی که در فواصل معین از آبکاری ها انجام می شود ضروری است.

هیدرو اکسیدها نقش های متفاوتی در وان های آبکاری روی بازی می کنند، آنها به هدایت الکتریکی و انحلال آن در وان کمک و میزان قدرت پوشش دهن را تنظیم می کنند، بنابراین، مقدار زیادی از سیانید روی در محلول های آبکاری به صورت زنکات (کمپلکس هیدرو اکسو) است.

کربنات های موجود، و روان های آبکاری سیانید، همگی از ترکیب کربن دی اکسید هوا با محلول های سیانیدی به وجود می آیند.

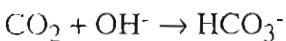

و با اکسیده شدن سیانید

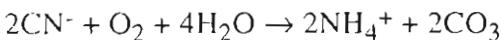

باید توجه کرد که معمولاً مقدار گربنات در وان های آبکاری سیانیدی کم و قابل چشم پوشی است. همچنین وجود مقدار کمی از آن نیز برای آبکاری مفید است، زیرا متعادل کردن غلظت الکترولیت را با خروج محلول تنظیم می کند و که مقدار آن ۵۰-۱۰۰ g/L است. در صورتی که لازم باشد می توان آن را با انجام الکترولیت در ۱۰ درجه سانتی گراد از سیستم خارج کرده در مواردی نیز با اضافه کردن آب آهک آن را رسوب می دهنند.

برای برآق کردن پوشش های آبکاری روی از مواد افزودنی مناسبی استفاده می شود، که معمولاً ترکیب های آلی هستند ترکیب های آلدئید و بیولفت.

با توجه به اینکه روی عنصر الکترونگاتیو است (البته در سیستم علمی آن را جزء فلزهای الکتروپوزیتیو گروه بنده می کنند) در مواردی می توان آن را از محلول های آبی پوشش داد. جای تعجب نیست که وان های آبکاری روی، به مواد آلاینده حساس اند، برای جلوگیری از این نقصه، معمولاً مقداری از نمک های سولفید و

یا پلی سولفید به وان های آبکاری اضافه می شود تا کادمیم و سایر فلزها به صورت رسوب نامحلول سولفید از محیط عمل دور شوند. از طرف دیگر سولفید روی نیز در آب کم محلول است در صورتی که یون های سانید و هیدرو اکسیل زیاد باشند. این رسوب حل خواهد شد. رسوب ایجاد شده برای فرایند آبکاری هیچ گونه مزاحمتی ندارد، زیرا در داخل لجن ته نشین می شود. با توجه به اینکه، رسوبات و لجن های موجود، در پایان برای سیستم مزاحمت فراهم می کنند، بنابراین با روش مناسب باید آنها را صاف کرد.

درجه حرارت وان های آبکاری سیانیدی روی معمولاً ۵۰-۶۵ درجه سانتی گراد است و در موارد خاص می تواند تا ۵۰ درجه سانتی گراد نیز برسد. در هر صورت، برای هر غلظت محلول آبکاری درجه حرارت معینی درنظر گرفته می شود. در کنترل درجه حرارت باید دقیق کرد، زیرا مواد افزودنی پایدارتر می شوند و در این شرایط تجزیه سیانیدهای کاهش می یابد. باید توجه داشت. بعضی از مواد افزودنی، در درجه حرارت بالاتر پایدارتر می شوند. در صورتی که در آبکاری سیانید سرعت عمل بیشتر مدنظر باشند تا ظاهر آنها مثلاً، در قطعه های تسمه ای و پروفیل و امثال آنها که با روش مداوم نیز انجام می شود، از محلول های با درجه حرارت بالا استفاده می شود که در این شرایط می توان از محلول های رقیق نیز استفاده کرد. آندهای روی بر اثر عبور جریان الکتریکی حل می شوند، حتی زمانی که از وان جریانی عبور نمی کند، روی بر اثر برقی واکنش های شیمیایی حل می شود که بازده آن در مواردی ۱۰۰ درصد است. برای تنظیم اتحلال آنها، سطوح آنها را با قشری از فولاد می پوشانند. البته در این شرایط باید جریان آندی زیاد باشد، در غیر این صورت بازده کم می شود. مناسب ترین شدت جریان آندی، تابع فرمول و درجه حرارت محلول الکترولیت است. با افزایش سیانید، هیدرو اکسید و درجه حرارت، می توان از جریان بیشتر استفاده کرد هم زدن محلول آبکاری به طور مرتب انجام نمی شود، بنابراین، با هم زدن محلول نیز می توان شدت جریان بیشتر را فراهم کرد.

برای کم کردن هزینه های کترول و نگه داری وان های قلیایی با توجه به مزایا هایی که دارند، اقدام های مهمی انجام شده است. وان بسیار رقیق سیانیدی در جدول ۳-۵ دیده می شود.

	مولاریه g/L	
روی	7-20	0.1-0.3
کل سیانید	7-50	0.1-0.7
NaOH کلی	75-100	1.9-2.8
Na ₂ CO ₃	20-100	0.2-1
<u>NaCH</u> Zn نسبت	1.0-2.5	1-2.3
جدول ۳-۵- وان سیانیدی رقیق آبکاری روی		

این وان ها همانند وان های رایج (Conventionals) هستند و تنها کترول آنها حساس است.

استفاده از حمام های رقیق باعث، کاهش فلز های سنگین و سیانیدها، در پس آب ها می شود تلاش های زیادی برای رفع آلایندگی محلول های سیانیدی انجام شده است. اساسی ترین راه استفاده از وان های غیر سیانیدی است، که نمونه ای از فرمول این نوع وان ها در جدول ۴-۵ دیده می شود که به نام های N.CZ و L.C.Z مشهورند.

این نوع وان های محلولی را «سیانید آزاد منفی» می گویند ولی در این سوردم فرمولا سیون خاصی توصیه نمی شود، زیرا که سیانید موجود در این محلول ها، آماده کمپلکس سازی با همه روی نیست. در این شرایط تنها به عنوان یک ماده افزودنی به شمار می روند تا یک لیگاند مورد نیاز کمپلکس سازی با توسعه کیفی عملکرد برآق کننده ها، می توان حمام های آبکاری روی را بدون محلول های سیانیدی فرموله کرد (بدون سیانید روی = N.C.Z) که با بازده مناسبی عمل می کنند.

LCZ		NCZ	
g/L	مولاریته	g/L	مولاریته
5-15	0.08-0.2	5-15	0.08-0.2
70-100	1.8-2.5	70-100	1.8-2.5
5-15	0.07-0.2	0	0

جدول ۴-۵- وان های L.C.Z و N.C.Z

فرایند های وان های آبکاری N.C.Z و L.C.Z همانند وان های آبکاری معمولی هستند و کاستی های مربوطه نیز با استفاده از مواد افزودنی مناسب قابل پیشگیری است.

آبکاری روی اسیدی:

پوشش های روی رامی توان از محلولهای اسیدی مختلف و در رأس آنها از سولفات و کلرید روی به دست آورد. تا سال ۱۹۶۰ از این روش بیشتر برای حفاظت ورق، تسممه و سیم های فولادی استفاده می شد، زیرا که در این روش سرعت عمل بالاست و هزینه آن نیز کم است و قدرت پرتاپ و برآقیب نسبتاً قابل قبولی نیز دارد.

براساس پژوهش هایی که انجام شد، با توجه به میزان آلایندگی پسآب های وان های سیانیدی، معلوم شد که اگر به محلول های کلریدی که به محلول های خنثی نیز معروف اند، مواد افزودنی مناسب اضافه و شرایط آبکاری نیز فراهم شود، می توان پوشش های برآق و محکم و قابل رقابت با آبکاری سیانیدی و قلیایی روی به دست آورد.

گرچه وان های آبکاری سیانیدی و قلیایی از نظر برخی از عوامل آبکاری ویژگی های قابل قبول تری دارند، ولی آکوده شدن محیط از پسآب های آنها حمام های سولفاتی و کلریدی در اغلب موارد جایگزین این وان ها شده اند که نمونه ای از آنها را در جدول ۵-۵ می بینید.

عناصر تشکیل دهنده وان های آبکاری غیر سیانیدی L/g/L						
	I	II	III	IV	V	VI
ZnSO ₄ .7H ₂ O	۲۴۰	۳۶۰	۴۱۰	۲۴۰	۱۶۰	۴۸۰
NH ₄ Cl	۱۵	۳۰				
Na ₂ SO ₄			۷۵			
NaC ₂ H ₃ O ₂ .3H ₂ O		۱۵		۱۵		
NaCl					۳۰	۳۰
Al ₂ (SO ₄) ₃ .18H ₂ O				۳۰		
AlCl ₃ .6H ₂ O			۲۰			
H ₃ BO ₃					۲۰	۲۰۰
Licorice	۱			۱		
Glucose		۱۲۰				

جدول ۵-۵ - حمام اسیدی روی

جدول ۵-۵ که کاربرد فراوانی دارد، نمونه ای از وان های سولفاتی روی است نمونه های کلریدی، فلوریدی، پرکلرات و سولفامیت نیز وجود دارند، ولی کاربرد آنها به اندازه سولفات نیست. همچنین فرایندهای غیر اسیدی مانند پروفسفات، نیز در این چهارچوب قرار دارند.

می توان وان های آبکاری روی را از نمک های سولفات روی و کلرید روی تهیه کرد و در این مورد می توان از واکنش دادن روی با سولفوریک اسید و یا کلرید اسید

نیز استفاده کرد. همچنین برای افزایش رسانایی الکتریکی می‌توان به این نمک‌ها، امالح سدیم، آمونیوم و آلومنیوم، نیز اضافه کرد و بدین منظور به محلول وان‌ها اسید اضافه می‌کنند. مواد افزودنی باعث یکنواختی و برآقی پوشش‌ها می‌شوند. که رایج‌ترین آنها دکستربین، لوریک اسید گلوبکر، ژلاتین، B نفتول، گلولولاک و مواد مشابه دیگر است که در جدول قبلی نشان داده شده‌اند. همچنین استفاده از جریان آلترباتیو معکوس (PR) پوشش نیز مناسب است.

برتری عمدۀ این فرمول در آن است که می‌توان آنرا مستقیماً بدون عملیات قبلی بر روی چدن و آهن ریخته گری اعمال کرد. شدت جریان کاتدی حدود 1000 A/m^2 است، اگر محلول هم‌زده شود، می‌توان آن را تا $300-500 \text{ A/m}^2$ افزایش داد. شدت جریان آن‌دی اهمیتی ندارد، درجه حرارت حدود $25-30^\circ\text{C}$ درجه سانتی گراد است. PH محلول $5-5.5$ است و اگر آبکاری با آویز انجام شود، مقدار آن تا 30 واحد PH قابل تنظیم است. با آبکاری به روش بارلی ممکن است به $\text{PH} 5$ نیز برسد که در این شرایط اگر مواد شلاتی اضافه نشوند، احتمال رسوب روی وجود دارد. بازده آن‌دی و کاتدی حدود 100 درصد است. همچنین آن‌دبه طور شیمیایی نیز در وان حل می‌شود. در این شرایط قدرت پرتاپ آن در مقایسه با قبل ضعیف است این وان‌های به آلدگی‌ها حساسیت زیادی دارند، بنابراین هنگامی که وان کار نمی‌کند، باید قطعه‌های کار را از آن بیرون کنید.

وان‌های آبکاری را می‌توان با استفاده از پودرهای روی تصفیه کرد. در حمل و نقل این پودر، باید دقت کرد. زیرا قابل اشتعال‌اند. اگر انحلال روی با بازده بیش از 100 درصد پیش می‌رود، به ندرت نیاز به افزودن نمک به وان احساس خواهد شد. فقط اضافه کردن مقدار کمی اسید به وان‌ها کافی است که رسانایی الکتریکی را متعادل سازد. آندهای ویژه (ZAM) که دارای آلومنیوم و جیوه‌اند، کمتر تحت تاثیر واکنش‌های شیمیایی قرار می‌گیرند و پوشش‌های بهتری نیز می‌توان از آنها به دست آورد. واهای جدید کلریدی خنثی که به عنوان جانشین وان‌های سیانیدی مطرح شده‌اند، با استفاده از یون آمونیوم تشکیل کمپلکس‌های روی می‌دهند.

برای تشکیل کمپلکس بیشتر باید از مواد شلاتی استفاده کرد که چگونگی آن در جدول ۵-۶ دیده می‌شود.

	g/L
روی	۲۵-۵۰
کلرید به صورت (Cl-)	۱۰۰-۱۶۵
مواد شلاتی	۴۵-۹۰
PH	۶/۸-۷/۵

جدول ۵-۶ - وان خشی کلرید روی

چنانچه پیشتر نیز به وان NCZ و LNZ اشاره شده، این وان‌ها تابع فرایند عمومی آبکاری روی هستند با برآق کننده‌های مناسب به کار می‌روند. اکثر چندین نمونه از وان‌های آبکاری روی که کاربرد آنها معلوم شده است، برای آشنازی با ترکیب و عملکرد آنها معرفی می‌شوند جدول ۵-۷.

اجزای تشکیل دهنده	07/gal	g/L
کل سدیم سیانید	۱۲/۳	۹۲
روی (فلز)	۴/۵	۳۴
(NaOH)	۱۰/۵	۷۹
درجه حرارت	۷۰-۱۰۰ F°	۲۱-۳۸ °C
شدت جریان	۱۰-۷۰ A/fi ²	۱-۸ A/dm ²
روی در کیسه‌های فولادی آندها		

جدول ۵-۷ - وان سیانیدی روی که یک نمونه عمومی آن است.
با استفاده از غلظت بالای وان، می‌توان از شدت جریان باتری استفاده کرد که در آن صورت سرعت آبکاری نیز زیاد خواهد شد. نمونه زیر یکی از وان‌های

آبکاری سریع سیانیدی است.

اجزای تشکیل دهنده	07/gal	g/L
روی (فلز)	۶/۵	۴۹
کل سیانید	۱۹	۱۴۲
NaOH	۱۶	۱۲۰
سدیم سولفید	۰/۱	۰,۷۵
شدت جریان	۳۰-۴۰ A/ft ²	۳/۲-۴/۳ A/dm ²
درجه حرارت	۱۰۴ F°	۴۰ C°
روی ۹۹/۹ درصد ورقی آند		
(جدول ۵-۸)		

فرمول زیر یکی از عمومی ترین فرمول های آبکاری سیانیدی است که در جدول ۵-۹ دیده می شود.

اجزای تشکیل دهنده	تریینی		حفظاتی
	رقیق	معمولی	
Zn	۷-۲۰	۲۰-۴۵	۴۵-۶۰
ZnCN کل	۷-۵۰	۵۰-۴۰	۹۰-۱۵۰
NaOH کل	۷۵-۱۱۰	۶۰-۱۲۰	۹۰-۱۴۰
Na ₂ CO ₃	۲۰-۱۰۰	۲۰-۱۲۰	۳۰-۷۵
NaCN Zn نسبت	۱-۲,۵	۲,۵-۳,۱	۲-۲,۵

(جدول ۵-۹)

فرمول زیر برای آبکاری قطعه های الومینیوم به کار می رود .

اجزای تشکیل دهنده	07/gal	g/L
Zn(CN) ₂	۸	۶۰
NaCN	۵,۶	۴۲
NaOH	۱۰/۵	۷۸/۵
درجه حرارت	۷۵-۹۵	۲۴-۳۵
شدت جریان	۵-۵۰	۰,۵۴-۵,۴

(جدول ۵-۱۰)

فرمول وان زیر برای آبکاری منیزیم از وان سیانیدی روی در نظر شده است که با غوطه وری ، روی بر سطح منیزیم می نشینند و سپس در وان سیانیدی ، روی آبکاری می شود .

(۱) اجزای تشکیل دهنده	07/gal	g/L
Na ₄ P ₄ O ₇	۱۶	۱۲۰
ZnSO ₄ H ₂ O	۴	۳۰
NaF	۰,۶۷	۵
Na ₂ CO ₃	۰,۶۷	۵
PH		۱۰,۲-۱۰,۴

(۲)	Na,EDTA	۳۰	۲۲۵
ZnCO ₃	۴,۵	۳۴	
اسید بوریک	۶	۴۵	

(جدول ۵-۱۱)

فرمول وان زیر نیز نمونه هایی برای آبکاری با بارل سیانید روی می باشد.

فرمول (۱)

اجزای تشکیل دهنده	۰.۷/gal	g/L
روی (فلز)	۴,۵	۳۴
Zn(CN) ₂	۸	۶۰
NaOH	۱۰-۱۲	۷۵-۹۰
NaCN	۵-۶	۴۰-۴۵
شدت جریان	۲-۱۰ A/ft ²	۰,۲-۱,۱ A/dm ²
درجه حرارت	۸۰-۸۵ F°	۲۷-۲۹ C°
ولتاژ	۱۰-۱۵	ولت
آندها		روی و فولاد
براق کننده	۰,۰۳	

(جدول ۱۲-۵)

فرمول (۲)

اجزای تشکیل دهنده	۰.۷/gal	g/L
فلز روی	۴,۵	۳۴
NaOH	۱۰,۵	۷۹
کل سیانید	۱۲,۵	۹۲

(جدول ۱۳-۵)

سایر شرایط همانند فرمول (۱)

فرمول (۳)

اجزای تشکیل دهنده	۰/۷/gal	g/L
فلز روی	۴,۵	۲۴
NaOH	۸	۶۰
کل سیانید	۱۰,۵	۷۹

(جدول ۵-۱۴)

در آبکاری سیانیدی نسبت هایی بین درجه حرارت و سیانید به روی وجود دارد.

درجه حرارت °C	نسبت
۲۱-۲۷	۲,۷
۲۹	۲,۷۵
۳۲	۲,۸
۳۵	۳
۳۸	۳,۱

(جدول ۵-۱۵)

پس از آبکاری قطعه های فولادی با کروم و مولیبدن ، غلظت وان به صورت زیر خواهد بود.

اجزای تشکیل دهنده	۰/۷/gal	g/L
روی (فلز)	۶-۶,۵	۴۵-۴۹
NaCN	۱۴-۱۶	۱۰۵-۱۲۰
NaOH	۱۴-۱۶	۱۰۵-۱۲۰

(جدول ۵-۱۶)

فرمولهای آبکاری اسیدی روی به قرار زیر است:

(۱)

جزای تشکیل دهنده	۰۷/gal	g/L
ZnSO ₄ .7H ₂ O	۴۰	۳۰۰
آمونیم کلرید	۲,۵	۲۰
آلومینیوم سولفات	۵	۳۸
بوریک اسید	۳	۲۲
اکسترین	۲	۱۵

(جدول ۵-۱۷)

(۲)

جزای تشکیل دهنده	۰۷/gal	g/L
ZnSO ₄ .7H ₂ O	۳۲	۲۴۰
آمونیوم کلرید	۲	۱۵
آلومینیوم سولفات	۴	۳۰
سدیم استات	۲	۱۵
لیکوریس (Licorice)	۰,۱۳	۱

(جدول ۵-۱۸)

(۳)

جزای تشکیل دهنده	۰۷/gal	g/L
ZnSO ₄ .7H ₂ O	۴۸	۳۶۰
آمونیوم کلرید	۴	۳۰
سدیم استات	۲	۱۵
گلوکز	۱۶	۱۲۰

(جدول ۵-۱۹)

(۴)

اجزای تشکیل دهنده	g/L
استات روی	۳۰-۹۰
سیتریک اسید	۴۵-۲۷۰
تامپون	PH۴-۵/۵

(جدول ۵-۲۰)

اجزای تشکیل دهنده	g/L
سولفات روی	۱,۳-۱,۶
اسید سیتریک (بر حسب یون)	۰,۱۵-۰,۳
ساکارین (ساخارین)	۰,۰۸-۰,۱۲
پارا تولوئن سولفونامید	۰,۰۰-۰,۰۲
PH	۲,۳-۲,۵

(جدول ۵-۲۱)

(۵)

اجزای تشکیل دهنده	g/L
سولفات روی	۱۵۰
استات روی	۲۰۰
آمونیوم کلرید	۳۰
بوریک اسید	۳۰
مانیتول	۵۰
HCL	۱۰۰cc

(جدول ۵-۲۲)

(۶) از این محلول برای آبکاری قدی استفاده می شود.

جزای تشکیل دهنده	g/L
ZnSO ₄ .7H ₂ O	۳۰۰
سدیم استات	۱۵
آمونیوم کلرید	۳۰
آquadag (محلول)	۳۰
کلوریدی گرافیت در آب	

(جدول ۵-۲۳)

لازم به یادآوری است که حساسیت وان های اسیدی در شدت جریان های بالا نسبت به آلودگی های خیلی بیشتر از شدت جریان کم است. البته حساسیت در جریان های بالاتر بیشتر نسبت به آلاینده های فلزی است.

نمونه ای از وان های اسیدی فلوبورات روی:

(۱)

جزای تشکیل دهنده	g/L
روی فلوبورات	۳۰۰
آمونیوم کلرید	۲۷
آمونیوم فلوبورات	۳۵
لیکورس	۱
درجه حرارت	۵۴C°
شدت جریان کاتدی	۸۶,۴ A/dm ²
pH	۳,۵-۴

(جدول ۵-۲۴)

جزای تشکیل دهنده	g/L	(۲)
روی فلوبورات	۳۷۵	
آمونیم کلرید	۳۴	
آمونیم فلوبورات	۴۵	
لیکوریس	۱,۵	
PH	۳,۵-۴	

(جدول ۵-۲۵)

جزای تشکیل دهنده	g/L	(۳)
روی فلوبورات	۲۰۰	
آمونیم کلرید	۵۴	
آمونیم فلوبورات	۳۵	
لیکوریس	۱	
و یا دکسترین	۸۰	
درجه حرارت	۲۶-۴۰°C	
PH	۳,۵-۴	

(جدول ۵-۲۶)

جزای تشکیل دهنده	g/L	(۴)
$(Zn(BF_4)_2)$ روی فلوبورات	۱۸۰	
آمونیم فلوبورات	۳۰	
بوریک اسید	۲۵	
بنانفتول	۱	
درجه حرارت	۲۰-۳۰°C	
شدت جریان کاتدی	۴,۳-۹,۷	
PH	۵-۵,۴	

(جدول ۵-۲۷)

تنظیم شرایط آبکاری وان های روی حایز اهمیت است، مثلاً اگر درجه حرارت از حد انتیم ۵ درجه سانتی گراد انحراف پیدا بکند، در بازده و کیفیت پوشش اثر فراوانی خواهد داشت فرمول های زیر برای وان های NCZ و LCZ هستند.

اجزای تشکیل دهنده	NCZ	g/L
Zn		۵-۱۵
NaOH		۷۰-۱۵۰
براق کننده آلی		حدود ۱

(جدول ۵-۲۸)

اجزای تشکیل دهنده	LCZ	g/L
روی (فلز)		۵-۱۵
NaOH		۷۰-۱۰۰
NaCN (کل)		۵-۱۵
براق کننده آلی		۱

(جدول ۵-۲۹)

نمونه ای از وان های کلریدی آبکاری روی
(۱)

اجزای تشکیل دهنده	g/L
ZnCl ₂	۱۲۵
NaCl	۲۲۵
AlCl ₃ -6H ₂ O	۲۲,۵
PH	۳-۴

(جدول ۵-۳۰)

جزای تشکیل دهنده	g/L	(۲)
ZnCl ₂	۷۶-۱۵۲	
NaCl	۷۶-۱۵۲	
NaF	۲,۳-۱۶,۶	
AlCl ₃	۱,۵	
PH	۳,۵-۵,۴	
(جدول ۵-۳۱)		

نمونه ای از وان فلوبورات

جزای تشکیل دهنده	g/L
Zn(BF ₄) ₂	۲۰۰
NH ₄ Cl	۵۴
NH ₄ BF ₄	۳۵
لیکوریس	۱
(جدول ۵-۳۲)	

PH محلول باید حدود ۵/۴-۳، درجه حرارت ۳۵-۲۷ درجه سانتی گراد، شدت جریان کاتدی ۵ A/dm^2 نسبت آند و کاتد $\frac{1}{۲}$ باشد.

ضخامت و ویژگی های پوشش های آبکاری روی:
در استانداردهای ASTM حداقل ضخامت روی برای کاربردهای مختلف درنظر گرفته شده است و براساس طبقه های LS-GS و RS هستند که ضخامت ۲۵ μ ، ۱۳ μ و ۸ μ ۳ مورد نظرند.

فصل ششم

آبکاری کادمیم

کادمیم عنصری است در ردیف III و پایین روی در جدول تناوبی قرار گرفته است و عنصر کم یابی است و بمقدار ۵ppm، ۱۰، در لیتوسفر وجود دارد. پراکندگی آن در سطح زمین به اندازه نقره و جیوه است. نخستین بار در سال ۱۸۷۱ در کانی روی کشف شد و نام سنگ معدن آن کالامین است.

تھیه آن با کمک ذوب کردن کافی های روی است و بطور غیر مستقیم به دست می آید. میزان تولید سالیانه آن حدود ۲۰۰۰۰ تن است و قیمت آن نیز در بازارهای جهانی همواره در نوسان است، و حدود نیمی از کادمیم تولید شده، صرف آبکاری می شود. سایر موارد مصرف آن در ساختن پل های الکتروشیمیایی و آلیاژ های زودگذار است. همچنین برای جذب نوترون های کند در واکنش های صنایع هسته ای به کار می رود و از ترکیب های آن در تھیه رنگ و تثیت کننده رزین ها و سل های فتوولتایی استفاده می شود. اگر استفاده از سلهای خورشیدی از نظر اقتصادی به صدمه شود، در این زمینه نیز کاربرد خواهد یافت. درجه خلوص کادمیم ۹۹,۹۹ درصد است و با این درجه خلوص به عنوان آند در آبکاری مصرف می شود ویژگی های مورد نظر آن در آبکاری، در جدول شماره ۱-۶ گردآوری شده است. کادمیم نیز مانند روی از نظر سختی و چکش خواری مورد توجه قرار نمی گیرد و در ترکیب های شیمیایی به صورت دو ظرفیتی عمل می کند و ترکیب یک ظرفیتی آن قابل توجه نیست میل ترکیبی کادمیم نسبت به ترکیب های کمپلکس و تشکیل کوئور دیناسیون بالیگاندهای مختلف از روی بیشتر است، این ترکیب های نیز به پیوندهای کووالانسی و پیوندهای یونی گرایش دارند، از طرف دیگر، بر عکس روی عنصر آمفوتر نیست و بنابراین نمی تواند کمپلکس های هیدراتکسی آبیونیک به وجود آورد ولی می تواند بالیگاندهای مختلف کمپلکس های متفاوتی به وجود می آورد. مهم ترین کمپلکس مورد مصرف در آبکاری کادمیم، سیانیدها

$\text{Cd}(\text{CN})_4^{2-}$ هستند که براساس واکنش زیر به دست می‌آید:



Atomic number.	48
Atomic weight	112.40
Electrochemical equivalent, mg/C	0.5824
Electrochemicalt equivalent, g/A.h	2.097
Electronic configuration	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d$
Melting point, °C	321
Boiling point, °C	767
Density, g/cm³, 25°C	8.65
Crystal structure	hcp
Electrical resistivity, $\mu\Omega\text{-cm}, 0^\circ\text{C}$	6.83
Hardness, MPa*	300-500
Stress, MPa‡	-3.51 to 21
Tensile strength, MPa+	70
Standard electrode potential, $E^\circ, 25^\circ\text{C}, \text{V}$	-0.4029
$\text{Cd}^{++} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cd}$	

جدول ۱-۶- ویژگی های کادمیم

میزان الکترونگاتیویته کادمیم همسان روی نیست، زیرا اگر پودر روی به محلول های کادمیم اضافه شود، کادمیم از محلول آزاد خواهد شد. به رغم این ویژگی، پوشش های کادمیم می توانند به عنوان پوشش محافظت از خوردگی قطعه های فولادی و آلیاژ های دیگر آهن جلوگیری کنند، کادمیم در پاره ای از اسیدهای آلی و نک های معدنی حل می شود، اغلب نک های کادمیم محلول اند. نک های نامحلول آن کادمیم فری سیانید، کادمیم فروسیانید، کادمیم آرسنات، کادمیم کربنات، کادمیم فسفات و کادمیم اگزالات هستند.

خطرهای کادمیم:

بر خلاف روی که ترکیب های آن چندان سمی نیستند، ترکیب های کادمیم سمی

هستند و اثرات مسمومیت آنها در حد جیوه و آرسنیک است بنابراین، در ظروف هایی که با کادمیم پوشش داده می شوند، نباید مواد غذایی و موادی مشابه آنها نگه داری شوند. میزان تبخیر کادمیم در درجه حرارت متوسط هم بالاست و بدین سبب، ذوب و ریخته گری آن در محیط های کاملاً مناسب انجام می شود. همچنین فرایندهای جوشکاری و آبکاری با کادمیم به خوبی انجام می شود. در جوشکاری آن نیز باید نکته های ایمنی و حفاظتی را کامل ارعا نمایت کرد. ورود بخارهای آن سیستم منفی عوارض خطرناکی در پی خواهد داشت.

آبکاری کادمیم:

در جایی که نمی توان از روی برای آبکاری استفاده کرد، از کادمیم استفاده می شود. با توجه به گرانی و سمی بودن آن، تنها زمانی از آبکاری کادمیم استفاده می شود که امکان آبکاری روی ممکن نباشد. گرچه بعضی از ویژگی های ایجاد شده توسط کادمیم بسیار بالاتر از روی است، عوارض آن بیشتر از روی است. خوردنگی حاصل از حرکت و چرخش قطعه های کاربر روی پوشش های کادمیم چندان اثر گذار نیستند و نیز در پوشش های آن حباب های هوا که عوارض بعدی دارند، کمتر پدیدار می شود. به آسانی بر روی آهن ریخته گری و فولاد مالیس آبکاری می شود، بنابراین، پیش از آبکاری روی، به عنوان آستری نازک کاربرد زیادی دارد. بر عکس روی در مقابل مواد قلیایی مقاوم است بنابراین، برای حفاظت روی در برابر عوارض نمک های دریایی و اتمسفر نیز به کار می رود. از این ویژگی ها در وسایل و تجهیزات نظامی بیشتر استفاده می شود. ولی قیمت زیاد و عوارض دیگر آن باعث شده است که کاربرد کمتری داشته باشد.

آبکاری کادمیم معمولاً با محلول های سیانیدی انجام می شود، در اینجا نیز عارضه آلایندگی سیانید باعث شده است که از محلول های دیگری از شمار فلوبورات، سولفات و کلریدها نیز برای این کار استفاده شود که نمونه هایی از این وان های آبکاری در جدول های صفحه بعد مشاهده می شود.

	Still	Barrel
Cadmium oxide, g/L	25-35	17-23
molarity	0.19-0.27	0.13-0.18
cadmium metal, g/L	22-31	15-20
Sodium hydroxide, g/L*	15-22	10-14.5
Sodium cyanide, g/L	75-90	90-100
molarity	1.1-1.3	1.3-1.45
Addition agents, g/L	0.1-15	0.1-15
Cathode current density, A/m ²	150-400	-
Anode current density, A/m ²	200	
Temperature, °C	20-30	

(جدول ۶-۲) - وان سیانیدی کارمیم

نمونه دیگری از وان با بازده بالای سیانیدی به صورت زیر است:

اجزای تشکیل دهنده	07/gal	g/L
کادمیم اکسید	۱۲,۸	۱۰۲,۷
سدیم سیانید	۳۱,۷	۲۳۶,۳
شدت جریان	۳۶	۴ A/dm ²

این وان در شدت جریان زیاد بازده کاتدی زیادی دارد، ولی پوشش آن دانه دانه به نظر می رسد نمونه دیگری از وان بارلی کادمیم سیانید

اجزای تشکیل دهنده	07/gal
کادمیم اکسید	۲,۳-۳
کل سدیم سیانید	۱۶-۱۸
سدیم هیدرو اکسید	۲-۳
شدت جریان	۵-۱۰ A/ft ²

معمول‌آبرای ترمیم وان‌های سیانیدی کادمیم، کادمیم اکسید به آنها اضافه می‌شود این ماده باعث به وجود آمدن سدیم هیدرو اکسید در سیستم می‌شود که در فرمول قبلی نشان داده شده است. ترکیب کمپلکس کادمیم سیانید به طور کامل روشن نشده است و اغلب آن را به صورت $\text{Cd}(\text{CN})_4^{2-}$ نویسند. در کنترل وان‌های سیانید کادمیم، معمول‌اکل سیانید سیستم به جای سیانید آزاد کنترل و تعیین می‌شود. زیرا اکل سیانید و عنصر کادمیم برای آنالیز وان‌های آبکاری کادمیم مورد توجه است. کم و زیاد شدن عادی سدیم هیدرو اکسید و روان آبکاری کادمیم چندان مهم نیست. همچنین با زیاد شدن فلز کادمیم که در حقیقت به صورت CdO به وان اضافه می‌شود، میزان سدیم هیدرو اکسید هم زیاد می‌شود. این مورد نیز کم و بیش با تفاوت‌های بازده کاتدی و آندی به طور خودکار کنترل می‌شود. بنابراین، ترمیم وان‌های آبکاری با کادمیم اکسید نباید از حد عادی تجاوز کند.

شاید نخستین بار از مواد افزودنی برآق کننده در آبکاری کادمیم استفاده شده باشد. ساز و کار این مواد بر اساس ترکیب‌های گوناگونی دارند، متفاوت است این مواد شامل ترکیب‌های کلوئیدی چسب، ژلاتین، مواد پرتوئینی، ترکیب‌های هتروسیکل، آلدئیدهای اروماتیک و مواد برآق کننده دیگر معدنی است که بیشتر ترکیب‌های نیکل و کبالت هستند.

بازده کاتدی آبکاری کادمیم ۹۰-۹۵ درصد است و با زیاد شدن محتوای کادمیم در وان، این مقدار نیز افزایش می‌یابد، هم زدن و بالا بودن درجه حرارت نیز بر بازده آبکاری اثر مثبت دارد، ولی با زیاد شدن مقدار مواد برآق کننده و سیانید، بازده آبکاری کاهش می‌یابد. کربنات اثر چندانی بر بازده آبکاری ندارد، بازده آند ۱۰۰ درصد است، مگر اینکه سیانید زیادتی داشته باشد و به طور موثری نیز پلاریزه شده باشد.

قدرت پرتتاب و پوشش وان‌های آبکاری سیانیدی بالا و کنترل آنها نیز خیلی راحت است. زیرا با هال سل و سایر روش‌های ساده آنالیزی پاسخگوی موارد مورد نظرند.

این وان هانیز، مانند تمامی وان های آبکاری احتمال آلووده شدن به مواد آلی و غیرآلی را دارند، تالیم، سرب، آنتیمون، آرسنیک، قلع، نقره، در پلاریزاسیون کاتدی نیترات ها و کرومات هاموثرند. این آلوودگی هارامی توان با استفاده از اسفنجه کادمیم یا پودرهای روی و یا با جریان کم دور ساخت.

سدیم کربنات از تجزیه سیانیدها و با جذب کردن دی اکسیدهوا، به وجود می آید، تازمانی که میزان آن به $L/50\text{g}$ نرسد، خطروناک نیست. سدیم کربنات را می توان با روش که در وان های سیانیدی روی مطرح شد (با روش خنک کردن) از محیط آبکاری دور کرد. پیشتر اشاره شد که شاید نخستین بار از مواد برآق کننده در وان های آبکاری کادمیم استفاده شده باشد و فرمول های زیر غونه ای از این وان هاست:

اجزای تشکیل دهنده	g/L
کادمیم اکسید	۱۹-۴۷
سدیم سیانید	۶۰-۱۵۰
ژلاتین	۰,۵-۱,۰
نیکل سولفات	۰,۸-۰,۲
درجه حرارت	$۲۰-۴۰^{\circ}\text{C}$
شدت جریان	$۰,۵-۵ \text{ A/dm}^2$
ولتاژ	۱,۵ ولت
لیست سطح آند به کاتد	۲:۱

فرمول دیگری به این شرح زیر است:

اجزای تشکیل دهنده	g/L
کادمیم اکسید	۲۵-۵۰
سدیم سیانید	۶۰-۱۱۲
روغن قرمز ترک	۰,۵-۱
نیکل سولفات	۰,۲-۰,۵
سدیم هیدر اکسید	۱۲-۲۵
درجه حرارت	۲۰-۴۰°C
شدت جریان کاتدی	۰,۵-۵ A/dm ²
ولتاژ	۱,۵ ولت
نسبت سطح آند به کاتد	۲:۱

نکته مهم در هر دو وان نسبت سدیم سیانید به کادمیم است که حدود ۳/۵ است و یا کل سیانید به کادمیم است که حدود ۳/۰ است که باعث اتحلال آند و رسانایی الکتریکی محلول می شود.

هنگامی که با اضافه کردن روغن قرمز ترکی، قدرت پرتاب عادی می شود. وقتیکه کادمیم از محلول های سیانیدی آبکاری می شود، در پوشش های آن نیز مانند، روی ترک های حاصل از گاز هیدروژن مشاهده می شود. وقتی که این ترک های جدی می شوند، به ناچار باید از وان های اسیدی استفاده کرد. فرمولی که در زیر آمده است یک وان سیانیدی با ترک های کم در پوشش و یا فلز بالا و سیانید کم است.

اجزای تشکیل دهنده	g/L
کادمیم اکسید	۹۰-۱۳۱
سدیم سیانید	۱۳۵-۱۶۵
سدیم نیترات	۲۹/۲-۷۱/۲
مواد افزاینده قدرت پرتاپ	۰/۱۲-۰/۲۶
شدت جریان	۲/۲-۱۱/۱A/dm ²
درجه حرارت	۲۵-۴۹۰°
نسبت سطح آند به کاند	۲:۱

کاتدی این وان ۹۵-۸۵ درصد است و آند نیز از گلوله های کادمیم به وجود می آید. و وان نیز باید به طور مرتب صاف شود. میزان سدیم هیدرو اکسید نیز باید در صد L/۹۰-۳۰ ثابت نگه داشته شود. مقدار سیانور آزاد نیز باید L/۹۰-۳۰ باشد و گرنه ترک در پوشش به وجود خواهد آمد.

وان های اسیدی کادمیم:

با توجه به کاستی های مطرود وان های سیانیدی کادمیم، استفاده از وان های اسیدی، به ویژه فلوبورات، مطرح شده است که نمونه ای از این وان ها در زیر دیده می شود.

	Range	Average
Cadmium fluoborate, Cd(BF ₄) ₂ g/L	150-300	250
Molarity	0.5-1	0.87
Ammonium fluoborate, NH ₄ BF ₄ g/L	60-120	90
Molarity	0.6-1.1	0.86
Boric acid, H ₃ BO ₃ g/L	20-30	25
Molarity	0.3-0.5	0.4
Fluoboric acid, HBF ₄ , to PH	1-4	2.5-3
Licorice, g/L	1-2	1
Temperature, °C	10-40	25
Current density, A/m ²	100-600	300

(جدول ۳-۶) - وان فلوبورات کادمیم

وان های فلوبورات نیز مانند وان های خنثی کلریدی هستند و نتایج به دست آمده از این نوع وان ها به اندازه وان های سیانیدی است.

وان آبکاری کادمیم فلوبورت سمی نیست. این وان پایدار و به سادگی قابل کنترل است و قدرت پرتاب رسانایی کمتری در مقایسه با وان های سیانیدی کادمیم دارد. ولی مزایایی از شمار بازده ۱۰۰ درصد الکتریکی دارد و به کنترل کمتری نیاز دارد.

هنگامی که از کافئین و یا سدیم پارافنل سولفونات، به عنوان براق کننده استفاده می شود باید غلظت آنها $L/10$ باشد در این صورت پوشش دانه ای به وجود می آید که نمونه ای از این فرمول ها در زیر ارایه می شود.

جزای تشکیل دهنده	g/L
کادمیم فلوبورات	۲۴۰
آمونیم فلوبورات	۹۰
بوریک اسید	مقدار کافی
براق کننده	۱
PH	۳
درجه حرارت	$20-30^{\circ}C$
شدت جریان	$2,2-6,5 A/dm^2$

غلظت کادمیم فلوبورات بر حسب شرایط کار، می تواند به میزان $L/300-300$ در لیتر تغییر کند، ولی معمولاً $L/210-240 g$ است و PH نیز $3-4/2$ است و راندمان آندی نیز $2-10/4$ درصد و نسبت سطح آند به کاتد $1:2$ است. افزون بر وان های فلوبورات از وان های سولفامات کادمیم نیز برای آبکاری استفاده می شود.

وان های آبکاری سولفامات کادمیم :

وان های آبکاری کادمیم سولفامات اولیه دارای قدرت پرتاپ و پوشش کده داشتند و پوشش به دست آمد دانه ای و چسبندگی نیز ناکافی بود. با پژوهش و تحقیق در زمینه مواد افزودنی به این وان ها، باعث توسعه و کارایی آبکاری آنها شد. که نمونه از آن های مشاهده می شود.

اجزای تشکیل دهنده	g/L
کادمیم سولفامات	۳۱۵
کادمیم فلز	۱۱۵,۵
بوریک اسید	۳۰
درجه حرارت	۲۵۰°
PH	۳,۷
آند	کادمیم با درجه خلوص بالا
بازده کاتدی	% ۱۰۰

نمونه دیگری از وان های سولفامات کادمیم :

اجزای تشکیل دهنده	g/L
کادمیم سولفامات	۳,۵
کادمیم (فلز)	۱۱۵,۵
آمونیم سولفات	۳۰
نیکل سولفات	۱,۸
درجه حرارت	۲۵۰°
PH	۴,۱
آند	کادمیم خالص
بازده کاتدی	% ۱۰۰

پوشش به دست آمده، از این وان دارای هسته است ولی سفید است و خلل و فرج کمتری در مقایسه با سایر وان ها دارد. این امر نیز باعث ترک خوردگی می شود، زیرا هیدروژن محبوس می ماند و سرانجام باعث ترک در پوشش می شود.

در این راستا می توان از سدیم B که نفتالین با غلظت ۱g/L به عنوان برآق کننده استفاده کرد برای آبکاری کادمیم وان های متعددی به کار می روند که نمونه ای از آنها

به این شرح است:

۱- وان گلیسینات

جزای تشکیل دهنده	g/L
گلیسین	۱۷۰
کادمیم سولفات ($CdSO_4 \cdot 8H_2O$)	۲۵۶
آمونیاک	۵۰۰ ml
آب	تایک لیتر
درجه حرارت	۲۵°C
شدت جریان	۱,۶۶ A/dm ²

۲- وان، کادمیم آستات متابول

جزای تشکیل دهنده	g/L
متیل الکل	یک لیتر
کادمیم آستات ($Cd(CH_3COO) \cdot 2H_2O$)	۲۴۰
درجه حرارت	۰°C
شدت جریان	۱,۶۶ A/dm ²

۳- وان تری اتانول آمین

جزای تشکیل دهنده	g/L
تری اتانول آمین	۲۰۰ ml
کادمیم سولفات (CdSO ₄ .8H ₂ O)	۲۵۶
آب	تا یک لیتر
درجه حرارت	۲۵۵°
شدت جریان	۲/VV A/dm ²

همچنین برای زدودن پوشش کادمیم از روی قطعه های کار، مانند فولاد، برنج، مس قطعه های ریخته گری روی، از محلول الکتروولیتی زیر استفاده می شود، البته در این مورد محلول های فراوان دیگری نیز وجود دارد.

جزای تشکیل دهنده	درصد وزنی
اورتند نفریک اسید	۶۱-۸۶
سولفوریک اسید	۵-۱۲
استیک اسید گلاشیال	۳-۶,۵
آب	۶-۲۵

برای زدودن پوشش کادمیم از کاتدهای مسی استفاده می شود. شدت جریان نیز $dm^2/V = 5-16$ و سطح کاتد نیز $2-4$ برابر آن است.

ویژگی های پوشش های کادمیم:

براساس استانداردهای ASTM سه نوع پوشش بر پایه NS، OS و TS برای پوشش های کادمیم وجود دارد. این استانداردها نیز، مانند استانداردهای روی اختیاری هستند و اجباری در اجرای آنها وجود ندارد. بنابراین، براساس این استاندارد، ضخامت کادمیم $4\mu m$ ، $8\mu m$ و $13\mu m$ است.

است.

باید توجه کرد که این ضخامت های پیشنهادی، نصف ضخامت پوشش های روی است. این موضوع بیانگر آن است که مقاومت کادمیم در شرایط یکسان، دو برابر روی است. برای برآق کردن پوشش کادمیم نیز می توان از محلول های ۱-۰ / ۵ درصد نیتریک اسید استفاده کرد و افزون بر نیتریک اسید، می توان از برومیک اسید و کرومیک اسید نیز استفاده کرد. مدت انجام این فرایندها حدود یک دقیقه است، گرچه مقداری از پوشش کادمیم نیز از بین می رود.

فصل هفتم

آبکاری مس (cu)

مس فلزی سابقه کشف و کاربرد آن به ۶۰۰۰ سال پیش می‌رسد نماد آن از نام لاتین آن (Cuprum) گرفته شده است که ریشه آن از جزیر قبرس (Cyprus) است. کانی‌های این فلز در تمام نقاط دنیا پخش شده است و مقدار آهانیز زیاد است. مهم‌ترین سنگ معدن آن سولفید، اکسید و کربنات مس است. حدود ۷۰٪ درصد سنگ‌های زمین را تشکیل می‌دهد به عبارت دیگر حدود ۷۰ g/L لیتوسپر است در آب‌ها نیز به مقدار ۱ ppm یافت می‌شود.

مس در اغلب کشورهای جهانی حدوداً ۵۰ کشور کانی آرایی و تصفیه می‌شود. مس ناخالص کاربرد چندانی ندارد، تنها زمانی که درجه خلوص آن به ۹۸٪/۹۹٪ درصد بر سد، می‌تواند برای کاربردهای صنعتی مفید باشد، زیرا کمترین مقدار ناخالصی در ویژگی آن، به ویژه در رسانایی الکتریکی آن تاثیر منفی می‌گذارد.

مس موارد مصرف فراوانی دارد. گرچه مصرف آن به صورت خالص زیاد است ولی ترکیب‌های شیمیایی و آلیاژ‌هایی که از آن تهیه می‌شوند نیز کاربردهای فراوانی دارند، کاربرد آن تابع هدایت حرارتی و الکتریکی آن در صنایع است، تنها نتره در این ویژگی بالاتر از مس است. در گذشته از مس برای ساختن کلید و سایل زندگی، از جنگ افزار گرفته تا لوازم خانگی و تریینی استفاده می‌شد، سپس با آلیاژ‌هایی که از مس تهیه شد، این کاربرد توسعه زیادی یافت. تا این اواخر، اغلب ظروف پخت و پز از مس و آلیاژ‌های آن بود و حتی امروزه نیز در اغلب کشورهای جهان سوم ظرف‌های مسی کاربرد فراوانی دارند.

مس دارای ویژگی یعنی است. کلیه ویژگی‌های لازم در آبکاری در جدول ۱-۷ گردآوری شده است.

مس فلزی است چکش خوار و نرم، در مجاورت هوا، قشری از آن اکسید می‌شود که اغلب به صورت هیدروکسی و کربنات در می‌آید در تماس با گازهای

سولفوردار. به صورت هیدروکسی سولفیت در می آید که باعث جلوگیری از لحیم کاری آن می شود و به این سبب اغلب قطعه های مس که در وسائل ارتباطی به کار می رود با قلع و یا سرب - قلع پوشش داده می شوند.

Atomic number:	29
Atomic weight	63.55
Electrochemical equivalent, Cu(t), mg/C	0.659
Electrochemicalt equivalent, Cu(I), g/A.h	2.37
Electrochemical equivalent, Cu(II), mg/C	0.329
Electrochemical equivalent, Cu(II), g/A.h	1.19
Electronical configuration	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2$
Melting point, °C	1083
Boiling point, °C	2582
Density, g/cm ³ , 20°C (g/ml for 1-μm deposit)	8.94
Crystal structure	fcc
Electrical resistivity, μΩ·cm, 20°C	1.673
Electrical conductivity, % IACS	101.8
Brinell hardness,• annealed*	43
Brinell hardness, hard rolled*	103
Tensile strength, annealed, MPa*	220-255
Tensile strength, drawn, MPa†	380-420
Standard potential, E°, 25°C, V	
Cu ⁺ + e ⁻ → Cu	+0.52
Cu ⁺⁺ + 2e ⁻ → Cu	+0.34

(جدول ۱-۷) - ویژگی های مس


اشارة شده است که مس در شرایط عادی به صورت سطحی اکسیده می شود، ولی اگر درجه حرارت بالا برود اکسیدهای CuO، Cu₂O و ترکیب Cu₂S که پاره ای از آنها نیز غیراستوکیومتری هستند به دست می آیند.

ترکیب های مس اغلب به صورت Cu⁺ و Cu²⁺ هستند و با هر دو ظرفیت ترکیب های کمپلکس به وجود می آورند، در محیط های آبی ترکیب های دو ظرفیتی پایدار ترند، اغلب ترکیب های یک ظرفیتی آن، اگر شرایط مساعد باشد به ترکیب های دو ظرفیتی تبدیل می شوند. ترکیب های یک ظرفیتی با بعضی از آئیون،


مواد نامحلول در آب به وجود می‌آورد، که کلرید، برومید، یدید، اکسید و سیانیدها از آن شمارند.



با توجه به ویژگی الکترونگاتیویته آن (اصلی)، توسط فلزهای الکتروپوزیوتراز ترکیب‌های خود آزاد می‌شود. نمونه‌های زیر مثالی از این نوع هستند:

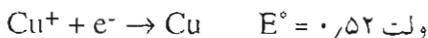


بنابراین

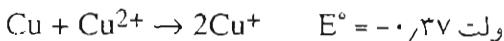

$$k = \frac{(\text{Cu}^{2+})}{(\text{Cu}^+)^2} = 10^{16}$$

پایداری نسبی ترکیبات $\text{Cu}(\text{I})$ و $\text{Cu}(\text{II})$ در محلول‌ها، تابع قدرت آنیون و یا حضور لیگاند‌هاست. در محلول‌های آبی ترکیب‌های مس، تعادل کمی در غلظت‌های پایینی برای $\text{Cu}(\text{I})$ که کمتر از 1M است، وجود دارد. تنها ترکیب‌های که از غلظت‌های پایین برای $\text{Cu}(\text{I})$ که کمتر از 1M است وجود دارد. تنها ترکیباتی که از $\text{Cu}(\text{I})$ نامحلول هستند، پایدارند. CuCl و یا CuCN از این شمارند. اگر به تعادل فرمول زیر توجه شود، $\text{Cu}(\text{I}) \rightleftharpoons \text{Cu} + \text{Cu}(\text{II})$ دیده می‌شود که به راحتی به طرف عکس برمی‌گردد و در این شرایط نیز بایون‌های CN^- و I^- واکنش می‌دهد به $\text{Cu}(\text{II})$ تبدیل می‌شود و آن هم به $\text{Cu}(\text{I})$ تبدیل می‌شود، یعنی واکنش دو طرفه است، با آنیون‌های کوئوردینه نمی‌شود و گروه‌های رابط نیز به وجود نمی‌آورند، مثلاً نمی‌تواند با پرکلرات، فلوبورات، سولفات و یا واکنشگرهایی که گرایش به $\text{Cu}(\text{I})$ دارند، واکنش‌های مورد نظر را ایجاد کند. در صورتی که اتیلن دی‌آمین با $\text{Cu}(\text{I})$ $\text{Cu}(\text{II})$ باشد با محلول آبی KCl واکنش می‌دهد و به صورت کمپلکس $\text{Cu}(\text{II})$ در می‌آید.

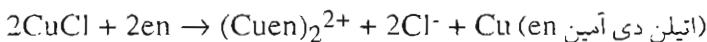


ترکیبات (I) : Cu(I)

از میان ترکیب های مسی یک ظرفیتی ، سولفید و اکسیدها در درجه حرارت بالا پایدارتر از مس دو ظرفیتی هستند. هالیدهای $CuBr$ ، $CuCl$ می توان از جوشانیدن نمک های $Cu(II)$ با مس زیاد در محلولهای اسیدی مورد نظر ، به دست آورد. با اضافه کردن یون Cu^{2+} به محلول های CuF رسوبی به دست می آید که بعداً تجزیه می شود و CuI به دست می آید. تاکنون ترکیب CuF شناسایی نشده است.

غیر از CuF بقیه هالیدهای مس در آب نامحلول اند که به حساب پایداری این ترکیب های گذاشته می شود. بازیاد شدن یون های هالیدی ، میزان انحلال نمک های آنها بالا می رود که نتیجه اثر یون مشترک است. از آن شمار می توان به کمپلکس $CuCl^2-$ و مشابه آن که در سیستم به وجود می آیند، اشاره کرد، یون کمپلکس کتنده ای مانند سیانید و آمونیاک و تیوسولفات نیز همین واکنش را خواهند داد.

با اضافه کردن محلولهای قلیایی سیانیدی به نمک های $CuCN$ ، نمک های $Cu(II)$ به دست می آید.

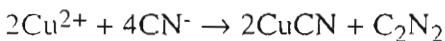

نمک $CuCN$ در زیادی سیانید حل خواهد شد و کمپلکس $Cu(CN)_4^{2-}$ به وجود خواهد آورد.


همچنین مس یک ظرفیتی بالیگاندهای آلی کمپلکس های مختلفی به وجود می آورد که کاربرد فراوانی در شیمی صنعتی دارند. از آن شمار می توان مس نورمات را نام برد. که برای زدودن کربن منواکسید از محلوط گازها مورد استفاده قرار می گیرد.

ترکیب های مس (II) :

به طور کلی ، نمک های مس دو ظرفیتی پایدارتر از ترکیب های مس یک ظرفیتی هستند، زیرا در این ترکیب ها، یکی از الکترون های اوربیتال همانند اوربیتال δ

در ترکیب شرکت می کند ترکیب های سه ظرفیتی مسی نیز شناسایی شده اند. ترکیب های Cu(II) عمده ترین نمک های کاربردی مس را تشکیل می دهند، که اغلب نیز محلول اند و بیشتر به صورت $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ در صنایع، کشاورزی، نساجی، و آبکاری مصرف می شود.

از اتحال نمک های مس در ظرفیتی یون آبی $\text{Cu}^{2+}(\text{H}_2\text{O})_6$ به وجود می آید، که دو مولکول آب های هیدراته، چندان به مولکول وابسته نیستند. لیگاندها به راحتی با جایگیری مولکول های آب ترکیب های کمپلکس بوجود می آورند، فرمول زیر نمونه ای از این واکنش هاست:

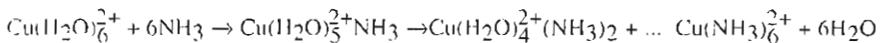

باید توجه کرد که جای گیری مولکول های پنجم و ششم آمونیاک با مشکل انجام می شود. لیگاندهای دیگر مانند آمین در EDTA و یون های هالیدها و مولکول های دیگر، می توانند با ترکیب های دو ظرفیتی مس کمپلکس به وجود آورند.

از ترکیب های یک و دو ظرفیتی، از نظر آبکاران بیشتر ترکیب های کمپلکس سیانیدی اهمیت دارند که آن نیز به صورت مس یک ظرفیتی است سولفات مس دو ظرفیتی نیز از این نظر برای آبکاران کاربرد فراوانی دارد. همچنین فلوبورات، کلرید، آمین، آمونیاک و پیروفسفات به صورت کمپلکس از نمک های کاربردی ترکیب های مس در آبکاری به شمار می روند.


خطرهای:

به طور کلی، نمک های مس یک ظرفیتی یا کم محلول اند و یا نامحلول نمک های مس دو ظرفیتی خطری ندارند، و به این سبب از وسائل مسی نیز در آشپزی و صنایع غذایی استفاده می شود. سولفات مس به عنوان ماده ضد عفونی کننده کاربرد دارد و در پزشکی و دامپزشکی از آن استفاده می شود. همچنین از سولفات مس به عنوان پاذهر و سموم فسفری استفاده می شود. باید توجه کرد که کاربرد متدار

زیادی از سولفات مس ایجاد مسمومیت می کند. با توجه به اینکه یکی از ترکیب های که در آبکاری به کار می رود، ترکیب کمپلکس سیانیدی مس است که سمی است، در کاربرد آن باید دقت کرد.

آبکاری مس:

با توجه به پتانسیل دشارژ و الکترونگاتیویته مس، انتظار می رود که بتوان آن را از محلول های الکتروولیتی آبی انباشت. در این میان یکی از عوامل مشکل در آبکاری مس، انباشت شیمیایی آن از محلول های مورد نظر است که بر روی فلزات الکتروپوزیتور از خود نشست می کند.

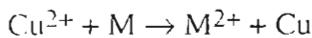

با توجه به اینکه این رسوب چندان چسبان نیست و اغلب پودری شکل است، بنابراین در آبکاری مس مشکل ایجاد می کند. همچنین باید از تشکیل هر نوع کمپلکس فرایندی جلوگیری کرد، زیرا آکتیویته یون های مس را کاهش می دهد. تنها کمپلکس که معمولاً در این مورد به کار می رود، سیانید است. پس از نخستین پوشش که توسط این نوع وان های آبکاری انجام می شود، می توان قطعه هارا برای پوشش های بعدی به وان هایی که بتواند ویژگی بهتر و سریع تر، برآق کنندگی، تعادل کننده و پوشش های ضخیم ایجاد کنند، منتقل کرد. از نظر وزنی آبکاری، پس از نیکل قرار دارد و علت این موضوع نیز به این شرح است:

۱- به راحتی با روش های مختلف بر روی اغلب قطعه های کار آبکاری می شود؛

۲- مس تنها فلزی است که مستقیماً بر روی قطعه های ریخته گری روی آبکاری می شود که پس از آن می توان فرایندهای آبکاری دیگری را اعمال کرد؛

۳- پوشش های مسی آبکاری قدرت پرتاب و پوشش مطلوبی دارند؛

۴- مس در بین فلزهای که در آبکاری مصرف می شود، مس پس از روی ارزان ترین است؛

- ۵- عیب‌های آبکاری آن کم و مدت زمان آبکاری نیز کوتاه است؛
- ۶- مس آستر مناسبی برای فرایندهای آبکاری بعدی فراهم می‌کند و می‌شود آن را به راحتی پرداخت، پولیش و سمباده کاری کرد.
- ۷- برای آبکاری فولادها خیلی مقرون به صرفه است و می‌توان سیم‌های فولادی را از مس پوشش داد که برای رسانایی الکتریکی کاربرد فراوانی دارد،
- ۸- می‌تواند از قطعه‌های کار در برابر عوارض جوی و محیطی محافظت کند.
- ۹- اکیوالنس الکتروشیمیایی مناسبی برای آبکاری دارد و مصرف برق آن برای
- ۱۰- $A.hCu(I)_{0.9}$ و برای $A.hCu(II)_{1.1}$ است. این مقدار برای نیكل ۳۲٪ و برای کروم ۰٪ است. افزون بر ویژگی‌های مناسبی که در بالا بدان‌ها اشاره شد، قابلیت‌های دیگری نیز دارد که از ذکر آنها خودداری می‌شود.
- آندهای خالص آن را می‌توان به راحتی تهیه کرد و نمک‌های مورد مصرف نیز درجه خلوص بالایی دارند و به نسبت ارزان هستند. از طرف دیگر از مس در تحقیقات علمی و آکادمیک نیز زیاد استفاده می‌کنند.
- معمول‌اً در آبکاری مس از سه نوع ترکیب آن استفاده می‌شود. ترکیب‌های سیانیدی سولفات و فلوبورات از آن شمارند، ترکیب‌های پیروفسفات نیز از ترکیب‌هایی هستند که در آبکاری مس فراوانی استفاده می‌شوند.

وان‌های آبکاری مس سیانیدی:

وان‌های آبکاری ای که برای قطعه‌های فولادی و روی از محلول‌های آبکاری کمپلکس استفاده می‌کنند، وان‌های سیانیدی هستند، که در شامل یون مس یک ظرفیتی به صورت های $Cu(CN)_3^{2-}$ و $Cu(CN)_4^{3-}$ هستند (از این فرمول‌ها برای محاسبه مقدار سیانور آزاد استفاده می‌شود) باید توجه کرد که احتمال فرمول ۴ کوئور دینانسی آن زیاد است.

چنانچه مشخص شده است، پایداری کمپلکس مس سیانید خیلی بیشتر از پتانسیل الکترود مس است که حتی می‌تواند پتانسیل آن را تا حد پتانسیل روی

برسانند و با این ساز و کار از انباشت شیمیایی و غوطه وری آن جلوگیری کند. با توجه به میزان آلیندگی وان های سیانیدی مس، تلاش های فراوانی برای جایگزینی آن با وان های دیگر انجام شده است، ولی هیچ کدام از آنها کیفیت وان های مس سیانیدی را ندارند و موفقیت چندانی نداشته اند. گرچه وان های آبکاری سیانیدی از نظر ترکیب محتوایی چندان حساسیتی ندارند، ولی به هر صورت، به سه گروه تقسیم می شوند که شامل مس سیانیدی، راشل و استرایک هستند و وان های راشل وان های سریع و با بازده نیز نامیده می شوند.

آبکاری در وان های سیانیدی، به علت یک ظرفیتی بودن مس در ترکیب آنها، برای هر اتم مس یک الکترون مبادله می شود، بنابراین، هم ارز الکتروشیمیایی آن دو برابر مس دو ظرفیتی است و این از مزایای وان های سیانیدی است. در مقابل کاستی هایی از شمار کم بودن رسانایی الکتروولتی دارد، که سبب می شود آبکاری به کندی انجام می شود. همچنین کنترل این نوع وان های نیز مشکل تراز سایر وان های ونمک های آن نیز گران تر است و محیط رانیز آلوده می کنند غونه ای از وان های سیانیدی در جدول ۷-۲ دیده می شود.

	Strike			Rochelle		
	g/L	Molarity	g/L	Molarity	g/L	Molarity
CuCN	15	0.17	45	0.50	75	0.84
NaCN	28	0.57	56	1.14	100* or	2.04
KCN	-	-	-	-	133*	2.05
NaOH	-	-	-	-	30* or	0.75
KOH	-	-	-	-	42*	0.75
Na ₂ CO ₃	15	0.14	30	0.28	-	-
KNOC ₄ H ₄ O _{6.4} H ₂	-	-	45	0.16	optional	
O	10.5	0.17	31.5	0.50	53	0.83
مس آزاد	11	0.22	6	0.12	19	0.39
آزاد و یا NaCN ⁺	-	-	-	-	25	0.39


(جدول ۷-۲) - وان های آبکاری سیانیدی مس

ضمانت ویژگی های کارکرد وان ها در جدول ۳-۷ دیده می شود.

	Strihe	Rochelle	High-efficiency
Cathode cd, A/m ²	100-300	150-600	100-1000
Anode cd, limiting, A/m ²	100	300	500
Temperature, °C	50-63	55-70	63-82
Limiting thickness, μm	2.5	133	>25

(جدول ۳-۷) - ویژگی های کارکردی وان های سیانیدی مس

گرچه CuCN در آب نامحلول است، ولی در مجاورت سدین و پتاسیم سیانید در آب حل می شود.

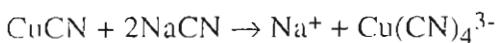

نمک های مضاعف $\text{Na}_2\text{Cu}(\text{CN})_3$ و $\text{K}_2\text{Cu}(\text{CN})_3$ نیز در آب محلول اند وان های آبکاری استرویک غونه ای از وان هایی هستند که برای آبکاری قشر کم قطعه ها به کار می روند و به عنوان آستری هستند که بعداً می توان پوشش های مورد نظر را با هر ضخامتی که مورد نظر باشد، بر روی آن فراهم کرد. این وان های بون کم از فلز مورد نظر و غلظت زیاد مواد کمپلکس کننده دارند و بازده کمی دارند و بدون رسوب شیمیابی فرایند می شوند.

از این وان ها برای آغاز آبکاری قطعه های ریخته گری روی، فولاد به خوبی استفاده می شود. اما زمان آبکاری بر اساس پوشش مورد نظر محدود می شود.

از وان های راشل نیز مانند وان های استرایک برای پوشش اولیه استفاده می شود، در برخی موارد غلظت محلول آنها غلیظ است و نمک های افزودنی راشل (سدیم پتانسیل تارتارات) به خورده شدن آند کمک می کند. بنابراین، پوشش های آبکاری با نمک راشل را امکان پذیر می سازد، برای آبکاری تکمیلی نیز می توان از آنها استفاده کرد.

معمولًا وان های آبکاری راشل و استرایک با سدیم سیانید فرموله شده اند. ولی در وان های با بازده زیاد، هر دو نمک سدیم و پتاسیم سیانید به کار می روند. ممکن است غلظت هر دو یکسان باشد و یا اینکه آن را بر اساس پتاسیم سیانید فرموله کنند، این وان ها دارای هیدرو اکسیدهای قلیایی نیز هستند. همچنین می توان سدیم سیانید را برای یون سیانید و پتاسیم سیانید را برای یون هیدرو اکسید به کار برد.

معمولًا به وان های راشل هیدرو اکسید اضافه نمی شود، اما در مواردی برای آبکاری قطعه های فولادی به وان های استرایک اضافه می شود، تارسانایی الکتریکی مطلوبی به دست آید. در آبکاری قطعه های ریخته گری روی؛ باید در استفاده از مواد قلیایی احتیاط کرد، زیرا این مواد با روی واکنش شیمیایی می دهند، در این راستا، به مقدار سنجیله از پتاسیم هیدرو اکسید در این راستا استفاده می شود.


در وان های راشل می توان از مواد افزودنی مناسب استفاده کرد و حتی این مواد را می توان به جای نمک راشل جایگزین کرد. از سیترات نیز می توان به جای تاراترات استفاده کرد، ولی کاربرد آن زیاد نیست.

زیادی سیانید آزاد برای هر سه نوع وان آبکاری ضروری است، سیانید آزاد مقدار سیانیدی است که برای تشکیل کمپلکس $\text{Cu}(\text{CN})_2$ ضروری است و مقدار آن $1/23$ گرم CN⁻ برای گرم مس و $1/32$ گرم برای گرم NaCl و $1/3$ گرم برای KCN است.

بنابراین، نه تنها سیانید زیاد از نشست غوطه وری مس، بلکه از به وجود آمد و قشر نامحلول CuCN بر روی آند نیز جلوگیری می کند. گرچه ساز و کار دقیق عملکرد یون سیانید در به وجود آمدن پوششی برآق، به ویژه در وان های با بازده زیاد، مشخص نشده است، بنابراین می توان ادعا کرد، که در این فرایند، ویژگی ای امواد افزودنی پیدا می کند، می تواند علت فرایندهای مورد نظر باشد.

از کربنات ها در وان های استرایک و راشل برای کنترل pH و کاهش پلازیاسیون آند استفاده می شود. همچنین مقدار کمی از آن برای تفکیک سیانید و جذب کربن

دی اکسید هوا به کار می رود. این یون های کربنات را می توان با استفاده از آب آهک و یا یون های محلول باریم به صورت کربنات نامحلول رسوب داد.

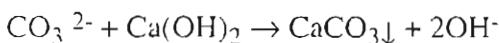

این واکنش در عین حال باعث افزایش یون هیدرو اکسید الکترولیت می شود، اگر این روش صدمه ای به سیستم بزند، می توان کربنات را با روش سرد کردن، از محیط عمل دور کرد. در این مورد باید دقیق کرد که درجه حرارت به کمتر از ۳۲- درجه سانتی گراد نرسد، زیرا در این شرایط نمک های مس نیز رسوب خواهند کرد برای رسوب دادن می توان از آب باریت₍₂₎ Ba(OH)_2 نیز استفاده کرد، زیرا در این صورت قلیایست محلول چندان تغییر نمی کند.

استفاده از جریان PR و منقطع و یا گسیخته در وان های با بازده بالا مفید واقع می شود، سیکل جریان الکتریکی PR $\frac{1}{2}$ جریان مستقیم و $\frac{1}{2}$ جریان معکوس است. سیکل های جریان منقطع معمولاً ۱۰ ثانیه روشن و یک ثانیه خاموش اند $(\frac{1}{10})$ ، امتیاز این تکنیک ایجاد پوشش براق و صاف است.

وان های با بازده زیاد مس سیانیدی به آلینده ها حساس اند (مانند سایر وان های سیانیدی که در مواردی کمتر حساس اند) در رأس این آلینده ها ترکیب های گوگردی، کرومات، روی پس مانده های پرداختن کاری هستند. ذرات اکسید مس نیز باعث ناصافی پوشش می شود. چون اکسید های مس سبک هستند و ته نشین نمی شوند، اگر به کاتد برسند، احیاء می شوند و پوشش سوزنی شکل به وجود می آورند.

مناسب ترین روش برای جلوگیری از این عارضه، کیسه کردن آنها صاف کردن الکترولیت است.

با توجه به فرمول های متعددی که در وان های سیانیدی مس به کار می روند و نمونه ای از آن در صفحه های قبل در یک جدول برای هر سه مورد ملاحظه شد؛ اکنون نمونه هایی نیز برای هر یک از آنها آورده می شود در جدول ۷-۴ نمونه نرمال آن دیده می شود.

اجزای تشکیل دهنده	g/L
سیانید مس (I)	۲۲,۴
کل سدیم سیانید	۳۳,۷
سدیم سیانید آزاد	۷,۵
سدیم کربنات	۱۵
درجه حرارت	۴۰°C
شدت جریان	۰,۵۴ A/dm ²

(جدول ۷-۴)

در جدول ۷-۵ نمونه ای از فرمول محلول استرایک دیده می شود.

اجزای تشکیل دهنده	g/L
سیانید مس (I)	۱۵-۲۲
سدیم سیانید آزاد	۷,۱۱
pH	۱۱-۱۲
درجه حرارت	۴۳-۶۰°C
شدت جریان	۲,۱-۲,۷
نسبت آند - کاتد	۲:۱

(جدول ۷-۵)

در این فرمول می توان به جای سدیم سیانید، از پتابسیم سیانید نیز استفاده کرد.

در جدول ۷-۶ نمونه ای از فرمول های وان راشل دیده می شود:

اجزای تشکیل دهنده	g/L
سیانید مس (I)	۲۶,۲
کل سدیم سیانید	۳۴,۵
سدیم سیانید آزاد	۵,۹
سدیم کربنات	۳۰
نمک راشل	۴۵
درجه حرارت	۷۰C°
شدت جریان	۶/۴ A/dm ²

(جدول ۷-۶)

همچنین می توان با استفاده از سدیم تیوسولفات و سدیم سولفیت دانه های بلوری را اصلاح کرد. فرمول زیر که در جدول ۷-۷ دیده می شود، برای آبکاری را بارل مطرح شده است.

اجزای تشکیل دهنده	oz/gal
مس (فلز)	۴
سیانید آزاد	۲,۵
PH	۱۲,۵-۱۳
درجه حرارت	۱۲۰F°
ولتاژ	۹ ولت

(جدول ۷-۷)

همچنین می توان نمک راشل را نیز اضافه کرد. در وان های مدرن سیانیدی مس که برای افزایش سرعت آبکاری طراحی

شده‌اند. وان‌ها با فلز زیادی (یون) که دارند مشخص می‌شوند، همچنین درجه حرارت زیاد به کار نمی‌رود و مقدار سیانید نیز کاهش می‌یابد و بازده کاتد و آند تقریباً ۱۰۰ درصد است. رسانایی خوب و شدت جریان بالا از ویرگی های این وان‌هاست که به نام «سرعت و بازده بالا» معروف است، فرمول نمونه‌ای از این وان‌ها در جدول ۷-۸ دیده می‌شود.

اجزای تشکیل دهنده	g/L
مس	۶۰-۹
سدیم سیانید آزاد	۳-۱۰
پتاسیم هیدرو اکسید	۳۰-۳۵
درجه حرارت	۶۰-۹۰°C

(جدول ۷-۸)

اضافه کردن برآق کننده‌های آلی، سولفوسیانید، لتیم، روی و سلینیم باعث برآقی پوشش می‌شود. از کربن اکتیو برای جذب ذرات موجود در محلول استفاده می‌شود.

آندهای مس:

برای آبکاری سیانیدی مس از آندهای بسیار خالص به صورت‌های مختلف استفاده می‌شود. آندهایی که مقدار یعنی $2-3\text{--}0\text{--}0$ درصد فسفر دارند برای آبکاری مس اسیدی مناسب ترند. اگر در این آندها به مقدار ۵ درصد آهن و یا نیکل وجود داشته باشد، می‌توان از آنها زمانی که بازده آندی سیستم خیلی زیاد است، استفاده شود.

پلاریزه شدن آندهای مسی را می‌توان از به وجود آمدن قشر کدر بر روی آندها تشخیص داد. اگر به محلول mold/L ۰,۰۶ ساکارات اضافه شود، باعث متعادل شدن بازده آند می‌شود.

کنترل وان های آبکاری مسی سیانیدی :

ترکیب محلول الکتروولیت باید در محدوده مورد نظر باقی بماند. این مورد از نظر سیانید آزاد باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اگر این مقدار خیلی کم باشد، در آن صورت آنها پلاریزه و ذرات نامحلول از جای خود کنده و باعث متخلخل شدن پوشش می شوند. سیانید آزاد زیاد نیز باعث به وجود آمدن محدودیت هایی برای آبکاری برآق خواهد شد، و کاهش بازده کاتدی را نیز در پی خواهد داشت. اگر از مواد افزودنی استفاده می شود، باید با هال سل کنترل شوند تا عوارض ناخواسته ای در سیستم به وجود نیاورند. همچنین تصفیه مداوم محلول آبکاری، برای جلوگیری از اثرات آلاینده ها، باید مورد توجه آبکاران باشد

آبکاری مس اسیدی:

وان های آبکاری مس اسیدی بر اساس مس (II) بنashde اند، و مقدار برق مصرفی در این وان ها بر اساس تعداد یعنی از مس پوشش داده شده، نصف وان های سیانیدی است. بنابراین، افزون بر نداشت ویژگی آلاینده کی، در مقایسه با وان های سیانیدی، از نظر کاربردی مزایای دیگری نیز دارند، البته کاستی هایی نیز دارند و نمی توان از این وان ها به طور مستقیم بر روی قطعه های ریخته گری روی و فولاد استفاده کرد. چنانچه پیشتر نیز بحث شده، بدین منظور باید از وان های استرایک، سیانیدی استفاده کرد.

از وان های مسی اسیدی غیر از موادی که ذکر شد، می توان به راحتی بهره برداری کرد. از این وان ها نه تنها در آبکاری پوشش، بلکه در الکتروفرمینگ، الکترورفامینگ نیز به طور گسترده ای استفاده می شود.

از مزایای دیگر این وان ها، ارزانی مواد، کنترل آسان آلاینده ها، جمع و حجز بودن حجم وان ها، بالا بودن بازده آند و کاتد، تواتر شدت جریان زیاد، پایین بودن ولتاژ و کمی پلاریزاسیون است.

چنانچه گفته شد، نمی توان از وان های اسیدی به طور مستقیم برای قطعه هایی

فولادی و ریخته گری روی استفاده کرد، بنابراین نخست سیم های فولاد، در وان های استرایک قشر نازکی می گیرند و سپس در وان های اسیدی پوشش موردنظر به آنها داده می شود که ضخامت $20\text{ }\mu\text{m}$ آن را نورد می کنند و سپس برای حکاکی که مورد نیاز صنعت چاپ است آماده می کنند، به ظرف های آشپزی که از استیل ساخته می شوند، برای توزیع یکنواخت حرارت، پوششی از مس می دهند تا حرارت فقط در نقاطی که منبع قرار دارد تمکن نشد.

ترکیب وان های اسیدی مس خیلی ساده است، زیرا فقط داریانگ مس (II) است، مثلاً سولفات مس و سولفوریک اسید و یا مس فلوبورات و فلوبوریک اسید عناصر اصلی آن هستند. محلولهای زیادی در این راستا وجود دارند که فرمولهای آنها ارایه خواهد شد.


با اضافه کردن مواد افزودنی، می توان پوشش براق و یکنواختی که بتوان به طور مستقیم بر روی آن نیکل و سایر فلزها را آبکاری کرد، فراهم ساخت. سولفات مس فرمول $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ و مس فلوبورات با فرمول $\text{Cu}(\text{BF}_4)_2$ به صورت محلول غلیظ است در دسترس اند.

باترکیبی که از ۴۵ درصد $\text{Cu}(\text{BF}_4)_2$ با مقدار زیاد بوریک اسید تهیه می شود، می توان از هیدرولیز در فرایند آبکاری جلوگیری کرد.



یون مس (II) با آنیون سولفات (SO_4^{2-}) کمپلکس ضعیفی می دهد، گرچه یون های فلوبورات به صورت علمی بررسی نشده اند، ولی واکنشگرهای ضعیفی برای ایجاد ترکیب های کمپلکس هستند. در هر دو وان باید اسید به مقدار زیاد وجود داشته باشد تا انباشت فدا شونده در سیستم ایجاد شود. این مقدار اسید زیاد، در شدت جریان کم برای رسانایی الکتریکی بهتر، پلاریزاسیون آند و کاتد، قابل چشم پوشی است، حتی اگر در شدت جریان زیاد برای کاتد 2150 A/m^2 با ولتاژ ۶ ولت، اگر محلول هم زده شود، مفید خواهد بود. هم زدن محلول اهمیت زیادی دارد و در آن صورت می توان از شدت جریان زیاد استفاده کرد.

با زده جریان آندو کاتد تقریباً ۱۰۰ درصد است، بر اساس توزیع جریان موردنظر، از قدرت پرتاپ کمی برخوردار است (در مقایسه با وان های سیانیدی)، ولی قطعه های پیچیده را می توان با استفاده از سپر های مناسب که بتوانند، توزیع جریان را اصلاح کننده، آبکاری کرد در شکل قطعه ها در دو حالت عادی و سپر دار می بینید.

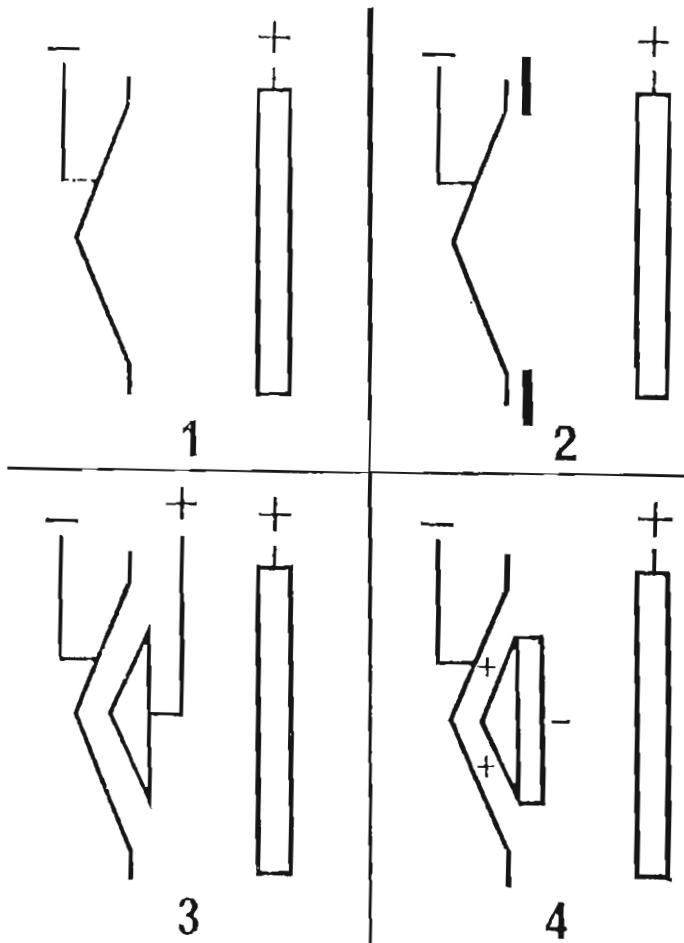

(شکل ۱) - قطعه ها در حالت ۲ و ۱ عادی هستند و در حالت ۴ و ۳ با سپر توزیع اصلاح شده اند.

اگر محلول خوب هم زده شود، فواصل آند و کاتد تنظیم و شرایط استاندارد بر وان‌های آبکاری حاکم باشد، می‌توان پوشش‌های مطلوبی با ضخامت مورد نظر از وان‌های اسیدی به دست آورد.

باید توجه کمرد که از وان‌های اسیدی بیشتر از وان‌های فلوبورات استفاده می‌شود، زیرا با حجم یکسان، وان‌های سولفات‌های ارزان‌تر تمام می‌شوند. همچنین وان‌های فلوبورات از نظر شدت جریان ترانس بیشتری دارند، افزون بر هزینه، با این وان‌های نامی توان پوشش‌های براق و یکنواختی همانند وان‌های مدرن سولفات به دست آورد که وان مس سولفات در جدول ۷-۹ دیده می‌شود.

	Average		Limits	
	g/L	Molarity	g/L	Molarity
Copper sulfate, CuSO ₄ .5H ₂ O	188	0.75	150-250	0.6-1
(Cu as metal)	48	0.75	38-63.5	0.6-1
Sulfuric acid, H ₂ SO ₄	75	0.76	45-110	0.45-1.12
Temperature, °C	32-43		18-60	
Cathode cd, A/m ²		300-5000 depending on conditions		
Anode cd, A/m ²		to 1700		
Specific gravity, 25°C	1.165		1.115-1.21	
Resistivity, μΩ·cm	4.2-4.3			

(جدول ۷-۹) - وان آبکاری سولفات مس

در جدول ۷-۱۰ فرمول وان آبکاری مس فلوبورات دیده می‌شود.

	Low concentration		High-efficiency	
	g/L	Molarity	g/L	Molarity
Copper fluoborate, Cu(BF ₄) ₂ (Cu as metal)	225 60	0.95 0.95	450 120	1.90 1.90
Fluoboric acid, HBF ₄	15	0.17	30	0.34
Boric acid, H ₃ BO ₃	15	0.24	30	0.49
pH, colorimetric		1.2-1.7		0.2-0.6
Specific gravity, 27°C		1.17-1.18		1.135-1.36
Cathode cd, A/m ²		up to 21.000 under special conditions		
Anode cd, A/m ²		to 5500 with agitation		
Temperature, °C			18-50	
Resistivity, μΩ-cm, 27°C			7.3	

(جدول ۷-۱۰) - آبکاری مس فلوبورات

به هر دو وان باید اسید اضافه کرد تا از رسوب محلول بر اثر هیدرولیز جلوگیری شود. اسید باعث افزایش رسانایی الکتریکی می‌شود، همچنین افزایش غلظت محلول در محلول های سولفات مس، باعث کاهش رسانایی الکتریکی وان می‌شود. در مواردی که غلظت مس بیشتر از یک مول بر لیتر است، پلاریزاسیون کاتدی زیاد می‌شود. اگر غلظت محلول کمتر از ۱/۰ g/L باشد، کیفیت پوشش کمی افت خواهد کرد، اسید سولفوریک با اثربیون مشترک، میزان اتحال سولفات مسی را کاهش می‌دهد.

مس فلوبورات محلول تر از سولفات مس است، اگر آبکاری سریع مورد نظر باشد، باید غلظت یون فلز دو برابر وان های سولفاتی باشد. در صورتی که محلول های مورد نظر کمتر از ۱/۰ g/L باشد پوشش مات و کدر و شکننده به دست خواهد آمد.

برای جلوگیری از تجزیه فلوبورات به فلوراید، به وان های آبکاری اسیدبوریک اضافه می‌شود. بدین منظور می‌توان از اسید بوریک صنعتی نیز استفاده کرد.

مواد افزودنی فراوانی برای وان های اسیدی وجود دارد، که باعث افزایش شدت جریان محدود کننده می شوند و از شاخه زدن پوشش جلوگیری می کنند و باعث اصلاح دانه های پوشش می شوند. از براق کننده هایی که در این مورد استفاده می شوند می توان از ، تیواوره ، ترکیب های گوگرددار و سایر براق کننده نام برد.

از جریان الکتریکی PR هم که در آن ۲ سیکل جریان مستقیم و ۴۰ سیکل جریان معکوس است، استفاده می شود.

آندها:

آندهای مورد مصرف در آبکاری وان های سولفات و فلوبورات را می توان از پوشش که شامل مس خالصی و اکسید مس است تدارک دید. تناسب ندادن $\text{Cu}(\text{I})$ با فلز و یون های $\text{Cu}(\text{II})$ ممکن است باعث به وجود آمدن ذرات ریزی در آند شود که سبب خوردگی درون دانه و سفتی کاتد می شوند، سایر آلاینده ها از شمار آرسنیک ، فلور ، سلین ، سرب ، نقره که نامحلول اند، همان مشکلات قبلی را به وجود خواهند آورد.

با کیسه کردن آندها، می توان از رسیدن برخی ذرات به کاتد جلوگیری کرد. همچنین اضافه کردن $40\text{-}40\text{٪}$ درصد فسفر به محلول، چسبندگی آندراء افزایش می دهد و از جدا شدن ذرات و وارد شدن آنها به محلول جلوگیری می کند.

باتوجه به شرایط آبکاری مس اسید و ویژگی های فیزیکی و ساختاری پوشش خیلی تغییر می کنند که پاره ای از این شرایط در جدول ۱۱-۷ دیده می شود.

	Tensile strength, MPa	Elongation Percent, 5cm	Internal stress, MPa*	Hardness VHN200. MPa	Electrical resistivity, $\mu\Omega\text{-cm}$
High strength	450-620	4-18	-40 to 54	1280-1560	1.75-2.02
Hardness	34-540	0-10	-40 to 30	1890-3420	1.96-4.60
Low resistivity	180-265	15-41	-0.5 to -15	470-625	1.70-1.73
Low stress	135-155	8-24	-0.7 to -0.6	550-560	1.71-1.72
Leveling	350-355	14-19	20	1250-1340	1.82
Thermal stability	220-295	26-39	5-28	540-1040	1.73-1.76

(جدول ۱۱-۷) - ویژگی های انتخابی پوشش مسی

آبکاری مس برآق :

هنر آبکاری مس سولفاتی پیشینه ای تاریخی دارد، آگاهی های فراوانی درباره مواد افزودنی و اثر آنها بر ویژگی های شرایط آبکاری و چگونگی پوشش گیری قطعه ها، شکل و ساختار آنها به دست آمده است، پیشرفت هایی که به تازگی بدست آمده اند، کاربرد این وان هارا در چندان کرده اند، و بطوری که می توان سطوح صاف و برآق و یکنواختی از این نوع آبکاری به دست آورد، حتی می توان این ویژگی را در آبکاری های مس- نیکل - کروم نیز فراهم کرد.

با این روش می توان روی پلاستیک نیز آبکاری کرد و نتایج خوبی هم تاکنون به دست آمده است. برای گرفتن نتایج مطلوب باید یون کلرید این وان ها به حداقل برسد فرمول غونه ای از این وان ها در جدول ۷-۱۲ دیده می شود.

	g/L	Molarity
CuSO ₄ .5H ₂ O	195-240	0.78-0.96
(Cu metal)	50-61	0.78-0.96
H ₂ SO ₄	45-60	0.46-0.61
Chloride, Cl ⁻	0.02-0.08 (20-80ppm)	0.0005-0.002
Addition agent	as recommended	
Temperature, °C	24-32	
Anode current density, A/m ²	150-300	
Cathode current density, A/m ²	300-600	

(جدول ۷-۱۲) - یک وان آبکاری براق اسیدی

آندهای فسفر داده شده که پیشتر مورد بحث قرار گرفته بودند، در صد فسفور دارند. با این وجود، برای آبکاری فولادها و روی ریخته گری باید نخست آبکاری استرایک انجام شود. که نمونه ای از این وان ها در جدول ۷-۱۳ دیده می شود.

	g/L	Molarity
CuCN	52.5	0.59
(Cu metal)	37.5	0.59
KCN	103	1.58
Free KCN	26	0.4
Temperature, °C	50-60	
Cathode current density, A/m ²	50-250	
Plating time, min	4-5	
Anodes	OFHC	

(جدول ۷-۱۳) - وان استرایک براق اسیدی

در جدول ۷-۱۴ نمونه ای از وان اسیدی عمومی مشاهده می شود.

اجزای تشکیل دهنده	g/L
سولفات مسی	۲۱۰
اسید سولفوریک	۵۲,۵
درجه حرارت	۱۶-۴۹۵°
شدت جریان	۲/۲ - ۵/۵ A/dm ²

(جدول ۷-۱۴)

این وان باید به طور مرتب هم زده شود.

در جدول ۷-۱۵ نمونه ای از وان اسیدی نیمه برآق مشاهده می شود.

اجزای تشکیل دهنده	g/L
سولفات مس	۲۴۸
اسید سولفوریک	۱۱
تیواوره	۰,۰۰۸
مواد مرطوب کننده	۰,۲

(جدول ۷-۱۵)

در جدول ۷-۱۶ نمونه ای از وان اسید برآق مشاهده می شود.

اجزای تشکیل دهنده	g/L
سولفات مس	۲۰۰
اسید سولفوریک	۳۰
تیواوره	۰,۰۴
ملاس	۰,۷۵۵

(جدول ۷-۱۶)

وان های آبکاری پیروفسفات :

یون پیروفسفات $P_2O_7^{4-}$ با کاتیون ها کمپلکس های گوناگونی به وجود می آورد، گرچه وان های مختلفی با آنیون فرموله شده اند، ولی جزو وان های نسبی، بقیه عمر کوتاهی دارند. گرچه در این میان وان های روی پیروفسفات نیز کارایی خوبی داشته است.

سال هاست که محلول مس پیروفسفات، وجود دارند، ولی به تازگی کاربرد آن زیاد شده است و در صنایع مدار چاپی (P.C) کاربرد زیادی یافته است. این وان ها دارای محسن قدرت پرتاپ بالا، غیرخورنده و غیرسمی هستند و آلایندگی خیلی کمی دارند، افزون بر کاربرد آنها در صنایع الکترونیک، وان پیروفسفات برای آبکاری عمومی مس نیز کاربرد زیادی دارد.

این محلول از حل کردن مس پیروفسفات ($Cu_2P_2O_7 \cdot 3H_2O$) در پتاسیم فسفات ($K_4P_2O_7$) که کمپلکس $Cu(P_2O_7)_2^{6-}$ به دست می آید، تهیه می شود. (در مواردی نیز سدیم پیروفسفات به کار می رود) کنترل PH این وان ها اهمیت زیادی دارد، زیرا اگر PH بالاتر از ۱۱ باشد، در آن صورت مس به صورت $Cu(OH)_2$ رسوب خواهد کرد. در PH کمتر از ۷ نیز $Cu_2P_2O_7$ و یا Cu_2O_7 رسوب خواهد کرد. اگر اسیدیته به کمتر از ۷ PH برسد، در آن صورت یون پیروفسفات ($P_2O_7^{4-}$) و با سایر یون های اورتوفسفات HPO_4^{2-} تبدیل و سرانجام کمپلکس تجزیه خواهد شد.

معمولآً اسیدی کردن سیستم با پیروففریک اسید و قلیایی کردن آن هم با پتاسیم هیدرو اکسید انجام می شود که نمونه ای از این وان در جدول ۱۷-۷ دیده می شود.

	g/L	Molarity
Copper, Cu	22-38	0.35-0.6
Pyrophosphate, $P_2O_7^{4-}$	150-250	0.86-1.44
Nitrate, NO_3^-	5-10	0.08-0.16
Ammonia, NH_3	1-3	0.06-0.18
Orthophosphate, HPO_4^{2-}	<115	<1.20
Additives	as recommended	

(جدول ۷-۱۷) - ترکیب وان مس پیرو فسفات

همچنین شرایط کار این وان ها در جدول ۷-۱۸ دیده می شود.

pH	8.0-8.8
P_2O_7/Cu ratio	7:1 to 8:1
Temperature, °C	50-60
Cathode current density, A/m ²	100-800
Anode/electrode area ratio	1:1 to 2:1
Anode and cathode efficiency, %	=100
Agitation (air) m ³ /min/m ² surface	1-1.5


(جدول ۷-۱۸) - شرایط کاد کردن وان های پیرو فسفات

چنانچه مشاهده می شود نسبت پیرو فسفات به مس، در این وان ها اهمیت زیادی دارد. یون های نیترات برای نگه داری شدت جریان در حد بالا به کار می روند و با جذب یون های هیدروژن از پلاریزاسیون کاتد جلوگیری می کند.

$$NO_3^- + 1OH^+ + 8e^- \rightarrow NH_4^+ + 3H_2O$$

یون نیترات معمولاً به صورت آمونیم نیترات به سیستم اضافه می شود. اضافه کردن مقدار کمی از آمونیاک باعث یکتواختی و برآقی پوشش می شود و به انحلال آند نیز کمک می کند. شایان گفتن است، باید از افزودن آمونیاک زیاد پرهیز کرد، زیرا زیادی آن باعث به وجود آمدن ذرات Cu(I) خواهد شد. با توجه به اینکه آمونیاک ضمن فرایندهای آبکاری تبخیر و از محیط عمل دور می شود، باید در

فواصل معین و کنترل شود و به سیستم آمونیاک لازم را اضافه کرد. پیروفسفات و پیروفسفیریک اسید، اغلب در شرایط آبکاری حالت ناپایداری دارند و به تدریج به اورتوفسفات هیدرولیز می شوند.

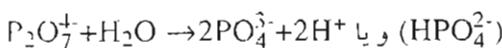

برخی مواد موجود در اورتوفسفات‌ها مضر نیستند، در حقیقت، در حد محدود و به صورت تامپون انجلال آند کمک می کند که این مقدار حدود ۱/۷٪ است. بیش از این مقدار به برآقی و رسانایی الکتریکی محلول لطم می‌زند. اگر PH کم و نسبت $\frac{\text{P}_2\text{O}_7}{\text{CuO}}$ بالا و درجه حرارت بیشتر از ۶۰ درجه سانتی گراد باشد، اورتوفسفات در سیستم به وجود خواهد آمد که امکان دور کردن آن در این شرایط یا دکانتاسیون و یا بازسازی آن ممکن می شود.

هم زدن شدید برای وان‌های آبکاری مطلوب و ضروری است، عمومی ترین روش نیز، هوادهی و حرکت دادن مکانیکی کاتد (کاتد دور) و روش اولتراسونیک است.

از مواد افزودنی زیادی می توان استفاده کرد، پاره‌ای از وان‌های آبکاری بدون این مواد نیز کار می کنند. انتخاب مواد افزودنی مناسب به شرایط کار بستگی دارد که معمولاً آبکاران با تجربه خود آن را انتخاب می کنند.

با توجه به اینکه پیروفسفات در وان‌های آبکاری مس به صورت کمپلکس آئیونی وجود دارد. این کمپلکس آنقدر پایدار نیست که بتوان آبکاری مستقیم روی ز با فولاد را با آن انجام داد. بر این اساس مانند وان‌های اسیدی، باید قبل این نوع قطعه‌هارا با روش استرایک پوشش داد و سپس فرایند آبکاری با محلول پیروفسفات را بر روی آن انجام داد. وان‌های استرایک پیروفسفات را می توان برای آبکاری‌های مورد نظر با موفقیت به کار برد.

عمده ترین کابردوان‌های پیروفسفات در صنایع الکترونیک است که برای آبکاری سوراخ کاری تابلوهای مدارهای چاپی به کار می رود. ساختار و قدرت پرتاب بالای آن، باعث به وجود آمدن قشریکنواخت در طول حفره و سطوح قطعه‌ها می شود که فرمول آن در جدول ۷-۱۹ دیده می شود.

	MakeUP		Control limits	
	g/L	Molarity	g/L	Molarity
Cu ₂ P ₂ O ₇ .3H ₂ O	82.5	0.23		
K ₄ P ₂ O ₇	3.38	1.0	375-450	1.13-1.37
NH ₃	0.75	0.04	0.75-3	0.04-0.18
Cu			27-33	0.42-0.52
Temperature, °C			52-58	
Cathode current density, A/m ²			100-800	
pH			8.2-8.8	
Brightener			۴۵	
Agitation			Au	

(جدول ۷-۱۹) - فرمول و ان پیروفسفات برای مدارهای چاپی

وان های مدار چاپی از نظر کیفیت و بازده کاری با وان های اسیدی رقابت می کنند.

در جدول ۷-۲۰ نمونه دیگری از وان پیروفسفات مس دیده می شود.

جزایی تشکیل دهنده	g/L
مس فلز	۲۲-۳۸
پیروفسفات	۱۵۰-۲۵۰
اگزالات	۱۵-۳۰
نیترات	۵-۱۰
آمرتیم	۱-۳
نت (P ₂ O ₇ /Cu)	۷-۸
pH	۸, ۲-۸, ۸
درجة حرارت	۵۰-۶۰°C
ولتاژ	۱, ۵-۴
شدت جریان	۱-۷, ۵ A/dm ²
بازده جریان	%۱۰۰
نسبت آند به کاتد	۱: ۱ یا ۲: ۱

(جدول ۷-۲۰)

در جدول زیر نیز نمونه ای از وان های پیروفسیفات با اتیل آمین دیده می شود.

جزای تشکیل دهنده	g/L
آمونیم پیروفسیات	۱۰۰
اسید اگزالیک	۶۰
اکسید مس	۲۰
تری اتیلن آمین	۵۰
PH	۵,۸-۵,۸
درجہ حرارت	۶۰°C
شدت جریان	۲/V A/dm ²

(جدول ۷-۲۱)

منابع و مأخذ


1. Elektrokima praktikomi : prof.Dr A.B-Berkem "1988"
2. Nickel and chromium plating : J.K.Dennis and T.E such. "1993"
3. Theoretical Electrochemistry .L.Antropov "1997"
4. Chemical and Electro-plated Finishes : H.Silman (1948)
5. Corrosion Engineering. Mars.G.Fontana Norbert D.Greene (1982)
6. Die galvanisch verchromung. Dr-Ing Robert weiner(1974)
7. Modern Analysis for Electroplating : peter.w.wild (1974)
8. Electroless and other Nonelectrolytic plating techniques J.I.Duffy (1980)
9. Modern Electroplating Frederick.A.Lowenheim (1974)
10. Canning Hanbook on Electroplating (1978)
11. Electroplating Engineering Handbook : Lawrence J.Durney(1984)
12. Electrfinishing Marjorie A.Brimi James .K.Luck 1965

۱۳- آنکاری جلد اول و دوم - محسن غفاری ۱۳۶۹

۱۴- الکتروشیمی برای آنکاری - ناصر میرزاپور ۱۳۶۲

۱۵- آنکاری روی - ناصر میرزاپور ۱۳۶۳

۱۶- آنکاری مس - ناصر میرزاپور ۱۳۶۳

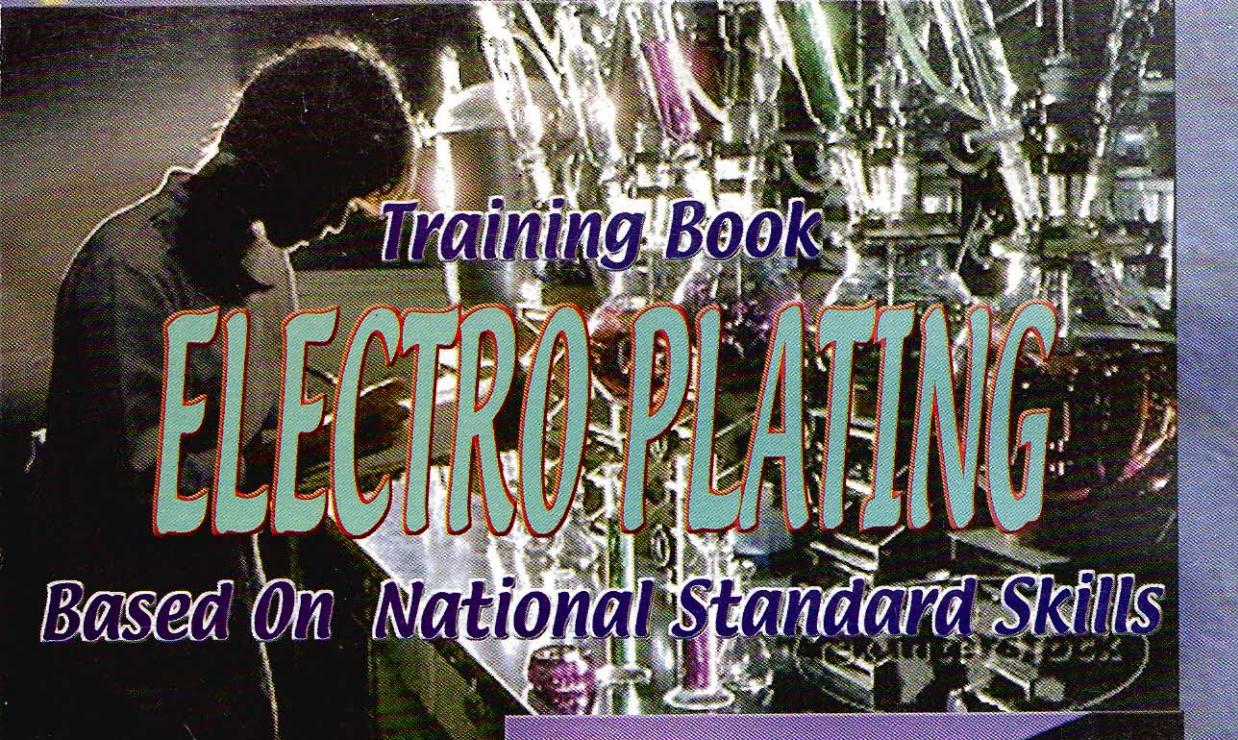

Training Book

ELECTROPLATING

Based On National Standard Skills



انتشارات مدیریت پژوهش

شابک: ۹۶۴-۷۳۲۵-۲۷

قیمت: ۶۵۰۰ ریال