



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور



جمهوری اسلامی ایران
وزارت کار و امور اجتماعی

کتاب درسی

انطباقات در صنعت

مطابق با استاندارد ملی مهارت





کتاب درسی

انطباقات در صنعت

مطابق با استاندارد ملی مهارت

نام کتاب : کتاب درسی انطباقات در صنعت براساس استاندارد ملی مهارت

تهیه و تنظیم : سیدمسعود مظهری

حروفچین : معصومه رضاقلی

صفحه آرا : زهره محمدحسینی

ناشر : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور - مدیریت پژوهش

تیراژ : ۲۰۰۰ جلد

نوبت چاپ : اول

سال انتشار : خرداد ۱۳۷۹

لیتوگرافی، چاپ و صحافی : چاپخانه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

اساسی ترین هدف هر دوره آموزشی تربیت افراد و متناسب ساختن شخصیت و قابلیت های آنان با دگرگونی و تحولات اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی است. تا کارایی لازم را برای پذیرش و ایفای نقشی که در پیشبرد وظایف اجتماعی و شغلی در جهت حفظ و حراست از ارزشهای جامعه که در آن زندگی می کنند، کسب نمایند.

با توجه به اینکه رشد سریع تکنولوژی، تغییرات و تأثیرات عمیقی در مسایل اجتماعی و اقتصادی بدنبال داشته، اتخاذ روشهایی که هماهنگ کننده برنامه های آموزشی با توسعه تکنولوژی و تحول و متضمن تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز آن باشد، اجتناب ناپذیر است.

تجربه و مطالعه نشان داده که مناسبترین روش آموزشی که جو ابگوی امر مزبور می باشد «کارآموزی نیروی انسانی» است. این روش بدین لحاظ حائز اهمیت است که در ماهیت برنامه ها، مطالب و محتوای درسی کارآموزان ویژگیهای زیر مشاهده می شود:

۱- ملاک و معیار برای انتخاب مواد و موضوعات دروس نظری و عملی کارآموزی، با توجه به ایجاد مهارتها برای جو ابگویی به نیازهای متنوع مشاغل و روشهای جدید و نوین کار و آماده ساختن افراد برای احراز شغلی مفید و انجام کار مناسب و درخور شخصیت و الای انسان، می باشد.

۲- محتوای برنامه های کارآموزی، سازگاری انسانها در مقابل زندگی عینی و شایستگی آنان را برای سازندگی، تضمین می نماید.

۳- ایجاد مهارتهای تخصصی از طریق کارآموزی

۴- برنامه های آموزشی کارآموزان در دو جهت یادگیری مهارتها و تغییر رفتار موثر است و یادگیری را در جهت تغییر رفتار مطلوب، تأمین می نماید.

۵- هرچند که در کارآموزی، آموزش مهارتها به افراد برای انجام کارهای محوله اهمیت دارد، لیکن در برنامه های کارآموزی نکاتی منظور می شود تا کارآموزان با فراگیری آنها ضوابط و معیارهای سازمانی را رعایت نموده و تأثیر فعالیتهای آنان در جهت اهداف سازمان افزون گردد.

۶- محتوای دروس کارآموزی، نه تنها کارآموزان را با یافته های جدید علمی آشنا می نماید، بلکه آنان را قادر می سازد تا خلاقیت و ابتکار تازه ای پدید آورند.

۷- از طریق کارآموزی و اثر آن در ایجاد مهارتهای قابل اشتغال و ارتقاء مهارت بر اساس تغییرات فرآیند کار، اهداف و فعالیتهای تولید تحقق خواهند یافت، که مهمترین این اهداف عبارتند از:

۱-۷- افزایش میزان کمی و کیفی تولید.

۲-۷- بهبود و روشهای عملیات پشتیبانی در امر تولید، از قبیل برنامه ریزی دقیق برای روشهای برآورد قیمت-بازاریابی-خدمات مهندسی-تحقیقاتی و...

۳-۷- بهبود روابط کار و ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان.

۴-۷- تقلیل ضایعات در تولید و حوادث کار.

۵-۷- هموار شدن راه شغلی کارکنان و قبول مسئولیتهای بیشتر از طرف آنان.

۶-۷- بهبود یافتن روشهای تولید و توزیع کالاها-ارائه خدمات مفید پس از فروش و تحویل به موقع سفارشات خریداران.

۷-۷- ایجاد همبستگی بیشتر کارکنان با سازمان و واحدهای تولیدی و رضایت شغلی در آنها به لحاظ مهارتهای اکتسابی.

۸-۷- از بین رفتن تعارض بین اهداف سازمانی و خواسته های کارکنان.

لازم به ذکر است که کارآموزی به منظور عام آن محدود به رشته های خاص و تحصیل در حرف مشخص برای افراد بخصوص نبوده و دامنه آن بسیار وسیع می باشد. بطوریکه تمامی حرفه ها و مشاغل را شامل گشته و ایجاد زمینه های اشتغال و کسب شرایط احراز شغل، برای همگان حتی کسانی که دوره های آموزش عالی را گذرانیده اند، ضروری است.

به موجب قانون کار جمهوری اسلامی ایران، فراهم نمودن امکانات جهت برگزاری دوره کارآموزی و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و اجرای این دوره ها بعهده سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی گذاشته شده است.

به منظور حصول به این هدف آنچه در گام اول مطرح می شود شناسایی صنایع و مهارتها و جمع آوری اطلاعاتی است که منجر به تهیه استانداردهای مهارت و آموزشی کتب و جزوات و وسایل کمک آموزشی توسط مدیریت پژوهش شده که گام موثری در شناخت عوامل و صفات مورد نیاز در واحدهای تولیدی و صنعتی برداشته است.

مقدمه:

در ساختن قطعات صنعتی که به تعداد بیشتری تهیه می شود، اندازه گیری را باید طوری انجام داد که در حد امکان شکل ساختمانی در جایی که برای آن طرح اصلی پیش بینی شده است منطبق گردد تا در نتیجه قیمت تمام شده به حداقل ممکن برسد. قواعد و مقرراتی که بدین منظور در هر کشور صنعتی مانند فرانسه، آمریکا، آلمان و اتحاد جماهیر شوروی و غیره تهیه و اجراء شده است که در بعضی موارد با هم اختلاف جزئی دارند (صرف نظر از سیستم آحاد آنها) در یک کنفرانس بین المللی (ISO) این مطالب را بررسی و سیستم واحدی برای انطباق قطعات پیشنهاد شده است که مورد تایید هیجده کشور صنعتی قرار گرفته و عمل می شود. اصول سیستم انطباقات بطور اختصار یادآوری می شود.

هدف:

قطعات منطبق در صنعت به قطعاتی اطلاق می شود که حالت خاصی از انطباق را که در زیر توضیح داده می شود برای آنها در نظر گرفته شود. سطوح منطبق ممکن است منحنی (قرار گرفتن محورها در یاتاقان) و غیره و یا در کشوها باشد، در هر دو صورت احتمالاً منظور این است که دو قطعه پس از انطباق نسبت به هم حرکت داشته باشد و یا بدون حرکت نسبی بمانند.

اگر دقت شود هیچگاه نمی توان ابعاد یک قطعه کار را بعد ریاضی دقیقاً تهیه کرد و حتماً با مقداری خطای اضافی یا نقصانی در شرایط معلوم توأم است، از سویی اعمال نیرو و تغییرات درجه حرارت ابعاد اجسام در حال تغییر است که بدون پیش بینی های لازم موجب اشکالاتی در عمل ماشین های مختلف صنعتی است.

وقتی در نقشه های فنی اندازه قطر یک میله و قطر سوراخی که این میله در آن باید منطبق شود دقیقاً اندازه گیری می شود باید نوع و هدف انطباق معلوم باشد و الا اندازه گیری ناقص خواهد بود، بدین معنی که در اندازه گذاری وجود یا عدم حرکت نسبی دو قطعه باید نشان داده شده باشند.

فهرست مطالب


صفحه	عنوان
۱	مقدمه
۱	هدف
۲	لقی
۳	تولانس - درگیری
۳	سیستم های انطباقات
۵	تولانس انطباق
۶	سیستم تولانس ISO و اصول تعیین آن
۸	علامت گذاری تولانس ها
۱۰	انتخاب نوع انطباق بر حسب استاندارد آلمان
۱۱	سیستم انتخاب تولانس ها در آلمان
۱۷	طرز استفاده از جداول تولانس
۱۷	تولانس ها (اندازه گذاری با اعداد)
۲۰	نمایش اندازه اضافی در نقشه ها و رسم فنی
۲۴	اندازه گذاری زنجیری
۲۶	مرکزیت
۲۷	علامت گذاری اختصاری برای میدان های تولانس در ISO

بین قطعات منطبق بر حسب اندازه ممکن است مقداری لقی یا مقداری درگیری پیش بینی شده باشد که در اولی بین دو قطعه حرکت نسبی ممکن است و در دومی در شرایط کار باید غیر ممکن شود اما بطوریکه اشاره شد هنگام ساخت قطعات صنعتی هیچگاه نمی توان اندازه یک قطعه را به مقدار حساب شده بطور دقیق رعایت نمود و همواره مقداری خطای اضافی یا نقصانی وجود خواهد داشت.

لقی:

وقتی اندازه داخلی قطعه خارجی پیش از اندازه خارجی قطعه باشد اختلاف آنها را لقی یا بازی نامیده و با حرف S نشان می دهند. ممکن است اندازه داخلی قطعه خارجی ماگزیمم خطای نقصانی و اندازه خارجی قطعه داخلی ماگزیمم خطای اضافی را داشته باشد اختلاف آنها یا لقی بین دو قطعه در اینحالت حداقل بوده و این اختلاف را با حرف SK نشان می دهند.

بالعکس اگر اندازه داخلی قطعه خارجی ماگزیمم خطای اضافی و اندازه خارجی قطعه داخلی هم ماگزیمم خطای نقصانی را داشته باشد اختلاف آنها یا لقی بین آنها را که حداکثر بوده با حرف Sy مشخص می نمایند. بطوری که ملاحظه می شود در این حالت بین دو قطعه همیشه مقداری لقی وجود دارد که در صنعت Sy و Sk را تا حدی قابل قبول و اجراء محدود کرده است که مقدار اختلاف آنها را $Sy - Sk = T$ تolerانس گویند.

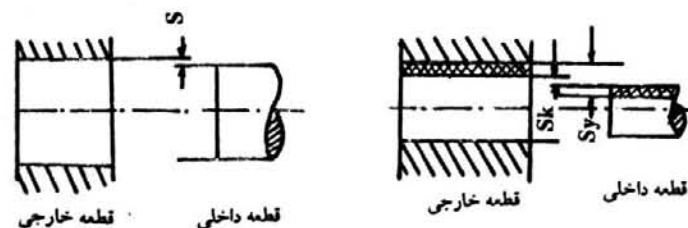


(شکل ۱)

لقی = S

(شکل ۲)

لقی ماگزیمم = Sy

لقی مینیموم = SK

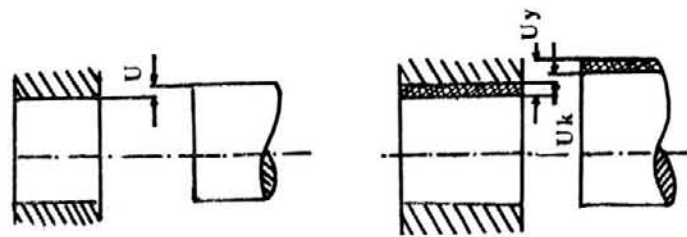

اندازه درگیری U =

درگیری ماکزیموم uy = (شکل ۴) درگیری مینیموم Uk = (شکل ۳)

اختلاف اندازه موجود بین دو قطعه را پس از اتمام کار قطعه لقی موجود نامیده و با حرف Si مشخص نموده و بطوری که گفته شد این لقی موجود از حد قابل قبول نباید (Si) تجاوز نماید.

درگیری U:

هرگاه اندازه خارجی قطعه داخلی بیشتر از اندازه داخلی قطعه خارجی باشد پس از انطباق دو قطعه حرکت نسبی نداشته و اختلاف آنها را که با حرف U نشان می دهند. درگیری یا اضافه اندازه بین دو قطعه خواهد بود و عمل انطباق باید با پرس یا استفاده از انبساط حرارتی اجسام انجام گیرد. (شکل ۳ در بالا مشخص است).

در اینجا خطا نیز وجود دارد و اندازه اضافی حداقل اختلاف بین اندازه داخلی قطعه خارجی با خطای ماگزیمم و اندازه خارجی قطعه داخلی با خطای مینیموم است که با حرف UK نشان داده می شود و به همین ترتیب اندازه اضافی یا درگیری حداکثر اختلاف بین اندازه داخلی قطعه خارجی با خطای مینیموم و اندازه خارجی قطعه داخلی با خطای ماگزیمم است که با حرف UY نشان داده شده است (شکل ۴). اختلاف موجود بین اندازه خارجی قطعه داخلی و اندازه قطعه خارجی پس از ساخت و انطباق با حرف U نشان داده می شود که آن هم نباید از حد تolerانس خارج شود.

سیستم های انطباقات

اختلاف اندازه بین اندازه های لقی یا درگیری در عمل بی نهایت نوع انطباق بوجود می آورد. در صنعت ردیف معین و معقولی را که در عمل بسادگی قابل اجراء


باشد، انتخاب کرده و آن را یک سیستم انطباق می نامند.

سیستم های معمولی دیگر که تاکنون در کشورهای صنعتی اجراء شده است بدین ترتیب می باشد که اندازه سوراخ یا اندازه قطعه خارجی را ثابت گرفته و مقدار لقی یا درگیری را روی قطعه داخلی (محور) عمل می کنند و به سیستم «سوراخ مینا» معروف است.

یا اینکه اندازه میله یا قطعه داخلی را ثابت گرفته و مقدار لقی یا درگیری روی قطعه خارجی یا سوراخ عمل می نمایند که به «میله مینا» نامیده می شود.


با اجرای هر یک از آنها می توان به هدف واحد یا مطلوبی دست یافت.

در سیستم سوراخ مینا اندازه سوراخ باید برای تمام حالات انطباق همان اندازه اسمی سوراخ اختیار گردد. مقدار لقی لازم یا اندازه گیری را برحسب نوع انطباق روی اندازه قطر میله منظور می دارند. (شکل ۵)

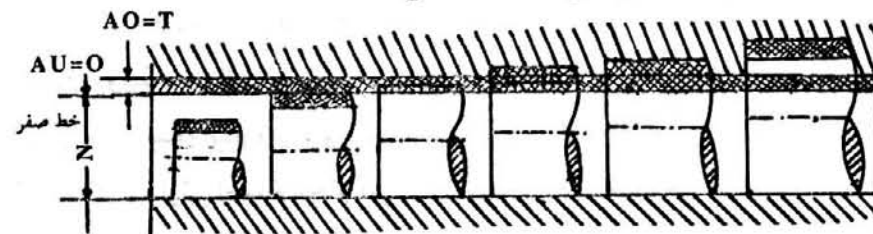

(شکل ۵) - سیستم سوراخ مینا

در این سیستم خط صفر روی اندازه حداقل سوراخ قرار می گیرد و اندازه درگیری $AO=O$ برابر صفر است. اندازه ماگزیمم $AO=T$ تلرانس اندازه گیری انطباق خواهد بود.

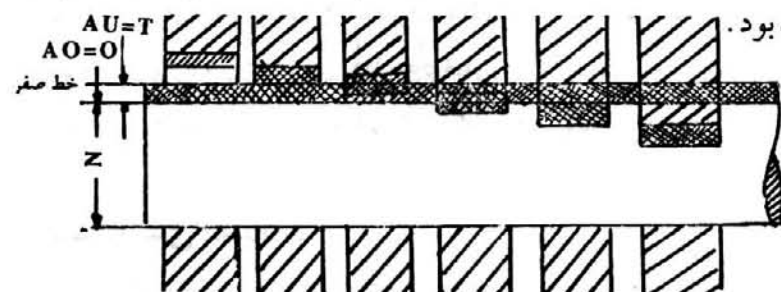

(شکل ۶) - سیستم میله مینا

در سیستم میله مینا اندازه اسمی قطر میله را برای تمام حالات انطباق ثابت نگهداشته و اندازه لقی یا درگیری لازم را برای هر حالت از انطباق مورد نظر روی اندازه سوراخ منظور می دارند.

در سیستم میله مینا خط صفر برخط بزرگترین اندازه قطر میله قرار دارد و در نتیجه اندازه بالایی آن یعنی $AO=O$ برابر صفر و اندازه پایین آن برابر تلرانس T قطر میله خواهد بود. $AO=T$ شکل ۶

انطباق در هر دو سیستم با لقی صفر یا بیشتر را انطباق لقی گویند، زیرا پس از انطباق و مونتاژ قطعات تلرانس و خطا هر چه باشند باز هم مقداری لقی بین صفحات منطبق وجود دارد و برعکس تمام انطباقاتی که با حداقل اندازه گیری برابر صفر یا بیشتر باشند «انطباق ثابت» یا محکم نامیده می شوند. زیرا تلرانس و خطا هر چه باشد ضخامت منطبق پس از مونتاژ حرکت نسبی نداشته و عمل مونتاژ مستلزم اعمال نیروی پرس یا عملیات حرارتی است.

بین انطباق آزاد و انطباق ثابت یا محکم می توان حد وسطی را در نظر گرفت که اگر لقی محسوسی وجود داشته باشد یا درگیری قابل ملاحظه ای پیش آید آن را «انطباق آزاد» می نامند.

بطور واضح می توان گفت در کارهای دقیق ممکن است وضعی بوجود آورد که انطباق نیرویی بیش از نیروی دست انسان لازم نداشته و لقی آن نامحسوس باشد.

تلرانس انطباق: (T_p)

جمع تلرانس اندازه قطعه داخلی و خارجی را تلرانس انطباق گویند که امکان ایجاد مقادیر مختلف لقی و درگیری را ایجاد می کند. تلرانس انطباق در انطباق با لقی برابر اختلاف لقی ماگزیمم و لقی مینیموم است و در انطباق محکم مساوی اختلاف درگیری ماگزیمم و مینیموم بوده و در انطباق آزاد برابر جمع لقی ماگزیمم و درگیری ماگزیمم است.

سیستم تیرانس ISO و اصول تعیین آن

برای وحدت نظر و کلام و علامات قراردادی در رسم فنی در تمام ممالک صنعتی از سالها قبل تشکیلاتی بوجود آمده است که نظریاتی را که مهندسين مختلف از کشورها و کارخانجات سراسر جهان ابراز داشته اند مورد بررسی قرار داده و مناسبترین آنها را به تصویب رسانده و استفاده از آن را توصیه می نمایند. این موسسه بین المللی که اولین کنفرانس خود را در سال ۱۹۵۱ برای رسم فنی تشکیل داد، جانشین موسسه دیگری نظیر خودش بوده که به "ISA" معروف بود. در کنفرانس "ISO" پیشنهاداتی به تصویب رسید که بیشتر کشورهای صنعتی از آن پیروی و استفاده می کنند.

تیرانس های ISO اولاً برای اندازه های از یک میلیمتر تا ۵۰۰ میلیمتر تهیه و تصویب شده است، این تیرانس ها در سیزده دسته با فاصله اسمی یک تا ۵۰۰ متمایز هستند بدین ترتیب:

>120....180mm	>18.....30mm	1....3mm
>180....250mm	>30....50mm	>3....6mm
>250....315mm	>50....80mm	>6....10mm
>315....400mm	>80....120mm	>10....18mm

و

>400....500mm

حدود مختلفی برای لقی های بزرگ و اندازه درگیری های بزرگ در نظر گرفته شده است، این حدود که در صفحه بعد ملاحظه می شود.

برای هر فاصله اسمی از ۱۳ فاصله مذکور ۲۰ اندازه مختلف تیرانس در نظر گرفته شده است، این طبقات بیست گانه از هر فاصله اسمی را با اعداد 18...2-1-0-01 مشخص می نمایند که کیفیت های تیرانس گفته می شود. کیفیت 01 به کوچکترین و 18 بزرگترین تیرانس ها تعلق دارد.

با کیفیت های بیست گانه ارزش تیرانس و مقدار اختلاف بین کوچکترین و

بزرگترین اندازه و در نتیجه دقت اندازه بیان می شود، بدیهی است نمی توان اندازه تیرانسی را که در مورد قطعه کاری با ابعاد بزرگ بکار رفته است برای منظور مشابه در مورد قطعه کاری با ابعاد کوچک مورد عمل قرار داده و واضح است برای قطعات بزرگتر در شرایط مساوی تیرانس بیشتر از قطعات کوچک مشابه است و به همین جهت هر یک از کیفیت های تیرانس با طبقات حدود اسمی افزایش یافته تیرانس های بزرگتری تشکیل می یابد.

مجموعه تیرانس های واقع در فاصله یک کیفیت را ردیف اصلی تیرانس نامیده و در هر کشور شماره استاندارد برای آن در نظر می گیرند، برای مثال در کشور آلمان غربی شماره و استاندارد آن DIN 7151 می باشد.

واحد تیرانس را بر حسب $\mu\text{m}=0.001\text{mm}$ میکرومتر یا میکرون مشخص کرده که از آحاد تیرانس بین المللی I اقتباس شده است و از رابطه زیر برای تعیین و محاسبه آن استفاده می شود.

$$I=0.45 \sqrt[3]{D} + 0.001D$$

در این رابطه I بر حسب μm و D بر حسب میلیمتر است.

اندازه D واسطه هندسی دو مقدار حد طرفین فاصله آزاد اسمی است که D در آن فاصله قرار دارد، مثلاً اندازه D برای کیفیتی بین حدود اندازه اسمی 80 و 120 به شرح زیر است:

$$D = \sqrt{80\text{mm} \times 120\text{mm}} = \sqrt{9600\text{mm}^2} \approx 98\text{mm}$$

که تیرانس های این فاصله از اندازه اسمی بر اساس آن آحاد تیرانس ها چنین محاسبه می شود:


$$I=0.45 \sqrt[3]{D} + 0.001D = 0.45 \sqrt[3]{98} + 0.001 \times 98 =$$

$$0.45 \times 461\text{mm} + 0.098 = 2173 \mu\text{m}$$


بنابراین آحاد تیرانس ها تابعی از اندازه حدود فاصله اندازه اسمی آن می باشد. یادآوری می نماید که اعداد کیفیت رابه وسیله علامت "IT=ISO" مشخص می نمایند.

IT 18-IT 7-IT 01

که تolerانس بالا یا پایین خط صفر قرار داشته باشد ارزش دارد. حروف J, L, O, Q, W, z, i, o, μ, w در سیستم های قبل از I.S.O مورد استفاده نبوده، ولی در کنفرانس سال ۱۹۶۱ ژنو استفاده از این حروف نیز توصیه شده است. برای تکمیل مقدار لازم تolerانس ها از دو حرف با هم مثل ZA, ZB, ZC برای علامت گذاری استفاده شده است. اندازه پلان یک تolerانس با ردیفی که در آن قرار دارد با عدد کیفیتی از 01 تا 18 مشخص می شود.

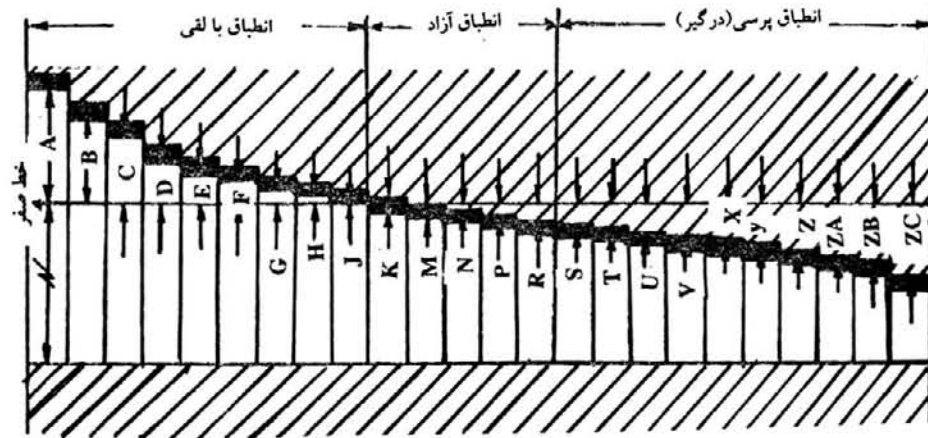

(شکل ۷) - میدانهای تolerانس برای قطعات خارجی (سوراخها)

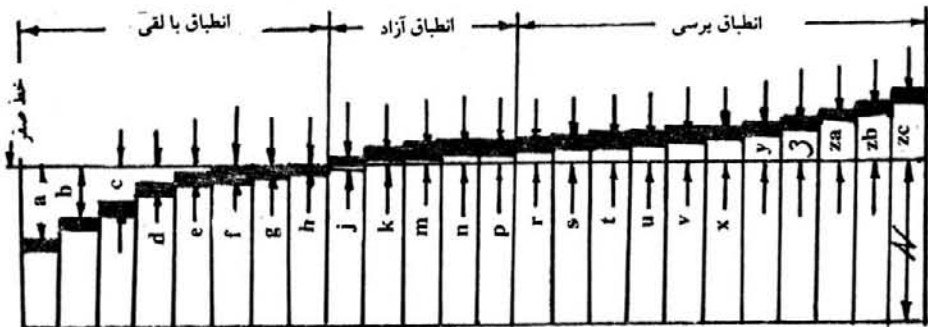

(شکل ۸) - میدانهای تolerانس برای قطعات داخلی (میله ها)

حروف الفبا و عددی که بعد از آن نوشته می شود علامت اختصار تolerانس I.S.O

در سیستم آحاد تolerانس ها از IT 5 به بالا مقیاس اندازه تolerانس ها را در اعدادی ضرب می نمایند.

ردیف اصلی تolerانس	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
ضریب مقیاس تolerانس	≈ 7	10	16	25	40	64	100	160	250	400	640	1000	1600	2500

مثلاً مقدار تolerانس برای کیفیت شماره 9 و برای فاصله اندازه اسمی 120...80 میلیمتر با ضرب کردن مقیاس تolerانس حساب شده برای این فاصله $I=2.173\mu\text{m}$ در ضریبی که برای IT9 مساوی 40 تعیین شده است، بدست می آید.

$$2.173\mu\text{m} \times 40 = 87\mu\text{m}$$

برحسب این مثال تolerانس های IT6 تا IT18 تهیه شده اند و در موارد دیگر قواعد به خصوصی بکار می رود.

ردیف های تolerانس اصلی IT 01 تا IT7 را می توان گفت اصولاً برای ساختن ابزار اندازه گیری پیش بینی کرده اند و ردیف های IT5 تا IT13 مخصوص قطعات صنعتی در ماشین آلاتی که با عمل براده برداری در کارگاههای ماشین افزار تهیه می شود در نظر گرفته شده و IT14 تا IT18 برای کارهای صنعتی که بدون براده برداری در کارگاههای پرسکاری، قالب سازی، غلتک کاری و کوره کاری و آهنگری آماده می شود، اختصاص داده شده است.

علامت گذاری تolerانس ها:

وضعیت میدان تolerانس و تغییرات تolerانس هانسیبت به خط صفر در سیستم I.S.O به وسیله حروف الفبا مشخص می شود. روی قطعه خارجی (سوراخها) را با حروف بزرگ الفبای لاتین از A تا Z علامت گذاری کرده و روی قطعه داخلی (محورها) - میله ها) را با حروف الفبای لاتین کوچک از a تا z نشان می دهند. این علامت ها برای کوچکترین فواصل حوزه تolerانس از خط صفر بکار می روند و برای مواردی

سایرانطباقات باید فقط در موارد الزامی و خاص مورد استفاده قرار گیرند. (فواصل فشرده مربوط را در شکل ۹ ملاحظه می نمایید). انطباقات انتخاب شده در شکل ۹ بدین صورت تشکیل یافته است.

ردیف I= از ردیف ۱ جدول شماره ۱۰

ردیف II= از ردیفهای ۱ و ۲ جدول شماره ۱۰

ردیف III= از ردیف ۲ جدول شماره ۱۰

ولی انتخاب هر زوج دلخواه در داخل ردیف ها ممکن است و برای منظورهای خاص میدان های تolerانس درگیری هم می توان تشکیل داد. اندازه ساخته شده سوراخی که با مته های مارپیچ ایجاد شده باشد معمولاً در داخل میدان تolerانس H11 قرار می گیرد.

جدول شماره ۱۰ حاوی اندازه هایی است که با آنها اندازه تolerانس ها و اندازه انطباقات در مورد هر انطباق انتخاب شده محاسبه می شود.

مثال: وضع انطباق میله hg را که باید در سوراخ F8 مونتاژ شود در سیستم مبناء مشخص کنید.

انطباق	میله h9	سوراخ F8	انطباق گرد 60φ
	(0=) 0	(+ 76Mm=)+0.076	اندازه بالا
	(-74Mm=) 0.074	(+30Mm=) +0.03	اندازه پایین
	60 + 0 = 60	60+0.076 = 60.076	اندازه ماگزیمم
	60 - 0.074 = 59.924	60+0.03 = 60.03	اندازه مینیموم
	60 - 59.926 = 0.074	60.076-60.03=0.046	اندازه تolerانس
			لقی ماگزیمم 60.076 - 59.926=0.15
			لقی مینیموم 60.03-60=0.03
			تولرانس انطباق 0.15-0.03=0.12

اندازه ها بر حسب میکرون $\mu\text{m} = \frac{1}{1000} \text{mm}$ در جدول صفحه بعدی مشخص شده است.

اندازه اسمی به میلیمتر از	سوراخ ($\mu = 0.001 \text{ mm}$)																			
	A11	B11	C11	D9	D11	E9	F7	H6	H7	H8	H10	H11	H12	J7	K7	M7	N7	P7	S7	U7
1	+330	+200	+120	+45	+80	+39	+16	+7	+7	+14	+40	+60	+90	+3	-	0	-4	-7	-13	-16
3	+270	+140	+60	+20	+20	+14	+7	+0	+0	+0	+0	+0	+0	6	-	-9	-13	-16	-22	-25
6	+345	+215	+145	+60	+105	+50	+22	-2	+12	+18	+49	+75	+120	+5	-	6	-4	-8	-15	-19
10	+270	+140	+70	+30	+30	+20	+10	0	+7	+0	+0	+0	+0	+8	-	0	-4	-9	-17	-22
18	+400	+260	+205	+93	+160	+75	+34	+9	+15	+22	+58	+90	+150	+10	-	0	-5	-11	-21	-26
24	+290	+150	+95	+40	+50	+32	+16	+11	+10	+27	+70	+110	+180	+8	-	0	-13	-19	-32	-37
30	+470	+330	+280	+142	+240	+112	+50	+16	+15	+39	+100	+160	+250	+14	-	0	-7	-17	-34	-41
40	+310	+170	+120	+80	+90	+50	+25	0	0	0	0	0	0	-11	-	-11	-10	-25	-59	-75
50	+480	+340	+290	+130	+100	+50	+25	0	0	0	0	0	0	-7	-	0	-3	-17	-34	-41
65	+320	+180	+130	+80	+90	+50	+25	0	0	0	0	0	0	-12	-	-18	-23	-39	-51	-59
80	+530	+380	+330	+174	+290	+134	+60	+19	+30	+45	+120	+190	+300	+18	-	0	-9	-21	-42	-51
100	+540	+390	+340	+100	+100	+50	+30	0	0	0	0	0	0	-12	-	-30	-39	-51	-68	-75
120	+600	+440	+390	+207	+340	+15	+71	+22	+35	+54	+140	+220	+350	+14	-	0	-7	-17	-34	-42
140	+380	+220	+170	+120	+120	+72	+36	0	0	0	0	0	0	-11	-	-25	-33	-42	-59	-68
160	+630	+460	+400	+180	+120	+72	+36	0	0	0	0	0	0	-7	-	0	-9	-21	-42	-51
180	+460	+260	+200	+180	+120	+72	+36	0	0	0	0	0	0	-10	-	-30	-39	-51	-68	-75
200	+710	+510	+450	+200	+120	+72	+36	0	0	0	0	0	0	-10	-	-30	-39	-51	-68	-75
225	+770	+530	+460	+210	+145	+395	+71	+25	+40	+63	+250	+400		-9	-	0	-10	-24	-42	-51
250	+830	+560	+480	+240	+170	+145	+36	0	0	0	0	0	0	-10	-	-35	-45	-59	-75	-85
	+950	+639	+530	+240	+170	+145	+36	0	0	0	0	0	0	-10	-	-35	-45	-59	-75	-85
	+660	+343	+240	+230	+170	+145	+36	0	0	0	0	0	0	-10	-	-35	-45	-59	-75	-85
	+830	+560	+480	+240	+170	+145	+36	0	0	0	0	0	0	-10	-	-35	-45	-59	-75	-85
	+950	+639	+530	+240	+170	+145	+36	0	0	0	0	0	0	-10	-	-35	-45	-59	-75	-85
	+1090	+370	+530	+260	+145	+395	+71	+25	+40	+63	+250	+400		-9	-	0	-10	-24	-42	-51
	+740	+360	+260	+210	+170	+145	+36	0	0	0	0	0	0	-10	-	-35	-45	-59	-75	-85
	+1110	+710	+570	+280	+170	+145	+36	0	0	0	0	0	0	-10	-	-35	-45	-59	-75	-85
	+820	+420	+280											-10	-	-35	-45	-59	-75	-85

طرز استفاده از جداول تolerانس:

ابتدا اندازه سوراخ در ستون اندازه اسمی انتخاب می گردد. بادر نظر گرفتن امکانات ساخت برای سوراخکاری تolerانس مورد نظر مشخص می شود. پس از انتخاب تolerانس محدود یکی از فرم های داخل شدن محور در سوراخ را از روی جدول انتخاب کرده (لغزشی، فشاری، پرسی و روان) و هم رنگ ستون تolerانس سوراخ جهت محور مشخص می شود.


مثال: سوراخ $\varnothing 30$ با تolerانس $H7^{+0/081}_{-0.0}$ انتخاب می شود. فرض بر این است که محور در داخل سوراخ بصورت لغزشی جا برود تolerانس محور $h6$ برابر $-0/015$ خواهد بود.

تولرانس ها (اندازه گذاری با اعداد)

هدف اصلی:

اندازه هایی را که روی نقشه های فنی نوشته می شود در عملیات اجرایی دقیقاً نمی توان رعایت نمود و همواره اندازه ساخته شده Δ مقداری کوچکتر یا بزرگتر از اندازه اسمی است. برای محدود کردن مقدار خطا در صورت لزوم دو اندازه تعیین می کنند که اندازه ساخته شده بین دو حد در جای ممکن قرار گیرد. این دو اندازه های تعیین شده را اندازه های حد نامند.

بزرگترین اندازه را حد ماگزیمم و کوچکترین اندازه را حد مینیموم می گویند. در خصوص اندازه قطر بدین صورت نشان داده می شود و قطر ها را با Dk , Dy در نقشه مشخص می نمایند.

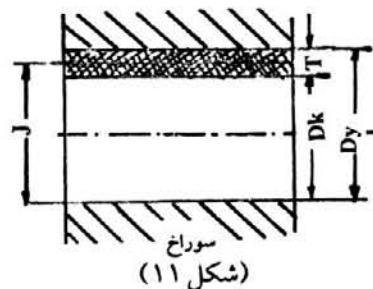

Dy = قطر ماگزیمم

Dk = قطر مینیموم

Ld = طول ماگزیمم

Lk = طول مینیموم

اندازه اسمی به میلیمتر تا از		محور ($\mu = 0.001 \text{ mm}$)							
		پرسی محکم							
		s6	s7	t5	t6	u5	u6	u7	u9
1	3	+22 +15	+24 +15	+23 +18	+25 +18	+23 +18	+25 +18	+27 +18	+43 +18
3	6	+27 +19	+31 +19	+28 +23	+31 +23	+20 +23	+31 +23	+35 +23	+53 +23
6	10	+32 +23	+38 +23	+34 +28	+37 +28	+34 +28	+37 +28	+43 +28	+64 +28
10	18	+39 +28	+46 +28	+41 +33	+44 +33	+41 +33	+44 +33	+51 +33	+76 +33
18	24	+48 +35	+56 +35	+50 +41	+54 +41	+50 +41	+54 +41	+62 +41	+93 +41
24	30			+50 +41	+54 +41	+57 +48	+61 +48	+69 +48	+100 +48
30	40	+59 +43	+58 +43	+59 +48	+64 +48	+71 +60	+76 +60	+85 +60	+122 +60
40	50			+65 +54	+70 +54	+81 +70	+86 +70	+95 +70	+132 +70
50	65	+72 +53	+83 +53	+79 +66	+85 +66	+100 +87	+106 +87	+117 +87	+161 +87
65	80	+78 +59	+89 +59	+88 +75	+24 +75	+115 +102	+121 +102	+132 +102	+176 +102
80	100	+93 +71	+106 +71	+106 +91	+113 +91	+139 +124	+146 +124	+159 +124	+211 +124
100	120	+101 +79	+114 +79	+119 +104	+126 +104	+159 +144	+166 +144	+179 +144	+231 +144
120	140	+117 +92	+132 +82	+140 +122	+147 +122	+188 +170	+195 +170	+210 +170	
140	160	+125 +100	+140 +100	+152 +134	+159 +134	+200 +190	+215 +190	+230 +190	
160	180	+133 +108	+148 +108	+164 +146	+ +	+220 +120	+225 +210	+250 +210	
180	200	+151 +122	+156 +122	+185 +166	+ +166	+25 +236	+265 +236	+282 +236	
200	225	+159 +130	+170 +130	+200 +180	+289 +100	+278 +258	+287 +258	+304 +258	
225	250	+159 +140	+166 +140	+216 +196	+225 +136	+304 +284	+313 +284	+330 +284	
		s6	s7	t5	t6	u5	u6	u7	u9

طرز استفاده از جدول:

ابتداء اندازه سوراخ در ستون اندازه اسمی انتخاب می گردد، با در نظر گرفتن امکانات ساخت برای سوراخ کاری تolerانس مورد نظر مشخص می شود. پس از انتخاب تolerانس محدود یکی از فرم های داخل شدن محور در سوراخ را از روی جدول انتخاب کرده (لغزشی، فشاری، پرسی، روان و...) و هم رنگ ستون تolerانس سوراخ جهت محور مشخص می شود.


تولرانس $T =$ اختلاف اندازه ها

مثال: $Dy = 50.05 \text{ mm}$

$DK = 49.98 \text{ mm}$

$Dy - Dk = T = 50.05 - 49.98$

$T = 0.07 \text{ mm}$

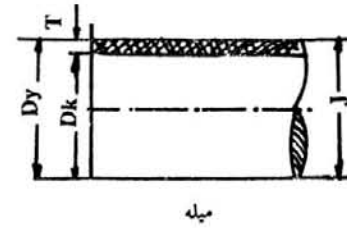

سطح هاشورخورده در شکل ۱۱ را که بین اندازه های ماگزیمم و مینیموم قرار دارد «میدان های تولرانس» می نامند.

اندازه یک تولرانس اندازه وقتی خیلی کوچک باشد تولرانس نامیده شده و با ارتفاع میدان تولرانس مشخص شده برحسب مورد استعمال قطعات کار تنظیم می شود، ولی باید در نظر داشت که تولرانس کوتاه به مقدار غیر ضروری کوچک انتخاب نشود، زیرا در آن صورت ارزش تهیه قطعه را بدون نتیجه خاصی بالا می برد.


اندازه های حد ممکن است در فواصل کوتاهی از قطعه کار بالا یا پایین رود. همچنین این خطاها در فاصله بزرگترین و کوچکترین اندازه می توانند شکل هندسی قطعه را تغییر دهند که در عمل مجاز است.

مثلاً یک استوانه موضوع کار می تواند در فاصله میدان تولرانس و در چارچوب آن خمیده-مخروطی شکل شبیه بشکه و غیره باشد، در شکل ۱۲ یک اندازه گذاری مشاهده می شود که اندازه اسمی و حدود تغییرات مجاز آن تعیین گردیده است و اندازه ساخته شده می تواند در این فاصله میدان قرار گیرد.

$N =$ اندازه اصلی است که بستگی به تولرانس دارد که به آن داده می شود.

$Ao =$ اختلاف اندازه ماگزیمم و اندازه اسمی است.

$Au =$ اختلاف اندازه مینیموم و اندازه اسمی است.

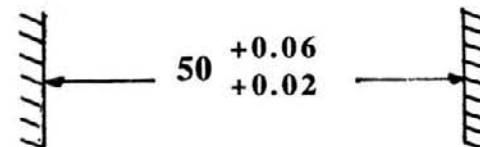

(شکل ۱۲) - اندازه انطباق

علامت اندازه بالا یا پایین ممکن است مثبت یا منفی باشد.

$Ao = Dy - N$ $Au = Dk - N$

مثال: اندازه قطر اسمی میله 50mm است. اندازه ماگزیمم آن 50.05mm و اندازه مینیموم آن برابر 49.98mm است. بنابراین:

اندازه بالایی مثبت $Ao = 0.05$ $Ao = 50.05 - 50$ $Ao = Dy - N$

اندازه پایینی آن منفی $Au = -0.02$ $Au = 49.98 - 50$ $Au = Dk - N$


تمام اختلاف اندازه ها (بالا و پایین) از مبداء خطی که خط صفر گفته می شود و روی اندازه اسمی واقع است، اندازه گیری می شود (شکل ۱۳).

اضافه اندازه های باعلامت (+) بالای خط صفر و اضافه اندازه های باعلامت (-) زیر خط صفر قرار می گیرد. بنابراین علامت اضافه اندازه مشخص می نمایند که تولرانس بالا یا زیر خط صفر قرار گرفته است.

اعدادی که به عنوان اضافه اندازه نوشته می شود مقدار تولرانس را مشخص و معین می نماید.

اختلاف اندازه ساخته شده J و اندازه اسمی N را اضافه اندازه واقعی می نامند.


اندازه اضافی واقعی $AJ =$

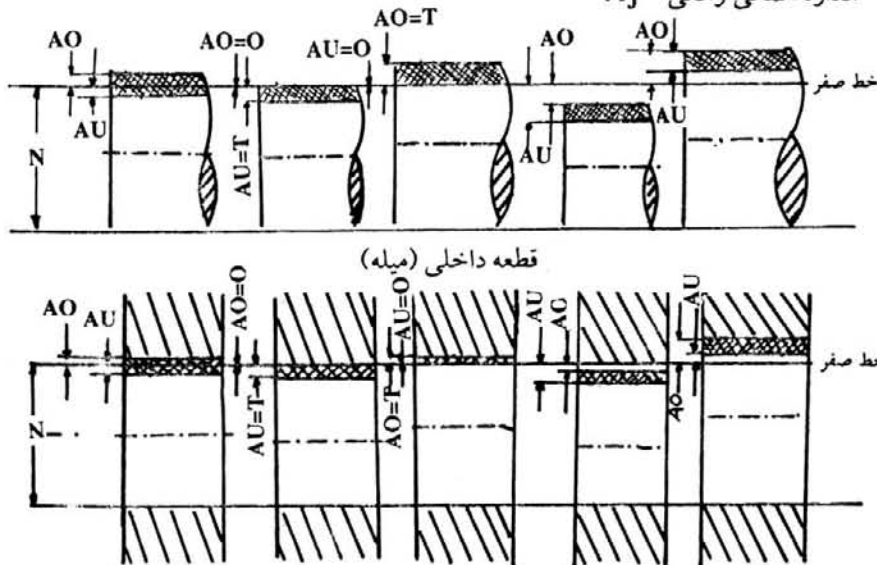

(شکل ۱۳) - قطعه خارجی (سوراخ)


نمایش اندازه اضافی در نقشه‌ها و رسم فنی

اندازه اضافی بالا را بالای خط اندازه و اندازه پایین را معمولاً زیر خط اندازه می‌نویسند. علامت جلو عدد نوشته می‌شود (شکل ۱۴) و اعداد اندازه اضافی را با اعداد زیر که در هر حال بلندی آن از حد میلی‌متر کمتر نباشد، نوشته می‌شود. علامت قطر و شعاع را در استاندارد ISO قبل از عدد و علامت درجه و زاویه یا اینچ را بلافاصله پس از اندازه اسمی می‌نویسند.

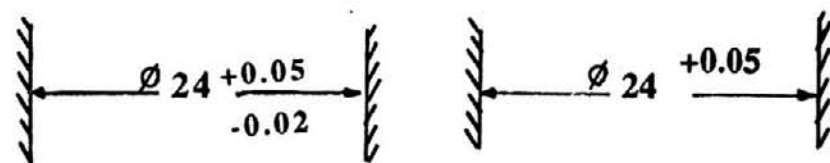


(شکل ۱۴)

اضافه اندازه‌های بالا و پایین که مساوی باشند یکبار نوشته و جلو آن علامت \pm گذاشته می‌شود. (شکل ۱۵)

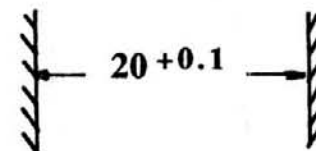


(شکل ۱۵)

اضافه اندازه صفر را معمولاً حذف کرده و اضافه اندازه موجود (اعم از بالا یا پایین) منحصرأ نوشته می‌شود. (شکل ۱۶)

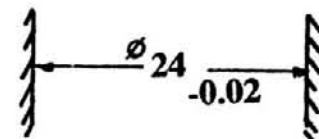


(شکل ۱۶)

قطعه خارجی به قطعه ای گفته می‌شود که قطعه دیگری را که داخل آن می‌نماییم احاطه کرده یا دربرگیرد. اندازه یک قطعه خارجی (قطر سوراخها) خود یک اندازه داخلی است و اندازه یک قطعه داخلی (قطر میله) اندازه خارجی است. هرگاه دو قطعه داخلی و خارجی در نقشه‌های مرکب آن طوری که مونتاژ شده اند رسم شده باشند، اندازه قطعه خارجی بالای اندازه قطعه داخلی نوشته می‌شود. (شکل ۱۷)

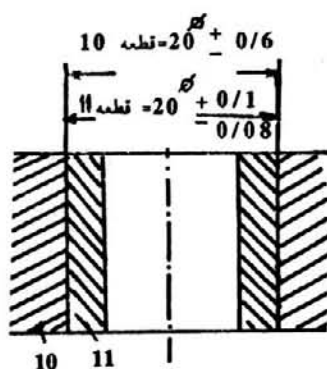

(شکل ۱۷) - اندازه انطباق برای قطعه خارجی و داخلی در رسم مرکب

ترتیب اندازه گذاری با نوشتن کلمات نیز مانند: سوراخ، میله، بین و ... ترتیب قطعه در رسم را که ترکیبی باشد مشخص می‌نمایند. اگر برای هر قطعه یک اضافه اندازه لازم باشد و اضافه اندازه دیگر از هر قطعه صفر باشد فقط یک اضافه اندازه نوشته خواهد شد. (شکل ۱۸)

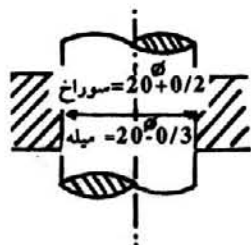


(شکل ۱۸) - ترکیب دو اندازه قطعه داخلی و خارجی در رسم مرکب

غالباً در تهیه قطعات صنعتی ایجاب می کند که ابتدا اندازه قسمت مشخص شده از قطعه کار در دو مرحله انجام شود، یعنی براده برداری سنگین را با تیغه های خشن انجام داده، سپس با تیغه های ظریف و یا سنگ سنباده و غیره اندازه را به مقدار مطلوب و پیش بینی شده در طرح درمی آورند. اگر اندازه خشن تراشی را اندازه مقدماتی بنامیم در مورد قطعه خارجی یا سوراخ اندازه مقدماتی در داخل میدان تolerانس اندازه مینیموم و قطعه خارجی اندازه ماگزیمم باید رعایت گردد که می توان آن را اندازه اسمی نامیده و اضافه آن را صفر منظور نمود. (شکل ۱۹)

در شکل نوزده اندازه مقدماتی برای هر دو قطعه داخلی و خارجی ۲۰ بوده، زیرا هر دو قطعه را می توان با براده برداری بعدی اندازه نموده و اندازه ها را بحد خود رسانید، یعنی قطعه خارجی را با $0/05$ براده برداری به اندازه $20+0.05=20.05$ و قطعه داخلی را با 0.03 براده برداری به اندازه $20-0.03=19.97$ رسانید که اندازه

مطلوب است و با تجاوز از این اندازه در قطعه خارجی و یا کمتر شدن این اندازه در قطعه داخلی انطباق از میدان تolerانس خارج شده و قطعه کار بی مصرف شده و هزینه ساخت قطعه را بالاتر خواهد برد.

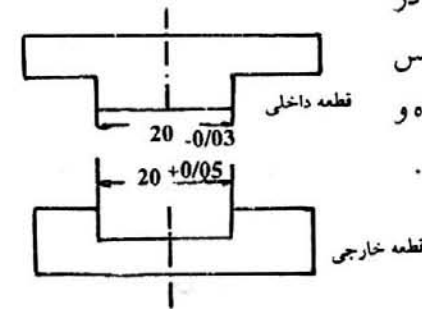

20.05mm
19.97mm
اندازه های مطلوب


(شکل ۱۹)

اگر اندازه مقدماتی روی اندازه اسمی اجرا شود، برای قطعه خارجی اضافه اندازه بالا و برای قطعه داخلی اضافه اندازه پایین را باید منظور کرد که اولی با علامت (+) و دومی با علامت (-) مشخص می شود.

روش اخیر، معمول تر و در عین حال معقول تر بوده، زیرا اندازه مقدماتی از

ابتدای شروع بکار شناخته شده و فقط اندازه اضافه باید منظور گردد که آن هم با تolerانس اندازه برابر و یکی است.

در رسم فنی و نقشه های صنعتی تعیین و نوشتن اضافه اندازه ها معمولاً از یک سطح مبناء شروع شده و برحسب نوع تعیین این سطح می توان اندازه داخلی و خارجی را در نظر گرفت. (شکل ۲۰)

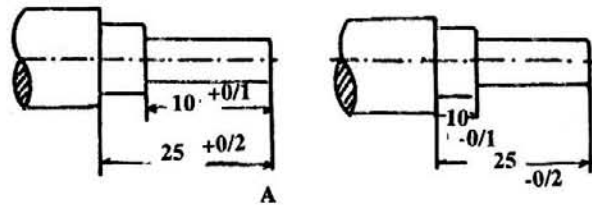


(شکل ۲۰) - علامت اضافه اندازه ها برحسب سطح مبناء تعیین می شوند.

در شکل فوق اضافه اندازه با حرف A نشان داده شده و در نقشه کشی فنی و صنعتی لزومی به نوشتن حرف A نخواهد بود.

اگر سطح مبنای اندازه گذاری مانند اندازه گیری در عمل از پیشانی یا سطح مقطع قطعه کار اندازه گیری شود.

اندازه های اضافی مفهوم اندازه داخلی را دارند و اضافه اندازه های بالا دارای علامت (+) خواهند بود. در شکل

سمت راست اندازه گذاری با همان مفهوم اندازه خارجی بوده و اضافه اندازه (پایین) دارای علامت (-) خواهند بود.

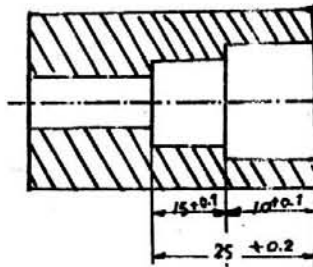

(شکل ۲۱) - اندازه گذاری غلط


اندازه گذاری زنجیری

وقتی اندازه های جزء یک اندازه کلی پشت سرهم قرار گیرد، تشکیل یک اندازه گذاری زنجیری را می دهد. در این صورت نباید اندازه کل و هر یک از اندازه های جزئی را با تolerانس نوشت، زیرا با خطایی که در اندازه تمام شده قطعات پیش می آید ممکن است اندازه قطعه خارجی از میدان تolerانس خارج شود.

اندازه گذاری در شکل ۲۱ غلط و این نوع اندازه گذاری با تolerانس ممنوع اعلام شده است.

فرض شود اندازه $25+0.2$ در ابتدا با تolerانس مینیموم ساخته شده و اندازه آن ۲۵ پس از اتمام باشد و یکی از اندازه ها زنجیری مثلاً $10+0/1$ یا بالاترین حد تolerانس تهیه شود. در این صورت برای اندازه دیگر زنجیری فقط $25-10.1=14.9$ باقی


می ماند که خارج از میدان تolerانس و غیر قابل استفاده می باشد و روش درست و صحیح نیز بطور کلی غیر قابل اجرا خواهد بود. فاصله محور سوراخها به همین علت با علامت های (+ و -) نوشته شده و تolerانس آنها تعیین می گردد. (شکل ۲۲)

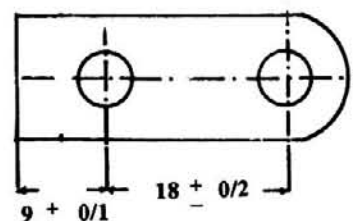

(شکل ۲۲) - فواصل سوراخ با تolerانس

همچنین فاصله محور سوراخها را از کناره ای که قبلاً آماده می شود (در صورت تعیین مبناء) معمولاً تolerانس اندازه از هر دو طرف مساوی خواهند بود. در صورتی

که فاصله یک صفحه یا کناره ای از محور سوراخ اندازه گیری شود، در غیر این صورت سطح حاوی محور سوراخ سطح مبنای اندازه گیری خواهد بود. (شکل ۲۳)

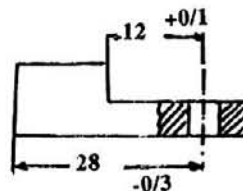

(شکل ۲۳) - محور سوراخ بعنوان سطح مبنا


در هر دو اندازه آنکه در عمل ابتدا انجام شود اندازه مقدماتی را بجای اندازه اسمی نوشته و اندازه حد را بوسیله یک اضافه اندازه مشخص می نمایند.

فواصل تعیین شده تolerانس سوراخها از یکدیگر می تواند از وسط یک سوراخ بعنوان مبناء اندازه گذاری شود. (شکل ۲۴) پس در موردی که اضافه اندازه ها مساوی باشند تolerانس اولین فاصله مرکز در سوراخ نصف اندازه تolerانس $=0.2$

سایر قسمت ها است که $0.4 =$


در صورتی که سطح مبنای اندازه گذاری از یک سطح کناره قطعه کار انتخاب

شود (شکل ۲۵) و یا آنکه (مطابق شکل ۲۶) به صورت ساده اندازه گذاری گردد تolerانس تمام فواصل متوالی با هم برابر خواهند بود.

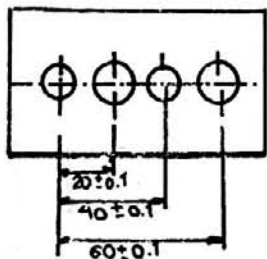


(شکل ۲۴) - فواصل سوراخها

از خط تقارن یک سوراخ به عنوان مبنا اندازه گذاری شده است.

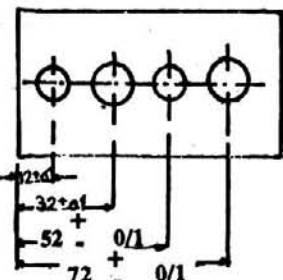

(شکل ۲۵) - کناره قطعه کار به عنوان

سطح مبنای اندازه گذاری انتخاب شده است.

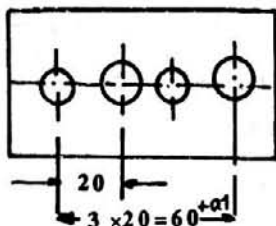


(شکل ۲۶) - تolerانس هر فاصله

دلخواه نسبت به هم و اندازه گذاری ساده شده است.

تolerانس زوایا مطابق شکل ۲۷ نوشته می شود. برای اینکه تاثیر تolerانس زوایا روشن باشد یک آزمایش اضافی روی تolerانس طول اضلاع زوایا حایز اهمیت است. وقتی تغییرات اندازه های ساخته شده یا اسمی یکطرفه باشد اندازه ماگزیمم و


مینیموم مقدار کمی کوچکتر از عدد اندازه گذاری که کمتر از 2mm باشد و همچنین پایین تر از اندازه حد نوشته می شود (شکل ۲۸).

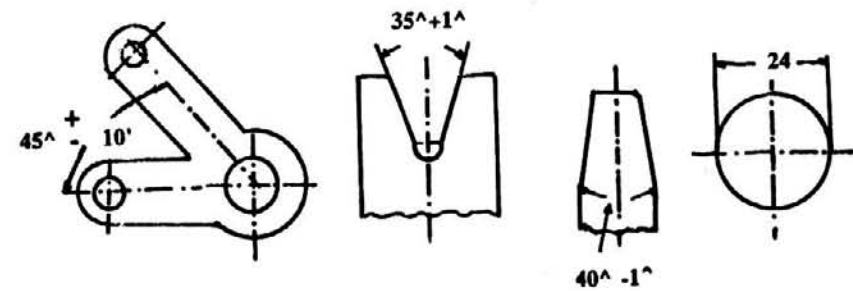

(شکل ۲۸) - محدود کردن تolerانس از یکطرف

(شکل ۲۷) - طرز نوشتن تolerانس زوایا

خط موربی که بین دو خط موازی مربوط به اندازه کشیده شده است از دو حد انتهایی اندازه ها کشیده می شود که تolerانس آنها در این فاصله محدود می شود. انحراف خط مرکز مینا همیشه صفر تلقی شده و از نوشتن آن باید صرف نظر نمود و فقط اضافه اندازه را بدون علامت در نقشه می نویسند.

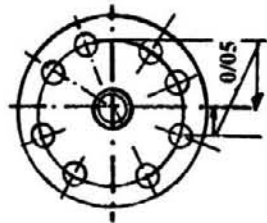

(شکل ۲۹) - ب

در مثال اول دست چپ انحراف شکاف و گردی میله با 0.03 میلیمتر مشخص شده که لنگی هر قسمت دو برابر اضافه اندازه مزبور است.


علامت گذاری اختصاری برای میدان های تolerانس در ISO

علامت های اختصاری در موارد زیر باندازه های اسمی اضافه می شود:

- ۱ - وقتی تolerانس های سیستم استاندارد شده ISO حاوی اندازه های تolerانسی باشد.
- ۲ - در مواقعی که اندازه گیری با اندازه گذاری های مخصوص (ثابت) و اندازه گیرهای ساعتی امکان داشته باشد.
- ۳ - وقتی اندازه اسمی یک اندازه استاندارد شده از اعداد مرجح باشد. ضمناً در مواردی مثل شکل ۲۰ اگر سطح مینا وسط سوراخ انتخاب شده باشد (شکل ۲۵) و یا مینای محور یا مرکز مورد نظر باشد (شکل ۲۹) علامت اختصار قابل استفاده نخواهد بود و تolerانس در این مورد به مقدار اضافه و اندازه ای که با عدد نوشته می شود مشخص می نمایند.

علامت اختصاری همیشه پشت اندازه اسمی نوشته می شود و هر دور با هم (اندازه اسمی و اضافه اندازه) اندازه انطباق گویند.

علامت اختصاری از نظر درشتی حروف کوچکتر از عدد اندازه اسمی نوشته می شود و در هر صورت بلندی حروف آن نباید کمتر از 2mm باشد. علامت قطر و

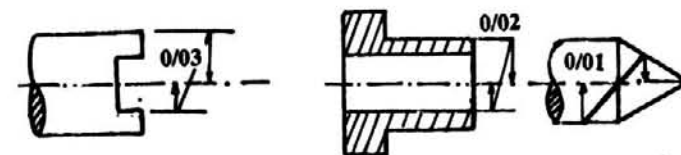

(شکل ۲۹) - الف - تolerانس های مختلف نسبت به یک محور یا مرکز

مركزیت:

هرگاه در قطعه اهمیت مرکز یا محور تقارن بیشتر شده و سطوح بیشتری نسبت به محور یا مرکز مذکور دارای تolerانس معینی باشند بطوریکه در مورد عمل هم پیش می آید و اندازه گیری مطابق همین اندازه گذاری انجام می شود. اندازه تolerانس را روی خطی که از انتهای فاصله های مورد نظر کشیده شده است می نویسند. (شکل ۲۹) اندازه فاصله های اسمی در دو طرف خط مرکز مینا با سهم های معکوس (فلش) نشان داده می شود.

هرگاه تolerانس تعیین شده در طول فاصله معینی از قطعه کار مورد لزوم باشد این قسمت از قطعه کار مطابق (شکل ۳۲) اندازه گذاری می شود.

علامت های اختصاری فقط مربوط به دقت اندازه ابعاد قطعه کار است و به ظرافت، صافی، صیقلی بودن و کیفیت سطح خارجی ربطی نداشته و برای نشان دادن منظور اخیر علامت های خاصی که برای نشان دادن کیفیت سطوح تعیین شده است، مورد استفاده قرار می دهند.

در حقیقت نمی توان یک تolerانس را روی سطحی که خشن تراش شده است به مرحله اجراء درآورد. به نظر می رسد که برای اجرای میدان های تolerانس همزمان وضع ظرافت و خشونت سطوح باید فرق کند، در صورتی که در بسیاری از قطعات صنعتی ممکن است صیقلی بودن و ظرافت سطوح لازم ولی تolerانس بین سطوح زیاده باشد، بدین جهت معقول است که برای یک تolerانس پیش بینی شده اندازه صافی و دقت سطح اندازه گیری شده را قبلاً بررسی کنیم.

سطوحی را که با چشم عادی صاف و صیقلی مشاهده می کنیم، اگر زیر دستگاه های اپتیک مانند میکروسکوپ و غیره و یا اندازه گیری های دقیق سطح قرار داده شود پستی و بلندی هایی در سطح کار مشاهده می شود که در موارد خاص اندازه آنها قابل اغماض نیست.

برای تعیین درجه صافی یا خشونت و ناهمواری سطح یک قطعه صنعتی فاصله مرتفع ترین نقطه برآمده و پایین ترین نقطه عمق ناصافی سطح را تعیین کرده، فاصله این ماگزیمم و مینیموم را برحسب میکرون و عدد اضافی سطح نامند و با علامت های ~ و ∇ و ∇∇ و ∇∇∇ نشان داده که مشخص کننده صافی و ناصافی سطوح قطعه کار می باشند.

با هریک از آنها بین دو عدد ناصافی برحسب قرارداد خاصی محدود می شود.

~ = برای نشان دادن سطوح یا ناصافی 160 میکرون و بیشتر کاربرد دارد.


∇ = برای نشان دادن سطوحی که نیاز به تراشیدن و براده برداری ندارند.

∇∇ = برای مشخص کردن سطوحی که نیاز به خشن کاری و یا براده برداری


چهار گوش در صورت وجود برخلاف استانداردهای قبل پیش از عدد اندازه اسمی نوشته می شوند.

علامت اندازه داخلی (قطعه خارجی) با حروف الفباء را بالاتر (شکل ۳۰) و برای اندازه خارجی (قطعه داخلی) با حروف کوچک الفباء پایین تر از خط اندازه و اعداد اسمی می نویسند (شکل ۳۱). امتداد خط اندازه برحسب استاندارد ISO نباید قطع شود.


در صورتی که قطعات جفت شده بصورت مونتاژ یا ترکیبی در نقشه رسم شده باشد یک اندازه مشترک داشته (شکل ۳۲) و علامت اختصار قطعه داخلی (اندازه خارجی) را زیر خط اندازه و علامت قطعه خارجی (اندازه داخلی) را بالای خط اندازه اسمی درج می نمایند.

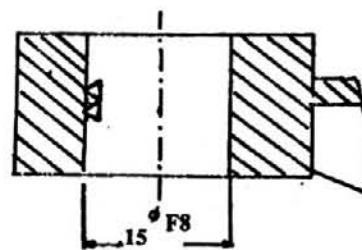


(شکل ۳۰) - اندازه انطباق اندازه داخلی

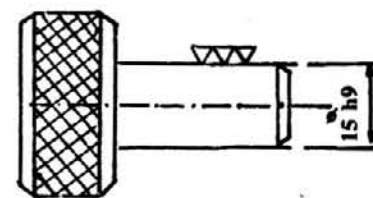

(شکل ۳۱) - اندازه انطباق اندازه خارجی

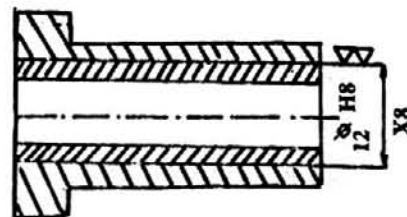

(شکل ۳۲) - علامت اختصاری اندازه داخلی بالای اندازه خارجی می شود.

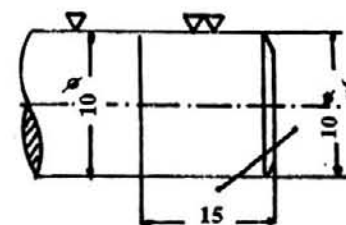

(شکل ۳۳) - اندازه گذاری فاصله ای که در طول آن باید رعایت تolerانس بشود

مختصری دارند.


∇∇∇ = جهت سطوحی که بایستی صاف و صیقلی باشند.

∇∇∇∇ = برای سطوحی که باید بسیار صاف و صیقلی بوده و کلاً پرداخت کاری

شود، حدود 0.4 میکرون در بعضی از شرایط کار پیش می آید که غیر از علامات فوق از اعداد تolerانس ها هم استفاده می شود.

در این صورت اعداد اضافه اندازه ها یا تolerانس را در داخل پرانتز نوشته و به علامت تolerانس اضافه می شود. (شکل ۳۴)

ممکن است اضافه اندازه یا تolerانس را برای تمام نقشه های معینی برای اندازه های موجود در نقشه در جدولی مخصوص شکل (۳۵) تهیه کرد و در جدول نقشه یا در جای دیگر صفحه نقشه ها قرار داد یا به صورت مهر یا استامپ روی نقشه حک نمود. گاهی ممکن است به جای اضافه اندازه، اندازه ماگزیمم و مینیموم داده شود.

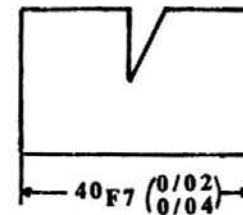

(شکل ۳۴) - اندازه اضافی علاوه بر علامت اختصاری

32^{ϕ}	0 - 0.016
18^{ϕ} D10	+ 0.120 + 0.050
ماکزیمم	مینیموم

(شکل ۳۵) - جدول انطباق

در مورد قطعاتی که گالوانیزه شده اند یا بعبارت دیگر آبکاری و سخت می شوند، چون اندازه انطباق مربوط به حالت نهایی و آماده شدن قطعه کار است. برای اتمام کار قبل از عمل گالوانیزه شدن نیز اندازه هایی لازم است. در این مورد برای قطعه داخلی اندازه پایین و برای قطعه خارجی اندازه بالایی تolerانس داده می شود. نشان دادن مقدار انحراف اندازه های بدون تعیین تolerانس نیز به وسیله علامت (+، -) که در پرانتز نوشته شوند بر حسب دقت تجربی هنگام عمل در بعضی از کدها

صنعتی معمول بوده است.

معمولاً حوزه دقت را به ۴ دسته یا درجه تقسیم بندی می کردند، بدین ترتیب که: ظریف، متوسط، خشن، خیلی خشن و در این صورت در جدول زیر نقشه ستونی را پیش بینی کردند که تمام مشخصات تolerانس ها در آن ستون نوشته می شود. مقادیر انحراف مذکور که در جدول زیر مشخص شده برای اندازه های طولی جهت خارجی و داخلی قطر و شعاع دایره، ضخامت ها، پهنا، ارتفاع و اندازه های اضافی (تولرانس) و فواصل سوراخ ها قابل استفاده خواهد بود.

جدول انحراف مجاز طول بر حسب میلیمتر

حوزه دقت	>0.5 تا 3	>3 تا 6	>6 تا 30	>30 تا 120	>120 تا 315	>315 تا 1000	>1000 تا 2000	>2000 تا 4000	>4000 تا 8000
ظریف	± 0.05	± 0.05	± 0.10	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 8	-
متوسط	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3
خشن	-	± 0.2	± 0.5	± 0.3	± 1.2	± 2	± 03	± 4	± 5
خیلی خشن	-	± 0.5	± 0.1	± 1.5	± 2	± 3	± 4	± 6	± 8

جدول انحراف زوایا

درجه دقت	10 تا	10 از تا 50	50 از تا 120	120 از تا ∞
ظریف	± 1°	± 30°	± 20°	120°
خشن	± 3°	± 2°	± 1°	± 30°