

برابر با سر فصل درسی دوره کار دانی ماشین ابزار

# آزمایشگاه مقاومت مصالح

شناسنامه جزوه

نام جزوه : آزمایشگاه مقاومت مصالح

نام گردآورنده : مهندس مهدی مقدمیان و گروه ماشین ابزار آموزشکده فنی شهید بهشتی کرج

بر اساس : سر فصل درسی دوره کاردانی ماشین ابزار ( ۱۳۷۴ )

## هدف

در دوره کاردانی گروه مکانیک رشته ساخت و تولید گرایش ماشین ابزار، درسی به نام آزمایشگاه مقاومت مصالح وجود دارد که یک واحد عملی است و مدت زمان آن دو ساعت در هفته می باشد. هدف از گنجاندن این درس در دوره کاردانی ماشین ابزار در سرفصل درسها به قرار زیر بیان شده است:

فراگیر در این درس تأثیر اعمال تنشهای کششی، فشاری، پیچشی، خمشی و ضربه به اجسام را در عمل بررسی می کند.

برابر با سرفصل پس از پایان این درس از فراگیر انتظار می رود که :

- ۱) آزمایش کشش و فشار را بروی مواد گوناگون (پولاد- برنج- برنز- آلومینیم و ...) انجام دهد.
- ۲) آزمایش پیچش مقاطع را انجام دهد.
- ۳) آزمایش خمش را بروی نمونه های گوناگون انجام دهد.
- ۴) آزمایش ضربه را بروی نمونه های گوناگون انجام دهد.

## ساعت‌های تدریس و مقدار نمره هر بخش، برابر با سرفصل

عملی	نظری	ریز مطالب	سرفصل	نمره	جلسه
۱۰	-	انجام آزمایش کشش و فشار، رسم دیاگرام تجربی تنش و تغییر طول نسبی، تعیین مدول الاستیسیته تجربی تنشهای کششی و فشاری	آزمایش کشش و فشار را بروی مواد گوناگون (پولاد - برنج - برنز - آلومینیم و ...) انجام دهد.	۶/۵	۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۸	-	انجام آزمایش پیچش و محاسبه مدول برشی	آزمایش پیچش مقاطع را انجام دهد.	۴/۵	۶ ۷ ۸ ۹
۸	-	انجام آزمایش خمس بروی نمونه های گوناگون	آزمایش خمس را بروی نمونه های گوناگون انجام دهد.	۴/۵	۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳
۸	-	انجام آزمایش ضربه بروی نمونه های گوناگون	آزمایش ضربه را بروی نمونه های گوناگون انجام دهد.	۴/۵	۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷
۳۴	-	۳۴ ساعت	جمع	۲۰	۱۷


## فهرست

۶	بخش اول : قوانین کشش در مقاومت مصالح
۲۶	بخش دوم : قوانین پیچش در مقاومت مصالح
۳۵	بخش سوم : قوانین خمین در مقاومت مصالح
۴۲	بخش چهارم : قوانین ضربه در مقاومت مصالح
۵۴	بخش پنجم: پیوست
۶۴	مراجع

# بخش اول



Specimen #21 - Stress vs. Strain

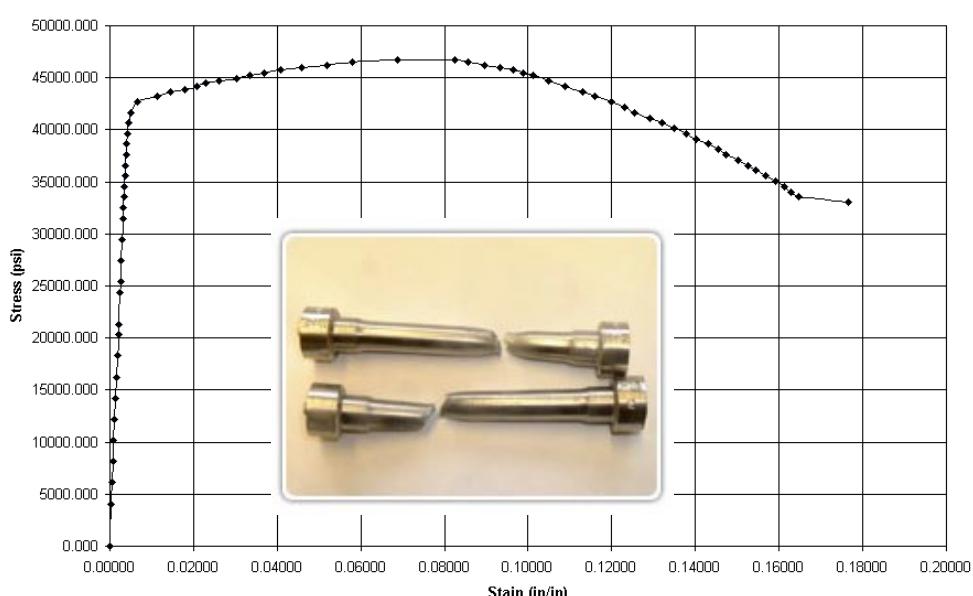

# قوانين کشش در مقاومت مصالح

(۱) مقاومت مصالح

هر جسم جامدی در مقابل نیرو تغییر شکل می دهد زیرا نیروهای خارجی وارد بر جسم بین مولکولهای آن تقسیم شده نیروهای بین مولکولی را تغییر می دهد که این تغییر باعث می شود مولکولها نسبت به یکدیگر اندکی جا به جا شوند و شکل ظاهری جسم کمی تغییر کند. هم به کمک آزمایش، و هم به صورت تئوری می توان مقدار این تغییر شکلها را به دست آورد.

مواد در مقابل تغییر شکل مقاومت می کنند. عکس العمل جسم در برابر تغییر شکل را مقاومت

آن جسم می گویند و به علمی که مقاومت مواد را بررسی می کند مقاومت مصالح

( مقاومت مواد ) گفته می شود. گاهی این علم را خواص مکانیکی اجسام صلب و شکل پذیر می

نامند. در درس تئوری به کمک فرمولهای موجود، مقاومت مواد در برابر نیرو بررسی می شود اما برای

تعیین مقاومت مواد از روش‌های تجربی، آزمایش‌های مقاومت مصالح به کار می رود.

شکل و جنس هر قطعه باید به نحوی انتخاب گردد که بتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد به

عبارت دیگر تغییر شکل آن از مقدار مجاز تجاوز نکند. بیشترین مقدار تغییر شکل یک جسم را

تغییر شکل مجاز آن می گویند. تغییر شکل مجاز بستگی به نوع سازه یا قطعه دارد و در نتیجه

برای هر کاری متفاوت است. به این ترتیب مهم ترین مطلبی که مقاومت مصالح مطرح می کند

این است که برای هر قطعه یا سازه چه شکل هندسی و چه نوع ماده ای باید انتخاب

گردد تا وظیفه خود را به درستی انجام دهد و تغییر شکل آن از مقدار مجاز تجاوز نکند.

تمام بخش های تشکیل دهنده سازه ها و قطعات مهندسی باید اندازه فیزیکی مشخص و متناسبی

داشته باشند تا در مقابل نیروهایی که به آنها اعمال خواهد شد، پایداری کنند. به عنوان مثال یک

مخزن فشار باید دارای استحکام کافی باشد تا فشار داخلی را تحمل کند، سقف یک ساختمان باید

به اندازه کافی قوی و محکم باشد، میل لنگ یک موتور باید اندازه قابل قبول و متناسبی داشته باشد

تا گشتاورهای پیچشی لازم را تحمل کند، بال یک هواپیما باید با اینمی کامل در مقابل بارهای

آبرودینامیکی اعمال شده در هنگام پرواز یا فرود مقاومت کند، به همین ترتیب یک سازه مرکب باید

به اندازه کافی صلب باشد تا تحت بار، بیش از حد خم نشود. سقف یک ساختمان ممکن است به اندازه


کافی محکم باشد، اما بیش از حد خم شود و گاهی اوقات باعث ترک خوردن گچ سقف گردد. همچنین یک عضو ممکن است به حدی باریک یا لاغر باشد که تحت تأثیر بارهای فشاری در اثر کمانش تغییر شکل دهد. در عمل باید ضمن رسیدن به خواسته های مذکور، حداقل هزینه مواد نیز در نظر گرفته شود. در کنار هزینه، گاهی اجرای موفق یک عملیات به وزن سیستم نیز بستگی دارد (مانند طراحی اقمار مصنوعی).

مقاومت مصالح یکی از درس‌های نسبتا قدیمی به حساب می‌آید. تاریخچه این درس به ابتدای قرن هفدهم میلادی و زمان گالیله باز می‌گردد. قبل از گالیله، معماران برای ساخت بناها از روش‌های غیر علمی استفاده می‌کردند. گالیله اولین شخصی بود که سعی کرد رفتار بعضی از انواع عضوهای مکانیکی تحت بار را توضیح دهد. او تأثیر نیروهای کششی و فشاری را بر عضوهای گوناگون و به خصوص عضوهایی که در کشتی‌های جنگی به کار می‌رفتند مورد بررسی قرار داد. علم مقاومت مصالح از آن زمان تا کنون بسیار پیشرفت کرده است و این پیشرفت‌ها را مرهون تلاش محققین فرانسوی چون کولمب، پواسون، ناویر، سنت ونانت و کوشی می‌باشد.


علم مقاومت مصالح در مهندسی، کاربردهای زیادی دارد. مهندسین معدن و معماری، مهندسین عمران جهت طراحی پل‌ها و ساختمانها، مهندسین علوم هسته‌ای برای طراحی ساختمان راکتورهای اتمی، مهندسین مکانیک برای طراحی ماشین آلات و قطعات صنعتی، مهندسین شیمی برای طراحی ظروف تحت فشار، مهندسین متالورژی برای بهسازی مواد موجود و مهندسین برق برای طراحی ماشین‌های الکتریکی از قوانین مقاومت مصالح استفاده می‌نمایند.



سیمون پواسون

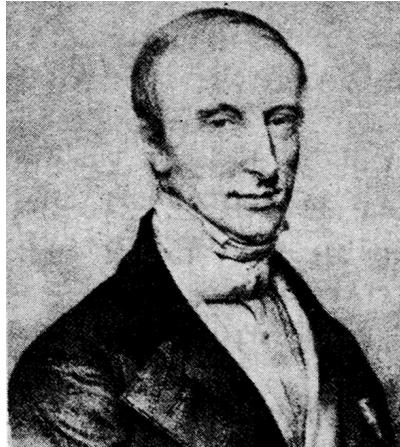

اوگوستین لویی کوشی

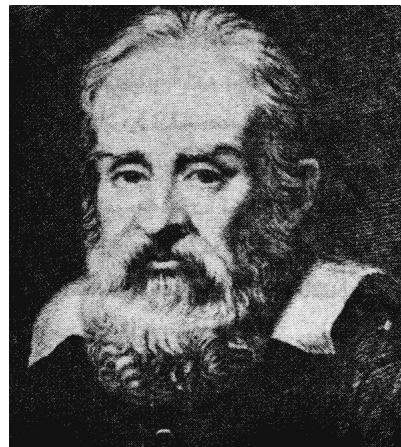

گالیلئو گالیلئی

در این نوشته قصد بر آن است تا مهمترین قوانین علم مقاومت مصالح که البته کاربرد فراوانی در طراحی و مهندسی دارند از طریق انجام آزمایشها بی به خواننده منتقل گردد. اهمیت این آزمایشها در کار طراحی به حدی است که می توان گفت:

### بدون اجرای آزمایش‌های مقاومت مصالح بروی مواد مورد نظر، برای تعیین

دقیق رفتار آنها تحت بار، کار طراحی در حد یک ایده ذهنی باقی می ماند و یا

طراحی تبدیل به کپی کاری می گردد.

### (۲) قانون هوک در مقاومت مصالح و منحنی آن (منحنی تنش-کرنش)

قانون هوک می گوید تنش محوری با تغییر طول نسبی تناسب خطی دارد ( $\sigma = E \cdot \epsilon$ ).

به عبارت دیگر قانون هوک می گوید که رابطه بین تنش و کرنش برای انواع مواد یک رابطه خطی است. این قانون یکی از قوانین اساسی و مهم در مقاومت مصالح محسوب می گردد.

آزمایش ساده ای به نام آزمایش کشش وجود دارد که در این آزمایش یک قطعه از ماده مورد بررسی تحت کشش قرار داده می شود و نیروی کشش به تدریج افزایش می یابد. به این ترتیب ماده دچار تغییر طول نسبی می گردد و با افزایش نیرو ماده در ضعیفترین نقطه، گستته خواهد شد.

چنانچه میزان تغییر طول نمونه مورد بررسی بر حسب تنش اعمال شده بر قطعه رسم گردد نمودار مشهور و پرکاربرد تنش-کرنش بدست می آید. در حقیقت اجسام مختلف تحت اثر نیرو، رفتار متفاوتی خواهند داشت و نمودار تنش-کرنش یک ماده، نشان گر رفتار مکانیکی آن ماده تحت اثر بار خواهد بود.

در مقاومت مصالح، بیشتر قسمت خطی نمودار تنش-کرنش مورد توجه قرار دارد که

نشان دهنده قانون هوک است چرا که در این منطقه (منطقه حد تناسب ماده) تغییر شکل جسم

پس از برداشتن نیرو از بین خواهد رفت اما بالاتر از این منطقه، تغییر شکل جسم حتی پس از برداشتن نیرو برقرار خواهد بود و دیگر قانون هوک قابل استفاده نیست و قواعد دیگری وجود دارد.

کوتاه سخن آن که با رسم نمودار تنش-کرنش هر ماده، رفتار مکانیکی آن دقیقاً قابل بررسی و تعیین است به همین دلیل در واحدهای طراحی جهت مشخص نمودن رفتار دقیق مکانیکی یک ماده،

نمونه ای از آن تهیه کرده به کمک آزمایش کشش، نمودار تنش-کرنش آنرا رسم می نمایند. سپس با تحلیل این نمودار رفتار مکانیکی ماده را تشخیص می دهند.

به عنوان مثال در ساخت قالب‌های فلزی (سنبله ماتریس) نرم افزار شبیه ساز Super Form یا در قالب‌های فورجینگ نرم افزار شبیه ساز Abacus وجود دارد که برای تعیین دقیق جنس ماده قالب، باید داده های نمودار تنش-کرنش ماده را به نرم افزار وارد نمود. در نتیجه نرم افزار تحلیلهای خود را بر مبنای داده های نمودار انجام خواهد داد.

همچنین کاربرد استحکام کششی برای پولادها بعنوان نشانه انتخاب یک پولاد خود عامل مهمی در درک اهمیت نمودار تنش-کرنش و آزمایش کشش می باشد.


### ۳) آزمایش کشش

هدف از انجام این آزمایش بدست آوردن خواص مکانیکی اجسام در اثر اعمال نیروهای کششی و رسم نمودار تنش-کرنش است.

#### ۱-۳) روش آزمایش کشش با دستگاه یونیورسال آزمایش کشش

توجه: پیش از کار با دستگاه و برای آشنایی با نرم افزار آن به بخش ۴ مراجعه نمایید.

- الف- نمونه های آزمایش را از چهار جنس گوناگون برابر با نقشه شکل ۳ تراشکاری نمایید.
- ب- نمونه را بروی فکهای دستگاه قرار دهید و لقی آن را بگیرید. سپس در نرم افزار دستگاه دکمه را فشار دهید تا اعداد نمایش داده شده در پنجره های نیرو و تغییر طول صفر شود.

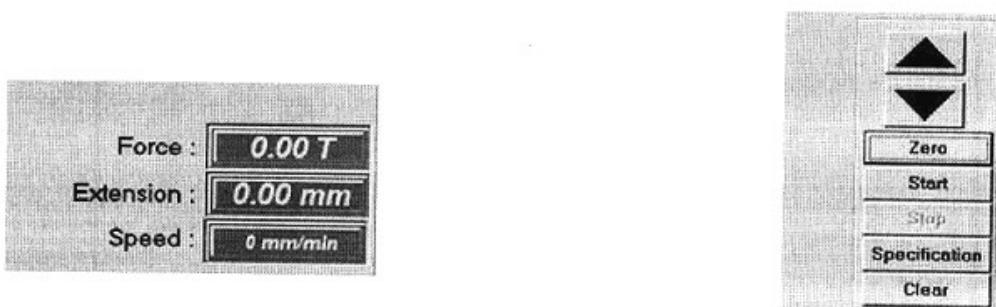

شکل(۲) پنجره نیرو و تغییر طول

شکل(۱) پنجره کنترل نرم افزار


ب- دکمه Specification را فشار دهید و مشخصات نمونه را وارد کنید. سپس دکمه Ok را فشار دهید تا این پنجره بسته شود و پنجره اصلی آشکار گردد.

ج - دکمه Start را فشار دهید.

د - به کمک جک دستی تا از هم گسترش کامل نمونه به آن نیرو وارد کنید. این کار را تا حد امکان کند و یکنواخت انجام دهید. به این ترتیب نرم افزار، رسم نمودار را آغاز می کند.


ه - با انتخاب گزینه پیش نمایش چاپ (Print Preview) صفحه نمودار نمایش داده می شود. با انتخاب گزینه Print نیز می توان نمودار رسم شده را چاپ کرد. برای این کار حتماً باید چاپگر بروی رایانه و تحت سیستم عامل ویندوز نصب شده باشد.

و - کاربرگهای آزمایش کشش را کامل کنید و کمیتهای خواسته شده را از نتایج آزمایش بدست آورید.

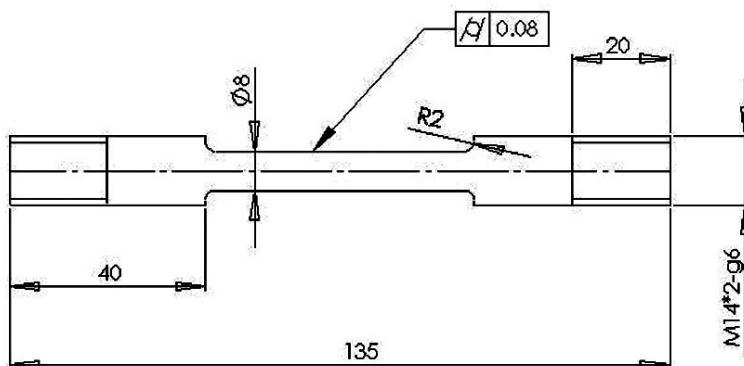

شکل (۳) نمونه آزمایش کشش


### Tensile Test Report

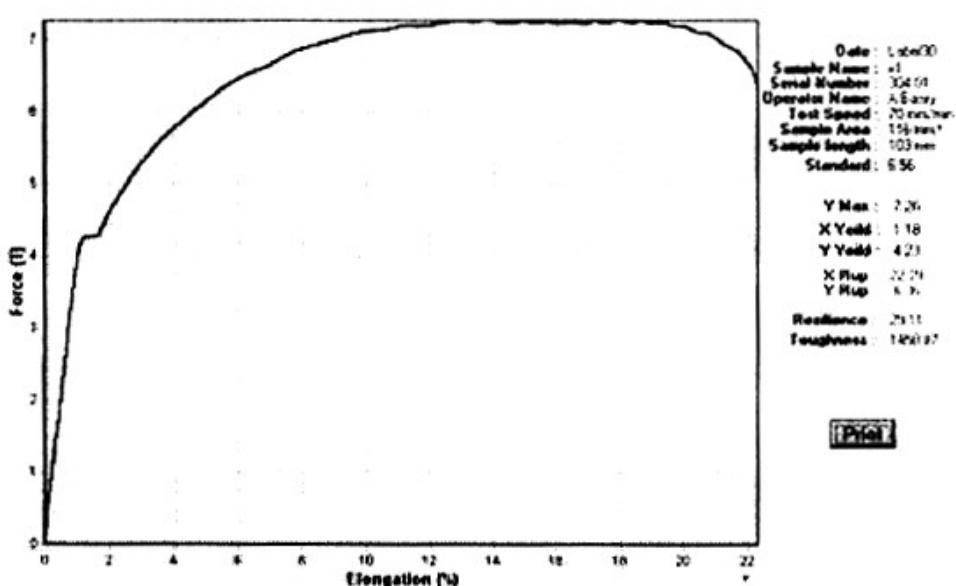

شکل (۴) نمودار تنش - کرنش حاصل از نرم افزار

۲-۳) تحلیل نمودار تنش-کرنش


شكل کلی نمودار تنش-کرنش برای پولاد نرم، برابر شکل (۵) می باشد. در این منحنی تنش اسمی یا نسبت بار بر سطح مقطع اولیه  $\frac{F}{A_0} = \sigma_0$  بر حسب تغییر شکل اسمی Nominal Stress (نسبت تغییر طول بر طول اولیه  $\frac{\Delta L}{L_0} = \epsilon_0$ ) رسم شده است.

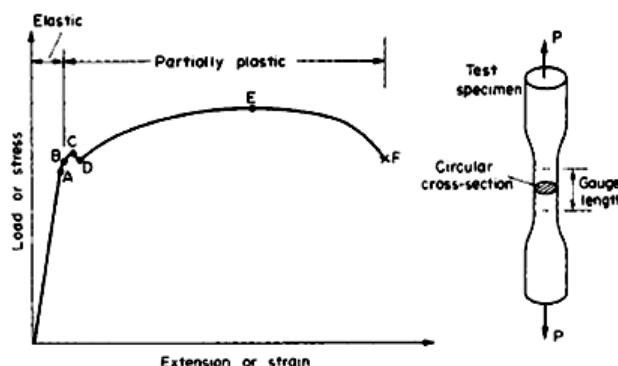

شكل(۵) نمودار تنش-کرنش اسمی پولاد نرم در کشش

الف- نقطه‌ی تسلیم(Yield Point): در نمودار کشش پولاد نرم (Mild steel) و یا برخی از فلزهای دیگر، نقطه‌ی بخصوصی به نام نقطه‌ی تسلیم وجود دارد که پس از آن نقطه، تنش، ناگهان کاهش می یابد و نمونه در حدود ۱ تا ۲٪ تغییر طول نسبی، کش می‌آید. در حین کش آمدن، تنش به مقدار تقریباً ثابتی به نام تنش حد تسلیم می‌رسد. برخی فلزها مانند آلومینیم خالص از این رفتار پیروی نمی‌کنند. شکل (۶) نمودار تنش-کرنش اسمی آلومینیم را نشان می‌دهد. بیشتر فلزهای غیر آهنی نظیر مس، برنج، تیتانیم و همچنین پولادهای آلیاژی (به ویژه پولاد ضد زنگ) دارای این نوع نمودار

تنش-کرنش می‌باشند.

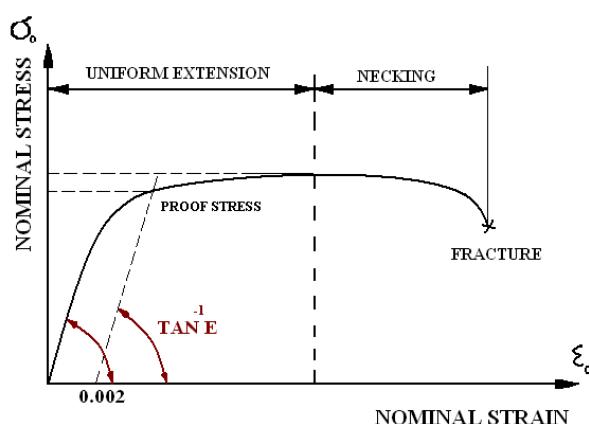


شكل(۶) نمودار تنش-کرنش اسمی آلومینیم در کشش

**ب- مقاومت کششی نهایی (Ductile)**: معمولاً فلزهای نرم (Ultimate Tensile Strength) وقتی

که تحت آزمایش کشش قرار می‌گیرند، تا زمانی که بار به بیشترین مقدار خود نرسد، در سرتاسر طول خود کم و بیش، افزایش طول یکنواختی دارند. بنابراین مقاومت کششی نهایی (U.T.S) را می‌توان نسبت بیشترین نیرو بر سطح مقطع اولیه تعریف کرد ( $\frac{F_{max}}{A_0}$ ). برای مقاومت کششی نهایی عبارتهای دیگری مانند مقاومت کشش، مقاومت نهایی و تنش ماکریم نیز به کار می‌رود.

**ج- باریک شدن (Necking)**: بعد از این که مقدار نیروی کشش از بیشترین مقدار خود گذشت، نمونه باریک می‌شود (شکل ۷). تنش در قسمت باریک شده از قسمتهای دیگر نمونه زیادتر است بنابراین افزایش طول به قسمت باریک شده نمونه محدود می‌گردد. همواره به یاد داشته باشید که در نمودار تنش-کرنش پس از نقطه‌ی بیشترین بار کششی، تغییر شکل در سراسر طول نمونه یکنواخت نمی‌باشد و به همین دلیل تنش نیز یکنواخت نیست و تعیین آن پیچیده است.

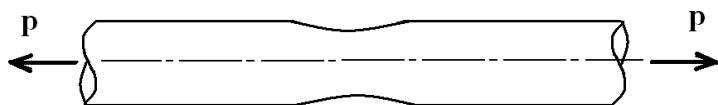

شکل (۷) باریک شدن نمونه

**د- حد الاستیک (Elastic Limit)**: حد الاستیک جسم، بیشترین تنشی است که اگر حذف شود، اثری از تغییر طول در جسم باقی نمی‌ماند یا تغییر شکل دائمی بسیار اندکی پس از حذف بار در جسم ایجاد می‌گردد.

**ه- ازدیاد طول (Elongation)**: تعریف ازدیاد طول عبارت است از:

نسبت افزایش طول نمونه گسیخته شده به طول نمونه اولیه

این نسبت بر حسب درصدی از طول نمونه‌ی اولیه بیان می‌شود.

$$\text{Elongation} = \frac{L_F - L_0}{L_0} \times 100$$

$L_F$  : طول نهایی (میلی متر)

$L_0$  : طول ابتدایی (میلی متر)

و در صد کاهش در سطح مقطع (Reduction In Area): سطح مقطع نمونه در محل گسیختگی، به

طور چشم‌گیری کاهش می‌یابد. در صد کاهش در سطح مقطع عبارت است از:

### نسبت کاهش مقطع در محل گسیختگی به سطح مقطع اولیه نمونه

این نسبت بر حسب درصدی از سطح مقطع اولیه بیان می‌شود.

$$\text{Reduction} = \frac{A_0 - A_F}{A_0} \times 100$$

(A<sub>F</sub>: طول نهایی (میلی متر))

(A<sub>0</sub>: طول ابتدایی (میلی متر))

ز-مدول الاستیسیته یا مدول یانگ (Yang's Module): مدول یانگ یا مدول الاستیسیته (E)

یکی از مهمترین خواص مکانیکی مواد می‌باشد و تعریف آن عبارت است از:

نسبت تنش به تغییر شکل نسبی در محدوده حد خطی نمودار تنش - کرنش ( $E = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0}$ )

در سیستم SI بر حسب N/m<sup>2</sup> و یا Pa بیان می‌شود اما چون بسیاری از مواد مدول الاستیسیته نسبتاً بزرگی دارند، بیشتر با واحد GPa یا GN/m<sup>2</sup> به کار می‌روند (G = 10<sup>9</sup> = گیگا).

ح-تنش و کرنش حقیقی (True Stress And True Strain): خواص کششی قراردادی که

تشریح گردید، کاملاً خواص فیزیکی اجسام را بیان نمی‌کنند. خواص دقیق مواد را باید از نمودار تنش - کرنش حقیقی آنها به دست آورد. برای تعریف کمیت‌های حقیقی، رفتار کششی نمونه تا نقطه‌ی باریک شدن بررسی می‌گردد چرا که از دیاد طول تا این نقطه، در سراسر نمونه یکنواخت است.

اگر P بارکششی لحظه‌ای و A سطح مقطع لحظه‌ای باشد، تنش حقیقی برابر است با

در حالی که تنش اسمی سطح مقطع ابتدایی (A<sub>0</sub>) عبارت است از  $\sigma_0 = \frac{F}{A_0}$ . کرنش اسمی نیز عبارت


است از  $\epsilon_0 = \frac{L - L_0}{L_0}$  (طول اولیه = L<sub>0</sub> و طول لحظه‌ای = L). برای محاسبه تنش و کرنش حقیقی نیز

می‌توان از این رابطه‌ها استفاده نمود  $\sigma = \sigma_0(1 + \epsilon_0)$  و  $\epsilon = \ln(1 + \epsilon_0)$ .


برای برخی اجسام، معادله تنش و کرنش حقیقی که تقریباً رفتار بسیاری از فلزها را نشان می‌دهد

عبارت است از:  $\sigma = C\epsilon^n$

که در آن C، n ثابت‌های معادله هستند.

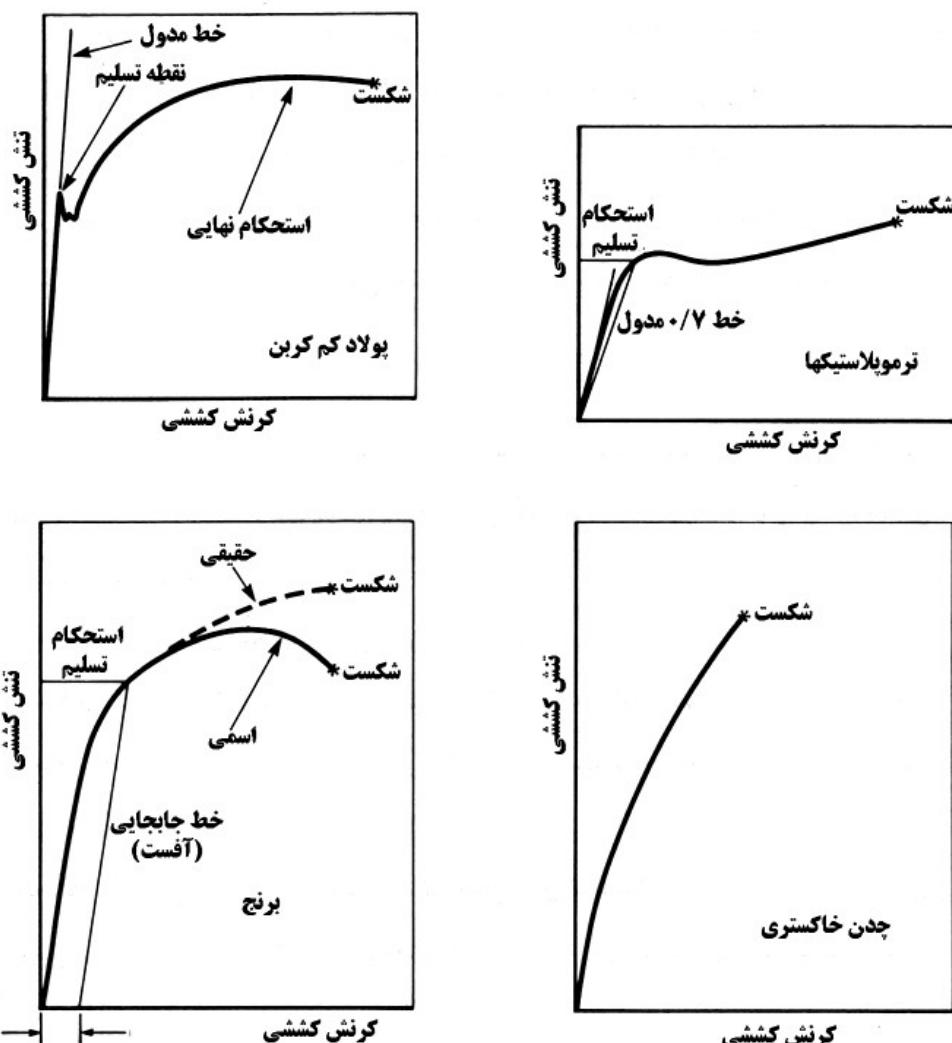

شکل(۸) رفتار نمودار تنش- کرنش به جنس ماده بستگی دارد.

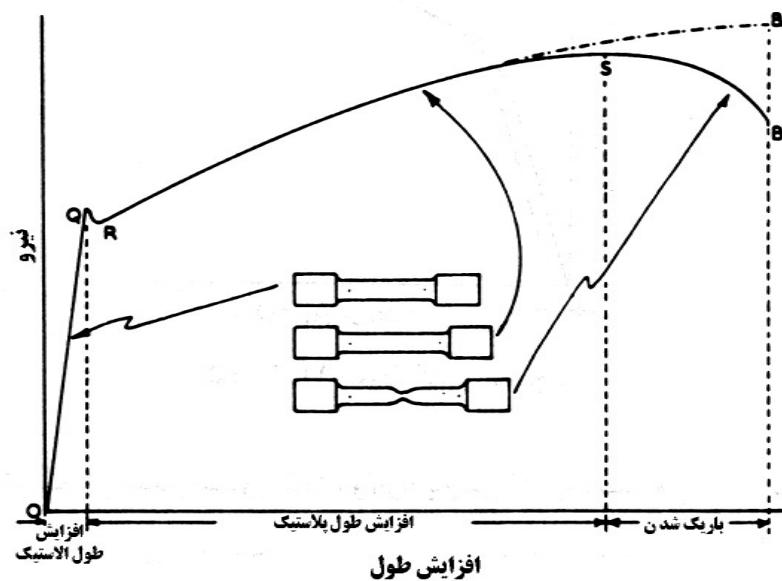

شکل(۹) نمودار تنش- کرنش پولاد کم کربن سخت شده

۴) راهنمای نرم افزار دستگاه یونیورسال آزمایش کشش


با کلیک روی آیکون نرم افزار، وارد محیط نرم افزار کشش می‌شویم. مطابق شکل ۸ صفحه ۸ نرم افزار چهار قسمت کلی دارد.

۱- نمایش دهنده نیرو، تغییر طول و سرعت کشش

۲- قسمت کنترل آزمایش

۳- فهرست دستورهای نرم افزار (Menu bar)


۴- قسمت نمایش دهنده نمودار تنش-کرنش

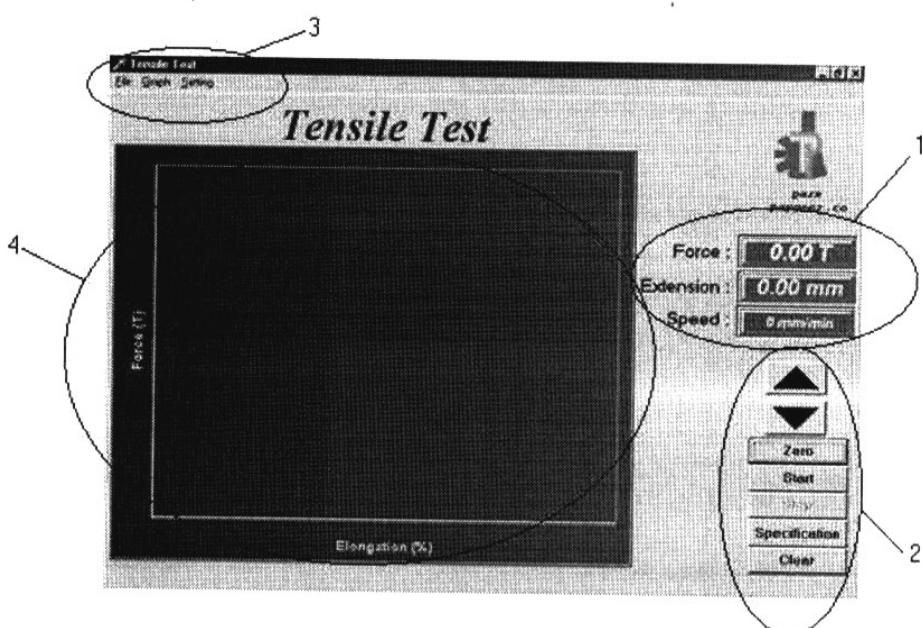

شکل (۱۰)

۱-۴) نمایش دهنده نیرو، تغییر طول و سرعت کشش


در این قسمت میزان نیرو به همراه تغییر طول و سرعت کشش، قابل مشاهده است.

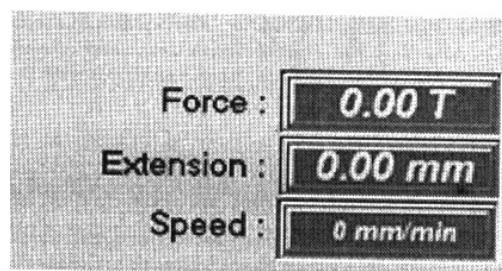

شکل (۱۱)

۴-۲) قسمت کنترل آزمایش

الف در قسمت کنترل آزمایش توسط یک کلیک بروی هر یک از دو فلش پایین  و بالا می‌توانیم فک را به منظور بستن نمونه و یا در موارد لزوم به صورت دستی بالا و پایین ببریم.(این قسمت روی سیستم های مجهرز به محرک برقی فک ها کاربرد دارد.)

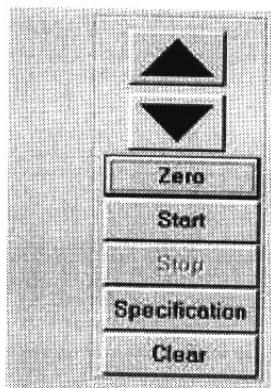

شکل (۱۲)

ب- دکمه zero نمایش دهنده‌های روی شکل یک را صفر می‌کند. این کار برای شروع آزمایش الزامی است.


ج- دکمه Start برای شروع آزمایش است که با فشار دادن آن و پس از اعمال نیرو توسط جک دستی، رسم نمودار آغاز می‌گردد.

د- دکمه specification برای تغییر مشخصات نمونه مورد آزمایش به کار می‌رود.

ه- دکمه clear نمودار رسم شده‌ی قبلی را پاک می‌کند. لازم به ذکر است که در صورت عدم ذخیره آزمایش آخر و با کلیک بروی این دکمه، نرم افزار از کاربر می‌پرسد که مایل به ذخیره کردن نمودار آخر هست یا خیر که در صورت مثبت بودن پاسخ، پنجره‌ای جدید باز می‌شود و از کاربر نام جدیدی برای ذخیره درخواست می‌گردد در غیر این صورت نمودار آخر پاک و صفحه برای آزمایش جدید آماده می‌شود.


۴-۳) فهرست دستورهای نرم افزار (Menu bar)

در این قسمت سه گزینه کرکرهای Setting .File .Graph وجود دارد که به شرح هر یک می‌پردازیم.

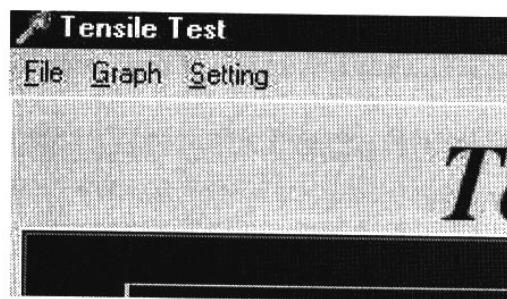


شکل(۱۳)

الف- گزینه **File** شامل سه دستور **Save** یا ذخیره برای ذخیره نمودار آزمایش انجام شده، دستور **Load** یا بارگذاری برای بازکردن یک آزمایش ذخیره شده و دستور **Exit** برای خروج از برنامه

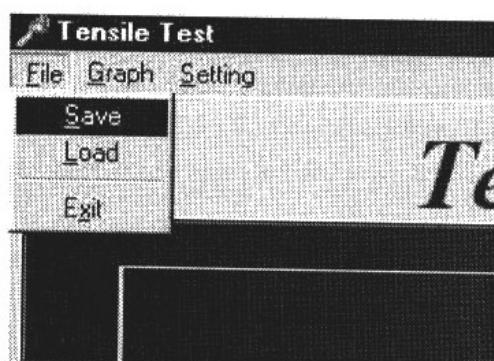

شکل(۱۴)

ب- گزینه **Graph** شامل چهار دستور **Compare** یا مقایسه برای مقایسه نمودار ذخیره شده و **Print** نمودار آخرین آزمایش، دستور **Clear** یا پاک کردن برای پاک نمودن صفحه نمودار، دستور **Preview** یا پیش نمایش چاپ و دستور **analysis** یا تحلیل برای بررسی نقطه های گوناگون مورد بحث و مورد نیاز آزمایش کشش

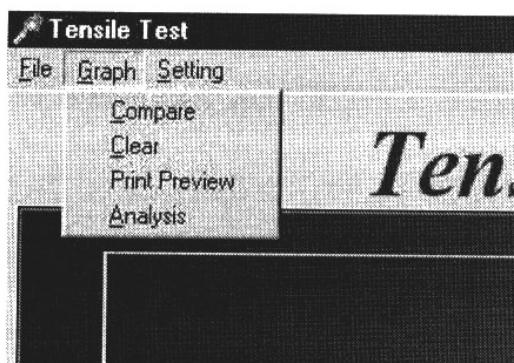


شکل(۱۵)

ج - گزینه Setting یا تنظیم شامل ۳ دستور به شرح زیر است:


یا مشخصه برای تعیین مشخصات مربوط به نمونه آزمایش از قبیل نام نمونه، شماره سریال، تاریخ، نام کاربر، نوع استاندارد، شکل نمونه، سرعت کشش، قطر و طول نمونه مورد آزمایش.

یا انتخاب برای تعیین نوع محور افقی و تحتانی در دو حالت ( $\Delta L$  mm) و Elongation یا محور عمودی در ۴ وضعیت Ton ، Psi و Mpa ، kN و


رسم شده برای از بین برد نوسانهای نمودار Calibration- کردن لودسل (حس گر نیرو) و یا انکودر (حس گر حرکت) استفاده می شود.

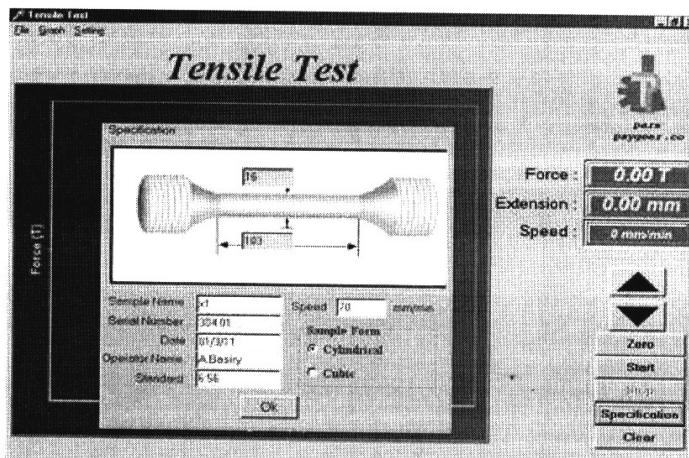

شکل(۱۶) صفحه وارد کردن مشخصات نمونه

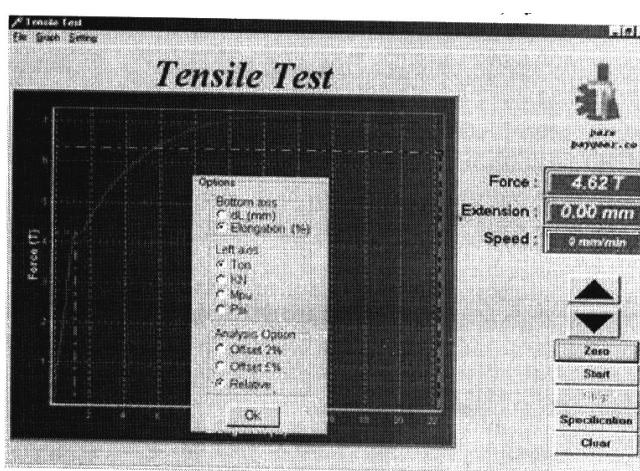


شکل(۱۷) صفحه انتخاب پارامتر محورهای افقی و عمودی در نمودار تنش - کرنش

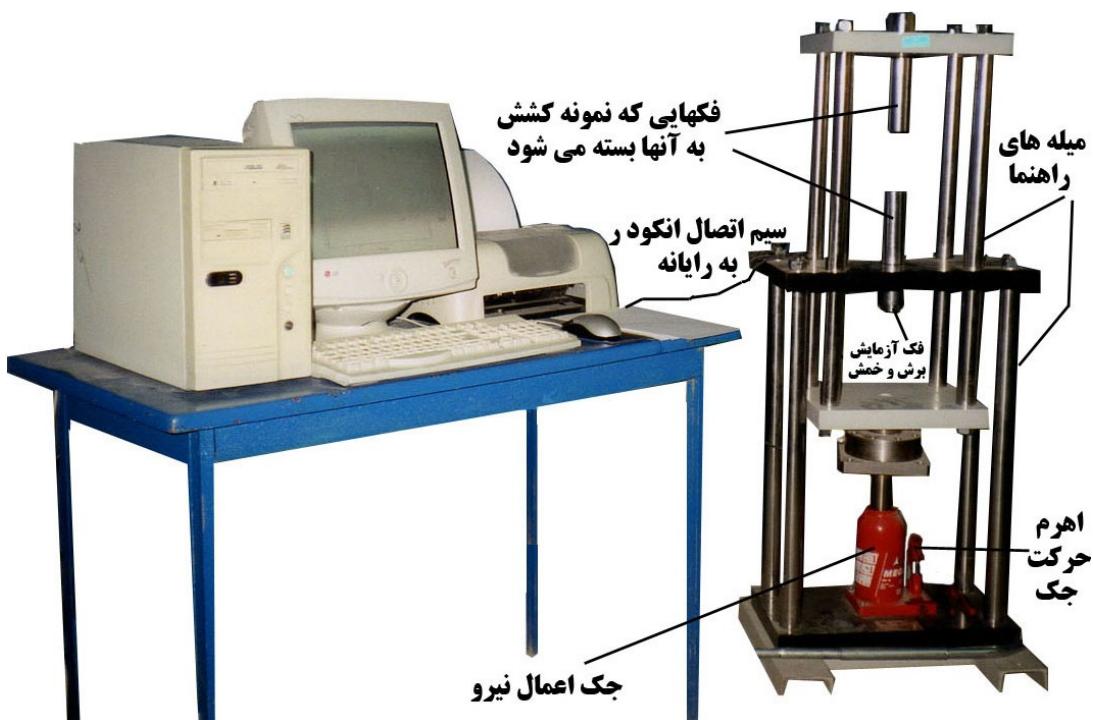

شکل (۱۸) دستگاه یونیورسال آزمایش کشش آموزشگاه فنی شهید بهشتی کرج

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

- ۱) علم مقاومت مصالح به چه موضوعهایی می‌پردازد؟ توضیح دهید.
- ۲) کاربرد آزمایش‌های مقاومت مصالح چیست؟
- ۳) قانون هوک را توضیح دهید.
- ۴) آزمایش کشش چه کاربردی دارد و نحوه اجرای این آزمایش چگونه است؟
- ۵) کدام یک از نمودارهای تنش-کرنش زیر مربوط به یک ماده شکننده و کدام مربوط به یک ماده نرم است؟ علت را توضیح دهید.

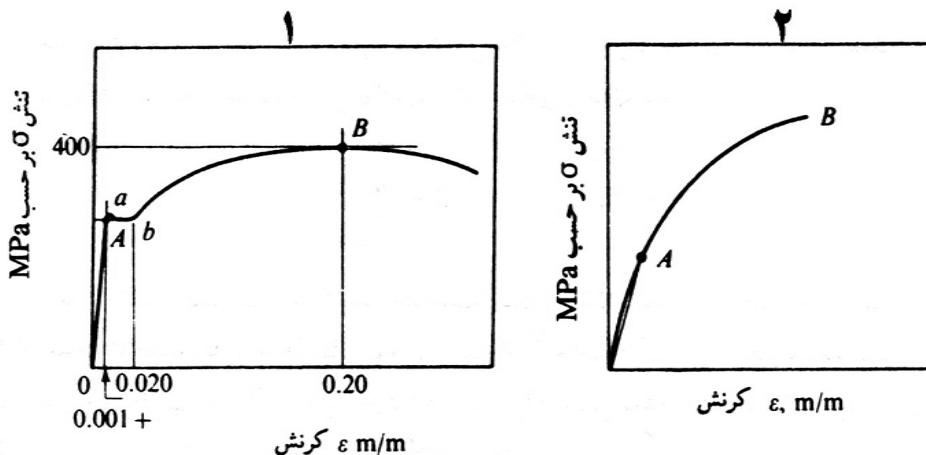

- ۶) تفاوت نمودار تنش-کرنش پولاد نرم با آلومینیم چیست؟ توضیح دهید.
- ۷) عبارتهای رو برو را تعریف کنید: تنش تسليم، مقاومت کششی نهايی، مدول الاستیسیته
- ۸) تنش و کرنش اسمی با تنش و کرنش حقیقی چه تفاوتی دارد؟ توضیح دهید.

آموزشکده فنی شهرید بهشتی کرج  
آزمایشگاه مقاومت مصالح  
کاربرگ شماره ۱: آزمایش کشش آلومینیم

----- تاریخ اجرای آزمایش :

----- نام و نام خانوادگی :

۱- نمودار تنش-کرنش نمونه را رسم کنید.

۲- با توجه به نمودار تنش-کرنش اسمی، جدول زیر را کامل کنید.

ردیف	پارامتر مورد نظر	مقدار
۱	تنش نقطه‌ی تسلیم	
۲	مقاومت کششی نهایی	
۳	حد الاستیک	
۴	در صد ازدیاد طول	
۵	درصد کاهش در سطح مقطع	
۶	مدول الاستیسیته	

۳- مقدار تنش و کرنش نسبی و حقیقی را محاسبه و جدول زیر را کامل نمایید.

تنش حقيقی	کرنش حقيقی	تنش اسمی	کرنش اسمی
$\sigma = \sigma_0(1 + \varepsilon_0)$	$\varepsilon = \ln(1 + \varepsilon_0)$	$\sigma_0 = \frac{F}{A_0}$	$\varepsilon_0 = \frac{L_1 - L_0}{L_0}$

۴- با مراجعه به جداول استاندارد و با توجه به نتایج حاصل از آزمایش تحقیق کنید که این جنس برای چه کاربردی مناسب است؟

آموزشکده فنی شهید بهشتی کرج  
 آزمایشگاه مقاومت مصالح  
 کاربرگ شماره ۲۵: آزمایش کشش برنج

تاریخ اجرای آزمایش:

نام و نام خانوادگی:

۱- نمودار تنش-کرنش نمونه را رسم کنید.

۲- با توجه به نمودار تنش-کرنش اسمی، جدول زیر را کامل کنید.

ردیف	پارامتر مورد نظر	مقدار
۱	تنش نقطه‌ی تسلیم	
۲	مقاومت کششی نهایی	
۳	حد الاستیک	
۴	در صد ازدیاد طول	
۵	درصد کاهش در سطح مقطع	
۶	مدول الاستیسیته	

۳- مقدار تنش و کرنش نسبی و حقیقی را محاسبه و جدول زیر را کامل نمایید.

تنش حقيقی	کرنش حقيقی	تنش اسمی	کرنش اسمی
$\sigma = \sigma_0(1 + \varepsilon_0)$	$\varepsilon = \ln(1 + \varepsilon_0)$	$\sigma_0 = \frac{F}{A_0}$	$\varepsilon_0 = \frac{L_1 - L_0}{L_0}$

۴- با مراجعه به جداول استاندارد و با توجه به نتایج حاصل از آزمایش تحقیق کنید که این جنس برای چه کاربردی مناسب است؟

آموزشکده فنی شهید بهشتی کرج

آزمایشگاه مقاومت مصالح

کاربرگ شماره ۳: آزمایش کشش فسفر برنز

----- تاریخ اجرای آزمایش :

----- نام و نام خانوادگی :

۱- نمودار تنش - کرنش نمونه را رسم کنید.

۲- با توجه به نمودار تنش - کرنش اسمی، جدول زیر را کامل کنید.

ردیف	پارامتر مورد نظر	مقدار
۱	تنش نقطه‌ی تسلیم	
۲	مقاومت کششی نهایی	
۳	حد الاستیک	
۴	در صد ازدیاد طول	
۵	درصد کاهش در سطح مقطع	
۶	مدول الاستیسیته	

۳- مقدار تنش و کرنش نسبی و حقیقی را محاسبه و جدول زیر را کامل نمایید.

تنش حقيقی	کرنش حقيقی	تنش اسمی	کرنش اسمی
		$\varepsilon_0 = \frac{L_1 - L_0}{L_0}$	$\sigma_0 = \frac{F}{A_0}$
		$\varepsilon = \ln(1 + \varepsilon_0)$	$\sigma = \sigma_0(1 + \varepsilon_0)$

۴- با مراجعه به جداول استاندارد و با توجه به نتایج حاصل از آزمایش تحقیق کنید که این جنس برای چه کاربردی مناسب است؟

آموزشکده فنی شهید بهشتی کرج  
آزمایشگاه مقاومت مصالح  
کاربرگ شماره ۴: آزمایش کشش مس

----- تاریخ اجرای آزمایش : ----- نام و نام خانوادگی :

۱- نمودار تنش- کرنش نمونه را رسم کنید.

۲- با توجه به نمودار تنش- کرنش اسمی، جدول زیر را کامل کنید.

ردیف	پارامتر مورد نظر	مقدار
۱	تنش نقطه‌ی تسلیم	
۲	مقاومت کششی نهایی	
۳	حد الاستیک	
۴	در صد ازدیاد طول	
۵	درصد کاهش در سطح مقطع	
۶	مدول الاستیسیته	

۳- مقدار تنش و کرنش نسبی و حقیقی را محاسبه و جدول زیر را کامل نمایید.

تنش حقيقی	کرنش حقيقی	تنش اسمی	کرنش اسمی
$\sigma = \sigma_0(1 + \varepsilon_0)$	$\varepsilon = \ln(1 + \varepsilon_0)$	$\sigma_0 = \frac{F}{A_0}$	$\varepsilon_0 = \frac{L_1 - L_0}{L_0}$

۴- با مراجعه به جداول استاندارد و با توجه به نتایج حاصل از آزمایش تحقیق کنید که این جنس برای چه کاربردی مناسب است؟

آموزشکده فنی شهید بهشتی کرج  
آزمایشگاه مقاومت مصالح  
کاربرگ شماره ۵ : آزمایش فشار



----- تاریخ اجرای آزمایش :

----- نام و نام خانوادگی :

درباره پرسشهای زیر تحقیق کنید. منبع تحقیق خود را یادداشت نمایید.

- ۱- تفاوت آزمایش فشار با آزمایش کشش چیست؟ توضیح دهید.
- ۲- آزمایش فشار برای چه موادی استفاده می شود؟
- ۳- آیا برای انجام آزمایش فشار دستگاه خاصی وجود دارد؟ توضیح دهید.
- ۴- نمودار تنش- کرنش حاصل از آزمایش کشش چه تفاوتی با نمودار تنش- کرنش حاصل از آزمایش فشار دارد؟
- ۵- آیا تنش تسلیم، حد الاستیک و مدول الاستیسیته در نمودار تنش- کرنش حاصل از آزمایش کشش با نمودار تنش- کرنش حاصل از آزمایش فشار تفاوت دارند؟ توضیح دهید.

## بخش دوم

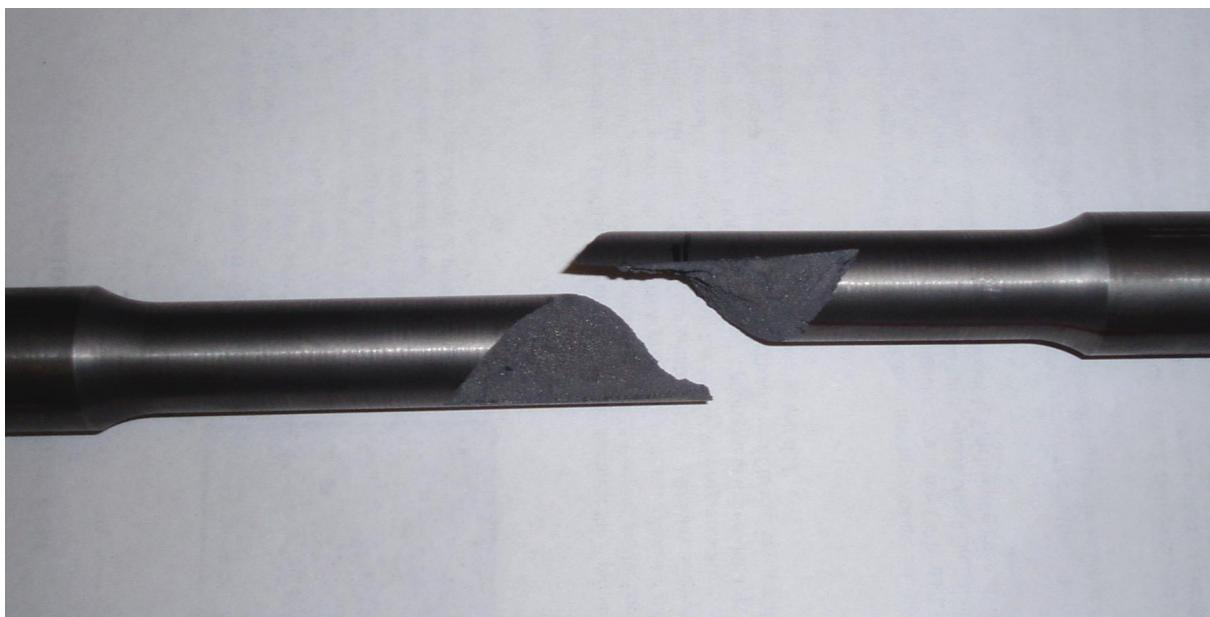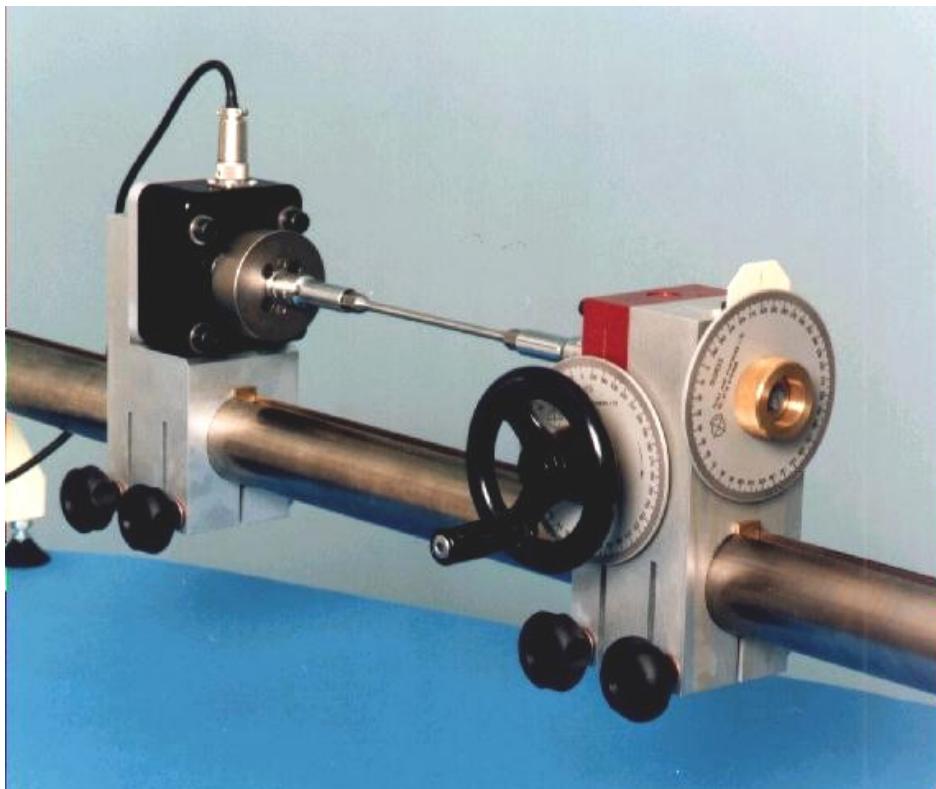

# قوانين پیچش در مقاومت مصالح

(۱) آزمایش پیچش در حالت الاستیک

در مبحث استاتیک، گشتاور تعریف شد. گفتیم که نیرو علاوه بر جا به جا کردن اجسام می‌تواند آنها را حول یک محور نیز دوران دهد که این تمایل به دوران، گشتاور ناشی از نیرو نامیده شد. حال در مبحث مقاومت مصالح می‌گوییم اگر گشتاور یا لنگر پیچشی در یک عضو ایجاد گردد باعث پیچش جسم شده در آن تنש پیچشی تولید می‌نماید.

بسیاری از قطعات ممکن است در حین کار تحت گشتاور پیچشی قرار بگیرند. در مواردی که به جسم گشتاور پیچشی وارد می‌شود جنس باید به نحوی انتخاب گردد که قطعه کار در برابر تغییر شکل پیچشی مقاومت نماید.

به مانند آزمایش کشش در اینجا آزمایش پیچش در محدوده الاستیک بررسی می‌گردد. در محدوده الاستیک یا برگشت پذیر چنانچه گشتاور پیچشی حذف شود اثری از تغییر شکل در جسم باقی نمی‌ماند یا تغییر شکل دائمی بسیار اندکی پس از حذف گشتاور در جسم ایجاد می‌گردد.

در این آزمایش، قطعه کار تحت گشتاور پیچشی معین و گوناگونی قرار می‌گیرد و میزان زاویه پیچش آن ثبت می‌گردد تا به کمک اطلاعات بدست آمده، مدول برشی ماده محاسبه گردد.

۱- روش آزمایش

- ۱- نمونه‌ی آزمایش را در دستگاه پیچش قرار دهید و سه نظام نگاه دارنده نمونه را محکم کنید.
- ۲- دو نقطه‌ای از نمونه که می‌خواهید میزان پیچش را بین آنها اندازه بگیرید مشخص نمایید.
- ۳- ساعت‌های اندازه گیری را به آن نقطه‌ها هدایت و در آنجا محکم کنید.
- ۴- جرم کفه را اندازه گیری نمایید و سپس آن را برای بار گذاری آماده کنید.
- ۵- ساعتها را صفر کنید.
- ۶- وزنه‌های مختلفی را به کفه اضافه کنید و وزن هر یک را در کاربرگ خود یادداشت نمایید.
- ۷- برای هر وزنه مقداری که ساعتها نشان می‌دهند را در کاربرگ خود بنویسید.
- ۸- برای هر وزنه زاویه پیچش را از روی قرص مدرج دستگاه خوانده در کاربرگ خود یادداشت کنید.
- ۹- بقیه موارد کاربرگ را تکمیل نمایید.



شکل(۱) دستگاه آزمایش آزمایش پیچش آموزشکده فنی شهید بهشتی کرج


## ۲- بررسی رابطه آزمایش پیچش

**الف- گشتاور پیچشی:** برای محاسبه گشتاور وارد شده به نمونه از رابطه‌ی زیر استفاده می‌شود:

$$T = F \times R$$

$T$  = گشتاور پیچشی وارد بر نمونه بر حسب نیوتون - متر،  $F$  = مجموع نیروی وزن وزنه‌های قرار داده

شده بروی کفه و خود کفه بر حسب نیوتون و  $R$  = ساعع قرص مدرج دستگاه آزمایش پیچش به متر

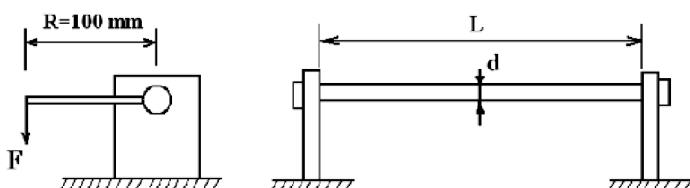

شکل(۲) محاسبه گشتاور در آزمایش پیچش

**ب- زاویه پیچش:** علاوه بر قرائت زاویه پیچش ( $\theta$ ) از روی قرص مدرج دستگاه، می‌توان آن را

محاسبه کرد. اگر  $a$  طول انگشتی نگاه دارنده ساعت اندازه گیری و  $\Delta$  مقدار تغییر اندازه گیری شده

$$\theta = \frac{\Delta}{a}$$

**ج- ضریب سختی ماده:** پس از تعیین مقدار گشتاور پیچشی و زاویه پیچش برای وزنه‌های مختلف،


می‌توان نمودار گشتاور پیچشی ماده را بر حسب زاویه پیچش رسم نمود و به تحلیل آن پرداخت.

**د- مدول برشی:** رابطه زاویه پیچش یک میله تحت گشتاور پیچشی عبارت است از:

$$\theta = \frac{T \times L}{G \times J}$$

$T$  = گشتاور پیچشی وارد بر نمونه بر حسب نیوتون - متر،  $J$  = ممان اینرسی قطبی،  $G$  = مدول سختی


یا مدول برشی،  $L$  = طول نمونه مورد آزمایش بر حسب متر و  $\theta$  = زاویه پیچش بر حسب درجه

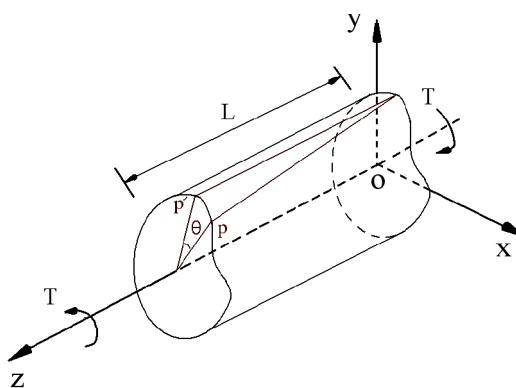

شکل(۳) نمایش ارتباط متغیرهای آزمایش پیچش

اگر حاصل ضرب  $J \times G$  و مقدار  $L$  ثابت نگاه داشته شوند در این صورت  $T = K\theta$

بنابراین رابطه‌ی بین  $T$  و  $\theta$  خطی است و نمودار آنها یک خط مستقیم است. شیب این خط همان ضریب سختی  $K$  در فرمول بالا محسوب می‌گردد که با تعیین آن از رابطه پیچش می‌توان مدول برنشی یعنی  $G$  را محاسبه نمود.

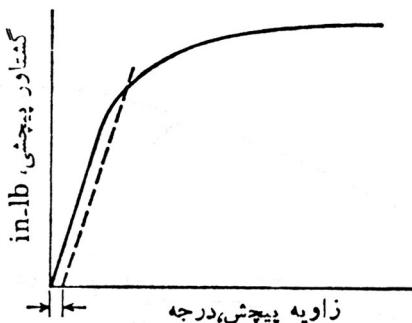

شکل(۴) نمودار گشتاور پیچشی - زاویه پیچش

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

- ۱- درباره کاربرد آزمایش پیچش توضیح دهید. این آزمایش برای بررسی چه قطعه‌هایی مناسب است؟
- ۲- نتیجه اصلی حاصل از آزمایش پیچش چیست و چگونه به کمک آن مقاومت پیچشی ماده مشخص می‌گردد؟
- ۳- چرا رابطه بین گشتاور پیچشی و زاویه پیچش خطی است؟ آیا در همه شرایط و برای همه مواد این ویژگی برقرار است؟
- ۴- با توجه به نمودار  $T$  و  $\theta$  ضریب سختی  $K$  چگونه محاسبه می‌شود؟ توضیح دهید.

آموزشکده فنی شهید بهشتی کرج  
 آزمایشگاه مقاومت مصالح  
 کاربرگ شماره ۶ : آزمایش پیچش میل گرد آلومینیم

----- تاریخ اجرای آزمایش : ----- نام و نام خانوادگی :

۱- جدول زیر را کامل کنید.

ردیف	نیروی وزن F	گشتاور پیچشی T	تغییر ساعت شماره ۱	تغییر ساعت شماره ۲	زاویه پیچش Δ <sub>2</sub>	زاویه پیچش شماره ۱ θ <sub>1</sub>	زاویه پیچش شماره ۲ θ <sub>2</sub>	زاویه پیچش کل θ
۱								
۲								
۳								
۴								
۵								
۶								
۷								
۸								
۹								
۱۰								

۲- نمودار گشتاور پیچشی (T) را بر حسب زاویه پیچش ( $\theta$ ) رسم کنید.

۳- به کمک نمودار رسم شده مقدار K را محاسبه کنید.

آموزشکده فنی شهید بهشتی کرج

آزمایشگاه مقاومت مصالح

کاربرگ شماره ۷ : آزمایش پیچش میل گرد برنج

تاریخ اجرای آزمایش :

نام و نام خانوادگی :

۱- جدول زیر را کامل کنید.

ردیف	نیروی وزن F	گشتاور پیچشی T	تغییر ساعت شماره ۱	تغییر ساعت شماره ۲	زاویه پیچش شماره ۱	زاویه پیچش شماره ۲	زاویه پیچش کل θ
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							
۸							
۹							
۱۰							

۲- نمودار گشتاور پیچشی (T) را بر حسب زاویه پیچش ( $\theta$ ) رسم کنید.

۳- به کمک نمودار رسم شده مقدار K را محاسبه کنید.

آموزشکده فنی شهید بهشتی کرج

آزمایشگاه مقاومت مصالح

کاربرگ شماره ۸ : آزمایش پیچش میل گرد آهن

تاریخ اجرای آزمایش :

نام و نام خانوادگی :

۱- جدول زیر را کامل کنید.

ردیف	نیروی وزن F	گشتاور پیچشی T	تغییر ساعت شماره ۱	تغییر ساعت شماره ۲	زاویه پیچش شماره ۱	زاویه پیچش شماره ۲	زاویه پیچش کل θ
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							
۸							
۹							
۱۰							

۲- نمودار گشتاور پیچشی (T) را بر حسب زاویه پیچش ( $\theta$ ) رسم کنید.

۳- به کمک نمودار رسم شده مقدار K را محاسبه کنید.

آموزشکده فنی شهید بهشتی کرج

آزمایشگاه مقاومت مصالح

کاربرگ شماره ۹ : آزمایش پیچش میل گرد مس

تاریخ اجرای آزمایش :

نام و نام خانوادگی :

۱- جدول زیر را کامل کنید.

ردیف	نیروی وزن F	گشتاور پیچشی T	تغییر ساعت شماره ۱	تغییر ساعت شماره ۲	زاویه پیچش شماره ۱	زاویه پیچش شماره ۲	زاویه پیچش کل $\theta$
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							
۸							
۹							
۱۰							

۲- نمودار گشتاور پیچشی (T) را بر حسب زاویه پیچش ( $\theta$ ) رسم کنید.

۳- به کمک نمودار رسم شده مقدار K را محاسبه کنید.

آموزشکده فنی شهید بهشتی کرج  
آزمایشگاه مقاومت مصالح  
کاربرگ شماره ۱۰ : محاسبه و مقایسه مدول برشی

----- نام و نام خانوادگی : -----  
تاریخ اجرای آزمایش :

۱- مقدار مدول برشی را با توجه به نتایج کاربرگهای پیشین برای هر چهار جنس آزمایش شده محاسبه نمایید. سپس با مراجعه به جداول استاندارد مقدار  $G$  را برای هر جنس پیدا کرده درستی آزمایش را بررسی نمایید. جدول زیر را کامل کنید.

جدول مقایسه مدول برشی

ماده	G	
	جدوال استاندارد	محاسبه شده
آلومینیم		
برنج		
آهن		
مس		

۲- با استفاده از نسبت پوآسون که از جداول مقاومت مصالح به دست می‌آورید و با استفاده از مدول سختی  $G$  که از آزمایش به دست می‌آورید، مدول الاستیسیته  $E$  را برای نمونه‌های آزمایش محاسبه و با مقادیر موجود در جداول مقاومت مصالح مقایسه نمائید.

## بخش سوم



## قوانين خمث در مقاومت مصالح

**(۱) آزمایش خمش تیرها**

در آزمایش کشش و فشار اثر نیروهایی را بررسی کردیم که در راستای محور قطعه کار به آن وارد می شوند. در آزمایش پیچش نیز اثر گشتاور بر قطعه کار مورد توجه قرار گرفت. اما نیروهای محوری و گشتاور تنها نیروهایی نیستند که ممکن است به یک جسم وارد شوند. در حقیقت **مواردی وجود دارد** که قطعه باید بار جانبی یا عرضی را تحمل نماید. به طور کلی عضوی که تحت نیروی جانبی قرار می گیرد را **تیر می نامند**.

به عنوان مثال اکسل اصلی اتومبیل به شکل یک تیر عمل می کند یا محورهای مورد استفاده در ماشین آلات علاوه بر تنشهای پیچشی باید در مقابل تنشهای جانبی نیز پایداری نمایند. در ساختمان سازی نیز تیر یک عضو مهم ساختمانی محسوب می گردد.

**در آزمایش خمش تیرها قصد بر آن است تا پایداری تیرهای مستقیم در برابر نیروهای جانبی و مقدار تغییر شکل حاصل از این بارها بررسی گردد.**

**۱-۱) روش انجام آزمایش****الف - آزمایش ارتباط بین مقدار بار و مقدار خمش تیر**

نمونه‌ی آزمایش را بروی تکیه گاه های دستگاه آزمایش خمش قرار دهید و طول تیر بین تکیه گاهها را ۶۰۰ میلی متر تنظیم کنید. کفه اعمال بار را در وسط نمونه آویزان کنید. با قرار دادن وزنه های مختلف بروی کفه، تغییر مکان وسط تیر را با ساعت اندازه گرفته، جدول ۱ را در کاربرگ کامل کنید.

**ب - آزمایش ارتباط بین طول تیر و مقدار خمش آن**

یکی از نمونه ها را بر روی تکیه گاه ها قرار دهید. کفه را در وسط تیر تنظیم نمایید و وزنه معینی را بروی کفه بگذارید. با تغییر طول تیر بین تکیه گاهها و ثابت نگاه داشتن وزنه، تغییر مکان وسط تیر را با ساعت اندازه گرفته، جدول ۲ را در کاربرگ کامل کنید.

**ج - آزمایش ارتباط بین ضخامت تیر و مقدار خمش آن**

نمونه هایی با ضخامت مختلف (برای میل گرد قطر مختلف) را انتخاب و بروی دستگاه قرار دهید به نحوی که فاصله‌ی بین تکیه گاهها ۵۰۰ میلی متر باشد. کفه وزنه ها را وسط نمونه قرار دهید و وزنه

معینی بروی آن بگذارید. مقدار خمش تیر را با ساعت اندازه گرفته در جدول ۳ کاربرگ یادداشت کنید.

### ۱-۲) بررسی رابطه خمش تیرها

با این فرض که هر صفحه‌ی عمود بر تیر پس از تغییر شکل همچنان یک صفحه باقی بماند، چنانچه نیروی مرکز در وسط تیر اعمال شود، بیشترین تغییر مکان نیز در وسط تیر خواهد بود که مقدار آن ( $\delta = \Delta L$ ) برابر است با:

$$\delta = \frac{F \times L^3}{48 \times E \times I}$$

$\delta$  = بیشترین تغییر مکان در وسط تیر بر حسب میلی متر

$F$  = نیروی وارد بر وسط تیر بر حسب نیوتن

$L$  = فاصله بین دو تکیه گاه تیر بر حسب میلی متر

$E$  = مدول الاستیسیته بر حسب نیوتن بر میلی متر مربع


$I$  = ممان سطح مقطع تیر

$$\delta = \frac{F \times L^3}{48 \times E \times b \times h^3} \quad I = \frac{b \times h^3}{12} \quad \text{و در نتیجه:}$$

بنابراین برای تیر با مقطع مستطیل شکل، تغییر مکان وسط تیر با نیروی  $F$  و توان سوم فاصله تکیه گاه های تیر  $L^3$  نسبت مستقیم و با عرض تیر  $b$  و توان سوم ضخامت تیر  $h^3$  رابطه عکس دارد.

$$\delta = \frac{4 \times F \times L^3}{3 \times E \times \pi \times d^4} \quad I = \frac{\pi \times d^4}{64} \quad \text{و در نتیجه:}$$

بنابراین برای تیر با مقطع گرد، تغییر مکان وسط تیر با اعمال نیروی  $F$  و توان سوم فاصله تکیه گاه های تیر  $L^3$  نسبت مستقیم و با توان چهارم قطر تیر  $d^4$  رابطه عکس دارد.

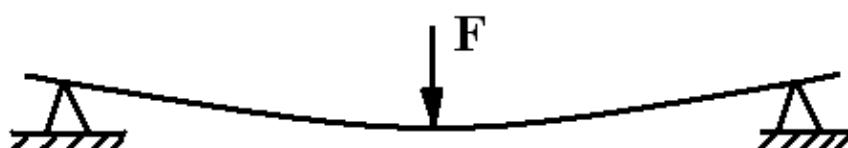

شکل (۱) بیشترین تغییر مکان در وسط تیر

**آموزشکده فنی شهید بهشتی کرج**  
**آزمایشگاه مقاومت مصالح**  
**کاربرگ شماره ۱۱ : آزمایش خمین میل گرد آلومینیومی**

----- تاریخ اجرای آزمایش : ----- نام و نام خانوادگی :

جدول(۱)

ر دیف	نیرو (نیوتون) F	تغییر مکان وسط تیر (میلی متر) δ
۱		
۲		
۳		
۴		

۱-با استفاده از جدول ۱، نمودار تغییر مکان بر حسب نیروی وارد شده را رسم و با نمودار حاصل از رابطه تئوری مقایسه کنید.

جدول(۲)

ر دیف	فاصله تکیه گاه ها (میلی متر) L	تغییر مکان وسط تیر (میلی متر) δ	توان سوم فاصله بین تکیه گاه ها $L^3$
۱	۳۰۰		
۲	۴۰۰		
۳	۵۰۰		
۴	۶۰۰		

۲-با استفاده از جدول ۲، نمودار تغییر مکان بر حسب توان سوم فاصله بین تکیه گاه ها  $L^3$  را رسم و با نمودار حاصل از رابطه تئوری مقایسه کنید.

جدول(۳)

ر دیف	قطر میل گرد (میلی متر) d	تغییر مکان وسط تیر (میلی متر) δ	معکوس توان چهارم قطر $\frac{1}{d^4}$
۱			
۲			
۳			
۴			

۳-با استفاده از جدول ۳، نمودار تغییر مکان بر حسب معکوس توان چهارم قطر تیر  $(\frac{1}{d^4})$  را رسم و با نمودار حاصل از رابطه تئوری مقایسه کنید.

**آموزشکده فنی شهید بهشتی کرج**  
**آزمایشگاه مقاومت مصالح**  
**کاربرگ شماره ۱۲ : آزمایش خمین میل گرد برنجی**

----- تاریخ اجرای آزمایش : ----- نام و نام خانوادگی :

جدول(۱)

ر دیف	نیرو (نیوتون) F	تغییر مکان وسط تیر (میلی متر) δ
۱		
۲		
۳		
۴		

۱-با استفاده از جدول ۱، نمودار تغییر مکان بر حسب نیروی وارد شده را رسم و با نمودار حاصل از رابطه تئوری مقایسه کنید.

جدول(۲)

ر دیف	فاصله تکیه گاه ها (میلی متر) L	تغییر مکان وسط تیر (میلی متر) δ	توان سوم فاصله بین تکیه گاه ها $L^3$
۱	۳۰۰		
۲	۴۰۰		
۳	۵۰۰		
۴	۶۰۰		

۲-با استفاده از جدول ۲، نمودار تغییر مکان بر حسب توان سوم فاصله بین تکیه گاه ها  $L^3$  را رسم و با نمودار حاصل از رابطه تئوری مقایسه کنید.

جدول(۳)

ر دیف	قطر میل گرد (میلی متر) d	تغییر مکان وسط تیر (میلی متر) δ	معکوس توان چهارم قطر $\frac{1}{d^4}$
۱			
۲			
۳			
۴			

۳-با استفاده از جدول ۳، نمودار تغییر مکان بر حسب معکوس توان چهارم قطر تیر  $(\frac{1}{d^4})$  را رسم و با نمودار حاصل از رابطه تئوری مقایسه کنید.

**آموزشکده فنی شهید بهشتی کرج**  
**آزمایشگاه مقاومت مصالح**  
**کاربرگ شماره ۱۳ : آزمایش خمش میل گرد آهنی**

----- تاریخ اجرای آزمایش : ----- نام و نام خانوادگی :

جدول(۱)

ر دیف	نیرو (نیوتون) F	تغییر مکان وسط تیر (میلی متر) δ
۱		
۲		
۳		
۴		

۱-با استفاده از جدول ۱، نمودار تغییر مکان بر حسب نیروی وارد شده را رسم و با نمودار حاصل از رابطه تئوری مقایسه کنید.

جدول(۲)

ر دیف	فاصله تکیه گاه ها (میلی متر) L	تغییر مکان وسط تیر (میلی متر) δ	توان سوم فاصله بین تکیه گاه ها $L^3$
۱	۳۰۰		
۲	۴۰۰		
۳	۵۰۰		
۴	۶۰۰		

۲-با استفاده از جدول ۲، نمودار تغییر مکان بر حسب توان سوم فاصله بین تکیه گاه ها  $L^3$  را رسم و با نمودار حاصل از رابطه تئوری مقایسه کنید.

جدول(۳)

ر دیف	قطر میل گرد (میلی متر) d	تغییر مکان وسط تیر (میلی متر) δ	معکوس توان چهارم قطر $\frac{1}{d^4}$
۱			
۲			
۳			
۴			

۳-با استفاده از جدول ۳، نمودار تغییر مکان بر حسب معکوس توان چهارم قطر تیر  $(\frac{1}{d^4})$  را رسم و با نمودار حاصل از رابطه تئوری مقایسه کنید.

**آموزشکده فنی شهید بهشتی کرج**  
**آزمایشگاه مقاومت مصالح**  
**کاربرگ شماره ۱۴ : آزمایش خمش میل گرد مسی**

----- تاریخ اجرای آزمایش : ----- نام و نام خانوادگی :

جدول(۱)

ر دیف	نیرو (نیوتون) F	تغییر مکان وسط تیر (میلی متر) δ
۱		
۲		
۳		
۴		

۱-با استفاده از جدول ۱، نمودار تغییر مکان بر حسب نیروی وارد شده را رسم و با نمودار حاصل از رابطه تئوری مقایسه کنید.

جدول(۲)

ر دیف	فاصله تکیه گاه ها (میلی متر) L	تغییر مکان وسط تیر (میلی متر) δ	توان سوم فاصله بین تکیه گاه ها $L^3$
۱	۳۰۰		
۲	۴۰۰		
۳	۵۰۰		
۴	۶۰۰		



۲-با استفاده از جدول ۲، نمودار تغییر مکان بر حسب توان سوم فاصله بین تکیه گاه ها  $L^3$  را رسم و با نمودار حاصل از رابطه تئوری مقایسه کنید.

جدول(۳)

ر دیف	قطر میل گرد (میلی متر) d	تغییر مکان وسط تیر (میلی متر) δ	معکوس توان چهارم قطر $\frac{1}{d^4}$
۱			
۲			
۳			
۴			

۳-با استفاده از جدول ۳، نمودار تغییر مکان بر حسب معکوس توان چهارم قطر تیر  $(\frac{1}{d^4})$  را رسم و با نمودار حاصل از رابطه تئوری مقایسه کنید.

## بخش چهارم

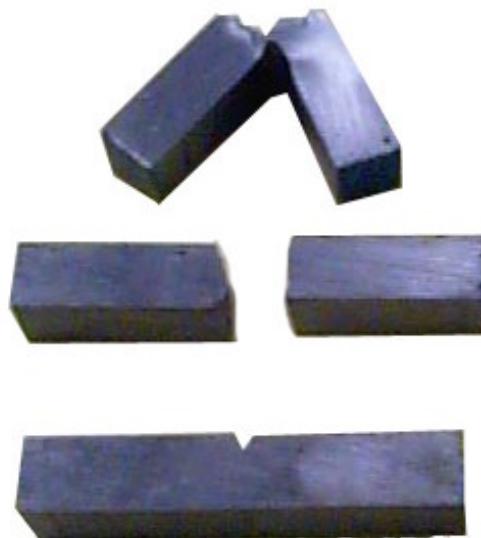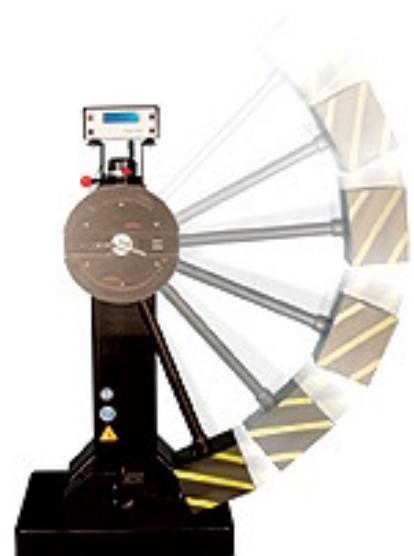

## قوانين ضربه در مقاومت مصالح

## (۱) آزمایش ضربه

یکی از مسائل مهم در صنعت که باعث خسارت‌های زیادی می‌شود شکستن قطعات بر اثر تردی جنس آنها می‌باشد. آزمایش‌های کشش و فشار با همه‌ی اهمیت خود نمی‌توانند رفتار فلز را در اثر بارهای ضربه‌ای تعیین کنند. به ناچار برای پی بردن به قابلیت جذب انرژی فلز در دماهای مختلف از آزمایش ضربه استفاده می‌شود. هرچه انرژی لازم برای شکستن فلز زیادتر باشد، فلز نرمتر (Ductile) و بر عکس هرچه انرژی لازم کمتر باشد فلز سخت‌تر و ترد‌تر (Brittle) است.


در این آزمایش چکشی با وزن معلوم از یک ارتفاع مشخص با حرکتی پاندولی ناگهان به نمونه برخورد می‌کند و انرژی لازم برای شکستن نمونه اندازه گیری می‌شود. به این طریق می‌توان رفتار فلز را در برابر نیروی ضربه بررسی نمود. عواملی که در آزمایش استحکام ضربه نتایج آزمایش را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند عبارتند از:

۱- شکل و اندازه نمونه

۲- نوع و عمق شیار

۳- درجه حرارت نمونه

عامل درجه حرارت بسیار مهم است زیرا فلز در درجه حرارت بالا نرم می‌شود بنابراین برای شکست آن انرژی بیشتری لازم است. به عبارت دیگر بیشتر فلزها در درجه حرارت‌های پایین، ترد و شکننده هستند و با افزایش درجه حرارت انعطاف فلز نیز زیاد می‌شود. در شکل زیر برای سه نمونه مختلف تغییر انرژی شکست بر حسب درجه حرارت نشان داده شده است.

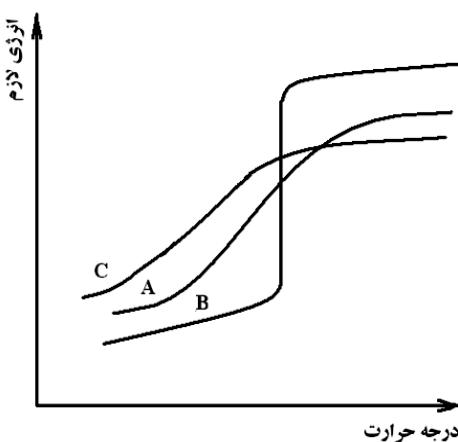

شکل(۱) نمایش ارتباط انرژی شکست با درجه حرارت

به درجه حرارتی که در آن فلز از حالت ترد به حالت نرم تبدیل می‌گردد درجه حرارت تبدیل گفته می‌شود. در نمونه B درجه حرارت تبدیل مشخص است ولی در A و C تغییر از حالت ترد به حالت نرم تدریجی است. در این حالت معمولاً درجه حرارت متوسط را درجه حرارت تبدیل در نظر می‌گیرند. عوامل متالورژیکی مختلفی بروی درجه حرارت تبدیل تأثیر دارند. این عوامل عبارتند از:

۱- تغییر ترکیب شیمیایی: به عنوان مثال فسفر در فولاد نرم، دمای تبدیل را افزایش می‌دهد.

۲- تغییر میکروسکوپی: به عنوان مثال افزایش اندازه دانه سبب می‌شود دمای کاهش یابد.


آزمایش ضربه به دو روش انجام می‌گردد:

۱- آزمایش ضربه ایزد (Izod Impact Test)

۲- آزمایش ضربه شارپی (Charpy Impact Test)

### ۱-۱) آزمایش ضربه ایزد

دستگاه آزمایش ایزد دارای چکش سنگینی است که به صورت پاندولی با انرژی اولیه ۱۵ کیلوگرم متر به نمونه برخورد می‌کند. انرژی جذب شده به وسیله نمونه توسط عقربه نشان داده می‌شود.

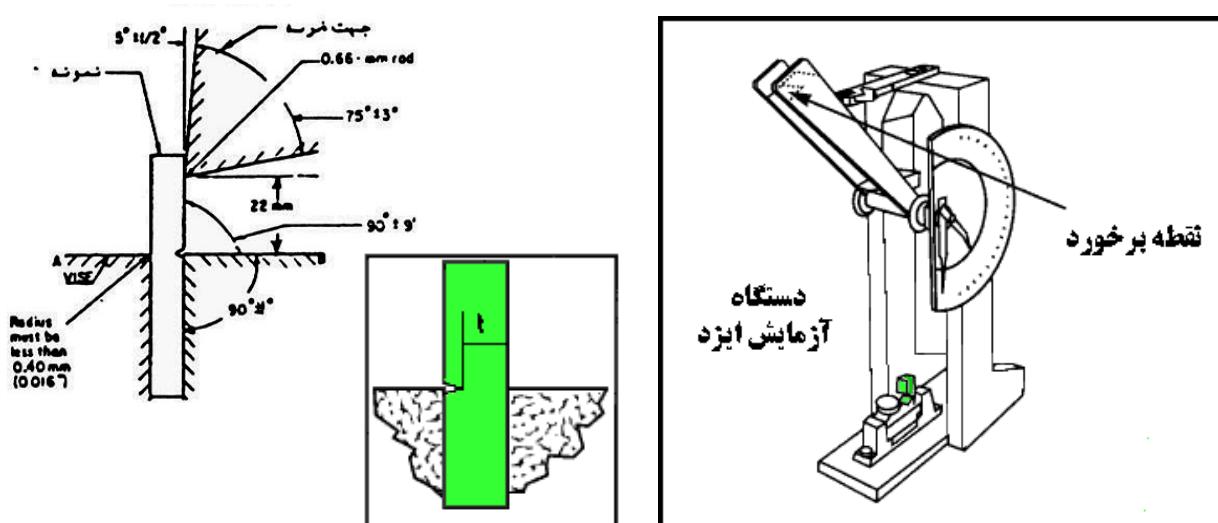


شکل(۲) شماتیک دستگاه و نحوه قرار گرفتن نمونه در روش ایزد

در روش ایزد، نمونه به صورت عمودی و به مانند تیر یک سر گیردار در تکیه گاه قرار می‌گیرد و ضربه از سمتی که شیار بروی نمونه ایجاد شده است وارد می‌گردد. این روش آزمایش بیشتر در اروپا متداول است.

۲-۱) آزمایش ضربه شارپی

در این آزمایش چکش سنگینی با انرژی در حدود ۳۰ کیلوگرم متر به نمونه آزمایش که به صورت تیر دو سر ساده روی دو پایه قرار گرفته است بر خورد می‌نماید. مقدار انرژی جذب شده توسط نمونه از روی صفحه مدرج دستگاه یا به کمک نرم افزار رایانه ای آن تعیین می‌گردد.

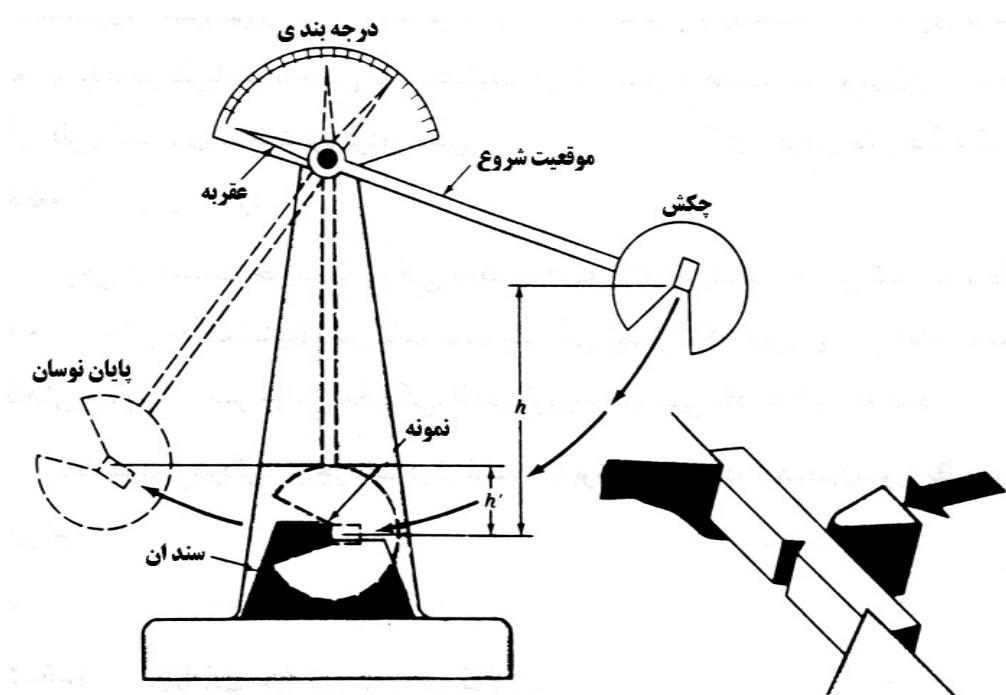

شکل(۳) شماتیکی از آزمایش ضربه شارپی و نحوه قرار گرفتن نمونه در دستگاه

۲-۱) روش آزمایش ضربه شارپی

دستگاه آزمایش موجود در آزمایشگاه از نوع ضربه شارپی است که برای تعیین انرژی شکست دارای یک نرم افزار رایانه ای ساده است. روش انجام آزمایش با این دستگاه به شرح زیر است:

- ۱- نمونه را برابر با نقشه شکل ۳ آماده کنید.

- ۲- نمونه را طوری بین فکهای دستگاه قرار دهید که نوک پاندول دقیقا در پشت شیار موجود در نمونه با آن مماس شود در این حالت دکمه Zero نرم افزار را کلیک کنید.

- ۳- پاندول را بالا آورده قفل کنید و سپس دکمه Hold نرم افزار را انتخاب نمایید.


- ۴- از مسیر پاندول دور شوید و قفل آن را آزاد کنید تا پاندول به نمونه برخورد کرده آن را نصف کند.

- ۵- مقادیر انرژی ضربه، زاویه ثانویه و انرژی ثانویه بطور خودکار بروی نرم افزار نشان داده می‌شوند.

۶- مقدار عددی که در بخش Impact Energy دیده می شود همان انرژی است که صرف شکست نمونه شده است که باید از انرژی اصطکاک دستگاه کم شود. برای تعیین انرژی اصطکاک دستگاه به بخش ۴ مراجعه نمایید.

نکته: اگر اولین بار است که از دستگاه استفاده می شود باید برابر آنچه در بخش ۲-۲

آمده است دستگاه را کالیبره و انرژی اصطکاک آن را تعیین نمود.

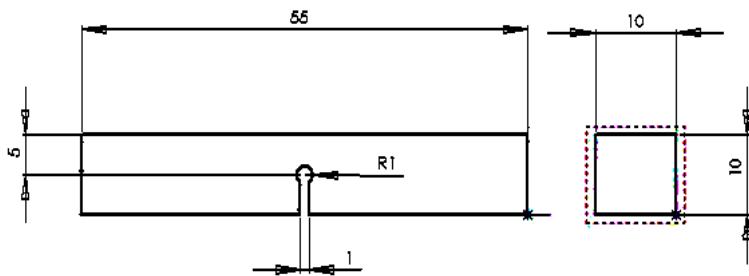

شکل (۴) نقشه نمونه مربوط به آزمون ضربه

#### ۲-۱-۱) بررسی رابطه انرژی شکست

فرض کنید چکش از نقطه A رها شود و پس از برخورد به نمونه در محل B قرار گیرد. اگر وزن محور چکش ( $m_1 \times g$ ) و وزن چکش ( $m_2 \times g$ ) باشد انرژی پتانسیل در موقعیتهای A و B عبارتند از:

$$U_A = m_1 g \times \frac{L}{2} \times \{\sin(\theta_1 - 90) + 1\} + m_2 g (L + r) \{\sin(\theta_1 - 90) + 1\}$$

$$U_B = m_1 g \times \frac{L}{2} \times \{\sin(\theta_2 - 90) + 1\} + m_2 g (L + r) \{\sin(\theta_2 - 90) + 1\}$$


در این صورت انرژی شکست از تفriق این دو انرژی به دست می آید:  $U = U_A - U_B$

با توجه به اینکه قطعه های دستگاه آزمایش دارای اصطکاک هستند بخشی از انرژی شکست صرف مقابله با اصطکاک می گردد که باید از  $U$  کم شود. برای این کار یک بار پاندول را بدون قرار دادن نمونه رها می کنند و زاویه ثانویه یعنی  $\theta_3$  را در این حالت تعیین می نمایند. رابطه زیر انرژی شکست را با در نظر گرفتن انرژی اصطکاک دستگاه بر حسب ژول محاسبه می کند:

$$U = (\cos \theta_2 - \cos \theta_3) \left( \frac{1}{2} m_1 g L + m_2 g (L + r) + 2m_3 g (L + s) \right)$$

چنانچه انرژی را بر سطح نمونه تقسیم نماییم مقاومت جسم در برابر ضربه به دست خواهد آمد که

$$\text{برابر است با: } k = \frac{U}{A}$$

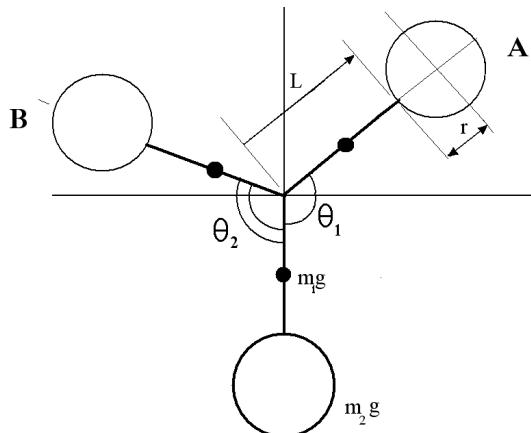

شکل (۵) بررسی رابطه انرژی شکست

۲) جزئیات نرم افزار دستگاه آزمایش ضربه شارپی

در قسمت منوی نرم افزار سه گزینه **File, Setting, About** وجود دارد که به شرح آنها می‌پردازیم:

**الف - گزینه File** دارای دستورهای **Load** (بازخوانی اطلاعات ذخیره شده)، **Save** (ذخیره کردن اطلاعات جدید) و **Exit** (خروج از نرم افزار) می‌باشد.

**ب - گزینه Setting** دارای دستور **Specification** است که در صفحه اصلی نیز وجود دارد و نشان دهنده اطلاعات مربوط به نمونه آزمایش و اطلاعات مربوط به اپراتور می‌باشد که قابل ذخیره کردن هستند. دستور **Calibration** که یکی از مهمترین قسمتهای نرم افزار است در ادامه بطور کامل توضیح داده می‌شود.

**ج - گزینه About** مشخصات و اطلاعات مربوط به این نرم افزار را نشان می‌دهد.

۱-۲) بخش‌های صفحه نرم افزار

این بخش‌ها به ترتیب عبارتند از:

زاویه ای است که توسط حس گر دستگاه، لحظه به لحظه درج می‌شود. **Current Angle** زاویه حالت رفت پاندول است که در حقیقت همان زاویه اولیه ای می‌باشد که توسط انکوادر(حس گر حرکت) در قسمت **Current Angle** مشاهده می‌شود.

انرژی اولیه که توسط زاویه اولیه بر حسب ژول محاسبه و در اینجا درج می‌گردد.

انرژی اصطکاک است که از طریق محاسبه بدست می‌آید. زاویه ثانویه که پس از ضربه پاندول توسط انکودر به صورت خودکار درج می‌گردد. Second Angle انرژی ثانویه‌ای که توسط زاویه ثانویه محاسبه و درج می‌گردد. Second Energy که مقدار نهایی انرژی ضربه برای نمونه شکسته شده است. Impact Energy


## ۲-۲) طرز کار با نرم افزار دستگاه آزمایش تست ضربه

الف- کالیبره کردن نرم افزار: ابتدا پاندول را بدون قرار دادن نمونه در حالت عمود بر سطح افق قرار دهید تا پاندول و عدد Current Angle نرم افزار ثابت بماند. در این حالت دکمه Zero را کلیک کنید تا عدد زاویه صفر شود. سپس عقربه دستگاه را روی عدد صفر قرار دهید تا به پیچ راهنمای کاملاً مماس گرد. پاندول را بالا بکشید و قفل کنید. عقربه را مجدداً به پیچ راهنمای مماس نموده، زاویه‌ای را که عقربه نشان می‌دهد بخوانید. چنانچه زاویه‌ای که عقربه نشان می‌دهد با زاویه Current Angle مساوی باشد دستگاه کالیبره است در غیر این صورت دکمه Calibration روی صفحه نرم افزار را کلیک کنید و عدد Angle Calibration را آن قدر تغییر دهید تا با زاویه نشان داده شده توسط عقربه مساوی گردد سپس دکمه OK را کلیک کنید. این کار فقط یک بار انجام می‌شود و عدد بدست آمده در قسمت Angle Calibration یادداشت می‌گردد تا اگر مشکلی در نرم افزار حاصل شد بعداً همین عدد وارد شود.

ب- محاسبه انرژی اصطکاک: پس از کالیبره نمودن دستگاه باید انرژی اصطکاک محاسبه شود. این کار نیز تنها یک بار انجام می‌گردد. برای محاسبه انرژی اصطکاک پاندول را در حالت عمود بر سطح افق قرار دهید و در قسمت Friction Energy برای Calibration عدد صفر را وارد نمایید. دکمه Zero را کلیک کنید و پاندول را بالا کشیده قفل نمایید. سپس دکمه Hold را انتخاب کنید. در این حالت باید مقدار زاویه First Angle و Current Angle مساوی باشد. همچنین در بخش First Energy عددی دیده می‌شود و مقدار Friction Energy صفر است. در این حالت اهرم آزاد کننده قفل را حرکت دهید تا پاندول رها شود. پس از رها شدن پاندول و هنگام برگشت آن،

پدال ترمز را فشار دهید تا پاندول متوقف گردد. در قسمتهای Second Energy و Second Angle اعدادی دیده می شوند. همچنین در قسمت Impact Energy عددی مشاهده می گردد. با توجه به اینکه در مقابل پاندول نمونه ای برای شکست جود نداشته، تمام انرژی صرف مقابله با اصطکاک شده است در نتیجه عدد نشان داده شده در قسمت Impact Energy را در بخش Friction Energy که در صفحه Calibration می باشد وارد کنید و دکمه OK را انتخاب نمایید.

پس از کالیبره کردن زاویه نرم افزار، جرم دیسک پاندول حک شده است را در بخش Mass of Shaft (جرم دیسک) و وزن محور پاندول را در بخش Mass of disk (جرم محور) وارد کنید. همچنین شعاع دیسک و طول محور پاندول را اندازه گرفته به ترتیب در بخش‌های Radius of disk (شعاع دیسک) و Length of shaft (طول محور) وارد کنید.

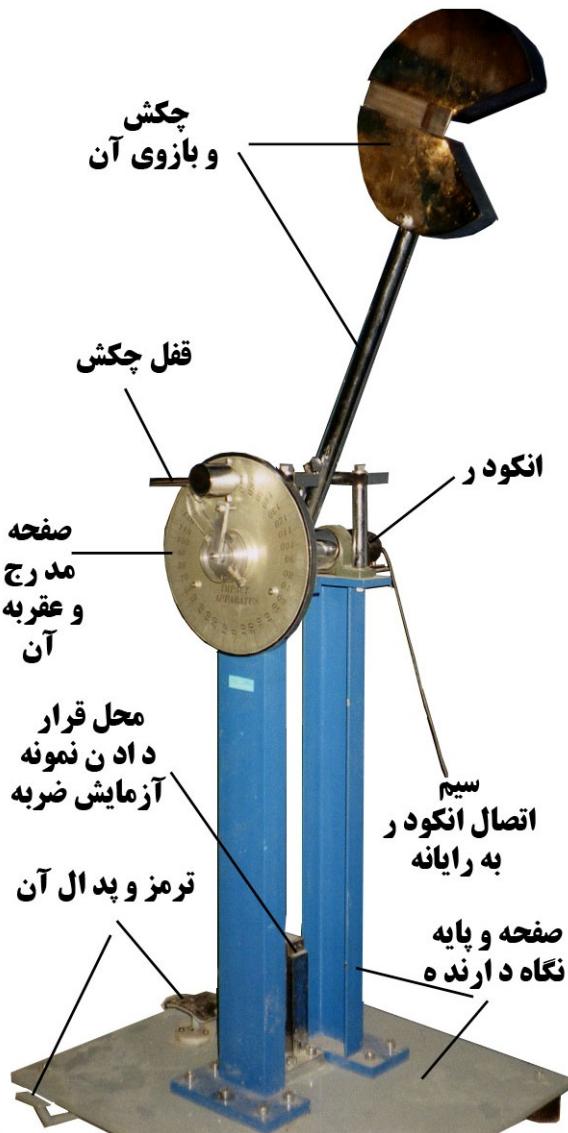

شکل (۶) دستگاه آزمایش ضربه شارپی آموزشکده فنی شهید بهشتی کرج

آموزشکده فنی شهید بهشتی کرج  
آزمایشگاه مقاومت مصالح  
کاربرگ شماره ۱۵: آزمایش ضربه شارپی برای نمونه آلومینیمی

----- تاریخ اجرای آزمایش : ----- نام و نام خانوادگی :

۱- پس از انجام آزمایش جدول زیر را با توجه به نرم افزار دستگاه کامل کنید.

$\theta_1$ First Angle	$\theta_2$ Second Angle	$U_A$ First Energy	$U_B$ Second Energy	$U_F$ Friction Energy	$U_A - U_B$ Impact Energy	$k = \frac{U}{A}$

۲- انرژی شکست را به کمک رابطه داده شده محاسبه نمایید و جدول زیر را کامل کنید.

وزن چکش =

وزن محور =

قطر دایره چکش =

قطر محور =

طول محور =

$\theta_1$	$\theta_2$	$U_A$	$U_B$	$U_A - U_B$	$k = \frac{U}{A}$

۳- مقدار انرژی شکست حاصل از نرم افزار در قسمت ۱ را با انرژی شکست حاصل از محاسبه در قسمت ۲ مقایسه نمایید. در صورت وجود خطا علت را بررسی نمایید.

آموزشکده فنی شهید بهشتی کرج  
 آزمایشگاه مقاومت مصالح  
 کاربرگ شماره ۱۶: آزمایش ضربه شارپی برای نمونه برنجی

----- نام و نام خانوادگی : -----  
 تاریخ اجرای آزمایش :

۱- پس از انجام آزمایش جدول زیر را با توجه به نرم افزار دستگاه کامل کنید.

$\theta_1$ First Angle	$\theta_2$ Second Angle	$U_A$ First Energy	$U_B$ Second Energy	$U_F$ Friction Energy	$U_A - U_B$ Impact Energy	$k = \frac{U}{A}$

۲- انرژی شکست را به کمک رابطه داده شده محاسبه نمایید و جدول زیر را کامل کنید.

وزن چکش =

وزن محور =

قطر دایره چکش =

قطر محور =

طول محور =

$\theta_1$	$\theta_2$	$U_A$	$U_B$	$U_A - U_B$	$k = \frac{U}{A}$

۳- مقدار انرژی شکست حاصل از نرم افزار در قسمت ۱ را با انرژی شکست حاصل از محاسبه در قسمت ۲ مقایسه نمایید. در صورت وجود خطا علت را بررسی نمایید.

آموزشکده فنی شهید بهشتی کرج  
آزمایشگاه مقاومت مصالح  
کاربرگ شماره ۱۷ : آزمایش ضربه شارپی برای نمونه آهنی

----- تاریخ اجرای آزمایش : ----- نام و نام خانوادگی :

۱- پس از انجام آزمایش جدول زیر را با توجه به نرم افزار دستگاه کامل کنید.

$\theta_1$ First Angle	$\theta_2$ Second Angle	$U_A$ First Energy	$U_B$ Second Energy	$U_F$ Friction Energy	$U_A - U_B$ Impact Energy	$k = \frac{U}{A}$

۲- انرژی شکست را به کمک رابطه داده شده محاسبه نمایید و جدول زیر را کامل کنید.

وزن چکش =

وزن محور =

قطر دایره چکش =

قطر محور =

طول محور =

$\theta_1$	$\theta_2$	$U_A$	$U_B$	$U_A - U_B$	$k = \frac{U}{A}$

۳- مقدار انرژی شکست حاصل از نرم افزار در قسمت ۱ را با انرژی شکست حاصل از محاسبه در قسمت ۲ مقایسه نمایید. در صورت وجود خطا علت را بررسی نمایید.

آموزشکده فنی شهید بهشتی کرج

آزمایشگاه مقاومت مصالح

کاربرگ شماره ۱۸: آزمایش ضربه شارپی برای نمونه مسی

----- تاریخ اجرای آزمایش :

----- نام و نام خانوادگی :

۱- پس از انجام آزمایش جدول زیر را با توجه به نرم افزار دستگاه کامل کنید.

$\theta_1$ First Angle	$\theta_2$ Second Angle	$U_A$ First Energy	$U_B$ Second Energy	$U_F$ Friction Energy	$U_A - U_B$ Impact Energy	$k = \frac{U}{A}$

۲- انرژی شکست را به کمک رابطه داده شده محاسبه نمایید و جدول زیر را کامل کنید.

وزن چکش =

وزن محور =

قطر دایره چکش =

قطر محور =

طول محور =

$\theta_1$	$\theta_2$	$U_A$	$U_B$	$U_A - U_B$	$k = \frac{U}{A}$

۳- مقدار انرژی شکست حاصل از نرم افزار در قسمت ۱ را با انرژی شکست حاصل از محاسبه در قسمت ۲ مقایسه نمایید. در صورت وجود خطا علت را بررسی نمایید.

## بخش پنجم




# پیوست

آزمایش مواد		آزمایش کشش																																																																																																																																																																									
DIN 50 145 (5.75)		متانه ۴																																																																																																																																																																									
<p>نمودار تنش - تغییر طول نسبی با حد تنش تسلیم مشخص ، مثلث برای فولادهای نرم</p> <p>نمودار تنش - تغییر طول نسبی ، بدون تنش مشخص ، مثلث فولاد سخت</p>	<p>هدف : تعیین رفتار مواد تحت تنش کششی  </p> <p>اجرا: قطعه آزمایشی را شکست تحت تنش کششی قرار داده میشود . تغییرات تنش کششی و درصد تغییر طول نسبی در یک نمودار درج می شود . استحکام کششی <math>R_m</math> ، در حد تغییر طول نسبی شکست می شود . محاسبه وحدت تنش تسلیم <math>R_s</math> یا تنش تسلیم معادل <math>R_{p,0.2}</math> درصد تغییر طول نسبی شکست از دیاگرام به دست می آید .</p>	<p>تش کششی</p> $\sigma_z = \frac{F}{S_0}$ <p>استحکام کششی</p> $R_m = \frac{F_m}{S_0}$ <p>درصد تغییر طول نسبی</p> $\epsilon = \frac{L - L_0}{L_0} \cdot 100 \%$ <p>درصد تغییر طول نسبی شکست</p> $A = \frac{L_u - L_0}{L_0} \cdot 100 \%$ <p>درصد گلولی شدن شکست</p> $Z = \frac{S_0 - S_u}{S_0} \cdot 100 \%$ <p>مدول الاستینیته</p> $E = \frac{\sigma_z}{\epsilon}$																																																																																																																																																																									
<p>نمودار تنش - تغییر طول نسبی با حد تنش تسلیم مشخص ، مثلث برای فولادهای نرم</p> <p>نمودار تنش - تغییر طول نسبی ، بدون تنش مشخص ، مثلث فولاد سخت</p>	<p>مثال: در قطعه آزمایشی متناسب با <math>F_m = 340 \text{ kN}</math> ; <math>d_0 = 25 \text{ mm}</math> ; <math>L_0 = 125 \text{ mm}</math> ; <math>L_u = 143 \text{ mm}</math> ; <math>R_m = ?</math> ; <math>A = ?</math></p> $S_0 = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{\pi \cdot (25 \text{ mm})^2}{4} = 490,9 \text{ mm}^2$ $R_m = \frac{F_m}{S_0} = \frac{340\,000 \text{ N}}{490,9 \text{ mm}^2} = 692,6 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$ $A = \frac{L_u - L_0}{L_0} \cdot 100 \%$ $= \frac{143 \text{ mm} - 125 \text{ mm}}{125 \text{ mm}} \cdot 100 \% = 14,4 \%$	<p>قطعات آزمایشی</p> <p>قطعات آزمایشی با سطح مقطع گرد یا کلگی استوانه ای پرداخت شده (فرم A) یا کلگی پهن</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><math>d_0</math></th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>8</th><th>10</th><th>12</th><th>14</th><th>16</th><th>18</th><th>20</th><th>25</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>L_0</math></td><td>15</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td><td>125</td></tr> <tr> <td><math>L_0 \text{ min}</math></td><td>18</td><td>24</td><td>30</td><td>36</td><td>48</td><td>60</td><td>72</td><td>84</td><td>96</td><td>108</td><td>120</td><td>150</td></tr> <tr> <td><math>A_{\text{فرم A}}</math></td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>15</td><td>17</td><td>20</td><td>22</td><td>24</td><td>30</td></tr> <tr> <td><math>L_1 \text{ min}</math></td><td>50</td><td>65</td><td>80</td><td>95</td><td>115</td><td>140</td><td>160</td><td>185</td><td>205</td><td>230</td><td>250</td><td>300</td></tr> <tr> <td><math>B_{\text{فرم A}}</math></td><td>M5</td><td>M6</td><td>M8</td><td>M10</td><td>M12</td><td>M16</td><td>M18</td><td>M20</td><td>M24</td><td>M27</td><td>M30</td><td>M33</td></tr> <tr> <td><math>L_1 \text{ min}</math></td><td>32</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>75</td><td>90</td><td>110</td><td>125</td><td>145</td><td>160</td><td>175</td><td>220</td></tr> </tbody> </table> <p>قطعات آزمایشی با سطح مقطع نشت (E)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>a</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>10</th><th>10</th><th>12</th><th>15</th><th>18</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>b</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td>16</td><td>20</td><td>22</td><td>25</td><td>25</td><td>30</td><td>26</td><td>30</td><td>30</td></tr> <tr> <td><math>L_0</math></td><td>30</td><td>35</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td><td>100</td><td>120</td><td>130</td></tr> <tr> <td><math>B \text{ min}</math></td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td>22</td><td>27</td><td>29</td><td>33</td><td>33</td><td>40</td><td>34</td><td>40</td><td>40</td></tr> <tr> <td><math>L_0 \text{ min}</math></td><td>38</td><td>45</td><td>50</td><td>65</td><td>80</td><td>90</td><td>105</td><td>115</td><td>125</td><td>125</td><td>150</td><td>160</td></tr> <tr> <td><math>L_1 \text{ min}</math></td><td>115</td><td>135</td><td>140</td><td>175</td><td>210</td><td>230</td><td>260</td><td>270</td><td>300</td><td>295</td><td>320</td><td>335</td></tr> </tbody> </table> <p>مشخصه قطعه آزمایشی فرم A با قطر <math>d_0 = 10 \text{ mm}</math> و طول اولی <math>L_0 = 50 \text{ mm}</math> DIN 50 125 - A 10 * 50</p>	$d_0$	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	$L_0$	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	125	$L_0 \text{ min}$	18	24	30	36	48	60	72	84	96	108	120	150	$A_{\text{فرم A}}$	4	5	6	8	10	12	15	17	20	22	24	30	$L_1 \text{ min}$	50	65	80	95	115	140	160	185	205	230	250	300	$B_{\text{فرم A}}$	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M18	M20	M24	M27	M30	M33	$L_1 \text{ min}$	32	40	50	60	75	90	110	125	145	160	175	220	a	3	4	5	5	6	7	8	10	10	12	15	18	b	8	10	10	16	20	22	25	25	30	26	30	30	$L_0$	30	35	40	50	60	70	80	90	100	100	120	130	$B \text{ min}$	12	15	15	22	27	29	33	33	40	34	40	40	$L_0 \text{ min}$	38	45	50	65	80	90	105	115	125	125	150	160	$L_1 \text{ min}$	115	135	140	175	210	230	260	270	300	295	320	335
$d_0$	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25																																																																																																																																																															
$L_0$	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	125																																																																																																																																																															
$L_0 \text{ min}$	18	24	30	36	48	60	72	84	96	108	120	150																																																																																																																																																															
$A_{\text{فرم A}}$	4	5	6	8	10	12	15	17	20	22	24	30																																																																																																																																																															
$L_1 \text{ min}$	50	65	80	95	115	140	160	185	205	230	250	300																																																																																																																																																															
$B_{\text{فرم A}}$	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M18	M20	M24	M27	M30	M33																																																																																																																																																															
$L_1 \text{ min}$	32	40	50	60	75	90	110	125	145	160	175	220																																																																																																																																																															
a	3	4	5	5	6	7	8	10	10	12	15	18																																																																																																																																																															
b	8	10	10	16	20	22	25	25	30	26	30	30																																																																																																																																																															
$L_0$	30	35	40	50	60	70	80	90	100	100	120	130																																																																																																																																																															
$B \text{ min}$	12	15	15	22	27	29	33	33	40	34	40	40																																																																																																																																																															
$L_0 \text{ min}$	38	45	50	65	80	90	105	115	125	125	150	160																																																																																																																																																															
$L_1 \text{ min}$	115	135	140	175	210	230	260	270	300	295	320	335																																																																																																																																																															

## آزمایش مواد

DIN 50 106 (12.78)

آزمایش فشار

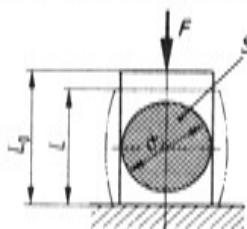

برای GG, St و

 $d_0 = 10 \dots 30 \text{ mm}$  $L_0 = 1,5 \text{ mm} \cdot d_0$ 

برای فلزات پاتاقان

 $d_0 = L_0 = 20 \text{ mm}$ 

هدف: تعیین رفتار مواد تحت تنش فشاری  
اجرا: قطعه آزمایش نامرحله شکست، بارگذاری و با پنهان شدن آن فشار داده می شود، ارزیابی آزمایش مانند آزمایش کشش می باشد.

$F_m$  نیروی فشاری شکست  
طول اولیه  $L_0$   
طول اندازه گیری  $L$   
 $\sigma_{dB}$  استحکام فشاری  
 $\varepsilon_{dB}$  بعد از آزمایش  
در صد تغییر طول نسبی  
سطح مقطع اولیه  
شکست

$S_0 = 201 \text{ mm}^2$ ;  $F_m = 93,5 \text{ kN}$ ;  $L_0 = 24 \text{ mm}$ ; مثال:  
 $L = 17,6 \text{ mm}$ ;  $\sigma_{dB} = ?$ ;  $\varepsilon_{dB} = ?$

$$\sigma_{dB} = \frac{F_m}{S_0} = \frac{93\,500 \text{ N}}{201 \text{ mm}^2} = 465 \text{ mm}^{-1}$$

$$\varepsilon_{dB} = \frac{L_0 - L}{L_0} \cdot 100\% = \frac{24 \text{ mm} - 17,6 \text{ mm}}{24 \text{ mm}} \cdot 100\% = 26,67\%$$

استحکام فشاری


$$\sigma_{dB} = \frac{F_m}{S_0}$$

در صد تغییر نسبی شکست

$$\varepsilon_{dB} = \frac{L_0 - L}{L_0} \cdot 100\%$$

DIN 50 141 (1.82)

آزمایش برش (قیچی)

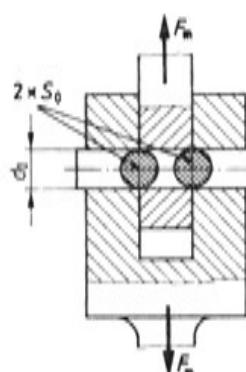

هدف: تعیین استحکام برشی  
اجرا: قطعه استوانه ای در دو سطح مقطع برشی بریده می شود.  
بعد از نیروی برشی  $F_m$  اندازه گیری و استحکام برشی  $\tau_{dB}$  محاسبه می شود.

$F_m$  نیروی ماکریم  
 $\tau_{dB}$  استحکام برشی  
 $d_0$  سطح مقطع اولیه  
 $S_0$

$F_m = 19,9 \text{ kN}$ ;  $d_0 = 6 \text{ mm}$ ;  $\tau_{dB} = ?$  مثال:

$$\tau_{dB} = \frac{F_m}{2 \cdot S_0} = \frac{19\,900 \text{ N}}{2 \cdot \frac{\pi \cdot (6 \text{ mm})^2}{4}} = 352 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

استحکام برشی


$$\tau_{dB} = \frac{F_m}{2 \cdot S_0}$$

DIN 50 100 (2.78)

آزمایش خستگی

هدف: تعیین رفتار مواد در بارگذاری دینامیکی


اجرا: قطعه آزمایش با سطح مقطع گرد تا زمان شکست تحت تنش دو طرفه  $\sigma_A$  حول تنش میانگین  $\sigma_m$  قرار گیرد.  
تش دو طرفه  $\sigma_A$  از پک قطعه به قطعه دیگر آزمایشی طوری انتخاب شود تا هیچگونه شکستی روی نماید.

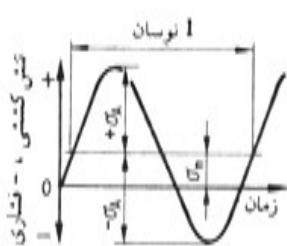

استحکام خستگی

$\sigma_D$  استحکام زمانی (تشی که بعد از  $10^8$  بار نوسان منجر به شکست شود)  
 $\sigma_{D(10^4)}$  مقدار میانگین تنش دینامیکی  
 $\sigma_m$  تنش دو طرفه ، اندازه گیری شد نسبت به  $\sigma_m$  به

$$\sigma_D = \sigma_m \pm \sigma_A$$

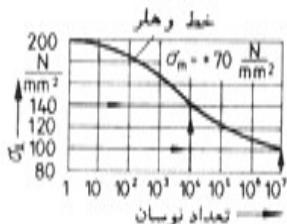

مثال: از نمودار و هلر (Wöhler) رو برو مقادیر زیر به دست می آید:

$$\sigma_D = +70 \pm 100 \text{ N/mm}^2; \quad \sigma_{D(10^4)} = +70 \pm 140 \text{ N/mm}^2$$

توضیح: در تنش متغیر  $170 \text{ N/mm}^2$  و  $30 \text{ N/mm}^2$  فشاری در صورت اعمال بی نهایت نوسان هیچ گونه شکستی روی نمی دهد. در صورتی که تنش متغیر  $210 \text{ N/mm}^2$  و  $70 \text{ N/mm}^2$  فشاری اعمال شود شکست بعد از  $10^4$  بار نوسان انتظار می رود.

## آزمایش مواد

مقایسه با (2.75) DIN 50 115


آزمایش ضربه - شکاف

هدف: ارزیابی رفتار شکست مواد در دمایهای مختلف


اجرا: مقدار کار ضربه به کار رفته اندازه گیری شده و در ارتباط با دما در پک نمودار درج می شود.

کار ضربه - شکاف

$$W_V = F \cdot (h_1 - h_2)$$

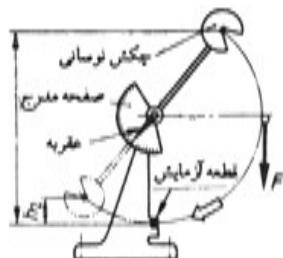ارتفاع پاندول قبل از آزمایش  $h_1$  بروی چکش پاندولارتفاع پاندول بعد از آزمایش  $h_2$  کار ضربه شکاف

ابعاد قطعه آزمایش ضربه - شکاف

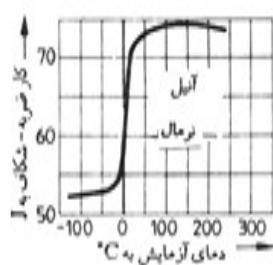مشخصه کار ضربه - شکاف برابر  $90J$  در قطعه آزمایش شکاف لیز اندازه گیری شده است:  
 $W_V(\text{ISO} + \text{V}) = 90J$ (1) کار ضربه شکاف  $W_V$  از روی مشخصه مدرج خوانده می شود.

(2) اتحادیه آلمانی آزمایش مواد (DMV Deutscher Verband für Materialprüfung)

مقایسه با (9.79) DIN 50 101 ، 50 102


آزمایش کشش عمیق طبق اریکسن

هدف: تعیین قابلیت کشش عمیق ورقها و تسمیه ها با ضخامت  $0,2...3 mm$ 

اجرا: سبیه تجهیزات تا پاره شدن ورق روی ورق فشار اعمال می کند، عمق نفوذ به دست آمده در آن

لحظه عمق اریکسن IE می باشد.

حدائق مقدار کشش عمیق ورقها و تسمیه ها در صفحه ۱۲۱ آمده است.

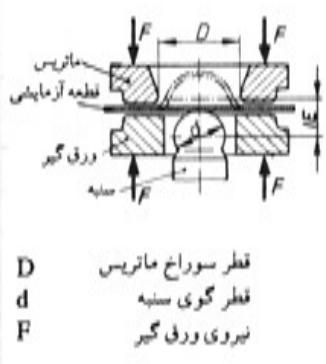

علامت کوتاه	شماره DIN	دستگاه آزمایش			اندازه قطعه آزمایشی		
		D mm	d mm	F kN	طول mm	عرض mm	ضخامت mm
IE	50 101 T1	27	20	10	90...270	90...100	0,2...2
IE <sub>40</sub>	50 101 T2	40	20	10	90...400	90...100	2...3
IE <sub>21</sub>	50 102	21	15	10	55...270	55...90	0,2...2
IE <sub>11</sub>		11	8	10	30...55	30...55	0,2...1


مشخصه کشش عمیق اریکسن طبق DIN 50 101 T1 به اندازه

مشخصه کشش عمیق اریکسن طبق DIN 50 101 T2 به اندازه

مقایسه با (9.87) DIN 50 111

آزمایش خمیش

قبل از آزمایش

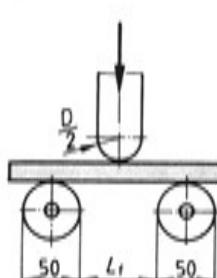


$$L_f = D + 3 \cdot a$$

هدف: تعیین قابلیت شکل دادن فلزات  
اجرا: قطعه آزمایش تا حدی خمکاری می شود که زاویه مطلوب خمکاری  $\alpha$  حاصل شده و یا توانایی

خمکاری آن پایان پذیرد + به طوری که در آن ترک ایجاد شود.

سبیه خمکاری: شعاع گردی  $D/2$  بستگی به اندازه  $a$  و شرایط فنی تحويل مواد مورد آزمایش دارد.

شکل قطعه آزمایش

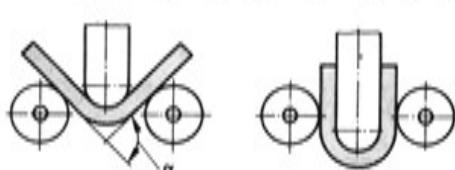

رسیدن به زاویه خمکاری

$$\alpha$$







خمکاری تا

$$\alpha = 180^\circ$$


$$a \leq 25 mm$$

$$b = 20...50 mm$$

$$l \geq L_f + 100 mm$$

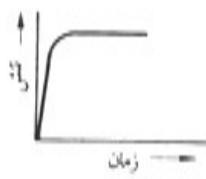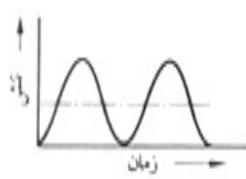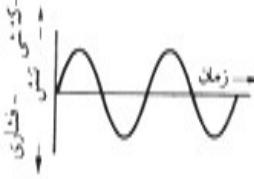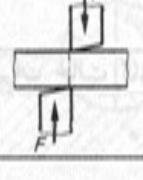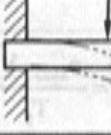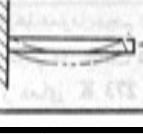مقاومت مصالح						
نحوه بارگذاری						
بارگذاری استاتیکی ساکن	متغیر کششی	بارگذاری دینامیکی متغیر کششی = فشاری	عدوی			
			نوع بارگذاری I	نوع بارگذاری II	نوع بارگذاری III	
اندازه و جهت بارگذاری ثابت است.	بارگذاری به حداقل مقدار خود رسیده و دوباره به صفر کاهش می‌پارد.	بارگذاری بین دو مقدار حداقل و مشتمل و دلخواه تغییر می‌کند.				بارگذاری بین دو مقدار حداقل و دلخواه تغییر می‌کند.
أنواع بارگذاری و مقادیر مقاومت مصالح						
نوع نش	مقادیر مشخصه مواد			نخش حدی مهم $\sigma_{lim}$ برای نوع بارگذاری		
	نش	استحکام	مقدار حدی تغیر شکل خبری	I	II	III
کششی		نش کششی $\sigma_z$	استحکام کششی $R_m$	استحکام حد تابع کششی $R_e$ - حد 0,2% پارگی $R_{p0,2}$	مواد چفرمه (فولاد) $R_e$ ترد (چدن) $R_m$	استحکام متغیر کششی $\sigma_{zsch}$ استحکام $\sigma_{zw}$
فشاری		نش فشاری $\sigma_d$	استحکام فشاری $R_{dB}$	استحکام حد تابع فشاری $\sigma_{dp}$ - حد 0,2% پاشیدگی $\sigma_{d0,2}$	مواد چفرمه (فولاد) $\sigma_{pd}$ ترد (GG) $\sigma_{dB}$	استحکام متغیر فشاری $\sigma_{dsch}$ استحکام $\sigma_{dw}$
بروش		نش برش $\tau_s$	استحکام برشی $\tau_{sB}$	—	استحکام برشی $\tau_{sB}$	—
خفشی		نش خمشی $\sigma_b$	استحکام خمشی $\sigma_{bB}$	حد خمش $\sigma_{bF}$	حد خمش $\sigma_{bF}$	استحکام خمشی متغیر $\sigma_{bsch}$ استحکام خمشی $\sigma_{bw}$
پیچشی		نش پیچشی $\tau_t$	استحکام پیچشی $\tau_{tB}$	حد پیچش $\tau_{tF}$	حد پیچش $\tau_{tF}$	استحکام پیچشی متغیر $\tau_{tsch}$ استحکام پیچشی $\tau_{tw}$
گمانشی		نش گمانشی $\sigma_k$	استحکام گمانشی $\sigma_{kB}$	—	استحکام گمانشی $\sigma_{kB}$	—

## مقاومت مصالح

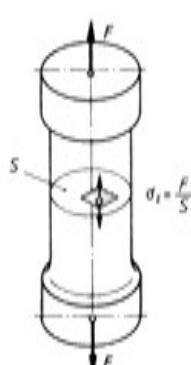

$R_m$  استحکام کششی  
 $R_e$  استحکام حد تنش کششی  
 $\sigma_z$  تنش کششی  
 $\sigma_{z,zul}$  تنش مجاز کششی  
 $F$  نیروی کششی  
 $S$  مساحت سطح مقطع  
 $v$  ضریب اطمینان

مثال: متفول گرد;  $37-2$ ;  $\sigma_{s,zul} = 80 \text{ N/mm}^2$ ;  $d = ?$

$$S = \frac{F}{\sigma_{s,zul}} = \frac{8400 \text{ N}}{80 \text{ N/mm}^2} = 105 \text{ mm}^2;$$

$$d = 12 \text{ mm} \quad (\text{طبق جدول})$$

تش کششی

$$\sigma_s = \frac{F}{S}$$

برای فولاد

$$\sigma_{z,zul} = \frac{R_e}{v}$$


برای چدن

$$\sigma_{z,zul} = \frac{R_m}{v}$$

تش مجاز کششی

در نوع بارگذاری I

حل:

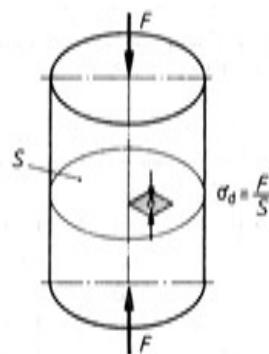

$\sigma_d$  تنش فشاری  
 $\sigma_{dp}$  استحکام حد تنش فشاری  
 $\sigma_{d,zul}$  تنش مجاز فشاری  
 $R_m$  استحکام کششی  
 $F$  نیروی فشاری  
 $S$  مساحت سطح مقطع  
 $v$  ضریب اطمینان

مثال: پایه چدنی از GG = 30 در نوع بارگذاری I

$$F = \sigma_{d,zul} \cdot S = \frac{4 \cdot R_m}{v} \cdot S$$

$$= \frac{4 \cdot 300 \text{ N/mm}^2}{2,5} \cdot 2800 \text{ mm}^2$$

$$= 1344000 \text{ N} \approx 1,3 \text{ MN}$$

تش فشاری

$$\sigma_d = \frac{F}{S}$$

برای فولاد


$$\sigma_{d,zul} = \frac{\sigma_{dp}}{v}$$

برای چدن

$$\sigma_{d,zul} = \frac{4 \cdot R_m}{v}$$

## تش برشی، نیروی برشی

لخت لخت برشی

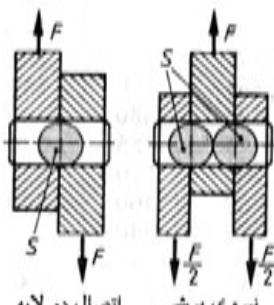

اتصال در لاپ

اتصال سه لاپ

اتصال میخ پرسی سه لاپ با تعداد 6 میخ پرس

$\tau_s$  تنش برشی  
 $\tau_{azul}$  تنش مجاز برشی  
 $\tau_{ab}$  استحکام برشی  
 $\tau_{almax}$  حد اکثر استحکام کششی  
 $R_m$  استحکام کششی  
 $R_{m,max}$  حد اکثر استحکام کششی  
 $F$  نیروی برشی  
 $S$  مساحت سطح مقطع  
 $v$  ضریب اطمینان

مثال: اتصال میخ پرسی سه لاپ با تعداد 6 میخ پرس

$$F = 18,8 \text{ kN}; \tau_{s,zul} = 80 \text{ N/mm}$$

$$(قطر میخ پرس) d = ?$$

تش برشی

$$\tau_s = \frac{F}{S}$$

تش مجاز برشی

$$\tau_{s,zul} = \frac{\tau_{ab}}{v}$$

نیروی برشی

$$F = S \cdot \tau_{s,zul}$$

برای فولاد

$$\tau_{ab} = 0,8 \cdot R_m$$

نیروی برشی

نیروی برشی

$$F = S \cdot \tau_{almax}$$

حد اکثر استحکام برشی


استحکام برشی

$$\tau_{almax} = 0,8 \cdot R_{m,max}$$

## مقاومت مصالح

## تش خمشی

در تش خمشی، قطعات تحت تش کششی و فشاری قرار می‌گیرد، تش حد اکثر در سطح پیروی قطعات روی می‌دهد. این تش نباید بیش از تش مجاز خمشی باشد.

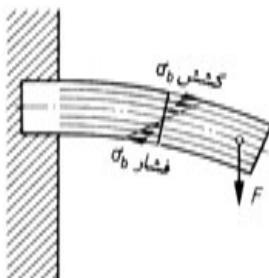

$\sigma_b$  تش خمشی  
 $M_b$  گشتاور خمشی  
 $W$  مدول سطحی محوری

## تش خمشی

$$\sigma_b = \frac{M_b}{W}$$

مثال: تیر یک سر در گیر، DIN 1025 - IPE 240,  $W = 324 \text{ cm}^3$

$F = 25 \text{ kN}$  نیروی مرکزی  $l = 2,6 \text{ m}$ ;  $\sigma_b = ?$


$$\sigma_b = \frac{M_b}{W} = \frac{F \cdot l}{W} = \frac{25\ 000 \text{ N} \cdot 260 \text{ cm}}{324 \text{ cm}^3}$$

حل:

$$= 20\ 061 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2} = 200 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$


## نحوه بارگذاری خمشی اجزاء ساختمانی

تیر با بارگذاری مرکزی

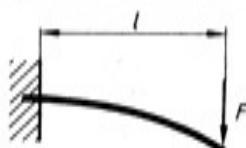

یک سر در گیر  
 $M_b = F \cdot l$


تیر با بارگذاری گسترده

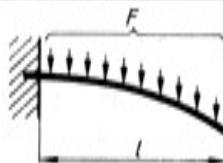

یک سر در گیر  
 $M_b = \frac{F \cdot l}{2}$




روی دو پایه  
 $M_b = \frac{F \cdot l}{4}$

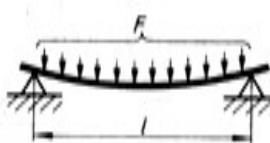

روی دو پایه  
 $M_b = \frac{F \cdot l}{8}$



دوسر در گیر  
 $M_b = \frac{F \cdot l}{8}$

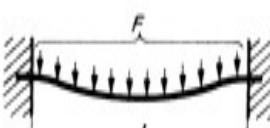


دوسر در گیر  
 $M_b = \frac{F \cdot l}{12}$

## تش پیچشی

$M$  گشتاور پیچشی  
 $W_p$  مدول سطحی قطبی  
 $\tau_t$  تش پیچشی

$$\tau_t = \frac{M}{W_p}$$

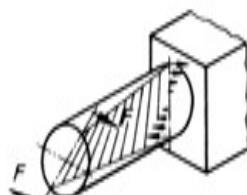

$d = 32 \text{ mm}$ ;  $\tau_t = 65 \text{ N/mm}^2$ ;  $M = ?$







$$W_p = \frac{\pi \cdot d^3}{16} = \frac{\pi \cdot (32 \text{ mm})^3}{16} = 6\ 434 \text{ mm}^3$$

مثال: محور،

حل:

$$M = \tau_t \cdot W_p = 65 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \cdot 6\ 434 \text{ mm}^3$$

$$= 418\ 210 \text{ N} \cdot \text{mm} \approx 418,2 \text{ N} \cdot \text{m}$$

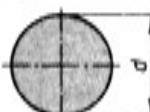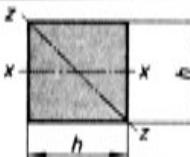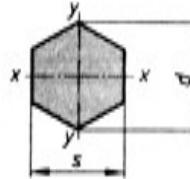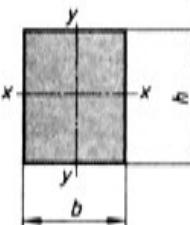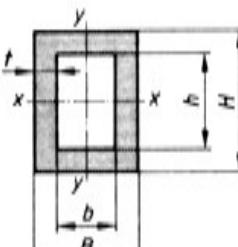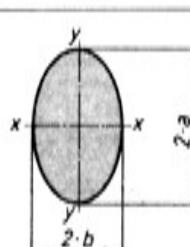مقاومت مصالح			
ممان سطحی و مدول سطحی			
شکل سطح منقطع	خوش، کمانش	ممان سطحی محوری	پیچش
	ممان سطحی درجه ۲. $I = \frac{\pi \cdot d^4}{64}$	مدول سطحی محوری $W = \frac{\pi \cdot d^3}{32}$	مدول سطحی نظری $W_p = \frac{\pi \cdot d^3}{16}$
	$I = \frac{\pi \cdot (D^4 - d^4)}{64}$	$W = \frac{\pi \cdot (D^4 - d^4)}{32 \cdot D}$	$W_p = \frac{\pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D}$
	$I_x = I_z = \frac{h^4}{12}$	$W_x = \frac{h^3}{6}$ $W_z = \frac{\sqrt{2} \cdot h^3}{12}$	$W_p = 0,208 \cdot h^3$
	$I_x = I_y = \frac{5 \cdot \sqrt{3} \cdot s^4}{144}$ $I_x = I_y = \frac{5 \cdot \sqrt{3} \cdot d^4}{256}$	$W_x = \frac{5 \cdot s^3}{48} = \frac{5 \cdot \sqrt{3} \cdot d^3}{128}$ $W_y = \frac{5 \cdot s^3}{24 \cdot \sqrt{3}} = \frac{5 \cdot d^3}{64}$	$W_p = 0,188 \cdot s^3$ $W_p = 0,1226 \cdot d^3$
	$I_x = \frac{b \cdot h^3}{12}$ $I_y = \frac{h \cdot b^3}{12}$	$W_x = \frac{b \cdot h^2}{6}$ $W_y = \frac{h \cdot b^2}{6}$	—
	$I_x = \frac{B \cdot H^3 - b \cdot h^3}{12}$ $I_y = \frac{H \cdot B^3 - h \cdot b^3}{12}$	$W_x = \frac{B \cdot H^3 - b \cdot h^3}{6 \cdot H}$ $W_y = \frac{H \cdot B^3 - h \cdot b^3}{6 \cdot B}$	$W_p = \frac{t \cdot (H + h) \cdot (B + b)}{2}$
	$I_x = \frac{\pi \cdot a^3 \cdot b}{4}$ $I_y = \frac{\pi \cdot b^3 \cdot a}{4}$	$W_x = \frac{\pi \cdot a^2 \cdot b}{4}$ $W_y = \frac{\pi \cdot b^2 \cdot a}{4}$	$W_p = \frac{\pi \cdot a \cdot b^2}{2}$ $a > b$

## ۱. مقدار مدول برشی (G) بر حسب Gpa برای برشی مواد

نوع ماده		مدول برشی (G) Gpa
پولاد	Steel	۷۹/۳
مس	Copper	۶۳/۴
تیتانیم	Titanium	۴۱/۴
شیشه	Glass	۲۶/۲
آلومینیم	Aluminum	۲۵/۵
پلی اتیلن	Polyethylene	.۱۱۷
لاستیک	Rubber	.۰۰۰۳

## ۲. مقدار تقریبی مدول الاستیسیته مواد جامد گوناگون بر حسب Gpa

مدول الاستیسیته (E) GPa	نوع ماده
.۰۱-۰/۱	لاستیک با کرنش کم
.۰۲	پلی اتیلن با چگالی کم
۱/۵ ۲	پلی پروپیلن
۴ ۲/۵	پلی استایرن
۴ ۷	نایلن
۱۱	چوب درخت بلوط
۳۰	بتن با استحکام بالا تحت فشار
۴۵	منیزیم
۶۹	آلیاژ آلومینیم
۷۲	همه نوع شیشه
۱۰۳-۱۲۴	برنج و برنز
۱۰۵-۱۲۰	تیتانیم
۱۹۰-۲۱۰	آهن و پولاد نرم
۲۸۷	برلیم
۴۰۰-۴۱۰	تنگستن
۴۵۰	کاربید سیلیسیم
۴۵۰-۶۵۰	کاربید تنگستن
۱۰۵۰ ۱۲۰	الماس

## ۳. ضریب پواسن برای مواد گوناگون

نوع ماده	ضریب پواسن
آلیاژ آلومینیم	.۰/۳۳
بتن	.۰/۲۰
چدن	.۰/۲۱-۰/۲۶
شیشه	.۰/۲۴
مس	.۰/۳۳
منیزیم	.۰/۳۵
پولاد ضد زنگ	.۰/۳۰-۰/۳۱
لاستیک	.۰/۵۰
پولاد	.۰/۲۷-۰/۳۰
اسفنج	.۰/۱۰-۰/۴۰
تیتانیم	.۰/۳۴

۴. استحکام تسلیم، استحکام نهایی و چگالی برخی مواد (این مقادیر به فرایند ساخت، درجه خلوص و ترکیب مواد بستگی دارد.)

نوع ماده	استحکام نهایی (MPa)	استحکام تسلیم (MPa)	چگالی ( $\text{g/cm}^3$ )
Structural steel ASTM A36 steel آهن ساختمانی (باشه)	۲۵۰	۴۰۰	۷/۸
Steel, high strength alloy ASTM A514 آلیاژ استحکام بالای پولاد	۶۹۰	۷۶۰	۷/۸
High density polyethylene (HDPE) پلی اتیلن با چگالی بالا	۲۶-۳۳	۳۷	۰/۹۵
Polypropylene پلی پروپیلن	۱۲-۴۲	۱۹/۷-۸۰	۰/۹۱
Stainless steel AISI 302 - Cold-rolled پولاد ضد زنگ	۵۲۰	۸۶۰	-
Cast iron 4.5% C, ASTM A-48 چدن	۲۷۶	۲۰۰	-
Aluminum Alloy 2014-T6 آلیاژ آلومینیم	۴۰۰	۴۵۵	۲/۷
Copper 99.9% Cu مس	۷۰	۲۲۰	۸/۹۲
Brass برنج	۱۸۰ تقریبا	۲۵۰	-
Glass شیشه	-	(تحت فشار) ۵۰	۲/۵۳
Concrete بتن	-	۳	-
Rubber لاستیک	-	۱۵	-
مواد در شرایط سخت شده	مدول الاستیسیته (GPa)	استحکام نهایی (MPa)	استحکام تسلیم (MPa)
Aluminum آلومینیم	۷۰	۱۵-۲۰	۴۰-۵۰
Copper مس	۱۳۰	۳۳	۲۱۰
Gold طلا	۷۹	-	۱۰۰
Iron آهن	۲۱۱	۸۰-۱۰۰	۳۵۰
Lead سرب	۱۶	-	۱۲
Nickel نیکل	۱۷۰	۱۴-۳۵	۱۴۰-۱۹۵
Tin قلع	۴۷	۹-۱۴	۱۵-۲۰۰
Zinc (wrought) روی	۱۰۵	-	۱۱۰-۲۰۰

مراجع مورد استفاده در تهییه این متن:

- ۱- مقاومت مصالح -نوشته پوپوف -ترجمه حمید لعل خو -انتشارات پرهام -چاپ دوم تابستان ۱۳۷۳
- ۲- مقاومت مصالح برای مهندسین -نوشته گرهارد آدومیت -ترجمه محمدرضا فرامرزی -انتشارات طراح -چاپ اول زمستان ۱۳۸۲
- ۳- جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی -مترجم عبدال... ولی نژاد -انتشارات طراح -چاپ هفدهم -زمستان ۱۳۸۲
- ۴- آشنایی با فرایندهای ساخت و تولید -نوشته حجت ا... عالی -انتشارات دانشگاه امام حسین -چاپ دوم ۱۳۷۹
- ۵- شبکه جهانی اطلاعات (وب)

<http://en.wikipedia.org>