


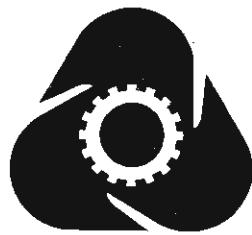

پرسکاری و قابل بندی



سازمان تحقیقات و فناوری

پرسکاری و قابل پندی

از اشارات صندوق کارآموزی

معاونت پژوهشی : مدیریت تهیه و تدوین استاندارد ها و کتابهای آموزشی

چاپ اول

فهرست مقدمات

صفحه	عنوان
۱	مقدمه
۲	کارگاه پرس
۳	طرح محل کاربرسکار
۵	قوانين و مقررات ایمنی
۶	پیشگیری از حوارث در کارگاههای پرسکاری
۱۰	بهداشت صنعتی
۱۲	جلوگیری از آتش سوزی
۱۴	فلزات مورد مصرف در پرسکاری
۱۶	انواع اصلی ماشین آلات پرسکاری
۱۸	پرسهای ضربه ای
۲۲	روغنکاری پرسها
۲۸	پرسهای دوپسه مرحله ای
۲۹	پرسهای هیدرولیک
۳۰	پرسهای اتوماتیک
۳۲	مفهوم کلی عملیات تولید و انواع پرسکاری
۳۴	عملیات پرشکاری
۳۵	عملیات فرم دادن
۳۹	عملیات مرکب
۴۰	دوره عملیات تولید یک قطعه از طریق پرسکاری
۴۰	صرفه جویی در مصرف ورق
۴۲	ترتیب چیدن بعضی از قطعات روی ورقها یا نوارها
	الف

عنوان

صفحه

۴۳	انتخاب لوازم
۴۳	عملیات کمکی در پرسکاری
۴۳	عملیات حرارتی
۴۳	شستشوها محلولهای شیمیائی
۴۳	شستشوی سطاره ها آب
۴۴	روغنگاری
۴۴	پلیسه زدائی
۴۲	نصب و تنظیم قالب

در اینجا صنایع مطمئن و سالم که زیرینای اقتصاد هر جامعه را بمعنی وسیع کلمه تشکیل میدهد عواملی در خالت موثر و مستقیم دارند که (ماشین ، موارد اولیه نیروی انسانی) نمونه بر جسته بشمار میروند از این سه عامل مهم ، نیروی انسانی ماهر ، مرتبه و ارزش اول را حائز است ، زیرا در رتبه دو عامل دیگر (ماشین و موارد اولیه) نیز نیروی انسانی ماهر ، عامل اصلی و علت وجودی است .

صندوق کارآموزی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی بطبق قانون ، وظیفه تعلیم جوانان قادر تخصص و کارگران شاغل را تسطیح استاندارد های مهارت از طریق آموزش در دوره های تخصصی کوتاه مدت بعده دارد و برای این منظور از امکانات مراکز کارآموزی ثابت ، مراکز کارآموزی سیار ، مریمان سیار ، تعلیمات ضمن کارروشن ارتقاء مهارت از طریق مکاتبه استفاده میکند .

با توجه به این امر که مریان ، کتاب و تجهیزات آموزشی در سطح کارگران ماهر فراهم نیست صندوق کارآموزی برای تعلیم مریان و تهیه کتاب های فنی و جامع و در عین حال ساده و مفهوم در مورد هر یک از حرفه های صنایع ، اولویت خاص قائل است .

کتاب حاضر منظور آموزش کارگران و هر اساس استاندارد مهارت برای کارگران پرسکارور قهای فلزی بشماره ۳۹/۶ - ۸ تهیه شده و در درجه اول جهت آموزش کارگرانیکه در نظام آموزشی وضوابط صندوق کارآموزی تحت تعلیم قرار گیرند مورد استفاده مقراخواه گرفت .

در تألیف و تدوین کتاب ، مسعی شده که اساس کاری باشد ساده نویسی قرار گرفته و مطالب فنی با کملک اوتقا و پرونشه های روشن و گویا بشیوه ای بیان شود که فراگیری آن برای توده کارگر و عصوم انراد آسان باشد .

صندوق کارآموزی در صدر است علاوه بر تعلیم و تدارک مریمان حرفه ای و آموزش مداوم و همه جانبه کارآموزان و کارگران ماهر ، بانشرایین گونه کتاب های ساده و مصور ، امکان دانش اندوزی و حرفه آموزی همگان را (اعم از افراد شاغل در صنایع پاعلا قمندان به فنون و حرف) فراهم و زیرینای آموزش مداوم غیر کلاسیک را برای همگان ممکن سازد .

کتاب پرسکاری که به کوشش جواد فرازمند و همکاری جمشید صالحی و جمعی دیگران از متخصصان
وصاحب نظران صندوق کارآموزی تهیه و تدوین گردیده گامی است در راه تحقق بخشیدن به
تعمیم آموزش حرفه ای و پاسخی به خواست محسوس و منطقی کسانی که چرخهای کشور را برگت
در میآورند .

امید است این اقدام که برای اولین بار در ایران صورت میگیرد ، مورد استقبال کارگران و سایر
افراد فنی کشور قرار گیرد و با خاطرداشته باشند که سرویس اطلاعات فنی صندوق کارآموزی آماره
پاسخگویی بهرگونه سئوالات فنی و حل مشکلات حرفه ای است .

مدیرعامل - محمد رضا مشایخی

مقدمه
تشکیلات تولید و طرح محل کار
ماشین سازی

تشکیلات ماشین سازی شامل کارگاههای تولید ، قسمتهای کمکی یا فرعی و سرویس است .
کارگاههای تولید به ساخت و تولید کارهای مختلف مربوط میشوند و حال آنکه وظیفه و کار
قسمتهای کمکی یا فرعی تهیه ابزارهای لازم و تعمیرلوازم و دستگاهها وغیره میباشد .
بخش سرویس هم برای قسمتهای تولید و هم برای قسمتهای کمکی ، نیرو (برق - آب و گاز
وسوخت های مختلف) و حمل و نقل تهیه و آماره مینماید .

کارگاههای آهنگری ، ریخته گری ، پرسکاری ، عملیات حرارتی ، جوشکاری و پرشکاری و نیز -
خطوط مونتاژ تحت عنوان کارگاههای تولید کار میکنند . سایر کارگاهها ، ازقبل کارگاههای ابزار
سازی (برای ساخت و تعمیر یا پیاره و سوار کردن ابزارها) ، مدل سازی (برای ساخت مدل جهت
ریخته گری) و کارگاههای تعمیرات جزء قسمتهای کمکی و فرعی هستند . قسمتهای سرویس
شامل انبارها (برای انبار کردن فلزات ، محصولات تمام شده و سوخت) ، کارخانههای تولید
نیرو (کارخانه های برق و پست های ترانسفورماتور ، قسمتهای دیک بخار ، اطاقهای کمپرسور
و کارخانههای تولید گاز) ، قسمت حمل و نقل ، قسمتهای رفاه و سهد اشت (گرم کردن ، تهویه
آبرسانی ، تخلیه یا فاضلاب) و سازمانهای اداری سرویسها (آزمایشگاهها ، مدیریت ، بخشها
کمک های اولیه ، آموزش فنی ، آتش نشانی ، نگهداری ، حفاظت و ایمنی) است . کارگاههای مدرن
و قسمتهای سرویس آن معمولاً " در ساختمان های بزرگ قرار دارند .

این بناها باید طوری باشند که بتوان طرح تولید کافی را در آنها پیاره کرد ، ارتباط از کارگاه
به کارگاهی به سادگی انجام شود و حرکت بارها و قطعات وغیره علی وساده باشد .
یکی از کارگاههای تولید کارگاه پرسکاری است که اینک بشرح آن و عملیات پرسکاری میپردازیم

در کارگاههای پرسکاری ورقهای فلزی، ورقهای فلزی صورت قطعات ماشین و سایر تولیدات گوناگون در می‌آید اند ازه شکل ساختمان این چنین کارگاههایه نوع و اند ازه محصول و مقدار تولید آن بستگی رارد. مثلاً "اگر قطعات برای تولید سری و توده ای (زیار) ار وات برقی مثل رار یو وساعت وغیره باشد کارگاههای آنها کوچک است. برای تولید سری قطعات موتورسیکلت، ماشین رختشوئی یا یخچال اند ازه کارگاههای پرس متوسط ساخته می‌شود. همچنین برای تولید قطعات بزرگ از قبیل گل گیر، سقف و کاپوت اتومبیل یا قطعات واگن و خودروهایی که بر روی ریل حرکت می‌کنند لازم است که کارگاه آنها خیلی بزرگ باشد.

کارگاههای پرس یا برای پرسکاری و یا برای بعضی از عملیات وابسته به آن مورد استفاده قرار می‌گیرد کارگاه پرسکاری ممکن است شامل چند قسمت تولید باشد که عبارتند از: قسمتهای مقدماتی (پرسکاری . ورق فلز) پرسکاری (پرسکاری . قطعات کوچک ، متوسط و بزرگ ماشین) عملیات حرارتی ، جوشکاری و مونتاژ، رنگکاری و نیز قسمتهای پرداخت و شستشوی ورقهای پرس شده آبکاری (آب کرم وغیره) هریک از این قسمتها مجهزه ماشین آلات وابزارهای مناسب بانوع و اند ازه محصول و نوع عملیات هستند برای مثال قسمت مقدماتی دارای قیچی‌های ورق برای بریدن ورقها و نوارها، و قیچی‌های گردان برای بریدن ورقهای بصورت کوئل است. قسمت پرسکاری مجهزه پرسهای مکانیکی یک مرحله ای برای بریدن ، خم کردن و کشیدن ورقها و سایر عملیات و پرسهای مکانیکی دو مرحله ای برای کشیدن و پرسهای هیدرولیکی برای کشش عمیق است قسمت جوشکاری دارای رستگاههای نقطه جوش و ماشینهای جوش غلطگی است قسمت رنگ کاری شامل افشارنکها یا پیستوله های رنگ و سایر رستگاههای رنگ کاری است. قسمت تعمیرات و ماشین افزار مجهزه رستگاههای تراش ، فرز ، مته و میزکار وابزارهای مناسب دیگر می‌باشد. لوازم و ماشین آلات کارگاه پرس به ترتیب انجام عملیات مختلف ، مرتب و نصب شده اند. برای انتقال قطعات تکمیل شده و نیمه تمام از یک قسمت کارگاه به قسمت دیگر از وسائل حمل و نقل مختلف مکانیکی از قبیل جرثقیل های سقفی ، تسمه های انتقال ، ماشینهای جراحتا ل های زمینی وغیره استفاده می‌شود.


طرح محل کار پرسکار

محل کار، قسمتی از سطح یا فضای تولید یک کارگاه است که برای انجام کار معین اختصاص دارد میشود . هر محل کار دارای لوازم و ابزارهای مورد لزوم برای کار خاصی میباشد که شامل ظروف و خرکهای جهت قرار دارن قطعات یا کالاهای نیمه تمام و تمام شده و نیز قطعات پرس شده است . محل کار احتیاج به فضای کافی را در تاکار تحت این معنی کامل و مناسب ترین شرایط انجام پذیرد . بطوری که کارگر بتواند محصول را با کیفیت خوب تولید کند .


طرز صحیح محل کار امکان میدهد که لوازم و ابزارهای بهترین نحوی چیده و نصب شود و همچنین محیط کار دارای نور و تهیه کافی و مناسب باشد در محل کار هر کارگر باید تمام لوازمی که برای سرویس ماشین یا ابزارهای دیگر احتیاج دارد درست رساند باشد .

این وسائل شامل ، پارچه (برای تمیز کردن روفن از روی دستگاهها) برس (برای تمیز کردن گفتهای) ، وابزارهایی که برای تنظیم و تعمیرات جزئی بکار میروند وغیره است .

محل کار باید همیشه تمیز و مرتب نگهداشته شود . محل کار کثیف و ریخت ویash با نورو روشنایی غیر کافی باعث کاهش نیروی تولید وغیر قابل قبول بودن محصول و وجود آمدن حوادث نیز میگردد . در محل کار پرسکار مجهز شده به جعبه ها (یاندازه های استاندارد) و محفظه های مخصوص برای قطعات نیمه تمام ، ضایعات وسائل رونکاری ، مواد تمیز کننده و پاک کننده و نیز چراغها و صندلی مخصوص (در صورتی که کارگر هنگام کار احتیاج به نشستن داشته باشد) هنگام پرسکاری قطعات کوچک و بعضی از قطعات ماشین با اندازه های متوسط ، قطعات پرسکاری شونده باید طرف چپ کارگر و قطعات پرس شده یا نیمه تمام طرف راست آن باشد (شکل ۱) هنگام پرسکاری قطعات بزرگ ماشین ، قرار دارن آنها را در طرف راست یا چپ به نوع و طرح پرس بستگی دارد (شکل ۲) .

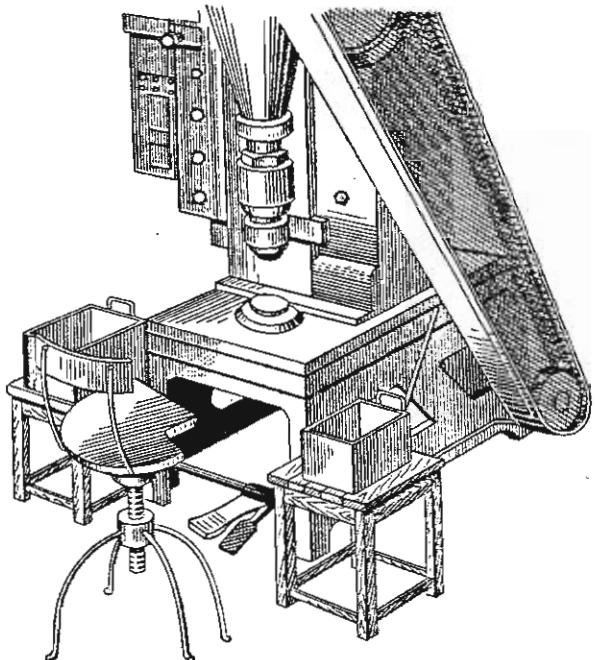

(شکل ۱)

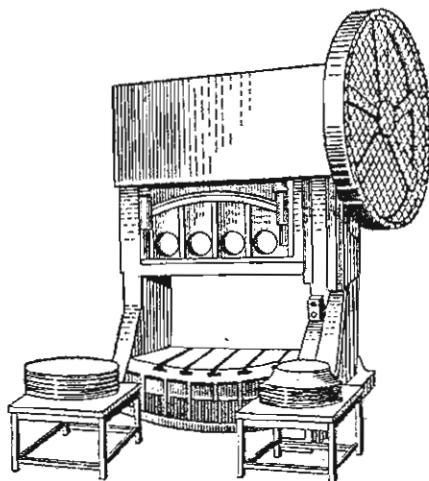

(شکل ۲)

صندلی کارگر پرسکار باید دوران داشته و ارتفاع آن قابل تنظیم باشد . هرگاه پرس با پدال پائی کارکند نشیننگاه صندلی باید دارای قسمت بریده ای باشد بطوریکه پای راست کارگر بتواند براحتی حرکت کند و پدال را فشار دارد سپس آنرا خلاص نماید .

این نوع صندلی ممکن است دارای تکیمه ای قابل تنظیم و بازوی زیر پائی باشد . هنگامیکه از پرسهای اتوماتیک استفاده میشود متصدی باید از چند پرس در یک زمان مراقبت کند برای این منظور محل کار متصدی پرسها ممکن است دارای تابلو-کنترل باشد که بوسیله آن ، پرسها و بطورکلی خط اتوماتیک را کنترل کند و یا اینکه میتوان مستقیماً "عمل کنترل را بر روی هر ماشین انجام داد . قبل از شروع بکار لوازم وابزارهارا باید کنترل و روغنکاری کرد و در دسترس کارگر قرار دار . هنگامیکه کارخاتمه یافت باید محل کار و سایل تمیز شود و در جای خود قرار گیرند

موضوع اصلی برای بخش ایمنی در کارگاه و کارخانجات، آشناساختن کارگر (باروشها و مقررات) ایمنی و شرایط بهداشتی کار است بطوریکه از حوارث و خطرات صنعتی و امراض شغلی جلوگیری شود . بیشتر کشورها را رای قوانین و بازرگانی های مخصوص هستند .

کلیه کارگران در هر کارخانه که باشد باید بخوبی از قوانین ایمنی کارخود شان آگاهی داشته و تمام آنها را رعایت کنند .

پرسکاری، حرفه ای کاملاً مخاطره آمیز است از اینرو در کارگاه پرس باید مراقبت و توجه کامل به قوانین و دستورات مربوط به لوازم و کار آنها را بذول داشت . با توجه به قانون کار عمومی و شاخه های مختلف صنعت هر یک از کارخانه ها و کارگاه ها مقررات ایمنی مخصوصی دارند .

بنابراین کارگران علاوه بر رعایت موارد قانون کار عمومی باید به مقررات محل کار خود نیز توجه داشته باشند به عنوان مثال :

کارگران هنگام حرکت ماشینها و جراثقال های بالا برابر باشد رقت و مراقبت کافی داشته باشند و از ایستادن زیبریارهای در حال حرکت خود را ریختن و قسمتهایی را که بوسیله نرده جدا شده و همچنین ماشین آلات ولوازم الکتریکی که در حد وظیفه آنها نیست درست نزنند .

اغلب در اثر بی احتیاطی کارگران حوارشی رخ میدهد که باعث صدمه رسیدن به کارگر میشود این حوارث میتواند (بریدگیها، شکستگیها و زخمها)، التریکی (نشکها، سوختگیها)، حرارتی (سوختگیها) همیمانی (سوختگیها)، صوتی (ضریبای در اثر صدا)، بینائی (کوری بعد تکوتا موطولانی) (غیرهای).

صدما تصنعتی منجر به ناتوانی یا ازکارافتادگی کارگر برای مد تی کوتاه یا طولانی میشند.

این حوارث بر حسب شدت حارثه دسته‌بندی میشوند. هر صدمه و آسیب صنعتی باید گزارش شود به طبقه طبقه که در قانون و مقررات کارخانه شرح دارد شده ثبت گردد.

حوارشی که ضمن کار پیش می‌آید ممکن است در اثر عملیات تولید، تکنولوژی و یا شرایط کاری باشد. حوارشی که در اثر عملیات تولید بوجود می‌آید شامل موارد زیراست:

- ۱- استفاده از روشهای مخاطره آمیزکه برخلاف قوانین ایمنی کار است.
- ۲- استفاده از وسائل حفاظتی نامناسب.

۳- قصور در استفاده از وسائل و طرحهای حفاظتی.

۴- نگهداری غلط و غیرکافی محل کار.

سبب‌های تکنولوژی شامل:

روش قدیمی تولید، استفاده از وسائل وابزار کهنه و طرحهای قاب‌های محافظ ایمنی معیوب وغیره است. روش‌نایی غیرکافی تهیه ناقص کثیف بودن محل کار و نامرتب چیدن وسائل وابزارهای رجای خود حوارشی بوجود می‌ورزند که شرایط کار مسبب آنها است.

جلوگیری از این حوارث مستلزم پیروی از قوانین و مقررات موسسه مربوطه است.


الف - اقدامات فنی باید به این ترتیب صورت بگیرد که:

- ۱- از ماشین آلاتی که بطور صحیح تنظیم و تعمیر شده‌اند استفاده شود.
- ۲- ماشینهای که کار با آنها مخاطره آمیز و پر زحمت است قسم مکانیزه و اتوماتیک شوند.
- ۳- در اطراف قطعات متحرک واحد‌ها و سایر قطعات خطرناک حفاظهای ایمنی قرار دهند.
- ۴- آزمایش مقدماتی واولیه لوازم
- ۵- تهییه سیستم‌های صحیح عایق بندی.

- ب - اقدامات تاسیساتی که باید انجام گیرد .
- ۱ - نصب صحیح دستگاهها در محل کار .
 - ۲ - مشخص کردن مسیرهای صحیح برای حرکت ، انسان ، جرثقیلها و وسائل متحرک دیگر .
 - ۳ - قراردادن وسایل واپزارها بطور صحیح .
 - ۴ - آشنا کردن کارگران با روشهای پیشگیری از حوادث .
 - ۵ - منعکارگران درمورد نصب واستفاده از لوازم واپزارهای معیوب بدون اجازه متصرفی یا مامورا یمنی ، مرسوطه .
 - ۶ - تهییه محافظهای شخصی و کنترل صحیح بکاربردن آنها .
 - ۷ - انتشار نشریاتی درمورد روشهای ایمنی کار .
 - ۸ - اقدامات بهداشتی ، تامین نور و تهویه کافی و خوب .

آسیب‌ها و صدمات صنعتی در رکارگاه‌های پرسکاری شامل بریدگی‌ها و خراشی است که به دستها وارد می‌شود . گاهی اوقات نیز گوشه‌ها و لبه‌های تیز و سرمهده ، پلیسه‌های قطعات نیمه‌تمام و تمام شده و ضایعات هندگام گذاشتن و برداشتن از روی واگنهای حمل‌کننده به پاها صدماتی وارد می‌کند . صدماتی که به دست وارد می‌شود توسط ابزارهای دستی است که می‌توان توسط مکانیزه کردن و اتوماتیک کردن عملیات پرسکاری بمیزان زیاد آنها را کاهش دار . برای جلوگیری از صدمات هندگام پرسکاری دستی قطعات کوچک و نیمه‌تمام از انبرک‌های مخصوص باید استفاده کرد و قطعات خرابرا توسط قلاب برداشت هندگام پرسکاری قطعات متوسط و بزرگ باید همیشه از درستگش استفاده کرد . هرگز هندگام حمل و نقل به قطعات گوشه را روبرده دست نزنید . اکثر آسیب‌ها و حوارث در رکارگاه پرسکاری بسبب افتادن قطعات کار و ابزارهای دیگر بوجود می‌آید . از این نظر هندگام حمل و نقل قطعات کار باید بسیار موازن باشد . همچنین باید گزرنگ‌های محل کار یا کیزه و آراسته و مرتب شود تا جا و فضای کافی برای انجام کار بیشتر باشد .

بارهایی که توسط جرثقال حمل و نقل می‌شود باید بنحو اطمینان بخشنی به قلاب هابسته شود و هرگز نباید بار را روی سرکسی حرکت دار . ایستادن زیر جرثقال تحت بار نیز خطرناک است .

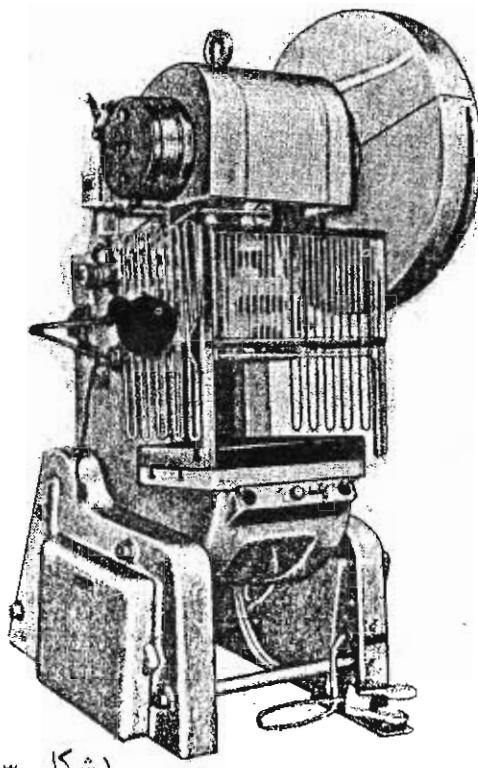

(شکل ۳)

قرارگرفتن دست بین ابزار (سینه پرس) و قطعه کار خطرناک ترین آسیب است برای جلوگیری از این امر، پرسکار هرگز نباید بعد از روشن کردن، پرس دست خود را در محل های خطرناک قرار ره. و همچنین نباید هنگام روشن بودن پرس بار است کارهایی روی آن انجام داد بنابراین پرس باید همیشه مجهز به قاب و طرح محافظ باشد. از نظر این، پرس هاییکه برای پرسکاری قطعات کوچک ساخته شده در محفظه ای قرار دارند. به این معنا که سننه های آنها در محل.

محصوری حرکت میکند. پرسهایی که برای پرسکاری قطعات باندازه های متوسط ساخته شده اند مجهز به طرحهای محافظه هستند چنان طرحهای شامل حصارهایی هستند که در ای در قفل شونده داخلی و محافظه متحرک میباشند. هنگامی که سننه آمدن سننه، دست و قسمت بالای بدنه را در قفل میسازند - شکل ۳ در کمک کار آنداز پرس و سیستم قفل کننده ای را نشان میدهد. این سیستم مجهز به فتوسلهای است که در موقع کار، اگر دست کارگر در منطقه عمل پرس واقع شده باشد بسرعت پرس را از کار میاندازد. در قفل شونده داخلی طوری طرح شده که هنگامی که سننه آمدن سننه، در به سمت کارگر میچرخد و دست ویدن او را از منطقه خطر عقب میزند. محافظهای نوع پاند ولی عمودی وافقی هنگامیکه سننه پرس پائین میآید بطرف جلوچرخیده و دست کارگر را از منطقه خطر عقب میزند. برای نرم کردن قسمت عقب زننده دست یا بدنه دست یا بدنه، آنرا بالا یهلاستیک و اسفنج میپوشانند.

حوالی که متوجه پرسکار میشود بسبیب قصور در رعایت قوانین اینکه کار میباشد. هنگام حرکت و انتقال قطعات کوچک ازانبرک مخصوص باید استفاده کرد. هرگز نباید قالب و سننه معیوب روی آن سوار است نباید کار کرد هنگامیکه پرس اتوماتیک کار میکند قطعات را هرگز نباید بار است زیر ماشین قرار دار. صحبت کردن و شوخی کردن یکی دیگر از علل ایجاد صدمه و آسیب است.

تمام کارگران باید دقیقاً "قوانين و مقررات ایمنی را حفظ کرد و آنها را رعایت کنند . تنظیمات و تعمیرات - پرس نیز میتواند منشاء و منبع حوار است باشد . هنگامیکه پرس تعمیر میشود مکانیسم آن در صورت لزوم باید بوسیله دست چرخانیده و یا حرکت راهه و با احتیاط به قطعات متحرک نزدیک شود . امتحان یا آزمایش در ستجاه را باید فقط به کارگرها تجربه ای که رای داشت کافی نسبت به ماشین است و اگذار کرد اگر کارگر متوجه نقصی در ابزار یا پرس شود کار را باید فوراً متوقف کرده و سریعتر خود را مکانیک ، تعمیرات را از آن آگاه سازد .

برای جلوگیری از شوکهای الکتریکی و سوختگی ، کارگر مجاز نیست که مدارهای الکتریکی را تنظیم و یا در ستکاری کند بلکه باید به الکتریسین مربوطه اطلاع دهد . تمام سیستمهای الکتریکی باید رای اتصال زمینی باشند .

کمکهای اولیه - بعضی عوامل در عطیات تولید یا شرایط کاربرای سلامتی و کارآئی کارگران زیان آور است و ممکن است سبب حوارشی گرد راین مخاطرات شغلی عبارتست از شرایط نامساعد - اقلیمی در کار، سروصد اولرژش و ارتعاشات، روشنایی یا نورغیرکافی، تشعشعات نامرئی، گرد و غبار صنعتی و گازهای مضره و شرایط غیرعادی کار درجه حرارت کموزیار، رطوبت غیرعادی جریان های قوی هوایکه (سبب سرما خوردگی و سایر بیماریها میگردد) و سروصد اهای شدید ماشینها تمرکز حواس را کاهش میدهد و تاثیرات معکوس در سلامتی کارگران بخصوص در شنوایی و سیستم اعصاب آنها را از تکان و لرزش ماشینها با سرعت زیاد چرخش چرخها، فلکه بالا نس نشده ماشینهای ضربه ای و پیرا تور- های در حال کار نیز تاثیر منفی در سیستم اعصاب را شده و سرعت کارگران را خسته میکند نوریا روشنایی های مناسب وغیرکافی یا نورخیلی شدید وزننده بمدت های طولانی نیز نراحتی هایی در چشم کارگران- بوجود می آورد تشعشعات نامرئی (اشعه های ماوراء بنفس وماوراء قرمز، امواج الکترومغناطیسی اشعة ایکس واشده را دیاکتیو وغیره) تاثیر زیان آوری روی اکثر اندامها دارد .

گرد وغبار اکترفلزات از قبل سرب، منگنز، نیکل نیز ناراحتی های شدیدی در ریه ها و آندهای دیگر وجود می آورد. شرایط بد کار موجب بوجود آمدن خستگی در ریه غضلات و آندها (ارگانها) می شود مانند خمیدگی ستون فقرات که میتواند بسلامتی فرد لطفه وارد گند برای جلوگیری موثر از بروز امراض شفیع کارگاه پرسکاری باید به تهییه مناسب و روشنائی صحیح مجهز باشد. لوازم تولید و مخلفات آن نیز باید با رنگهای روشن و ملائم رنگ زده شود. عطیاتی که در کارگاه ایجاد صدای زیاد میکند باید در اطاقهای عایق بندی شده انجام پذیرد تاباعت ناراحتی کارگران نشود.

کارگران پرسکار قطعات کوچک باید دارای صندلی های راحتی مخصوص باشند و کارگانی که با قطعات بزرگ سرو کارد از نیز باید دارای صندلی باشند تا در فاصله های کوتاه میان پرسکاری رو آنها بنشینند . کارگرانی که باید را ایما نمود اتوماتیک یا عملیات تولید را کنترل کنند باید اجازه داشته باشند که در فواصل معین بدمد تهای کوتاه بنشینند . تمرین های فیزیکی یا ورزش (زیمناستیک) نیز باید یک یار و بار د روز ترتیب داده شود و تمرینات هم بر حسب نوع کار انجام شده باید انتخاب شود .

کارگران (بخصوص زنان و جوانان) هرگز مجاز نیستند با رهای سنجینی را که قانون کار منع کرده، بلند کنند و حتماً باید از جراثمالهای مختلف و مناسب برای بلند کردن با استفاده کنند وسائل شمعتشو باید طوری باشد که کارگران بتوانند برای غذا خوردن و بعد از انجام کار خود را تمیز کنند این مسئله بخصوص رهای کارگران پرسکار بسیار لازماست زیرا اعماق رمعرض مواد مضر شیمیائی و روغنها فرار می‌گیرند. کمکهای اولیه شامل ساره ترین اقدامات فوری برای نجات زندگی و حفظ سلامت مصدومین تاریخی دکتریارساندن مصدوم به اتاق مخصوص یا بیمارستان است. هر کارگری باید بداند که چگونه کمکهای اولیه را بگاریند و تمام کارگاهها باید همیشه دارای جعبه کمکهای اولیه باشند.

قبل از انجام کمکهای اولیه باید بسرعت علت حادثه را از بین ببرد. هروزنهای که مصدوم را زیر گرفته بلند کرد، اورا از میان آوارها و قطعات شکسته خلاص کرد و عوامل آسیب وارد کننده را قطع نمود (برای مثال، قطع گاز، زدن سویچ یا قطع جریان برق اصلی) در صورتیکه مصدوم در روضم و شرایط خطرناکی باشد از قبیل بیهوشی و خون ریزی اقدامات لازم بعمل آورد. و فوراً آمبولانس را خبر گردید. در حالیکه شوک الکتریکی به شخص وارد شود جریان برق باید قطع گردد یعنی کلید تیغه‌ای زده شود یا سیمها قطع شوند، در صورتیکه سیم را قطع کرده باشیم بعد از وصل کردن باید بخوبی عایق بندی شود، در این موقع باید دستکش لاستیکی و لباس خشک پوشیده در صورت وارد شدن - شوک الکتریکی یا برق گرفتگی، لازمت که تنفس مصنوعی داره شود. اگر کارگری زخمی شد، جلوی خونریزی را باید گرفت و برای جلوگیری از عفونت تارسانیدن به دکتر باید زخم را باند پیچید.

بی رقتی در حمل و نقل واستفاده از مشعلها، سیستم‌های الکتریکی معیوب، و موارد قابل استعمال- (کهنه‌های تمیزکننده آشغال ها و قراصه ها وغیره) عامل اصلی آتش سوزی در کارگاه های ماشین و قسمت‌های پرسکاری است.

محل صحیح ساختمان‌ها، جاره‌ها و گزرنگ‌ها این طرح صحیح کارگاه‌ها، استفاده از مواد ساختمانی مناسب تهییه لوازم ایمنی و مقاوم در برابر آتش، ضامن جلوگیری از آتش سوزی است. مقررات زیررا باید همیشه در کارخانه‌ها و کارگاه‌های رعایت کرد. سیگارکشیدن را فقط در محل‌های کم برای اینکار اختصاص داره شده انجام دهید ته سیگار و کبریت نیمسوز رابه زمین نیاند ازید.

لوازم الکتریکی را بطور صحیح نگهداری کنید. موتورها و وسائل را بعد از اتمام کار و هنگام خرابی و - شکستگی خاموش کنید، لوازم الکتریکی معیوب را فوراً از جریان قطعی خاموش کرده و تکنیسین را آگاه کنید تمام روغنها و مواد تمیزکننده را در رجعبه‌های مخصوص فلزی نگهدارید. لباس کاریا روپوش‌های کهنه روغنی را در رگنجه یارخت کن نگذارید. کارخانه‌ها و کارگاه‌ها معمولاً را رای گروه‌های آتش نشانی هستند ولوله‌ها و شیرهای آب آتش نشانی. در نقاط مختلف موجود است آژیر وسائل آتشنشانی (کپسول‌های آتش نشانی، سطلهای شن، بیلهای دیلمها وغیره) برای محلهای حساس در نظر گرفته شود. در هنگام آتش سوزی برای جلوگیری از هراتفاق ناگواری باید بد ون ترس و هراس بسرعت و بسی - معطلي اقدام کرد و توسط صد آژیر آتشنشانی، یا بوسیله تلفن به گروه آتش نشانی اطلاع دار. تهويه - ها و هواکشها را باید خاموش کرد (زیرا کوران یا جریان هوا آتش را توسعه ميدهد)، جریان الکتریسته و گازوهای فشرده را نیز باید قطع کرد. انراد کارگاه یا گروه آتش نشانی باید بمحض دیدن آتش و پا شنیدن آژیر، سویچ جریان اصلی را زده و شروع به خاموش کردن آتش و درگردان کا لاها از منطقه - خطر گنند. سایر کارگران نیز باید به این گروه (گروه آتش نشانی) کمک گنند و هنگامیکه به آنها دستور داره میشود، منطقه خطر را ترک گنند.

برای خاموش کردن آتش در ساختمان‌ها، از آب یا محلولهای شیمیائی می‌توان استفاده کرد، مایعات آتش‌گیر با مواد شیمیائی خاموش کنند و یا شن خاموش می‌شوند و در این مورد از آب استفاده نمی‌شود - زیرا مواد آتش‌گیر رستح آب قرار خواهد گرفت و آتش سوزی ادامه خواهد یافت . آتش لوازم برقی باشن یا بوسیله کپسولهای آتش نشانی حاوی کربن رسید خاموش می‌شوند زیرا آب و کهای شیمیائی نمی‌توانند آنها را خاموش کنند بعلاوه آب وکف‌ها جریان را برقرار کرده واستفاده از آنها سبب صدمات شدیدی خواهد شد . هرگار گرباید بد اینکه چگونه به گروه آتش نشانی بوسیله تلفن اطلاع دهد همچنین از محل کلید آذین نزد یکرین کپسول آتشنشانی و طریقه استفاده از آن اطلاع داشته باشد . تمام فرمانهای رئیس گروه آتشنشانی یا هرگه جانشین اوست بدون درنگ و معطلی باید انجام شود .

فلزاتیکه در پرسکاری ورقهای فلزی بکارمیروند، فولاد - فلزات غیرآهنی وآلیاژها هستند که بصورت ورقها (بضخامت کمتر از ۴ میلیمتر)، صفحات (بضخامت بیش از ۴ میلیمتر) و نوارهای میاشند ورقهای فولادی با پهنای تا ۲ متر بصورت کوئل بوزن ۰۵ کیلوگرم درست میشوند ورقهای اتوماتیک بکارمیرود. بدین معناکه ورق رامیتوان از یکطرف به زیرسنبه پرس هدایت کرد و با بالا و یائین آوردن پرس بطور ممتد عمل پرسکاری را بد ون و قله انجام دارد. ورقهای صفحات فولادی معمولاً "به اندازه های 1200×1200 تا 2800×400 میلیمتر ساخته میشود. نوارهای فولادی معمولاً "به پهنای ۲۰۰ تا ۱۲۰ و بضخامت ۴ تا ۶ میلیمتر درست میشوند. قطعات ماشینهاییکه تحت شرایط بحرانی کارمیکند از ورقهای فولادی با کیفیت عالی ساخته میشوند، چنین قطعاتی معمولاً "پراخت میشود (مثل آب گرم راردن وغیره) پرسکاری آندسته ورقهای فلزی که باید تغییر فرم رهند (بخصوص کشیده شوند) خیلی مشکل است از اینرو ورقهای فلزی که برای این منظور بکارمیرود باید رارای سختی مناسب بوده (سختی برینل ۳۰-۶۰) و ساختمان شبکه های داخلی آن طوری باشد که هنگام کشیدن و تغییر فرم پاره نشود. در پرسکاری غالباً "ورقهای فولادی که در حالت گرم نور شده، ورقهای قلع اند ور، گالوانیزه و ورقهایی که در حالت سرد نور شده بکارمیرود. روی ورقهای فولادی در حالت گرم نور شده برای مقاصد عمومی، پوسته ای از اکسید است برای قطعات ساختمان، ماشینهای کشاورزی وغیره بکارمیرود و عملیات سوراخکاری و خمکاری روی آن انجام میشود. پوسته های (اکسید) روی ورق سبب کند شدن سریع سنبه و قالب میشود، این نوع ورقها معمولاً "برای کشش بکار نمیرود.

ورقهای فولادی که بوسیله کوره‌های بسمروزیمنس مارتین تهیه می‌شود :

این ورقها بعد از نورد، آنیل شده و از طریق عملیات شیمیائی پوسته‌های (اکسید) روی آنها برطرف شده است. این ورقهای بضخامت ۲۵/۰ تا ۳ میلیمتر هستند که بر احتیت پرسکاری شده و برای ساختن قطعات مختلف ماشین‌هایی که در معرض بارهای زیاد قرار نمی‌گیرند استفاده می‌شود اما برای محصولات یا قطعاتی که باید پرداخت یا آبکاری شوند (آب کرم یا نیکل به آنهاد اراده شود) مثل ظرف آشپزخانه بکار نمی‌ورد.

ورقهای فولادی که در حالت سرد نورد شده :

این ورقها اساساً از فولاد کربنی با کیفیت عالی و گاهی نیز از فولادهای آلیاژی ساخته می‌شود. شمشهای بعد از نورد شدن در حالت گرم آنیل شده و پوسته‌های (اکسید) آن از روی ورق پاک می‌شود سپس در حالت سرد نورد شده و بضخامت‌های معینی در می‌آیند و در صورت لزوم بارگیری آنیل می‌شود تا سطح آن در اثر تماس با اکسیژن هوا اکسید نشود و همچنان شفاف باقی بماند. این نوع ورقها از نظر وقت ضخامت و کیفیت سطح بچند درسته تقسیم می‌شود که بستگی به گارخانه تولید کننده دارد. این ورقها برای کشیدن در حالت معمولی زیاد بکار نمی‌ورد و نیز برای پرسکاری جهت تهییه قطعات با اشکال پیچیده (قطعات بدنه اتومبیل وغیره) مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

ورقهای آهن سیاه آنیل شده بضخامت ۱۸/۰ تا ۵۵/۰ میلیمتر و ورقهای نازک بضخامت ۲۱/۰ تا ۵۵/۰ میلیمتر از فولاد کربنی ساخته می‌شود. این ورقهای بعد از نورد، آنیل شده و پوسته‌ها (اکسید) از روی سطح آنها پاک می‌شود و باره نورد می‌شود تا سطح پولیش شده‌ای بدست آید که بصورت سیاه باقی می‌ماند که ورق آهن سیاه است و یا بالای نازکی از قلع آنرا می‌توانند که حلبي است. ورقهای آهن سیاه برای پرسکاری جهت ساخت قطعات با جداره نازک و وسائل خانگی بکار نمی‌ورد که بعد از پرسکاری به آنها رنگ زده می‌شود. از حلبي برای ساخت قوطی‌ها، ظروف مختلف غذا و قطعات جداره نازک که باید در مقابل خورندگی مقاوم باشند استفاده می‌شوند.

این ورقها بضخامت ۰/۸۸ تا ۱/۵۰ میلیمتر از فولاد کم کردن که پوسته های سطح آن تمیز شده ساخته شده‌اند. این ورقهای ساخت وسائل خانگی بکار می‌رود. علاوه بر ورقهای فولادی که در بالا ذکر شد سایر فولادهای دیگر برای مقاصد خاص ساخته می‌شود، از قبیل فولادهای الکتریکی و فنری بعضی از نوارها و ورقهای شامل دولا یه فلزه استند که بی‌متالیک نامیده می‌شوند و برای قطعات هواپیما و اجزاء ماشین آلات شیمیائی بکار برده می‌شوند. چنین ورقهایی ممکن است شامل لایه فولاد ضد زنگ، فولاد کربنی ساختمانی، فولاد ساختمانی، برنز و سایر ترکیبات باشند.


أنواع اصلی ماشین آلات پرسکاری :

کارگاه‌های پرسکاری مجهر به پرسها، قیچی‌ها و ماشینهای مختلف هستند. در میان این ماشین‌آلات، پرسهارامیتوان بطريق زیردسته بندی کرد: پرسهای عمومی یا معمولی که برای اکثر عملیات پرسکاری بکار می‌رود و پرسهای مخصوص که برای انجام چند عمل یا برای ساخت بعضی از محصولات ساخته شده‌است. پرسهای مخصوص پرسهایی هستند که عملیات کشش، تصحیح، مارکازنی و عملیات دیگری را انجام میدهند. سنبه پرسهای مکانیکی توسط موتور الکتریکی از طریق چرخ دندنهای و میل لنگ بالا و پائین می‌رود و حال آنکه سنبه پرسهای هیدرولیکی بوسیله پیستون در اثر فشار زیاد روند که توسط پمپ به سیلندر رتزریق می‌شود بطرف بالا و پائین حرکت می‌کند.

پرسهای مکانیکی و هیدرولیکی نیز به سه دسته تقسیم می‌شوند. یک انجامی (یک عمله) که مجهر به یک سنبه گیراست. دو انجامی (دو عمله) که مجهر به دو سنبه گیر است و هر کدام دارای حرکت مجزا هستند. پرسهای سه انجامی (سه عمله) که دارای سه سنبه گیر (دو تابلا و یک پائین) و یا دو سنبه گیرو میز قابل حرکت هستند. مشخصات اصلی پرسهای عبارتست از نیروی آنها بر حسب تنسیون، کورس بر حسب میلیمتر، تعداد ضریب (رفت و برگشت) سنبه گیر بر قیمه و یا سرعت رفت و برگشت سنبه گیر (برای پرسهای هیدرولیکی) نیروی بکار رفته برای سنبه گیر و م و سوم (برای دو انجامی و سه انجامی) ابعاد میز، شکل و اندازه سوراخهای میز و سنبه گیر، فاصله بین کف میز و سطح سنبه گیر

موقعیکه سنبه گیر در پایین ترین و بالاترین نقطه قرارگیرد ، وسائل بیرون انداز قطعه وسایر وسائل اتوماتیک وغیره . مشخصات پرس نیز اندازه های خارجو (ارتفاع پهنا و بعد پرس) وزن پرس قدرت موتور ، فشار مایع یا هوار رمود پرسهای هیدرولیکی و بادی رابه مامید هد .

کارگاه های پرس کاری دارای انواع مختلف قیچی ها است از قبیل قیچی های گیوتینی که برای بریدن ورقهای فلزی صورت نوار و یا قطعات با اضلاع گونیایی بکار میروند . نیلرها که برای بریدن قطعات با اطلاع مستقیم یا منحنی شکل (برای تولید کم) مورد استفاده قرار میگیرد . قیچی های مد و باتیفمهای برنده ماست و آنها که برای بریدن نوارهای پهن (کویل های ورق) بصورت نوارهای (کویل های) باریک راست و قیچی مد و باتیفمهای مخروطی برای بریدن ورق بخط مستقیم یا منحنی شکل (برای تولید کم) بکار میروند . قیچی های دیگری برای بریدن میله گرد ، سپری و بخشی و همچنین جهت تغییر فرم دارند قطعات در حالت سرد توسط قالب های مخصوص بکار میروند . قیچیهای ورق برای توجه به ضخامت ورقی که میبرد ، - حد اکثر طول برش ، تعداد ضربه (بالا و پایین رفتن) در قیقه ، اندازه میز قیچی ، ابعاد خارجی وغیره مشخص میشود . قیچی های مد و بوسیله حد اکثر ضخامت ورقی که میبرد و اندازه و سرعت دیسک های برنده مشخص میشود . مشخصات اصلی پرس و سایر ماشینهای ریبرگ مشخصات آنها ذکر شده است که برای انتخاب این لوازم هنگام تاسیس یا طرح یک کارخانه مورد استفاده قرار میگیرد . تولید سالانه پرسها و سایر ماشینهای برای پرسکاری و عملیات مربوط به آن دائما " رویه افزایش است و طرح آنها مرتبه " رویه تکامل و توسعه و پیشرفت است . میزان بازدهی پرسهای ریبرگ ۱۲۰۰ ضربه رفتن سرعت کار خود کار شدن آنها افزایش یافته است . پرسهای ورقهای فلزی تا ۱۲۰۰ ضربه در دقیقه ساخته ووارد عمل شده است . پرسهای نیز ساخته شده که سنبه گیر آنها بعد از ضربه یا پائین آمدن با سرعت خیلی زیادی بر میگردند یا بالا میروند . پرسهای نیز با ظرفیت چند ده هزار تن ساخته شده است .

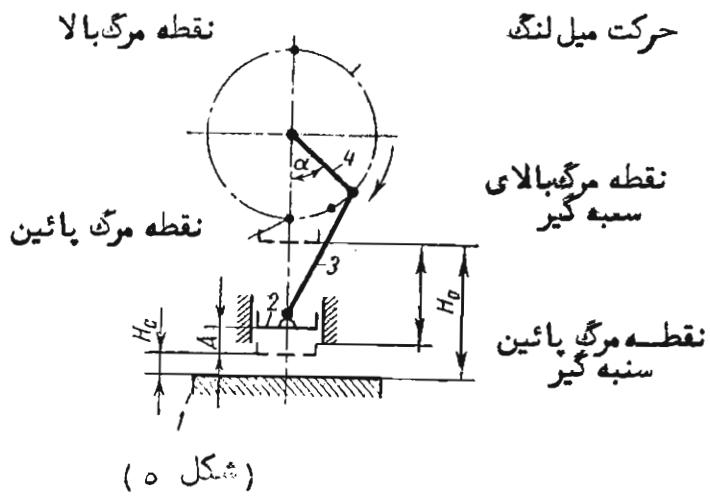

(شکل ۵)


پرسهای ضربه‌ای

پرسهای ضربه‌ای یکی از انواع پرسهایی است که غالباً در کارگاه‌های پرسکاری بکار می‌رود. پرسهای ضربه‌ای دارای لنجی هستند که حرکت رفت و برگشت سبیه گیر را تامین می‌کند (در شکل ۵ بطور شماتیک اصول کار آین پرسها مشخص شده است) بدین ترتیب که با چرخش لنج سبیه گیر بوسیله شاتون ۳ بالا و پائین می‌رود. بالاترین نقطه‌ای که سبیه گیر قرار می‌گیرد نقطه مرگ بالا، و پائین ترین آن را نقطه مرگ پائین مینامند. هنگامیکه سبیه گیر در نقطه مرگ بالا قرار گیرد فاصله آن را تامیز پرس حد اکثر رهانه قالب گیر می‌گویند که با حروف H_0 نشان داره شده است. هنگامیکه سبیه گیر در نقطه مرگ پائین تامیز حد اقل رهانه قالب گیر مینامند و با حروف H_C مشخص شده است. کورس پرس، فاصله بین نقطه مرگ بالا و نقطه مرگ پائین سبیه گیر است و یا به عبارت دیگر کورس عبارتست از فاصله یا مسافت طی شده سبیه گیر در یک جهت هنگام چرخش یک ورمل لنج است. نیرویی که به سبیه گیریک پرس ضربه‌ای وارد می‌شود دائماً تغییر می‌کند که بستگی به وضع قرار گرفتن لنج دارد. حد اکثر نیرو در نقطه مرگ بالا و مرگ پائین به سبیه گیر وارد می‌شود.

مقاومت لنگ نیرو پرس را محدود و تعیین میکند . پرسهای که دارای لنگ قوی تر هستند میتوانند نیروی بیشتری به سنبه گیروارد کنند از اینروساير قطعات و قسمتهای آن قویتر و بزرگتر طرح میشود . در پرسها ضربهای معمولاً میزان نیروی پرس (نیروی که در برگ مشخصات ذکرمیشود) مساوی نیروی است که لنگ قبل از رسیدن بنقطه مرگ پائین (مطابق شکل ۵ ، زاویه ۲۰° تا ۳۰° درجه است) از طریق شاتون به سنبه گیروارد میکند . زاویه تعیین کنند کورس کار پرس است که با حرف A نشان داده شده بدین معناکه کلیه تغییر فرمها باید در این حد انجام شود تا از حد اکثر نیروی پرس استفاده بعمل آید و ضمناً فشار بیش از حد مجاز به پرس وارد نشود . یک پرس ضربهای میتواند بهش از کورس کار A یا بیش از زاویه ۵ کارکند مشروط بر اینکه نیروی بکاربرده شده کمتر از مقدار ظرفیت پرس باشد . برای مثال نیروی پرس هنگامیکه سنبه گیرد رو سطح کورس خود باشد در حدود ۵۰-۶۰ درصد ظرفیت پرس است طرح اصلی و اصول کاریک پرس ضربهای در شکل ۶ نشان داده است بدین ترتیب که در وطرف میل لنگ ۹ در یا طاقانهای ۸ قرار گرفته و یک سرآن به چرخ طیار (فلای ویل)

۱۱ متصل است این چرخ طیار بوسیله موتور

۱۲ از طریق تسممهای ۷ شکل ۱۲ میچرخد میل لنگ توسط شاتون ۳ و بوسیله پیچ ۶ به سنبه گیر ۲ متصل شده است . یک سرپیچ ۶ به شاتون پیچیده میشود و سرد یگر آن که کروی شکل است به سنبه گیر متصل میشود . سنبه گیر در راهنمای ۵ بالا و یائین میرود . قسمت تحتانی قالب بهمیز ۱ پرس و قسمت فوقانی آن به کف سنبه گیر بوسیله پیچ و مهره های مناسب بسته

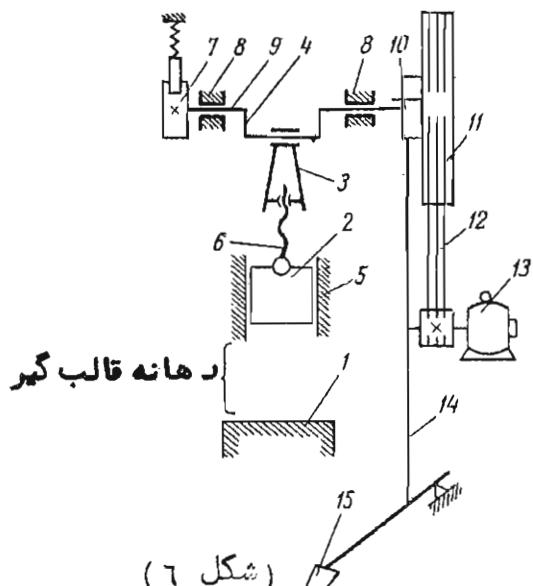


میشود . چرخ طیار حرکت خود را از طریق کلاچ ۱۰ که بما هر م ۴ متصل است و با فشار دادن پدال ۱۵ به میل لنگ منتقل میسازد . ترمز ۷ بعد از خلاص شدن کلاچ در نقطه مرگ بالا فوراً میل لنگ را متوقف میکند .

یک پرس ضربه‌ای بدون ترمز و پا باترمز معیوب و خراب باعث می‌شود که میل لنگ دراشر از رئی
ذخیره شده خود بچرخد و سنبه‌گیر دراشر سنگینی وزن خود پائین بباید . از اینرو پائین
آمدن سنبه‌گیر برای کارگر مربوط غیرمنتظره خواهد بود و درنتیجه ممکن است سبب صدمات شدیدی
شود . برای کاهش اصطکاک ، ترمز پرسهای ضربه‌ای مدرن را طوری طرح کرد تا نه تنگ فقط هنگام
رسیدن میل لنگ به نقطه مرگ بالا بکارمی‌افتد .

چرخ طیار:


چرخ طیار فقط برای چرخاندن میل لنگ نیست بلکه وسیله‌ای برای ذخیره انرژی نیز می‌باشد .
هنگام پائین آمدن سنبه گیروپا ضربه زدن ، پرس حد اکثر انرژی خود را بکارمی‌برد و هنگام بالا رفتن
سبه گیروپا در سایر قسمت‌های کورس حرکت ، احتیاج به انرژی زیادی نیست . هنگام ضربه
زدن ، چرخ طیار انرژی ای که از موتور گرفته و ذخیره کرد هصرف چرخانیدن میل لنگ و درنتیجه
بالا بردن نیروی ضربه سنبه گیر می‌کند و هنگامیکه چرخ طیار آزاد می‌چرخد این انرژی مجدد است .
ذخیره می‌شود ، از اینرو چرخ طیار قدرت لازم‌تور را کاهش میدهد . با مطالب گفته شده در -
باره چرخ طیار باید متوجه باشید تا مارامیکه چرخ بد و لازم خود نرسید همچنان بعبارت دیگر انرژی -
لا زمرة در خود ذخیره نکرده است پرس را بکار نمی‌باید یا پدال را فشارند هیبد .

بدنه:

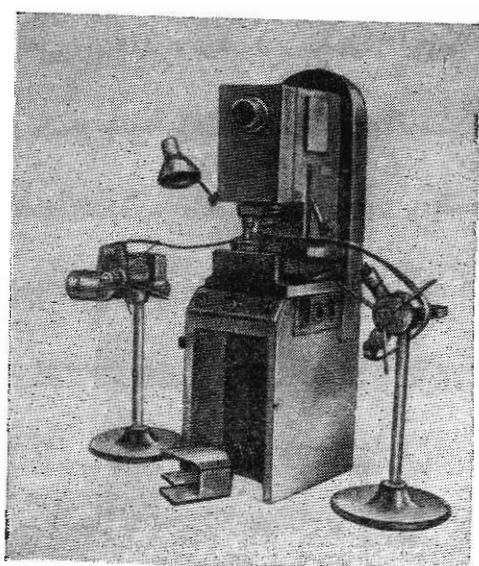


بدنه پرس ، تمام قطعات پرس را نگهداری
کرد و آنها را بصورت یک ماشین واحد در می‌آورد
پرسهای بر حسب طرح بدنه از هم
متمايز می‌گردند . در شکل ۷ یک پرس ضربه‌ای
کوچک یک انجام نشاند از همده که دارای یک
راهنما دریشت سنبه گیر ولنگ یک طرفه
است .

(شکل ۷)

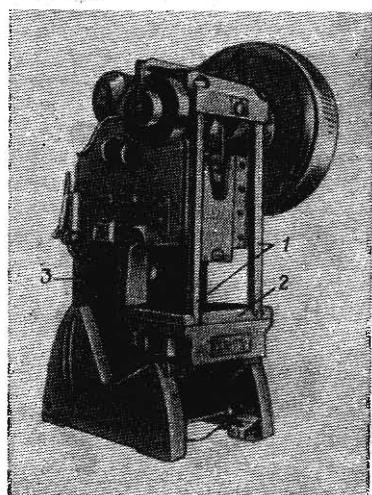


(شکل ۸)

در شکل ۸ یک پرس ضربه‌ای کوچک کج شونده دید می‌شود که در ارای دوراهنما ر طرفی ن سنبه‌گیرولنگ د و طرفه است. این پرس می‌تواند تا زاویه معینی نسبت بافق مایل قرار گیرد.

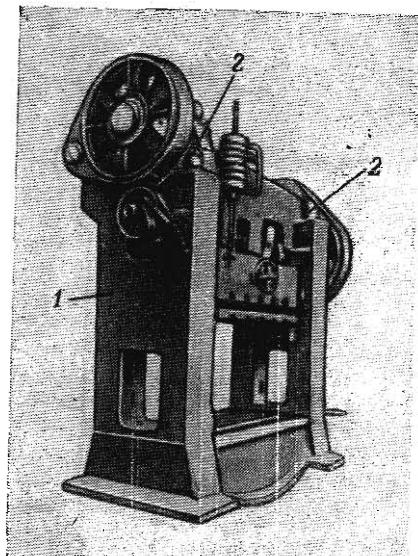

(شکل ۹)

در شکل ۹ یک پرس دروازه‌ای ضربه‌ای با دو راهنمایشانداره شده است.

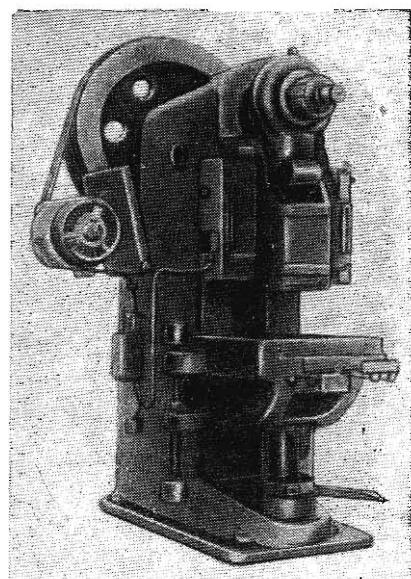

(شکل ۱۰)

در شکل ۱۰ یک پرس ضربه‌ای بالنگ یک‌طرفه نشان داره شده، میز این پرس در جهت قائم قابل تنظیم است.

دریرسهای کوچک بالنگ یکطرفه (شکل ۶) —

یاطاقان نگهدارنده دریکطرف لنگ یا شاتون

قرارمیگیرد که در شکل ۱۱۵ بطورشماییک نشان

دارد و حال آنکه دریرسهایی که داران —

لنگ دوطرفه هستند، شاتون و بالنگ بین

دو یاطاقان نگهدارنده قرارمیگیرند (شکل ۶ و

۱۱۶) بطورشماییک این وضع را نشان دارد

است دریرس ضربه ای بالنگ یکطرفه (شکل ۱۰)،

از سه طرف میتوان با آن کارکرد، از طرف جلو، چپ و راست پرس، از پشت پرس یعنی فضای موجود

بین بدنه نیز میتوان به قالب دسترسی پیدا کرد.

از این فضای محل خالی برای برداشتن قطعات پرس شده و خارج کردن ضایعات استفاده

می‌شود.

در شکل ۶ این قسمت نشان دارد و شده است. دریرسهای ضربه ای کوچک معمولاً میزبان

بدنه یک تکه است و بر روی میزبان، کفی قرار دارد.

پرسهای خیل کوچک قادر این کفی هستند. بعضی از پرسهای داران میزمنحرکی هستند که

میتوان آنرا بالا و پایین برد.

پرسهای ضربه ای کوچک که دارای دوشاتون هستند پایه مخصوص دارند که بوسیله آن در

وضع مایل قرارمیگیرند.

پرس بطور مایل باشد قطعات پرس شده و یا ضایعات از فضای خالی پشت را حترخان میشوند.

برای تقویت واستحکام بیشتر پرس دو پیچ قوی در جلو، بدنه رابه پایه محکم میکند (شکل ۸). پرسهای


در روزه ای ازد و طرف (جلو و پشت) قابل استفاده هستند (شکل ۹). در صورتیکه دوطرف بدنه

پرس دارای شکاف باشد از طرفین نیز میتوان به منطقه ای پرسکاری دسترسی یافت. بدنه پرس


ریختنی بوده و از فولاد با کیفیت عالی تهییه میشود.

اخيراً بدنه های پرس را از جوشکاری —
ورقهای ضخیم باید یگر می سازند ، میل لنگ
توسط موتور الکتریکی بچرخش درمی آید و این
چرخش بوسیله تسمه ۷ شکل از موتوریه چن طیار
که روی میل لنگ سوار است انتقال می یابد . در
پرسها ائی که برای کارهای سبک بکار می روند چن
طیار مستقیماً بوسیله کلاچ به میل لنگ متصل
می شود (شکل ۱۲) در این پرسها هنگامیکه
سنبه گیر حرکت نکند چن طیار بگردش خود را مامه
می بندد .


(شکل ۱۲)

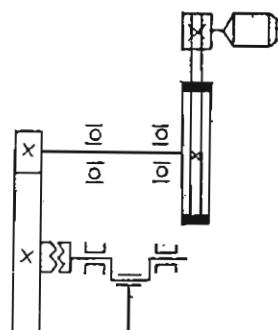

(شکل ۱۳)

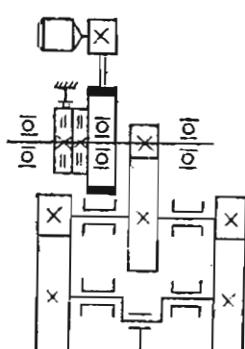

(شکل ۱۴)

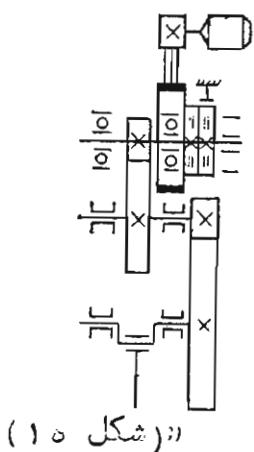

(شکل ۱۵)

در پرسها قویتر که سنبه گیر حرکت
آهسته تر دارد چرخش چن طیار از راه یافته
یاد و شافت واسطه میل لنگ انتقال می باند
(شکل ۱۳ و ۱۴ و ۱۵) در بعضی از پرسها
سنگین چرخش ، چن طیاریه دو جفت چن دند
که در دو طرف میل لنگ قرار دارد منتقل شده و میل
لنگ بوسیله این دو جفت چن دند می چرخد
تاباين وسیله از بیچش میل لنگ کاسته شود .
بیشتر پرسها جدید که داران دوشاتون
هستند تمام قطعات گردند آنها را اخل محفظه
روغن می چرخند تا از سایش و صدای زیاد آنها
جلوگیری شود .

کلاچ ها :


چرخ طیار بوسیله کلاچ های مختلف بشافت واسط یا مستقیماً به میل لنگ متصل میشود که هنگام از میل لنگ خلاص ویا آن درگیر میشود . کلاچ باید طوری باشد که هنگام روشن بودن موتور و چرخیدن چرخ طیار از میل لنگ خلاص و یا آن درگیر شود . عمل درگیری و خلاص شدن از طریق مکانیکی و یا توسط نیروی هوای گشته بوسیله فشار دادن پدال ویا دکمه انجام میشود .

ترمز :

ترمز پرس ممکن است بصورت صفحات یا تسمیلت کوبی شده باشد و بنحوی کارکند که هنگام خلاص

شدن کلاچ از چرخش میل لنگ (که در اثر سرعت اولیه آن وزن سنیه کیم وجود آمد) جلوگیری کند .

شاتون :

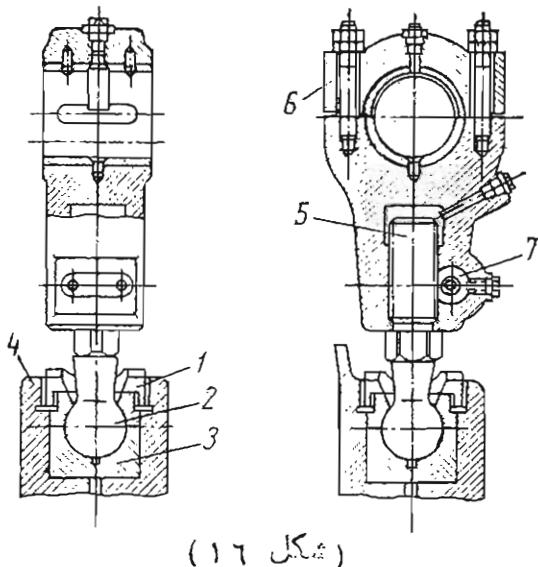


(شکل ۱۶)

در پرسهای ضربهای کوچک، شاتون بوسیله پیچی که انتهای آن کروی شکل است به سنیه گیر متصل میشود (شکل ۱۶) چنین شاتونهای

از یک سر بوسیله نیمه فوقانی ۶ که روی میل لنگ قرار میگیرد و بر نیمه تحتانی پیچ میشود به میل لنگ متصل شد هواز طرف دیگر انتهای دندنه شده پیچ ۵ در آن، پیچیده شده، همچنین انتهای کروی پیچ ۵ که در محفظه ۳ سنیه کیم قرار گرفته است .

با چرخش پیچ ۵ فاصله سنیه کیم تا کفی تغییر میکند و بدین ترتیب میزان بار اطمیتوان تنظیم کرد . پس از تنظیم بار، پیچ ۵ توسط پیچ محکم کنده ۷ در جای خود ثابت و محکم میشود .

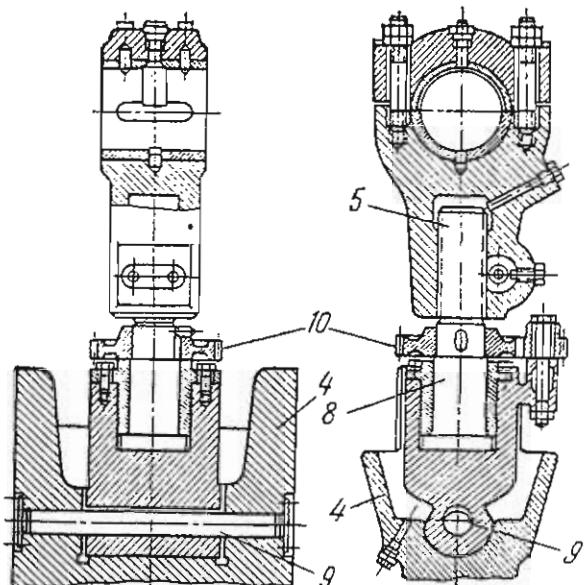

(شکل ۱۷)


انتهای پیچ تنظیم کنده که در پرسهای کوچک
کروی شکل است در پرسهای بزرگتر استوانهای
شکل ساخته می‌شوند مطابق شکل ۱۷ -
قسمت استوانهای شماره ۸ بوسیله شافت ۹ به
سننه گیر متصل می‌شود . تنظیم با بوسیله
چرخانیدن چرخ دندۀ ۱۰ که به پیچ ۵ محکم
شد ها از طریق یک موتور الکتریکی انجام می‌شود .
پرسهای مدرن مجهز به طرحهای اینست

هستند (مکانیکی ، هیدرولیکی وغیره) که به سیستم شاتون متصل می‌شوند . این طرح
هنگامیکه پرس زیربار بیش از حد قرارگیرد عمل می‌کند ، بدین ترتیب که انتقال نیرو از شاتون به
سننه گیر جلوگیری می‌کند در پرسهای خیلی کوچک کف سننه گیر دارای سوراخی می‌باشد که
دسته سننه در آن قرار می‌گیرد و سپس بوسیله پیچهای که از مقابله به سننه گیر بسته می‌شود آن را نگه میدارد .
در پرسهای بزرگ کف سننه گیر و کف میزداری شیارهای T شکل هستند و سننه


وقالب بوسیله پیچ هائیکه سرانها در این شیارها
قرار می‌گیرد بسته می‌شود . پرسهای خیلی بزرگ -

مجهز به طرحهای مخصوص هستند که این طرحها
دارای دو یا چهار سیلندر هوا می‌باشند و بمنظور
تعادل وزن سننه گیر و سننه متصل به آن بكارفته‌اند
(شکل ۱۸) . این سیلندرها در بالای پرس قرار
می‌کنند . هنگامیکه سننه گیر بطرف پائین بیاید ، -


هوای داخل سیلندر رفشد و داخل تانک مخصوص
می‌رود و هنگامیکه سننه گیر بطرف بالا حرکت کند هوای
از تانک وارد سیلندر رشد و به زیر پیستون فشار می‌آورد و

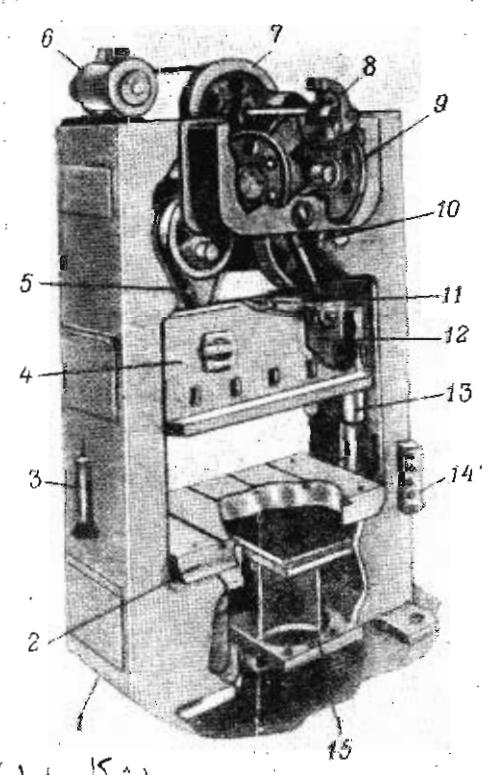

(شکل ۱۸)

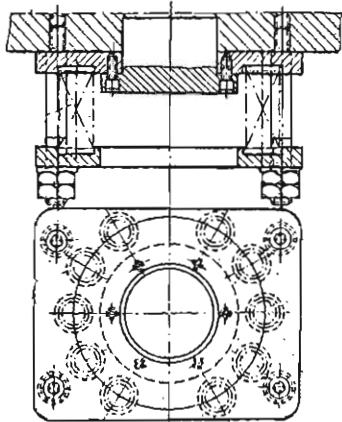

(شکل ۱۹)

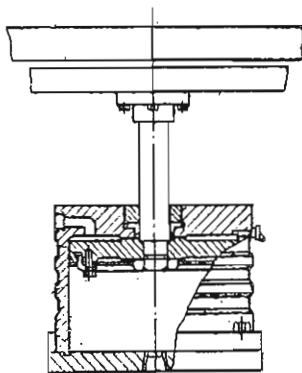

(شکل ۲۰)

از نیروی میل لنگ جهت بالا آوردن سنبه گیر و سنبه متصل به آن میکاهد از این روانری اضافی کمتوسط چرخ طیار صرف خارج شدن هوای فشرده از سیلندر های متعادل کننده میشود تا اندازه ای به چرخ طیار برگرداند و میشود .

بیرون اندازها :

سابقاً قطعاتی که کشیده یا پرس میشندند و در قالب میمانندند موقع خارج شدن از ته قالب بوسیله پینهایی که فنرها به آن فشار وارد میکردند بیرون اند اختم میشندند (شکل ۱۹) در رسمهای ، مدرن این عمل (عمل بیرون اند اختن قطعه از قالب) بوسیله طرحهای که با هوای فشرده (پنوما)


و هوای فشرد و هیدرولیک (هیدرو پنوماتیک) کار میکند انجام میشود . این طرحها به نام کوشن پا بالشتک معروف است . بالشتک بپینهای کما زسورا خهای میزکنی پرس میگرد فشار آورده در نتیجه این پینهای قطعات بیرون اند از قالب را بکار میاندازد . بالشتک های پنوماتیک از هر جهت برای این منظور مناسبترند (شکل ۲۰) بالشتک های هیدرو پنوماتیک و هیدرولیکی در رسمهای مکانیکی و هیدرولیکی که احتیاج به پینهای مکانیکی احتیاج به پمپ هیدرولیکی مخصوص دارد .

بالشتک های پادی (پنوماتیک) تشکیل شده مازیک سیلندر پیستون که با ورود هوای فشرده داخل -


سیلندر پیستون بطرفی بالا حرکت کرده و دسته پیستون بیرون اندازها را بکار میاندازد .

روغنکاری پرسهایا :

پرسهای مدرن مجهز بیک سیستم اتوماتیک روغنکاری مرکزی هستند (شکل ۲۱) که از پمپ روغنکاری (۱) تقسیم کنندهای (۲) ولوله‌های روغن رسانی (۳) تشکیل شده است با بگارافتادن پمپ، روغن توسط وللهای بنهناظ لازهنسانیده می‌شود. برای گریس کاری پرس نیز معمولاً از یک سیستم مرکزی استفاده شده‌بین معناکه یاطاقانهای اصلی میل لنگ (۵)، راهنمایها یا کشوها (۶) و یاطاقان شاتون بوسیله لوله قابل انعطاف (۷) گریسکاری می‌شود و روغن مایع به پیچ تنظیم (۸) و انتهای گروی شکل (۹) پیچ تنظیم و کلاچ (۱۰) رسانیده می‌شود.

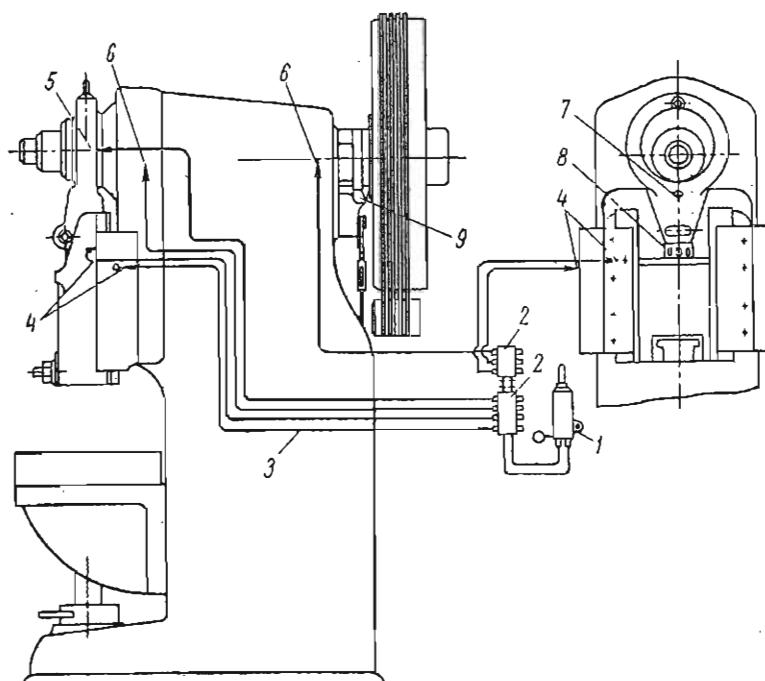

(شکل ۲۱)

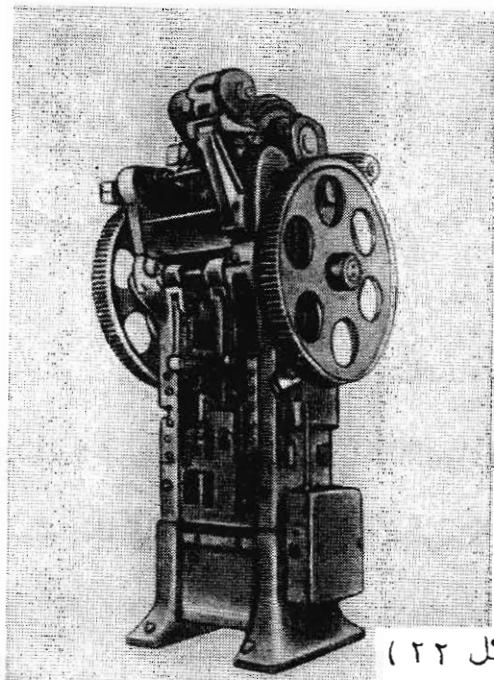


(شکل ۲۲)

این پرسهای کشش ورقه‌باه اشکال پیچیده بکار می‌رود، پرسهای د ومرحله‌ای (شکل ۲۲) دارای د وسنبه‌گیره استند که یکی در اخل دیگری حرکت می‌کند. معمولاً سنبه گیر خارجی را ورق نیز مینا می‌ند. بدین معنا که این سنبه‌گیر ورق رانگهد اشته وسنبه د اخلی پائین آمد و ورق را بد اخل قالب می‌کشد.

پرسهای د ومرحله‌ای طوری طرح شده‌اند که

سنبله ورق‌گیر در نقطه مرگ پائین آنقد ریاقی می‌ماند تا عمل کشیدن ورق توسط سنبله د اخلی تکمیل شود. پرسهای سه مرحله‌ای عموماً دارای سه سنبه‌گیره استند که د وتا آنها در بالا (سنبله ورق‌گیر و سنبله د اخلی) و سنبله‌گیر سوم در پائین و در اخل میز قراردارد. چنین پرسهای را میتوان به د وسنبه‌گیر فوقانی و میز متحرک مجهزکرد. کار وظیفه سنبه‌گیرهای فوقانی مشابه پرسهای د ومرحله‌ای هستند و فقط سنبه‌گیر تحتانی درجهت مخالف آند و یعنی بطرف بالا حرکت می‌کند و ورق را از جهات دیگر کشیده و فرم میدهد.

پرسهای هیدرولیکی برای عملیات پرسکاری متفاوتی بکارمیروند . این پرسهای برای کشیدن ورق ، فرم دادن و عملیات آهنگری سرد مورد استفاده قرار میگیرد . پرسهای هیدرولیکی دارای مزایای چندی نسبت به پرسهای مکانیکی یا ضربه‌ای هستند . از آنجمله : نیرویکه بوسیله سنبله‌گیر پرس اعمال میشود بستگی بوضع سنبله‌گیر ندارد و رطوبت حرکت ثابت است، کورس پرس قابل تنظیم است سنبله‌گیر با برآثابت حرکت میکند که برای کشیدن ورق بسیار مناسب است، پرس نرم وسیع صد اکار میکند ، پرس در اثر برآثابت از حد جام نمیکند ، عیب پرس - هیدرولیک نسبت بپرس مکانیکی این استکه سرعت تولید آن کمتر است .

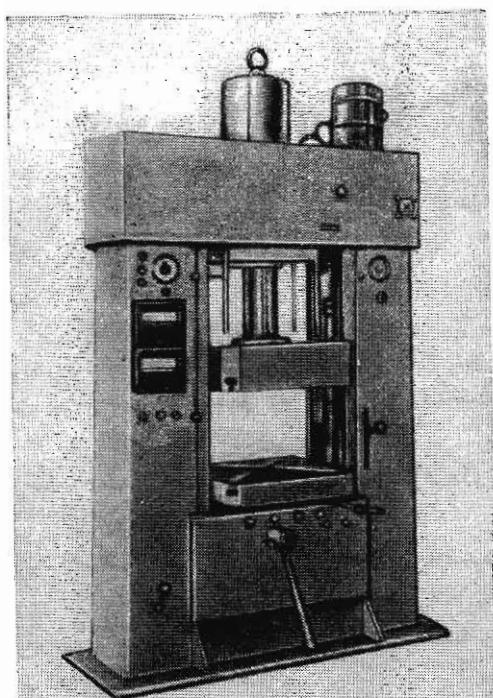


(شکل ۲۳)

پرسهای هیدرولیکی مانند پرسهای مکانیکی دارای انواعیک مرحله ، د و مرحله و سه مرحله است پرسهای هیدرولیکی ممکن است دارای پمپ هیدرولیک مجذلی باشند (شکل ۲۳) که در بالا یا پائین پرس نصب میشود یا در اراییک مرکز تهیه مایع تحت فشار توسط پمپ مرکزی باشند که فشار چند پرس را تامین میکند یا چند پرس را بکار میاند ازد . پرسهای هیدرولیکی نیز دارای - بیرون اند از های هیدرولیکی هستند که د رزیمرمیز پرس نصب شده است .

پرسهای هیدرولیکی که در ارای د و سنبله‌گیر اخلى ورق گیرهستند ، هرگدام بوسیله سیلندر رویستون مجزائی کارمیکند . پرسهای هیدرولیک را میتوان بارست و بطور نیمه اتوماتیک و اتوماتیک بکار اند اخت بنحویکه حرکت بالا و پائین آمدن سنبله گیر بطور اتوماتیک یکی بعد ازد یگری انجام شود .


برای تولید زیار صفحه وقطعات دیگر فلزی، ازانواع پرسهای اتوماتیک استفاده میشود. معمول ترین پرس اتوماتیک پرس با سنبه‌گیر چند قسمتی است که یک نمونه آن در شکل ۲۴ نشان داده شده است.

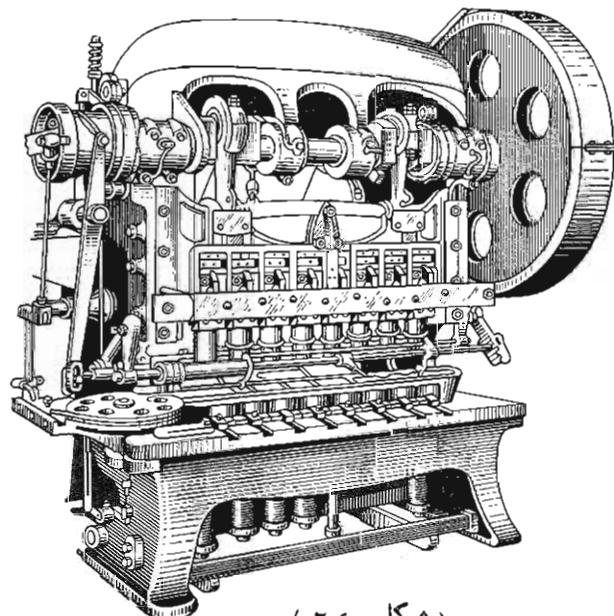

(شکل ۲۴)

این پرس میتواند چند عمل بریدن، کشیدن، خمکردن وغیره را با یک ضربه سنبه‌گیر انجام دهد. بدین ترتیب عملیات بوسیله قالبهای سارهای گهبت‌تریب معینی نصب شده‌اند انجام میشود. ورق ابتداء بریده میشود و با بالا رفتن سنبه‌گیر قطعه بریده شده بطور اتوماتیک زیر قالب دیگری جهت یک عمل دیگر قرار میگیرد. ضمن اینکه در این ضربه‌ها پرس ورق را بریده کشیده و فرم میدهد.

پرسهای اتوماتیک نیزداری دوشاتون هستند. سنبه‌گیر این پرسها برای بستن ۵ تا ۱۲ قالب یا بیشتر قابل تنظیم است. برای بیرون اند اختن قطعات پرس شده، سنبه‌گیر و میز پرس مجهز به بیرون اند ازهائی هستند.

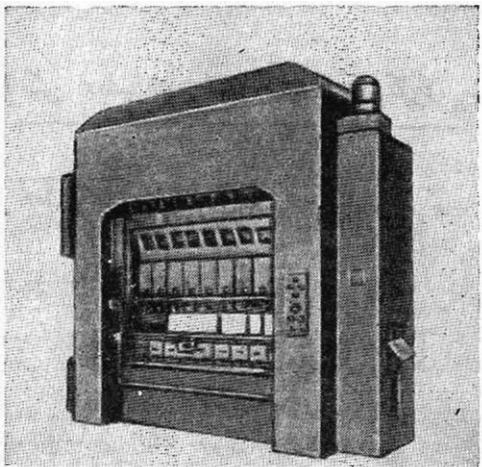

(شکل ۲۵)

در این پرسها ورق را میتوان بصورت نوار توسط غلتک-

های هدایت کننده یا سیستم هدایت ورق مجازی

به اولین قسمت یا اولین قالب رساند و بعد از آن -

قطعات بریده شده یا پرس شده از قالبی به قالب

ریگر توسط مکانیزم مخصوصی هدایت میشود در

شکل ۲۵ یک پرس اتوماتیک با سنبله‌گیر چند قسمتی

ردیده میشود . گه مکانیزم های آن یوشیده هستند . علاوه بر این پرسها ، امروزه پرسهای اتوماتیک

ریگری ساخته شده که دارای چندین بخش مجزا هستند و در هر بخش یا قسمت سه یا چهار عمل پرسکاری

روی قطعه انجام میشود و تمام بخشها ، قسمتها بطور هماهنگ با هم کار میکنند . پرسهای اتوماتیک

چند قسمتی برای ساخت سریع لاپهای الکتریکی ، قفسه بالبرینگها و تعدادی از قطعات اتومبیل

وغیره بکار میروند . این پرسها با مقدار محصولی که می‌هند ارزیابی میشود (۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ قطعه

یا بیشتر در ساعت)

مفهوم کلی عملیات تولید و انواع پرسکاری :

عملیات پرسکاری عبارتست از ترکیب و مجموع یک سری عملیات که مستقیماً با تغییرشکل، اندازه خواص و شرایط قطعه مربوط می‌شود.

یک عمل یا گارعبارتست از قسمی از عملیات تولید که توسط یک یا چند کارگر روی یک ماشین انجام - می‌شود و شامل یک سری کاربی دریی و متوالی لازم برای فرم دادن ورق است.

(برای مثال، گشش، برش، خمش وغیره) یک پاس یا در وره قسمی از گار عمل است که بر روی یک قطعه وبا یک ابزار انجام می‌شود. ازاینرو در پرسهای اتوماتیک چند قسمی یک کارد رچند در وره - انجام می‌شود و کار هر کدام از آنها در قسمت مجزائی انجام می‌گیرد عملیات وابسته پرسکاری مربوط به کارگر پرسکار عبارت از آوردن قطعه به نزد یک قالب، قراردادن آن در قالب، زدن پدال و جمع آوری قطعه پرس شده وغیره است.

یک در وره کامل تولید محصول، شامل عملیات تولید، عملیات کنترل، عملیات حمل و نقل وغیره - می‌شود.

پرسکاری به د وصوّرت سبک و سنگین انجام می‌شود :

در عملیات پرسکاری سبک ورق فلز تغییرقابل ملاحظه‌ای نمی‌کند ولی در عملیات سنگی — ن پرسکاری قطعات نیمه‌تما مویا ورقها ، تمام ابعاد شان تغییر می‌کند .

در ریرسکاری ، ورق تغییر فرمداره مطابق شکل قالب در می‌آید . پرسکاری سبک برای ورقه‌ای فولادی ، ورقه‌ای فلزی غیرآهنی و آلیاژهای آن و همچنین بعضی از مواد غیرفلزی از قبیل فیبرهای پارچه‌ها وغیره بکار می‌رود . ورقهای نازک فلزی تاضخامت ۴ میلیمتر را معمولاً "باروش پرسکاری در حالت سرد وصفحات بیشتر از ۴ میلیمتر را هم با روش پرسکاری در حالت سرد وهم باروش گرم بفرم رلخواه در می‌آورند .

پرسکاری سبک دارای مزایای زیراست :

۱- امکان تولید قطعات پیچیده یا ساده و یا قطعات با جدار نازک که باروش‌های دیگر ساخت آنها مشکل پاگیر ممکن است .

۲- دارای بهره زیاد با مصرف فلز کم می‌باشد .

۳- امکان زیاد برای اتوماتیک کردن عملیات تولید با طرحهای نسبتاً ساده می‌باشد .

از پرسکاری سبک برای ساخت قطعات کوچک مثل ساعت ووسایل اندازه‌گیری ، قطعات با ابعاد متوسط مانند قوطی‌ها ، ظروف ، قطعات دوچرخه و موتور سیکلت و نیز برای ساخت قطعات خارجی اتومبیل و اتوبوس از قبیل گلگیرها ، درها ، پهلوها ، سقف و قطعات هواپیما و بدنه واگنها و بالاخره قطعات خیلی بزرگ و سنگین کماز ورقهای ضخیم ساخته می‌شود از قبیل ته دیگهای بخار و تانکها ، قطعات بدنه کشتی وغیره استفاده می‌شود . قطعات پرس شده را می‌توان بهم جوش داد و قطعاتی با شکال پیچیده ساخت عملیات زیر ریرسکاری ورقهای فلزی بکار می‌رود .

۱- برشکاری برای جدا کردن یک قطعه ورق از سایر قسمتها .

۲- عملیات فرم را در که در آن قطعات ورق بدون ضایع و خراب شدن تغییر شکل پیدا می‌کند .

۳- عملیات مرکب که شامل عملیات برش و فرم می‌باشد .

۴- مونتاژ قطعات برش شده که توسط جوش ، لحم ، چسب ، پیچ و مهره وغیره انجام می‌گیرد .

عملیات برشکاری شامل بریدن ورق، درآوردن قطعه، سوراخکاری، اندازهگیری، برشکاری بشکال مختلف، شکاف یا فاق زدن و فلانچ کردن میباشد (شکل ۲۶) که بطور خلاصه هر کدام از انواع برش شرح دارد میشود:

۱- هنگام برشکاری، ورق از یک طرف بصورت خط مستقیم یا منحنی شکل سرتاسر بریده میشود (شکل

۲۶۲)

۲- در بریدن قطعه از چند طرف، قطعه مورد لزوم از داخل ورق درمی آید و در این حالت خط برش بسته خواهد بود (شکل ۲۶۳).

۳- در سوراخکاری خط برش بسته بوده و حاصل عمل ایجاد سوراخ در قطعه کار میباشد (شکل ۲۶۴)

۴- اندازهگردن نیز بمنظور برآرد برداری و برطرف کردن ناهمواری جزئی محیط داخل یا خارج - قطعه جهت دقیق کردن آنها (شکل ۲۶۵)

۵- در برشکاری به اشکال مختلف قطعه از داخل یک ورق بفرم لازم درآورده میشود (شکل ۲۶۶)


۶- فاق زدن یا شکاف زدن نیز یک برش جزئی یا ناقص است (شکل ۲۶۷)

۷- فلانچ کردن شامل ایجاد سوراخ لبه دار است (شکل ۲۶۸)

در رکارگاه پرس بریدن قطعات ورق بوسیله قیچی های گیوتینی با تیفه های موازی واریب، -

قیچیهای دور که دارای یک یا چند دیسک برنده هستند، نیبلرهای و قالب های برش توسط پرسها


نیز انجام میشود.

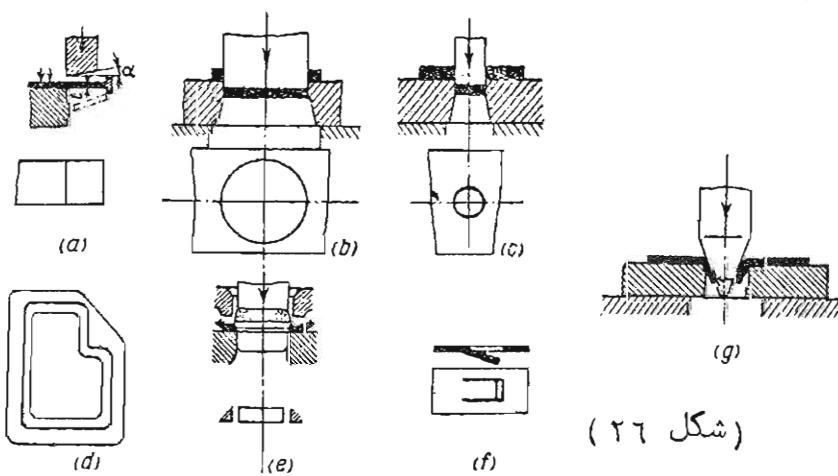

(شکل ۲۶)

عملیات فرم دارن :

عملیات فرم دارن مانند شکل ۲۷ شامل خم کردن، کشیدن، فلانچ کردن، برجستگی دادن و رورق خط یا شیار آنداختن توسط غلتک، خمره ای کردن، پروفیل کردن توسط غلتک و صاف کردن است.

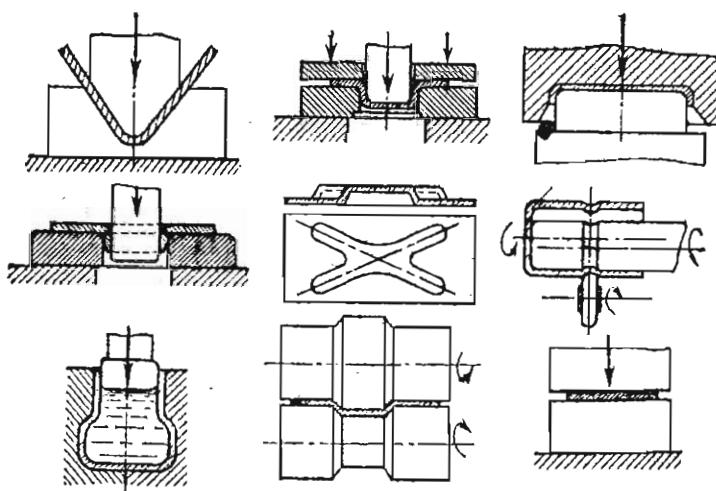


(شکل ۲۷)

خم کردن


عملیات خمکاری شامل خم کاری ورق صاف میباشد و ممکن است یک ورق، یک، دو یا چند خم داشته باشد

(شکل ۲۸)

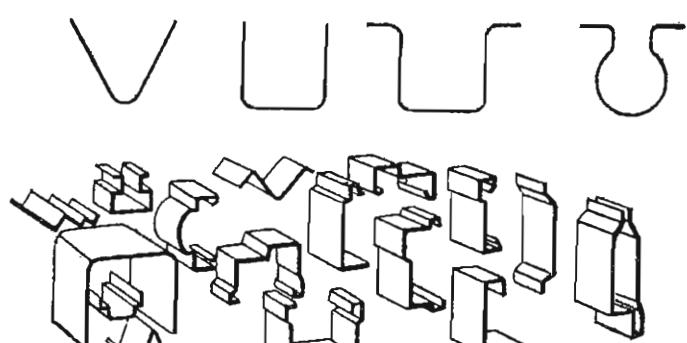

(شکل ۲۸)

خمکاری بالا یهلاستیکی :

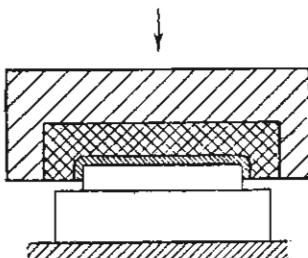

(شکل ۲۹)

ورقهای نازک را میتوان بوسیله یهلاستیکی مانند شکل ۲۹ خمکرد. در این روش لایهلاستیکی در محفظه قرار گرفته و یعنوان قالب یا سنبه میتواند کارکند قالب هاییکه لایهلاستیکی دارند ارزانتر از قالب‌های فلزی یکارچه هستند زیرا یکی از قطعات فرم دهنده آنها سنبه یا ماتریس (قالب) بالا یهلاستیکی ساخته شده است.


روغنکاری در عملیات خمکاری

برای طولانی کردن عمر ابزار یا قالب‌ها و قطعات ورق، کاهش دادن نیروی لازم جهت خمکاری و راحت برداشتن یا بیرون آنداختن قطعه کار از قالب، سطح قطعات ورق و قالب را باید روغنکاری کرد.

عيوب خمکاری :

این عیوب شامل انحراف شکل خمازآنجه که تعیین شده و ترکها و نازک شدن فلز است که در نتیجه طرح غلط یا سائیدگی قالب، کم بودن شعاع خم و خرابی خم کننده قالب وغیره بوجود میآید.

کشش :

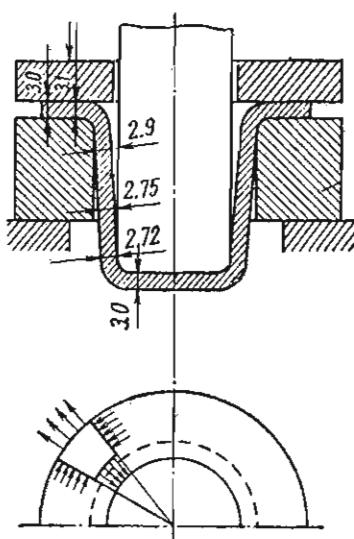

(شکل ۳۰)

فرمودن ورق در داخل قالب توسط سنبه را کشش گویند. در این عمل ورق بعد از کشش، شکل داخلی قالب را بخود خواهد گرفت (شکل ۳۰). در کشش ورقهای فلزی قطعه کاریس از کشش لبه‌های ناهموار خواهد بود زیرا از جهات مختلف بیکاند ازه کشیده نمیشود از این‌رو بعد از آن جا عملیات کشش لازمت که لبه‌ها را برید و یکواخت کرد.


عملیات اضافی در هنگام کشیدن ورق :

برای کاهش رادن نیروی لازم جهت کشیدن ورق و بالا بردن کیفیت سطح کارورق را باید قبل از کشیدن دقیقاً از کثافات و گرد و خاک تمیز و سپس آنرا ریغنکاری کرد . عیوب کشن ورقمای برطرف کردن آنها :

عیوب اصلی در کشن ورقمای عبارتست از این ره و یا کند و شدن قطعه کار ، چین و چروک خوردن سطح کار ، ناصحیح بودن ابعاد کار ، خراشها و خالها و غیره فتیگیهای سطح قطعه کار . این عیوب ممکن است در نتیجه کیفیت جنس ورق فلز ، نبودن ورق گیر ، تنظیم نبودن یا فشار غیرکافی ورق گیسر روی ورق فلز ، انحراف در ابعاد و اندازه های بین سننه و ماتریس سننه ، غلط بودن ابعاد ورق ، سائیدگی و ناهمانی سطوح سننه و رونگکاری نکردن وغیره ایجاد شود .

عیوب گفته شده بالا نیز ممکن است در نتیجه بی دقتی درگاری حمل و نقل قطعات نیمه تمام باشد . برای جلوگیری از وجود آمدن این عیوب ، وضع ابزار (سننه و ماتریس) را باید دقیقاً کنترل کرد (مقدار لقی ، وضع سطوح سننه و ماتریس وغیره) همچنین در مرور انتخاب ابعاد ورق و جنس آن نیز باید دقیق کافی مبذول داشت .

فلانچ کردن :

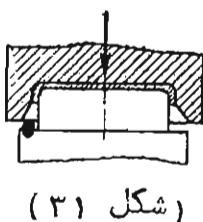

(شکل ۳۱)



(شکل ۳۲)

فلانچ کردن (شکل ۳۲ و ۳۱) عبارتست از خم کردن لبه های خارجی یک ورق تخت یا داخل سوراخ فلانچ کردن برروی ورقهای فلزی تاضخامت ۳۰ میلیمتر انجام میشود . فلانچ کردن اصولاً بوسیله پرسهای هیدرولیکی و ضریب ای یک مرحله و دو مرحله انجام میشود . ضریب هاییکه برای فلانچ کردن بکار میروند ممکن است ، مخروطی ، استوانه ای و یا نیم کرمای -


باشد . گاهی اوقات نیز عمل سوراخکاری و فلاز

کردن در یک مرحله انجام میشود .



برجستگی درآوردن :



(شکل ۳۳)

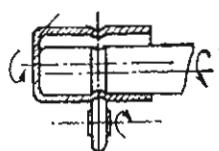

(شکل ۳۴)

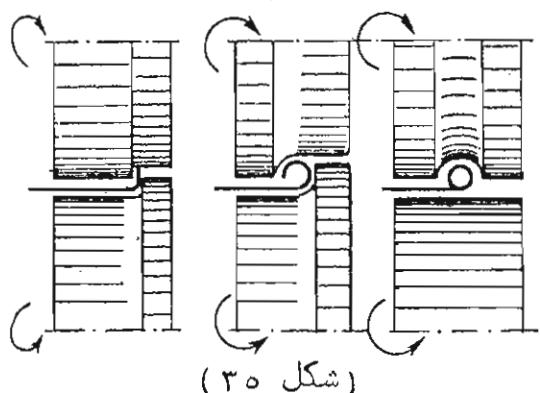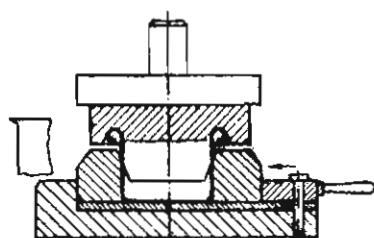

(شکل ۳۵)

در این عمل قسمتی از سطح ورق بقدار

نسبتاً کم تورفته و یا بر جسته میشود (شکل ۳۳)

عمل تويردن یا بر جستگی در آوردن در رورق به

منظور تقویت ایجاد نوشته های بر جسته زینت و

آرایش بکار میروند که با کشیدن ورق انجام پذیر

میشود این عمل رامیتوان با قالب فلزن یا قالب

بالایه لاستیکی انجام داد .

خط یا شیار آنداختن و گرد کردن لبه های توسط غلتک :

در این عملیات قطعه ده رغلتکهای گردند مای

شیار داره میشود (شکل ۳۴) فاصله محورهای

غلتکهای برای ضخامت های مختلف ورق قابل تنظیم


است . لبه های قطعات رامیتوان بوسیله سنبله

ماتریس و پرس گرد کرد (شکل ۳۵) .

خرمه ای کردن :

این عمل عبارتست از گشاد کردن قطعات

تو خالی است که بکمک اعمال نیرو از داخل قطعه

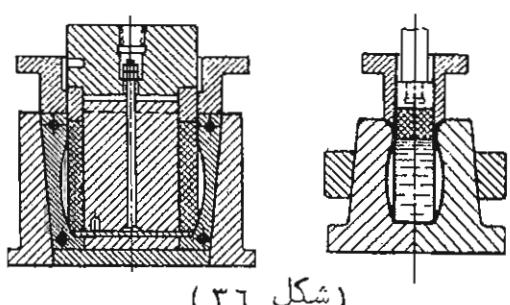

(شکل ۳۶)


انجام میشود (شکل ۳۶) خمره ای کردن بوسیله قالب های دو نیمه ، روی پرسهای خوبه ای یا

مرحله یار و مرحله پرسهای هیدرولیکی و یا یه کمک طرحها و مکانیزم های هیدرولیکی مخصوص و یا

سایر طرحهای بدون پرس انجام میشود . عمل گشاد کردن یا خمره ای کردن قطعه بوسیله سنبله های

بازشونده ، لایه لاستیکی و یا بوسیله مایع انجام میشود . برای اینکه فلز را حتر گشاد و خمره ای کردن شود

آنرا حرارت میبخندند .

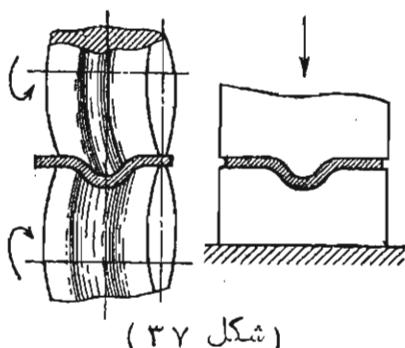

(شکل ۳۷)


- رآوردن ورقهای فلزی نازک را بآشکال مختلف -

پروفیل کردن میگویند این کارتوسط ماشینهای نورد یا غلتک انجام میشود (شکل ۳۷) بدین ترتیب که ورق با نوارفلزی از بین چند جفت غلتک عبور میکند و شکل مطلوب را بخود میگیرد. تعداد این غلتکها بستگی به پیچیدگی شکل پروفیل دارد بنابراین شکل های ساده تری غلتک های کمتری احتیاج دارند.

در مورد بعضی کارها تعداد این غلتکها ممکن است به ۱۹-۲۰ جفت و حتی بیشتر برسد.

بن عمل برای صاف کردن ناهمواری ها و خالهای

ورق تخت بعد از برش و سوراخ کاری و سایر عملیات دیگرانجام میشود. از طرفی عمل صافکاری با عمل

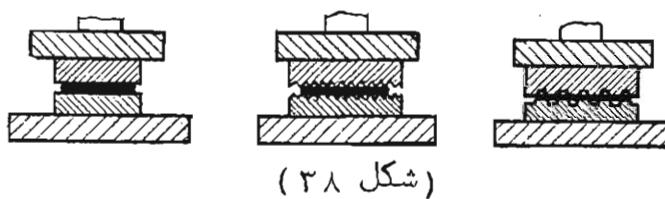

(شکل ۳۸)

دقیق کردن قطعه باند ازهار لخواه بعد از خم کاری و یا سایر عملیات فرم همراه است. صافکاری بر روی ورقهای اتصفحات تخت بوسیله پرس و سنبه ما تریس های با سطوح صاف و ندانهای (شکل ۳۸)

انجام میشود. فاصله دندانهای سنبه ما تریس تقریباً مساوی ضخامت ورق است. سطوح ورقهای که

بوسیله سنبه ما تریس های با سطوح تخت صافکاری میشود هموار و صاف خواهد بود. صافکاری بوسیله

قالبها و سنبه های دندانه دار برای سطوح ورقهای که در ارای خال هستند بکار میروند.

عملیات مرکب :

عملیات مرکب عبارتست از دو یا چند عمل ساده مثل بریدن سوراخ کردن، خم کردن. عملیات مرکب -

شامل عملیات جد اگانهای است که بطور سری و پشت سرهم انجام میشود. عملیات مرکب ممکن است در

یک ردیف بترتیب و پشت سرهم در محلهای مختلف قالب انجام گیرد و یا تمام عملیات در یک زمان و

یک محل توسط قالب های مرکب انجام شود.

در عملیات مرکب با قالب های چند قسمتی، قطعه کار که بصورت نواری است بتد ریج حرکت کرد و از قسمتی

بعضی از انتقال‌های باید در هر قسمت یک عمل روی آن انجام می‌شود که در هر ضربه پرس چندین برش یا فرم با هم نجات می‌شود .

قالب‌های مد رن را می‌توان برای قطعات کوچک بکار برد و نوار ورق فلزی را در چند ردیف زیر قالب هدایت کرد .
محصول یا قطعه تولید شده بوسیله این قالب‌های ارایه دقت کمتری سبب به نوع معمولی هستند .
قالب‌های مرگب با هر ضربه چند عمل روی قطعه کار انجام میدهند که شامل عملیات برش، سوراخ کاری، کشش خمکاری و پرسکاری می‌شود .

در ورودیات تولید یک قطعه از طریق پرسکاری

در ورودیات تولید پرسکاری ورقهای فلزی شامل :

۱- عملیات آماره کردن ورق (تمیزگردان روغنکاری وغیره) .

۲- ساختن قطعات ورق جهت پرسکاری (پرسکاری ورقها و تقسیم آنها به قطعات نوارهای با ابعاد مورد لزوم) .










۳- عملیات فرم (برشکاری و فرم را درن) .

۴- عملیات حرارتی که شامل حرارت دادن قطعات فلزی فرمدار شده جهت بر طرف کردن سختی آنها (آنلینینگ) و حرارت دادن قطعات جهت سخت کردن و برگشت دادن آنها بمنظور حصول به خواص لازم وغیره است .

۵- عملیات نهائی (بر طرف کردن پلیسه‌ها ، هستن ، رنگ زدن ، روکش کردن وغیره) عملیات تولید نیز ممکن است شامل مونتاژ و عملیات جوشکاری و چسب زدن قطعات هم باشد . ابعاد و کیفیت قطعات را باید بعد از هر عمل مهم یا هنگامیکه قطعه تمام و تکمیل شد کنترل کرد .

صرف جوئی در مصرف ورق :

بمنظور حد اکثر استفاده از ورق یا نوار فلزی وحدت اقل در وریزی یا یک قطعات را بنحو مخصوصی از ورق یا نوار در آورد که این مسئله بستگی به طرح و شکل قطعات دارد . قطعات را می‌توان طوری از ورق برد که در وریزد انتهی یا نداشته باشد شکل ۳۹ چند نمونه انشان میدهد .

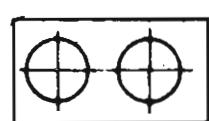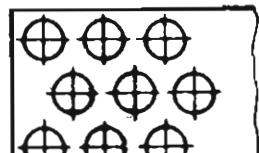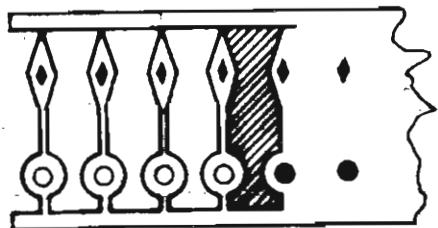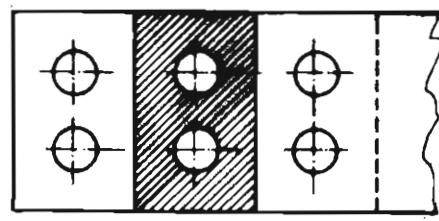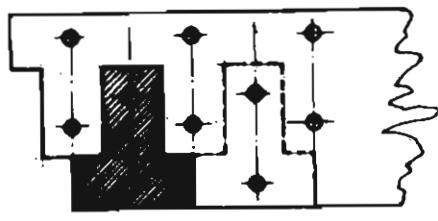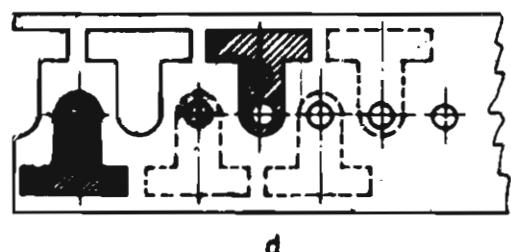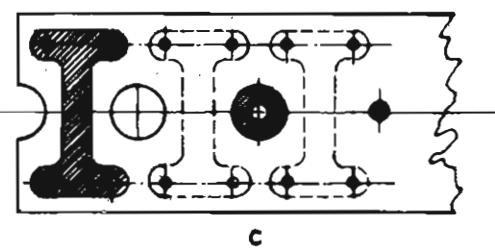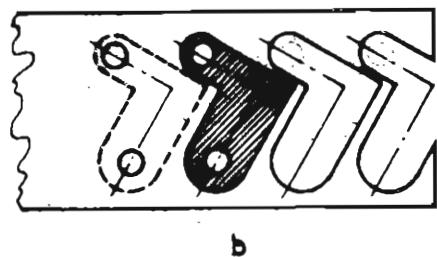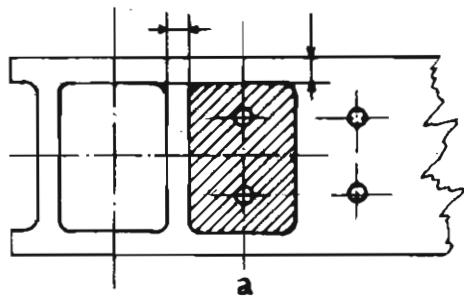


g

h

i

(شکل ۳۹)

برای کاهش در وریز قطعات بزرگ (از قبیل قطعات اتومبیل مانند گلگیرها و کاپوت) از ورقهای غیر استاندارد ارد باید استفاده کرد یک طراح خوب همینه مسئله حد اکتر استفاده از ورقهای راهنمای مطرا قطعه کار مورد توجه قرار میدهد . در وریز رامیتوان بطورقابل ملاحظه ای با تغییر طرح قطعه کار گاهم را در (شکل ۴۰) قطعات گرد را دریک یا چند ردیف مانند اشکال ۳۹ و ۱ میتوان از نوار ورق درآورد . اگر قطر قطعه بیش از ۰.۱۵ میلیمتر باشد معمولاً آنرا دریک ردیف در می آورند .

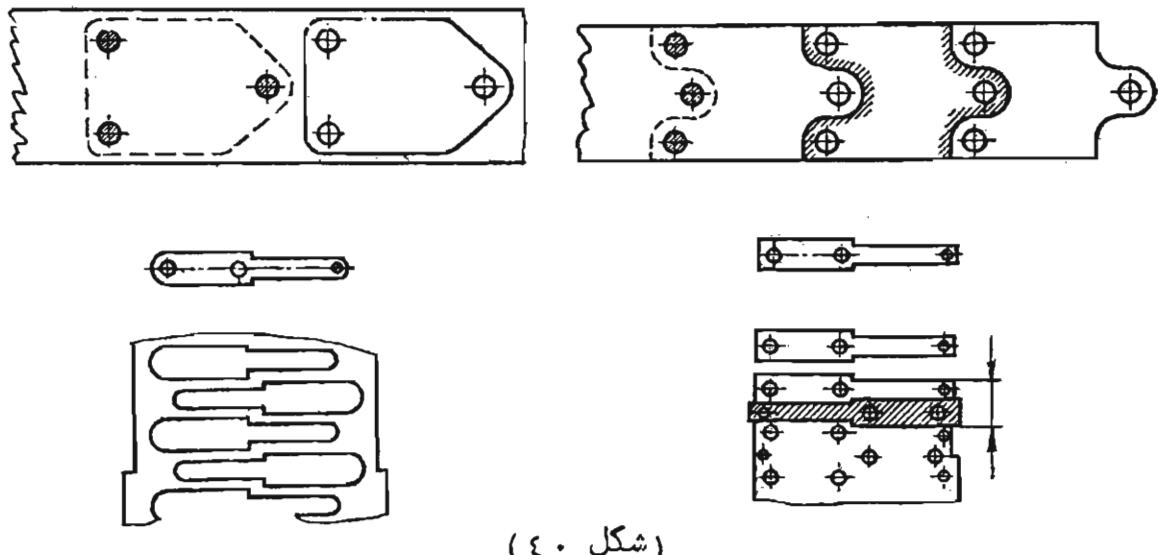

(شکل ۴۰)

چنین قطعاتی را نمیتوان در چند ردیف از ورق درآورد زیرا در این صورت نوار پهنتر شده و نتیجه قالب پیچیده میشود . برای درآوردن قطعات از یک ورق باید چند قطعه را از کاغذ ضخیم برید و بر روی مدل ورق یا نوار قرار داد تا بطور لخواه فاصله بین قطعات کم شود و از قطعه حد اکثر استفاده بعمل آید .

ترتیب چیدن بعضی از قطعات روی ورقهای نوارها

ورقهای فلزی را میتوان ابتدا از عرض یا طول بصورت نوار برید و برای تولید بیشتر بهتر است که ورقه را از جهت طول برید زیرا میتوان تعداد بیشتری قطعه از آن درآوریم . هنگام طرح باید توجه داشت که از حد اکثر قطعه استفاده کرد و همچنین باید طرح را طوری درآورد که در وریزها رانیز برای ساختن قطعات دیگر مورد استفاده قرار دارد .

انتخاب لوازم :

هنگام انتخاب لوازم برای پرسکاری ورقهای فلزی ابتدا باید به قدرت پرس (تناز) کورس پرس ، در همانه قالب گیو تعداد ضربه درد قیقه ، اندازه های میز اندازه سوراخهای میز و سیستم کاراتوماتیک و مکانیزم پرس توجه گرد .

عملیات کمکی در پرسکاری :

عملیات کمکی لازم در پرسکاری ورقهای فلزی عبارتست از عملیات حرارتی ، شستشو با محلول شیمیائی ، تستشوی معمولی ، استفاده از مواد جامد و مایع روغنی ، پلیسه گیری ، پولیش کردن و پرداخت گردند - سطح وغیره .

عملیات حرارتی

عملیات حرارتی برای بدست آوردن شبکه و خواص مکانیکی مورد لزوم بکار میروند . چنانچه خواص فلز برای تغییر شکل نامناسب باشد عملیات حرارتی قبل از پرسکاری انجام میشود عملیات حرارتی همچنین بر طرف گردند سختی قطعه کار و بدست آوردن خواص شبکه مورد لزوم بعد از یک یا چند عملیات - تغییر فرم نیز لازم است . قبل از عملیات حرارتی قطعات نیمه تمام ، باید آنها را شست تا روغن و کنافات و سایر موادی که در اثر حرارت میسوزند واژ کیفیت سطح فلز میکاهند پاک شوند .

شستشو با محلولهای شیمیائی :

برای برطرف گردن روغن و کنافات از روی سطح ورق فلز قبل از کشیدن و یا سایر عملیات فرمدارند و قبل از عملیات حرارتی و بعد از پرسکاری ، از محلول رقیق شیمیائی پاک کننده استفاده میشود . برای برطرف گردن پوسته ها بعد از عملیات حرارتی ، از محلولهای قوی شیمیائی استفاده میشود . برای تستشوی - قطعات آنها را در ظروف سیمانی یا فولادی یا جد ارپلاستیکی ضد اسید و ضد الکل بدمت ۵ تا ۴۰ دقیقه نگهداری میکنند که بستگی به نوع کار دارد . (محلولهایی که بکار میروند اسیدی یا الکلی هستند)

شستشوی ساده با آب :

این شستشوی برای برطرف گردن محلولهای شیمیائی ، کنافات و روغنهای با قیمانده روی سطح فلز بکار میروند . این عمل معمولاً درد و یا چند تانک انجام میشود که تانک اول با آب جاری سرد و تانک دوم با آب راغ ($60^{\circ} - 80^{\circ}$ درجه سانتیگراد) پرشده است و در تانک ها فروبرده میشود . شستشوی مواد شیمیائی و شستشوی ساده هم در حما مهای جداگانه و هم بطور اتوماتیک انجام میذیرد . در نوع دوم خط اتوماتیک تولید ، شامل چندین تانک میباشد که سبد های فلزی حامل قطعات ، بطور خود کار پر ترتیب در این تانک ها فروبرده میشوند .

برای کاهش نیزه‌ی فرم‌هنده (۵٪ / ۲۰٪) در عملیات پرسکاری (مخصوصاً "عملیات گشش و خمکاری" محافظت سطح فلزات در مقابل آسیب‌ها، زیاد کردن عمریار و امثال بوسنیه‌ها و ساره برداشت) می‌باشند. با این احتیاط قطعه‌کار، قطعات کارو قالب بوسنیه‌ها را روغنکاری می‌کنند. روغنکاری نیز بطور قابل ملاحظه‌ای اصطکاک قطعه‌کار را در مقابل قطعات قالب کاهش میدهد و لیکن لا یه نازک و قوی روی سطح قطعه‌کار بوجود می‌آورد بطوریکه در مقابل فشارهای زیاد بدون برطرف شدن یا یاک شدن مقاوم و باید از است و خوب به سطح قطعه‌کار می‌چسبد و بطوریکه نتوانست پخش می‌شود. این لا یه برای حتی از روی سطح کار تمیز می‌شود و تاثیرات نامطلوب روی سطح کار ندارد. قبل از روغنکاری قطعات آنها را باید رقیقه از کثافت و چربی توسط ستد. سوپا محلولهای شیمیائی پاک کردن و سپس قطعات را با آب نمی‌نمایند.

مواد یکه برای روغنکاری در پرسکاری ورقهای فلزی بکار می‌برند ممکن است روغنها را مایع (مانند روغنها معدنی)، نیمه جامد (مانند گریس و واژلین تجارتی) و روانسازهای جامد باشد.

پلیسید ائی :

پلیسید ائی برای برطرف کردن پلیسیدهای از عملیات پرسکاری و تمیزکردن پوسته‌ها و رونگ‌ها از سطح قطعه‌کار بکار می‌برند.

عيوب :

معیوب شدن، ضایع شدن و ازین رفتن ورقهای پرس شده ممکن است بعلتهای گوناگون باشد که ذیلاً به آنها اشاره می‌کنیم. معیوب در روقاولیه (ورقی که هیچگونه عملیات روی آن انجام نشده است)، طرح ناقص سنبه و تالب یا صحیح استفاده نکردن از آنها، ناقص بودن در عملیات تولید و پا منحرف شدن از آن، تخلف از قوانین حمل و نقل و انبار کردن قطعات کار وغیره. اگر کیفیت ورق فلز مناسب نباشد هنگامیکه این ورق در معرض تغییر فرم ترار بگیرد پاره می‌شود، این عیوب ممکن است در نتیجه کم بودن خواص پلاستیکی فلز، صحیح نبودن شبکه فلز و ترکیبات آن، یکنواخت نبودن خواص مکانیکی در طول ورق و عیوب داخلی آن از قبیل ترک ورقة ورقة بودن وغیره باشد. اگر کیفیت ورقی که باید گشیده شود نامناسب باشد سطح قطعه‌کار ممکن است ناصاف شود که برای جلوگیری از این عیوب، ورق را قبل از گشیدن از انتشارات صندوق کار آموزی

باید در حالت سرد نورد کرده بطوریکه ضخامت آن ۲ تا ۵ درصد کاهش پیدا کند ، با این عمل خواص مکانیکی فلزات بالا میرود .

عمل نورد بوسیله ماشینهای صاف کننده چند غلتکی انجام می‌پذیرد . تاثیر نورد در مرور فولادهای معمولی برای مدت کوتاهی خواهد بود . در حال حاضر فولادهای درسترس است که این تاثیر را بدمت بینهای دارند . هنگامیکه ضخامت ورق انتخاب شده مناسب نباشد ، ممکن است عیوبی نیز وجود آید . انتخاب ورق ضخیمتراز آنچه که تعیین شده ، بسیار خطربناک خواهد بود زیرا این عمل ممکن است منجر به آسیب دیدن سنبه و قالب ویرس شود ، از اینرو ضخامت ، خواص مکانیکی و لیکه داخلی فلزود رصویر لزوم ترکیبات شیمیائی ورقهای فلزی که بکار رفته پرس تحويل دارد میشود باید در قیقاً کنترل شود . سایر عیوب در پرسکاری از قبل اختلاف ضخامت در یوارهای قطعه کار چین و جرون خالها ، تکمیل نشدن (شکل کامل نگرفتن) قطعه کار ، پاره شدن آن به علت درست قرار نگرفتن ورق یا قطعه کار زیر قالب ، ناصحیح بودن شکل و اندازهای سنبه و قالب ها ، ناصحیح نگهداری و هدایت غلط قطعات کارهشار غیرکافی یا بیش از حد ورق گیر یا کم بودن استحکام قالب است .

برای حلول گیری از این عیوب ، طرح ابزار (سنبه و ماتریس) باید در قیقاً در مرحله کشش کنترل شود . ابزار ساخته شده (سنبه و ماتریس) نیز باید در قیقاً آزمایش و تنظیم شود . همچنین عیوب ممکن است در نتیجه ناصحیح نصب کردن سنبه و ماتریس سائیدگی یا شکستگی قطعات آن ، شل بودن یا تنظیم نبودن فنرهای باشد . برای این منظور قبل از سرگردانیدن سنبه و قالب به انبار بعد از پرسکاری چند قطعه کاریا ورق ، سنبه و ماتریس باید از جهات مختلف در قیقاً مورد کنترل قرار گیرد ، قسمت های برش - دهنده سنبه و ماتریس نیز در صورت لزوم باید سنگ زده شود ، باید فنرهای تنظیم و قالب های برش رونگاری شود . قبل از قراردادن قالب زیر پرس باید آنرا در قیقاً آزمایش و تمیز کرد سنبه ها ، قالب ها و راهنمای هارا باید با دقت مخصوصی تمیز و رونگاری کرد . اگر وره عملیات یا ترتیب عملیات تعیین شده ، رعایت نشود پرس کاری ناصحیح خواهد شد و ایجاد عیوبی میکند ، مثلاً ممکن است بعضی عملیات فراموش شود یا حذف گردد (برای مثال نرم کردن یا آنیل کردن ورق) اگر ورقی که ابعاد آن صحیح نیست زیر قالب قرار گیرد و با قطعه کار در محل معین قالب جانیفت و یا بعارت رهگری داشته باشد .

پرسکاری منجر به خرابی محصول یا قطعه کار میشود .

ورتهای پرسشده (بخصوص آنها ایکه دارای ابعاد بزرگ هستند) و قالبها " بعلت تاب برداشتن، سوراخ شدن و خراش برداشتن غیرقابل قبول میشود . چنین عیوبی درنتیجه حمل و نقل و انبار کردن ناصحیت آنها بوجود میآید .

بعد از آینه یک قالب طبق نقشه و مشخصات ساخته شده و کنترل گردید باید برروی پرس آزمایش شود بدین ترتیب که چند قطعه را توسط آن باید پرس کرد و سپس قطعات را از نظر شکل، اندازه و کیفیت سطح بمنظور بدون عیب بودن آنها (چروک و تراک وغیره) مورد کنترل قرار دارد - اگر عیوبی در ساخت و مونتاژ و طرح قالب مشاهده شد باید آنرا برطرف کرد و سپس به کارگاه رخوا کننده تحويل داد .



نصب قالب برروی پرس، کار پرستولیتی است که به سادگی انجام نمی شود . قالب را باید با رقت زیار برروی پرس نصب کرد زیرا نصب غلط آن ممکن است سبب شکستگی قالب یا پرس، معیوب شدن کار و حتی آسیب دیدن کارگر پرسکار شود . نصب قالب برروی پرس باید بوسیله کارگران مکانیک یا پرسکاران خیلی ماهر انجام پذیرد .

قالب را ممکن است فقط برروی پرسهایی که در برگ رستورالعمل تعیین و مشخص شده نصب کرد و یا هنگامیکه رهانه قالب گیر پرس (فاصله کفی میزتا سطح سنبله گیر، زمانیکه سنبله گیر در نقطه مرگ پائین باشد) بیشتر از ارتفاع سنبله و ماتریس باشد . قالب باید قبل از نصب دقیقاً کنترل شود و تمام اشیاء خارجی باید از اطراف آن برداشته شود .

هنگام نصب قالب های کوچک و متوسط (مجهزه راهنمای) برروی پرسهای ضربه ای باید بترتیب زیر عمل کرد :


۱- ارتفاع سنبله ماتریس را اندازه بگیرید و بیند که آیا اندازه رهانه قالب گیر پرس کافی است یا خیر .

۲- سنبله گیر را بوسیله چرخاندن لنگ بارست و یا بوسیله بوشن کردن موتور تانقطعه مرگ بالا ، بالا ببرید و سپس پیچ تنظیم پار را چرخانید تا سنبله گیر مقداری بیش از اندازه لازم بالا رود . مهره های قطعه محکم کننده دسته سنبله را باز کرده و آنرا بردارید (قطعه نگهدارنده دسته سنبله در شکل ۱ و دسته سنبله در شکل ۲ نشان داده شده) .

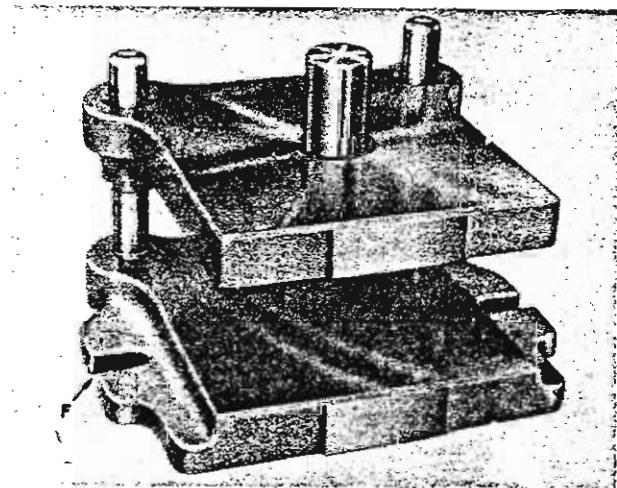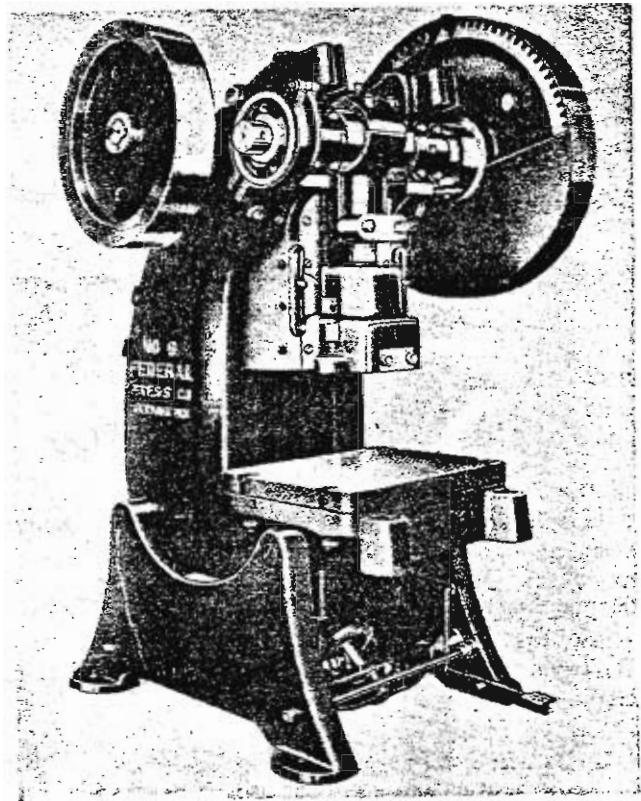


- ۳- قالب راروی میزرس گذاشته و دسته سنبه را در مقابل سوراخ سنبه گیرقرارد هید .
- ۴- چرخ طیار را بوسیله دست بچرخانید تا سنبه گیر در نقطه مرگ پائین قرار گیرد ، پسیج تنظیم با را بچرخانید تا سنبه گیر با سنبه یا نگهدارنده سنبه تماس پیدا کند .
- ۵- قطعه محکم گندله دسته سنبه را در جای خودش قرارداده و مهره هاراروی پسیج بپیچانید و محکم کنید .
- ۶- ماتریس راروی میزمحکم کنید .
- ۷- سنبه گیر را بالا برید .
- ۸- پرس رارویشین گرد و یک پدال بزنید تا یک عمل یا ضربه بعنوان آزمایش زده شود و تنظیم نهائی سنبه گیر را با پسیج تنظیم با رانجام دهید .
- ۹- دوباره قالب را کنترل کنید تا از صحت نصب آن هنگام بالا و پائین رفتن سنبه اطمینان حاصل کنید .
- ۱۰- پیچهای محکم گندله یا قفل گندله پسیج تنظیم با را محکم گرد و راهنمای را رونکاری کنید .
- نصب قالبهای بزرگ برروی پرسها خیلی مشکل و پیچیده تراست و باید بسورت زیر عمل کرد :
- ۱- قالب را بوسیله جراثقال بالا برده و در نزدیکی یارکنار میزرس مورد نظر (که دردهانه قالب گیر آن اندازه گیری شده) سروی سکوی مناسبی قرار میدهیم (و در بعضی مواقع برروی جرثقیل مخصوص قالب بندی قرارداده میشود) .
- ۲- قالب را با سائل مناسبی روی میزرس میرانیم هنگامیکه از جرثقیل مخصوص قالب بندی استفاده میشود این عمل را باید بوسیله دوز تغیر مخصوص انجام دهیم بدین ترتیب که ابتدا جرثقیل را با میزرس همسطح گردد و سپس قالب را بوسیله زنجیرهای مزبورگه توسط جرثقیل حرکت میکند بطرف میزرس حرکت نماید و در محل مناسب روی آن قرار میدهیم .
- ۳- سنبه گیر را باید در نقطه مرگ پائین قرارداده و راهانه قالب گیر را بوسیله مکانیزم با راستناظیم می کنیم بطوریکه سنبه گیر با سنبه یا قسمت فوقانی قالب تماس پیدا کند .
- ۴- قسمت فوقانی قالب را باید به سنبه گیر محکم گنیم .
- ۵- قسمت تحتانی قالب یا ماتریس را نیز باید به میزرس محکم کنیم .

۶- عملیات کنترل را مانند قبل انجام میدهیم. نصب قالب هایی که بر روی پرسهای د و مرحله‌ای - بسته میشوند، باز هم بیچیده تر و مشکلتر است و رعایت ترتیب نصب قالب بر روی پرسهای برای هر قالب بطور جد اگانه در ستور العمل کارگاهی ذکر شده است. بستن قالب روی پرس توسط وسائل مختلف انجام میگیرد که ذیلاً توضیح داده میشود.

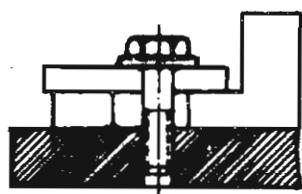


a

a - بستن قالب بوسیله قراردادن تسممه
با روینده روی پایه قالب و گذاشتن یک زیرسروی
با ارتفاع معین در طرف دیگر و محکم کردن بیچی
که از تسممه عبور گرده است.

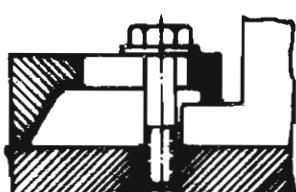



b

b - قراردادن روینده پایه دار (درایسن)
حالات ارتفاع پایه روینده باید متناسب با ارتفاع
پایه قالب باشد).

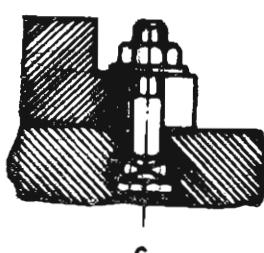


c

c - بستن مستقیم بدین معنا که بین را از -
سوراخ پایه قالب عبور آده و مهره را روی بین
بسته و محکم میکنیم.

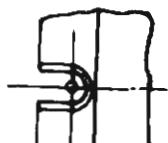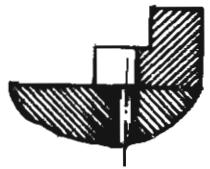


d

د-بوسیله عبور ادن پیچ از سوراخ پایه
قالب و محکم کردن آن در سوراخ دنده شده
گنجی میز .

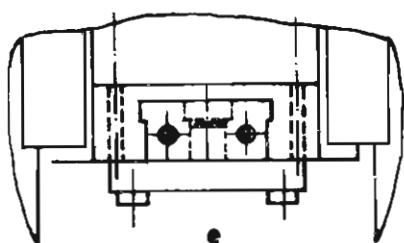


ه-تاره ادن دسته سنبه در سوراخ سنبه گیر
وستن قطعه نگهدارنده روی دسته سنبه .

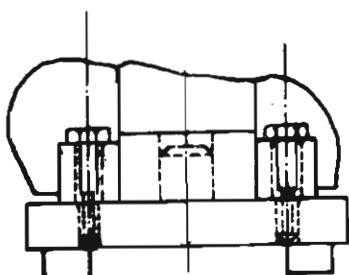


f

ج-قراره ادن دسته سنبه در سوراخ سنبه گیر
وستن سنبه به سنبه گیر از طریق عبور پیچ از سنبه
گیر و پیچانید ن آن در سوراخ دنده شده سنبه .

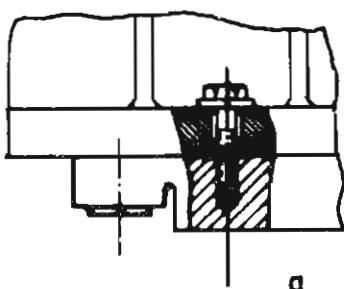


g


د-بستن سنبه بوسیله عبور پیچ از سنبه گیر و -
پیچانید ن آن در سوراخ دنده شده سنبه .

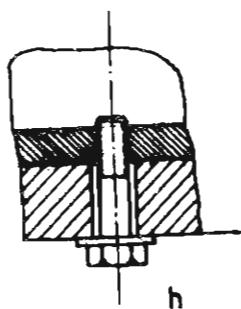

ه بستن سنبه به سنبه گیر بوسیله عبور پیچ
از سوراخ سنبه و بیچ یند ن آن در سوراخ دنداده —
سبه گیسر .

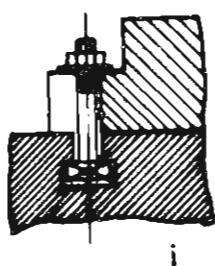

ه بستن سنبه به سنبه گیر بوسیله پیچ و مهره

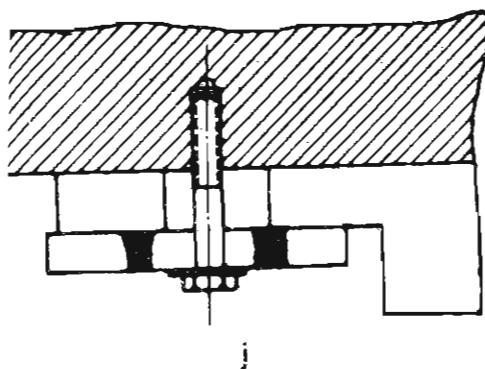

ز بستن سنبه به سنبه گیر بوسیله تراره ارن
یا، صفحه سوراخ ارروی گشای سنبه و عبور پیچ از
سوراخ صفحه و سنبه و بیچاند ن آن در سوراخ دنداده
دنداده سنبه گیسر .

