





جمهوری اسلامی ایران
رلت کار و امور اجتماعی



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

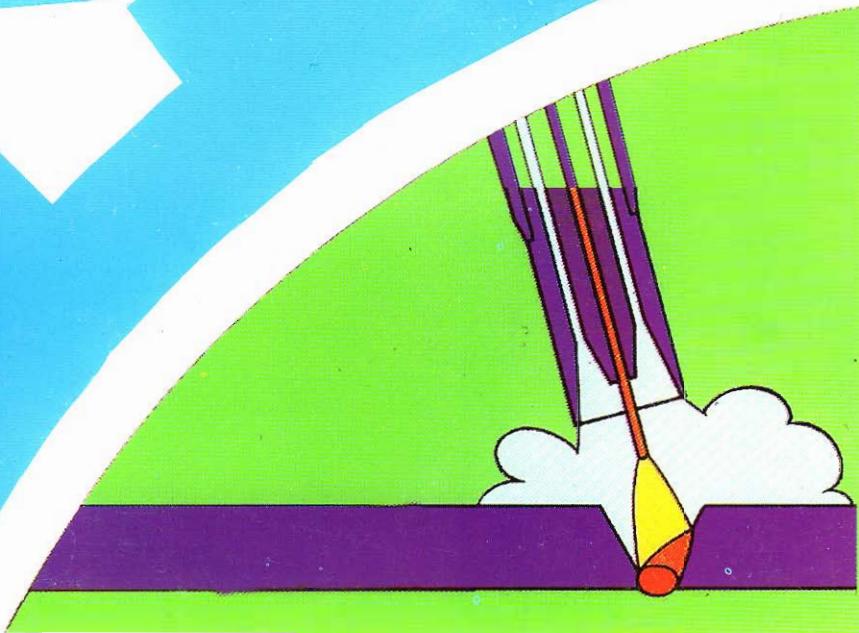

جوشکاری مگ (MAG)

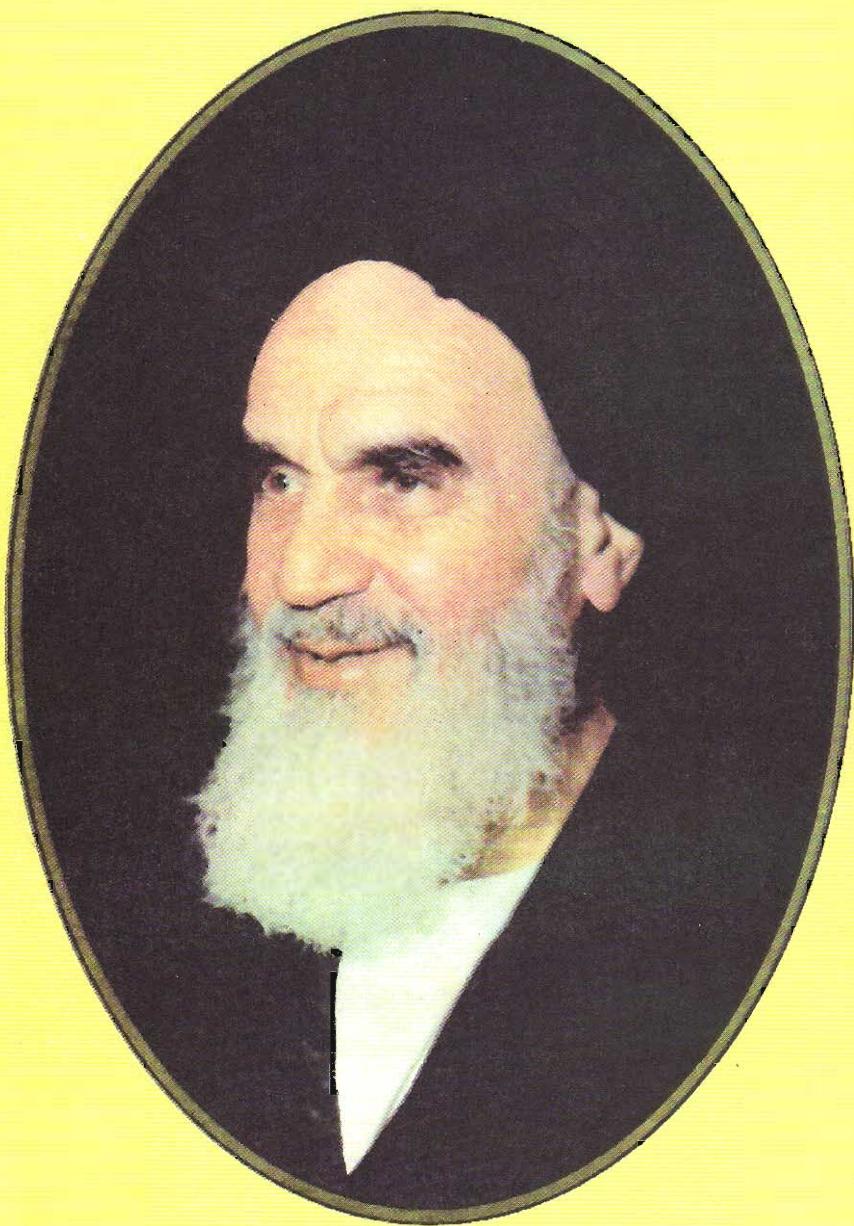

دانش های فنی مورد نیاز یک کشور اسلامی را فرا بگیرید.
امام خمینی (قدس سرہ الشریف)



علم برای عمل مصدق این و اکملش همین کاری است که الان فنی و حرفة ای ها می گند و باید به آین پرداخته بشود.
(مقام معظم رهبری)



گسترش کمی و ارتقاء کیفی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای یکی از سیاست‌های مهم دولت است.
(مقام محترم ریاست جمهوری)



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کوثر



جمهوری اسلامی ایران

وزارت کار و امور اجتماعی



اسم کتاب : تکنولوژی جوشکاری (مگ)

متوجه : فریدون غفاری

ناشر : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مدیریت پژوهش

تیراز : ۳۰۰۰ جلد

نوبت چاپ : اول

سال انتشار : ۱۳۷۴

حروفچینی : بخش کامپیوتر مدیریت پژوهش

لیتوگرافی - چاپ : انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (مدیریت پژوهش)

کلیه حقوق برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور محفوظ است .

بسمه تعالی

مقدمه

اساسی ترین هدف هر دوره آموزشی تربیت افراد و مناسب ساختن شخصیت و قابلیت‌های آنان بادگرگونی و تحولات اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی است، تا کارآیی لازم را برای پذیرش و ایفای نقشی که در پیشبرد وظایف اجتماعی و شغلی درجهت حفظ و حراست از ارزش‌های جامعه که در آن زندگی می‌کنند، کسب نمایند.

با توجه به اینکه رشد سریع تکنولوژی، تغییرات و تأثیرات عمیقی در مسائل اجتماعی و اقتصادی بدنبال داشته، اتخاذ روش‌هایی که هماهنگ کننده برنامه‌های آموزشی با توسعه تکنولوژی و تحول و متضمن تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص موردنیاز آن باشد، اجتناب ناپذیر است.

تجربه و مطالعه نشان داده که مناسبترین روش آموزشی که جوابگوی امر مزبور می‌باشد «کارآموزی نیروی انسانی» است. این روش بدین لحاظ حائز اهمیت است که در ماهیت برنامه‌ها، مطالب و محتوای درسی کارآموزان ویژگی‌های زیر مشاهده می‌شود :

۱- ملاک و معیار برای انتخاب مواد و موضوعات دروس نظری و عملی کارآموزی، با توجه به ایجاد مهارت‌ها برای جوابگویی به نیازهای متنوع مشاغل و روش‌های جدید و نوین کار و آماده ساختن افراد برای احراز شغلی مفید و انجام کار مناسب و در خور شخصیت والای انسان، می‌باشد.

۲- محتوای برنامه‌های کارآموزی، سازگاری انسانها در مقابل زندگی عینی و شایستگی آنان را برای سازندگی ، تضمین می‌نماید.

۳- ایجاد مهارت‌های تخصصی از طریق کارآموزی .

۴- برنامه‌های آموزشی کارآموزان در درجهت یادگیری مهارت‌ها و تغییر رفتار مؤثر است و یادگیری را درجهت تغییر رفتار مطلوب، تأمین می‌نماید.

۵- هرچند که در کارآموزی، آموزش مهارت‌ها به افراد برای انعام کارهای محوله اهمیت دارد، لیکن در برنامه‌های کارآموزی نکاتی منظور می‌شود تا کارآموزان با فرآگیری آنها ضوابط و معیارهای سازمانی را رعایت نموده و تأثیر فعالیتهای آنان درجهت اهداف سازمان افزون گردد.

۶- محتوای دروس کارآموزی، نه تنها کارآموزان را با یافته‌های جدید علمی آشنا می‌نماید، بلکه آنان را قادر می‌سازد تا خلاقیت و ابتکار تازه‌ای پدیدآورند .

۷- از طریق کارآموزی و اثراآن در ایجاد مهارت‌های قابل اشتغال و ارتقاء مهارت براساس تغییرات فرآیند کار، اهداف و فعالیتهای تولید تحقق خواهند یافت، که مهمترین این اهداف عبارتند از :

۱-۷- افزایش میزان کمی و کیفی تولید.

۲-۷- بهبود و روش‌های عملیات پشتیبانی در امر تولید، از قبیل برنامه ریزی دقیق برای روش‌های برآورد قیمت- بازاریابی - خدمات مهندسی، تحقیقاتی و

۳-۷- بهبود روابط کار و ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان.

۴-۷- تقلیل ضایعات در تولید و حوادث کار .

۵-۷- هموارشدن راه شغلی کارکنان و قبول مسئولیتهای بیشتر از طرف آنان.

۶-۷- بهبود یافتن روش‌های تولید و توزیع کالاها - ارائه خدمات مفید پس از فروش و تحويل به موقع سفارشات خریداران.

۷-۷- ایجاد همبستگی بیشتر کارکنان با سازمان و واحدهای تولیدی و رضایت شغلی در آنها به لحاظ مهارت‌های اکتسابی .

۸-۷- از بین رفتن تعارض بین اهداف سازمانی و خواسته‌های کارکنان.

لازم به ذکر است که کارآموزی به منظور عام آن محدود به رشته‌های خاص و تحصیل در حرف مشخص برای افراد بخصوص نبوده و دامنه آن بسیار وسیع می‌باشد، بطوريکه تمامی حرف‌ها و مشاغل را شامل گشته و ایجاد زمینه‌های اشتغال و کسب شرایط احراز شغل، برای همگان حتی کسانی که دوره‌های آموزش عالی را گذرانیده‌اند، ضروری است.

به موجب قانون کار جمهوری اسلامی ایران، فراهم نمودن امکانات جهت برگزاری دوره کارآموزی و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و اجرای این دوره‌ها به عهده سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی گذاشته شده است.

جهت نیل به این هدف، آنچه در گام اول مطرح می‌شود، جمع‌آوری اطلاعات دقیق نیروی فنی است که در این راستا اداره شناسائی صنایع، مهارت‌ها و راهنمایی حرفه‌ای مدیریت پژوهش با انجام و انتشار تحقیقات لازم، گام مؤثری در شناخت عوامل و صفات موردنیاز در واحدهای تولیدی و صنعتی برداشته است.

حسین کمالی
وزیر کار و امور اجتماعی

فهرست

شماره صفحه

عنوان کتاب

	پیشگفتار
۱	۱- اجرای جوشکاری فولاد با استفاده از گاز محافظ
۲	۲- سیم جوش
۳	۳- ۱- سیم جوش بدون پوشش (لخت)
۶	۶- ۱- سیم های دارای مواد پرکننده در داخل
۸	۸- توجه به کیفیت
۱۱	۱۱- ۱- سیم جوش مخصوص دستگاه های رباط
۱۲	۱۲- قرقره های سیم و ادوات جنبی آن
۱۸	۱۸- ۲- گاز های محافظ
۲۱	۲۱- ۳- جوشکاری
۲۲	۲۲- ۳- ۱- ولتاژ جوشکاری
۲۲	۲۲- ۳- ۲- آمپر جوشکاری و هدایت خروج سیم جوش
۲۸	۲۸- ۳- ۳- سرعت جوشکاری
۳۰	۳۰- ۳- ۴- انحراف انبر با پیستوله جوشکاری در هنگام جوشکاری
۳۴	۳۴- ۳- ۵- هماهنگی قدرت ذوب و سرعت جوشکاری
۳۸	۳۸- ۳- ۶- فاصله نازل سیم (از نوک نازل تا سطح کار)
۳۹	۳۹- ۳- ۷- ساختار پاسها
۳۹	۳۹- ۳- ۷- ۱- ساختار پاسها با استفاده از قوس الکتریکی کوتاه
۴۵	۴۵- ۳- ۸- پاسهای ریشه (اول) با حوضچه مطمئن با ایجاد گرده بطريقه خطی
۴۶	۴۶- ۳- ۸- ۲- جوشکاری نفوذی پاس اول با اطمینان از حوضچه مذاب
۴۹	۴۹- ۳- ۹- تمیز کاری و آماده سازی جوشکاری پاسهای مکرر
۵۰	۵۰- ۳- ۱۰- جوشکاری گرده های ضروری

۵۰	۱۰-۳- جوشکاری سریائینی
۵۲	۱۰-۲- جوشکاری لوله
۵۲	۱۰-۳- لوله در حالت چرخشی
۵۴	۱۰-۲-۳- جوشکاری روی لوله در حالت ثابت
۵۶	۴- مزاحمت های جوشکاری
۵۷	۴-۱- هدایت نمودن سیم
۵۹	۴-۲- قرقره های کشندۀ سیم
۶۱	۴-۳- فر فلزی هدایت کننده سیم جوش
۶۳	۴-۴- نازل تماس
۶۴	۵- عیب در گرده جوش
۶۷	عیب یابی
۷۱	۶- خواص مکانیکی و تکنولوژیکی اتصال جوش
۷۱	۶-۱- آنالیز سیم جوش
۷۴	۶-۲- ترکیب گازهای محافظ
۷۹	۶-۳- تکنولوژی جوشکاری
۸۳	۷- جوشکاری ماگ روی فولادهای مرغوب شده با دانه بندی ریز
۸۸	۸- جوشکاری ورقه های روکش شده توسط روی (گالوانیزه)
۹۰	۹- موارد اقتصادی
۹۲	جدول فولادهای با دانه بندی ریز از 17a تا 17h
۹۹	اطلاعات جوشکاری
۱۰۰	جدول اطلاعات و پارامترهای لازم
۱۰۴	جوشکاری در حالت تخت برای فرم لب به لب
۱۰۴	جوشکاری فرم گلوئی حالت تخت 45° درجه
۱۰۵	جوشکاری عمومی روی درز لب به لب (سربالا یا سریائینی)
۱۰۶	جوشکاری در حالت بالای سر
۱۰۶	جوشکاری در فرم گلوئی در حالت تخت

پیشگفتار:

جوشکاری فلزات زیر حفاظت دائمی گاز (MAG) روشی است که کاربرد آن در صنایع به ۵۰ سال پیش بر می‌گردد، بدلیل پیشرفت و حاکم بودن روش جوشکاری قوس الکتریکی در همه زمینه‌ها، بخصوص در کارخانه‌هاییکه با فلز سروکار داشتند روش فعلی بوجود آمد.

قدم اول توسط تولید کنندگان فولاد، تولید کنندگان سیم جوش و دستگاه‌های جوشکاری برداشته و به آن سرعت بخشید.

یکی پس از دیگری مشکلات استفاده از جوشکاری (MAG) پدیدار گشت، بنابر این هماهنگ نمودن مسائل سیم، گاز و ماشین جوشکاری بوجود آمد. در این کتاب مقدمتاً از نظر اجرای صحیح جوشکاری محافظ و راهنمائی‌های سازندگان سیم جوش. همچین تعدادی عکس، نمودار و جدول با اجازه اتحادیه چاپ کتابهای جوشکاری آلمان (DVS) صفحات ۹۱۶ و ۹۱۲ آورده شده است. ما امیدواریم مطالب این کتاب برای کلیه کسانیکه با این روش جوشکاری سر و کار دارند مفید واقع گردد و مطالب مورد نیاز خود را پیدا نمایند.

چنانچه مشکلاتی از نظر تکنیک جوشکاری داشته باشد خوشحال من شویم با ما به آدرس زیر قسمت VST یا شماره تلفن ۰۶۱-۰۲۷۱/۰۲۸۱ تماس حاصل نمائید.

اجرای جوشکاری فولاد با استفاده از گاز محافظ

۱- سیم جوش (الکترود)

۱-۱- تشکیل دهنده عناصر شیمیائی

سیم جوش برای مصرف در جوشکاری MAG (جوشکاری با استفاده از قوس الکتریکی زیر حفاظت دائمی گاز) برای فولادهای آلیاژی و غیر آلیاژی در استاندارد DIN ۸۵۵۹ صنایع آلمان طبقه بندی گردیده است.

اساس طبقه بندی برای سیم لخت جوشکاری (بدون پوشش) آنالیز سیم و سیم‌های مغذی و آنالیز مرغوبیت آن است.

تلرانس مطابق دین DIN ۸۵۵۹ در جدول شماره (۱) آورده شده. همچنین در کار آن آنالیز تولیدات کارخانه تیسن THYSSEN نیز تنظیم گردیده است، در حالیکه عناصر مشخص جهت تصحیح خصوصیات جوش و مرغوبیت مغز جوش در حد امکان مرز بندی گردیده است.

جدول شماره ۱: عناصر شیمیائی تشکیل دهنده در سیستم بدون پوشش
مطابق دین DIN ۸۵۵۹

مارک تیسن	DIN ۸۸۸۹ آنالیز شیمیائی عناصره درصد % وزن مطابق دین ۸۸۸۹ و آنالیزهای تولیدات کارخانه تیسن DRAHT THYSSEN						عناصر مجاز همراه
	C	Si	Mn	P ≤	S ≤	CU ≤	
SG 1 - DIN 8559	0.06-0.12	0.50-0.70	1.00-1.30	0.025	0.025	0.30	Cr 0.15 V 0.03 Zr+Ti 0.15 Al 0.02 Ni 0.15 Mo 0.15
Union K 40 ²¹	0.10	0.35	1.10	0.020	0.020	0.20	
Union K 50	0.08	0.50	1.20	0.020	0.020	0.20	
SG 2 - DIN 8559	0.06-0.13	>0.70-1.00	>1.30-1.80	0.025	0.025	0.30	
Union K 52	0.08	0.85	1.50	0.020	0.020	0.20	
Thyssen Rob 2 ²³	0.08	0.85	1.50	0.020	0.020	0.20	
SG 3 - DIN 8559	0.06-0.13	0.80-1.20	>1.60-1.90	0.025	0.025	0.30	
Union K 58	0.10	1.10	1.70	0.020	0.020	0.20	
Thyssen Rob 3 ²³	0.10	1.05	1.70	0.020	0.020	0.20	
Union K 58	0.11	1.00	1.80	0.020	0.020	0.20	

۱- مقدار موجود مس مربوط به روکش ۲- Si موجود، خارج از تلرانس استاندارد میباشد ۳- عناصر همراه نزدیک به عناصر مجاز همراه DI میباشد

۱-۱-۱- سیم جوش بدون پوشش (لخت)

سیم جوش نوع SG3 (Unionk56) جهت جوشکاری معمولی تحت حفاظت گاز SO_2 مناسب می باشد. همچنین می توان این سیم را تحت حفاظت گازهای مخلوط ، تشکیل شده از گروههای M1,M2,M3 مورد استفاده قرار داد . (جدول شماره ۲) سیم جوش K52 , SG2 Union K52 را اولاً میتوان تحت حفاظت گاز مخلوط گروه M1 تا M3 و درثانی ISO2 استفاده نمود .

این نوع سیم ابتدا برای جوشکاری های اتوماتیک در صنایع اتومبیل سازی قابل استفاده می باشد . برای مصرف در جوشکاری های مخصوص که آنالیز آن در جدول ذکر گردیده ، نوع SG3 سیم جوشی که متدائل گردیده Union K 58 کاملاً قابل اعتماد می باشد .

این سیم با داشتن مقاومت زیاد و سیلان ظرفیف ، گرده جوش را تشکیل می دهدن . (جدول شماره ۳)

بنابر این سیم جوش SG1 (Union k 50) جازه می دهد تا فولاد دارای منگنز را فقط تحت حفاظت گاز مخلوط و با حداقل پاشش جرقه جوش قرار داد . از این سیم بدلا لیلی در جوشکاری اتوماتیک برای پاس ریشه و ضمناً در جوشکاری لوله مدت هاست استفاده می شود . عناصر شیمیائی سیم معمولاً روی خواص مکانیکی گرده جوش و قابلیت جوشکاری اثر میگذارد .

جدول شماره ۲: تقسیمات گروه گازها برای جوشکاری MAG DIN 32526

گروه	ردیف	عدد ترکیب	درصد کمی از حجم اکسید کننده می باشد	روش مطابق قسمت (۴) DIN 1910			ملاحظات
				CO ₂	O ₂	Ar	
M 1	1	2	-	1 bis 3	Rest ¹¹⁾		اکسید کننده ضعیف
	2	2	2 bis 5	-	Rest ¹¹⁾		
	3	2	6 bis 14	-	Rest ¹¹⁾		
M 2	1	2	15 bis 25	-	Rest ¹¹⁾		MAGM
	2	3	5 bis 15	1 bis 3	Rest ¹¹⁾		
	3	2	-	4 bis 8	Rest ¹¹⁾		
M 3	1	2	26 bis 40	-	Rest ¹¹⁾		MAGC
	2	3	5 bis 20	4 bis 6	Rest ¹¹⁾		
	3	2	-	9 bis 12	Rest ¹¹⁾		
C	1	1	100	-	-		

۱- در بعضی مواقع گاز آرگن میتواند با گاز هلیوم جابجا شود.

جدول شماره ۳: عناصر شیمیایی مربوط به سیم های مغز دار DIN ۸۵۵۹

علامت اختصاری مدل	DIN ۸۵۵۹	% درصد آنالیز شیمیایی به وزن مطابق DIN ۸۵۵۹	عناصر مجاز همراه و آنالیزهای تولیدات کارخانه تیسن
SG R1 - DIN 8559			THYSSEN DRAHT AG
Union Ro 52	0,05-0,12	0,20-0,60	C 0,15 Si 0,03
	0,07	1,10	Mn Zr+Ti 0,15 Al 0,02
SG B1 - DIN 8559	0,05-0,12	0,15-0,45	Cr 0,15 S 0,03 Cu 0,30 Ni 0,15
Union Ro 55 Kb	0,07	0,35	0,025 0,15 Mo 0,15
		1,20	

ریزش قطرات سیم و سیلان مذاب جوش بدلیل وجود Mn و Si و باطر هماهنگی، نسبت به یکدیگر مشخص می شود . با اضافه شدن موجودی Mn در سیم جوش ، ریزش قطرات خرد و ریز بر روی قطعه کار وحوضچه مذاب نرم با سیلان مناسب تشکیل می شود .

مرغوبیت زیادی در صنایع اتومبیل سازی از این نوع سیم جوش انتظار می رود زیرا در آنجا از تکنیک و فرایندهای بسیار پیشرفته تولید استفاده می گردد . در گذشته، فرایند ذوب تهیه فولاد تاثیر بسیاری را بر مرغوبیت مواد در انتهای خط تولید سیم جوش از خود باقی می گذاشت .

حریان ذوب یکنواخت و تولید جرقه های کم ، زمانی امکان پذیر می باشد که بطور مطلق عناصر مرغوب و تکمیل کننده فولاد حتی آن دسته که بصورت درصد های ناچیز موجود می باشد مهم تلقی شده و نباید بسادگی از آن گذشت .


تولید فولاد باروش (LD) که در حال افزایش است این امکان را میدهد تا مقدار کمی P و S را در خود نگاه دارد . در این تکنیک بجز موقعیت های ذکر شده، یعنی نگاه داری حد اکثر عناصر مفید در خود ، میتواند در تولید سیم جوش تأثیرات منفی بگذارد، مثلاً: عدم مرغوبیت مکانیکی گرده جوش را در فولاد می توان محدود نمود . با از دیاد مقدار ذوب سیم جوش تولیدی برای جوشکاری روی فولاد های دارای مقاومت زیاد و چقرمگی در سرمه و گرما قابلیت کاربرد دارد . در کنار عناصر آلیاژ $\text{Mn}, \text{Si}, \text{C}$ بسته به نوع کاربرد $\text{V}, \text{CL}, \text{Ni}, \text{MO}$ را می تواند ذربر داشته باشد . همچنین عناصر مذکور تأثیر زیادی در جوش دارد ، که توسط جوشکار قابل ملاحظه خواهد بود . و تأثیراتی از قبیل تنشهای سطحی و تغییرات در نقطه ذوب و متعاقب آن بزرگی قطرات ذوب و تعداد قطرات در ثانیه را به دنبال خواهد داشت .

۱-۱-۲- سیم های دارای مواد پر کننده در داخل (سیم مغز دار)

سیم های دارای مواد اضافی در داخل از نظر قطع کار متفاوت می باشند .

(تصویر شماره ۱)

تصویر شماره ۱ : برش مقطعی چند نمونه از سیم های مغز دار .

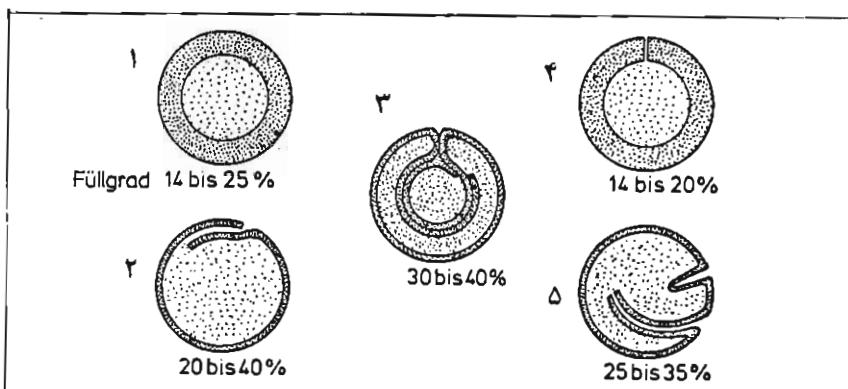

خواص شیمیائی مواد اضافی داخل این سیم ها مشابه پوشش الکتروودی ، بسته به نوع مواد داخل و تشکیل عناصر از قبیل تیتانی و بازی قابل تفکیک است . (جدول شماره ۳)

خصوصیات جوشکاری باسیم جوشهای مغز دار برای کلیه فولادهای آلیاژ دار با دانه بندی ریز ، بصورت نواری یا لوله ای نه تنها از نظر مقدار مواد داخل و تنوع جنس ، بلکه از نظر مقدار هدایت (سرعت خروج سیم در دقیقه) به شکل و فرم مقطع سیم بستگی دارد .

وزن مواد پرشده تا حدی به وزن پوشش دور آن بستگی دارد ، پس این نوع سیم به نام سیم جوش مغز دار معروف است .

اکثر نوع پوشش سیمهای موجود به شکل لب روی لب میباشد . (شکل شماره ۴ در تصویر شماره ۱) این نوع سیم از آن جهت برای تولید کننده نقش مهمی را ایفا می کنده ، امکان حفاظت مواد داخل بدليل فرم پوشش موجود است . این نوع سیم هم ، بعنوان محافظت خود و هم می تواند تحت حفاظت گاز SO_2 بکار برود . در نتیجه (از تولیدات کارخانه تیسن Phonix Union برای جوشکاری پوششی)

از سیم مغز دار Union Ro 52 (نوع روتیلی یا بازی) و Kb 55 (نوع قلیائی) برای جوشکاری قطعات لب به لب استفاده میشود .

در نتیجه محکمی پوشش ، برآقی و صیقلی بودن سطح خارجی مجاز است . در ضخامت های ۰.۲/۳ - ۰.۲/۴ - ۰.۱/۶ - ۰.۱/۴ میلیمتری با داشتن مشخصات فوق بدون هیچگونه مزاحمتی میتوان جوشکاری تحت حفاظت گاز در حد روانی مثل سیمهای معمولی در دستگاه جوش را بکار گرفت . معمولاً از گاز CO_2 به عنوان گاز محافظ استفاده می شود . در هنگام جوشکاری نوع قلیائی در سیم جوشهای مغز دار می توان همچنین گاز محافظ (M3,M2) را جایگزین نمود .

تفاوت جوشکاری با سیم جوش مغز دار نسبت به سیم های معمولی نوع ریزش قطرات در ولتاژ های مختلف می باشد . در ولتاژ های بسیار پائین این امکان وجود ندارد که با قوس الکتریکی ، اتصال کوتاه و باقاعده ای تولید کند . ریزش قطرات سیم در جهت های مختلف بوده ، بنابراین هنگام استفاده (در تولیدات زیاد) با قوس الکتریکی ثبیت شده پودری ، میسر است .

مقیاس های بدست آمده در جدول شماره ۴ آورده شده است . یکی از خصوصیات کار با سیم جوشهای مغز دار عمیق زیاد ، ذوب و پاک بودن گرده از حفره (مگ) می باشد . در کنار آن ، گاز محافظ CO_2 حوضچه ذوب را روان تر و بعلاوه از آن طریق یک لایه (شلاکه) روی گرده جوش را می پوشاند .

سیم های خود محافظ ، بعنوان سیم باپوشش مخصوص که لبه های آن مثل شکل ۳ در تصویر شماره یک می باشد تولید می شود .

در کشور آلمان این سیم ها جهت جوشکاری اتصالی غیر قابل استفاده می باشد . این ممنوعیت بخاطر حساسیت در مقابل تشکیل حفره و همچنین اذیت جوشکار بدلیل دود زیاد می باشد .

جدول شماره ۴: مقیاس های جوشکاری با سیم های مغز دار

علامت تولیدات Tisen Draht-Ø (mm)	قطر سیم	آمپر جوشکاری (A)	ولت جوشکاری (V)	حد متوسط سرعت خروج سیم (cm/min)
Union Ro 52	1.4	220-300	26-30	40
	1.6	260-340	26-30	40
	2.0	300-400	27-31	40
	2.4	340-450	28-32	40
	3.2	380-550	28-32	40
Union Ro 55 Kb	1.4	250-320	27-30	40
	1.6	280-360	27-31	40
	2.0	320-420	28-32	40
	2.4	360-480	28-32	40
	3.2	400-600	28-32	40

حداکثر نوسان دست بطرفین ، ۳ برابر قطر سیم جوش می باشد .

۱-۲- توجه به کیفیت .

انتظاری که مصرف کننده از مرغوبیت سیم های جوش دارد ، در ذیل مطالب اصلی به ترتیب آورده شده است :

۱- بهترین روش جوشکاری .

۲- هدایت خوب و بدون اذیت سیم جوش .

۳- مصرف بدون اذیت سیم جوش از روی قرقره پیچیده شده .

۴- حداقل ضخامت ممکنه مس بعنوان روکش (مسوار)

مشخصات بارز یک سیم خوب :

۱- دسته شیلنگ و کابل (۱) بیش از ۳ متر در ارتباط با امکانات هدایت کنندگی سیم جوش با سرعت زیاد .

۲- سیم جوش با ابعاد بیش از اندازه .

۳- وجود سطح صیقلی خوب

سختی روکش مس و تحمل جریان برق دلیل برانتظارات بالائی است که از سیم جوش فراهم آورده است . روان حرکت نمودن سیم و مرغوبیت آن متأثر از مرغوبیت ماسوره کردن سیم است که توسط دستگاه مدرن قرقره پیچی بنام

تیسن Thyssen سیم جوش با کیفیت مطلوب را جهت مصرف و انبار نمودن تولید می نماید .

باتوجه به نوع استفاده، نکات لازم برای جوشکاری نیمه اتوماتیک شرح داده میشود .
جوشکاری با ماشین اتوماتیک باید با شیلنگ کوتاه و انز منطبق انجام بگیرد . برای مثال تاشدن دسته شیلنگ و کابل ها (حدود ۳۰۰ تا ۲۵۰ میلیمتر) نزدیک به کل قطر قرقره سیم جوش (بازی فنریت سیم حدود ۲۰ میلیمتر مطابق تصویر شماره T) انتخاب روش صحیح قرقره نمودن این معنی را میدهد که عبور یکنواخت سیم از داخل ژیگلور هدایت کننده سیم در اینجا روی قوس الکتریکی تثبیت شده تاثیر زیادی خواهد داشت . جوشکاری های نیمه اتوماتیک بادسته کابل و شیلنگ های بلند احتیاج به قوس بزرگ خواهد داشت (مطابق تصویر شماره b ۶۰۰ یا ۳۰۰ میلیمتر تا بتوان درصد سائیدگی را در غلاف سیم (فنر هدایت) پائین نگاه داشت .

عبور چریان در ژیگلور تماس (۲) و صیقلی نگاه داشتن مجرای آن را با مرغوبیت روکش مسی که سیم جوش دارد میتوان بهبود بخشید . بعلت خطر شکنندگی و پائین نگاه داشتن توان ذوب در گرده جوش این مستله لازم می باشد که ضخامت (روکش مس) تا حد امکان پائین نگاه داشته شود .

استفاده از برنز بعنوان پوشش قابل تعمق می باشد . از این رو با قیماندن قلع موجود در برنز بیشتر از ۵ تا ۳۰ درصد در گرده پوشش شکنندگی ایجاد خواهد نمود . سیم جوش K 50 , K52 , K56 , K58 دارای پوششی از مس در حدود ۲۰ میکرون می باشد . حال این پوشش نازک بیانگر این موضوع است که خطاهای پائینی در این لایه ظریف سطح سیم ، مرغوبیت صیقل و عملکرد جوشکاری تاثیر نمیگذارد . در اینجا ، مقدار مسی که بعنوان روکش میباشد ، بطور کامل در جوش ادغام خواهد شد . روکش مسی سیم جوش و مقدار مس موجود در جوش بعنوان مواد لازم ، تناسب خوبی را تشکیل می دهند . بدلیل افراط در نازک بودن روکش مسی و کمبود سطح صیقلی آن سیم جوش غلطکی میتواند در ادامه کمبود مس موجود برابر دین DIN ۸۵۵۹ مجاز باشد و با انتخاب سیم جوش از شرکت تیسن با

شماره های Tyssen Union K58, K56 , K52 K50 باین مشکل فائق شد . از طریق تکنیهای بسیار پیشرفته در تولید فولاد با کوره های برقی LD - نوع ریخته گری مداوم میلگردی ، این امکان را میدهد که در هر دوره آماده سازی ۱۱ تن مواد را بهره برداری نمود از نظر آلیاژ و درصد های آن اطمینان بیشتری در مواد بدست آمده خواهیم داشت . بالا بودن شارژ هر کوره در مصارف زیاد ، این اطمینان را می دهد که تغییری در نوع آنالیز در طول سیم بوجود نخواهد آمد . به ویژه در مورد استفاده از سیم هایی که در دستگاه های اتوماتیک (زبات) مورد بهره برداری قرار می گیرند .

(۱) دسته شیلنگ و کابل ها :

جهت ارتباط بین انبر جوش و تایمر ، چندین کابل و شیلنگ مورد لزوم می باشد که عبارتند از :

- ۱- کابل اصلی برق (که معمولاً جهت جلوگیری از گرم شدن در بعضی از دستگاهها آنرا داخل شیلنگ آب رفت خنک کننده ادوات انبر قرار میدهد) .
- ۲- شیلنگ آب برگشت .
- ۳- کابل فرمان جهت روشن و خاموش کردن کلیه فرمانها (جریان برق ، آب ، گاز ، دستور حرکت سیم جوش)
- ۴- شیلنگ گاز رسانی CO_2 به سرانبر .

در دستگاههایی با ظرفیت پایین (زیر ۳۰۰ آمپر) که آب جهت خنک نمودن وجود نداشته باشد ، کابل برق بطور عادی استفاده می شود . با توجه به مطالب فوق ، جهت عملی نمودن و حفاظت از این تعداد کابل و شیلنگ ، آنها را در داخل غلافی که معمولاً از لاستیک یا بروزن مقاوم میباشد قرار میدهند . در این کتاب بنام (دسته شیلنگ و کابل ها) به آن اشاره شده است .

(۲) ژیگلور تماس :

در نوک انبر جوش بخار اینکه سیم بتواند مستقیم در محل مورد نظر وارد و ذوب گردد، یک نازل یا ژیگلور تعییه میگردد. مطابق شکل .
وظیفه این نازل تنها هدایت صحیح سیم نمی باشد ، بلکه در زمان هدایت و سایش سیم بداخل دیواره سوراخ این نازل جریان اصلی برق که ما برای ایجاد قوس الکتریکی نیاز داریم ، از این طریق برقرار و القاء می گردد.
باتوجه به مطالب فوق ، چون کار تماس و گرفتن جریان برق را سیم بعده دارد ، بهتر دانستیم مطابق نام آلمانی آن (Kontaktduse) نام ژیگلور تماس یا نازل تماس ویا نازل هدایت را برای آن انتخاب نمائیم .
ضیمناً با اهمیت و نقشی که این قطعه در جوشکاری CO2 (MAG) بخصوص در سوراخ آن دارد ، باید توجه داشت که این مجرأ گشاد نشود زیرا در وضعیت برق رسانی ایجاد اختلال می کند.

۱-۲-۱- سیم جوش مخصوص دستگاههای رباط (آدم آهنی)

سیم هائیکه از مرغوبیت زیادی برخوردار باشد جهت استفاده در دستگاههای رباط مناسب میباشند .

کارخانه تولید سیم جوش تیسن Thyssen جهت استفاده رباطهای جوشکاری انواع سیم های زیر را معرفی مینماید .

Rob 3 Thyssen Rob 2 Thyssen

میتوان جهت سفارش از شماره های بالا استفاده نمود . سیم های مزبور فرق فاحش و آشکاری از نظر استاندارد و مرغوبیت آنالیز با سیم های معمولی تیسن Thyssen دارند ، حتی در تلرانس ضخامت این موضوع کاملاً مشهود است .

رباطهای جوشکاری توسط برنامه ریزی که برای آنها انجام گرفته ، کار میکنند (جوشکاری می نمایند) . تغییر در ضخامت و آنالیز باعث ایجاد اختلاف ظاهری در ولت و آمپر میگردد . این اختلاف میتواند عمق ذوب را تغییر دهد و حتی باعث بوجود آمدن جرقه های زیادی در اطراف خط جوش بشود . تناسب میان عنصرهای

Mn,Si,C در سیم های مذکور در ثبت پارامتر های مختلف جوشکاری نقش مهمی را دستگاه های رباط ایفا خواهد نمود.

سیم جوشهای مخصوص رباطهای جوشکاری دارای تلرانس (قطر ۰/۰۲ - میلی متر) مطابق دین DIN8559 و (میانگین قطر ۰/۰۱ + ۰/۰۳ میلیمتر) حد مجاز مبایشد.

برای تصحیح نمودن سطوح خارجی سیم بایدارزش مخصوصی قائل شد. این دقت ها در موقع تولید، توسط دستگاههای الکترونیک مخصوص انجام می پذیرد.

۳-۱- قرقره های سیم و ادوات جنبی آن

قرقره های سیم جوش مخصوص جوشکاری CO₂ از نظر وزن بایکدیگر فرق دارند. همانطور که در تصویر شماره ۴ مشاهده می شود قرقره های تولید شده از نوع ۱۵ کیلوئی و جنس پلاستیک، ۱۵ و ۲۰ کیلو گرمی از جنس فولاد و ۳۰۰ کیلوئی نیاز باشد میتوان از نوع قرقره هایی بنام قرقره بدنه فلزی استفاده نمود.

بدنه قرقره های سیم جوش مورد نیاز مصرف کنندگان نمی باشد و معمولاً بعد از استفاده بعنوان ضایعات دور انداخته می شود. ضمناً آدابتوری (تبديلی) از جنس پلاستیک موجود می باشد که میتوان آن رادر داخل قرقره K300 قرار داد و در دستگاه هائیکه فقط قرقره D300 استفاده می شود از نوع K300 بهره برداری نمود. بطور خلاصه جهت تبدیل K به D مورد استفاده است.

برای پر کردن قرقره هنای کوچک از قرقره های بزرگ، به یک فیکسچر احتیاج داریم (تصویر شماره ۵) برای برداشت سیم از قرقره (AS500) قرقره مزبور روی زمین قرار میگیرد و جهت اینکار از یک فیکسچر دارای کلاچ لغزنده که بافتر مخصوص محکم گردیده است استفاده می شود.

در هنگام قطع جوشکاری سیمی که در مسیر گردش صحیح باز می شود ترمز نموده تا در این هنگام سیم اضافی باز و باعث بهم خوردگی نظم سیم شود. در هر حال سیم از یک کشن مناسب برخوردار خواهد بود. یکی از زیانهای این سیستم که در روشهای جوشکاری نیمه اتوماتیک اثر خود را نشان می دهد این است

که سیم محکم میگردد.

قدرت سیم در هر صورت اجازه نمی دهد که سیم در یک خط مماس پیش برود (وزن قرقه ۷۰۰ A,S ۱۵۰ کیلو گرم است) .

قرقه پیچی که در آن سیم هامماس باشد باید برای قرقه های بین ۳۰۰ کیلویی بهترین تجهیزات ۸۰۰ AS است .



این سیستم بر اساس بازی فری کار میکنند . (شل و سفت شدن) هنگامی که سیم در حال چرخیدن بدor قرقه صفحه ای احتیاج به نیرو پیدا کند و فشار بر روی قرقه مزبور وارد شود ، بلا فاصله موتور بکار افتد و قرقه بزرگ را بچرخش در خواهد آورد .

چنانچه سیم مابین قرقه بزرگ صفحه ای شل شود ، در این صورت از باز شدن قرقه توسط ترمز جلوگیری می کند . یکی از ادوات اصلی این پایه (فیکسچر قرقه) فنر تسمه ای قوسی شکل در حال بازی می باشد . این فنر تسمه ای شکل از باز شدن زیادی سیم قبل از احتیاج ممانعت می کند . (در صورت بوجود آمدن عوامل باز دارنده جوشکاری)

در این شبکه بدلا لیل خاصی باید ارتباط فنر قوسی شکل با شیلنگ حتماً بشکل آزاد باقی بماند . (تصویر شماره ۵ مدل های جدید پایه مخصوص استفاده از قرقه های بزرگ را نشان می دهد) .



بکارگیری سیستم هیدرولیک این امکان را می دهد که قرقه های ۶۰۰ AS و ۹۰۰ AS بزرگ به آسانی در حال چرخش قرار بگیرند . گیربکس الکترونیکی جهت قرقه های ۹۰۰ AS مخصوص استفاده های جوش اتوماتیک (ربات ها) درست شده است .

انواع قرقره های متداول سیم جوش تولید شده در کارخانه تیسن

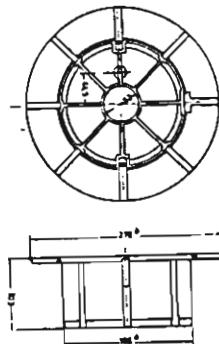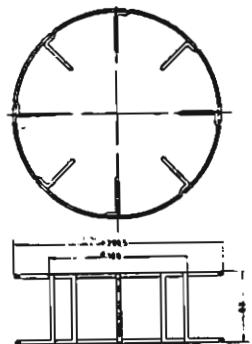

قرقره 20-20 و K300-15
جنس قرقره از پلاستیک وزن سیم ۱۵ کیلو


تبديل مخصوص قرقره های k300
جنس تبدل از پلاستیک

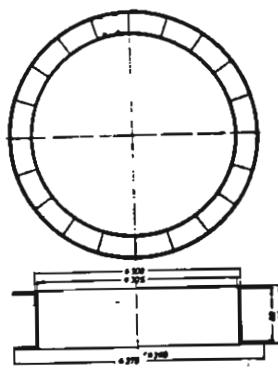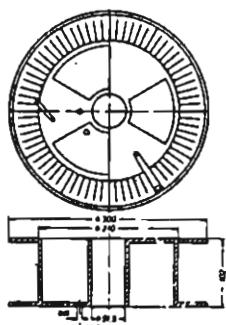

قرقره D 15/300
جنس قرقره از پلاستیک وزن سیم ۱۵ کیلو

قرقره H390-20-H375-13
جنس قرقره از پلاستیک
سیم ۱۳ و ۲۰ کیلو


انواع قرقره های متداول سیم جوش تولید شده در کارخانه تیسن

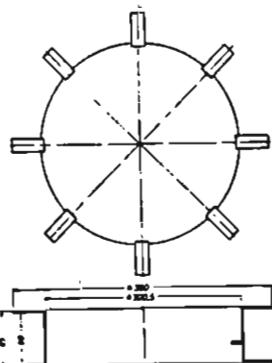

قرقره H 390/80/20

جنس قرقره از فلز


وزن سیم ۲۰ کیلو

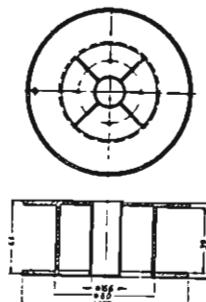

قرقره D100-0,7

جنس قرقره از پلاستیک


وزن سیم ۷۰ کیلو

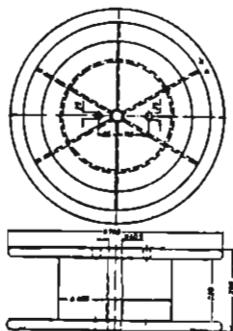

قرقره D 800 B

جنس قرقره از ورق فلزی

وزن سیم ۳۰۰ کیلو

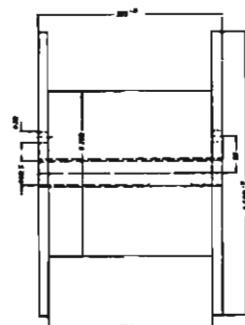


قرقره D500


جنس قرقره از ورق یاچوب

وزن سیم ۱۵۰ کیلو


پایه های مختلف مخصوص قرقره های بزرگ

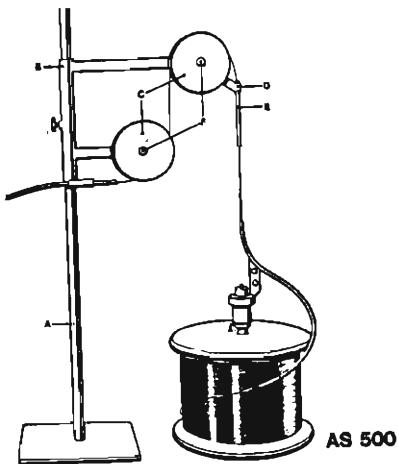

پایه ساده مخصوص قرقره ۱۵۰ کیلوئی

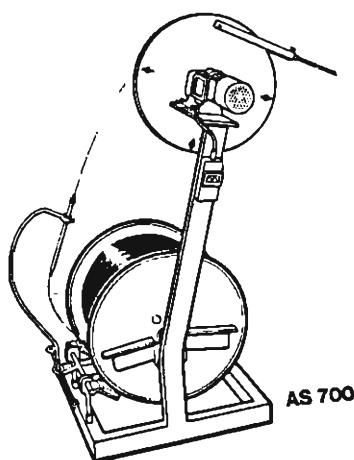


پایه مخصوص قرقره ۱۵۰ کیلوئی

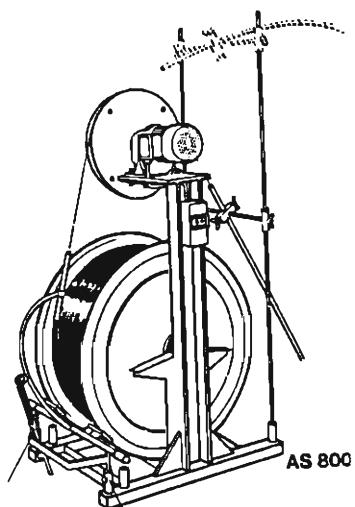


پایه مخصوص قرقره های
جدید ۳۰۰ کیلوئی

نگاه دارنده های جدید قرقره های بزرگ سیم (تیسن)

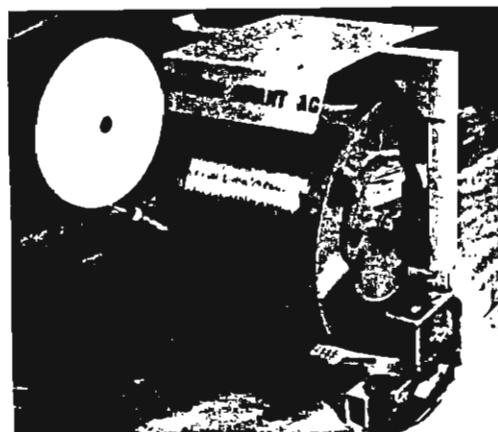

نگاه دارنده مدل AS600 ۱۵۰ کیلوئی با ادوات هیدرولیکی

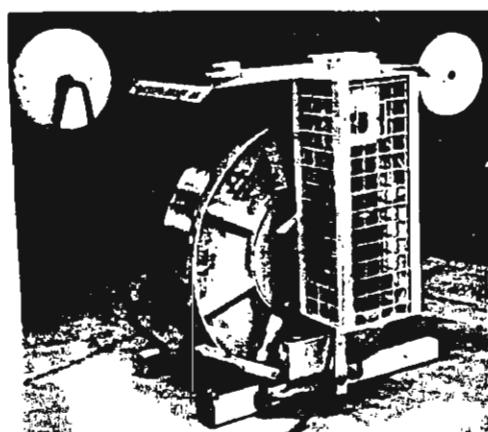

نگاه دارنده مدل AS 900 ۳۰۰ کیلوئی با موتور گیربکس و ادوات هیدرولیکی

۲- گازهای محافظ

برای جوشکاری تحت حفاظت گاز از دی اکسید کربن (CO₂) جهت فولادهای آلیاژی و غیرآلیاژی، همچنین گاز CO₂ با ۲ یا ۳ ترکیب و یا با پایه آرگن با مقیاس‌های مختلف در مخلوط CO₂ و O₂ می‌توان استفاده نمود.

جهت جوشکاری MAG باقی موارد گاز در دین ۳۲۵۲۶ دسته بندی گردیده (مطابق جدول شماره ۲)

در جدول شماره ۵ یک جمع بندی معمولی از نظر تجاری گازهای مخلوط، بدون ادعا بصورت کامل آورده شده است. با اضافه شدن درجه اکسیدی مقدار اتفاق عناصر Si و Mn بیشتر خواهد شد.

این ضایعه از لحاظ فرم گیری بصورت شلاکه روی گرده جوش قرار می‌گیرد که مقدار گاز لازم خود را برپایه (لیتر بر دقیقه) براساس قدرت جریان آمپر تنظیم می‌نمایند و چنانچه گاز بمقدار کافی جاری نباشد، موجب تشکیل حفره در جوش می‌گردد.

یک پیشنهاد مناسب در بوجود آوردن و اجرای گرده خوب، در جدول شماره ۶ برای مقدار مناسب گاز و جریان‌های مختلف آورده شده که ما را راهنمائی می‌کند. در قسمت داخلی ژیگلور گاز یا شعله پوش (۱) جرقه‌های چسبیده از جاری شدن گاز محافظ جلو گیری می‌نمایند، طوریکه باعث می‌شود گاز ازت وارد مذاب جوش شده و در نتیجه حفره در گرده جوش پیش می‌آید.

ریز ترین حفره‌ها حتی از گاز آرگن هم عبور نموده و پائین می‌رود، بعلت سرع منجمد شدن حوضچه ذوب دیگر مجالی برای حل شدن و از بین رفتن آن وجود نخواهد داشت.

در مخلوط گاز آرگن با دی اکسید کربن (Ar/co₂) خطر اضافه شدن تشکیل حفره با زیاد شدن درصد CO₂ از حفره‌های تشکیل شده کاسته می‌شود. گازهای مخلوط که معمولاً در کپسول و یا کپسولهای بهم پیوسته ذخیره گردیده دارای فشاری حدود ۲۰۰ بار می‌باشند، در زیر چنین فشاری بشکل گاز، می‌توان از ادوات موجود برداشت نمود.

یک کپسول ۵۰ لیتری حدود ۱۰ گاز در خود نگاه داری می نماید. جهت بهره برداری گاز، که بصورت مایع در یک کپسول ۴۰ لیتری دارای محتوای گازی حدود ۱۶ میباشد، مقدار وزن خالص گاز موجود ۳۰ کیلو گرم است. همچنین کپسولهایی با ظرفیت پانزین تر جهت مصرف موجود می باشد . برای مصارف زیاد ، گاز را در مخازن بسیار بزرگ ذخیره می کنند .

انواع گازهای مایع در مخازن تحت فشار با برودت زیاد قابل حمل و نقل و نگاه داری می باشند . گاز در موقع مصرف از حالت بخار و تبدیل از جا (یخ خشک) به حالت گاز ، مورد استفاده قرار می گیرد .

آرگن و اکسیژن در حالت مایع به صورت گاز مخلوط گشته و برای مصرف خارج میگردد . میتوان مقدار مناسب گاز لازم را جهت عملیات جوشکاری برداشت کرد ، می توان با توجه به پارامترهای داده شده در مورد جوشکاری و اثرات آن بر روی ذوب ، به سرعت جوشکاری و اتلاف آن از طریق ایجاد جرقه توجه داشت .

(۱) ژیگلور گاز یا شعله پوش :

تصویر شماره بعد چند نمونه ژیگلور گاز یا شعله پوش را نشان می دهد . وظیفه این قطعه که بر روی نازل تماس با فاصله ای حدود ۵ میلیمتر قرار گرفته این است که گاز محافظ را از مابین این دو قطعه (نازل تماس و ژیگلور گاز) به روی حوضچه مذاب بپاشد .

در هنگام جوشکاری ، مقداری از جرقه های تولیدی بداخل این نازل یا شعله پوش وارد شده و به دیواره های آن می چسبد که کم کم این مجرما را تنگ نموده و مانع از بیرون آمدن گاز می شود ، در یک چنین حالتی باندکار را متوقف ساخت و با وسائل مناسب جرقه های مزبور را دور نمود و مجدداً جوشکاری را ادامه داد . برای اینکه از قدرت چسبندگی جرقه ها کاسته شود از مواد ضد جرقه که بصورت مایع در کپسولهای قابل اسپری در دسترس جوشکاران قرار میگیرد استفاده کرد . باید خاطر نشان ساخت که این مایع قادر هرگونه چربی ، آب و دیگر مواد زیان آور برای گرده جوش میباشد .



چند نمونه ژیگلور گاز یا شعله پوش

جدول شماره ۵: ترکیبات و نام تجاری گازهای مخلوط

نام تجاری	ترکیبات			نرم بندی	ملاحظات
	Ar	CO ₂	O ₂		
Argon 8.1	99	-	1	M.11	
Argon 8.1	99	-	2	M.11	
Weldox 02	98	-	2	M.11	
Argon 8.3	97	-	-	-	
Argon 8.3	97	-	-	-	
Weldox 15	97.5	2.5	-	M.12	
Argon 8.5	97.5	2.5	-	M.12	
Weldox 8.5	96	2	-	M.12	
Argon K 2	96	2	-	M.12	
Argon K 10	90	10	-	M.13	
Corgon 10	90	10	-	M.13	
Argon 10	90	10	-	M.13	
Weldox C 10	90	10	-	M.13	
Corgon 10	85	15	-	M.21	اکسید کنندۀ ضعیف
Weldox K 10	85	15	-	M.21	
Bogor 15	85	15	-	M.21	
Weldox C 15	85	15	-	M.21	
Corogen 15	82	18	-	M.21	
Weldox K 15	82	18	-	M.21	
Bogor 15	82	18	-	M.21	
Argon 18	82	18	-	M.21	
Weldox C 18	82	18	-	M.21	
Corogen 18	80	20	-	M.21	
Weldox K 20	80	20	-	M.21	
Argon K 25	75	25	-	M.21	
Argon 25	75	25	-	M.21	
Argon 25	75	25	-	M.21	
Weldox 05	85	-	5	M.23	
Argonix D	92	-	8	M.23	
Bogor D	92	-	8	M.23	
Weldox 08	82	-	8	M.23	
Corgon 1	81	5	4	M.32	اکسید کنندۀ قوی
Corogen 1	80	5	5	M.32	
Argon 3	80	5	5	M.32	
Weldox A	80	5	5	M.32	
Bogor 1	80	5	5	M.32	
Weldox 2	84	12	3	M.32	
Corgon 2	82	12	4	M.32	
Weldox 8	82	14	4	M.32	
Argonix 8	82	-	12	M.33	
Bogor 8	84	-	12	M.33	

جدول شماره ۶: قطر سیم جوش و مقدار گاز مورد نیاز در دو روش قوسی مختلف

قطر سیم جوش	قوس الکتریکی کوتاه	قوس الکتریکی پودری
0,8	8,0	12,0
0,9	8,0	12,0
1,0	10,0	12,0
1,2	10,0	15,0
1,4	12,0	16,0
1,6	nicht zu empfehlen	18,0
> 1,6	nicht zu empfehlen	> 18,0

۳. جوشکاری

برای اینکه عیوب بوجود آمده در جوشکاری تحت حفاظت گاز دی اکسید کربن را برطرف نمائیم ، باید پارامتر های جوشکاری نسبت به هر وضعیتی در عمل به صحیح ترین حالت انتخاب گردند ، و دلیل اینکه چرا پارامتر مورد نظر به بن بست رسیده را پیدا نمود . میتوان موقعیت های مزبور را در نمودار های ۶ تا ۸ مشاهده کرد .

در جریان پیش بینی شده در جوشکاری تحت حفاظت گاز CO_2 ، نسبت به زمانیکه از گاز مخلوط استفاده میشود باید ولتاژ بیشتری تنظیم گردد . این اختلاف در حدود ۳۷ ولت میباشد .

جریان مصرفی با مقدار خروجی سیم در دقیقه از این طریق باقدرت ذوب شوندگی (آمپر) ارتباط دارد .

سرعت جوشکاری باقدرت ذوب باید تناسب داشته تا از پیش آمدن اشکالات در پیوند صحیح گرده بیکدیگر ممانعت گردد . معمولاً زمانی پیش می آید که ذوب سریعتر حرکت نماید .

۳-۱. ولتاژ جوشکاری

فاصله ژیگلور تماس ، سرعت خروج سیم (۱) بر پایه ولت و آمپر به درز بستگی داشته و هنگام جوشکاری فرم گلوئی (کنجی) تغییر می نماید ، زیرا قوس الکتریکی ، درز را ذوب نموده و به این ذلیل کوتاه می شود .

با ازدیاد ولتاژ ، زمانیکه کلیه پارامتر ها تغییر نکند نتایج زیر بدست می آید :

۱- فاصله زیاد قوس برابر است با آرام شدن صدای قوس .

۲- گرده پهن و ارتفاع آن کم می شود .

۳- قدرت ذوب زیاد ، بستگی به آلیاژ مورد جوش دارد .

۴- کم شدن پاشش جرقه .

اثرات متقابل زمانی پیش می آید که از ولتاژ پائین استفاده شود .

(۱) سرعت خروج سیم

مقدار سیمی که در دقیقه از دور قرقره باز و از طریق کشیده شدن توسط قرقره های کشنده بداخل فنر هدایت رانده و از داخل نازل تماس به محل درز جوش وارد شده و پس از تشکیل قوس الکتریکی و ذوب ، گرده جوش را تشکیل می دهد ، سرعت خروج سیم نامیده می شود .

۲-۳- آمپر جوشکاری و هدایت خروج سیم جوش

آمپر جوشکاری در ارتباط با سرعت هدایت سیم جوش از طریق دستگاه هدایت کننده سیم (تايمز) (۱) تنظيم ميگردد.

اين مقدار به قدرت ذوب لازم بستگی دارد (نمودار شماره ۷) برای اينکه جوش مطمئن در درز جوش شده روی پاس قبلی و يا ايجاد گرده جديده داشته باشيم سرعت جوشکاري و توان ذوب نسبت بيکديگر باید تناسب داشته باشند.
(نمودار شماره ۸)

در صورت متعادل باقی ماندن سرعت و ولتاژ جوشکاري ، در صورتیکه فاصله ژيگلورتماس با قطعه کار زياد و کم شود ، در يك چنین حالتی آمپر خود را تغيير می دهد. از زياد بودن آمپر جوشکاري در حال يكه بجز آن بقيه پaramترها ثابت نگاه داشته شود ، نتایج زير بدست خواهد آمد :

- ۱- قوس کوتاه (عملأ) . از ديار صدائى شعله .
- ۲- زياد شدن توان ذوب .

۳- زياد شدن قدرت سوزندگی (عمق ذوب)

۴- باريک شدن گرده جوش .

۵- زياد شدن ارتفاع سطح گرده جوش .

۶- تقليل وارد آمدن زيان به عناصر موجود در آلياژ .

چنانچه آمپر را تقليل دهيم اثرات معکوس نسبت به پaramترهاي بالا بدستي خواهد آمد .

براي هر نوع سیم ، بستگی به ضخامت و انتخاب گاز مصرفی فقط يك تنظيم صد درصد صحيح بر روی ولت و آمپر خواهيم داشت تا از جرقه های حاصله به نحو موثری کاسته شود .

براي سیم جوش Union k56 نمودار مفصل شماره ۱۰ اداده شده است .
پس با درنظر گرفتن (خطوط پر مصرف) آمپر ، ولتاژ و ديگر پaramترهاي لازم بطور صحيح (خطوط تولیدات ظریف) بجز زمانیکه با نا آرامی قوس الکتریکی برخورد نمائیم در بقیه مواقع جوشکاری بدون اشکالی خواهیم داشت .

(۱) دستگاه هدایت کننده سیم یا تایمر

قسمتی از دستگاه جوش CO₂ در بعضی مدل‌ها یا به سلیقه سازنده جدا از ترانس اصلی و در بعضی داخل ترانس اصلی تعبیه می‌گردد. وظیفه هدایت نمودن سیم جوش (گرفتن سیم از کلاف توسط قرقره‌های کشنده و هل دادن آن پس از عبور از داخل قطعه ای بنام (موشک) که در ابتدای فنر عبور دهنده سیم جوش وصل گردیده و هدایت آن تا انبر (پیستوله) و عبور از داخل نازل تماس و بالاخره رساندن آن به محل مصرف می‌باشد).


تایمر از یک موتور گیر بکس که با جریان DC کار می‌کند همراه با یک ولوم کم و زیاد نمودن سرعت تشکیل گردیده. گیربکس دارای یک شفت خروجی است و روی این شفت یکی از قرقره‌های کشنده سیم (قرقره شیار دار) قرار دارد.

قرقره دوم که بدون شیار است بوسیله یک اهرم و فنر تنظیم فشار جهت قرار گرفتن روی سیم که در داخل شیار قرقره زیرین قرار دارد تنظیم می‌شود و زمانیکه گیربکس بحرکت در باید باشار مختصراً که بر روی سیم وارد می‌کند سیم از مابین دو قرقره بسمت جلو رانده می‌شود.


شیر مغناطیسی عبورگاز نیز در داخل این تایمر می‌باشد، که با روشن نمودن کلید روی انبر، اجازه میدهد تا گاز از این طریق عبور نموده و به محل جوش برسد.

این مجموعه را همانگونه که اشاره شد بصورت جدا یا یکجا با ترانس، دستگاه هدایت کننده سیم یا تایمر می‌نامند.

در کشورهای انگلیسی زبان به آن وايرفیدر می‌گويند.

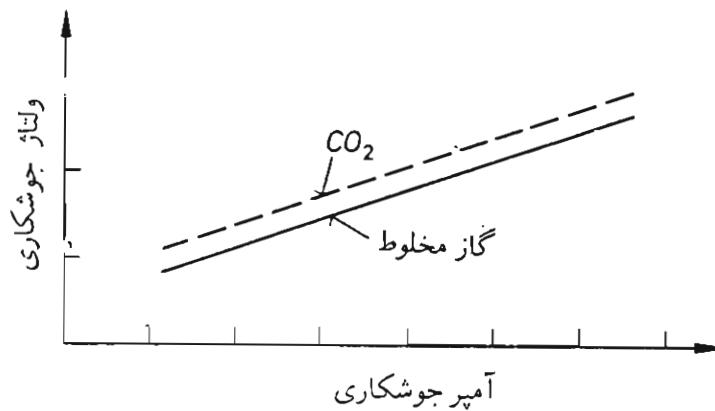


نمودار شماره ۶ : نشان دهنده اختلاف قرار گرفتن
گاز CO₂ و مخلوط در ولت و آمپر مختلف .

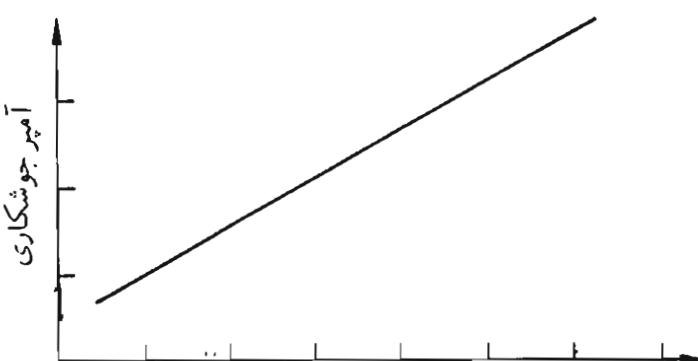


سرعت هدایت سیم و توان ذوب
نمودار شماره ۷ : نشان دهنده رابطه آمپر و سرعت خروج سیم و توان ذوب .

توان ذوب

نمودار شماره ۸ : نشان دهنده رابطه میان سرعت و توان ذوب در جوشکاری

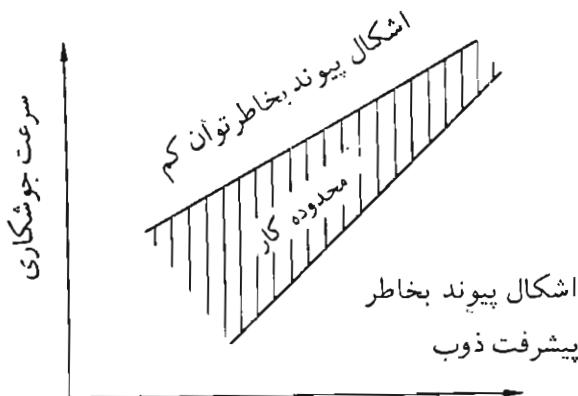


نمودار شماره ۹ نشان دهنده تغییرات فاصله نازل تماس در آمپرهای مختلف.

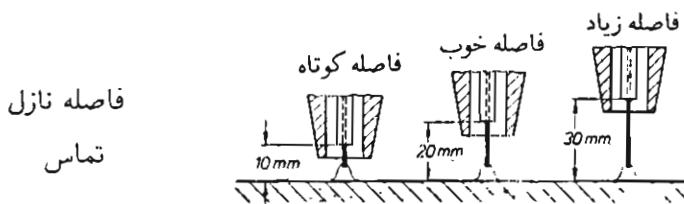

آمپر مطلوب	۲۴۰ آمپر
ولت مطلوب	29V
سرعت خروج سیم	8/8 m/min
قطر سیم جوش	1/2 mm
سرعت جوشکاری	58cm / min

نمودار شماره ۱۰ : آمپر ، ولت ، منحنی شناخت برای جوشکاری زیر گاز CO₂ و
گاز مخلوط

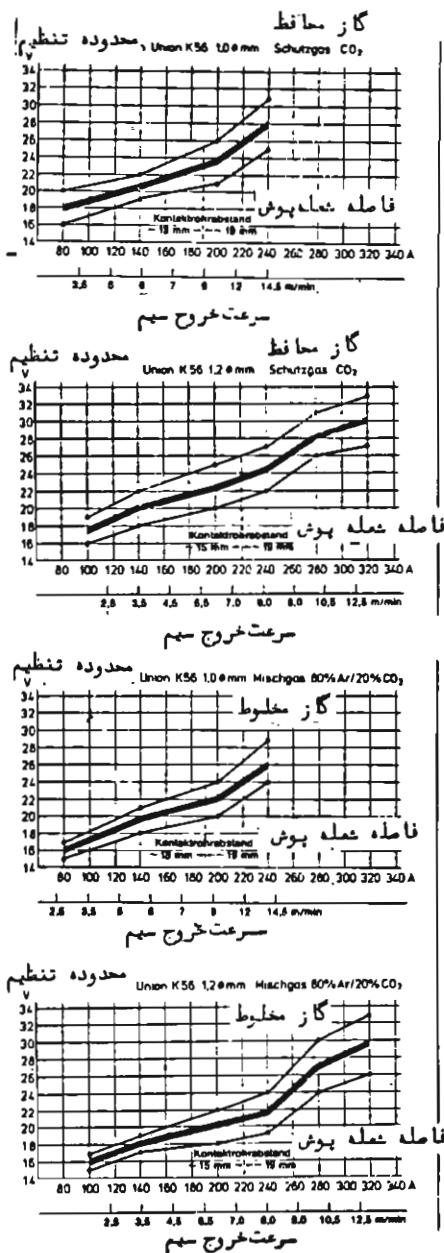

۳- سرعت جوشکاری

در ادامه محدوده های تنظیم ولت و آمپر برای هر ضخامت، سیم جوش، روی توان ذوب تاثیر خواهد گذاشت.

برای اینکه از نظر عملی یک گرده جوش صحیح بدست آوریم، باید به سرعت جوشکاری این پارامتر مهم توجه داشته باشیم. سرعت جوشکاری در رابطه با ولتاژ، آمپر و توان انرژی به نتیجه مطلوب خواهد رسید.

با بالا بردن سرعت جوشکاری بجزبقيه پارامترها، نتایج زير بدست خواهد آمد:

۱- تغیيرات در قدرت ذوب با مقاييسه نمودار شماره ۱۱.

۲- تقليل پهنه اي گرده جوش.

۳- ازدياد ارتفاع گرده جوش.

۴- تقليل گستردنگي انرژي.

و بر عکس در مقابل پائين آوردن سرعت جوشکاری به نتایج زير خواهيم رسيد:


۱- از دست دادن قدرت سوزندگي و پيدا شدن اشکالات پيوندي.

۲- گرمای زياد روی حوضچه مذاب.

۳- پيدا شدن حفره.

۴- زياد شدن گستردنگي انرژي.

نمودار شماره ۱۱ نشان دهنده رابطه سرعت جوشکاری با عمق ذوب .

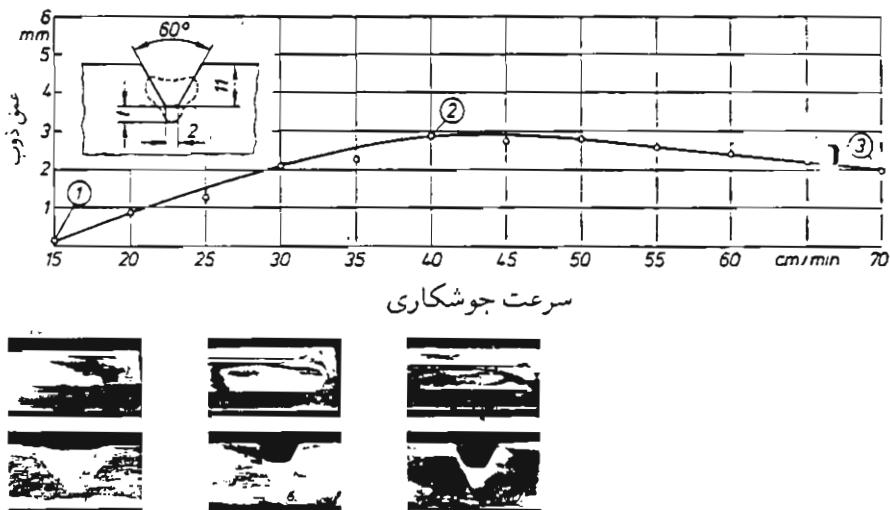

قطر سیم جوشکاری ۱.۲ mm
سرعت خروج سیم ۹/۵ m/min

فاصله نازل تماس ۱۸mm
طریقه: نگاه داشتن انبر معمولی
فرم قرار گرفتن تخت W
گاز محافظ ۸۲% Ar × ۱۸%co₂


۴-۳. انحراف انبر یا پیستوله جوشکاری در هنگام جوشکاری

انبر مخصوص جوشکاری روش MAG را هنگام جوشکاری نسبت به مسیر میتوان مستقیم یا کج نگاه داشت . با نگاه داری انبر جوش با کجی متعادل میان روش هُل دادن مستقیم و یا روش کششی فرق فاحشی وجود دارد . (تصویر شماره ۱۲) با عبور دادن انبر جوش بر روی اتصالهای معمولی قطعات بصورت هُل دادن مذاب گرده پهن شده . در حالیکه عمق ذوب نیز کم می شود . در روش کششی انبر ، با گرده جوش باریکتر و ارتفاع و عمق زیاد رو برو خواهیم بود . هنگام جوشکاری تکمیلی باید انبر جوش را مایل مقابله مسیر خط درز جوش ، برای انواع آماده سازی لبه اتصالات نگاه داشت که با رعایت این مطلب فلسهای حلقوی شکل تشکیل میگردد . (جوش زنجیری) (تصویر شماره ۱۳) .

از این طریق میتوان مطمئن شد که یک ذوب کامل بدست آمده ، و از صحیح قرار گرفتن لایه های گرده جوش بر روی یکدیگر اطمینان کافی حاصل نمود .

در هنگام جوشکاری فرم گلوئی (h) انبرجوش بصورت مایل با زاویه ۴۵ درجه در مسیر خط درز باید قرار بگیرد . (تصویر شماره ۱۴) . چنانچه سیم خروجی از انبر جوش بصورت غلط به زیر محل اتصال رانده شود ، باعث کج شدن و یا سر خوردن مواد مذاب شده ، بخصوص در فرم گلوئی و افراط ورزیدن در ذوب نمودن سیم و پر کردن درز باعث پیداشدن اشکالات پیوندی مخصوص در فرم گلوئی روش عمودی میشود . (تصویر شماره ۱۵) در هنگام جوش فرم لب به لب (I) از دو طرف قطعه باید از انحراف انبر جلوگیری نمود ، زیرا در اینصورت اشکال در پیوند ، بخصوص در پاس ریشه پیدا می شود . (تصویر شماره ۱۶) .


پس باید انبر پشت به قطعه کار و بصورت قائم نگهداری شود .

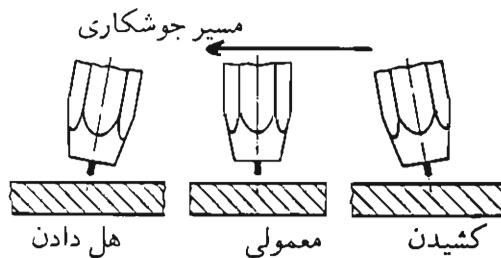

تصویر شماره ۱۲ : انحراف ابر و طریقه و نام عملکرد

طریقه هدایت ابر


طریقه هدایت ابر

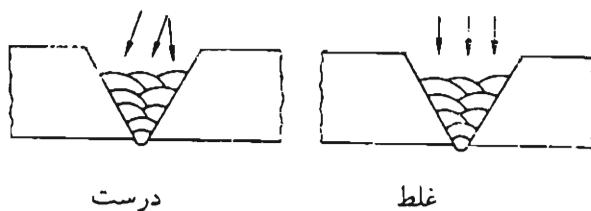


تصویر شماره ۱۳ : طریقه نگاه داری ابر متمایل به مسیر جوشکاری اتصال فرم لب به لب .

درست


غلط

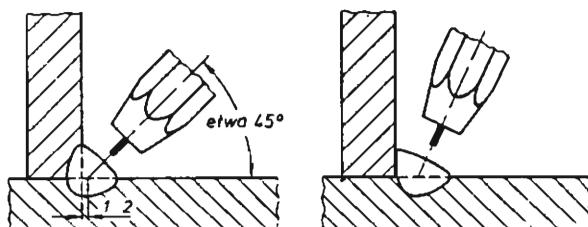

تصویر شماره ۱۴ : نشان دهنده انحراف ابر جهت جوشکاری نیمه اتوماتیک

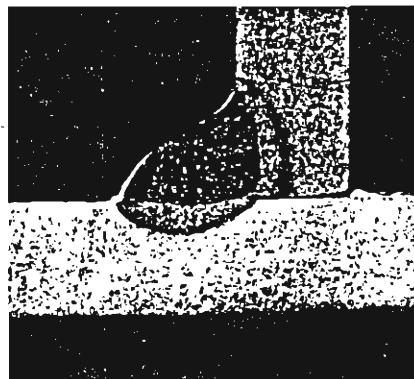


اتصال غلط - فاصله نازل تماس زیادتر از حد لازم .

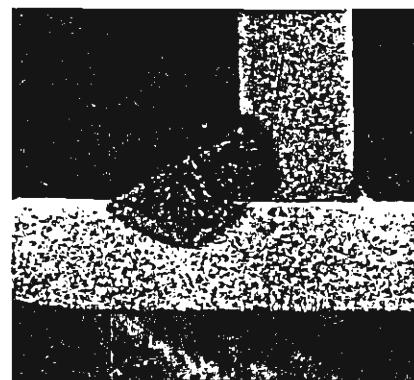


اختلاف ساق جوش - طریقه نگاه داشتن انبر بیش از حد مستقیم بوده .

تصویرهای شماره ۱۵ : طریقه نگهداری انبر در ارتباط با ذوب .

غلط

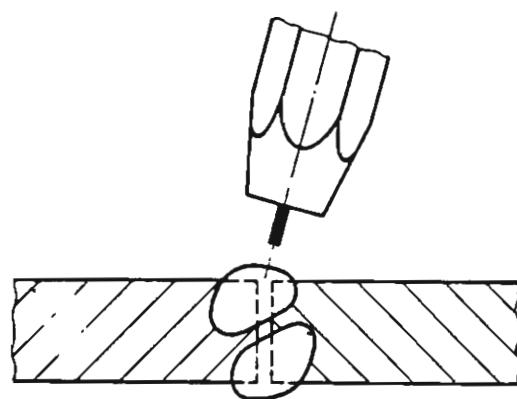

درست

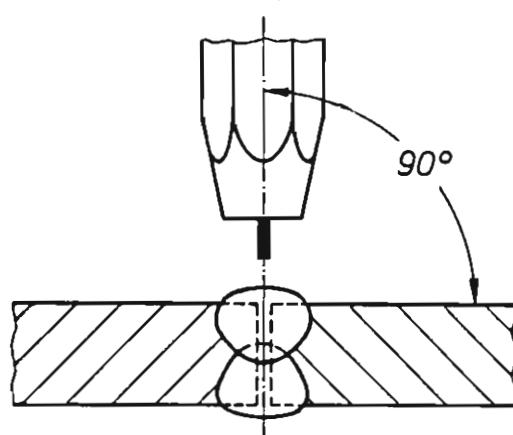

تصویر شماره ۱۶ : طریقه نگاه داشتن انبر در جوشکاری فرم لب به لب (I)

۵-۳- هماهنگی قدرت ذوب و سرعت جوشکاری

هنگام تغییر قدرت ذوب (زیاد شدن سرعت خروج سیم) سرعت جوشکاری مطابق توافق های قبلی اجرا میگردد . در موقع کار با قدرت ذوب زیاد باید سرعت جوشکاری کم باشد ، این کار بخاطر حرکت ذوب ، ذوب نمودن ، کاسته شدن لبه های درز قطعه بوده و امکان بوجود آمدن عیوب در پیوند می باشد .


هنگام داشتن راندمان ذوب کم و سرعت جوشکاری زیاد ، می توانیم عمق ذوب را کم نمائیم که همزمان گرده جوش ما دارای ارتفاع زیاد خواهد شد .

بعنوان راهنمایی جهت محاسبه برای پیدانمودن تعداد پاس مناسب یک درز معین ، لازم میباشد با ارتباط دادن سرعت جوشکاری و سرعت خروج سیم و با بکار گیری نمودارهای ۱۷ و ۱۸ مخصوص سیم جوش باقطر ۱/۰ و ۱/۲ میلیمتری ، جدول شماره ۷ و ۸ بدست خواهد آمد .

در رابطه با سرعت جوشکاری و سرعت خروج سیم مطابق نمودار داده شده ، ضخامت هریاس قابل محاسبه می باشد . پاس های بدست آمده مربوط به جوشکاری بسمت راست از فرمول زیر بدست می آید :


$$\text{NR} = \frac{\text{FO}}{\text{FR}}$$

FR =	سطح مقطع پاس
FO =	سطح مقطع درز
NR =	تعداد پاس

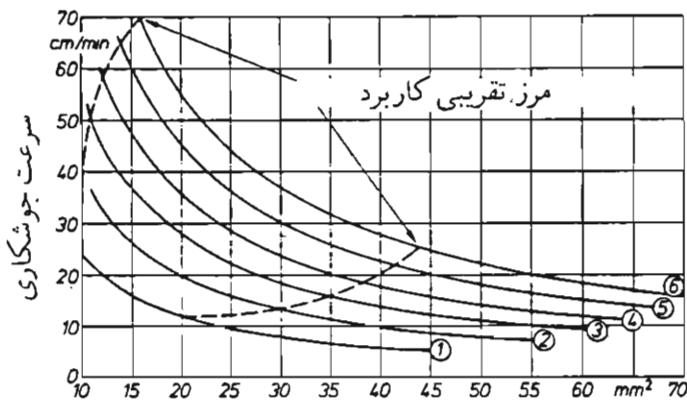

سطح مقطع گرده جوش

نمودار شماره ۱۷: سطح مقطع گرده جوش در ارتباط با سرعت خروج سیم، سرعت جوشکاری و قطر سیم جوشکاری ۱/۰ میلیمتری .

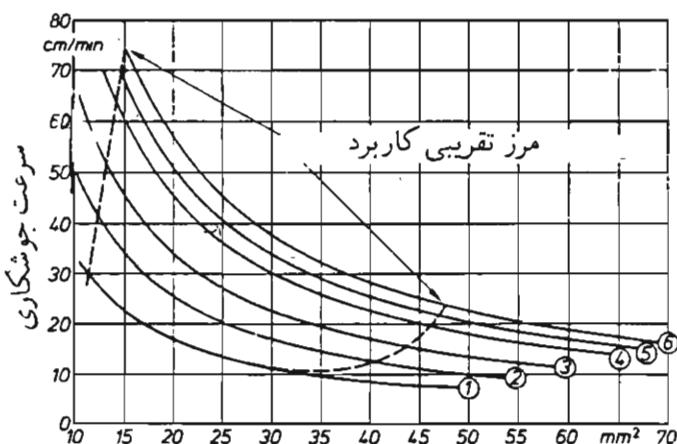

سطح مقطع گرده جوش

نمودار شماره ۱۸: سطح مقطع گرده جوش در رابطه با سرعت خروج سیم، سرعت جوشکاری، قطر سیم جوشکاری ۱/۲ میلیمتری .

شماره منحنی	سرعت خروج سیم m/min	گاز محافظ دین 21 DIN 32526 - M 21			گاز محافظ دین 1-c1 32526-c1			فاصله مجاز نازل تماس mm
		ولت V	آمپر A	توان KW	ولت V	آمپر A	توان KW	
1	3,0	18	90	1,6	20	85	1,7	12.15
2	5,0	20	130	2,6	23	120	2,7	
3	7,0	23	170	3,6	26	160	4,1	
4	9,0	25	200	5,0	28	180	5,0	
5	11,5	30	230	6,9	33	220	7,2	
6	14,0	33	260	8,9	36	250	9,0	

جدول شماره ۷: ارقام برای ولت و آمپر در رابطه با گاز محافظ و فاصله نازل تماس ، قطر سیم جوش ۱/۰ میلیمتری .

شماره منحنی	سرعت خروج سیم m/min	گاز محافظ دین ۲۱ - M 21 DIN 32526				گاز محافظ دین cl DIN 32526-cl				فاصله مجاز نازل تماس mm
		ولت V	آمپر A	توان KW	ولت V	آمپر A	توان KW			
1	3.0	16	140	2.2	17	130	2.2	12...15		
2	4.5	19	190	3.6	21	175	3.7			
3	6.0	21	220	4.6	23	200	4.6			
4	8.0	24	260	6.2	26	240	6.2			
5	9.0	30	300	9.0	32	285	9.1			
6	10.0	31	325	10.0	33	315	10.2			

جدول شماره ۸: ارقام برای ولت و آمپر در رابطه با گاز محافظ و فاصله نازل تماس ،
قطر سیم جوش ۱/۲ میلیمتری

۶ - ۳ - فاصله نازل سیم (از نوک نازل تا سطح کار)
 فاصله مابین سطح نوک نازل تا سطح قطعه ای که قرار است ذوب گردد فاصله
 نازل سیم گویند . (تصویر شماره ۹)
 جدول های شماره ۷ و ۸ نشان دهنده رابطه این فاصله نسبت به آمپر و ولت
 جوشکاری می باشند .

در صورت ثابت ماندن سرعت خروج سیم و ولت ، فقط با تغییر فاصله نازل سیم
 بر روی هم اثر کمی خواهد گذاشت ، مقاومت در سیم آزاد و همچنین با تغییر آمپر
 روبرو خواهیم شد . هنگامی که سیم فاصله افزایاد داشته مخصوصاً وقتیکه با روش
 قوس الکتریکی کوتاه جوشکاری می کنیم آمپر تقلیل می یابد . در یک چین حالتی
 است که بدلیل کافی نبودن راندمان ذوب بوجود آمدن اشکالات در پیوند بروز
 مینماید . با تنظیم آمپر فقط میتوان به یک دگرگونی پارامتری دست یافت
 (از دیاد ایجاد جرقه) . به همین دلیل باید ولت جوشکاری با آمپر هماهنگ باشد .
 رعایت فاصله صحیح نازل و سیم ، جهت حفاظت از مراحمت های ایجاد شده در
 سطح مذاب میباشد . با از دیاد طول آزاد سیم جوش و با آمپر یکه از قبل تنظیم شده ،
 راندمان ذوب سیم جوش را میتوان بالا برد و از سوتگی فولاد در محل جوش
 جلوگیری نمود .

بخاطر مقاومتی که در سیم جوش پدید می آید و باعث گرم شدن آن می شود ،
 انرژی که از طرف مولد (ژنراتور جوش) تولید می شود بیشتر در جهت ذوب
 نمودن سیم جوش بکار گرفته میشود و کمتر برای ذوب قطعه اصلی بکار میرود .

۷-۳. ساختار پاسها

نوع ساختار پاسهای جوش به ضخامت قطعه ، فرم ریشه ، درز قطعه ، پاسهای میانی و نهایی بستگی دارد . با داشتن راندمان های متفاوت ذوب و در ارتباط با سرعت جوشکاری قابل اجراست .

پاسها را میتوان با روش کششی (خطی ساده) و یا با نوسان دادن بطرفین جوشکاری نمود .

۷-۴. ساختار پاسها با استفاده از قوس الکتریکی کوتاه :

پاسهای ریشه ای (اول) را در حالت تخت به فاصله دوقطعه از یکدیگر بدون حرکت یا با حرکت ریز زیگزاگ انبر جوشکاری می نمایند .

ساختار پاسها در حالت سربالا چنانچه با حرکت زیگزاگ جوشکاری گردد به نتیجه مطلوب خواهد رسید .

جلو افتادن از حوضچه مذاب حتی به مقدار بسیار کم گرچه متناسب با بکارگیری روش جوشکاری باشد ، مجاز نیست .

پا ورقی (قوس الکتریکی کوتاه)

در جوشکاری MAG میتوان سه نوع قوس الکتریکی را تفکیک نمود که در هنگام جوشکاری بدون وجود هرگونه مرزی میتوانند از یکدیگر عبور نمایند .

هرچه مقدار آمپر زیاد باشد به همان اندازه قطر سیم وبالاخره ولت زیاد خواهد شد . که در قسمت ذیل این تقسیمات آورده شده است :

۱- قوس الکتریکی معمولی (انتقال مواد روی قطعه بدون اتصال کوتاه)

۲- قوس الکتریکی پودری کوتاه (انتقال مواد روی قطعه فقط در بعضی مواقع با اتصال کوتاه)


۳- قوس الکتریکی کوتاه (انتقال مواد روی قطعه با اتصال کوتاه)

توضیح : انتقال مواد (ذوب مواد اضافی (سیم جوش) و ریزش آن روی قطعه) .

جوشکاری CO_2 توسط قوس الکتریکی کوتاه در اکثر موقعیت‌ها با عنوان تکنیک سیم نازک یا (Short arc -- Technik) تکنیک قوس کوتاه نامیده می‌شود. حد و مرز تعیین شده برای این تکنیک 15 آمپر و 20 ولت و ضخیم‌ترین قطر سیم جوش $1/2\text{ میلیمتر}$ می‌باشد.

هنگام انتقال مواد بر روی قطعه با روش اتصال کوتاه، به این شکل است که حوضچه مذاب در حرکت بسیار پائین تشکیل می‌گردد. در هر صورت با خصوصیات ذکر شده بالا، تکنیک قوس الکتریکی کوتاه برای موارد زیر کاربرد دارد:

- ۱- جوشکاری گردشی (لوله ثابت)
- ۲- جوشکاری پاسهای یک (پاس ریشه)
- ۳- درز هایی که یکنواخت نباشد (ناصف بریدن لبه های قطعه)

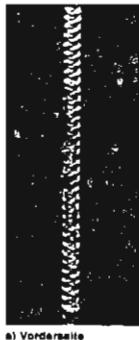

a) Vorderseite



a) Rückseite



b)



c)

(a) پاس اول جوش نفوذی
 (سربالا) فرم لبه V

(b) جوشکاری فرم گلوبی
 (سربالا) یک پاس U


(c) جوشکاری فرم گلوبی
 (سربالا) پاس های متعدد U

تصویر شماره ۱۹ : جوشکاری در حالت سربالا .


۲-۷-۳- ساختار پاسها با استفاده از قوس الکتریکی پودری
 پاسهای میانی و نهایی در فرم گلوبی به حالت های تخت و قائم عرضی توسط راندمان زیاد ذوب قانوناً بصورت خطی (کششی) بدون حرکت زیگزاگ (تصویر شماره ۲۰) و بعضی مواقع با حرکت های کوچک زیگزاگ جوش میشود.

هدایت نمودن جوش بشکل زیگزاگ خیلی ریز، زمانیکه انجام یک پاس خطی باریک و دوپاس زیاد باشد ، انتخاب می گردد.
 (تصویر شماره ۲۱) .. فرم های گلوئی بسته به انتخاب ضخامت گردد (a-mass) یک یا چند بار جوش میشود (تصویر شماره ۲۰) ضخامت سیم جوش با دانستن ضخامت کار و فرم جوش انتخاب میگردد. (جدول شماره ۹) .
 گرده های پهن و یا آن دسته که توسط روش فشاری (هُل دادن مذاب) جوشکاری گردیده اند ، در حالتهای تخت W و فرم گلوبی h بدلیل جلو دویدن مذاب ، نسبت به پاس ، امکان بوجود آمدن اشکالات بدلیل نوع اتصال درز وجود خواهد داشت .

$a\text{-mass}$ = اندازه گرده جوش

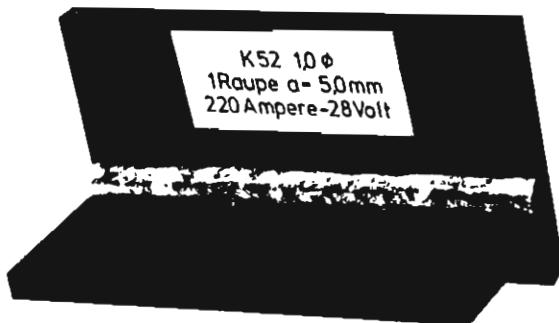

(a) یک پاس گلوبی

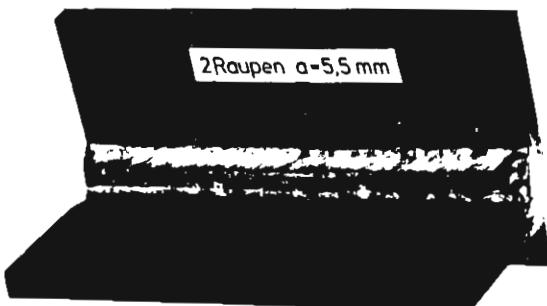

(b) دوپاس گلوبی




(c) سه پاس گلوبی

(تصویر شماره ۲۰) جوشکاری فرم گلوبی به حالت تخت

ضخامت قطعه (mm)	فرم قرار گرفتن قطعه	قطر سیم جوش (mm)
0,8-3,0	w; h; q; f; ü	0,8; 0,9
3,0-8,0	w; h; q s; ü	1,0; 1,2 1,0
9,0-12,0	w; h; q s; ü	1,0; 1,2 1,0
> 12,0	w; h q; s; ü	1,2; 1,4; 1,6 1,0; 1,2

جدول شماره ۹: انتخاب قطر سیم در رابطه با ضخامت های مختلف قطعه و فرم قرار گرفتن آن.

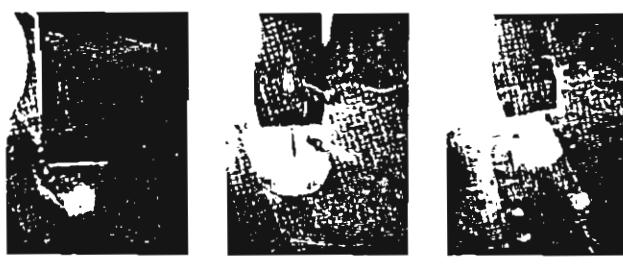

درست

غلط

درست



تصویر شماره ۲۱: ترتیب چیدن پاسها در فرم آماده سازی لبه ۷

۸-۳. پاسهای ریشه (اول) با حوضچه مطمئن یا ایجاد گرده بطریقه خطی

۱-۸-۳. جوشکاری پاس یک بدون زیر سری

برای انجام جوشکاری صحیح ، داشتن فاصله ۲ تا ۴ میلی متر بین دو قطعه و لبه های آماده شده به شکل جناغی ۷ بسته به ضخامت قطعه کار الزامیست .

جوشکاری یک چنین قطعات ، به دلیل خاص فقط با استفاده از قوس الکتریکی کوتاه امکان پذیر می باشد . لبه های جناغی با داشتن پیشانی ۷، قادر تا در پاس اول بدون فاصله توسط راندمان ذوب زیاد ، جوشکاری میشود .

برای اطمینان از اینکه جوشکاری یک چنین درزی خوب انجام شود معمولاً قبل از جوشکاری تکمیلی پشت درز را بوسیله سنگ یا دستگاه ، شیار برداری مینمایند تا عیوب موجود در پاس اول برداشته شود . سپس نسبت به عمق تمیز کار یک یا چند پاس قطعه از پشت جوشکاری میشود .

جوشکاری یک چنین درز هایی با ولت و آمپر کم بدلیل تغییر فاصله درز در طول کار بخاطر ایجاد تنفس گرمایی در قطعه و در نتیجه اختلاف در تلرانس های مورد نیاز پیشنهاد نمی گردد . پس در صورتیکه فاصله درز کم باشد امکان بوجود آمدن اشکال در پیوند بدلیل عدم دسترسی به عمق ریشه وجود دارد . بخاطر ممانعت از باقی ماندن این نوع اشکالات در گرده جوش ، پیشنهاد می شود ، قبل از جوشکاری تکمیلی روی قطعه ، پاس ریشه از پشت شیار برداری شود و پس از اطمینان از برطرف شدن عیوب ، جوشکاری از پشت قطعه انجام پذیرد .

۲-۸-۳- جوشکاری نفوذی پاس اول با اطمینان از حوضجه مذاب برای اطمینان از عملکرد حوضجه مذاب در جوشکاری نفوذی که از یک طرف انجام می گیرد، از زیرسری های سرامیکی، بسی و یا پودر های مخصوص استفاده می گردد. جهت استقرار این زیر سری های سرامیکی میتوان با قرار دادن در داخل یک ناوдан فلزی مکرر از آن استفاده نمود. و آن را توسط یک گیره مغناطیسی به زیر درز محل جوش چسباند.

با سوراخی که در قطعه سرامیکی ایجاد گردیده، قطعه محکم گشته بصورت مکانیکی به زیر محل درز جوشکاری متصل میگردد. در هنگام جوشکاری قطعه سرامیکی ذوب نگردیده و گرده جوش از قسمت زیر شکل و فرم خود را پیدا می کند. با استفاده از زیر سری میتوان پاس یک را با شدت جریان (مثال برای سیم جوش با قطر $1/2$ میلیمتری و 240 تا 270 آمپر) جوشکاری را بدون اشکال انجام داد.

فاصله درز میتواند حدود 4 تا 8 میلیمتر باشد و با استفاده از این روش میتوان یک اتصال صد درصد مطمئن و بدون اشکال در پاس یک (ریشه) ایجاد نمود. با صد درصد راندمان ذوب از 4 تا 5 کیلو گرم در ساعت میتوان به نتیجه مطلوب رسید. بر عکس جوشکاری در فرم تخت، در جوشکاری سربالا بجای گاز CO_2 ، استفاده از گاز مخلوط پیشنهاد می گردد.

با استفاده از گاز مخلوط قوس الکتریکی بمراتب ثابت تر بوده و فرم خاص خود را از دست نخواهد داد.

با استفاده از آمپری بین 140 تا 160 و کاربرد مداوم (100%)، راندمان ذوب حدود $2/5$ کیلو گرم در ساعت نخواهد بود.

در مقایسه، برای استفاده از سیم لخت در یک درز مشابه (جناغی با زاویه 60 درجه) و گاز CO_2 بعنوان گاز محافظت، چنانچه با سیم مغز دار $1/6$ میلیمتری $Union Ro kb$ جوشکاری گردد، بدلیل داشتن عمق زیاد و ذوب سطوح طرفین درز جوش، با یک گرده بسیار پهن در ریشه مواجه خواهیم بود. با شدت جریان زیاد حدود 300 تا 360 آمپر، راندمان ذوب 4 تا 7 کیلو گرم


در ساعت خواهد بود .

برای جوشکاری سربالا استفاده از سیم جوش مغز دار با اندازه ۱/۶ میلیمتر قطر پیشنهاد میگردد . در این فرم زمانی نتیجه خوبی بدست خواهد آمد که از سیم نوع Union 52 با قطر ۱/۲ میلیمتر ، تجت حفاظت گاز مخلوط استفاده شود . تصویر شماره ۲۲ نشان دهنده کاربرد سیم Union Ro 55 Kb و Union k 56 است .

جوشکاری پاس یک قطعات با استفاده از زیر سری سرامیکی انجام میشود .

در مخازن باد فشرده خود روهای سنگین ، جوشکاری CO2 از طریق قراردادن زیر سری مسی که پرج گردیده انجام میشود .
برا اثر ذوب مقداری از زیر سری مسی ، خطرشکنندگی بدلیل وارد شدن مس د فلز جوش بالا میرود .

با توجه به تلرانهای آماده سازی از این طریق در قطعات وضعیت خوبی بوجو خواهد آمد . با قرار دادن مواد دانه ای روی نوارهای آلومینیومی چسب دار هنگ استفاده از این روش زیر سری جهت اطمینان از کیفیت خوب حوضچه مذاب می باشد ولی مقدار فشاری که ذوب روی این دانه ها (پودر) وارد می سا مقداری ناصافی در پشت گرده جوش پدید خواهد آورد .

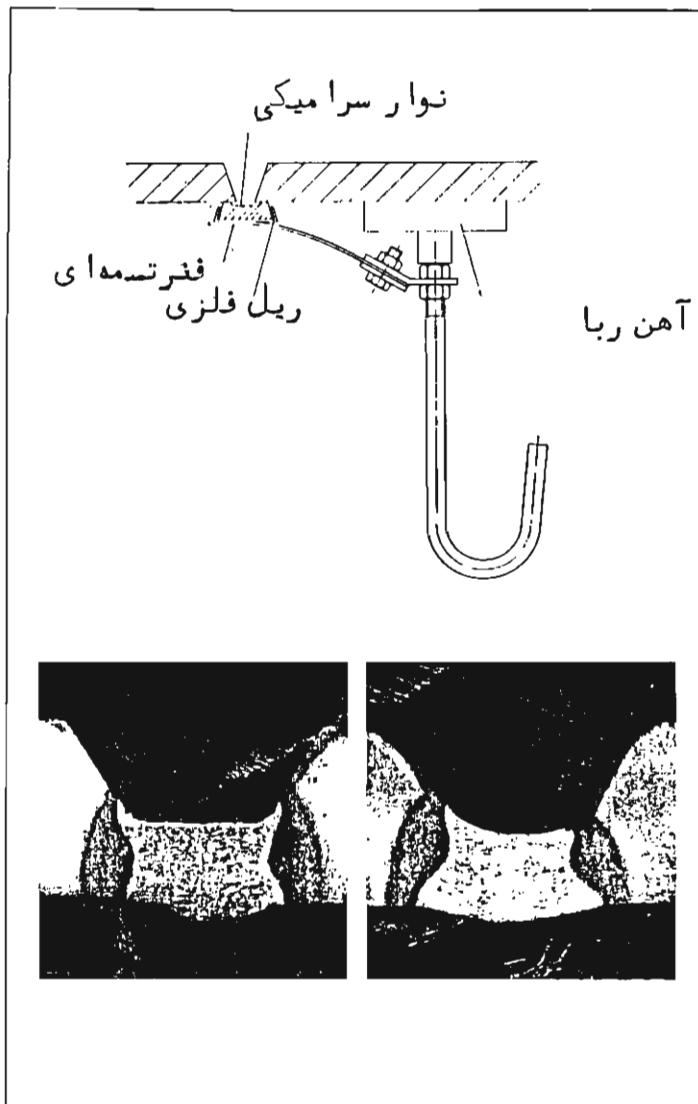

تصویر شماره ۲۲ : جوشکاری پاس اول با استفاده از زیر سری سرامیکی با
جوش (K56, RO 55 Kb) تیسن

۳-۹. تمیز کاری و آماده سازی جوشکاری پاس های مکرر

تجمع شلاکه (سرباره) هنگام جوشکاری پوششی مابین گرده ها (سیلیکات منگنز) بوجود می آید که این کار باعث عدم ذوب قطعه اصلی میگردد. همچنین با وجود آمدن نا آرامی در قوس الکتریکی امکان باقی ماندن شلاکه در گرده جوش وجود دارد. در چنین صورتی قبل از جوشکاری لایه بعدی، شلاکه بوجود آمده می تواند پاک گردد.

جرقه های فراوان و سطوح اکسیدی زیاد، در روی لبه های درز، میتواند از ذوب کامل آن جلوگیری نماید.

از اینرو باید قبل از جوشکاری بقیه پاسها را تمیز کاری کرد. از دیاد گرده ها در هنگام جوشکاری پوششی یا تکمیلی بخصوص زمان عبور از روی درز، یا پرکردن شکاف دولبه بدلیل تکمیل نشدن ذوب امکان پیدا شدن عیوب در اتصال پیش خواهد آمد.

قبل از جوشکاری لایه بعدی از طریق سنگ زدن و صیقلی نمودن، جوشکاری بدون اشکال ممکن میشود. خوردگی حاشیه گرده و تمیز کاری سطوح درز را بواسیله سنگ کاری میتوان برطرف نمود که به این وسیله یک جوشکاری خوب و سالم خواهیم داشت.

۱-۳- جوشکاری گرده های ضروری

۱-۳-۱- جوشکاری سرپائینی

درز های گلویی و لب به لب ورقهای نازک عمودی ، سرپائینی جوش می شود. از طریق کشیدن و فشار به مواد ذوب و ممانعت از دویدن ذوب به جلوی قوس ، عمل جوشکاری سرپائینی انجام میگردد.

جوشکاری سرپائینی نسبتاً در مقابل حالت های دیگر جوشکاری از سرعت بسیار زیادی برخوردار است . به همین جهت اجازه نمیدهد که گرمای زیادی به قطعه وارد شود . جوشکاری CO_2 در ورقهای نازک بسیار خوب و قابل اجرا می باشد.

حق تقدم جوشکاری سرپائینی به عنوان مثال : جوشهای تمام اتوماتیک با فرم سرپائینی برای قطعاتی که درز آنها فرم لب برگردان می باشد بسیار مناسب و قابل اجرا است . همچنین پاس اول قطعات را نیز میتوان سرپائینی جوش داد .


پاسهای تکمیلی و آخر را میتوان سربالائی و با حرکت ریز زیگزاگ ، اجرا نمود . برای اینکه در روش سرپائینی فرم گلویی به یک ذوب کامل دست یابیم زمانی ممکن است بوسیله قوس الکتریکی کوتاه و با حفاظت گاز CO_2 جوشکاری انجام پذیرد .

به غیر از آن جوشکارمربوطه باید تمرینات زیادی برای این روش داشته باشد ، تا بتواند از اشکالات در پیوند ممانعت نماید .

تصویر شماره ۲۳ نشان دهنده یک جوش گلویی سرپائینی ، در مقابل جوش گلویی تخت می باشد که در آن فقط عمق ذوب کم خواهد بود .



تصویر شماره ۲۳ : یک پیوند فرم گلوبی جوشکاری شده سریانینی (اچ شده)

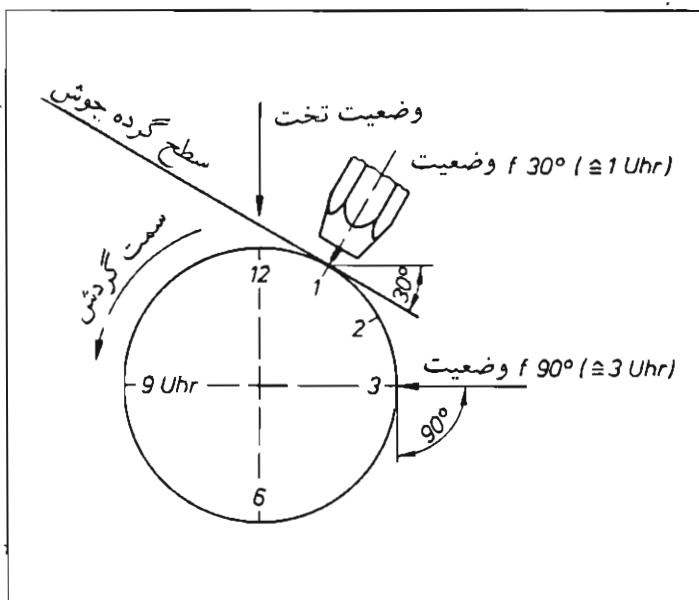


تصویر شماره ۲۴ : جوشکاری روی لوله با زوایای صحیح انبر جوش

۱۰-۳- جوشکاری لوله


۱۰-۲-۱- لوله در حالت چرخش

در موقع جوشکاری قطعات مدور در حالت چرخش ، معمولاً محل طیانچه (انبر جوش) در جهت چرخش عقربه های ساعت قابل تشخیص است . تصویر شماره ۲۴ رابطه مابین چرخش قطعه ، محل انبر و تمایل دامنه جوش و یکنواختی فرم جوش را نشان می دهد .

وضعیت لازم انبر در رابطه با قطر قطعه ، ضخامت قطعه ، فرم پخ ، راندمان ذوب و سرعت جوشکاری می باشد . جهت ممانعت از بوجود آمدن عیوب اتصال ، باید محل انبر چنان انتخاب گردد که از جلو یا عقب رفتن حوضچه مذاب جلوگیری به عمل آورد . انجام حوضچه مذاب در محدوده ساعت ۱۲ باید انجام گیرد ، یعنی عمل سخت شدن مذاب در حالت تخت انجام گردد . در محدوده ظرفیت های زیاد حوضچه های مذاب بزرگ ظاهر خارجی گرده بخاطر محل نگاه داری طیانچه ، جوش میتواند بیش از حد از ارتفاع و یا فرورفتگی در خط مرکزی گرده برخوردار گردد (تصویر شماره ۲۵) .

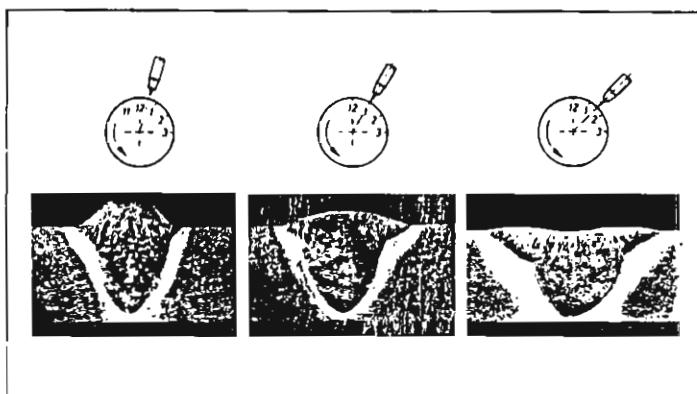

تصویر شماره ۲۵: تأثیر محل قرار گرفتن انبر جوش در روی فرم ظاهری گرده جوش (اچ شده، h)

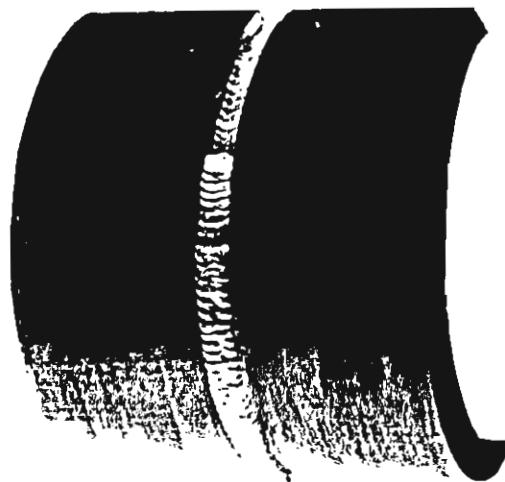

تصویر شماره ۲۶: جوشکاری نفوذی روی لوله ثابت

۱-۲-۳- جوشکاری روی لوله در حالت ثابت .

پاس یک لوله مانند جوشکاری ورق در فرم عمومی ، با روش سریائینی و پاسهای تکمیلی با روش سربالا جوشکاری میگردد .
هنگام جوشکاری لوله ، بخصوص در پاس اول ، در مورد یکنواخت بودن گرده باید دقت کافی بعمل آید .

درزی که دارای پیشانی با ضخامت $1/5$ میلیمتر می باشد باید فاصله لبه هایش از یکدیگر حدود $2/5$ میلیمتر باشد .


باسیم چوش $8/0$ و $9/0$ میلیمتر با انتخاب گاز مخلوط یا CO_2 بعنوان محافظ می توان بدون اشکال جوشکاری نمود و نتیجه مطلوب را بدست آورد (تصویر شماره ۲۶) .

برای جوشکاری لوله با قطر های بزرگ در خطوط لوله نفت یا گاز از امکانات جوش اتوماتیک دور استفاده می شود .


در هنگام جوش روش CRC^* نتیجه مطلوبی برای جوش داخلی در هر نیمه از لوله با دوسره همزمان بحالت سریائین (از بیرون و داخل) همچنین پاس اول و پاس تکمیلی از قسمت بیرون قابل اجراست (تصویر شماره ۲۷) .

یک جوش تمام اتوماتیک بر روی لوله با قطر زیاد که از مقاطع مختلف اچ (h) گردیده (باروش CRC) در تصویر شماره ۲۷ دیده میشود .

$$CRC^* = \text{روش زیر پودری}$$

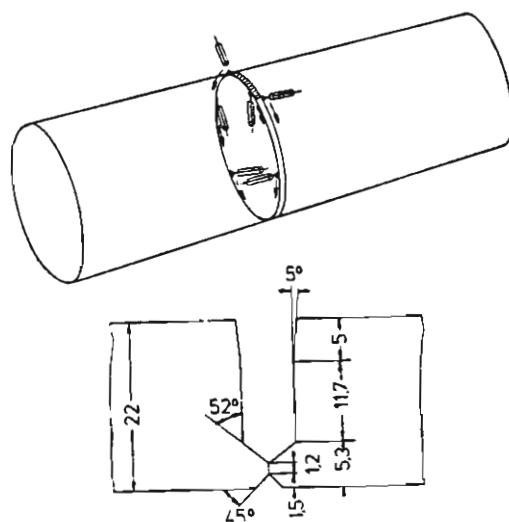

تصویر شماره ۲۷: نمای جوشکاری تمام اتوماتیک لوله

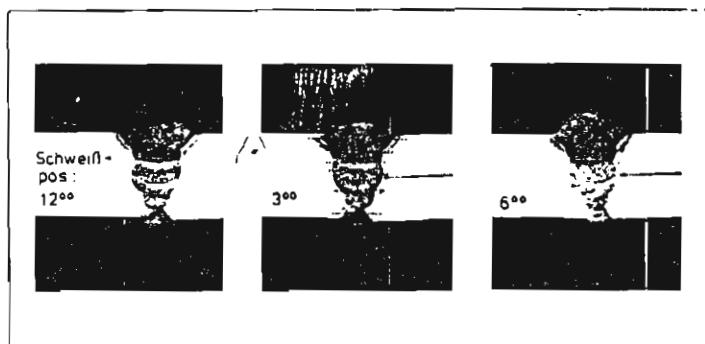

تصویر شماره ۲۸: مقطع اج شده (h) از لایه های جوش در زوایای مختلف با روش (CRC)

۴- مزاحمت های جوشکاری

مزاحمت هایی که میتواند هنگام جوشکاری CO₂ پیش بیاید کاملاً متنوع می باشد .

اساساً این عیوب میتواند در رابطه با مرغوبیت جنس سیم ، جنس و اشکالات ماشینی از یکدیگر تفکیک شود .

عنوان عیوب :


- ۱- کمبود سختی روکش مس سیم .
- ۲- ناهماهنگی سطح سیم .
- ۳- کمبود انعطاف پذیری سیم .
- ۴- عدم مرغوبیت ماسوره پیچی .
- ۵- اختلاف قطر در طول سیم .
- ۶- کمبود سختی فلزهای فلزهای سیم جوش .
- ۷- شناخت مزاحمت هایی که در دستگاه مولد پیدا میشود احتیاج به تجربه دارد .
- ۸- مزاحمت هایی که در تایمرا احساس می شود اکثرآ بدلیل کمبود مواظبت های لازم و قصور در رسیدگی به دستگاه میتواند مشکلات زیادی را به دنبال داشته باشد .

با پیش آمدن اشکالات در هدایت سیم و سیستم و توجه نکردن به اخطار های داده شده می باشد .


۴-۱. هدایت نمودن سیم

هدایت سیم جوش (در دسته کابل و شیلنگ ها) که به نوع قرقره سیم ، بزرگی و کوچکی آن ، ادوات هدایت سیم و همچنین طول دسته کابل ها بستگی دارد متفاوت می باشد . هرقدر دسته کابل و شیلنگ هدایت کننده طویل تر باشد از دیاد درصد سائیدگی بیشتر خواهد شد . پس تا حد امکان باید دسته کابل و شیلنگ ها را هنگام کار مستقیم نگاه داشت . یک بازرسی و رسیدگی هفتگی (تمیز کاری توسط باد گرفتن و شستن) کافی میباشد تا میزان سائیدگی را کم نماید . سائیدگی دائم سیم جوش برابراست با کم شدن قطر ذراتی که در اثر سائیدگی سیم جوش در داخل فنر هدایت باقی میماند باعث کم شدن قطر داخلی فنر و در نتیجه گرفتگی آن می شود .

هدایت سیم در دستگاه تایمر باید طوری تنظیم گردد که سیم جوش را کاملاً سنتر (در مرکز) و فنر را جهت مصرف به بیرون بفرستد .

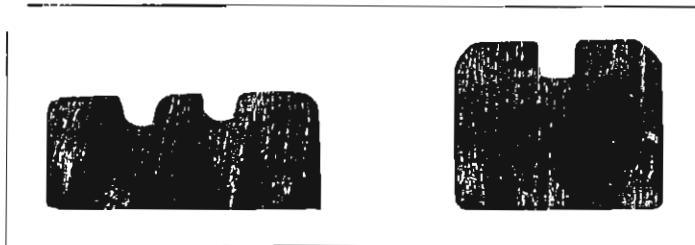

تصویر شماره ۲۹ : فرم شیار نامناسب قرقه های کشنده سیم جوش

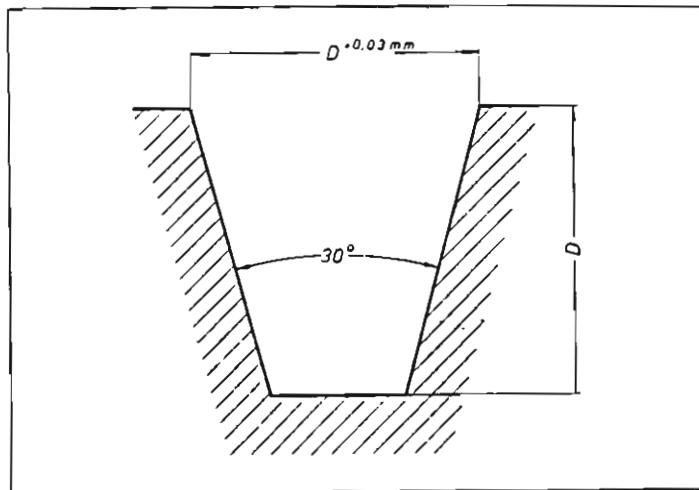

تصویر شماره ۳۰: فرم صحیح شیار قرقه کشنده سیم جوش (بزرگ نمایی شده)



۴-۲- قرقره های کشنده سیم

از نظر تجاری قرقره های هدایت کشنده سیم انواع مختلفی دارند . مخصوصاً فرورفتگی های محل قرار گرفتن سیم (فاق) این فاق ها مخصوص کشیدن و انتقال سیم می باشد ، که صحیح نبودن فرم گوه آنها باعث خرابی سطح سیم می شود . (تصویر شماره ۲۹) . از نظر پیشنهادی فرم فاق گوه ای شکل همراه با زاویه ۳۰ درجه است . (تصویر شماره ۳۰) قسمت بالای دهانه فاق ۳٪ / میلیمتر نسبت به قطر سیم باید بزرگتر باشد . گودی فاق باید در حد قطر سیم باشد . بدلیل سختی دیواره فاق زمانیکه سیم مابین قرقره های کشنده قرار دارد ، جهت جلوگیری از له شدن سیم ، قرقره روئی را باید برای کشیده شدن به آرامی و فقط در حد نیاز محکم نمود .


حد نیاز : (مقدار سیمی که مابین دو قرقره گیر نموده و در اثر چرخش قرقره اصلی که به محور گیر بکس وصل است سیم بجلورانده شود) چنانچه یک سیم با قطر ۱۸٪ / میلیمتر در داخل شیار قرقره بجلورانده شود ، سیم جوش با قطر ۱۰٪ / میلیمتر نمی تواند در همان شیار جای بگیرد و برای بکارگیری باید از زور استفاده نمود که این کار باعث له شدن سیم خواهد شد . (تصویر شماره ۳۱) فرسودگی یک قرقره کشنده سیم را زمانی میتوان متوجه شد که ذرات فلزی و قطعات نوک فتر کشیده میشود . زمانیکه برآده ها جمع شوند در نهایت مزاحمت جهت هدایت ، ایجاد میگردد .

بعلت تجمع برآده های فلز در شیار قرقره و مزاحمت ، آنها را میتوان توسط یک آهن ربا جذب و کنار زد .

یک نمونه قرقره کشنده

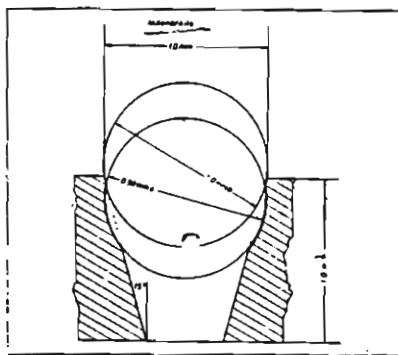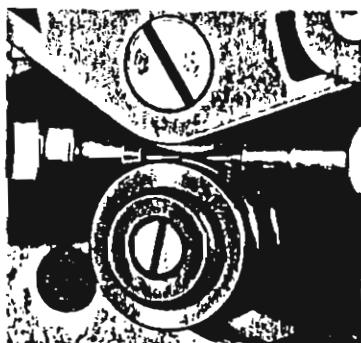

تصویر شماره ۳۱: یک شیار (فاق) قرقره کشنده با نمای
قرار گرفتن سیم در داخل آن

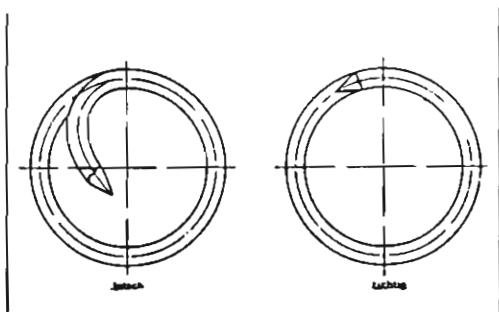

تصویر شماره ۳۲ : طریقه قرار گرفتن لبه فر هدایت بصورت صحیح و غلط

۴-۳. فنر فلزی هدایت کننده سیم جوش.

وظیفه فنر فلزی مخصوص هدایت نمودن سیم جوش، گرفتن سیم از قرقه و انتقال آن تا نازل تماس می باشد. این فنر باید از نظر بلندی کامل و تا پشت نازل تماس ادامه داشته باشد. جوشکار باید با بازدید این قسمت از سلامت فنر اطمینان کامل حاصل کند. هنگامیکه فنر فلزی خود را جمع کرده با یک انبر دست میتوان به مقدار لازم آنرا کشید در صورت بلند بودن با انبر دم باریک میتوان فنر را قطع کرد، بطوريکه نوک بریده شده تیز فنر که بداخل برگشته باید از بین برود. چنانچه این تیز باقی بماند باعث خرابی و خراشیدن سیم میگردد. (تصویر شماره ۳۲).


از این رو برای بریدن فنر باید از یک انبر بسیار تیز استفاده کرد و قسمت تیز نوک آنرا که بداخل برگشته توسط سنگ مخصوص یا سوهان از بین برد. بطور معمول سیم جوش دارای یک حداقل حد گسیختگی از ۱۰۵۰ N/mm^2 میباشد. سیمی که از آن فنر هدایت پیچیده میشود باید یک حداقل حد گسیختگی حدود ۱۶۰۰ N/mm^2 داشته باشد. چنانچه فنر هدایت کننده از خود سیم جوش نرمتر تهیه شود امکان دارد در قسمت هائیکه فنر خم شده در اثر عبور سیم جوش و سائیدگی و نرم بودن، فنر از بین برود. بنا براین سیم در این قسمت گیر کرده و بیرون نمی آید. همچنین سیم جوش زده دارشده و هنگام بیرون آمدن از نازل گیر می کند. فنر سیم، دارای یک قطر خارجی حدود ۰/۰۵ میلیمتر می باشد. قطر سیم داخلی سیم با قطر خارجی آن در ارتباط است، این محدوده از ۰/۵ تا ۱/۳ میلیمتر می باشد.

جدول شماره ۱۰ نشان دهنده رابطه قطر سیم جوش و قطر داخلی فنر هدایت کننده می باشد. جهت تولید فنر هدایت باید از سیم فولادی با سطح صیقلی استفاده نمایید. سطح خارجی فنر باید پس از فر پیچی عاری از هرگونه پلیسه باشد.

فنر هائیکه قطر داخلی آنها زیاد می باشد موقع حمل و نقل دستگاه در سیم ممکن است باعث بوجود آمدن موج گردنده نازل تماس فقط در بعضی مواقع برخورد

به بدنه داخلی سوراخ نازل برقرار می گردد که در این حالت ، قطعی موضعی (لکت) بوجود می آید . این مسئله در رابطه با قطر داخلی نازل تماس ، زمانی تریاد و زمانی کم و براثر اصابت برای خروج سیم مزاحمت ایجاد می نماید . فنر هدایت باید نسبت به نوع مصرف ، سرویس و یا تعویض گردد .

البته بدليل نگاه داری صحیح کلیه قطعات ، قسمت تایمر و کشنده از کار نخواهد افتاد و براده های حاصله دیگر در داخل فنر هدایت جمع نخواهند شد .

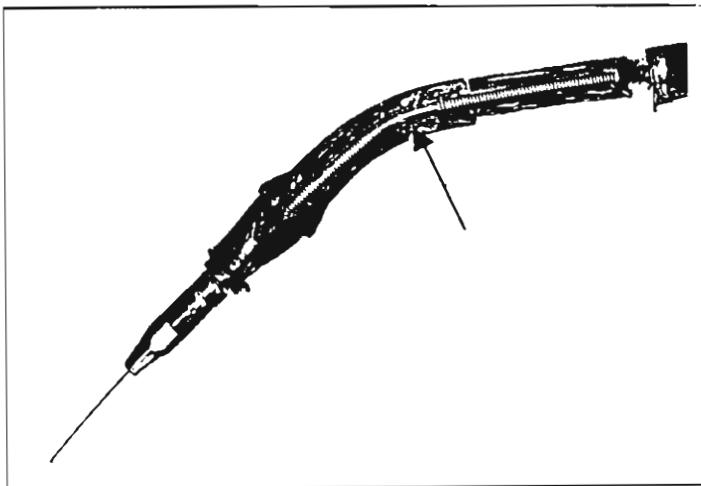

تصویر شماره ۳۳: مجل خم شدن فنر فلزی هدایت کننده سیم جوش ذر داخل انبر جوش .

قطر خارجی (mm)	قطر داخلی (mm)	قطر سیم (mm)
max. 4,5	1,7	0,8-1,2
max. 4,5	2,1	1,2-1,6
max. 4,0	1,8	0,8-1,2
max. 4,0	2,0	1,2-1,6

جدول شماره ۱۰: ابعاد قطر داخلی و خارجی فنر فلزی سیم جوش در ابطه با قطر سیم جوش.

۴-۴. نازل تماس

وظیفه نازل تماس عبارت است از گرفتن جریان برق از ترانس و رساندن آن به سیم، جهت ذوب شدن. قطر سیم جوش و سوراخ نازل باید با یکدیگر متناسب بوده و قطر داخلی نازل تماس باید حدود $2/0$ میلیمتر بزرگتر از قطر سیم مصروفی باشد. از بوجود آمدن پلیسه در داخل نازل (مجرای عبور سیم) بطور جدی باید جلوگیری نمود، در غیر اینصورت خود از عبور سیم در داخل ممانعت خواهد نمود. آنالیز جنس نازل تأثیر زیادی در هدایت جریان برق و انتقال آن به سیم جوش دارد. بالا بردن کیفیت خواص فیزیکی نازل تماس اثر زیادی از نظر اقتصادی در مصرف جریان برق خواهد داشت نوک نازل در محلی که بسته میشود باید سطح صاف و همواری داشته باشد تا جریان هدایت شده از نگاه دارنده نازل جهت جوشکاری تا نوک ژیگلور تماس و از آنجا به سیم جوش انتقال یابد. کثیفی رزو و سطح خارجی نازل باعث می شود که نازل بدرستی در جای خود قرار نگیرد که این مسئله باعث می شود تا مقاومت جریان برق بالا رفته حدود ۱۰۰-۵۰۰ آمپر، گرما در ژیگلور ایجاد گردد. (حرارتی مساوی با ۵۰ درجه سانتیگراد).

در این حالت جوشکاری باعث سائیدگی در دسته کابل و شیلنگ می شود و سپس انبر جوش و بعد از مدت زمانی کوتاه سیم جوش در نازل تماس ذوب گردیده و جوش می خورد درنتیجه از بیرون آمدن سیم جلوگیری میشود.

۵ - عیب در گرده های جوش

کمبودهایی که ممکن است در گرده جوش تشکیل شود ذر تصاویر شماره ۳۴ نشان داده شده است.

در صورتیکه پارامتر های لازم در حد نیاز رعایت نگردد، فاکتور های متعددی در مقابل عدم رعایت تاثیرخواهند گذاشت مانند:

ماشین جوش، پارامترهای جوشکاری، فرم جوش، اندازه های مربوط به سیم جوش، آنالیز اصلی سیم جوش و هدایت انبر جوش. در جدول شماره ۱۱ پس از جمع آوری، نوشته شده که بدون ادعا با بکارگیری این موارد میتوان معایب را بطور کامل از بین برد.



ترک گرم و حفره کرمی شکل
جوشکاری پاس یک بدون زیر سری .



ترک گرم و اتصال روی محل
زنگ زدگی ، مواد جوش سرخورده است .



اشکال پیوند - جوشکاری ورقهای
اختلاف ضخامت با توان ریاد .



پاس یک خوب عمل نکرده ،
عدم ذوب کنج گلوبی ، مواد
جوش سر خورده است .



بغل خوردگی مواد ، جوش گلوبی
با بال گرده متفاوت است
ولت زیاد ، نگاه داری انبر
بدون زاویه می باشد .



پاس ریشه عمل نکرده - فاصله
لبه دو قطعه کم ، مواد جوش
به یک سمت کشیده شده است .

اشکال	علت بوجود آمدن	راه حل : روش از بین بردن عیوب کار
عدم ذوب خوب	ناگاهی نسبت به هدایت روش و کافی نبودن حرارت لازم.	صحیح نگاه داشتن انبر جوش ، (مراجعه به تصویر شماره ۱۲ تا ۱۵) . آمپر را زیاد کنید ، سرعت جوشکاری را پائین بیاورید ، همچنین از جلورفزن مواد مذاب جلوگیری نماید ، تناسب بین قطر سیم جوش و ضخامت قطعه کار را برابر نماید (جدول شماره ۷) .
نگاه داری فاصله زیاد نازل تماس .	فاصله نازل تماس را کم نماید ، تنظیم نمودن جریان جوشکاری را تنظیم نماید، آمپر را تصحیح کنید .	زاویه درز را زیاد ، یا پارامترهای جوشکاری را نسبت به فرم داده شده درز برابر سازید .
بغل خوردگی یا سوختگی گرده .	زیاد بودن سرعت جوشکاری	سرعت جوشکاری را کم و سرعت خروج سیم را زیاد نماید .
کمبود راندمان ذوب ، زیاد بودن آمپر		آمپر را کم و ولت را زیاد نماید .

راه حل : روش از بین بردن عیوب کار	علت بوجود آمدن	اشکال
<p>تنظيم نبودن نازل پاشیدن گاز ،، فاصله را نسبت به قطعه کم نماید ، مقدار خروج گاز را زیاد و جرقه های مزاحم را از داخل ژیگلور گاز دور نمایند . امکان نشت گاز را کنترل نموده ، گاز رسانی و ادوات آنرا مثل رگلاتور و شیر های مربوطه کنترل کنید .</p>	<p>کافی نبودن حفاظت از طریق تقلیل پاشیدن گاز</p>	<p>خره</p>
<p>واشر آب بندی آب خنک کننده انبر را کنترل نمایند و از گازی استفاده کنید که درجه برودت آن $= 40$ باشد .</p>	<p>وجود بخار آب در گاز CO_2</p>	<p>،</p>
<p>درز جوش قبل از کار کاملاً پاکیزه شود .</p>	<p>کثیف بودن قطعه کار (وجود روغن ، رنگ و زنگ زدگی)</p>	
<p>ضخامت پریمر استفاده شده را کنترل نماید و از پریمری استفاده شود که قابل جوشکاری بر روی آن باشد .</p>	<p>استفاده از پریمر نادرست ، در قطعاتی که در آن از رنگ پریمر استفاده شده ، باید طوری باشد که در آن گاز رنگ تداشته باشد .</p>	
<p>پاشیدن گاز پس از قطع جریان را کنترل ، مقدار آمپر را کم و مقدار زمان پاشیدن گاز را بیشتر نمایند .</p>	<p>عندهم کفایت پاشیدن گاز پس از قطع جریان .</p>	<p>خره در انتهای گرد .</p>

راه حل : روش از بین بردن عیوب کار	علت بوجود آمدن	اشکال
<p>پاک نمودن محل اتصال .</p> <p>زاویه درز را بیشتر نمایند .</p> <p>جریان جوشکاری را زیاد نمایند .</p> <p>فترت ذوب را کم و سرعت جوشکاری را زیاد نمایند .</p> <p>درجه های پارامتر را کنترل نمایند .</p> <p>هدایت نمودن قوس الکتریکی در کنار حوضچه مذاب ، طرز نگاه داشتن انبر جوش را صحیح نگاه دارید . (مراجعه به تصویر شماره ۱۲)</p>	<p>- محل اتصال زنگ زده باشد .</p> <p>- نادرست بودن فرم درز جوش .</p> <p>- کمبود حرارت جوشکاری .</p> <p>- بزرگ بودن حوضچه مذاب .</p> <p>- پارامترهای جوشکاری را صحیح استفاده نمایند .</p> <p>- انبر را به طریقه صحیح نگاه دارید .</p>	عیوب اتصال
<p>سرعت جوشکاری را زیاد و آمپر جوشکاری را کم نمایند .</p> <p>شلاکه برآق روی گرده جوش را قبل از جوش هر پاس دور نمایند .</p>	<p>حرکت با فاصله در جلوی حوضچه وجود شلاکه</p> <p>(سرباره) در گرد</p> <p>. وجود شلاکه بر روی گرده جوش</p>	
<p>فاصله انبر تا سطح قطعه را کم نمایند .</p> <p>از وجود قوسهای با زاویه زیاد دسته کابل و شیلنگ جلوگیری نمایند ، سیم را در جهت صحیح پیچ و خم آن بصورت آزاد امتحان نمایند .</p>	<p>- جوشکاری با وجود فاصله زیاد بسودن اندازه نازل تماس (نازل سیم)</p> <p>- استفاده از سیم جوشی گرده جوش که پیچ و تاب داشته باشد .</p>	<p>ناهمانگ</p> <p>بسودن اندازه نازل تماس (نازل سیم)</p> <p>گرده جوش</p>

راه حل : روش از بین بردن عیوب کار	علت بوجود آمدن	اشکال
<p>فرم درز را طوری انتخاب نمایید که از ایجاد تنفس تا حد امکان جلوگیری نماید.</p> <p>آمپر و ولت را کم و ردیف جوشکاری را رعایت نماید.</p>	<p>- عدم آماده سازی صحیح درز جوش</p> <p>- زیاد بودن حرارت واردہ بطوریکه باعث بوجود آمدن انقباض و انساط گردد.</p>	<p>ترک در گرده جوش</p>
<p>پیش گرما دادن ، تا حدی که از تنفس جلوگیری نماید ، میر حوشکاری را رعایت نماید.</p> <p>انتهای گرده را از مواد جوش پر نماید.</p>	<p>- سریع خنک نمودن انتهای گرده جوش .</p> <p>- نسازک یسودن پاس یک (پاس ریشه)</p>	
<p>پاس یک را تا حد امکان بصورت ضخیم جوش دهید .</p> <p>آمپر را زیاد و ولت را کم نماید ، نوع آماده سازی لبه را تغییر دهید .</p> <p>تنش زدایی از طریق برگشت دادن .</p>	<p>نامناسب بودن فرم گرده ، تناسب گودی گرده ، زیاد بزرگ وزیاد کوچک بودن آن</p> <p>- زیاد بودن تنفس های خودی</p>	<p>انتقال ترک به قطعه اصلی</p>
<p>پیش گرما دادن ، مدت زمان خنک شدن قطعه بالا بردن ، زیاد کردن زمان وارد شدن گرما.</p> <p>تمیز نمودن قطعه از رنگ ، روغن و سوختگی ، استفاده نمودن از سیم جوشهای تمیز ، استفاده از گازی که دارای درصد رطبت کمتری باشد ، گسرده جوش را طوری نگاه دارید که دیر تر و به آرامی خنک شود (یا هیدروژن زدایی گردد).</p>	<p>- سخت کاری در محدوده وارد شدن گرما در قطعه کار .</p> <p>- هیدروژن .</p>	

۶- خواص مکانیکی و تکنولوژیکی اتصال جوش .

خواص تکنولوژیکی گرده جوش (CO₂) مخصوص فاکتورهای خود می باشد ، که اهم آن در ادامه باید آموخته شود .

۱-۶- آنالیز سیم جوش .

سیم جوش مورد استفاده در این روش نسبت به نوع نیاز و کاربرد ، دارای خواص مختلفی می باشد . علامت اختصاری شناخت ، برای انواع مختلف (جدول شماره ۲۰) آنالیز از ۳۵٪ = سیلیسیم ، و ۱۰٪ منگنز ، این حداقل موجودی مورد لزوم است . جهت نائل شدن به خواص خواسته شده از گرده جوش ، همزمان جهت اطلاع از حد اقل شکنندگی و حد گسیختگی گرده جوش و تغییرات موجود MgSi برای افزایاد سختی داده می شود . گرده جوشی که بطریقه CO₂ انجام می گیرد در فولادهای عمومی ساختمانی معمولاً از فلز مبنا سخت تر می باشد . مقدار کربن موجود در حد متوسط بین ۰/۱۰٪ تا ۰/۱۵٪ قابل تغییر و بیشتر از این مقدار ، خطر بوجود آمدن ترک های منطقه گرم امکان پذیر است .

از دیاد نیکل موجود از ۰/۶٪ تا ۰/۲۵٪ امکان چقرمگی در سرما را بیشتر می نماید و ضمناً پائین تر از این مقدار ، خطر پدید آمدن ترک در منطقه گرم را بوجود می آورد . کروم ، مولیبدن و وانادیوم حد گسیختگی و کشش را بالا برده ، البته بسته به نوع نیاز با بالا بردن حرارت محیط جوشکاری این امکان بیشتر خواهد شد .

مقدار عنصر سیم جوش مخصوص جوشکاری فولادهای با سختی زیاد و سخت کاری شده گرم ، به نوع فولادی که جوشکاری می شود قابل تغییر است . (جدول شماره ۱۲) چقرمگی کنار عناصر که از قبل تعیین شده به یکنواختی عناصر همراه فولاد مثل : نیس ، فسفر ، گوگرد ، روی ، آنتیموآن ، آرسن ، ازت و اکسیژن بستگی دارد .

با خاطر انتخاب مواد اصلی ذوب و از این طریق تثبیت شدن عناصر فولاد ، می توان ناخالصی هارا به حداقل رسانیده و بدون زیان در حد متعادلی نگاه داشت . عناصری که بصورت میکرونی وارد ذوب می گردد از قبیل : نیوب ،

تانتال، تیتان و آلومینیوم که از نظر سازنده فولاد مصارف آنها دلیل خاصی دارد، به توافق، طریقه خنک نمودن جوش و اثرات متبوع روی چقرمگی و سختی بستگی خواهد داشت. بخاطر همبستگی با یکدیگر نمیتوان تاثیرات آنها را در این زمینه نادیده گرفت.

آنالیز شیمیایی به درصد مقیاس تنظیمی	آنالیز م مختلف سیم جوش ، تیسن									
	C	Si	Mn	F	S	Mo	Ni	Cr	Cu	V
Union K 40	0.10	0.35	1.10	≤ 0.020	≤ 0.020	-	-	-	-	-
Union K 50	0.08	0.50	1.20	≤ 0.020	≤ 0.020	-	-	-	-	-
Union K 52	0.08	0.85	1.50	≤ 0.020	≤ 0.020	-	-	-	-	-
Thyssen Rob 2 ^a	0.08	0.85	1.50	≤ 0.020	≤ 0.020	-	-	-	-	-
Union K 56	0.10	1.10	1.70	≤ 0.020	≤ 0.020	-	-	-	-	-
Thyssen Rob 3 ^a	0.10	1.05	1.70	≤ 0.020	≤ 0.020	-	-	-	-	-
Union K 58	0.11	1.00	1.80	≤ 0.020	≤ 0.020	-	-	-	-	-
Union K 5 Ni	0.11	0.70	1.40	≤ 0.020	≤ 0.020	-	1.35	-	-	-
Union Ni 2.5	0.08	0.45	1.15	≤ 0.015	≤ 0.015	-	2.35	-	-	-
Union Ni Mo 80	0.09	0.65	1.25	≤ 0.012	≤ 0.012	0.30	1.25	-	-	-
Union Mo Ni	0.08	0.65	1.20	≤ 0.020	≤ 0.020	0.30	1.25	-	-	-
Union Ni Mo Cr	0.09	0.60	1.70	≤ 0.020	≤ 0.020	0.50	1.45	0.22	-	-
Union X 90	0.10	0.75	1.70	≤ 0.020	≤ 0.020	0.55	2.00	0.32	-	-
Union X 96	0.12	0.80	1.85	≤ 0.020	≤ 0.020	0.55	2.05	0.40	-	-
Union I Mo	0.10	0.60	1.15	≤ 0.020	≤ 0.020	0.55	-	-	-	-
Union I Cr Mo	0.10	0.60	1.05	≤ 0.020	≤ 0.020	0.55	-	1.10	-	-
Union I Cr Mo 910	0.07	0.70	1.00	≤ 0.015	≤ 0.015	1.00	-	2.55	-	-
Union Patmax	0.10	0.85	1.50	≤ 0.020	≤ 0.020	-	0.50	-	0.40	-

^{a) Isanalyse annähernd Richtanalyse}

جدول شماره ۱۲ : بقیه آنالیز تقریباً مطابق آنالیز تنظیمی می باشد.

۶- ترکیب گازهای محافظه.

در کنار آمپر جوشکاری (نمودار شماره ۳۵) نوع ترکیب گاز محافظه در سوختن عناصر آلیاژها، بخصوص iS و nM (نمودار شماره ۳۶) تاثیر دارد. تاثیرات اکسیدی در مصرف گاز مخلوط، با اضافه شدن گازهای بی اثر بیشتر می‌شود.

بطور واضح انتقال حرارت در جواب آزمایش ضربه (تیز شکنی) سنجه مقاومت چقرمگی بسته به نوع استفاده از گاز CO_2 و یامخلوط، بازدهی متفاوتی خواهد داشت.


جوشگاری تحت حفاظت گاز CO_2 بر عکس زمان استفاده از گاز مخلوط یک افت انتقال حرارتی در حدود ۲۰ درجه سانتیگراد نسبت به بالاترین درجه حرارت خواهد داشت. (جدول شماره های ۳۷ و ۳۸)

اما: اگر سیم جوش غیرآلیاژی 52 Union K 56 و 56 Union K 52 تحت حفاظت گاز CO_2 جوشگاری شود، در گرده جوش توقع چقرمگی در حدی که در کلیه فولادهای ساختمانی وجود دارد مطمئناً بدست خواهد آمد. این مقدار در دین ۸۵۵۹ مجاز می‌باشد. گرده جوش با ترکیب مختلف سیم و گاز مثل جدول شماره ۱۳ با هم جمع آوری و طبقه بندی گردیده، در این رابطه خصوصیات تکنولوژیکی مربوطه را از جدول شماره ۱۴ و ۱۵ میتوان استخراج نمود. فرقی که در ترکیب گاز M1 و M2 میتوان گذاشت فقط با تاثیر مختصری روی چقرمگی گرده جوش خواهد بود.


مثال برای شناسایی:

گرده جوشی که از ترکیب سیم جوش نوع SG2 و تحت حفاظت شده گاز M2 یک حداقل گسیختگی برابر با 460N/mm^2 (y460) همچنین یک حداقل تیزشکنی ضربه ای برابر 28J ژول در 40° - درجه سانتیگراد واژ 47J در درجه حرارت 30° - سانتیگراد، اثبات گردید که در نتیجه علامت مشخصه DIN 8559 - SG2-M2Y 4654


مربوط به گرده جوش میباشد.

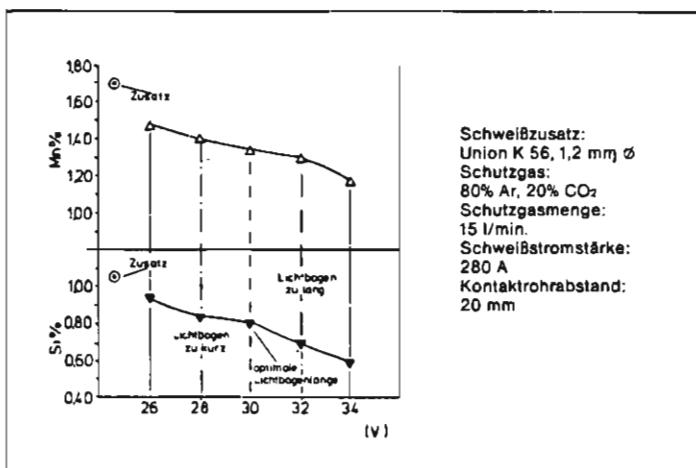


نمودار شماره ۳۵: تاثیر ولت در ارتباط با منگنز و سیلیسیم موجود در مواد جوش

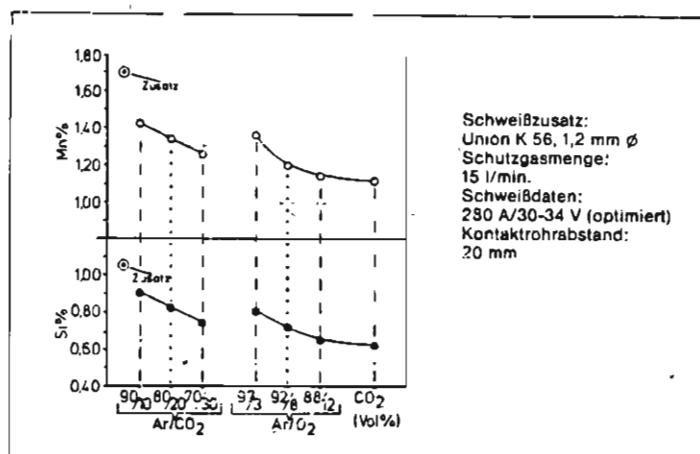

نمودار شماره ۳۶: اتلاف سیلیسیم و منگنز در مصرف گازهای مختلف محافظ

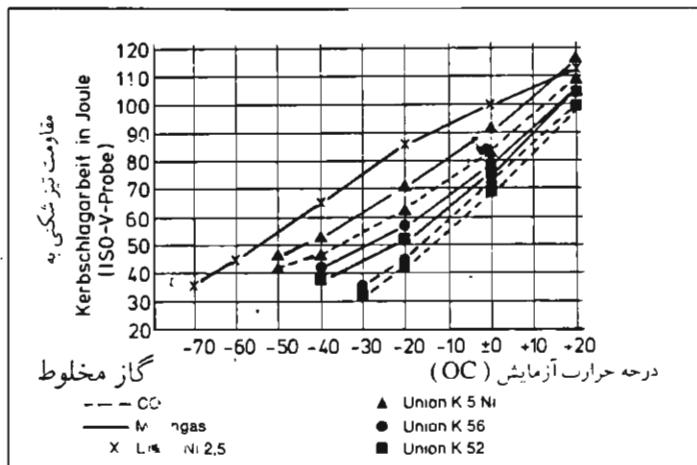

نمودار شماره ۳۷: خصوصیات چقرمگی فولادهای کم آلیاژ و مواد جوشی که دارای چقرمگی خوب در سرما می باشد.

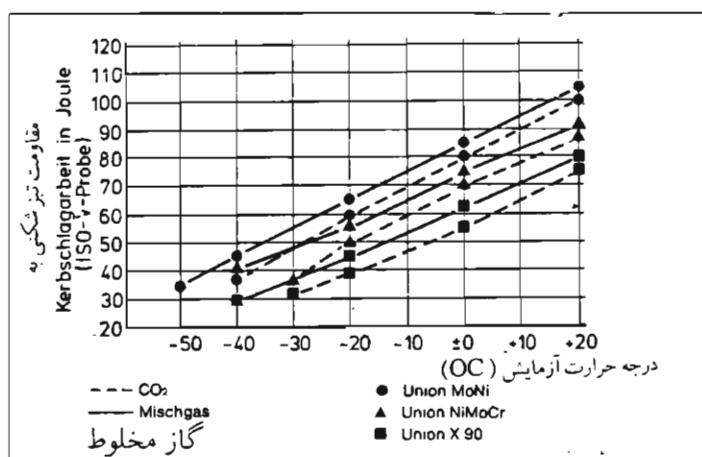

نمودار شماره ۳۸: خصوصیات چقرمگی برای مواد جوشی که دارای سختی خوب باشد.

ترکیب مذالوب گاز و سیم جوش	خواص مرغوبیت مکانیکی گرده جوش خالص
WSG 1 - I	Y 4254
SG 1 - M 1	Y 4254
SG 1 - M 2	Y 4254
SG 2 - M 1	Y 4654
SG 2 - M 2	Y 4654
SG 2 - M 3	Y 4643
SG 2 - C	Y 4243
WSG 2 - I	Y 4654
SG 3 - M 1	Y 5054
SG 3 - M 2	Y 5054
SG 3 - M 3	Y 4643
SG 3 - C	Y 4643
SG R 1 - C	Y 4221
SG B 1 - C	Y 4254

جدول شماره ۱۳: طبقه بندی برای جوشکاری MAG از نظر مرغوبیت گرده خالص

٪ افزایش طول $L_0 = 5 d_0$	مقاومت کشی N/mm ²	حداقلتیش تسلیمی	علامت علامت اختصاری
bei Raumtemperatur nach DIN 50014.			
22	560 bis 720	460	Y 46
	530 bis 680	420	Y 42
	500 bis 640	500	Y 50

(۳) مقاومت کشی دوام ، علامت مشخصه سیم جوش نیست . در فلز جوش مجاز است حداقل ۱۰٪ زیر و مقاومت کشی مواد جوشکاری شده قرار گیرد ، در صورتیکه در یک آزمایش عرضی از یک پیوند جوش خودی حداقل مقیاس کافی می باشد . (جدول شمار ۱۴ علامات شناسائی برای مقاومت کشی) .

(جدول شماره ۱۵ : ارقام مربوط به آزمایش ضربه)

اعداد شناسایی اولیه	تحمل مقدار ضربه ۲۸ ژول	اعداد شناسایی ثانویه	تحمل مقدار ضربه ۴۷ ژول (۴)
0		0	
1	+ 20	1	+ 20
2	0	2	0
3	- 20	3	- 20
4	- 30	4	- 30
5	- 40	5	- 40

۴) حداقل اعداد و ارقام داده شده تیز شکنی از حد متوسط آزمایش روی ۳ قطعه نمونه بدست می‌آید، در خصوص حداقل اعداد شناسایی ردیف اول ۲۰ ژول و برای دومین اعداد شناسایی ردیف دوم ۳۲ ژول بکار رفته است .

۶-۳- تکنولوژی جوشکاری .

پارامترهای جوشکاری بر روی خواص تکنولوژیکی از قبیل : حد تسلیم (حد درازش) و استحکام (تاو) تأثیر مهم دارند .

پارامترهای جوشکاری شامل در آمپر ، سرعت جوشکاری ، ولت و فرم ظاهري گرده نیز بی تأثیر نمی باشد . بنابراین بالا بردن کیفیت از طریق گرمادادن تک تک گرده ها هنگام جوشکاری لایه ای ، انجام میگردد .

پارامترهای مناسب جهت دست یابی به چقرمگی زیاد در گرده جوش در جدول شماره ۱۶ و نمودار ۳۹۲ آورده شده است .

بهتر است این اندازه ها را داشته باشیم ، تا از اندازه های غیر واقعی استفاده شود . همچنین پارامترهای ذکر شده برقرار کننده ای در کنار پیش گرما دادن ، کنترل گرمای حین کار ، ضخامت ورق مورد جوش ، آماده سازی لبه های قطعه و سرعت خنک نمودن گرده های جوش است .

هنگام وارد نمودن گرمای کم ، سختکاری غیر مجاز می تواند در سطح قطعه ظاهر شود . البته این مسئله زمانی واقعیت پیدا می کند که گرده های گلویی جوشکاری شود . زیرا در چنین قرمی بخاطر نوع اتصال ، گرما سریعتر از گرده دور میشود . تقلیل یافتن چقرمگی در حالت جوشکاری عمومی در مقابل حالت جوشکاری افقی اغلب این امکان را بوجود می آورد که در صورت اجرای ناقص چقرمگی ، گرده برگشت داده میشود .

پس جوشکاری گرده های ضخیم لایه ای بحد کافی باعث مرغوب شدن گرده های مقابل نمیگردد .

قطر سیم جوش (mm)	قوس الکتریکی کوتاه فرم جوش الکتریکی ولت (v) آمپر (A)	حد متوسط سرعت جوشکاری (cm/min)	قوس الکتریکی پودری فرم جوش تخت (v) آمپر (A)	حد متوسط سرعت جوشکاری (cm/min)	فاصله مطلوب نازل نشان (mm)		
0.8	5090	16-18	1015	120160	2226	35	15
0.9	60-120	17-19	10-15	150-200	23-27	35	15
1.0	80-150	17-20	10-15	180-230	24-30	40	15
1.2	110-180	18-22	10-15	240-300	26-33	45	20
1.6 ¹⁾	-	-	-	340-420	28-35	50	25

۱) قوس الکتریکی کوتاه پیشنهاد نمی گردد.

جدول شماره ۱۶: پارامترهای جوشکاری برای جوشکاری پاسهای متعدد

MAG روش

سیم جوش Union k5 Ni, 1/2 mmQ گاز مخلوط

(فلز جوش خالص)

آماد آمده سازی فرم لبه قطمه دین ۳۲۵۲۵-۳



2:1



2:1

آمپر جوشکاری: A۲۸۰



ولت جوشکاری: V۲۹

تعداد پاس جوش: ۷

آمپر جوشکاری: A۲۸۰

ولت جوشکاری: V۲۹

تعداد پاس جوش: ۵

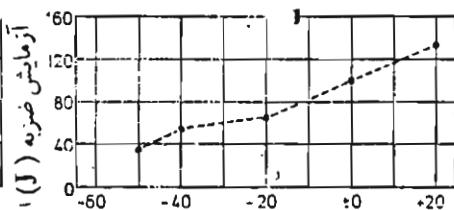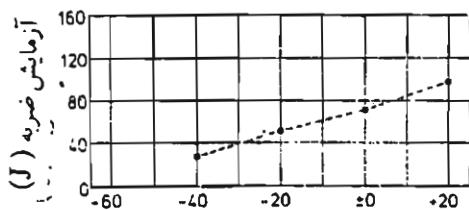

نمودار تأثیر تکنولوژیکی جوشکاری روی خواص سختی گرده جوش فرم تخت (a)

سیم جوش Union k5 Ni , 1/0 mmQ فرم سرچوش سریالی M2 جنس قطعه F G 43 T , 15 mm



آمپر جوشکاری : A ۱۲۰


ولت جوشکاری : V ۱۸..

تعداد پاس جوش : ۶

آمپر جوشکاری : A ۱۲۰

ولت جوشکاری : V ۱۸

تعداد پاس جوش : ۴

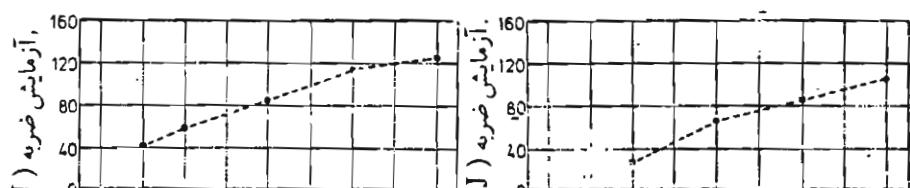

نمودار تأثیر تکنولوژیکی جوشکاری روی خواص سختی گرده جوش فرم تخت (b)

۷- جوشکاری MAG روی فولادهای مرغوب شده با دانه بندی ریز .
هنگام جوشکاری روی فولادهای مرغوب شده باید بدانیم اعداد و ارقام مطمئن برای زمان خنک کردن از $T_{8/5}$ پائین تر و یا بالاتر نرود .

برای نیازهای مشخص گرده جوش و تکمیل نمودن گسترش گرمای در قطعه ، هنگام وارد نمودن گرمای زیاد امکان وارد شدن ضرر به استحکام وجود دارد .
وارد نمودن گرمای کم باعث ایجاد چقرمه‌گی گردیده و در منطقه گسترش گرمایی گرده جوش (WEZ) خطر ترکهای موبی زیاد می‌گردد .

باتوجه به زمان خنک کردن که قبلًا ذکر شد گرمای میان پاسها از ۱۵۰ درجه سانتیگراد انرژی کششی متعلق بخود را آزاد می‌کند (تصویر شماره ۴۰)
برای اتصالهای لب به لب در جوشکاری فرم گلوبی می‌توان از تصویر شماره ۴۱ کمک گرفت . مطالب و پیشنهادات موجود در جدول ۱va-h برای ترکیبات ۳۴ سیم و گاز معتبر است .

برفرض برای گردههای میانی با حرارت ۱۵۰ درجه سانتیگراد و زمان خنک نمودن در محدوده $T_{8/5} = 6$ تا ۱۲ ثانیه ، و ضخامت قطعه حدود ۲۰ میلی متر در قطعات زیر ۲۰ میلی متر باید گرمای پاسهای میانی را قاعده‌تاً پائین آورد در خصوص زمان خنک نمودن حدود ۶-۸ $T_{8/5}$ تا ۱۵ ثانیه پیشنهاد می‌شود .
زمانیکه تغیرات زیاد روی مقیاسها اجتناب ناپذیر باشد بازرسی و اطمینان از هماهنگی خصوصیات بین سیم و گاز قبلًا باید به اثبات برسد .


در این موقع یک نمونه جوشکاری آزمایشی لازم است . همچنین زمانیکه اتصال جوش مربوط به گرده طبق اطلاعاتیکه در کاتالوگ آورده شده در حد کافی انجام پذیرد . همانطورکه در قسمت ۳-۶ آورده شده خصوصیات تکنولوژیکی اتصال جوش راجع به پارامترهای انتخابی مجاز می‌باشد در حد باطنی بکار برد شود . به کمک نمودارهای شماره ۴۰ و ۴۱ (توسعه انرژی مجاز مطرح شده) این امکان می‌رود برای قطره‌های مختلف پارامترهای جوشکاری ممکنه از نمودار ۴۲ استفاده گردد .

هنگامیکه گرده با زیگراگ شدید جوشکاری گردد نمودارهای موجود برای فرم لب به لب


(مماس) مناسب نمی باشند.

هنگام کار با فولاد $St\ 52$ در رابطه با دیاگرام کرین ضخامت ورق بست انرژی ، پیش گرمای متفاوت الزامی می بایشد . این مطالب در برگ های DVS ۱۷۰۳ نوشته شده است.



$DVS =$ اتحادیه جوشکاری در آلمان

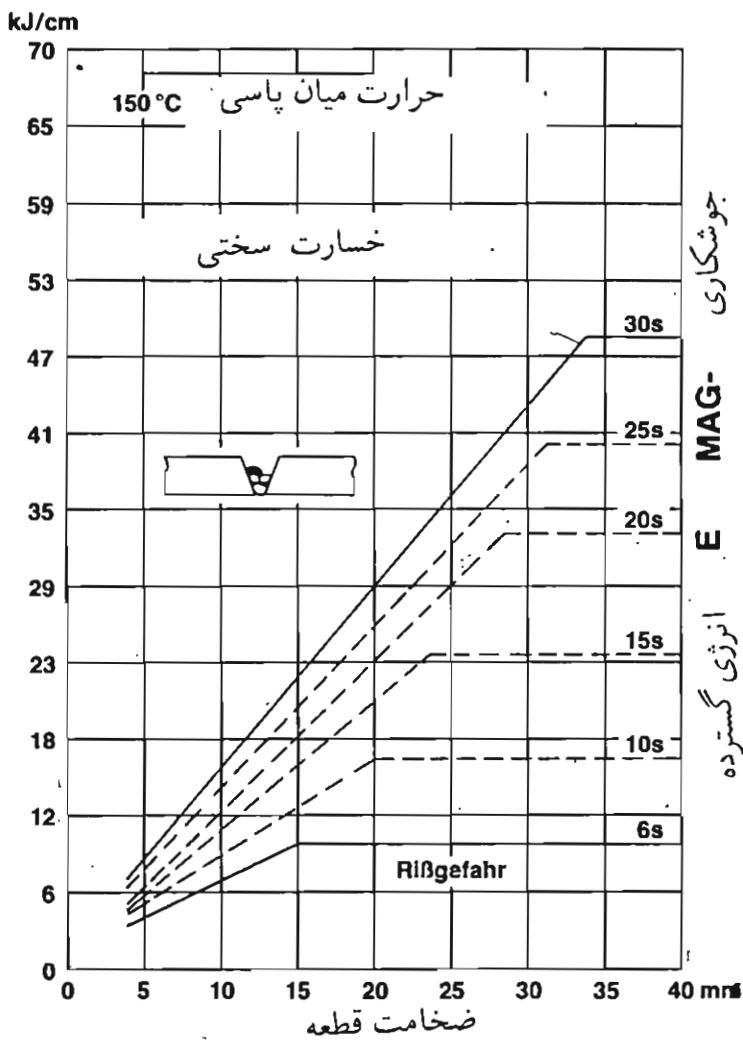

نمودار شماره ۴۰: منحنی بدست آمده از گستردگی (توسعه) انرژی

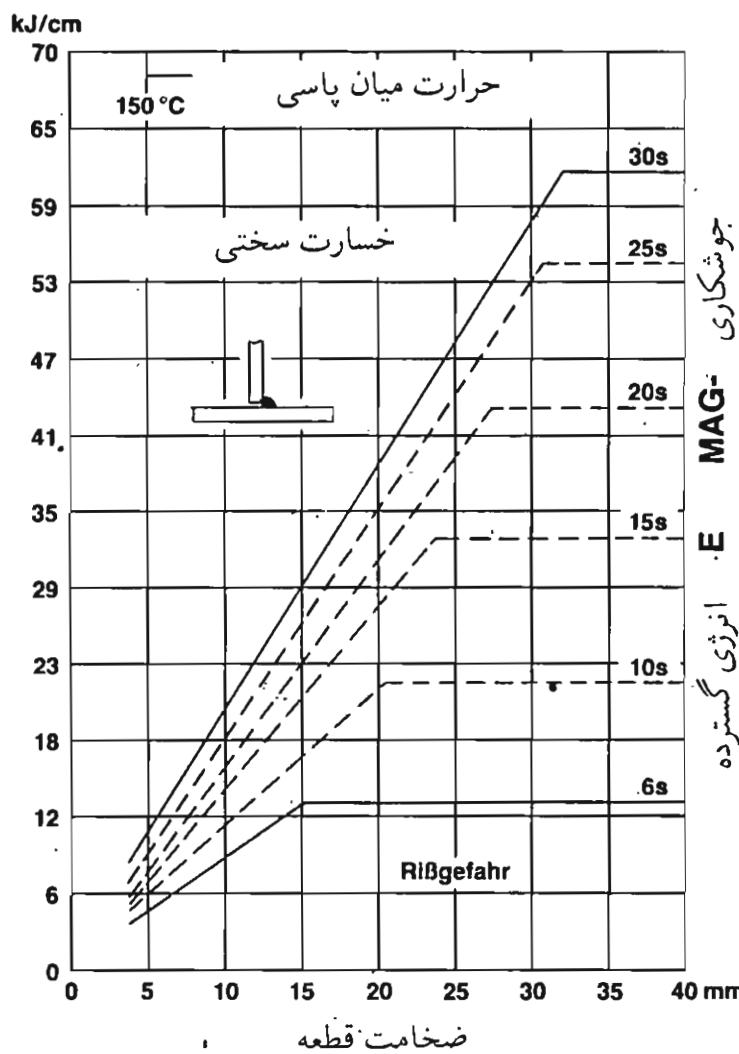

نمودار شماره ۴۱ : منحنی بدست آمده از گستردگی انرژی

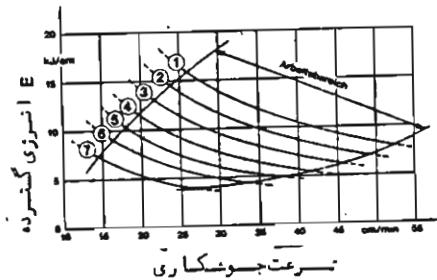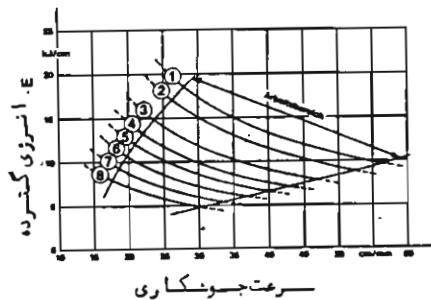

Kurve	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
V	29	27	24	22	20	19	18	17
A	300	275	250	225	200	175	150	125
v_t [m/min]	10,5	9,0	8,0	7,0	5,5	4,5	3,5	3,0

سرعت خروج سیم از نوک آنبر جوش

Kurve	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
V	28	27	24	22	21	20	18
A	250	225	200	175	150	125	100
v_t [m/min]	14,5	12,0	9,0	7,0	6,0	5,0	3,5

سرعت خروج سیم از نوک آنبر جوش

جدول و نمودار شماره ۴۲: منحنی ها و اطلاعات مربوط به پارامتر های جوشکاری

۸- جوشکاری ورقهای روکش شده توسط روی (گالوانیزه)

در جوشکاری ورقه های روکش گالوانیزه با ضخامت پوششی از روی مواجه میشوند که مشروط به ساختمان و فرم درز اکثراً بواسطه گازهای تولید شده با حفره مواجه خواهیم شد .

مقداری از مواد اضافی بسته به مقدار انرژی واردہ بخارخواهد شد و همچنین در حاشیه گرده جوش به پهنای ۲ میلیمتر پوشش محافظ گالوان سوخته واژ بین خواهد رفت .

ورقه ها را میتوان هم از طریق کوره وهم از روش الکترولیز گالوان نمود . جوابگوی مرغوبیت در ۱۶۲۳,۵۹۲۳۲ DIN17162 قابل استفاده می باشد .

ورقه های گالوان در ضخامت و اندازه های متفاوتی از نظر گالوانیزه نمودن یک طرفه و دو طرفه به بازار عرضه میگردند . در هنگام نیاز به مرغوبیت بخصوص ورق بلا فاصله بعد از عملیات گالوانیزه مثل برطرف نمودن تنش های موجود در ورقه ، گلهای ایجاد شده گالوان تابع عمل ذکر شده قرار خواهد گرفت . (گل و بوته نمودارهای بزرگ روی) این نوع ورقه ها در نزد کمپانی Thyssen زیر نام گالوان و نالد (alvannealedg) به بازار عرضه میگردد .

هرچه ضخامت پوشش گالوان در روی ورقه زیادتر باشد از نظر جوشکاری ، کار با آن سخت تر میشود . چنانچه ورقی از دو طرف گالوان شده باشد ، براثر حرارت جوشکاری پوشش در یک طرف سوخته و بوسیله برس زدن پوشش گالوان از بین خواهد رفت .

یک چنین تولیداتی تحت نام مونوگال (Monugal) در بازار یافت میشود .

ورقه های نازک در ابعاد مخصوص جهت استفاده در صنایع انومبیل سازی وجود دارد . در جوشکاری روش MAG بر روی ورقه های گالوان سیم جوش در دین ۸۵۵۹ بعنوان سیم جوش مخصوص فلزات رنگین بر پایه مس با شماره دین ۱۷۳۳ قابل استفاده است .

گاز تولیدی براثر سوختن پوشش گالوان ، نه تنها باعث آلوده سازی هوا می شود بلکه اثر زیادی بر روی فرم گرده جوش و جرقه های تولیدی خواهد گذاشت .

یک نگاه بنیادی بر ردیف های مختلف سیم جوش بر پایه دین ۸۵۵۹ آلومینیوم ، روی ، سیالیسیم ، برنز مطابق دین ۱۷۳۳ با گازهای مختلف را نشان میدهد . چنانچه گفته میشود هماهنگی ، (ترکیب) سیم و گازرا در بهترین وضعیت نشان میدهد .

Union k 40 -- Gorgonl

Union Cu Sn --- Argon C2

Union Cu Sn --- Argon S2

سیم جوشهدار نتیجه از آنالیز زیر برخوردار هستند .

Union K 40

%0/10 C , %0/35 Si , %1/10 Mn , %0/015 P%0/015.S

Union Cu Sn

% < 98 Cu , 0/8 Sn . % 0/2Sn. % 0,2 Mn

تصاویر زیر نشان دهنده نتایج گفته شده فوق می باشد .



ورقه مارک تیسن گالوان شده توسط روش غوطه وری معروف به Galvannealed با ضخامت ۰/۸۶ میلیمتر و روکش روی در سطح فولادبا ضخامتی در حد ۱۵ میکرون می باشد . جوشکاری با سیم Union Cu Sn در لبه های محل جوشکاری باعث بخار روی شده ، بطوریکه در این حاشیه زنگ زدگی می تواند نفوذ پیدا کند . در جوشکاری با سیم جوش فریتی Union K 40 بدليل بخار شدن کناره های گرده جوش از طریق گرمای حاصله از قوس الکتریکی دیگر نمی تواند در مقابل زنگ زدگی دارای محافظتی باشد . پس از جوشکاری محل های سوخته شده توسط یک رنگ مخصوص که دارای مواد روی میباشد پیشنهاد می گردد . (Zinkstaubfarbe) دارای روی و اکسید روی


۹- موارد اقتصادی

جوشکاری با قوس الکتریکی تحت حفاظت دائمی گازخنی بخار
مقرر به صرفه بودن در ۲۰ سال اخیر بجای جوش با قوس الکتریکی (برق)
کاربرد فراوانی پیدا کرده که هر روز این کار، رویه افزایش نهاده است.
اختلاف فاحشی که بین سیم جوش لخت والکترود پوشش دار وجود دارد نقش
بسیار مهمی را بازی می کند :


قبل از هرچیز قدرت ذوب زیاد و مداوم را نشان می دهد ، قدرت ذوب در
هنگامیکه کار صد درصد و پی درپی در نظر است ، سیم جوش لخت مغز دار از نظر
توان ارجحیت دارد ، زیرا در جوشکاری در فرم تخت با وجود ضخامت و آمپر زیاد
قابل استفاده می باشد . این مسئله باید مورد مطالعه و دقت قرار بگیرد که
گران بودن سیم جوشاهای مغز دار در مقابل بازدهی کم مواد وارزش کم دستمزد تا
چه مقدار می تواند جوابگوی یکدیگر باشد .

در موقع جوشکاری گردشی بخصوص در قسمت سر بالایی بخار خطر ریزش مواد
مذاب بدلیل بزرگ بودن حوضچه ذوب فقط با قوس الکتریکی کوتاه می توان کار
کرد و توان متفاوت مابین فرم تخت و فرم تخت افقی بسیار زیاد و قابل ملاحظه
میباشد .

با چرخاندن قطعه ، و در حالت تخت قرار دادن حتی در مواقعی که از
فیکسچرهای گردان باید استفاده نمود ، این مسئله ثابت گردیده که بخار
پائین آوردن قیمت مجبور به جوشکاری در فرم گردان باشیم باید با کمترین توان
ذوب کار را انجام دهیم .

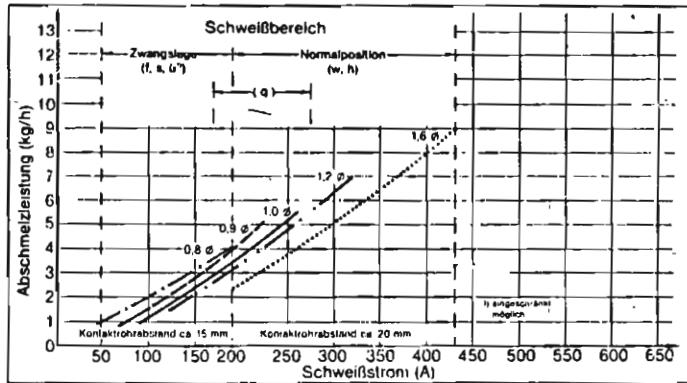

نمودار مخصوص منحنی توان ذوب سیم جوش لخت شماره Union K 56

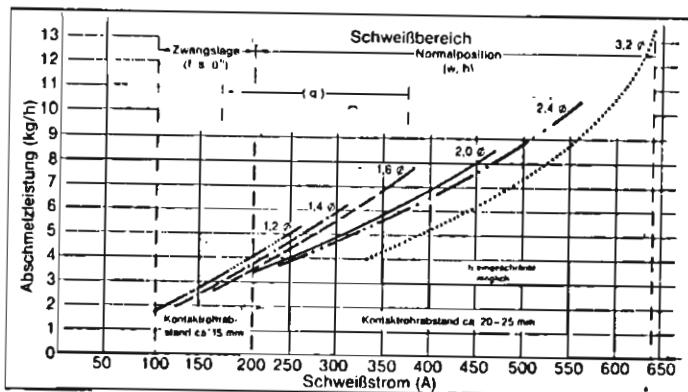

نمودار مخصوص منحنی توان ذوب سیم جوش های مغز دار شماره Union K52

جدول فولادها با دانه بندی ریز نرمال شده از طریق عملیات حرارتی

Thyssen Stahl AG Stahlbezeichnung	DIN-Bez. Werkstoff-Nr.	Re N/mm ²	Rm N/mm ²	Draht/Schutzgas ungeglüht/spannungs- armgeglüht
FG 26/W	StE 255 1.0461 WSIE 255 1.0462	255	360-480	Union K 52-CO ₂ , -20 °C Union K 52-Mischgas, -40 °C
FG 26 T	TStE 255 1.00463			Union K 5 Ni-Mischgas, -50 °C
FG 26 E	-			
FG 29/W	StE 285 1.0486 WSIE 285 1.0487	285	390 510	Union Ni 2,5-Mischgas, -60 °C
FG 29 T	TSIE 285 1.0488			
FG 29 E	-			
FG 32/W	StE 315 1.0505 WSIE 315 1.0506	315	440-560	
FG 32 T	TSIE 315 1.0508			
FG 32 E	-			
FG 36/W	StE 355 1.0562 WSIE 355 1.0565	355	490-630	
FG 36 T	TSIE 355 1.0566			
FG 36 E	-			
FG 36 Nb	0579	355	490-630	

جدول از ۱۷ تا ۱۷

منتخب شده از کارخانه تیسن ، سیم جوش برای جوشکاری روش MAG

جدول فولادهای دانه بندی ریز نرمال شده از طریق عملیات حرارتی

جدول ۱۷ : b

Thyssen Stahl AG Stahlbezeichnung	DIN-Bez. Werkstoff-Nr.	Re N/mm ²	Rm N/mm ²	Draht/Schutzgas ungeglüht/spannungs- armgeglüht
FG 39/W	StE 380 1.8900 WStE 380 1.8930	380	500-650	Union K 56-CO ₂ , -30 °C Union K 56-Mischgas, -40 °C
FG 39 T	TSIE 380 1.8910			Union K 5 Ni-Mischgas, -50 °C
FG 39 E	-			
FG 43/W	StE 420 1.8902 WStE 420 1.8932	420	530-680	Union Ni, 2,5-Mischgas, -60 °C
FG 43 T	TSIE 420 1.8912			
FG 43 E	-			
FG 47/W	StE 460 1.8905 WStE 460 1.8935	460	560-730	
FG 47 T	TSIE 460 1.8915			
FG 47 E	-			
FG 51/W	StE 500 1.8907 WStE 500 1.8937	500	610-780	Union MoNi-CO ₂ , -40 °C Union MoNi-Mischgas, -50 °C
FG 51 T	TSIE 500 1.8917			
FG 51 E	-			

جدول فولادها با دانه بندی ریز مرغوب شده و دارای سختی زیاد

جدول C17

Thyssen Stahl AG Stahlbezeichnung	DIN-Bez. Werkstoff-Nr.	Re N/mm ²	Rm N/mm ²	Draht/Schutzgas ungeglüht/spannungs- armgeglüht
XABO 47	1.8906	460	580–730	Union K 56-CO ₂ , -30 °C Union K 56-Mischgas, -40 °C Union K 5 Ni-CO ₂ , -40 °C Union K 5 Ni-Mischgas, -50 °C
XABO 51	1.8909	500	620–770	Union K 5 Ni für Wurzellagen Union MoNi-CO ₂ , -40 °C Union MoNi-Mischgas, -50 °C oder Union NiMo 80 Misch- gas, -60 °C für Fülllagen
N-A-XTRA 56 HY 80	17 MnCrMo 33 1.7279	550	670–820	
N-A-XTRA 63 N-A-XTRA 70 T 1 T 1 A T 1 B HY 100	1.7279 1.8920 1.8921 1.8922	620 690 690 690 690– 830	740–890 790–940 790–930 790–930 790–930	Union MoNi für Wurzellagen Union NiMoCr-CO ₂ , -30 °C bzw. Union NiMoCr-Mischgas, -50 °C für Fülllagen
XABO 90	1.8925	885	960–1130	Union NiMoCr für Wurzellagen Union X 90-Mischgas 40 °C
XABO 90 (mod.)	1.8925	960	1000– 1130	Union NiMoCr für Wurzellagen Union X 96-Mischgas -40 °C

جدول فولادهای مخصوص برای خمکاری در حالت سرد
: d ۱۷

Thyssen Stahl AG Stahlbezeichnung	DIN-Bez. Werkstoff-Nr.	Re N/mm ²	Rm N/mm ²	Draht/Schutzgas ungeglüht/spannungs- armgeglüht
unleg. Stähle M-AR 21 M-AR 24 M-AR 26	1.9371 1.9452 1.9471	210 240 260	340–420 370–450 420–500	Union K 52-Mischgas Union K 52-CO ₂
peritarme Sonderstähle PAS 34 PAS 38	1.8942 1.8951	340 380	420–540 450–590	Union K 52-Mischgas Union K 52-CO ₂
PAS 42	1.8953	420	480–620	Union K 56-Mischgas Union K 56-CO ₂
PAS 46	1.8956	460	520–670	
PAS 50	1.8959	500	550–700	Union MoNi-Mischgas Union MoNi-CO ₂
PAS 55	1.8948	550	600–750	Union MoNi-Mischgas
legierte Stähle TQ 26 TQ 34	1.8941 1.8945	260 340	370–490 460–580	Union K 52-Mischgas Union K 52-CO ₂
TQ 38	1.8950	380	500–640	
TQ 42	1.8952	420	530–670	Union K 56-Mischgas Union K 56-CO ₂
TQ 46	1.8955	460	550–700	

جدول فولادهای ساختمانی سخت شده از طریق گرمکاری

جدول e17

Thyssen Stahl AG Stahlbezeichnung	DIN-Bez. Werkstoff-Nr.	Re N/mm ²	Rm N/mm ²	Draht/Schutzgas ungeglüht/spannungs- armgeglüht
WB 23	1.0485	345	510-650	Union K 52-CO ₂ Union K 52-Mischgas
WB 25	1.8812	375	510-650	Union I Mo-CO ₂ Union I Mo-Mischgas
WB 30	1.8815	420	540-690	
WB 35	17 MnMoV 64 1.8817	430	590-740	Union MoNi-CO ₂ Union MoNi-Mischgas
WB 36	15 NiCuMoNb 5 1.6368	430	610-760	
BHW 35 (WB 34)	13 MnNiMo 54 1.8807	390	570-740	
Welmonil 35	12 MnNiMo 55 1.8809	430	590-740	
Welmonil 43	20 MnMoV 53 1.6341	530	640-800	
20 MnMoNi 55	20 MnMoNi 55 1.6310	440	590-740	Union K 5 Ni-Mischgas Union MoNi-Mischgas
19 Mn 6	19 Mn 6 1.0473	355	510-650	Union K 52-CO ₂ , Union K 52-Mischgas
16 Mo 5	16 Mo 5 1.5423	275	450-590	Union I Mo-CO ₂ Union I Mo-Mischgas

جدول فولادهای دارای چقرمگی در حالت سرد.

جدول ۱۷

Thyssen Stahl AG Stahlbezeichnung	DIN-Bez. Werkstoff-Nr.	Re N/mm ²	Rm N/mm ²	Draht/Schutzgas ungeglüht/spannungs- armgeglüht
CG 1	11 MnNi 53 1.6212	285	390-510	Union Ni 2,5-Mischgas, -60 °C
CG 1 A	12 MnNi 63 1.6212	315	440-560	
CG 2	13 MnNi 63 1.6217	355	490-610	
TRC 30	1.1123	295	440-590	
TRC 36	1.1125	355	490-630	
Dukten 350 N	10 Ni 14	345	470-610	
Dukten 350 V	1.5637	390	490-640	
Dukten 500	12 Ni 19 1.5680	420	540-740	

جدول فولادهای مقاوم در مقابل خستگی.

جدول ۱۸

Thysser: Stahl AG Stahlbezeichnung	DIN-Bez. Werkstoff-Nr.	HB	Rm N/mm ²	Draht/Schutzgas ungeglüht/spannungs- armgeglüht
Vergütet				
XAR 15	1.8843	280	940-1180	Union NiMoCr-Mischgas*
XAR 30	1.8847	320	1080-1320	
T 1	1.8851			Union MoNi für Wurzellagen
T 1 A	1.8852	360		Union NiMoCr-CO ₂ , -30 °C
T 1 B	1.8850			Union NiMoCr-Mischgas, -50 °C für Fülllagen
Normalgeglüht				
VSS 6	1.8841	175	590	Union I CrMo-Mischgas
VSS 8	1.8845	235	790	Union NiMoCr-CO ₂ Union NiMoCr-Mischgas
VSS 10	1.8848	290	980	Union X 90-Mischgas

جدول فولادهای مقاوم در مقابل هوا

Thyssen Stahl AG Stahlbezeichnung	DIN-Bez. Werkstoff-Nr.	Re N/mm ²	Rm N/mm ²	Draht/Schutzgas ungeglüht/spannungs- armgeglüht
COR-TEN A	1.8962	355	510-610	Union Patinax-CO ₂ , -30 °C
COR-TEN B	WT-ST 52-3 1.8963	355	510-610	Union Patinax-Mischgas, -40 °C
Patinax 37	WT-ST 37-2 1.8960	235	360-440	
	WT-ST 37-3 1.8961			

جدول فولادهای مخصوص روکش کاری

EH 21	1.0343	225	340-440	Union K 40-Mischgas
EH 24	1.8882	255	390-490	Union K 52-Mischgas

جدول فولادهای مخصوص دارای چقرومگی زیاد

: h ۱۷


TSB 370	15 Mn Ni 63	380	500-650	Union K 5 Ni-Mischgas, -50 °C
---------	-------------	-----	---------	----------------------------------

اطلاعات جوشکاری:

جهت برخورداری از اطلاعات عملی جوشکاری MAG در جدول ضمیمه ، نسبت به نوع فرم اتصال ، ضخامت و فرم آماده سازی پخ لبه قطعه ، تعداد پاش لازم ، قطر سیم جوش ، سرعت پیشروی جوشکاری ، آمپر وولت مورد نیاز آورده شده است . اعداد داده شده بعنوان راهنمای میباشد ، امکان دارد شخص جوشکار نسبت به مهارت و تجربه و مسائل اقتصادی خود تغییراتی مختصر در آن بوجود آورد .

جدول اطلاعات برای جوشکاری افقی لب به لب.

ولت. آمپر. سرعت خروج. قطر سیم. تعداد پاس. فرم آماده سازی قطعه. ضخامت قطعه

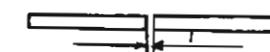	mm	mm	m/min	A	V	
۱		۱	۰/۸	۲/۳	۵۰	۱۸
۲		۱	۰/۸	۲/۱	۷۰	۱۹
۳		۱	۱/۰	۳/۰	۱۰۰	۱۹
۴		۱	۱/۰	۴/۳	۱۳۰	۲۰
۶		۲	۱/۲	۳/۴	۱۵۰	۲۱
۶		۲	۱/۲	۳/۴	۱۵۰	۲۱
۸		۲	۱/۲	۳/۷	۱۶۰	۲۲
۸		۲	۱/۲	۳/۴	۱۵۰	۲۱
۱۰		۲	۱/۲	۵/۳	۲۰۰	۲۴
۱۰		۳	۱/۲	۳/۴	۱۵۰	۲۱
۱۲		۲	۱/۲	۷/۶	۲۵۰	۲۶

ولت. آمپر. سرعت خروج. قطرنیم. تعداد پاس فرم آماده سازی قطعه. ضخامت قطعه

		mm	mm	m/min	A	V	
۱۲		۳	۱	۱/۲	۲/۴	۱۵۰	۲۱
۱۵		۲	۱/۶	۷/۶	۲۵۰	۲۶	
۱۵		۴	۱	۱/۲	۲/۴	۱۵۰	۲۱
۱۵		۴	۲	۱/۶	۶/۲	۳۵۰	۲۱
۲۰		۵	۱	۱/۲	۲/۴	۱۵۰	۲۱
۲۰		۲	۱/۶	۵/۴	۳۲۰	۲۸	
		۲	۱/۶	۷/۷	۴۰۰	۲۲	


جدول اطلاعات برای جوشکاری عمودی لب به لب.

ولت. آمپر. سرعت خروج . قطر سیم: تعداد پاس فرم آماده سازی قطعه . ضخامت قطعه

mm	mm	m/min	A	V
۱	۱F	.۸	۲/۳	۵۰ ۱۸
۲	۱F	.۸	۳/۱	۷۰ ۱۹
۳	۱F	۱/۰	۲/۰	۱۰۰ ۱۹
۴	۱F	۱/۰	۴/۳	۱۳۰ ۲۰
۶	۲F	۱/۲	۲/۴	۱۵۰ ۲۰
۸	۲F	۱/۲	۲/۴	۱۵۰ ۲۰
۱۰	۲ ۱S	۱/۲	۲/۴	۱۵۰ ۲۰
۱۲	۲ ۱S	۱/۲	۲/۴	۱۵۰ ۲۰
۱۵	۴ S	۱/۲	۲/۴	۱۵۰ ۲۰
۱۵	۴ ۲S	۱/۲	۲/۴	۱۵۰ ۲۰

جدول اطلاعات برای جوشکاری عمودی لب به لب.

ولت. آمپر. سرعت خروج. قطرسیم. تعداد پلス فرم آماده سازی قطعه. ضخامت قطعه.

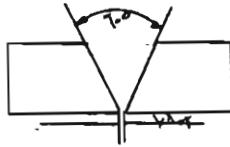۲۰		۴ S	۱/۲	۳/۴	۱۵۰	۲۰
۲۵		۶ S	۱/۲	۳/۴	۱۵۰	۲۰

F : سریابینی
S : سربالابی

جوشکاری در حالت تخت (فرم لب به لب)

در جدول ضمیمه مهمترین فاکتورهای لازم از جمله : فرم درز و بقیه اطلاعات عملی گردآوری شده به جهت دلایل خاص ، ورقهای نازک پاس اول آنها از جوشکاری حرکت به سمت چپ استفاده می گردد . در قطعاتی که فاصله درز آنها کم می باشد باید انبر جوش در حالت مستقیم نگاه داری شود ، چنانچه فاصله درز مقداری از حد معمول زیادتر باشد انبر جوش را باید کمی مایل و حرکت دست بصورت زیگزاگ انجام گیرد .

برای پاسهای میانی و تکمیلی نیز میتوان حرکت انبر جوش را بصورت زیگزاگ یا دایره شکل انجام داد . در هر صورت جوشکاری بسمت راست در این مورد پیشنهاد می گردد .

سرعت جوشکاری توسط پارامترهایی از قبیل : آمپر ، ولت ، سرعت خروج سیم ، قطر سیم جوش ، فرم آماده سازی لبه قطعه ، تعداد پاس مورد نیاز و عرض حرکت زیگزاگ دست وغیره تنظیم می گردد .

$W =$ فرم تخت

جوشکاری فرم گلوبی در حالت تخت ۴۵ درجه .

جوشکاری فرم گلوبی در حالت تخت مشابه جوشکاری لب به لب است . هرچه ضخامت قطعه زیاد باشد نسبت به ارتفاع گرده مورد نیاز ، آمپر و قطر سیم بالاتری را باید انتخاب نمود . جوشکاری های CO_2 فرم گلوبی در زیر ذکر گردیده است . عمق ذوب خوب جوشکاری CO_2 این اجازه را میدهد که در جوشکاری فرم گلوبی به یک سختی خوب در کاردست یابیم .

هرچند که ارتفاع (a-mass) و قطر گرده کوچک باشد از این طریق در قسمت مواد میتوان صرفه جویی نمود .

با وجود این باید به این مسئله اشاره شود که عمق ذوب در ابعاد زیاد به پارامترهای مختلف جوشکاری بستگی دارد ، از این جهت با دقت به وسیله سنگ یا هر وسیله پرداخت کننده باید به صحبت وسلامت گرده جوش آگاه شد .

در اجرای جوشکاری گلوبی در فرم‌های (گرده برآمده ، گرده تخت و گرده گود) با انتخاب ولتاژ میتوان تناسب بین آنها را بوجود آورد .

ولتاژ کم باعث بوجود آمدن گرده مرتفع میشود و ولتاژ بسیار زیاد باعث بوجود آمدن گرده گود خواهد شد ، با این وجود همچنین با جرقه زیاد و عمق ذوب کم رو برو خواهیم بود .

در موقع جوشکاری فرم گلوبی در یک پاس (در ضخامت قطعه بیش از ۲ میلیمتر) یا انبر جوش را بصورت زیگزاگ حرکت داده ، یا باید جوشکاری بست چپ را انتخاب نمائیم .

بدلیل انتخاب این نوع حرکت ، عمق ذوب کم خواهد شد واز این رواز بوجود آمدن گرده با ارتفاع زیاد جلوگیری به عمل خواهد آمد

زمانیکه قرار باشد اتصال گلوبی در پاس های مکرر انجام شود و بخواهیم در پاس اول به نتیجه مطلوب برسیم ، با داشتن توان ذوب خوب باید جوشکاری از چپ به راست انجام گیرد و بقیه پاسها را باید بطريقه زیگزاگ جوشکاری نمود .
فرم گلوبی تخت = $w-h$

جوشکاری عمودی روی درز لب به لب (سرپالا یا سرپائینی)

در جدول ضمیمه تعدادی فرم اتصال برای جوش و پارامترهای مخصوص به آن آورده شده است . جهت جوشکاری در فرم گردشی (گردان) فقط سیم جوش نازک مصرف میگردد . در صورتیکه در ولتاژ جوشکاری مقدار کمتری نسبت به جوشکاری در فرم تخت تنظیم میگردد .

هنگام جوشکاری قطعات نازک در یک پاس ، باید از بالا به پائین و مستقیم اجراء گردد . جوشکاری چند پاسه در ورقه های حدود ۸ میلیمتری را میتوان همچنین پاس یک را از بالا به پائین انجام داد ، همچنین حرکت دست را برای این پاس مستقیم و پاسهای بعدی به صورت حرکت مختصر زیگزاگ انجام می دهیم .

در ورقه های ۱۰ میلیمتری بالا پاس اول مستقیم از بالا به پائین و بقیه پاسها را با روش از پائین به بالا و حرکت زیگزاگ یا در فرم حرکت مثلثی (مشابه

جوشکاری سربالایی با استفاده از الکترود روپوش دار). انجام میشود.

$F =$ سربالایی

$S =$ سربالایی

جوشکاری در حالت بالای سر

در جوشکاری بالای سر نیز باید از روش قوس الکتریکی کوتاه استفاده کرد. چنانچه درز قطعه لب به لب باشد با یک حرکت آرام زیگزاگ جوشکاری هدایت میشود. سخت ترین قسمت این حالت جوشکاری در اجرای پاس یک آن است، زیرا از قسمت پشت به سختی گرده برآمدگی پیدا می شود. قطعات گلویی در حالت بالای سر بصورت مستقیم وبا حرکت زیگزاگ انجام میشود.


فرم بالای سر = U

جوشکاری در فرم گلویی در حالت تخت

ذر اینجا حوضچه مذاب در جوشکاری Kn خیلی نرم و دارای سیلان زیاد میباشد، جوشکاری فرم تخت گلویی را با آمپری در حدود 240 میتوان انجام داد. در اینجا برای دست یابی به تشکیل گرده مناسب بهتر است جوشکاری به سمت چپ اجرا گردد.

هر پاس را میتوان مستقیم وبا با حرکت آرام زیگزاگ هدایت نمود.

فرم گلویی تخت = $K-h$

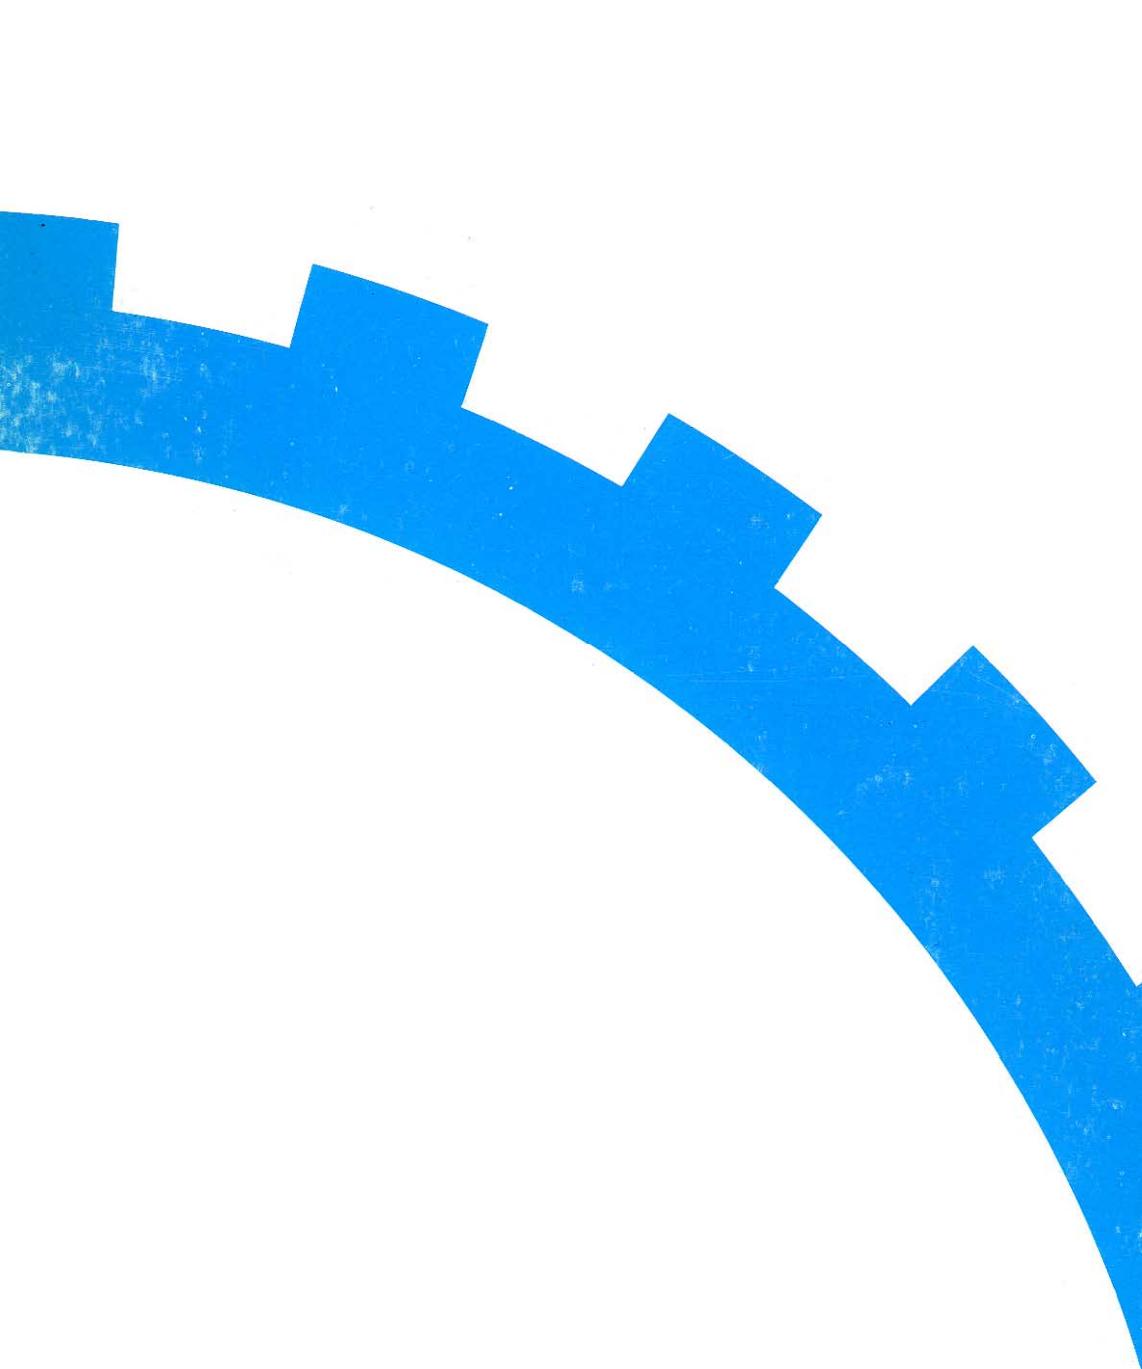

انتشارات مدیریت پژوهش