




سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور




جمهوری اسلامی ایران


وزارت کار و امور اجتماعی

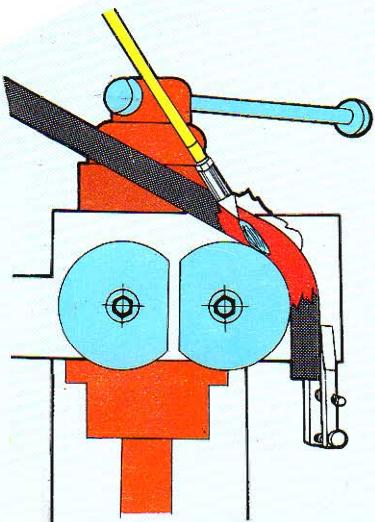

خمکاری


تمرینات برای کارآموز

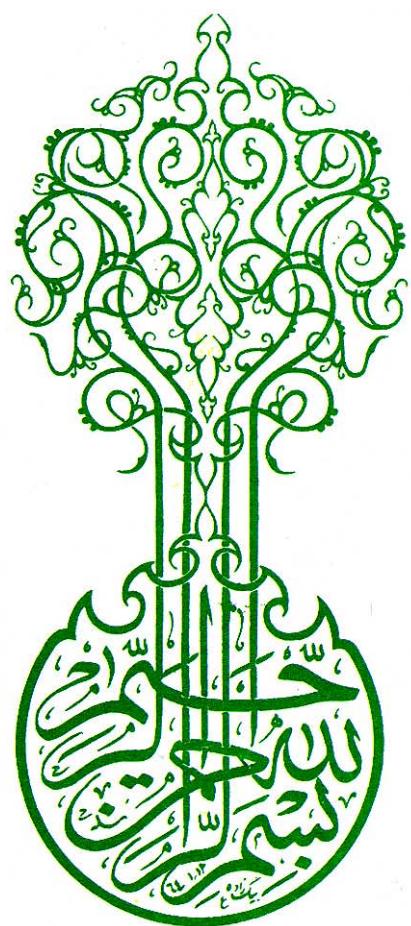

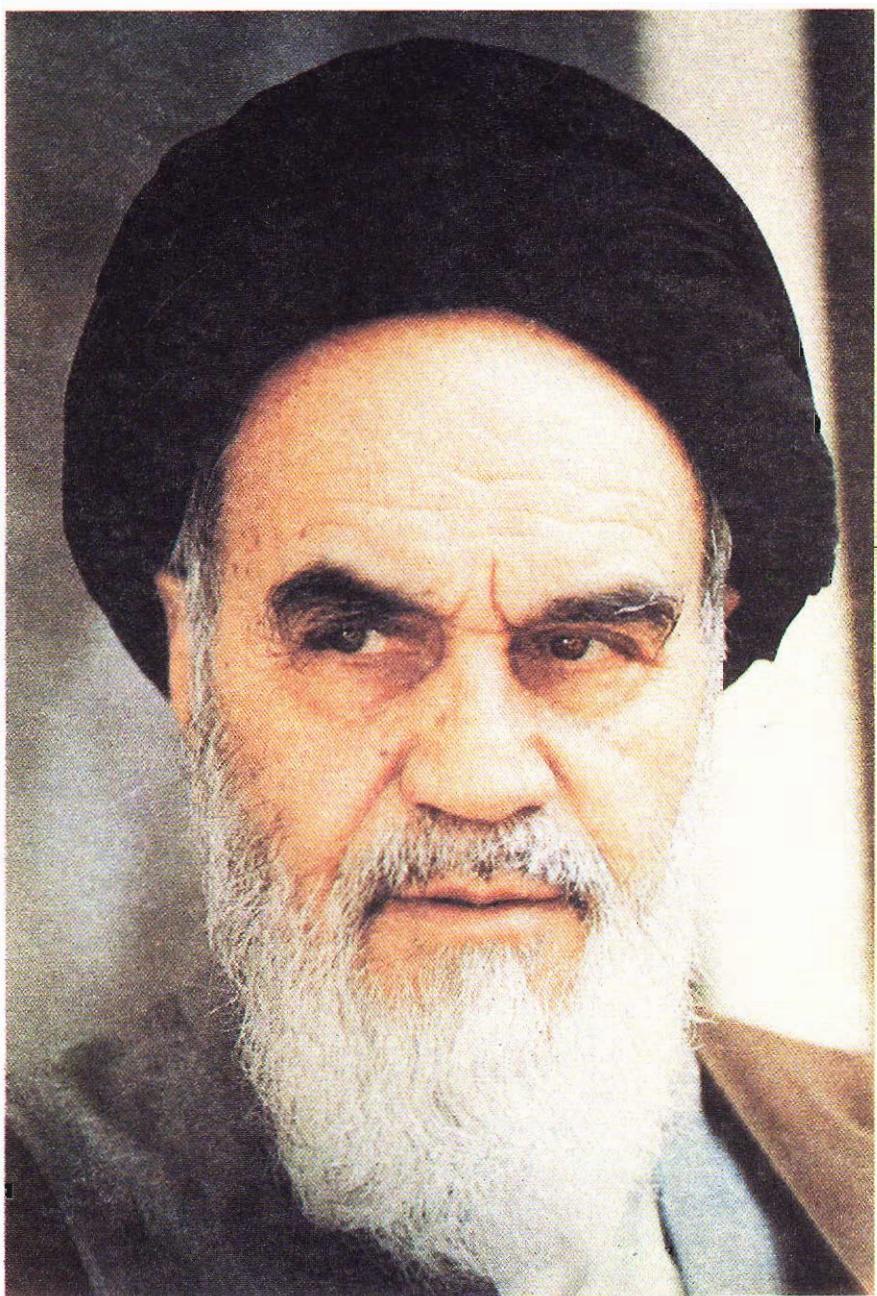

امام خمینی (قدس سرہ الشریف)

دانش های فنی مورد نیاز یک گشور اسلامی را فرا بگیرید.

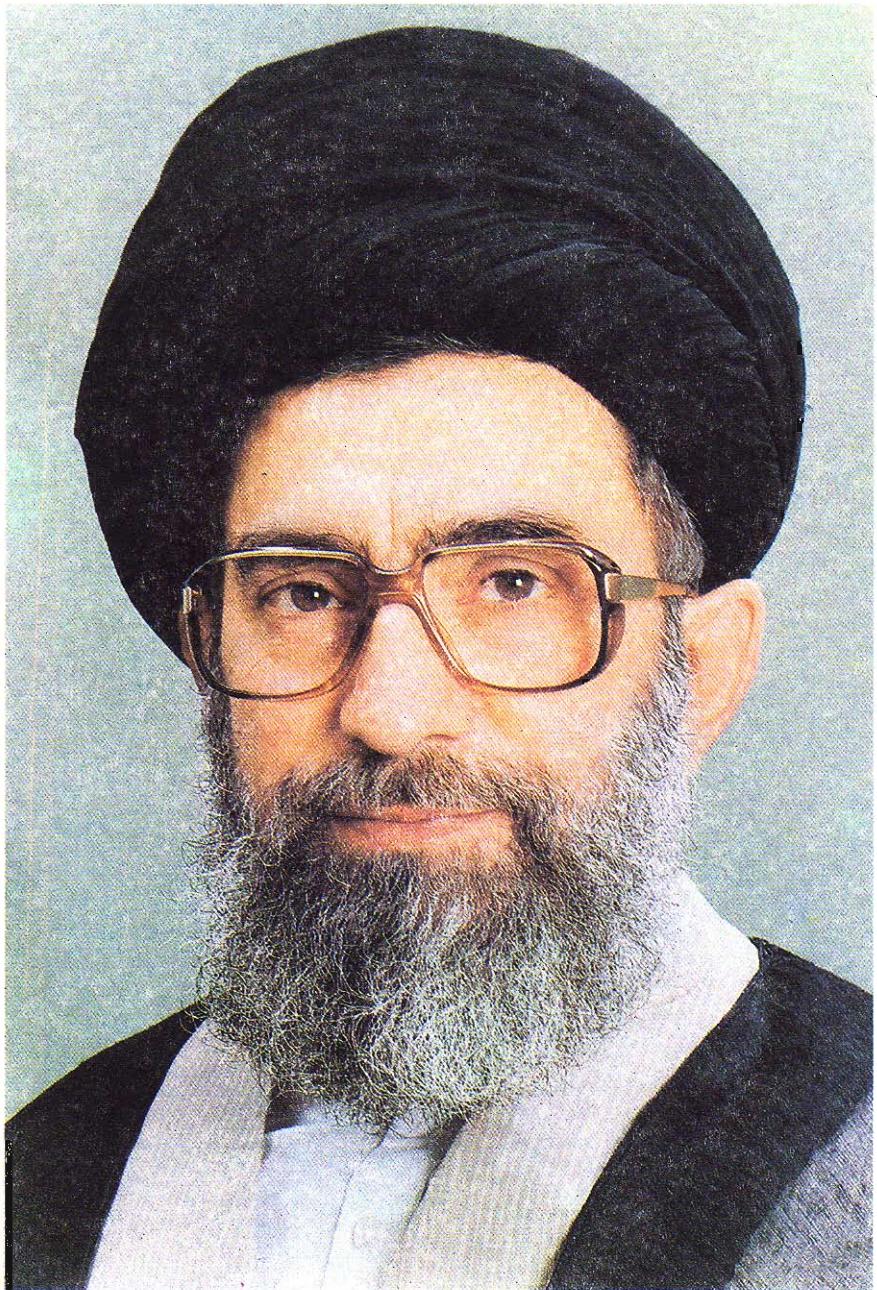

(مقام معظم رهبری)

علم برای عمل ، مصدق ازم و اکملش همین کاری است که آن فنی و حرفه ایها هی کنند و باید به آین پرداخته بشود .



(مقام محترم ریاست جمهوری)

گسترش کمی و ارتقاء کیفی آموزش های فنی و حرفه ای یکی از سیاستهای مهم دولت است .



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور



جمهوری اسلامی ایران
رست کار و امور اجتماعی

خنکاری

تمرینات برای کارآموز

۱۰۰ تمرین با اهداف آموزش و ارائه اطلاعات تئوری

۱ کار عملی نهایی

اسم کتاب: خمکاری تبرینات برای کارآموز

تهیه شده در: مدیریت پژوهش

ناشر: سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور - مدیریت پژوهش

تیراژ: ۳۰۰۰ جلد

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: دی ماه ۱۳۷۳

چاپ: چاپخانه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

کلیه حقوق برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور محفوظ است

اساسی‌ترین هدف هر دوره آموزشی، تربیت افراد و مناسب ساختن شخصیت و قابلیتهای آنان با دکرگونی و تحولات اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی است تا کارآئی لازم را برای پذیرش و ایفای نقشی که در پیشبرد وظایف شغلی و اجتماعی در جهت حفظ و حراست از ارزش‌های جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند کسب نمایند.

باتوجه باینکه رشد سریع تکنولوژی تأثیر و تغییرات عمیقی را در مسائل اقتصادی و اجتماعی بدنبال داشته است، اتخاذ روش‌هایی که همانگ کننده برنامه‌های آموزشی با این توسعه و تحول از یک طرف و همچنین متضمن تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز آن باشد اجتناب ناپذیر است.

مطالعه و تجربه نشان داده است که مناسب‌ترین روش آموزشی که جوابگوی امر مزبور باشد «کارآموزی» است و این امر بدین لحاظ حائز اهمیت است که در ماهیت برنامه‌ها و مطالب و محتواهای درسی کارآموزی ویژگیهای زیر مشاهده می‌شود:

۱- ملاک و معیار برای انتخاب مواد و موضوعات دروس نظری و عملی کارآموزی، توجه به ایجاد مهارت‌ها برای جوابگوئی به نیازهای متنوع مشاغل و روش‌های جدید و نوین کار و آماده ساختن افراد برای احراز شغلی مفید و انجام کاری مناسب و در خور شخصیت والای انسان می‌باشد.

۲- محتواهای برنامه‌های کارآموزی، سازگاری انسانها در مقابل زندگی عینی و شایستگی آنان را برای سازندگی تضمین می‌نماید.

۳- ایجاد مهارت‌های تخصصی از طریق کارآموزی.

۴- برنامه‌های کارآموزی در دو جهت یادگیری مهارت‌ها و تغییر رفتار مؤثر است و یادگیری را در جهت تغییر رفتار مطلوب تأمین می‌نماید.

۵- هرچند که در کارآموزی، دادن مهارت‌ها به افراد برای انجام کارهای محوله اهمیت دارد، لیکن در برنامه‌های کارآموزی نکاتی منظور می‌شود تا کارآموزان با فرآگیری آنها ضوابط و معیارهای سازمانی را رعایت نموده تا تأثیر فعالیتهای آنان در جهت اهداف سازمان افزون گردد.

۶- محتواهای دروس در کارآموزی نه تنها کارآموزان را با یافته‌های جدید علمی آشنا می‌سازد، بلکه آنان را قادر می‌کند تا خلاقیت و ابتكار تازه‌ای را پیدید آورند.

۷- از طریق کارآموزی و اثر آن در ایجاد مهارت‌های قابل اشتغال و ارتقاء مهارت براساس تغییرات فرایند کار، اهداف و فعالیتهای تولیدی و سازمانی تحقق خواهد یافت.

از جمله این اهداف عبارتند از:

- ۱-۷- افزایش میزان کمی و کیفی تولید.
- ۲-۷- بهبود روشاهای عملیات پشتیبانی امر تولید از قبیل فراهم نمودن مواد اولیه روشاهای برآورد قیمت - بازاریابی - خدمات مهندسی و تحقیقاتی و ...
- ۳-۷- بهبود روابط کار و ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان.
- ۴-۷- تقلیل خسارات در تولید و حوادث کار.
- ۵-۷- هموار شدن راه ترقی و ارتقاء شغلی کارکنان و قبول مسئولیتهای بیشتر از طرف آنان.
- ۶-۷- بهبود یافتن روشاهای تولید و توزیع کالاهای تولید شده - ارائه خدمات مفید پس از فروش و انجام بموقع سفارشات خریداران.
- ۷-۷- ایجاد همبستگی بیشتر کارکنان با سازمان واحدهای تولیدی و رضایت شغلی در آنها به لحاظ مهارت‌های اکتسابی.
- ۸-۷- ازین رفتار تعارض بین اهداف سازمانی و خواسته‌های کارکنان.
- ۹-۷- لازم به ذکر است که کارآموزی به معنی عام آن محدود به رشته‌های خاص و تحصیل در حرف مشخص برای افراد بخصوص نبوده و دامنه آن بسیار وسیع می‌باشد. به طوریکه تمامی حرفه‌ها و مشاغل را شامل گشته و جهت ایجاد زمینه‌های اشتغال و کسب شرایط احراز شغل، برای همکان حتی کسانیکه دوره‌های آموزش عالی را گذرانیده‌اند ضروری است.

بموجب قانون کار جمهوری اسلامی ایران، فراهم نمودن امکانات برگزاری دوره‌های کارآموزی و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و اجرای این دوره‌ها به عهده سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی گذاشته شده است و با توجه باینکه تهیه و تدوین کتب و جزوای آموزشی یکی از اساسی‌ترین امکانات برنامه آموزشی می‌باشد و عامل مهمی در برقراری ارتباط بین مربی و کارآموز برای اجابت امر تعلیم و تعلم می‌باشد که در این زمینه مدیریت پژوهش سازمان مذکور با در نظر گرفتن معیار و استاندارد هر رشته آموزشی اقدام به تهیه این قبیل کتب و جزوای می‌نماید که محتوای آنها بصورت ساده‌نویسی، ویژگیهای کارآموزی را که مواردی از آنها ذکر گردید تحقق می‌بخشد.

حسین کمالی
وزیر کار و امور اجتماعی

فهرست مندرجات

صفحة	عنوان
	مقدمه
۵.....	اهداف سری تمرینات
۶.....	اهداف آموزش
۷.....	روش ساخت
	آشایی از لی
۸.....	مقدمه مطالب ثوری
۹.....	خاصیت ارجاعی و خمیرانی
۱۰.....	تشییر فرم در موقع خمکاری
۱۱.....	مقاومت خمکاری
۱۲.....	شعاع خم، سختکاری سرد
	راهنمای کار، حفاظت کار
۱۳.....	برگ تمرین
۱۴.....	اهداف آموزش
۱۵.....	آماده کردن ورق، خم کردن با کمک دو قطعه نشی
۱۶.....	خم کردن لبه ها، خمکاری اضلاع بلند
۱۷.....	خم کاری اضلاع کوتاه، برگرداندن لبه ها
	تمرین ۱ خمکاری گوشها
۱۹.....	برگ تمرین
۲۰.....	اهداف آموزش
۲۱.....	خمکاری توسط ماشین خم کن دستی
۲۷.....	خم کردن قطعه کار
	تمرین ۲ خمکاری توسط ماشین خم کن دستی
۲۳.....	برگ تمرین
۲۴.....	اهداف آموزش
۲۵.....	طول مستقیم قطعه کار
۲۶.....	طول مستقیم قطعه کار - تمرین محاسبه ای
۲۷.....	خم کردن قطعه کار
	تمرین ۳ خم قوسی
۲۹.....	برگ تمرین
۳۰.....	اهداف آموزش
۳۱.....	پرس یچی، حالت فریبت
۳۲.....	تجهیزات خمکاری
	تمرین ۴ خمکاری پرسی
۳۳.....	برگ تمرین
۳۴.....	اهداف آموزش
۳۵.....	قیچی مفتول بُر دستی، خمکاری بدور یک قطعه آهن
۳۶.....	خمکاری توسط انبر ذمگرد
	تمرین ۵ خمکاری مفتول

فهرست مدلریجات

صفحه		عنوان	
			تمرین ۶
۳۷.....		برگ تمرین.....	فولاد چهارگوش - خمکاری و چرخش
۳۸.....		اهداف آموزش	
۳۹.....		خمکاری بوسیله وسایل خمکاری.....	
۴۰.....		تابانیدن قطعه کار.....	
۴۱.....		تمام کردن قطعه کار.....	
			تمرین ۷
۴۲.....		برگ تمرین.....	خمکاری تسمه
۴۴.....		اهداف آموزش	
۴۵	خم کردن تسمه از طرف عرض سطح مقطع		
۴۶.....		خم کردن تسمه از طرف طول سطح مقطع (تخت).....	
			تمرین ۸
۴۷.....		برگ تمرین.....	خمکاری لوله
۴۸.....		اهداف آموزش	
۴۹.....		خمکاری لوله.....	
۵۰.....		خم کردن قطعه کار.....	
۵۱.....		دستگاه خم کن.....	
			تمرین ۹
۵۲.....		برگ تمرین.....	خمکاری آهن نبشی
۵۴.....		اهداف آموزش	
۵۵.....		آماده ساختن آهن نبشی.....	
۵۶.....		خم کردن قطعه کار.....	
			تمرین ۱۰
۵۷.....		برگ تمرین.....	خمکاری فولاد ۲
۵۸.....		اهداف آموزش	
۵۹.....		محاسبه طول مستقیم.....	
۶۰.....		خمکاری قطعه کار.....	
			کار پایانی
۶۱.....		کار آزمایشی	


خکاری

تمرینات برای کارآموز


نگاهی به تمرینات
بدون اندازه گذاری

خسکاری

تمرین ۱

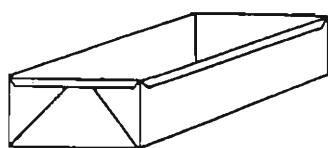


تمرین ۲

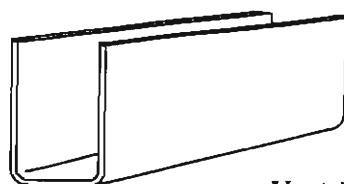


ظرف (قشت)

پروفیل - U

تمرین ۳

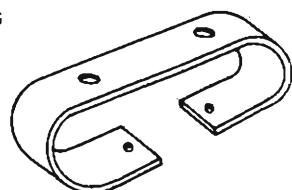

تمرین ۴

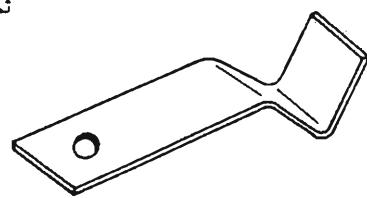

پایه


قطعه خم شده

تمرین ۵




زنگیر

تمرین ۶

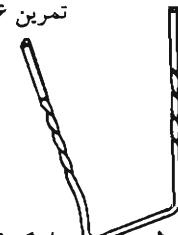


فولاد تابانده شده چهار گوش

تمرین ۷

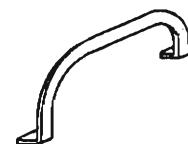


پایه

تمرین ۸

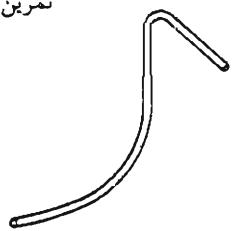


لوله قوسی شکل

تمرین ۹

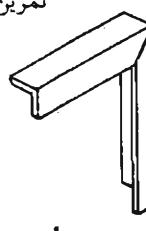


پروفیل گونیا شکل ۹۰°

تمرین ۱۰

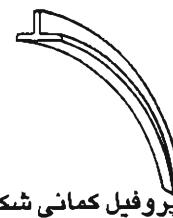


پروفیل گمانی شکل

نمونه کار

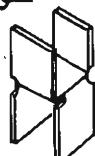


قطعه صلبی شکل

کار کامل ۱

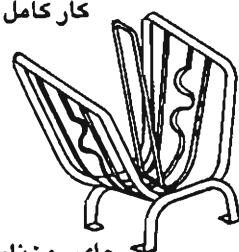

جای روزنامه

کار کامل ۲

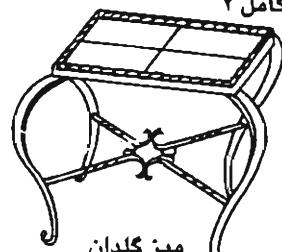

میز گلدان

اهداف تمرینات

پس از انجام این سری تمرینات شما باید بتوانید...

- ۱- از معلومات بدست آمده درباره روش تغییر شکل دادن در خم کاری استفاده کنید.
- ۲- ورق و قطعات پروفیلی شکل را خم نمایید.
- ۳- لوله را به طریقه سرد و گرم خم نمایید.
- ۴- بوسیله ماشینهای خم کن قطعات را خم نمایید.
- ۵- مفتول را خم کنید.
- ۶- آهن چهار گوش را ببیچانید.
- ۷- به تهایی طبق نقشه عملیات خم کاری را انجام دهید.
- ۸- کلیه کارها را بر عایت حفاظت ایمنی انجام دهید.

اهداف آموزش مقدمه مطالب تئوری

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور


این مقدمه باستی اطلاعات تئوری عمومی درباره روش انجام
خم کاری را ارائه نماید.

اهداف آموزش:

پس از ارائه مطالب تئوری مقدماتی شما باستی بتوانید...

- ۱- چند روش تغییر فرم را نام ببرید.
- ۲- شرایط مواد را برای خم کاری نام ببرید.
- ۳- قابلیت خم کاری فولادهای سخت شده را بیان کید.
- ۴- مشخص کید که در چه قسمتهایی در خم کاری تنش ایجاد می گردد.
- ۵- تغییر فرم که در سطح مقطع محل خم کاری شده بوجود می آید، شرح دهید.
- ۶- تاثیرات تغییر در سطح مقطع را نام ببرید.
- ۷- دلایل مقاومت خم کاری در سطح مقطمها مختلف را ذکر نماید.
- ۸- رابطه بین شعاع خم و بارگی در اثر خم کاری را شرح دهید.
- ۹- شعاع خم را از روی نقشه بخوانید.
- ۱۰- تغییرات مواد را در اثر سرد سخت شدن توضیح دهید.
- ۱۱- نکات ایمنی برای جلوگیری از جراحت برداشتن در اثر بریدگی را توضیح دهید.
- ۱۲- روش تغییر فرم در خم کاری را بطور خلاصه شرح دهید.


روش ساخت:

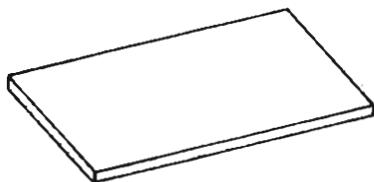


شکل ۱: برشکاری

خمکاری یکی از روش‌های ساخت می‌باشد که باعث تغییر شکل دادن قطعه کار می‌گردد. در روش تغییر فرم در وضعیت مواد تغییری حاصل نمی‌گردد. به معین دلیل تغییر فرم یک روش ساخت بدون برآده برداری می‌باشد. در کنار خمکاری روش‌های دیگر تغییر فرم مانند آهنگری - غلتک کاری و پرس کاری وجود دارد. برای خمکاری ابتدا قطعه کار به اندازه مناسب بریده می‌شود (شکل ۱). قطعه بریده شده داخل گیره‌ای محکم بسته می‌شود (شکل ۲) و بوسیله خم کردن به فرم دلخواه در می‌آید (شکل ۳).

بنابراین قطعه کار توسط خمکاری تغییر شکل می‌دهد.

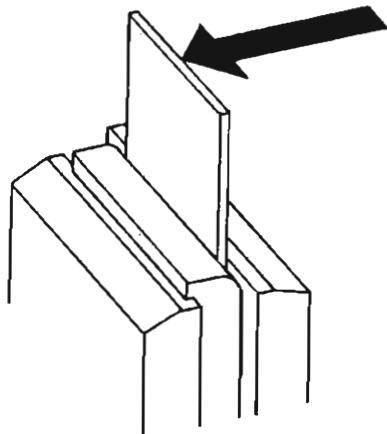

شکل ۲: بستن برای خمکاری

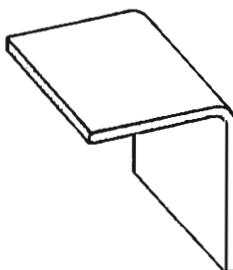

شکل ۳: قطعه کار خم شده


نیروهای واردہ بر قطعه کار، فرم قطعه کار را تغییر داده و باعث انبساط و انقباض در مواد می‌شوند. در صورتیکه تغییر فرم پس از خمکاری باقی بماند، مواد بعنوان خمیرابی نامیده می‌شوند.

خاصیت ارتجاعی و خمیرانی

خمکاری مواد مختلف


سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

تفییر شکل ثابت

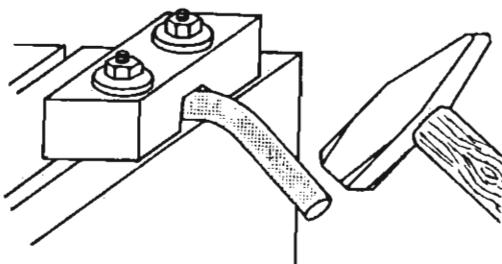


شکل ۱: مواد خمیری: مس

قطعه کار می‌شکند - غیرقابل انعطاف

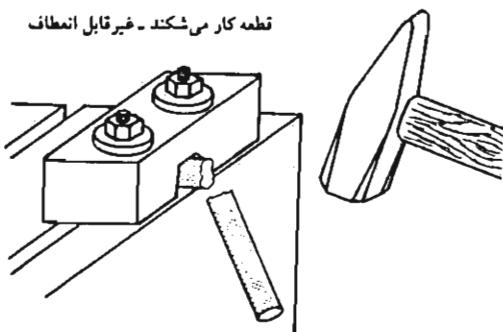

شکل ۲: مواد شکننده: فولاد سخت شده

قطعه کار به حالت فرنی به شکل اول باز می‌گردد - خمیرانی کم

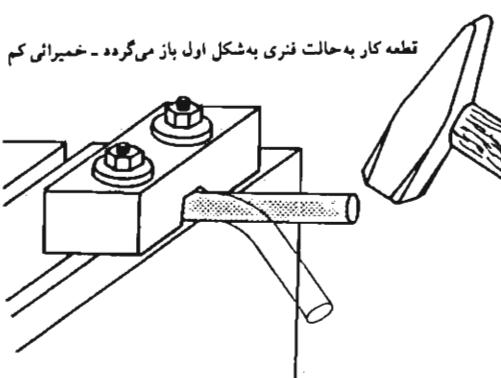

شکل ۳: مواد ارتجاعی: فولاد فرنی

در تغییر فرم در اثر نیروهای خارجی فرم قطعه کار تغییر کرده بدون اینکه ذرات مواد از هم جدا شوند، مشروط براینکه ماده خاصیت خمیرانی داشته باشد و پس از قطع کردن نیروهای خارجی به حالت اولیه خود برگردند.

خاصیت خمیرانی و ارتجاعی:

هر تغییر فرمی که در حالت ارتجاعی باشد، پس از برداشتن بار یا فشار به حالت اولیه خود برگردند. وقتیکه بخواهیم تغییر فرم در حالت خود باقی بماند، باید نیروهای خارجی را افزایش داده تا حالت ارتجاعی از بین برود و تغییر فرم وارد حالت خمیرانی شود. حد بین حالت ارتجاعی و خمیرانی را حد ارتجاعی گویند. آزمایشات زیر این حالت را بوضوح نشان می‌دهد.

قابلیت خمکاری مواد مختلف:


سه قطعه میله گرد به قطر ۴ و طول ۱۲۰ (یکی از مس - یکی از فولاد سخت شده و یکی از فولاد فرنی) بایستی بصورت ۹۰ درجه خم گرددند. وقتیکه نتایج سه عمل خمکاری را باهم مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که مواد یا تغییر فرم پیدا می‌کنند یا می‌شکنند و یا به حالت اولیه برگردند. در خمکاری از موادی می‌توان استفاده نمود که به اندازه کافی حالت خمیرانی داشته باشند مانند مس - فولاد - آلمینیوم.

(شکل ۱). فولاد سخت شده را نمی‌توان خمکاری نمود زیرا که ترد و شکننده است و می‌شکند.


(شکل ۲). مواد ارتجاعی مانند فولاد فرنی یا لامستک، دوباره به حالت اولیه خود برگردند (شکل ۳).

تغییر فرم در موقع خمکاری


خمکاری

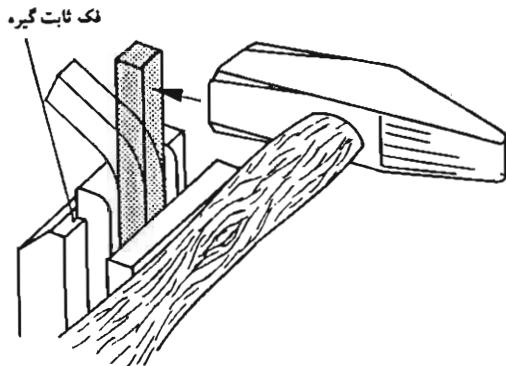

شکل ۱: خمکاری یک قطعه فولادی چهارگوش

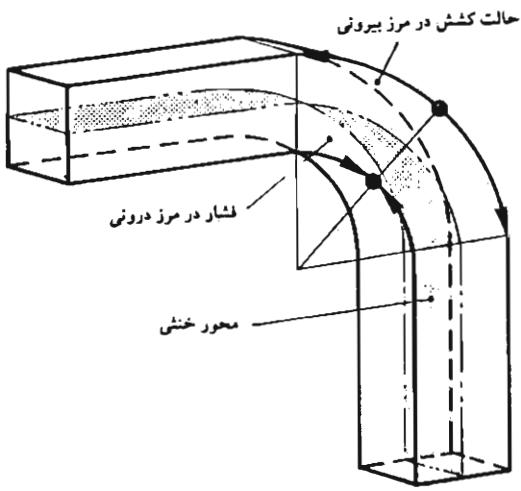

شکل ۲: بقیه کار خم شده

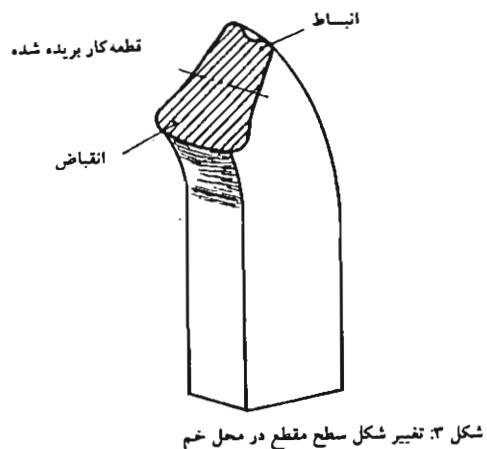

شکل ۳: تغییر شکل سطح مقطع در محل خم

در موقع خمکاری قسمتی از قطعه کار در اثر نیروی خارجی تغییر فرم پیدا می‌کند.


تغییر فرم در موقع خمکاری:

یک قطعه فولادی چهارگوش 100×8 را با زاویه 90° و شماخ خم حدود 8mm روی یک گیره خم کنید (شکل ۱). توجه داشته باشید که فولاد چهارگوش را در وسط فکهای گیره بیندید تا از محکم بودن آن مطمئن شوید. برای اینکه گیره سالم بماند، بایستی حتی الامکان ضربات چکش در جهت فک ثابت گیره وارد شود.

از قطعه کار خم شده، متوجه خواهد شد که در کنار تغییر فرم دلخواه، همچنین تغییر فرمی در سطح مقطع در محل خم بوجود آمده است. این تغییر فرم سطح مقطع در اثر انبساط و انقباض در لایه‌های مواد بوجود می‌آید. در قسمت خارجی محل خم مواد کشیده شده و سطح مقطع کوچک می‌شود، در قسمت داخلی مواد بهم فشرده شده و سطح مقطع بزرگتر می‌گردد. در نتیجه در قسمت خارجی یک نیروی کشش و در قسمت داخلی نیروی فشار بوجود می‌آید. در قسمت میانی قطعه کار نه انبساط و نه انقباض بوجود آمده و هیچگونه تنشی وارد نمی‌شود. در این قسمت فاز خشی قرار دارد (شکل ۲). تغییر سطح مقطع در محل خم قابل جلوگیری نمی‌باشد (شکل ۳). آن را می‌توان بعداً با عملیات (چکش کاری - سوهان کاری و سنج زدن) تا حدودی بروطرف نمود. تغییر سطح مقطع به خود سطح مقطع - زاویه خم و شماخ خم بستگی دارد. هر چقدر جنس قطعه کار نرم باشد و هر چقدر شماخ خم کوچک باشد به همان اندازه تغییر شکل سطح مقطع بیشتر خواهد بود.

مقاومت خمکاری

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

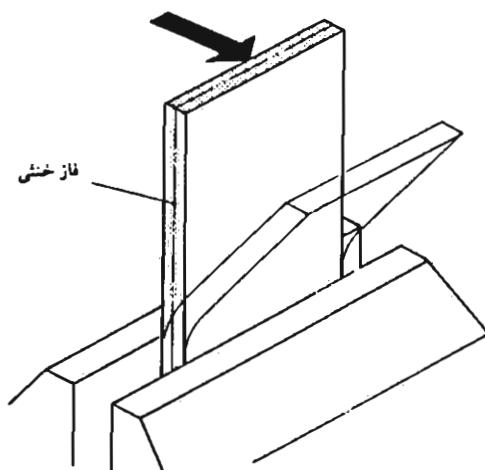


شکل ۱: خم کردن قطعه کار به حالت افقی

هر ماده‌ای در موقع تغییر فرم توسط نیروهای خارجی بک نیروی داخلی متقابل ایجاد می‌کند. این مقاومت در خمکاری بعنوان "مقاومت خمکاری" نامیده می‌شود.


مقاومت خمکاری:

مقاومت خمکاری در سطح مقطع‌های یکسان برای مواد مختلف، متفاوت می‌باشد. اما همچنین فرم سطح مقطع و وضعیت قرار گرفتن فاز خشن دارای اهمیت می‌باشد. سطح مقطع‌های گرد و تخت بهتر از (شکل ۱) سطح مقطع‌های عمودی خم می‌گرددند (شکل ۲). در تصاویر ۱ و ۲ اختلاف نیروی مورد نیاز نشان داده شده است. قطعاتی که سطح مقطع آنها بصورت عمودی قرار گرفته، گوش خارجی قطعه تا خط خشن دورتر از قطعاتی است که سطح مقطع آنها افقی می‌باشد. به همین دلیل تغییر فرم لازم در قسمت خارجی خیلی بیشتر است و بدین وسیله یک مقاومت خم بیشتری بوجود می‌آید.

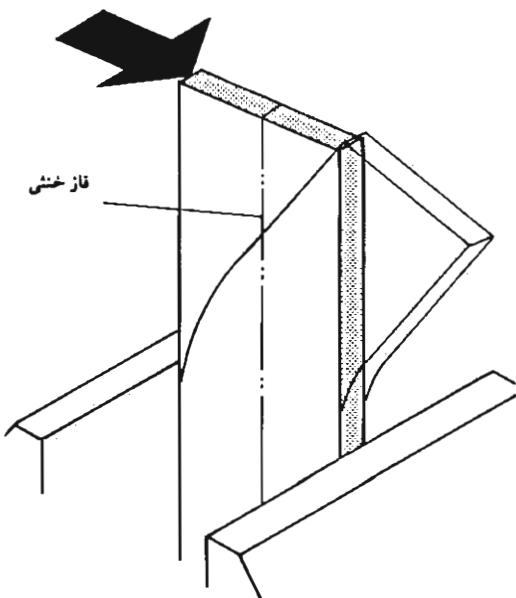

شکل ۲: خم کردن قطعه کار به حالت صودی


حالت خمیری مواد می‌تواند توسط حرارت افزایش پیدا کند و بدین وسیله مقاومت خم کمتر می‌گردد. این مطلب در مورد کلیه فلزات صدق می‌کند. در فولاد اغلب از دمای بالا استفاده می‌گردد و بدین طریق حالت خمیری زیاد شده و نیروی مقاومت قطعه کار کم گشته تا بتوان بهتر و راحت‌تر قطعه را تغییر فرم داد.

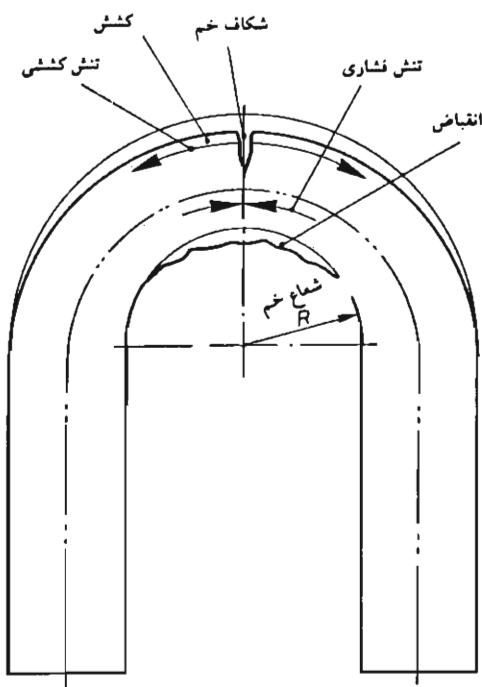

شکل ۱: بوجود آمدن ترکیدگی خم

در موقع تغییر فرم امکان ترکیدگی و یا چروکیدگی قطعه کار فرم داده شده وجود دارد. ترکیدگی خم بخاطر کوچک بودن شعاع خم بوجود می‌آید. وقتی که در خمکاری کش خیلی زیاد باشد، بنابراین قطعه کار می‌ترکد (شکل ۱).

برای جلوگیری از خطر ترکیدگی قطعه بستگی به جنس قطعه کار و سطح مقطع، کمترین شعاع خم مجاز تعیین گردیده است. هر چقدر ضخامت قطعه کار بزرگ باشد به همان اندازه شعاع خم بزرگتر انتخاب می‌گردد. برای فولاد حداقل شعاع خم مجاز حدود ۱ تا ۳ برابر و برای مس حدود ۰/۸ تا ۱/۲ برابر ضخامت قطعه کار می‌باشد. بنابراین شعاع خم خطی از مرکز دایره تا جداره داخلی قطعه خم شونده می‌باشد.

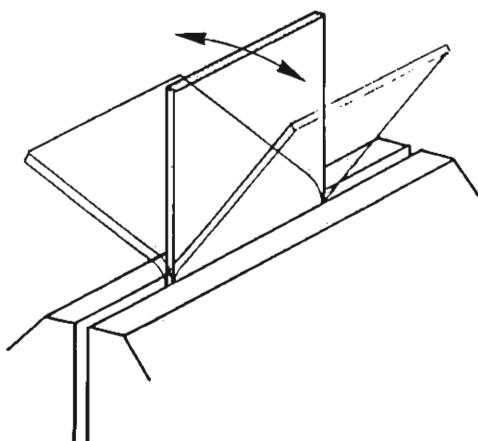

شکل ۲: روش سخت کاری سرد


سخت کاری سرد:

برای نشان دادن شکسته شدن یک قطعه کار، یک قطعه فلزی که با دقت پلیس گیری شده باشد به ابعاد $60 \times 0/5 \times 150$ در داخل گیره‌ای بیندید. ورق طوری داخل گیره بسته شود که حدود ۱۱۰ میلیمتر به طرف جلو و عقب خم کنید (شکل ۲). با چند مرتبه خم کردن خواهد دید که هر مرتبه به نیروی یکسان نیاز می‌باشد. در اثر تغییر مدامون تنشها در محل خم سختی ایجاد می‌گردد. هرچند مرتبه قطعه بیشتر خم گردد به همان اندازه قطعه شکننده‌تر می‌گردد تا قطعه کار در محل خم بشکند. از آنجایی که سخت کاری بوسیله تغییر فرم در حالت سرد انجام می‌گیرد، آن را سخت کاری سرد می‌نامند.

راهنمای کار حفظه کار

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور


راهنمای کار:

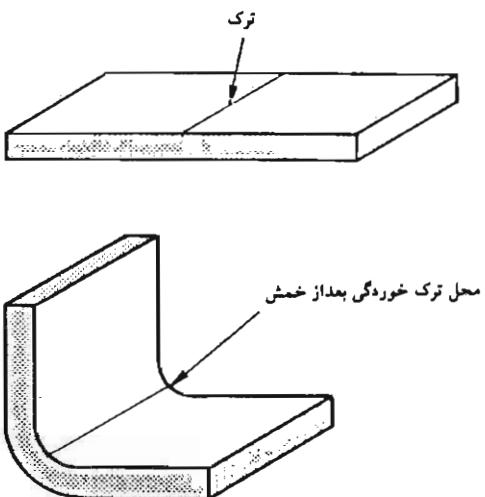

شکل ۱: خطکشی بایستی در قسمت نشیدگی قرار گیرد

ابزار کار را بطور منظم و قابل رویت و بطوری که به راحتی در دسترس باشد در محل کار قرار دهید تا برای پیدا کردن آن وقتی به هدر نرود و ابزار کار مانند تجهیزات - ابزارها و وسائل اندازه‌گیری سالم بماند و از بوجود آمدن سانحه جلوگیری شود. قطعات نازک را توسط یک سوزن خطکش برنجی یا یک مداد خطکشی کنید. چنانچه خطکشی بوسیله یک سوزن خطکش فولادی انجام گیرد، طرف خطکشی شده را در قسمت داخل شعاع خم قرار دهید تا از خطر پاره شدن قطعه کار در موقع خم کاری جلوگیری شود (شکل ۱).


عمل چکش کاری مستقیم برروی قطعه کار می تواند پستی و بلندبهای کمی را روی قطعه کار بوجود آورد. از قرار دادن یک قطعه واسطه بین چکش و سطح قطعه کار می توان سطح تعیزی بدست آورد. برای قطعات نرم استفاده از یک چکش صانکاری مناسبتر است. برای خمکاری یک قطعه قوس دار با شعاع لازم مورد نیاز می باشد. قطعه کار را مابین قطعه قوس دار و فک گیره بسته و آن را روی قطعه قوس دار خم نماید (شکل ۲).

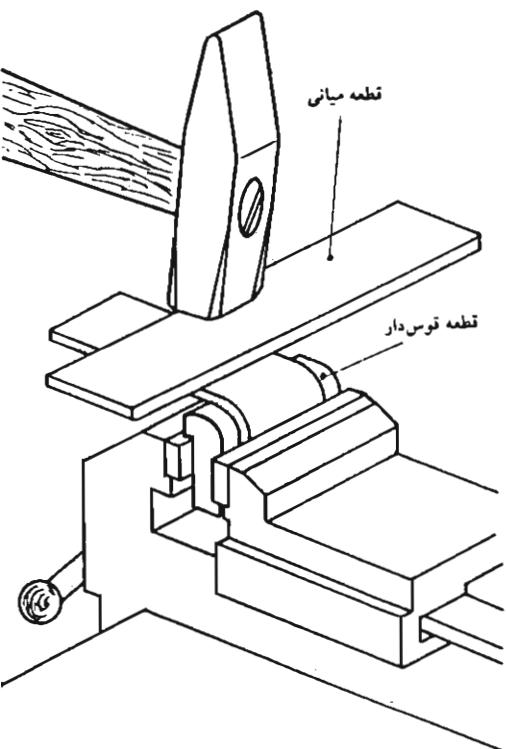


شکل ۲: روش خمکاری با قطعه واسطه و قطعه قوس دار

حفظه کار:

برای اینکه از خطر بریدگی جلوگیری شود، بایستی قطعات کار بخصوص ورقها را قبل از خمکاری با دقت پلیس گیری نمود. قطعه کار بایستی همیشه در قسمت وسط گیره بطور محکم بسته شود. در نتیجه قطعه کار در وضعیت خوب قرار گرفته و از ضربات اشتباہی جلوگیری بعمل می آید. در این سری تمرینات خم کاری توسط ماشین را نیز انجام خواهید داد. در هنگام کار با ماشین به نکات و مقررات ایمنی توجه داشته باشید. اجزاء دهید تا طرز کار ماشین را برای شما توضیح دهند.

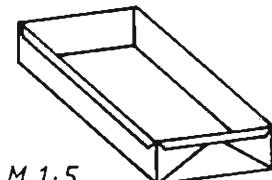

M 1:5
149 اندازه . داخلی
35 ارتفاع :

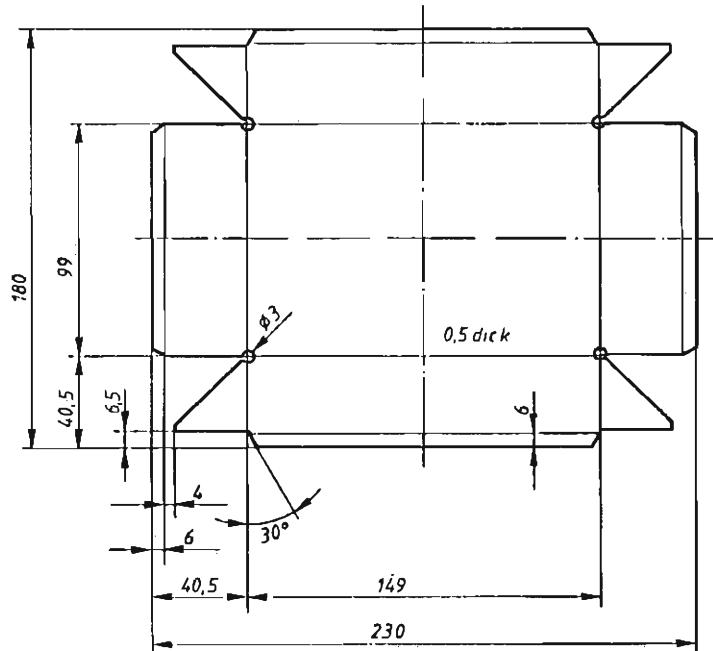

تعداد	نام	ورق فلزی	DIN 1544	شماره استاندارد	جنس مواد	شماره	قطعات نیمه ساخته	ملحوظات	0/5 × 230 × 180	باروکش روی
1	نام	ورق فلزی	DIN 1544	شماره استاندارد	جنس مواد	شماره	قطعات نیمه ساخته	ملحوظات	0/5 × 230 × 180	باروکش روی

ابزار کار:

- ۱-وسایل خط کشی و سنبه نشان
- ۲-چکش فلز کاری - چکش چوبی
- ۳-مته به قطر 3mm
- ۴-نقیچی ورق بُر دستی
- ۵-سرهان تخت
- ۶-قطعه قوس دار - قطعه واسطه - قطعه برای بستن
- ۷-قطعه رابط برای فشار دادن

تذکرات:

لبهای قطعه را در موقع خمکاری ضربه نزنید. ایجاد سوراخ در گوشهای ورق باعث راحت بریده شدن گوشها و کم کردن نیرو در گوشها می‌باشد. در موقع خمکاری گوشها، یک خم تیز با شعاع خم کم بوجود می‌آید.

مراحل کار:

- ۱-خط کشی - سنبه نشان زدن و سوراخکاری
- ۲-بریدن - صاف کردن و پلیسه گیری کردن

۳-خمکاری لبه‌ها

۴-خمکاری اضلاع بلند

۵-خمکاری اضلاع کوچک

۶-خمکردن لبه‌ها

۷-برگرداندن لبه‌ها

۸-صف کردن طرف در صورت لزوم

حفظات کار:

قسمتهای بریده شده باید فوراً پلیسه گیری شود زیرا که این در گوشهای ورق باعث راحت بریده شدن گوشها و کم کردن نیرو در گوشها می‌باشد.

گوشهای خالی تیز هستند.

اهداف آموزش

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

برای تمرین کار عملی:

خم کردن گوشه‌های یک ورق نازک در گیره

اهداف آموزش:

پس از انجام این تمرین شما باید بتوانید...

از نظر ثوری:

- ۱- رابطه بین خم کردن اضلاع و شعاع خم را توضیح دهد.
- ۲- چهار مرحله خمکاری را به ترتیب بنویسد.
- ۳- توضیح دهد که در ورقهای نازک خطکشی برای خمکاری چگونه انجام می‌گیرد.
- ۴- توضیح دهد که برگرداندن لبه‌های ورق برای چه منظوری است.
- ۵- قطعات کمکی برای خمکاری روی گیره را نام ببرید.
- ۶- موارد استفاده یک قطعه رابط را توضیح دهد.
- ۷- هدف از سوراخکاری در گوشه‌های ورق را توضیح دهد.
- ۸- هدف از صاف کردن و تنظیم کردن قطعه را نام ببرید.

از نظر عملی:


۱- یک ورق را برای خمکاری بطور صحیح خطکشی و آماده کنید.

۲- با گمک قطعات نگهدارنده ورق را توسط دست خم کنید.

۳- با گمک قطعه قوس دار و قطعه رابط گوشه‌های ورق را خم کنید.

۴- لبه‌های ورق را به منظور تقویت برگردانید.

آماده کردن ورق خم کردن با کمک دو قطعه نشی

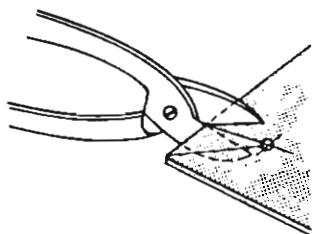


شکل ۱: بیدن ورق


قبل از عملیات خمکاری ورق را آماده کنید. توجه داشته باشید که در موقع خط کشی با سوزن خط کش فولادی مخصوصاً خطوط محل خم آهسته کشیده شود. ورقها نازک و حساس اغلب توسط مداد یا سوزن خط کش برنجی خط کشی می‌گردند تا از پاره شدن قطعه جلوگیری شود.

آماده کردن ورق:

برای ازین بردن نیروهای واردہ به گوشه‌های ظرف که در اثر خمکاری بوجود می‌آید، گوشه‌های ورق را قبل از خمکاری سوراخ می‌کنند. بخطاب وجود سوراخها در گوشه‌های ورق، برشکاری ساده‌تر انجام می‌گیرد زیرا خطوط بررش در محل سوراخ به هم برخورد می‌کنند (شکل ۱). در موقع برشکاری قبچی راتا انتها فشار ندهید تا از پارگی ورق جلوگیری شود. در محل برشکاری شده پلیسه بوجود می‌آید و باید حتماً آن را برطرف نمود.

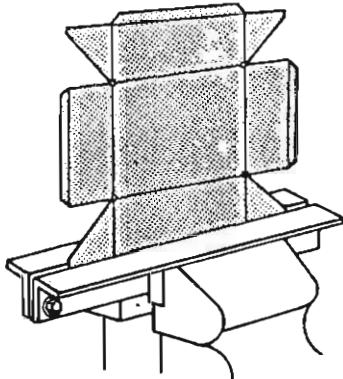

شکل ۲: خم کردن در بین قطعات نشی

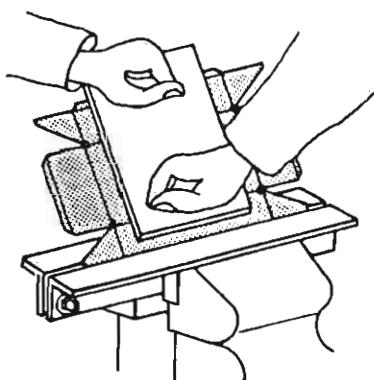


شکل ۳: خم کردن با فشار دادن توسط یک قطعه

خمکاری در بین قطعات نشی بخطاب کافی نبودن طول فکهای گیره در موقع خمکاری از قطعات نشی استفاده نمایید. (شکل ۲)، قسمتی از نشی که از گیره بیرون می‌ماند، توسط یک پیچ دستی یا یک پیچ و مهره به هم متصل می‌گردد برای خمکاری سطوح ورقهای نازک می‌توان از یک قطعه برای فشار دادن استفاده نمود (شکل ۳).

خم کردن لبه ها


خمکاری اضلاع بلند

برای خم کردن لبه های ورق آنرا با قطعات نبشی به داخل گیره بسته و آن را در جهتی که می خواهید خم کنید.

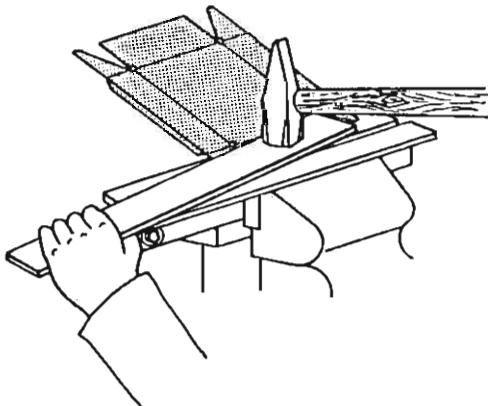


شکل ۱: خم کردن لبه ها

خط کشی روی ورق برای خم لبه بایستی با سطح بالای قطعه نبشی مطابقت داشته باشد. پس از خمکاری اولیه برای خمکاری لبه از یک قطعه واسطه از جنس چوب یا مواد مصنوعی که طول آن حتی الامکان مطابق طول قسمتی که باید خم شود باشد، استفاده کنید (شکل ۱). با استفاده از قطعه واسطه می توان یک سطح بزرگتر را همزمان و بطور یکنواخت خم نمود و قطعه کار در اثر ضربات چکش صدمه نمی بیند. پس از خم نمودن هر چهار لبه به اندازه 90° حالا می توانید طرفهای بلند را خم نمایید.

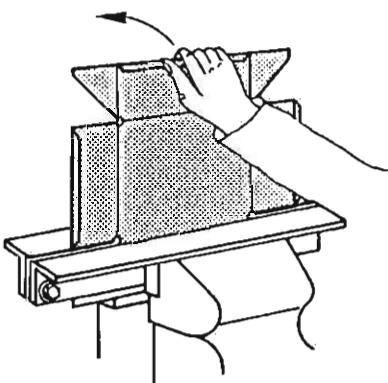

شکل ۲: خمکاری اولیه توسط دست

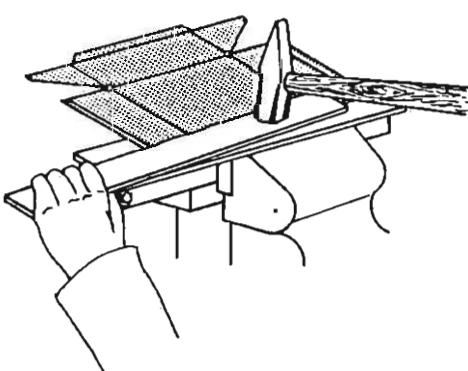


شکل ۳: خمکاری لبه های بلند

خم کردن اضلاع بلند:

اضلاع بلند را نیز بهتر است با قرار دادن آن بین قطعات نبشی خم نمود. روش خمکاری درست شبیه روش خمکاری لبه ها می باشد. در اینجا نیز یک خمکاری اولیه بوسیله دست (شکل ۲) و یک خمکاری لبه با استفاده از قطعه واسطه انجام می گیرد. قطعه واسطه را دوباره روی کل قسمتی که باید خم شود، نگهدارید تا از اثرات فشار و فرورفتگی در روی ورق جلوگیری بعمل آید (شکل ۳).

خم کاری اضلاع کوتاه برگرداندن لبه‌ها

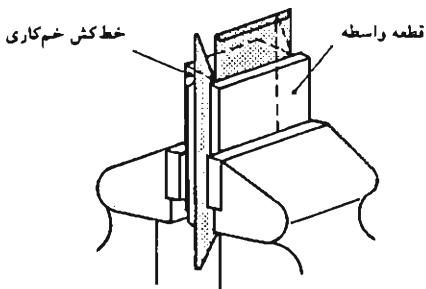


شکل ۱: بستن ورق با قطمه برای خم کردن و پشت بند


برای خمکاری به یک قطمه چوب برای خم کردن و یک قطمه پشت بند نیاز دارد. قطمه چوب از نظر اندازه مطابق با اندازه ظرف می‌باشد و بدین جهت می‌توانید در موقع فرم دهی به اندازه دلخواه برسید.

خمکاری اضلاع کوتاه:

قطمه چوب برای خمکاری و قطمه پشت بند همراه با ورق در داخل گیره بسته می‌شوند. خم کردن لبه‌ها دوباره توسط یک قطمه واسطه صورت می‌گیرد. قطمه پشت بند از فرورفتگی در محل خم جلوگیری می‌کند (شکل ۱). با قطمه واسطه نیز می‌توان برگرداندن لبه‌ها را انجام داد. گوشها را بطور یکنواخت برگردانده تا به تکیه گاهها برسد (شکل ۲).

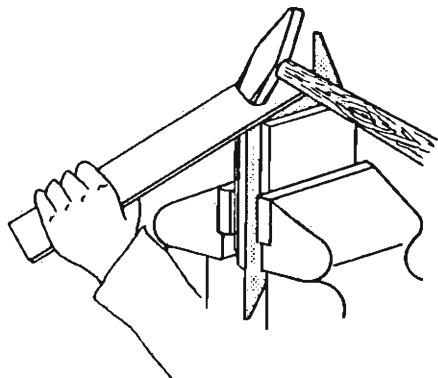

شکل ۲: خم کردن لبه‌ها

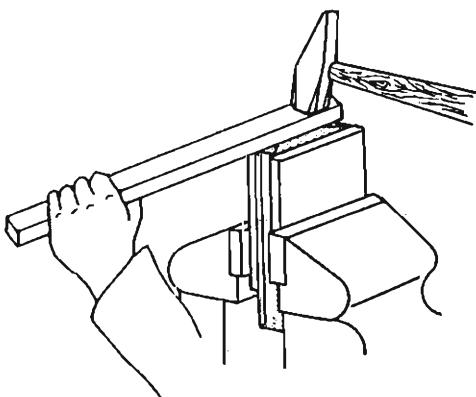


شکل ۳: برگرداندن لبه‌ها

خم کردن لبه‌ها از 90° به 180° را برگرداندن می‌نامند.

برگرداندن لبه‌ها برای تقویت ظرف می‌باشد. برای اینکه از ترک خوردن ورق در موقع برگرداندن جلوگیری شود، نایستی به حالت تخت چکش کاری شوند. در موقع برگرداندن لبه قطمه واسطه را طوری قرار دهید که جای خالی کمی بروجود آید (شکل ۳). پس از خمکاری می‌توان ظرف را ساف و تنظیم نمود. صافکاری قبیل از خمکاری و همچنین بعد از هر مرحله از خمکاری لازم می‌باشد. ورق را روی یک صفحه فلزی صاف قرار داده و توسط ضربه زدن با یک چکش صافکاری معایب را برطرف کنید.

خم کاری اضلاع کوتاه برگرداندن لبه‌ها

خم کاری

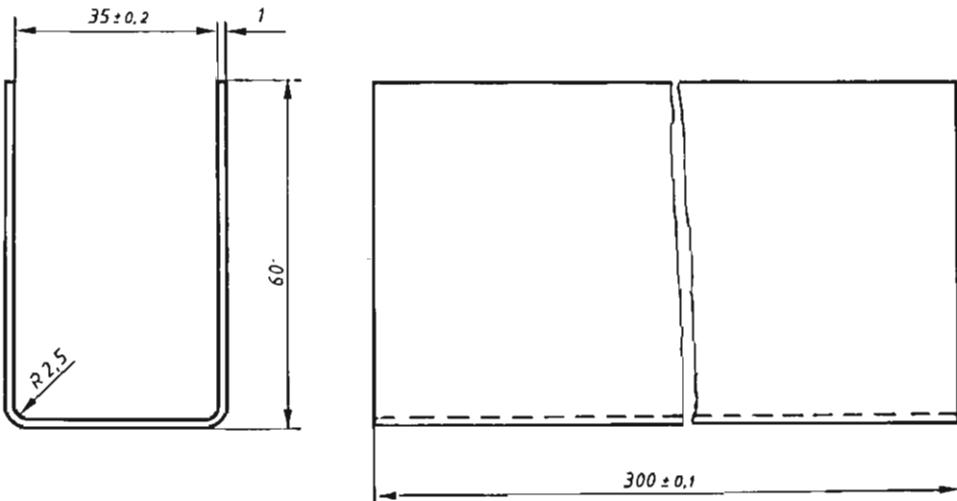

تعداد	ورق	DIN 1541	شماره نقشه	جنس قطعه کار	شماره کار	قطعه نیمه ساخته	1 × 152 × 300	ملاحظات	مقیاس
پروفیل U شکل									

ابزار کار:

۱- ورق را بریده، پلیسه گیری و صاف نماید.

۲- گوشه‌های خم شونده را خط‌کشی کنید.

۳- ورق را طبق اندازه صحیح روی ماشین خم کن دستی قرار داده و آنرا محکم کنید.

۴- فک خم کننده را با توجه به ضخامت ورق تنظیم نماید.

۵- ورق را توسط بالاکشیدن فک خم کننده خم نماید.

۶- فک خم کننده را دوباره به حالت اولیه برگردانید و فک بالایی را شل نماید.

۷- قطعه کار را درآورید.

۸- با استفاده از قطعه کمکی برای خم کردن (لقمه) خم دوم را بتوانید فک‌ها را بطور صحیح تنظیم نمایید.

انجام دهید.

حفظاظت کار:

در هنگام کارکردن با ماشین ورق خم کن دستی بایستی به رعایت نکات ایمنی توجه داشته باشد. حفاظ وزنه متنقابل بایستی برداشته شود.

اهداف آموزش

تمرین کار عملی:

خنکاری با ماشین خم کن اهرمی

اهداف آموزش:

پس از انجام این تمرین شما بایستی بتوانید...


از نظر عملی:

از نظر تئوری:

- ۱- قطعات یک ماشین خم کن اهرمی را نام ببرید.
- ۲- یک قطعه را پس از خط کشی در ماشین قرار داده و خم کنید .
- ۳- با کمک یک لقمه یک قطعه پروفیل لاشکل را خم نمایید.
- ۴- توضیح دهید که چرا ماشین خم کن دستی به وسائل بخصوصی برای بستن قطعه کار نیاز ندارد.
- ۵- ابزار کمکی برای خم کردن پروفیل لاشکل را نام ببرید.

خمکاری توسط ماشین خم کن اهرمی شعاع خم


تمرین ۲

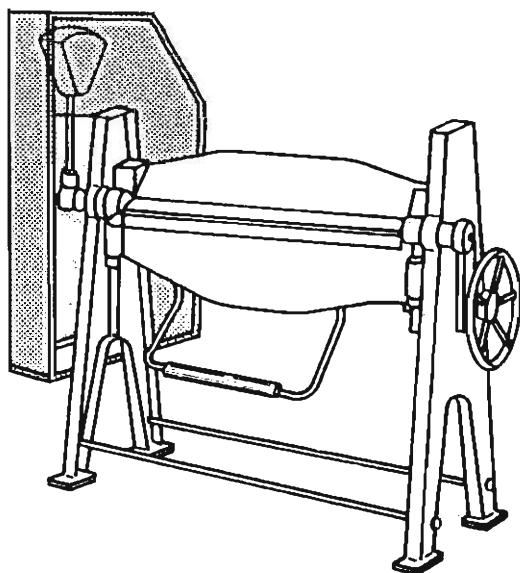

شکل ۱: ماشین خم کن اهرمی

ماشین خم کن اهرمی:

بروی خمکاری در ماشینهای خم کن اهرمی (شکل ۱) توسط دست یا نیروی ماشین انجام می‌گیرد. ماشینهای ورق خم کن اهرمی، بستن و خم کردن را یکجا انجام می‌دهد. قطعه‌ای که باید خم شود، مابین فک بالایی و فک پایینی بسته می‌شود، فک بالایی دارای تیغه‌ای است که قابل تعویض می‌باشد. تیغه خم نیز همان تیغه فرم دهنده می‌باشد. یک ضامن قابل تنظیم، فرار دادن و تنظیم کردن قطعه کار را داخل خم کن ساده می‌کند.

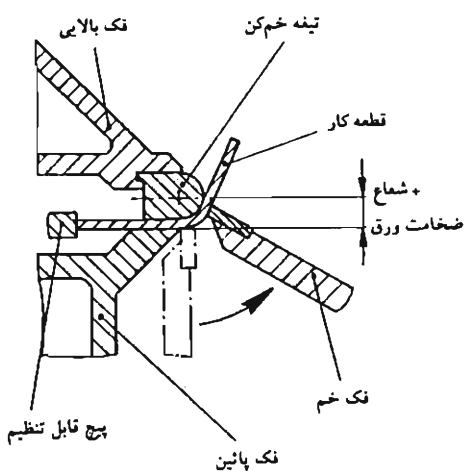

شکل ۲: خم کردن با ماشین خم کن اهرمی


شعاع خم:

در شکل ۲ خمکاری یک قطعه نشان داده شده است. تیغه خم کن مناسب برای خم کردن قوس می‌باشد. فک بالایی و فک خم مطابق با شعاع خم بعلاوه ضخامت ورق تنظیم می‌گردد. حداکثر شعاع خم توسط قابل تنظیم بودن فک بالایی - فک خم و همچنین فک پایینی محدود می‌گردد. حداقل شعاع خم مجاز برای فولاد طبق DIN 6935 تعیین شده است و برای مثال تا زاویه خم ۱۲۰°.


کار (mm)	ضخامت قطعه			
	از 500 تا 650	از 400 تا 500	از 400 تا 400	تا 400
1/6	1/2		1	1
5	4		3	3
6	5		5	4
8	8		6	5
20	20		16	10
36	32		28	16
50	45		40	20

خم کردن قطعه کار


سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

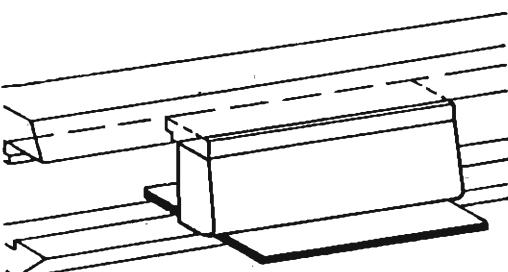

شکل ۱: قراردادن قطعه کار در
ماشین خم کن اهرس

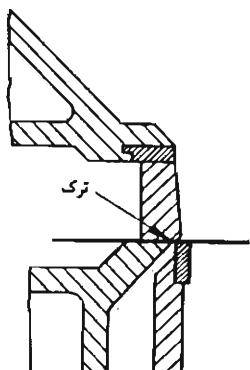

شکل ۲: تنظیم طبق خط

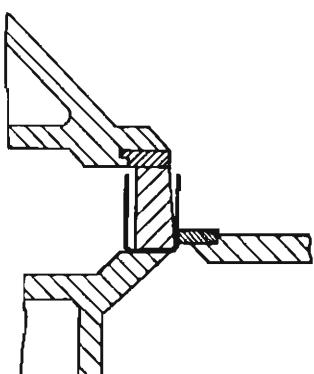


شکل ۳: تمام کردن خم قطعه کار

قبل از خمکاری، قطعه کار بایستی خط کشی گردد. ابتدا خط وسیط را رسم کرده و از هر طرف خط وسط به اندازه ۵/۱۷ (۱۷/۵) ۲/۵ (۵/۲) جدا کرده و خط خم را بکشید. بطور کلی بایستی لبه های خم عمود بر جهتی که قطعه کار غلتک شده قرار گیرد تا از خطر پارگی ورق جلوگیری بعمل آید. در ورقهای تمیز و براق می توان جهت غلتک شدن ورق را از تارهای روی سطح ورق تشخیص داد.

XM کردن قطعه کار:
 ورق را بین نک خم و فک پایین ماشین قرار می دهیم (شکل ۱). فک خم مطابق با شعاع خم و زاویه خم می باشد. بعلاوه فک خم مناسب با فرم و طول قطعه ای است که باید خم گردد. بوسیله پایین آوردن فک بالایی ورق محکم می گردد. قطعه کار را محکم بستندید تا در موقع خمکاری منحرف نگردد. قطعه کار را قبل از خطوط کشیده شده خم تنظیم نمایید (شکل ۲).

فک خم را با $2/5\text{mm}$ (شعاع خم) + 1mm (ضخامت ورق) = $3/5\text{mm}$ طبق خط کش مدرج تنظیم می گردد. وقتیکه تیغه خم بالا کشیده شود، اولین خم ایجاد می گردد. فک خم توسط هر دو دست حرکت می کند. عمل خمکاری را بطور یکنواخت و سریع انجام دهید. خم دوم مطابق خم اول انجام می گیرد. قبل دوباره آن را تنظیم نمایید (شکل ۳).

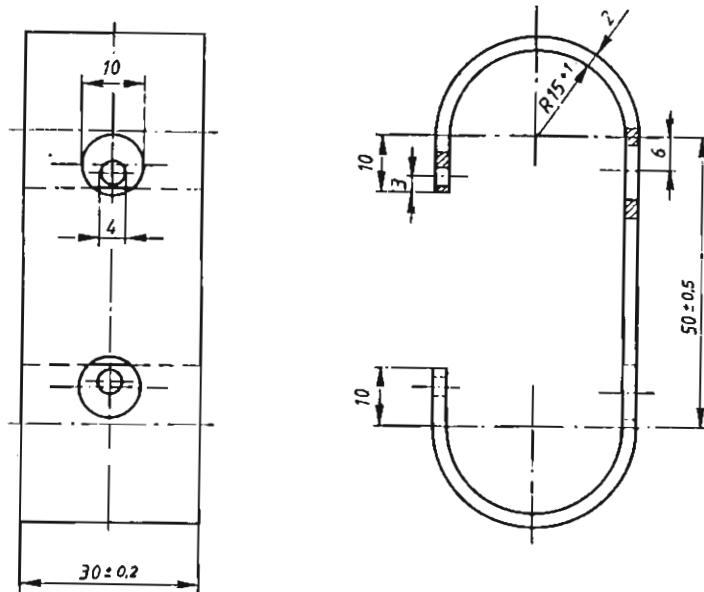

	طول مستقیم 30×2	St 37	DIN 1016	تسمه فولادی	1
ملاحظات	قطعه نیمه ساخته	جنس مواد	شماره نقشه	نام	تعداد
مقیاس 1:1			پایه		

ابزار کار:

مراحل کار:

- ۱- طول قطمه کار را برای برش حساب کرده، خط کشی کنید و سنبه نشان بزنید.
- ۲- برشکاری - پلیسه گیری - صاف کردن
- ۳- سوراخکاری و پلیسه گیری سوراخها
- ۴- قطمه کار را با کمک قطمه کمکی برای خم در داخل گیره بسته و خم کنید.
- ۵- قطمه کار را برگردانده و خم دوم را بزنید.
- ۶- صاف کنید.

تذکرات:

حفظات کار:

دسته چکش بایستی محکم در چکش قرار گرفته و توسط یک گره محکم شود. نوک سوزن خطکش پس از استفاده بایستی بوسیله دریوشی محافظت گردد. قطمه کار را در موقع خمکاری بطور مطمئن در گیره بیندید.

صریبات چکش بایستی حتی الامکان در جهت فک ثابت گیره انجام گیرد. در موقع محاسبه برای برش قطمه بهتر است که به طول مستقیم قطمه کمی اضافه نمایید. پس از خمکاری می توانید آن را بوسیله سوهان با ااره طبق اندازه درآورید.

اهداف آموزش

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

برای تمرین کار عملی:

خمکاری قوسی شکل تسمه فولادی روی گیره

اهداف آموزش:

پس از انجام این تمرین باید بتوانید...


از نظر عملی:

از نظر تئوری:


- ۱- توضیح دهد که براساس چه قسمت از قطعه کار طول آن محاسبه می‌گردد.
- ۲- طول قطعه را برای خمکاری حساب کنید.
- ۳- اختلاف بین طول مستقیم قطعه و طول برش را توضیح دهید.
- ۴- طول مستقیم قطعه کار تمرین را حساب کنید.
- ۵- فرق بین خم قوسی و خم زاویه‌ای را توضیح دهید.

۱- با کمک یک قطعه کمکی برای خم، خم قوسی شکل را روی گیره انجام دهید.


۲- در اثر ضربات چکش از صدمه دیدن قطعه کار جلوگیری نمایید.

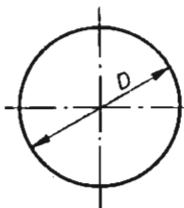(a) دایره کامل - زاویه خم 360° 

$$U_{360^\circ} = \pi \cdot D$$

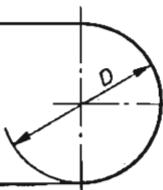(b) نیم دایره - زاویه خم 180° 

$$U_{180^\circ} = \pi \cdot \frac{D}{2}$$

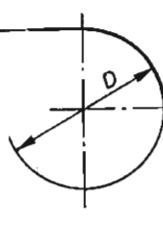(c) ربع دایره - زاویه خم 90° 


$$U_{90^\circ} = \pi \cdot \frac{D}{4}$$

شکل ۱: محاسبه محیط

برای بریدن قطعه کار قبل از خمکاری نیاز به اندازه طول مستقیم قطعه کار دارد. بطوریکه می‌دانید در موقع خمکاری قسمتی از قطعه کار که فشرده می‌گردد کوتاهتر و قسمتی که کشیده می‌شود، بلندتر است. به هر جهت طول قسمت خشی تغییری نمی‌کند و به همین منظور از آن برای محاسبه طول مستقیم قطعه کار استفاده می‌شود.

طول مستقیم:

طول مستقیم قطعه از حاصل جمع طول قسمت مستقیم قطعه، بعلاوه طول قسمت قوس‌دار بدست می‌آید. اندازه قسمت مستقیم قطعه را می‌توان از روی نقشه پیدا نمود. برای محاسبه قسمتهای قوس‌دار لازم است که محاسبه محیط یک دایره را $\pi \times D = L$ بدانید. در حالیکه ل برای یک دایره کامل 360° می‌باشد. برای 180° اندازه L نصف می‌گردد. برای 90° مقدار L یک چهارم یک دایره کامل می‌باشد (شکل ۱). مقدار $\frac{3}{14}\pi$ در نظر گرفته شود.

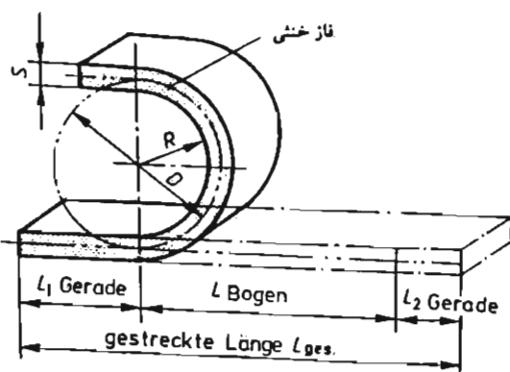

$$\text{بیتم}_1 + \text{خم } L + \text{بیتم}_2 = L_{\text{ges.}} \text{ طول مستقیم}$$

شکل ۲: محاسبه طول مستقیم

شکل ۲ بطور مثال محاسبه طول مستقیم یک قطعه کار را نشان می‌دهد. آنرا توجه داشته باشید که در محاسبه قوسها بایستی قطر دایره خشی را محاسبه نماید و آن برابر است با:

$$D = 2 \times R + 2 \times \frac{s}{2} = 2 \times R + s$$

طول مستقیم قطعه کار تعریف محاسبه‌ای

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

مقایسه شکل. ۱:۱

در زیر طریقه محاسبه طول مستقیم برای دو مثال مشاهده


می‌شود:

مثال ۱:

طول قسمتهای مستقیم عبارت است از:

اضافه می‌گردد: یک قوس 180° با $R_1 = 20\text{mm}$ و

یک قوس 90° با $R_2 = 10\text{mm}$

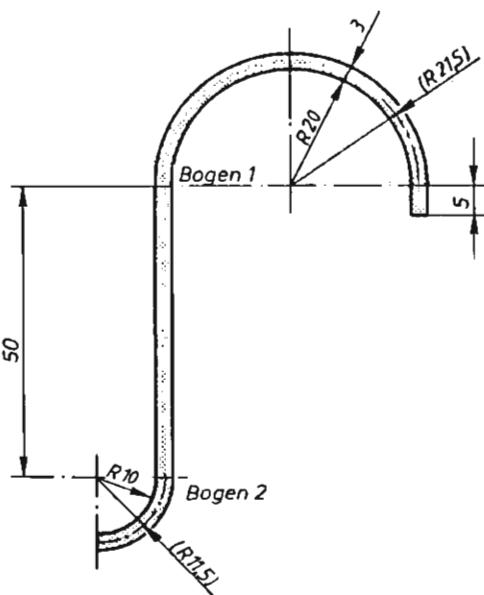

شکل ۱ مثال محاسباتی ۱

$$(\text{نیم دایره}) = \pi \times \frac{D_1}{2} = \text{قوس اول}$$

$$D_1 = 2R_1 + s \quad s=3$$

$$D_1 = 2 \times 20 + 3$$

$$D_1 = 40 + 3 = 43$$

$$L = \pi \times \frac{43}{2} = 3/14 \times \frac{43}{2} = 3/14 \times 21/5$$

$$L = 67/51 = \text{قوس اول}$$

$$(\text{ربع دایره}) = \pi \times \frac{D_2}{4} = \text{قوس دوم}$$

$$D_2 = 2R_2 + s \quad s = 3$$

$$D_2 = 2 \times 10 + 3$$

$$D_2 = 20 + 3 = 23$$


$$L = \pi \times \frac{23}{4} = 3/14 \times \frac{23}{4} = 3/14 \times 11/5$$

$$L = 18/06 = \text{قوس دوم}$$

$$L_{\text{کل}} = 55 + 67/51 + 18/06 = 14/57$$

$$\text{طول مستقیم} = L_{\text{کل}}$$

مقایسه شکل ۲/۱:۱

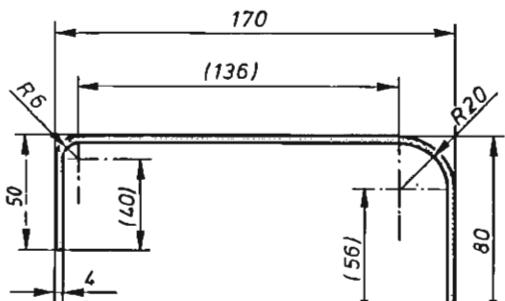

شکل ۲ مثال محاسباتی ۲

مثال ۲:

$$L_{\text{کل}} = L_{\text{قوس}} + L_{\text{مستقیم}} \quad D_1 = 2 \times 6 + 4 = 16$$

$$L_{\text{قوس}} = \pi \times \frac{D}{4} \quad D = 2 \times R + s$$

$$D_2 = 2 \times 20 + 4 = 44$$

$$L_{\text{کل}} = 40 + 136 + 56 + \pi \frac{16}{4} + \pi \frac{44}{4}$$


$$L_{\text{کل}} = 232 + \pi \times 4 + \pi \times 11$$

$$L_{\text{کل}} = 232 + \pi (4+11) = 232 + \pi \times 15$$

$$L_{\text{کل}} = 232 + 47/1 = 279/1$$


$$\text{طول مستقیم} = L_{\text{کل}}$$

پس از محاسبه طول برش می‌توانید قطعه را برای خمکاری آماده نمایید. برای این کار به خطکشی - سوراخکاری - برشکاری پلیس‌گیری و صاف کردن نیاز می‌باشد.

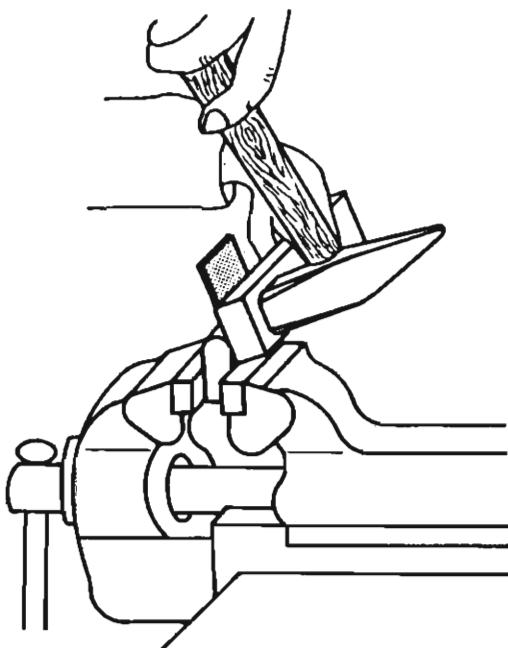


شکل ۱: خم کردن قطعه کار

خم کردن قطعه کار:
قطعه کار را همراه با قطعه مناسب برای خمکاری در داخل گیره بیندید. قطعه کمکی برای خمکاری بایستی دارای قوس مورد نظر باشد. عمل خمکاری توسط یک چکش فلزکاری انجام می‌گیرد. قطعه کار باید در موقع خمکاری صدمه بیند. با استفاده از یک قطعه واسطه از جنس چوب سخت یا مواد مصنوعی از وارد شدن ضربات مستقیم چکش جلوگیری می‌شود (شکل ۱).

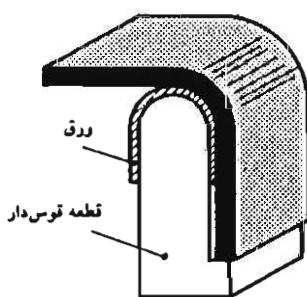

شکل ۲: بزرگ کردن شعاع خم توسط یک ورق کمکی

در این تمرین شعاع خم را کمی بیشتر از حداقل شعاع خم مجاز انتخاب نمایید. در این روش خمکاری قوسی می‌توان قطعات را تا زاویه خم 360° خم نمود. در مقابل، در خمکاری زاویه‌ای (خم کردن لبه) با کوچکترین شعاع خم مجاز، بزرگترین زاویه خم در موقع برگرداندن لبه 180° می‌باشد. چنانچه در موقع خمکاری قطعه کمکی قوسی دار مناسب در دسترس نباشد، می‌توانید با قراردادن یک قطعه ورق روی قطعه کمکی قوس آن را بزرگتر نمایید. همچنین قطعه کمکی می‌تواند دارای ضامن یا تکیه‌گاهی برای هدایت قطعه کار باشد (شکل ۲).

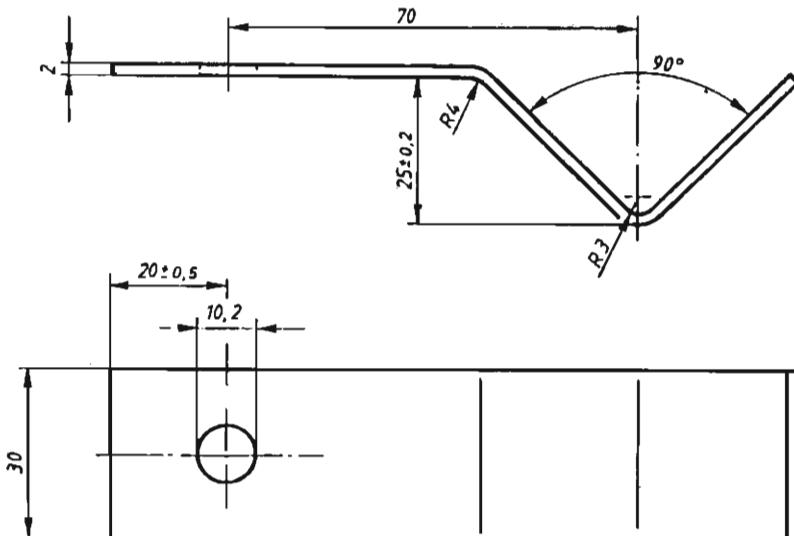

	$30 \times 2 \times$		St 37	DIN 1016	تسمه فولادی	۱
ملاحظات	قطعه تیمه ساخته	شماره ردیف	جنس مواد	شماره نهضه	نام	تعداد
مقیاس	قطعه خم شده					
1:1						

ابزارکار:

- ۱-وسایل اندازه‌گیری
- ۲-وسایل خنکاری را روی پرس پیچی بسته و سبه و ماتریس را نسبت به هم تنظیم و محکم کنید.
- ۳-پیچ پرس را بوسیله دسته تا آخرین مرحله بالا بیاورید.
- ۴-قطعه را در داخل پرس قرارداده و محکم نمایید.
- ۵-محور پرس را توسط دسته پرس بطرف پایین بچرخانید.
- ۶-دسته یا فلکه را محکم بگردانید و قطعه را خم کنید.
- ۷-دسته یا فلکه را به عقب برگردانده و قطعه را بیرون آورید.

حفاظت کار:

گوشه‌های خم بایستی حتی الامکان عمود نسبت به جهت غلتک شدن ورق باشد. برای کنترل قطعه تمام شده می‌توان از یک شابلون استفاده نمود. جزو وسایل خنکاری یک ماتریس بعنوان قطعه زیرین و یک سبه بعنوان قطعه روی می‌باشد.

قبل از پایین آوردن سبه هر دو دست خود را از زیر پرس بیرون آورید. برای جلوگیری از صدمه دیدن سر به چرخش دسته توجه داشته باشد.

اهداف آموزش

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

تمرین برای کار عملی:
خمکاری یک قطمه با ابزار خمکاری روی یک پرس پیچی


اهداف آموزش:
پس از انجام این تمرین بایستی بتوانید...

از نظر تئوری:


- ۱- سببه فرم که مطابق با زاویه مورد نظر باشد انتخاب نماید.
- ۲- در مورد خمکاری یک قطمه توضیح دهید.
- ۳- تشخیص دهید که چه موقع حالت فنریت زیاد می باشد.
- ۴- قطمات یک خمکن بررسی را نام ببرید.
- ۵- طرز کار یک تجهیزات خمکاری را توضیح دهید.
- ۶- دو نکته مهم حفاظتشی را در پرس پیچی نام ببرید.

از نظر عملی:


- ۱- یک پرس پیچی کار کنید.
- ۲- یک سببه خمکن را روی پرس پیچی بسته و تنظیم نماید.
- ۳- با استفاده از سببه خمکن از کارهای اضافی جلوگیری کنید.

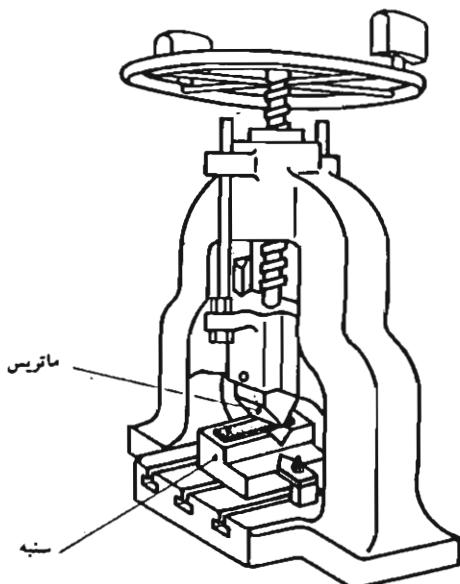


شکل ۱: پرس پیچی با سبه خم کن

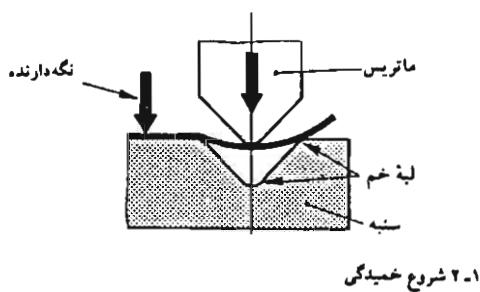

۲-۱ شروع خمیدگی

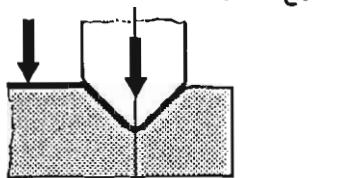

۲-۲ قطعه خم شده است

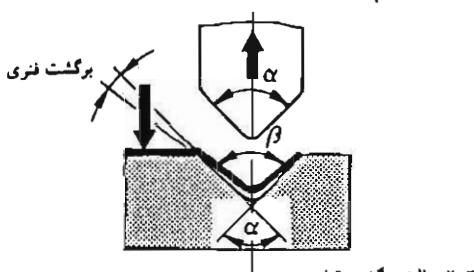

۲-۳ حالت برگشت قطعه
شکل ۲: مراحل کار

برای اینکه بتوانید این تمرین را انجام دهید به یک تجهیزات خمکاری نیاز دارید که روی یک پرس پیچی نصب گردد.

پرس پیچی:

در خمکاری با پرس پیچی نیروی خم از طریق دست یا حرکت مانشینی چرخ فلکه توسط یک محور ایجاد می‌گردد. وسایل خمکاری از دو قسمت تشکیل شده است: قسمت پایینی که آن را ماتریس نیز می‌گویند و قسمت بالایی که سبه نامیده می‌شود. هر دو قسمت را روی هم قالب خمکاری گردند (شکل ۱). محور پرس در موقع پایین آمدن سبه را بطرف ماتریس فشار می‌دهد و همزمان قطمه ورقی را که داخل قالب قرار دارد، مطابق با فرم قالب خم می‌نماید (شکل ۲).

حالات فریت:

پس از اتمام خمکاری بعد از برداشتن فشار سبه از روی قطمه کار، قطمه خم شده در اثر حالت فریت کمی به عقب بر می‌گردد. بنابراین در موقع خمکاری قطمه برای اینکه به زاویه مورد نظر بررسیم، قطمه بایستی کمی بیشتر خم گردد. بهمین دلیل سبه و ماتریس دارای یک زاویه کوچکتر «از زاویه مورد نظر (θ) می‌باشند (شکل ۲ و ۳). حالت برگشت زاویه مورد نظر (θ) می‌باشد (شکل ۲ و ۳). حالت برگشت فریت با توجه به نوع و ضخامت قطمه کار حدود 0.5° تا 2° می‌باشد و در مواردی که دارای مقاومت و زاویه خم زیاد می‌باشند، این مقدار حداقل است.

تجهیزات خمکاری


سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

جنس قطعه کار در گوشه‌های خم بیش از حالت ارتاجاعی تحت فشار قرار می‌گیرد و بدین وسیله مقداری تغییر شکل پیدا می‌کند. برای اینکه قطعه کار در گوشه‌ها پاره نگردد نباید شعاع خم از حداقل تجاوز کند.


در شکل زیر نمونه یک تجهیزات خمکاری برای این تمرین نشان داده شده است.

تجهیزات خمکاری:

تجهیزات خمکاری قطعه خام را نگه می‌دارد و به همین منظور دارای محلی برای قرار گرفتن قطعه کار می‌باشد تا قطعه کار در روی سطح قالب محکم نگه داشته شود تا بتوان یک تغییر فرم صحیح را بدهست آورد. یک تکیه گاه اضافی (مانند پین) باید وجود داشته باشد تا بتوان قطعه کار را با زاویه معین نسبت به قالب خمکاری قرارداد.

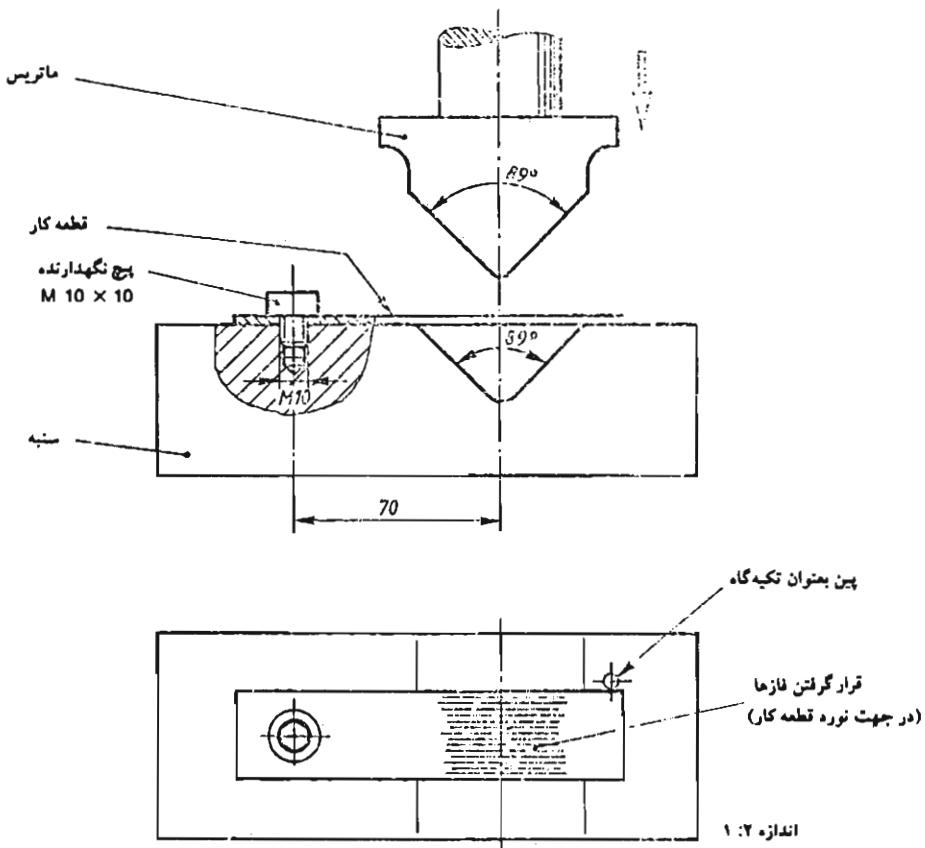

در موقع ساختن ورق گیر باید به حداقل پهنای تسمه (DIN 1016) توجه داشته. قطعه کار توسط یک پیچ استوانه‌ای M10×10 از طریق سوراخ قطعه کار به قطر 10/2 در سوراخ قلاویز شده M10 به ماتریس پیچ می‌شود.

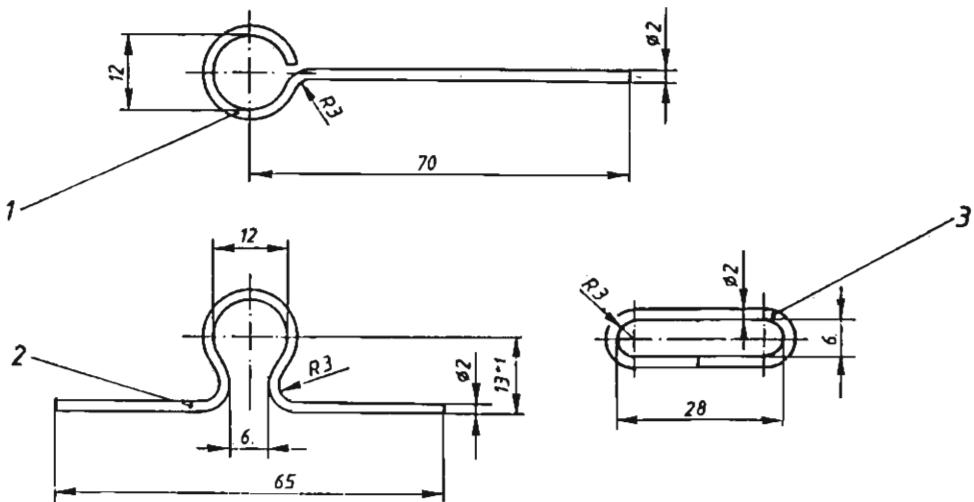

	سیم جوش به قطر ۲	۳	GIII	DIN 8554	دانه زنجیر	۱۰
یا مشابه	سیم جوش به قطر ۲	۲	GIII	DIN 8554	حلقه	۱
		۱	GIII	DIN 8554	اتهای قلاب	۱
ملاحظات	قطعه نیمه ساخته شماره مواد ردیف	شماره نقشه نمای			تعداد	
مقیاس	۱:۱	زنجیر				

مراحل کار:

- ۱- قطعه ۱ و ۲ را بوسیله انبر دست دم گرد خم کنید.
- ۲- سوهان تخت
- ۳- قطعه را به طول نیاز توسط قیچی مفتول بُر بزیده و پلیسه گیری کنید.
- ۴- انبر لب تخت
- ۵- قطعه ۳ را دور یک میله خم کنید.
- ۶- آهن برای پیچاندن مفتول
- ۷- قطعه ۳ را توسط یک قیچی مفتول بُر بزید.
- ۸- سایل اندازه گیری
- ۹- قطعات را برای ساختن زنجیر به هم موتاز کنید.

تذکرات:

در موقع بزیدن توسط قیچی مفتول بُر آن را طوری نگه دارید که در اثر بزیدن مفتول به کسی صدمه وارد نشود. سر مفتولهای بزیده شده بایستی فوراً پلیسه گیری شود. با انبر دم گرد مفتولهای را تا قطر 3mm می‌توان خنکاری نمود. انبر را همیشه با زاویه عمود نگه دارید. مفتول را نباید با یک قیچی ورق بُر بزید، زیرا تیغه قیچی خراب می‌شود.

اهداف آموزش

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

تمرین برای کار عملی:

خم کردن یک مفتول نازک توسط انبردست و قطمه

آهن فریچی

اهداف آموزش:

پس از انجام این تمرین باید بتوانید...

از نظر تئوری:

۱- محسن خمکاری توسط انبردست در مقابل خمکاری

توضیح دست را توضیح دهد.

۲- قطر مفتولهایی را که بتوان توسط انبردست خم نمود ذکر کنید.

۳- توضیح دهد که چرا باید مفتول را با قیچی ورق ببرید.

۴- ابزاری را برای بربند مفتول نام ببرید.

۵- توضیح دهد به چه منظور در هنگام کار با مفتول باید نکات اینمی رعایت شود.

۶- دو دلیل برای ایجاد یک خم خوب نام ببرید.


از نظر عملی:

۱- مفتول را بطور صحیح آماده کرده و برش دهد.

۲- توسط انبر دم گرد قوسهای بزرگ و کوچک را خم نماید.

۳- با استفاده از یک ابزار ساده خمهای متعدد را انجام دهد.

فیچی مفتول بر دستی خمکاری بدور یک قطمه آهن

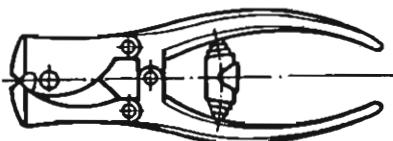


شکل ۱: فیچی مفتول بر دستی

در این تمرین از انبردستت بعنوان ابزار کمکی برای خمکاری استفاده می‌کید. انبردستتها یک اهرم دو بازویی می‌باشند. نسبت افرمها باعث می‌شود تا نیروی زیادی برای نگه داشتن یا فرم دادن قطمه کار بدست آید.


فیچی مفتول بر:

فیچی مفتول بر انبر دستی است با نسبت اهرم زیاد (شکل ۱). هر دو دسته تو سمت یک فنر پیچی دوبل در حالت بازنگه داشته شده‌اند. فیچی مفتول بر برای بریدن مفتول می‌باشد. مفتول را باید توسط فیچی ورق بر برد زیرا که در اثر ایجاد فرورفتگی روی لبه‌های تینه آن را غیرقابل استفاده می‌سازد.

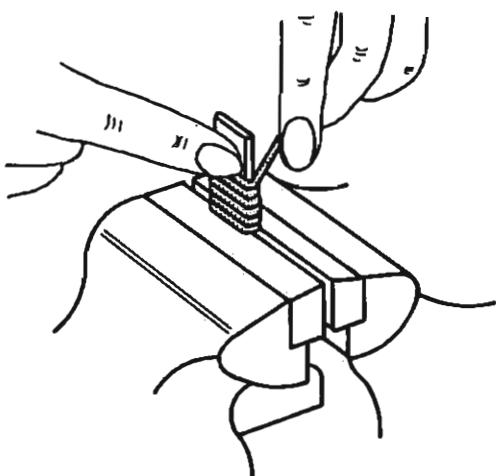

شکل ۲: خمکاری با قطمه آهن کمک

برای اینکه بتوان قطعات مشابه زیادی را ساخت، از وسائل کمکی استفاده می‌گردد. قطمه شماره ۳ این تمرین را دور بر یک قطمه آهن بپیچانید. فرم قطمه آهن مطابق با فرم داخلی دانه‌های زنجیر می‌باشد.

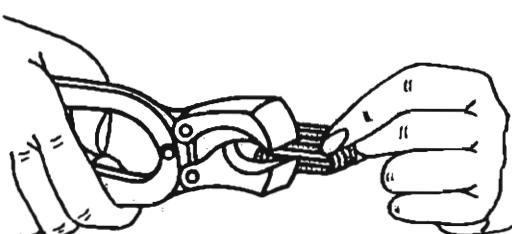


شکل ۳: برشکاری توسط فیچی مفتول بر

خمکاری توسط قطمه آهن کمکی:
قطمه آهن کمکی را در داخل گیره ببنديد. خمکاری مفتول تو سطح دست انجام می‌گيرد (شکل ۲). پس از هر دور پیچیدن مفتول آن را با چکش صاف می‌کنیم. در محل خم مفتول در روی قطمه آهن کمکی فشرده می‌شود تا حالت برآمدگی بوجود نیاید.

پس از پیچاندن دانه‌های زنجیر آن را از روی آهن برون کنید و تو سطح فیچی مفتول بر دانه‌ها را جدا کنید.

خمکاری توسط انبر دمگرد

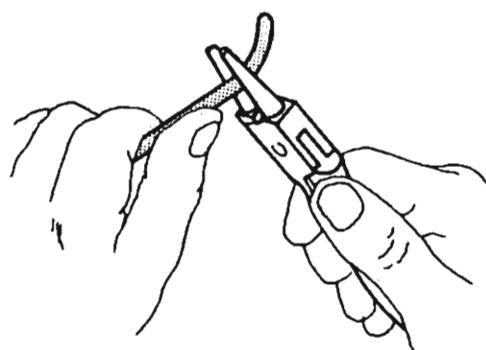


شکل ۱: ایجاد قوس بزرگ با جایه‌جا کردن انبر


بوسیله انبردست دمگرد و دم تخت می‌توانید خم با قوس‌های مختلف را انجام دهید. از نتیجه کار متوجه خواهید شد که قراردادن مفتول بین انبردست و فشار متقابل انگشتان مهم می‌باشد. با توجه به سختی مواد قطعه کار می‌توان مفتول را تا قطر 3mm توسط انبردست با دست خم نمود.

خمکاری توسط انبر دمگرد:

در موقع خمکاری قوس‌های بزرگ انبردست را کم کم روی مفتول جا به جا کرده و با تغییر فرم، خم ایجاد می‌گردد (شکل ۱). از انگشت شصت برای فشار متقابل استفاده می‌گردد و برای ایجاد قوس‌های کوچک می‌توان با یک خم به دور نوک انبر قوس لازم را ایجاد نمود.

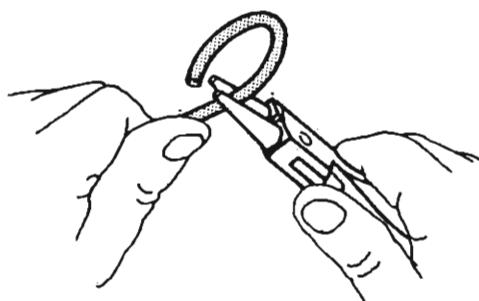


شکل ۲: ایجاد قوس کوچک در یک مرحله

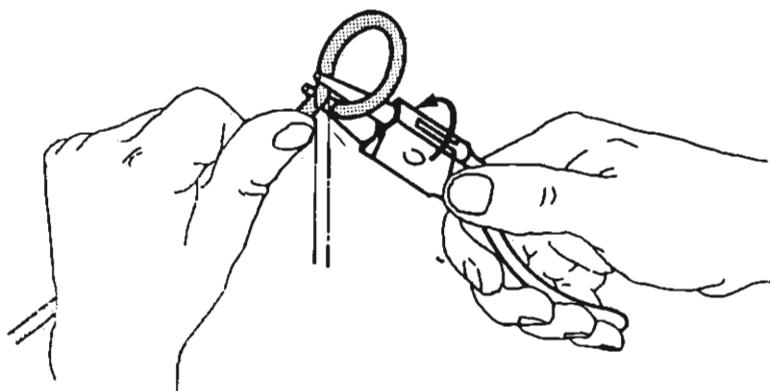

شکل ۳: صعود قراردادن انبردست

برای اینکه تغییر فرمی در سطح خم ایجاد نشود، همیشه باید انبر را صعود نسبت به طول مفتول نگه داشت (شکل ۳).

خم کردن و تابانیدن مفتول چهارگوش برگ تمرین

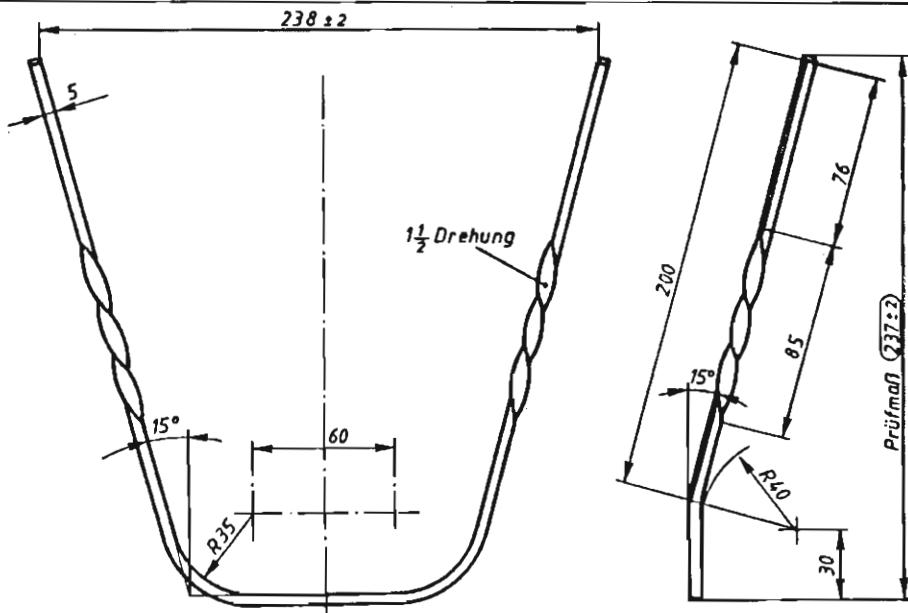

	4k15	USI 37-1K	DIN 178	فولاد چهارگوش براق	۱
ملاحظات	قطعه نیمه ساخته شماره مواد ردیف	شماره نقشه جنس مواد	شماره نقشه	نام	تمداد
مقیاس 1:1	فولاد تابانده شده چهارگوش				

ابزارکار:

- ۱-وسایل اندازه گیری - خط کشی و زاویه سنج
- ۲-وسایل خم کاری
- ۳-سروهان تخت - اره کمانی
- ۴-لوله با قطر داخلی (حدود ۷/ و طول ۸۵) بتابانید.
- ۵-دسته قلاویز گردان - گونیای تخت
- ۶-مفتول به قطر ۸۰ و طول ۱۵۰
- ۷-تسمه به ضخامت ۱۰
- ۸-قطمه را بازکرده و برگردانید.
- ۹-قسمت کج دوم را بتابانید.
- ۱۰-قطمه را خم کنید.
- ۱۱-قطمه کار را کنترل کرده و اندازه کنید.

تذکرات:

با اضافه نمودن مقداری به طول مستقیم قطعه در موقع برش این امکان را خواهد داشت که پس از پایان عملیات خمکاری قطعه را طبق اندازه درآورید.

در موقع کار با قطعات بلند مراقب باشید. وسایل و قطعه کار باستی بطور مطمئن در داخل گیره بسته شوند.

حفظاظت کار:

اهداف آموزش

تمرین برای کار عملی:

خم کردن و تابانیدن میله در حالت سرد


اهداف آموزش:

پس از انجام این تمرین باید بتوانند...

از نظر عملی:

از نظر تئوری:

- ۱- یک مفتول چهارگوش را با کمک ابزار چند مرتبه خم
نماید.
- ۲- ابزار کمکی برای تابانیدن را نام ببرید.
- ۳- یک خم ساده را نام ببرید.

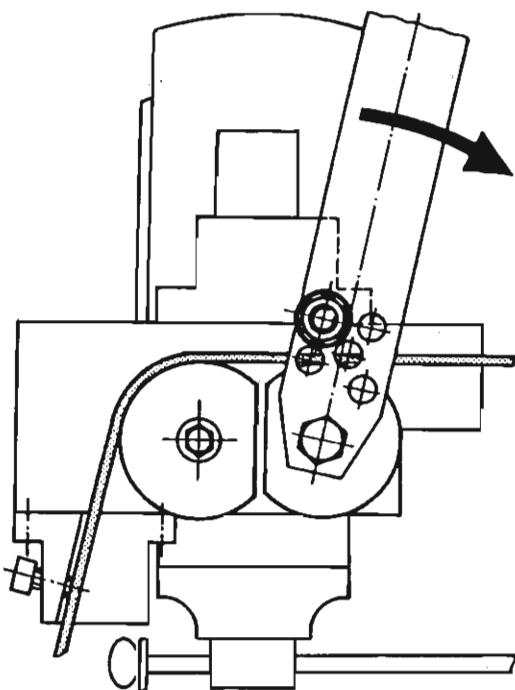


شکل ۱: خم کردن قوس R35

برای خم کردن مفتوحه از تجهیزات مکانیکی استفاده می‌گردد.
قطعه کار را بسته و با یک وسیله خم کن مثل یک اهرم با دو
قرقره تحت زاویه دلخواه خم می‌نماییم.

خم کردن توسط دستگاه خم کن:

در این تمرین دو زاویه ۱۵° با شعاع خم ۳۵mm خم کنید. برای
این کار می‌توانید از ابزاری که در داخل یک گیره بسته شود،
استفاده نمایید. در روی ابزار نشان داده شده در شکل دو
صفحه به قطر ۷۰mm و با فاصله ۶۰mm سوار می‌گردد. شعاع
قرقره‌ها مطابق با شعاع خم می‌باشد. قطعه کار در یک شیار
راهنما توسط یک پیچ محکم می‌گردد (شکل ۱).

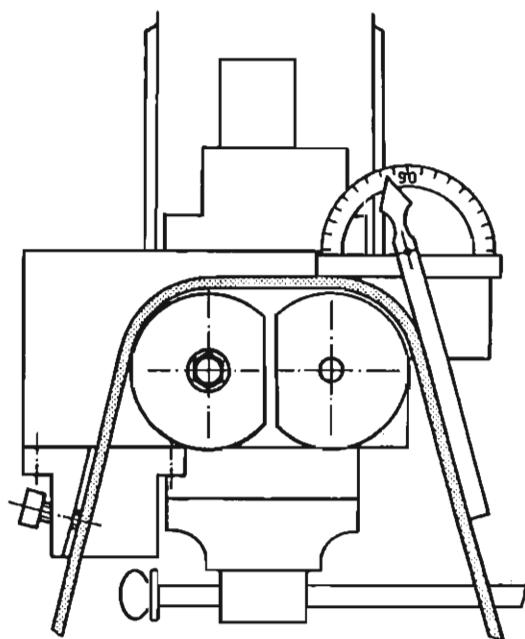


شکل ۲: کنترل زاویه قطعه خم شده


ابتدا قطعه کار را با کمک یک اهرم به دور قرقره اول و سپس به
دور قرقره دوم خم کنید. زاویه خم شده را توسط یک زاویه
سنج اندازه بگیرید (شکل ۲).

تابانیدن قطعه کار


سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

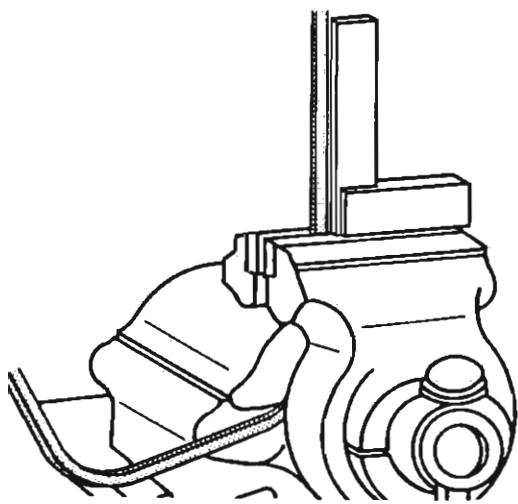

شکل ۱: بستن قطعه برای تابانیدن

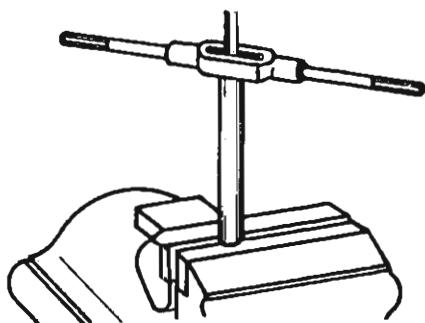

شکل ۲: تابانیدن اولین قسمت

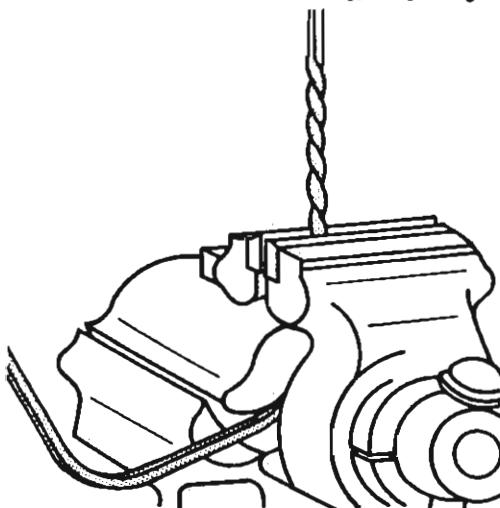

شکل ۳: به پایان رسانیدن تاب قطعه

تابانیدن قطعه در جهت محور طولی قطعه انجام می‌گیرد. در اثر بروجود آمدن تنش، تغییرات کمی در طول قطعه داده می‌شود.

تابانیدن قطعه:

برای تابانیدن قطعه را داخل گیره بسته و توسط یک گونیا آن را تنظیم کنید (شکل ۱). با قراردادن یک لوله محافظ روی قطعه صمل تابانیدن ساده‌تر می‌شود. قطر داخلی لوله حداقل ۷/۱ میلیمتر می‌باشد. طول لوله به اندازه ۸۵ میلیمتر مطابق با طول قطعه‌ای است که باید تابانیده شود. لوله از خم شدن کمانی شکل قطعه جلوگیری کرده و پیچش یکنواختی را بروجود می‌آورد. سر آزاد قطعه کار توسط یک ابزار مناسب مثلاً یک قلاویز گردان پیچانده می‌شود. توجه داشته باشید که قلاویز گردان بالای سر لوله محافظ قرار گیرد.

پس از یک دور و نیم چرخاندن دسته قلاویز اولین قسمت تابانیده می‌شود. تغییر فرمی بروجود نمی‌آید (شکل ۳). دومین قسمت تاب پس از برگرداندن قطعه بطریکه توضیح داده شده، انجام می‌گیرد.


نام کردن قطعه کار

تمرین ۶


پس از تابانیدن برای انتام کار قطعه کار را خم می کنیم.

نام کردن قطعه کار:

همچنین خمکاری برای ایجاد قوس با شعاع 40mm روی گیره انجام می گیرد. قطعه کار را قبل از خمکاری صاف نماید. بعنوان قطعه کمکی می توانید از یک لوله یا میله گرد بعنوان فرم خم استفاده نمایید. قطعه کمکی مطابق با قوس خم می باشد (شکل ۱).

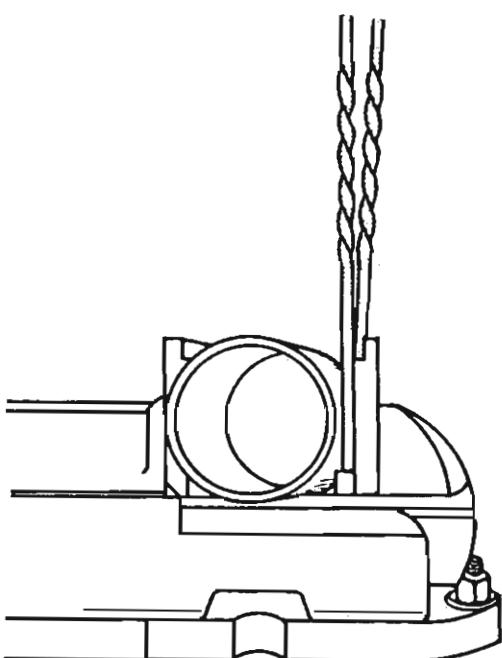


شکل ۱: پستن قطعه برای خمکاری

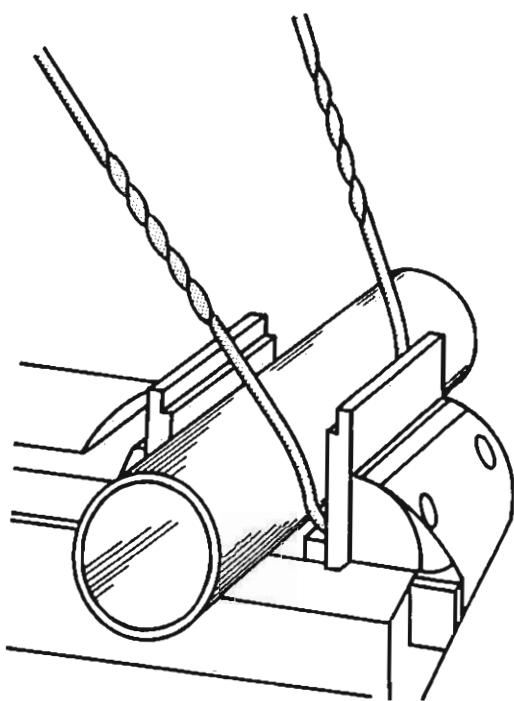

تسمه‌ای با ضخامت 10mm که زیر قطعه کار قرار دارد، اختلاف بین اندازه نقشه 30mm و شعاع لوله 40mm را از بین می برد. پس از بایان عملیات خمکاری (شکل ۲) قطعه کار را اندازه گیری کرده و دو سر میله تابانیده شده را طبق اندازه کوتاه نماید.

شکل ۲: خمکاری قوس R 40

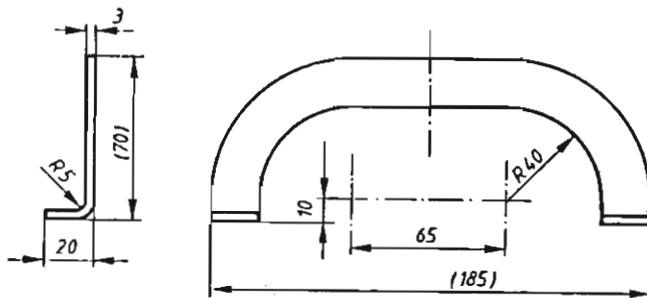

= طول مستقیم

خم شد با وسائل خمکاری

خمکاری در حالت گرم R40

سرد - خمکاری در حالت سرد RS

	FL 20x3	USI 37- 1K	DIN 174	فولاد تخت براق	۱
ملاحظات	قطعه نیمه ساخته	شماره مواد	جنس نقشه	نام	تعداد
مقیاس 1:1	دستگیره یا پایه				

مراحل کار:

- ۱- قطعه کار را طبق اندازه برش دهد.
- ۲- قطعه کار را در داخل قالب محکم کنید.
- ۳- اوایلن قسمت محل خم را گرم نموده و با قوس 40 خم کند.
- ۴- قسمت دوم را گرم نموده و با قوس 40 خم کند.
- ۵- قطعه کار را صاف کنید.
- ۶- انتهای را با $R = 5$ بطریقه سرد خم کنید.
- ۷- هر دو طرف را طبق اندازه ازه کنید.
- ۸- قطعه را پلیسه گیری کرده و صاف کنید.

ذکرات:

به مقررات حفاظت ایمنی در موقع کار با دستگاه جوش توجه
محل خم را با شعله خشن گرم کنید. قسمت بیرونی (قسمت
تحت کشن) بیشتر از قسمت داخلی (قسمت تحت فنار)
دادشته باشد. در موقع روشن کردن مشعل، شعله باید از بدنه
گرم شود.

بهتر است که قطعه کار را پس از خمکاری کلیه قوسها اندازه
گیری کنید.

حفظات کار:

به مقررات حفاظت ایمنی در موقع کار با دستگاه جوش توجه
محل خم را با شعله خشن گرم کنید. قسمت بیرونی (قسمت
تحت کشن) بیشتر از قسمت داخلی (قسمت تحت فنار)
دادشته باشد. در موقع روشن کردن مشعل، شعله باید از بدنه
گرم شود.

بهتر است که قطعه کار را پس از خمکاری کلیه قوسها اندازه
گیری کنید.

اهداف آموزش

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

تمرین برای کار عملی:

تممه را در حالت تخت و پهلو خم کنید.

اهداف آموزش:

پس از انجام این تمرین باید بتوانید...

از نظر عملی:

- ۱- علت گرم کردن تممه در موقع خم کردن از طرف عرض سطح مقطع را بیان کنید.
- ۲- تممه را بدون گرم کردن خم نماید. (از طرف طول سطح مقطع)
- ۳- برای خمکاری از وسایل قطعات کمکی استفاده کنید.
- ۴- توضیح دهید چرا و چگونه از بروجود آمدن برآمدگی روی قطمه در موقع خمکاری جلوگیری بعمل می آید.
- ۵- توضیح دهید که چرا خم کردن تممه از طرف عرض سطح مقطع مشکلتر از طرف طول سطح مقطع می باشد.
- ۶- یک ابزار کمکی را برای خم کردن تممه نام ببرید.


خم کردن تسمه از طرف عرض سطح مقطع

تمرين ۷


برای اینکه پس از خم کردن دو طرف خم مساوی باشند، بایستی در موقع برش به اندازه کافی قطمه بزرگتر بریده شود.

خمکاری از طرف عرض سطح مقطع:

برای خمکاری قوس $R=40$ به یک قالب نیاز می‌باشد. بنابراین قطمه گرم شده را توسط دست به دور یک فرقه مناسب خم می‌کنیم، بعنوان تکیه گاه یا ضامن از یک گیره موازی استفاده کنید (شکل ۱). به یک طول کافی برای قسمت آزاد انتهایی توجه داشته باشید. با مشعل جوش محل خم را تا حد قرمز یا قرمز روشن گرم می‌کنیم. برای اینکه یک قوس یکنواخت بدست آید، قسمت خارجی خم را بیشتر از قسمت داخلی گرم نمایید.

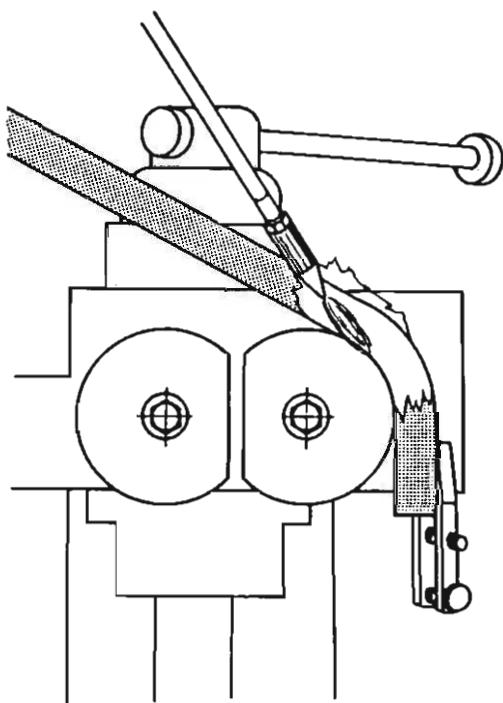

شکل ۱: گرم کردن محل خم

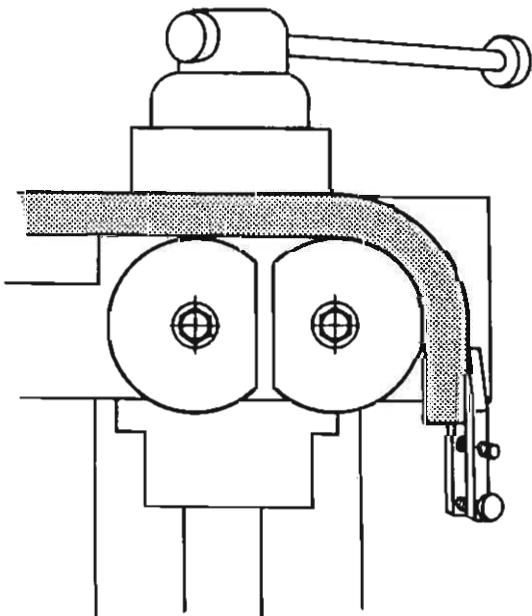


شکل ۲: خم کردن اولین قوس


در هنگام گرم کردن قطمه کار را آهته به دور فرقه خم نموده تا زاویه 90° بدست آید. برای اینکه بتوانید قطمه کار را بهتر نگهدارید از یک قطمه اضافی یا آنبر استفاده نمایید. لازم است در هنگام خمکاری قطمه کار را یک یا دو مرتبه صاف و تابگیری نماید.

خم کردن تسمه از طرف طول سطح مقطع (نخت)

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

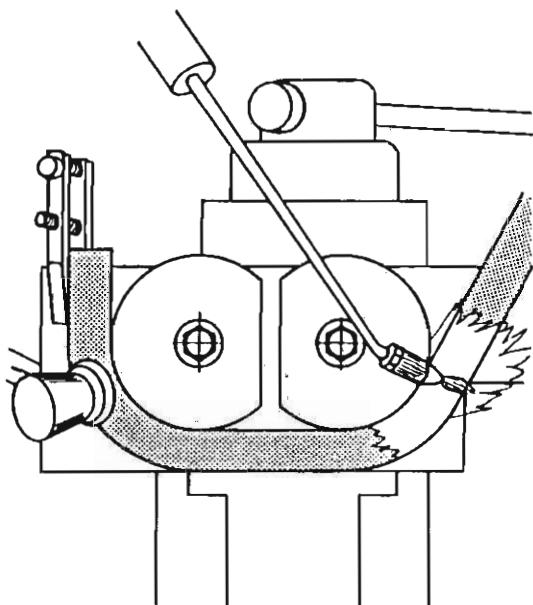

شکل ۱: خم کردن قوس دوم

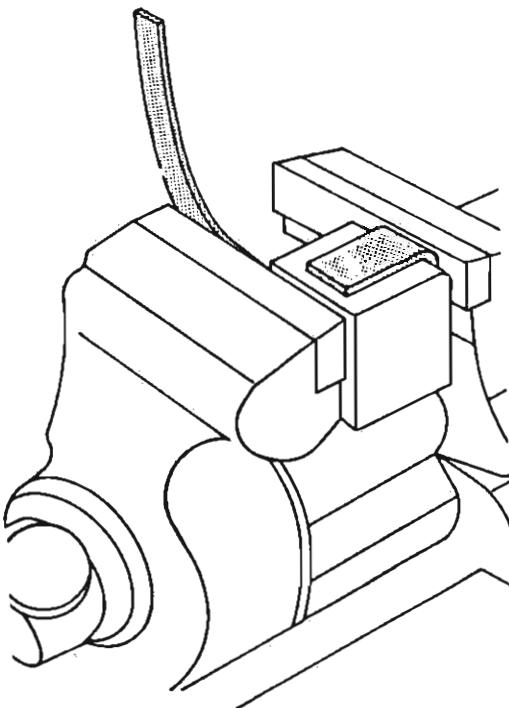


شکل ۲: خم کردن تسمه در حالت نخت

مشابه قوس اول قوس دوم نیز بطریقه گرم خم می‌گردد (شکل ۱). در اینجا نیز برای خم کردن از یک قطمه کمکی برای اضافه کردن طول اهرم استفاده نمایید.

خمکاری نخت:

پس از سرد شدن قطمه کار به اندازه کافی، قوس $R=5$ خم می‌گردد. برای این کار به یک قطمه کمکی نیاز می‌باشد که یک گوشه آن دارای قوسی مطابق با شعاع خم باشد.

طبق نقشه اندازه ۶۷ میلیمتر (3^{mm}) را خط کشی کنید. در موقع بستن قطمه کار توجه داشته باشید که خط روی تسمه با سطح بالای قطمه کمکی باهم مطابقت داشته باشد. با چکش به محل موردنظر انتهای قطمه کار ضربه بزنید تا تسمه به روی تکیه گاه (سطح قطمه کمکی) خم شود (شکل ۲). در خاتمه هر دو انتهای قطمه کار را ببریده و تا اندازه ۲۰ سوها نکاری و پلیسه گیری نمایید.

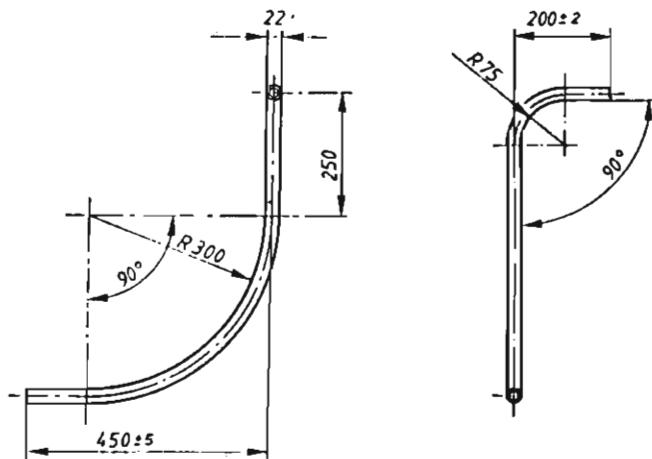

	22x1/5x1040		S1 35-1K	DIN 2394	لوله فولادی بدون درز	۱
ملاحظات	قطعه نیمه ساخته	شماره ردیف	جنس مواد	شماره نقشه	نام	تعداد
مقایس	لوله قوسی شکل					
1:1						

ابزارکار:

مراحل کار:

- ۱- لوله را طبق اندازه برشده و پلیس گیری نماید.
- ۲- لوله را از ماسه پرکرده، فشرده کنید و با قطعه چوبی دو سر آن را بیندید.
- ۳- دستگاه خم کن یا اهرم طول خم را توسط گچ رنگی روغنی مشخص نماید.
- ۴- ماسه بادی قوسهای بزرگ را بدون گرم کردن روی دستگاه خم کن و یا با استفاده از یک اهرم روی گیره خم نماید.
- ۵- مشعل جوشکاری با سریک ۴ - ۶ mm چکشی
- ۶- مشعل خم را برای قوسهای کوچک بطور یکنواخت گرم نموده و لوله را خم نماید.
- ۷- شابلون ع ماسه را از داخل لوله خالی کنید.
- ۸- مشعل خم را بوسیله برس سیمی تمیز کنید.

تذکرات:

حفظات کار:

برای پرکردن لوله باید از ماسه بادی کاملاً خشک استفاده نمود تا در موقع گرم کردن در اثر ایجاد بخار در داخل لوله از آنچنان فشرده می شود که از تغییر شکل لوله (بهن شدن) در هنگام خمکاری جلوگیری بعمل می آید. لوله توسط دربوشها محکم مسدود گردد.

اهداف آموزش

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

تمرین کار عملی:

خم کردن یک لوله فولادی توسط:

۵) خمکاری سرد یک قوس بزرگ بوسیله دست یا توسط یک

خمکن

۶) خمکاری گرم قوسهای کوچک

اهداف آموزش:

پس از انجام این تمرین باید بتوانید...

از نظر عملی:

از نظر تئوری:

۱- روش خمکاری گرم و سرد را باهم مقایسه کنید.

۲- مواد مناسب پرکردن لوله را نام ببرید.

۳- در مورد خمکاری گرم لوله‌ها توضیح دهد.

۴- دو مورد را نام ببرید که در موقع خمکاری از کمانی شدن

لوله جلوگیری بعمل آید.

۵- وضعیت قوارگرفتن درز جوش لوله را در موقع خمکاری

مشخص نماید.

۶- خصوصیات ماسه برای پرکردن لوله در موقع خمکاری گرم

توضیح دهد.

۷- دلایلی برای لازم بودن خمکاری لوله بطريقه گرم بیاورید.

۱- لوله‌ای را برای خم کردن بطور صحیح از ماسه برکنید.


۲- در صورت موجود بودن از یک خمکن برای خمکاری

استفاده نماید.


۳- از یک مشعل جوشکاری برای گرم کردن محل خم استفاده

نماید.


۴- یک قوس کوچک را توسط گرم کردن ایجاد نماید.

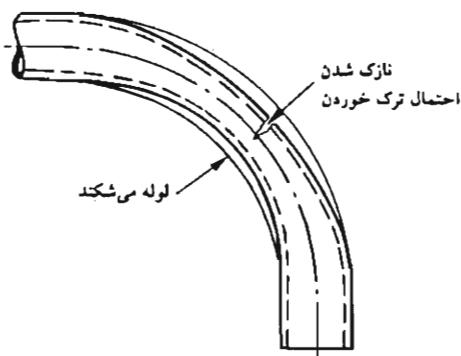

شکل ۱: تغییر شکل لوله در موقع خمکاری

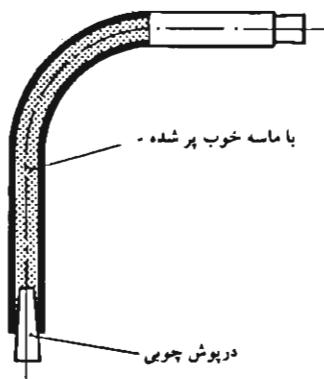

شکل ۲: لوله پوشیده از ماسه

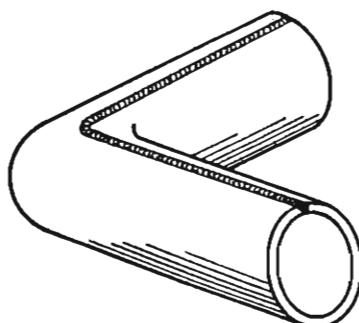

شکل ۳: وضعیت درزجوش لوله در خمکاری

لوله‌ها دارای خواصی می‌باشند که در موقع خمکاری در محل خم دو بهن می‌گردند، بطوریکه قسمت بیرونی لوله در محل خم بطرف داخل و قسمت داخلی خم لوله بطرف خارج کشیده می‌شود (شکل ۱).

خمکاری لوله:

از تغییر فرمی که در سطح مقطع لوله در موقع خمکاری بوجود می‌آید می‌توان به طرقی جلوگیری کرد. عمل پرکردن لوله از ماسه در کارگاهها متداول گردیده است و برای این کار از ماسه نرم خشک استفاده می‌شود. با ضربه زدن به لوله از پایین به بالا، ماسه داخل لوله طوری فشرده می‌گردد که در برابر تغییر فرم سطح مقطع لوله در موقع خمکاری از خود مقاومت نشان می‌دهد (شکل ۲).

در پوش چوبی که برای بستن سر لوله‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد از یک قطمه چوب استوانه‌ای شکل برباده شده و نوک آن توسط چاقو تراشیده می‌شود.

همچنین در لوله‌هایی که از ماسه پوشیده، باید حداقل شعاع خمی در نظر گرفته شود.

حداقل شعاع خم برابر است با:

$$R = \text{قطر خارجی لوله} \times 10$$

$$R = \text{قطر خارجی لوله} \times 4$$


در خمکاری سرد

در خمکاری گرم


در خمکاری لوله نیز در قسمت خشنی جنس قطمه کار نه کشیده و نه فشرده می‌شود. به همین منظور توجه داشته باشد که در موقع خمکاری درزجوش لوله در قسمت خشنی قرار گیرد (شکل ۳).

خم کردن قطعه کار


سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

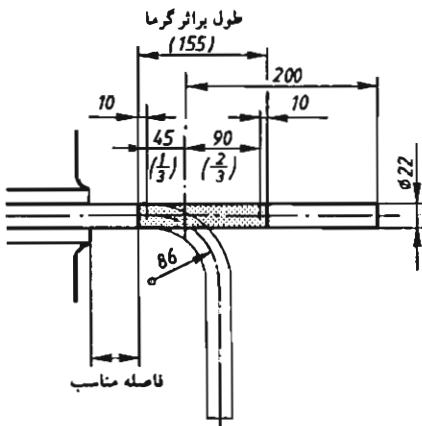

شکل ۱: علاوه‌گذاری طول قسمتی که باید گرم شود

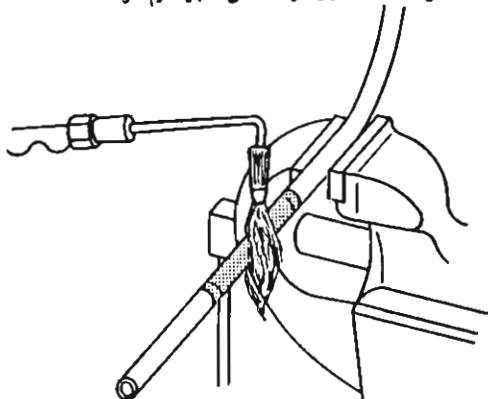

شکل ۲: گرم کردن محل خم

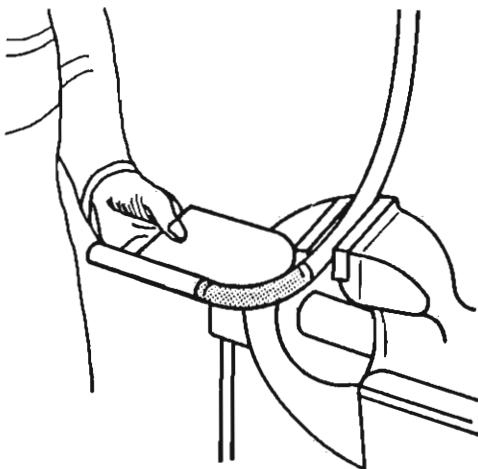

شکل ۳: کترل نوس

پس از پرکردن لوله از ماسه می‌تواند عمل خمکاری را شروع کنید. طول خم را محاسبه نموده و اندازه آن را توسط گچ رنگی روغنی روی لوله مشخص نمایید.

خم کردن قطعه کار:

قوسه‌های بزرگ بایستی بطريق سرد خمکاری شود. برای بزرگ کردن طول اهرم در موقع خمکاری می‌توان از یک قطعه کمکی استفاده نمود. شعاع خم مورد نظر بوسیله یک خمکاری سریع و یکتاخت بدست می‌آید. قوهای کوچک را می‌توان توسط گرم کردن محل خم، خم نمود. در اثر گرم کردن قابلیت خمکاری قطعه بالارفته و نیروی لازم برای خمکاری را کم می‌کند. محاسبه طول قسمتی که باید گرم شود برای زاویه ۹۰° به شرح زیر می‌باشد:


$$\pi \times \frac{D}{4} \times \frac{R}{2} = \pi \times \frac{(75+11)}{2} = 135 \text{ mm}$$

۳/ این اندازه ۲۰۰ و $\frac{1}{3}$ بعد از اندازه ۲۰۰ علاوه‌گذاری کنید (شکل ۱). محل خم را باید زیاد نزدیک‌گیره بست تا وضعیت خوبی از قسمت خم شده به قسمت راست لوله برای کترل داشته باشیم. به همین خاطر به طول محاسبه شده برای گرم کردن از هر طرف حدود ۱۰mm اضافه می‌گردد. برای جلوگیری از سوختگی از دستکشها یک از جنس آزیست استفاده نمایید.

محل خمکاری را با مشعل جوشکاری تا حد قرمز روشن گرم نمایید (شکل ۲). مشعل جوشکاری را از گیره دور نگه داشته و شعاع داخلی لوله را بیشتر گرم نمایید تا بین وسیله فشرده شدن لوله ساده‌تر انجام گیرد. شعاع خم شده را توسط یک شابلون قوس کترول نمایید (شکل ۳) و در صورت لزوم دوباره قطعه را گرم کرده و بیشتر خم کنید.

دستگاه خمکن

تمرین ۸

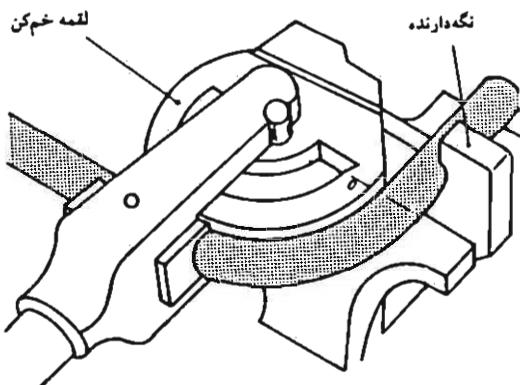


شکل ۱: دستگاه خمکن


برای اینکه بتوان قوسهای کوچک و یا لوله‌هایی با سطح مقطع بزرگ را بطور سرد خم نمود، برای این کار خمکن‌های زیادی موجود می‌باشد.

دستگاه خمکن لوله:

بطور کلی همیشه یک لقصه خمکن لازم می‌باشد تا بتوان لوله را روی آن خم نمود. یک نگهدارنده، لوله را محکم نگه می‌دارد. نگهدارنده و لقصه خمکن بایستی با قطر لوله متناسب باشد (شکل ۱). دستگاه‌های خمکن متداول خمکاری لوله‌ها را بطریقه مکانیکی با یک هرزگرد و یا بصورت هیدرولیکی انجام می‌دهند (شکل ۲). فک‌های نگهدارنده تکیه گاهی برای لوله‌ها می‌باشند و آنها را محکم نگه می‌دارند.

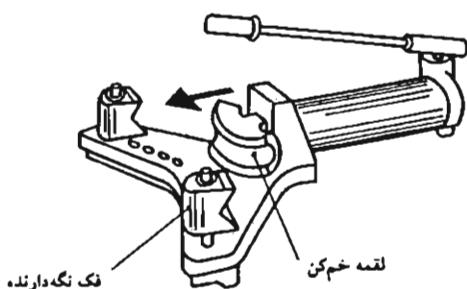


شکل ۲: خمکن هیدرولیکی

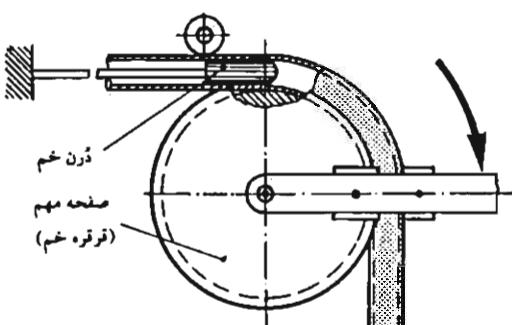

شکل ۳: خمکردن توسط قرقره خم و ذرن

در خمکن‌هایی که دارای ذرن خم می‌باشند، ذرن در داخل لوله قرار می‌گیرد (شکل ۳). عمل خمکاری بطریقه سرد انجام می‌شود. لوله در ابتدای محل خم به قرقره متصل می‌شود و با چرخاندن اهرم لوله بدور قرقره خم می‌گردد.

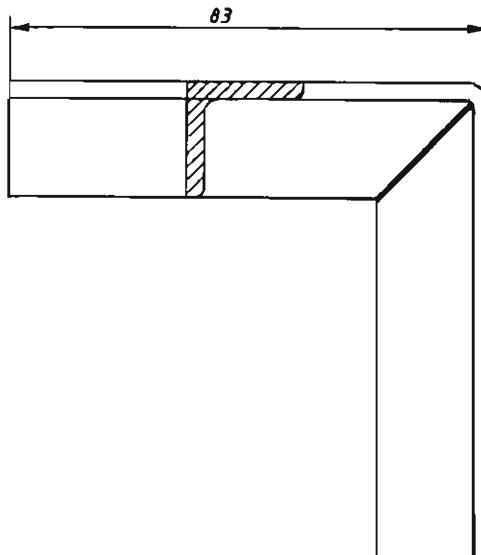

آهن نبشی	تعداد	DIN 1028	شماره نقشه	جنس مواد	شماره نیمه ساخته	قطعه نیمه ساخته	ملحوظات	20x3x160	مقیاس 1:1
پروفیل گونیا شکل ۹۰°									

ابزار کار:

- ۱-وسایل کنترل و اندازه گیری
- ۲-وسایل خط کشی در صورت لزوم زاویه سنج ۱۳۵°
- ۳-اره کمانی
- ۴-سوهان تخت
- ۵-چکش فلزکاری

مراحل کار:

- ۱-نبشی را بیرید.
- ۲- محل برش را پلیسه گیری کنید.
- ۳- محل خم و برش را علامت گذاری کنید.
- ۴- قطعه کار را بسته و محل خم را ارائه کنید.
- ۵- محل برش را پلیسه گیری کنید.
- ۶- قطعه کار را در گیره بسته و خم کنید.
- ۷- قطعه کار را کنترل کرده و تنظیم کنید.

تذکرات:

در موقع درآوردن زبانه طرفی از نبشی که باید خم شود،
نایستی بریده شود.

حفظات کار:

قطعه کار را در داخل گیره بطور مطمئن بیندید.

اهداف آموزش

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

تمرین برای کار عملی:
خمکاری یک نیشی بطريقه سرد

اهداف آموزش:
پس از انجام این تمرین باید بتوانند...

ازنظر عملی:

- ۱- یک قطمه آهن نیشی را بطور صحیح خطکشی نموده، اره را توضیح دهید.
- ۲- موارد جلوگیری از تنشهای ایجاد شده را نام ببرید.

ازنظر تئوری:


- ۱- تنشهایی که در اثر خم کردن یک قطمه نیشی بوجود می‌آید کاری و پلیه گیری کنید.
- ۲- یک آهن نیشی را با زاویه 90° خم نمایید.

آماده ساختن آهن نبشی


در خمکاری نبشی‌ها با توجه به وضعیت آنها نیروی کشش یا فشار زیادی به اضلاع نبشی وارد می‌شود.

آماده ساختن قطمه کار:

برای اینکه در این تمرین بتوان یک قطمه نبشی را با دست بطريقه سرد خم کرد، بایست قطمه را آماده نمود. بدین وسیله روش درآوردن زبانه در محل خم مناسب است (شکل ۱). درآوردن زبانه این امکان را بوجود می‌آورد که قطمه آهن نبشی را با زاویه 90° در حالت سرد خم نمود.

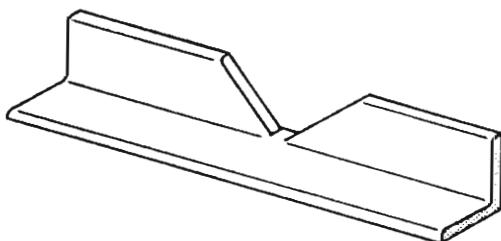


شکل ۱: درآوردن محل خم

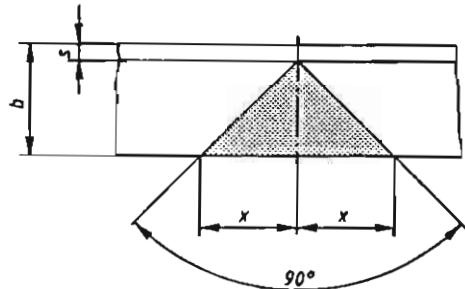

شکل ۲: خط کشی محل خم

برای درآوردن زبانه محل خم را خط کشی کرده، همانطوری که در شکل ۲ نشان داده شده است. در نتیجه اندازه‌های خط کشی عبارتند از:

$x = \text{پهنای نبشی } b - \text{ضخامت نبشی } s$ که در این تمرین $x = 20\text{ mm} - 3\text{ mm} = 17\text{ mm}$ می‌باشد.

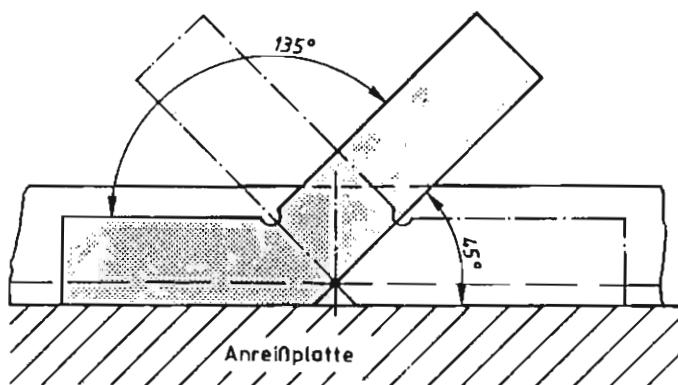


شکل ۳: خط کشی توسط گونیا

خط کشی را می‌توان توسط یک گونیا بطریکه در شکل ۳ نشان داده شده است، انجام داد.

خم کردن قطعه کار

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

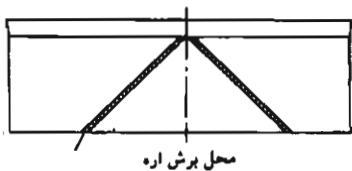


شکل ۱: وضعیت اره کاری

پس از خلط کشی درآوردن زیانه توسط کمان اره صورت می‌گیرد. اره را بطوریکه در شکل ۱ توضیح داده شده، قرار داده و دقیق کنید که در موقع اره کاری ضلعی که باید خم گردد، بریده نشود. چنانچه زیانه صاف بریده نشده باشد، می‌توان آن را با سوهان سه‌گوش اصلاح نمود.


خم کردن قطعه کار:

نبشی را برای خمکاری طوری درگیره ببندید که محل خم بیرون از گیره قرار گیرد (شکل ۲). توجه داشته باشید که نبشی با نک گیره در قسمت بالا ایجاد یک سطح را بنماید. بدین وسیله خمکاری آسانتر می‌گردد.

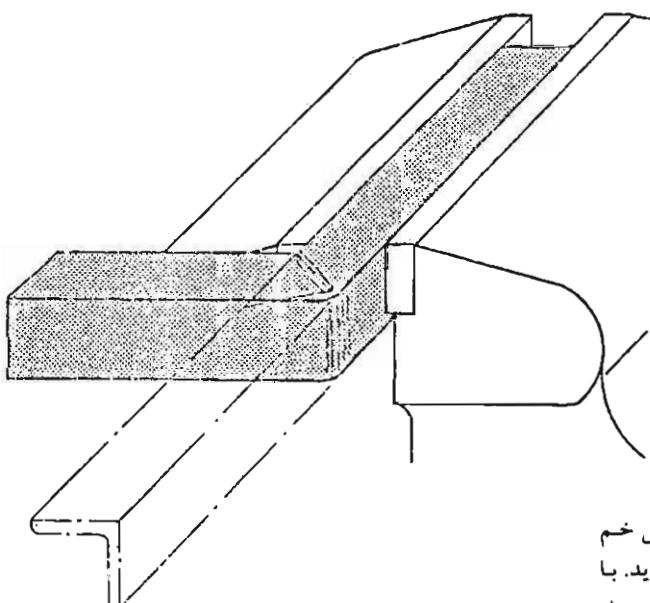

شکل ۲: خم کردن قطعه کار

قطعه کار بایستی طوری بیرون از گیره قرار گیرد که محل خم خارج از نک گیره باشد. قطعه کار را بطور محکم ببندید. با ضربات آرام چکش نبشی را تحت زاویه 90° خم نماید. پس از خمکاری همسطح بودن نبشی را کنترل نموده و آن را صاف و تابگیری نماید.

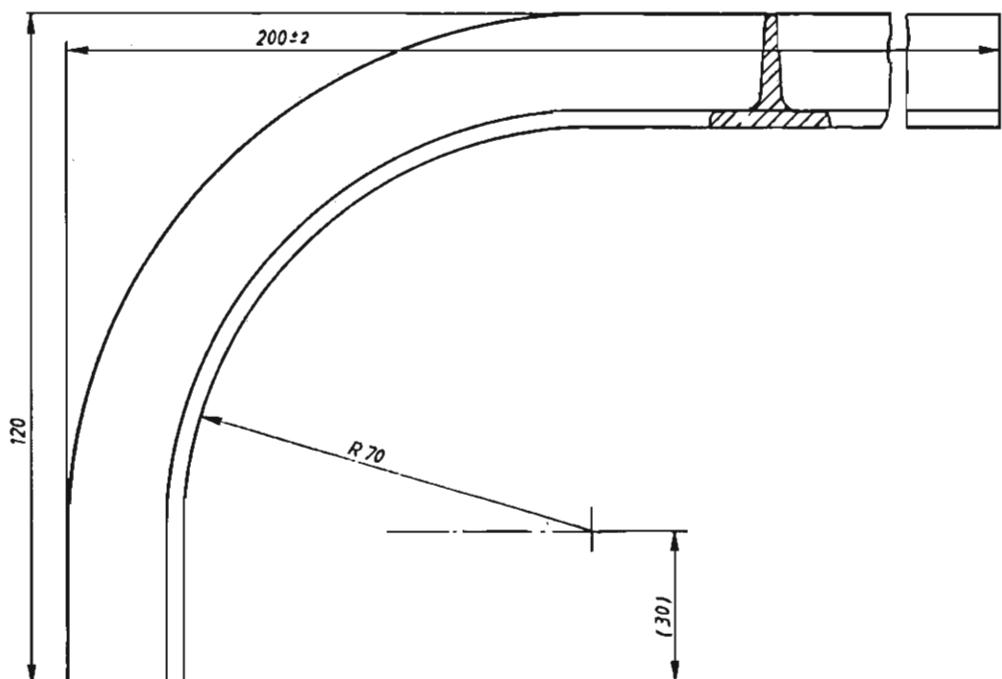

	T 20x260		St 37-2	DIN 1024	فولاد ۲ شکل	۱
ملاحظات	قطعه نیمه ساخته	شماره ردیف	جنس مواد	شماره نقشه	نام	تعداد
مقیاس 1:1	پروفیل کمانی شکل					

ابزار کار:

- ۱- خطکش فلزی - وسائل خطکشی
- ۲- چگ رنگی روغنی
- ۳- اره کمانی
- ۴- سوهان تخت
- ۵- خم کن
- ۶- گونیای تخت
- ۷- چکش فلزکاری
- ۸- مشعل جوشکاری با سریک 6mm - 4

تذکرات:

در موقع گرم کردن خطر سوختگی وجود دارد و به همین دلیل اضلاع آهن ۲ شکل بطور یکنواخت گرم شود.
از دستکش مخصوص استفاده نمایید.

مراحل کار:

- ۱- فولاد ۲ شکل را بیرید.
- ۲- محل برش را پلیسه گیری کند.
- ۳- محل خم را با چگ رنگی روغنی علامتگذاری کند.
- ۴- محل خم را با مشعل جوشکاری گرم نمایید.
- ۵- فولاد ۲ شکل را توسط خم کن خم نمایید.
- ۶- گرفتار را راکترل و صاف نمایید.

حفظات کار:

اهداف آموزش

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور


تمرین کار عملی:
خمکاری یک فولاد T شکل بطریقه گرم.

اهداف آموزش:
پس از انجام این تمرین بایستی بتوانید...

از نظر عملی:

- | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|---|
| ۱- وضعیت قسمت خنثی برای یک فولاد T شکل را از روی جدول تعیین کنید. | ۲- طول محل گرم شدن را مشخص کرده و علامتگذاری کنید. | ۳- محل خمکاری را بطور صحیح گرم کنید. | ۴- یک فولاد T شکل را توسط یک خمکن خم نمایید. | ۵- یک قطمه خم شده را صاف نمایید (تابگیری کنید). |
| ۲- در مورد طول گرم شدن قطمه توضیح دهید. | ۳- ابزار مناسب برای علامتگذاری طول قسمت گرم شدن را نام ببرید. | ۴- گرم کردن قطمه را توصیف کنید. | | |


برای محاسبه طول مستقیم یک قطعه، طول قسمت خنثی محاسبه می‌گردد. وضعیت قسمت خنثی فولاد ۲ شکل بایستی قابلً تین شود.

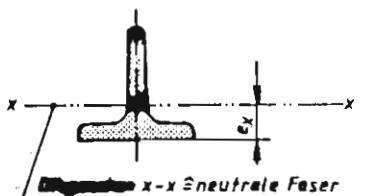

شکل ۱. خم محوری خطکش T

محاسبه طول مستقیم:

در فولاد ۲ شکل قسمت خنثی و همچنین محور خم در فاصله معین e_x نسبت به سطح تخت سبزی می‌باشد. این اندازه e_x برای کلیه فولادهای ۲ شکل در کتاب جداول نوشته شده و برای فولاد ۲ شکل این تمرین معادل 58mm که تقریباً 6mm می‌باشد (شکل ۱).

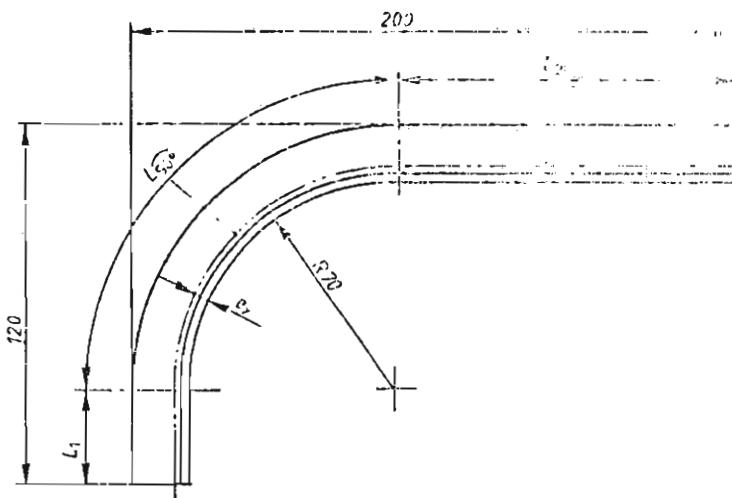

شکل ۲. محاسبه طول مستقیم

برای قطعه کار این تمرین طول مستقیم به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

$$\text{طول مستقیم} = \text{طول قسمت خنثی}$$

$$(شکل ۲) L_{\text{کل}} = L_1 + L_{90^\circ} + L_2$$

$$L_1 = 120 - 70 - 20 = 30\text{mm}$$

$$L_2 = 200 - 70 - 20 = 110\text{mm}$$

$$L_{90^\circ} = \pi \times \frac{D}{4} \quad D = 2(R + e_x)$$

$$D = 2(70 + 6) = 2 \times 76$$

$$L_{90^\circ} = \pi \times \frac{152}{4} = 119/32 \approx 120\text{mm}$$

$$L_{\text{کل}} = 30 + 110 + 120 = 260\text{mm}$$


خمکاری قطعه کار

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

قبل از خمکاری، طول محل گرم شدن توسط گچ رنگی علامت گذاری می شود. بدین وسیله علامت گذاشته شده در موقعي که قطعه کار سرخ شده است، هنوز قابل رویت می باشد.


خم کردن قطعه کار:

در هر دو طرف طول خم یک اندازه اضافی برای هر طرف 10mm برای طول گرم شدن در نظر گرفته می شود تا بطور سریع و راحت از قسمت خم به قسمت مستقیم دست پیدا کنیم.

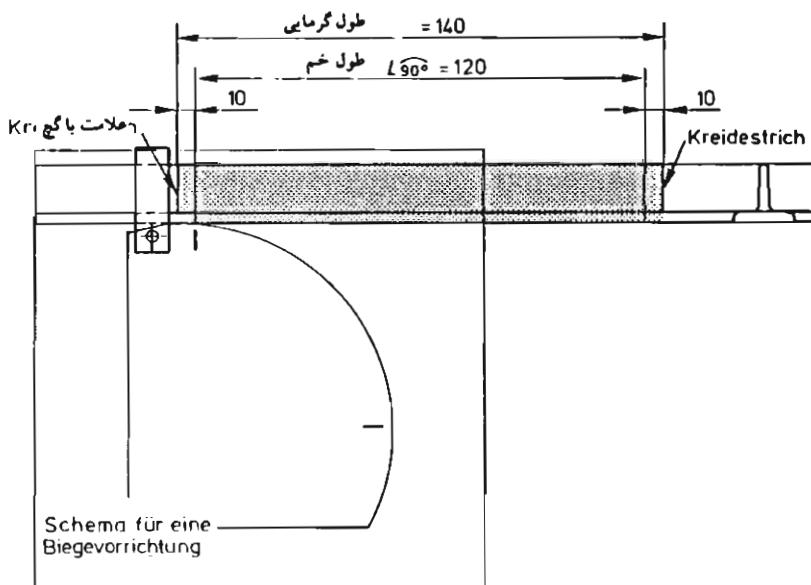

شکل ۱- خم کاری قطعه کار

فولاد A شکل را توسط یک مشعل جوشکاری در محدوده طولی که باید گرم شود، بطور یکنواخت تا حد قرمز روشن (حدود 800°C تا 850°C) گرم کرده و سپس بطور سریع آن را روی ابزار خم کن پیش بینی شده خم نمایید. در صورت لزوم باید قطعه کار توسط یک چکش صاف گردد.

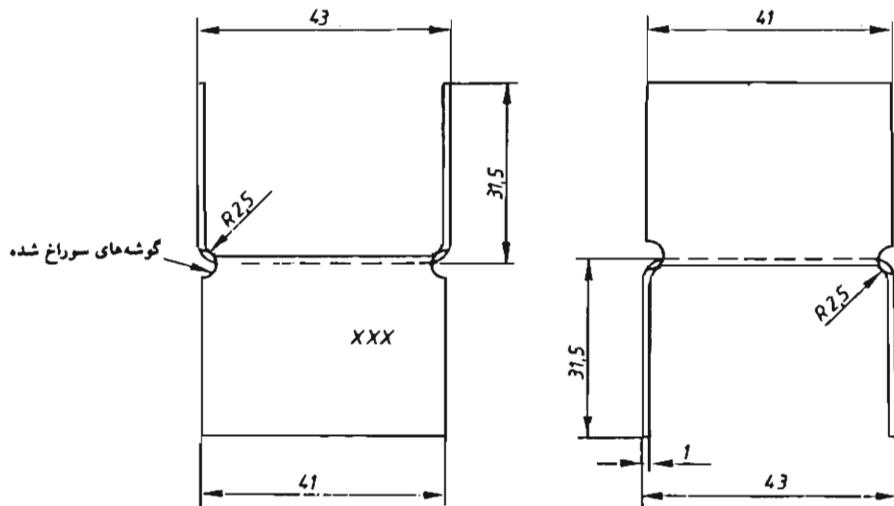

محل شماره مشخصه: XXX

ملاحظات	قطعه نیمه ساخته	شماره ردیف	جنس مواد	شماره نقشه	ورق A شکل	تعداد
مقیاس 1:1	قطعه صلیبی شکل					

حفظات کار:

کلیه نکات و مقررات اینمی باید مورد توجه قرار گیرد تا از خطرات و صدمات جلوگیری شود. در مواردی که شک دارید از مربی کمک بگیرید.

- پیش پنی کار:
- ۱- برنامه اجرای کار را تنظیم کنید.
- ۲- ابزار را انتخاب نمایید.
- ۳- برنامه اجرای کار و ابزار توسط مربی کنترل شود.
- ۴- قطعه کار را علامت گذاری کنید.
- ۵- قطعه کار را تمام کنید.

تذکرات:

این کار نمونه بعنوان کارنامه ای برای تکرار آموخته ها در قسمت عملی و تئوری در نظر گرفته شده است.

قطعه کار تمام شده باید توسط مربی کنترل و ارزشیابی گردد.


کار عملی آزمایش

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

ارزشیابی نهایی کار:

نکات اصلی ارزشیابی عبارتند از:

- ۱- تهیه برنامه اجرای کار و انتخاب ابزار کار
- ۲- برداشت کلی از قطعه کار
- ۳- اندازه بودن قطعه کار
- ۴- مسطح و گونیا بودن
- ۵- تمیزی کار
- ۶- زمان لازم برای ساخت
- ۷- کارکردن و تمیز نگهداشتن ابزار کار
- ۸- توجه به نکات اینمنی

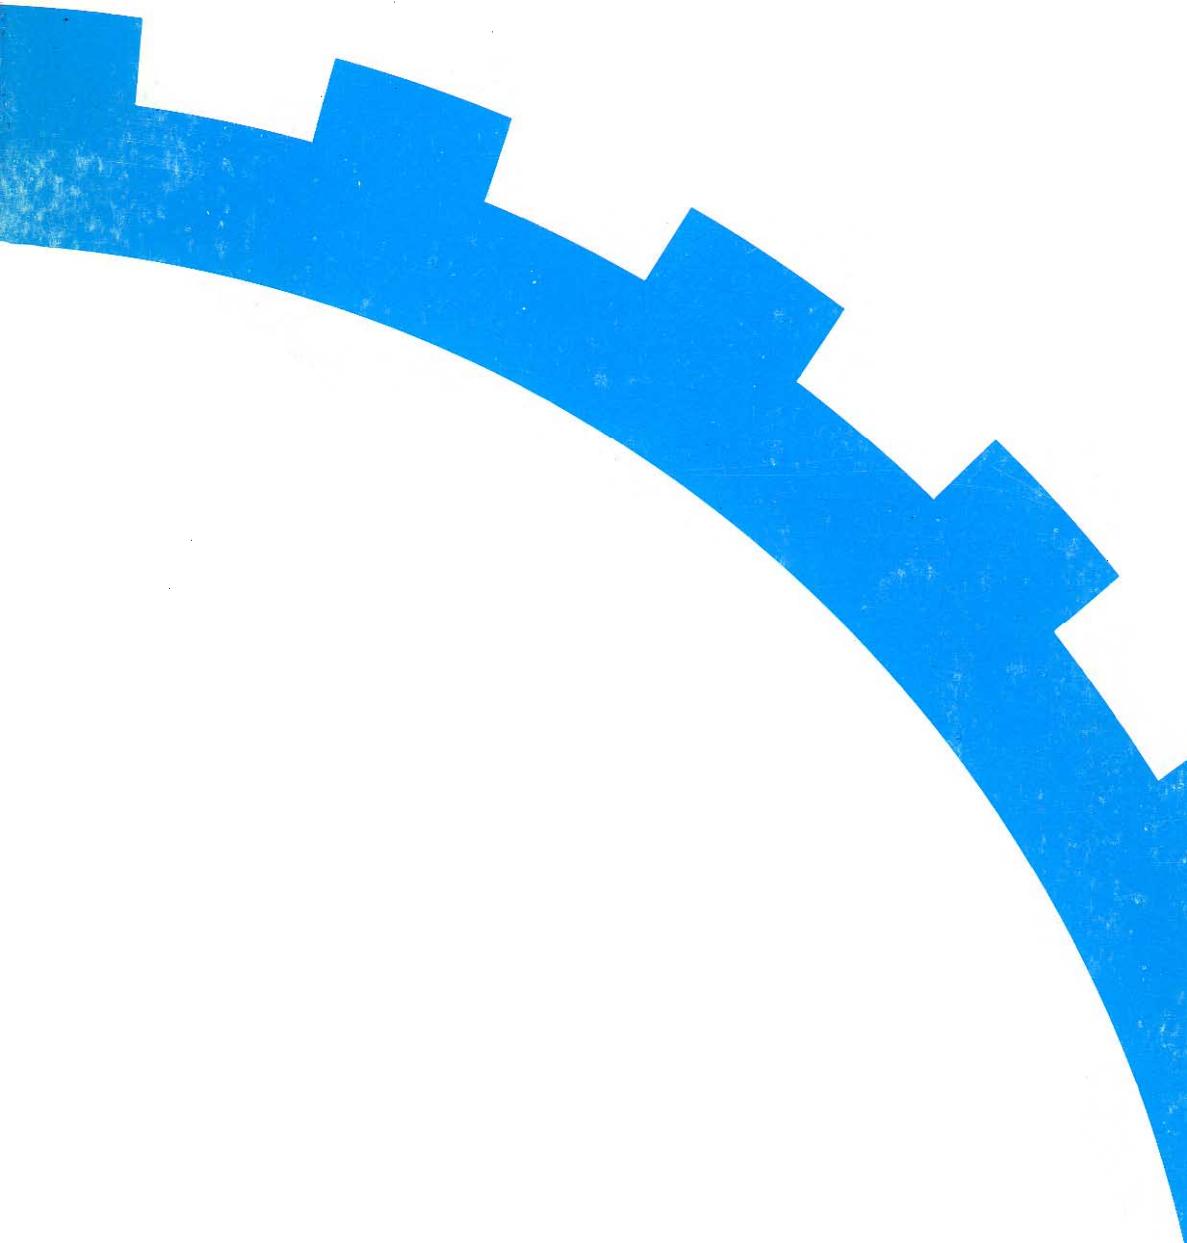

انتشارات مدیریت پژوهش