



صفحه تراشکاری



سازمان تعاون کشاورزی

تعریف - برای تراشیدن سطوح صاف و در آوردن شیارها و فرم‌های مشخص و جرخ دند، ها از ماشین صفحه تراش استفاده می‌شود .

انواع ماشینهای صفحه تراش - ماشینهای صفحه تراش ب انواع زیر طبقه بندی می‌شوند :

۱- صفحه تراش گهواره ای

۲- صفحه تراش دروازه ای

۳- صفحه تراش کپی

۴- ماشین کله زنی


۱- صفحه تراش گهواره ای (کشوئی)

در صفحه تراش گهواره ای کار ثابت است و رنده در امتداد آن حرکت می‌کند کار روی میز محکم می‌شود و رنده به رنده گیر که به کشو متصل است بسته می‌شود .

ماشین صفحه تراش گهواره ای برد نوع است :

۱- صفحه تراش گهواره ای جعبه دند ای .

۲- صفحه تراش گهواره ای هیدرولیکی

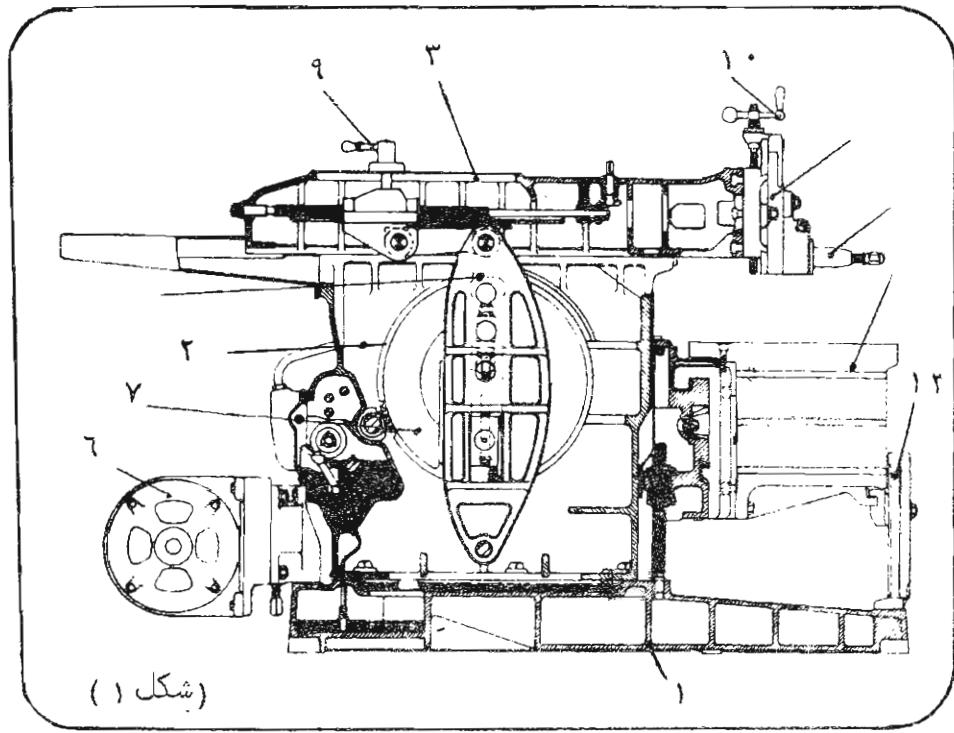

مانندین صفحه تراویح گهواره ای جعبه دنده ای از اجزاء مهم زیرشکل میشود :

پایه (۱)

بدنه (۲)

گهواره - گهواره درکشو حرکت رفت و برگشت را انجام میدهد (۳)

کله کی - کله کی رامیتوان بوسیله چرخاندن دسته (۱۰) پائین و بالا برد و چرخاند یا تحت زاویه
محیین ترازدارد (۴)

میز - میز به بدنه ماشین متصل است و روی میله پیچ عمودی سوارشده و دارای شیارهای
 بشکل دم بیچاره برای بستن گیره باقیار میباشد (۵)

موتور محرک (۶)

چرخدند، لنگ (۷)

بازوی لنگ (۸)

اجرم قفل گشته (۹)

دسته بارعمود (۱۰)

تلعکیر (۱۱)

پایه نگهدارنده میز (۱۲)

دسته حرکت عرضی میز (۲۲)

دسته حرکت عمودی میز (۲۳)

طرز کار صفحه تراش گهواره ای هیدرولیکی

در صفحه تراش گهواره ای هیدرولیکی الکتروموتور ماشین بمیز مکنده روغن را بکار میاندازد . این بمیز روغن را از مخزن روغن بد اخل مکیده و فشار روغن بیستون داخل سیلندر را بجلو وعقب میبرد و باعث حرکت رفت و برگشت کشومیشود . (شکل ۲)

در موقع حرکت کشوی طرف جلو، روغن به سریستون که دارای سطح نسبتاً زیادی است غشار میآورد بنابراین

حرکت نماید . بطرف جلو باقدرت زیاد انجام میگیرد اما در موقع برگشت کشو، روغن به پشت بیستون دیگری که دارای محیط کوچکتر است فشار میآورد و در نتیجه کشوی اسرعت زیاد ولی قدرت کم به عقب برگردید .


در این نوع صفحه تراش دستگاهی نصب شده که بكمک آن میتوان مقدار روغن را که در هر ثانیه بد اخل سیلندر میبرد کم یازیاد کرد و سرعت کشوی ماشین را تنظیم نمود .

صفحه تراش های هیدرولیکی به دستگاه دیگری مجهز است که میتواند در موقع معین فشار روغن را از روی بیستون به بشت آن انتقال دهد این دستگاه طول مسیر حرکت کشور را تنظیم میکند .


تکیه گاه میز ماشین صفحه تراش

جلوی میز ماشین های صفحه تراش که برای تراشیدن کارهای سنگین بکار میروند تکیه گاهی قرارداده قبل از شروع برآورده برد اری باید پیچهای آنرا محکم کرد . توجه داشته باشید که در این حالت میز ماشین فقط میتواند حرکت عرضی انجام دهد و حرکت عمودی آن امکان پذیر نمیباشد . (شکل ۳)

چون ضمن کار باید برای تغییر مقدار بار روکستر اندازه کار ماشین را بدون خاموش کردن الکتروموتور آن متوقف نمود لذا بین الکتروموتور و جعبه دندنه ماشین کلابجی قرارداده شده است .

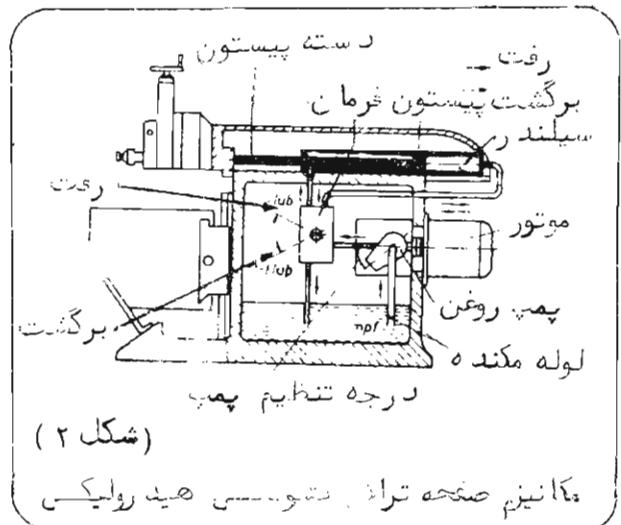

(شکل ۲)

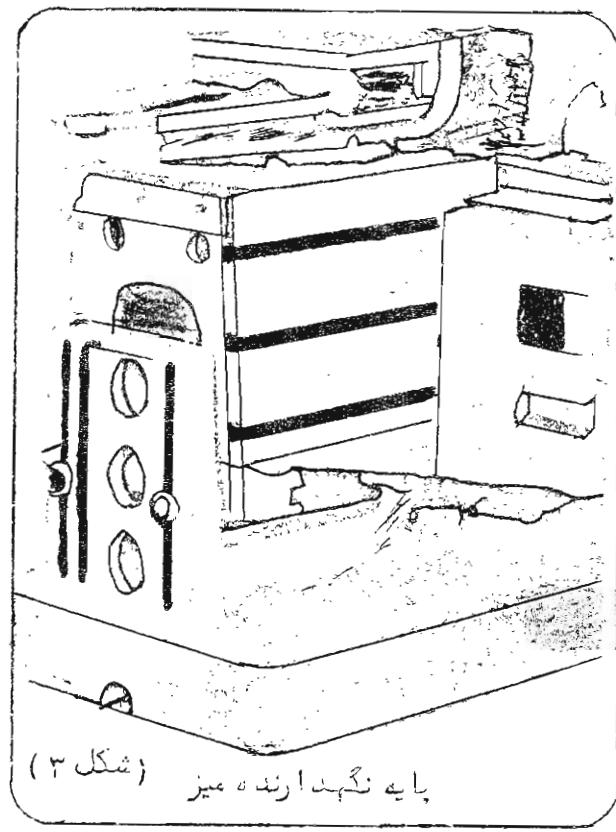

بایه نگهدارنده میز (شکل ۲)

کلاح ازد وصفحه که برویهم سائیده میشود تشکیل میگرد و برای قطع ووصل حرکت بکارمیرود . محورالکتروموتور (محرك) ومحور جعبه دندنه (متحرک) درست روبروی هم ولی جدا از یکدیگر قرار گرفته است روی هریتا زاین محورها پولکی نصب شده است ، پولک محورالکتروموتور روی آن محور محکم شده و محور جعبه دندنه بوسیله اتصال هزارخاری با پولک خود مربوط است . "شمئنا" پولک میتواند درامتداد محور کمی جابجا شود .

پشت پولک محور جعبه دندنه چند فرقه که فشار آنها قابل تنظیم است قراردارد ، با حرکت دادن اهرم

کلاح فنرهای پولک محور جعبه دندنه را روی پولک محور موتورالکتریک فشار میدهد و در اثر اصطکاک در پولک حرکت از محور موتورالکتریک به محور جعبه دندنه انتقال بیدامیکند .

برای قطع حرکت بوسیله اهرم فنرهای اعقب کشیده و صفحه دای کلاح را از هم جدا میسازند .

با این ترتیب حرکت از محور محرك به محور متحرک منتقل نخواهد شد و با اینکه موتورالکتریک در حال گردش است حرکت ماشین قطع میشود . اهرم که سبب قطع حرکت میشود اهرم کلاح نام داشته و معمولاً "درجائی قرارداده" میشود که دسترسی آسان باشد و کارگری تواند در اسرع وقت حرکت ماشین را متوقف کند .

یادآوری : حرکت آهسته کشوندن صفحه تراشی یا ادامه حرکت آهسته کشوبس از قراردادن اهرم کلاح در محل توقف دلیل برآنست که کلاح ازحال تنظیم خارج شده و باید آنرا تنظیم کرد .

میزگردان ماشین صفحه تراش گهواره ای

برای بستن کارهایی که باید با زاویه معینی تراشیده شود و نمیتوان آنها را در گیره معمولی بست از میز

گردان استفاده میشود . (شکل ۴)

میزگردان از دو قسمت تشکیل شده است .

۱- قسمت بالائی که دارای شیارهای برای بستن

کاربوده و روی قسمت زیری میگردد .

۲- قسمت زیری بعیزصفحه ترازن محکم شده و مدرج

است . گردش قسمت بالائی را روی قسمت زیری -

میتوان با استفاده از صفحه مدرج بعقد ارمطلوب

تنظیم کرد . و سپس قسمت بالائی را روی قسمت زیری

محکم کرد .

کم و زیاد کردن بار عمودی و عرضی

کم و زیاد کردن بار عمودی و عرضی با تغییر مکان اهرم

مخصوص ، انجام میگیرد .

کم و زیاد کردن بار عمودی و عرضی در غالب ماشین های

جدید بوسیله یک یا دو اهرم انجام میشود . (شکل ۵)

ولی در ماشین های غیر خود کار باید بترتیب زیر عمل کرد :

زیر ضامن ماشین صفحه تراش یک جغجفه قرارداد که


هر صدای تق آن نشانه بیش روی میزاند از ۰/۰۵ -

میلیمتر است (شکل ۶)


بنابراین برای تنظیم مقدار حرکت میزمهره اهرم بار را باز

کرده محل بازو را آنقدر تغییر دهد تا در موقعی که


ماشین کار میکند صدای تق های جغجفه بتعداد مورد نظر

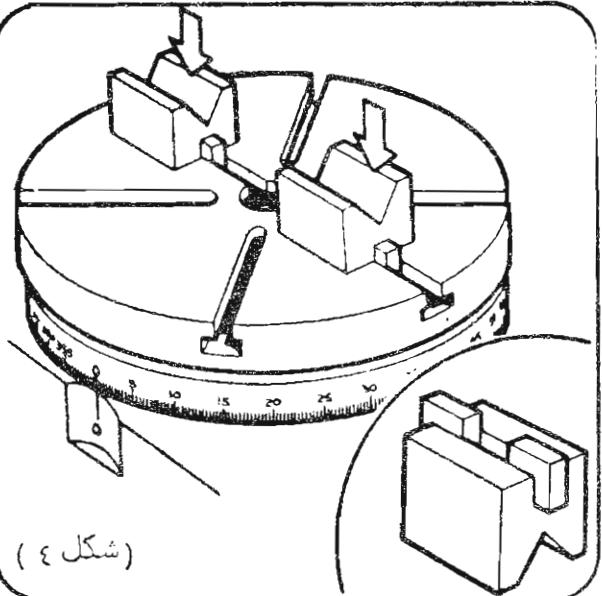

(شکل ۴)



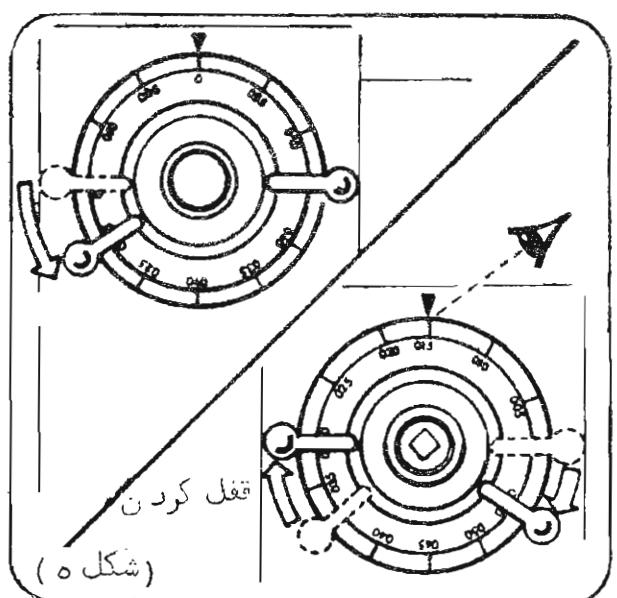


(شکل ۵)

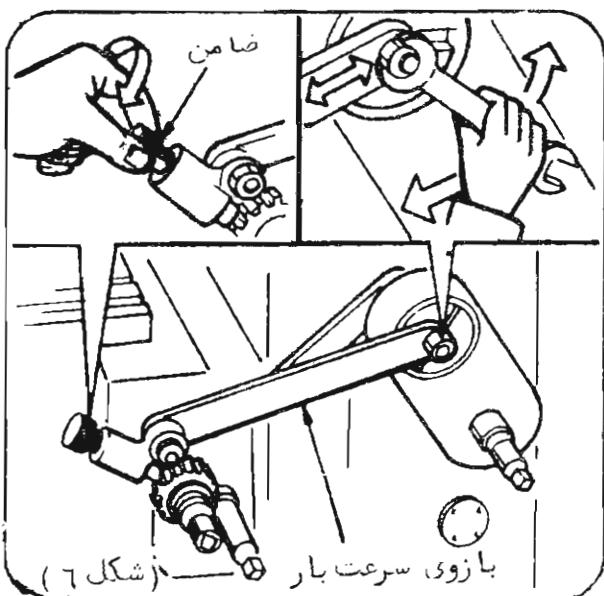

بازوی سرعت بار (شکل ۶)

بررسی

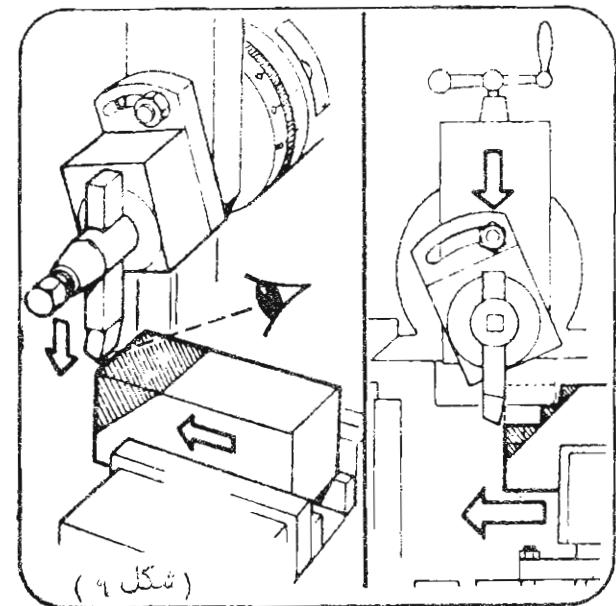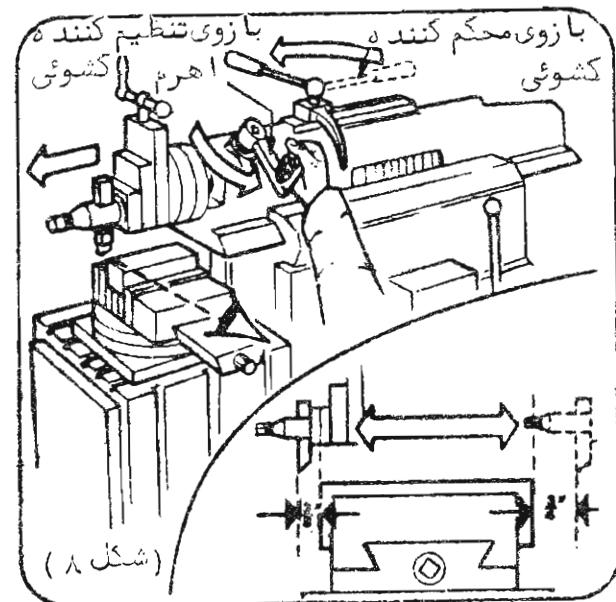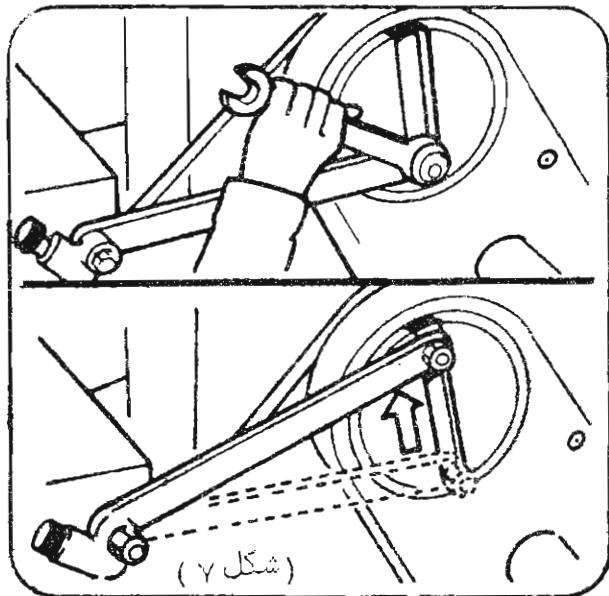

سپس بوسیله غامن ماشین حرکت میزارد و جهت رفت و برگشت آزمایش کید و اگر صدای ترقیج چه در آخر هر حرکت کامل نبود اهن بار را کمی جابجا کید تا این ایجاد بر طرف شود.

میز ماشین باید در موقع برگشت کشو حرکت کند. اگر حرکت میز ماشین به نگام پیش روی کشو انجام بگیرد باید محل اهن بار را روی چاک تغییر دهد (شکل ۷)

جابجا کردن کورس ماشین نسبت به کار

برای تنظیم کورس ماشین نسبت به قطعه کار ابتدا بیچ ثابت کننده گهواره را کمی باز کرده و سپس با گرداندن لاسته مخصوص محل کشور انسیت به کار تنظیم کید (شکل ۸)

استفاده از چاک هلالی برای کج کردن رنده گیر

برای براده برداری عمودی رنده گیر را بسته کج کید که نوک رنده در موقع برگشت کشویه کار گیر نکند (شکل ۹)

برای کج کردن رنده گیر ترتیب زیر عمل کید:


الف - مهره روی چاک هلالی را شل کید.

ب - رنده گیر را تا آخرین حد چاک هلالی

درجہت مخالف کار بچرخانید ۔

پ - مهره روی چاک هلالی را کاملاً محکم کید ۔

ت - رنده را با گرداندن بیچ تنظیم رنده گیر جلو ببرید تا اطمینان حاصل کنید که رنده گیر به کارگیر نمیکند ۰ (شکل ۱۰)

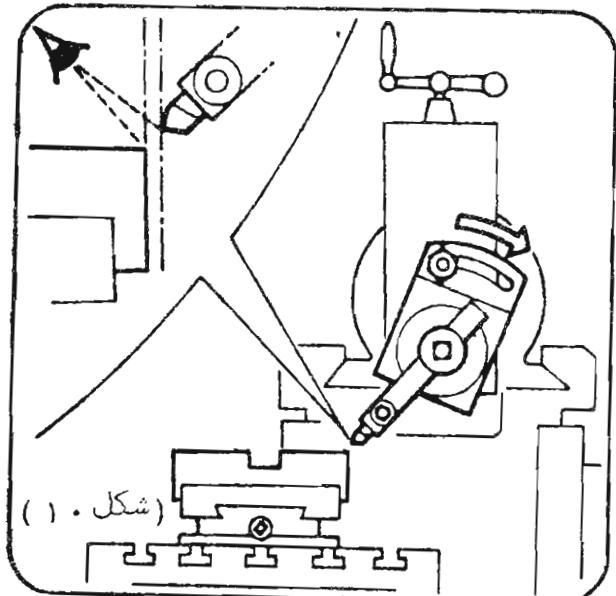

جعبه دنده صفحه تراش گهواره ای


گرد سن الکتروموتور ماشین صفحه تراش گهواره ای از راه تسمه و یا کلاچ به جعبه دنده منتقل میشود ۰

جعبه دنده دارای تعدادی چن دنده با نسبت های متفاوت است با استفاده از جعبه دنده میتوان سرعت حرکت گهواره را تغییر داد، برای تغییر سرعت حرکت گهواره از دسته های که یک طرف آنها در داخل جعبه دنده قرار دارد و چن دنده ها را جابجا میکند استفاده میشود ۰

یادآوری

در موقع تغییر دادن سرعت رفت و برگشت گهواره برای اینکه جرخدنده ها آرام و بدون سائیدگی در گیر نشود ابتدا با استفاده از اهم کلاچ حرکت کشو را متوقف کنید و سر از توقف کامل، جرخانده های جعبه دنده را جابجا کنید. توجه داشته باشید که برای رفع سائیدگی و کم شدن اصطکاک جعبه دنده را تا خاطر که روی رون نمای آن مشخص شده از روغن بر کنید ۰

تنظیم کورس ماشین صفحه تراش

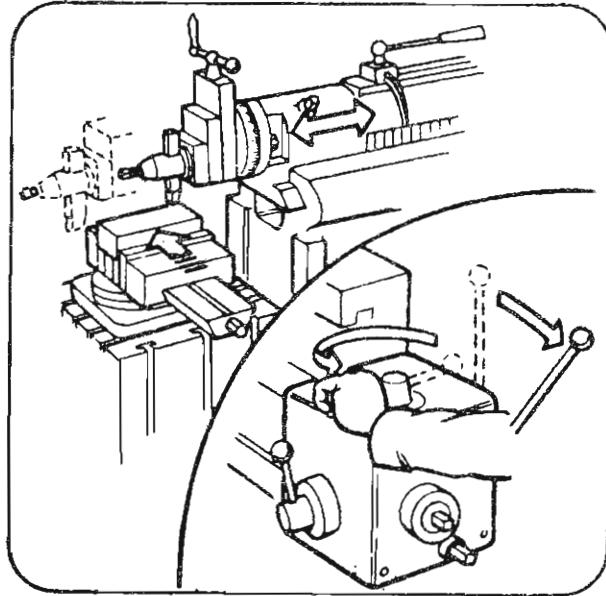

طول مسیرفت و برگشت گهواره و رنده متصل به آن را کورس صفحه تراش مینامند مقدار این کورس به طول کار که باید صفحه تراشی شود بستگی دارد .

طول کورس ماشین صفحه تراش بوسیله اهرم تنظیم کورس کم و زیاد و بوسیله درجات کتارکشوت تنظیم میشود .

برای تنظیم کورس ماشین باندازه معینی عفریه کشور را با

چرخاندن پیچ تنظیم کشوری نقطه شروع حرکت که در حدود دو سانتیمتر از لبه عقب کار گذاشته باشد قرار دهد سبز ماشین را آهسته بحرکت درآورید و موقعیکه کشوبه آخرین نقطه حرکت رسید آنرا متوقف کنید سپس دستگاه تنظیم کورس ماشین را بچرخانید تا زنده در حدود یک سانتیمتر از لبه جلوی کار گذرد سپس اهرم قفل کشواره مکم کنید . بدین ترتیب کورس گهواره بطور متعالوب تنظیم شده است (ش ۱۱)


حرکت عرضی و عمودی میز ماشین

سیز ماشین صفحه تراش کشوئی دارای دو نوع حرکت است .

۱- حرکت عرضی

۲- حرکت عمودی


۱- حرکت عرضی - موقعیکه میز ماشین در عرض دستگاه حرکت کند رنده نیز درجهت عرضی از کاربراده بر میدارد با تغییر مکان اهرم مخصوص میتوان حرکت عرضی میز ماشین را به حرکت عمودی و یا بالعکس تغییر داد .

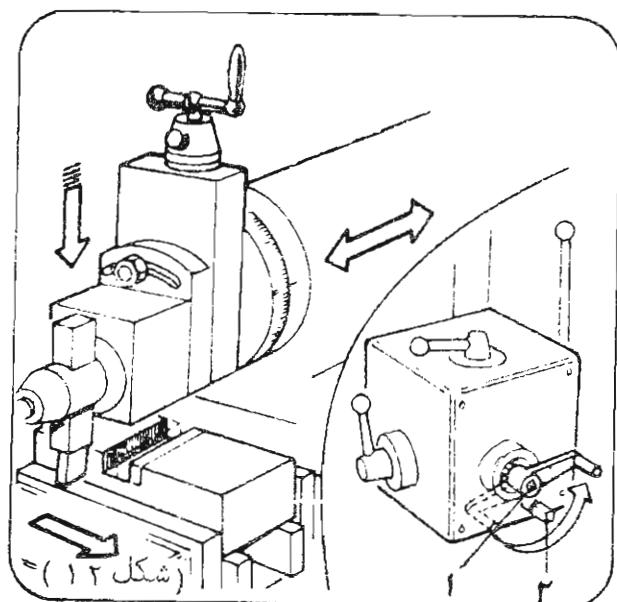

۲- حرکت عمودی - در حرکت عمودی میز ماشین از بالا بیانیں یا بر عکس تغییر مکان میدهد و رنده درجهت عرضی از کاربراده بر میدارد . (ش ۱۲)

یادآوری: در براده برد اری عمودی رنده گیر را باید کجع کرد تا در موقع برگشت گهواره رنده بالاتراز قطعه کار قرار گیرد و از کنده شده و شکستن آن جلوگیری شود .

حرکت عمودی و تحت زاویه کله گی

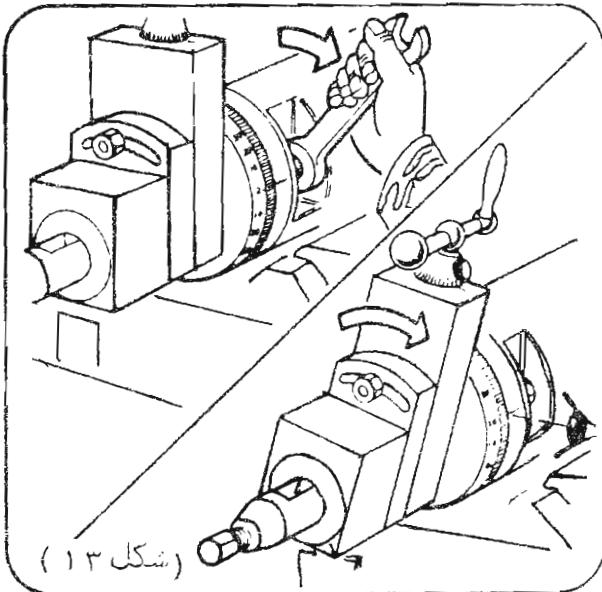


(شکل ۱۳)

اگر خواهیم کاری را با زاویه معین بترانیم ، پیچهای کله گی را باز کرده آنرا تحت زاویه مطلوب می چرخانیم و سپس بیچهای را محکم می کنیم تنظیم زاویه کله گی بوسیله صفحه مدخر بشت آن انجام می گیرد .
تنظیم زاویه کله گی در ماشینهای ساده بوسیله دست انجام می گیرد (ش. ۱۳)

راه اندازی واژکاراند اختن ماشین صفحه تراش

قبل از راه انداختن ماشین صفحه تراش مطمئن شوید که کلاچ آزاد است و بعد کلید اصلی دستگاه را روشن (on) قرار دهد تا موتور الکتریکی آن بگردد ش آید .

برای شروع کار کلاچ را وصل کنید ، در خاتمه کار ماشین را بادسته کلاچ متوقف کنید و کلید اصلی را روی (OFF) بگذارد .
هر گرماشین صفحه تراش را وقتی رنده از روی کار نشده متوقف نکنید .

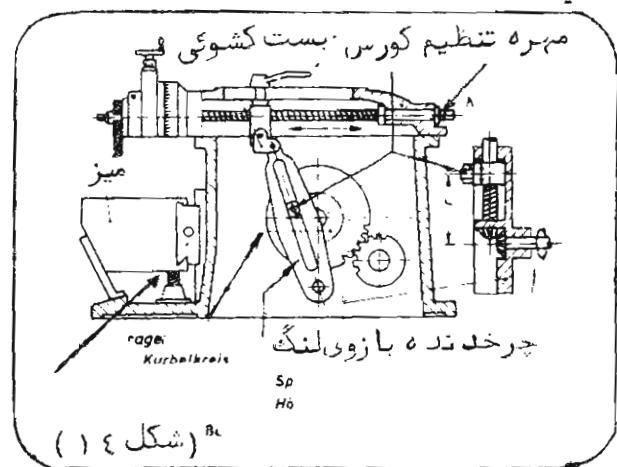

(شکل ۱۴)

حرکت رفت و برگشت در صفحه تراش گهواره ای :

موتور از طریق جعبه دندنه ماشین ، چن دندنه (۱) را می پرخاند ، چن دندنه (۱) چن دندنه (۲) را - به گرد شر درمی آورد ، روی چن دندنه (۲) لنگ قابل تنظیم (۳) قرار دارد ، برای انتقال حرکت از لنگ به کشو زا هم (۴) استفاده می شود ، انتهای اهم دور میله (۵) می چرخد سرا هم مهره ای است که پیچ کشود اخسل آن قرار گرفته است . روی اهم شکافی تعییه شده که محول لنگ در داخل آن حرکت می کند و بدین ترتیب حرکت دوران چن دندنه (۲) بحرکت نوسانی کشو تبدیل می شود . (ش. ۱۴)

کشو زا هم (۴) استفاده می شود ، انتهای اهم دور میله (۵) می چرخد سرا هم مهره ای است که پیچ کشود اخسل آن قرار گرفته است . روی اهم شکافی تعییه شده که محول لنگ در داخل آن حرکت می کند و بدین ترتیب حرکت دوران چن دندنه (۲) بحرکت نوسانی کشو تبدیل می شود . (ش. ۱۴)

وقت کشوجلوآمد، باشد محور لنگ در نقطه A و هنگامی

که کشوعقب رفته باشد محور لنگ در نقطه C خواهد

بود، بنابراین اگرچون دندنه (۲) درجهت خلاف -

گرد شرعیره های ساعت بچرخد در جلو رفتن گهواره لنگ

قوس A D C و در عقب آمدن قوس C را -

میبینیم و چون قوسه A D C بزرگتر از قوس

(ش ۱۵) لذا حرکت کشود در جلو رفتن آهسته تر

از برگشتن آن است .

۲- ماشین صفحه تراش کنی تراش

طرز کار این ماشین نظیر ماشین صفحه تراش معمولی است و حتی کارهای مسطح عادی را بد و ن روشن کردن بصب

روغن میتوان بوسیله آن تراشید این ماشین به یک پمپ روغن و یک شیرچند راهه تنظیم روغن مجهز است .

بعنده شکل دادن به قطعه کارابت اشابلون مورد نظر را ازورق غلزی تهیه میکند سپس آنرا به گیره نگهدارنده مدل که

به میز ماشین متصل است میبیندند و سوزن کنترل را در حقیقت

شیر تنظیم روغن است درابت ای مدل قرار مید هند .

پس از عملیات مقدماتی نظیر ستن کار در گیره و ستن رنده

مناسب و تنظیم کورس و تنظیم سرعت بررس . رنده را در

ابتدا کار تنظیم کرده دستگاه را روشن میکند .


شون حرکت بیش روی سوزن کنترل روی ابه شابلون حرکست

میکنند و شنیدی مدل سبب میشود که شیر تنظیم روغن

جزیان ریخته اگر زیاد کند و میز ماشین که توسط پمپ

روشن حرکت میکند بوسیله فشار روغن بالا وایسین


رنده و سنجی که میز حرکت بیش روی را ادامه مید هند

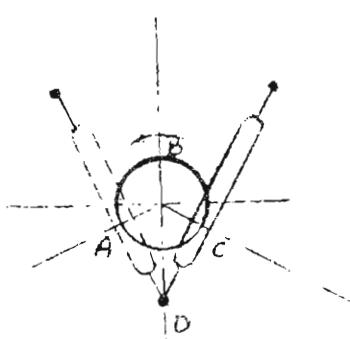


(شکل ۱۵)

قوس پیش روی سی - بی - ۱
و قوس پیش روی (- دی - سی


سوزن کنترل

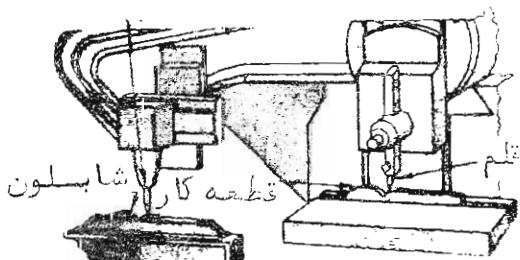

(شکل ۱۶)

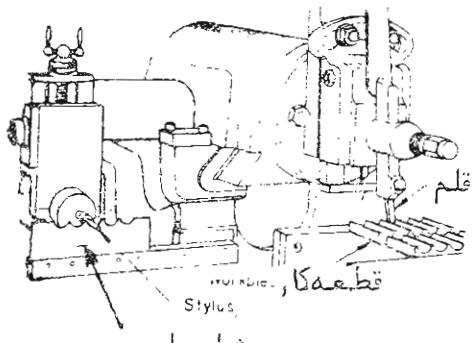

(شکل ۱۷)

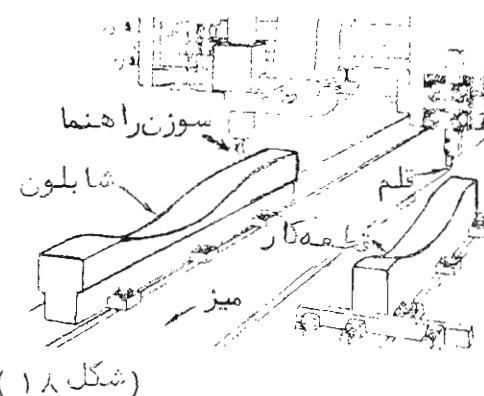

قطعه کاریشکل مدل تراشیده میشود . میز ماشین تحت زاویه نیز میتواند قرار گیرد و همچنین گیره میز ماشین دارای صفحه دوار و مدرج میباشد و بدین ترتیب کارهای متعددی را بکت این ماشین میتوان تراشید اشکال ۱۶ و ۱۷ و نمونه از ماشین صفحه تراش رکبی تراش رانشان میدهد شکل ۱۸ یک ماشین صفحه تراش دروازه ای کپی تراش رانشان میدهد

۳- ماشینهای صفحه تراش دروازه ای


کارهای بزرگ را باید با ماشین صفحه تراش دروازه ای تراشید در ماشینهای صفحه تراش دروازه ای رنده ثابت است و کار حرکت میکند .

ماشینهای صفحه تراش دروازه ای به دو دسته زیر تقسیم میشوند :

۱- ماشین صفحه تراش دروازه ای یک ستونی .


۲- ماشین صفحه تراش دروازه ای دو ستونی

از ماشین صفحه تراش یک ستونی در مواردی استفاده میشود که عمر کار سیار زیاد باشد و نتواند از بین ستونهای ماشین عبور کند . مانند شکل (۱۹) و رغیرا ينصورت از ماشینهای صفحه تراش دروازه ای دو ستونی استفاده میشود .

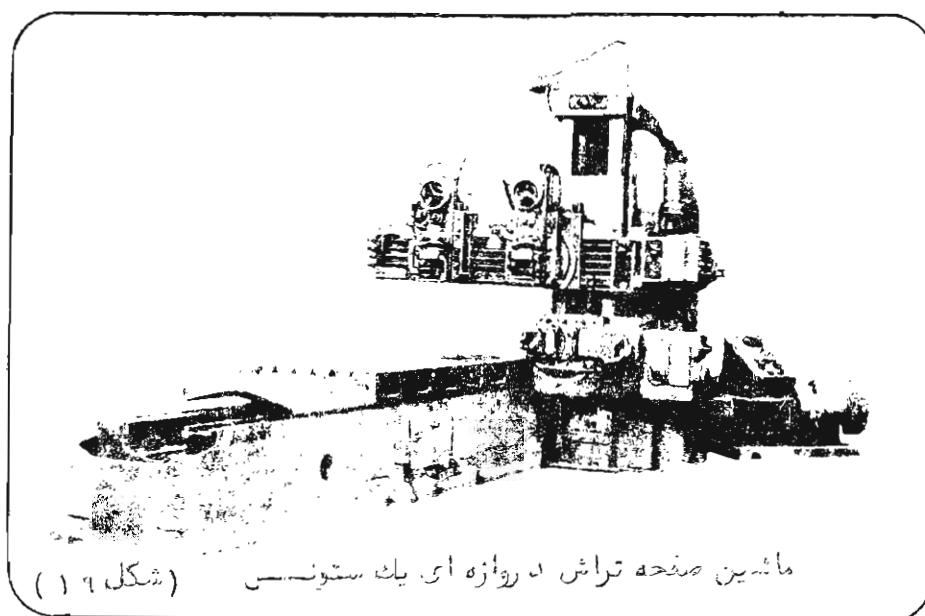

ماشین صفحه تراش دروازه ای یک ستونی (شکل ۱۹)

ماشین صفحه تراش دروازه‌ای دوستونی از قسمت‌های مهم زیر تشکیل می‌شود که در شکل نشان داده شده.
 پایه (۱) — میز (۲) — ریل حرکت عمودی (۳) — کله‌گی های افقی (۴) — کلید کنترل ماشین (۵)
 دروازه (۶) — جعبه رندۀای سرعت پیشروی (۷) — موتور محرک میز ماشین (۸) — غلمگیر بفل (۹)

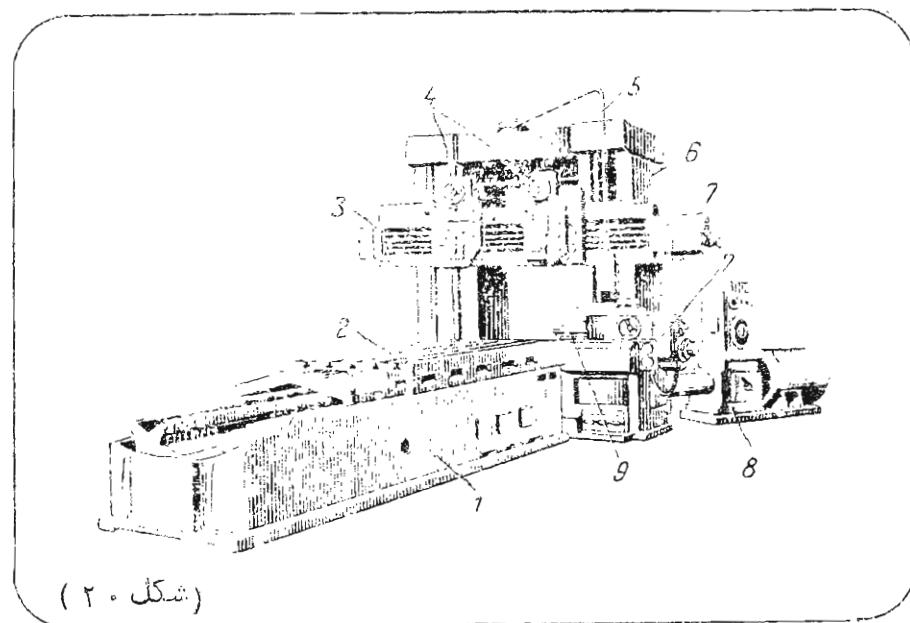


(شکل ۲۰)

طرز راه اند اختن وا ذکار اند اختن ماشین صفحه تراش دروازه ای

برای راه اند اختن ماشین صفحه تراش دروازه ای اول باید اطمینان حاصل کنید که کلاچ ماشین آزاد باشد . سپس کلید اصلی ماشین را بزنید تا موتور الکتریکی ماشین بحرکت درآید . برای شروع بکار کلاچ را در وضعیت مناسب قرار دهد . برای از کار اند اختن ماشین صفحه تراش دروازه ای اول بوسیله کلاچ میز را طوری متوقف کنید که رندۀ از کار را شود و سپس کلید اصلی ماشین را قطع کنید .

دستگاه حرکت رفت و برگشت ماشینهای صفحه تراش دروازه ای ممکن است :

- ۱- هیدرولیک (بوسیله پمپ روغن) ۲- مکانیکی (بوسیله چرخدنده باشد)

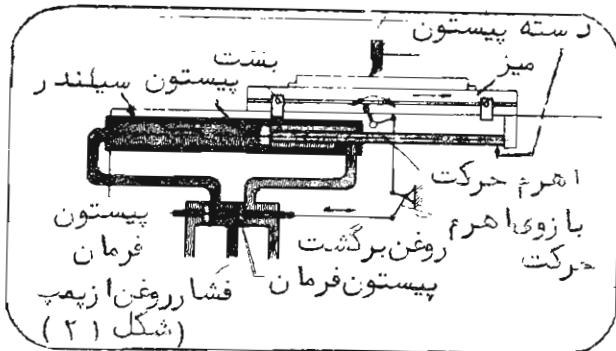


۱- هیدرولیک :

دستگاه هیدرولیک از پمپ روغن و یک سیلندر پیستون تشکیل میشود میله پیستون به میز ماشین محکم شده است. پمپ روغن را ذخیره کنند و با فشاریه داخل سیلندر میراند چون در موقع حرکت میز جلو روغن بجلسو

پیستون که سطح آن نسبتاً زیاد است فشار میاورد لذا حرکت میز هنگام جلو رفت با فشار زیاد و سرعت کم انجام میگیرد. هنگام برگشت میز روغن به پشت پیستون که سطح کوچکتری دارد فشار میاورد و در نتیجه میز با سرعت زیاد ولی فشار کمتر به عقب برده میشود (شکل ۲۱).

صفحة تراش دروازه ای به مکانیسم مجهز است که بوسیله آن میتوان مقدار روغنی را که در هر ثانیه بداخل سیلندر راند

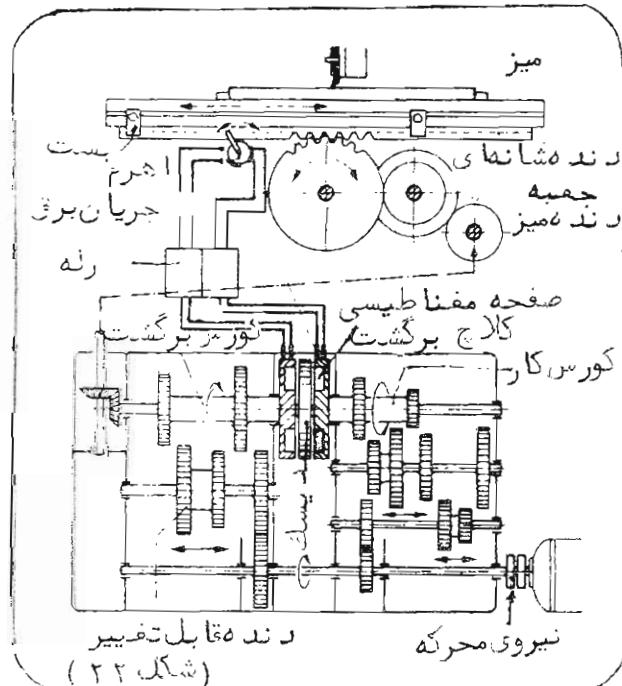


میشود کم وزیاد کرد و بدینوسیله سرعت میز را برای صفحه تراش فلزات مختلف تغییر داد.

۲- مکانیکی - در صفحه تراش دروازه ای با استفاده از انتقال حرکت مکانیکی، گردش موتور الکتریک از طریق جعبه دندانه کلاچ به چنخ دندانه بزرگ که زیر میز ماشین قرار گرفته انتقال داد میشود و چنخ دندانه که با شانه نصب شده زیر میز ماشین درگیر است میز را جلوی عقب حرکت میدهد.

تغییر جهت حرکت میز بوسیله دو کلاچ جلو و عقب بر انجام میگیرد بدین معنی که وقت حرکت پیش روی میزانها رسید کلاچ جلو برآزاد و کلاچ عقب برگیر میشود و میز ماشین را با سرعت به عقب بر میگرداند (شکل ۲۲).

ماشینهای صفحه تراش دروازه ای معمولاً "دارای دو زندگی" گیراست که حرکت قائم و افقی آنها بهنگام بارداری از عرضی و عمق بوسیله موتور الکتریکی و جعبه دندنه مخصوص بطور خود کار انجام میگیرد.

حرکتهای افقی عمودی و مورب زندگی کم و زیاد کردن بار افقی عمودی

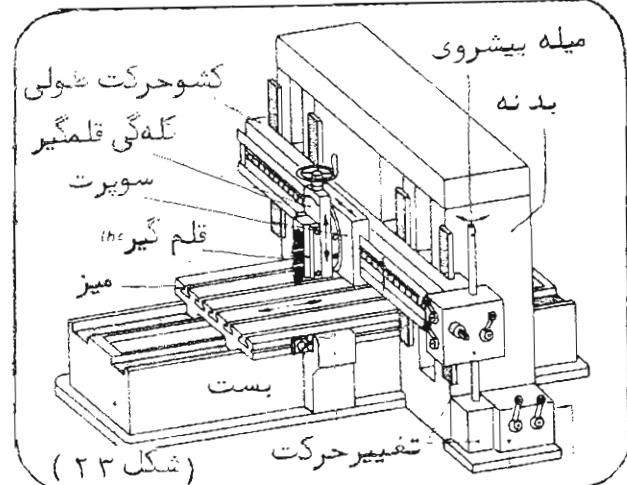


گله گی ماشین را میتوان تا ۶ درجه کج کرد. در این حالت با کاراند اختن پیچ حرکت قائم گله گی میتوان سطوح کج را تراشید. (شکل ۲۳)

کله گی ماشین صفحه تراش دروازه ای میتواند بطور افقی و قائم حرکت کند و هر یک از این حرکات بوسیله پیچ جداگانه انجام میشود. حرکت عمودی گله گی بوسیله دو سیچ که یکی بالای کله گی و دیگری مانند پیچ حرکت در داخل ریل ماشین نصب شده است انجام میگیرد. این بیچها بوسیله دست یا بطور خود کار میچرخد و مقدار بار زندگی را کم یا زیاد میکند.

تنظیم بار ماشین صفحه تراش دروازه ای

تنظیم بار بوسیله تغییر مکان اهرمها جعبه دندنه بار انجام میگیرد در موقع تنظیم بار باید با استفاده از جد اولی که روی جعبه دندنه بار نصب شده اهرمها را تغییر مکان داد.

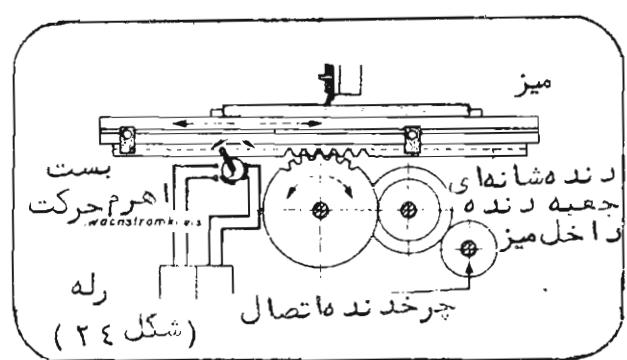


پار آوری - هرگز باید ضمن کار اهرمها جعبه دندنه تنظیم بار را تغییر مکان داد بلکه باید ابتدا بوسیله کلاچ میز ماشین را متوقف ساخت و سپس اهرمها را جابجا کرد. طرز کم و زیاد کردن و جابجا کردن کورس ماشین.

در طرف راست میز ماشین صفحه تراش دروازه ای شیار سرتاسری وجود دارد، دو بست در این شیار قرار گرفته که با جلو و عقب بردن آنها میتوان کورس میز ماشین را تنظیم کرد.

تنظیم کورس با این دو بست بدین ترتیب است که هرگاه این بستهای داخل دروازه ماشین وارد شود اهرم را جابجا کرده و جهت حرکت میز ماشین را تغییر میدهد (شکل ۲۴).


برای تنظیم کورس ماشین نسبت به قطعه کار باید بسته‌های تنظیم کورس را در محل دارد اخیل شیار قرار داده و طوری محکم کرد که یک یاد و سانتی‌متر بعد از خاتمه برداش برد اری اهرم تغییر جهت حرکت را جابجا کند و میز حرکت برگشت را نجام دهد و بست دیگر ۳ تا ۴ سانتی‌متر قبل از عمل برداش برد اری اهرم تغییر جهت حرکت را جابجا کند، تامیز تغییر جهت داده و عمل برداش برد اری شروع شود.

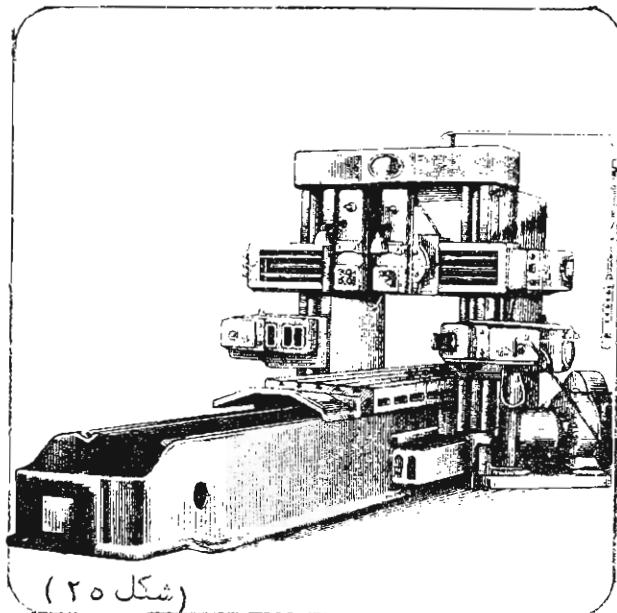

صفحه تراش با چند رنده

برای تسريع عمل صفحه تراش میتوان به رنده گیرهای قائم و رنده گیرافقی ماشین رنده های مناسب بست تادر موقع حرکت میز ماشین هرچهار رنده عمل برداش برد اری را انجام دهند.

ممکن است یکی از رنده های رنده گیر قائم عمل زیر تراش و دیگری عمل پرداخت کاری را انجام دهد و رنده ای که به رنده گیرهای افقی بسته شده به لوهای کار را بترشد.

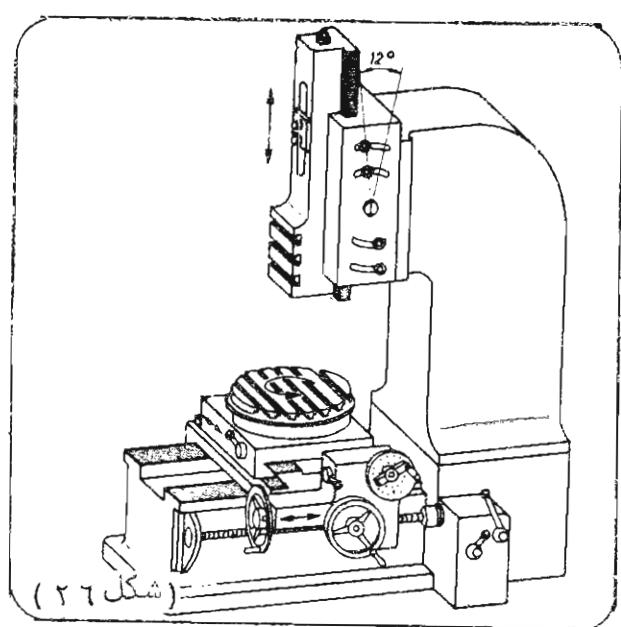

۴- ماشین کلمزنی (صفحه تراش عمودی)

ماشین کله زنی شبیه ماشین صفحه تراش کشوئی میباشد با این تفاوت که کشوی آن بجای حرکت افقی حرکت عمودی دارد و میز آن بر روی یک پایه سنگین قرار گرفته و قادر است در طول و عرض حرکت کند و یاد و ران نماید.

کشوی ماشین کله زنی میتواند تحت زاویه قرار گیرد (شکل ۲۶).

طرز راه اند اختن وا زکار آند اختن ماشین

طرز راه اند اختن وا زکار آند اختن ماشین کله زنی مانند ماشین صفحه تراش کشوئی است بدین ترتیب که اول باید اطمینان حاصل کرد که کلاچ در حالت آزاد قرار دارد سپس کلید اصلی ماشین را روشن کنید تا موتور ماشین بحرکت در آید و

بعد برای شروع بکار کلاچ را در رو غصیت مناسب قرار دهد .

برای خاموش کردن ماشین صفحه تراش اول بوسیله کلاچ دستگاه را طوری متوقف کنید که زندگانی کار قرار

میگیرد و سپس بکنید اصلی ماشین را خاموش کنید .

نمایش حرکتهای افقی و دورانی میز

میز ماشین که زنی دارای سه نوع حرکت است .

۱ - حرکت حولی ۲ - حرکت عرضی ۳ - حرکت دورانی

۱ - طرز حرکت طولی - با چرخاندن دسته شماره (۱)

برایست میز ماشین بطرف چپ و با چرخاندن همان دسته

بطرف چپ میز ماشین بسمت راست حرکت میکند .

۲ - طرز حرکت عرضی - با چرخاندن دسته شماره (۲) برایست میز ماشین بجلو و با چرخاندن همان دسته بطرف چپ

میز ماشین به سمت عقب حرکت میکند .

۳ - طرز حرکت دورانی - با چرخاندن دسته شماره (۳) به راست میز ماشین به طرف راست و با چرخاندن همان دسته

به سمت چپ میز ماشین بطرف چپ دوران میکند . (ش ۲۲)

طرز عرض کردن سرعت ماشین :

برای بدست آوردن سرعتهای متفاوت از دسته هایی که یک طرف آنها خارج از جعبه دند و طرف دیگر آنها در داخل جعبه

چن را جابجا میکد استفاده میشود .

تغییر سرعت نباید ضمن کار ماشین انجام گیرد بلکه باید برسیله کلاچ حرکت ماشین را قطع کرد و سپس دسته های تغییر


سرعت را تغییر مکان داد .

طرز کم وزیاد کردن بار ماشین

در ماشین که زنی بارد دستگاه فقط بوسیله میز ماشین کم وزیاد میشود .

همانطور که گفته شد میز ماشین که زنی قادر است طولی و عرضی و دورانی حرکت کند .

ماشینهای کله زنی جدید طوری طراحی شده اند که تغییر کورس با چرخاندن فلکه که در پهلوی ماشین قرار دارد انجام میگیرد و طول کورس از روی درجه ای که بسته فلکه تنظیم قرار دارد مشخص میشود . (ش ۲۸)

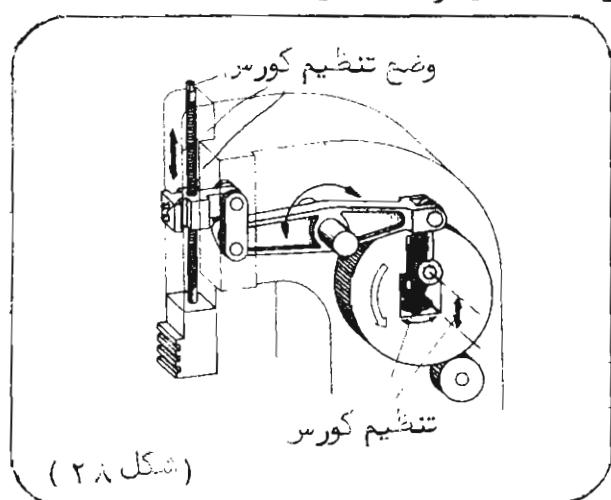

برای تنظیم کورس ماشینهای دیگر ترتیب زیر عمل کنید .



۱ - درب محافظه چن طیار را که در پهلوی ماشین قرار دارد برد ارید .

۲ - حرکت ماشین را آنقدر قطع ووصل کنید تا بعیج تنظیم لنگ چن طیار را مقابل شما قرار بگیرد .


۳ - مهره قفل میله لنگ را شل کنید .

۴ - بوسیله یک پیچ گوشتی ، بیچ تنظیم را آنقدر گردانید تا کورس ماشین باندازه دلخواه بشود . (ش ۲۹ و ۳۰)

۵ - مهره قفل میل لنگ را محکم کنید و درب محافظه چن - طیار را در رجای خود قرار دهید .

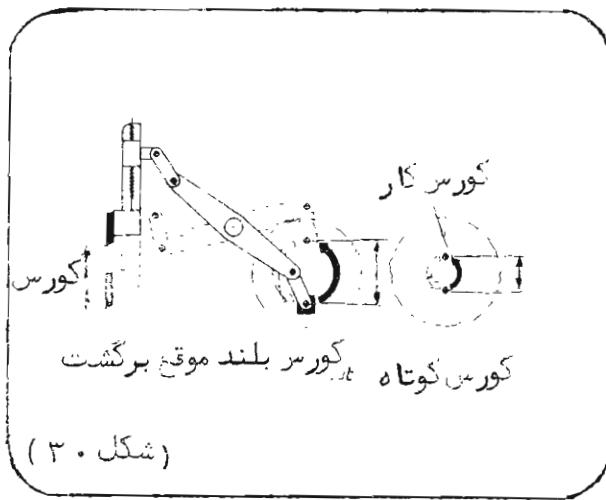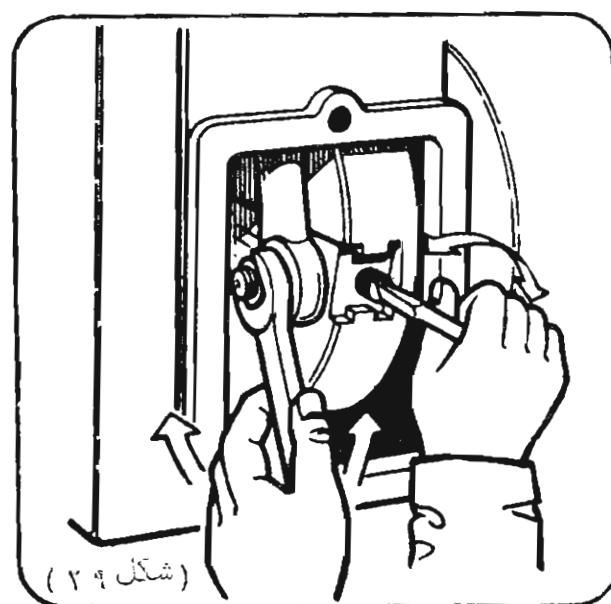

طرز امتحان طول کورس بوسیله خط گذش

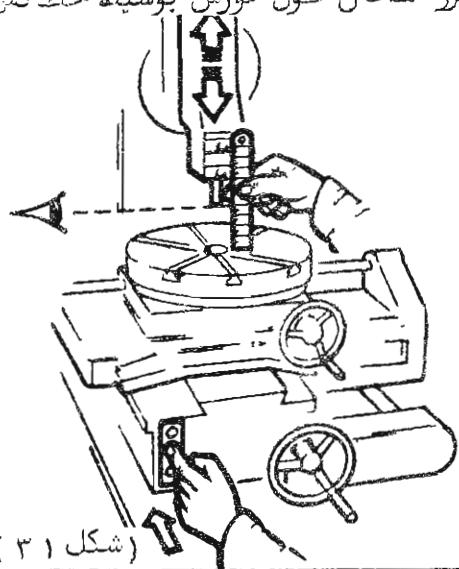

(شکل ۳۱)

۶- طول کورس را امتحان کنید . (ش ۳۱)

طرز جابجا کردن کورس ماشین

برای جابجا کردن کورس ماشین بترتیب زیر عمل کنید :

۱- کشوی ماشین را در رجائی که حداقل فاصله را بامیز -

ماشین داشته باشد متوقف کنید .

۲- مهره های قفل تنظیم کشورا شل کنید .

۳- پیچ تنظیم کشورا بوسیله دسته مخصوص بچرخانید تا کشوی فاصله دلخواه را زمیندارا باشد .


۴- مهره های قفل تنظیم کشورا محکم کنید .

۵- حرکت کشورا امتحان کنید .

آشناي با طرز کار ماشين کله زني و حرکت رفت و برگشت

طرز کار ماشین کله زنی و رفت و برگشت آن مانند ماشین صفحه تراش کشوئ است با این تفاوت که با استفاده از چند اهرم اضافی حرکت افقی کشود رصفحه تراش کشوئ تبدیل به حرکت عمودی میشود .

افزارهای کله زنی : برای کله زنی یا ازرنده بدون قلم گیر و یا تیغچه رنده ایکه در قلم گیر محکم میشود استفاده میکنند رنده های کله زنی نیز مانند سایر ابزارهای براده برداری دارای زاویه آزاد - زاویه گوه و زاویه براده هستند و فرم لبه برنده آنها متناسب با فرم فطعه کارخواهد بود .

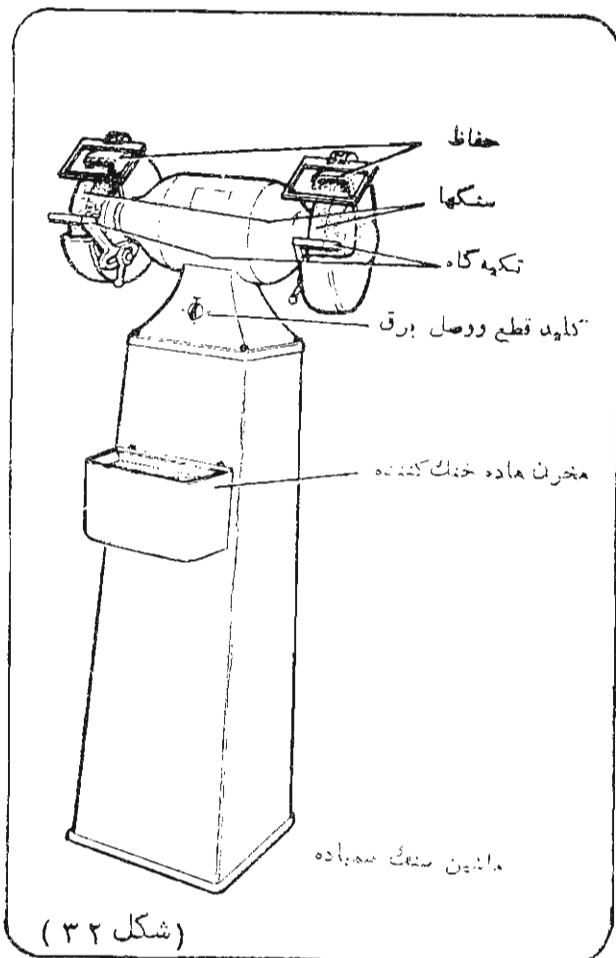

(شکل ۳۲)

سنگ سه بازه ماشینی است که برای تیز کردن رنده های تراشکاری سنیه ها قلمهای دستی و مته ها وزیرین پریدن یلیسه لیه های کارمورد استفاده قرار میگرد .

سنگ سعیاده از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:

- ۱- پایه
 - ۲- مخزن ماده خنک کنند
 - ۳- کلید راه انداز
 - ۴- تکیه گاه
 - ۵- حفاظ
 - ۶- سنجک ها (ش ۳۲)

سنگ زنی :

معمولترین کارهای سنگزنبوری عبارتند از تیزکردن افزارها و کارروی قطعات آب داده و بدون آب سنج زدن جزو کارهای برآده برداری است و ابزاری که برای این کاراستفاده میشود سنگ سمباده نام دارد و این ابزار بواسیله گردش که بدور خود دارد و در اشتuras ذرات آن از روی قطعه کاربراده های بسیار ریز و ظرفی جدا میکند چون معمولاً سرعت محیطی سنگ سمباده خیلی زیاد است موجباً اصطکاک زیاد شده و در نتیجه باعث سحر شدن براده ها میگردد .
ترکیبات سنگ : سنگهای سمباده از ذرات سخت و گوش دار تیزکه با چسب مخصوصی بطورنا منظم بهم متصل شده اند ساخته مشوند .

انواع مواد سباده و مواد سباده کاری برد و نوع آند . مصنوعی و طبیعی

مواد سمعیاب، کاری ابتداء‌سازی، دستگاه‌های آسیاب بذرات ریزخورد می‌شوند و پرگی دانه‌های حاصله با این طریق را بنام

دانه بندی خوانده اند . برای ساختن سنگ سمباده درشت وریز (زیرونم) ذرات آسیاب شده را از الک های مختلف میگذرانند و آنها را از نظر بزرگ ذرات تقسیم بندی میکنند و علامت گذاری دانه ها از نظر شماره الک صورت میگیرد باین طریق که آنها را از الک عبوراده و دریک را برجسب نوع و شماره الک که دانه ها را آن گذشته اند با عدد ادعی شماره گذاری مینمایند .

انتخاب دانه بندی :

دانه بندی بسنگ سمباده در قدرت سمباده کاری و نوع سطح قطعه کاراز نظربرد اخت اثر مستقیم دارد .

مواظبت سنگهای سمباده : سنگها را باید از تصادم و ضربه محافظت کرده و در محل خشک نگاهداری کنید .

بستن سنگهای سمباده :

سنگها را قبل از استن بروی سیل خود باید از نظر تراک خوردگی آزمایش حدا بعمل آورد و برای انجام اینکار سنگ را بحال آزاد روی میله ای واداشته و با یک چکش چوبی با آن کوپیده در اینحال سنگ باید صدای کاملاً "روشنی" داشته باشد .

برای آنکه گرد های چنخ سنگ سمباده کاملاً آرام بوده و سطح سنگ خوردگی خاف درآید باید لنج سنگ از هر جهت گرفته شود .

سنگ سمباده را روی میل مربوط خود بین فلانشها تراشکاری شده تو خالی محکم بسته بشهود سوراخ این فلانشها بایست آنقدر بزرگ باشد که بر احتی روی میل سنگ داخل شود و برای اینکه سنگ بوسیله دو فلانش کاملاً محکم نباشد از دهاری شود از و طرف زیر فلانشها پولکهای مقوایی یا نمد قویا پروری میگارند .

سنگ زدن (تیز کردن) افزار :

سنگ سمباده بای رومیزی و یا به دار قاعده تیز کردن ابزارهای بزنده بوسیله دست است میباشد این ابزارهای عبارتند از قلم های دستی ، رنده های تراشکاری وصفحه تراشکاری و نظائر آنها روی بایه ماشین میله ای افقی یا طاقان شده است و دریک یا هر دو طرف این میله سنگ سمباده سوار میشود و میز یا تکه گاه ابزار اغلب اوقات بد رجات زاویه ای تقسیم بندی شده است و میتوان برای کارهای مختلف آنرا تحت درزاویه تنظیم کرد .


انتخاب سنگ سمباده : برای تیز کردن افزارها ، سنگهایی از جنس کرونده که دانه بندی و سختی متوسط داشته باشند بکار میبرند .

اگر از این اجرای مانند رنده های تراشکاری وصفحه تراشی را بتدابا سنگ زیر تری تیز کرد همچنان

با سنگ نرمتر آنها را دقیق تیز مینمایند و افزارهای ایکه از جنس فلزات سخت باشند با سنگ‌های سیلیسیوم کاریزد تیز مینمایند

صفاف کردن سنگ‌های سنباده

منظور از صاف کردن سنگ‌های سنباده از بین بردن چربی یا کثافتات جمع شده روی سنگ و یا پریدگی و شکستگیمای جزئی دو راه است و باید طوری انجام گیرد که سنگ کاملاً بدون لکی گرد شود.

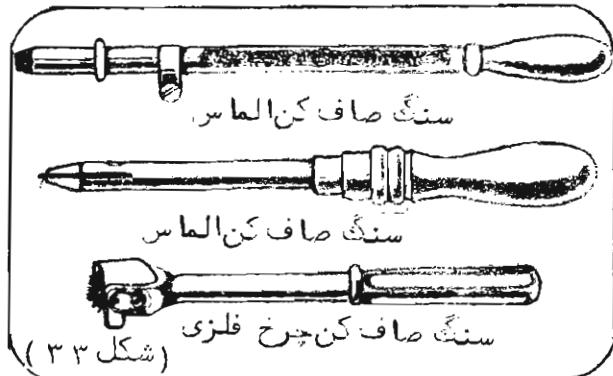


وسائل صاف کاری سنگ‌های سنباده مختلف است برای صاف کردن سنگ‌های خشن، چرخهای فولادی بره داریکار میبرند و برای صاف کردن سنگ‌های ظرفی از الماسهای مخصوص استفاده میشود (ش ۳۳).


سرعت محیطی سنگ‌های سنباده: سرعت محیطی سنگ‌ها سنباده عبارت از همان سرعت برش است و بر حسب متر در هر ثانیه تعیین میشود.


در افزایش سرعت محیطی خطرشکستن و از جادر رفتن سنگ، در اثر نیروی فرار از مرکز اغافه میشود و در نتیجه پرتتاب قطعات سنگ با اطراف امکان تولید خطرات جانی وجود دارد برای جلوگیری از این پیش آمد و سرخطرات برای سنگ‌های مختلف که با جسمهای مختلف چسبانده شده‌اند (ش ۳۴) وهم‌جنین برای کارهای مختلف سنگ زن حد اکثر و لازم تعیین شده است که روی هر سنگ نوشته شده و در موقع استفاده از سنگ باید به حد اکثر و رمざ خیلی دقت کرد.

(ش ۳۵)

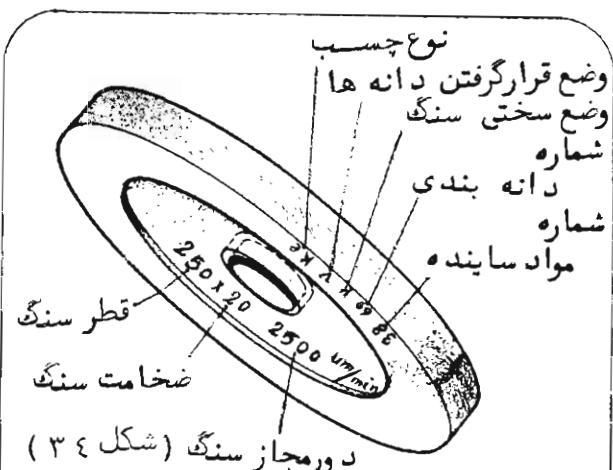

(ش ۳۴)

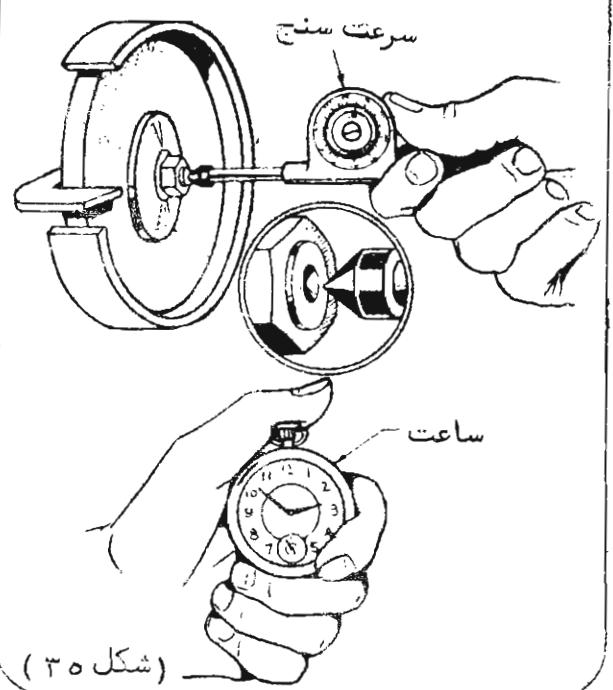

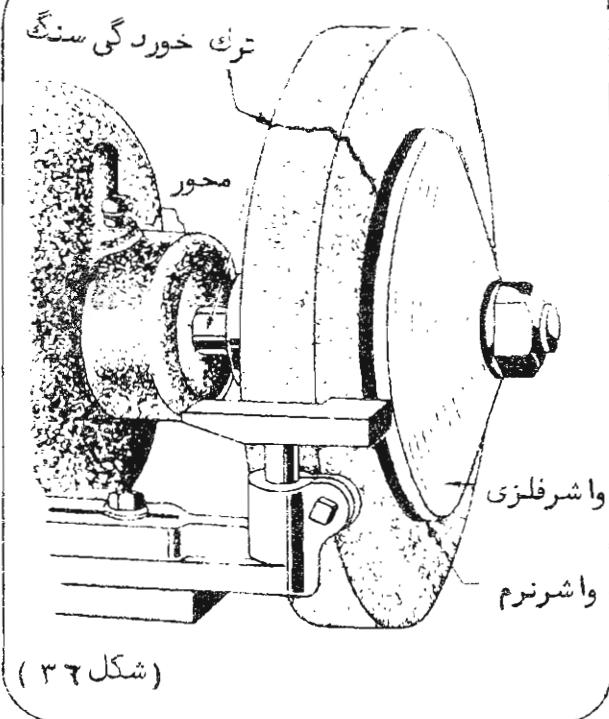

۱— قبل از استن سنگ باید توجه کرد که سنگ ترک —

خوردگی نداشته باشد (ش ۳۶)

۲— باید امتحان کرد که سنگ در موقع گردش بدون لنگی باشد

۳— قبل از استفاده از سنگ گردش آن آزمایش شود •


۴— سرعت محیط سنگ از حد مجاز تجاوز نکند •

۵— برای چشم عینک یا حافظه دیگری حتماً بکار برد و شود •

۶— موقعیت باسنگها رومیزی یا بایه دار کوچک کار —

میکنید تکیه گاه کار نباید بین از دو میلیمتر باسنگ فاصله

داشته باشد • (ش ۳۷)

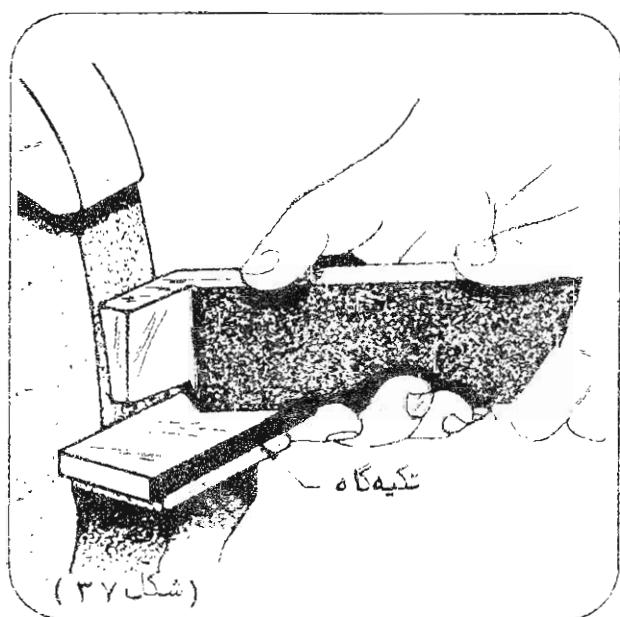

۷— سنگی که در حال گردش است نباید بهیج وجه با دست لمس شود •

دستگاه تقسیم

دستگاه تقسیم وسیله ایست که با آن میتوان محیط کار را به بخش‌های مساوی تقسیم کرد و کار را در وضع مناسب برای برآورده برداشته باشد . قسمت‌های اصلی دستگاه تقسیم عبارتند از حلقه حلقون و چرخ حلقون ، صفحات تقسیم ، بازوها یا قیچی‌ها و دسته تقسیم (ش ۳۸) .

چرخ حلقون به میله کار متصل است و چهل دندانه دارد . حلقون به میله دسته تقسیم متصل است مانند پیچ یک نخه است . بنابراین برای چرخاندن یا شد ور میله کار باید دسته تقسیم را چهل دو ریگرد آیند .




برای تقسیم نمودن محیط کاریه تعداد مطلوب از صفحه تقسیم استفاده میکنند . (ش ۳۹) .


میله کار دستگاه تقسیم را میتوان تا ۹۰ درجه بسمت بالا منحرف نمود .

طریق استفاده از دستگاه تقسیم روی ماشین

برای بستن دستگاه تقسیم روی میز ماشین بتوتیپ زیر عمل نگذید .

۱ - یک قطعه میله در داخل میله کار دستگاه تقسیم قرار دهد بطوریکه نزد یکبه ده سانتی متر از هر طرف میله کار بیرون بماند ، سپس سه نظام دستگاه تقسیم را محکم کنید تا میله را محکم بگیرد . (ش ۴۰)

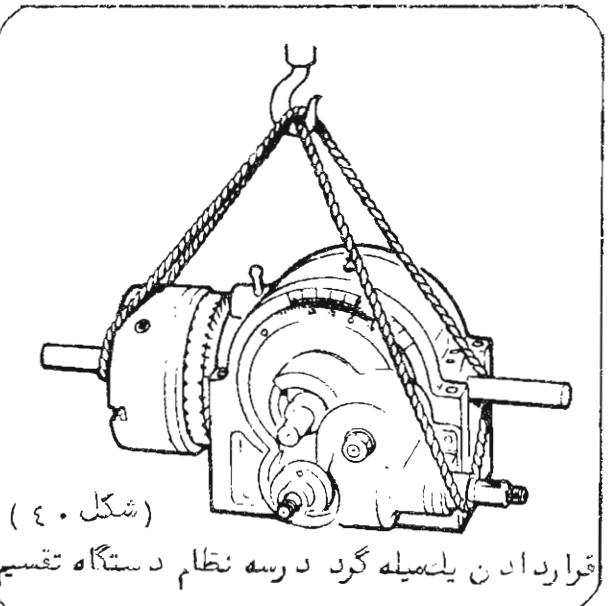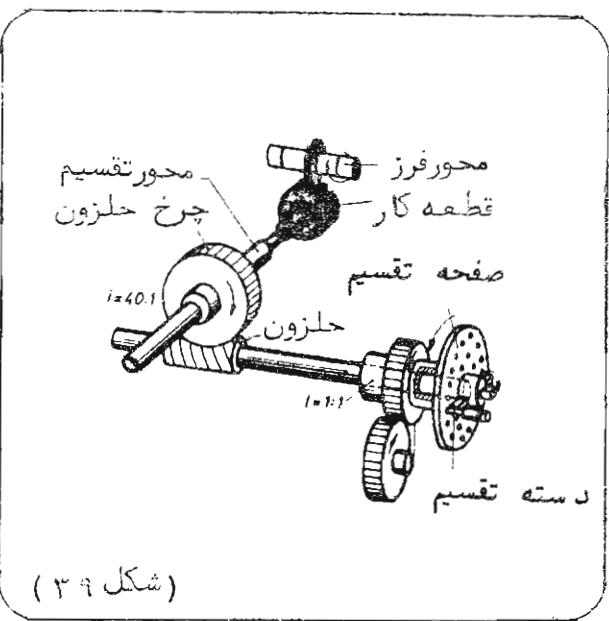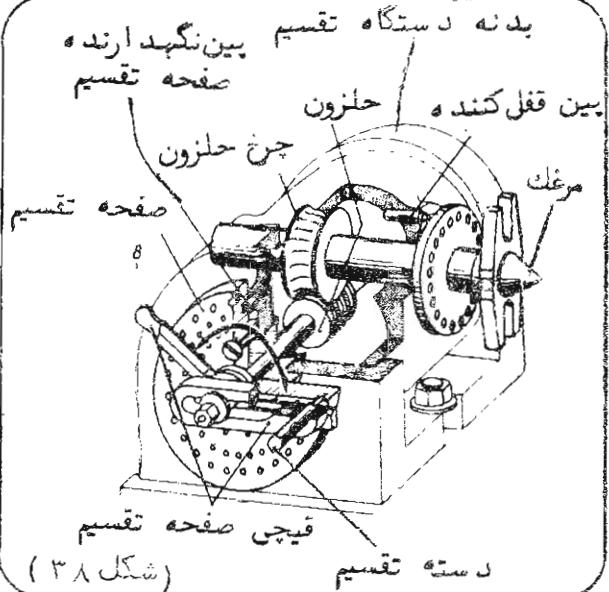

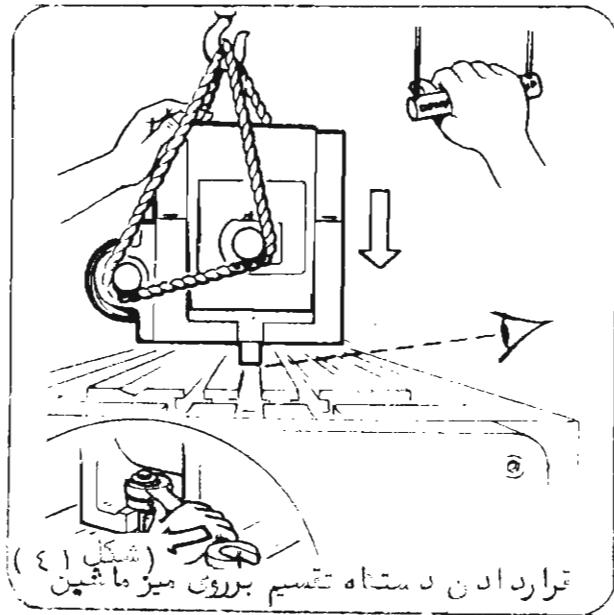

قراردادن دستگاه تقسیم بروز میز ماشین (شکل ۴۱)

۲- دستگاه تقسیم را بوسیله یک حناب محکم، و یا زنجیر، مطابق شکل، به جراثمال متصل کنید و بالا- ببرید . (ش ۴۰)

۳- میز ماشین را تمیز کنید و دستگاه تقسیم را طوری روی آن قرار دهید که بر جستگی زیر دستگاه تقسیم در داخل شیار میز ماشین قرار بگیرد (ش ۴۱) .


احتیاط :

در هنگام پائین آوردن دستگاه تقسیم دستهای خود را زیر آن قرار ندهید .

۴- پیچهای نگاهدارنده دستگاه تقسیم را محکم کنید .

۵- زاویه میله کار را روی صفر میزان کنید .

۶- برای میزان دقیق زاویه میله کار، میله ته مخروطی را در در داخل میله کار قرار دهید و بوسیله حرکت دادن ساعت اندازه گیری بر روی میله ته مخروطی زاویه میله کار را دقیقاً " تنظیم کنید (ش ۴۲) .

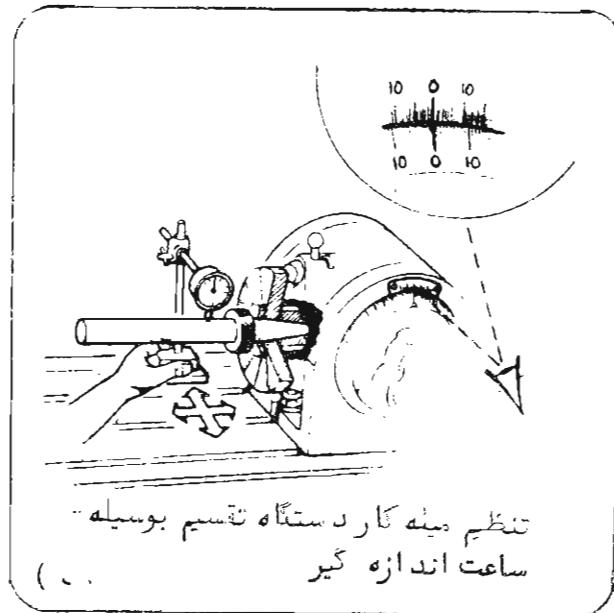


تنظیم میله کار دستگاه تقسیم بوسیله ساعت اندازه گیر (ش ۴۲)

صفحه تقسیم دارای دایره های متعددی است که هر دایره دارای تعداد معینی سوراخ است. هر ستگاه —

تقسیم دارای چند صفحه تقسیم که تعداد سوراخها بین باشد یا نباشد (ش ۴۳) .

برای تغیین تعداد تقسیم مناسب جهت تقسیم محیط یک قطعه کاریه تعداد معین بر طبق مثال زیر باید عمل کرد .

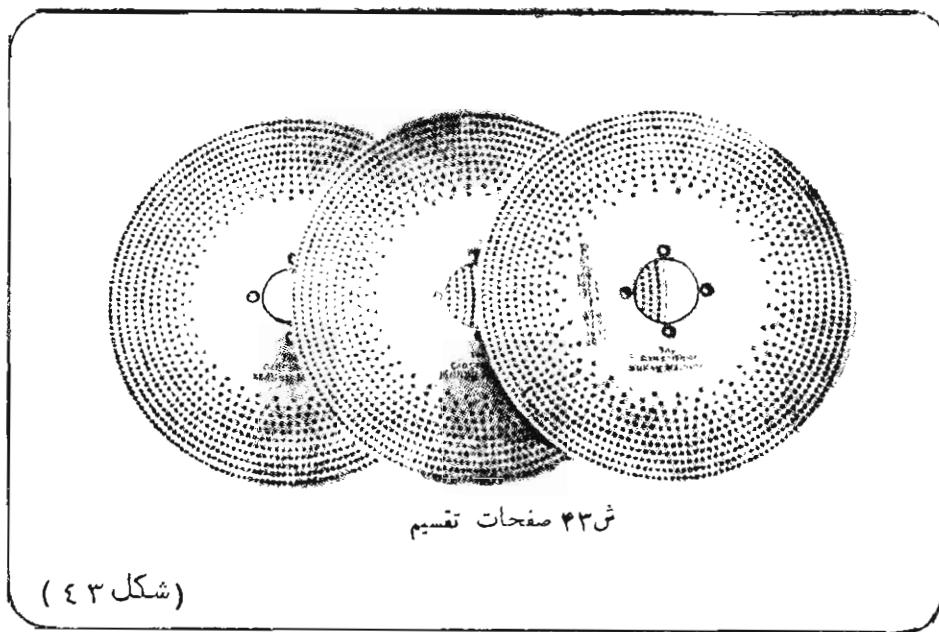

مثال :

میخواهیم چن دنده ای را که دارای ۱۳ دندانه است بتراشیم . برای تعیین صفحه تقسیم مناسبتر تیزیر عمل میکیم :

باتوجه به اینکه برای هر دو محور کار (چن حلزون) محور حلزون باید چهل دو ریگرد و بنا بر این :

$$\frac{40}{13} = \frac{1}{3} \quad \text{تعداد دو محور حلزون}$$

یعنی برای تراشیدن هر دنده ، دسته تقسیم را ۳ دو ریتمام و $\frac{1}{3}$ صفحه تقسیم میگردانیم .

بادر نظر گرفتن اینکه میتوانیم صورت و مخرج هر کسری را در یک عدد ثابت خوب کنیم میتوان نوشت

$$3 \frac{1}{13} = 3 \frac{1}{13} \times \frac{2}{2} = 3 \frac{2}{26} \text{ یا } 3 \frac{1}{13} \times \frac{3}{3} = 3 \frac{3}{39}$$

بنابراین صفحه تقسیم را که دارای ۱۳ یا ۲۶ یا ۳۹ سوراخ باشد انتخاب کرده روی دستگاه تقسیم سوارمیکیم و پس از تراش هر دندانه دسته تقسیم را ۳ دور تمام و ادندانه از ۱۳ سوراخ یا ۲۶ سوراخ یا ۳۹ سوراخ یا میگردانیم .

مثال ۲ :

میخواهیم چن دندنه ای را که دارای ۵۸ دندانه است بتراشیم . برای تعیین صفحه تقسیم مناسب بترتیب زیر عمل میکنیم .

$\frac{40}{58} = \text{تعداد دور محور حلقه ای}$ ، بنابراین اگر روی محور حلقه ای صفحه تقسیم که دارای ۵۸ سوراخ باشد سوار کنیم باید هر مرتبه کسری از آن یعنی ۴۰ سوراخ دسته را بگردانیم یا با ضرب کردن صورت و مخرج در یک عدد ثابت .


$$\frac{40}{58} = \frac{2}{2} \times \frac{40}{58} = \frac{80}{116} \quad \text{و غیره}$$

و با تقسیم کردن صورت و مخرج به یک عدد ثابت

$\frac{2}{2} = \frac{2}{2} \div \frac{40}{58} = \frac{2}{2} = \frac{40}{58}$ بنابراین صفحه تقسیم را که دارای ۱۱۶ یا ۲۹ سوراخ باشد انتخاب میکنیم و پر روی دستگاه تقسیم سوار میکنیم .

در صورت سوار کردن صفحه تقسیم با ۱۱۶ سوراخ برای تراش هر دندنه ، دسته تقسیم را ۸۰ سوراخ میگردانیم و در صورت سوار کردن صفحه تقسیم با ۲۹ سوراخ ، برای تراش هر دندنه ، دسته تقسیم را ۲۰ سوراخ میگردانیم .

تمام تقسیمات را باین سادگی نمیتوان انجام داد و برای مطالعه و اطلاعات بیشتر به محاسبات دندنه ها و تقسیم و فرزکاری مراجعه شود .

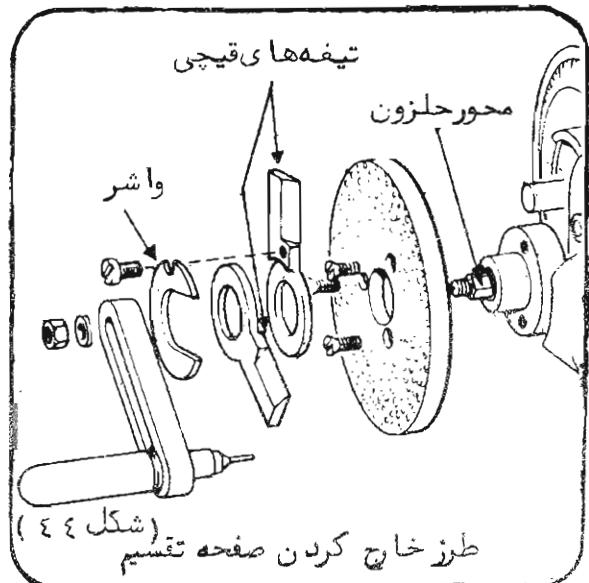

طرز تعویض صفحه تقسیم :

برای تعویض صفحه تقسیم بترتیب زیر عمل کنید :

۱- مهره نگهدارنده دسته تقسیم را باز کنید و دسته تقسیم را بپرسون بیاورید .

۲- پیچ محکم کننده بازو ها را شل کنید و واشر نیم دایره شکل و بازو ها را بپرسون بیاورید .

۳- آعد د بیچ های صفحه تقسیم را باز کنید و صفحه تقسیم را بیرون بیاورید . (ش ۴۴) .

۴- صفحه تقسیم مورد نظر را بر روی دستگاه تقسیم نصب کنید و سپس عکس کارهای را که برای باز کردن انجام داده بودیم انجام دهید تا تمام اجزا در محل خود قرار گیرند .

تنظیم بازو های صفحه تقسیم :



طرز تنظیم بازو های صفحه تقسیم (شکل ۴۵)

برای اینکه هر یار مجبور نشود تعداد سوراخهای مورد نیاز را بشمریم از بازو های صفحه تقسیم استفاده می کنیم بدین ترتیب که مثلاً "برای مثال ۲ که قبل" ذکر شد دسته تقسیم را روی دایره ای با تعداد ۹ سوراخ قرار میدهیم و سپس بازو های صفحه تقسیم را باندازه ۲۰ سوراخ باضافه یک سوراخ جهت قرار گرفتن مخروط دسته تقسیم در آن - یعنی جمعاً "باندازه ۲۱ = ۱ + ۲۰ سوراخ بار

می کنیم و بیچ محکم کنده بازو ها را سفت می کنیم . در این صورت برای تراش هر دند کافیست که دسته تقسیم هر یار باندازه همین فاصله دو بازو گردانده شود (ش ۴۵)

رنده های صفحه تراش کاری

تعريف : رنده ابزاری است که توسط آن عمل برآرد برد اری انجام می شود .

جنس رنده ها را معمولاً "از فولاد های ابزار سخت و یا فولاد تند بر انتخاب می کنند

که لازم است خواص زیر را داشته باشد :

سختی - مقاومت در مقابل سائیدگی - مقاومت در مقابل حرارت - مقاومت در مقابل خمش .

فولاد های بامشخصات فوق بسیار گران قیمت است و از این لحاظ قطعات کوچک

از آنرا روی فولاد های معمولی جوش میدهند که لبه پرنده رنده ها را تشکیل میدهد . و گاهی


آنها را بصورت تیغچه به تیغچه بند بسته و عمل برآرد برد اری را انجام میدهند .

رنده های صفحه تراش کاری انواع مختلف دارد که در ذیل مختصران دارند هر یک

توضیح داده شده :

رنده های روتراشی

نوك رنده های روتراشی را بهن انتخاب میکند تا در مدت کم براده زیادی از روی کاربرد ارد . در شکل زیر چند نوع رنده روتراش نشان داده شده است (شکل ۴۶) .

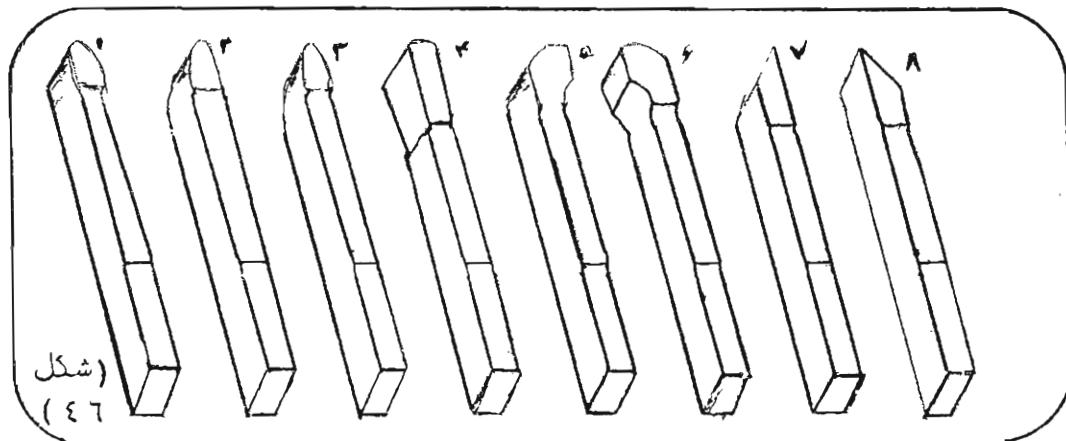

۱- رنده روتراشی راست

۲- " " چب

۳- " " مستقیم

۴- " شیارتراشی

۵- " سرکج راست

۶- " سرکج چب

۷- " بغل راست

۸- " بغل چب

رنده های فرم تراش و چنگکی

در تراشیدن شیارها برای سهولت عمل براده برد اری


معمولاً "رنده" را متناسب با شکل شیار انتخاب مینمایند

شکلهای زیر چند نمونه ، رنده فرم تراش را نشان -

مید هد . رنده برش که برای بریدن یا تراشیدن شیار یکار

لبه

میروند ارای نوک بلند است که از طرفین نازک شده بطوری که

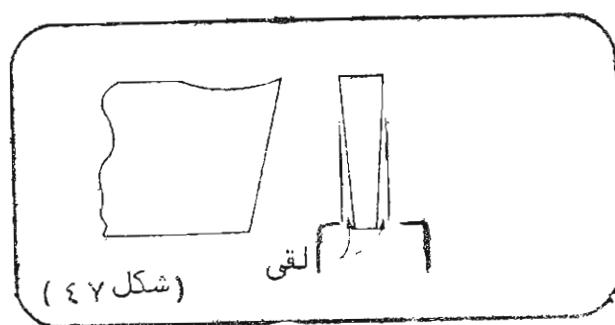

(شکل ۴۷)

برنده آن باریکتر است (ش ۴۷)

لبه برنده رنده را باین جهت باریکتر میکند تا به نگام

براده برداری با کارا صطاک نداشته باشد .

در تراشیدن شیارهای دمچلجه ارزnde های که در شکل

(۴۸) نشان داده است استفاده میشود .

رنده چنگکی : رنده چنگکی رنده ایست که چند عمل
براده برداری را با همان انجام میدهد این رنده از چند تیغه
به فرم‌های مختلف که روی رنده گیر سوار شده تشکیل میشود

(شکل ۴۹) .

رنده برداخت


رنده برداخت از یک بدنه (فولاد معمولی) و تیغه ای
از فولاد بسیار سخت که روی بدنه جوش داده شده تشکیل
میشود برای آنکه سطح تراشیده شده با این رنده کاملاً
صف و برداخت شود نوک تیغه را بهن یا کم گرد و بسیار
تیز مینمایند . (شکل ۵۰ - ۵۱) .

رنده های صفحه تراش

رنده های صفحه تراش ممکن است مانند شکل (۵۲e)

صف و مانند شکل (۵۲f) خمیده (گردان غازی)
باشد .

مزیت رنده های (۴) اینست که رنده در اثر فشار
کارد رنقطه (۵) خم میشود و نوک آن در کار فرو نمیرود .

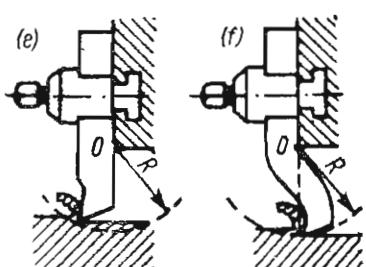

(شکل ۵۲)

رنده های جاخار تراش

رنده های جاخار تراش برای درآوردن جاخارهای کوتاه

یک تکه واژننس فولاد تند بران تختاب میشود .

(شکل ۵۳) .

در موقع تیز کردن این رنده ها باید کوشش کرد که رنده

زیاد نازک نشود زیرا در موقع براده برداشی ممکن است

بلرزد و خم شود .

توجه : اندازه این رنده باید طوری انتخاب شود که

در سوراخ کار گیر نکند .

رنده گیره

برای استفاده از تیغچه ها که نمیتوان آنرا مستقیماً "به

رنده گیر صفحه تراش بست از تیغچه بند استفاده میشود

(شکل ۵۴) .

تیغچه ها را در تیغچه بند مطابق شکل ۵۴ بطور صحیح


جای داده و آنرا در رنده گیر ماشین صفحه تراش محکم

میکنند . تیغچه بند ساده دارای سوراخی برای قراردادن

تیغچه ویچی برای محکم کردن تیغچه در این سوراخ است

در صفحه تراش از تیغچه بند های مختلف مانند تیغچه


بند چپ راست و ساده استفاده میشود .

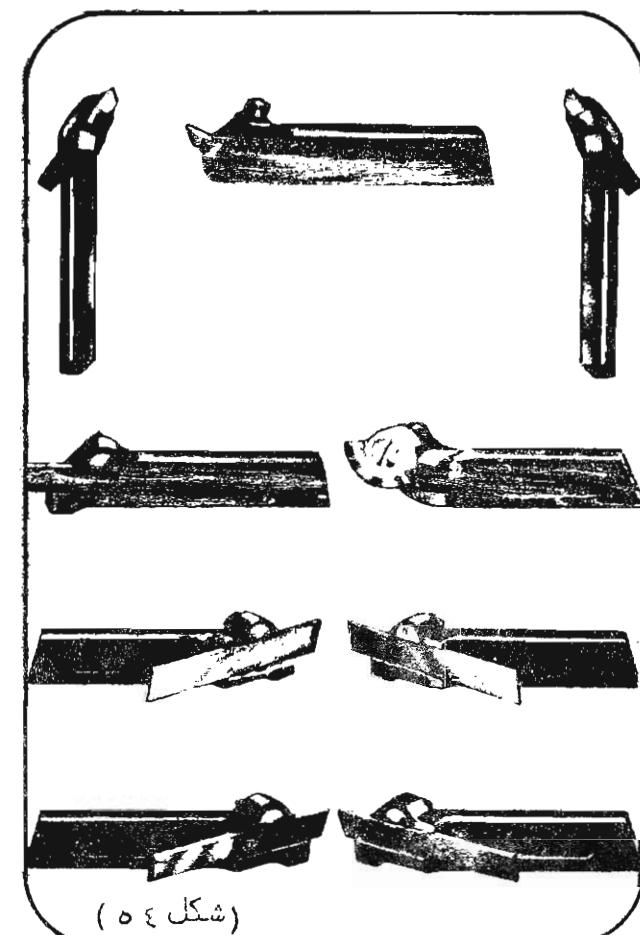


(شکل ۵۴)

برای تراشیدن جاخار بلند تیغچه ای، از فولا، سخت و مناسب با شکل جاخاری که باید تراشید تیز کرده و آنرا در-


تیغچه بند محکم میکنند .

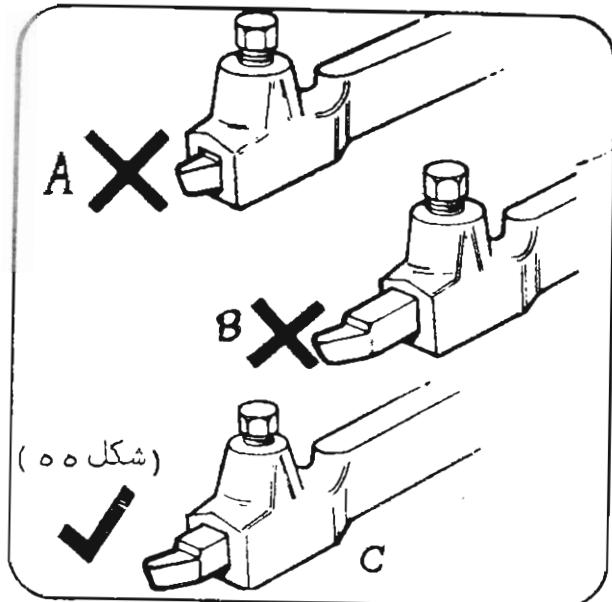

هنگام قراردادن تیغه در تیغچه بند باید دقت نمود که قسمت برنده تیغچه زیاد از تیغچه بند خارج نشود زیاد رحین برآرد، برداری در اثر فشار زیاد خواهد شکست، و نیز زیاد داخل تیغچه بند قرانگیرد. طرز صحیح قرارگرفتن تیغچه در تیغچه بند در شکل ۵۵ نشان داده شده.

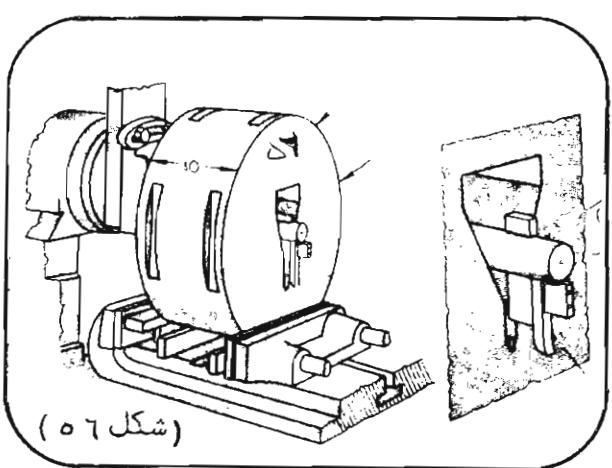


برای تراشیدن داخل یک قطعه کارچون امکان برخورد قلم گیریا قطعه کار وجود دارد لذا از تیغچه بند مخصوص استفاده میکنند، بدین ترتیب که تیغچه را به پیشانی یک میله بسته و آنرا به قلم گیر مینندند و عمل برآرد برداری باشد داخل شدن میله به سوراخ قطعه کار انجام میگیرد (شکل ۵۶).

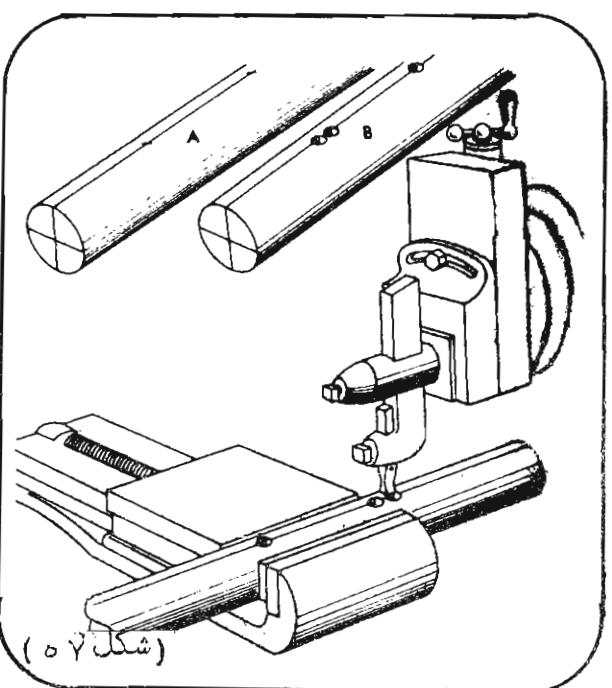

نوع دیگری تیغچه بند وجود دارد که برای بسته تیغچه های فرم تراشی بکار میروند. شکل ۵۷ طرز استن و کار با این رنده ها را نشان میدهد.

رنده های صفحه تراش و زوایای آن :

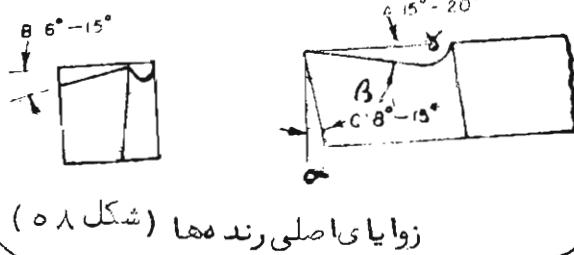

برای تراشیدن فلزات نرم از رنده های خشکه هوائی و برای تراشیدن فلزات سخت از رنده های الماس استفاده میشود زوایای لبه برند رنده ها بر حسب جنس و نوع کار و درجه پرد اخت آن فرق میکند رنده سه زاویه اصلی بشرح زیر دارد :

۱- زاویه آزاد یا پیشانی رنده

۲- زاویه گوشه β

۳- زاویه هدایت براده (شکل ۵۸ و ۵۹)

آب دادن رنده ها

رنده های صفحه تراش برد و نوع است :

۱- رنده های نوک الماسه که احتیاج به آب دادن ندارد

۲- رنده هایی که از فولاد سخت با فولاد ابزار تهیه میشود و باید آنها را پس از فرم دادن آب داد .

تعریف فولاد : فولاد، آلیاژ آهن و کرین است که گاهی مواد دیگری مانند نیکل و کم و کبالت وغیره با آن اضافه مینمایند .

فولاد برد و نوع است :

۱- فولاد کرین - این فولاد ترکیبی از آهن و کرین میباشد که مقدار کمی مواد اضافی دارد .

۲- فولاد آلیاژ - فولاد آلیاژ جز آهن و کرین دارای مواد دیگر مانند نیکل و کبالت و منگنز وغیره است .

طریقه آب دادن رنده ها:

رنده های فولادی را بترتیب زیرآب میدهند :

الف - گم کردن رنده :

رنده ها را برای گم کردن یکنواخت در گوره حرارتی قرارداده ترمومترات کوره را باندازه ای که در جدول گرمکاری تعیین شده است تنظیم کنید .

در صورت موجود نبودن کوره حرارتی الکتریکی میتوان رنده را بوسیله شعله گاز یا آتش کوره آهنگری گم کرد و درجه حرارت آنرا از روی تغییر رنگ آن سنجید .

ب - سرد کردن رنده :

سرعت لازم برای سرد کردن رنده و محلول سرد کننده را بحسب نوع فولاد طبق جدول گرمکاری انتخاب و در نزد یک کوره تراوید .

پس از گم شدن رنده تا درجه حرارت مطلوب آنرا بسرعت در محلول سرد کننده که معمولاً "آب نمک ، آب یاروغن است فرو برد با اطراف حرکت دهید تا حبابها بخار روی رنده جمع نشود و عمل خنک شدن بسرعت انجام گیرد .

دققت : در مواقعی که چند رنده را پشت سرهم آب میدهید وقت کنید که محلول سرد کننده زیاد گم نشود .

تاباندن رنده آب داده شده

برای یکنواخت کردن سختی باید رنده را پس از آب دادن دوباره تا درجه حرارت معینی که در جدول گرمکاری ذکر شده (معمولاً " بین ۲۰ تا ۳۰ درجه) گم کرد و سپس آنرا مدتی در رهوا زیر خاکستر یا در گوره خاموش قرارداد تا با هستگ سرد شود .
اگر فقط نوک رنده آب داده شده باشد احتیاج به تاباندن آن نیست زیرا عمل تاباندن بوسیله حرارت دنباله رنده انجام میگیرد .

برگشت دادن یا گرفتن آب رنده :

برای برگرداندن خواص رنده بحالش که قبل از آب دادن داشته است باید رنده را تا درجه حرارت لازم برای آب

دادن آن گرم کرد و سپس آهسته آن را سرد نمود

وسائل بستن کار

در موقع صفحه تراشی باید کار را روی میز یا کتاب آن محکم کرد کار را بد و طریق روی میز ماشین صفحه تراش می‌بندند :

الف - بوسیله گیره


ب - بوسیله روپند ها

انواع گیره های ماشین صفحه تراش و طرز کار آنها :

در صفحه تراش معمولاً " دونوع گیره " مورد استفاده قرار می‌گیرد :

۱ - گیره موازی


۲ - گیره گردان

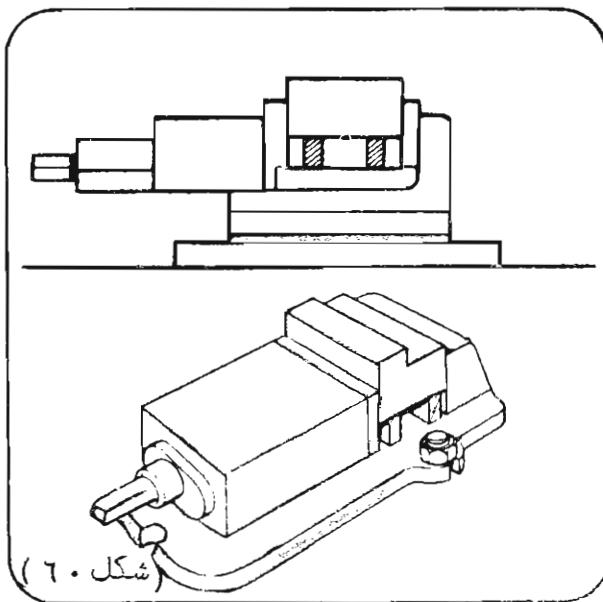

(شکل ۶۰)

۱ - گیره موازی : این گیره روی میز ماشین صفحه تراش قرار می‌گیرد و بوسیله چند بیج و مهره بمیز ماشین محکم می‌شود . (شکل ۶۰)

۲ - گیره گردان : گیره گردان از دو قسمت تشکیل شده است . (شکل ۶۱)

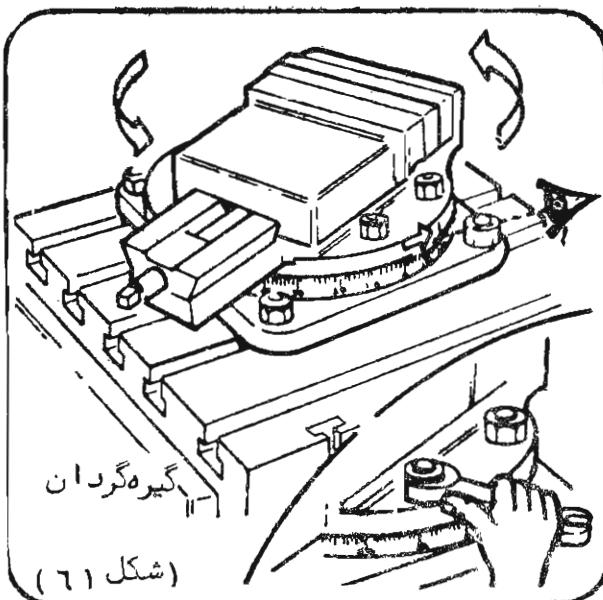

(شکل ۶۱)

الف - قسمت فوقانی که میتواند بروی قسمت تحتانی بگردد و بوسیله چند بیج روی آن محکم می‌شود .


ب - قسمت تحتانی که مدرج بوده و میتوان قسمت فوقانی را روی آن گرداند و تحت زاویه معینی قرار داد

قسمت تحتانی گیره گردان بوسیله چند پیچ و مهره روی میز ماشین محکم میشود .

چون فک متحرک گیره نسبت به بدنه آن کم لق دارد محکم کردن گیره سبب بلند شدن کاراز گفگیره و در نتیجه کج قرار گرفتن و کج تراشیده شدن قطعه کار میشود ، برای جلوگیری از این پیشامد همیشه موقع محکم کردن

کارد رگیره با استفاده از چکش پلاستیک یا سربی ، یا مسی آرامی روی کار زد تا برکف بشیند و بعد گیره را کم کم محکم کرد . (شکل ۶۲)

برای بالا بگهده اشن سطح کاراز گهای گیره ، دو قطعه فلزی کاند ازه بسیار صاف زیر آن قرار دهد تا فشار نماید نتواند کار را در گیره پائین ببرد .

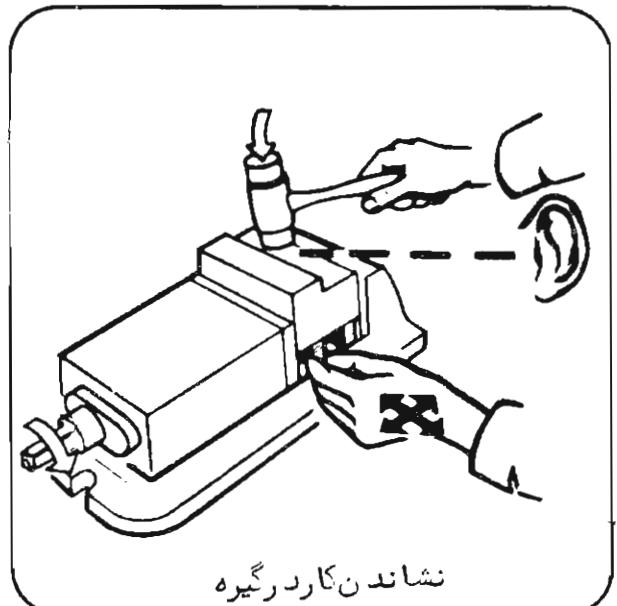


نشاندن کارد رگیره

دقت : برای جلوگیری از کند شدن کاراز گیره هیچ گاه فک ثابت گیره را موادی جهت حرکت کشو قرار نماید .

پادآوری :

- ۱ - با چکش فولادی روی گیره نزدیک زیر گیره خواهد شکست .
- ۲ - سطح را که باید تراشید شود از لبه گیره بالاتر بیندید تارند . فکهای گیره را نتراشد .
- ۳ - سطح را که باید تراشید شود زیاد بالاتر از فک گیره نبندید زیرا در موقع براده برداری لرزیده و در نتیجه سطح تراشیده شده ناصاف نمیشود . این امکان دارد که کاراز گیره خارج شود .
- ۴ - از استن قطعاتی که سطح تماس کافی با گیره ندارد و همچنین بستن چند قطعه مجاورهم در گیره پرهیز نماید .
- ۵ - هیچ گاه کار را از گیره ای که فکها یعنی موادی حركت زنده مانند باشد نبندید زیرا امکان دارد موقع تراشیدن از گیره خارج شود . قبل از بستن کارد رگیره ، فکهای گیره را تمیز کنید .
- ۶ - قبل از شروع به براده برداری مطمئن شوید که تمام پیچهای اتصال محکم باشد .

بست ها ، رویند ها ، بغل بند ها :

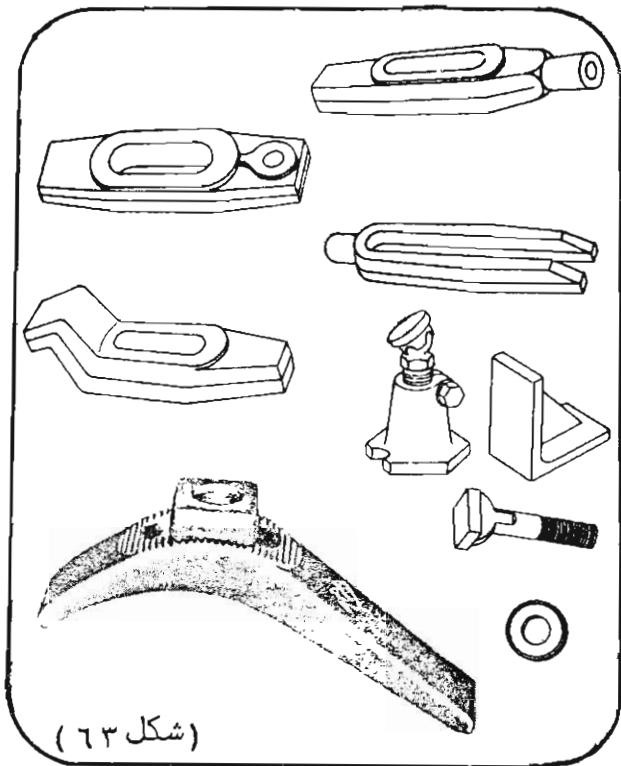

(شکل ۶۳)

برای بستن قطعاتی که دارای سطح منظمی نیست و یا

داخل گیره جای نمیگیرد از وسائل کمکی استفاده میشود .

این وسائل بشرح زیراست :

بست رویند - از بست رویند برای محکم کردن کارمیز

ماشین استفاده میشود .

بست رویند از فولاد است و با شکال مختلف ساخته میشود

که در سطح دارای سوراخهای برای عبور سیچ است .

با محکم کردن سیچ ، یک طرف بست رویند ، روپله و سر

دیگر آن روی قطعه کار فشار میآورد و آنرا بمیز ماشین محکم میکند (شکل ۶۳) .

بیچ و مهره های اتصال - بیچ و مهره های اتصال در اندازه های مختلف ساخته میشود سریع بشکل است که میتواند آزادانه در شیارهای میز ماشین حرکت کند ولی در شیارهای انعطاف پذیر نباشد .

زیرسـرـی

زیرسـرـی را برای جلوگیری از منحرف شدن کارد رشیار میز ماشین قرارداده و به کارتکیه میدهند . زیرسـرـیها فولاد و ابعاد آنها بحسب سانتیمتر و یا اینچ مشخص میشود .

نبـشـی


نبش قطعه چدنی گونیا شکلی است که زاویه آن ۹۰° -

درجه کامل است روی سطح نبش تعدادی سوراخ و یا

شیار وجود دارد از یک سمت نبش برای بستن آن بمیز


ماشین و از سمت دیگر ش برای بستن کاریه نبشی استفاده

میشود . (شکل ۶۴) (شکل ۶۴)

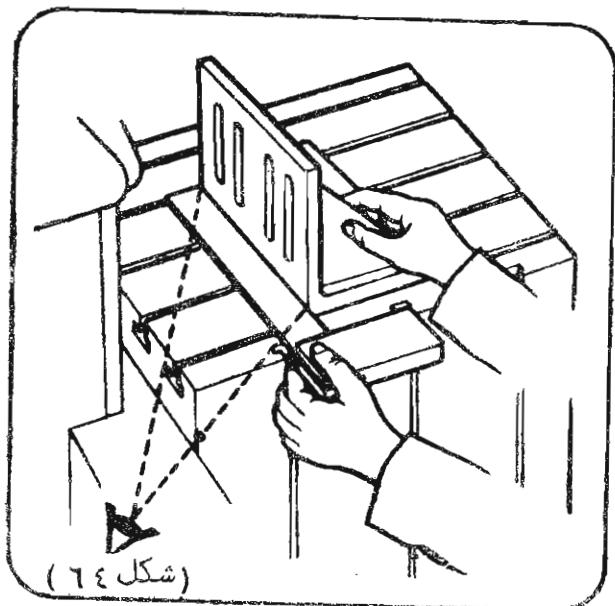

(شکل ۶۴)

تکیه گاه جناغی

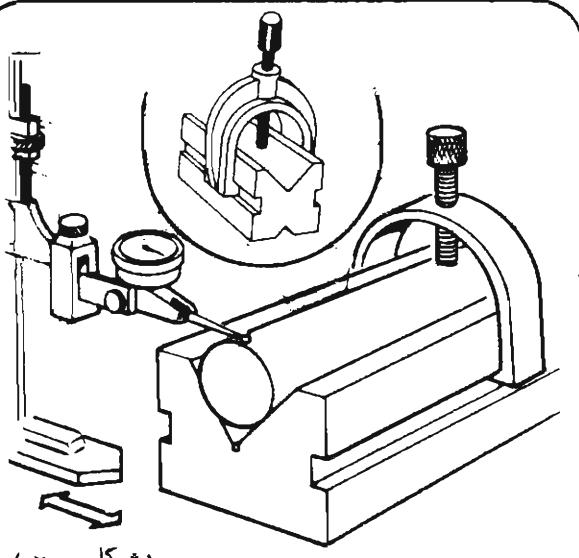


تکیه گاه جناغی (شکل ۶۵) دارای سطوح کاملاً صاف و دقیق است که باید پیگزاویه ۹۰ درجه میسازد از این تکیه گاه برای بستن قطعات گرد بمیز ماشین استفاده — میشود .

قطعات گرد را میتوان بوسیله بست روپند یا گیره دستی جناغی که در شکل ۱۶ نشان داده شده به تکیه گاه — جناغی محکم کرد .

تکیه گاه جناغی از چدن یا فولاد ساخته میشود .


طرز بستن قطعات گرد

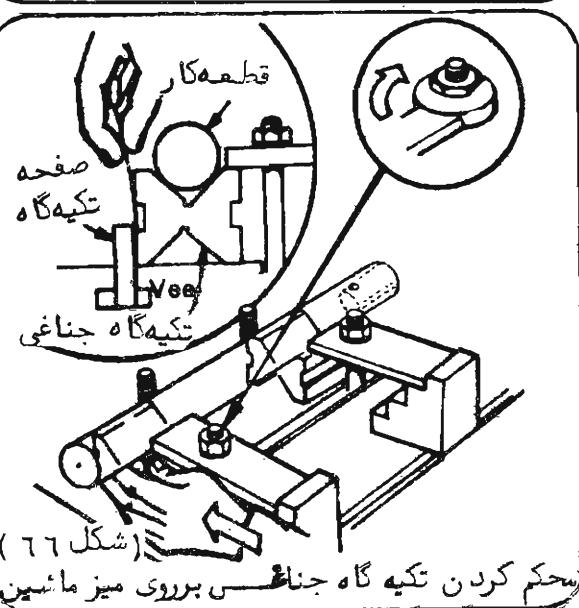


برای بستن قطعات گرد روی میز ماشین از تکیه گاه جناغی با روپند و یغل بند استفاده میشود تکیه گاه جناغی باید باند ازه نی باشد که تقریباً "نصف میله رابگیر" (شکل ۶۶)


تکیه گاههای جناغی را بوسیله یغل بند و روپند روی میز ماشین میبینندند و میله گرد را روی تکیه گاه جناغی قرار داده بوسیله روپند محکم مینمایند .

(شکل ۶۷)

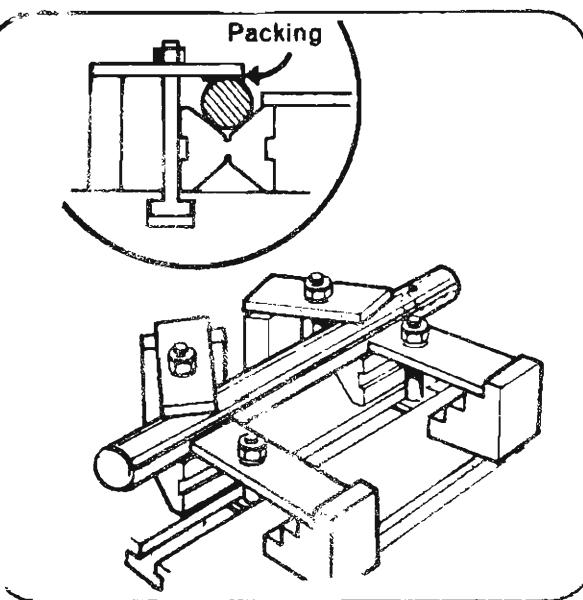

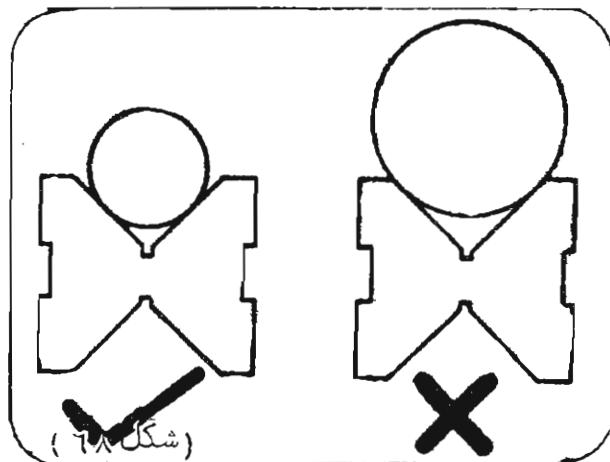


دقت : برای بستن قطعات گرد باید تکیه گاه جناغی مناسب انتخاب کرد بطوریکه تقریباً "نصف میله گرد در داخل جناق تکیه گاه قرار گیرد (شکل ۶۸)"

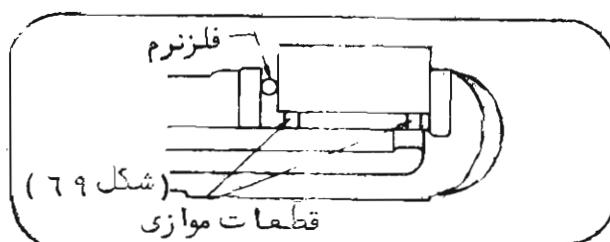


طرز بستن قطعات چهارگوش

برای اینکه لقی گیره موازی باعث کج شدن کار نشود میله گردی از فلز نرم یا گوه ای بست آن قرار دهید و سپس گیره را محکم کنید . (شکل ۶۹)

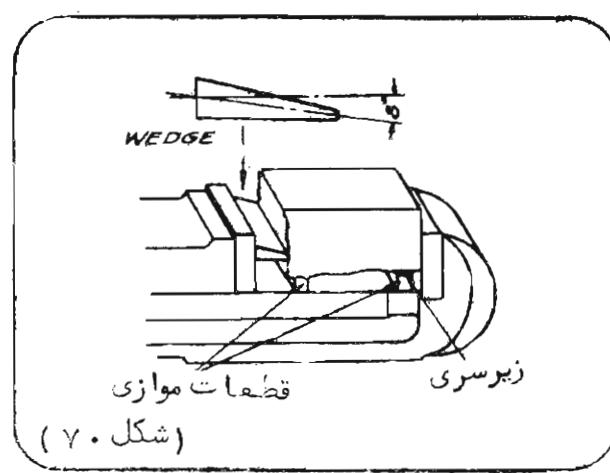


یادآوری :

بست رویند باید طوری قرار گیرد که موازی سطح میز ماشین باشد . در جلوی کار بست و یا قطعه ای مطابق شکل قرار دهید تا فشار زند نتواند آنرا بجلو حرکت داده و منحرف نماید . (شکل ۷۰)

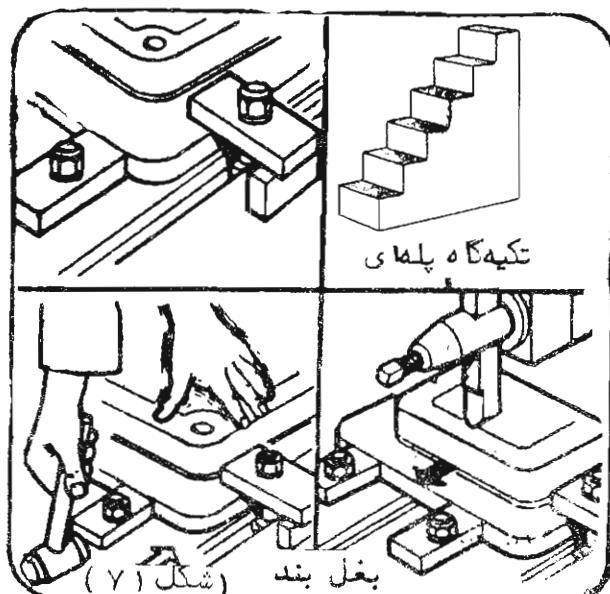

تکیه گاه پله ای - تکیه گاه پله ای از فولاد دارد ارای چند پله است که برای زیر سر رویند ها بکار می رود .

برای موازی بودن روپند ها با سطح میزیک سرروپند را روی کاروسه دیگر شر را روی پله ای که دارای ارتفاع مناسب است قرار مید هند .

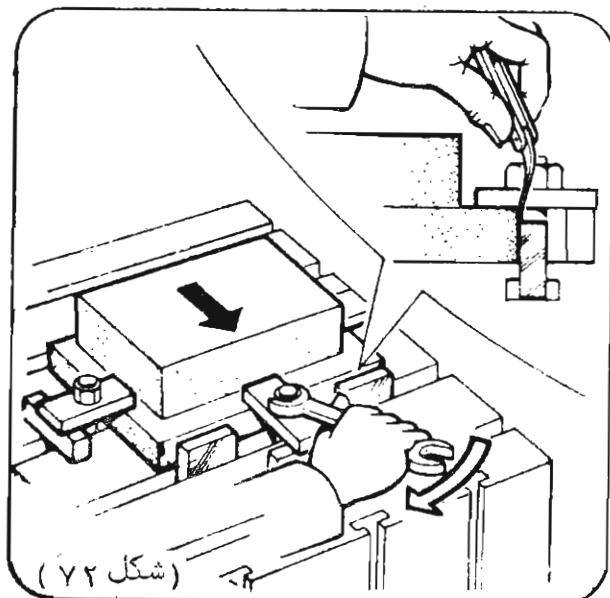


(شکل ۲۲)

بغل بند - قطعه فلزی است که بشك مکعب مستطیل بوده و در موقعی که نتوانیم کار را باست روپند روی میز ماشین محکم کنیم از آن استفاده مینماییم در اینصورت باید دقت کافی بعمل آید تا کار کاملاً به بغل بند ها چسبیده و در جای خود محکم باشد . ش ۲۲ تذکر : بست روپند ها و بغل بند ها بوسیله بیج و مهره اتصال روی میز ماشین محکم میشود .

تراز کردن کار رو استفاده از زیرسی ها

برای تراز کردن کار روی میز صفحه تراش از د وسیله کنترل میتوان استفاده کرد .

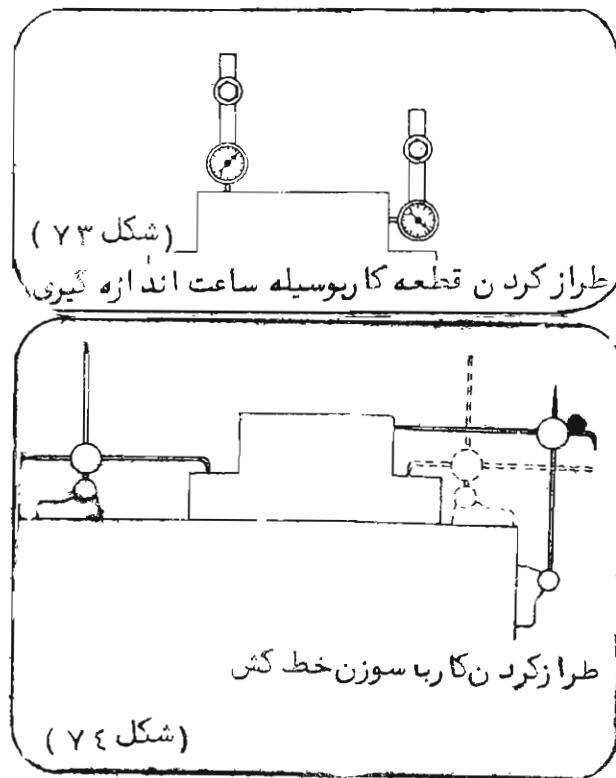

(شکل ۲۳)

طراز کردن قطعه کار بوسیله ساعت اندازه گیری

طراز کردن کار با سوزن خط کش

(شکل ۲۴)

۱- ساعت اندازه گیری (شکل ۲۳)

۲- سوزن خط کش با یه دار (شکل ۲۴)

۱—استفاده از ساعت اندازه گیری


برای تراز کردن سطح کاربوسیله ساعت اندازه گیری ساعت را در زنده گیری ماشین صفحه تراش نصب کنید و میله آنرا روی سطح کارتکیه داده عقره ساعت را روی صفر میزان کنید . سپس کشوی ماشین را بادست حرکت دهد اگر سطح کارتراز باشد عقره ساعت در تمام مدت حرکت کشور روی نقطه صفر می‌یستد و چنانچه کارتراز نباشد عقره ساعت از نقطه صفر منحرف می‌شود . در صورت تراز نبودن کارتراز قسمتی از آن که پائین ترقه را در زیر سری بگذارد و عمل کنترل را نقدر تکرار کنید تا کارتراز شود . موازی کردن پهلوی کار با امتداد مسیر حرکت رنده مانند تراز کردن سطح آنست فقط باید میله ساعت اندازه گیری با پهلوی قطعه کارتumas داشته باشد در صورت موازی نبودن پهلوی کار با مسیر حرکت رنده باید کار را کم را روی میز ماشین جابجا کرد .

۲—خط کش پایه دار

برای تراز کردن سطح کار باید خط کش پایه دار را روی میز ماشین قرار داد و سوزن خط کش پایه دار را طوری روی میله قائم میزان کنید که نوک سوزن با سطح کارتumas پیدا کند و سپس خط کش پایه دار را روی میز حرکت دهد ، اگر سوزن خط کش با تمام سطح کار بدون خم شدن تماس داشته باشد سطح کارتراز است در غیر این صورت باید زیر قسمتی از کار که پایینتر قرار گرفته است زیر سری بگذارد . این عمل را آنقدر تکرار کنید که سطح کارتراز شود . موازی کردن پهلوی کار میز بهمین ترتیب انجام می‌گیرد . فقط باید پایه خط کش را به پهلوی میز ماشین تکیه داد بطوریکه نوک سوزن با پهلوی کارتumas داشته باشد . اگر کار با مسیر حرکت رنده موازی نباشد آنرا روی میز جا بجا کنید و این عمل را آنقدر تکرار نمایید که کار موازی شون باشد آوری : برای میزان کردن و موازی نمودن کار از ساعت اندازه گیری میتوان استفاده کرد .

صفحه تراش قطعات ریخته شده

ریخته گری عبارت است از ذوب کردن فلز و ریختن آن در قالب که پس از منجمد شدن شکل قالب را به خود بگیرد .

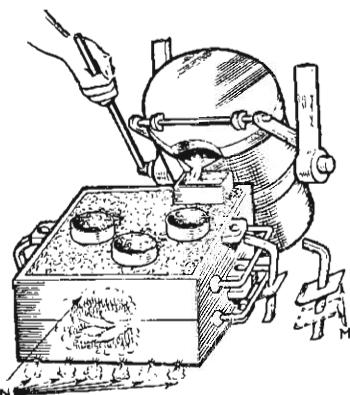


ریختن فلز مذاب در قالب (شکل ۷۵)

جدول سرعت پرس د رصفحه تراشی

نوع صفحه تراشی	جنس زندہ	فولاد	فولاد	فولاد	فولاد	فلزات سبل	قد ایثار برحسب میلیتر
زیر تراشی	فولاد افزار	۱۰-۱۰	۱۲-۹	۱۲-۸	۱۰-۱۵	-	۱۰-۱۲
زیر تراشی	فولاد افزار	۱۰-۱۰	۱۲-۸	۱۲-۹	۱۰-۱۵	-	۱۰-۱۲
زیر تراشی	فولاد اندیز	۱۰-۱۵	۱۶-۱۲	۱۶-۱۳	۱۰-۱۵	۱۰-۱۰	۱۰-۱۲
زیر تراشی	فولاد اندیز	۱۰-۱۵	۱۶-۱۲	۱۶-۱۳	۱۰-۱۵	۱۰-۱۰	۱۰-۱۲
پرو اخست کار	فولاد افزار	۱۰-۱۰	۱۲-۸	۱۲-۹	۱۰-۱۵	۱۰-۱۵	۱۰-۱۲
پرو اخست کار	فولاد اندیز	۱۰-۱۵	۱۲-۸	۱۲-۹	۱۰-۱۵	۱۰-۱۵	۱۰-۱۲
کاری	فولاد اندیز	۱۰-۱۵	۱۲-۸	۱۲-۹	۱۰-۱۵	۱۰-۱۵	۱۰-۱۲
کاری	فولاد اندیز	۱۰-۱۵	۱۲-۸	۱۲-۹	۱۰-۱۵	۱۰-۱۵	۱۰-۱۲
کاری	فولاد اندیز	۱۰-۱۵	۱۲-۸	۱۲-۹	۱۰-۱۵	۱۰-۱۵	۱۰-۱۲
کاری	فولاد اندیز	۱۰-۱۵	۱۲-۸	۱۲-۹	۱۰-۱۵	۱۰-۱۵	۱۰-۱۲
کاری	فولاد اندیز	۱۰-۱۵	۱۲-۸	۱۲-۹	۱۰-۱۵	۱۰-۱۵	۱۰-۱۲

برای محاسبه زاویه شیب ها از طریق مثلث قائم الزاویه واجزاً آن عمل میکیم بدین ترتیب که باید ستآوردن اجزا - مثلث که بعداً "بیان خواهد شد میتوان برآحتی درجه آن زاویه را بوسیله جداول مثلثات بیدا کرد .

تعریف

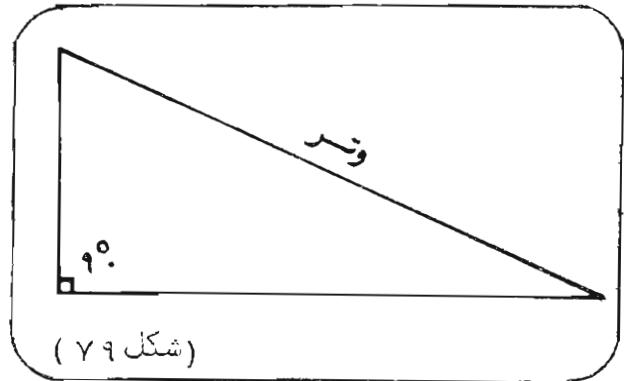


(شکل ۷۹)

مثلث قائم الزاویه - مثلث قائم الزاویه ، سه ضلعی محدودی (مثلث) است که یک زاویه آن 90° درجه باشد . بزرگترین ضلع مثلث قائم الزاویه را ترمینامند (ش ۷۹) در مثلث قائم الزاویه بین اضلاع مثلث رابطه زیرقرار است .

$$(\text{ضلع مقابل}) + (\text{ضلع مجاور}) = (\text{وتر})$$

واز روی این رابطه باداشتن دو ضلع میتوان ضلع سوم را بد اکرد درجه - هرگاه یک دایره را به 360° تقسیم مساوی تقسیم کیم ، یک از آن قسمتها را یک درجه مینامیم درجه را با قراردادن یک نقطه در بالای عدد نشان میدهند مانند 360° (360° درجه) (ش ۸۰)

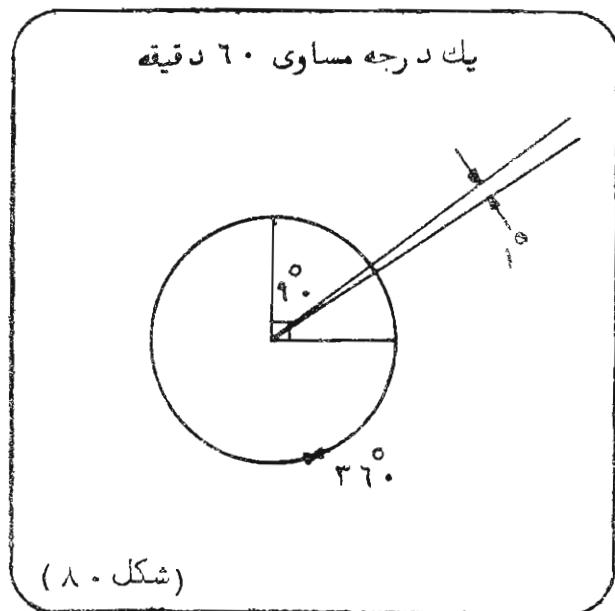

(شکل ۸۰)


دقیقه

هرگاه یک درجه را به 60° قسمت مساوی تقسیم کیم یک از تقسیمات را یک دقیقه مینامند . دقیقه را با قراردادن یک نقطه در بالای عدد نشان میدهند ($60'$)


مثلث های مشابه - مثلث های مشابه مثلثهای هستند که زوایایشان با یکدیگر برابرند و از این موضوع برای پیدا کردن زوایای مثلث دیگر میتوان استفاده کرد .

در زیر مثلثهای متشابه ذکر میشود.


۱- مثلثهای که اضلاعشان با یکدیگر متوابرانند (ش ۸۱)

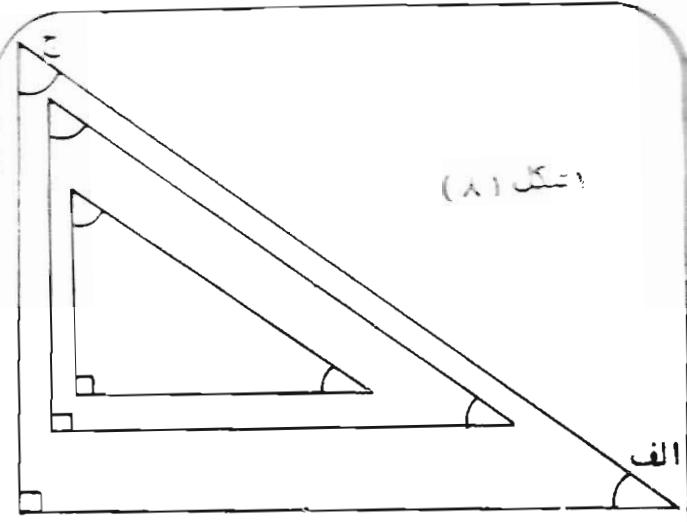


(شکل ۸۱)

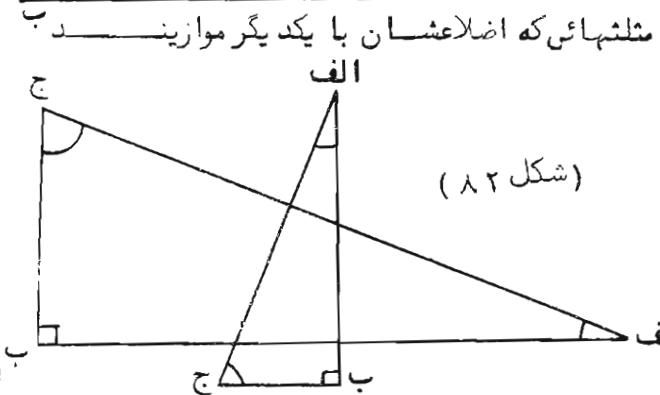

(شکل ۸۲)

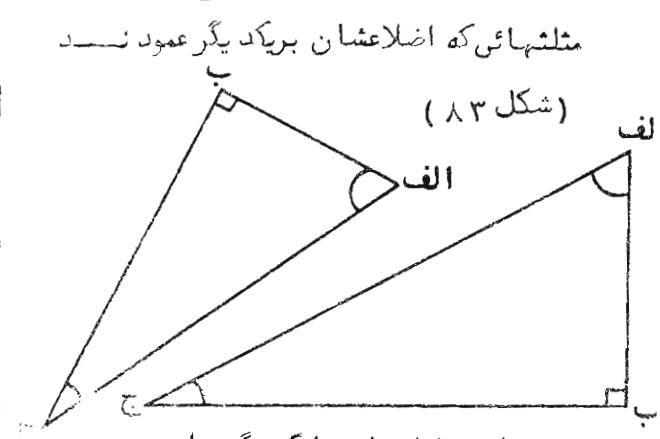

(شکل ۸۳)

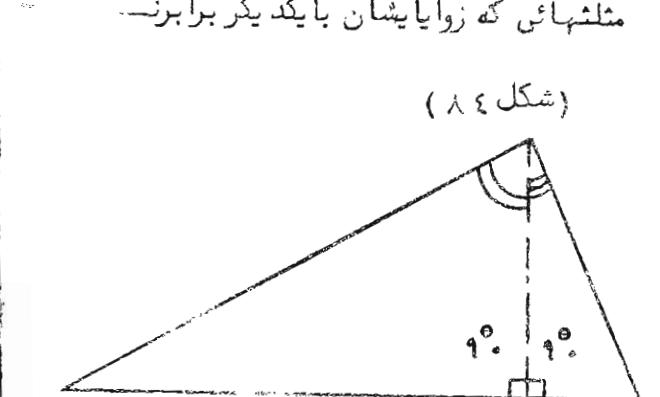

(شکل ۸۴)

۲- مثلثهای که امتداد اضلاعشان عمود بر یکدیگر است

(ش ۸۵)

۳- مثلثهای که زوایایشان با یکدیگر برابر هستند.

(ش ۸۶)

برای محاسبه زوایای مثلث که قائم الزاویه نباشد
بتوان با عمود کردن یک خط از راس به ضلعی مقابل
آن مثلث را به دو مثلث قائم الزاویه تبدیل کرد.

(ش ۸۷)

طرز تبدیل یک مثلث به دو مثلث قائم الزاویه

برای محاسبه یک زاویه از یک مثلث قائم الزاویه باید مقادیر تانژانت، سینوس، کسینوس، یا کاتانژانت زاویه مورد نظر را بوسیله فرمولهای زیر حساب کرد.

$$\frac{\text{ضلع مقابل به زاویه } \gamma}{\text{ضلع مجاور به زاویه } \gamma} = \tan \gamma$$


$$\frac{\text{ضلع مقابل به زاویه } \gamma}{\text{وتر}} = \sin \gamma$$

$$\frac{\text{ضلع مجاور به زاویه } \gamma}{\text{ضلع مقابل به زاویه } \gamma} = \cot \gamma$$

بساز پیدا کردن هر یک از مقادیر فوق با استفاده از جداول مربوطه بشرح زیر زاویه آنرا بدست می‌آوریم:
— نزدیکترین عدد به عدد بدست آمده را در جدول مثلثاتی که در آخرین بخش قراردارد بیدامیکیم و درجه نوشته شده در سمت چپ آن عدد و دقیقه نوشته شده در بالای آن عدد همان زاویه مورد نظر است.

مثال:

زاویه (n) در مثلث قائم الزاویه (ش ۸۵) را که ضلع مقابل زاویه فوق ۴ سانتیمتر و ضلع مجاور آن ۳ سانتیمتر است بدست آورید.

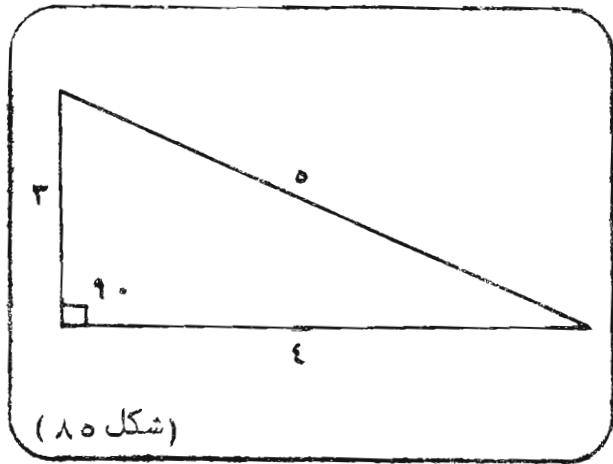

(شکل ۸۵)

$$\frac{4}{3} = \frac{\text{ضلع مقابل بزاویه } n}{\text{ضلع مجاور بزاویه } n} = \tan n$$

الف - راه حل اول

نزدیکترین عدد به عدد $\frac{4}{3}$ را در جدول تانژانت هابید امیکیم که عدد $1\frac{1}{3}$ می‌باشد و با خواندن درجه نوشته شده در سمت چپ آن عدد و دقیقه نوشته شده در بالای آن عدد می‌بینیم که زاویه مورد نظر حدود 53° و 0^{\prime} دقیقه ویا $\frac{1}{6}^{\circ}$ درجه می‌باشد.

ب - راه حل دم

$$\frac{4}{5} = \frac{\text{ضلع مقابل به زاویه ن}}{\text{وتر}} = \sin \text{وسزاویه ن}$$

نزد یکترین عدد به عدد $\frac{4}{5}$ را در جدول سینوسها پیدا میکنیم که $\sin 53^\circ$ میباشد و زاویه مربوط آن حدود 53° درجه و 1° دقیقه ویا $53^\circ 1'$ درجه میباشد.

تذکر: چون مجموع زوایای هرمثیث دو قائم یعنی 180° درجه میباشند و در مثلث قائم الزاویه یک زاویه قائم است بنابراین مجموع دو زاویه دیگری قائم یعنی 90° درجه است.

$$90^\circ = \text{زاویه ک} + \text{زاویه ن}$$

بس برای بدست آوردن زاویه ک میتوانیم به ترتیب زیر عمل کنیم.

$$\text{زاویه ک} = \text{زاویه ن} - 90^\circ$$

$$\text{زاویه ک} = \text{درجه } \frac{1}{\frac{5}{3}} = 36^\circ - 53^\circ$$

شناسابی فلزات

در صنعت فلزات را بدودسته تقسیم کرده اند:

۱ - فلزات آهنی

۲ - فلزات رنگین یا غیرآهنی

۱ - فلزات آهنی:

آهن و آلیاژهای آن مانند (جدن و انواع فولاد) جزو فلزات آهنی محسوب میشوند. در حدود ۹۰ درصد از مصنوعات صنعتی و قطعات ماشین آلات از فلزات آهنی ساخته میشوند.

علت مصرف زیاد این فلزات در صنعت استحکام زیاد و فراوانی سنگ آهن در طبیعت است. ایران یک از کشورهای است که از لحاظ سنگ معدن آهن بسیار غنی است.

در صنعت از آهن خالص استفاده نمیشود زیرا آهن خالص بسیار نرم است.

چدن از ترکیب آهن خالص باکرین (ذغال) سیلیسیم، فسفر، منگنز، گوگرد و انواع فولادها از ترکیب آهن خالص باکرین، نیکل، کرم، کبالت، تهییه میشود.

آهن تجارت

آهن تجارت از ترکیب آهن خالص و مقداری کوین بدست می‌آید و بصورت ورق و تیرآهن و بروفیل و نظائر آن در بازار بفروش میرسد، رنگ آهن سپارش خاکستری است. اگر زنگ روی آن گرفته شود بر احتی سوهان تکاری بیشود و رهوای مرطوب زنگ میزند.

فولاد

صنعت فولاد سازی امروز پیشرفت زیادی کرده است و از ترکیب فلزات مختلف با آهن انواع فولادها را می‌سازند و امروزه بیش از هزار نوع فولاد تهیه می‌شود که هر کدام آنها از نظر خواص بایکدیگر فرق دارد بطور کلی فلزات زیادی را می‌توان با آهن ترکیب کرد ولی در ساختن فولاد بیشتر از کرین، کسم، نیکل، کبالت استفاده می‌شود.

فولادهاییکه برای مصارف مختلف صنعتی بکار می‌رود بنام فولاد ابزار و فولاد تند بر، فولادهای ضد رنگ وغیره نامیده می‌شوند.

چدن

چدن از ترکیب آهن و کرین و سیلیسیم بدست می‌آید مقدار کرین چدن از مقدار کرین فولاد خیلی بیشتر است. قابلیت ریخته گری چدن بسیار خوب است و از این‌رو روشین سازی کاربرد زیاد دارد. چدن در انواع مختلف مثل چدن خاکستری و چدن سفید تهیه می‌شود.

چدن فلزی شکننده است و در اثر ضربه می‌شکند ولی با عملیات حرارتی چدن بنام چدن چکش خوار بدست می‌آید که تا حدی قابلیت چکش خواری داشته و خاصیت شکنندگی خود را ازدست میدهد.

چنانچه قطعه‌ای از چدن را بشکنیم ذرات بلورهای چدن و ذرات کرین در مقطع شکسته بخوبی دیده می‌شود و چنین بنظر میرسد که این ذرات بهم پیوستگی ندارند. رنگ چدن تیره است و اگر چندین بار روی سطح صیقل داده آن دست پکشید دست راسیاه می‌کند.

فلزات غیر آهنی (رنگیان)

تمام فلزات را بجز آهن و ترکیبات آن فلزات رنگیان مینامند.
س - روی - برنج - برنز - آلومینیوم - سرب - نیکل - قلع مهمترین فلزات رنگیان هستند که در صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سینوس ۰ - ۴۵

د رجه	د قیقه های سینوس						
	۰'	۱۰'	۲۰'	۳۰'	۴۰'	۵۰'	۶۰'
۰	0,0000	0,0029	0,0058	0,0087	0,0116	0,0145	0,0175
۱	0,0175	0,0204	0,0233	0,0262	0,0291	0,0320	0,0349
۲	0,0349	0,0378	0,0407	0,0436	0,0465	0,0494	0,0523
۳	0,0523	0,0552	0,0581	0,0610	0,0640	0,0669	0,0698
۴	0,0698	0,0727	0,0756	0,0785	0,0814	0,0843	0,0872
۵	0,0872	0,0901	0,0929	0,0958	0,0987	0,1016	0,1045
۶	0,1045	0,1074	0,1103	0,1132	0,1161	0,1190	0,1219
۷	0,1219	0,1248	0,1276	0,1305	0,1334	0,1363	0,1392
۸	0,1392	0,1421	0,1449	0,1478	0,1507	0,1536	0,1564
۹	0,1564	0,1593	0,1622	0,1650	0,1679	0,1708	0,1736
۱۰	0,1736	0,1765	0,1794	0,1822	0,1851	0,1880	0,1908
۱۱	0,1908	0,1937	0,1965	0,1994	0,2022	0,2051	0,2079
۱۲	0,2079	0,2108	0,2136	0,2164	0,2193	0,2221	0,2250
۱۳	0,2250	0,2278	0,2306	0,2334	0,2363	0,2391	0,2419
۱۴	0,2419	0,2447	0,2476	0,2504	0,2532	0,2560	0,2588
۱۵	0,2588	0,2616	0,2644	0,2672	0,2700	0,2728	0,2756
۱۶	0,2756	0,2784	0,2812	0,2840	0,2868	0,2896	0,2924
۱۷	0,2924	0,2952	0,2979	0,3007	0,3035	0,3062	0,3090
۱۸	0,3090	0,3118	0,3145	0,3173	0,3201	0,3228	0,3256
۱۹	0,3256	0,3283	0,3311	0,3338	0,3365	0,3393	0,3420
۲۰	0,3420	0,3448	0,3475	0,3502	0,3529	0,3557	0,3584
۲۱	0,3584	0,3611	0,3638	0,3665	0,3692	0,3719	0,3746
۲۲	0,3746	0,3773	0,3800	0,3827	0,3854	0,3881	0,3907
۲۳	0,3907	0,3934	0,3961	0,3987	0,4014	0,4041	0,4067
۲۴	0,4067	0,4094	0,4120	0,4147	0,4173	0,4200	0,4226
۲۵	0,4226	0,4253	0,4279	0,4305	0,4331	0,4358	0,4384
۲۶	0,4384	0,4410	0,4436	0,4462	0,4488	0,4514	0,4540
۲۷	0,4540	0,4566	0,4592	0,4617	0,4643	0,4669	0,4695
۲۸	0,4695	0,4720	0,4746	0,4772	0,4797	0,4823	0,4848
۲۹	0,4848	0,4874	0,4899	0,4924	0,4950	0,4975	0,5000
۳۰	0,5000	0,5025	0,5050	0,5075	0,5100	0,5125	0,5150
۳۱	0,5150	0,5175	0,5200	0,5225	0,5250	0,5275	0,5299
۳۲	0,5299	0,5324	0,5348	0,5373	0,5398	0,5422	0,5446
۳۳	0,5446	0,5471	0,5495	0,5519	0,5544	0,5568	0,5592
۳۴	0,5592	0,5616	0,5640	0,5664	0,5688	0,5712	0,5736
۳۵	0,5736	0,5760	0,5783	0,5807	0,5831	0,5854	0,5878
۳۶	0,5878	0,5901	0,5925	0,5948	0,5972	0,5995	0,6018
۳۷	0,6018	0,6041	0,6065	0,6088	0,6111	0,6134	0,6157
۳۸	0,6157	0,6180	0,6202	0,6225	0,6248	0,6271	0,6293
۳۹	0,6293	0,6316	0,6338	0,6361	0,6383	0,6406	0,6428
۴۰	0,6428	0,6450	0,6472	0,6494	0,6517	0,6539	0,6561
۴۱	0,6561	0,6583	0,6604	0,6626	0,6648	0,6670	0,6691
۴۲	0,6691	0,6713	0,6734	0,6756	0,6777	0,6799	0,6820
۴۳	0,6820	0,6841	0,6862	0,6884	0,6905	0,6926	0,6947
۴۴	0,6947	0,6967	0,6988	0,7009	0,7030	0,7050	0,7071
	۶۰'	۵۰'	۴۰'	۳۰'	۲۰'	۱۰'	۰'
	د قیقه های کسینوس						
	د رجه						

کسینوس ۴۵ تا ۹۰

طریقه استفاده از جداول مثلثات

درسمت راست و چپ جداول فوق اعدادی نوشته شده که نشان دهنده درجه و دریالا و بائین ستونه اند از صفر تا ۶۰ نوشته شده که نشان دهنده دقیقه های است. زوایای مثلثاتی را از صفرتا ۹۰ درجه که یک چهارم دایره است اند ازه گیری میکنند و آندازه زوایای بیش از ۹۰ درجه تحت روابط دیگری است. سینوس صفرتا ۴۵ درجه در صفحه ۶۷ رستون سمت چپ و دقیقه های سینوس از چپ به راست نوشته شده.

سینوس ۴۵ تا ۹۰

درجه	دقیقه های سینوس							درجه
	۰'	۱۰'	۲۰'	۳۰'	۴۰'	۵۰'	۶۰'	
۴۵	0,7071	0,7092	0,7112	0,7133	0,7153	0,7173	0,7193	۴۴
۴۶	0,7193	0,7214	0,7234	0,7254	0,7274	0,7294	0,7314	۴۳
۴۷	0,7314	0,7333	0,7353	0,7373	0,7392	0,7412	0,7431	۴۲
۴۸	0,7431	0,7451	0,7470	0,7490	0,7509	0,7528	0,7547	۴۱
۴۹	0,7547	0,7566	0,7585	0,7604	0,7623	0,7642	0,7660	۴۰
۵۰	0,7660	0,7679	0,7698	0,7716	0,7735	0,7753	0,7771	۳۹
۵۱	0,7771	0,7790	0,7808	0,7826	0,7844	0,7862	0,7880	۳۸
۵۲	0,7880	0,7898	0,7916	0,7934	0,7951	0,7969	0,7986	۳۷
۵۳	0,7986	0,8004	0,8021	0,8039	0,8056	0,8073	0,8090	۳۶
۵۴	0,8090	0,8107	0,8124	0,8141	0,8158	0,8175	0,8192	۳۵
۵۵	0,8192	0,8208	0,8225	0,8241	0,8258	0,8274	0,8290	۳۴
۵۶	0,8290	0,8307	0,8323	0,8339	0,8355	0,8371	0,8387	۳۳
۵۷	0,8387	0,8403	0,8418	0,8434	0,8450	0,8465	0,8480	۳۲
۵۸	0,8480	0,8496	0,8511	0,8526	0,8542	0,8557	0,8572	۳۱
۵۹	0,8572	0,8587	0,8603	0,8616	0,8631	0,8646	0,8660	۳۰
۶۰	0,8660	0,8675	0,8689	0,8704	0,8718	0,8732	0,8746	۲۹
۶۱	0,8746	0,8760	0,8774	0,8788	0,8802	0,8816	0,8829	۲۸
۶۲	0,8829	0,8843	0,8857	0,8870	0,8884	0,8897	0,8910	۲۷
۶۳	0,8910	0,8923	0,8936	0,8949	0,8962	0,8975	0,8988	۲۶
۶۴	0,8988	0,9001	0,9013	0,9026	0,9038	0,9051	0,9063	۲۵
۶۵	0,9063	0,9075	0,9088	0,9100	0,9112	0,9124	0,9135	۲۴
۶۶	0,9135	0,9147	0,9159	0,9171	0,9182	0,9194	0,9205	۲۳
۶۷	0,9205	0,9216	0,9228	0,9239	0,9250	0,9261	0,9272	۲۲
۶۸	0,9272	0,9283	0,9293	0,9304	0,9315	0,9325	0,9336	۲۱
۶۹	0,9336	0,9346	0,9356	0,9367	0,9377	0,9387	0,9397	۲۰
۷۰	0,9397	0,9407	0,9417	0,9426	0,9436	0,9446	0,9455	۱۹
۷۱	0,9455	0,9465	0,9474	0,9483	0,9492	0,9502	0,9511	۱۸
۷۲	0,9511	0,9520	0,9528	0,9537	0,9546	0,9555	0,9563	۱۷
۷۳	0,9563	0,9572	0,9580	0,9588	0,9596	0,9605	0,9613	۱۶
۷۴	0,9613	0,9621	0,9628	0,9636	0,9644	0,9652	0,9659	۱۵
۷۵	0,9659	0,9667	0,9674	0,9681	0,9689	0,9696	0,9703	۱۴
۷۶	0,9703	0,9710	0,9717	0,9724	0,9730	0,9737	0,9744	۱۳
۷۷	0,9744	0,9750	0,9757	0,9763	0,9769	0,9775	0,9781	۱۲
۷۸	0,9781	0,9787	0,9793	0,9799	0,9805	0,9811	0,9816	۱۱
۷۹	0,9816	0,9822	0,9827	0,9833	0,9838	0,9843	0,9848	۱۰
۸۰	0,9818	0,9833	0,9858	0,9863	0,9868	0,9872	0,9877	۹
۸۱	0,9877	0,9881	0,9886	0,9890	0,9894	0,9899	0,9903	۸
۸۲	0,9903	0,9907	0,9911	0,9914	0,9918	0,9922	0,9925	۷
۸۳	0,9923	0,9929	0,9932	0,9936	0,9939	0,9942	0,9945	۶
۸۴	0,9913	0,9918	0,9931	0,9934	0,9957	0,9959	0,9962	۵
۸۵	0,9962	0,9964	0,9967	0,9969	0,9971	0,9974	0,9976	۴
۸۶	0,9976	0,9978	0,9980	0,9981	0,9983	0,9985	0,9986	۳
۸۷	0,9986	0,9988	0,9989	0,9990	0,9992	0,9993	0,9994	۲
۸۸	0,9991	0,9993	0,9996	0,9997	0,9997	0,9998	0,99985	۱
۸۹	0,99985	0,9999	0,99993	0,99996	0,99998	0,99999	1,0000	۰
	60'	50'	40'	30'	20'	10'	0	درجه
	دقیقه های کسینوس							کسینوس ۰ - ۴۵

کسینوس ۴۵ تا ۹۰ درستون سمت راست همین صفحه و دقیقه های کسینوس از راست به چپ در پائین

صفحه نوشته شده بقیه این جدول که سینوس ۴۵ تا ۹۰ و کسینوس صفر تا ۴۵ است در صفحه ۶۸ میباشد و ترتیب استفاده از آنها نظیر یک پرگار است.

مثال : سینوس ۱۰ درجه و ۳۰ دقیقه را پیدا کنید .

درستون عمودی جدول که مربوط به سینوس صفر تا ۴۵ است عدد ۱۰ را درستون درجه پیدا کرده و در -

تائزانت . تا ٤٥

درجه	دقیقه های تائزانت							Grad
	٠'	١٠'	٢٠'	٣٠'	٤٠'	٥٠'	٦٠'	
٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٢٩	٠,٠٠٥٨	٠,٠٠٨٧	٠,٠١١٦	٠,٠١٤٥	٠,٠١٧٥	٨٩
١	٠,٠١٧٥	٠,٠٢٠٤	٠,٠٢٣٣	٠,٠٢٦٢	٠,٠٢٩١	٠,٠٣٢٠	٠,٠٣٤٩	٨٨
٢	٠,٠٣٤٩	٠,٠٣٧٨	٠,٠٤٠٧	٠,٠٤٣٧	٠,٠٤٦٦	٠,٠٤٩٥	٠,٠٥٢٤	٨٧
٣	٠,٠٥٢٤	٠,٠٥٥٣	٠,٠٥٨٢	٠,٠٦١٢	٠,٠٦٤١	٠,٠٦٧٠	٠,٠٦٩٩	٨٦
٤	٠,٠٦٩٩	٠,٠٧٢٩	٠,٠٧٥٨	٠,٠٧٨٧	٠,٠٨١٦	٠,٠٨٤٦	٠,٠٨٧٥	٨٥
٥	٠,٠٨٧٥	٠,٠٩٠٤	٠,٠٩٣٤	٠,٠٩٦٣	٠,٠٩٩٢	٠,١٠٢٢	٠,١٠٥١	٨٤
٦	٠,١٠٥١	٠,١٠٨٠	٠,١١١٠	٠,١١٣٩	٠,١١٦٩	٠,١١٩٨	٠,١٢٢٨	٨٣
٧	٠,١٢٢٨	٠,١٢٥٧	٠,١٢٨٧	٠,١٣١٧	٠,١٣٤٦	٠,١٣٧٦	٠,١٤٠٥	٨٢
٨	٠,١٤٠٥	٠,١٤٣٥	٠,١٤٦٥	٠,١٤٩٥	٠,١٥٢٤	٠,١٥٥٤	٠,١٥٨٤	٨١
٩	٠,١٥٨٤	٠,١٦١٤	٠,١٦٤٤	٠,١٦٧٣	٠,١٧٠٣	٠,١٧٣٣	٠,١٧٦٣	٨٠
١٠	٠,١٧٦٣	٠,١٧٩٣	٠,١٨٢٣	٠,١٨٥٣	٠,١٨٨٣	٠,١٩١٤	٠,١٩٤٤	٧٩
١١	٠,١٩٤٤	٠,١٩٧٤	٠,٢٠٠٤	٠,٢٠٣٥	٠,٢٠٦٥	٠,٢٠٩٥	٠,٢١٢٦	٧٨
١٢	٠,٢١٢٦	٠,٢١٥٦	٠,٢١٨٦	٠,٢٢١٧	٠,٢٢٤٧	٠,٢٢٧٨	٠,٢٣٠٩	٧٧
١٣	٠,٢٣٠٩	٠,٢٣٣٩	٠,٢٣٧٠	٠,٢٤٠١	٠,٢٤٣٢	٠,٢٤٦٢	٠,٢٤٩٣	٧٦
١٤	٠,٢٤٩٣	٠,٢٥٢٤	٠,٢٥٥٥	٠,٢٥٨٦	٠,٢٦١٧	٠,٢٦٤٨	٠,٢٦٧٩	٧٥
١٥	٠,٢٦٧٩	٠,٢٧١١	٠,٢٧٤٢	٠,٢٧٧٣	٠,٢٨٠٥	٠,٢٨٣٦	٠,٢٨٦٧	٧٤
١٦	٠,٢٨٦٧	٠,٢٨٩٩	٠,٢٩٣١	٠,٢٩٦٢	٠,٢٩٩٤	٠,٢٠٢٦	٠,٣٠٥٧	٧٣
١٧	٠,٣٠٥٧	٠,٣٠٨٩	٠,٣١٢١	٠,٣١٥٣	٠,٣١٨٥	٠,٣٢١٧	٠,٣٢٤٩	٧٢
١٨	٠,٣٢١٩	٠,٣٢٨١	٠,٣٣١٤	٠,٣٣٤٦	٠,٣٣٧٨	٠,٣٤١١	٠,٣٤٤٣	٧١
١٩	٠,٣٤٤٣	٠,٣٤٧٦	٠,٣٥٠٨	٠,٣٥٤١	٠,٣٥٧٤	٠,٣٦٠٧	٠,٣٦٤٠	٧٠
٢٠	٠,٣٦٤٠	٠,٣٦٧٣	٠,٣٧٠٦	٠,٣٧٣٩	٠,٣٧٧٢	٠,٣٨٠٥	٠,٣٨٣٩	٦٩
٢١	٠,٣٨٣٩	٠,٣٨٧٢	٠,٣٩٠٦	٠,٣٩٣٩	٠,٣٩٧٣	٠,٤٠٠٦	٠,٤٠٤٠	٦٨
٢٢	٠,٤٠٤٠	٠,٤٠٧٤	٠,٤١٠٨	٠,٤١٤٢	٠,٤١٧٦	٠,٤٢١٠	٠,٤٢٤٥	٦٧
٢٣	٠,٤٢٤٥	٠,٤٢٧٩	٠,٤٣١٤	٠,٤٣٤٨	٠,٤٣٨٣	٠,٤٤١٧	٠,٤٤٥٢	٦٦
٢٤	٠,٤٤٥٢	٠,٤٤٨٧	٠,٤٥٢٢	٠,٤٥٥٧	٠,٤٥٩٢	٠,٤٦٢٨	٠,٤٦٦٣	٦٥
٢٥	٠,٤٦٦٣	٠,٤٦٩٩	٠,٤٧٣٤	٠,٤٧٧٠	٠,٤٨٠٦	٠,٤٨٤١	٠,٤٨٧٧	٦٤
٢٦	٠,٤٨٧٧	٠,٤٩١٣	٠,٤٩٥٠	٠,٤٩٨٦	٠,٤٩٢٢	٠,٥٠٥٩	٠,٥٠٩٥	٦٣
٢٧	٠,٥٠٩٥	٠,٥١٣٢	٠,٥١٦٩	٠,٥٢٠٦	٠,٥٢٤٣	٠,٥٢٨٠	٠,٥٣١٧	٦٢
٢٨	٠,٥٣١٧	٠,٥٣٥٤	٠,٥٣٩٢	٠,٥٤٣٠	٠,٥٤٦٧	٠,٥٥٥٣	٠,٥٥٩٣	٦١
٢٩	٠,٥٥٩٣	٠,٥٥٨١	٠,٥٦١٩	٠,٥٦٥٨	٠,٥٦٩٦	٠,٥٧٣٥	٠,٥٧٧٤	٦٠
٣٠	٠,٥٧٧٤	٠,٥٨١٢	٠,٥٨٥١	٠,٥٨٩٠	٠,٥٩٣٠	٠,٥٩٦٩	٠,٦٠٠٩	٥٩
٣١	٠,٦٠٠٩	٠,٦٠٤٨	٠,٦٠٨٨	٠,٦١٢٨	٠,٦١٦٨	٠,٦٢٠٨	٠,٦٢٤٩	٥٨
٣٢	٠,٦٢٤٩	٠,٦٢٨٩	٠,٦٣٣٠	٠,٦٣٧١	٠,٦٤١٢	٠,٦٤٥٣	٠,٦٤٩١	٥٧
٣٣	٠,٦٤٩١	٠,٦٥٣٦	٠,٦٥٧٧	٠,٦٦١٩	٠,٦٦٦١	٠,٦٧٠٣	٠,٦٧٤٥	٥٦
٣٤	٠,٦٧٤٥	٠,٦٧٨٧	٠,٦٨٣٠	٠,٦٨٧٣	٠,٦٩١٦	٠,٦٩٥٩	٠,٧٠٠٢	٥٥
٣٥	٠,٧٠٠٢	٠,٧٠٤٦	٠,٧٠٨٩	٠,٧١٣٣	٠,٧١٧٧	٠,٧٢٢١	٠,٧٢٦٥	٥٤
٣٦	٠,٧٢٦٥	٠,٧٣١٠	٠,٧٣٥٥	٠,٧٤٠٠	٠,٧٤٤١	٠,٧٤٩٠	٠,٧٥٣٦	٥٣
٣٧	٠,٧٥٣٦	٠,٧٥٨١	٠,٧٦٢٧	٠,٧٦٦٣	٠,٧٧٢٠	٠,٧٧٦٦	٠,٧٨١٣	٥٢
٣٨	٠,٧٨١٣	٠,٧٨٦٥	٠,٧٩٠٧	٠,٧٩٥٤	٠,٨٠٠٢	٠,٨٠٥٠	٠,٨٠٩٨	٥١
٣٩	٠,٨٠٩٨	٠,٨١٦	٠,٨١٩٥	٠,٨٢٤٣	٠,٨٢٩٢	٠,٨٣٤٢	٠,٨٣٩١	٥٠
٤٠	٠,٨٣٩١	٠,٨٤١١	٠,٨٤٩١	٠,٨٥٤١	٠,٨٥٩١	٠,٨٦١٢	٠,٨٦٩٣	٤٩
٤١	٠,٨٦٩٣	٠,٨٧١٤	٠,٨٧٩٦	٠,٨٨٤٧	٠,٨٨٩٩	٠,٨٩٣٢	٠,٩٠٠٤	٤٨
٤٢	٠,٩٠٠٤	٠,٩٠٥٧	٠,٩١١٠	٠,٩١٦٣	٠,٩٢١٧	٠,٩٢٧١	٠,٩٣٢٥	٤٧
٤٣	٠,٩٣٢٥	٠,٩٣٨٠	٠,٩٤٣٥	٠,٩٤٩٠	٠,٩٤٤٥	٠,٩٥٠١	٠,٩٦٥٧	٤٦
٤٤	٠,٩٦٥٧	٠,٩٧١٣	٠,٩٧٧٠	٠,٩٨٢٧	٠,٩٨٨٤	٠,٩٩١٢	١,٠٠٠٠	٤٥
	٦٩'	٥٠'	٤٩'	٣٩'	٢٩'	١٠'	٠'	
	دقیقه های کتائزانت							

کتائزانت ٤٥ تا ٩٠

سطر افقی مقابل ١٠ درجه ، در ستون ٣٠ دقیقه عدد ١٨٢٢ / ٠ نوشته شده است .

$$\sin ١٠^\circ = ٠ / ١٨٢٢$$

توضیح اینکه این مقدار با کسینوس ٣٠° برابر است چون این دو زاویه متمم یکدیگرند و جمع آنها

$$79^\circ / 30^\circ + 10^\circ / 30^\circ = 89^\circ / 60^\circ = 90^\circ$$

تايزانت ٤٥ تا

د رجه	دقيه هاي تايزانت							د رجه
	0'	10'	20'	30'	40'	50'	60'	
45	1,0000	1,0058	1,0117	1,0176	1,0235	1,0295	1,0355	44
46	1,0355	1,0416	1,0477	1,0538	1,0599	1,0661	1,0724	43
47	1,0724	1,0786	1,0850	1,0913	1,0977	1,1041	1,1106	42
48	1,1106	1,1171	1,1237	1,1303	1,1369	1,1436	1,1504	41
49	1,1504	1,1571	1,1640	1,1708	1,1778	1,1847	1,1918	40
50	1,1918	1,1988	1,2059	1,2131	1,2203	1,2276	1,2349	39
51	1,2349	1,2423	1,2497	1,2572	1,2647	1,2723	1,2799	38
52	1,2799	1,2876	1,2954	1,3032	1,3111	1,3190	1,3270	37
53	1,3270	1,3351	1,3432	1,3514	1,3597	1,3680	1,3764	36
54	1,3764	1,3848	1,3934	1,4019	1,4106	1,4193	1,4281	35
55	1,4281	1,4370	1,4460	1,4550	1,4641	1,4733	1,4826	34
56	1,4826	1,4919	1,5013	1,5108	1,5204	1,5301	1,5399	33
57	1,5399	1,5497	1,5597	1,5697	1,5798	1,5900	1,6003	32
58	1,6003	1,6107	1,6213	1,6318	1,6426	1,6534	1,6643	31
59	1,6643	1,6753	1,6864	1,6977	1,7090	1,7205	1,7321	30
60	1,7321	1,7438	1,7556	1,7675	1,7796	1,7917	1,8041	29
61	1,8041	1,8165	1,8291	1,8418	1,8546	1,8676	1,8807	28
62	1,8807	1,8940	1,9074	1,9210	1,9347	1,9486	1,9626	27
63	1,9626	1,9768	1,9912	2,0057	2,0204	2,0353	2,0503	26
64	2,0503	2,0655	2,0809	2,0965	2,1123	2,1283	2,1445	25
65	2,1445	2,1609	2,1775	2,1943	2,2113	2,2286	2,2460	24
66	2,2460	2,2637	2,2817	2,2998	2,3183	2,3369	2,3559	23
67	2,3559	2,3750	2,3945	2,4142	2,4342	2,4545	2,4751	22
68	2,4751	2,4960	2,5172	2,5387	2,5605	2,5826	2,6051	21
69	2,6051	2,6279	2,6511	2,6746	2,6985	2,7228	2,7475	20
70	2,7475	2,7725	2,7980	2,8239	2,8502	2,8770	2,9042	19
71	2,9042	2,9319	2,9600	2,9887	3,0178	3,0475	3,0777	18
72	3,0777	3,1084	3,1397	3,1716	3,2041	3,2371	3,2709	17
73	3,2709	3,3052	3,3402	3,3759	3,4124	3,4495	3,4874	16
74	3,4874	3,5261	3,5656	3,6059	3,6470	3,6891	3,7321	15
75	3,7321	3,7760	3,8208	3,8667	3,9136	3,9617	4,0108	14
76	4,0108	4,0611	4,1126	4,1653	4,2193	4,2747	4,3315	13
77	4,3315	4,3897	4,4494	4,5107	4,5736	4,6383	4,7016	12
78	4,7046	4,7729	4,8430	4,9152	4,9894	5,0658	5,1446	11
79	5,1446	5,2257	5,3093	5,3955	5,4845	5,5764	5,6713	10
80	5,6713	5,7694	5,8708	5,9758	6,0844	6,1970	6,3138	9
81	6,3138	6,4318	6,5605	6,6912	6,8269	6,9682	7,1154	8
82	7,1154	7,2687	7,4287	7,5958	7,7704	7,9530	8,1414	7
83	8,1444	8,3150	8,5556	8,7769	9,0098	9,2553	9,5144	6
84	9,5144	9,7882	10,0780	10,3854	10,7119	11,0594	11,4301	5
85	11,4301	11,8262	12,2505	12,7062	13,1969	13,7267	14,3007	4
86	14,3007	14,9244	15,6048	16,3199	17,1693	18,0750	19,0811	3
87	19,0811	20,2056	21,4701	22,9038	24,5418	26,1316	28,6363	2
88	28,6363	31,2416	34,3678	38,1835	42,9641	49,1039	57,2900	1
89	57,2900	68,7501	85,9398	114,5887	171,8854	313,7737	~	0
	60'	50'	40'	30'	20'	10'	0'	د رجه
	دقيه هاي کتايزانت							

کتايزانت ٤٥ تا