

به نام خدا  
گروه ماشین ابزار  
دانشگاه فنی و حرفه‌ای کرج



برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیووتری (CNC)



## فهرست

پیش گفتار (صفحه ۳)

۱- یادآوری (صفحه ۴)

۲- تاریخچه و مقدمات (صفحه ۱۳)

۳- اجزای تشکیل دهنده ماشین ابزار CNC (صفحه ۱۹)

۴- برنامه نویسی ماشین فرز CNC ( واحد کنترل فانوک ) (صفحه ۲۷)

## پیش گفتار

اتوماسیون یا خودکار سازی تولید به خصوص تولید انبوه از موضوعات مورد توجه در ابتدای قرن ۲۱، می باشد. در حقیقت، هدف آن است که تمام مراحل تولید توسط کامپیوتر و نرم افزارهای موجود در آن کنترل گردد. خودکارترین شکل ساخت در تولید انبوه، ساخت یک پارچه با کامپیوتر (CIM) است. اجزای تشکیل دهنده CIM به دو گروه سخت افزار و نرم افزار تقسیم بندی می شوند.

سخت افزار CIM شامل تجهیزاتی مانند ماشین های CNC، ربات ها، وسایل حمل و نقل ابزار و قطعه کار، سنسورها، وسایل بازرگانی، کامپیوترها، چاپگرها، مودمها، کابل ها و غیره می باشند.

نرم افزار CIM شامل برنامه های کامپیوتراست که وظایفی چون مدیریت اطلاعات، فروش، بازاریابی، امور مالی، طراحی و مدل سازی، تحلیل، شبیه سازی، برنامه ریزی فرایند، کنترل و مدیریت کیفیت و غیره را انجام می دهد. نرم افزارهایی از CIM که بیشتر با رشتہ مکانیک مرتبط هستند به قرار زیر می باشند:

(CAD: Computer Aided Design)

(CAE: Computer Aided Engineering)

(CAPP: Computer Aided process Planning)

(CAM: Computer Aided manufacturing)

(CAQC: Computer Aided Quality control)

به طور کلی در CAD هدف، طراحی و رسم مدل سه بعدی و نقشه های اجرایی آن است. در CAE هدف، بررسی میزان تنفس، تغییر شکل، انتقال حرارت و... در طرح یا مدل رسم شده است. در CAPP هدف، تعیین نوع و ترتیب فرایندهای ساخت است. در CAM هدف، تهیه برنامه CNC جهت ماشین کاری است. در CAQC : هدف، کنترل کیفیت قطعه کار ساخته شده است.


با توجه به این که رشتہ ماشین ابزار به طور مستقیم با مبحث CAM ارتباط دارد طبیعی است که مستقیماً به سراغ این مبحث برویم اما مقدمه CAD می باشد. لذا ابتدا در درس طراحی به کمک کامپیوتر، مبحث CAD مطرح گردید. به عبارت دیگر، CAD برای رشتہ ماشین ابزار پلی است که از آن عبور می کنیم تا به CAM برسیم. اکنون و در این درس، مبحث CAM و CNC بررسی می شوند.



تعدادی از قطعه کارهای تولید شده توسط ماشین ابزارهای CNC


۱

# یادآوری

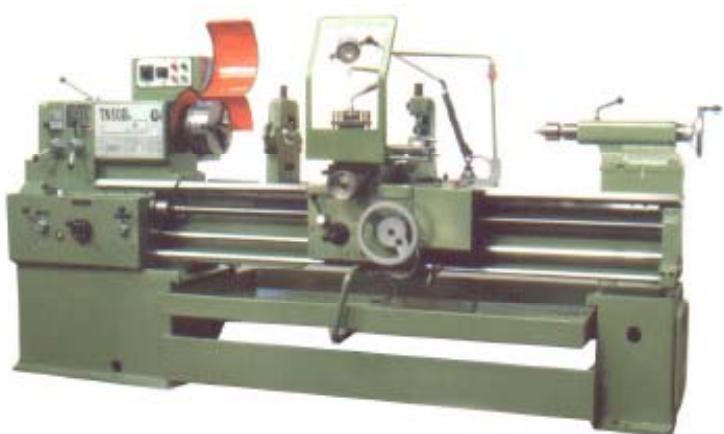


## ۱-ابزارهای ساخت بشر

در طول دوران گذشته، انسان برای ساختن وسایل مورد نیاز زندگی خود، ابزارآلات مختلفی را ابداع نموده است. در تصویر زیر(برگرفته از کتاب تکنولوژی ماشین ابزار ویرایش ۱۹۹۰)، روند پیشرفت انواع ابزارهای ساخت انسان برای انجام کارهای گوناگون نشان داده شده است.

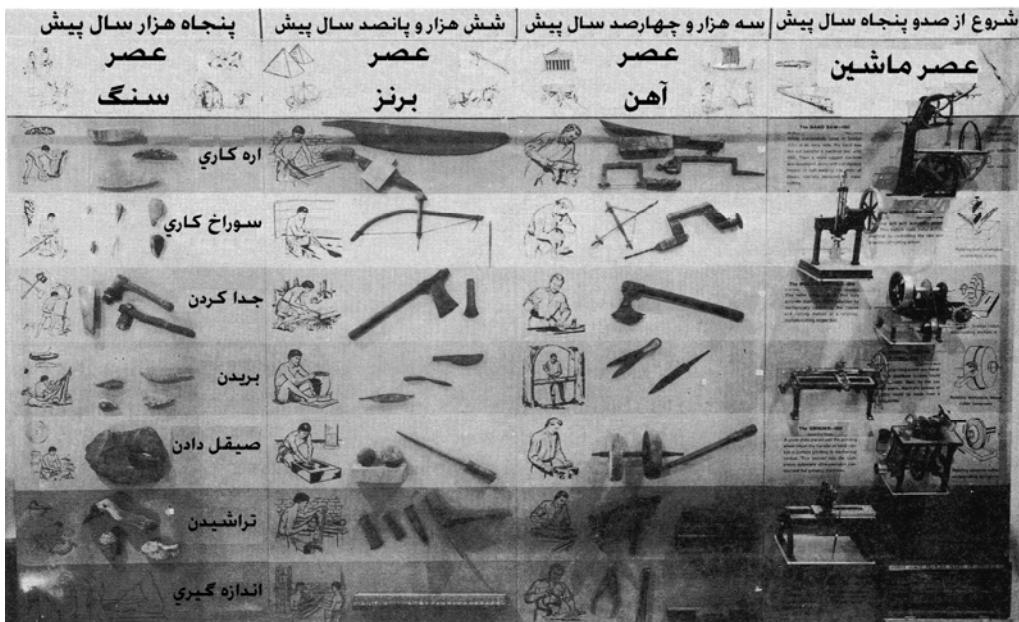

## ۲-فرایندهای ساخت و تولید در عصر ماشین

اکنون و در عصر ماشین، اغلب فرایندهای ساخت به کمک ماشین‌ها انجام می‌شوند. در نمودار زیر، انواع فرایندهای ماشین‌کاری مطرح شده است. از جمله مهمترین ماشین‌های مورد استفاده در ساخت و تولید، ماشین ابزارها هستند.

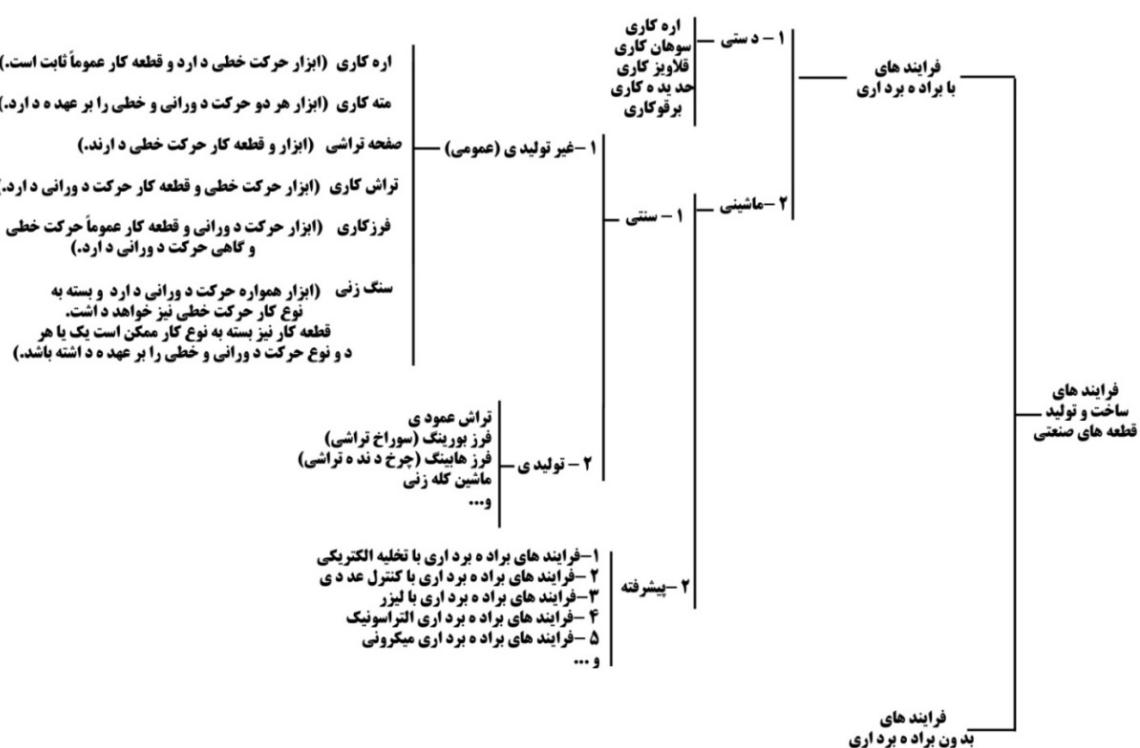

نمودار فرایندهای ساخت و تولید قطعه‌های صنعتی به کمک برادن برد اری از ماده خام  
(فرایندهای بدون براده برد اری آورده نشده است).

### ۳-تعریف ماشین ابزار :

ماشینی دارای الکتروموتور است که حرکت موتور توسط چرخ دندن یا چرخ تسمه به صورت دورانی یا خطی به ابزار منتقل می‌گردد تا با انجام عملیات مشخصی، شکل مورد نظر در قطعه کار ایجاد گردد.


### ۴-مرواری بر تاریخچه ماشین ابزار :

نکته ۱: شروع پیشرفت در براده برداری از فلز، بیشتر در قرن‌های ۱۸ و ۱۹ میلادی هم گام با انقلاب صنعتی بوده است.


نکته ۲: موتورهای برقی در سال ۱۹۲۰ معرفی شدند و به جای نیروی بخار، مورد استفاده قرار گرفتند.

۱۲۰۰- ۱۲۰۰ سال قبل از میلاد مسیح: ساخت ماشین‌های تراش و دریل کمانی دستی برای کار بروی چوب


۱۷۴۰- ۱۷۴۰ میلادی: ساخت اولین ماشین تراش دستی در فرانسه(شکل زیر)

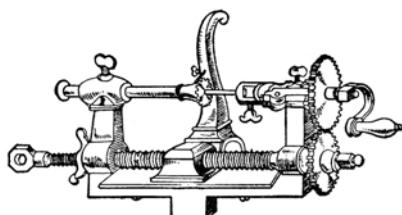


۱۷۷۴- ۱۷۷۴ میلادی: ساخت اولین ماشین ابزار به نام چرخ سوراخ تراشی توسط مخترع انگلیسی جان ویلکینسون- به کمک این ماشین ابزار، جیمز وات توانست ماشین بخار خود را کامل کند (شکل زیر).

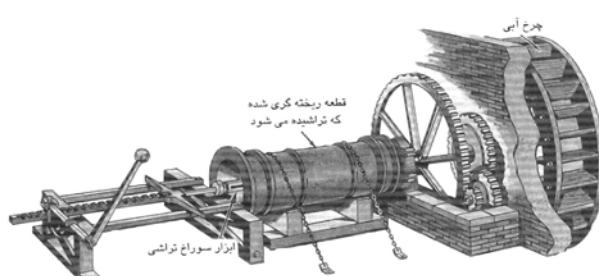

۱۷۹۷- ۱۷۹۷ میلادی: ساخت اولین ماشین تراش با قابلیت رزوه تراشی توسط استاد ابزار سازی به نام هنری مادسلی-ماشین تراش مادسلی پدربزرگ تمام ماشینهای براده برداری مدرن امروز محسوب می‌گردد(شکل زیر).

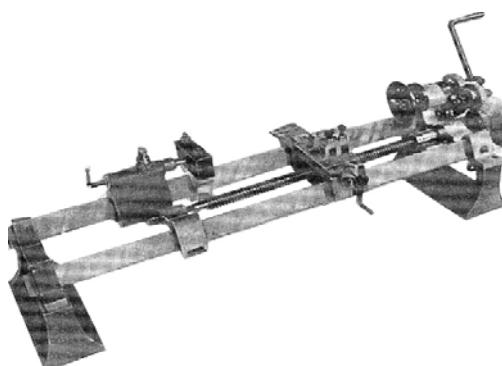


۱۸۲۰- ۱۸۲۰ میلادی: ارائه ماشین فرز اولیه ای توسط الای ویتنی مخترع و تولید کننده آمریکایی (شکل زیر)

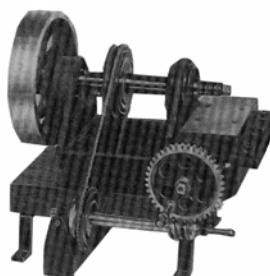


## برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوتری (CNC)

- دهه ۱۸۶۰ میلادی : ساخت اولین ماشینهای سنگ زنی جدید توسط شرکت Brown & Sharpe
- ۱۹۴۳ میلادی : ساخت اولین ماشین تخلیه الکترونیکی (اسپارک) توسط دو برادر روسی به نام لازارنکو
- ۱۹۵۲ میلادی : ساخت اولین ماشین فرز CNC در امریکا

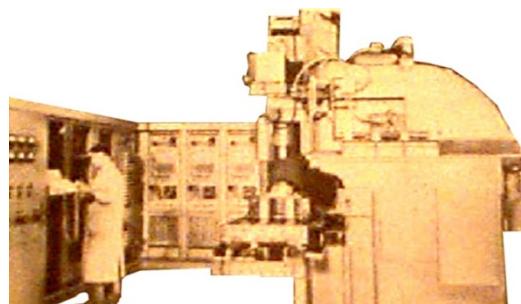

- ۱۹۵۸ میلادی : معرفی مراکز ماشین کاری (ماشین ابزاری که انواع کارهای مته کاری، تراش کاری و فرز کاری را انجام می دهد)
- ۱۹۶۸ میلادی : معرفی ماشین ابزار DNC که در آن ماشین ابزار با یک کامپیوتر شخصی ارتباط داده می شود.
- ۱۹۷۹ میلادی : معرفی سیستمهای تولید انعطاف پذیر (FMS) که در آن تمام فرایند تولید زیر نظر کامپیوتر است.

-دهه ۱۹۹۰ میلادی : ظهرور اولین ماشین ابزارهای با ساختار موازی (مانند ماشین ابزار شش پایه در شکل های زیر)

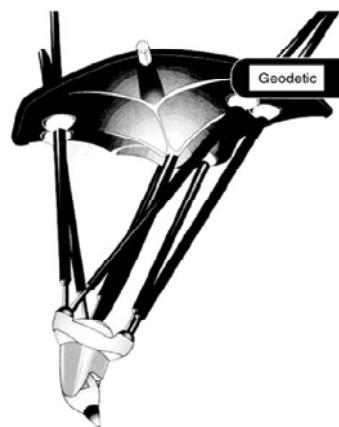

### ۵- انواع ماشین ابزار

#### الف- از نظر روش تولید

۱- ماشین ابزار براده برداری مانند تراش، سنگ، اسپارک

۲- ماشین ابزار غیر براده برداری مانند نورد، پرس، لوله خم کن

#### ب- از نظر حجم تولید

۱- ماشین ابزار عمومی برای ساخت قطعه کارهای متفاوت با تعداد کم (مانند تراش یا فرز معمولی)

۲- ماشین ابزار تولیدی برای ساخت قطعه کارهای یکسان با تعداد زیاد (مانند هایینگ یا بورینگ)

#### ج- از نظر نوع ابزار مورد استفاده


۱- ماشین ابزاری که از ابزار تک لبه استفاده می کند (مانند تراش).

۲- ماشین ابزاری که از ابزار چند لبه استفاده می کند (مانند فرز).


۳- ماشین ابزاری که از ابزار خاص استفاده می کند (مانند سنگ، اسپارک، لیزر).

## ۶- انواع ماشین ابزار برآده برداری

۱- ماشین اره : یکی از انواع ماشین ابزار با برآده برداری است که در آن ابزار حرکت خطی یا دورانی دارد و قطعه کار ثابت است.  
انواع آن عبارتند از :

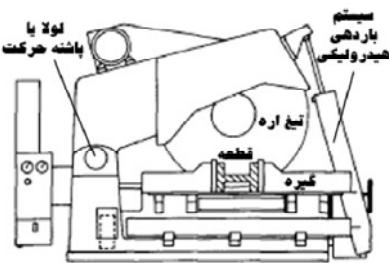

۳- ماشین اره مدور

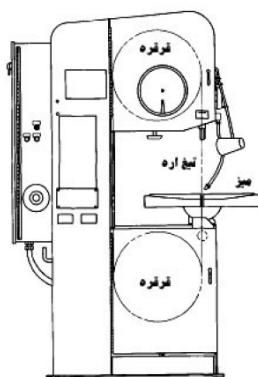


۲- ماشین اره نواری




۱- ماشین اره کمان اره ای یا رفت و برگشتی

۲- ماشین متنه : یکی از انواع ماشین ابزار با برآده برداری است که در آن ابزار به طور هم زمان حرکت دورانی و خطی دارد و قطعه کار ثابت است. انواع آن عبارتند از :

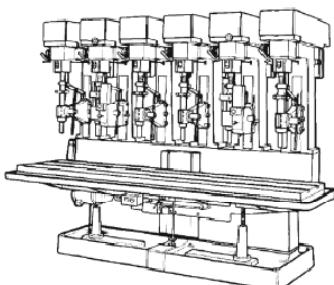

گروهی

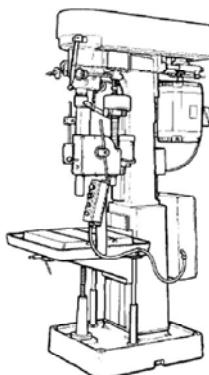

سنگین




سبک




پرتاپل (قابل حمل)




متنه کاری سوراخ ریز

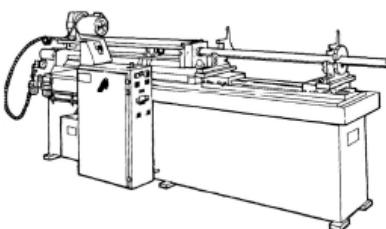

متنه کاری عمیق

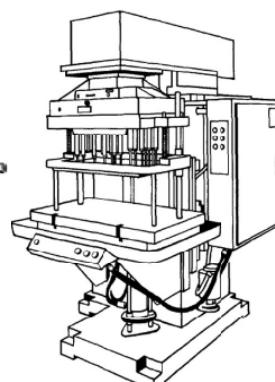

چند محور

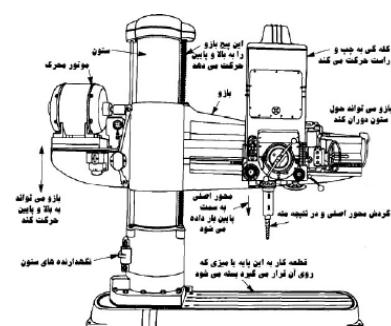

شعاعی (رادیال)

ماشین متنه تارت دار، ماشین‌های متنه مخصوص، واحدهای متنه کاری خودکار و متنه CNC از انواع دیگر ماشین‌های متنه هستند.

۳- ماشین تراش : یکی از انواع ماشین ابزار با برآده برداری است که در آن ابزار حرکت خطی و قطعه کار حرکت دورانی دارد. انواع آن عبارتند از : ماشین تراش موتور دار که عمومی ترین ماشین تراش است خود به انواع رومیزی، معمولی، ابزارسازی، تولیدی و مخصوص (مانند گپ دار، عمودی، پیشانی تراش) تقسیم می شود.

## برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوتری (CNC)




ابزارسازی




معمولی




رومیزی

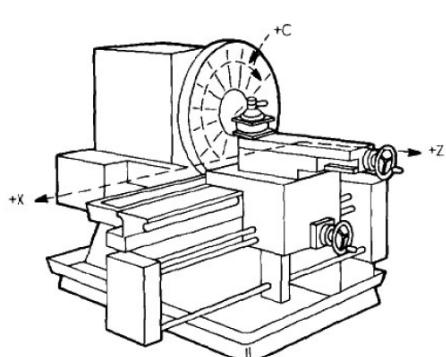


مخصوص (پیشانی تراش)

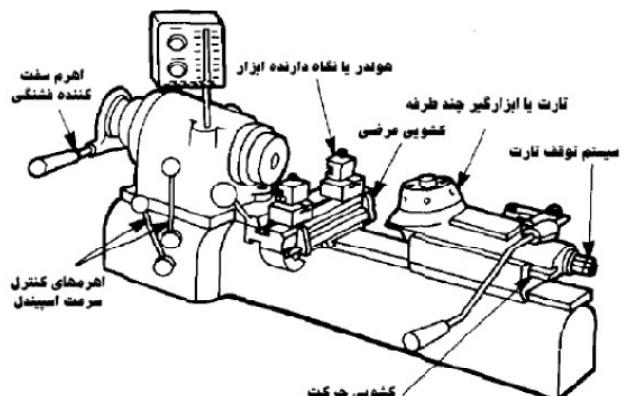


ماشین تراش تارت دار

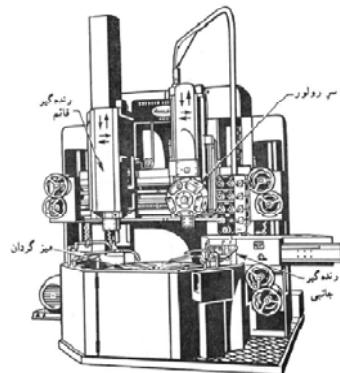


مخصوص (عمودی)

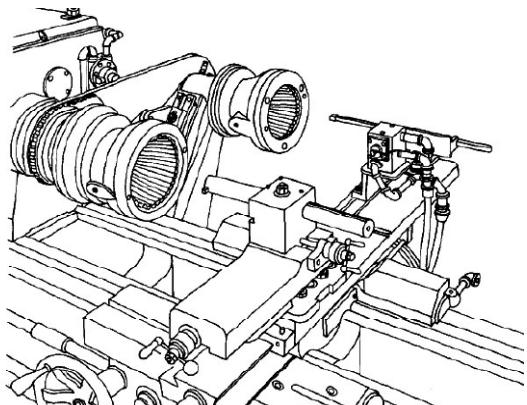

ماشین تراش فرم

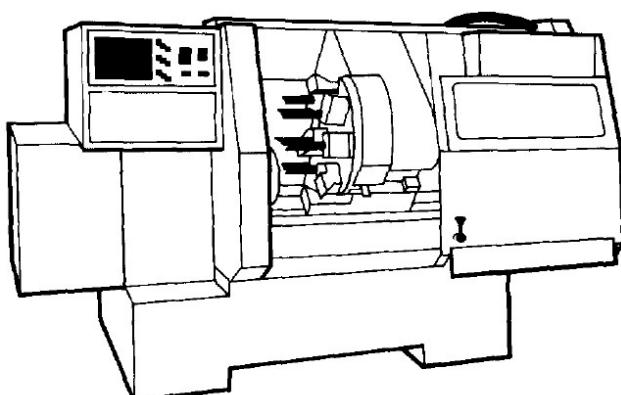

CNC ماشین تراش

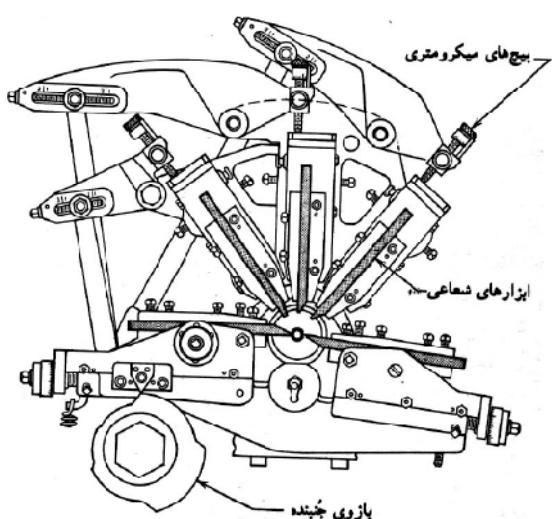

ماشین تراش خودکار یا چندکاره (مانند ماشین تراش پیج ساز طرح سوئیسی شکل فوق یا ماشین های چند محور)

### برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوترا (CNC)

۴-ماشین فرز : یکی از انواع ماشین ابزار با براده برداری است که در آن ابزار حرکت دورانی و قطعه کار حرکت خطی یا دورانی دارد. انواع آن عبارتند از :



ماشین فرز با میز ثابت



ماشین فرز ستونی-زانویی




با پیشروی دستی



فرزهای خاص




CNC فرز

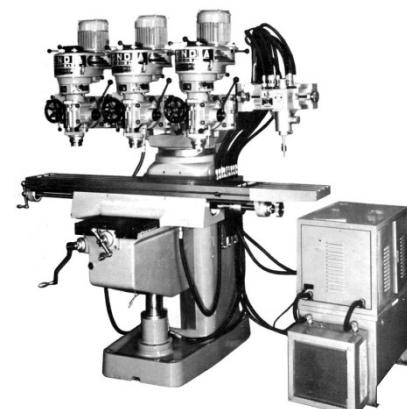


کپی تراش


۵-ماشین سنگ: یکی از انواع ماشین ابزار با براده برداری است که در آن ابزار حرکت دورانی و خطی و قطعه کار نیز حرکت دورانی یا خطی دارد. انواع آن عبارتند از :

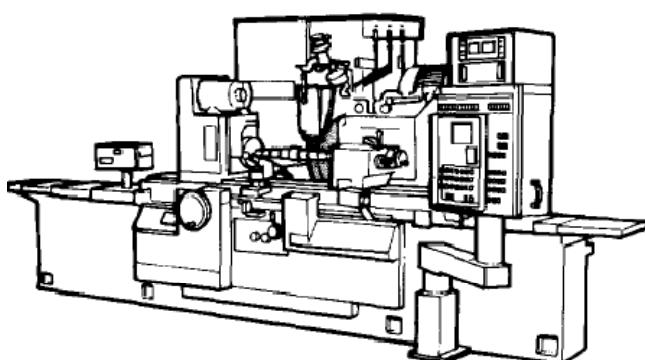

گردسایی(ساده-یونیورسال-بدون مرغک-مداری)

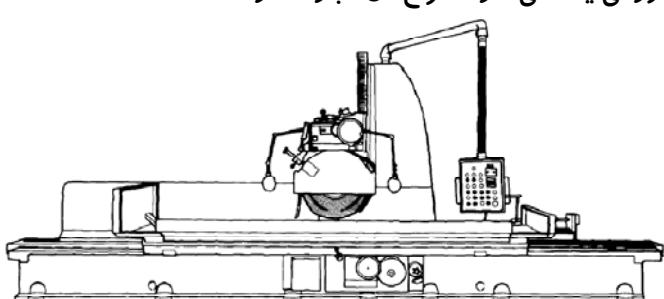

تخت سایی(افقی و عمودی با میز رفت و برگشتی و گردان)

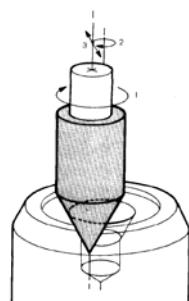

خاص(ابزار تیز کن، تک منظوره، پروجکشن، سنگ زنی سوراخ مرغک(شکل فوق) و ...)

## ۷-ابزار براده برداری

### الف-تاریخچه

-قرن ۱۸ میلادی : بیشتر قطعه کارهای تراشیده شده از جنس چوب بود.

-ابتدا قرن ۱۹ میلادی : سرعت ماشین کاری بسیار کند بود(مثلاً صفحه تراشی یک صفحه آهنی  $m^2 / ۵$  طی یک روز کاری)

-قبل از ۱۹۰۰ میلادی : ابزارهای فولاد کربنی از طریق آهنگری ساخته می شدند.

-۱۹۱۵ میلادی : معرفی آلیاژهای ریختگی(آلیاژهای غیر آهنی دارای کبالت، کرم، تنگستن) با مقاومت تا ۸۰۰ ساعتی گراد(ماشین کاری که با ابزار HSS، ۲۶ دقیقه زمان می برد با ابزار آلیاژی ۱۵ دقیقه طول می کشید).

-۱۹۳۰ میلادی : فولاد تندبُر سوپر حاوی مقدار بیشتری آلیاژ کبالت

-دهه ۱۹۳۰ میلادی : دوران کاربیدهای سماته و ایجاد انقلابی در ماشین کاری(ماشین کاری که با ابزار HSS، ۲۶ دقیقه و با ابزار آلیاژی ۱۵ دقیقه طول می کشید با کاربید سماته ۶ دقیقه زمان می برد. اگر ماشین کاری قطعه کاری در سال ۱۹۰۰، صد دقیقه طول می کشید در ۱۹۸۰ با ابزار کاربید سماته، یک دقیقه زمان لازم داشت).

-دهه ۱۹۵۰ میلادی : ساخت اینسروت‌های سرامیکی

-دهه ۱۹۶۰ : معرفی سرمتهای سرمت‌ها(سرمهای سرامیکی مناسب جهت کاربرد آن‌ها ساخته شوند).

### ب-انواع از نظر جنس

۱- فولاد ابزارسازی : فولاد ابزارسازی متشکل از آهن و ۱/۲ تا ۳۰۰ درصد کربن است و تا دمای ۱۲۰ درجه سانتی گراد قدرت براده برداری خود را حفظ می نماید. قدرت براده برداری کم این ماده باعث حذف آن از صنعت گردید.

۲- فولاد ابزار آلیاژی تندبُر: متداول‌ترین جنس مورد استفاده در ساخت ابزار براده برداری است که علاوه بر کربن دارای عناصری نظیر ولفرام و کبالت می باشد به همین دلیل به فولاد آلیاژی معروف است. قدرت برش خود را تا ۹۰۰ درجه حفظ می کند و در سرعتهای برش بالا استفاده می شود به همین جهت به فولاد تندبُر High Speed Steel (HSS) معروف شده است.

۳- کاربیدهای سماته : این مواد متشکل از کربن و یک فلز دیرگذار مانند تنگستن (کاربید تنگستن) یا تیتانیم (مانند کاربید تیتانیم) هستند و به همین دلیل به کاربیدهای سماته (سخت) معروف شده اند. این مواد فاقد آهن هستند و با توجه به این که سختی ذاتی و فوق العاده بالایی دارند نیازی به سخت کاری آن‌ها نیست. به صورت تکه‌هایی ساخته می شوند که به آن‌ها اینسروت(Insert) اطلاق می گردد. اینسروت بروی نگاه دارنده‌ای به نام هولدر بسته می شود.

۴- سرامیک : سرامیک‌ها مواد معدنی با نقطه ذوب بالا هستند که با تغییر درجه حرارت، سختی ثابتی دارند در نتیجه می توانند ماشین کاری با سرعت های بالا را اجرا نمایند. تنها عیب سرامیک شکنندگی آن است. سرامیک‌ها در برابر سایش و شوک حرارتی مقاومت بالایی دارند و با مواد شیمیایی به سرعت واکنش نمی دهند.

۵- سرمهت : سرمتهای ترکیبی از سرامیک و فلز هستند. این مواد از سرامیکهای غیر اکسید شونده (Tic & Tin) به عنوان مواد سخت تشکیل می شوند و مقاومت سایشی آنها با یک چسب فلزی (مانند نیکل) تأمین می گردد. سرمتهای بهترین خواص فلزها و سرامیکها را در خود ادغام کرده اند به این ترتیب که بیشترین مقاومت سایشی و تافنس (ضربه پذیری) را دارا هستند.


### ج) انواع از نظر نوع ماشین ابزار مورد استفاده

۱- در ماشین اره : تیغ اره صلب، نواری و مدور(نکته : گام دندانه تیغ اره تغییر می کند. برای فلزات نرم از گام بزرگتر(دندانه درشت‌تر) استفاده می شود و بر عکس).

### برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوترا (CNC)

- ۱-در ماشین مته : مته کم پیچ، معمولی و پُر پیچ(نکته : مثالهایی از انواع مته های امروزی : مته بلند با شیار مستقیم، مته با سوراخ هدایت مایع خنک کننده، مته های ۳ و ۴ شیاره، مته های پله دار، مته برقو، مته های اینسرت دار و ...)
- ۲-در ماشین تراش : ابزار خارج تراشی و داخل تراشی یا راست تراشی و چپ تراشی یا خشن تراشی و پرداخت تراشی
- ۳-در ماشین فرز : تیغ فرز با دندانه های فرز کاری شده(سنگ زنی سطح آزاد)، تیغ فرز با دندانه های پشت تراشی شده (سنگ زنی سطح براشه) یا تیغ فرز عمودی تراش و افقی تراش
- ۴-در ماشین سنگ : مواد ساینده طبیعی، مواد ساینده مصنوعی(اکسید آلومنیم-کاربید سیلیسیم-ابر سایندهها)

## تاریخچه و مقدمات

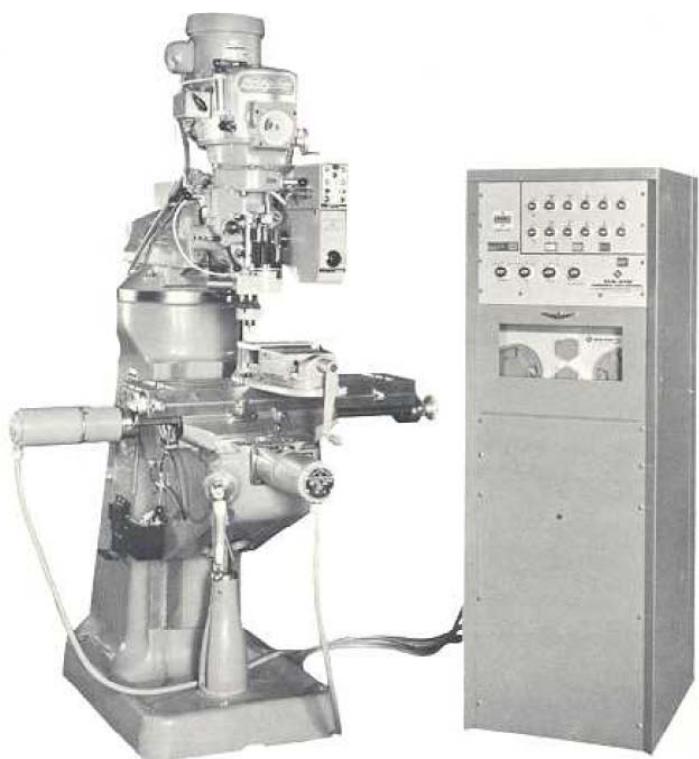


### الف-تاریخچه

تاریخچه ساخت ماشین ابزار CNC با ساخت تیغه هلی کوپتر آغاز می شود.



هلی کوپتر ۳۰۰ v ایگور سیکورسکی

شرکت پارسن در شهر تراورس میشیگان امریکا برای ساخت تیغه های هلی کوپتر نیازمند تولید صفحات راهنمای دقیق بود. مهندسین این شرکت با استفاده از کامپیوترهای الکترونیکی آن زمان، مختصات X و Y نقاط مختلف کانتور یا منحنی هر صفحه راهنمای را تعیین می کردند. سپس با هدایت ماشین مته دقیق به هر مختصات، یک سوراخ در آن نقطه ایجاد می گردید. پس از انجام سوراخ کاری، از طریق سوهان کاری دستی، منحنی به شکل دقیق خود نزدیک می شد (شکل زیر). در نهایت این صفحات راهنمای به عنوان کننده حرکت ماشین تولید کننده تیغه مورد استفاده قرار می گرفتند و در دستگاه کنترل قرار داده می شدند (مانند یک بادامک). اگر چه پیشرفت هایی در ایجاد و تعیین منحنی ها و مقدار آفست آن ها از طریق ریاضی حاصل شده بود اما کاربرد این روش مشکلات گوناگونی را به همراه داشت و هزینه و زمان زیادی را موجب می گردید. به خصوص این که برای ساخت تیغه های هلی کوپتر با فرم های مختلف به ۵۰ صفحه راهنمای نیاز بود. همچنین پیش روی ماشین مته دقیق نیز با دست انجام می شد.

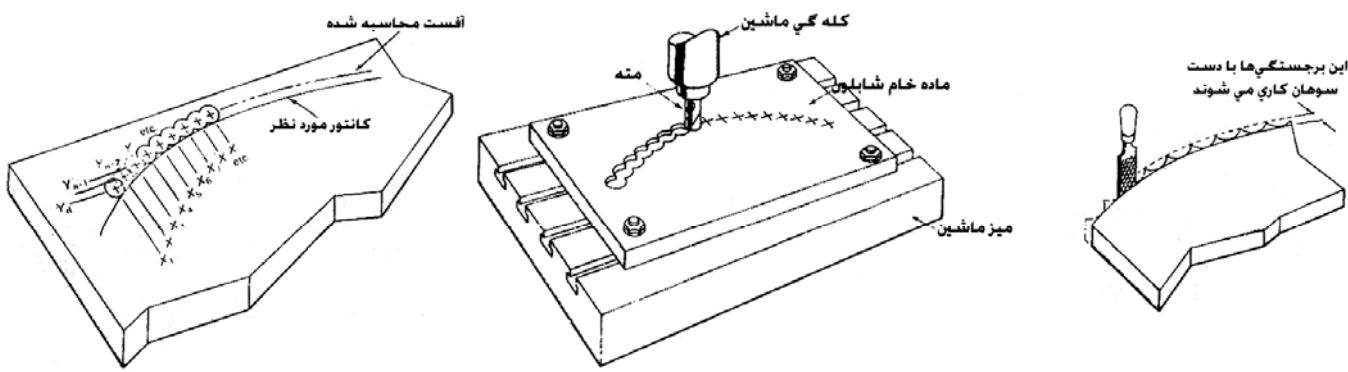

تعیین مختصات نقاط سوراخ کاری


الگویی از سوراخ های جیگ بورینگ شده برای شبیه سازی کانتور یا منحنی مورد نظر

پرداخت نهایی با سوهان

مراحل تولید صفحه های راهنمای دقیق برای ساخت تیغه هلی کوپتر


### برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوترا (CNC)

برای بهبود روند کار، پیشنهاد گردید که از کامپیوتر استفاده شود تا ماشین ابزار مسیرهای محاسبه شده برای ابزار را در فواصل کوتاه و به صورت افزایشی طی کند. در سال ۱۹۴۹ میلادی این پیشنهاد به نیروی هوایی امریکا ارائه گردید و برای اجرای آن با آزمایشگاه سرو مکانیزم دانشگاه MIT قراردادی منعقد شد. مدتی بعد و در سال ۱۹۵۲ این آزمایشگاه توانست اولین ماشین فرز CNC مجهز به واحد کنترل با امکان حرکت در راستای سه محور مختلف را طراحی نماید و بسازد(شکل زیر). در این ماشین فرز به جای استفاده از سیستم کپی، سیستم کنترل عددی جایگزین شده بود که اطلاعات لازم را به سیستم سرو منتقل می‌نمود و حرکت محورها نیز از طریق فیدبک ثبت می‌شد. واحد کنترل ماشین، گُدها را رمزگشایی و به محورهای حرکتی ارسال می‌کرد. مقدار بار در هر محور نیز متغیر بود.

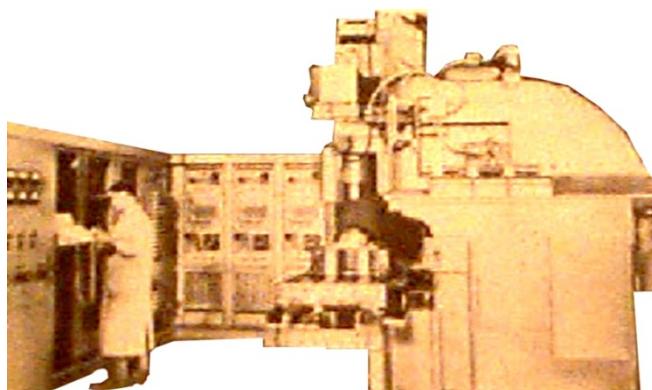

### **NC - ب**

از آن جا که فناوری CNC فناوری بسیار قابل توجهی بود شرکت‌های بسیاری برای رشد آن سرمایه گذاری کردند. مثلاً نیروی هوایی امریکا برای خرید چنین سیستمی جهت ساخت موتور هواییما قراردادی منعقد نمود که البته استفاده عملی از آن در سال ۱۹۵۷ میسر گردید. با این وجود، کاربرد عمومی‌تر ماشین ابزار CNC تا ساخت کامپیوتراهای اقتصادی و ارزانتر به تعویق افتاد. در این مدت به جای استفاده از کامپیوتر به عنوان کنترل کننده از سیستم‌های کنترل الکتریکی-مکانیکی(نوار خوان) مشابه نوارهای کاست استفاده می‌گردید که به سیستم‌های کنترل NC معروف بودند(شکل زیر).

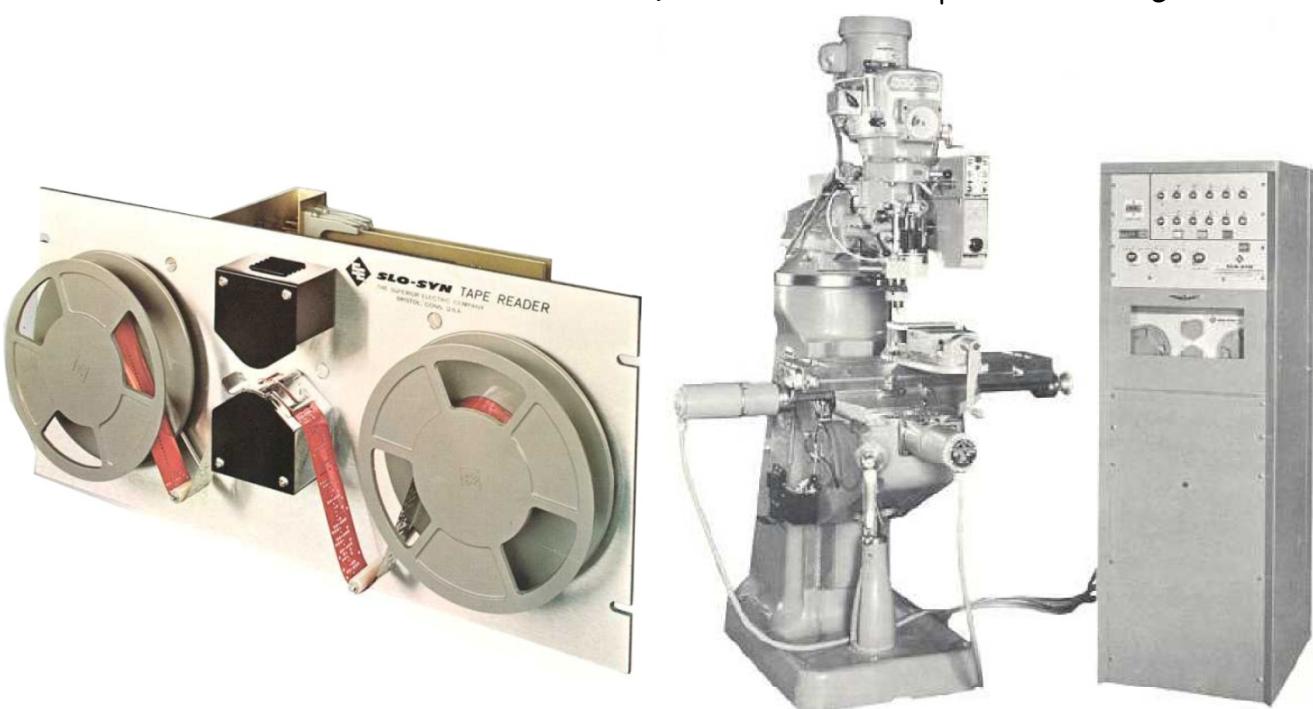


یک نمونه دستگاه نوار خوان فتوالکتریک ماشین NC

یک ماشین فرز NC و سیستم نوار خوان کنترل آن

## برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوتري (CNC)


در ماشین ابزار NC پس از بررسی نقشه و نوشتن برنامه کنترل توسط برنامه نویس برای تولید آن با استفاده از تجهیزات پانچ نوار، برنامه نوشته شده به یک نوار پانچ تبدیل می‌گردد (شکل‌های زیر).

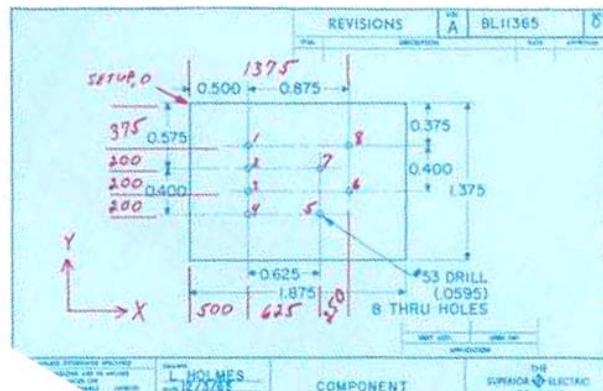

نقشه و برنامه نوشته شده



تجهيزات پانچ نوار

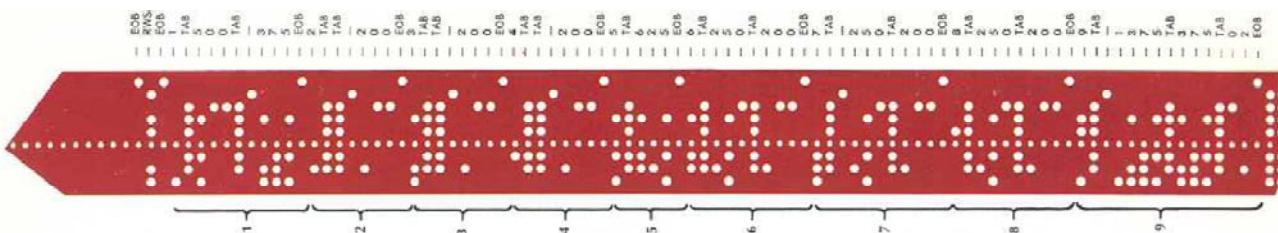

بخشی، از نوار یانج شده

نوار پانچ در کنترل کننده NC قرار می‌گیرد و موتورها و ماشین را کنترل می‌کند(شکل زیر).



## ج-تعریف CNC و NC طبق استاندارد ISO 2806

NC: کنترل خودکار یک فرایند توسط وسیله‌ای که از داده‌های عددی استفاده می‌کند.

CNC: اجرای NC توسط کامپیوتر

Distributed Numerical Control) DNC یا کنترل عددی توزیع شده) : سیستمی جهت توزیع اطلاعات بین کامپیوتر مدیریت کننده تولید و سیستم‌های کنترل عددی Direct Numerical Control) DNC یا کنترل عددی مستقیم) : سیستمی که مجموعه‌ای از ماشین‌های کنترل عددی را به یک حافظه مشترک (کامپیوتر مشترک) متصل می‌کند.

### د- انواع کنترل

قبل از آن که CNC یا کنترل عددی کامپیوتری پدیدار شود ماشین ابزارهای با کنترل مکانیکی، به صورت مکانیکی و توسط اهرم‌ها و بادامک‌ها و... کنترل می‌شدند. برخی از این ماشین‌ها بیش از ۱۲ صفحه بادامکی داشتند که نه تنها ابزار، میز و حرکت‌های دورانی بلکه باز و بسته کردن فیکسچرهای قطعه کار را نیز کنترل می‌کردند. تنظیم این ماشین‌ها مشکل و زمان بر بود اما برای تولید انبوه مناسب بودند. در حقیقت، کنترل مکانیکی(MC)، کنترل هیدرولیکی(HC)، کنترل پنوماتیکی(PC)، کنترل الکتریکی(EC) و کنترل های ترکیبی(مکانیکی-هیدرولیکی-پنوماتیکی-الکتریکی) تا قبل از پدیدار شدن کنترل عددی کامپیوتری(CNC) وجود داشتند.

برخلاف کنترل‌های قدیمی که در آن‌ها با تغییر محصول مورد تولید باید سخت افزار کنترلر(مثلاً بادامک، شیر هیدرولیکی، سیم پیچ و...) تغییر داده می‌شد در کنترل عددی(NC) تنها کافی بود که برنامه داده شده به کنترلر تغییر کند تا بتوان محصول جدید را تولید نمود. به این ترتیب انعطاف پذیری در تولید افزایش یافت. البته تنظیم و اپراتوری اولین ماشین‌های NC بدون حافظه داخلی نیز مشکل بود ولی برای تولید انبوه عالی بودند. با این حال در ابتدا همین ماشین‌ها نیز تنها توسط کارگاه‌های بسیار ثرومند و قادرمند قابل خریداری بودند و برنامه نویسی آن‌ها طولانی و فرایند اجرا در آن‌ها همراه با خطا بود.

با ارائه کامپیوترهای شخصی و همه گیر شدن آن‌ها در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی، کاربرد CNC نیز همه گیر شد و این نوع کنترل به خصوص در انواع ماشین ابزار، رایج و جایگزین NC گردید.

### ه- تفاوت‌های ماشین ابزار CNC و NC

با توجه به مطالب ذکر شده، عمدۀ تفاوت ماشین‌های NC و CNC استفاده از کامپیوتر به عنوان واحد کنترل در ماشین‌های CNC است. این ویژگی باعث شده است که:

۱- ماشین‌های CNC به راحتی می‌توانند با سایر ماشین‌های CNC و ربات‌ها مرتبط شوند.

۲- برنامه‌های نوشته شده به روی نمایشگر دستگاه CNC قابل تست و مشاهده است تا به این ترتیب هر گونه عیوب برنامه بر طرف و سپس به ماشین ارسال گردد.

۳- در ماشین‌های NC برنامه به صورت خط به خط خوانده و اجرا می‌شود. در صورتی که در ماشین‌های CNC تمام خطوط برنامه خوانده و سپس به صورت خط به خط اجرا می‌شوند. در نتیجه اگر اشتباهی در خطوط برنامه وجود داشته باشد واحد کنترل آن را تشخیص می‌دهد.

۴- در CNC جبران شعاع ابزار به راحتی قابل انجام است و نیازی به محاسبات اصلاح مسیر نیست. این مزیت از مهم‌ترین تفاوت‌های بین ماشین‌های NC و CNC است.

## برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوترا(CNC)

۵- برنامه نویسی قطعات پیچیده از جمله رویه‌های هندسی به غیر از برنامه نویسی پارامتریک فقط توسط زبان APT و نرم افزارهای CAM/CAD میسر می‌باشد که در ماشین‌های NC این امکان وجود ندارد.

۶- در ماشین‌های CNC، خودکار سازی به صورت نرم افزاری است (نه سخت افزاری) و در نتیجه هر گونه تغییر و اصلاح به راحتی و با کمترین هزینه در حداقل زمان امکان پذیر است.

در حال حاضر کاربرد ماشین‌های NC منسخ شده است و انواع مختلف ماشین‌های CNC در صنعت یکه تازی می‌کنند.

### **و-مزایا و معایب ماشین ابزار CNC**

مهمترین مزایای ماشین ابزار CNC به قرار زیر است:

۱- سرعت و دقت ماشین کاری بالا

۲- کاهش زمان تنظیم و زمان ماشین کاری و خطای اپراتور

۳- امکان ساخت قطعات پیچیده

۴- انعطاف پذیری بالا : در CNC به دلیل نرم افزاری بودن کنترل، هر گونه تغییر، اصلاح و یا ارتقای تولید به راحتی با اضافه یا پاک نمودن اعداد، حروف و علائم میسر می‌باشد.

۵- کاهش هزینه تولید(اعم از هزینه ساخت قید و بند و ابزار)

۶- تکرار پذیری

۷- امکان کاربرد CNC در انواع تولید تک، دسته‌ای و انبوه

معایب ماشین ابزار CNC به قرار زیر است:

۱- قیمت بالای ماشین ابزار و هزینه بالای تعمیر و نگاهداری آن

۲- نیاز به آموزش اولیه در زمینه اپراتوری و برنامه نویسی

### **ز- انواع ماشین ابزار CNC**

همان طور که گفته شد CNC یک سیستم کنترل است و بنابراین بروی انواع ماشین ابزار قابل نصب می‌باشد. در فهرست زیر، تعدادی از انواع ماشین ابزار با کنترل CNC ذکر شده‌اند.

۱- ماشین اره(نوواری و دیسکی)

۲- ماشین مته

۳- ماشین تراش

۴- ماشین فرز(مثلًاً فرز معمولی، فرز هایینگ و فرز بورینگ)

۵- ماشین سنگ

۶- مرکز ماشین کاری(ترکیبی از ماشین ابزار مختلف مانند مته، تراش فرز یا سنگ)

۷- ماشین برش(لیزر، پلاسمایت، جت آب)

۸- ماشین تخلیه الکتریکی(مته تخلیه الکتریکی یا سوپر دریل، اسپارک، وايرکات)

۹- ماشین پرس پانچ

۱۰- ماشین خم(خم صفحه، خم لوله، خم میله)

۱۱- ماشین اندازه گیری مختصاتی(CMM)

# اجزای تشکیل دهنده ماشین ابزار CNC




## ۱۰- اجزاءی ماشین ابزار CNC



Friederich Dörries

فردریش دکل در سال ۱۹۰۳ میلادی شرکتی را در مونیخ آلمان بنیان گذاری نمود که به یکی از بزرگترین سازندگان شاتر دوربین و ماشین ابزار تبدیل گردید. این شرکت از اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی تا حد زیادی بر ماشین ابزار تمرکز نمود. به خصوص سری FP ماشین‌های فرزکاری این شرکت در جهان به عنوان یک ماشین بسیار دقیق و یونیورسال شهرت پیدا کرد.

شرکت ماشین سازی تبریز در ایران ماشین فرز یونیورسال FP4M شرکت دکل و دو مدل آن FP4MB و FP4ME را می‌سازد.

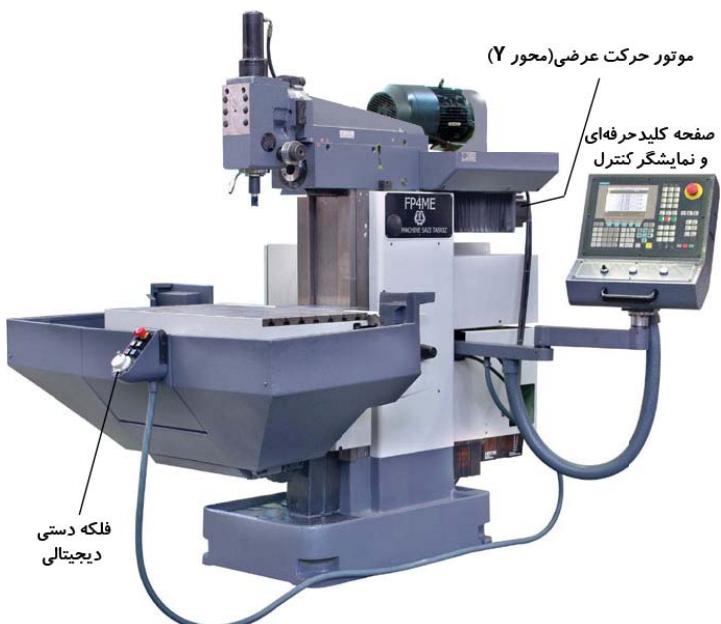

فرز CNC مدل FP4ME



فرز یونیورسال مدل FP4M

با مقایسه ظاهر دو تصویر بالا تفاوت‌های زیر مشاهده می‌گردد:

- ۱- حذف فلکه‌های دستی در فرز CNC (و اضافه شدن فلکه دستی دیجیتالی (شکل روبرو))
- ۲- تغییر صفحه کلید ساده فرز یونیورسال به صفحه کلیدی با دکمه‌های متعدد همراه نمایش دهنده در ماشین CNC
- ۳- حذف سلکتور انتخاب سرعت دوران در ماشین CNC
- ۴- اتصال یک موتور به طور مستقیم به پیچ حرکت عرضی کله‌گی (محور Z)



از طریق مشاهده ساده این دو تصویر، می‌توان گفت که به طور کلی دو نوع تغییر در ماشین CNC ایجاد شده است:

- ۱- تغییر در اجزاءی ماشین ابزار
- ۲- تغییر در کنترل ماشین ابزار

با مقایسه دقیق‌تر، می‌توان گفت که تغییرات در اجزاء تشکیل دهنده ماشین ابزار CNC شامل سه بخش می‌باشد:

الف- تغییر اجزاء مکانیکی (مثلًا پیچ‌ها و ریل‌های حرکتی)


ب- تغییر موتورها

ج- اضافه شدن تجهیزات اندازه گیری

## ۱-۰-۱-تغییر در اجزای تشکیل دهنده ماشین ابزار

### الف-تغییر اجزای مکانیکی (پیچ‌ها و ریل‌های حرکتی)

برای تأمین حرکت پیشروی محورها معمولاً از مکانیزم پیچ و مهره ساقمه‌ای استفاده می‌شود. این پیچ‌ها سایش و لقی را به حداقل می‌رسانند زیرا فضای بین پیچ و مهره با ساقمه‌های بسیار دقیق پر شده است. به این ترتیب بین پیچ و مهره حرکت غلتش صورت می‌گیرد (نه لغزش). با وجود ساقمه‌های دقیق، لقی در هنگام معکوس شدن جهت حرکت به حداقل می‌رسد و حرکتی بسیار نرم و دقیق حاصل می‌شود.

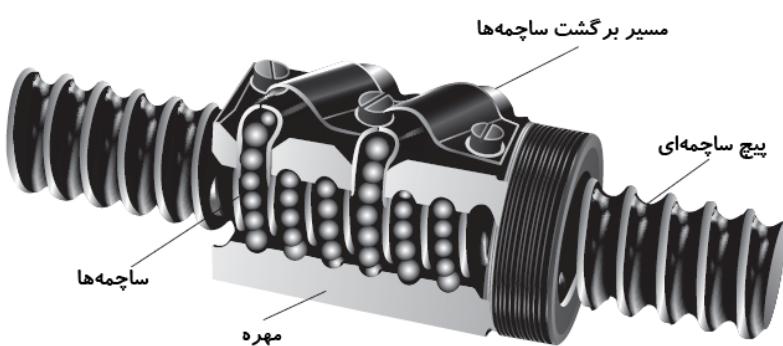

پیچ ساقمه‌ای یا Ball Screw


ریل راهنمای عامل حرکت صحیح محورها است که از جمله رایج‌ترین آن‌ها در ماشین ابزارها انواع دم چلچله (Dovetail way)، جعبه‌ای (Box way) و خطی (Linear way) هستند.

ریل‌های راهنمای جعبه‌ای سطح تماس بزرگی دارند که باعث افزایش پایداری و در نتیجه

جذب بهتر ارتعاشات و شوک‌های ناشی از ماشین کاری می‌شوند.

با این همه به خاطر سطح تماس بزرگ نمی‌توانند ترانس‌های ابعادی دقیقی را فراهم کنند. همچنین سرعت نه چندان بالایی که در اثر سطح تماس بزرگ ایجاد می‌شود باعث شده است تا از این نوع راهنمایها بیشتر در ماشین‌های بزرگ و در ماشین‌هایی که برای عملیات ماشین کاری سنگین به کار می‌روند استفاده شود.


راهنمای خطی بر پایه حرکت غلتشی ساخته شدند. از این نوع راهنمایها بیشتر در دستگاه‌هایی که به سرعت بالای ماشین کاری نیاز

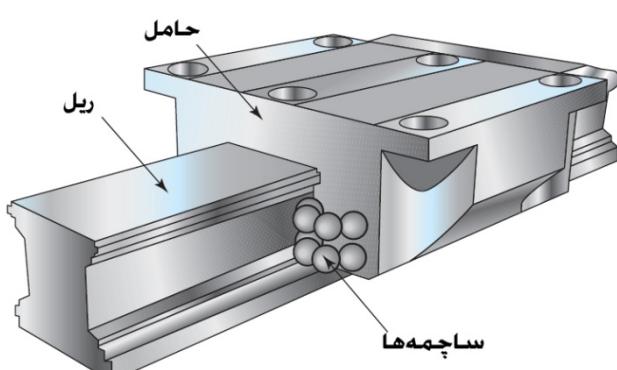

دارند استفاده می‌گردد. این راهنمایها از نظر سطح تماس به دو دسته نقطه‌ای (Point way) و خطی (Line way) تقسیم می‌شوند. با کمتر شدن سطح تماس، میزان اصطکاک کمتر شده است و حرکت نرمانتر و سریعتری ایجاد می‌گردد که دقت و تکرارپذیری آن بهبود یافته است. البته سطح تماس کم، عدم قابلیت جذب و خنثی کردن ارتعاش در ماشین‌های سنگین را در پی دارد لذا در این نوع ماشین کاری‌ها از این راهنمایها استفاده نمی‌گردد.



راهنمای خطی

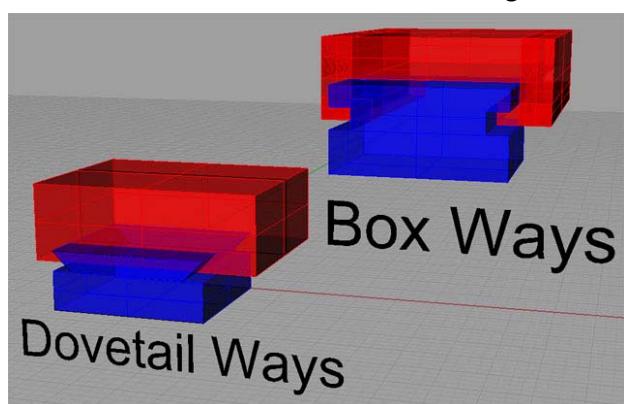


راهنمای جعبه‌ای و دم چلچله

## ب-تغییر موتورها

موتورهای مورد استفاده در ماشین ابزار CNC به دو گروه موتورهای الکتریکی و هیدرولیکی تقسیم می‌شوند. سرو موتور و استپ موتور دو موتور الکتریکی پر کاربرد در ماشین ابزار CNC هستند.

سرو یک کلمه یونانی به معنای بازتاب است. مهمترین تفاوت سروموتورها با سایر موتورهای القایی، وجود یک حسگر به نام انکودر است که سرعت و موقعیت موتور را گزارش می‌کند. از دیگر تفاوت‌های مهم می‌توان به میزان توان خروجی موتورها اشاره کرد. سرو موتورها در هر سرعتی دارای یک گشتاور خروجی معینی می‌باشند و حداقل توان خروجی در سرعت نامی موتور به دست می‌آید(در حالی که موتورهای پله‌ای توان خروجی مشخصی دارند). از جمله ویژگی‌های سروموتورهای DC می‌توان به تولید گشتاور بالا، سرعت یکنواخت، عکس‌العمل سریع نسبت به تغییرات سرعت و بازدهی خوب اشاره نمود. از جمله خصوصیات سروموتورهای AC می‌توان به گشتاور بالا، سرعت بالا، بازدهی مناسب، عدم نیاز به یک سو کننده، تعمیر و نگاهداری ارزانتر و ساده‌تر اشاره کرد. همچنین موتورهای AC سنکرون نسبت به موتورهای DC به فضای کمتری نیاز دارند و انتقال گرما در آن‌ها مناسب‌تر است که در نتیجه راندمان موتور افزایش می‌یابد. به علاوه این موتورها در آغاز حرکت شتاب بیشتری نیز دارند.

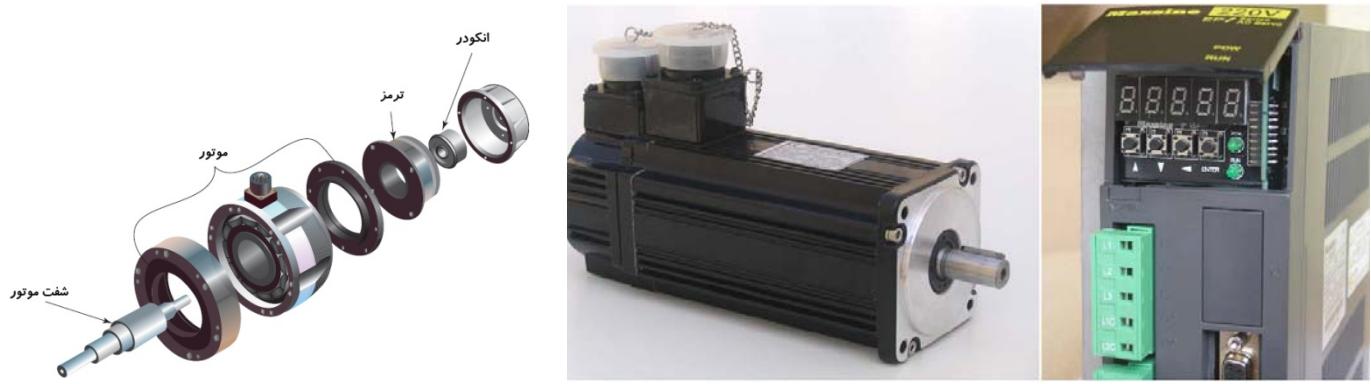


سرو موتور(Servo Motor) و درایور(مدار راه انداز) آن

استپر موتور یا موتور پله‌ای ساختمانی ساده و کم حجم دارد و قیمت آن نیز کم است. از آن در ماشین‌های CNC ساده با دقت، گشتاور و قدرت نسبتاً کم استفاده می‌شود. این موتورها در مدارهای باز قابل استفاده هستند و به ازای هر پالس ورودی به موتور، به اندازه زاویه گام ایجاد می‌چرخند. زاویه گام، محدوده وسیعی دارد ( $1/8$ ،  $2$ ،  $5$  و... درجه). زاویه گام کوچکتر از یک درجه نیز وجود دارد. با دانستن زاویه گام موتور پله‌ای و گام بال اسکرو می‌توان دقت حرکت ماشین را تعیین کرد. مثلًا اگر در یک ماشین CNC از موتور پله‌ای با زاویه گام  $2$  درجه استفاده شود و گام پیچ ساقمه‌ای  $5$  میلی متر باشد دقت ماشین به این صورت محاسبه می‌گردد:


$$\frac{360}{2} \times 5 \rightarrow X = \frac{2 \times 5}{360} \cong 0.027\text{mm}$$

یعنی دقت حرکت ماشین ابزار در حدود  $0.027\text{mm}$  میلی متر خواهد بود.

این موتورها دارای شروع و توقف سریع می‌باشند و به گرم شدن اولیه نیاز ندارند. همچنین با قطع شدن پالس ورودی به موتور، سریع متوقف می‌شوند و به کلچ و ترمز احتیاج ندارند. به دلیل عدم استفاده از کنترل مدار بسته و فیدبک، چنان‌چه به هر دلیل حرکت میز متوقف شود اما ارسال پالس ادامه یابد در مقدار حرکت محور، عدم دقت پدید می‌آید. شکل صفحه بعد ساختار درونی این موتورها را نشان می‌دهد.

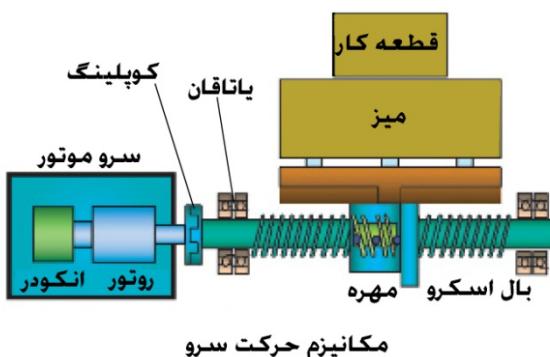

## برنامه نویسی فرزنده کامپیوتری (CNC)

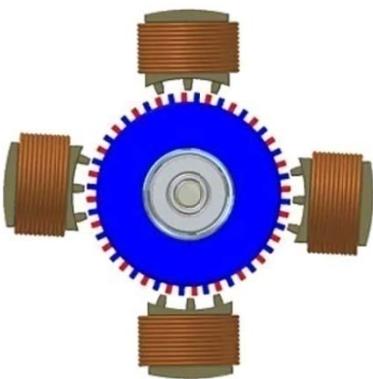


ساختار درونی یک استپ موتور




استپ موتور(Stepper Motor) و درایور(مدار راه انداز) آن

مоторهای خطی از دیگر انواع موتورهای الکتریکی هستند که در ماشین ابزار به کار می‌روند. این موتورها از نظر اصول کلی، شبیه سروموموتور دورانی AC هستند اما به جای حرکت دورانی، حرکت خطی ایجاد می‌کنند. این موتورها حرکت سریع و دقیق دارند. همچنین پایداری نیرو و سرعت پاسخ آن‌ها به تغییرات بسیار زیاد است. عدم وجود جاروبک در این موتورها باعث شده است که نیاز به تعمیرات کاهش یابد و حرکت موتور نرم‌تر باشد.

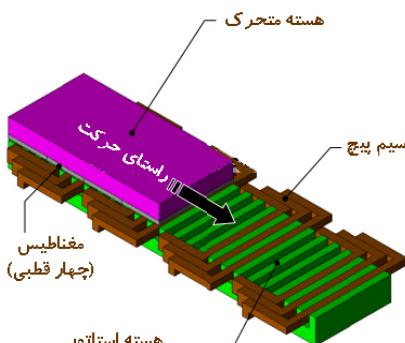

مотор خطی و ساختار آن

مоторهای هیدرولیکی نیز در ماشین ابزار CNC به کار می‌روند. قدرت زیاد، سادگی کنترل سرعت و نیرو، کنترل غیر پله‌ای و عکس‌العمل سریع در برابر تغییر جهت از ویژگی‌های موتورهای هیدرولیکی می‌باشند. نشانی، سرعت عمل کمتر نسبت به موتورهای الکتریکی و گران بودن را نیز می‌توان به عنوان معایب آن‌ها نام برد. از این موتورها بیشتر در کنترل مدار بسته استفاده می‌گردد. شکل رویرو نمونه‌ای از یک موتور هیدرولیکی اسپیندل مورد استفاده در ماشین‌های CNC را نشان می‌دهد. نمودار زیر دسته بندی کلی انواع موتور را ارائه می‌دهد.

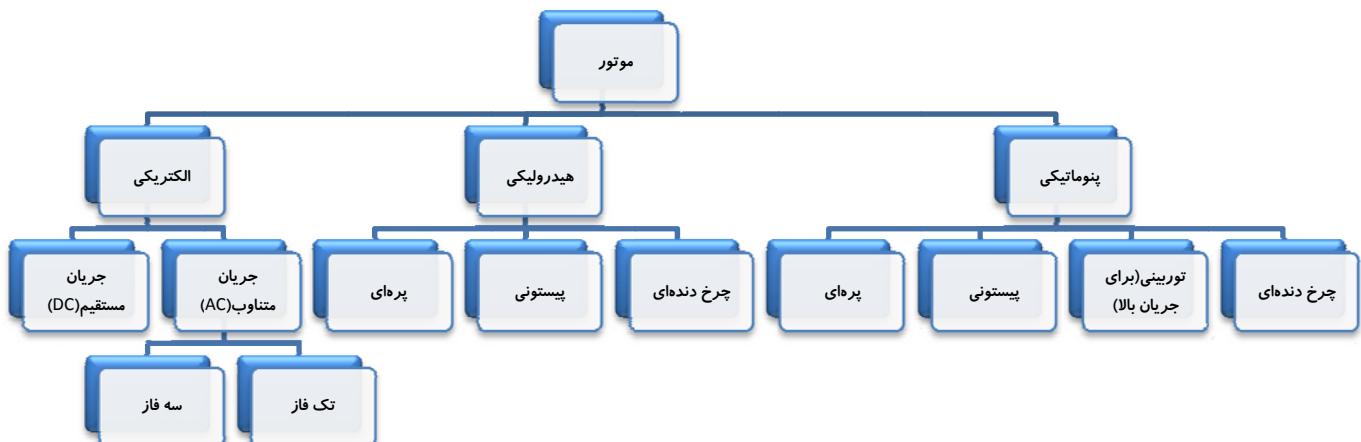


## ج- اضافه شدن تجهیزات اندازه گیری

به منظور کنترل موقعیت محورها از سنسورها یا حسگرهایی به نام انکودر استفاده می‌شود. انکودر به دو نوع دورانی (زاویه‌ای یا غیر مستقیم) و خطی (مستقیم) تقسیم می‌گردد. در نوع دورانی، یک دیسک که روی آن خطوط تاریک و روشنی وجود دارد بروی محور قرار می‌گیرد. یک منبع نور در یک طرف دیسک و یک یا چند سنسور نوری (فتوسل) نیز در طرف دیگر قرار می‌گیرند که همواره با محور حرکت می‌کنند. هنگام دوران محور، مسیر نور توسط خطوط تاریک روی دیسک قطع می‌شود و در نتیجه از سلول نوری بر اساس شدت نور، ولتاژی خارج می‌شود. در نتیجه فتوسل یک نور سینوسی را ارسال می‌کند که این منبع به یک پالس تغییر شکل می‌دهد و پالس‌های خروجی شمرده می‌شوند تا به کمک آن میزان جابجایی محورها محاسبه گردد. انکودرهای دورانی بر روی محور پیچ ساقمه‌ای یا شفت موتور سوار می‌شوند و همراه آن دوران می‌کنند. اگر علاوه بر موقعیت، زمان را نیز اندازه گیری نماییم سرعت نیز قابل تعیین است (موقعیت تقسیم بر زمان). به عنوان مثال چنانچه شفت در مدت یک چهارم ثانیه ۹۰ درجه دوران نماید سرعت آن  $360^{\circ}$  درجه یا یک دور بر ثانیه است (RPM). به همین صورت اگر تغییرات سرعت نسبت به زمان اندازه گیری شود نرخ شتاب شفت نیز قابل تعیین می‌باشد.


چنان‌چه صفحه انکودر به شکل یک مستطیل باشد (شکل زیر) به آن انکودر خطی گفته می‌شود و بر روی میز ماشین یا کشویی آن نصب می‌گردد. طول این نوع انکودرهای به اندازه میز ماشین بستگی دارد. به دلیل نصب مستقیم بر روی میز، لقی محورها و نامیزانی موتورها و یاتاقانها بر روی نتایج اندازه گیری اثر ندارد در نتیجه این نوع انکودر دقت بالایی ارائه می‌کند. اگر چه انکودر دورانی کوچکتر و نگاهداری آن آسان‌تر است اما لقی محورها و نامیزانی موتورها و یاتاقانها بر اندازه گیری تأثیر می‌گذارند و در نتیجه این نوع انکودرهای دقت زیادی ندارند.




نمونه‌ای از یک انکودر خطی

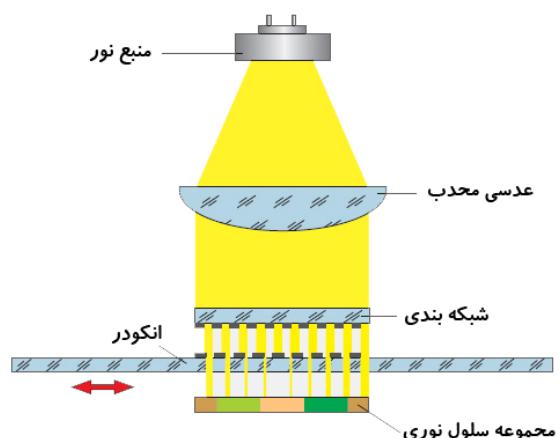

ساختار درونی یک انکودر خطی

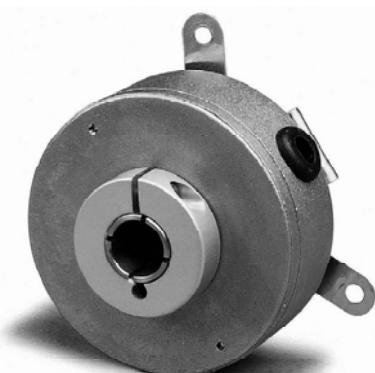


نمونه‌ای از یک انکودر دورانی

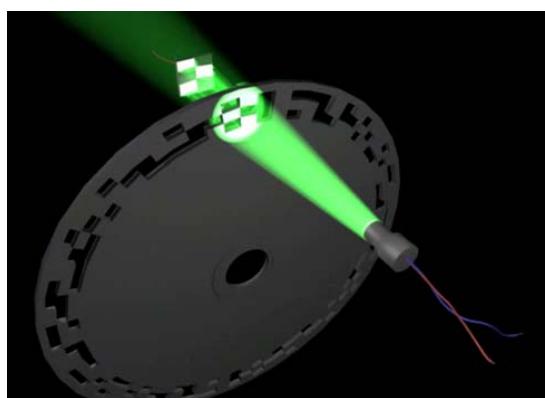


ساختار درونی یک انکودر دورانی

اندازه گیری علاوه بر تقسیم بندی از نظر محل نصب انکودور(خطی یا دورانی) از نظر شبکه بندی نیز به دو نوع مطلق و افزایشی تقسیم می شود. هر کدام از انکودورهای دورانی و خطی می توانند از اندازه گیری مطلق یا افزایشی استفاده کنند.

در اندازه گیری مطلق موقعیت تمام نقاط نسبت به یک نقطه مبنای (صفر ماشین) اندازه گیری می شود و هر نقطه از موقعیت میز، مختصات تعریف شده و ثابتی دارد. در صورت قطع ولتاژ برق و روشن شدن مجدد دستگاه، به چک کردن سیستم اندازه گیری و رفرنس کردن ماشین نیاز نداریم چرا که میز یا کشویی در هر موقعیتی متوقف گردد موقعیتش برای ماشین شناخته شده می باشد. شکل زیر نشان می دهد که مثلاً با چرخش یک انکوادر مطلق، هر بار طرح متفاوتی بروی فتوسل ایجاد می گردد.

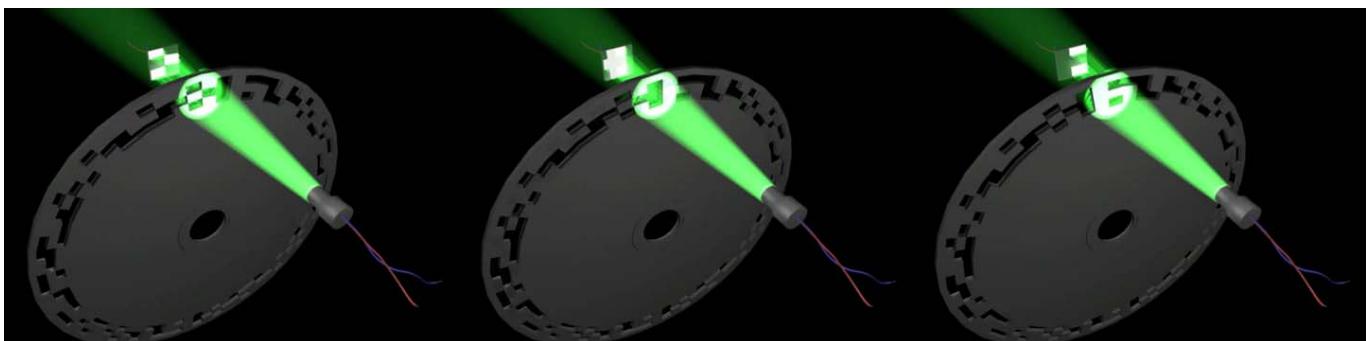

سیستم اندازه گیری مطلق نسبت به اندازه گیری افزایشی، هزینه بیشتری دارد و از نظر طول نیز دارای محدودیت است از این رو در اکثر ماشینهای CNC از اندازه گیری افزایشی (نسبی) استفاده می شود. در اندازه گیری افزایشی (نسبی) موقعیت تمام نقاط نسبت به مکان قبلی محاسبه می شود. در این روش پس از قطع برق موقعیت کشویی برای ماشین ناشناخته است و حتماً به رفرنس کردن دستگاه (حرکت دادن محورها به نقطه صفر) نیاز داریم. در اندازه گیری افزایشی وجود نقطه مرجع به منظور کالیبره کردن ماشین در ماشین هایی، که از این روش اندازه گیری استفاده می کنند الزامی است.

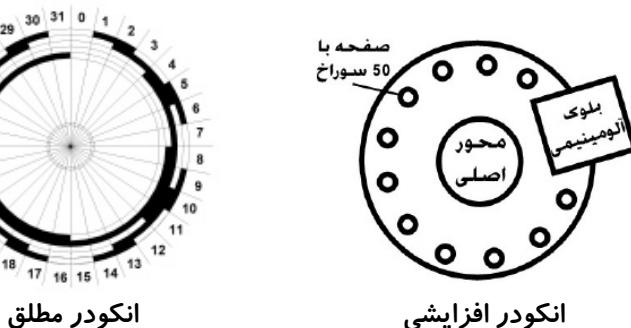

## ۱- اضافه شدن واحد کنترل به ماشین ایزمار

واحد کنترل به مانند کامپیوتر دارای سه بخش زیر است.

#### ۱- واحد ورودی (مانند صفحه کلید، ماوس، DVD، USB)

## ۲- واحد پردازش (CPU)

### ۳- واحد خروجی (مانند مانیتور)

کامپیووتر یک وسیله برقی است که با ولتاژ کارمی کند. اگر کامپیووتر بر اساس اعداد اعشاری (آنالوگ) ساخته می‌شد نیاز به ده نوع ولتاژ مختلف برای شناسایی اعداد ۱ و ۲ و..... و ۹ داشت. تعداد بیشتری ولتاژ نیز برای شناسایی حروف و نشانه‌ها نیاز می‌باشد که انجام چنین کاری بسیار پر هزینه و مشکل است. با استفاده از اعداد باینری به یک ولتاژ نیاز داریم که می‌تواند دو حالت وجود ولتاژ (یک) و عدم وجود ولتاژ (صفر) را داشته باشد. اعداد در سیستم باینری به شکل زنجیره‌ای از صفر و یک می‌باشد که در دو نوع ISO و EIA (استاندارد آمریکایی) استاندارد شده‌اند. در این استانداردها اعداد، حروف و نشانه‌ها به وسیله زنجیره‌ای هشت تایی از موقعیت‌های سوراخ شده یک و سوراخ نشده صفر رمز بندی شده‌اند. مثلاً حرف G دارای عدد باینری ۱۰۰۰۱۱۱۰۰۰۱ است.

## برنامه نویسی فرزن کنترل عددی کامپیوتری(CNC)

می باشد. هر یک از موقعیت های هشت تایی یک بیت نام دارد و هر هشت بیت یک بایت نامیده می شود. با توجه به اینکه هر بیت دو حالت می تواند داشته باشد(صفر یا یک) در مجموع ۲۵۶ کد رمز بندی شده می توانیم داشته باشیم. در استاندارد ISO، ۶۴ کد رمز بندی شده وجود دارد(۱۰ عدد، ۲۶ حرف و ۳۰ نشانه).

### انواع واحد کنترل

واحد کنترل ماشین در چهار نوع زیر وجود دارد.


در کنترل به روش حلقه باز(Open loop) هیچ نوع فیدبکی وجود ندارد. از کنترل حلقه باز می توان در مواردی که به دقت بالای نیاز نیست و استپر موتور به کار می رود استفاده نمود. کنترل حلقه باز نیاز به آشکار ساز موقعیت یا جبران خطأ ندارد و ساختار آن بسیار ساده است. همچنین دقت سیستم محرک مستقیماً تحت تأثیر دقت استپر موتور، بال اسکرو و واحد انتقال قدرت قرار دارد.

در کنترل به روش حلقه نیمه بسته(Semi-Closed loop)، یک آشکار ساز موقعیت به شفت موتور سرو متصل می گردد و زاویه چرخش را آشکار می سازد. توجه نمایید که دقت موقعیت دهی محور ماشین تحت تأثیر دقت بال اسکرو است و به همین دلیل، بال اسکرو هایی با دقت بالا توسعه یافته اند که به صورت وسیعی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. در صورت لزوم، خطای گام و پس زنی بال اسکرو باید جبران شوند تا دقت موقعیت دهی افزایش یابد.

در کنترل به روش حلقه بسته(Closed loop)، آشکار ساز موقعیت به میز ماشین متصل شده است و خطای موقعیت از طریق آن به سیستم کنترل ارسال می گردد. کنترل با حلقه بسته و نیمه بسته به جزء در محل قرار گیری آشکار ساز موقعیت شباخت های بسیاری دارند اما دقت موقعیت دهی حلقه بسته بسیار بیشتر است. با این حال چون بدنه ماشین ابزار در حلقه کنترل موقعیت جای گرفته است فرکانس تشدید بدنه ماشین ابزار، لغزش و حرکت های از دست رفته(یعنی فرمان حرکت داده می شود اما به دلایلی حرکت انجام نمی شود) بر مشخصات سرو تأثیر خواهد گذاشت. خطایی که پیش می آید آن است که بین موقعیت فرمان داده شده و موقعیت آشکار شده اختلاف وجود خواهد داشت و موتور سرو مجبور است برای برطرف نمودن این اختلاف متناسب با خطای پدید آمده دوران کند تا مقدار خطأ را به حداقل برساند.

در کنترل به روش حلقه هیبریدی یا ترکیبی(Hybrid loop)، هر دو نوع کنترل حلقه بسته و حلقه نیمه بسته موجود هستند و

بنابراین از مزایای آنها به صورت ترکیبی استفاده می شود. هم از طریق آشکار ساز موقعیت، هم از طریق حلقه نیمه بسته و شفت موتور(حلقه بسته) و هم از طریق درجه بندی خطی موجود بروی میز (حلقه بسته) تعیین می گردد.

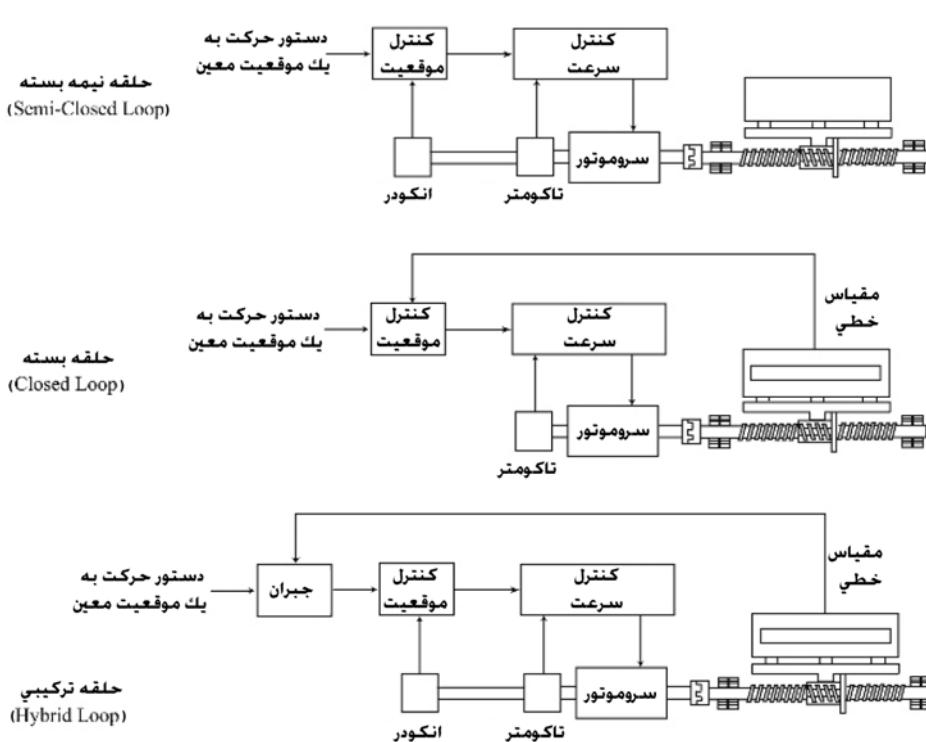

# برنامه نویسی ماشین فرز CNC

## (واحد کنترل فانوک)



## معرفی مختصر شرکت FANUC و کنترلرهای آن CNC

شرکت فانوک (Fanuc) در سال ۱۹۵۸ توسط دکتر Seiemon Inaba تأسیس شد و اکنون شرکت سهامی است که در ژاپن، شهر روچستر هیلز ایالت میشیگان امریکا (Fanuc America Corporation) و لوکزامبورگ در اروپا (FANUC Robotics Europe SA) قرار داد. فانوک در زمینه سیستم‌های اتوماسیون کارخانه، ربات‌های صنعتی، تجهیزات CNC و سیستم‌های لیزر کار می‌کند و یکی از بزرگترین سازندگان روبات‌های صنعتی در جهان است. نام این شرکت مخفف Factory automation numerical control می‌باشد. فانوک تا دسامبر سال ۲۰۱۳ میلادی نفر ۵۲۶۱ پرسنل داشته و درآمد شرکت در سال ۲۰۱۲ حدود ۵/۳ میلیارد دلار اعلام شده است. بخش تولید کننده‌های کامپیوترا CNC فانوک در سال ۱۹۷۲ تأسیس شد.

هر نسل از سیستم‌های کنترل عددی فانوک، میزان متفاوتی از کنترل را ارائه می‌دهند و توابع نرم افزاری متفاوتی دارند. بنابراین به صورت یک مدل معرفی می‌شوند (فانوک مدل صفر یا مدل ۵ یا مدل ۱۸ و ...). در جدول زیر بعضی از مدل‌های کنترلرهای عددی فانوک ذکر شده‌اند.



اداره مرکزی فانوک در Oshino-Mura ژاپن



فانوک اروپا در لوکزامبورگ




نام کنترلر	سری یا ورژن	توضیحات
FANUC 0	Series A, 1985-1986 Series B, 1987-1989 Series C, 1990-1998	
FANUC 3		فانوک مدل ۴ و ۴۰۰۰ وجود ندارد چون این اعداد در ژاپنی اعداد نحس محسوب می‌شوند.
FANUC 5	Series A,B	
FANUC 6	Series AB	
FANUC 7	Series A	
FANUC 10		
FANUC 11		
FANUC 12		
FANUC 15		
FANUC 16i		
FANUC 18,18i		
FANUC 20	Series A,B	
FANUC 21i		
FANUC 30	Series A,B	
FANUC 30i	اولین تولید ۲۰۰۳	
FANUC 31i	اولین تولید ۲۰۰۴	
FANUC 32i	اولین تولید ۲۰۰۴	
FANUC 160		
FANUC 180		
FANUC 2000	Series A	
FANUC 3000	Series A	

در نام هر مدل از کنترلرهای حرف M به معنی فرزکاری، حرف T به معنی تراش کاری (ماشین تراش)، حروف TT به معنی تارت دوقلو، حرف P به معنی پرس پانچ و حرف G به معنی سنگ زنی است. همچنین حروف A و B و C به معنی کنترلر سری A و B و C است که نشان دهنده به روز رسانی شدن یک مدل هستند.

## برنامه نویسی فرزنترل عددی کامپیوترا (CNC)

به عنوان مثال در جدول زیر انواع مدل صفر و مدل O فانوک فهرست شده‌اند. این مدل قدری غیر معمول است چون عدد صفر و حرف انگلیسی O گاهی به جای هم به کار برده شده‌اند.

نام مدل	نوع	سری	توضیح
FANUC-0MA, FANUC 0-MA, FANUC 0M-A, FANUC 0M/A, FANUC 0-M-A, FANUC 0-M/A, FANUC 0 M-A, FANUC 0 M/A, FANUC-0M Model A, FANUC 0-M Model A, FANUC 0/M Model A	فرزنترل	A	عدد صفر
FANUC-OPA, FANUC O-PA, FANUC OP-A, FANUC OP/A, FANUC O-P-A, FANUC O-P/A, FANUC O P-A, FANUC O P/A, FANUC-OP Model A, FANUC O-P Model A, FANUC O/P Model A	پانچ	A	حرف O
FANUC-0TB, FANUC 0-TB, FANUC 0T-B, FANUC 0T/B, FANUC 0-T-B, FANUC 0-T/B, FANUC 0 T-B, FANUC 0 T/B, FANUC-0T Model B, FANUC 0-T Model B, FANUC 0/T Model B	تراش کاری	B	عدد صفر
FANUC-0TTB, FANUC 0-TTB, FANUC 0TT-B, FANUC 0TT/B, FANUC 0-TT-B, FANUC 0-TT/B, FANUC 0 TT-B, FANUC 0 TT/B, FANUC-0TT Model B, FANUC 0-TT Model B, FANUC 0/TT Model B	تارت دوقلو	B	عدد صفر
FANUC-0GC, FANUC 0-GC, FANUC 0G-C, FANUC 0G/C, FANUC 0-G-C, FANUC 0-G/C, FANUC 0 G-C, FANUC 0 G/C, FANUC-0G Model C, FANUC 0-G Model C, FANUC 0/G Model C	سنگ زنی	C	عدد صفر

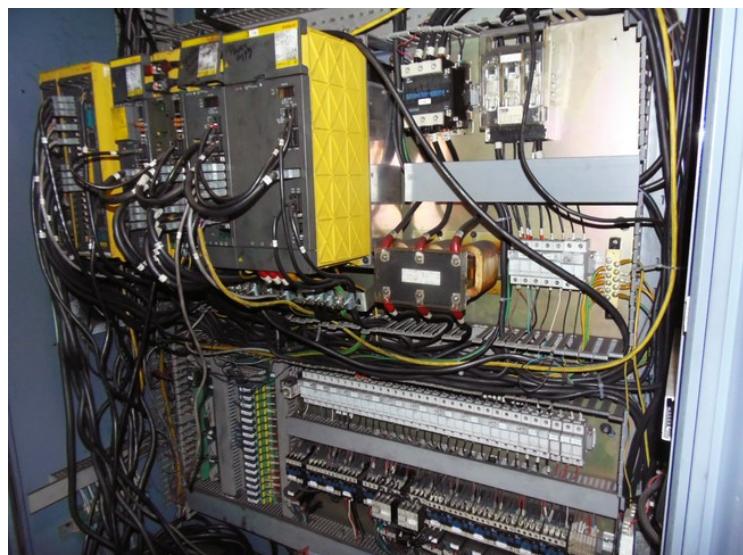


نمونه‌ای از مدارهای کنترلر فانوک مدل 18M



نمونه‌ای از پنل کنترل فانوک مدل 18M

## ۱-۶-مقدمه

برای ماشین کاری دستی قطعه کار نقشه زیر مراحلی طی می گردد. این مراحل در برگی به نام فهرست عملیات نوشته می شود.

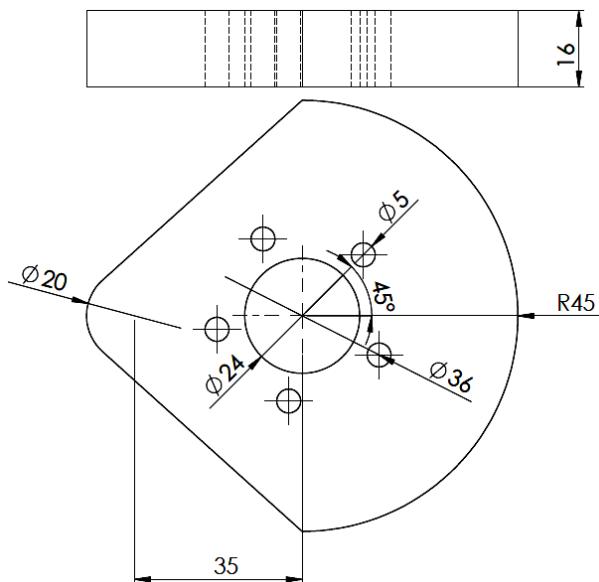

### فهرست عملیات

نام برنامه:	نام قطعه کار: تکیه گاه جنس قطعه کار: ۱۰۷۲۶ استحکام کششی: ۵۲۰ تا ۶۸۰ نیوتون بر میلی متر مربع ابعاد کلی قطعه کار نهایی: ۹۰ در ۱۶ میلی متر سختی: ۱۵۴ شماره نقشه: ۱				
شماره عملیات	شرح عملیات	نام، ابعاد و جنس ابزار	سرعت دوران	سرعت پیشروی	شماره ابزار در ابزارگیر
۱	برش صفحه‌ای به ضخامت ۲۰ و ابعاد ۱۰۰ در ۱۰۰ میلی متر	تجهیزات هوا برش	-	-	-
۲	گونیا کردن و به اندازه ۹۰ در ۹۰ در ۱۶ رساندن قطعه کار با فرز کاری	فرز انگشتی HSS قطر ۲۰	-	-	-
۳	خط کشی قطعه کار مطابق با نقشه و سنبه نشان زدن مرکز سوراخها	سوزن خط کشی و سنبه نشان و چکش	-	-	-
۴	سوراخ کاری	مته HSS قطر ۵ و ۲۴(پس از مته مرغک و چند پیش مته)	-	-	-
۵	فرز کاری خشن و پرداخت محیط بیرونی قطعه کار مطابق خط کشی	فرز انگشتی HSS قطر ۲۰	-	-	-
۶	اندازه گیری و مطابقت نهایی با نقشه	کولیس ۱/۰ با دامنه ۱۲۰ mm	-	-	-

برای بستن قطعه کار در مراحل ۲ و ۴ از گیره معمولی فرز کاری استفاده می شود. در مرحله ۵ باید قطعه کار از طریق سوراخ های قطر ۵ بسته شود به طوری که محیط بیرونی آن کاملاً آزاد باشد تا ابزار بتواند دور قطعه کار حرکت کند. می توان از صفحه گردان نیز استفاده نمود. در ادامه، همین مراحل را به یک برنامه CNC تبدیل کنیم.

## ۲-۶- برنامه نویسی ماشینهای کنترل عددی طبق استاندارد DIN 66025

برنامه شامل مجموعه ای از اعداد، حروف و نشانه هایی است که به ماشین می گوید چه عملی را باید انجام دهد. مجموعه این اعداد، حروف و علائم که به صورت کدهای رمز بندی شده می باشند توسط واحد کنترل ماشین (MCU) تفسیر می شوند. این برنامه علاوه بر اطلاعات مسیر قطعه کار، شامل اطلاعات فنی مانند مقادیر سرعت و پیشروی و اطلاعات کمکی مثل روشن و خاموش کردن سه نظام و قطع و وصل جریان سیال خنک کننده نیز می باشد. برنامه را می توان علاوه بر تایپ مستقیم از طریق صفحه کلید دستگاه (MDI) از طریق حافظه های جانبی یا کابل RS232 یا از طریق کابل های شبکه (Lan) در کمترین زمان ممکن به ماشین ارسال نمود. برنامه CNC پس از رمزگشایی و تبدیل به زبان ماشین، در حافظه ذخیره می شود؛ محاسبات لازم انجام می پذیرد و سپس به شکل اطلاعات مسیر و اطلاعات فنی به سیگنال های خروجی قطع و وصل تبدیل می شود و به موتورها فرمان می دهد. موتورها حرکت چرخشی را به پیچ های ساقمه ای منتقل می کنند و پیچ های ساقمه ای حرکت دورانی را به حرکت خطی تبدیل می نمایند. در نهایت حرکت خطی از طریق کشویی و راهنمایها تحت کنترل سیستم اندازه گیری به ابزار منتقل می شود.


در استاندارد DIN 66025، نقشه قطعه کار که حاوی اطلاعاتی درباره اندازه و جنس آن است، پایه برنامه ماشین کاری محسوب می گردد. پس از بررسی نقشه و در مرحله دوم به کمک نقشه و با توجه به اطلاعاتی مانند ابزارهای موجود، سرعتهای براده برداری و غیره مراحل ماشین کاری قطعه کار طراحی می گردد یا به عبارت دیگر فهرست عملیات نوشته می شود. در مرحله سوم برنامه اصلی ماشین کاری بر اساس فهرست عملیات، برنامه نویسی می گردد و در انتهای برنامه برای اجرا به صورت دستی یا توسط رایانه به واحد کنترل وارد می گردد.



حتی هنگامی که برنامه به کمک نرم افزارهای CAD/CAM (مانند پاورمیل و مسترکم) نوشته می شود تهیه فهرست عملیات پیش از برنامه نویسی الزامی است چرا که بر مبنای اطلاعات موجود در آن، برنامه نویسی امکان پذیر خواهد بود.

در استاندارد DIN 66025 توصیه شده است که برای برنامه نویسی ساده تر با توجه به نقشه قطعه کار، نقشه بستن قطعه کار بروی میز ماشین ابزار نیز تهیه گردد. از روی این نقشه داده های مهمی مانند نقطه مرجع، نقطه صفر ماشین و بیشترین مقدار جابجایی ممکن در راستای هر محور بدست می آید. در شکل روبرو نقشه یک قطعه کار و نقشه بستن آن بر روی میز ماشین فرز دیده می شود. همانطور که در تصویر مشاهده می گردد، در نقشه بستن، باید کورس کار ماشین و به خصوص مختصات نقطه صفر قطعه کار معین گردد. همچنین برای تک تک ابزار موجود باید برگ اطلاعات ابزار تهیه گردد. به کمک این برگ می توان شکل هندسی، ابعاد ابزار مانند طول و قطر، شرایط ماشین کاری مانند جنس و سرعت ابزار را به سادگی تعیین نمود و در نتیجه برنامه نویسی به سرعت انجام می گردد.

نمونه ای از برگ اطلاعات ابزار در شکل زیر دیده می شود. در این

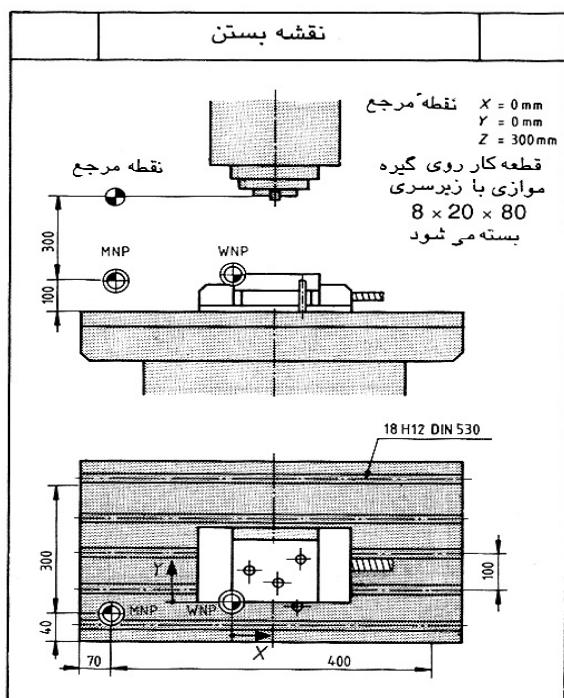


## برنامه نویسی فرزنترل عددی کامپیووتری (CNC)

شکل حتی مشخصات میل فرز نیز تعیین شده است.

		برگه ابزار	سیستم ابزار: ابزار سوراخکاری	Ident-Nr.
		مشخصه: مته HSS		098 227
لیست قطعات ابزار				
id Nr	تعداد قطعه	نام	DIN - Nr	
1	1	منته	DIN 345	
1	1	SE h 50/48 SK50		
1	1	گلوبی تنظیم St h 48-80/3		
اندازه				
$\frac{1}{100}$ mm	$x_s$	$\frac{1}{100}$ mmmm	$\frac{1}{100}$ mm	$\frac{1}{100}$ mm
1 8 2 5 0	1 4 0 0 0	2 8 0 0	8 4 0	1 1 8
شرایط کاربرد				
جنس	استحکام $N/mm^2$	پیش دروی $mm/U$	سرعت براده برداری $m/min$	نور $1/min$
فولاد غیر آبیاری	< 400	0,4	160	35
فولاد غیر آبیاری	> 400	0,3	86	25
فولاد آبیاری	< 1000	0,22	50	20
چدن خاکستری	< 200 HB	0,4	125	28
چدن خاکستری	> 200 HB	0,22	50	20

می توان نقشه بستن قطعه کار و مشخصات ابزار مورد نیاز برای ماشین کاری قطعه کار را در یک برگ که به آن برگ تجهیز گفته می شود یک جا جمع آوری نمود. شکل زیر، نقشه یک قطعه کار تراش کاری و برگ تجهیز مربوط به آن را نشان می دهد.

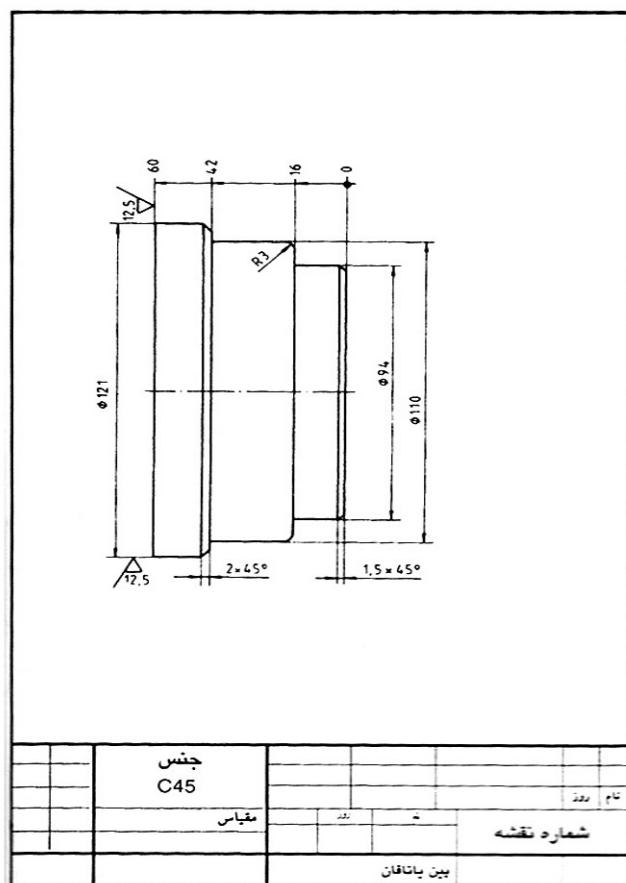

با توجه به مطالب گفته شده برای ماشین کاری کنترل عددی باید مراحل زیر طی شود:






۱- نقشه قطعه کار بررسی گردد و اطلاعات کامل مربوط به تولید آن مشخص شود. به عنوان مثال آیا این قطعه کار قرار است از یک بلوک ماده خام تولید گردد یا از پیش ریخته گری شده است و تنها باید مقدار اضافه بار معینی از روی آن برداشی گردد؟ طبیعی است که برنامه نویسی برای هر یک از این دو حالت تفاوت خواهد داشت.

## برنامه نویسی فرزنده کامپیوترا (CNC)


- ۱- با توجه به نقشه و اطلاعات موجود مانند ابزارها و سرعتهای ماشین کاری و ... برگ ترتیب انجام عملیات نوشته شود.
- ۲- برگ تجهیز تکمیل گردد. در این برگ ابعاد و جنس قطعه کار، نقشه بستن قطعه کار و مختصات صفر آن، مشخصات ابزارهای مورد نیاز جهت ماشین کاری و ... باید مشخص گردد.
- ۳- برنامه کنترل عددی تهیه گردد (به عنوان مثال با نرم افزار پاور میل).
- ۴- درستی برنامه نوشته شده با تست گرافیکی یا انواع برنامه های شبیه ساز آزمایش شود و برنامه به واحد کنترل وارد شود.
- ۵- یک نسخه از نقشه قطعه کار به همراه برگ ترتیب انجام عملیات، برگ تجهیز و متن برنامه نوشته شده به سرپرست واحد ماشین کاری تحويل گردد تا برای رجوع بعدی بایگانی شود.

### سیستم مختصات

طبیعی است که کنترل عددی به یک سیستم مختصات نیاز دارد. هر سیستم مختصات شامل مبدأ مختصات، محور و جهت مختصات است. دو سیستم مختصات دکارتی و قطبی در برنامه نویسی کنترل عددی کاربرد بیشتری دارند. در ماشین های کنترل عددی ۵ نوع مبدأ یا صفر به قرار زیر موجود می باشد.

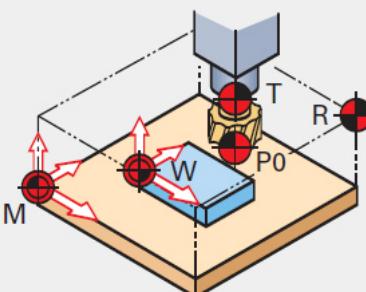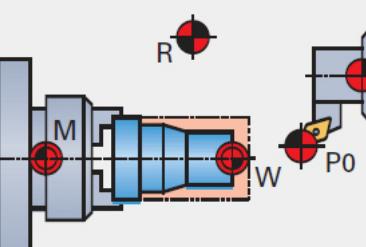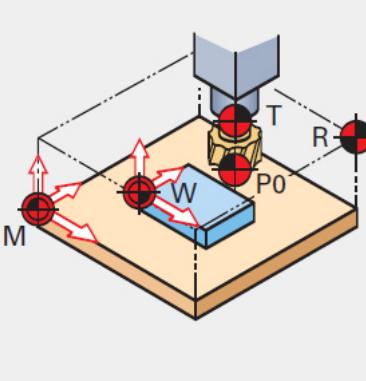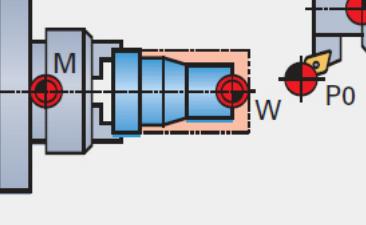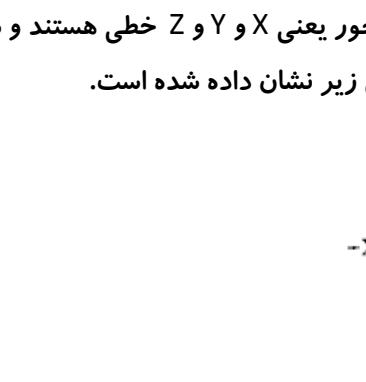
نقاط صفر در ماشین های کنترل عددی	
	<b>نقطه صفر ماشین</b> این نقطه، مبدأ سیستم مختصات ماشین است و توسط سازنده ماشین معین می گردد.
	<b>نقطه صفر برنامه نویسی</b> نقطه ای که ابزار پیش از شروع اجرای برنامه در آن نقطه قرار می گیرد.
	<b>نقطه رفرنس یا مرجع</b> نقطه ای که در فاصله معین از نقطه صفر ماشین قرار دارد و در انکودرهای نسبی برای شناسایی نقطه صفر ماشین به کار می رود.
	<b>نقطه صفر ابزارگیر</b> نقطه ای که در وسط ابزارگیر قرار دارد.
	<b>نقطه صفر قطعه کار</b> مبدأ سیستم مختصات قطعه کار است و توسط برنامه نویس و با توجه به مسائل فنی تولید تعیین می شود.

در سیستم مختصات دکارتی به طور کلی ۶ محور مختصات وجود دارد. سه محور از این ۶ محور یعنی X و Y و Z خطی هستند و سه محور دیگر یعنی A و B و C محور دورانی می باشند. جهت مثبت و منفی این ۶ محور در شکل زیر نشان داده شده است.

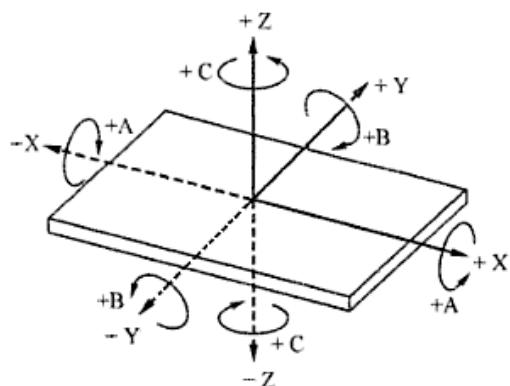

## برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوترا (CNC)


به صورت استاندارد برای یافتن جهت مثبت محورهای خطی باید در مقابل ماشین ایستاد و به کمک دست راست مطابق شکل زیر عمل نمود. البته جهت محورها عموماً بروی بدنه یا ستون ماشین حک می‌شود تا از هر اشتباہی جلوگیری گردد. توجه نمایید که محور Z در راستای اسپیندل خواهد بود (در تراش کاری در راستای محور قطعه کار و در فرز کاری در راستای ابزار).

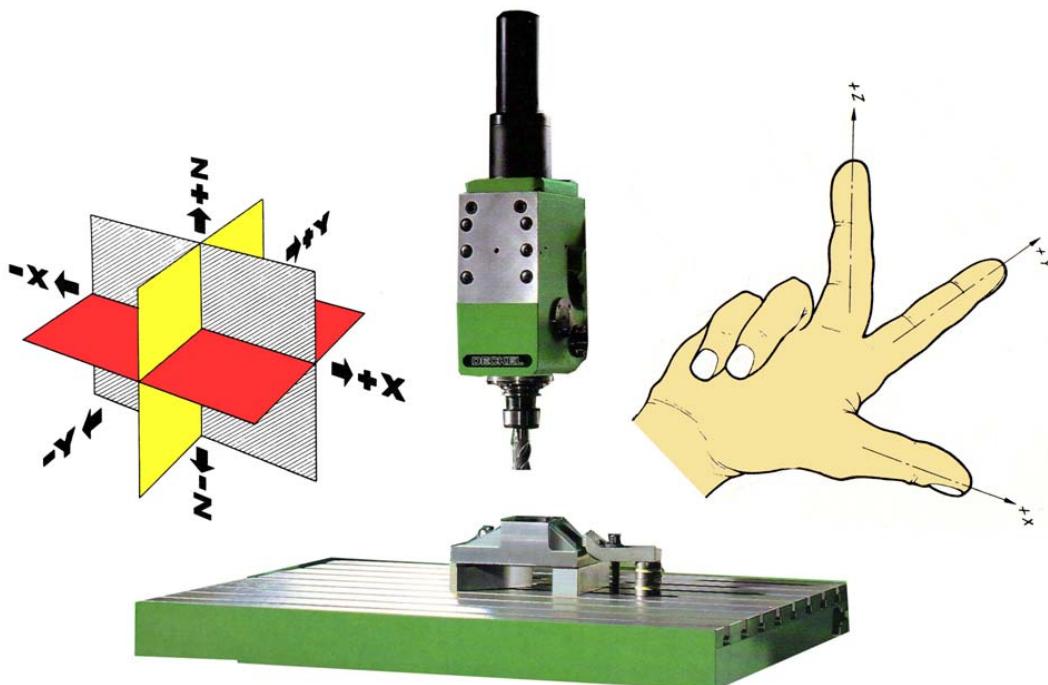

برای تعیین جهت محورهای دورانی نیز از دست راست استفاده می‌شود. کافی است انگشت شصت در راستای جهت مثبت محور خطی قرار گیرد. در این حالت، جهت مثبت محور چرخشی همان جهت جمع کردن چهار انگشت دیگر دست راست است.


نکته ۱:

با وجود آن که در سیستم مختصات دکارتی، بیشتر از ۶ محور وجود ندارد اما بعضی از ماشین‌های CNC موجود هستند که مثلاً تا ۱۲ محور برای آن‌ها تعریف شده است. در حقیقت ۶ محور اصلی بیشتر وجود ندارد. محور اصلی محوری است که موتور حرکتی جداگانه دارد و می‌تواند به صورت تکی یا همراه با دیگر محورهای اصلی حرکت کند. مثلاً برای ایجاد یک شیار، مطابق شکل‌های زیر ممکن است به حرکت یک، دو یا سه محور اصلی نیاز باشد.

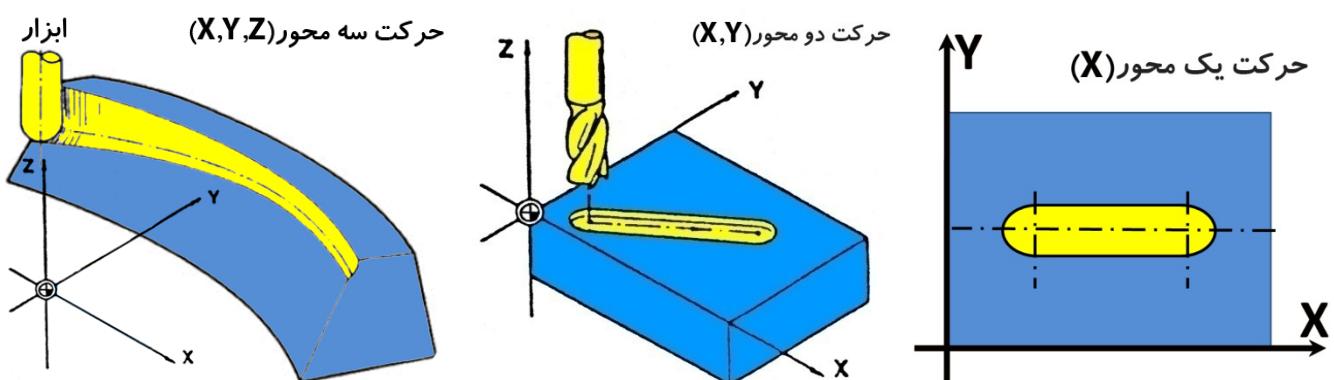


## برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوترا (CNC)

پیچیده ترین قطعه کارهایی که در حال حاضر با ماشین های CNC تولید می شوند حداکثر به حرکت هم زمان ۵ محور اصلی نیازمند هستند. در شکل های زیر نمونه ای از پره های توربین که ماشین کاری آنها به حرکت ۵ محور اصلی نیاز دارد و یک ماشین فرز ۵ محور نشان داده شده است.

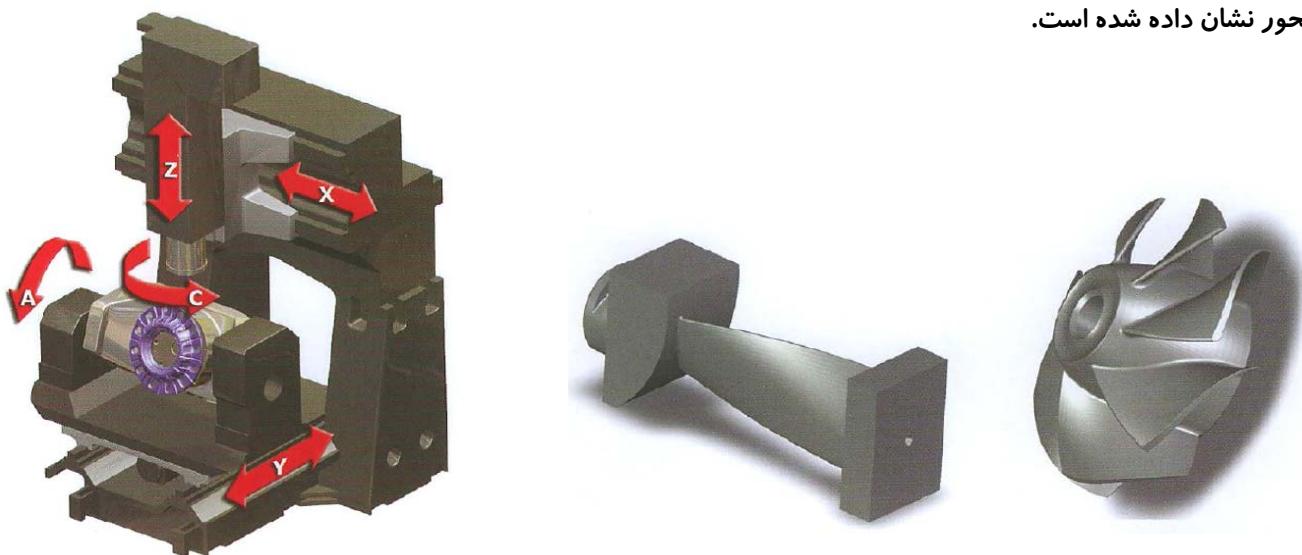

بنابراین ماشینی با ۱۲ محور، حداکثر، امکان حرکت ۶ محور اصلی را دارا می باشد و بقیه محورهای فرعی یا تنظیمی

نام دستگاه: فرز سس محورهای با کنترل فانوک 18M	<b>برگ تجهیز</b>	نام برنامه: 0931	شماره برنامه: 1
تکیه گاه: نام قطعه کار:	1	وسیله بست: گیره و روپند	
محورهای مختصات مورد نیاز: X Y Z	1.0726	نوع فک: ---	
مختصات نقطه صفر مرجع:		فشار بست: ---	
مختصات نقطه صفر ماشین:		فشار مرغک: ---	
ماهی خنک کاری: آب صابون		ماده خنک کاری: آب صابون	
مدت زمان ماشین کاری: 0-350, Y=-150, Z=-151		نقشه بستن قطعه کار:	

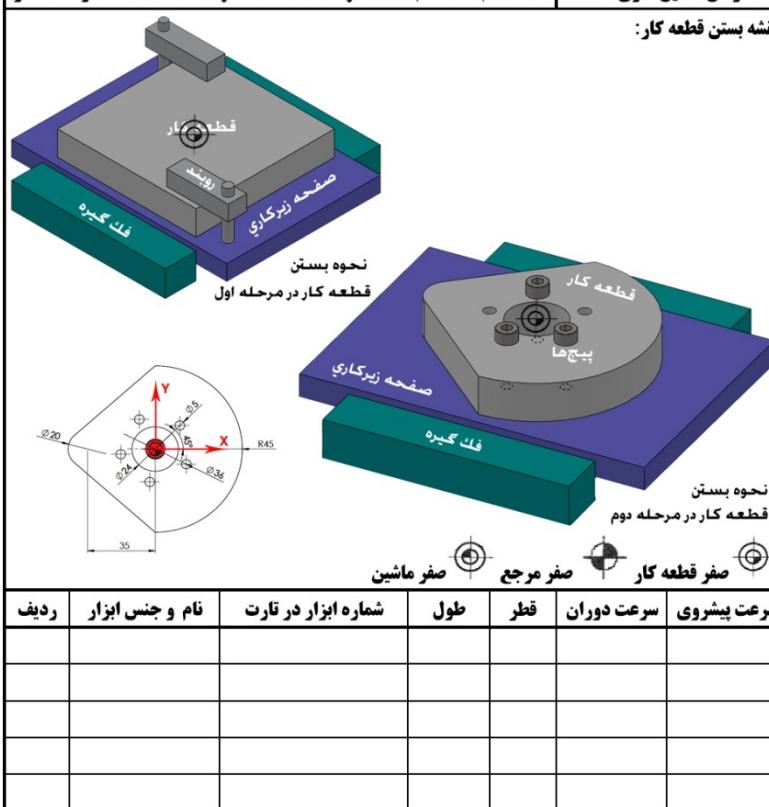

محسوب می شوند. محورهای فرعی پیش از آغاز عملیات ماشین کاری، تنظیم و ثابت می شوند و در حین عملیات ماشین کاری حرکتی ندارند. مثلاً بوش اسپیندل می تواند در راستای محور Z به میزان معینی از اسپیندل بیرون بیاید و در همان موقعیت ثابت بماند تا عمق فرز کاری افزایش داده شود یا کله گی ماشین می تواند به طرفین زاویه داده شود. لازم به ذکر است که محورهای فرعی، انعطاف پذیری و دقت ماشین کاری را افزایش می دهند. از آن جا که می توان محورهای اصلی را هم زمان با هم حرکت داد به این محورها محورهای هم زمان نیز گفته می شود.

### نکته ۲:

ماشین های CNC عمدتاً با شرکت سازنده کنترلر و تعداد محور اصلی خود معرفی می شوند (مثلاً ماشین فرز ۴ محور هم زمان (اصلی) با کنترلر زیمنس یا ماشین تراش ۲ محور هم زمان با کنترلر فانوک).

با توجه به توضیحات فوق الذکر و طبق استاندار DIN66025 برای قطعه کاری که قرار است برنامه آن نوشته شود برگ تجهیز به صورت مقابل است.

الف) چند نکته مهم:

۱- به طور کلی سرعت برش بزرگتر برای پرداخت کاری و سرعت برش کوچکتر برای خشن کاری استفاده می‌شود.

۲- رابطه مربوط به محاسبه سرعت دوران برای تراش کاری، بورینگ، سوراخ کاری و فرز کاری  $n = \frac{1000 \cdot Vc}{\pi \cdot d}$  است که در آن  $d$ = قطر ابزار برای فرز کاری و سوراخ کاری و قطر قطعه کار برای تراش کاری و بورینگ بر حسب میلی متر،  $Vc$ = سرعت برش بر حسب متر بر دقیقه و  $n$ = سرعت دوران بر حسب دور بر دقیقه می‌باشد. در تراش کاری و بورینگ مخروط چون قطر قطعه کار تغییر می‌کند  $d$  قطر متوسط یعنی  $\frac{d_1+d_2}{2}$  در نظر گرفته می‌شود که  $d_1$  قطر قطعه کار در موقعیت شروع ماشین کاری و  $d_2$  قطر آن در موقعیت پایان ماشین کاری است.

۳- از ضرب پیشروی بر حسب میلی متر بر دور در سرعت دوران، پیشروی بر حسب میلی متر بر دقیقه حاصل می‌گردد.

۴- کاهش سرعت پیشروی موجب بهبود پرداخت سطح خواهد شد (افزایش سرعت دوران نیز همین نتیجه را دارد).

۵- سرعت پیشروی در فرز کاری از رابطه  $Vf = n \cdot fz \cdot Z$  حاصل می‌گردد.

۶- به طور کلی با افزایش عمق سوراخ کاری، سرعت اسپیندل و سرعت پیشروی باید کاهش یابد.

۷- به عنوان یک راهنمایی عمومی، عمق براده برداری برای فرز کاری با تیغ فرز کف تراش ۱ تا ۴ میلی متر و برای فرز کاری با تیغ فرز انگشتی ۱ تا ۲ میلی متر است. به طور کلی حداکثر عمق براده برداری در فرز کاری حداکثر تا ۸ میلی متر توصیه می‌گردد.

۸- حداکثر عمق براده برداری برای سوراخ کاری، معمولاً نصف سرعت پیشروی بر حسب دور بر دقیقه می‌باشد.

۹- عمق براده برداری در پرداخت کاری کم و در خشن کاری زیاد انتخاب می‌گردد.

ب) انتخاب متنه و سرعت آن  
چون سوراخ‌های قطعه کار قطر ۵ هستند پس متنه قطر ۵ انتخاب می‌شود. برای تعیین سرعت‌ها از جداول استاندارد استفاده می‌شود. در جدول صفحه بعد و در بخش متنهای الماسه می‌بینید که برای فولاد با استحکام زیر ۸۰۰ نیوتن بر میلی متر مریع، سرعت برش ۹۰ متر بر دقیقه و برای متنه قطر ۵ (بین ۳ و ۶) میلی متر، سرعت پیشروی ۱/۰ میلی متر بر دور پیشنهاد شده است که تقریباً مشابه اطلاعات حاصل از کتابچه ابزار سندویک است یعنی:

$$n = \frac{(1000 \cdot Vc)}{(\pi \cdot d)} = \frac{(1000 \times 90)}{(3.14 \times 5)} \cong 5732 \text{ rpm}$$

$$Vf = 5095 \times 0.1 = 573.2 \text{ mm/min}$$

## برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوترا (CNC)

### سوراخکاری

متدهای از جنس فولادهای تندبر (HSS)											
طبق DIN 1414-1 (1998-06)		 زاویه راس	نوع <sup>(۱)</sup>	کاربرد	زاویه مارپیچ <sup>(۲)</sup>	زاویه راس <sup>(۳)</sup>					
N	کاربرد عمومی برای مواد نا-R <sub>m</sub> ≈ 1000 N/mm <sup>2</sup> , مثلاً فولادهای - سازهای، - کربوره و - بهسازی										
H	سوراخکاری فلزات غیرآهنی ترد و براوه کوتاه و مواد مصنوعی، مثلاً آلیاژهای CuZn و PMMA (پلکسی گلاس)										
W	سوراخکاری فلزات غیرآهنی نرم و براوه بلند و مواد مصنوعی، مثلاً آلیاژهای PA, Cu, Mg, PVC (پلی آمید) و										
(۱) گروه کاربردی ابزار برای ابزارهای HSS طبق DIN 1835 (۲) وابسته به قطر مته و گام (۳) طرح معمولی											
مقادیر مرجع برای سوراخکاری با متدهای از جنس HSS <sup>(۱)</sup>											
گروه جنس	جنس قطعه کار	استحکام کششی N/mm <sup>2</sup> به R <sub>m</sub> یا سختی HB	سرعت برادردباری <sup>(۲)</sup> v <sub>c</sub> m/min	قطر مته d به mm							
				2...3	>3...6	>6...12	>12...25	>25...50			
فولادها، استحکام پایین	R <sub>m</sub> ≤ 800	40	0,05	0,10	0,15	0,25	0,35				
فولادها، استحکام بالا	R <sub>m</sub> > 800	20	0,04	0,08	0,10	0,15	0,20				
فولادهای زنگنر	R <sub>m</sub> ≥ 800	12	0,03	0,06	0,08	0,12	0,18				
چدن خاکستری، - چکش خوار	≤ 250 HB	20	0,10	0,20	0,30	0,40	0,60				
Al آلیاژهای	R <sub>m</sub> ≤ 350	45	0,10	0,20	0,30	0,40	0,60				
Cu آلیاژهای	R <sub>m</sub> ≤ 500	60	0,10	0,15	0,30	0,40	0,60				
ترموپلاستها	-	50	0,10	0,15	0,30	0,40	0,60				
دوروپلاستها	-	25	0,05	0,10	0,18	0,27	0,35				
مقادیر مرجع برای سوراخکاری با متدهای الماسه <sup>(۱)</sup>											
گروه جنس	جنس قطعه کار	استحکام کششی N/mm <sup>2</sup> به R <sub>m</sub> یا سختی HB	سرعت برادردباری <sup>(۲)</sup> v <sub>c</sub> m/min	قطر مته d به mm							
				2...3	>3...6	>6...12	>12...25	>25...50			
فولادها، استحکام پایین	R <sub>m</sub> ≤ 800	90	0,05	0,10	0,15	0,25	0,40				
فولادها، استحکام بالا	R <sub>m</sub> > 800	80	0,08	0,13	0,20	0,30	0,40				
فولادهای زنگنر	R <sub>m</sub> ≥ 800	40	0,08	0,13	0,20	0,30	0,40				
چدن خاکستری، - چکش خوار	≤ 250 HB	100	0,10	0,15	0,30	0,45	0,70				
Al آلیاژهای	R <sub>m</sub> ≤ 350	180	0,15	0,25	0,40	0,60	0,80				
Cu آلیاژهای	R <sub>m</sub> ≤ 500	200	0,12	0,16	0,30	0,45	0,60				
ترموپلاستها	-	80	0,05	0,10	0,20	0,30	0,40				
دوروپلاستها	-	80	0,05	0,10	0,20	0,30	0,40				
مقادیر مرجع در شرایط متغیر											
مقادیر مرجع برای سرعت برادردباری و پیشروی برای شرایط میانگین صادق است :											
• عمر حدود 30 min											
• استحکام متوسط قطعه کار											
• عمق سوراخکاری > 5 · d											
• متنه کوتاه											
• شرایط مناسب افزایش می‌یابد.											
• شرایط نامناسب کاهش می‌یابد.											
(۱) مواد روغنکاری- خنک کننده صفحات ۲۹۶ و ۲۹۷											
(۲) مقادیر برای متدهای پوشش داده شده											

### ب) انتخاب تیغ فرز و سرعت آن

در فرزکاری خشن، معمولاً بزرگترین ابزار ممکن انتخاب می‌گردد. چون قطر سوراخ وسط این قطعه کار ۲۴ است و ما می‌خواهیم درون و بیرون این قطعه کار را جهت صرفه جویی در ابزار فقط با یک ابزار فرزکاری کنیم پس می‌توانیم از فرز انگشتی الماسه قطر

۲۰ یا ۲۲ استفاده نماییم. چون در کارگاه فرز قطر ۲۰ موجود است همین ابزار را انتخاب می‌کنیم.

با استفاده از جدول استاندارد (صفحه بعد) سرعت‌ها محاسبه شده‌اند. در این جدول و در بخش تیغ فرزهای الماسه می‌بینید که برای فولاد با استحکام زیر ۸۰۰ نیوتن بر میلی‌متر مربع، سرعت برش ۴۰۰ تا ۲۰۰ متر بر دقیقه و برای فرز قطر ۲۰ میلی‌متر، بار به ازای هر لبه ۱/۰ میلی‌متر است.

يعني:

## برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوتری (CNC)

$$n = (1000 \cdot V_c) / (\pi \cdot d) = (1000 \times 200) / (3.14 \times 20) \cong 3185 \text{ rpm}$$

$$V_f = n \cdot f_z \cdot Z = 3185 \times 0.1 \times 2 = 637 \text{ mm/min}$$

اما برای فرز انگشتی قطر ۲۰ از جنس HSS که برای فرز کاری ماده خام روی ماشین فرز معمولی به کار می‌رود داریم:

$$n = (1000 \cdot V_c) / (\pi \cdot d) = (1000 \times 50) / (3.14 \times 20) \cong 796 \text{ rpm}$$

$$V_f = n \cdot f_z \cdot Z = 796 \times 0.1 \times 2 = 159 \text{ mm/min}$$

فرزکاری							
مقادیر مرجع برای فرزکاری با تیغه فرزهای HSS							
جنس قطعه کار گروه جنس	استحکام کششی $N/mm^2$ به $R_m$ یا سختی HB	سرعت براده برداری $v_c$ به $m/min$	تیغه فرز mm (به جز تیغه فرزهای انگشتی)	پیشروی $f_z$ به تیغه فرز mm (به جز تیغه فرزهای انگشتی)	6	12	20
فولادها، استحکام پایین	$R_m \leq 800$	50 ... 100	0,05 ... 0,15	0,06	0,08	0,10	
فولادها، استحکام بالا	$R_m > 800$	30 ... 60					
فولادهای زنگنزن	$R_m \geq 800$	15 ... 30					
جدن - حاکستری - چکش خوار	$\leq 250 \text{ HB}$	25 ... 40					
آلیاژهای Al	$R_m \leq 350$	50 ... 150					
آلیاژهای Cu	$R_m \leq 500$	50 ... 100					
ترموپلاستها	-	100 ... 400		0,10 ... 0,20	0,10	0,15	0,20
دوروبلاستها	-	100 ... 400					

مقادیر مرجع برای فرزکاری با تیغه فرزهای الماسه با پوشش							
جنس قطعه کار گروه جنس	استحکام کششی $N/mm^2$ به $R_m$ یا سختی HB	سرعت براده برداری $v_c$ به $m/min$	تیغه فرز mm (به جز تیغه فرزهای انگشتی)	پیشروی $f_z$ به تیغه فرز mm (به جز تیغه فرزهای انگشتی)	16	12	20
فولادها، استحکام پایین	$R_m \leq 800$	200 ... 400	0,05 ... 0,15	0,06	0,08	0,10	
فولادها، استحکام بالا	$R_m > 800$	150 ... 300					
فولادهای زنگنزن	$R_m \geq 800$	150 ... 300					
جدن - حاکستری - چکش خوار	$\leq 250 \text{ HB}$	150 ... 300					
آلیاژهای Al	$R_m \leq 350$	400 ... 800					
آلیاژهای Cu	$R_m \leq 500$	200 ... 400					
ترموپلاستها	-	500 ... 1500		0,10 ... 0,20	0,10	0,15	0,20
دوروبلاستها	-	400 ... 1000					

افزایش پیشروی توصیه شده هر دندانه $f_z$ در فرزکاری شیار با تیغه فرز پولکی							
عمق براده برداری $h_e$ مربوط به قطر فرز		مقادیر مرجع برای فرزکاری با استحکام پایین با تیغه فرزهای HSS					
دندانه	پیشروی هر دندانه	1/3 · d	1/6 · d	1/10 · d	1/20 · d	افزایش	تنظیم
		1/3 · d	1/6 · d	1/10 · d	1/20 · d		
		1 · $f_z$	1,15 · $f_z$	1,45 · $f_z$	2 · $f_z$		
		0,25 mm	0,29 mm	0,36 mm	0,50 mm		

معنی محدوده داده های براده برداری							
مثال : مقادیر مرجع برای فرزکاری فولادهای با استحکام پایین با تیغه فرزهای HSS							
مقادیر بالایی	کاربرد	مقادیر پایینی	کاربرد				
$v_c = 100 \text{ m/min}$	• ماشینکاری اولیه (خشش تراشی) • ابزار و قطعه کار نایابیار	$v_c = 50 \text{ m/min}$	• ماشینکاری نهایی (برداخت) • ابزار و قطعه کار نایابیار				
$f_z = 0,15 \text{ mm}$	• ماشینکاری اولیه (خشش تراشی) • ابزار و قطعه کار نایابیار	$f_z = 0,05 \text{ mm}$	• ماشینکاری نهایی (برداخت) • ابزار و قطعه کار نایابیار				

محاسبه سرعت پیشروی تنظیمی							
$v_f$	سرعت پیشروی به $mm/min$	$f_z$	پیشروی هر دندانه به $mm$	$n$	دور تیغه فرز به $1/min$	$z$	تعداد دندانه تیغه فرز
مثال :							

$v_f = n \cdot f_z \cdot z$
-----------------------------

$z = 10 \cdot f_z = 0,12 \text{ mm} \cdot d = 40 \text{ mm} \cdot v_c = 100 \text{ m/min}$
--

$n = \frac{v_c}{\pi \cdot d} = \frac{100 \text{ m/min}}{\pi \cdot 0,04 \text{ m}} = 796 \text{ 1/min}; v_f = n \cdot f_z \cdot z = 796/\text{min} \cdot 0,12 \text{ mm} \cdot 10 = 955 \text{ mm/min}$
--

نکته:


برای خشن کاری، بهتر است از فرزهای انگشتی استفاده گردد که این سرت های آن دارای نوک شعاع دار باشند. تیغ فرز انگشتی با این سرت دارای گوشه تیز در خشن کاری، خیلی زود فرسوده می شود و بنابراین کمتر در خشن کاری به کار می رود. تیغ فرز انگشتی سر کروی نیز برای خشن کاری انتخاب نمی شود و عموماً مناسب پرداخت کاری سطوح فرم دار است.

## برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوتری (CNC)

در نهایت، برگ فهرست عملیات و برگ تجهیز برای نقشه ارائه شده به صورت زیر تکمیل می‌شوند.

### فهرست عملیات

نام قطعه کار: تکیه گاه جنس قطعه کار: ۱۰۷۲۶ استحکام کششی: ۵۲۰ تا ۶۸۰ نیوتون بر میلی متر مربع ابعاد کلی قطعه کار نهایی: ۹۰ در ۱۶ میلی متر سختی: ۱۵۴ شماره نقشه: ۲۰۱ بربینل					نام برنامه: ۱
شماره ابزار در ابزار گیر	سرعت پیشروی (mm/min)	سرعت دوران (rpm)	نام، ابعاد و جنس ابزار	شرح عملیات	شماره عملیات
-	-	-	تجهیزات هوا برش	برش صفحه‌ای به ضخامت ۲۰ و ابعاد ۱۰۰ در ۱۰۰ میلی متر	۱
-	۱۵۹	۷۹۶	فرز انگشتی HSS قطر ۲۰	گوئیا کردن و به اندازه ۹۰ در ۱۶ میلی متر رساندن قطعه کار با فرز کاری عادی	۲
۱	۵۰۹/۵ تا ۸۹۱/۷	۸۹۱۷ تا ۵۰۹۵	مته HSS قطر ۵	منه کاری سوراخ‌های قطر ۵	۳
۲	۶۳۷	۳۱۸۵	فرز انگشتی الماسه قطر ۲۰	بورینگ سوراخ قطر ۲۴	۴
۲	۶۳۷	۳۱۸۵	فرز انگشتی الماسه قطر ۲۰	فرز کاری خشن و پرداخت محیط بیرونی قطعه کار مطابق خط کشی	۵
-	-	-	کولیس ۰/۰ با دامنه ۱۲۰ میلی متر	اندازه گیری و مطابقت نهایی با نقشه	۶

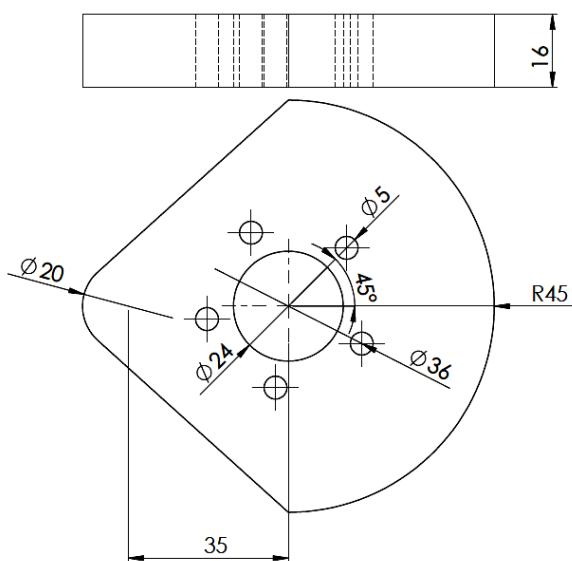

برگ تجهیز																																															
نام دستگاه: فرز سه محور جانشود با کنترلر فانوک M 18M		نام برنامه: O931		شماره برنامه: 1																																											
تکیه گاه: نام قطعه کار		و سیله بست: گیره و روپند		نوع فک: ---																																											
شماره نقشه قطعه کار: ۱		فشار بست: ---		فشار مرغک: ---																																											
جنس قطعه کار / ماده خام: 1.0726		ماده خنک کاری: آب صابون		مدت زمان ماشین کاری: مدت زمان قطعه کار:																																											
محورهای مختصات مورد نیاز X Y Z		نقشه بستن قطعه کار:		نقشه بستن قطعه کار:																																											
مختصات نقطه صفر مرجع		قطعه کار در مرحله اول		قطعه کار در مرحله دوم																																											
مختصات نقطه صفر ماشین		صفر قطعه کار صفر مرجع صفر ماشین		صفر قطعه کار صفر مرجع صفر ماشین																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ردیف</th> <th>نام و جنس ابزار</th> <th>شماره ابزار در قارت</th> <th>سرعت دوران</th> <th>قطر</th> <th>طول</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>مته کاربیدی R840-0500-50-A1A</td> <td>1</td> <td>82</td> <td>5</td> <td>5095-8917 mm/min</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>فرز انگشتی الماسه R390-020C3-11L050</td> <td>2</td> <td>50</td> <td>20</td> <td>3185 rpm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>637 mm/min</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						ردیف	نام و جنس ابزار	شماره ابزار در قارت	سرعت دوران	قطر	طول	1	مته کاربیدی R840-0500-50-A1A	1	82	5	5095-8917 mm/min	2	فرز انگشتی الماسه R390-020C3-11L050	2	50	20	3185 rpm						637 mm/min																		
ردیف	نام و جنس ابزار	شماره ابزار در قارت	سرعت دوران	قطر	طول																																										
1	مته کاربیدی R840-0500-50-A1A	1	82	5	5095-8917 mm/min																																										
2	فرز انگشتی الماسه R390-020C3-11L050	2	50	20	3185 rpm																																										
					637 mm/min																																										

## روش‌های برنامه نویسی در ماشین‌های CNC

### ۱- گُد نویسی

هر عملیاتی که باید در ماشین ابزار انجام شود به صورت یک گُد قابل شناسایی برای واحد کنترل تعریف می‌شود. با نوشتن این گُد در واحد کنترل و اجرای آن، عملیات مورد نظر اجرا می‌گردد. مثلاً با نوشتن گُدی به نام G01 و تعیین مختصات نقطه مورد نظر در مقابل آن (G01 X10 Y22) ماشین با سرعت پیشروعی به نقطه معین شده حرکت می‌کند. نمونه‌ای از این نوع برنامه در شکل بالا مشاهده می‌گردد. در این متن، همین روش که ساده‌ترین روش نیز می‌باشد را دنبال خواهیم نمود.


.....  
FROM/ P<sub>0</sub>  
GO/TO, L<sub>1</sub>  
TLLFT, GOLFT/L<sub>1</sub>, PAST, S<sub>1</sub>  
GORGT/ S<sub>1</sub>, PAST, L<sub>1</sub>  
GOFWD/ S<sub>1</sub>, PAST, L<sub>1</sub>  
GORGT/ L<sub>1</sub>, PAST, L<sub>2</sub>  
GORGT/ L<sub>2</sub>, L<sub>3</sub>  
GOLFT/ L<sub>3</sub>, PAST, L<sub>4</sub>  
GORGT/ L<sub>4</sub>, TANTO, S<sub>2</sub>  
GOFWD/ S<sub>2</sub>, L<sub>5</sub> ( GOFWD/ S<sub>2</sub>, TO, L<sub>5</sub>)  
GOLFT/ L<sub>5</sub>, PAST, L<sub>6</sub>  
GORGT/ L<sub>6</sub>, PAST, L<sub>7</sub>  
GORGT/ L<sub>7</sub>, PAST, L<sub>1</sub>  
.....

### (Automatically Programmed Tools)APT -۲

در این روش از دستوراتی به زبان انگلیسی استفاده می‌شود و بنابراین کار برنامه نویسی آسانتر می‌گردد. در نهایت کامپیوتر، این دستورات را به صورت یک برنامه گُد نویسی ترجمه می‌نماید. نمونه‌ای از این روش برنامه نویسی در شکل روبرو دیده می‌شود.

### CAD/CAM-۳

در این روش ابتدا مدل سه بعدی قطعه کار توسط نرم افزارهای طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) مانند کتیا و سالیدورکز ایجاد می‌شود. سپس مدل سه بعدی رسم شده به یک نرم افزار ساخت به کمک کامپیوتر (CAM) مانند مسترکم یا پاورمیل وارد می‌گردد و پس از انجام تنظیمات لازم، برنامه CNC به صورت گُد نویسی شده توسط نرم افزار ارائه می‌شود.

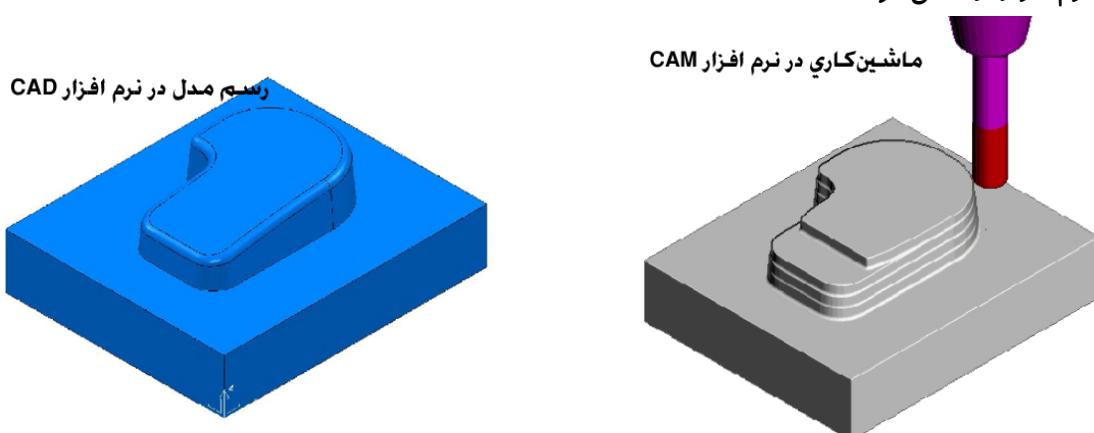

NC1 - Notepad  
File Edit Format View Help

```
%  
O192  
G0 G17 G20 G40 G49  
G80 G90 G94  
T1 M6  
G54 G90  
S1500 M3  
M8  
G0 X0 Y-.125  
G43 Z10. H1  
X-1.233 Y-4.219  
Z2.  
G1 Z-1.925 F500
```

نمونه‌ای از یک برنامه کدنویسی  
حاصل از نرم افزار CAM

ساختار برنامه در روش گُدد نویسی

کل کار در این روش آن است که گُدهای مربوط به عملیات مختلف را فرا بگیرید و سپس مطابق نقشه قطعه کار آنها را به ترتیب مناسب کنار هم قرار دهید تا برنامه سی ان سی حاصل گردد. معمولاً کنترلرهای مختلف ساختار برنامه نویسی متفاوتی دارند(اگرچه بسیاری از آنها با هم مشابه هستند). به همین علت بهتر است ابتدا نوع کنترلر مورد نظر مشخص شود تا گُدد نویسی مطابق با ساختار برنامه نویسی آن کنترلر شرح داده شود. از جمله کنترلرهای معروف می‌توان به انواع زیر اشاره نمود:

کنترلر فانوک(Fanuc) و سین سیناتی(Cincinnati) ساخت کشور امریکا، کنترلر زیمنس(Siemens) و هایدن هاین(Heidenhain) ساخت کشور آلمان، کنترلر موریزاکی(Mori seiki) و ماتسورا(Matsuura) ساخت کشور ژاپن و کنترلر امکو(Emco) ساخت کشور اتریش

**در این متن، کنترلر فانوک مذکور قرار دارد.**

همانطور که در برنامه سی ان سی زیر مشاهده می‌شود هر برنامه از تعدادی جمله (خط یا بلوک) تشکیل می‌شود. هر خط نیز شامل تعدادی کلمه(گُد) است. هر کلمه(گُد)، شامل دو نوع کاراکتر یعنی یک حرف انگلیسی(آدرس) و عدد است. اساس یک برنامه سی ان سی گُدها هستند که در ادامه تعدادی از آنها را بررسی می‌نماییم.

0192	کلمه
N10 G54 G17 G21 G90	جمله. خط یا بلوک
N20 G00 Z100	
N30 M06 T1 (drill 8)	
N40 M03 S1792	
N50 G00 X0 Y0	

در جدول زیر تعدادی از حروف(آدرس) مربوط به گُدهای مختلف و مفهوم آنها در فرزکاری آورده شده است.

ردیف	حرف(آدرس)	مفهوم	عددی که عموماً با این حرف به کار می‌رود.
۱	O	نام برنامه	۹۹۹۹۱ تا ۹
۲	N	شماره خط برنامه	حداکثر ۵ رقم صحیح
۳	G	دستور مقدماتی	دو رقمی
۴	X,Y,Z	مختصات خطی	حداکثر ۵ رقم صحیح و سه رقم اعشار
	A,B,C	مختصات دورانی	-
۵	M	تابع متفرقه	دو رقمی
۶	T	تابع ابزار	-
۷	S	تابع دوران اسپیندل	از دو تا چهار رقم
۸	F	تابع پیشروی	سه رقم صحیح و دو رقم اعشاری
۹	D	شماره آفست قطر ابزار	دو رقمی
۱۰	H	شماره آفست طول ابزار	دو رقمی
۱۱	R	شعاع قوس	حداکثر ۵ رقم صحیح و سه رقم اعشار
۱۲	I,J,K	پارامترهای میان یابی دایره‌ای	حداکثر ۵ رقم صحیح و سه رقم اعشار
۱۳	Q,P,L,K,...	کدهای دیگر که در جای خود بررسی می‌شوند.	

## برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوترا (CNC)

۱- O-کد: در کنترلر فانوک هر برنامه با یک نام آغاز می شود. این نام از حرف O و یک عدد از ۱ تا ۹۹۹ تشکیل می گردد. به کمک نام برنامه می توان آن را در حافظه ثبت و احضار نمود.

۲- N-کد (Block Number): هر خط از برنامه با یک شماره آغاز می شود. این شماره از حرف N و یک عدد از ۱ تا ۹۹۹ تشکیل می گردد. به کمک این شماره می توان هر خط از برنامه را شناسایی نمود و ترتیب اجرای کدها را تشخیص داد.

**بهتر است که شماره خطوط برنامه ۱۰ تا افزایش یابد (N10، N20 و...) تا در صورت لزوم بتوان بین آن‌ها خطوط دیگری نیز اضافه نمود.**

۳- G-کد (Preparatory Command): به کمک این کدها که به آن‌ها دستورات تدارکاتی یا آماده کننده (Command) گفته می شود می توان یک شرایط معین را برای واحد کنترل تعریف نمود یا واحد کنترل را در یک وضعیت عملیاتی مشخص قرار داد. فهرست تعدادی از مهمترین این کدها برای واحد کنترل فانوک در جدول زیر مشاهده می گردد.

نوع کد	مفهوم	G کد	گروه
غیر پایدار	ایجاد توقف موقت برای مدت زمان معین	G04	00
	حرکت ابزار به نقطه مرجع	G28	
	برگشت ابزار از نقطه مرجع	G29	
	انتقال نقطه صفر قطعه کار به یک نقطه جدید	G92	
پایدار	حرکت خطی سریع	G00	01
	حرکت خطی با سرعت پیشروعی معین	G01	
	حرکت دایری در جهت چرخش عقربه‌های ساعت	G02	
	حرکت دایری در جهت چرخش عقربه‌های ساعت	G03	
پایدار	ابزار عمود بر صفحه XY است.	G17	02
	ابزار عمود بر صفحه XZ است.	G18	
	ابزار عمود بر صفحه YZ است.	G19	
پایدار	انتخاب سیستم مختصات مطلق	G90	03
	انتخاب سیستم مختصات افزایشی	G91	
پایدار	پیشروعی بر حسب میلی متر بر ثانیه	G94	05
	پیشروعی بر حسب میلی متر بر دور	G95	
پایدار	انتخاب سیستم اینچی	G20	06
	انتخاب سیستم متريک	G21	
پایدار	کنسل کردن جبران شعاع ابزار	G40	07
	جبران شعاع ابزار از سمت چپ قطعه کار	G41	
	جبران شعاع ابزار از سمت راست قطعه کار	G42	
پایدار	جبران طول ابزار به سمت مثبت (بالا)	G43	08
	جبران طول ابزار به سمت منفی (پائین)	G44	
	کنسل کردن جبران طول ابزار	G49	
پایدار	کنسل کردن سیکل	G80	09
	سیکل مته کاری طی یک پاس	G81	
	سیکل مته کاری طی یک پاس همراه با توقف موقت ابزار در انتهای سوراخ	G82	
	سیکل مته کاری طی چند پاس	G83	
	سیکل قلاویز زنی	G84	
	سیکل برقو زنی	G85	
	سیکل بورینگ	G86	
پایدار	برگشت ابزار به ارتفاع اولیه (کاربرد در سیکل‌ها)	G98	10
	برگشت ابزار به ارتفاع معین زیر ارتفاع اولیه (کاربرد در سیکل‌ها)	G99	
پایدار	مختصات نقطه صفر قطعه کار	G54	14
		.	
		G59	

G کُدهای هم گروه، یکدیگر را کنسل می‌کنند. مثلاً G00 گُد را کنسل می‌کند (و برعکس). توجه کنید که نمی‌توان دو G کُد هم گروه را در یک خط از برنامه جای داد. G کُد پایدار تا زمانی که کنسل نشود برقرار است (مانند G90) اما G کُد غیر پایدار فقط در همان خطی که نوشته می‌شود برقرار خواهد بود (مانند G28).

۴- کُدهای مختصات خطی (X کُد، Y کُد و Z کُد) و مختصات چرخشی (A کُد، B کُد و C کُد): برای تعیین مختصات خطی و چرخشی به کار می‌روند.

M-۵ کُد (Miscellaneous Functions): به این کُدها توابع متفرقه (Machine Function) یا توابع ماشین (Functions) گفته می‌شود. فهرست تعدادی از این کُدها برای واحد کنترل فانوک در جدول زیر آورده شده است.

مفهوم	کُد M
توقف اجرای برنامه (برنامه در خطی که این گُد نوشته شده است متوقف می‌گردد و برای اجرای مجدد برنامه باید دکمه Cycle Start در پنل کنترل فشار داده شود. برای عدم توقف باید این گُد از برنامه حذف گردد.)	M00
توقف اختیاری برنامه (اگر این گُد در خطی از برنامه نوشته شود و همچنین دکمه Block Skip در پنل کنترل انتخاب گردد هنگامی که واحد کنترل به خط مربوطه می‌رسد اجرای برنامه را متوقف می‌کند.)	M01
پایان برنامه بدون برگشت به ابتدای برنامه	M02
روشن شدن محور اصلی در جهت چرخش عقربه‌های ساعت	M03
روشن شدن محور اصلی در خلاف جهت چرخش عقربه‌های ساعت	M04
خاموش کردن محور اصلی	M05
سیکل تعویض ابزار	M06
روشن کردن پمپ مایع خنک کننده	M08
خاموش کردن پمپ مایع خنک کننده	M09
پایان برنامه و برگشت به ابتدای برنامه جهت اجرای مجدد آن (برای اجرای مجدد باید دکمه Cycle Start در پنل کنترل فشار داده شود)	M30
فراخوانی زیر برنامه	M98
انتهای زیر برنامه	M99

۶- T کُد: به کمک این گُد ابزار مورد نظر در جعبه ابزار ماشین را مشخص می‌کنیم. مثلاً منظور از T20 ابزار شماره بیست است.

S-۷ کُد: به کمک این گُد سرعت دوران اسپیندل را مشخص می‌کنیم. مثلاً منظور از S520 آن است که سرعت دوران اسپیندل باید ۵۲۰ دور بر دقیقه باشد.


اگر قبلاً از S کُد G96 نوشته شود واحد کنترل، سرعت دوران را متر بر دقیقه یعنی سرعت برش در نظر می‌گیرد. در این حالت سرعت دوران، متغیر و سرعت برش ثابت است و بنابراین سطح پرداخت بهتری حاصل می‌گردد. اما با نوشتن کُد G97 قبلاً از S کُد سرعت دوران، دور بر دقیقه خواهد بود. دور بر دقیقه، حالت پیش فرض واحد کنترل فانوک است و بنابراین نیازی به نوشتن کُد G97 قبلاً از S نیست.

F-۸ کُد: به کمک این گُد سرعت پیشروی میز ماشین را مشخص می‌کنیم. مثلاً منظور از F150 آن است که سرعت پیشروی میز باید ۱۵۰ میلی متر بر دقیقه باشد.

اگر قبلاً نوشتن F از G95 استفاده شود واحد کنترل سرعت پیشروی را بر حسب میلی متر بر دور در نظر می‌گیرد. بر عکس، کُد G94 برای تبدیل پیشروی به میلی متر بر دقیقه به کار می‌رود.

کدهای باقی مانده دیگر در جای خود شرح داده خواهند شد.

## مراحل برنامه نویسی قطعه کار

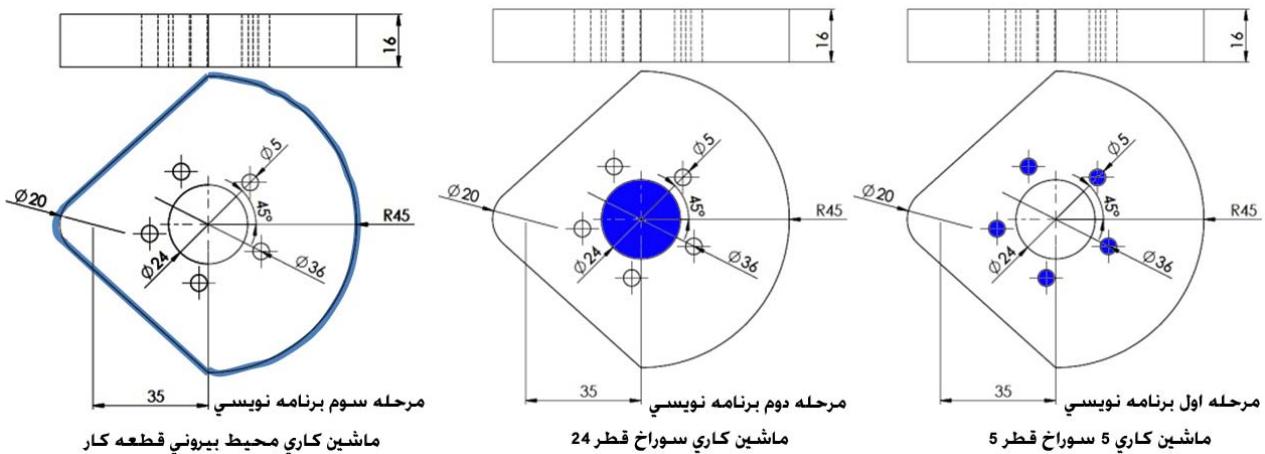

## مرحله اول نوشتن برنامه سی ان سی (سوراخ کاری سوراخ های قطر ۵)

0931

چون اولین برنامه‌ای است که در سال ۹۳ می‌نویسم نام آن را 0931 در نظر می‌گیریم.

N10 G21 G90 G17 G54


۱- خط اول(تنظیمات) را با پنج کد به شرح زیر آغاز می‌نماییم. توجه کنید که ترتیب چهار کد بعد از N10 اهمیتی ندارد و می‌توان آنها را جا به جا کرد(در خطوط بعدی برنامه نیز همین گونه است).

N10- خط شماره یک برنامه


G21- انتخاب سیستم متريک

G90- انتخاب سیستم مطلق

در سیستم اندازه گذاري مطلق، مختصات هر نقطه نسبت به مبدأ مختصات داده می‌شود. اما در سیستم اندازه گذاري افزایشي (G91) مختصات هر نقطه نسبت به نقطه قبلی تعیین می‌گردد. طبیعی است که خطای در سیستم مطلق کمتر پیش می‌آید و مثلاً اگر مختصات یک نقطه اشتباه تعیین شود بر مختصات نقاط دیگر تأثیری ندارد. هر جا که در برنامه لازم باشد می‌توان سیستم مطلق را به افزایيشی یا بر عکس تغییر داد.


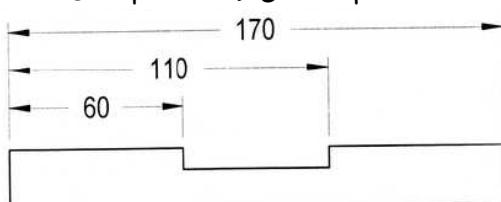


اندازه گذاري مطلق

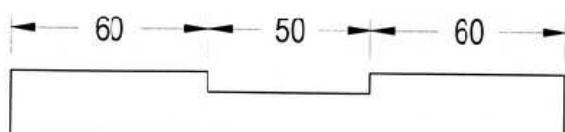

اندازه گذاري افزایيشی

G17- ابزار، عمود بر صفحه XY قرار می‌گيرد. به عبارت دیگر عملیات ماشین کاری در صفحه XY انجام می‌شود.

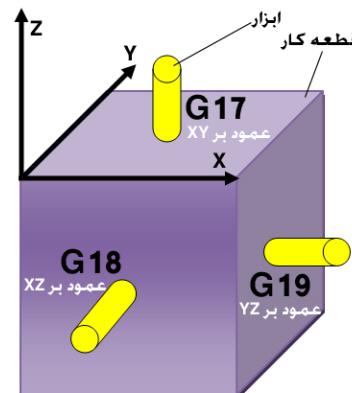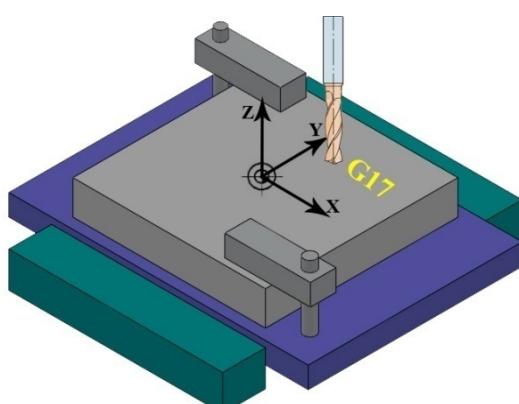

#### G54-انتخاب صفر قطعه کار

در فرز کاری معمولی پس از بستن قطعه کار و ابزار و انجام تنظیمات لازم ابتدا ابزار به یک گوشه قطعه کار مماس و ورنیه فلکه حرکت دستی صفر می‌شود. این کار همان تعریف صفر قطعه کار می‌باشد. در فرز سی ان سی مناسب‌ترین روش برای تعیین نقطه صفر قطعه کار یا صفر کردن ابزار استفاده از لبه یاب یا مماس یاب(Edge finder) می‌باشد. لبه یاب مکانیکی از انواع مرسوم است. به عنوان مثال جنس این لبه یاب فولاد SCM-4 است که سختی آن ۵۶ راکول سی می‌باشد. این لبه یاب می‌تواند با دقت ۰/۰۰۲ میلی متر عملیات لبه یابی را انجام دهد و برای ماشین‌های فرز و بورینگ مناسب است. قطر میله این لبه یاب ۱۰ میلی متر می‌باشد. البته لبه یاب مکانیکی با قطر میله ۸ میلی متر نیز برای سوراخ‌های کوچک وجود دارد.




برای استفاده از این لبه یاب روش زیر اجرا می‌شود. توجه کنید که در تمام مراحل، به ویژه زمانی که قطعه کار به لبه یاب نزدیک است باید قطعه کار بسیار آرام با فلکه دستی دیجیتال ماشین حرکت داده شود. برخورد ناگهانی قطعه کار با لبه یاب یا روشن کردن محور اصلی با سرعت بیش از ۱۰۰۰ دور بر دقیقه منجر به خرابی و دو تکه شدن آن می‌گردد. توجه نمایید که تکه بالایی و پایینی تنها با یک فنر به هم متصل شده‌اند.

۱-لبه یاب به کمک یک میل فرز فشنگی دار به محور اصلی دستگاه بسته می‌شود و محور اصلی با دور ۴۰۰ تا ۶۰۰ دور بر دقیقه روشن می‌گردد. در این حالت تکه پایینی خارج از مرکز می‌چرخد و قطعه کار آرام به آن نزدیک می‌شود.

۲-با نزدیک شدن قطعه کار به لبه یاب، در اثر تماس آنها با یکدیگر تکه پایینی به آرامی به مرکز باز می‌گردد.

۳-در یک لحظه تکه پایینی بدون لنگی می‌چرخد اما همچنان به نزدیک کردن قطعه کار ادامه می‌دهیم تا دوباره تکه پایینی از مرکز خارج شود.


۴-قطعه کار را به آرامی از لبه یاب دور می‌کنیم تا تکه پایینی دوباره در مرکز قرار گیرد و بدون لنگی بچرخد. در این شرایط قطعه کار و لبه یاب بر هم مماس خواهند بود. مختصات نشان داده شده بروی نمایشگر در حافظه دستگاه به عنوان صفر قطعه کار ثبت می‌گردد(مرحله ۴ برای اطمینان بیشتر از مماس شدن لبه یاب به قطعه کار است).

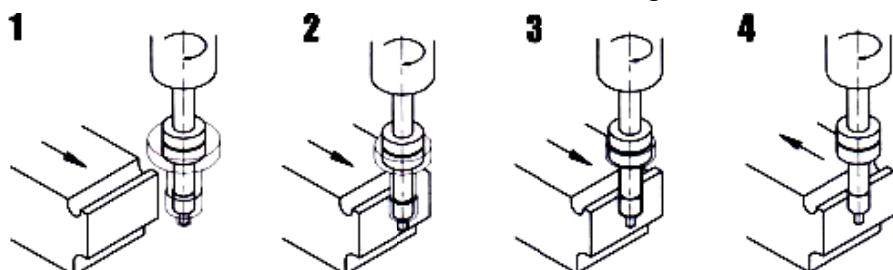


توضیح مراحل کار به کمک نرم افزار شبیه ساز :

مطابق شکل صفحه بعد ابتدا لبه یاب در راستای محور X با گوشه قطعه کار مماس می‌گردد. مختصات ۳۰۰ میلی متر برای X در نمایشگر مشاهده می‌شود. چون در سی ان سی مرکز ابزار به عنوان مبنای حرکت در نظر گرفته می‌شود باید مرکز ابزار بروی گوشه قطعه کار قرار گیرد یعنی باید به ۳۰۰ شعاع لبه یاب اضافه شود(۳۰۵). از طرف دیگر با توجه به نقشه قطعه کار باید وسط بلوك ماده خام را صفر قطعه کار در نظر گرفت. پس نصف طول ماده خام (۴۵ میلی متر) نیز باید به مختصات X اضافه شود. بنابراین مختصات صفر قطعه کار در راستای X کلاً ۳۵۰ میلی متر خواهد بود.

## برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوتری (CNC)

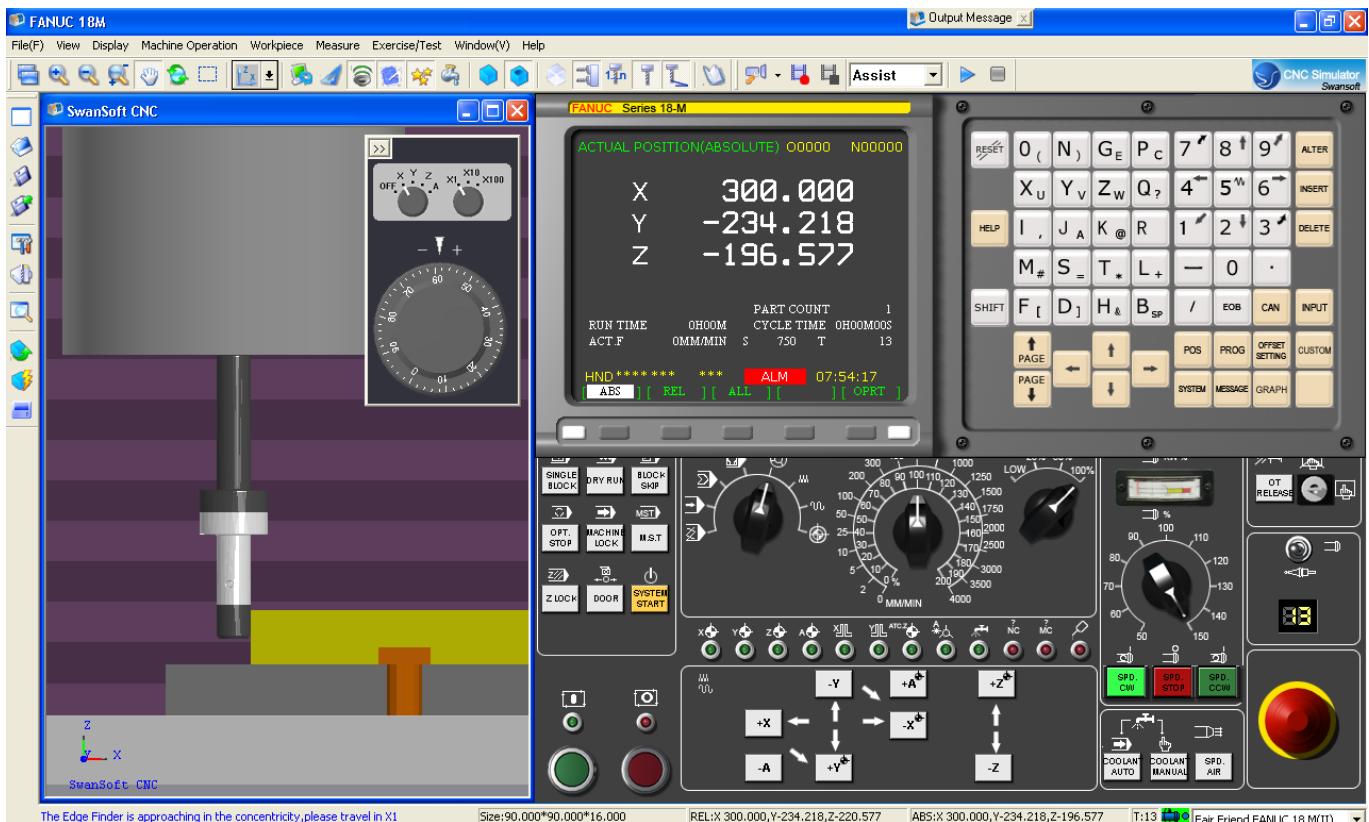


در مرحله دوم، لبه یاب در راستای محور Z با همان گوشه قطعه کار مماس می‌گردد که مختصات ۲۰۰- میلی متر مشاهده می‌شود (شکل زیر). مجدداً باید مرکز ابزار بروی گوشه قطعه کار قرار گیرد پس شعاع لبه یاب به این مختصات اضافه می‌گردد (۱۹۵-). چون وسط بلوك ماده خام صفر قطعه کار است پس نصف عرض ماده خام (۴۵ میلی متر) نیز باید به مختصات Z اضافه شود. بنابراین مختصات صفر قطعه کار در راستای X کلاً ۱۵۰- میلی متر خواهد بود (۱۹۵+۴۵-).

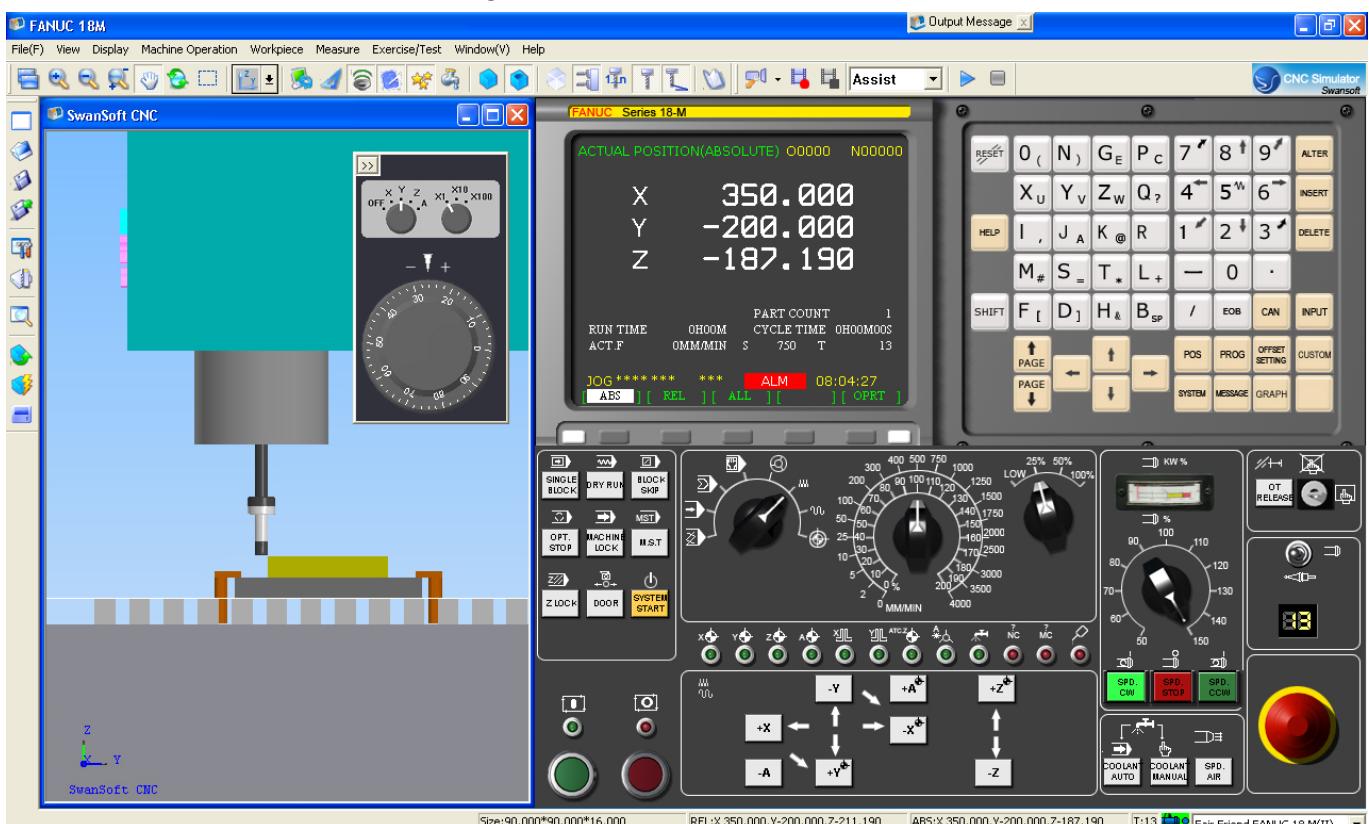


## برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوتري (CNC)

در مرحله سوم، گیج محور Z به طول ۱۰۰ میلی متر را روی قطعه کار قرار می دهیم. ابزار(مته قطر ۵) را بروی اسپیندل سوار و نوک ابزار را با گیج مماس می کنیم. مطابق شکل زیر مختصات ۱-۵- برای محور Z دیده می شود. کافی است طول گیج یعنی ۱۰۰ میلی متر به این مختصات اضافه شود تا نوک ابزار به قطعه کار مماس، شود(۱۵۱).-

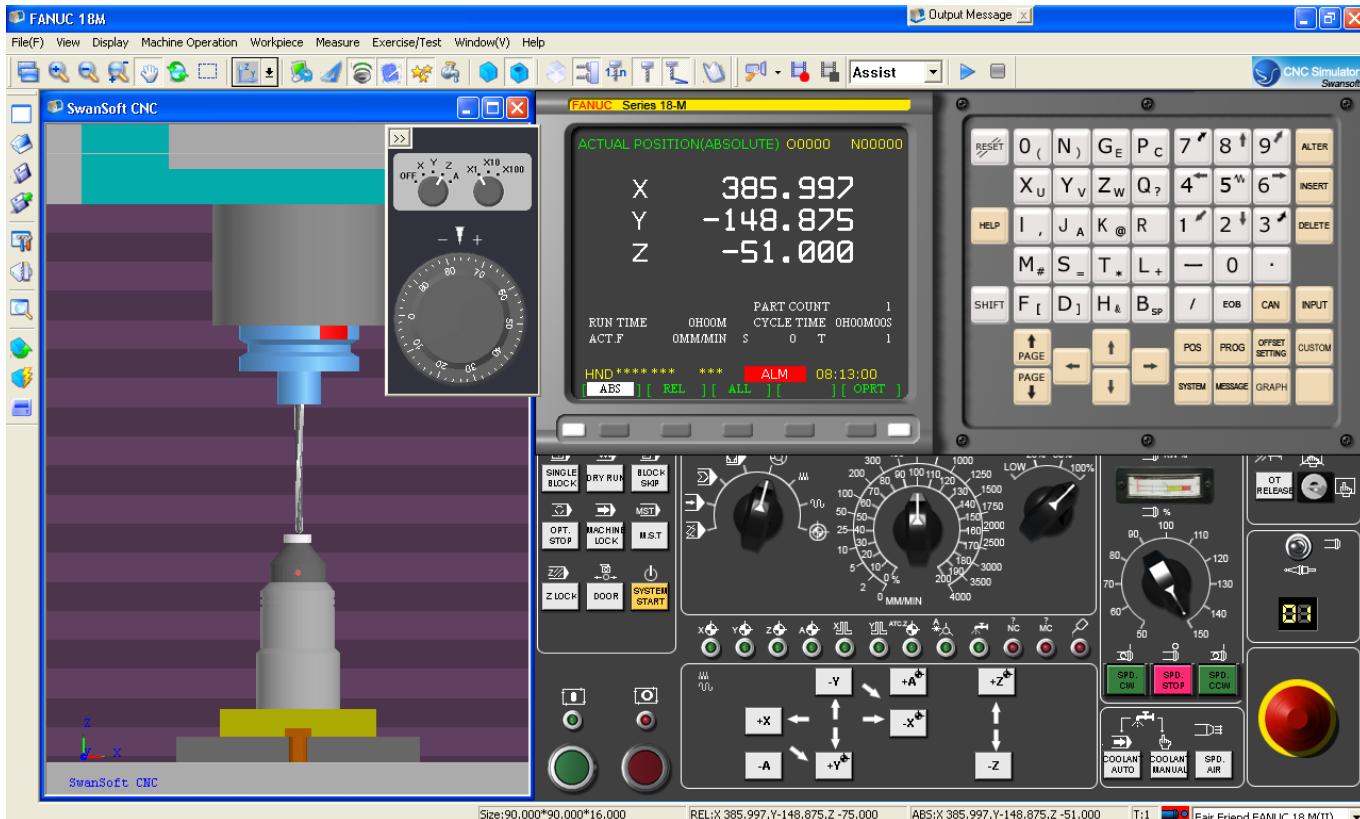

بنابراین مختصات صفر قطعه کار،  $X=350$ ,  $Y=-150$ ,  $Z=-151$  خواهد بود. مطابق شکل زیر به بخش تنظیمات آفست قطعه کار رجوع می‌نماییم. اگر این مختصات در حافظه G54 وارد گردد و همین گُد در برنامه نیز ذکر شود کنترلر، مختصات وارد شده را به عنوان صفر قطعه کار در نظر می‌گیرد. حافظه‌های دیگری نیز برای این کار وجود دارند که G55, G56, G57, G58, G59 می‌باشند.

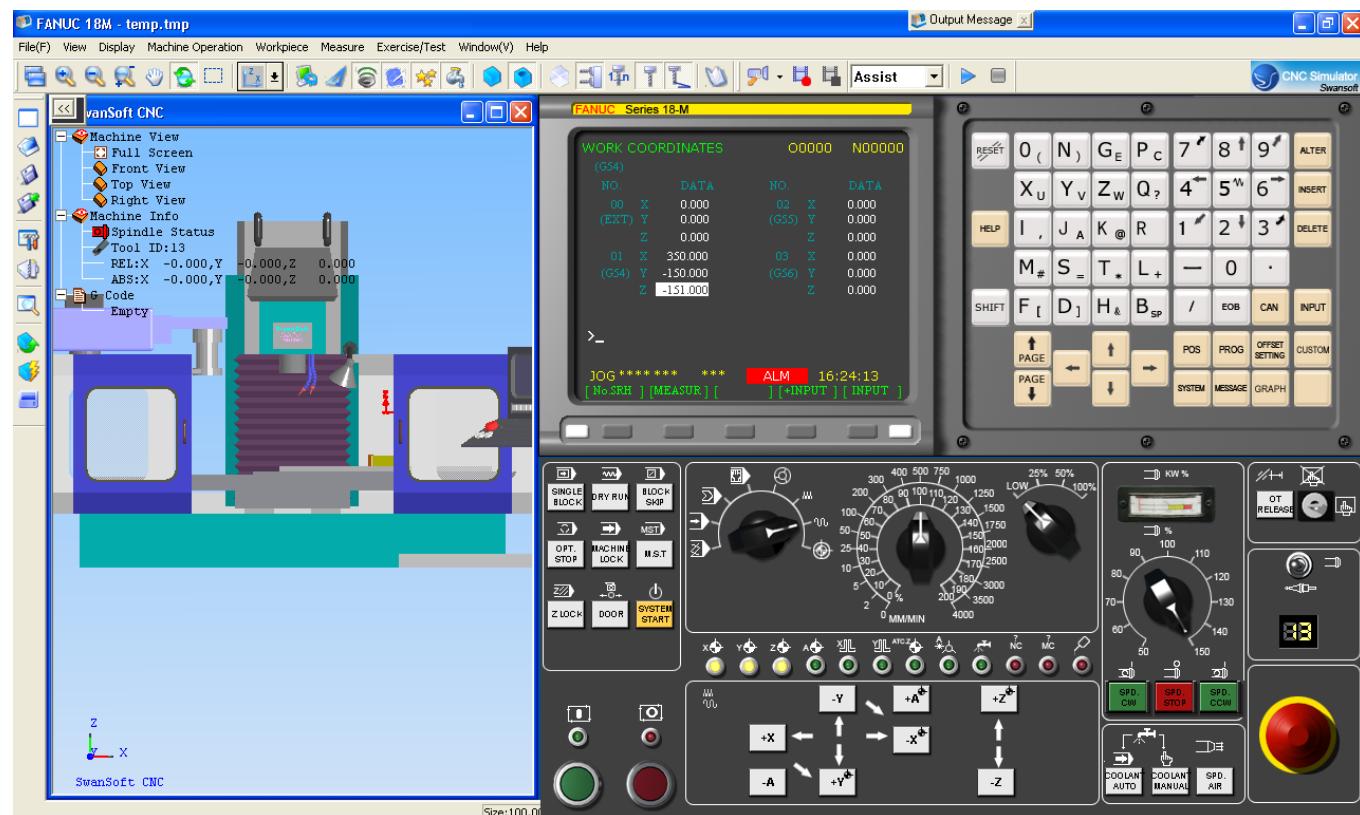

N20 M06 T1 (drill 5)

۲-خط دوم(تعویض ابزار)

N20-خط شماره دو برنامه

M06-تعویض ابزار

T1-انتخاب ابزار شماره ۱

هنگام تعویض ابزار، اسپیندل خاموش و سپس به نزدیکی ابزارگیر منتقل می‌شود. ابزار موجود در اسپیندل، درون ابزارگیر قرار می‌گیرد و ابزار شماره ۱ در اسپیندل جای داده می‌شود. اسپیندل به موقعیت قبلی خود باز می‌گردد. هر آن‌چه درون پرانتر نوشته شود به معنی توضیحی برای اپراتور می‌باشد. در اینجا توضیح ۵ drill به معنی انتخاب متنه قطر ۵ برای ابزار شماره ۱ است.

N30 M03 S5095

۳-خط سوم(روشن کردن اسپیندل با سرعت دوران معین)

N30-خط شماره سه برنامه

M03-روشن کردن موتور اسپیندل با چرخش در جهت حرکت عقربه‌های ساعت

S5095-سرعت دوران اسپیندل ۹۵ ۰۵ می‌باشد. این سرعت با توجه به برگ تجهیز برای متنه کاربیدی قطر ۵ معین شده است. توجه کنید که سرعت را می‌توان توسط سلکتور موجود بروی پنل کنترل فرز سی ان سی کم و زیاد کرد. بنابراین قرار دادن پایین‌ترین سرعت دوران مشکلی را ایجاد نخواهد کرد. ضمن آن که در خشن کاری معمولاً سرعت دوران حداقل انتخاب می‌گردد.

به طور کلی نحوه بستن قطعه کار، سرعت دوران، پیشروع و عمق بار باید به گونه‌ای انتخاب گردد که لرزش و سر و صدای ماشین کاری، حداقل و برآدهای تولید شده حداکثر آبی رنگ باشند. برآده سیاه رنگ، لرزش و سر و صدا نشان از وجود مشکل در ماشین کاری است. جدول صفحه بعد نحوه حل مشکلات را در انواع ماشین کاری مورد بررسی قرار داده است.

N40 G00 X0 Y0 Z30

۴-خط چهارم(حرکت به مختصات صفر کار)

G00-حرکت سریع بدون برآده برداری (اصطلاحاً حرکت خرگوشی)

X=0-حرکت به مختصات ۰

Y=0-حرکت به مختصات ۰

Z=30-حرکت به مختصات ۳۰ (۳۰ میلی متر مقدار دلخواهی است)

اگر یک مختصات پس از کد حرکتی نوشته شود(مثلاً فقط X0) حرکت، تک محور است. اگر دو مختصات ذکر شود (G00 X0 Y0) حرکت دو محور است یعنی موتور هر دو محور X و Y هم زمان روشن می‌شوند. به همین ترتیب می‌توان حرکت سه(X0 Y0 Z0)، چهار(X0 Y0 Z0 A0) و پنج محور(X0 Y0 Z0 A0 B0) هم داشت.


با توجه به پیچیدگی و خطرات حرکت‌های چند محور، به برنامه نویسان تازه کار توصیه می‌شود که حداکثر از حرکت‌های دو محور استفاده کنند. بنابراین خط چهارم را می‌توان به صورت دو خط زیر نوشت. در خط N40 حرکت، دو محور و در خط N45 حرکت، یک محور است.

N40 G00 X0 Y0

N45 G00 Z30

## برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوتری (CNC)

**N50 G00 X-17.78 Y-2.82**

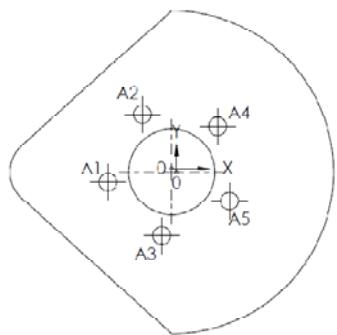

۵- خط پنجم (حرکت به مختصات مرکز اولین سوراخ (A1)- به شکل زیر توجه نمایید.)

- حرکت سریع بدون براده برداری **G00**

X=-17.78 - حرکت به مختصات **X-17.78**

Y=-2.82 - حرکت به مختصات **Y-2.82**

مشکلات و روش‌های رفع آنها در سوراخکاری، تراشکاری و فرزکاری										اقدامات و روش‌های ممکن
فرآیندها و مشکلات <sup>(۱)</sup>										
سوراخکاری										سوچک
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	کنترل هندسه لبه‌های برش
			•			•				افزایش هدایت مواد روغنگاری و خنک کاری
		⇓	⇓		⇓		⇓	⇓	⇓	پیشروی را کاهش دهید
		↑↑	↑↑		↑↑		↑↑	↑↑	↑↑	سرعت پیشروی را بیشتر کنید
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	طول آزاد (بیرون مته‌گیر) را کاهش دهید
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	مقادیر براده برداری را کنترل کنید
•	•			•	•	•	•	•	•	نوع ویدیا را کنترل کنید
تراشکاری										سوچک
⇓	⇓	⇓	↑↑		⇓			⇓	⇓	سرعت براده برداری ۷۵ را تغییر دهید
					⇓		↑↑	↑↑	↑↑	پیشروی #۰ را تغییر دهید
					⇓		⇓	⇓	⇓	عمق براده برداری را کاهش دهید
•	•			•	•	•				هاردمتال نوع مقاومتی سایش را انتخاب کنید
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	هاردمتال چفرمه را انتخاب کنید
										هندسه مثبت لبه براده برداری را انتخاب کنید
فرزکاری										سوچک
⇓	⇓	⇓	↑↑	⇓	⇓	↑↑	⇓	↑↑	⇓	سرعت براده برداری ۷۵ را تغییر دهید
↑↑		↑↑		↑↑	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑	پیشروی #۰ را تغییر دهید
										هاردمتال نوع مقاومتی سایش را انتخاب کنید
•							•			هاردمتال چفرمه را انتخاب کنید
				•	•	•				تیغه فرز با گام بازنگری را انتخاب کنید
							•			موقعیت تیغه فرز را تغییر دهید
				•	•	•	•	•	•	خشک فرزکاری کنید
۱) جهت حل مشکل										۱) مقدار براده برداری را افزایش دهید
۲) مقدار براده برداری را کاهش دهید										۳) مقدار براده برداری را افزایش دهید

**N60 G01 Z-17 F637**

۶- خط ششم (حرکت به عمق اولین سوراخ (A1))

## برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوتری (CNC)

- حرکت خطی با سرعت پیش روی G01

- Z-17 حرکت به مختصات Z=17 (سیستم مختصات مطلق است (G90)). پس ابزار ۳۰ میلی متر پایین می آید تا به سطح قطعه کار برسد سپس ۱۷ میلی متر هم به درون کار می رود. اگر سیستم افزایشی بود (G91) باید  $Z=30-17=13$  می نوشتیم.

- F637 سرعت پیش روی برای مته قطر ۵ میلی متر (سرعت پیش روی را می توان توسط سلکتور موجود، کم و زیاد کرد).

N70 G01 Z2 F637


- خط هفتم (بیرون آمدن از عمق اولین سوراخ (A1) و ایستادن در فاصله ۲ میلی متری از سطح قطعه کار)

- حرکت خطی با سرعت پیش روی G01

- Z2 حرکت به مختصات Z=2 (سیستم مختصات مطلق است (G90)). پس ۱۷ میلی متر از کار بیرون می آید و به ۲ میلی متری بالای کار حرکت می کند. اگر سیستم افزایشی بود (G91) باید  $Z=17+2=19$  می نوشتیم. ضمناً مقدار ۲ میلی متر مقدار دلخواهی است.

- F637 سرعت پیش روی

N80 G00 X-8.17 Y16.04

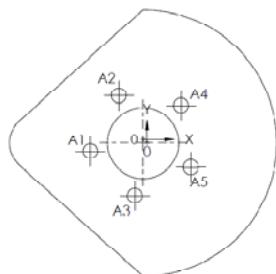

- خط هشتم (حرکت به مختصات مرکز دومین سوراخ (A2)- به شکل زیر توجه نمایید).

- G00 حرکت سریع بدون براده برداری

- X=-8.17 حرکت به مختصات 8

- Y=16.04 حرکت به مختصات 16.04

N90 G01 Z-17 F637

- خط نهم (حرکت به عمق دومین سوراخ ((A2))

- G01 حرکت خطی با سرعت پیش روی

- Z=-17 حرکت به مختصات 17

- F637 سرعت پیش روی

N100 G01 Z2 F637


- ۱۰ خط دهم (بیرون آمدن از عمق دومین سوراخ (A2) و ایستادن در فاصله ۲ میلی متری از سطح قطعه کار)

- G01 حرکت خطی با سرعت پیش روی

- Z2 حرکت به مختصات 2

- F637 سرعت پیش روی

N110 G00 X-2.82 Y-17.78

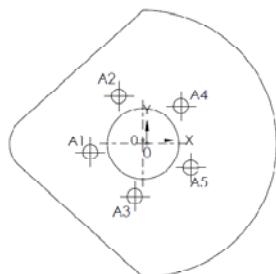

- ۱۱ خط یازدهم (حرکت به مختصات مرکز سومین سوراخ (A3)- به شکل زیر توجه نمایید).

- G00 حرکت سریع بدون براده برداری

- X=-2.82 حرکت به مختصات 2.82

- Y=-17.78 حرکت به مختصات 17.78

N120 G01 Z-17 F637

- ۱۲ خطدوازدهم (حرکت به عمق سومین سوراخ (A3))

- G01 حرکت خطی با سرعت پیش روی


- Z=-17 حرکت به مختصات 17

- F637 سرعت پیش روی

N130 G01 Z2 F637

- ۱۳- خط سیزدهم (بیرون آمدن از عمق سومین سوراخ (A3) و ایستادن در فاصله ۲ میلی متری از سطح قطعه کار)  
 - حرکت خطی با سرعت پیشروی G01  
 - حرکت به مختصات Z=2 Z2  
 - سرعت پیشروی F637

N140 G00 X12.73 Y12.73

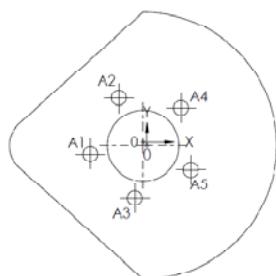

TAG	X LOC	Y LOC
A1	-17.78	-2.82
A2	-8.17	16.04
A3	-2.82	-17.78
A4	12.73	12.73
A5	16.04	-8.17

- ۱۴- خط چهاردهم (حرکت به مختصات مرکز چهارمین سوراخ (A4)- به شکل زیر توجه نمایید.)  
 - حرکت سریع بدون براده برداری G00  
 - حرکت به مختصات X=-17.78 X12.73  
 - حرکت به مختصات Y=-2028 Y12.73


N150 G01 Z-17 F637

- ۱۵- خط پانزدهم (حرکت به عمق چهارمین سوراخ (A4))  
 - حرکت خطی با سرعت پیشروی G01  
 - حرکت به مختصات Z=-17 Z-17  
 - سرعت پیشروی F637

N160 G01 Z2 F637

- ۱۶- خط شانزدهم (بیرون آمدن از عمق چهارمین سوراخ (A4) و ایستادن در فاصله ۲ میلی متری از سطح قطعه کار)  
 - حرکت خطی با سرعت پیشروی G01  
 - حرکت به مختصات Z=2 Z2  
 - سرعت پیشروی F637

N170 G00 X16.04 Y-8.17

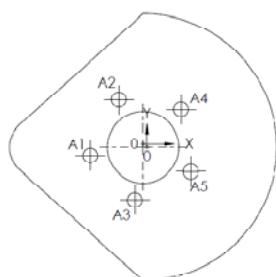

TAG	X LOC	Y LOC
A1	-17.78	-2.82
A2	-8.17	16.04
A3	-2.82	-17.78
A4	12.73	12.73
A5	16.04	-8.17

- ۱۷- خط هفدهم (حرکت به مختصات مرکز پنجمین سوراخ (A5)- به شکل زیر توجه نمایید.)  
 - حرکت سریع بدون براده برداری G00  
 - حرکت به مختصات X=-17.78 X16.04  
 - حرکت به مختصات Y=-2028 Y-8.17

N180 G01 Z-17 F637


- ۱۸- خط هجدهم (حرکت به عمق پنجمین سوراخ (A5))  
 - حرکت خطی با سرعت پیشروی G01  
 - حرکت به مختصات Z=-17 Z-17  
 - سرعت پیشروی F637

N190 G01 Z30 F637

- ۱۹- خط نوزدهم (بیرون آمدن از عمق پنجمین سوراخ (A5) و ایستادن در فاصله ۳۰ میلی متری از سطح قطعه کار)  
 - حرکت خطی با سرعت پیشروی G01  
 - حرکت به مختصات Z=30 Z30 (۳۰ میلی متر، مقدار دلخواهی است)  
 - سرعت پیشروی F637

برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوتری (CNC)

برنامه نوشته شده برای مرحله اول (سوراخ کاری پنج سوراخ قطر ۵ میلی متر)

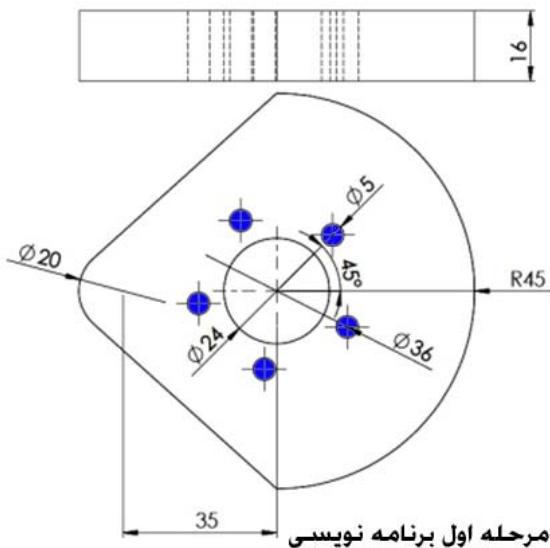

مرحله اول برنامه نویسی

0931 (نام برنامه)

N10 G21 G90 G17 G54 (تنظیمات)

N20 M06 T1 (drill 5) (تعویض ابزار)

N30 M03 S5095 (روشن کردن اسپیندل با سرعت دوران معین)

N40 G00 X0 Y0 Z30 (حرکت به مختصات صفر کار)

N50 G00 X-17.78 Y-2.82 (حرکت به مختصات مرکز اولین سوراخ)

N60 G01 Z-17 F637 (حرکت به عمق اولین سوراخ)

N70 G01 Z2 F637 (بیرون آمدن از عمق اولین سوراخ)

N80 G00 X-8.17 Y16.04 (حرکت به مختصات مرکز دومین سوراخ)

N90 G01 Z-17 F637 (حرکت به عمق دومین سوراخ)

N100 G01 Z2 F637 (بیرون آمدن از عمق دومین سوراخ)

N110 G00 X-2.82 Y-17.78 (حرکت به مختصات مرکز سومین سوراخ)

N120 G01 Z-17 F637 (حرکت به عمق سومین سوراخ)

N130 G01 Z2 F637 (بیرون آمدن از عمق سومین سوراخ)

N140 G00 X12.73 Y12.73 (حرکت به مختصات مرکز چهارمین سوراخ)

N150 G01 Z-17 F637 (حرکت به عمق چهارمین سوراخ)

N160 G01 Z2 F637 (بیرون آمدن از عمق چهارمین سوراخ)


N170 G00 X16.04 Y-8.17 (حرکت به مختصات مرکز پنجمین سوراخ)

N180 G01 Z-17 F637 (حرکت به عمق پنجمین سوراخ)


N190 G01 Z30 F637 (بیرون آمدن از عمق پنجمین سوراخ)

تمرین اول

اگر بخواهیم ترتیب مته کاری به صورت نشان داده شده در شکل زیر باشد برنامه سوراخ کاری را مجدداً بنویسید.

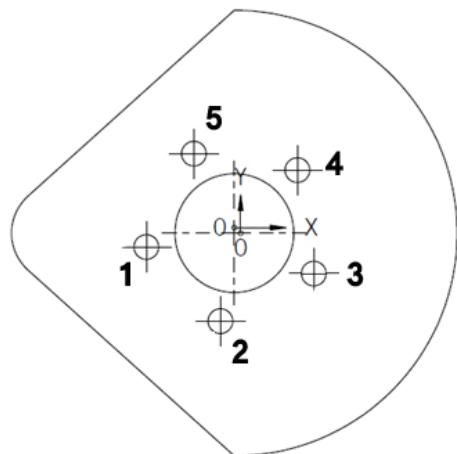

مرحله دوم نوشتن برنامه سی ان سی (بورینگ یا سوراخ تراشی سوراخ قطر ۲۴)

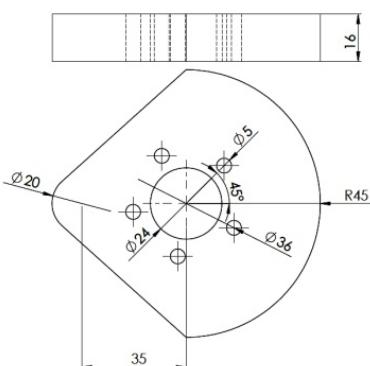

N200 M05 M06 T2 (End mill 20)

۲- خط بیستم (خاموش کردن اسپیندل و برداشتن ابزار ۲)

- خاموش کردن اسپیندل M05

- تعویض ابزار M06

T2- انتخاب ابزار شماره ۲ (فرز انگشتی قطر ۲۰ و طول ۵۰)

ردیف	نام و جنس ابزار	شماره ابزار در قارت	طول	قطر	سرعت دوران	سرعت پیش روی
1	منه کاربیدی R840-0500-50-A1A	1	82	5	5095-8917 rpm	509.5-891.7 mm/min
2	فرز انگشتی ملاسه R390-020C3-11L050	2	50	20	3185 rpm	637 mm/min

N210 M03 S3185

۱- خط بیستم و یکم (روشن نمودن اسپیندل)

- روشن کردن اسپیندل در جهت عقربه های ساعت M03


- سرعت دوران فرز انگشتی قطر ۲۰ S3185

نکته ۱ (جبران طول ابزار):

همانطور که قبلًا گفته شد مرکز نوک ابزار مبنای حرکت در CNC می باشد. با توجه به جدول فوق (جدول تجهیز) طول منه ۸۲ و طول تیغ فرز ۵۰ میلی متر است. یعنی پس از تعویض ابزار، ۳۲ میلی متر در ارتفاع نوک ابزار تغییر ایجاد می شود. این تغییر ارتفاع، در مختصات Z تأثیر خواهد داشت. بنابراین باید فرز انگشتی را ۳۲ میلی متر پایین بیاوریم تا نوک آن دقیقاً در موقعیت نوک منه قرار گیرد. به این کار، آفست (جا به جایی) یا جبران طول ابزار گفته می شود.

گذهای مربوط به آفست یا جبران طول ابزار در جدول زیر ذکر شده اند.

در این مثال، مطابق شکل روبرو ابزار باید پایین آورده شود بنابراین از استفاده می گردد.

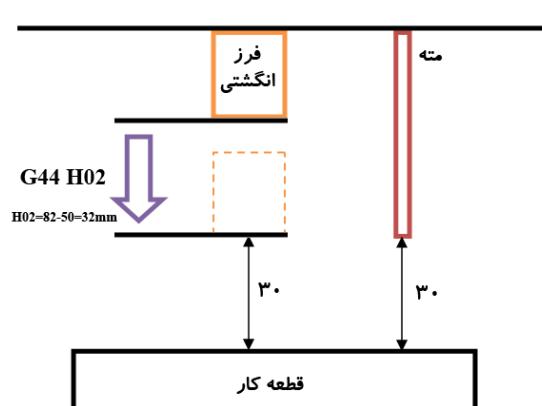

نوع گذ	مفهوم	گذ G	گروه
پایدار	جبران طول ابزار به سمت مثبت (بالا)	G43	
	جبران طول ابزار به سمت منفی (پایین)	G44	08
	کنسل کردن جبران طول ابزار	G49	

در مقابل G44 عبارت H02 یعنی اختلاف ارتفاع برای ابزار شماره ۲ قرار می گیرد. این اختلاف ارتفاع باید اندازه گیری و در حافظه ماشین فرز وارد گردد. در شکل صفحه بعد می بینید که مقابل حافظه شماره ۲ (یا همان H02) مقدار ۳۲ میلی متر ثبت شده است.

## برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوتری (CNC)



N220 G44 H02 Z30

۲۴- خط بیستم و دوم(جبران طول ابزار)


- جبران طول ابزار به سمت پایین

- مقدار اختلاف ارتفاع برای ابزار شماره ۲

- Z30- جبران طول ابزار در ارتفاع ۳۰ میلی متر از صفر قطعه کار انجام شود.

نکته ۲(جبران شعاع ابزار):

قبل‌اً گفته شد مرکز نوک ابزار، مبنای حرکت در CNC می‌باشد. با توجه به شکل زیر-سمت چپ، برای ماشین کاری سوراخ قطر ۲۴ ابتدا ابزار را به نقطه شروع دلخواه مثلاً (X12,Y0) حرکت می‌دهیم. طبیعی است که مرکز ابزار در این مختصات قرار می‌گیرد(شکل زیر-وسط). در این صورت قطر سوراخ پس از حرکت ابزار بزرگتر از ۲۴ میلی متر خواهد شد. برای حل این مشکل باید ابزار را به اندازه شعاعش به سمت چپ حرکت دهیم(شکل زیر- راست). به این کار، آفست(جایه جایی) یا جبران شعاع ابزار گفته می‌شود.

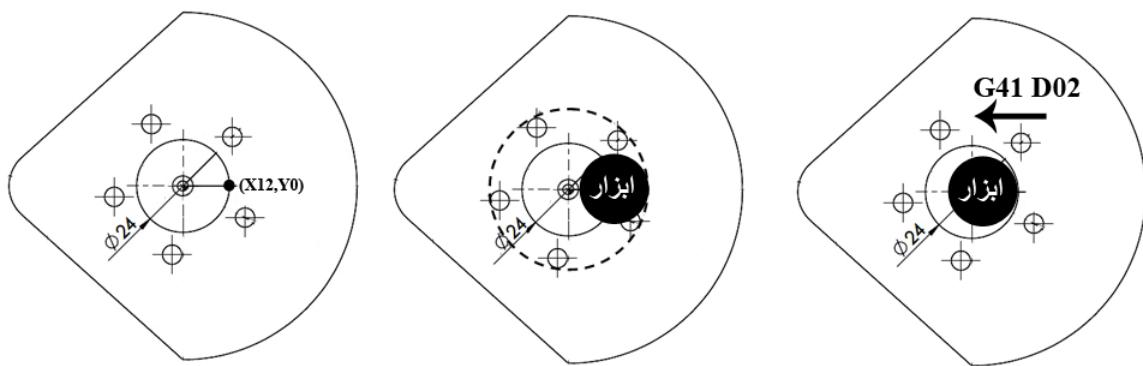

مختصات نقطه  
شروع دایره قطر ۲۴

مرکز ابزار در نقطه شروع  
بدون جبران شعاع ابزار

مرکز ابزار در نقطه شروع  
با جبران شعاع ابزار به چپ

گُدهای مربوط به جبران شعاع ابزار در جدول زیر ذکر شده‌اند.

نوع گُد	مفهوم	گُد G	گروه
پایدار	کنسل کردن جبران شعاع ابزار جبران شعاع ابزار به سمت چپ جبران شعاع ابزار به سمت راست	G40 G41 G42	07

در مقابل G41 عبارت D02 یعنی قطر ابزار شماره ۲ قرار می‌گیرد. این قطر باید در حافظه ماشین فرز وارد گردد. در شکل صفحه بعد می‌بینید که مقابل حافظه شماره ۲ (یا همان D02) مقدار ۲۰ میلی متر ثبت شده است.

## برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوتری (CNC)




**N230 G41 D02**

۲۳- خط بیستم و سوم(جبران شعاع ابزار شماره ۲)

G42- جبران شعاع ابزار به سمت چپ

D02- شعاع ابزار شماره ۲

**N240 G00 X12 Y0**

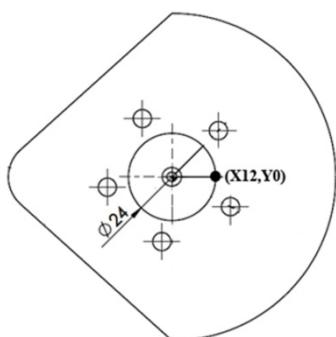


۲۴- خط بیستم و چهارم(حرکت به نقطه شروع دایره قطر ۲۴)-شکل زیر

G00- حرکت سریع بدون براده برداری

X=12- حرکت به مختصات ۱۲

Y=0- حرکت به مختصات ۰

**N250 G01 Z-1 F637**

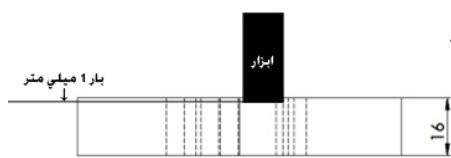


۲۵- خط بیستم و پنجم(بار دادن ابزار به درون قطعه کار به میزان ۱ میلی متر)-شکل زیر

G01- حرکت خطی با سرعت پیشروی

Z-1- حرکت به مختصات Z=-1 (سیستم مختصات، مطلق است)

F637- سرعت پیشروی

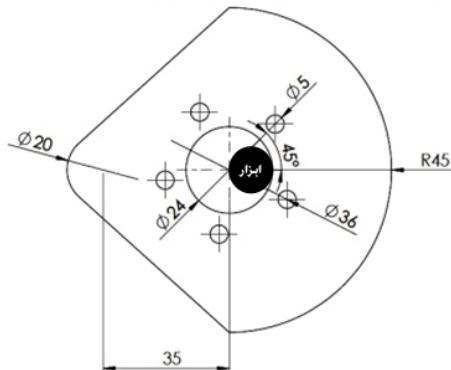

**N260 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637**

۲۶- خط بیستم و ششم(حرکت دایروی ابزار)

## برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوتری(CNC)

- حرکت دورانی ابزار خلاف جهت عقرههای ساعت G03

- حرکت به مختصات نقطه پایان دایره یعنی X=12

- حرکت به مختصات نقطه پایان دایره یعنی Y=0

- X مرکز دایره منهای X نقطه شروع دایره (12 = 12 - صفر)

- Y مرکز دایره منهای Y نقطه شروع دایره (صفر = صفر - صفر)

- سرعت پیشروی F637

**N270 G01 Z-2 F637**

- خط بیستم و هفتم(بار دادن ابزار به درون قطعه کار به میزان ۱ میلی متر دیگر) ۲۷

- حرکت خطی با سرعت پیشروی G01

- حرکت به مختصات Z=-1 (سیستم مختصات، مطلق است)

- سرعت پیشروی F637

**N280 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637**

- خط بیستم و هشتم(مجدداً حرکت دایروی ابزار) ۲۸

- حرکت دورانی ابزار خلاف جهت عقرههای ساعت G03

- حرکت به مختصات نقطه پایان دایره یعنی X=12

- حرکت به مختصات نقطه پایان دایره یعنی Y=0

- X مرکز دایره منهای X نقطه شروع دایره (12 = 12 - صفر)

- Y مرکز دایره منهای Y نقطه شروع دایره (صفر = صفر - صفر)

- سرعت پیشروی F637

از اینجا به بعد دو خط فوق را باید آن قدر تکرار کنیم تا به عمق سوراخ قطر ۲۴ برسیم. طبیعی است که اگر جنس قطعه کار نرم باشد می‌توان بار دهی را تنها در یک مرحله به پایان رساند اما چون در اینجا قطعه کار از جنس فولاد است بار دهی به تدریج انجام می‌گردد.

عمق بار ۳ میلی متر(Z-3)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

**N290 G01 Z-3 F637**

**N300 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637**

عمق بار ۴ میلی متر(Z-4)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

**N310 G01 Z-4 F637**

**N320 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637**

عمق بار ۵ میلی متر(Z-5)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

**N330 G01 Z-5 F637**

**N340 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637**

عمق بار ۶ میلی متر(Z-6)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

**N350 G01 Z-6 F637**

**N360 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637**

عمق بار ۷ میلی متر(Z-7)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

**N370 G01 Z-7 F637**

**N380 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637**

عمق بار ۸ میلی متر(Z-8)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

**N390 G01 Z-8 F637**

N400 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

عمق بار ۹ میلی متر(Z-9)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

N410 G01 Z-9 F637

N420 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

عمق بار ۱۰ میلی متر(Z-10)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

N430 G01 Z-10 F637

N440 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

عمق بار ۱۱ میلی متر(Z-11)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

N450 G01 Z-11 F637

N460 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

عمق بار ۱۲ میلی متر(Z-12)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

N470 G01 Z-12 F637

N480 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

عمق بار ۱۳ میلی متر(Z-13)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

N490 G01 Z-13 F637

N500 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

عمق بار ۱۴ میلی متر(Z-14)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

N510 G01 Z-14 F637

N520 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

عمق بار ۱۵ میلی متر(Z-15)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

N530 G01 Z-15 F637

N540 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

عمق بار ۱۶ میلی متر(Z-16)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

N550 G01 Z-16 F637

N560 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

عمق بار ۱۷ میلی متر(Z-17)-یک میلی متر دیگر هم به ابزار بار می‌دهیم تا انتهای سوراخ چیزی باقی نماند.

N570 G01 Z-17 F637

N580 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N590 G01 Z30 F637 G40

۵۹-خط پنجاه و نهم(بیرون آوردن ابزار از سوراخ قطر ۲۴ و قرار دادن آن به فاصله ۳۰ میلی متر از سطح قطعه کار)

G01-حرکت خطی با سرعت پیشروی

Z30- حرکت به مختصات Z=30 (سیستم مختصات، مطلق است و مقدار ۳۰ مقداری دلخواه می‌باشد.)

F637-سرعت پیشروی

G40-کنسل کردن جبران شعاع ابزار

N200 M05 M06 T2 (End mill 20)

N210 M03 S3185

N220 G44 H02 Z30

N230 G41 D02

N240 G00 X12 Y0

N250 G01 Z-1 F637

N260 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N270 G01 Z-2 F637

N280 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N290 G01 Z-3 F637

N300 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N310 G01 Z-4 F637

N320 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N330 G01 Z-5 F637

N340 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N350 G01 Z-6 F637

N360 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N370 G01 Z-7 F637

N380 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N390 G01 Z-8 F637

N400 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N410 G01 Z-9 F637

N420 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N430 G01 Z-10 F637

N440 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N450 G01 Z-11 F637

N460 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N470 G01 Z-12 F637

N480 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N490 G01 Z-13 F637

N500 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N510 G01 Z-14 F637

N520 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N530 G01 Z-15 F637

N540 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637


N550 G01 Z-16 F637

N560 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N570 G01 Z-17 F637


N580 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N590 G01 Z30 F637 G40

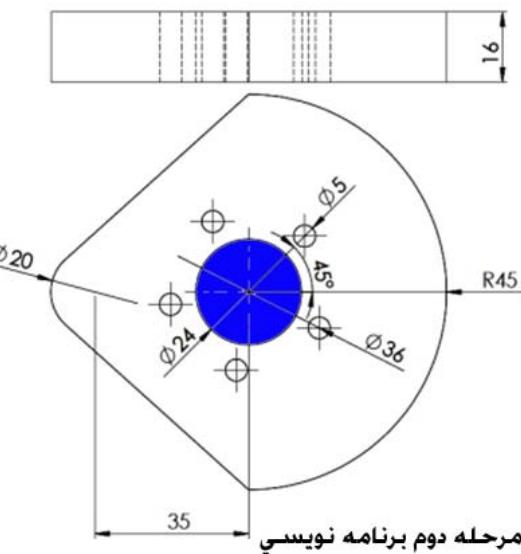


تمرین دوم

اگر بخواهیم نقطه شروع بورینگ کاری به صورت نشان داده شده در شکل زیر باشد برنامه بورینگ را مجدداً بنویسید.

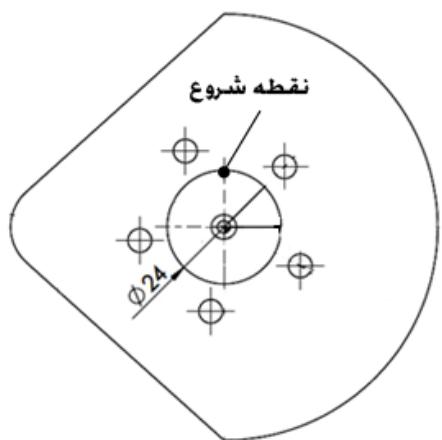

## برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوترا (CNC)

### مرحله سوم نوشتن برنامه سی ان سی (ماشین کاری محیط بیرونی قطعه کار)

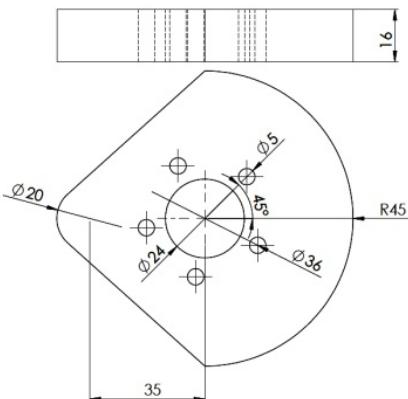

**نکته:**

در این مرحله ابتدا مطابق شکل‌های زیر باید با سه پیچ قطعه کار را به صفحه زیرین محکم کرد و سپس روپندهای کناری را برداشت تا ابزار بتواند دور قطعه کار حرکت نماید.




**N600 G41 D02**

۶- خط شصتم (جبران شعاع ابزار شماره ۲)-شکل زیر

-جبران شعاع ابزار به سمت چپ

-شعاع ابزار شماره ۲


**G41 D02**

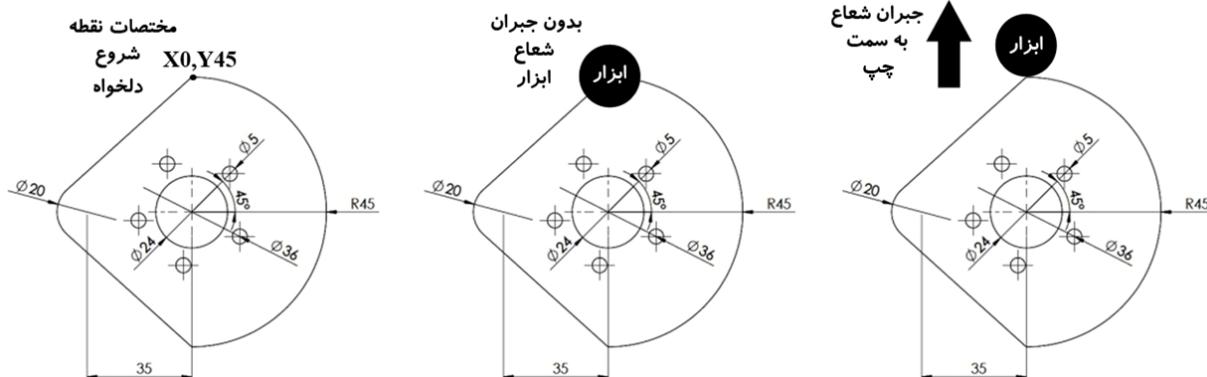

**نکته:**

علت آن که در مرحله دوم، جبران شعاع ابزار را کنسل کردیم (G40) و در این مرحله مجدداً جبران شعاع تعریف نمودیم تفاوت در نقطه شروع است یعنی بسته به موقعیت نقطه شروع، ممکن است جبران به سمت چپ یا راست صورت گیرد.

**N610 G00 X0 Y45**

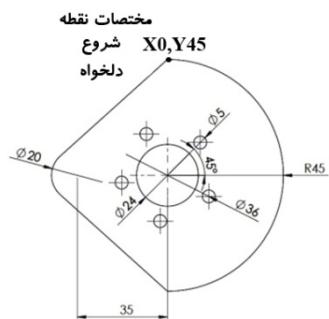

۶۱- خط شست و یکم (حرکت ابزار به نقطه شروع دلخواه)-شکل زیر

-حرکت سریع بدون براده برداری G00

-حرکت به مختصات X=0

-حرکت به مختصات Y=45

**N620 G01 Z-1 F637**


۶۲- خط شست و دوم (بار دادن ابزار به درون قطعه کار به میزان ۱ میلی متر)

-حرکت خطی با سرعت پیشروی G01

-حرکت به مختصات Z=-1 (سیستم مختصات، مطلق است)

-سرعت پیشروی F637

**N630 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637**

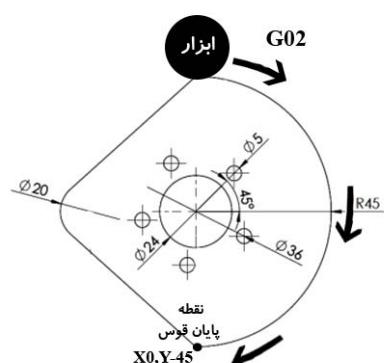

۶۳- خط شست و سوم (حرکت دایروی ابزار)-شکل زیر

-حرکت دورانی ابزار در جهت عقربه های ساعت G02

-حرکت به مختصات نقطه پایان دایره يعني X=0


-Y=-45 حرکت به مختصات نقطه پایان دایره يعني Y=-45

-مختصات X مرکز دایره منهای X نقطه شروع دایره (صفر = صفر - صفر)

-مختصات Y مرکز دایره منهای Y نقطه شروع دایره (-45 = -45 - صفر)

-سرعت پیشروی F637

**N640 G01 X-41.694 Y-7.429 F637**

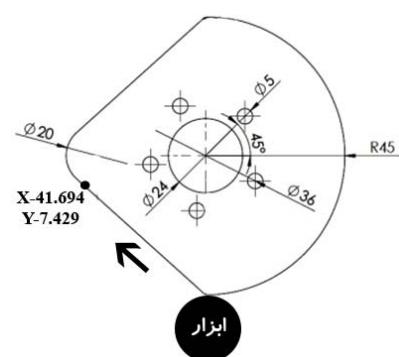

۶۴- خط شست و چهارم (حرکت خطی ابزار)-شکل زیر


-حرکت خطی با سرعت پیشروی G01

-حرکت به مختصات نقطه پایان خط مستقیم يعني X=-41.694

-Y=-7.429 حرکت به مختصات نقطه پایان خط مستقیم يعني Y=-7.429

-سرعت پیشروی F637

**N650 G02 X-41.694 Y7.429 I16.694 J7.429 F637**

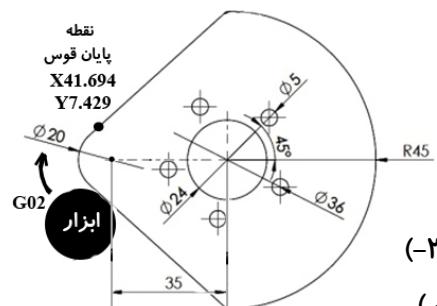

۶۵- خط شست و پنجم (حرکت دایروی ابزار)-شکل زیر

-حرکت دورانی ابزار در جهت عقربه های ساعت G02

-حرکت به مختصات نقطه پایان دایره يعني X=-41.694


-Y=7.429 حرکت به مختصات نقطه پایان دایره يعني Y=7.429

-I16.694-مختصات X مرکز دایره منهای X نقطه شروع دایره (6/694 = 6/694 - (-35))

-J7.429-مختصات Y مرکز دایره منهای Y نقطه شروع دایره (7/429 = 7/429 - (-صفر))

-سرعت پیشروی F637

N660 G01 X0 Y45 F637

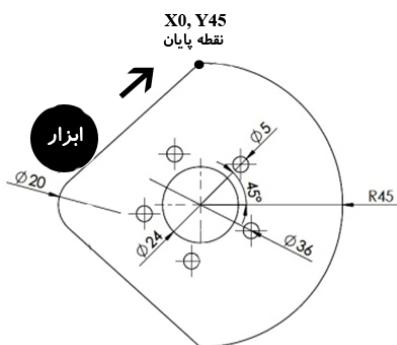

۶۶-خط شصت و ششم(حرکت خطی ابزار)-شکل زیر

-حرکت خطی با سرعت پیشروی G01

-حرکت به مختصات نقطه پایان خط مستقیم یعنی  $X=0$

-حرکت به مختصات نقطه پایان خط مستقیم یعنی  $Y=45$

-سرعت پیشروی F637

از اینجا به بعد، باید ابزار را ۱ میلی متر به ۱ میلی متر درون قطعه کار باردهیم و خطوط ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ را تکرار کنیم تا به عمق قطعه کار برسیم. طبیعی است که اگر جنس قطعه کار نرم باشد می‌توان باردهی را تنها در یک مرحله به پایان رساند اما چون در اینجا قطعه کار از جنس فولاد است باردهی به تدریج انجام می‌گردد.

عمق بار ۲ میلی متر (Z-2)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

N670 G01 Z-2 F637

N680 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N690 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N700 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N710 G01 X0 Y45 F637

عمق بار ۳ میلی متر (Z-3)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

N720 G01 Z-3 F637

N730 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N740 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N750 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N760 G01 X0 Y45 F637

عمق بار ۴ میلی متر (Z-4)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

N770 G01 Z-4 F637

N780 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N790 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N800 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N810 G01 X0 Y45 F637

عمق بار ۵ میلی متر (Z-5)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

N820 G01 Z-5 F637

N830 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N840 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N850 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N860 G01 X0 Y45 F637

عمق بار ۶ میلی متر (Z-6)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

N870 G01 Z-6 F637

N880 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N890 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N900 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N910 G01 X0 Y45 F637

## برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوتری(CNC)

عمق بار ۷ میلی متر(Z-7)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

N920 G01 Z-7 F637

N930 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N940 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N950 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N960 G01 X0 Y45 F637

عمق بار ۸ میلی متر(Z-8)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

N970 G01 Z-8 F637

N980 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N990 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N1000 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N1010 G01 X0 Y45 F637

عمق بار ۹ میلی متر(Z-9)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

N1020 G01 Z-9 F637

N1030 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N1040 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N1050 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N1060 G01 X0 Y45 F637

عمق بار ۱۰ میلی متر(Z-10)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

N1070 G01 Z-10 F637

N1080 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N1090 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N1100 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N1110 G01 X0 Y45 F637

عمق بار ۱۱ میلی متر(Z-11)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

N1120 G01 Z-11 F637

N1130 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N1140 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N1150 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N1160 G01 X0 Y45 F637

عمق بار ۱۲ میلی متر(Z-12)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

N1170 G01 Z-12 F637

N1180 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N1190 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N1200 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N1210 G01 X0 Y45 F637

عمق بار ۱۳ میلی متر(Z-13)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

N1220 G01 Z-13 F637

N1230 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N1240 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N1250 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N1260 G01 X0 Y45 F637

عمق بار ۱۴ میلی متر(Z-14)-توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

N1270 G01 Z-14 F637

N1280 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N1290 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

## برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوترا (CNC)

N1300 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N1310 G01 X0 Y45 F637

عمر بار ۱۵ میلی متر (Z-15)- توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

N1320 G01 Z-15 F637

N1330 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N1340 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N1350 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N1360 G01 X0 Y45 F637

عمر بار ۱۶ میلی متر (Z-16)- توجه کنید که سیستم مختصات مطلق است.

N1370 G01 Z-16 F637

N1380 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N1390 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N1400 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N1410 G01 X0 Y45 F637

**N1420 G01 Z200 F637 G40**

۱۴۲- خط صد و چل و دوم (بیرون آوردن ابزار از قطعه کار و قرار دادن آن به فاصله ۲۰۰ میلی متر از سطح قطعه کار)

- حرکت خطی با سرعت پیشروی G01

- حرکت به مختصات Z=200 (سیستم مختصات، مطلق است و مقدار ۲۰۰ مقداری دلخواه می‌باشد).

- سرعت پیشروی F637

- کنسل کردن جبران شعاع ابزار G40

**N1430 M05 M02**

۱۴۳- خط صد و چل و سوم (توقف اسپیندل و پایان برنامه)

- توقف اسپیندل M05

- پایان برنامه M02

: نکته

کد M02 به معنی پایان برنامه بدون برگشت به ابتدای برنامه و کد M30 به معنی پایان برنامه و برگشت به ابتدای برنامه جهت اجرای مجدد آن مثلاً برای سری تراشی است (برای اجرای مجدد باید دکمه Cycle Start در پنل کنترل فشار داده شود).

برنامه نوشته شده برای مرحله سوم(فرزکاری محیط بیرونی قطعه کار)

N600 G41 D02

N610 G00 X0 Y45

N620 G01 Z-1 F637

N630 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N640 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N650 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N660 G01 X0 Y45 F637

N670 G01 Z-2 F637

N680 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N690 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N700 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N710 G01 X0 Y45 F637

N720 G01 Z-3 F637

N730 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N740 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N750 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N760 G01 X0 Y45 F637

N770 G01 Z-4 F637

N780 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N790 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N800 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N810 G01 X0 Y45 F637

N820 G01 Z-5 F637

N830 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N840 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N850 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N860 G01 X0 Y45 F637

N870 G01 Z-6 F637

N880 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N890 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N900 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N910 G01 X0 Y45 F637

N920 G01 Z-7 F637

N930 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N940 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N950 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N960 G01 X0 Y45 F637

N970 G01 Z-8 F637

N980 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N990 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N1000 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N1010 G01 X0 Y45 F637

N1020 G01 Z-9 F637


N1030 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N1040 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N1050 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N1060 G01 X0 Y45 F637

N1070 G01 Z-10 F637

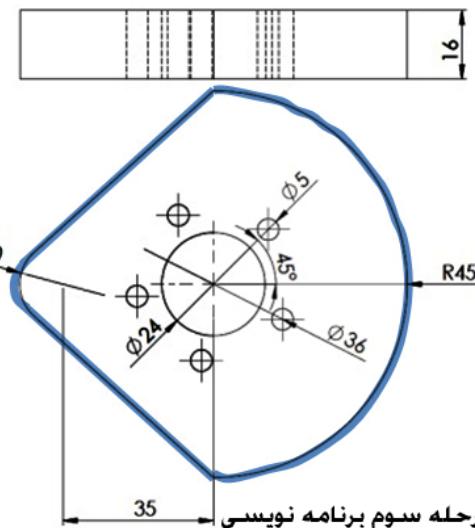

برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوتری (CNC)

N1080 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637  
N1090 G01 X-41.694 Y-7.429 F637  
N1100 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637  
N1110 G01 X0 Y45 F637  
N1120 G01 Z-11 F637  
N1130 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637  
N1140 G01 X-41.694 Y-7.429 F637  
N1150 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637  
N1160 G01 X0 Y45 F637  
N1170 G01 Z-12 F637  
N1180 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637  
N1190 G01 X-41.694 Y-7.429 F637  
N1200 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637  
N1210 G01 X0 Y45 F637  
N1220 G01 Z-13 F637  
N1230 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637  
N1240 G01 X-41.694 Y-7.429 F637  
N1250 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637  
N1260 G01 X0 Y45 F637  
N1270 G01 Z-14 F637  
N1280 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637  
N1290 G01 X-41.694 Y-7.429 F637  
N1300 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637  
N1310 G01 X0 Y45 F637  
N1320 G01 Z-15 F637  
N1330 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637  
N1340 G01 X-41.694 Y-7.429 F637  
N1350 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637  
N1360 G01 X0 Y45 F637  
N1370 G01 Z-16 F637  
N1380 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637  
N1390 G01 X-41.694 Y-7.429 F637  
N1400 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637  
N1410 G01 X0 Y45 F637  
N1420 G01 Z200 F637 G40  
N1430 M05 M02

برنامه نویسی فرزنی کامپیوتری (CNC)

بنابراین کل برنامه به صورت زیر خواهد بود:

%

0931

N10 G21 G90 G17 G54

N20 M06 T1 (drill 5)

N30 M03 S5095

N40 G00 X0 Y0 Z30

N50 G00 X-17.78 Y-2.82

N60 G01 Z-17 F509.5

N70 G01 Z2 F509.5

N80 G00 X-8.17 Y16.04

N90 G01 Z-17 F509.5

N100 G01 Z2 F509.5

N110 G00 X-2.82 Y-17.78

N120 G01 Z-17 F509.5

N130 G01 Z2 F509.5

N140 G00 X12.73 Y12.73

N150 G01 Z-17 F509.5

N160 G01 Z2 F509.5

N170 G00 X16.04 Y-8.17

N180 G01 Z-17 F509.5

N190 G01 Z30 F509.5

N200 M05 M06 T2 (End mill 20)

N210 M03 S3185

N220 G44 H02 Z30

N230 G41 D02

N240 G00 X12 Y0

N250 G01 Z-1 F637

N260 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N270 G01 Z-2 F637

N280 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N290 G01 Z-3 F637

N300 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N310 G01 Z-4 F637

N320 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N330 G01 Z-5 F637

N340 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N350 G01 Z-6 F637

N360 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N370 G01 Z-7 F637

N380 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N390 G01 Z-8 F637

N400 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N410 G01 Z-9 F637


N420 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N430 G01 Z-10 F637

N440 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N450 G01 Z-11 F637

N460 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

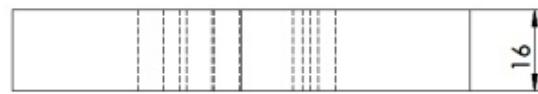


N470 G01 Z-12 F637  
N480 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637  
N490 G01 Z-13 F637  
N500 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637  
N510 G01 Z-14 F637  
N520 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637  
N530 G01 Z-15 F637  
N540 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637  
N550 G01 Z-16 F637  
N560 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637  
N570 G01 Z-17 F637  
N580 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637  
N590 G01 Z30 F637 G40  
N600 G41 D02  
N610 G00 X0 Y45  
N620 G01 Z-1 F637  
N630 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637  
N640 G01 X-41.694 Y-7.429 F637  
N650 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637  
N660 G01 X0 Y45 F637  
N670 G01 Z-2 F637  
N680 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637  
N690 G01 X-41.694 Y-7.429 F637  
N700 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637  
N710 G01 X0 Y45 F637  
N720 G01 Z-3 F637  
N730 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637  
N740 G01 X-41.694 Y-7.429 F637  
N750 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637  
N760 G01 X0 Y45 F637  
N770 G01 Z-4 F637  
N780 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637  
N790 G01 X-41.694 Y-7.429 F637  
N800 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637  
N810 G01 X0 Y45 F637  
N820 G01 Z-5 F637  
N830 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637  
N840 G01 X-41.694 Y-7.429 F637  
N850 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637  
N860 G01 X0 Y45 F637  
N870 G01 Z-6 F637  
N880 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637  
N890 G01 X-41.694 Y-7.429 F637  
N900 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637  
N910 G01 X0 Y45 F637  
N920 G01 Z-7 F637  
N930 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637  
N940 G01 X-41.694 Y-7.429 F637  
N950 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637  
N960 G01 X0 Y45 F637

N970 G01 Z-8 F637  
N980 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637  
N990 G01 X-41.694 Y-7.429 F637  
N1000 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637  
N1010 G01 X0 Y45 F637  
N1020 G01 Z-9 F637  
N1030 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637  
N1040 G01 X-41.694 Y-7.429 F637  
N1050 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637  
N1060 G01 X0 Y45 F637  
N1070 G01 Z-10 F637  
N1080 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637  
N1090 G01 X-41.694 Y-7.429 F637  
N1100 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637  
N1110 G01 X0 Y45 F637  
N1120 G01 Z-11 F637  
N1130 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637  
N1140 G01 X-41.694 Y-7.429 F637  
N1150 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637  
N1160 G01 X0 Y45 F637  
N1170 G01 Z-12 F637  
N1180 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637  
N1190 G01 X-41.694 Y-7.429 F637  
N1200 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637  
N1210 G01 X0 Y45 F637  
N1220 G01 Z-13 F637  
N1230 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637  
N1240 G01 X-41.694 Y-7.429 F637  
N1250 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637  
N1260 G01 X0 Y45 F637  
N1270 G01 Z-14 F637  
N1280 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637  
N1290 G01 X-41.694 Y-7.429 F637  
N1300 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637  
N1310 G01 X0 Y45 F637  
N1320 G01 Z-15 F637  
N1330 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637  
N1340 G01 X-41.694 Y-7.429 F637  
N1350 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637  
N1360 G01 X0 Y45 F637  
N1370 G01 Z-16 F637  
N1380 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637  
N1390 G01 X-41.694 Y-7.429 F637  
N1400 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637  
N1410 G01 X0 Y45 F637  
N1420 G01 Z200 F637 G40  
N1430 M05 M02  
%

تمرین سوم

اگر بخواهیم نقطه شروع و جهت حرکت در فرزکاری محیط قطعه کار به صورت نشان داده شده در شکل زیر باشد برنامه مرحله سوم را مجدداً بنویسید.

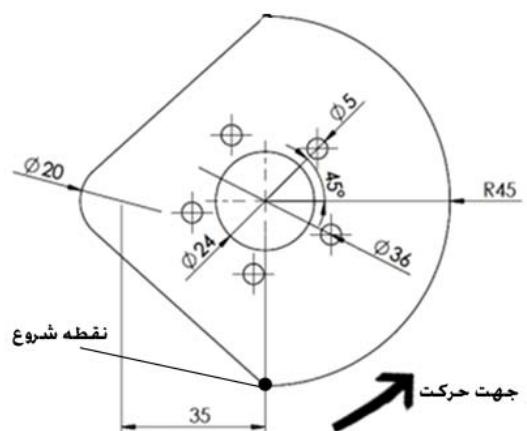

## برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوتری (CNC)

### روش‌هایی برای کوتاه شدن برنامه

در بخش قبل اگر چه برنامه مورد نظر نوشته شد اما تکرار تعدادی از خطوط باعث گردید که برنامه، طولانی شود و به ۱۴۳ خط برسد. در ادامه سعی می‌کنیم که به کمک دیگر دستورات برنامه نویسی تا حد امکان این خطوط را کاهش دهیم تا در نهایت به کوتاه‌ترین برنامه ممکن دست یابیم.

#### الف) استفاده از سیکل

اگر چند عملیات در یک کد گنجانده شود به آن کد، سیکل گفته می‌شود. تعدادی از سیکل‌ها در جدول زیر معرفی شده‌اند. سیکل‌ها از انواع گُدهای پایدار می‌باشند و در صورت لزوم با کد G80 کنسل می‌شوند.

نوع کُد	مفهوم	کُد G	گروه
پایدار	کنسل کردن سیکل	G80	09
	سیکل مته کاری طی یک پاس	G81	
	سیکل مته کاری طی یک پاس همراه با توقف موقت ابزار در انتهای سوراخ	G82	
	سیکل مته کاری طی چند پاس	G83	
	سیکل قلاویز زنی	G84	
	سیکل برقو زنی	G85	
	سیکل پورینگ	G86	
پایدار	برگشت ابزار به ارتفاع اولیه(کاربرد در سیکل‌ها)	G98	10
	برگشت ابزار به ارتفاع معین زیر ارتفاع اولیه(کاربرد در سیکل‌ها)	G99	

در جدول زیر مثالی برای سیکل‌های پر کاربرد ذکر شده است.

توضیحات	مثال	مفهوم	کُد G	گروه
X, Y مختصات مرکز سوراخ، Z عمق سوراخ، R ارتفاع مته از سطح کار پس از پایان سوراخ کاری، F سرعت پیشروی، K تعداد تکرار سیکل	<b>G81 X-17 Y-2 Z-17 R2 F509 K5</b>	سیکل مته کاری طی یک پاس	G81	
X, Y مختصات مرکز سوراخ، Z عمق سوراخ، R ارتفاع مته از سطح کار پس از پایان سوراخ کاری، P زمان توقف در انتهای سوراخ(P3000) یعنی $\frac{3}{\text{ثانیه}} \times \text{پس زمان مورد نظر} = \text{ضریب}$ K نوشته می‌شود)، F سرعت پیشروی، K تعداد تکرار سیکل	<b>G82 X-17 Y-2 Z-17 R2 P3000 F509 K5</b>	سیکل مته کاری طی یک پاس همراه با توقف موقت ابزار در انتهای سوراخ	G82	
X, Y مختصات مرکز سوراخ، Z عمق سوراخ، R ارتفاع مته از سطح کار پس از پایان سوراخ کاری، Q عمق براده برداری در هر مرحله، F سرعت پیشروی، K تعداد تکرار سیکل	<b>G83 X-17 Y-2 Z-17 R2 Q1 F509 K5</b>	سیکل مته کاری طی چند پاس	G83	09
X, Y مختصات مرکز سوراخ، Z عمق سوراخ، R ارتفاع قلاویز از سطح کار پس از پایان تکرار سیکل قلاویز کاری، F سرعت پیشروی، K تعداد پیشروی بر حسب میلی متر بر دقیقه(G94): F=S.p یعنی (گام رزوه ضرب در سرعت اسپیندل=پیشروی) پیشروی بر حسب میلی متر بر دور(G95): F=p یعنی (گام رزوه=پیشروی)	<b>G84 X-17 Y-2 Z-17 R2 F10000 K5</b> در حالت پیشروی بر حسب میلی متر بر دقیقه(G94): $F=S.p=5000 \cdot 2=10000$  <b>G84 X-17 Y-2 Z-17 R2 F2 K5</b> در حالت پیشروی بر حسب میلی متر بر دور(G95): $F=p=2$ یعنی (گام رزوه=پیشروی)	سیکل قلاویز کاری	G84	

## برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوترا (CNC)

حال بخش اول برنامه یعنی سوراخ کاری ۵ سوراخ را به صورت زیر با سیکل مثلاً G81 می‌نویسیم:

%

0931

N10 G21 G90 G17 G54

N20 M06 T1 (drill 5)

N30 M03 S5095

N40 G00 X0 Y0 Z30

N50 G00 X-17.78 Y-2.82

N60 G01 Z-17 F509.5

N70 G01 Z2 F509.5

} G81 X-17.78 Y-2.82 Z-17 R2 F509

N80 G00 X-8.17 Y16.04

N90 G01 Z-17 F509.5

N100 G01 Z2 F509.5

} G81 X-8.17 Y16.04 Z-17 R2 F509

N110 G00 X-2.82 Y-17.78

N120 G01 Z-17 F509.5

N130 G01 Z2 F509.5

} G81 X-2.82 Y-17.78 Z-17 R2 F509

N140 G00 X12.73 Y12.73

N150 G01 Z-17 F509.5

N160 G01 Z2 F509.5

} G81 X12.73 Y12.73 Z-17 R2 F509

N170 G00 X16.04 Y-8.17

N180 G01 Z-17 F509.5

N190 G01 Z30 F509.5

} G81 X16.04 Y-8.17 Z-17 R30 F509

به این ترتیب بخش اول برنامه به صورت زیر خلاصه و از ۱۹ خط به ۹ خط تبدیل می‌شود:

%

0931

N10 G21 G90 G17 G54

N20 M06 T1 (drill 5)

N30 M03 S5095

N40 G00 X0 Y0 Z30

N50 G81 X-17.78 Y-2.82 Z-17 R2 F509


N60 G81 X-8.17 Y16.04 Z-17 R2 F509

N70 G81 X-2.82 Y-17.78 Z-17 R2 F509

N80 G81 X12.73 Y12.73 Z-17 R2 F509

N90 G81 X16.04 Y-8.17 Z-17 R30 F509

N100 G80

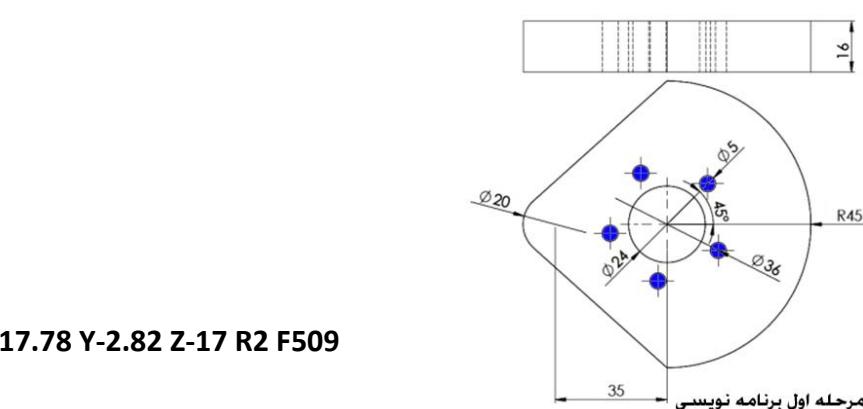

نکته: سیکل‌ها کد پایدار هستند. پس باید بعد از اتمام کاربرد حتماً با G80 کنسل شوند.

ب) استفاده از زیر برنامه

می‌توان خطوطی از برنامه اصلی که مرتب تکرار می‌گردند را در یک برنامه فرعی که به آن زیر برنامه گفته می‌شود قرار داد و هر گاه به اجرای زیر برنامه نیاز بود آن را در برنامه اصلی احضار کرد. کدهای زیر برنامه در جدول زیر ارائه شده‌اند.

مفهوم	کد M
فراخوانی زیر برنامه	M98
انتهای زیر برنامه	M99

## برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوترا (CNC)

در بخش دوم برنامه نوشته شده یعنی بورینگ یا سوراخ تراشی سوراخ قطر ۲۴، به دلیل سخت بودن قطعه کار مجبوریم ۱ میلی متر به ۱ میلی متر عملیات بار دهی ابزار به درون قطعه کار را انجام دهیم و چرخش ابزار درون سوراخ قطر ۲۴ را مرتبأ تکرار کنیم. تمام خطوطی که زیر آنها خط کشیده شده است در حقیقت خطوط تکراری هستند و می‌توان آنها را در یک زیر برنامه مثلثاً به نام ۰۹۳۲ جای داد. همانطور که مشاهده می‌گردد به جای تمام این خطوط فقط یک خط یعنی M98 P160932 در برنامه اصلی نوشته می‌شود. کد M98 به معنی احضار زیر برنامه است. منظور از P160932 آن است که زیر برنامه ۰۹۳۲ باید ۱۶ بار تکرار شود(چهار رقم اول از راست نام برنامه و بقیه اعداد تعداد تکرار محسوب می‌گردند). پس از ۱۶ بار تکرار زیر برنامه، کنترلر به برنامه اصلی باز می‌گردد و ادامه آن را تا پایان اجرا می‌نماید.

**N200 M05 M06 T2 (End mill 20)**

**N210 M03 S3185**

**N220 G44 H02 Z30**

**N230 G41 D02**

**N240 G00 X12 Y0**

**N250 G01 Z-1 F637**

**N260 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637**

**N270 G01 Z-2 F637**

**N280 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637**

**N290 G01 Z-3 F637**

**N300 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637**

**N310 G01 Z-4 F637**

**N320 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637**

**N330 G01 Z-5 F637**

**N340 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637**

**N350 G01 Z-6 F637**

**N360 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637**

**N370 G01 Z-7 F637**

**N380 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637**

**N390 G01 Z-8 F637**

**N400 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637**

**N410 G01 Z-9 F637**

**N420 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637**

**N430 G01 Z-10 F637**

**N440 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637**

**N450 G01 Z-11 F637**

**N460 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637**

**N470 G01 Z-12 F637**

**N480 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637**

**N490 G01 Z-13 F637**

**N500 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637**

**N510 G01 Z-14 F637**

**N520 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637**

**N530 G01 Z-15 F637**

**N540 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637**


**N550 G01 Z-16 F637**

**N560 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637**

**N570 G01 Z-17 F637**

**N580 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637**

**N590 G01 Z30 F637 G40**

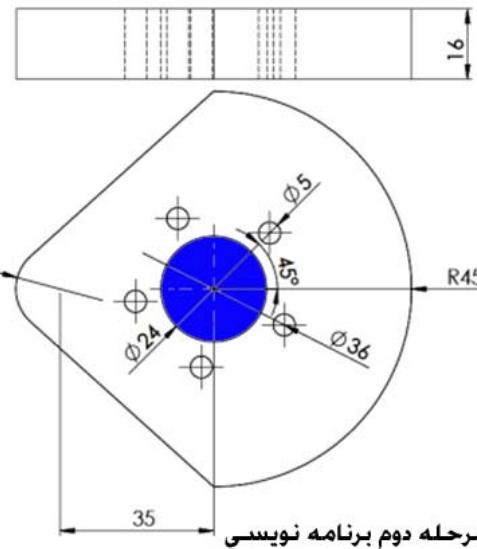

مرحله دوم برنامه نویسی

M98 P160932



%

O932

N10 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

N20 G91

N30 G01 Z-1 F637

N40 G90

N50 M99

زیر برنامه اول

%

نکته:

در بعضی از واحدهای کنترل، به جای M98 P160932 روش دیگری برای احضار زیر برنامه وجود دارد. در این روش باید عبارت M98 P932 K17 در برنامه اصلی نوشته شود. مجدداً کد M98 به معنی احضار زیر برنامه است. منظور از P932 زیر برنامه 0932 می‌باشد. در حقیقت برای جلوگیری از اشتباه با نامه برنامه اصلی، نام زیر برنامه در برنامه اصلی با P مشخص می‌گردد. کد L16 نیز به معنی ۱۶ بار تکرار زیر برنامه است.

پس بخش دوم برنامه اصلی به صورت زیر خلاصه می‌گردد:

N110 M05 M06 T2 (End mill 20)

N120 M03 S3185

N130 G44 H02 Z30

N140 G41 D02

N150 G00 X12 Y0

N160 G01 Z-1 F637

N170 M98 P160932

N180 G01 Z30 F637 G40

زیر برنامه نیز به صورت زیر نوشته می‌شود:

%

0932

(حرکت دایروی برای فرزکاری سوراخ قطر ۲۴) N10 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637

(تغییر سیستم مختصات از مطلق به افزایشی) N20 G91

(بار دهی به میزان ۱ میلی متر به درون قطعه کار) N30 G01 Z-1 F637

(تغییر سیستم مختصات از افزایشی به مطلق) N40 G90

(پایان زیر برنامه) N50 M99

%

نکته:

علت تغییر سیستم مختصات از مطلق به افزایشی در خط دوم زیر برنامه آن است که بتوان به طور خودکار در هر مرحله ۱ میلی متر به درون قطعه کار بار دهی نمود. به این ترتیب با هر بار تکرار زیر برنامه ابزار ۱ میلی متر بیشتر به درون قطعه کار نفوذ می‌نماید. اما اگر در ادامه، سیستم مختصات به همین حالت افزایشی باقی بماند هنگام تکرار زیر برنامه و اجرای خط اول آن که بر مبنای سیستم مطلق نوشته شده است(N10 G03 X12 Y0 I-12 J0 F637) خط پیش می‌آید و موقعیت شروع ماشین کاری تغییر خواهد نمود. لذا در خط چهارم مجدداً سیستم مختصات از افزایشی به مطلق تغییر داده شده است تا مشکلی برای اجرای خط اول پیش نیاید.

نکته:

توجه نمایید که برنامه اصلی و زیر برنامه به صورت دو فایل جداگانه به حافظه ماشین وارد می‌شوند(معمولًاً اول زیر برنامه و سپس برنامه اصلی). در ادامه با اجرای برنامه اصلی، هنگامی که کنترلر به خط احضار زیر برنامه می‌رسد به طور خودکار نام زیر برنامه را در حافظه خود جستجو و سپس آن را اجرا می‌نماید. هنگامی که زیر برنامه به تعداد تعیین شده تکرار شد کنترلر دوباره به طور خودکار به برنامه اصلی باز می‌گردد.

### برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوترا (CNC)

در بخش سوم برنامه نوشته شده یعنی دور تراشی قطعه کار نیز به علت سخت بودن قطعه کار مجبوریم ۱ میلی متر عملیات بار دهی ابزار به درون قطعه کار را انجام دهیم و حرکت ابزار به دور قطعه کار را مرتبأ تکرار کنیم. تمام خطوطی که زیر آنها خط کشیده شده است در حقیقت خطوط تکراری هستند و می‌توان آنها را در یک زیر برنامه مثلاً به نام ۰۹۳۳ جای داد. بنابراین به جای تمام این خطوط فقط یک خط یعنی M98 P160933 در برنامه اصلی نوشته می‌شود.

N600 G41 D02

N610 G00 X0 Y45

N620 G01 Z-1 F637

N630 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N640 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N650 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N660 G01 X0 Y45 F637

N670 G01 Z-2 F637

N680 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N690 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N700 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N710 G01 X0 Y45 F637

N720 G01 Z-3 F637

N730 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N740 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N750 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N760 G01 X0 Y45 F637

N770 G01 Z-4 F637

N780 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N790 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N800 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N810 G01 X0 Y45 F637

N820 G01 Z-5 F637

N830 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N840 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N850 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N860 G01 X0 Y45 F637

N870 G01 Z-6 F637

N880 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N890 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N900 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N910 G01 X0 Y45 F637

N920 G01 Z-7 F637

N930 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N940 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N950 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637


N960 G01 X0 Y45 F637

N970 G01 Z-8 F637

N1410 G01 X0 Y45 F637

N1420 G01 Z200 F637 G40

N1430 M05 M02

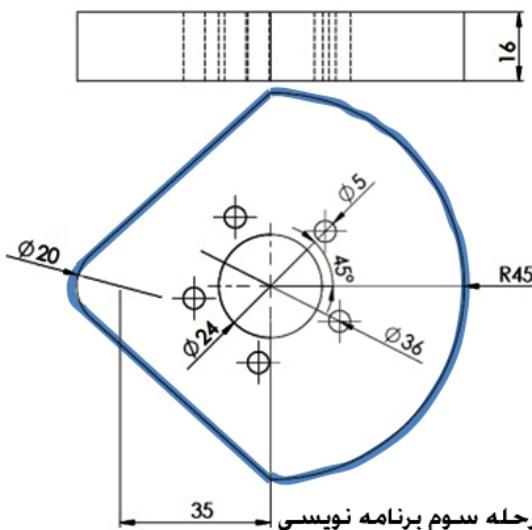

مرحله سوم برنامه نویسی

M98 P160933



O933

N10 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637

N20 G01 X-41.694 Y-7.429 F637

N30 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637

N40 G01 X0 Y45 F637

N50 G91

N60 G01 Z-1 F637

N70 G90

زیر برنامه دوم

N80 M99

## برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوتری (CNC)

پس بخش سوم برنامه اصلی به صورت زیر خلاصه می‌گردد:

N190 G41 D02  
 N200 G00 X0 Y45  
 N210 G01 Z-1 F637  
N220 M98 P160933  
 N230 G01 Z200 F637 G40  
 N240 M05 M02


زیر برنامه نیز به صورت زیر نوشته می‌شود:

%  
 O933  
 N10 G02 X0 Y-45 I0 J-45 F637  
 N20 G01 X-41.694 Y-7.429 F637  
 N30 G02 X-41.694 Y7.429 I6.694 J7.429 F637  
 N40 G01 X0 Y45 F637  
 N50 G91  
 N60 G01 Z-1 F637  
 N70 G90  
 N80 M99

% در نهایت برنامه اصلی ۱۴۳ خطی به یک برنامه اصلی ۲۴ خطی با دو زیر برنامه ۵ و ۸ خطی یعنی کلًا ۳۷ خط تبدیل می‌گردد:

%  
 O931  
 N10 G21 G90 G17 G54  
 N20 M06 T1 (drill 5)  
 N30 M03 S5095  
 N40 G00 X0 Y0 Z30  
 N50 G81 X-17.78 Y-2.82 Z-17 R2 F509  
 N60 G81 X-8.17 Y16.04 Z-17 R2 F509  
 N70 G81 X-2.82 Y-17.78 Z-17 R2 F509  
 N80 G81 X12.73 Y12.73 Z-17 R2 F509  
 N90 G81 X16.04 Y-8.17 Z-17 R30 F509  
 N100 G80  
 N110 M05 M06 T2 (End mill 20)  
 N120 M03 S3185

%  
 O932  
 N10 G03 X12 Y0 I-12 J0 F63  
 N20 G91  
 N30 G01 Z-1 F637  
 N40 G90  
 N50 M99      **زیر برنامه اول**  
 %

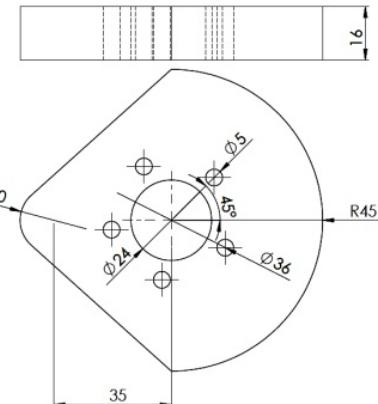


N130 G44 H02 Z30  
 N140 G41 D02  
 N150 G00 X12 Y0  
 N160 G01 Z-1 F637  
 N170 M98 P160932  
 N180 G01 Z30 F637 G40  
 N190 G41 D02  
 N200 G00 X0 Y45  
 N210 G01 Z-1 F637  
 N220 M98 P160933  
 N230 G01 Z200 F637 G40  
 N240 M05 M02  
 %      **زیر برنامه دوم**  
 %

برای هر یک از قطعه کارهای نشان داده شده موارد زیر را انجام دهید. فرض کنید که قطعه کار، ریخته گری شده است و صرفاً باید پرداخت کاری گردد تا به اندازه‌های نقشه بررسد.


- ۱-رسم نقشه کامل با نرم افزار سالیدورکز یا کتیا(شامل سه نما، نمای ایزومنتریک، اندازه گذاری، کادر و جدول تکمیل شده)
- ۲-نوشتن برگ فهرست عملیات(مشابه صفحه ۴۵)
- ۳-انتخاب ابزارها و محاسبه سرعت دوران و پیشروی(با استفاده از جداول صفحه ۴۰ و ۴۴)
- ۴-نوشتن برگ تجهیز (مشابه صفحه ۴۵)
- ۵-کوتاه‌ترین برنامه فرزکاری سی ان سی(در صورت نیاز از زیر برنامه یا سیکل استفاده گردد).

توجه:

تمام موارد فوق الذکر باید به صورت تایپ شده، پرینت و تحويل گردد.

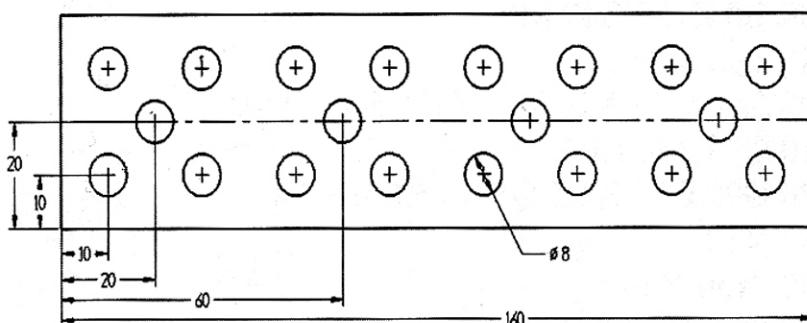


ضخامت نهایی  
قطعه کار ۱۵ میلی متر  
جنس قطعه کار  
ترموپلاستیک

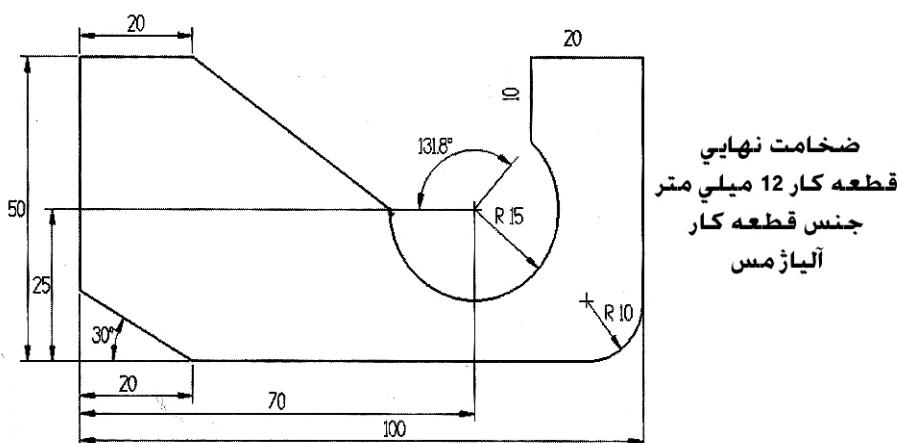

ضخامت نهایی  
قطعه کار ۱۲ میلی متر  
جنس قطعه کار  
آلیاژ مس

برنامه نویسی فرز کنترل عددی کامپیوتری (CNC)

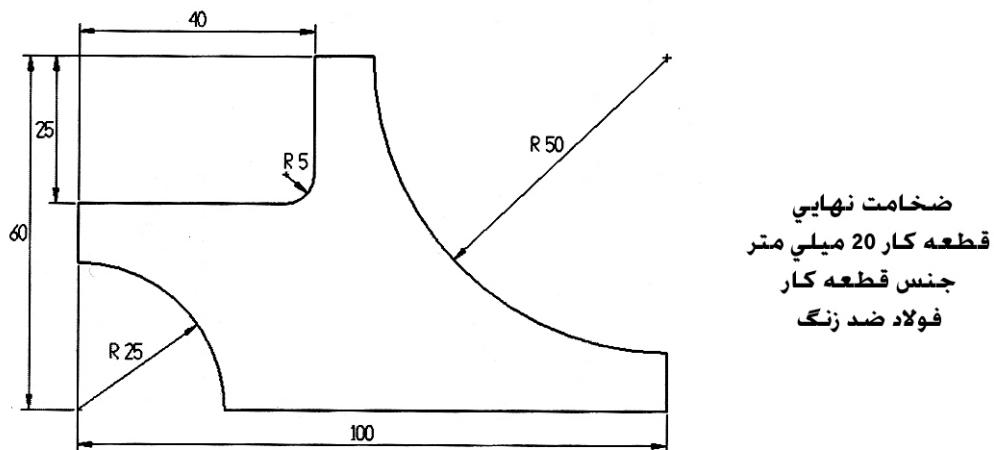

توجه:

در مورد قطعه کار زیر، فرض کنید که باید قطعه کار از یک بلوک ماده خام ۱۵ در ۸۰ در ۱۱۰ میلی متر فرزکاری گردد. به عبارت دیگر قطعه کار، ریخته گری نشده است.

