


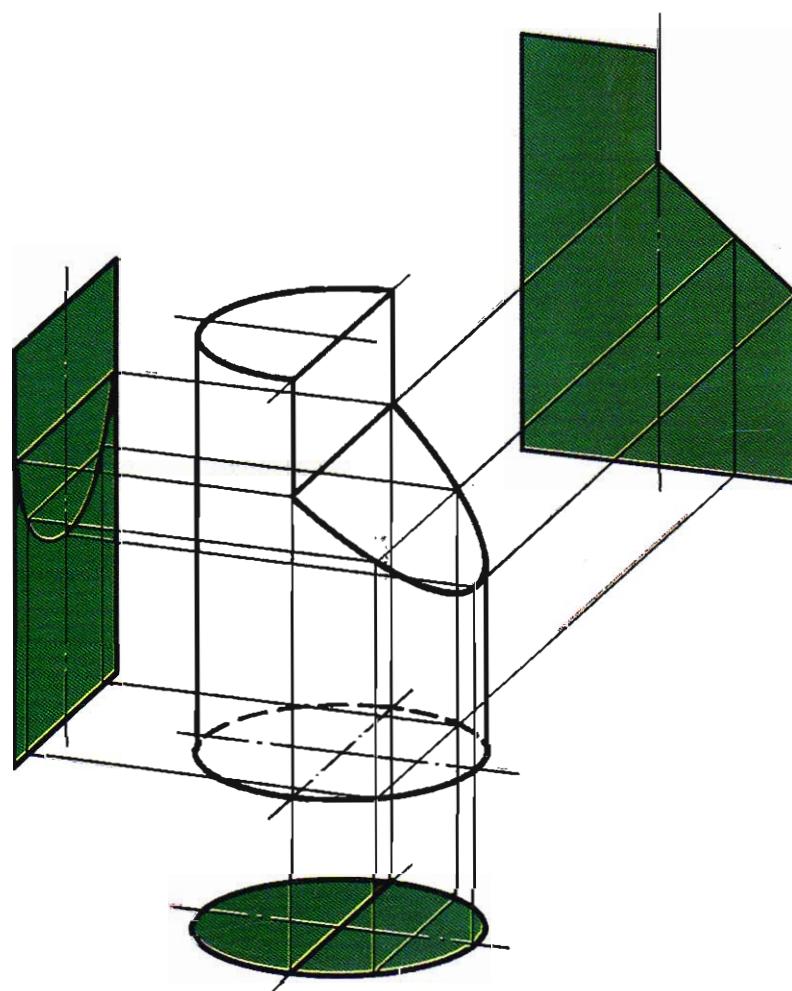

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

نقشه‌گشی صنعتی



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سَطْرُ وَقَالَ لِلْقَلْمَمِ وَكَلَمِ
وَقَالَ لِلْقَلْمَمِ وَكَلَمِ

نقشه کشی صنعتی

نویسنده : یوخن کربل

مترجم : حمیده بحرانیان

نام کتاب : نقشه کشی صنعتی

مترجم : حمیده بحرانیان

حروفچین و صفحه آرا : مائده بابازاده

ناشر : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

تیراز : ۳۰۰۰ جلد

نوبت چاپ : اول

سال انتشار : ۱۳۷۷

لینوگرافی ، چاپ و صحافی : اداره چاپ و انتشارات « مدیریت پژوهش »



کلیه حقوق برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور محفوظ می باشد.

شماره صفحه	مسائل مورد نظر	شماره صفحه	مسائل مورد نظر	فصل	شماره	
	صفحات اصلی قطعات اتصال انتهای میله ابزار نگهدارنده تطابق نماها قفل شدگی ها نونک مخروط صورت مسئله میله سد کننده	M.8.5 M.8.6 M.8.7 M.8.8 M.8.9 M.8.10 M.8.11 M.8.12	۷- حدیده قوس دار ۹- قطعه مخروطی ۱۱- قطعه فرم دار ۱۳- محور	M.8.1 M.8.2 M.8.3 M.8.4 M.8.13	قطعات فلزی با برشهای مایل	M8
	قطعات دستگاه قطعه مناسب مخروط راهنمایی قطعه میانی تنظيم نماها مقدار نفوذ مخروط پستانک ثابت نگهدارنده روغن برش راهنمایی	M.8.5 M.8.6 M.8.7 M.8.8 M.8.9 M.8.10 M.8.11 M.8.12	اتصالات منشوری قطعه اتصال T قطعه اتصال ابزار نگهدارنده خواندن علائم	M.8.1 M.8.2 M.8.3 M.8.4 M.8.13	قطعات متصل بهم	M9
	سیلندر مایل قطعه اتصال اتصال اغناء اتصال استارت پایی مخزن کمکی مخروط اتصال لوله	M.8.5 M.10.6 M.10.7 M.10.8 M.10.9 M.10.10 M.10.11 M.10.12	منشور چهارلبه قطعه میانی قطعه فرم دار مخزن	M.10.1 M.10.2 M.10.3 M.10.4	میزان انحنای	M10
	زانویی یاتاقان یاتاقان فولادی سر ستونها یاتاقان چهارچوبها تقویت کننده اتصال لب به لب و دوبل اتصال فولادی نبشی	M.11.5 M.11.6 M.11.7 M.11.8 M.11.9 M.11.10 M.11.11 M.11.12	منشور چهارلبه قطعه میانی قطعه فرم دار مخزن	M.11.1 M.11.2 M.11.3 M.11.4 M.11.13	اتصالات جوشکاری و شیار	M11

شماره صفحه	مسائل مورد نظر	شماره صفحه	مسائل مورد نظر	فصل	شماره	
	صفحه سوراخدار قطعه اتصال میله پیستون فلازتر یاتاقان تجهیزات سوراخ تجهیزات سوراخ صفحه اصلی صفحه سوراخدار	M.12.5 M.12.6 M.12.7 M.12.8 M.12.9 M.12.10 M.12.11 M.12.12	قطعه پله راهنما سر میله بورکس میزان تلرانس تطابق علائم اختصاری	M.12.1 M.12.2 M.12.3 M.12.4 M.12.13	تلرانس و میزان داده ها	M12
	روکش اتصال سر راهنما روکش همراه اتصالات صفحه گوه قطعه متحرک قطعه متحرک اتصالات صفحه نیمه اتصال	M.13.5 M.13.6 M.13.7 M.13.8 M.13.9 M.13.10 M.13.11 M.13.12	اتصالات منشوری قطعه اتصال T قطعه اتصال ابزار نگهدارنده خواندن علائم	M.13.1 M.13.2 M.13.3 M.13.4 M.13.13	میله ، گوه و اتصالات فنری	M13

تمرینات این کتاب باید در اندازه های استاندارد A4 نوشته شود . هریک از تمرینات با توجه به اصول نقشه کشی تنظیم شده است و در کنار این تمرینات ترکیباتی از تمریناتی که مربوط به مدارس می باشد ، قید شده است .
مسائل کوتاه را نیز می توان در مقوایی در اندازه A4 نوشت علاوه بر این در یک قسمت از تمرینات ، امکان حل برگه های کار نیز وجود دارد ، در هر فصل علائم اختصاری مربوط به تمرینات که جهت کنترل اندازه ها بکار می رود نوشته شده است ، کارآموزان با حل این تمرینات خود را برای آزمونهای میان ترم و پایان ترم آماده می سازند .

درپوشی که در شکل رو برو مشخص گردیده است را در سه نما با مقیاس ۱:۱ رسم کنید:
نیاز به تعیین اندازه هایی باشد.
درپوش از جنس ۲۵ CrMo ۴ تشکیل شده است.

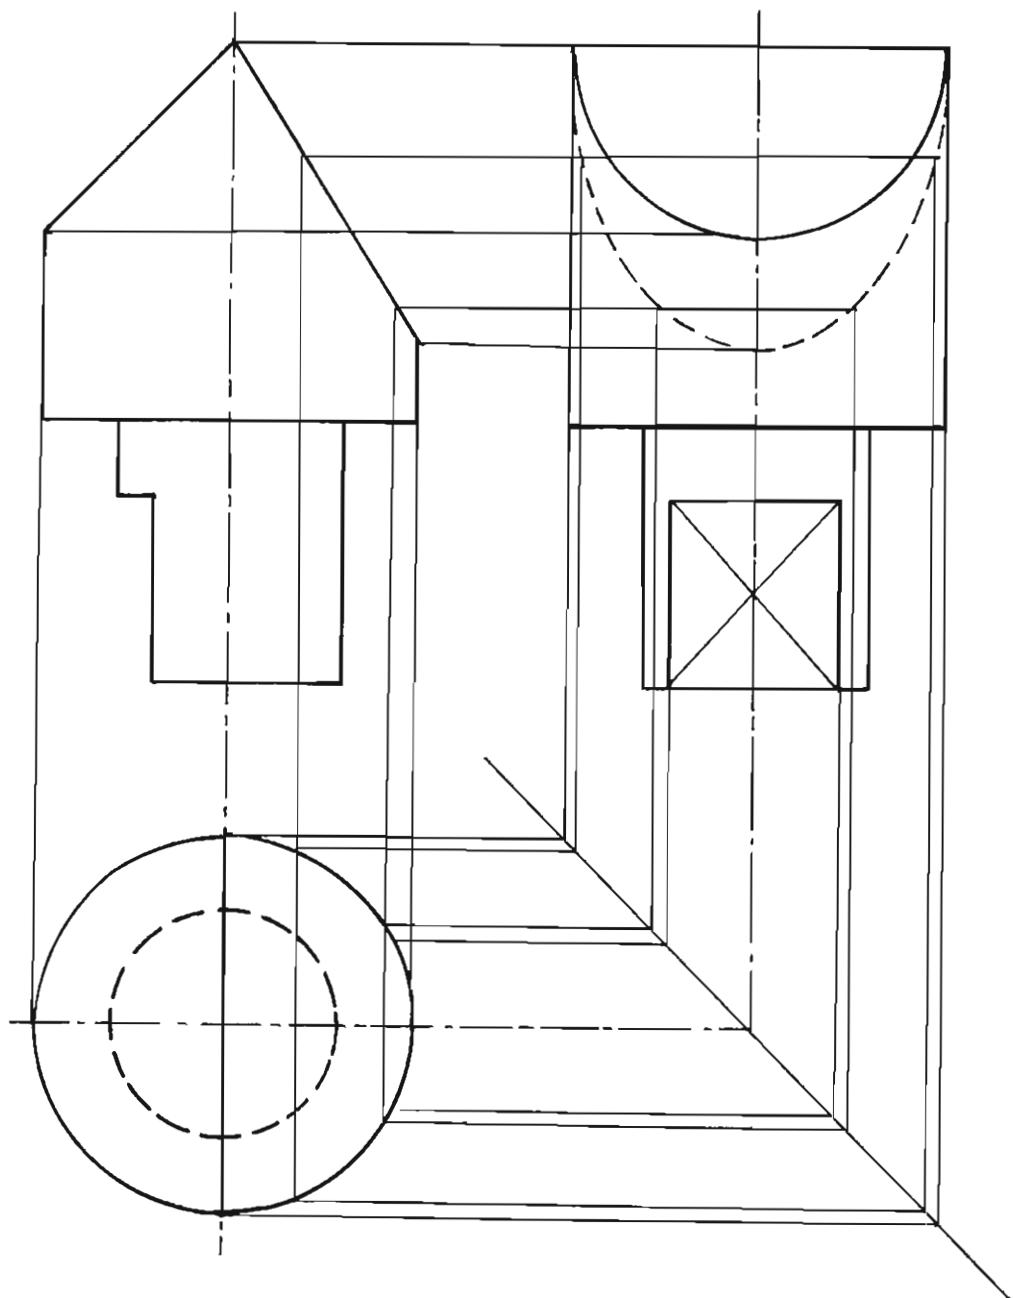
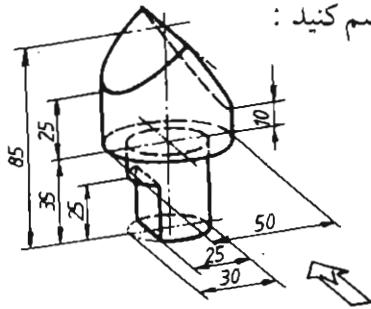


درپوش			مواد 25 Cr Mo 4	M 8.1 L
نام:	درجه نقشه گشی:	تاریخ:	مقیاس:	
			۱A	

قطعه مخروطی شکل نشان داده شده در تصویر را در سه نما با مقیاس ۱ : ۱

رسم کنید .

نیاز به تعیین اندازه نمی باشد .

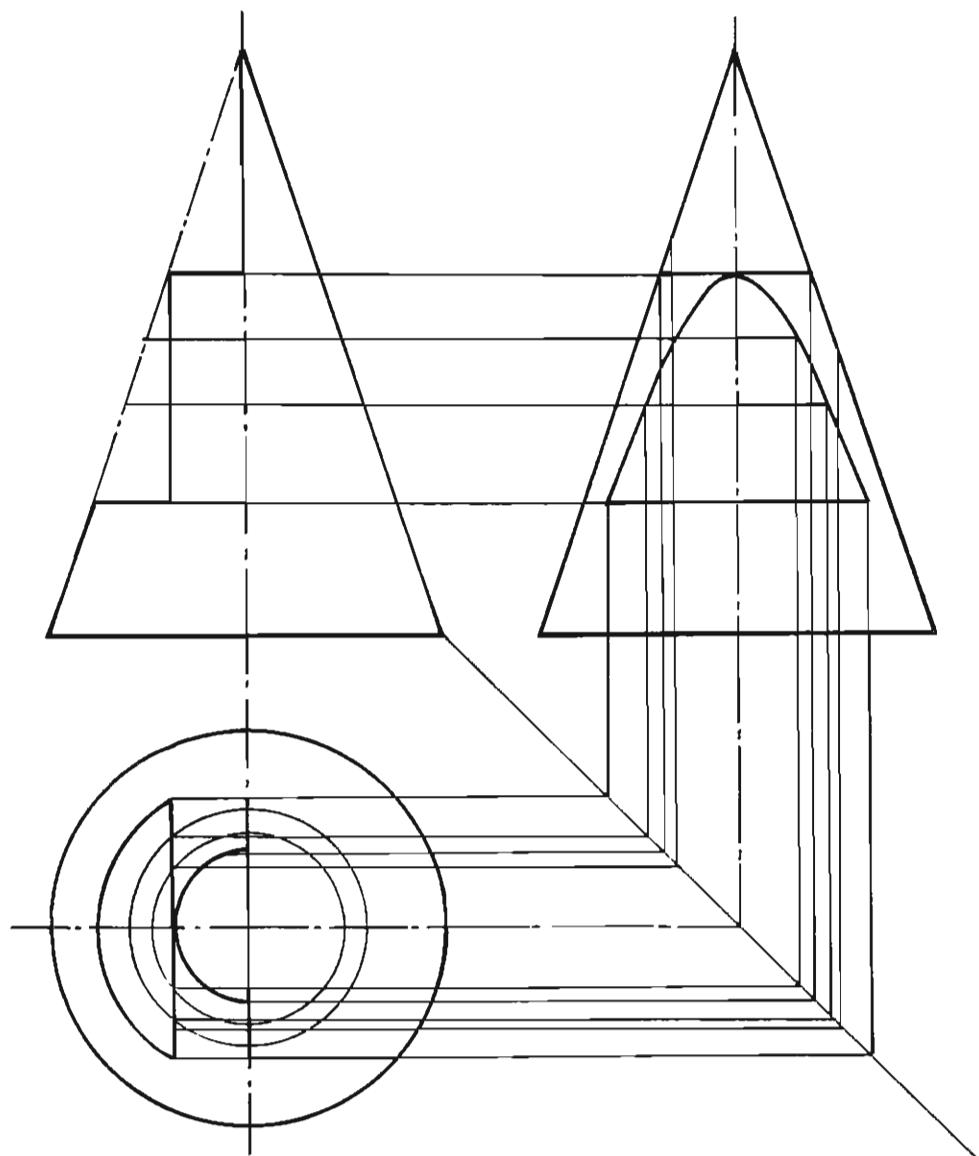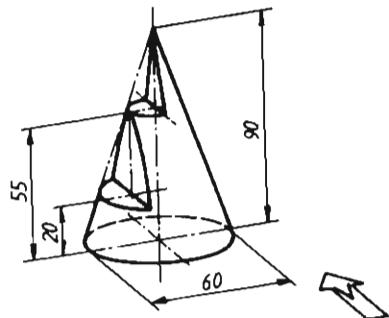

قطعه مخروطی شکل

مواد

M
8.2 L


نام :

درجه نقشه کشی :

تاریخ :


مقیاس : ۱ : ۱

نمای رو برو و نمای جانبی سمت چپ و نمای افقی قطعه فرم دار ترسیم شده زیر را با مقیاس ۱:۱ ترسیم کنید.
تمام سطوح قطعه فرم دار با میزان زبری $R_a = 3.2 \mu\text{m}$ ترسیم شده است این قطعه از جنس فولاد ۴۲ می باشد.

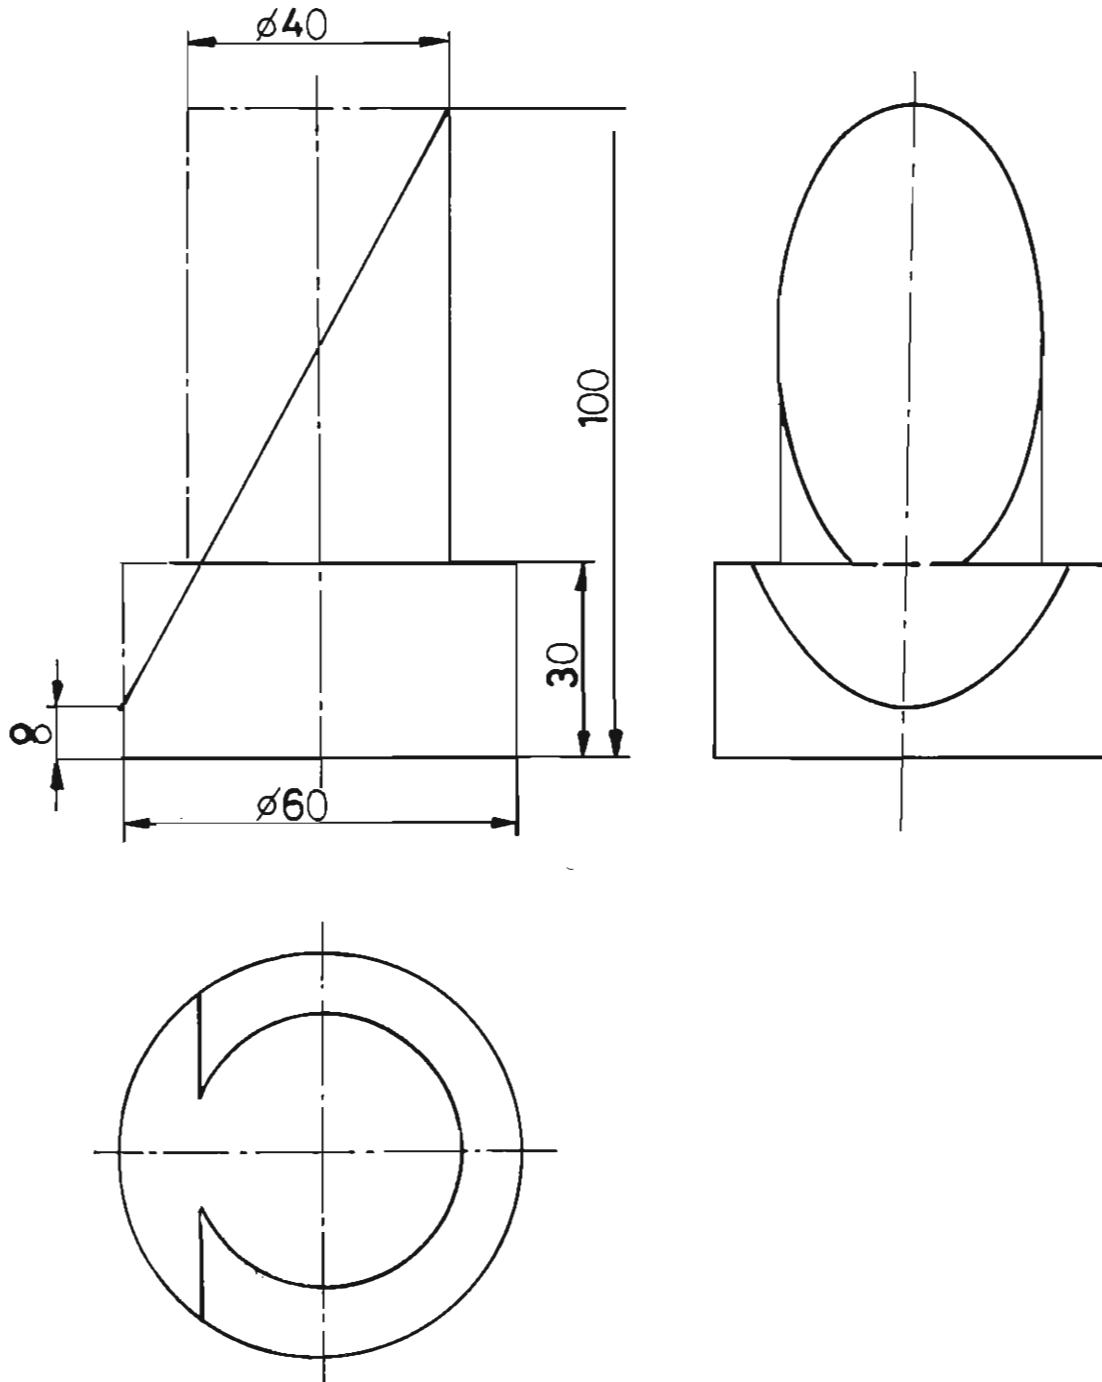

نام:	درجه نقشه گشی :	تاریخ:	مقیاس:	M 8.3 L
قطعه فرم دار			مواد	St 42
			۱:۱	



نحوی رو برو و نمای جانبی سمت چپ و نمای افقی قطعه فرم دار ترسیم شده زیر را با مقیاس ۱:۱ ترسیم کنید.
تمام سطوح قطعه فرم دار با میزان زبری $R_a = 3.2 \mu\text{m}$ ترسیم شده است این قطعه از جنس فولاد ۴۲ می باشد.

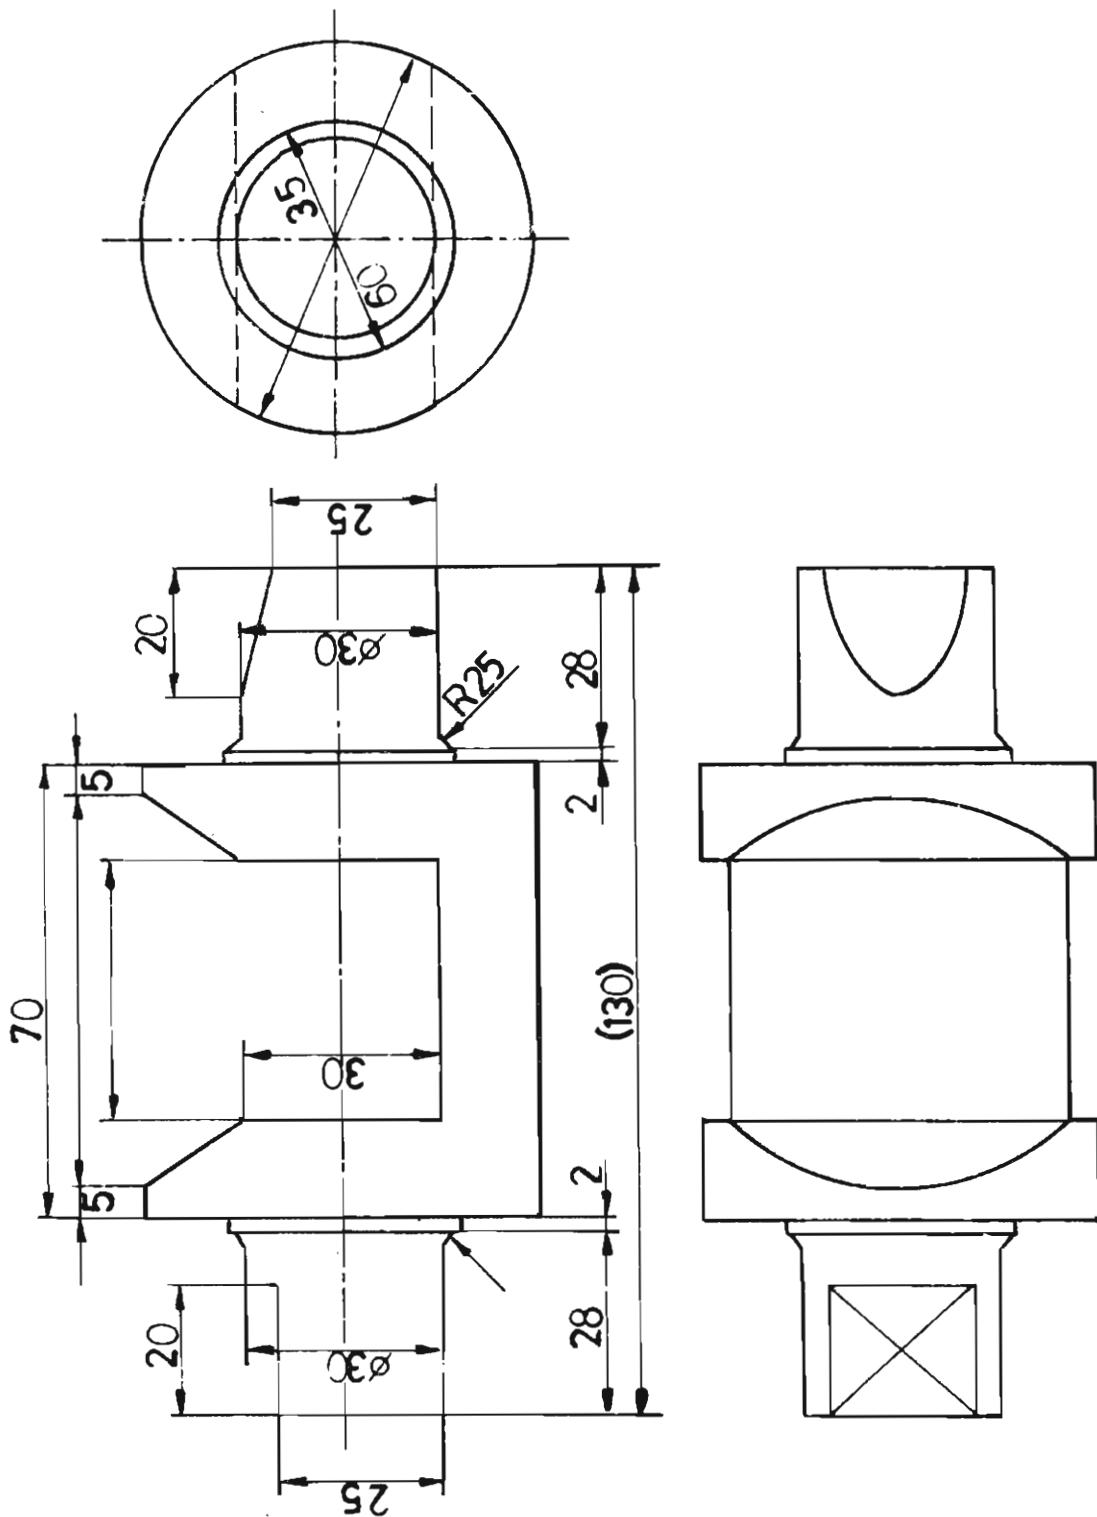

محور	ماد	M	
نام:	درجه نفشه گشی:	تاریخ:	مقیاس:
			8.4 L

نخای روپرور و نخای جانبی سمت چپ شکل زیر را با مقیاس ۱:۱ کامل ترسیم کنید، نخای جلویی رابه صورت نیم برش ترسیم کنید.
تمامی سطوح دارای زبری سطحی معادل $R_a = 6.3\mu m$ میباشد.
قطعه از جنس C45 است.
در نخای روپرور، شکل اصلی جسم بوسیله خط تیره ترسیم شده است.

نخای روپرور و نخای افقی قطعه اتصال زیر را با مقیاس ۱:۱ و نخای جانبی سمت چپ را بصورت نیم برش ترسیم کنید و نخای افقی را کامل کنید.
قطعه اتصال از جنس فولاد ۵۰ است.



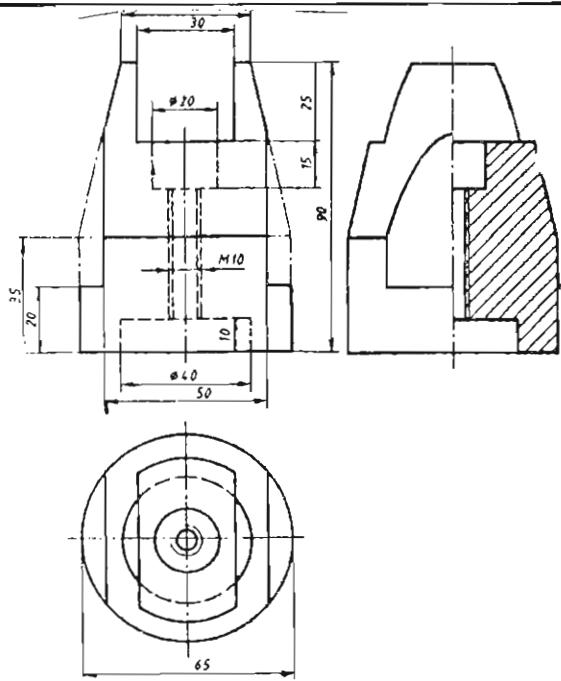
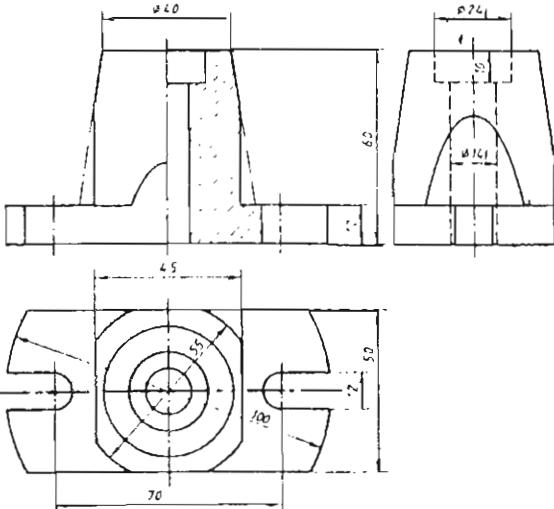


محور			مولد	M
نام:	درجه نقشه کشی:	تاریخ:	C45	L
			8.5	

قطعه اتصال			مولد	M
نام:	درجه نقشه کشی:	تاریخ:	St 50	L
			8.6	

نخای روپرور و افقی میله را در مقیاس ۱:۱ ترسیم کنید.
و نخای جانبی از سمت چپ و نخای روپرور رانیز کامل کنید.
میله از جنس فولاد ۳۷ می باشد.


نخای روپرور ابزار هدایت کننده ترسیم شده زیر را با مقیاس ۱:۱ و
نخای جانبی سمت چپ و نخای افقی آنرا ترسیم کنید.
سیزان زبری سطح معادل $R_a = 6.3\mu m$ می باشد.
ابزار هدایت کننده از جنس کرم ۴۵ می باشد.

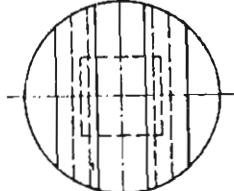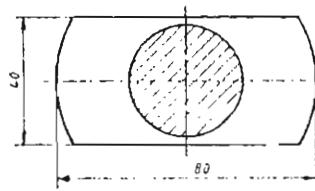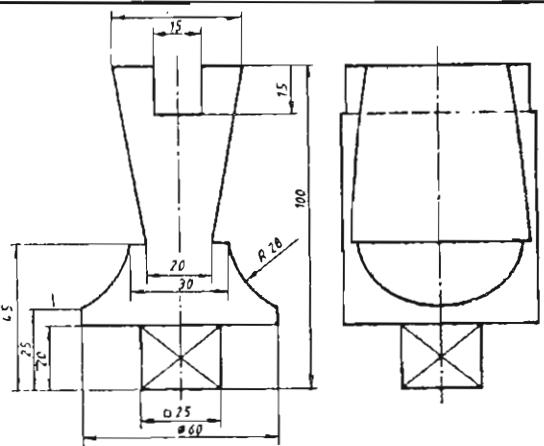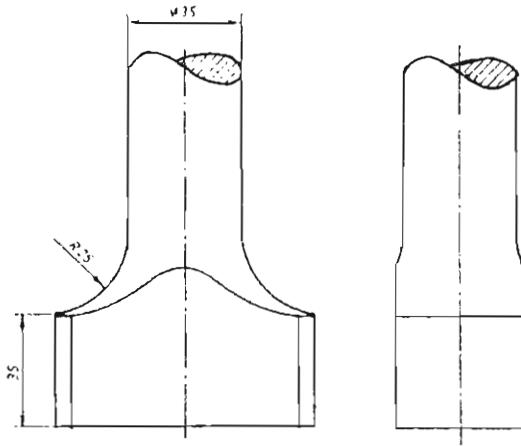

انهای میله			مولد	M
نام:	درجه نقشه کشی:	تاریخ:	St 37	L
			8.7	

قطعه همراه			مولد	M
نام:	درجه نقشه کشی:	تاریخ:	C45	L
			8.8	

در غای رو برو شکل های زیر، غای جانبی و غای افقی صحیح را مشخص نماید.

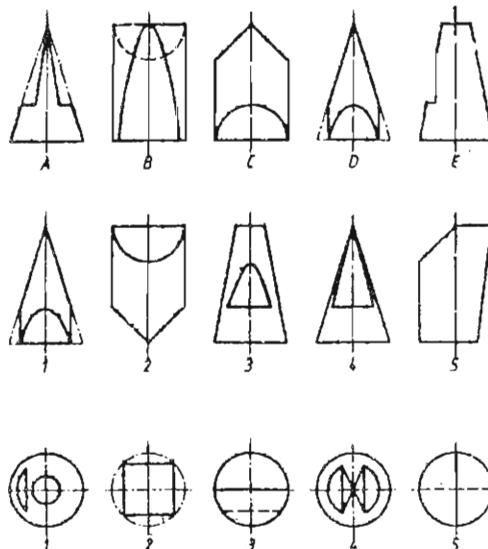

غای رو برو	A	B	C	D	E
غای جانبی	4	5	2	1	3
غای بالایی	4	3	5	2	1

تنظیم نما


مواد

M
8.9 L


از میله گردی به طول ۸۰ mm و قطر ۶۰ mm یک میله ساخته شده است و غای جلویی قطعه کار به طور قائم ترسیم شده است ، با سطح بالای انتهای ورقه فلز از همچین دندن پیچ M16 آن دارای طول شیاری معادل ۲۵mm می باشد . غای جلویی از هر دو طرف به طوری مایل شده است که با قریب خطرط مرکزی سطوح جلویی با فاصله ۲۰mm ترسیم شده است . خط مایل با فاصله ۱۰mm از قسمت پایین انتهای ورقه فلز امتداد می یابد . در طرف ورقه فلز به طور بکسان مایل شده است . علاوه بر این سطوح جلویی با عرض ۵mm و خطوط مایل به طول ۲۵mm تا قسمت پایین انتهای ورقه فلز امتداد یافته است . پین مسدود کننده را در سه غای با مقیاس ۱:۱ ترسیم کنید و اندازه های استاندارد را اندازه گیری نمایید .

شکل نوک مخروط مخروطی از آلیاز قلع و چلن ۱۴ است .

پین مسدود کننده از جنس فولاد S150 می باشد و دیزیزان زبری سطوح بالای R_a=3.2μm و بقیه سطوح دارای سطح زبری معادل R_a=6.3μm است .

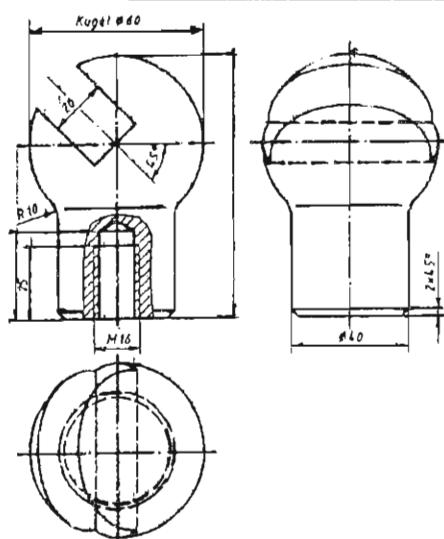

از هرجهت

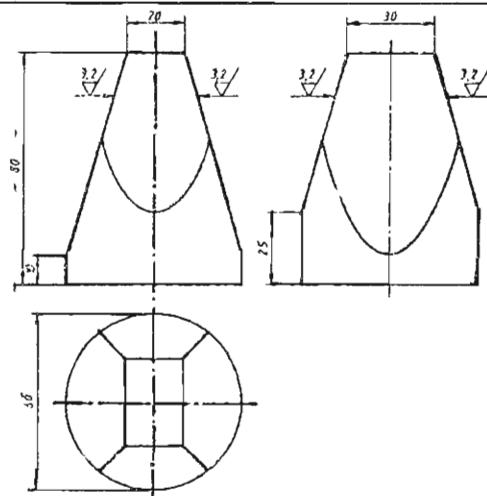


مخروط	مواد	M
نام :	G-CuSn14	8.10 L
درجه نقشه کشی :	مقیاس: ۱:۱	نام :
تاریخ :	درجه نقشه کشی :	نام :

میله مسدود کننده	مواد	M
نام :	St_50	8.11 L
درجه نقشه کشی :	مقیاس: ۱:۱	نام :
تاریخ :	درجه نقشه کشی :	نام :

جوابهای صحیح را علامت بزنید :

۲- کدامیک از گفته های زیر در مورد شکل زیر صحیح است :


در اثر ایجاد برش S در نمای جانبی ترسیم شده زیر مربوط به نمای

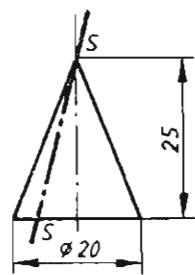


- سه گوش
منحنی
بیضی
شکل سهمی

۱- کدامیک از تصاویر جانبی ترسیم شده زیر مربوط به نمای


ترسیم شده از رویرو می باشد ؟

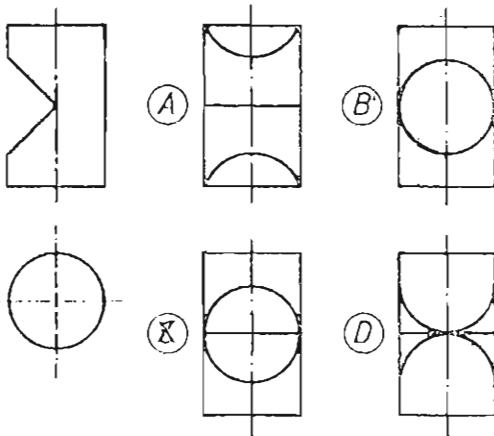


۴- کدامیک از نمایهای جانبی ، نمای جلویی و نمای افقی مربوط به شکل زیر است ؟

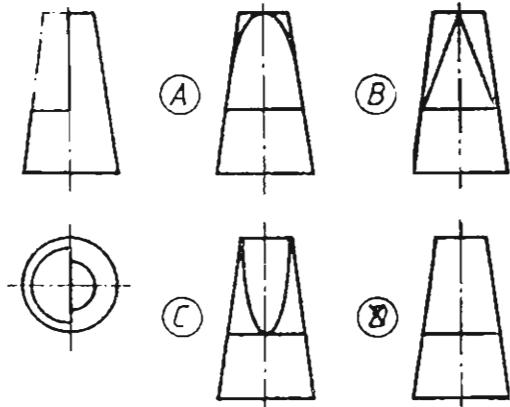


۳- کدامیک از نمایهای جانبی مربوط به نمای رویرو و افقی شکل زیر می باشد ؟

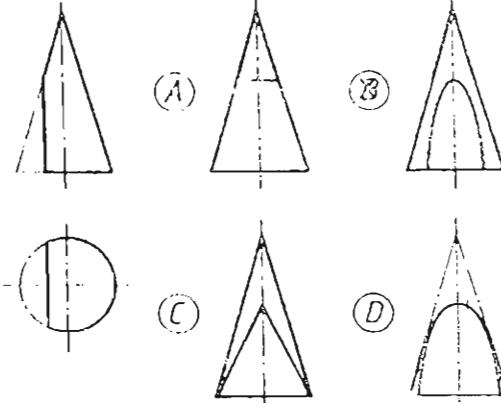

۶- کدامیک از نمایهای جانبی متعلق به نمای جلویی و نمای افقی شکل زیر است ؟

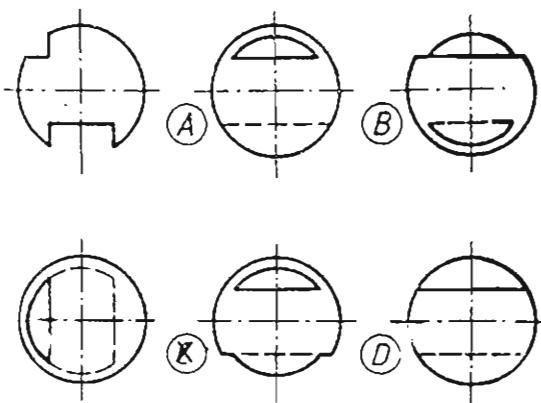

۵- در کدامیک از شکل های زیر دایره به شکل استاندارد اندازه گیری شده است ؟

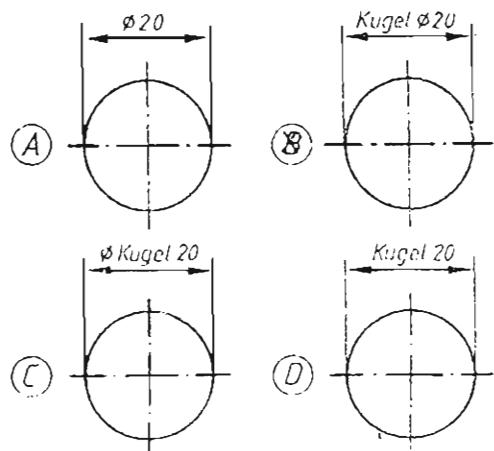

علائم اختصاری

مولد

M

8.12 L

نام :



درجه نقشه کشی :

تاریخ :

مقیاس :

اتصال منشوری را در سه نمای مقیاس ۱:۱ ترسیم کنید.

طبق استاندارد اندازه گذاری کنید.

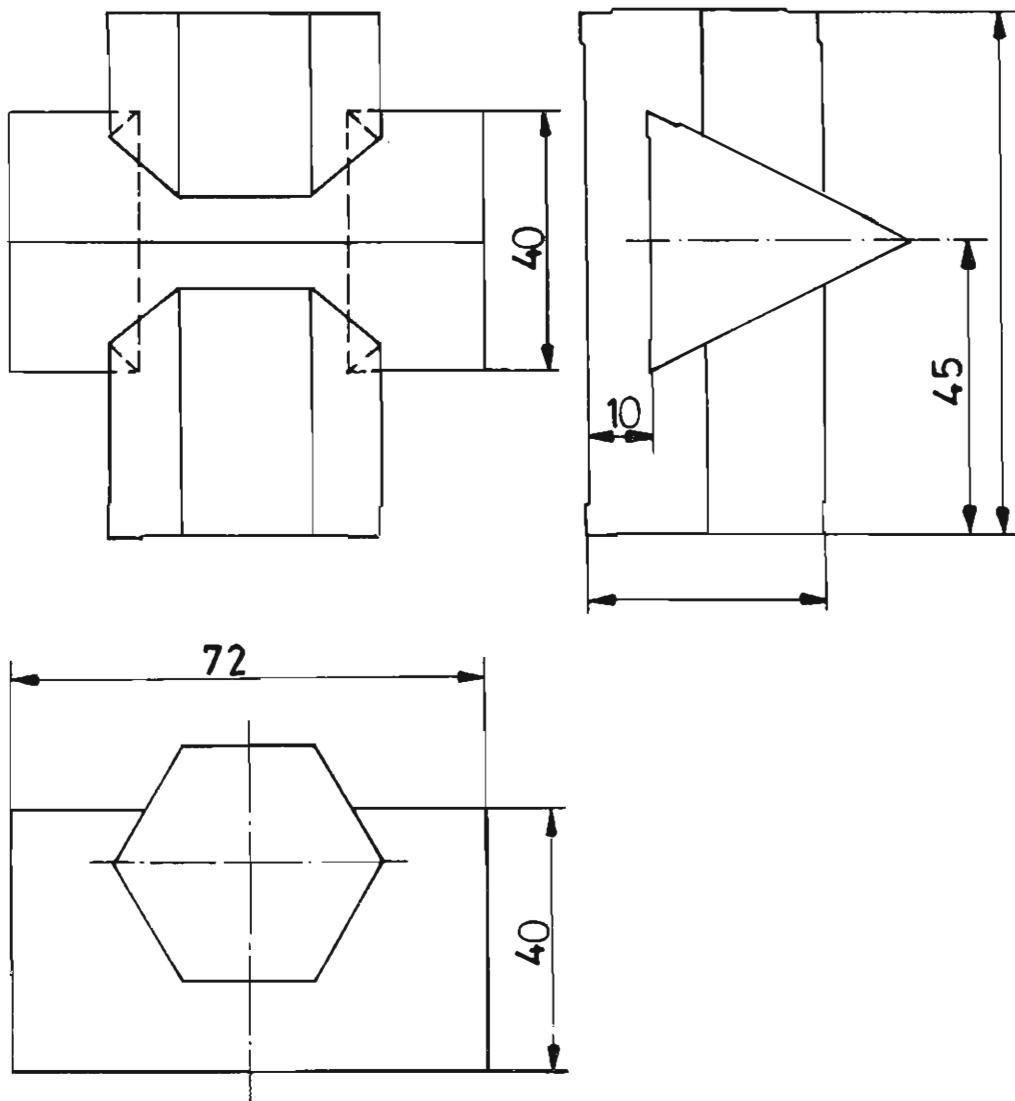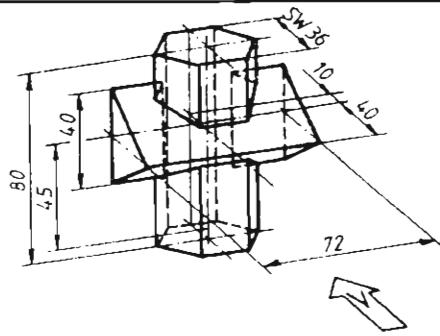

اتصالات منشور

مواد

M
9.1 L



نام:

درجه نقشه کشی:

تاریخ:


مقیاس: ۱:۱

نمای جلویی قطعه اتصال T، را به صورت نیم برش و نمای جانبی سمت چپ و همچنین نمای افقی را با مقیاس ۱:۱ ترسیم کنید .
طبق استاندارد اندازه گیری کنید .
قطعه اتصال T ، از جنس چدن ۲۵ می باشد .

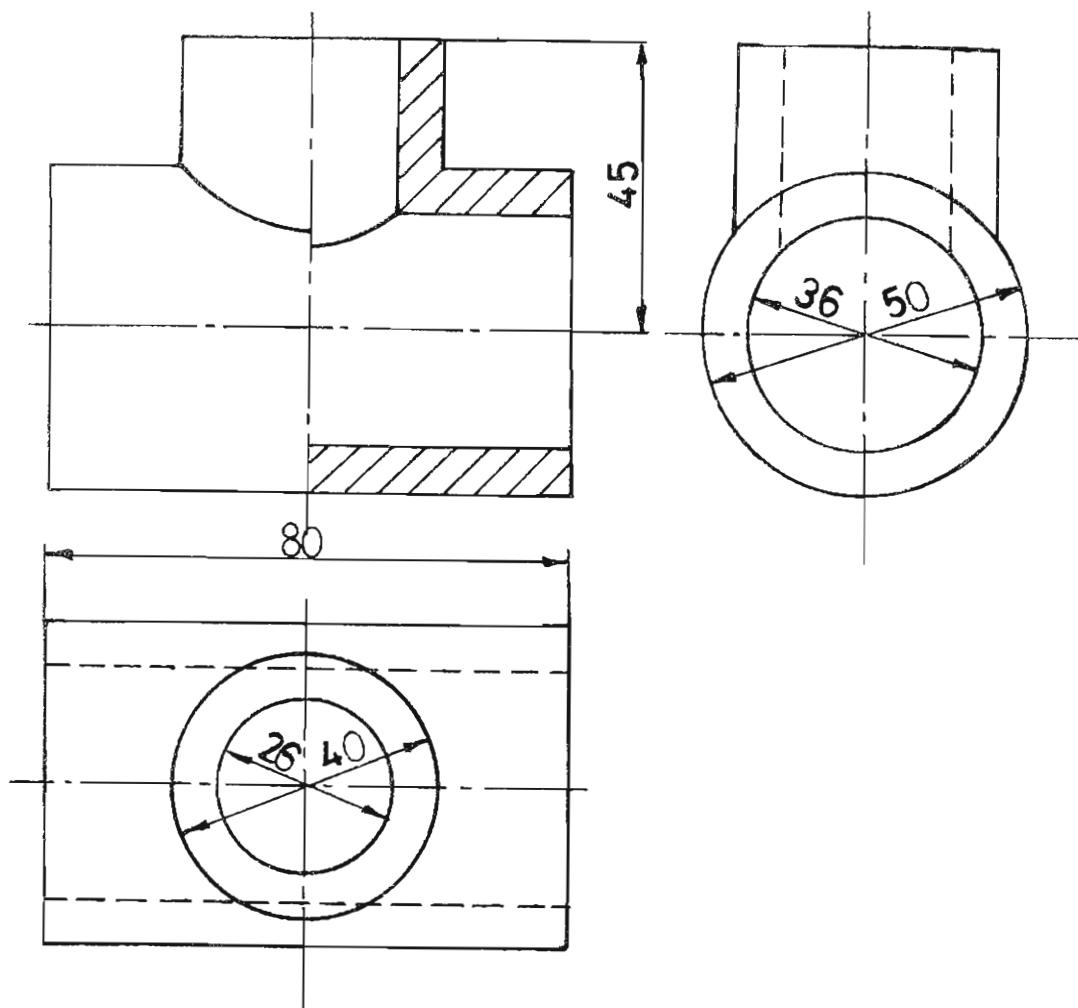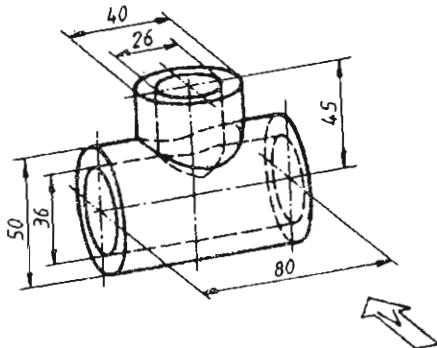


قطعه T			مواد	M
قابض:	درجه نقشه کشی :	تاریخ:	GG-25	9.2 L
			۱۸	مقیاس:

نمای جانبی سمت چپ، نمای افقی قطعه اتصال ترسیم شده زیر را با مقیاس ۱:۱ و نمای جلویی ناتمام را به صورت برش کامل ترسیم کنید.
تمامی سطوح قطعه کار دارای زیری سطحی معادل $R_a = 3.2 \mu\text{m}$ می باشد. قطعه اتصال نیز از جنس C45 می باشد.

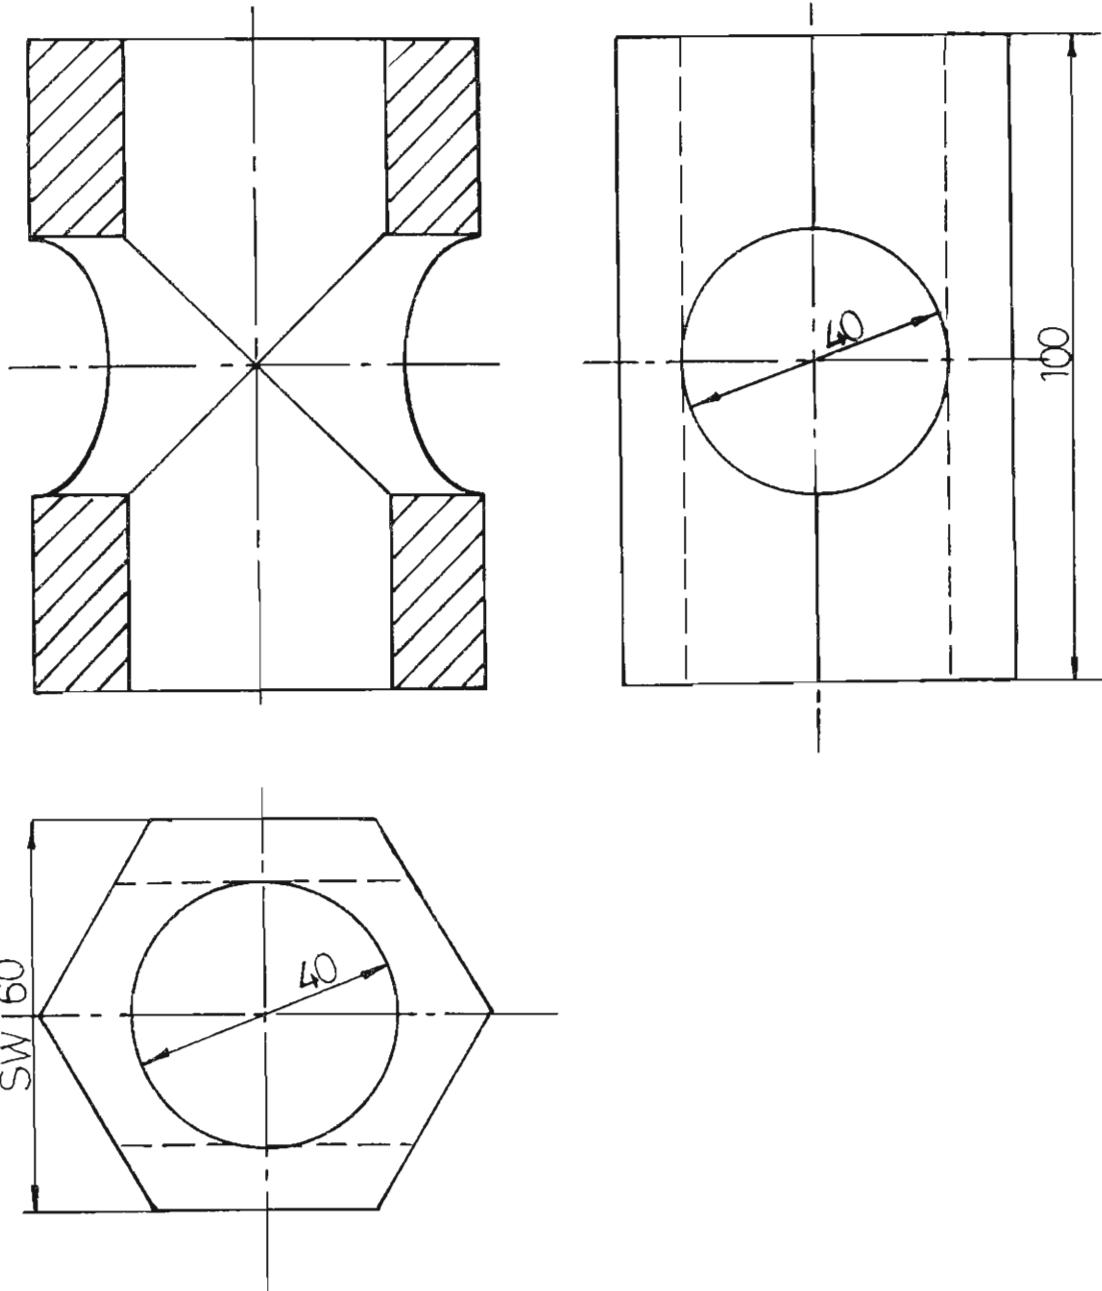


قطعه اتصال	مودل C45	M 9.3 L
نام :	درجه نقشه گشی :	تاریخ : ۱۱
		مقیاس : ۱:۱

نمای جلویی و نمای افقی پین راهنمای را با مقیاس ۱:۱ و همچنین نمای کامل سمت چپ را ترسیم کنید.
 تمام سطوح پین راهنمای دارای میزان زبری معادل $R_a = 3.2 \mu\text{m}$ می باشد.
 جنس قطعه کار CK22 می باشد.

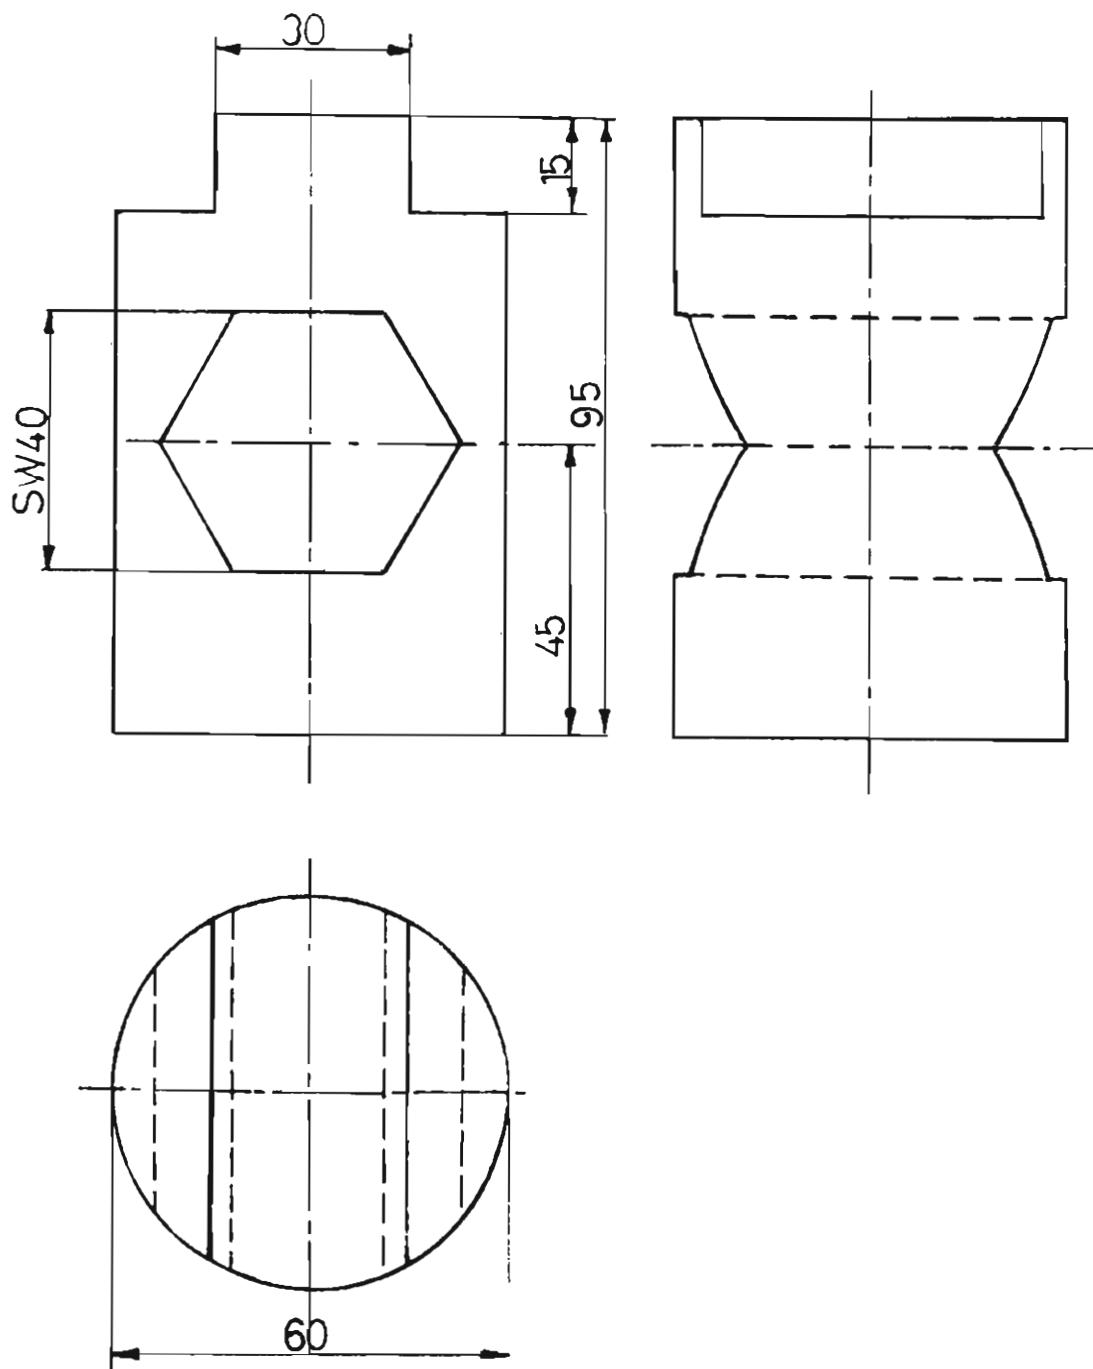


قطعه همراه			مواد CK 22	M 9.4 L
نام :	درجه نقشه گشی :	تاریخ :	مقیاس :	۱:۱

نمای جلویی قطعه آماده شده زیر را با مقیاس ۱:۱ و نمای جانبی سمت چپ را در نیم برش و نمای افقی را با سوراخی به قطر ۲۰ mm ترسیم کنید.
قطعه آماده شده از جنس St 50-2 می باشد.

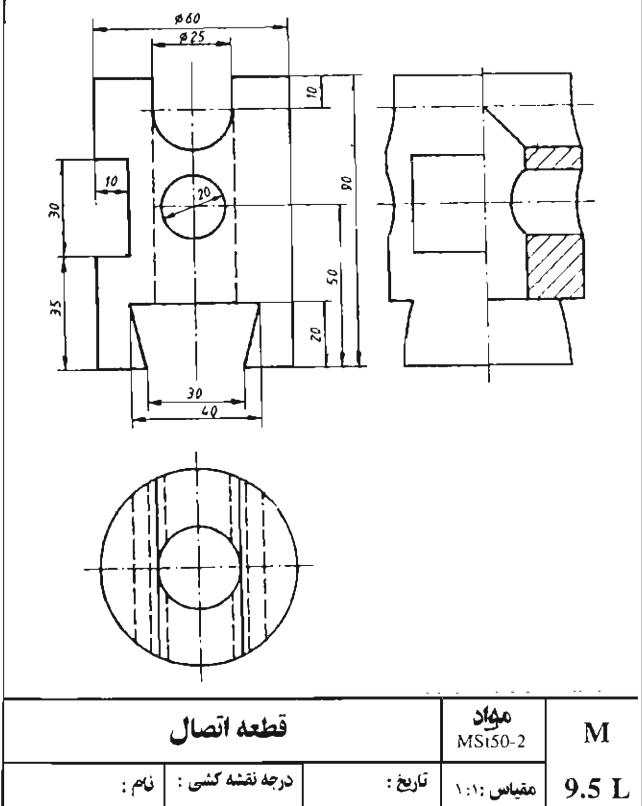



نمای روپرو و نمای جانبی سمت چپ و همچنین نمای افقی مخروط راهنمای را با مقیاس ۱:۱ ترسیم کنید. قطعه راهنمای از جنس ۲۵CrMo4 می باشد.

نمای افقی را به صورت نیم فرم ترسیم کنید. قطر میانی سوراخ ۱۵mm است میزان زیری سطح ، برابر $R_a=1.6\mu m$ است. تمامی سطوح دیگر قطعه میانی نیز دارای زیری سطوحی معادل $R_a=6.3\mu m$ است. جنس قطعه کار از نوع C42 می باشد.

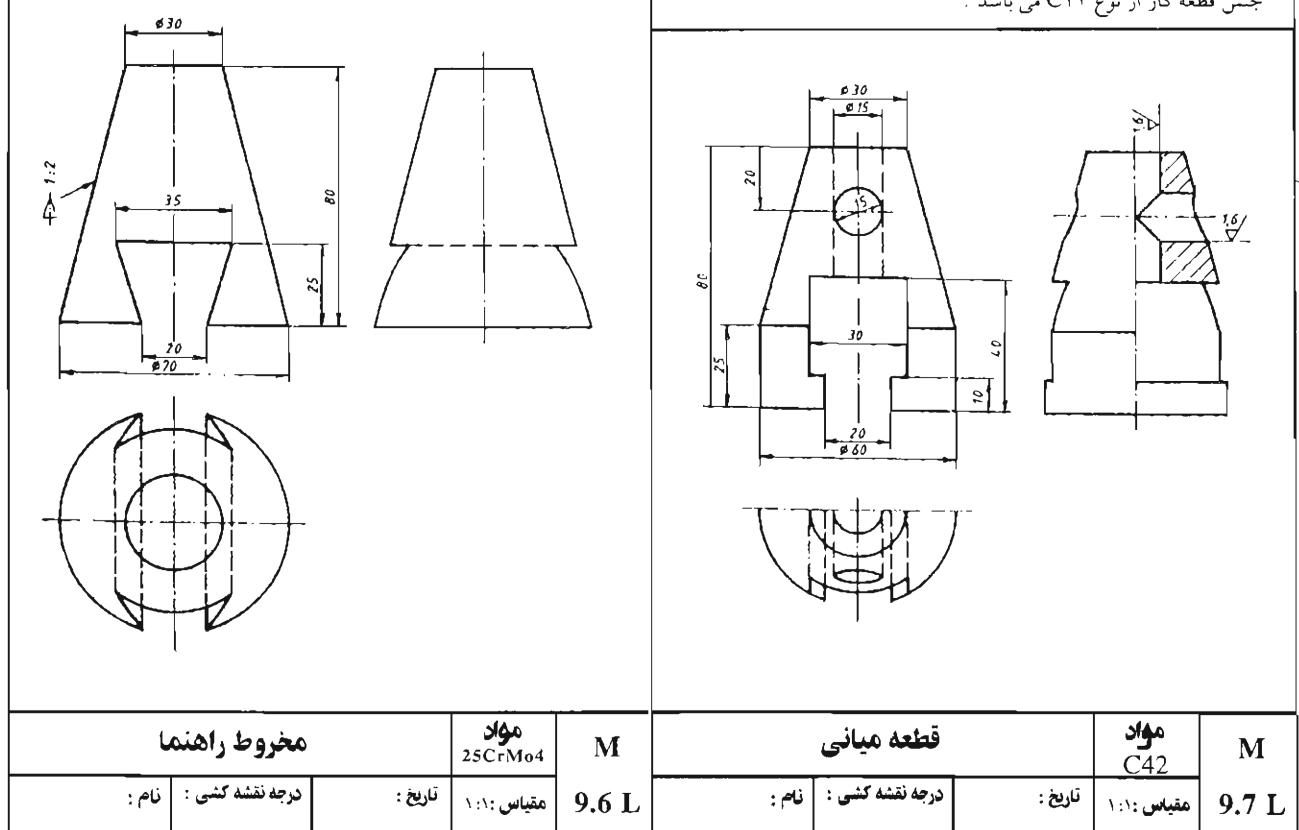



در اشکال زیر ، نمای روپرتو مناسب با نمای جانبی و نمای افقی را پیدا کنید .

نمای روپرتو دو مخروط ترسیم شده در یکدیگر را در شکل زیر با مقیاس ۱:۱ ترسیم کنید . منحنی ناقص را طبق برش دایره کامل کنید .

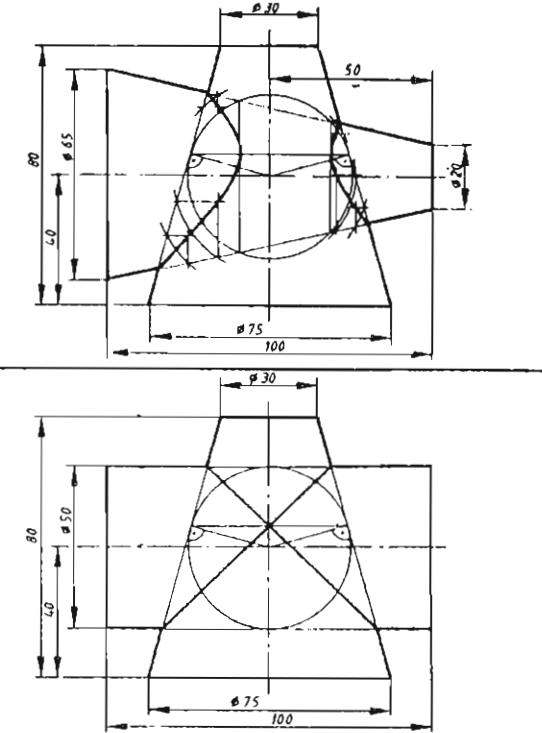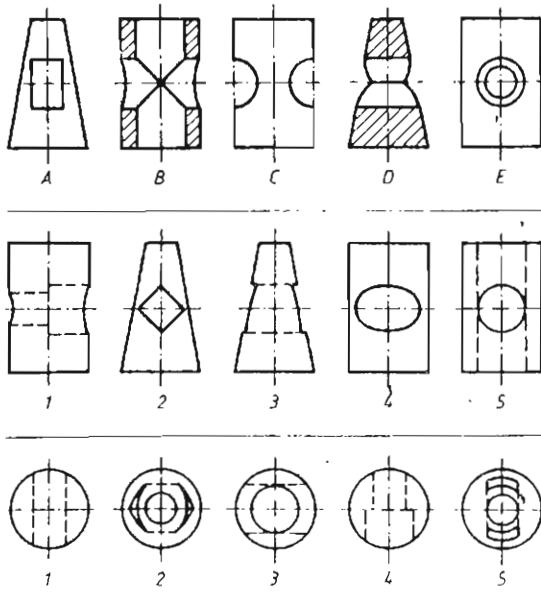

تنظیم نمایها		مواد	M
نام:	مقیاس: ۱:۱	C45	9.8 L
درجه نقشه کشی:	تاریخ:		

برای نمای جلویی ترسیم شده یک ظرف از جنس GG25 با مقیاس ۱:۱ نمای افقی را ترسیم کنید . لبه های مستقر شده نیازی بر ترسیم ندارد . نمای جلویی منحنی ترسیم شده را با توجه به برش کرده ای ترسیم کنید و نمای افقی منحنی را با توجه به برش موازی ترسیم کنید .

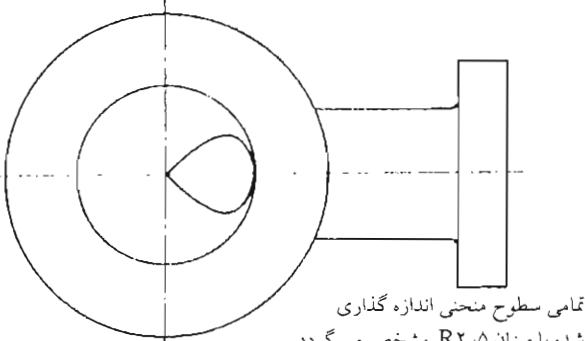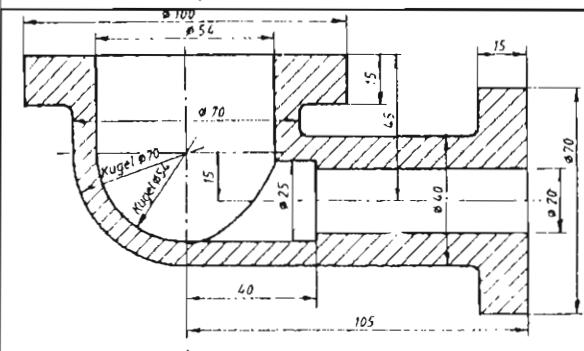


نمایی سطوح منحنی اندازه گذاری شده با میزان R25 مشخص می گردد .

قطعه اتصال		مواد	M
نام:	مقیاس: ۱:۱	St 50	9.9 L
درجه نقشه کشی:	تاریخ:		

از ورقه فلزی ترسیم شده در شکل ، یک بوش راهنمای ساخته شده است . می بایست به ترتیب کاری زیر عمل شود .

- قطر سوراخ ۷mm را در میان محور طولی قسمت بالای انتهایی ورقه با عمق ۲۵mm و قطر ۱۲mm فراخکاری کنید .
- با فاصله ۱۷.۵ mm پایین تر از لبه ورقه فولادی ، سوراخی با قطر ۱۰ mm باید ایجاد گردد به صورتی اجرا شود که در جهت طولی به شکل قائم الزاویه ، و در نمای جلویی به صورت دایره مشخص گردد .
- در قسمت انتهایی ، ورقه فولادی با طول ۱۵mm و قطر ۵mm تراشکاری می گردد .
- نمای جلویی بوش ، راهنمای و نمای جانبی سمت چوب به طور برش کامل و نمای افقی آنرا با مقیاس ۱:۲ ترسیم کنید . قطعه کار را اندازه گذاری کنید ! قطعه کار از جنس C15 می باشد .












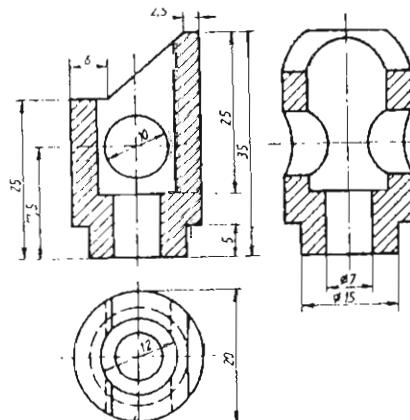


مخزن میله		مواد	M
نام:	مقیاس: ۱:۱	GG-25	9.10 L
درجه نقشه کشی:	تاریخ:		












برش راهنمای		مواد	M
نام:	مقیاس: ۱:۱	C15	9.11 L
درجه نقشه کشی:	تاریخ:		

جواب صحیح را علامت بزنید :












- ۱- کدامیک از نمایهای جانبی ، متعلق به نمای جلویی و افقی شکل زیر می باشد ؟
شکل زیر می باشد ؟

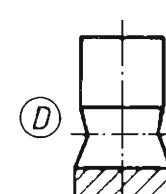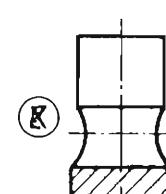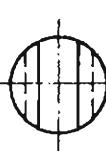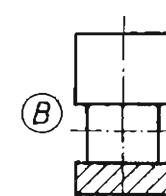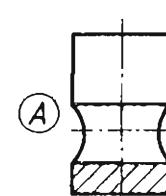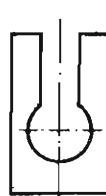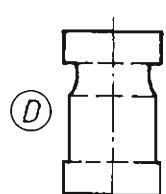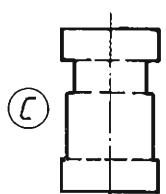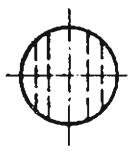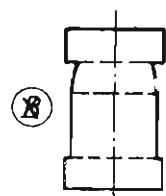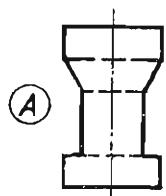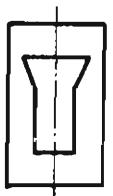

- ۴- کدامیک از نمایهای جانبی ، به نمای جلویی و افقی شکل زیر مربوط می باشد ؟

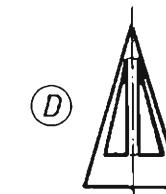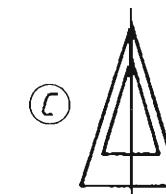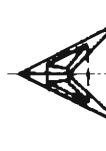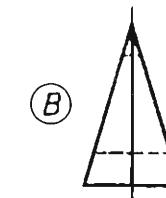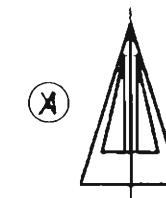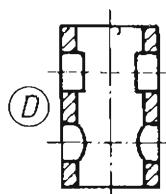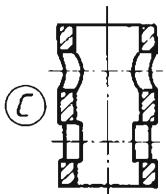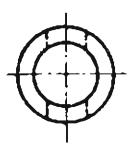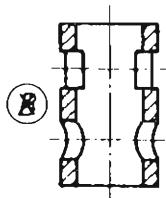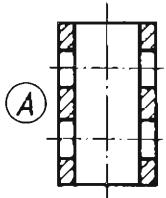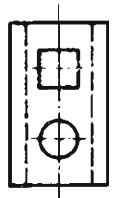

- ۵- کدامیک از نمایهای جانبی ، به نمای جلویی و افقی شکل زیر مربوط می باشد ؟

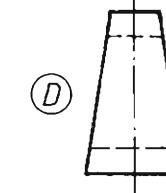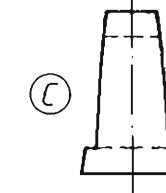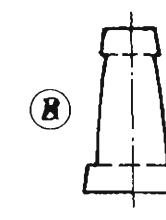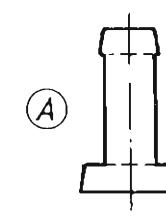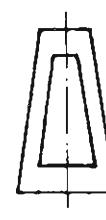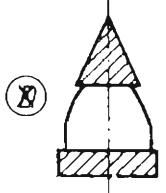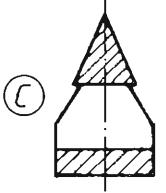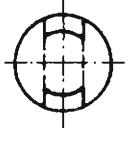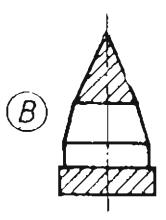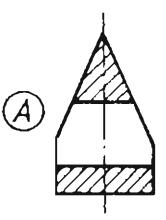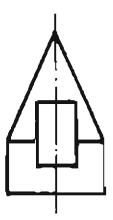

علائم اختصاری

مود

M

9.12L



نام :

درجه نقشه کشی :

تاریخ :

مقیاس :

ابتدا، یک چهارضلعی را در سه نمای مقیاس ۱:۱ رسم کنید و سپس طبق استاندارد اندازه گذاری کنید. سپس اندازه های سطوح بالایی (سطوح برش) و میزان انحنای چهارضلعی را ترسیم کنید.

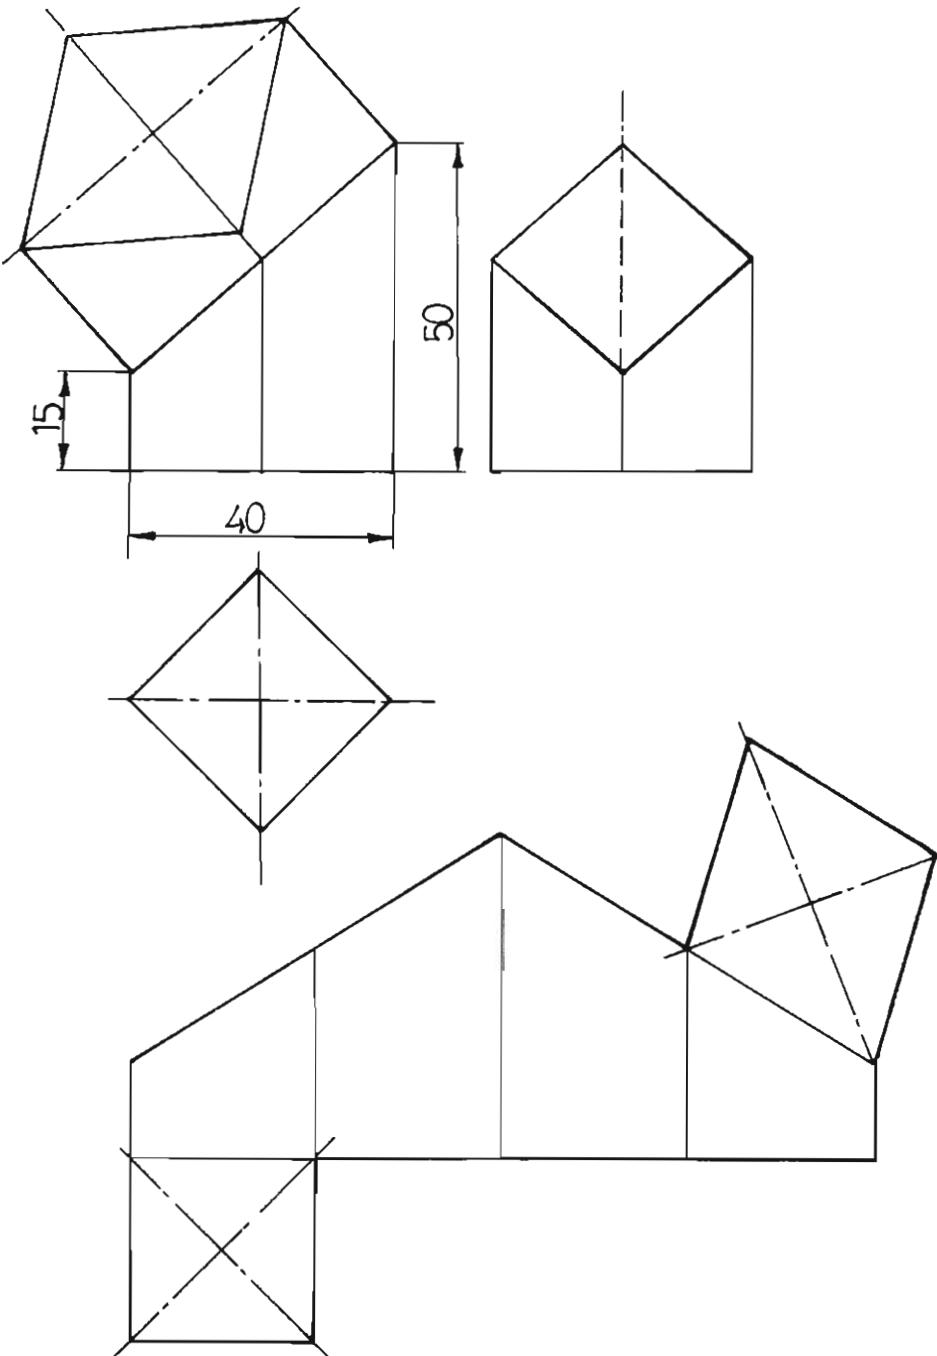
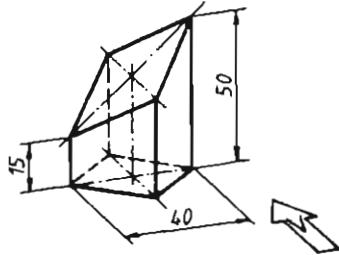


منشور چهارضلع	مهد	M
نام:	درجه نقشه کشی:	تاریخ:

مقیاس: ۱:۱


L

ابتدا قطعه میانی منشوری را در سه نمای با مقیاس ۱:۱ ترسیم کنید، سپس طبق استاندارد اندازه گذاری کنید میزان انحنای قطعه میانی را نیز مشخص نمایید. جنس قطعه کار از انواع C45 می باشد.

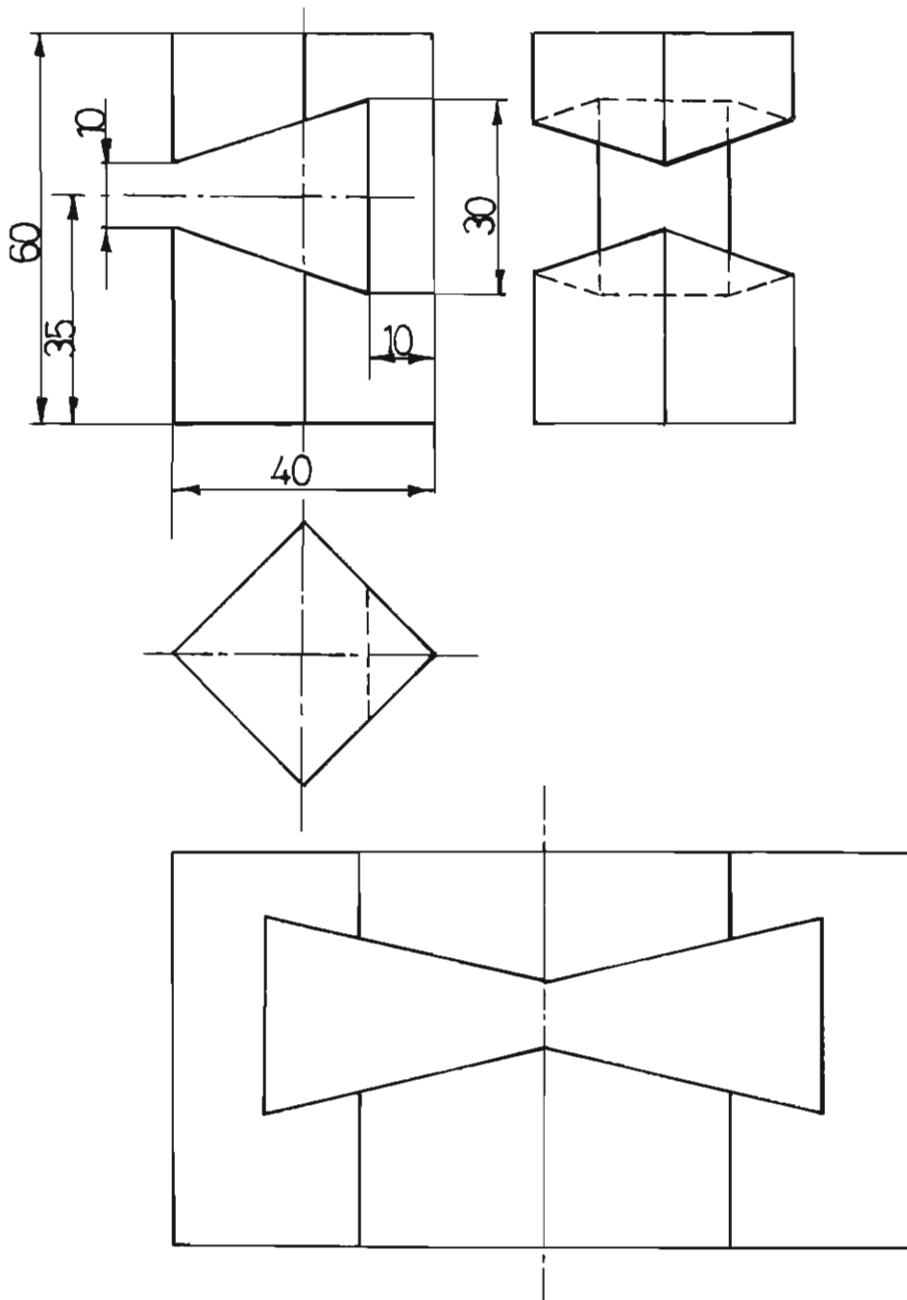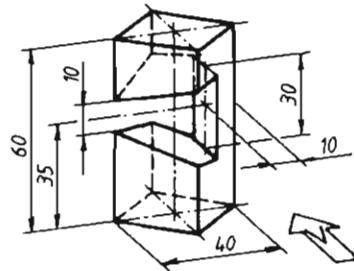



قطعه میانی	مواد	M
نام:	C 45	10.2 L
درجه نقشه کشی:	تاریخ:	مقیاس:
نام:	درجہ نقشه کشی:	تاریخ:

ابتدا ، نمای جلویی و افقی قطعه فرم دار را در مقیاس ۱:۱ و نمای جانبی سمت چپ را ترسیم کنید و سپس سطوح برش دار مایل و منحنی قطعه فرم دار را رسم نماید .
جنس قطعه کار از نوع St52 است .

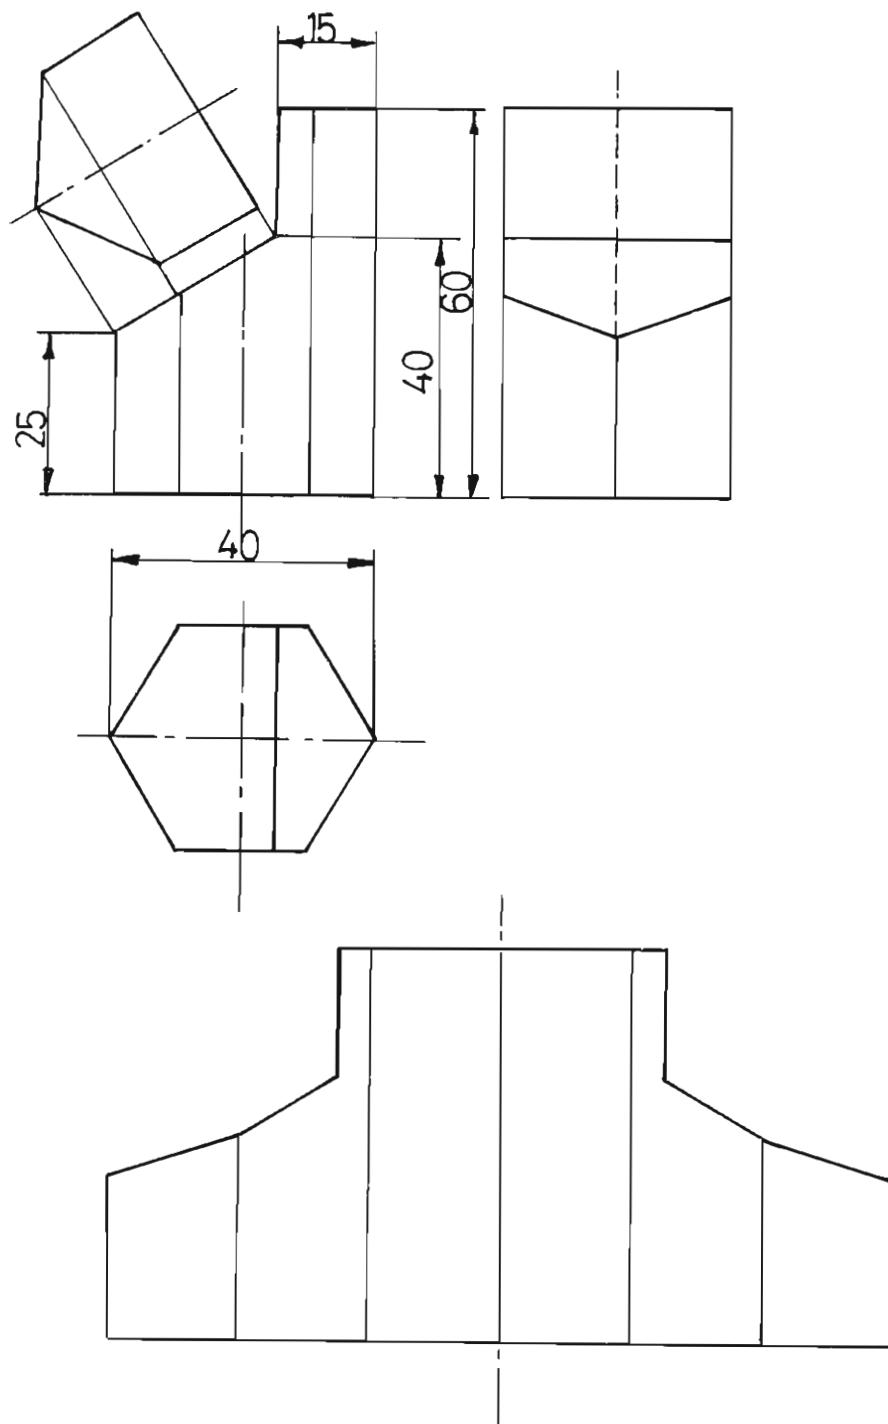


قطعه فرم دار			مواد St 52	M
نام :	درجه نقشه کشی :	تاریخ :	مقیاس :	10.3 L
			۱:۱	

شکل یک مخزن را با شکل ذوزنقه‌ای با مقیاس ۱:۲ ترسیم کنید، ابتدا گسترش سطوح اصلی مخزن را رسم نمایید. جنس مخزن از نوع MUST 12.05 می‌باشد. سه نمارا بانمایش ۱:۲ رسم کنید سپس طبق استاندارد اندازه گذاری نمایید و اندازه‌ها را از روی اندازه گسترش بدست آورید. از ترسیم قطر ورقه صرف نظر کنید. نمای جلویی مخزن بطور ایستاده قرار می‌گیرد و دریچه از نمای جانبی نشان داده شده است.

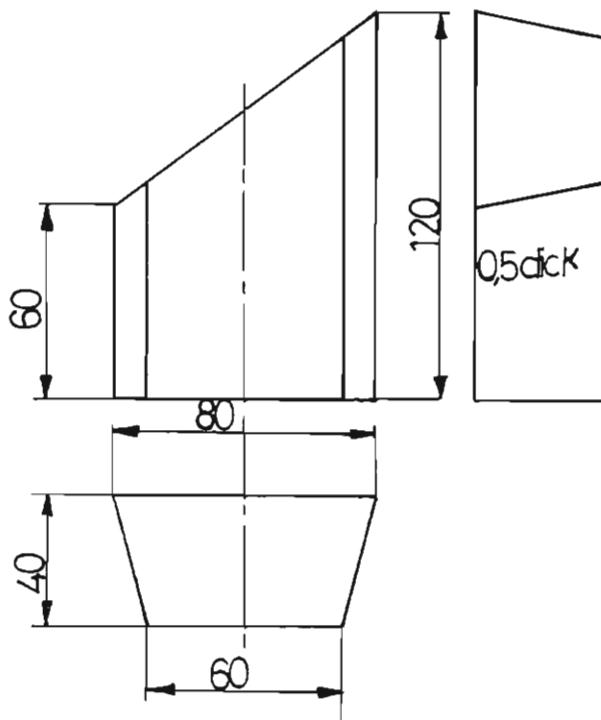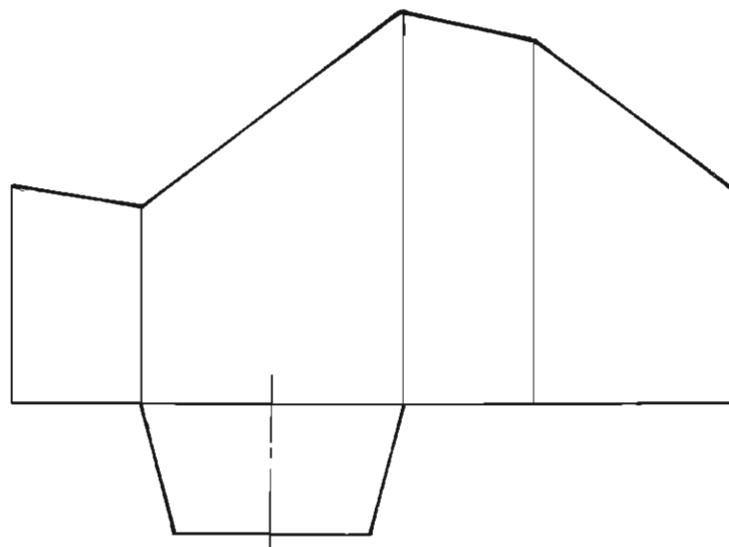


مخزن			مواد MUST 12-05	M 10.4 L
نام:	درجه نقشه کشی:	تاریخ:	مقیاس:	۱:۱

ابتدا ، نمای جلویی و نمای افقی سیلندر را با توجه به شکل گسترش آن در مقیاس ۱:۱ ترسیم کنید .

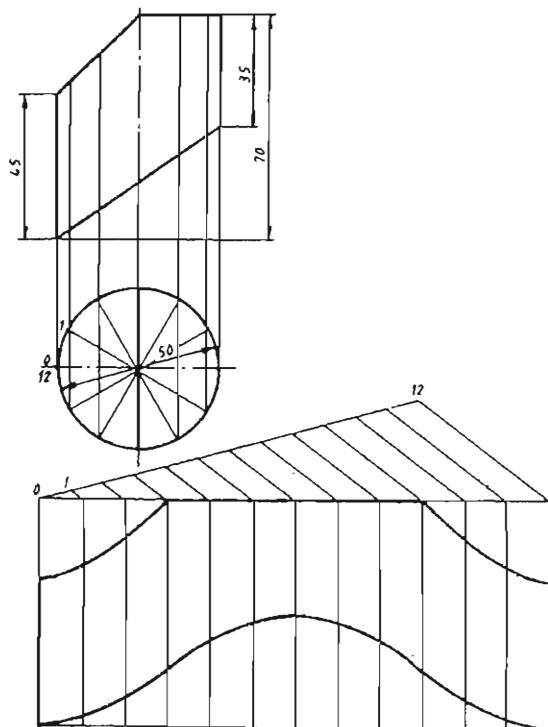

نمای افقی و همچنین نمای جانبی سمت چپ سطوح برش را با اندازه های واقعی ترسیم کنید .

شکل گسترش و سطوح مستر اتصالات زیر را رسم نماید .

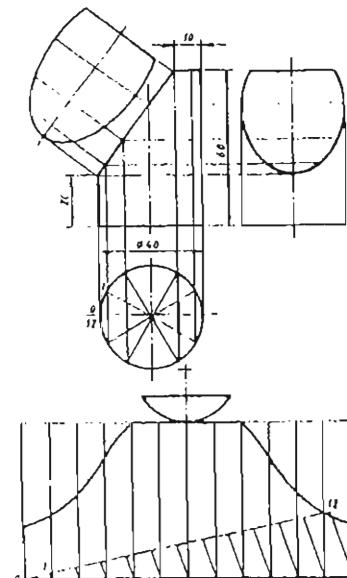


استوانه مایل		مداد	M
نام:	درجه نقشه کشی:	تاریخ:	مقیاس:
			10.5 L 1:1

قطعات اتصال		مداد	M
نام:	درجه نقشه کشی:	تاریخ:	مقیاس:
			10.6 L 1:1

ابتدا نمای جلویی انشعاب رسم شده زیر را با مقیاس ۵:۱ ترسیم کنید .

شکل گسترش را برای قسمت ۱ محاسبه کنید ، از رسم فنی قطر ورقه قطعات صرف نظر کنید . این اتصال از جنس St-10.04 است .



اتصالات		مواد	M
نام:	درجه نقشه کشی:	تاریخ:	مقیاس:
St10-04		10.7 L	1:5

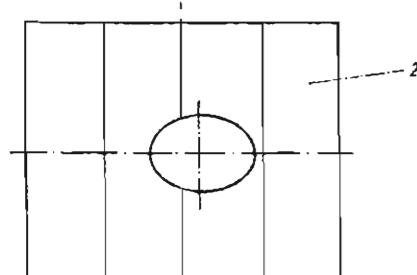

انحناء اتصال		مواد	M
نام:	درجه نقشه کشی:	تاریخ:	مقیاس:
St10-04		10.8 L	1:5


ابتدا ، نمای جلویی و نمای افقی قیف ترسیم شده را با مقیاس ۱:۵ و همچنین نمای جانبی سمت چپ آنرا محاسبه کید و سپس شکل گسترش یافته قیف را ترسیم نماید . از رسم فنی قطر ورقه فولادی نیز صرف نظر کنید جنس قیف از نوع St-12.03 می باشد .

ابتدا ، نمای جانبی سمت چپ و نمای افقی درپوش را با مقیاس ۱:۱ ترسیم کنید و نمای جلویی و نمای افقی را نیز کامل کنید ! نمای جلویی و نمای افقی را نیز کامل کنید ، سپس اندازه شکل گسترش گسترش قسمت بیرونی و تمامی سطوح مستقر درپوش را محاسبه کنید . از دسم قطر ورقه صرف نظر کنید . جنس درپوش از نوع USt137-203 می باشد .

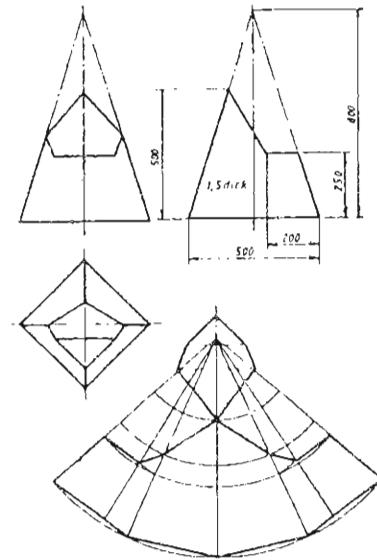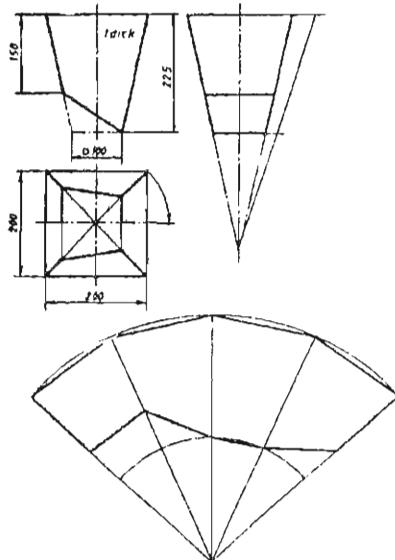


قیف	مداد USt12-03	M	
نام :	درجه نقشه کشی :	تاریخ :	مقیاس :
		10.9 L	

ابتدا ، نمای جلویی مخروط ناقص را در مقیاس ۱:۱ در نمای افقی و نمای جانبی سمت چپ و شکل گسترش مخروط ناقص را ترسیم کنید .

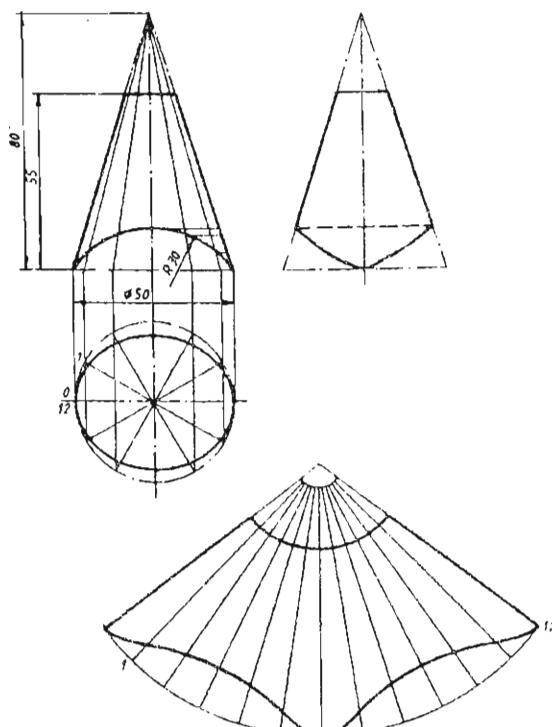

سرپوش	مداد US137-203	M	
نام :	درجه نقشه کشی :	تاریخ :	مقیاس :
		10.10L	

ابتدا قسمت اول اتصال لوله را در سه نمای با مقیاس ۱:۱ رسم کنید . سپس شکل گسترش آنرا ترسیم کنید . از دسم قطر ورقه صرف نظر کنید . جنس لوله از نوع St-10.04 است . نیاز به اندازه گذاری نمی باشد .

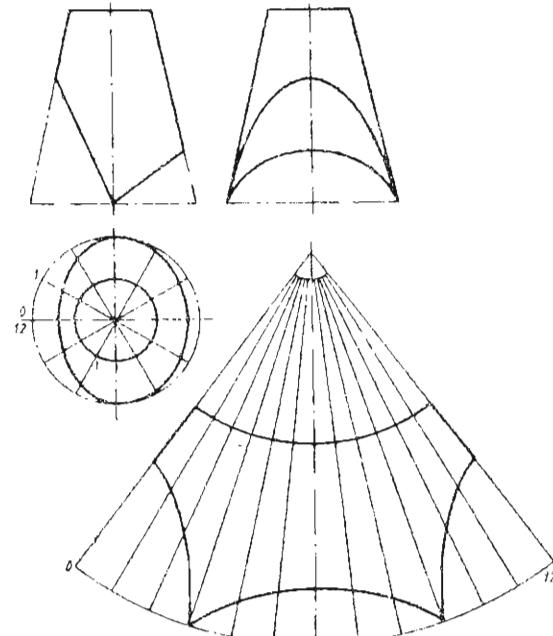

مولا	مداد St10-04	M	
نام :	درجه نقشه کشی :	تاریخ :	مقیاس :
		10.11L	


مولا	مداد St10-04	M	
نام :	درجه نقشه کشی :	تاریخ :	مقیاس :
		10.12L	

جوابهای صحیح را علامت بزنید :


۱- کدامیک از شکل های گسترش مربوط به غای جلویی و غای افقی شکل زیر می باشد ؟




(A)

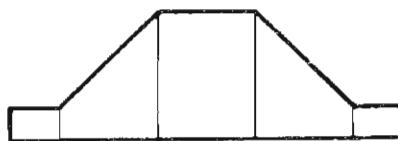


(B)

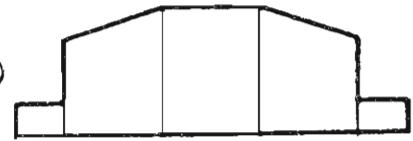


(C)

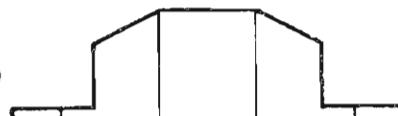

(D)

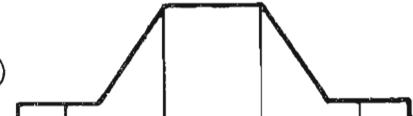

۲- کدام یک از شکل های گسترش مربوط به غای جلویی و غای افقی شکل زیر می باشد ؟

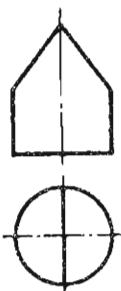

(A)



(B)



(C)



(D)



۳- کدام یک از شکل های گسترش مربوط به غای جلویی و غای افقی شکل زیر می باشد ؟



(A)



(B)



(C)



(D)




۴- کدام یک از شکل های گسترش مربوط به غای جلویی و غای افقی شکل زیر می باشد ؟



(A)



(B)

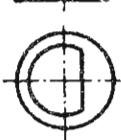

(C)



(D)



علامه اختصاری

مواد

M


نام :

درجه نقشه کشی :

تاریخ :



مقیاس :

10.13L

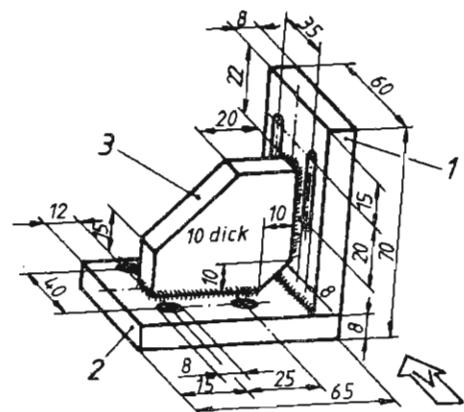

قطعه ترسیم شده در شکل مقابل در قسمتهای ۱ و ۲ و ۳ بوسیله جوش فلزی دوبل با زاویه $a=5\text{mm}$ جوشکاری شده است، قطعه را در سه نما با مقیاس ۱:۱ رسم کنید درز جوش را با کمک شکل داده شده ترسیم کنید، اندازه گذاری قطعه کار مورد نیاز نمی باشد.

دسته از جنس فولاد St50 است. تمامی سطوح دسته دارای میزان زبری معادل $R_a=12.5\mu\text{m}$ می باشد.

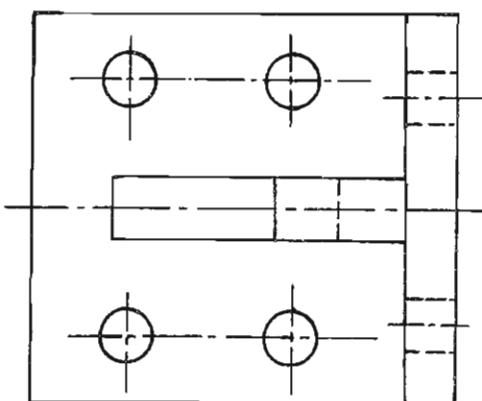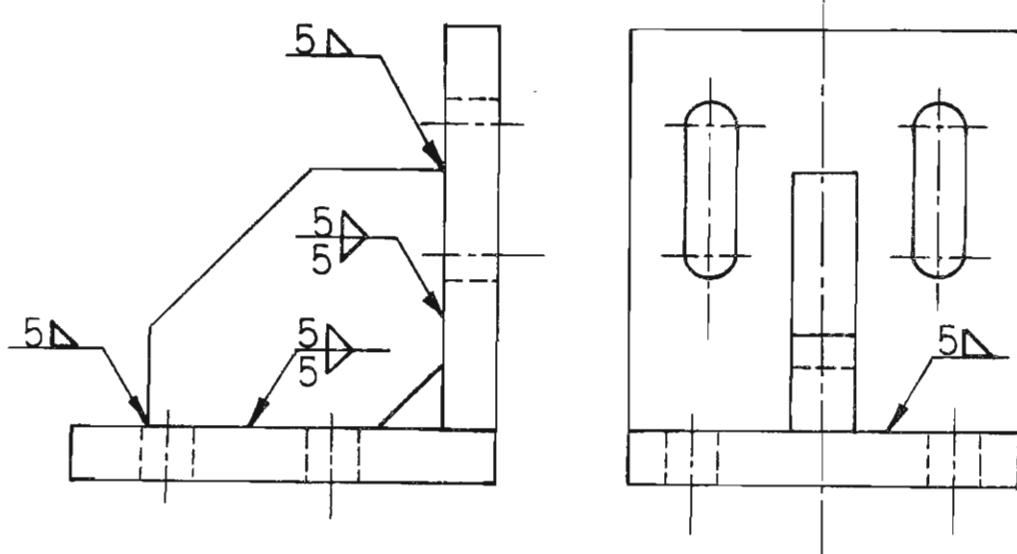




دسته نگهدارنده			مواد	M
نام :	درجه نقشه گشی :	تاریخ :	مقیاس:	11.1 L
			1 : 1	St 50

چرخ گردنه ترسیم شده در شکل مقابله از سه قسمت ۱ و ۲ و ۳ تشکیل ، و بهم جوش داده شده است که قسمت ۱ و ۲ بوسیله جوش مغزی دوبل با اندازه های $n=8$ ، $l=90^\circ$ ، $e=44\text{mm}$ ، $a=5\text{mm}$ و قسمت ۲ و ۳ نیز بوسیله جوش مغزی حلقوی باندازه a جوشکاری شده است .

نمای کامل رو برو جلویی چرخ گردنه را در برش کامل و نمای افقی آنرا نیز با مقیاس ۱:۵ ترسیم کنید .
تمام سوراخهای سیمت‌برگ بر روی چرخ گردنه متّه کاری شده است .


قطعه کار را طبق استاندارد ، اندازه گذاری کنید .
درز جوش را با کمک اشکال ترسیم شده زیر علامت‌گذاری کنید .

چرخ گردنه از جنس St.42 است .

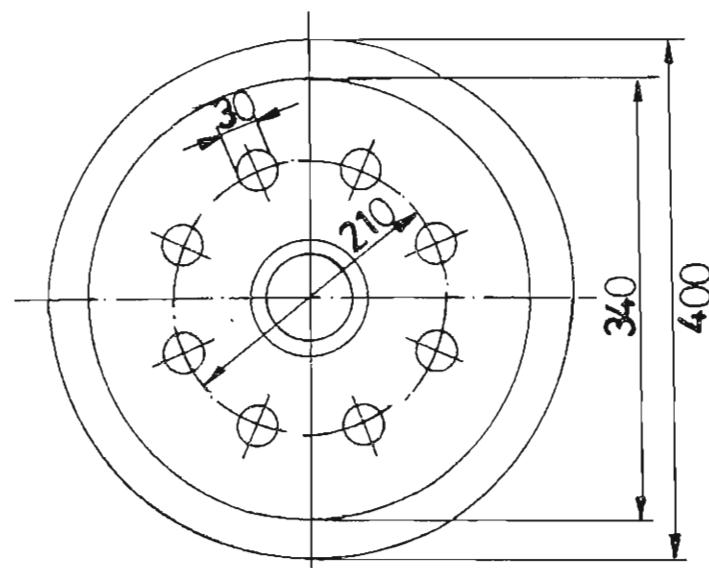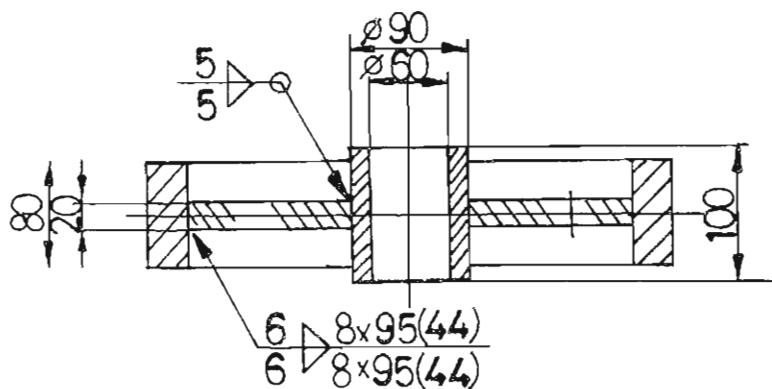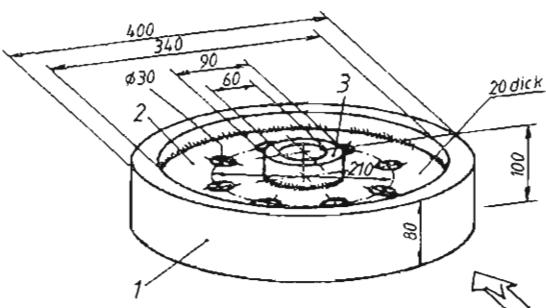


چرخ متحورک			مواد St42	M
نام :	درجه نقشه گشی :	تاریخ :	مقیاس :	11.2 L
			1:5	

۱- به کمک شکل های ترسیم شده پایه یاتاقان درزجوش مورد نیاز را در مقیاس ۱:۱ برای قطعات کوچکی که بوسیله جوش فلزی دوبل = قوسی با فاصله $a=4\text{mm}$ جوشکاری شده ، علامتگذاری نمایید ، اندازه گذاری در جوش یا قطعه کار مورد نیاز نی باشد .
پایه یاتاقان از جنس فولاد St40 است .

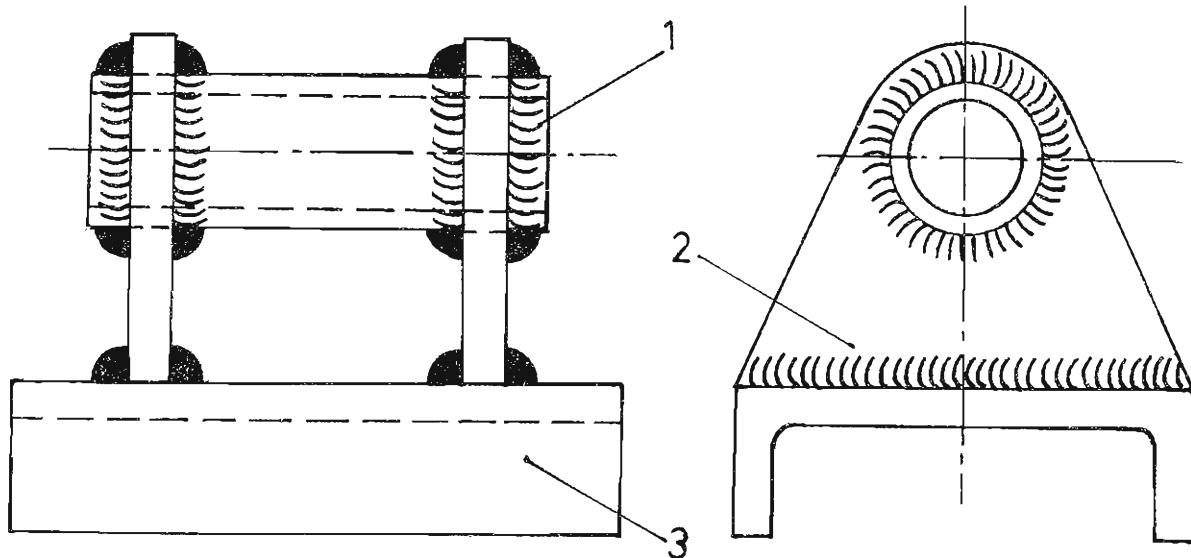


۲- شکل های ترسیم شده زیر را که به پایه یاتاقان با مقیاس ۱:۱ و قطعات کوچک که بوسیله جوش مغزی دوبل با فاصله $a=4\text{mm}$ جوشکاری شده است ، علامت گذاری و اندازه گذاری نمایید .
اندازه گذاری قطعه کار مورد نیاز نیست ، جنس پایه یاتاقان از نوع St40 می باشد .

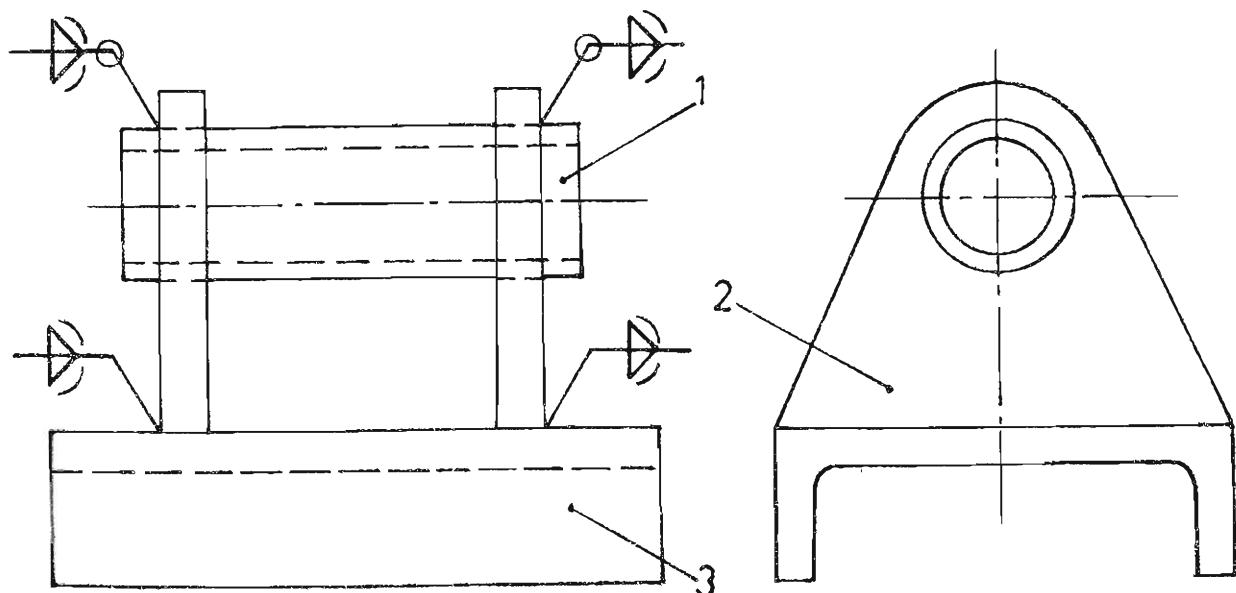

چهار پایه	مواد St 40	M 11.3 L	
نام:	درجه نقشه گشی :	تاریخ:	مقیاس: ۱:۱

پایه قرقره در مقیاس ۱:۱ از نمای جلو و نمای جانبی سمت چپ را به طور استاندار داندازه گذاری کنید.
 اندازه های مورد نیاز را از روی شکل بدست آورید . درز جوش های قطعه کار را بوسیله شکل های ترسیم شده زیر
 علامت گذاری و اندازه گذاری نماید . تمام شکل هارا به صورت کروکی ترسیم کنید .
 پایه قرقره از جنس فولاد St50 است . برگه های مربوط به نقشه کشی را به صورت افقی مورد استفاده قرار دهید .

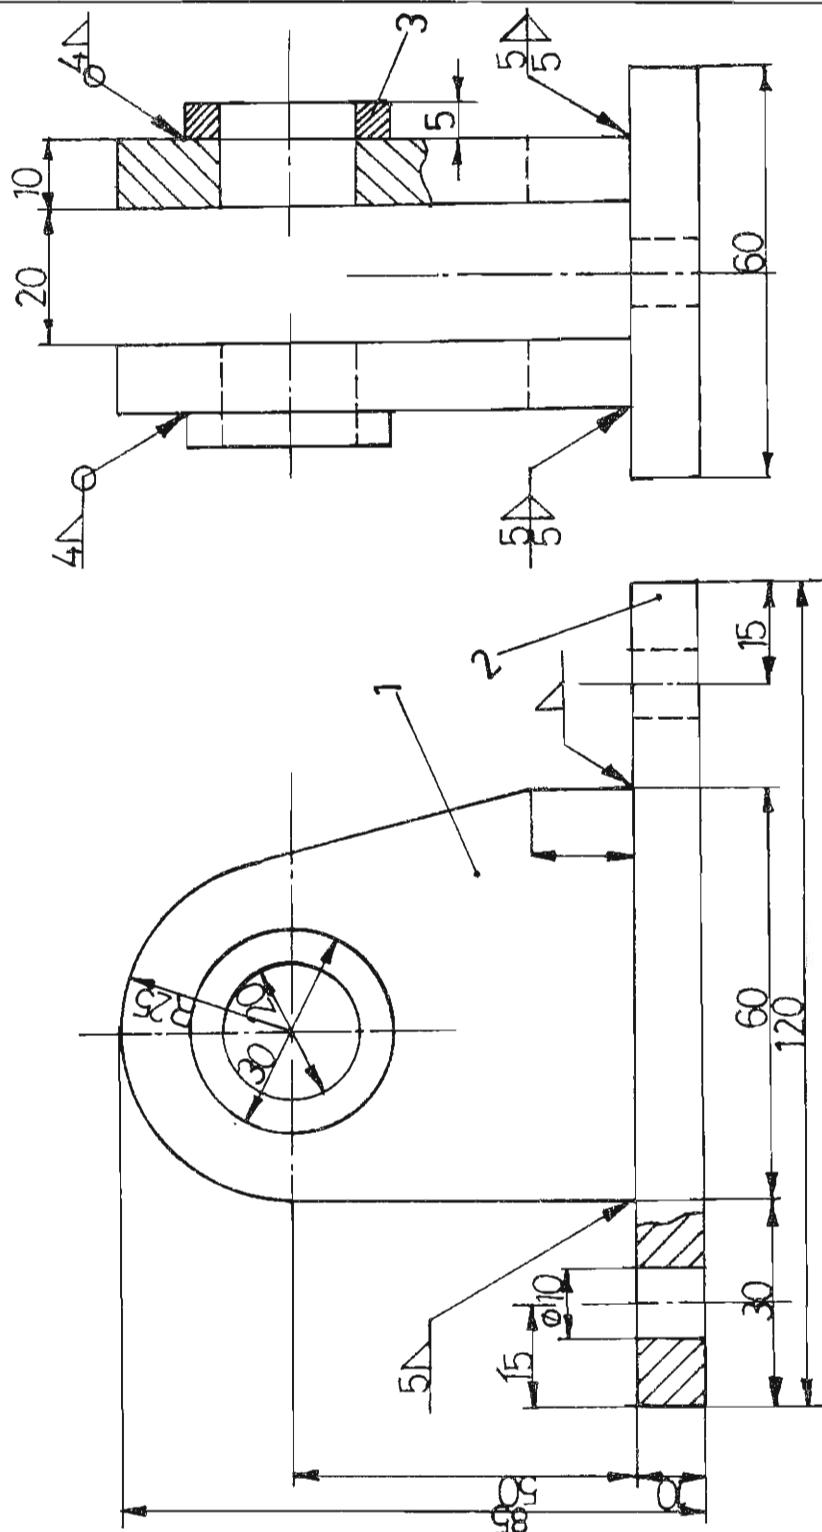

چهاربایه غلطک

مولا
St 50

M
11.4L



نام:

درجه نقشه کشی :

تاریخ:

مقیاس: ۱:۱

نمای جلویی و نمای جانبی سمت چپ زانویی ترسیم شده زیر را با مقیاس ۱:۱ ترسیم کنید! درز جوش موردنیاز تعقیه کار که در قسمتهای ۱، ۲، ۳ بوسیله جوش مغزی توخالی با فاصله $a=6\text{ mm}$ و قسمت ۴ بوسیله درز جوش مغزی قوسی جوشکاری شده و هر دو قسمت ۳ با قسمت های ۴ بوسیله جوش مغزی دوبل تو خالی با فاصله $a=4\text{ mm}$ جوشکاری شده، اندازه گذاری کنید.
جنس زانویی از فولاد St50 است.

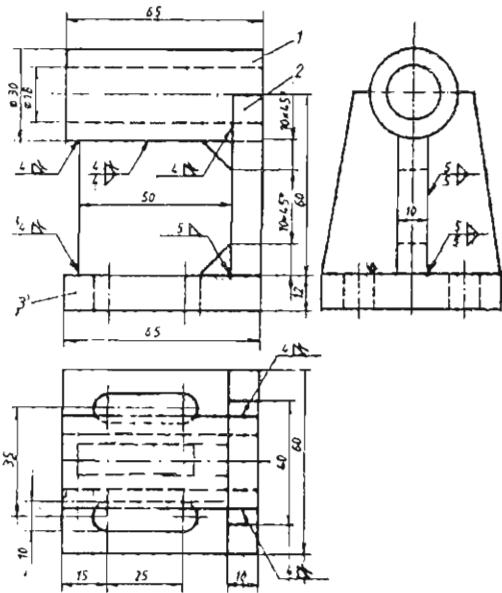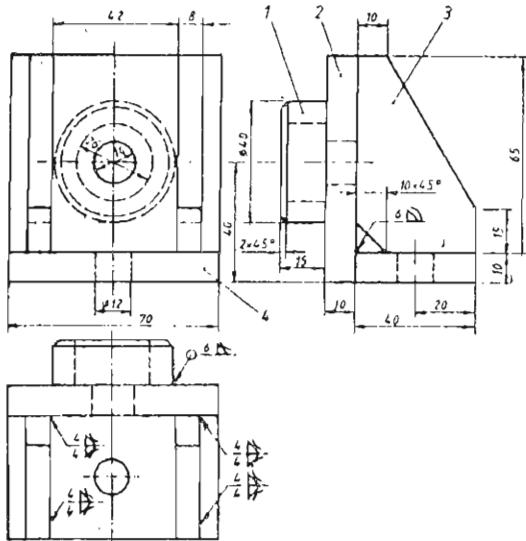

تنظیم نماها

مداد
St 50

M
11.5L

نام:

تاریخ:

مقیاس:

درجه نقشه کشی:

باتاقان در حالت ایستاده

مداد
St 42


M
11.6L

نام:

تاریخ:



مقیاس:

درجه نقشه کشی:

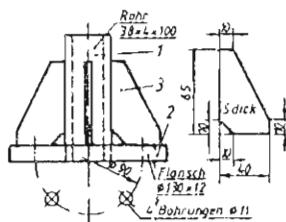

سر ستون ترسیم شده از قسمتهای ۱ و ۲ و ۳ بوسیله جوش مغزی دوبل با فاصله $a=4\text{ mm}$ بهم جوش شده. نمای کامل رو برو سرتون در برش نیم دایره را در مقیاس ۱:۱ ترسیم کنید و بطرور استاندار داندازه گذاری نماید.
اندازه های چهارشیار را از روی شکل های ترسیم شده زیریندست اورید.
سر ستون از جنس St37.2 است.

در نمای جلویی و افقی یک باتاقان فولادی با مقیاس ۱:۱ با یک شیار در وسط جوشکاری شده است، اندازه و فرم شیار را بدلتوه انتخاب کنید، نمای جلویی سمت چپ را با شیارهای جوشکاری شده ترسیم کنید و نمای جلویی و افقی را نیز کامل کنید و اندازه ها را نیز درج کنید به کمک شکل های ترسیم شده زیر نیز شیارهای جوشکاری شده و درز جوش های موردنیاز را علامت گذاری و اندازه گذاری نماید.

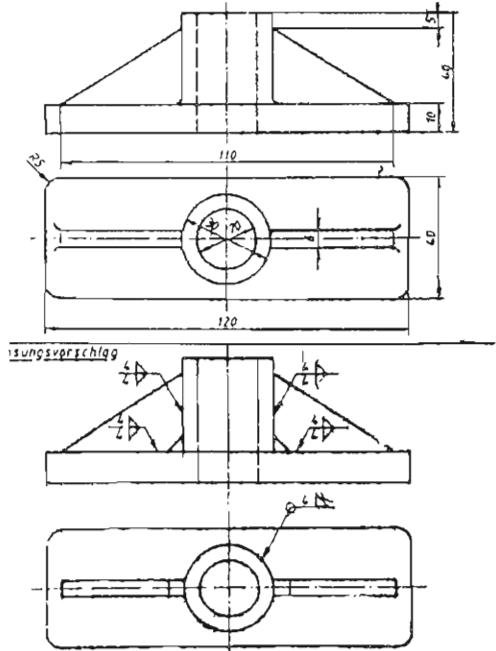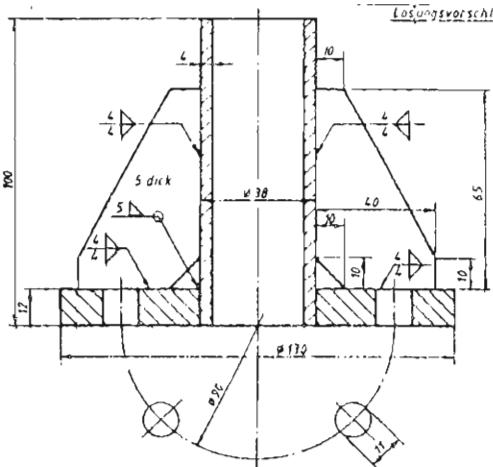

سر ستون

مداد
St37-2

M
11.7 L

نام:

تاریخ:

مقیاس:

درجه نقشه کشی:

باتاقان

مداد
RSt37-2

M
11.8 L


نام:

تاریخ:



مقیاس:

درجه نقشه کشی:

گوشه های یک ورقه فولاد نبشی به صورت چهار چوب بریده شده است و با ورقه نبشی بوسیله نیم پرج ها طبق استاندارد 124-10X-St مانند نمای نمای افقی به هم اتصال داده شده است .
نمای جلویی گوشه چهار چوب با پروفیل نبشی را در مقیاس ۱:۱ ترسیم کنید و نمای افقی را نیز کامل کنید .

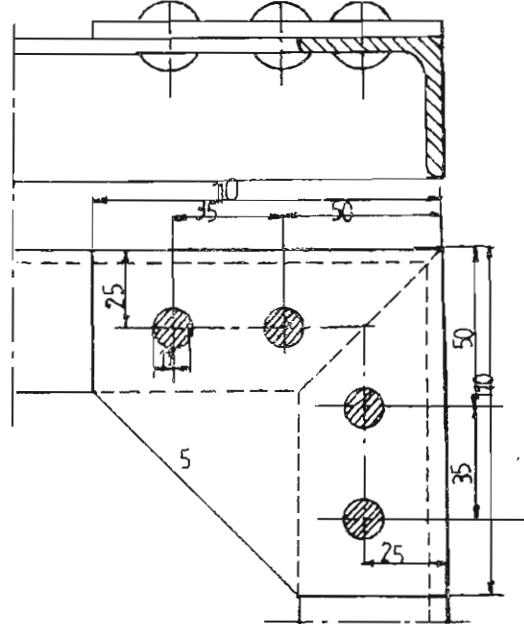

در نمای جلویی شکل ترسیم شده زیر ، انتهای پشت بند با عرض ۱۰۰ mm بوسیله چهار پرج به یک صفحه پرج شده است .
اتصال پرج در نمای جلویی را به صورت برش کامل و در نمای افقی با مقیاس ۱:۱ ترسیم کنید طبق استاندارد اندازه گیری نمایید .

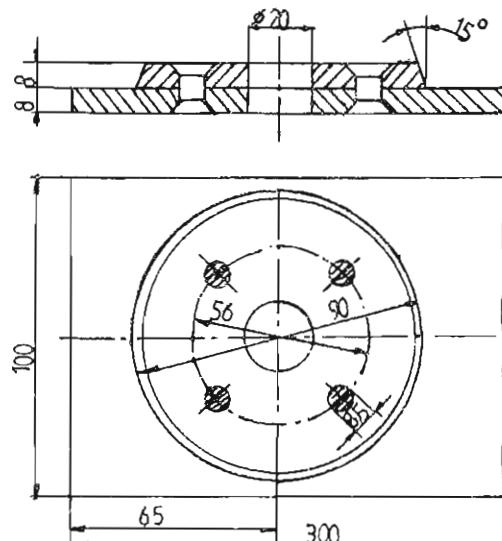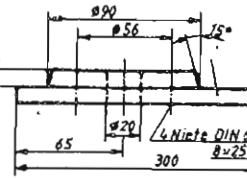


چهار گوش

مداد

M

نام :	درجه نقشه کشی :	تاریخ :	مقیاس :
			۱:۱

ورقه فولادی با قطر ۱۲ mm به یک پشت بند با قطر ۸ mm بوسیله پرج های دوبل سری به یکدیگر اتصال داده شده است . پشت بندها با زاویه ۱۵ درجه مایل می گردد ، فواصل بین پرج های سری ۲۵ mm و در هر سوی پرج با دوبل را در برش کامل در مقیاس ۱:۱ ترسیم و نمای افقی را کامل کرده سپس طبق استاندارد اندازه گذاری کنید .

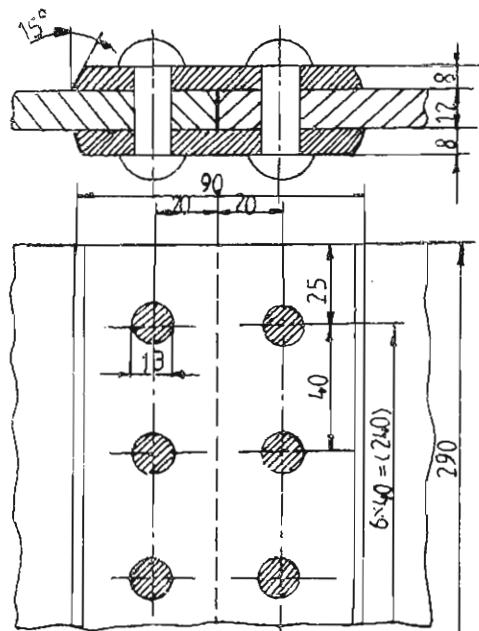

در نمای جلویی اتصال فولاد نبیشی ترسیم شده زیر ، دو ورقه فولادی در ابعاد L 40x5x300 mm به یکدیگر اتصال داده شده است .

اتصال فولاد نبیشی را در نمای روبرو و نمای جانبی در مقیاس ۱:۱ ترسیم کنید ، اندازه گذاری اتصالات مورد نیاز نمی باشد .


گسترش

مداد

M

نام :	درجه نقشه کشی :	تاریخ :	مقیاس :
			۱:۱

در نمای جلویی اتصال فولاد نبیشی ترسیم شده زیر ، دو ورقه فولادی در ابعاد L 40x5x300 mm به یکدیگر اتصال داده شده است .

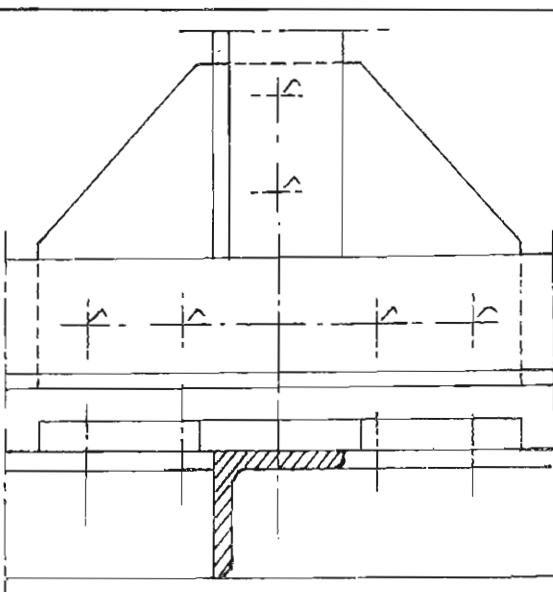

پرج دوبل

مداد

M

نام :	درجه نقشه کشی :	تاریخ :	مقیاس :
			۱:۱

اتصال زوایا



مداد

M


نام :	درجه نقشه کشی :	تاریخ :	مقیاس :
			۱:۱

جواب صحیح را علامت بزنید :



۱- شکل ترسیم شده زیر کدامیک از درز جوش های نام برده (جناقی) است ؟

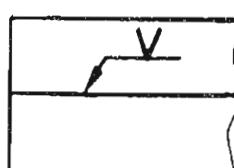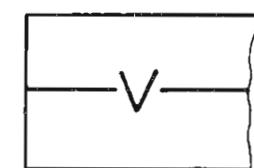

- (A)
- (B)
- (X)
- (D)

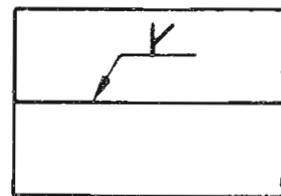

- درز U (A)
- درز X (B)
- درز HY (X)
- درز V (D)

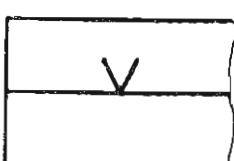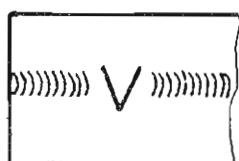


...

۴- عدد پنج در جلو شکل زیر به چه معنایست ؟

- A- درز جوش با ۵ تقسیم
- B- درز جوش با اندازه ۵mm
- C- جوش مغزی با برش عرضی در ابعاد ۵mm
- D- جوش مغزی با گلوبگاه موثر با ابعاد ۵mm

۳- شکل زیر به چه معنایست ؟




- A- درز جوش در محل کارگاه جوشکاری شده است .
- B- درز جوش بطور اینمی کترل شده است .
- C- درز جوش مورد بررسی قرار گرفته است .
- D- درز جوش از قسمت نیمه داخلی اتصال داده شده است .

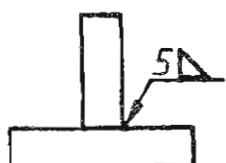

۶- شکل زیر چه نوع پرچی را نشان می دهد ؟

- A- پرج پشت بندی سری
- B- پرج دولبه سری
- C- پرج پشت بند دوبله دوسری
- D- پرج دولبه دوسری

۵- کدامیک از پرج های زیر به طور استاندارد ترسیم شده است ؟

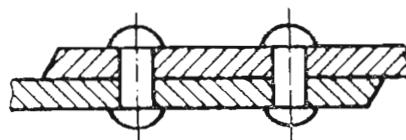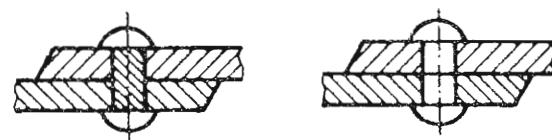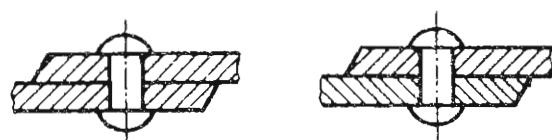

علائم اختصاری


مواد

M


11.11L

نام :	درجہ نقشه گشی :	تاریخ :	مقیاس :
-------	-----------------	---------	---------

پله ترسیم شده زیر را در سه نما با مقیاس ۱:۱ ترسیم کنید و طبق استاندارد اندازه گذاری نماید.

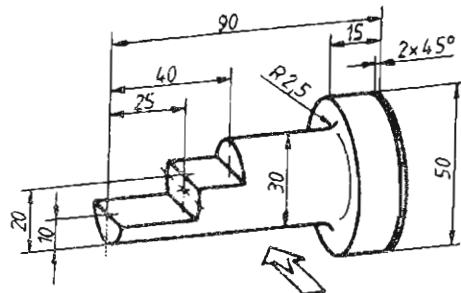



محور هر پله ای دارای تلرانسی برابر با $0/03\text{mm}$ می باشد.
برای هر دو استوانه قطری برابر 30mm و 50mm ۵۰ درج شده است
و تلرانس استوانه ای آن برابر $0/01\text{mm}$ است تمام سطوح دارای زیری معادل $R_a = 1.6\mu\text{m}$ جنس قطعات کاربیز $15\text{CrO}5$ می باشد.

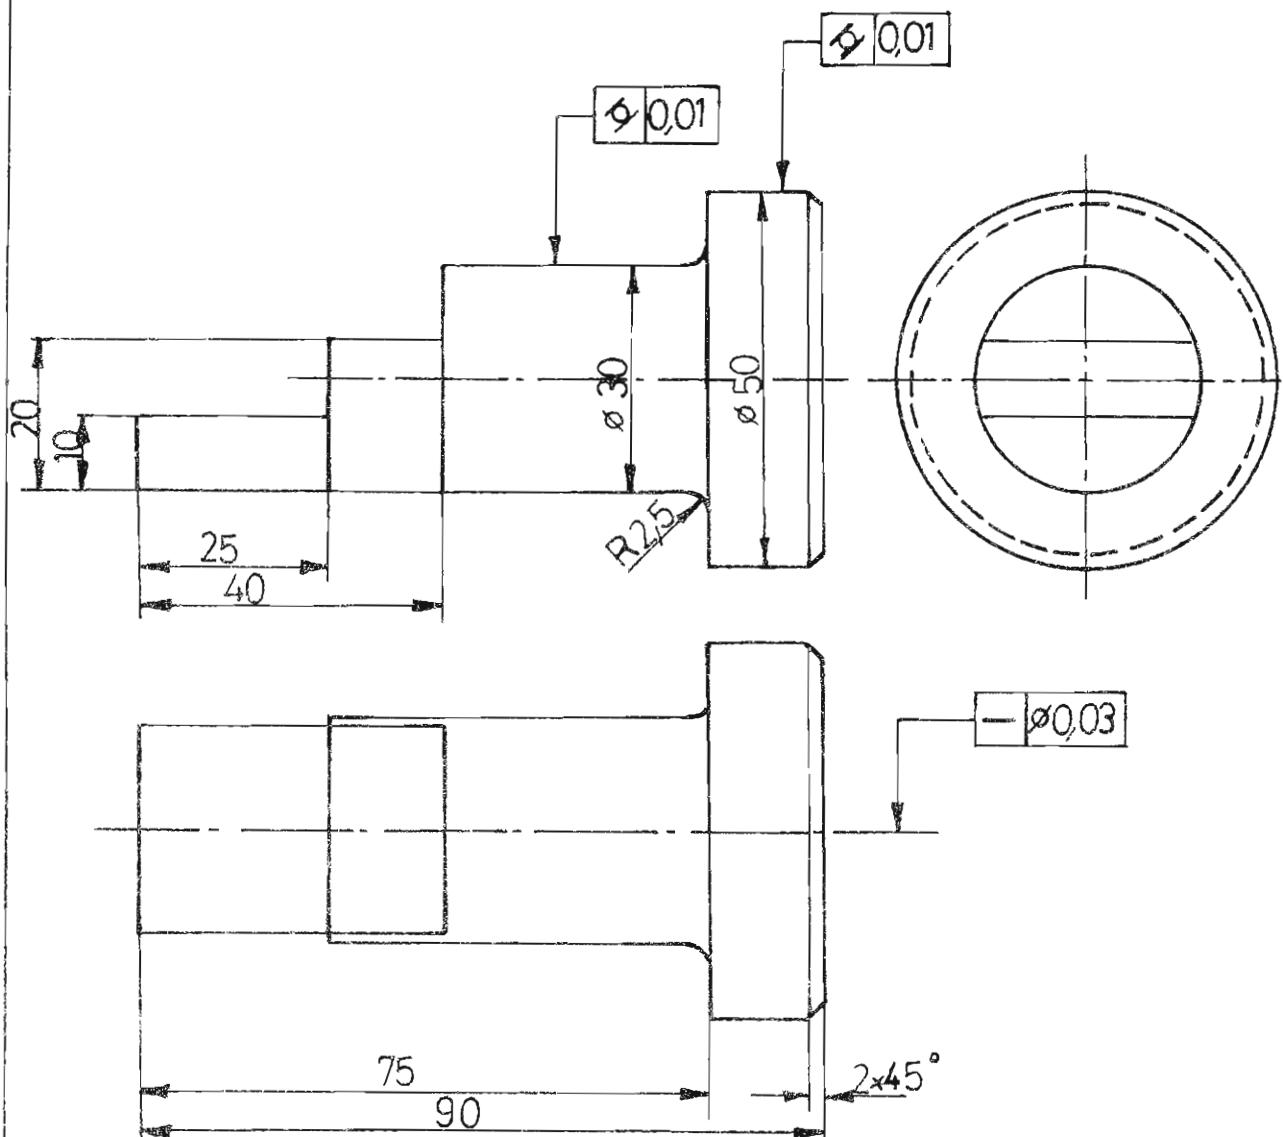

پله	نام:	درجه نقشه گشته:	تاریخ:	مقیاس:	مواد	M
				۱:۱	$15\text{ CrMo}5$	12.1 L

سر میله بوکسل را در سه نمای با مقیاس ۱:۱ ترسیم کنید و طبق استاندارد اندازه گذاری نمایید. نمای جانی سمت چپ را بابرش کامل و واضح رسم نمایید. نمای افقی رابطه زنیم برش ترسیم کنید.

قائم الزاویه محور سوراخ که بر سطح قطعه کار ترسیم شده، دارای تolerانسی معادل $0,06\text{ mm}$ است. سطوح مرکزی شیارداری تolerانسی معادل $0,08\text{ mm}$ می باشد که در نمای جلویی سمت چپ مشخص گردیده است. جنس سر میله بوکسل از نوع (C45) است.

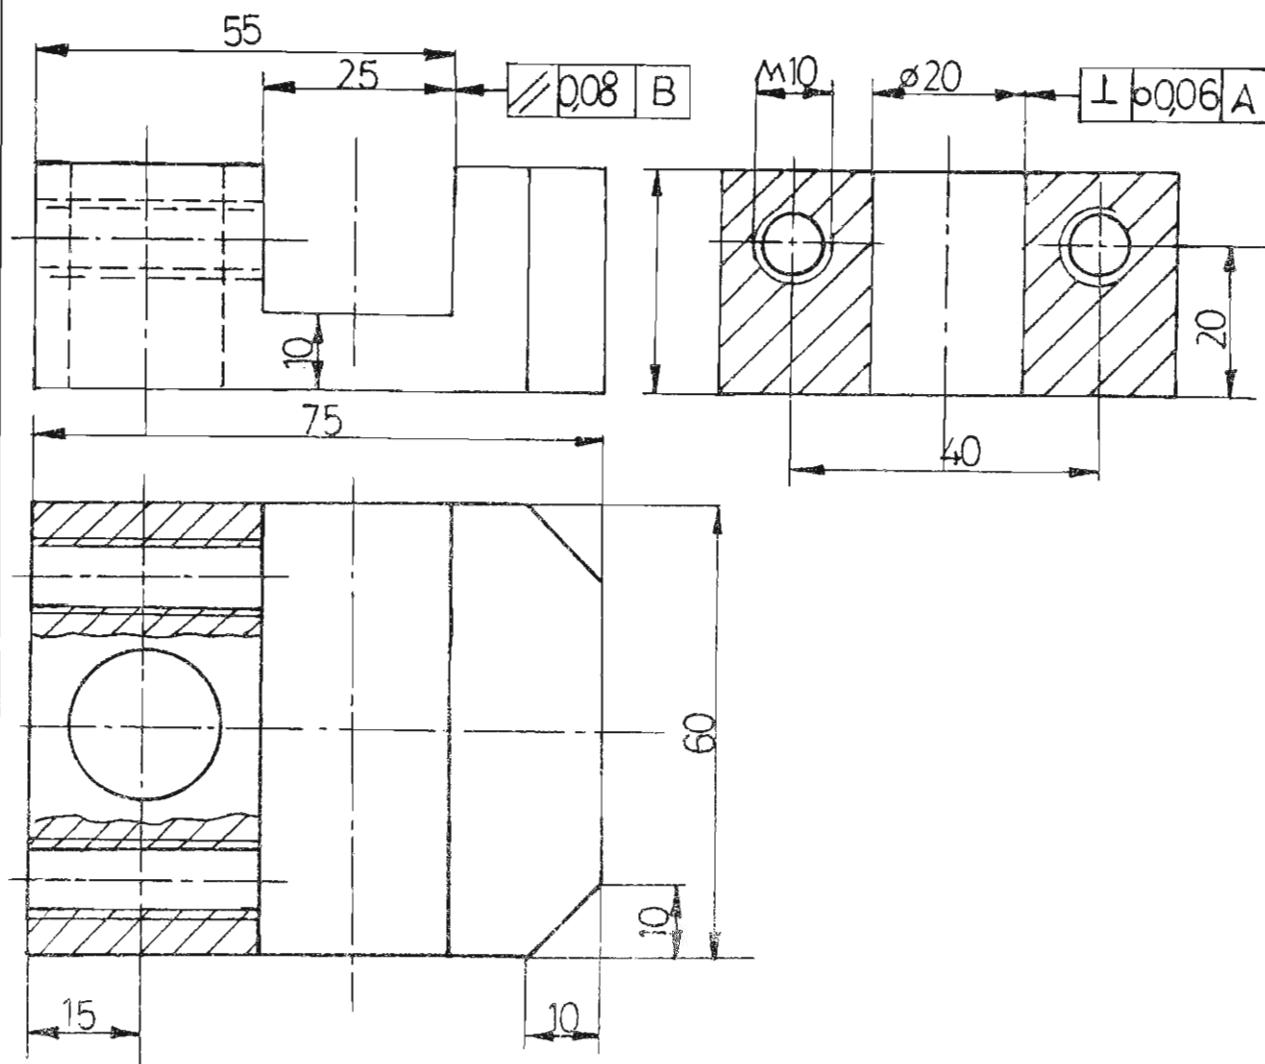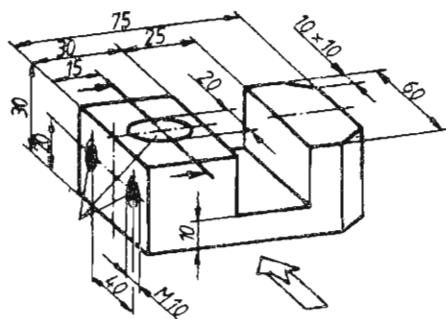

سر میله بوکسل


مواد
C 45

M


نام:	درجه نقشه کشی:	تاریخ:	مقیاس:	12.2 L
------	----------------	--------	--------	--------

تلرانس های معین شده ، بر روی شکل ها را درج کنید .


۲- برای یک استوانه کوچک ، تلرانس استوانه ای برابر $0,01\text{ mm}$ است .

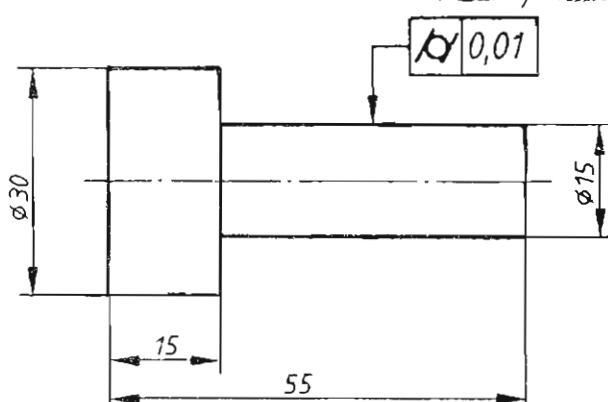



۱- تلرانس سطوح بالایی قطعه کار $0,02\text{ mm}$ است .

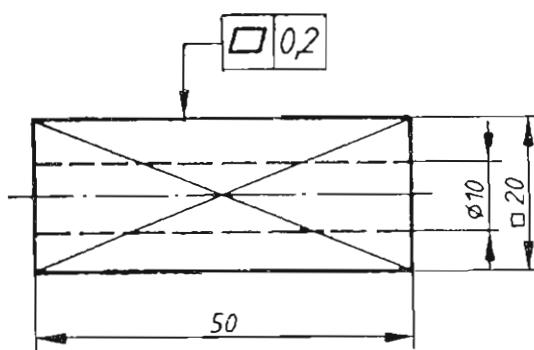

۳- تلرانس مرکزی فقط بیرونی محور سوراخ $0,05\text{ mm}$ است .

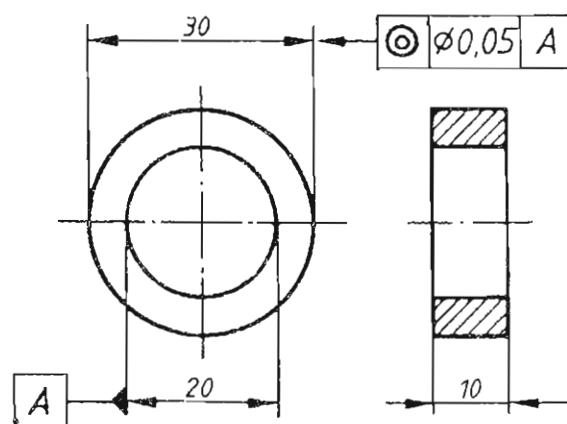

۴- محدوده چوخشی سطوح سوراخ در هر دو سطح
استوانه ای بیرونی نباید از $0,08\text{ mm}$ تجاوز کند .
درجه رامی بایست تشکیل دهد ، فاصله ماگزینم بین سطوح
موازی برابر با $0,05\text{ mm}$ است .

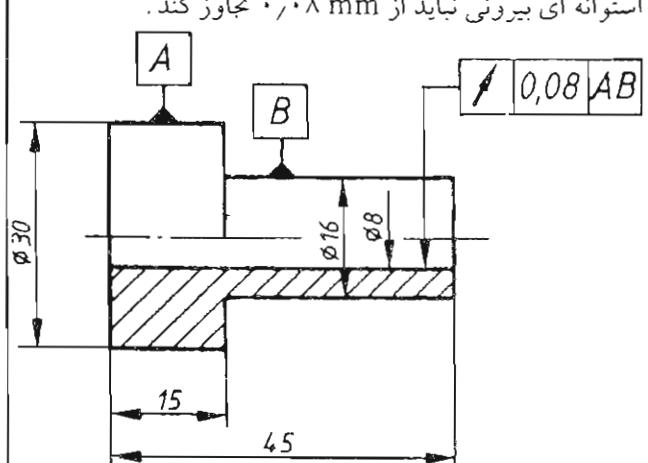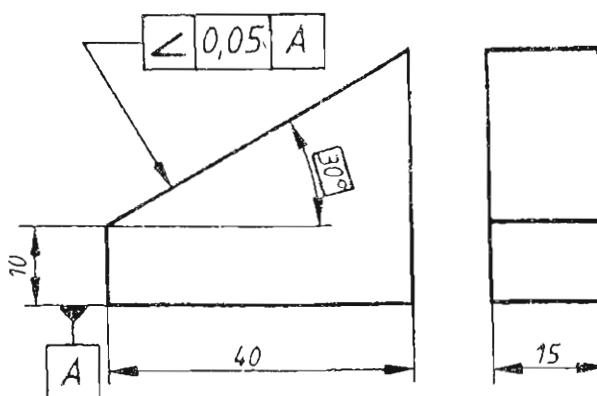

تلرانس های تعیین شده

مواد

M


مقیاس : 12.3L

نام :


درجه نقشه گشی :

تاریخ :

۱- اندازه واقعی f_{20} را به کمک جدول اندازه های استاندارد ، طبق جدول زیر محاسبه کنید
سپس مقدار واقعی را ثبت کنید .




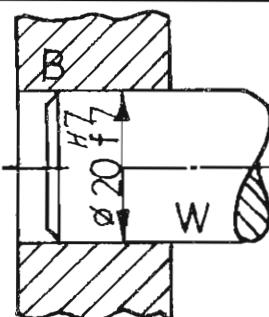


	nach ISO	اندازه های داده شده mit AbmaBen A	تلرانس T	اندازه بزرگ G	اندازه کوچک K	بیشترین و کمترین حد تلرانس	نوعی لقی
B	$\varnothing 20$ H7	+0.021 0	0.021	20.021	20.0	0.062	0.020
W	$\varnothing 20$ F7	-0.020 -0.041	0.021	19.980	19.959		

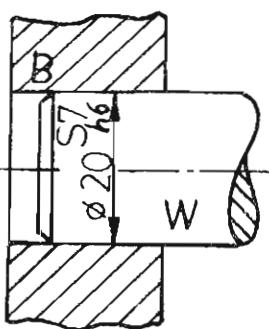

	nach ISO	اندازه های داده شده mit AbmaBen A	تلرانس T	اندازه بزرگ G	اندازه کوچک K	بیشترین و کمترین حد تلرانس	نوعی لقی
B	$\varnothing 20$ S7	-0.027 -0.048	0.021	20.021	20.0	-0.014	لقی برس
W	$\varnothing 20$ h6	0 -0.013	0.013	2.00	19.987	-0.048	



۲- اندازه مناسب را به کمک جدول ISO (صفحه ۱۰۸) ترسیم کنید و وضعیت اندازه خطوط صفر سوراخ و محور را با توجه مثالهای بکاربرده شده تعیین کنید ؟

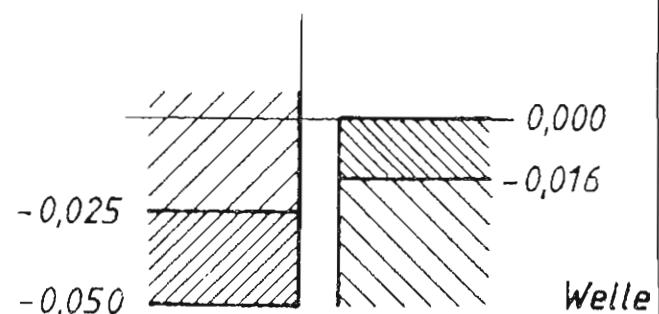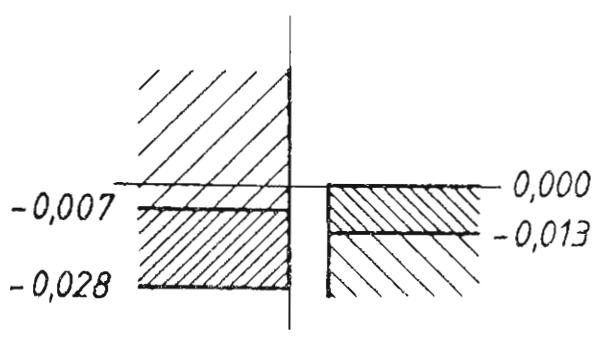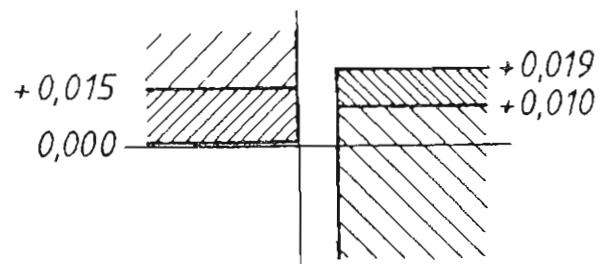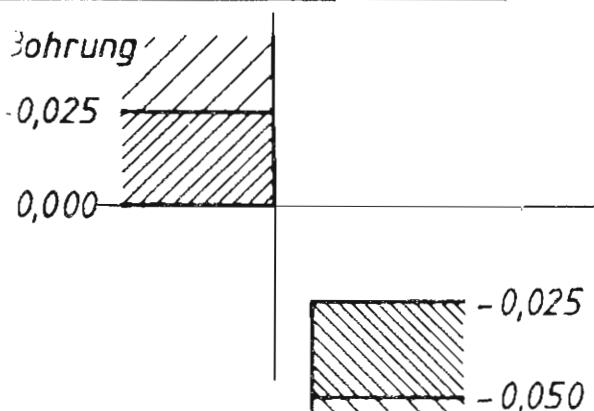

تطابق	مواد	M
نام :	درجه نقشه کشی :	تاریخ : مقیاس : 12.4 L

نمای جانی سمت چپ و نمای افقی صفحه سوراخ دار را با مقیاس ۱:۱ و نمای جلویی ناتمام را بصورت نیم برش ترسیم کنید .
جدول اندازه ها را کامل کنید در مورد اندازه هایی که در شکل بکاربرده می شود ، دقت لازم را انجام دهد تمام سطوح سوراخ دار دارای سطح زیری معادل $R_a=1.6\mu m$ و بقیه سطوح نیز دارای سطح زیری معادل $R_a=3.2\mu m$ می باشد . جنس صفحه سوراخ دار از نوع S42 است .


نمای جلویی و نمای افقی قطعه اتصال ترسیم شده زیر را با مقیاس ۱:۱
و نمای جانی سمت چپ را در نیم برش ترسیم کنید . نمای افقی را نیز
کامل کرده و جدول اندازه ها را نیز تکمیل کنید . اندازه های واقعی در
شکل نیز توجه کنید . تمام سطوح اندازه قطعه اتصال دارای زیری
سطوحی معادل $R_a=1.6\mu m$ است . قطعه اتصال از جنس Cr MUO ۳۰ می باشد .

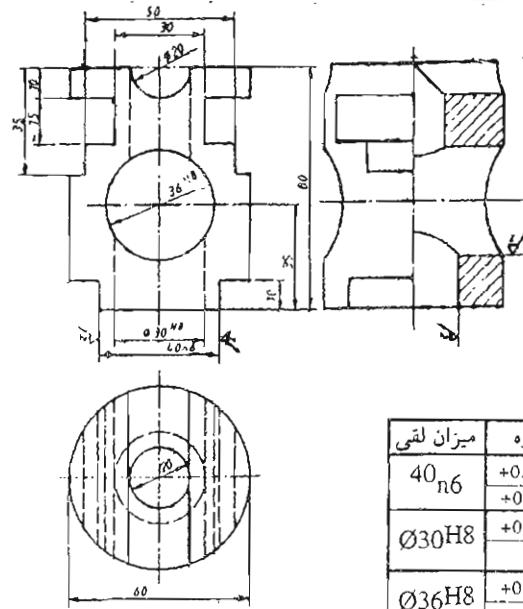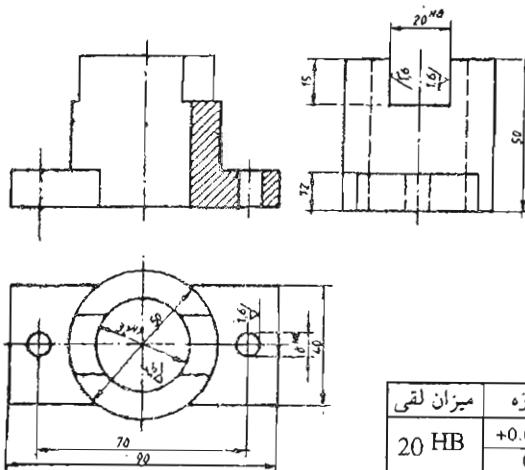


صفحه سوراخ دار	مدار	M
	St 42	
دروعه نقشه کشی :	مقدیاس:	تاریخ:
نام:	۱:۱	12.5 L

قطعه اتصال	مدار	M
	30CrMoV9	
دروعه نقشه کشی :	مقدیاس:	تاریخ:
نام:	۱:۱	12.6 L

نمای جلویی میله پیستون رسم شده زیر را با مقیاس ۱:۱ و نمای جانی سمت چپ آنرا به صورت برش کامل و نمای افقی آنرا نیز ترسیم کنید . جدول اندازه ها را که شامل نفاوت در اندازه ها و اندازه های واقعی است تضمین کنید . محور سوراخ افقی دارای قطری معادل $10mm$ است میزان ترانس قطعه کار باید از $1mm$ را تجاوز نکند .
محور اصلی داخلی استوانه باید قطری معادل $2mm$ را داشته باشد . سطوح مناسب میله پیستون دارای زیری سطوح معادل $R_a=0.8\mu m$ و تمامی سطوح دیگر زیری دارای سطوح معادل $R_a=6.3\mu m$ می باشد . میله پیستون از جنس C15 است . تمام اندازه ها را بدون در نظر گرفتن اندازه واقعی ترسیم کنید و ترانس اندازه ها را طبق استاندارد ۷۶۸۴ محاسبه کنید .

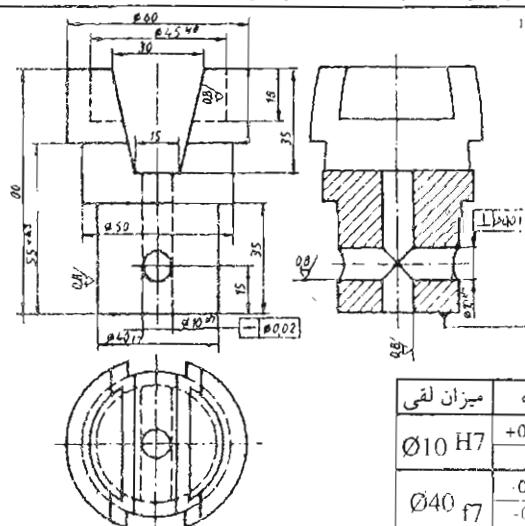

یک فلاپر یاتاقان از جنس ورق فلزی ساخت شده و در محور طولی ورقه سوراخی با قطر $30mm$ ایجاد گردیده است . در سمت چپ انتهای آن نیز سوراخی با عمق $25mm$ و قطر $38mm$ و بر روی فلاپر مدور با قطری معادل $60mm$ سوراخ که هر کدام با قطر $10mm$ ایجاد شده . نمای جلویی یاتاقان فلاپر را در برش کامل و نمای جانی سمت چپ را به شکل نیم فرم با مقیاس ۱:۱ ترسیم کنید و طبق استاندارد اندازه گذاری نمایید .
برای قطر $30mm$ محدوده ترانس معادل $H7$ در نظر گرفته شده است .
سطح صاف قائم الزاویه فلاپر مدور محور اصلی قطعه کار می باید دارای ترانسی معادل $2mm$ باشد . برای نیز سوراخ با قطر $(10mm)$ ترانس استوانه ای محدوده ای معادل $1mm$ در نظر گرفته می شود . محور ترانس استوانه ای بوسیله مقابله های شتری برای زاویه تقسیم نظر سوراخ ها نیزین می گردد . سطوح تمامی سوراخها قطری معادل $(\Ø10, \Ø30, \Ø38mm)$ و میزان زیری سطوح برابر است با $R_a=0.1\mu m$ فلاپر یاتاقان از جنس S 20.

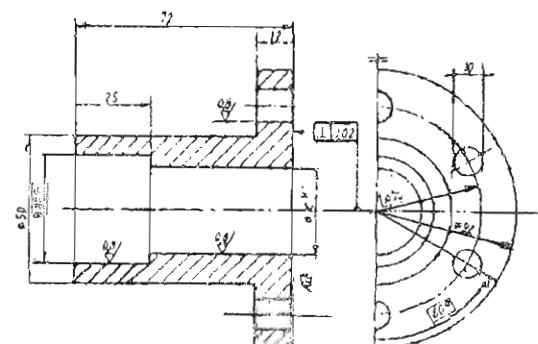


میله پیستون	مواد	M
	C15	
درجه نقشه کشی :	مقدیاس:	تاریخ:
نام:	۱:۱	12.7 L


فلانز یاتاقان	مواد	M
	35S20	
درجه نقشه کشی :	مقدیاس:	تاریخ:
نام:	۱:۱	12.8 L

برای شکل های ترسیم شده تجهیزات سوراخ کاری ، لیست قطعات را تهیه کنید . نطمایت جزوی
 ۱- صفحه سوراخ: C45، ۲- پیچ: C35، ۳- بوش: C35، ۴- صفحه اصلی: C22، ۵- صفحه: ۶- مهرش گوش: ۷- پیچ نگهدارنده: C35، ۸- بوش سوراخ: C45.
 اندازه گذاری شکل کامل نبست فقط اندازه های اصلی در روی آن درج گردیده است .

قسمتهای ۱.۲ و ۳ از شکل اصلی (M، ۱۲۹) تجهیزات سوراخ را در
 غاهای سورن نیاز و برش دار با مقیاس ۱:۱ ترسیم نمایید و طبق
 استاندارد قطعه کار را اندازه گذاری کنید و در شکل اصلی اندازه های
 سورن نظر را به طور دلخواه انتخاب کنید . برای قطعات ترسیم شده ،
 لیست قطعات تهیه کنید . جدول کلی اندازه های مناسب را که متشکل
 از مابه التفاوت اندازه ها و اندازه هایی مناسب است تنظیم کنید .

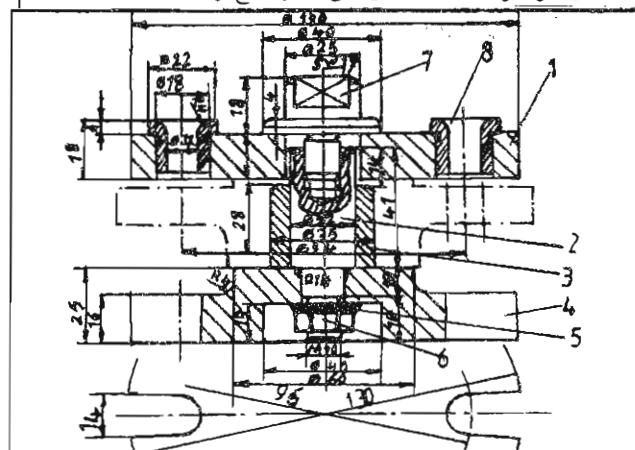

C 45	بوش سوراخ	۸	
C 35	پیچ نگهدارنده	۱	۷
5	مهرش گوش	۱	۶
St 40	منبع	۱	۵
C22	صفحه اصلی	۱	۴
C35	بوش	۱	۳
C35	پیچ	۱	۲
C45	منبع سوراخ فار	۱	۱
مواد	ملاحظات	تعداد	ردیف

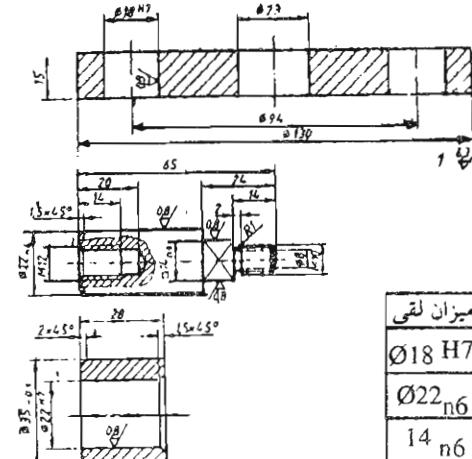


اندازه	میزان نقی
Ø18 H7	+0.015
	0
Ø22 n6	-0.025
14 n6	-0.050
Ø22 H7	+0.039
	0

تجهیزات سوراخ کاری	مداد	M
نام:	مقیاس:	تاریخ:
	۱:۱	12.9 L

تجهیزات سوراخ کاری	مداد	M
نام:	مقیاس:	تاریخ:
	۱:۱	12.10 L


فلاتر دور ترسیم شده زیر باید با تجهیزات منه کاری با داده M12.9
 جهت منه کاری محکم گردد . فلاتر دور با قطری معادل ۱۰۰ mm
 به طور یکسان تنظیم گردد ، سوراخها نیز دارای قطر معادل ۱۰ mm
 است . قسمتهای مختلف ۱ و ۸ سوراخ را دوباره ترسیم کنید .

نمای جلویی و نمای افقی صفحه سوراخ دار را با مقیاس ۱:۱ و نمای
 برش کامل و نمای افقی نیم فرم را ترسیم کنید . طبق استاندارد قطعه
 کار را اندازه گذاری کنید . برای محور هشت سوراخ تلرانس استوانه
 ای معادل ۱ mm و محور اصلی ، صفحه سوراخ دار ثابت
 نگهداشته می شود . محور تلرانس استوانه ای قطر دایره را تعیین کنید مواد سطوح قطعه کار را به دلخواه انتخاب کنید

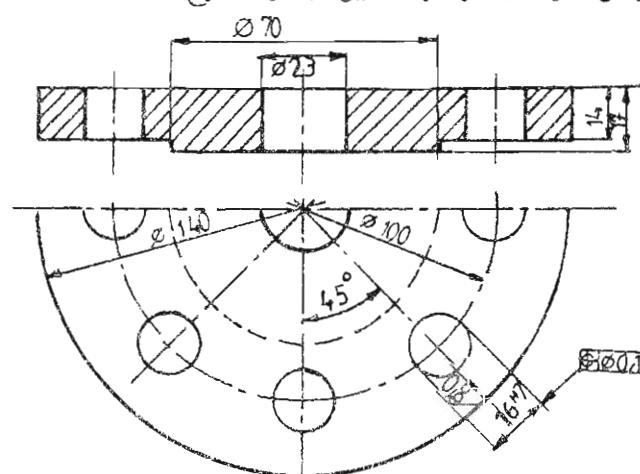

صفحه سوراخ دار	مداد	M
نام:	مقیاس:	تاریخ:
	۱:۱	12.12 L

جوابهای صحیح را علامت بزنید:
 ۱- کدامیک از مواد زیر طبق استاندارد DIN7184 از لحاظ شکل و ترانس صمیح است؟

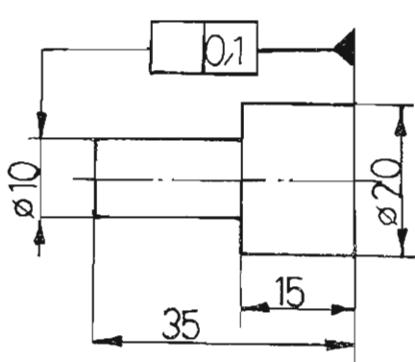

-
-
-
-


- -
 -
 -
- صفی سطوح
حرکت چرخشی
جهت پیش روی
قرینه

۴- در کدامیک از انواع اندازه های زیر می توان فواصل را حذف کرد؟

- A - اندازه مناسب پرس
- B - اندازه مناسب مدور
- C - اندازه های میانی
- D - اندازه های فاصله دار

۳- ترانس محور سوراخ و عرض داخلی سیلندر با قطر 40×40 mm ترسیم شده است.

- کدامیک از اطلاعات داده شده زیر با توجه به کنترل محدوده مشخص شده، قسمت فوکانی صحیح است؟

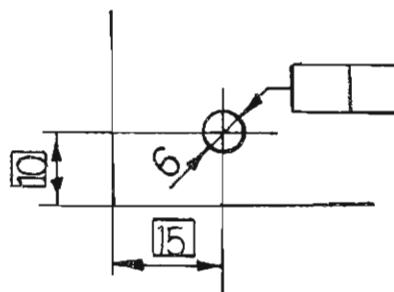

۵- در مورد کدام یک از موارد زیر داده $\frac{H7}{K6}$ صدق می کند؟


- A - طول اندازه واقعی
- B - طول قطعه کار
- C - طول محدوده سخت کاری شده
- D - محدوده ترانس اندازه گذاری شده

A - محور با فواصل مناسب

B - سوراخ با اندازه میانی

C - محور باندازه مناسب میانی

D - سوراخ باندازه مناسب پرس

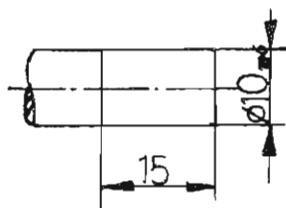

خلاصه اختصاری

مولد

M

12.13L

نام:

درجه نقشه گشی:




تاریخ:

مقیاس:

جهت جلوگیری از گردش اهرم بر روی محور در قسمت معین شده قطعه کار میله استوانه‌ای در جهت محوری با عمق ۴۵mm مته کاری و ساییده می‌شود.

نمای جلویی اهرم را با سوراخ به صورت برش کامل و نمای جانبی را نیز با مقیاس ۱:۱ ترسیم کنید و طبق استاندارد قطعه کار را اندازه گذاری کنید.

میزان زبری سطوح سوراخ برابر است با $R_a=3.2\mu m$ و قطر سوراخ نیز برابر ۲۸mm، میزان زبری محور نیز برابر است با $R_a=1.6\mu m$ زبری بقیه سطوح مورد استفاده نمی‌باشد. جنس اهرم GG ۲۵ است.

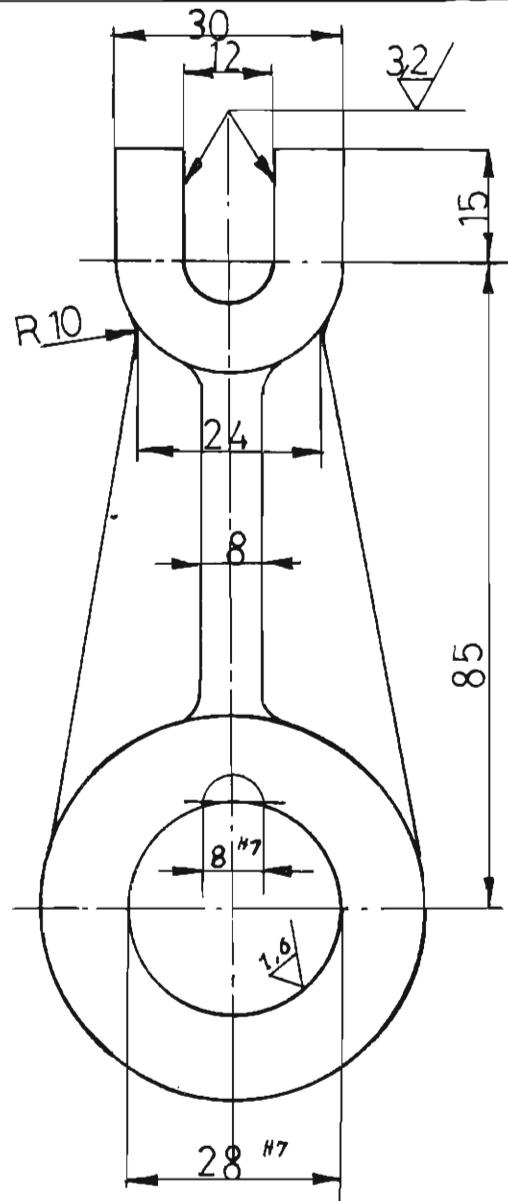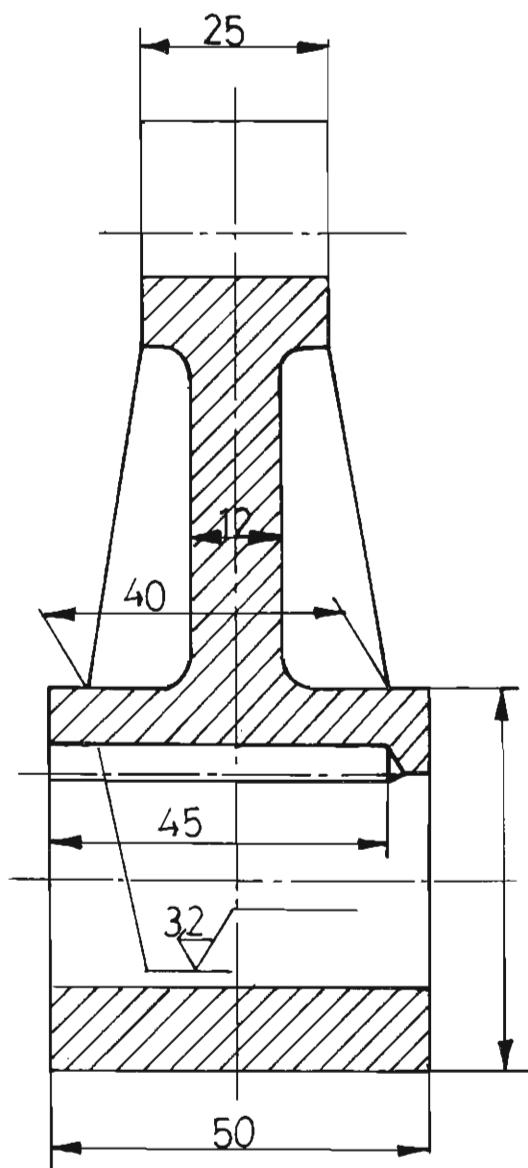
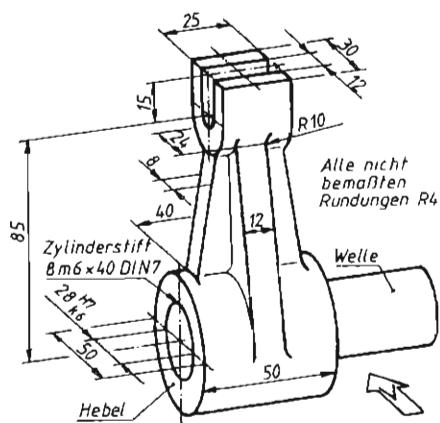


اهرم			مواد GG-25	M
نام:	درجه نقشه کشی:	تاریخ:	مقیاس:	13.1 L
			۱:۱	

به کمک قطعه اتصال نصب شده سیمتریک ، قطعه اتصال باید ساخته شود . باید قطعه کار برای اندازه گیری میله مورد نظر مته کاری شود . نمای جلویی به شکل کامل و نمای جلویی به شکل کامل و نمای افقی قطعه کار را به صورت برش نیمه با مقیاس ۱ : ۱ ترسیم کنید .


نمای افقی سوراخ طبق استاندارد DIN1473 به صورت برش جزی ترسیم کنید . طبق استاندارد قطعه کار را اندازه گذاری کنید . میزان زبری سطوح سوراخ میله و سطوح مناسب برابر است با $R_a = 6.3 \mu\text{m}$ بقیه سطوح نیز دارای زبری سطوحی معادل $R_a = 3.2 \mu\text{m}$ می باشد .

جنس قطعه اتصال از نوع St است .

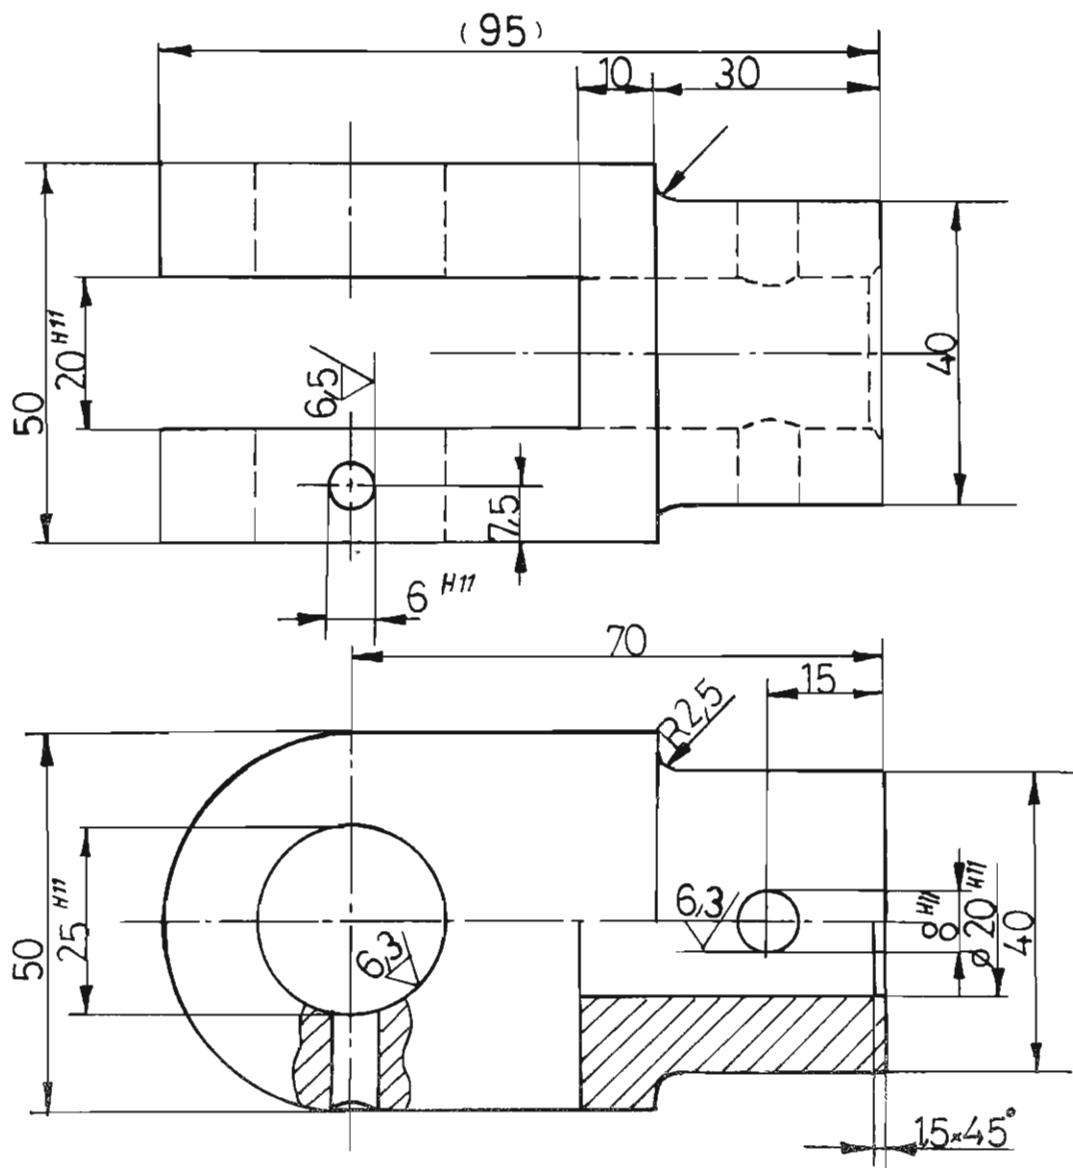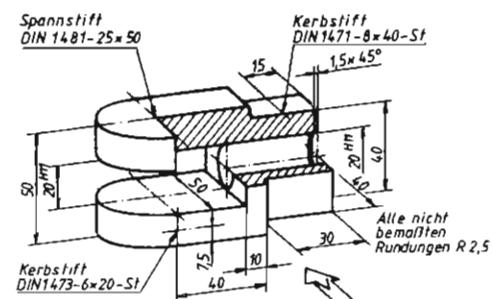

قطعه اتصال			مواد St 42	M
نام :	درجه نقشه گشی :	تاریخ :	مقیاس:	13.2 L
			1 : 1	

شکل یک خارپشت بند ، را در ابعاد $12 \times 8 \times 50$ با مقیاس ۱:۱ میان محور و قسمت میانی چرخ طبق استاندارد DIN 6887 ترسیم کنید .
تمکیل نمای جانبی شکل گسترش و اندازه گذاری مورد نیاز نیست .

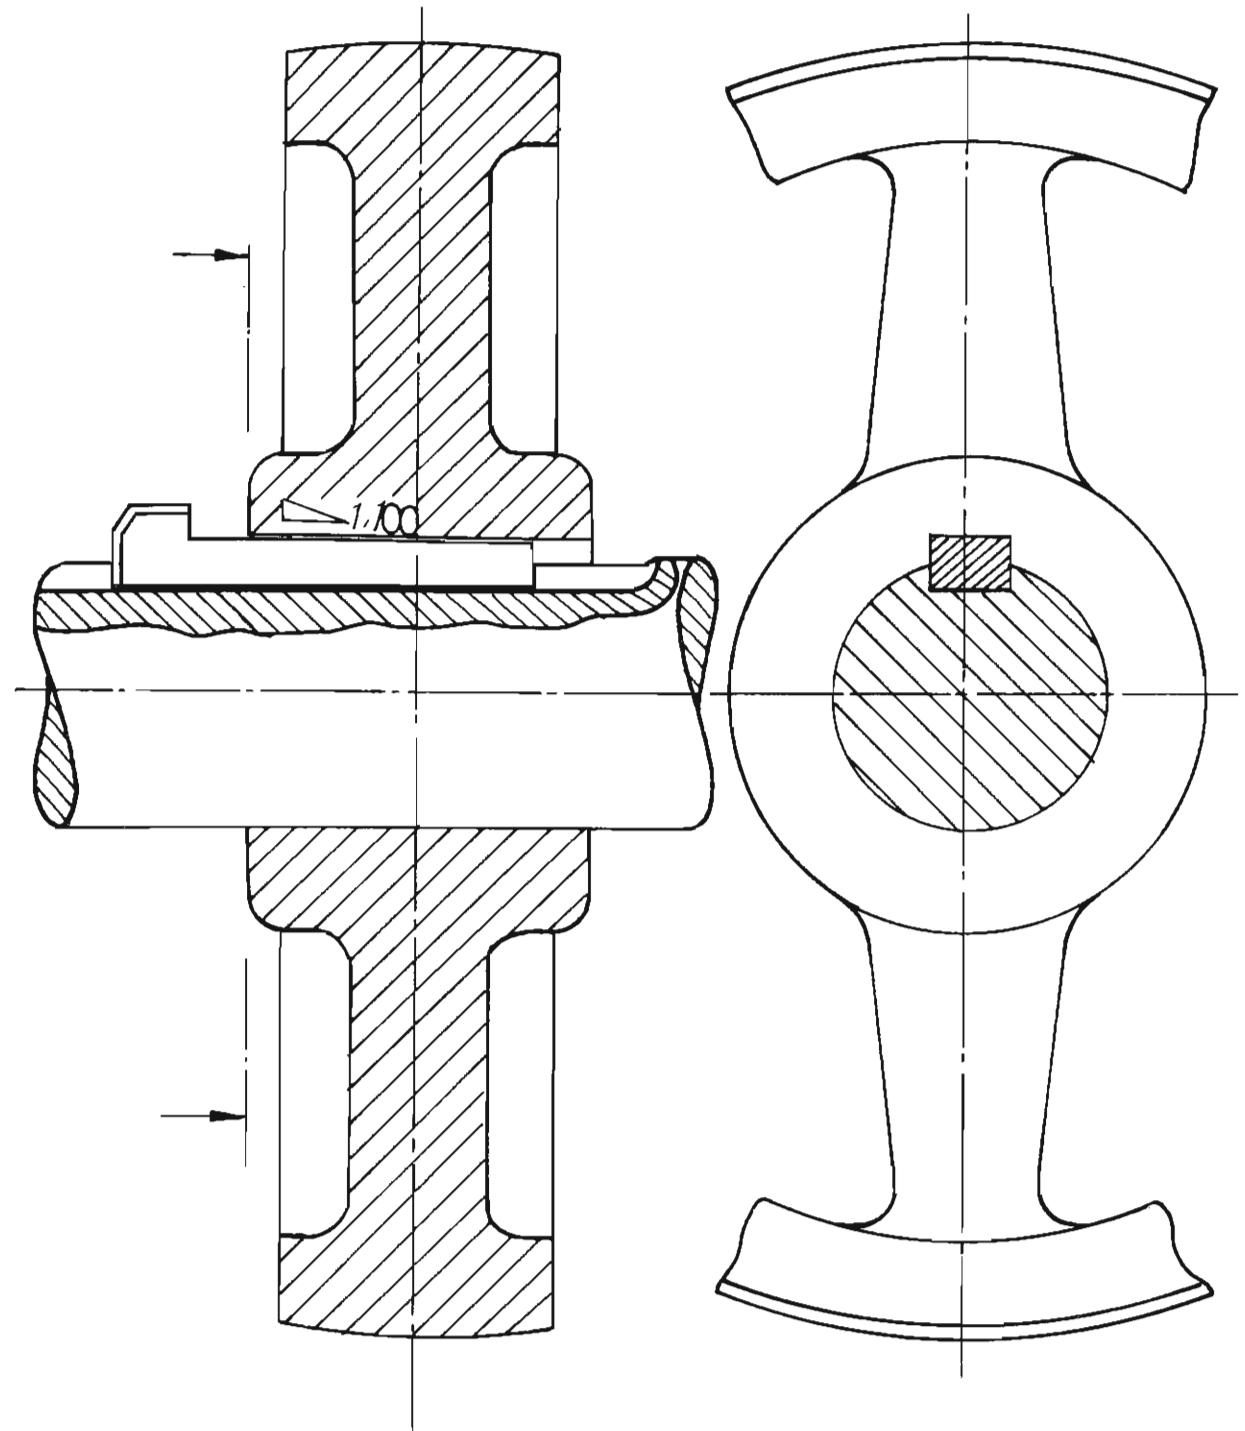


نام :	درجه نقشه گشی :	تاریخ :	میانی:	M
مقیاس: ۱:۱			13.3 L	

۱- مقادیر ذکر شده در خار فنری را طبق استاندارد Din6880 به کمک جدول زیر محاسبه کنید .

d_1 قطر محور \emptyset	۱۶	۱۷...۱۲	۴۰	۵۰...۵۸	۶۵...۷۵	۹۶
عرض خار فنری b	۵	۶	۱۲	۱۶	۲۰	۲۸
ارتفاع خار فنری h	۵	۶	۸	۱۰	۱۲	۱۶
عمق شیار محور t_1	۳	۳,۵	۵	۶	۷,۵	۱۰
عمق شیارتوجی t_2	۲,۳	۲,۸	۳,۳	۴,۳	۴,۹	۶,۴



۲- خار فنری با ابعاد $A 12 \times 8 \times 50$ بین محور و قسمت میانی چرخ با مقیاس ۱:۱ ترسیم کنید ، نمای جانبی آن را کامل کنید . خار فنری را نیز طوری ترسیم کنید که نمای جلویی در وسط چرخ و نمای درسمت راست قرار بگیرد شیار پرج و محور را در نمای جانبی در نیم برش ترسیم کنید .
اندازه گذاری مورد نیاز نیست .

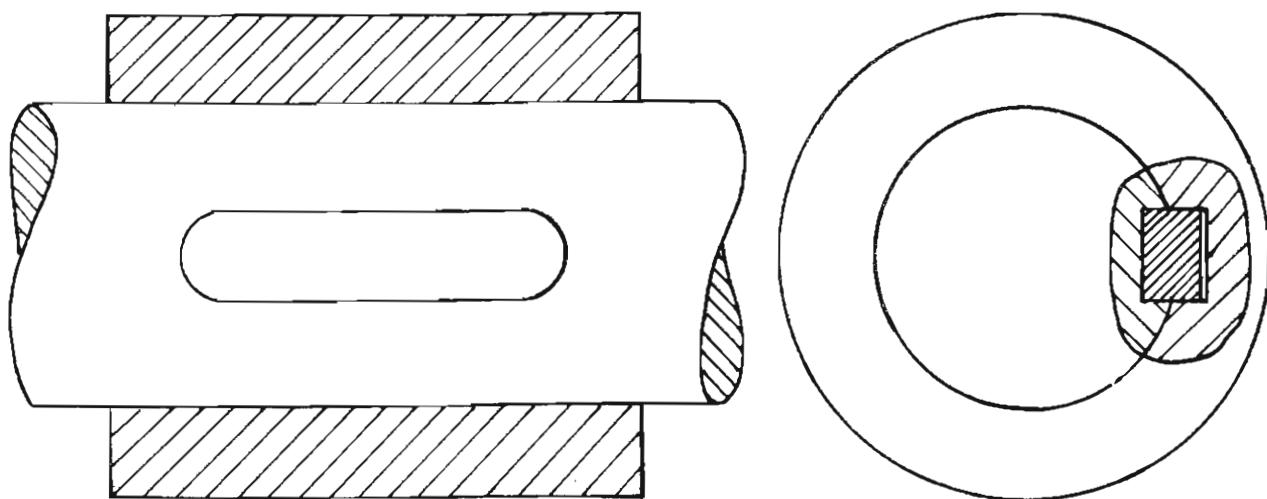

خار فنری			مولاد	M
نام :	درجہ نقشه کشی :	تاریخ :	مقیاس :	13.4L

نمای جلویی و نمای افقی جانبی سمت چپ بوش اتصال را در مقیاس ۱:۱ ترسیم کرد . نمای برش و نیم برش نمای جلویی را هاشور بزند . صفحه اصلی ترسیم شده که دقیقاً دموز قرار می گیرد . عمق سوراخ مرکزی بالغ بر ۱۰mm است . نمای جلویی و نمای افقی را به دقت ترسیم کنید . از ورقه های نقشه کشی به طور افقی استفاده کنید . قطعه کار از جنس C15 است .

نمای جلویی و نمای افقی سر راهنما را با مقیاس ۱:۱ و نمای جانبی سمت چپ را ترسیم کنید . سطوح برش و نیم برش نمای جلویی را هاشور بزند . صفحه اصلی سر راهنما از نمای جلویی M6 با فاصله ۶۵mm برش داد شده است ، پیچ طوری تنظیم شده که دقیقاً دموز قرار می گیرد . عمق سوراخ مرکزی بالغ بر ۸mm است . نمای جلویی و نمای افقی را به دقت ترسیم کنید . طول پیچ شیاردار نیز ۸mm است . نمای جلویی و نمای افقی را به دقت ترسیم کنید . داده های کیفیت سطوح در شکل مشخص نشده است . سر راهنما از جنس GS55Cr6 می باشد . نمای افقی لبه های مستر شده را ترسیب کنید و شکل را حتماً واضح و مشخص ترسیم کنید .

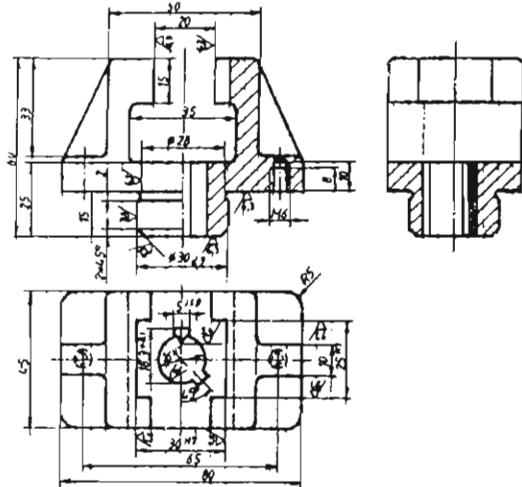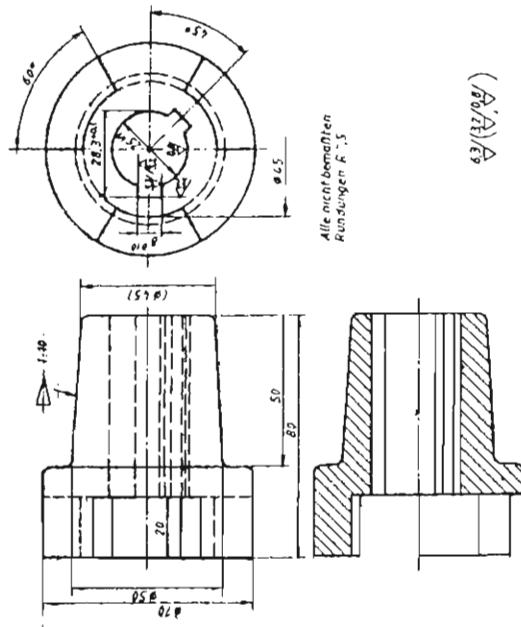



روکش اتصال	مداد	M
نام:	مقیاس:	13.5 L
درجه نقشه کشی:	تاریخ:	۱:۱

سر راهنما	مداد	M
نام:	مقیاس:	13.6 L
درجه نقشه کشی:	تاریخ:	۱:۱

در نمای جلویی ترسیم شده زیر با مقیاس ۱:۲ ، صفحه تسمه گوه ای و محور و شیار که در آن فرز شده بوسیله یک خارفتر به ابعاد $6 \times 6 \times 28$ طبق استاندارد ۶۸۸۵ اتصال پیدا کرده است و صفحه تسمه گوه ای بوسیله یک مهره شش پر طبق استاندارد ۹۳۴ در جهت محور محکم شده است . مهره شش گوش با صفحه ای طبق استاندارد ۱۲۵ اتصال می یابد . اتصال صفحه تسمه گوه ای در نمای جلویی در برش کامل با مقیاس ۱:۱ و شیار محور در برش جزیی ترسیم شده است . خارفتر طوری تنظیم شده که در قسمت میانی چرخ و محور قرار گیرد . اندازه گذاری مورد نیاز نیست .

نمای جلویی و نمای جانبی سمت چپ برش راهنما را با مقیاس ۱:۱ ترسیم کنید و طبق استاندارد اندازه گذاری کنید .

هریک از نمای جلویی را طوری ترسیم کنید که بین پیچ میانی قرار گیرد در شکل ، شیار خارفتری E در قسمت بالا و شیار فتر صاف در قسمت پایین محور قطعه کار ترسیم شود . نمای سطوح شیاردار دارای زیری سطحی برابر $R_a = 3.2 \mu m$ و جنس برش راهنما C45 است .

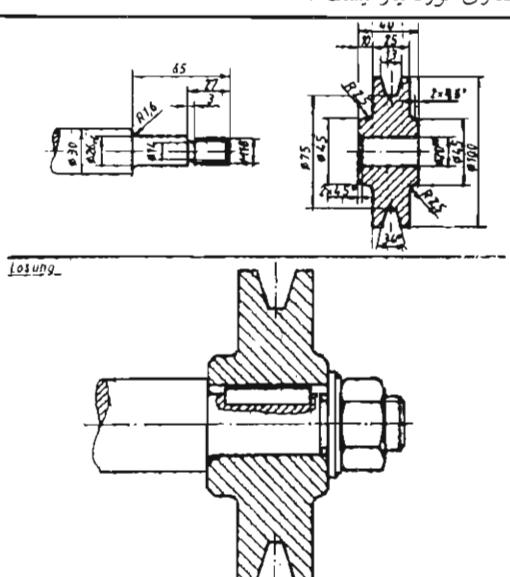
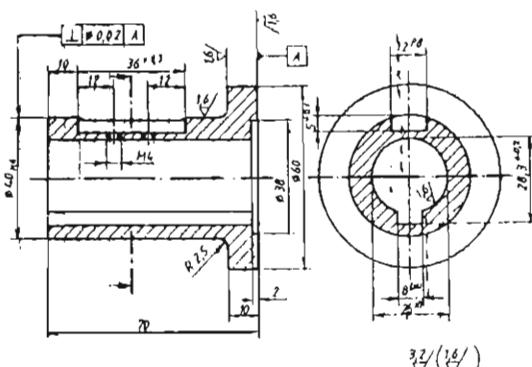


روکش همراه	مداد	M
نام:	مقیاس:	13.7 L
درجه نقشه کشی:	تاریخ:	۱:۱

اتصالات صفحه گره	مداد	M
نام:	مقیاس:	13.8 L
درجه نقشه کشی:	تاریخ:	۱:۱

با مقیاس ۱:۱ بوسیله درج کردن شماره های وضعیت نمای جلویی و نمای سمت چپ تجهیزات فنکیک کننده را کامل کنید .
شماره وضعیت ها قطعات مجزا را از لیست قطعات بدست آورید .
اندازه گذاری شکل کامل نیست و فقط اندازه های اصلی را دارایی باشد .

قسمتهای ۱، ۲ و ۳ از شکل اصلی (M، ۱۲۹) تجهیزات سوراخ را در غاهای موردنیاز و برش دار با مقیاس ۱:۱ ترسیم نماید و طبق استاندارد قطعه کار را اندازه گذاری کنید و در شکل اصلی اندازه های موردنظر را به طور دلخواه انتخاب کنید . برای قطعات ترسیم شده ، لیست قطعات تهیه کنید . جدول کلی اندازه های مناسب را که مشکل از مابه التفاوت اندازه ها و اندازه هایی مناسب است تنظیم کنید

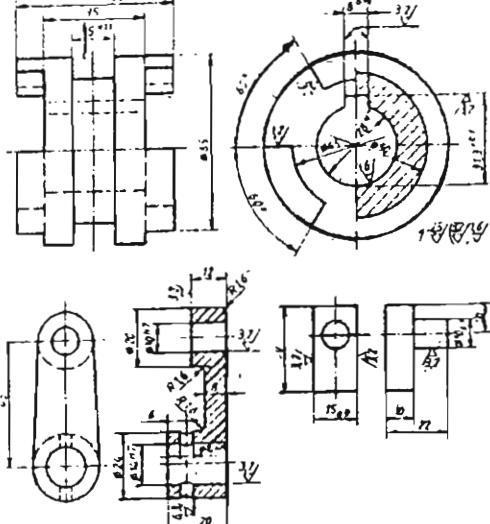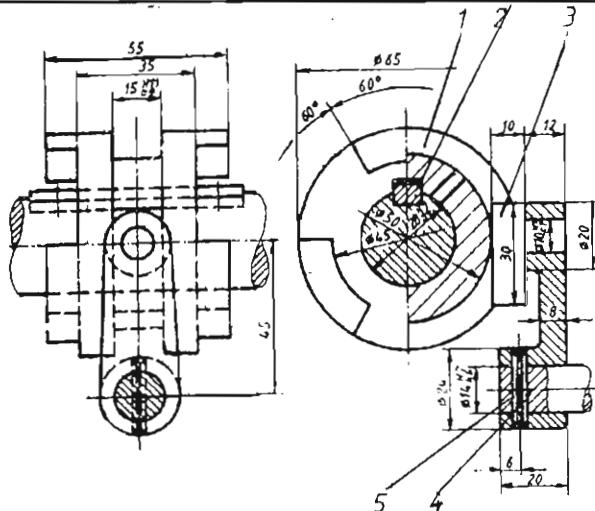


مواد	ردیف	تعداد	ملخصات	ردیف	تعداد	مواد
SS517	۱	۵	بین تکه های نیمه	۴	۱	قطعه غیر
GTW-40	۱	۴	قطعه غیر	۳	۱	اعموم
SI42-3	۱	۲	اعموم	۲	۱	خارفر
SI50-1K	۱	۱	خارفر	۱	۱	قطعه اتصال
C60	۱	۱	قطعه اتصال			

مواد	ردیف	تعداد	ملخصات	ردیف	تعداد	مواد
GTW-40	۱	۳	قطعه غیر	۱	۳	اعموم
SI42-3	۱	۲	قطعه غیر	۱	۱	قطعه اتصال
C60	۱	۱	قطعه اتصال			

قطعه متحرک	مداد	M	قطعه متحرک	مداد	M
درجه نقشه کشی : نام :	مقياس : ۱:۱	تاریخ :	درجه نقشه کشی : نام :	مقياس : ۱:۱	تاریخ :


نمای جلویی و نمای جانبی سمت چپ نیمه کوپلینگ از شکل اصلی را با مقیاس ۱:۱ ترسیم کنید . نمای جلویی را به صورت برش کامل و نمای جانبی را بصورت نیم فرم ترسیم کنید . طبق استاندارد اندازه گذاری کنید . اندازه های قید شده را در شکل اصلی به دلخواه انتخاب کنید . محروط داخلی نیمه کوپلینگ دارای زبری سطحی معادل $R_a = 5.8\text{m}$ است . زبری بقیه سطوح را بدلخواه انتخاب کنید .

با توجه به ساختار نیمه کوپلینگ برای محور شش سوراخ ترانس وضعیت استوانه ای با فاصله ۵/۲mm از محور اصلی نیمه کوپلینگ قرار دهد . ترانس محورهای استوانه ای بوسیله اندازه های شوری برای زاویه تقسیم و قطر دایره تعیین می گردد .

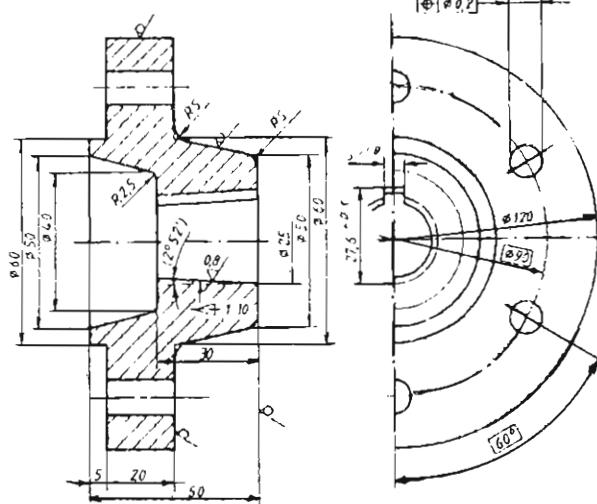


نیمه اتصال	مواد	M
درجه نقشه کشی : نام :	مقياس : ۱:۱	تاریخ :


۲- کدامیک از اشکال زیر شکل صحیح و استاندارد درز V (جناقی) است ؟

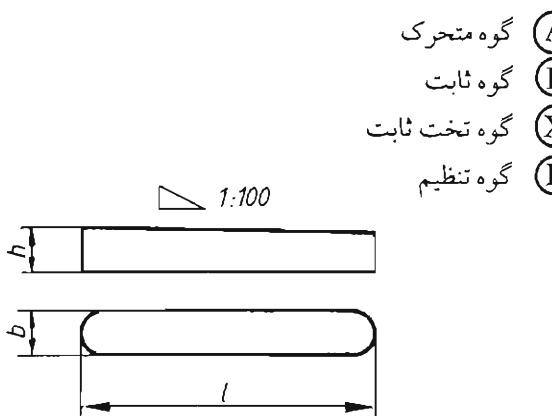


جواب صحیح راعلامت بزنید :
۱- کدامیک از میله ها دارای محدوده ترانس m_6 است ؟

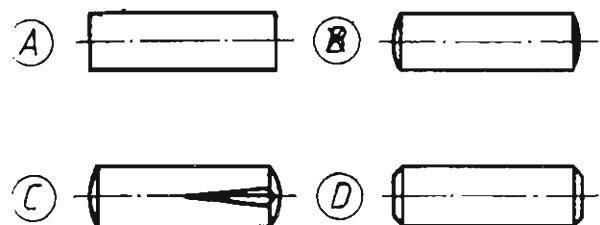


۴- کدامیک از شکل های زیر اتصال خارفنر را نشان می دهد ؟

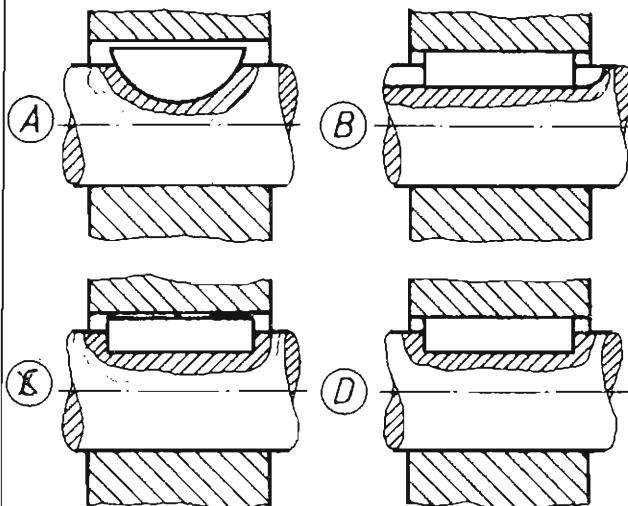

۳- کدامیک از شیارهای محور در اشکال زیر صحیح اندازه گذاری شده است ؟

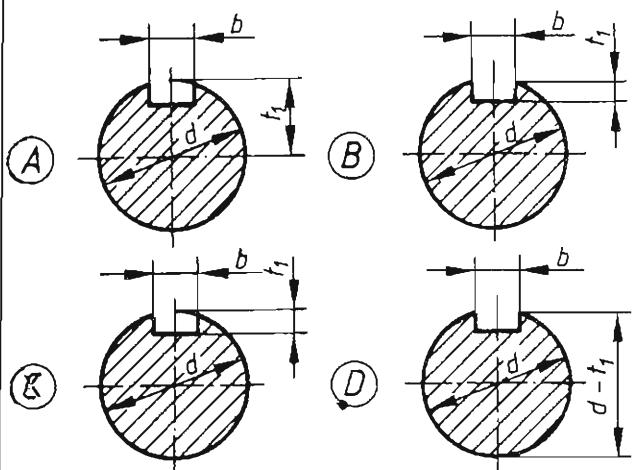

۵- کدامیک از جوابهای زیر در مورد شکل ناقص صحیح می باشد ؟

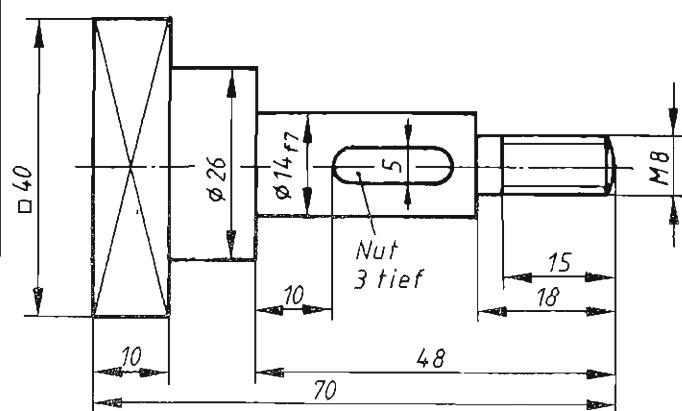

متقاطع های مورب نباید ترسیم شود .

شیار خار فرنی بطور کامل اندازه گذاری نشده است .

در اندازه گذاری ، استاندارد رعایت نشده است .

ارقام مربوط به طول قطعه کار مورد نیاز نیست .

علائم اختصاری			مواد	M
نام :	درجه نقشه گشی :	تاریخ :	مقیاس :	13.12L

انتشارات مدیریت پژوهش
قیمت ۲۵۰۰ ریال