




جمهوری اسلامی ایران  
وزارت کار و امور اجتماعی





سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

# کتاب درسی ماشینهای تزئینی پلاستیک

بر اساس استاندارد ملی مهارت

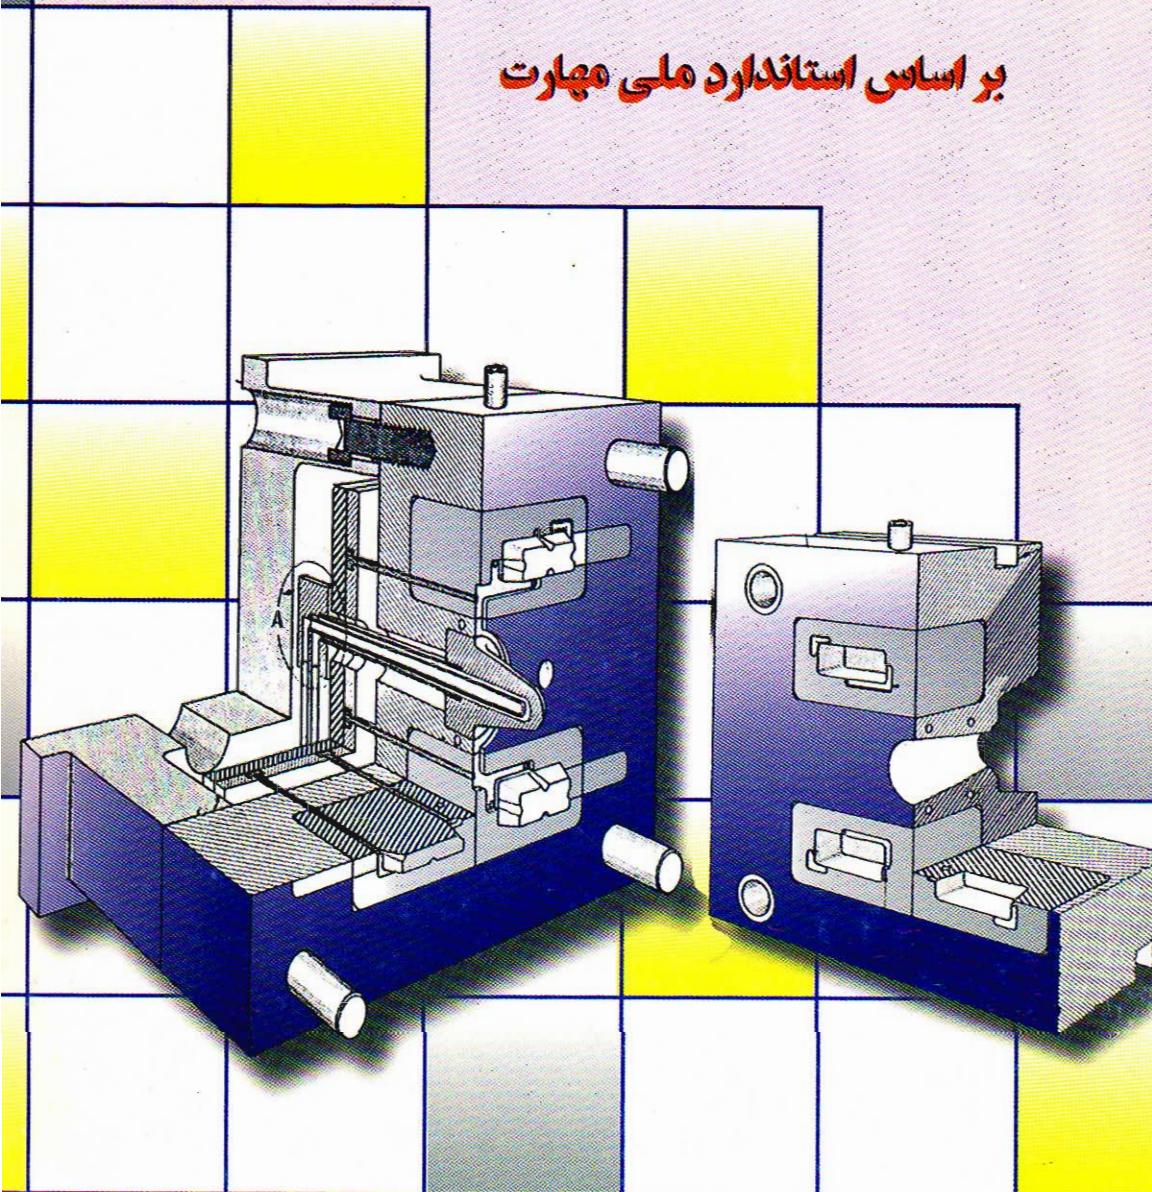

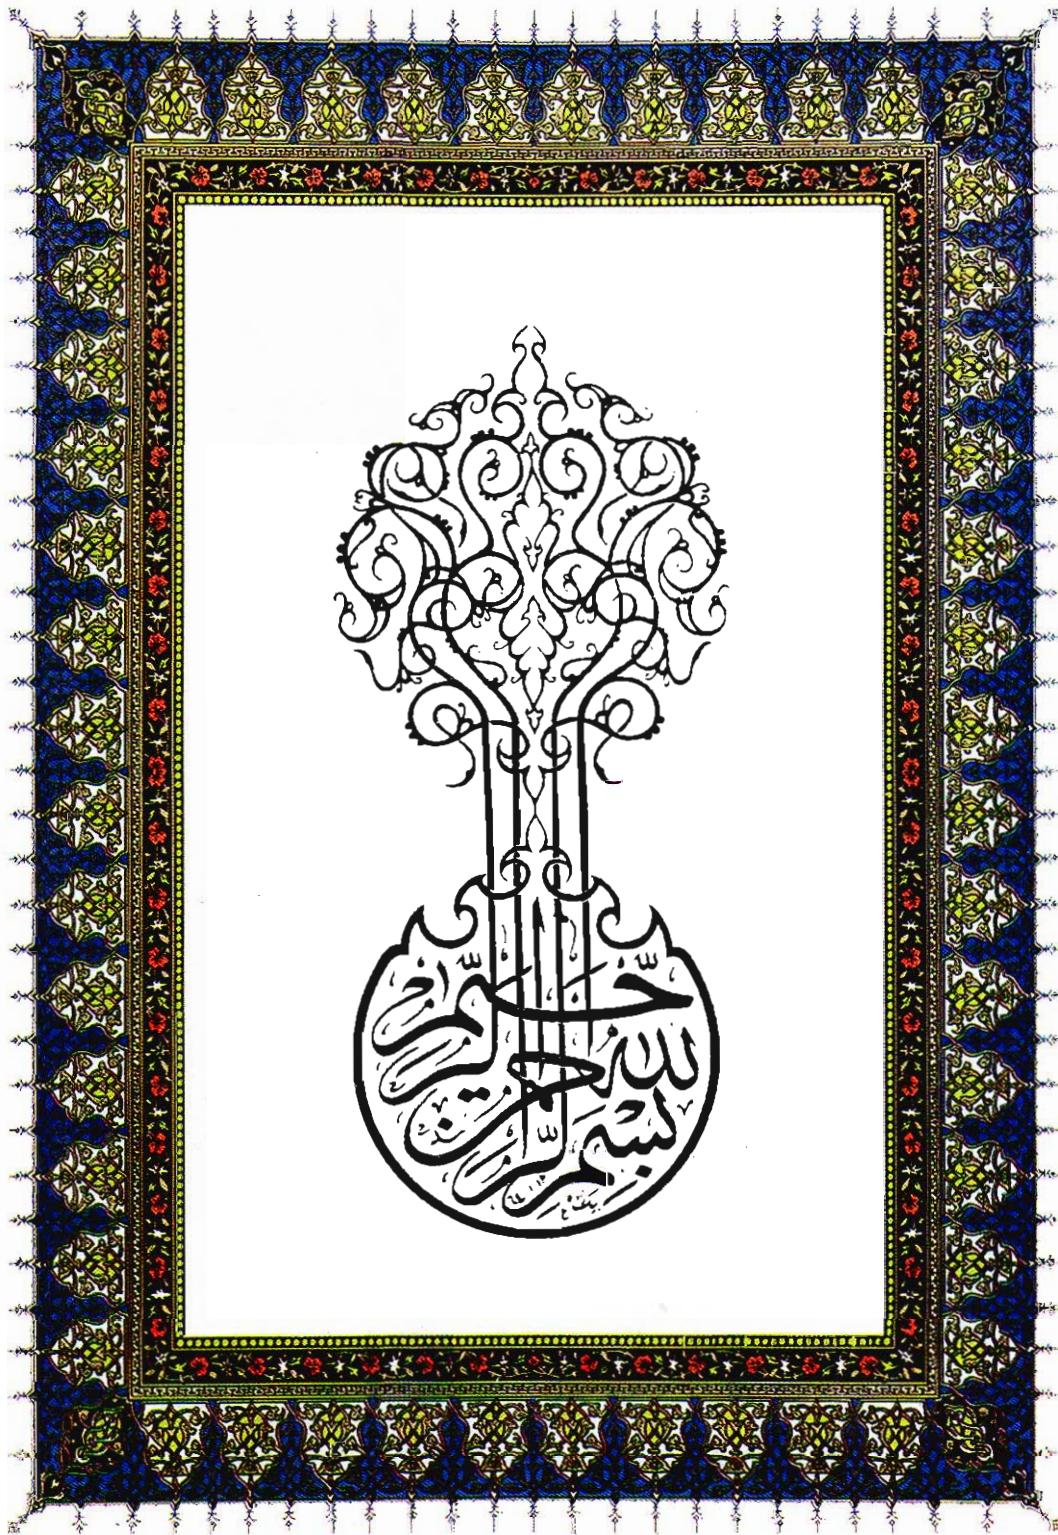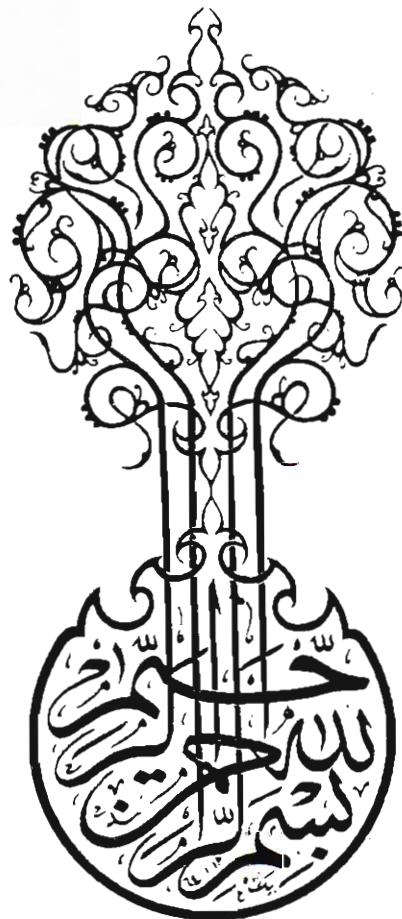

# **کتاب درسی**

**ماشینهای تزیینی پلاستیک**

**براساس استاندارد ملی مهارت**

نام کتاب : کتاب درسی ماشینهای ترزیقی پلاستیک براساس استاندارد ملی مهارت  
نویسنده : حسین صادقیان  
حروفچین : معصومه رضاقلی  
صفحه آرا : مائده بابازاده  
ناشر : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور - مدیریت پژوهش  
تیراژ : ۳۰۰۰ جلد  
نوبت چاپ : اول  
سال انتشار : تیرماه ۱۳۷۹  
لیتوگرافی، چاپ و صحافی: چاپخانه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

کلیه حقوق برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور محفوظ می باشد.

## بسمه تعالی

### مقدمه

کلید موفقیت در رشد اقتصادی هر کشور در گروآموزش‌های فنی و حرفه‌ای است، امروزه انسانها به مدد فن آوری و ساخت انواع دستگاههای مدرن و ابزار صنعتی و وسایل و کالاهای نو، آسایش زندگی را فراهم ساخته و با ایجاد زیر ساختهای اقتصادی نظیر سدها، راهها، ارتباطات، امور کشاورزی، دامپروری، خدمات . . . زندگانی مطلوب و دلپذیر توانم با کار را فراهم نموده‌اند.

بدیهی است در این ساختار، آنچه از همه مهمتر است نیروی انسانی ماهر و متخصص است، اما مشکل اصلی در اکثر جوامع و بخصوص کشورهای در حال توسعه، مساله از دیاد نیروی انسانی غیر ماهر است. در نظام فعلی آموزشی کشور در سطوح عمومی و عالی بیشتر افراد بر مبنای آموزش‌های غیر فنی تربیت می‌شوند، و توان کیفی آموزش‌های عمومی برای ورود فارغ التحصیلان به بازار کار کافی نیست. بدین جهت وزارت کار و امور اجتماعی طی ده سال گذشته، سعی خود را برای گسترش و بسط هر چه بیشتر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به کار گرفت، بطوریکه آمار نشان می‌دهد این رشد در زمینه‌های مختلف بیش از ۹۷۰/۶ درصد بوده است. امروزه در اکثر شهرها و حتی نقاط دور افتاده، مراکز سازمان به امر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اشتغال دارند و همچنین با اعزام تیم‌های سیار آموزشی به اقصی نقاطی از میهن اسلامی که نیاز به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دارند در کاهش این نقیصه همت گمارده اند.

در این راستا و برای آنکه علاقمندان به حرفه آموزی منابعی برای مطالعه در هر

درس پیش روی داشته باشند و همچنین برای آشنایی علاقمندان به چگونگی برگزاری آزمونهای مربوطه، کتابهای درسی و آموزشی متعددی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مستشر گردیده، که یکی از عمدۀ ترین اهداف آنها و کتاب حاضر این است که مطالب بگونه‌ای ساده و روشن برای کارآموز و کارگر بیان گردد.

کتاب حاضر بر مبنای اطلاعات و تجربیات مریبان و کارشناسان با تجربه سازمان تهیه گردیده که امید است در تعالی و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای به علاقمندان نقش موثری داشته باشد.

حسین کمالی

وزیر کار و امور اجتماعی

## فهرست مدلر جات

صفحه	عنوان
۱	۱ - تاریخچه پیدایش پلاستیک
۳	۲ - پیدایش ماشین های تزریق
۴	۳ - انواع پلاستیک
۵	۱ - ۳ - گروه ترمومولتیک
۶	۲ - ۳ - گروه ترموموست
۶	۴ - مواد پلاستیک و محیط ذوب آنها
۱۱	۱ - ۴ - پلی اتیلن سخت
۱۳	۲ - ۴ - پلی اتیلن نرم
۱۴	۳ - ۴ - پلی پروپیلن
۱۶	۴ - ۴ - پلی استیرون معمولی
۱۷	۵ - ۴ - پلی استیرون سخت
۱۹	۶ - ۴ - آ . ب . اس
۲۰	۷ - ۴ - لوران
۲۲	۸ - ۴ - آکریلیک
۲۴	۹ - ۴ - پلی کربنات
۲۵	۱۰ - ۴ - پلی آمید
۲۷	۱۱ - ۴ - سلولز آستات
۲۹	۱۲ - ۴ - پلی وینیل کلراید سخت
۳۰	۱۳ - ۴ - پلی وینیل کلراید نرم
۳۱	۱۳ - ۴ - پلی کلراید ها
۳۵	۱۴ - ۴ - پلی اورتان


۳۶	۱۵ - پلی اوکسی متیلن (پلی آستال)
۳۷	۵ - قسمتهای مختلف ماشین های تزریق
۳۷	۱ - ۵ - قسمت تزریق
۴۱	۲ - ۵ - مارپیچ سیلندر تزریق
۴۴	۳ - ۵ - انواع سر مارپیچ
۴۵	۴ - ۵ - نیروی محرک مارپیچ
۴۸	۵ - ۵ - سیلندر تزریق
۵۱	۱ - ۵ - سوپاپ سیلندر تزریق
۵۴	۲ - ۵ - سوپاپ باز
۵۵	۳ - ۵ - سوپاپ کشویی و سوپاپ سوزنی
۵۹	۶ - ۵ - قیف مواد
۶۴	۷ - ۵ - گرمکن سیلندر تزریق
۶۷	۶ - حرارت سنج
۷۱	۷ - ترموموکوپل
۷۲	۸ - فشار تزریق
۷۴	۹ - قسمت قالب گیر ماشین تزریق
۷۸	۱ - ۹ - سیستم مکانیکی
۸۴	۲ - ۹ - سیستم هیدرولیکی
۸۸	۳ - ۹ - سیستم های پخش فشار بر صفحات قالب گیر
۹۱	۱۰ - روش نصب دستگاهها در ماشین تزریق
۹۹	۱۱ - پران
۱۰۱	۱۲ - طریقه کار قطعات هیدرولیکی در ماشینهای تزریقی
۱۲۱	۱۳ - قالب تزریقی
۱۳۴	۱ - ۱۳ - راگا و کanal تزریق
۱۳۵	۱ - ۱۳ - راگای مخروطی

۱۳۹	۲-۱-۱۳- راگای سوزنی
۱۴۲	۳-۱-۱۳- قالبهای گرمکن دار
۱۴۹	۴-۱-۱۳- راگای تونلی
۱۵۳	۵-۱-۱۳- راگای فیلمی
۱۵۵	۶-۱-۱۳- راگای رینگی
۱۵۶	۷-۱-۱۳- راگای چتری
۱۵۷	۸-۱-۱۳- سطح مقطع انواع کانال و راگا
۱۶۴	۲-۱۳- خطوط اتصال تزریق
۱۶۴	۳-۱۳- پران قالب (بیرون انداز)
۱۶۹	۴-۱۳- خنک کن قالب
۱۷۷	۱۴- رنگ کردن مواد پلاستیک
۱۸۲	۱۵- آسیاب
۱۸۵	۱۶- گفتار پایان
۱۹۹	۱۷- راهنمای رفع نواقص قطعات پلاستیکی در ماشین های تزریق



## ماشین های تزیینی در صنایع پلاستیک

مکانیزم تولید قطعات پلاستیکی از گروه ترمومیل پلاستیک بوسیله ماشین های تزیینی

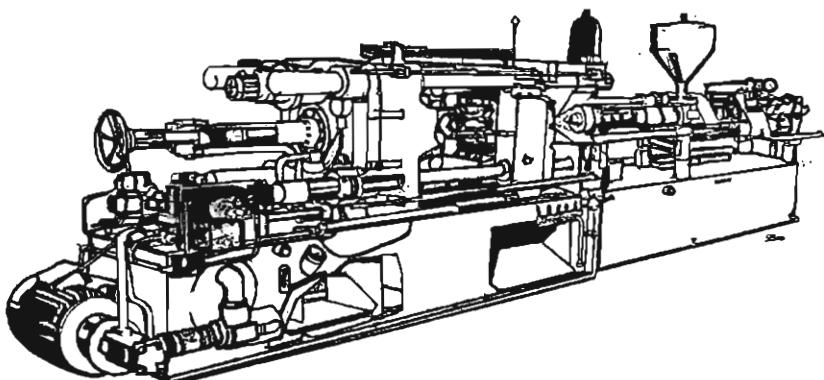

### ۱ - تاریخچه پیدایش پلاستیک

حدود یکصد سال از عمر پلاستیک می گذرد. تا حدود شصت سال پیش، کسی از وجود این صنعت بصورت وسعت امروز آگاهی نداشت.

از اولین مواد شبیه پلاستیک که از طبیعت بدست انسان رسیده و از آن استفاده شده می توان سلولز هارانام برد (سلولز آستات و سلولز آستر بوئیرات) و ماده ای نیز به نام کائوچو از صمغ درختان جنگلی در صنایع مورد استفاده قرار گرفت.


در حدود سال ۱۸۷۰ بهره برداری از مواد سلولز آستات آغاز گردید.

از سال ۱۹۰۶ الی ۱۹۰۹ شخصی به نام بی کلند (Baekland) به تهیه اولین ماده پلاستیک از طریق شیمی صنعتی موفق گردید، این پلاستیک به نام خودش (باکالیت) مشهور شد.

«بی کلند» توانت پودری به نام فنول را تحت تأثیر حرارت و فشار دستگاه پرس سخت (پلیمریزاسیون) کرده جسم جدیدی پدید آورد که با ساختن قطعه ای از این جسم نقطه تحول بزرگ در صنایع پلاستیک پدیدار گردید.


شکل (۱) قالبی رانشان می دهد که داخل آن ماده پلاستیکی از نوع باکالیت ریخته شده و با پائین آوردن قسمت فوکانی قالب، پلاستیک محتوای آن فشرده شده

و شکل می گیرد. چون قالب گرم است، ماده درون آن با فشار وارد به تدریج گرم شده به حالت مذاب در می آید (می پزد) که با گشودن قالب قطعه تولید شده از آن خارج می گردد.

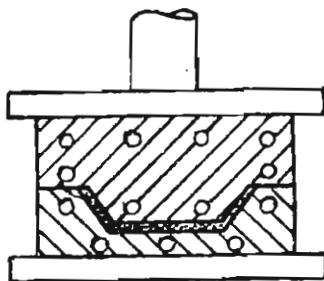

(شکل ۱)

(شکل ۲) پرس تمام اتوماتیک را جهت تولید قطعات پلاستیکی «ترموست» نشان می دهد.

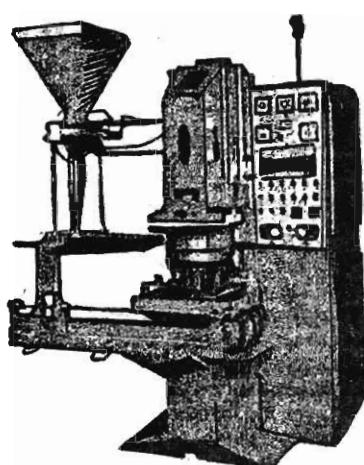

(شکل ۲)

جنگ جهانی دوم تاثیر عمیقی در ایجاد و استفاده از پلاستیک باقی گذاشت. در طول زمان جنگ بدنی کشتی ها، بمب ها و بسیاری لوازم دیگر از مواد پلاستیکی ساخته شدند و پس از جنگ راه تکامل را در پیش گرفته و در مصارف تکنیکی جای خود را باز کردند، چنانکه امروزه کمتر خانواده ای از پلاستیک بی نیاز است.

هزاران سال قبل اشیاء از سنگ ساخته می شد. پس از پیدایش فلز زمانه سنگی (عهد حجر) به دوران حکومت فلز (عصر آهن) پیوست. در قرن بیستم که آن را به حق می توان «عصر پلاستیک» نامید هر روز ماده شیمیایی جدیدی کشف شده که گاهی نیز کشف جدیدی از انواع پلاستیک بعمل می آید.

آنچه مسلم است لابراتورهای کارخانه‌های شیمیایی بطور مداوم مشغول فعالیت هستند تا با تهیه مواد جدیدی از پلاستیک بر خواص تازه شیمیایی، الکتریکی، مکانیکی، حرارتی و غیره دست یابند و با عرضه مواد جدید پلاستیک راه را برای نفوذ همه جانبی آن در صنایع باز کنند. مخصوصاً کشورهای امریکا و شوروی که برای ارسال آپولو ها و لوناها از مواد پلاستیک سری بیشماری استفاده کرده اند و هنوز کسی از ماهیت آنها اطلاعی ندارد. این مواد در جهان و مزایای بسیاری بر فلز دارند که شاید بدون وجود آنها اصولاً قادر به خروج از جو زمین و رها شدن از جاذبه آن نبودند.


## ۲ - پیدایش ماشینهای تزیین

پس از پیدایش و توسعه پلاستیک علاوه‌نمدان به این صنعت در جستجوی ابتکار طرق جدید در موارد مصرف آن در صدد ساختن وسیله‌ای برآمدند که بوسیله آن مواد خام پلاستیک را به شکل دلخواه شکل داده و با آن وسایل زندگی تهیه کنند.

قبل از پیدایش ماشین تزیین امروزی، قالب‌های بسیار ساده‌ای با صرف وقت و زحمات بیشمار تهیه می‌شد و درگیره‌های دستی (که در آن زمان وسیله مناسبی محسوب و قادر به ایجاد فشار مورد نیاز بود) تعییه و سیلندری با پیستون روی آن نصب می‌گردید، اطراف سیلندر را با شعله آتش گرم نگه می‌داشتند.

پس از ذوب شدن مواد با فشار فلکه بالای آن مواد مذاب درون سیلندر بداخل قالب، تزیین می‌شد. در تمام مراحل، کارها بوسیله دست انجام می‌شد.

در (شکل ۳) پرس (یا گیره) دستی، ابتدایی ترین وسیله فشار برای استفاده در موارد مختلف دیده می‌شود.

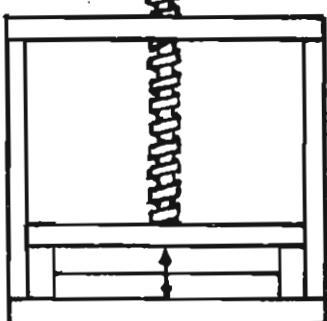

(شکل ۳)

باتوسعه و گسترش سریع صنایع پلاستیک و پیدایش مواد گوناگون آن طبعاً در روش وسایل کار نیز تفارت بوجود آمد. خواص بعضی از پلاستیک‌ها از نظر انشعاب روش‌های مختلف تولید قطعات، بقدرتی متفاوت و متعدد است

که برای آن پلاستیک بخصوص یا آن گروه از پلاستیک ماشین و ابزار کار مخصوص و جداگانه ضرورت می یابد تا آنچاکه مجبور شدن برای تفکیک پلاستیکها از یکدیگر ابتدا آنها را به دو گروه بزرگ تقسیم کنند و هر گروه خود مستقلانه رشته ویژه ای در صنایع پلاستیک سازی به وجود آورند.

### ۳- انواع پلاستیک


اکنون دو گروه پلاستیک وجود دارد و با اینکه هر دو گروه پلاستیک هستند خواص، تکنیک تولید و موارد مصرف آن دو کاملاً با یکدیگر مغایرت دارد. این دو گروه عبارتند از :

۱- گروه «ترمو پلاستیک» Thermoplastic

۲- گروه «ترموست» Thermosetting

در جدول زیر انواع پلاستیک در حد امکان به صورت مجزا و تفکیک شده نشان داده شده است :

### فهرست انواع پلاستیک

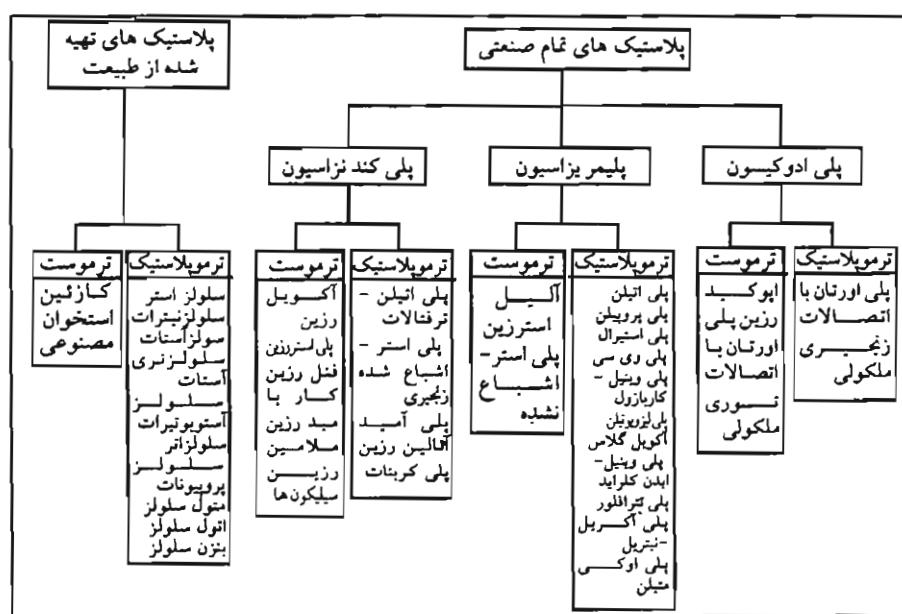

### ۱ - ۳ - گروه ترموپلاستیک

در این کتاب بنا به قرار یاد شده از گروه «ترمو پلاستیک» بحث می شود. باید دانست که ترمو پلاستیک به پلاستیکی گفته می شود که پس از یک یا چند بار مصرف مجدداً قابل استفاده باشد. این ماده پس از اینکه به شکل پودر یا دانه (گرانول) در ماشین تزریقی ریخته شده و با حرارت بیش از ۱۵۰ درجه سانتیگراد به حالت خمیری نزدیک به مایع درآمد با فشار به داخل قالب تزریق می شود و پس از سرد شدن در داخل قالب دوباره به حالت جامد درآمده، و سخت می گردد. البته باید در نظر داشت که قطعه پلاستیکی را هر بار خرد کرده و وسیله جدیدی از آن بسازیم بدلیل تکرار حرارت دیدن و ذوب و آسیاب شدن، خواص مکانیکی، شیمیایی و حرارتی اولیه را از دست می دهد. معمولاً مواد آسیابی ترمو پلاستیک را با ۱۰ الی ۲۰ درصد مواد نو مخلوط می کنند تا مجدداً قابل مصرف و استفاده شود و قطعه تولید شده از آن، به کلی از خواص لازمه دور و عاری نباشد. برای تولید کننده نیز مصرف مواد آسیابی صرفه اقتصادی در برداشته باشد، زیرا اینگونه قطعات خرد شده، غیر قابل مصرف و فروش می باشند.

بطور کلی از ترمو پلاستیک می توان در ماشینهای تزریقی: اکسیترودر، بادی و کالندر اجناس مختلفی تولید کرد. به استثنای چند نوع مواد بقیه ترمو پلاستیک ها را می توان بهم جوش داد که مثلاً ورق «پی. وی. سی» را فقط با ورق دیگری از جنس «پی. وی. سی» و مفتولی از همان جنس می توان جوش داد که البته مواد خام ورق و مفتول جوش، هر دو باید مساوی باشند و گرنه بهم جوش نمی خورند. بنابراین دو نوع مختلف پلاستیک را نمی توان بهم جوش داد.

از مواد ترمو پلاستیک انواع لوازم منزل از قبیل: سطل، کاسه، لیوان، زنبیل و اقسام قطعات صنعتی مانند: جلد رادیو گرام و ضبط صوت، کیسه پلاستیکی، لوله، پروفیل، ورق، مشمع، کفپوش وغیره تولید می گردد.

### ۲-۳- گروه ترموست:

مواد ترموست برخلاف ترمoplastیک، بیش از یکبار شکل نمی پذیرد و فقط یکبار در مقابل حرارت سخت می شود و آن را نمی توان دوباره خرد کرد و قطعه جدیدی از آن بدست آورد. زیرا در مقابل حرارت، آنقدر مقاومت نشان می دهد تا به نقطه سوزش برسد و فاسد شود. از گروه ترموست، «باقالیت»، و «ملامین» معروفیت دارند، که علاوه بر ظروف و لوازم منزل، انواع وسایل برقی از قبیل کلید، پریز، دوشاخه، سرپیچ و غیره از آنها ساخته می شود.

مواد ترموست، بصورت پودر در اختیار پلاستیک سازان قرار می گیرد. ولی نوعی هم مانند صمغ پلی استر و یا اپو اکسید (آرالدیت بصورت سیال وجود دارد که با مخلوط کردن و اضافه کردن مواد شیمیایی به آن (سخت کننده) پس از مدتی محدود، سخت می شود.

بطور کلی مواد ترموست، بصورت خام عمر محدودی دارد و معمولاً از زمان تولید، در کارخانه تهیه مواد از ۶ الی ۱۲ ماه در وضع موجود باقی می ماند و از آن پس بخودی خود شروع به سخت شدن می کند (پلیمریزه می شود) و دیگر برای پلاستیک ساز قابل استفاده نیست و چنانچه احیاناً قطعه ای از اینگونه مواد تولید شود، مقاومت مکانیکی کافی نداشته و به آسانی می شکند. اخیراً نوعی ترموست به بازار آمده که عمر بیشتری دارد و دیرتر سخت می شود.

تاکنون مصرف و استفاده از مواد ترموست فقط بوسیله ماشینهای پرس انجام می پذیرفت و اخیراً اسعی و کوشش برای امکان مصرف آن بروش تزریقی مبذول گردیده و با وجود مشکلات زیاد، موفقیت هایی در راه نیل به این هدف حاصل شده است.

### ۴- مواد پلاستیک و محیط ذوب آنها


ذوب کردن مواد پلاستیک و تزریق آن در قالب از مراحل مهم تولید جنس مرغوب بشمار می رود و هر چه در این زمینه اطلاعات بیشتری بدست آید در تسلط

شما نسبت به مرغوبیت تولید موثر خواهد بود . مواد پلاستیک معمولاً بصورت دانه (گرانول) در دسترس پلاستیک ساز قرار می گیرد .

(خلوص و خشکی مواد و طرز بسته بندی آن در مرغوبیت محصول ، تاثیر بسزایی دارد .) معمولاً مواد پلاستیک در پاکت های کاغذی ضخیم و چند لایه و هر یک با وزن خالص ۲۵ کیلو گرم بفروش می رسد . اخیراً به جای پاکتهای کاغذی کیسه های نایلونی بدین منظور بکار می رود که این کیسه ها بخاطر ارزانی و مقاومت بیشتر در مقابل رطوبت و فشارهای ترانسپورت ، از نوع کاغذی برتر و مصرف آن بیشتر است . مواد دیگر پلاستیک نظیر پلی آمید و پلی کربنات و غیره از نظر حساسیت بیشتر در مقابل رطوبت در پیت های فلزی و بشگه های بزرگ حمل می شود که جز هنگام مصرف نباید سر این ظروف را باز کرد .

معمولانه پلی آمیدها (Polyamide) و پلی کربنات ها (Polycarbonate) و آکریلیک ها (Acrylic) و انواع آ . ب . اس (S . B . A) باید قبل از مصرف در کوره های مولد هوای گرم خشک شوند .

شکل (۴) کوره مولد هوای گرم را نشان می دهد . مواد مذکور به ارتفاع حداقل ۵ سانتیمتر در داخل کشوشهای کوره ریخته می شود تا داخل بخاری ، رطوبت آن گرفته و خشک شود .

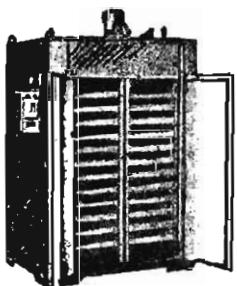

(شکل ۴)

مدت و درجه حرارت لازم برای خشک کردن انواع مواد پلاستیک :

نوع پلاستیک	میزان حرارت	مدت لازم
آ . ب . اس	۸۰ درجه سانتیگراد	۲ ساعت
پلی آمید ها	۸۰ درجه سانتیگراد	۲ ساعت
آکریلیک	۹۰ درجه سانتیگراد	۲ ساعت
پلی کربنات	۱۲۰ درجه سانتیگراد	۲ ساعت

بعضی از ماشینهای تزریقی قیف مخصوصی برای خشک کردن دارند که با هوای گرم کار می کند، در این صورت می توان با تنظیم درجه حرارت قیف مواد را به جای گرمکن، مستقیماً داخل ماشین ریخت. این روش به مراتب بهتر از گرمکن جداگانه است، زیرا در این روش امکان مخلوط شدن پلاستیک با مواد خارجی وجود ندارد.

چنانچه در روی ظروف، از طرف سازنده مواد خام، دستور ویژه ای برای انبار کردن آن، مندرج نباشد لازم است در محل خشک با حرارت ۱۸ درجه سانتیگراد و رطوبت ۶۵ درصد نگهداری و جدا از یکدیگر چیده شوند.

اندازه و شکل دانه های مواد، بسته به روش تولید و نظر سازنده محصول به شکل پودر، عدسی، سیلندری، (یا استوانه ای) مکعب مریع و مکعب مستطیل و به اندازه های مختلف موجود و مورد مصرف است. همین اختلاف اندازه دانه ها در کیفیت تولید موثر می باشد. مثلا در یک حجم معین اگر پودر بریزیم وزن بیشتری ایجاد می کند تا دانه های مکعب بزرگ، زیرا فضای بین دانه ها در وزن مواد اثر می گذارد و مسلم است در پودر چنین حالتی وجود ندارد و اگر پودر را از راه قیف داخل سیلندر بریزیم در حجم معین سیلندر، وزن بیشتری از آن جای خواهد گرفت؛ ادانه های بزرگ، و چون در درون سیلندر هم حالت فشرده‌گی آن بیشتر است با چرخش مارپیچ سریعتر از دانه به جلو رانده خواهد شد.

در نتیجه :

اختلاف اندازه مواد در مدت توقف آن داخل سیلندر، اثر دارد و چون زمان توقف دانه در سیلندر بیشتر است باید درجه حرارت گرمکن سیلندر طوری تنظیم شود که در این مدت نسوزد.

بنابراین :

تفاوت اندازه پلاستیک ها در تنظیم درجه حرارت سیلندر، موثر خواهد بود

همانگونه که یادآور شد مواد پلاستیک با ابعاد کوچکتر زودتر از دانه های درشت سیلندر را پر می کند و در نتیجه مواد گیری زودتر انجام می گیرد.






لذا :

تفاوت اندازه مواد می تواند در مدت تولید هر قطعه موثر باشد با توجه به مطالب فوق در می یابیم که اندازه دانه های مواد می تواند بسیاری از مشکلات را حل یا ایجاد کند. البته در ماشین های تزیینی نمی توان مستقیماً از پودر استفاده کرد و ابتدا باید در دستگاههای اکسیترود، پودر به دانه تبدیل شود تا قابل مصرف شود.

در اشکال صفحه رو برو تفاوت انواع دانه ها از (لحاظ اشکال هندسی و ابعاد آن) مشاهده می شود.

معمولًا در آغاز تولید هر قطعه جدید، پس از تنظیم ماشین سعی می شود حرارت سیلندر چند درجه کمتر از حد لازم انتخاب شود و اگر احیاناً پس از اولین تزیق، قالب قطعه پرنش بتدربیح درجه حرارت را بالا می برم، زیرا چنانچه از ابتدا حرارت را زیادتر بگیریم امکان سوختن مواد وجود دارد.

غلظت یاروانی مواد مذاب، در میزان فشار لازم برای تزیق، اثر زیادی دارد هرچه مواد سخت تر باشد برای تزیق آن، فشار بیشتر و غالباً حرارت بیشتری ضرورت دارد. بعضی از مواد مانند پلی اولفین (پلی اتیلن و پلی پروپیلن) برای آنکه در مقابل حرارت مقاوم تر و در سیلندر روانتر گردند و قالب را سریعتر پر کنند با مواد شیمیایی دیگر مخلوط می شوند که مشخصات و نسبت اختلاط آنها از طرف کارخانه سازنده مواد خام، در اختیار خریدار قرار می گیرد.

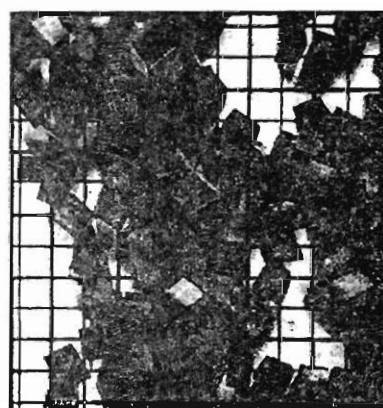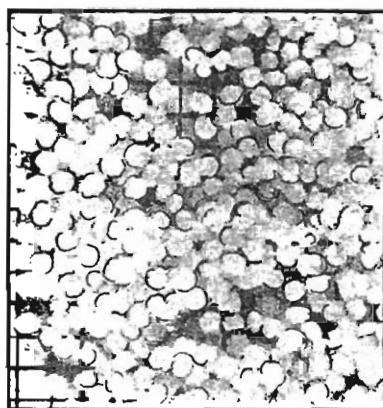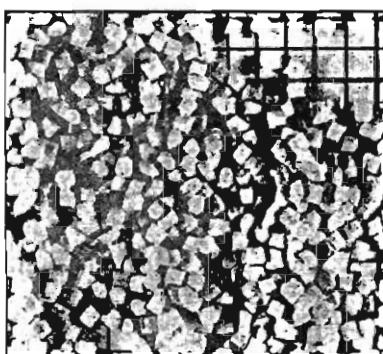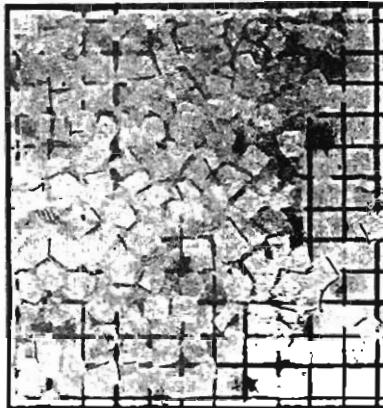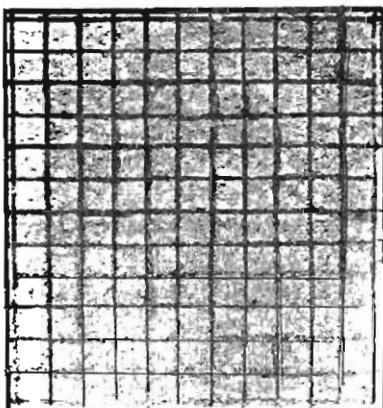

امکان تولید یک قطعه مرغوب و سالم از طرف کارگر ماشینکار ، مستلزم اطلاعات بیشتری در مورد خواص هریک از مواد می باشد ، زیرا بدون کسب این معلومات هرگز ایجاد یک محصول مطلوب مقدور نخواهد بود .

در مورد طرز تهیه و خواص مواد پلاستیک ، کتابهای بسیاری به زبانهای مختلف نوشته شده که هر کتاب در صدھا صفحه ، با مطالب آموزنده و مفید فقط در مورد یکی از مواد پلاستیک بحث می کند . لذا نی توان در جزوھا مختصراً خواص مختلف انواع پلاستیک گفتگو کرد ، در این کتاب سعی می شود که بطور خلاصه خصوصیات مواد و درجه حرارت محیط ذوب آنها به ترتیب ورود به سیلندر ماشین تزیینی و همچنین از درجه حرارت قالب ها برای هر ماده پلاستیک ذکری بیان آوریم .

باید توجه داشت ارقام یاد شده در این کتاب تجربی و نظری بوده و می تواند راهنمایی برای ماشینکار باشد . زیرا روش تولید مواد خام در کارخانه های مختلف مواد سازی و طرز پلیمریزه کردن مونومرها متفاوت است و نیز تفاوت « طول زنجیر ملکولی » خواص ویژه ای در مواد گوناگون بوجود می آورد . بنابراین از یکایک موادی که در ایران موارد استعمال بیشتر دارد بتوضیح مختصراً می پردازیم .

#### ۱-۴ پلی اتیلن سخت Polyethylene HDPE

نامهای تجاری :

لوپولن ، هوستالن ، مارلکس ، پلی اتیلن .

فرم و رنگ طبیعی :

دانه عدسی شکل برنگ شیری مات قابل اختلاط و مصرف در رنگهای الوان .

خواص عمومی :


سختی : متوسط ، مقاومت حرارتی : متوسط . مقاومت الکتریکی : خوب .  
لغزندگی و لیزی : شبیه شمع . مقاومت در برابر حرارت : حداقل تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد .

## خواص شیمیایی :

مقاومت در مقابل اسیدها ، بازها و الكل . عدم مقاومت در مقابل بنزین و مواد سوختی ، ادامه اشتعال با دور شدن از آتش - با شعله آبی رنگ ، چکه کشته و بوی پارافین .

## موارد مصرف :

ظروف خانگی (سطل ، زنبیل ، جعبه) اسباب بازی ، جعبه حمل نوشابه ، لوازم پزشکی و صنعتی .  
 در طراحی قالب ، ۲ الی ۴ درصد برای حالت انقباض محاسبه و به ابعاد قالب افروده می شود . (شکل ۵)

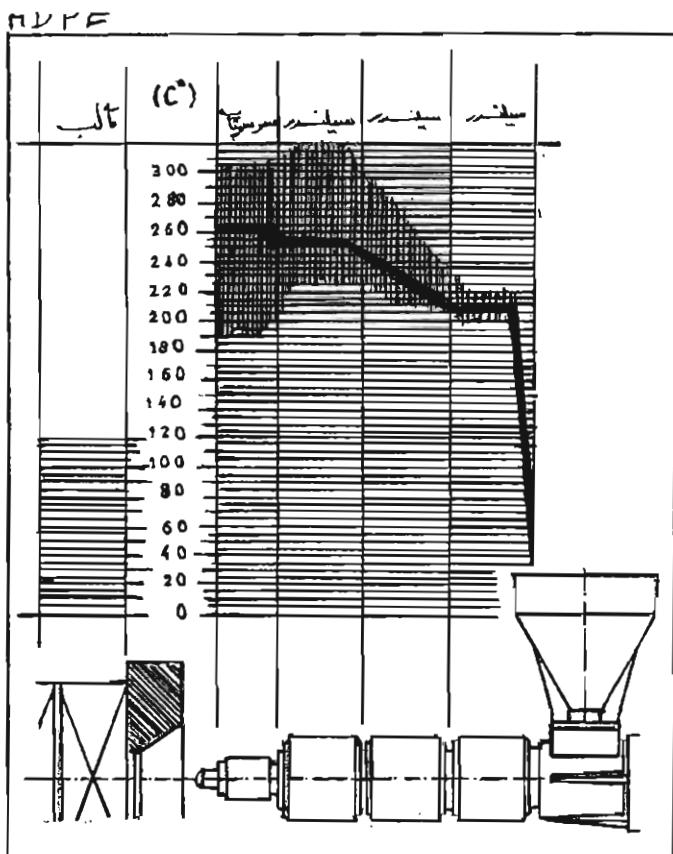

(شکل ۵).

## ۴-۲- پلی اتیلن نرم Polyaethylene LDPE

نامهای تجاری:

لوپولن، هوستالن، پلی اتیلن.


فرم و رنگ طبیعی:

دانه عدسی شکل برنگ شیری مات قابل اختلاط و مصرف در رنگهای مختلف.

### خواص عمومی:

حالت نرمش: زیاد. سختی سطح خارجی: کم. مقاومت الکتریکی: خوب.

مقاومت در برابر حرارت: تا ۸۰ درجه سانتیگراد. بدون بو و مزه

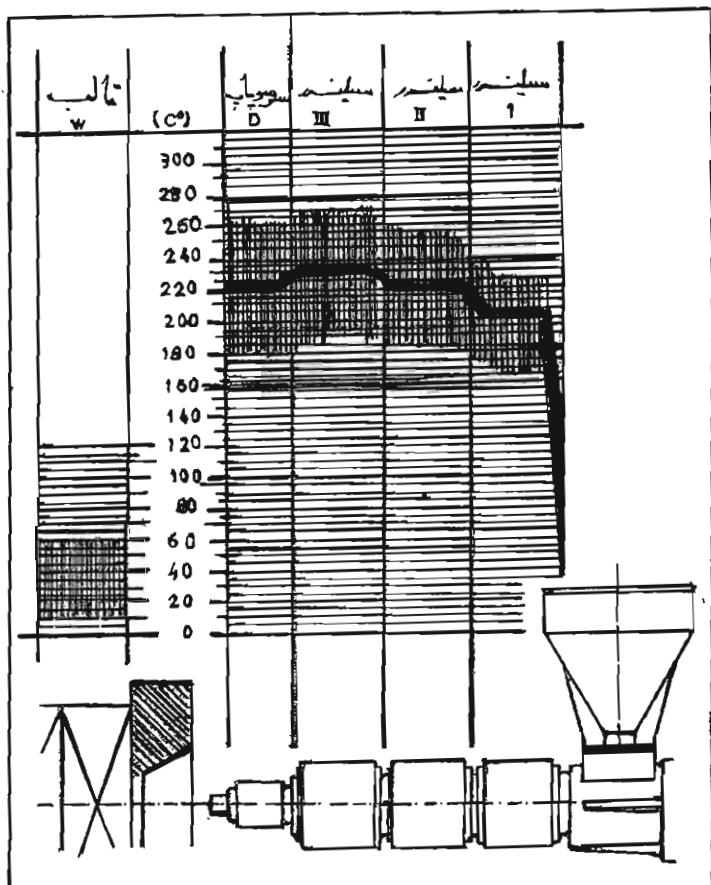

(شکل ۶)

**خواص شیمیایی :**

مقاومت در مقابل اسیدها ، بازها و الکل - مقاومت کم در مقابل اتر ، کتون ، استر ، روغن و چربی و عدم مقاومت در مقابل بنزین بنزن . ادامه اشتعال پس از دور شدن از آتش با شعله آبی رنگ چکه کننده - با بوری پارافین .

**موارد مصرف :**

ظروف خانگی ، اسباب بازی ، گلهای مصنوعی ، ظروف بسته بندی و لوازم پزشکی .

در طراحی قالب ، ۱/۵ الی ۳ درصد برای حالت انقباضی محاسبه و به ابعاد قالب افروزده می شود . (شکل ۶)

**۳ - ۴ - پلی بروپیلن PP****نامهای تجاری :**

هوستالن ، لوپارن ، وستولن .

**فرم و رنگ طبیعی :**

دانه عدسی شکل برنگ شیری مات و قابل اختلاط و مصرف رنگهای الوان .

**خواص عمومی :**

سختی : متوسط . مقاومت حرارتی : خوب . مقاومت الکتریکی : بسیار خوب . لغزندگی و لیزی سطح خارجی : شبیه شمع . مقاومت در مقابل حرارت : تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد . (در کمتر از صفر درجه سانتیگراد ترد و شکننده می شود) .


**خواص شیمیایی :**

مقاومت در مقابل اسیدها و بازهای رقیق - حلال : در بنزین و بنزن و الکل . ادامه اشتعال بعد از دور شدن از شعله آتش با شعله آبی رنگ ، چکه کننده .

موارد مصرف:

ظروف خانگی (سرویس چای خوری و نظایر آن)، لوازم برقی، پاشنه کفش زنانه، اسباب بازی، لوازم طبی و صنعتی.

در طراحی قالب، ۲ الی ۳ درصد برای حالت انقباضی محسوبه و به ابعاد قالب، افزوده می شود (شکل ۷).

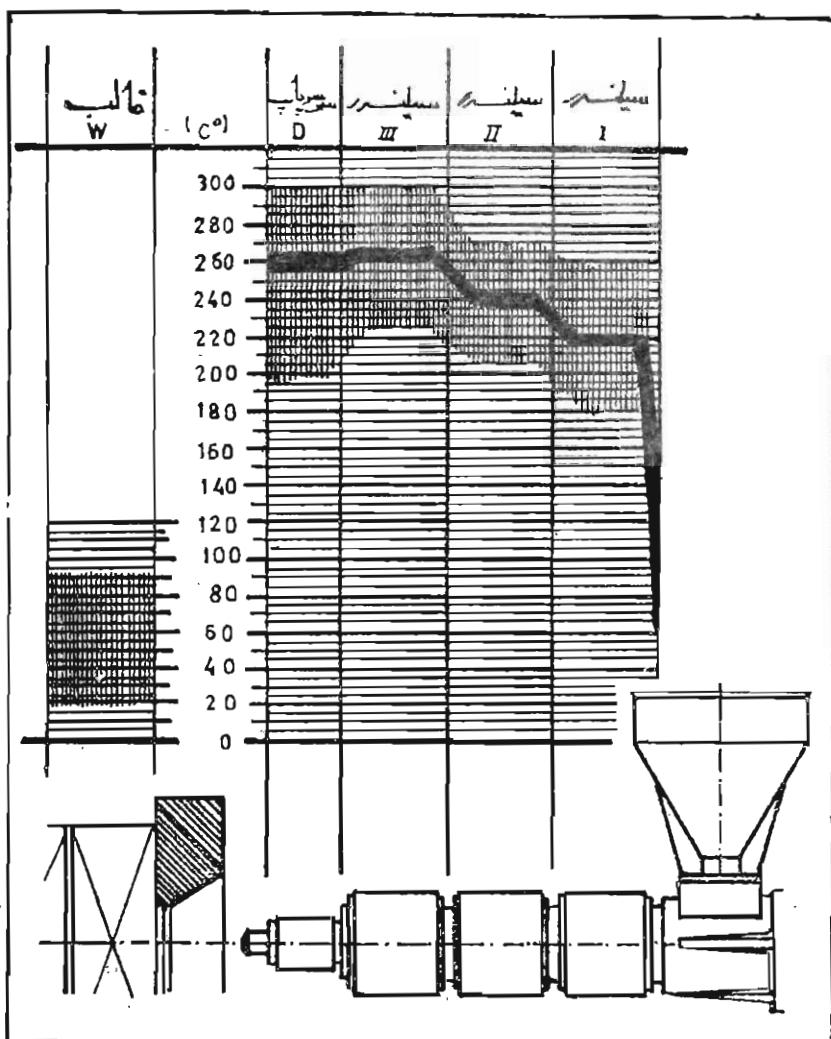

(شکل ۷)

#### ۴ - ۴ - پلی استیروول معمولی Polystyrol PS

نامهای تجاری:


پلی استیروول ۱۴۳، هوسترن N ۳۰۰۰ وستیرن و دایرکس (در ایران باصطلاح کلی مواد کریستال نامیده می شود).

فرم و رنگ طبیعی:

دانه های استوانه ای شکل و مکعب، شیشه ای شفاف شبیه الماس به رنگهای شفاف.

خواص عمومی:

سخت و شکننده. مقاومت الکتریکی: خوب، بدون بو و مزه. مقاومت مداوم در مقابل حرارت: تا ۷۰ درجه.

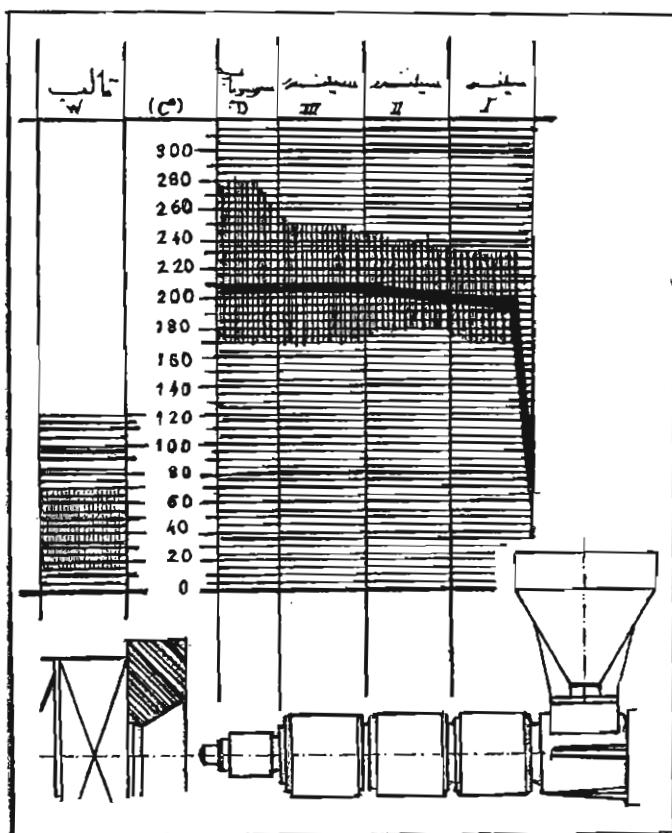

(شکل ۸)

**خواص شیمیایی :**

مقاومت در مقابل اسیدها، بازها و الکل، عدم مقاومت در مقابل اتر، کتون، استر و بنزین.

**موارد مصرف :**

ظروف خانگی، نوشت افزار، وسایل بسته بندی و لوازم تزیینی (انواع کریستال، آویز لوستر وغیره) ادامه اشتعال پس از دور شدن از شعله آتش با شعله روشن و دود سیاه رنگ خیلی زیاد و بوی شیرین استیروول.  
 در طراحی قالب،  $4/0$  الی  $6/0$  درصد جهت حالت انقباضی محاسبه و به ابعاد قالب افزوده می شود. (شکل ۸)

**۵ - ۴ - پلی استیروول سخت HIPS****نامهای تجاری :**

پلی استیروول  $454 - 456 - 475$  ، هوسترن  $4300 - 5300$  ، دایرکس.

**فرم و رنگ طبیعی :**

دانه های مکعب مریع. رنگ شیری مات، قابل اختلاط و مصرف در رنگهای مختلف.

**خواص عمومی :**

انعطاف پذیر و نشکن، سخت و مقاوم در مقابل ضربه، مقاومت الکتریکی: خوب. مقاومت مداوم در برابر حرارت: تا  $70^{\circ}$  درجه سانتیگراد. بدون بو و مزه


**خواص شیمیایی :**

مقاومت کم در مقابل اسیدها و بازهای رقیق. عدم مقاومت در مقابل استر،

کتون ، اتر بنتزین و بتنز . ادامه اشتعال پس از دور شدن از شعله آتش با شعله روشن و دود خیلی زیاد . بوی شیرین (بوی لاستیک)

### موارد مصرف :

ظروف خانگی ، کابینت های رادیو ، ضبط صوت ، تلفن ، تلویزیون و قطعات داخل یخچال ، کارد و چنگال ، اسباب بازی ، لیوان و لوازم بسته بندی و غیره . در طراحی قالب ، ۰ / ۶ / ۴ / ۰ درصد برای حالت انقباض محاسبه و به ابعاد قالب افروده می شود . (شکل ۹)

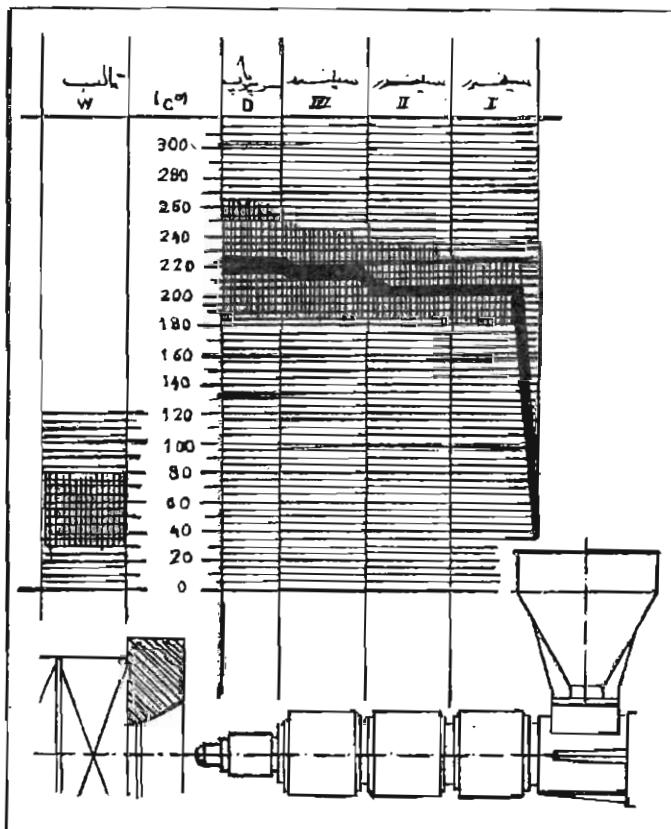

(شکل ۹)

**۶-۴-۲. ب. اس Acrylnitril Butadien Styrol ABS**

نامهای تجاری:

نوادر، شینکولاک، ترلوران، آ. ب. اس

فرم و رنگ طبیعی:

دانه های سیلندری با رنگ زرد مایل به قهوه ای مات.

خواص عمومی:


سختی و سفتی: زیاد. مقاومت زیاد در برابر ضربه. مقاومت مقابله پیچیدگی و آب و هوای مختلف. مقاومت الکتریکی: خوب. مقاومت مداوم در مقابل حرارت: تا ۸۰ درجه سانتیگراد.

خواص شیمیایی:

مقاومت در مقابل بازها، اسیدهای رقیق، بتزین، بنزن، روغن و چربی.  
مقاومت کم در مقابل اتر. کتون و استر. ادامه اشتعال پس از دور شدن از شعله آتش با شعله روشن و دود زیاد و بوی شیرین.

موارد مصرف:

قطعات پلاستیکی اتومبیل. کابینت های رادیو، ضبط صوت، تلفن، تلویزیون و ماشین تحریر و دگمه های آن. کلیه وسایل صوتی الکتریکی، جلد چمدان وغیره در طراحی قالب. ۰/۰/۶ الی ۰/۴ درصد برای حالت انقباض محاسبه و به ابعاد قالب افروده می شود. (شکل ۱۰)

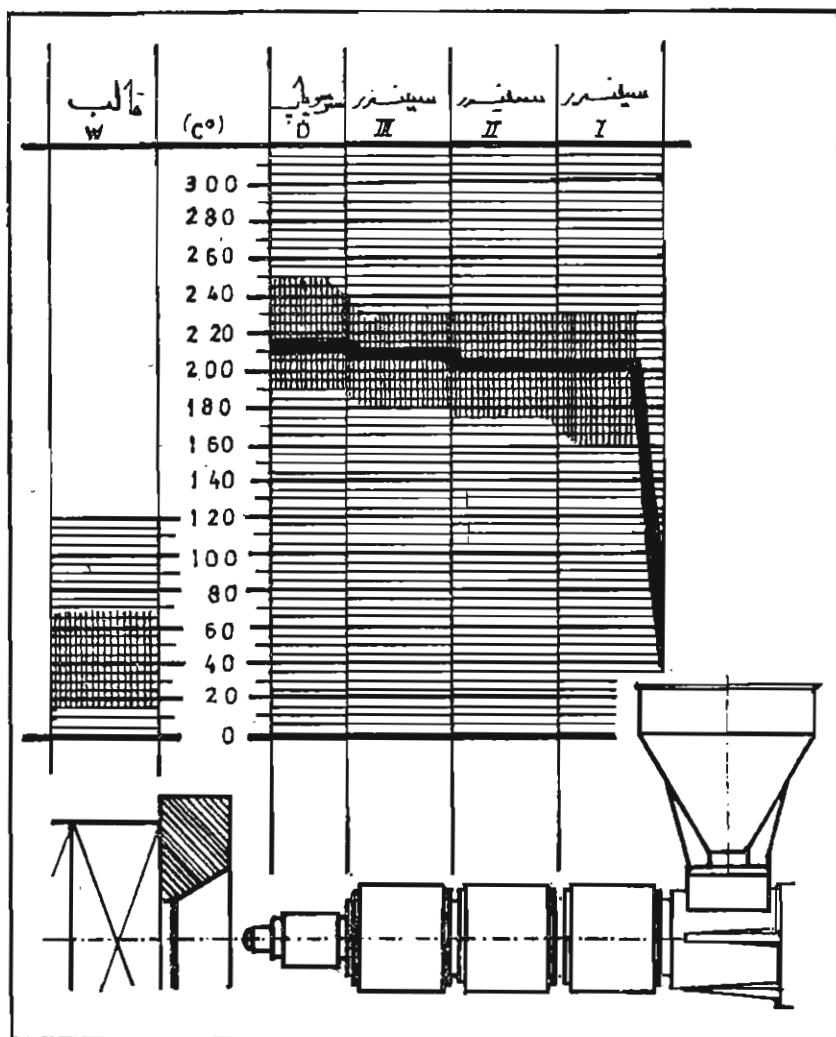

(شکل ۱۰)

۷ - ۴ - لوران Styrol Acryl Nitril SAN

نامهای تجاری :

لوران، وستوران

فرم ورنگ طبیعی :


دانه های مکعب شیشه ای شفاف، از دید سطح مقطع آبی رنگ.

## خواص عمومی:

سخت و سفت. مقاومت سطح خارجی در مقابل خراش: خوب.  
 مقاومت در مقابل آب و هوای مختلف: خوب. مقاومت مداوم در برابر حرارت: تا ۸۵ درجه سانتیگراد. مقاومت موقت در آب جوش.

## خواص شیمیایی:

مقاومت در مقابل محلولهای ارگانیک، اسیدها، بازهای رقیق و روغن، عدم مقاومت در مقابل اتر، استر و اسیدهای غلیظ، ادامه اشتعال پس از دور شدن از شعله آتش با شعله روشن و دود خیلی زیاد بوی کائوچو.

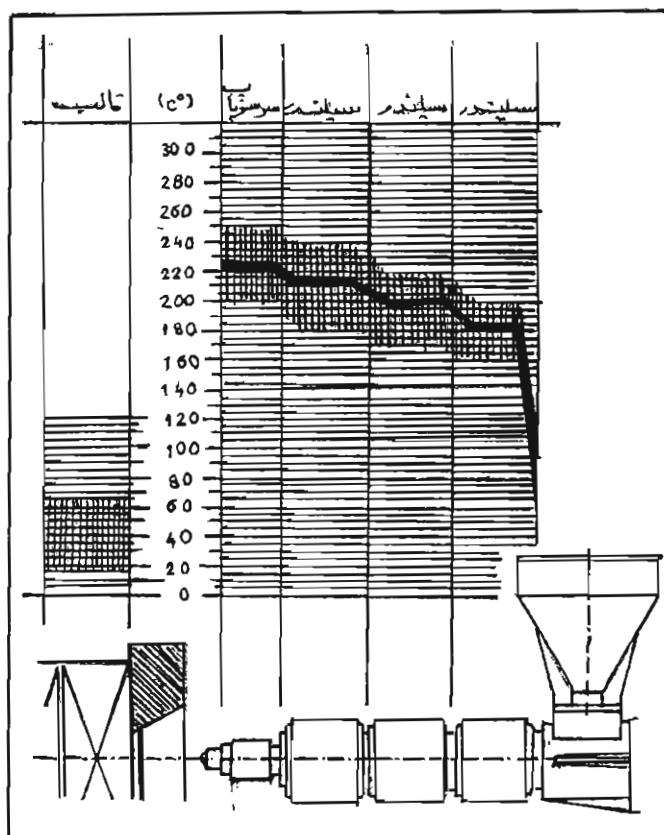

(شکل ۱۱)

### موارد مصرف :

قطعات صنعتی، جلد اشیاء برقی و صوتی، لوازم برقی خانگی و ظروف  
مرغوب غذاخوری و چایخوری  
در طراحی قالب ۴ / ۰۰ الی ۶ / ۰ درصد برای حالت انقباض محاسبه و به ابعاد  
قالب افزوده می شود(شکل ۱۱).

**Polymethylmethacrylat**

**PMMA**

**۴ - ۸ - آکریلیک**

### نامهای تجاری :

پلکسی گلاس، دگلان، آکریلیک رزین، لو ساید، رزارت.

### فرم و رنگ طبیعی :

دانه های استوانه ای شکل، رنگ شیشه ای کاملاً شفاف شبیه الماس  
(شفاف ترین مواد پلاستیک).


### خواص عمومی :

سخت و سفت. مقاومت سطح خارجی در مقابل خراش: زیاد. مقاومت در  
مقابل آب و هوای مختلف: بسیار خوب. مقاومت مداوم: در برابر حرارت تا  
۹۰ درجه سانتیگراد.

### خواص شیمیایی :

مقاومت در مقابل اسیدها و بازهای رقیق، بنزین، روغن و چربی. مقاومت کم  
در مقابل الكل. عدم مقاومت در مقابل اسیدها و بازهای غلیظ، استروکتون، اتر و  
بنزین. ادامه اشتعال پس از دور شدن از شعله آتش با شعله روشن آبی و گاهی  
صدای جرقه. بوی شیرین شبیه میوه.

موارد مصرف: انواع ذره بین، شیشه های عینک و ساعت، حباب چراغها و تابلو های روشنایی، شیشه مدرج رادیو و غیره در طراحی قالب ۷/۰ درصد برای حالت انقباض محاسبه و به ابعاد قالب افزوده می شود. (شکل ۱۲).

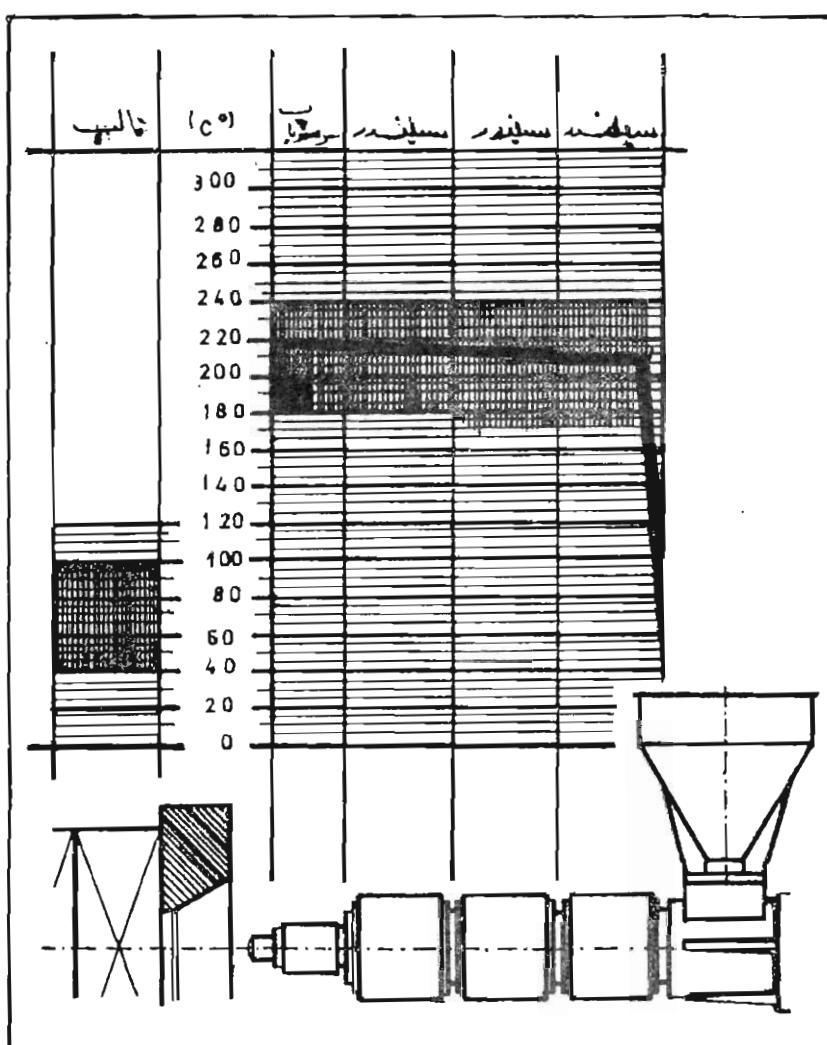

(شکل ۱۲)

### ۹ - ۳ - پلی کربنات Polycarbonate PC

نامهای تجاری:  
ماکرولون.

فرم و رنگ طبیعی:

دانه‌های مکعب بزرگ شیشه‌ای. شفاف و بی‌رنگ و کمی مایل به زرد. قابل اختلاط و مصرف در انواع رنگها.

خواص عمومی:

مقاومت حرارتی: بسیار زیاد. مقاومت الکتریکی: بسیار خوب. سخت و سفت. مقاومت مداوم در برابر حرارت: تا  $130^{\circ}\text{C}$  درجه سانتیگراد.


خواص شیمیایی:

مقاومت در مقابل اسیدهای رقیق، الکل، بنزین، روغن و چربی.  
 عدم مقاومت در مقابل بازهای غلیظ، کتون، اتر و بنزین. خاموشی پس از کنار زدن آتش. اکسیده و سیاه شدن با دود سیاه در آتش. بوی تند.

منارد مصرف:

صنایع روشنایی و الکتریکی. پوشش حفاظتی ماشین آلات، لوازم بسیار خوب خانگی با مقاومت زیاد در برابر حرارت. پوشش کلیدهای برقی و انواع پوشش حفاظتی.

در طراحی قالب  $4/0$  الی  $8/0$  درصد برای حالت انقباض، محاسبه و به ابعاد قالب افزوده می‌شود. (شکل ۱۳)

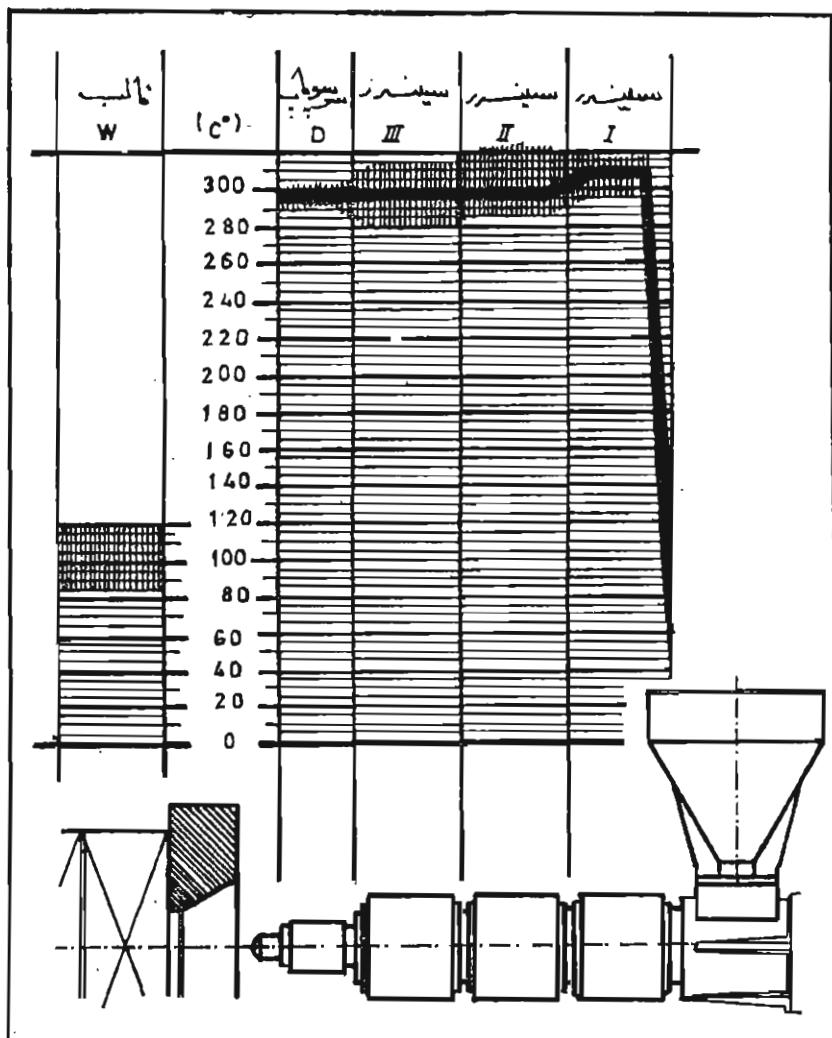

(شکل ۱۳)

**۱۰ - ۴ - پلی آمید Polyamide PA**

نامهای تجاری:

اولترامید، نایلون، تروگامید، ستامید، ساتی، ریلزان.


فرم و رنگ طبیعی:

دانه های سیلندری، رنگ شیری مات و قابل اختلاط و مصرف در رنگهای

گوناگون.

### خواص عمومی:

مقاومت در مقابل حرارت: تا حدود ۱۱۰ درجه سانتیگراد، سخت و سفت.  
 اصطکاک پذیری: حداقل. در حالت خشک: ترد. در رطوبت: سفت و محکم.

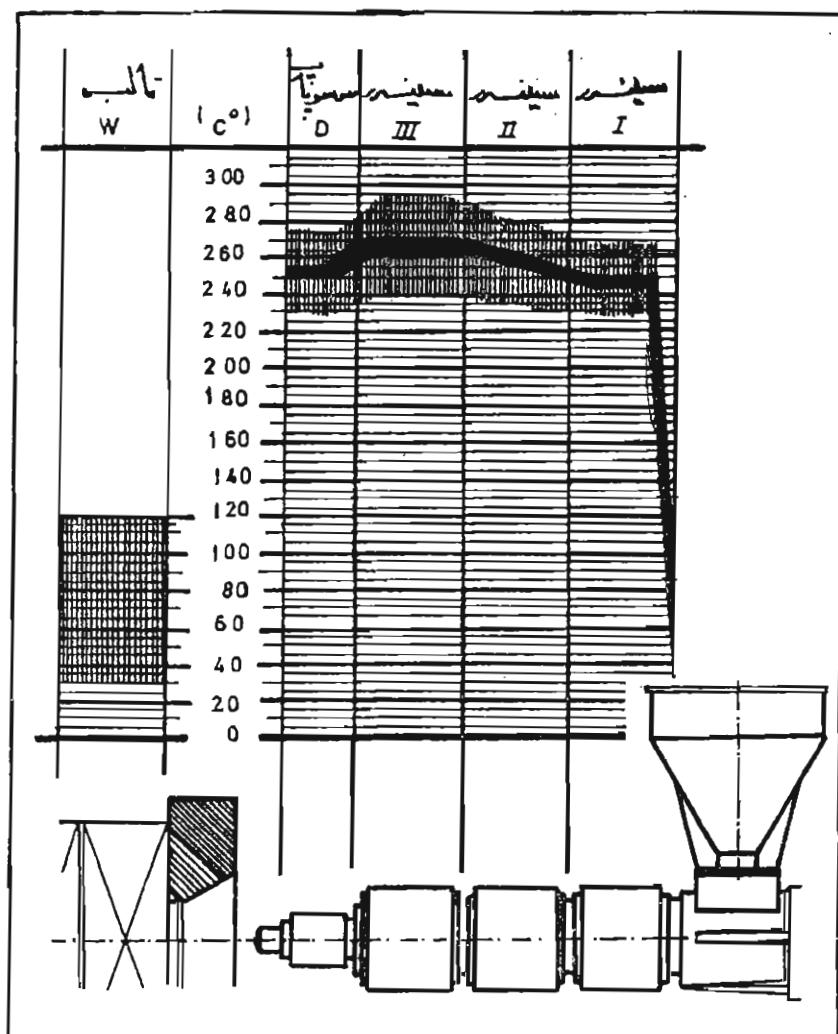

(شکل ۱۴)

**خواص شیمیایی :**

مقاومت در مقابل بازهای رقیق ، الکل ، استر ، بنزین ، نفت ، روغن و چربی . ادامه اشتعال پس از دور شدن از شعله آتش با شعله آبی رنگ و کناره زرد - (چکه کننده) بوی استخوان سوخته .

**موارد مصرف :**

قطعات صنعتی ، انواع چرخ دنده ، پروانه های اتومبیل ، یراق آلات ، یاتاقان و جای بلبرینگ ، لوازم طبی و انواع بوبین برای سیم پیچی برقی . در طراحی قالب از  $1/5$  درصد برای خاصیت انقباض محاسبه و به ابعاد قالب افزوده می شود . (شکل ۱۴)

**۱۱ - ۴ - سلولز آستات CA****نامهای تجاری :**

سلیدور ، ترولیت ، اکارون .

**فرم و رنگ طبیعی :**

دانه های مکعب شکل ، برنگ شیشه ای شفاف قابل اختلاط با رنگهای الوان . مخلوط با مواد نرم کن به نسبت های مختلف .

**خواص عمومی :**

مقاومت مداوم در برابر حرارت : تا حدود  $80$  درجه سانتیگراد . سطح خارجی برآق که کمتر غبار بخود می گیرد .


**خواص شیمیایی :**

مقاومت در مقابل بنزین ، روغن و چربی . عدم مقاومت در مقابل اسیدها ،

بازها، کتون و اتر. ادامه اشتعال پس از کنار کشیدن آتش. شعله زرد مایل به سبز با صدای جرقه. بوی سرکه تند یا کاغذ سوخته.

#### موارد مصرف:

انواع شانه، قاب عینک و دگمه، دسته آچار و پیچ گوشتی و کارد و چنگال، پاشنه کفش زنانه، اسباب بازی و لوازم برقی.  
در طراحی قالب ۵/۰ درصد برای حالت انقباض محاسبه و به ابعاد قالب افزوده می‌شود. (شکل ۱۵)

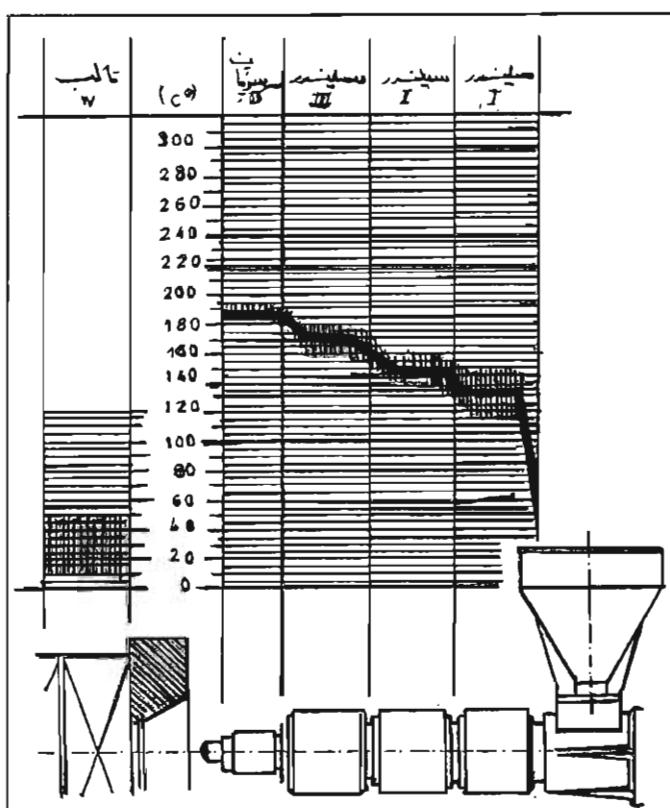

(شکل ۱۵)

## ۱۲ - ۴ - پلی وینیل کلراید . (پی . وی . سی) سخت PVC

نامهای تجاری:

اروند(پی . وی . سی)، هوستالیت، (هارد . پی . وی . سی) هارد می پولام، وینوفلکس و کرویک.

فرم و رنگ طبیعی:

پودر نرم بارنگ سفید، پس از تبدیل به اشیاء، شیشه‌ای شفاف و کمی مایل به زرد یا قهوه‌ای، قابل اختلاط و مصرف در رنگهای مختلف.

خواص عمومی:


مقاومت مداوم در برابر حرارت: تا ۷۰ درجه سانتیگراد. سخت و سفت.  
 مقاومت در مقابل زنگ زدگی و آب و هوای بد: کافی. خواص الکتریکی: خوب (قبلاباید پودر بصورت گرانول درآید تا قابل تزریق گردد. تزریق آن کمی دشوار است، زیرا می سوزد و تولید گاز کلرئیدریک می کند).

خواص شیمیایی:

مقاومت در مقابل اسیدها، بازها، الكل، بتزین، روغن و چربی  
 مقاومت اندک در مقابل اتر، کتون، استر و بتزین. اشتعال در مجاورت آتش و خاموشی پس از کنار زدن با شعله سبز رنگ و بوی جوهر نمک تند

موارد مصرف:

تولید انواع زانو، سه راه، تبدیل، مغزی، بوش و سایر قطعات و وسائل لوله کشی، قطعات پمپ و عایق قطعات برقی، ظروف چاپ و ظهور عکس، بدنه تلفن فوکس، در طراحی قالب ۵/۰ الی ۴/۰ درصد برای حالت انقباض محاسبه و به ابعاد قالب افزوده می شود(شکل ۱۶).

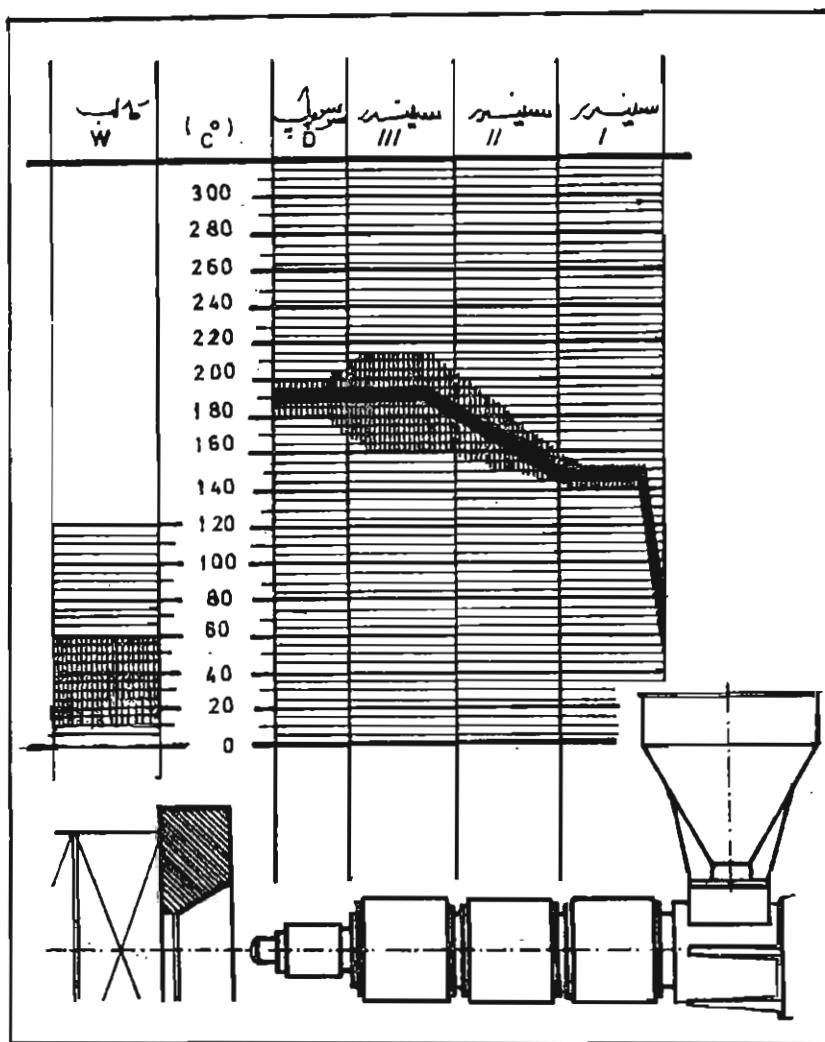

(شکل ۱۶)

۱۳ - ۴ - پلی وینیل کلراید (بی.وی.سی) نرم

نامهای تجاری :

وستولیت، هوستالیت و کرویک.

### فرم و رنگ طبیعی :

پی . وی . سی . نرم (P.V.C) ماده سختی است که بر حسب نرمی مورد لزوم تا ۴۰ درصد مواد شیمیایی نرم کننده مخلوط دارد باضافه مواد شیمیایی دیگر به منظور ایجاد انواع خواص مورد نیاز جهت تهیه اجناس شفاف ، مات یا الوان .

### خواص عمومی :

بسیار نرم (شبیه لاستیک) که برای تولید ظروف و لوازم منزل صلاحیت بهداشتی ندارد . مقاومت در برابر حرارت : تا حدود ۶۰ درجه سانتیگراد .

### خواص شیمیایی :

مقاومت در مقابل اسیدها ، بازهای رقیق ، روغن و چربی . عدم مقاومت در مقابل الكل ، استر ، کتون و اتر . ادامه احتراق ، پس از کنار کشیدن شعله آتش (به تناسب کیفیت اختلاط) با شعله روشن کننده و بوی جوهر نمک تند .

### موارد مصرف :


کفشهای راحتی منزل ، تخت کفش ، واشرهای مختلف جهت آبیندی . در طراحی قالب ، ۱/۵ الی ۳ درصد برای ترمیم حالت انقباض محاسبه و به ابعاد قالب افزوده می شود . (شکل ۱۷)

### ۱-۱۳-۴ پلی کلراید (پی . وی . سی )

پلی وینیل کلراید (پی . وی . سی ) یکی از قدیمی ترین مواد پلاستیک و در عین حال ارزانترین آن بشمار می رود . به علت استحکام و ارزانی تاکنون از شهرت و رواج آن کاسته نشده است . مقاومت کامل آن در مقابل اسیدها و بازها سبب گردید که برای تهیه انواع لوازم لابراتورهای شیمیایی بکار رود . (پی . وی . سی ) از ماده اولیه (وینیل کلراید) تولید می شود . (مونومر وینیل کلراید) را پس از تهیه پلیمریزه


می کنند تا (پلی وینیل کلراید یا پی. وی. سی) بصورت پودر سفید رنگ بdst آید . پودر (پی. وی. سی) بصورت خالص قابل مصرف نمی باشد و با مخلوط کردن مواد شیمیایی دیگر خواص مختلفی به آن می دهند تا مقاومت حرارتی شیمیایی الکتریکی یا مکانیکی آن بر حسب خواص آن مواد تعییر کند، مثلا برای تهیه روکش کابل یا لوله پلاستیکی و اتصالات آن پودر (پی. وی. سی) با مواد شیمیایی مخصوصی مخلوط و مصرف می شود . برای تولید بطری های شفاف و یا ورق های شفاف شیروانی (پی. وی. سی) در حالت خالص به علت سختی زیاد، مناسب نیست ، ولی می توان برای اینگونه مصارف آماده ساخت با مخلوط کردن مواد بخصوصی از قبیل ثابت کننده ها و مواد نرم کننده به آن حالت نرمی بدھیله هرچه در صد مواد نرم کننده بیشتر باشد، جنس تولید شده نرم تر خواهد شد که حتی می توان انواع شیلنگ ها و لوله های خرطومی (مصلح) را از آن تهیه کرد . از (پی. وی. سی) نرم در ماشینهای کالاندر برای تولید انواع کف پوش های پلاستیکی، کاغذ دیواری پلاستیکی، انواع مشمع، و نوعی چرم مصنوعی استفاده می شود .

برای قابل استفاده کردن مواد (پی. وی. سی) در ماشین های تزریقی ابتدا باید این پودر را با انواع مواد شیمیایی مناسب جهت ایجاد خواص مورد نیاز مخلوط کرد . و عمل مخلوط کردن معمولا در مخلوط کن های بزرگ دو طبقه انجام می گیرد .

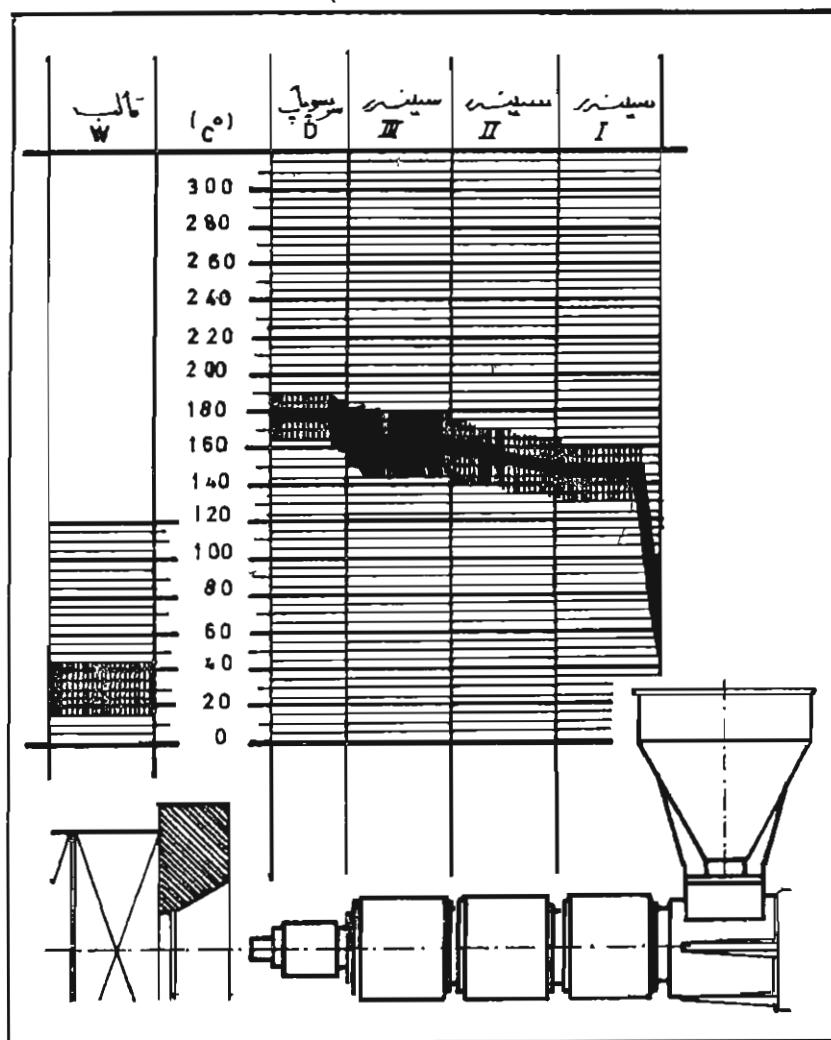

(شکل ۱۷)

در مخزن فوکانی پودر (پی. وی. سی) ریخته می شود و ضمん گرم شدن مخزن به تدریج مواد شیمیایی دیگر اضافه می گردد، پس از زمان معینی که حرارت تا حدود ۹۰ درجه سانتیگراد رسید مواد از مخزن فوکانی به مخزن پایین منتقل و پس از سرد شدن تدریجی از مخزن خارج می گردد. (شکل ۱۸)

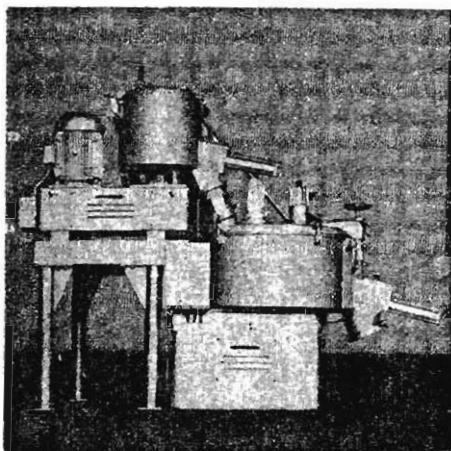

(شکل ۱۸)

این مواد مخلوط شده در دستگاه اکسترود بصورت گرانول (دانه) در می آید تا برای ماشین های تزریقی قابل مصرف باشد.

مهمنترین نکته در مورد کار کردن با مواد (پی. وی. سی) آن است که فولاد سیلندر و مارپیچ و بطور کلی نقاط تماس با (پی. وی. سی) گرم باید از نوع ضد اید باشد تا در مقابل گازهای جوهر نمک (اسید کلریدریک) آسیب نپذیرد، بویژه در ماشین های تزریقی که به علت توقف زیاد مواد در داخل سیلندر امکان آسیب دیدن قطعات ماشین بیشتر است.

وزن مخصوص (پی. وی. سی)  $1/38$  گرم در سانتیمتر مکعب ( $\frac{\text{گرم}}{\text{سانتیمتر مکعب}}$ ) می باشد و تا حدود  $60$  درجه سانتیگراد حرارت در سختی آن تاثیر و تغییری وارد نمی شود. با بالارفتن حرارت تا صد درجه حالت نرمی آن به تدریج شروع و در گرمای حدود ( $160$  درجه) کاملا ذوب می شود، در حدود  $200$  درجه سانتیگراد می سوزد و گاز زیادی تولید می کند.

## ۱۴ - ۴ - پلی اورتان Polyurethane PUR

نامهای تجاری :  
دورتان یو ، اولترامیدیو .

فرم و رنگ طبیعی :  
دانه های مکعب شکل بارنگ شیری و قابل اختلاط و مصرف بارنگهای مختلف .

خواص عمومی :  
سختی زیاد . مقاومت کششی و استحکام : مقاومت الکتریکی : خوب .  
خاصیت جذب آب : حداقل ، مقاومت در برابر حرارت : تا ۸۵ درجه سانتیگراد .

خواص شیمیایی :  
مقاومت در مقابل اسیدهای رقیق ، بازها ، اتر ، استر ، بنزین ، بتزن ، روغن ،  
چربی و مواد سوختنی . مقاومت کم در مقابل الکل و کتون . عدم مقاومت در  
مقابل اسیدهای غلیظ . ادامه احتراق پس از دور شدن از شعله آتش شعله آبی رنگ  
با کناره های زرد چکه کننده در حالت مذاب ، کش آمدن نظیر آدامس و بوی تند و  
نامطلوب .

موارد مصرف :  
لوازم صنعتی که احتیاج به سختی زیاد دارند . قطعات ماشین لباس شویی ،  
قطعات عایق الکتریکی ، اسباب بازی و واشرهای آب بندی . در طراحی قالب ۹ / ۰  
الی ۱ درصد برای ترمیم حالت انقباض محاسبه و به ابعاد قالب افزوده می شود .

## ۱۵ - ۴ - پلی اوکسی متیلن (پلی آستال) **POM**

نامهای تجاری:

هوستافرم، درلين، آستال كوليمر و اولترافرم.

فرم و رنگ طبیعی:

دانه های عدسی شکل، رنگ شیری مات.

خواص عمومی:

مقاومت در مقابل حرارت تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد سخت و سفت قابلیت اصطکاک : حداقل . خاصیت جذب آب در رطوبت : کمتر از پلی آمید .

خواص شیمیایی:


قابلیت احتراق در شعله آتش ، خاموشی ، پس از دور شدن از شعله با بوی بسیار ناراحت کننده .

موارد مصرف:

انواع چرخ دنده پروانه ها ، یراق آلات ، لوازم طبی ، انواع بویین برای سیم پیچی برق ، لوازم برقی وغیره .

در طراحی قالب از ۲ الی ۳ درصد برای ترمیم انقباض محاسبه و به ابعاد قالب افزوده می شود .

## ۵ - قسمت های مختلف ماشین های تزریق

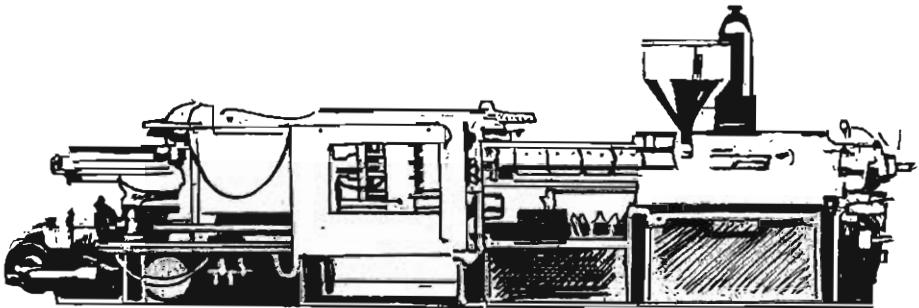

پس از آشنایی با مواد پلاستیک و روش حرارت دادن و ذوب آن در داخل سیلندر و خواص هر یک اینک بشرح جزئیات قسمت های مختلف ماشین تزریقی می پردازیم.  
ماشین تزریقی از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:


قسمت تزریق و قسمت قالب گیر که هر یک بر حسب ابعاد و خصوصیت های هر ماشین، متناسب آن ساخته می شود و حتی در مورد ماشین های بزرگ، کارخانه فروشندۀ این دو واحد را جداگانه بسته بندی و ارسال می کند. بنابراین بهتر است ما نیز درباره هر یک از این دو جداگانه توضیح دهیم.

### ۱ - ۵ - قسمت تزریق :

در این قسمت عمل ذوب و اختلاط و تزریق مواد انجام می گیرد، به این ترتیب که ابتدا مواد پلاستیک داخل ریخته شده واز قیف به تدریج بداخل سیلندر تزریق راه می یابد و با گردش مارپیچ بجلو رانده می شود.

پوسته سیلندر بوسیله گرمکن های برقی که در طول جدار خارجی سیلندر قرار گرفته اند کاملاً گرم می شود و مواد نیز ضمن چرخش در داخل سیلندر، با تماش به جدار داخلی آن به تدریج گرم شده به جلوی سیلندر می رسد. مارپیچ با چرخش بدور خود عمل مواد گیری را انجام میدهد و یک حرکت افقی نیز به جلو دارد.

در حالیکه مارپیچ بجلو می رود و موادی که قبلا در سر سیلندر و پشت سوپاپ جمع شده اند در اثر فشار مارپیچ بداخیل قالب تزریق می شود. بعد از مدت معینی، با قطع فشار پشت مارپیچ و تجدید عمل موادگیری، سیلندر تزریق به عقب برگشت می کند(شکل ۱۹).

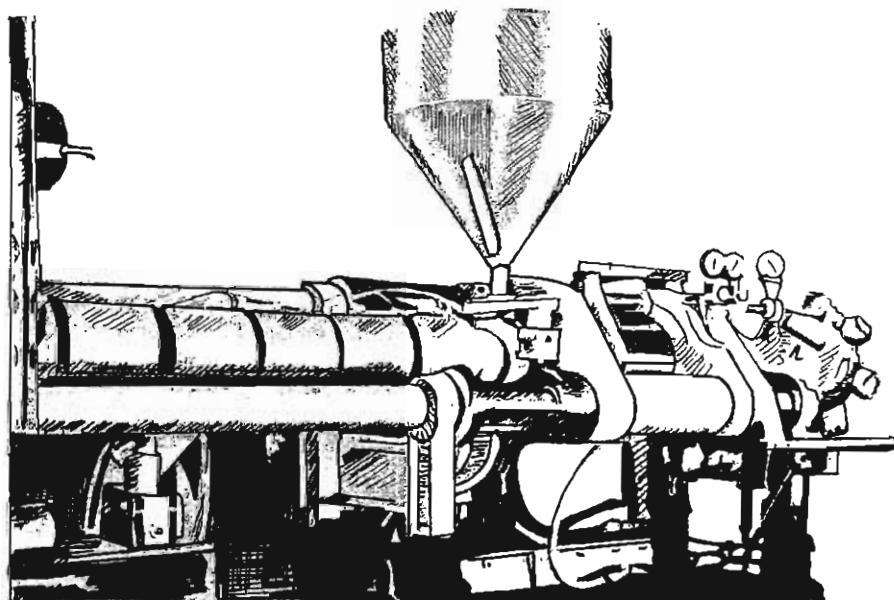

(شکل ۱۹)

عملیات قسمت تزریق با ۳ حرکت، بشرح زیر انجام می پذیرد:

اول-حرکت سیلندر بجلو و عقب که هر بار برای تولید یک قطعه انجام می گیرد تا سر سوپاپ پشت مجرای کانال تزریق قرار گیرد(گاهی نیز ممکن است بطور ثابت پشت قالب بماند).


دوم-حرکت مارپیچ به عقب و جلو، عمل تزریق با پیش روی مارپیچ انجام می گیرد و مواد مذاب بداخیل قالب تزریق می شود.

سوم- حرکت سوم برای بارگیری مجلد مواد موجود می‌آید، مارپیچ پس از عمل تزریق به گردش در می‌آید و با جلو راندن محتوای خود، برای عکس العمل آن به عقب برگشت می‌کند. این بازگشت تا قطع گردش مارپیچ، بوسیله میکروسویچ درجه مواد گیری متوقف نخواهد شد.


در شکل ۲۰ حرکت سیلندر به جلو و عقب، بوسیله پیستون کوچک و حرکت مارپیچ به جلو توسط پیستون بزرگ مجسم شده است.

#### سایر مشخصات:

- ۱- ستونهای گیره قالب گیر ۲- صفحه ثابت گیرنده قالب گیر ۳- سیلندر تزریق ۴- محل اتصال مارپیچ به پیستون تزریق ۵- پیستون فشار تزریق ۶- بوش پیستون فشار تزریق ۷- پیستون حرکت سیلندر تزریق و میله آن ۸- لوله های اتصال جریان روغن هیدرولیک ۹- بوش پیستون حرکت سیلندر تزریق ۱۰- بدنه واحد سیلندر تزریق.

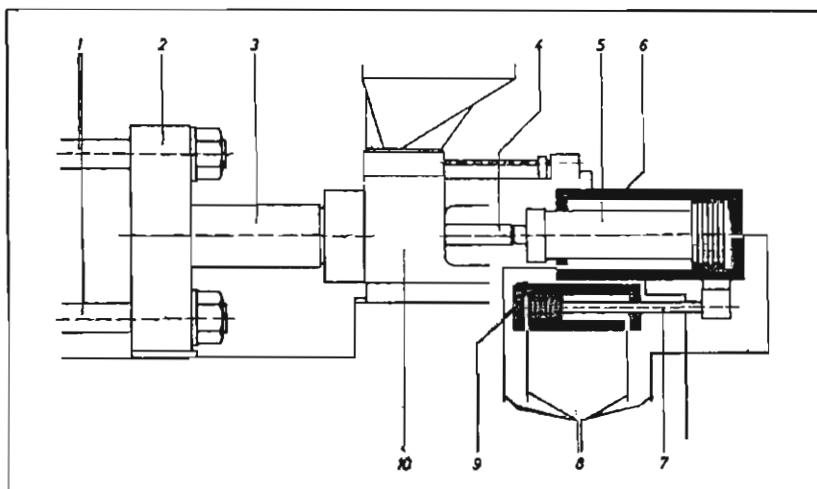

(شکل ۲۰)

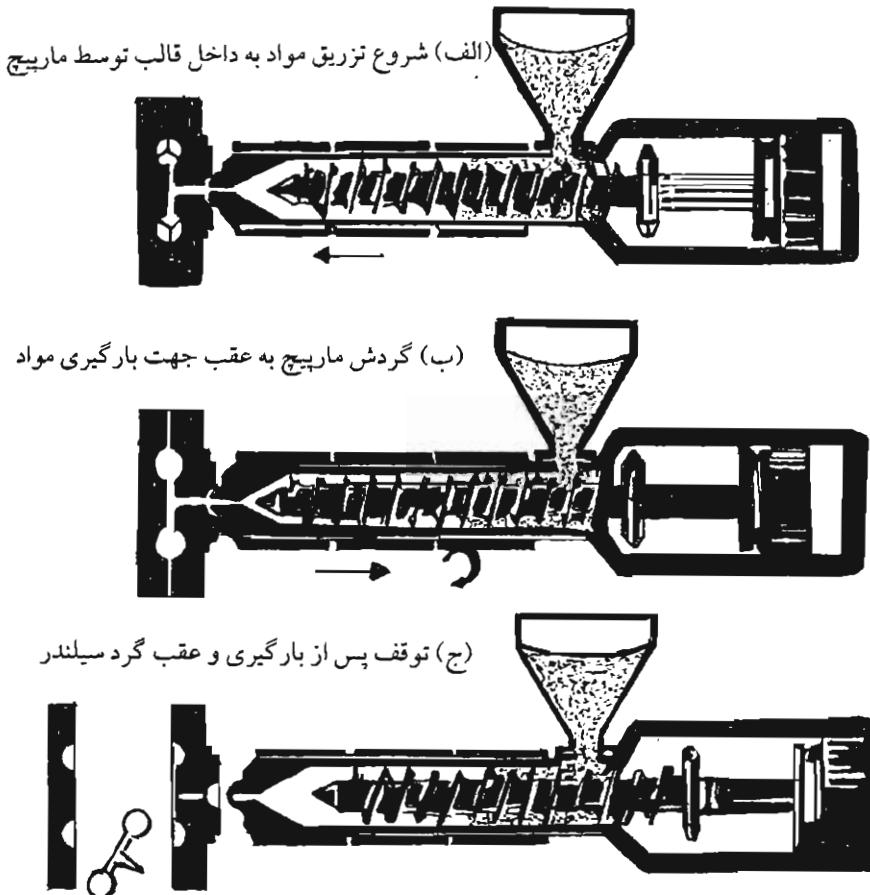

در اشکال بالا نمایشی از سه حرکت سیلندر تزریق برای تولید یک قطعه نشان داده شده است:

الف - قالب بسته شده و سیلندر آماده تزریق مواد بداخل قالب است.

ب - بعد از اولین فشار تزریق، برای انجام (فشار دوم) نیروی فشار تقلیل می یابد و پس از مدتی معین (که قبل از روی تابلو برق ماشین مشخص شده) فشار دوم نیز قطع می شود و مارپیچ برای بارگیری مواد، به حرکت در می آید و پس از بارگیری، سیلندر تزریق به عقب باز می گردد.

ج - قالب باز می شود و پران آن قطعه را بخارج می اندازد.

## ۲ - ۵ - مارپیچ سیلندر تزریق

یکی از حساسترین قطعات ماشین تزریق، مارپیچ و سیلندر تزریق است، زیرا اصولاً وظیفه ماشین تزریق با تمام دستگاهها و قطعاتی که داخل آن نصب شده و مدارهای هیدرولیک و برق آن وظیفه ای جز ذوب مواد پلاستیک و تزریق آن به داخل قالب ندارد، این عملیات در همین قسمت انجام می‌پذیرد.

وظیفه مارپیچ، مخلوط کردن و جلو بردن مواد پلاستیک موجود در سیلندر از زیر قیف بسوی قالب تزریق است و مواد در این مرحله بطور یکنواخت گرم و ذوب می‌شود. با کمی دقیق در می‌یابیم که این عملیات کاملاً مشابه به عمل چرخ گوشت است.




(در شکل بالا سه نوع مارپیچ دیده می‌شود)

مواد پلاستیک از قیف وارد سیلندر شده، با گردش مارپیچ بطرف جلو رانده و با فشار بدرون قالب تزریق می‌شود.

در کشورهای اروپایی قسمتهای مختلف مارپیچ نام‌گذاری و کلیه این نامها و مشخصات استاندار شده است. (با مشکلاتی که در ترجمه اصطلاحات و لغات فنی وجود دارد سعی می‌شود که در ترجمه این کتاب، در حد امکان از اصطلاحات ایرانی استفاده شود).

### جدول حروف و علائم اختصاری

حروف خارجی	واحد مقیاس	قسمت مشخص شده
L	سانتیمتر	طول مارپیچ
L1	سانتیمتر	قسمت تغذیه
L2	سانتیمتر	تغییر (و ذوب)
L3	سانتیمتر	تخلیه
D	سانتیمتر	قطر مارپیچ
e	سانتیمتر	پهنای دنده
h	سانتیمتر	گودی دنده
h1	سانتیمتر	گودی دنده در قسمت تغذیه
h2	سانتیمتر	گودی دنده در قسمت تغییر (و ذوب)
h3	سانتیمتر	گودی دنده در قسمت تخلیه
b	سانتیمتر	فاصله بین دو دنده عمود بر عمق دنده
S	سانتیمتر	فاصله بین دو دنده عمود بر مغزمارپیچ
t	سانتیمتر	مسافت یک دور کامل دنده
Q	درجه	زاویه دنده
n	دور در ثانیه	سرعت چرخش مارپیچ

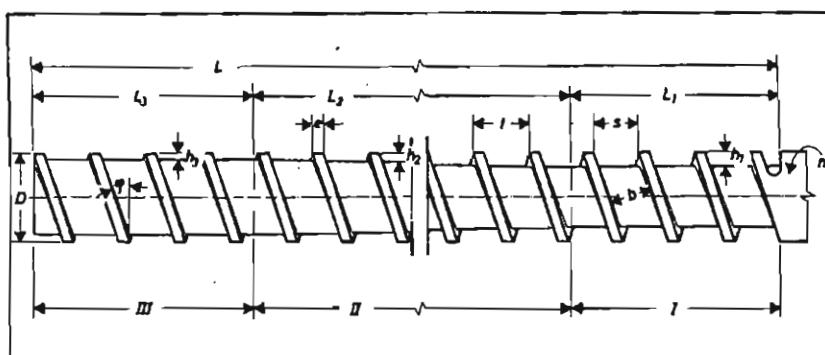

(شکل ۲۱)

بطوریکه در شکل ۲۱ (قسمت بندی مارپیچ) مشاهده می شود مارپیچ در طول به سه قسمت تقسیم شده است: I: قسمت تغذیه II: قسمت تغییر و ذوب مواد III: قسمت تخلیه.

**قسمت اول - (تغذیه) :** در این قسمت عمل بارگیری مواد و انتقال آن به جلو انجام می‌گیرد. این مواد ضمن جلو آمدن به تدریج گرم می‌شود.

**قسمت دوم - (تغییر و ذوب) :** در این قسمت به تدریج از عمق و حجم دنده‌های مارپیچ کاسته و مواد فشرده ترمی شود. این عامل موجب آن است که رطوبت و گازهای موجود از طریق بازگشت به قیف، تبخیر و متصاعد گردد و مواد باقیمانده به تدریج با گرم شدن تدریجی در این قسمت تقریباً به حالت ترمoplastیک یا مذاب در می‌آید.

**قسمت سوم - (تخلیه) :** در این بخش مواد مذاب و فشرده، آماده تخلیه است و از اینجا بداخل قالب تزریق می‌گردد. درازای این قسمت معمولاً حدود ۴ الی ۷ برابر قطر مارپیچ می‌باشد.

زاویه دنده مارپیچ برای مواد دانه‌ای (گرانول)، حدود ۱۵ الی ۲۰ درجه است ولی برای مواد پودری تا حدود ۳۰ درجه می‌رسد.


بدین معنی که مسافت یک دور کامل دنده (T) با اختساب اختلاف زاویه برای پودر و دانه تقریباً مساوی قطر است. قطر مارپیچ، با توجه به اندازه و حجم ماشین و سیلندر تزریق در حدود ۲ میلیمتر یا بیشتر از سیلندر کوچکتر است.

بنابراین مارپیچ‌ها از نظر فرم و ساختمان، بسیار متفاوت، و هر یک برای ماشین و مواد بخصوصی مناسب می‌باشد.

در قسمت (الف) از (شکل ۲۲) گودی دنده‌های مارپیچ، از انتهای آن شروع شده، با ادامه یکنواخت بطرف سر مارپیچ کمتر شده و در آنچا ختم می‌شود. در حقیقت حد سه قسمت مارپیچ در یکدیگر ادغام شده است.

در (شکل ب) طول هر یک از قسمت‌های مارپیچ مشخص شده و در قسمت تغییر مواد از این طول به تدریج کاسته می‌شود تا به قسمت تخلیه برسد.


در (شکل ج) که مارپیچ از دو قسمت تشکیل می‌شود در طول قسمت تغذیه بیش از معمول، و قسمت تغییر بسیار کوتاه است ولی طول قسمت تخلیه، نسبت به شکل (ب) تغییری نکرده است.

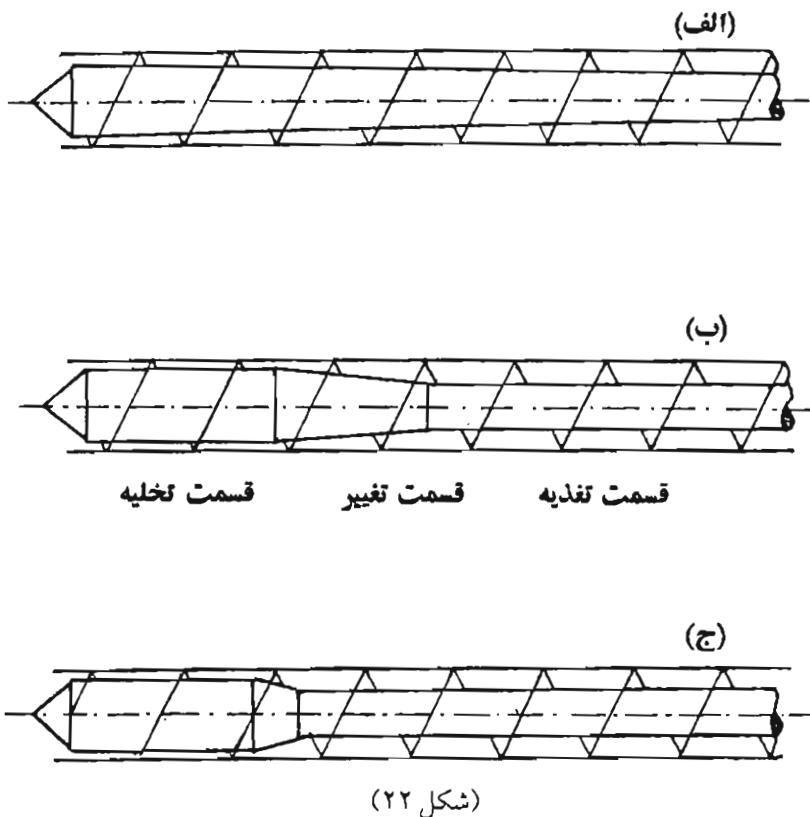


چنانچه سیلندر مارپیچ کثیف شود باید مواد سخت دیگری داخل سیلندر ریخته شود تا سیلندر را به خوبی تمیز گرداند و اگر احیاناً تمیز کردن سیلندر با این وسیله میسر نباشد می توان مارپیچ را از سیلندر خارج و با فرچه مسی یا برخنجی داخل شیار های آن را تمیز کرد. پارچه آغشته به گازوئیل یا نفت نیز برای نظافت مارپیچ در صورت گرم بودن آن، قابل استفاده است. اصولاً مارپیچ را باید در حالت گرم تمیز کرد. چنانچه سیلندر و مارپیچ هر دو کثیف باشند، باریختن مواد سخت تر و پایین آوردن حرارت سیلندر، با باز کردن سر سوپاپ نیز پاک کردن آنها امکان دارد. چه با هر بار درآوردن و تمیز کردن مارپیچ، بر استهلاک ماشین افزوده خواهد شد.

### ۳ - ۵ - انواع سر مارپیچ

سر مارپیچ ساده برای انواع مواد «ترمو پلاستیک» (شکل ۲۳).

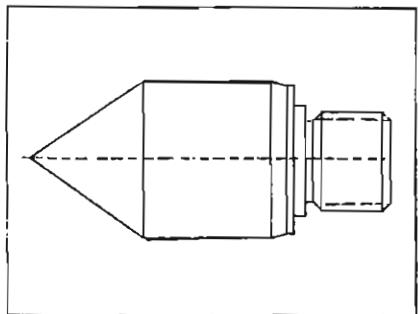


سر مارپیچ با بریدگی کوچک (شماره ۱) نوک آن برای تمیز کردن و خارج کردن باقیمانده مواد از جلوی سرسیلندر (شکل ۲۴).

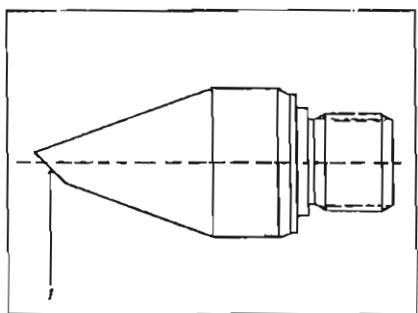


سر مارپیچ دندانه دار، مناسب برای مصرف (پی. وی. سی) ساخت. این ماده حساسیت زیادی در مقابل حرارت دارد و بلافاصله می‌سوزد، لذا باید چیزی از آن جلو سرسیلندر بگاند، بنابراین تمام مواد توسط دندنهات خالیه می‌گردد (شکل ۲۵).

از بالا به پایین شکلهای ۲۳ و ۲۴

سر مارپیچ رینگ دار، (که قبلا در مورد آن بحث شد) با دندنه اضافی برای تمیز کردن مواد از جلوی سرسیلندر که در آن تعییه شده است (شکل ۲۶).

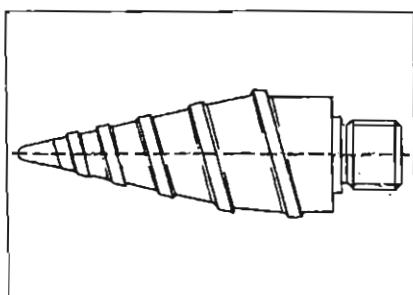

(شکل ۲۵)


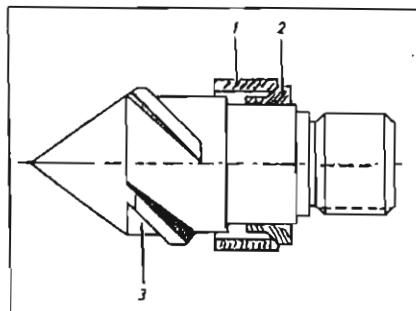


(شکل ۲۶)

#### ۴ - ۵ - نیروی محرك مارپیچ:

قبل اشاره شد که نیروی محرک مارپیچ برای گردش و موادگیری، می‌تواند به


دو صورت تامین شود. اول بصورت مکانیکی با حرکت الکتروموتور. دوم بصورت هیدرولیکی که اخیراً بیشتر از سیستم هیدرولیکی استفاده می شود. حرکت مارپیچ بصورت مکانیکی با نصب یک الکتروموتور در بالای سیلندر تزریق امکان می یابد. الکتروموتور بوسیله نیروی برق به حرکت درآمده و توسط چرخ دنده های تبدیل، به مارپیچ منتقل و سبب گردش آن می شود (شکل ۲۷).

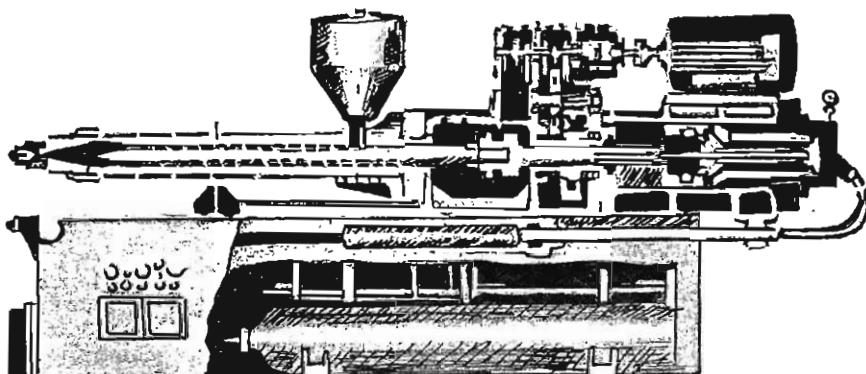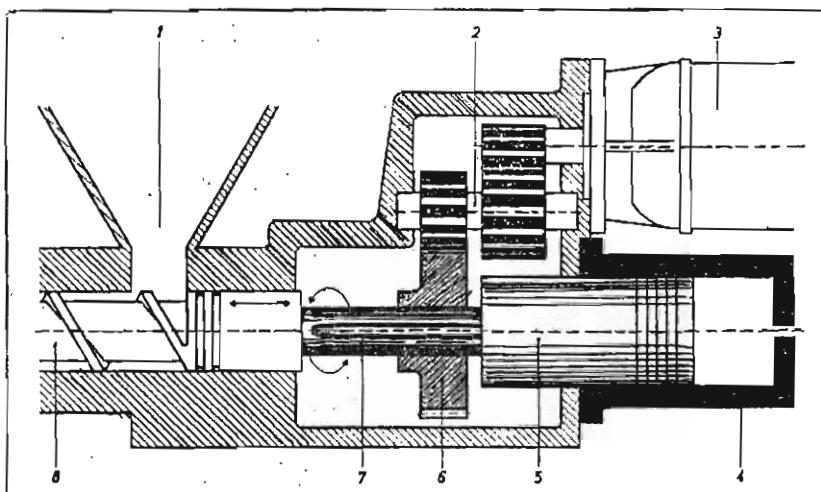

(شکل ۲۷)

در شکل (۲۸) انتقال نیرو از پمپ هیدرولیک به مارپیچ نشان داده شده است. مارپیچ در این دستگاه با فشار روغن به گردش در می آید.

- ۱- قیف مواد مورد مصرف
- ۲- چرخ دنده پمپ
- ۳- پمپ هیدرولیک
- ۴- بوش پیستون تزریق
- ۵- پیستون تزریق
- ۶- چرخ دنده محرک مارپیچ
- ۷- مارپیچ

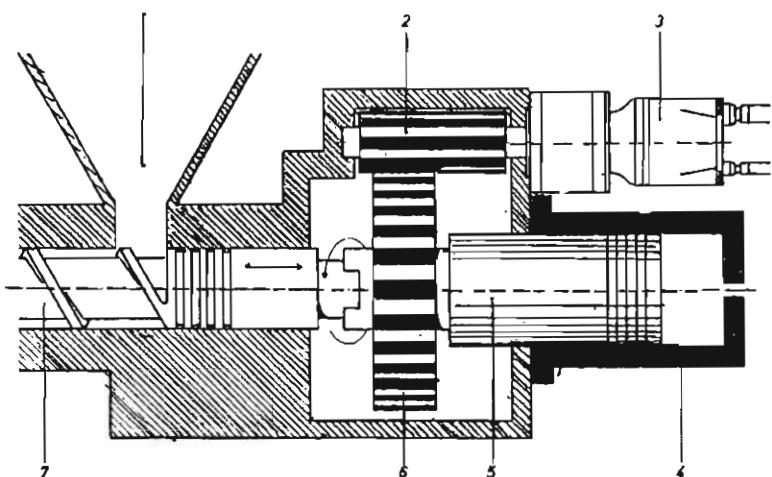


(شکل ۲۸)

تفاوت روش مکانیکی و هیدرولیکی برای به گردش در آوردن مارپیچ، در تنظیم سرعت مارپیچ می باشد. در روش مکانیکی سرعت مارپیچ از روی دور الکتروموتور و قطر چرخ دنده های تبدیل سرعت، معین شده و جز با خاموش کردن ماشین و تعویض چرخ دنده ها قابل تغییر نخواهد بود. ولی به روش هیدرولیکی این تغییر به آسانی انجام می شود و کافی است که فشار

روغن وارد به پمپ را کمتر یا بیشتر کنیم تا از سرعت مارپیچ کاسته یا بالعکس بر آن بیفزاید، برای اینکار به متوقف کردن ماشین یا عملیات دیگر نیازی نیست.

## ۵ - سیلندر تزریق

سیلندر تزریق که مارپیچ درون آن قرار می گیرد در حقیقت مهمترین قسمت بخش تزریق است. زیرا تمام فعل و انفعالات مواد پلاستیک در داخل آن انجام می گیرد. جنس سیلندر تزریق از پولاد ضدزنگ و بسیار سخت، حتی سخت تر از فولاد مارپیچ انتخاب می شود تا در صورت بروز خطر، ماشین با نقص و آسیب پذیرفتن مارپیچ متوقف شود و به سیلندر صدمه ای وارد نیاید، چه ساختن سیلندر تزریق به مراتب مشکلتر از ساختن یک مارپیچ است. مثلا اگر اشتباها همراه با مواد پلاستیک قطعه ای از فلز داخل سیلندر شود و مانند برنج یا مس نرم باشد یا له و خرد شده از سر سوپاپ سیلندر خارج می گردد یا با گیر کردن در داخل سیلندر، ابتدا به مارپیچ آسیب می رساند. ولی در صورتیکه این قطعه از فلز سخت یا فولاد باشد سیلندر تزریق هم آسیب خواهد دید. معمولاً فولاد سیلندر تزریق تا حدود ۵۰۰ درجه سانتیگراد در مقابل حرارت مداوم مقاومت دارد. لذا با توجه به مشکلات ساخت و گرانی فولاد آن، از گرانترین واحدهای ماشین تزریقی بشمار می رود. (در شکل ۲۹) محل سیلندر تزریق مارپیچ در داخل آن نصب شده مشاهده می گردد. روی سیلندر پوشیده از گرمکن های متعددی است که برای ذوب مواد داخل آن، بوسیله برق حرارت لازم را تامین و به سیلندر منتقل می کند.

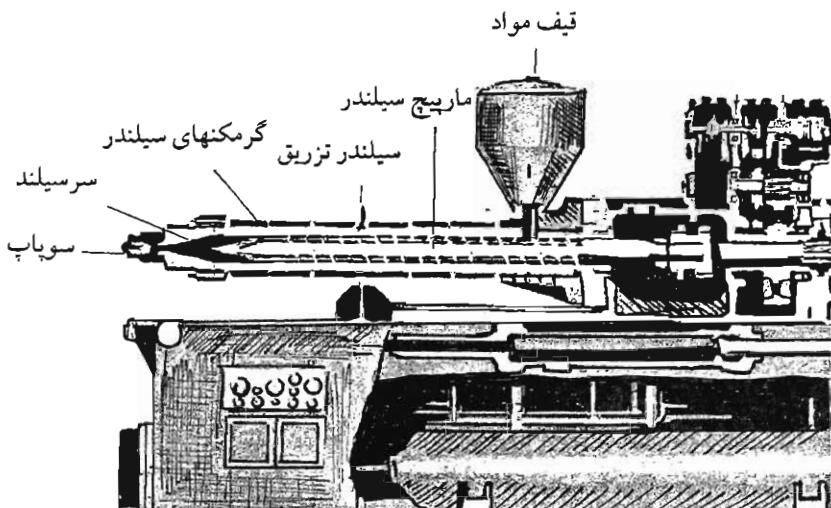

(شکل ۲۹)

در شکل (۳۰) باز هم قسمت های مختلف واحد تزریق را به این شرح مشاهده می کنید:

الف- قالب، بسته شده و مواد مذاب بوسیله مارپیچ آماده تزریق بداخل قالب است.

ب- با ختم عمل تزریق و گذاشتن زمان لازم، مارپیچ جهت بارگیری مواد به گردش در می آید و پس از گرفتن مواد متوقف می شود و سیلندر تزریق به عقب بر می گردد.

ج- پس از گذاشتن مدتی که برای خنک شدن قطعه لازم است (زمان خنک کردن) طرفین قالب از هم گشوده و قطعه تولید شده به بیرون پرتاب می شود.

۱- بازو های گیره قالب گیر

۲- صفحه متحرک گیره قالب گیر

۳- قسمت متحرک قالب

۴- قسمت ثابت قالب

۵- صفحه ثابت گیره قالب گیر

۶- سیلندر تزریق

۷- قیف مواد


۸- موتور مواد گیری

۹- سیلندر هیدرولیکی فشار تزریق

۱۰- فشار سنج تزریق

۱۱- میکروسویچ فشار دوم

۱۲- درجه مواد گیری سیلندر

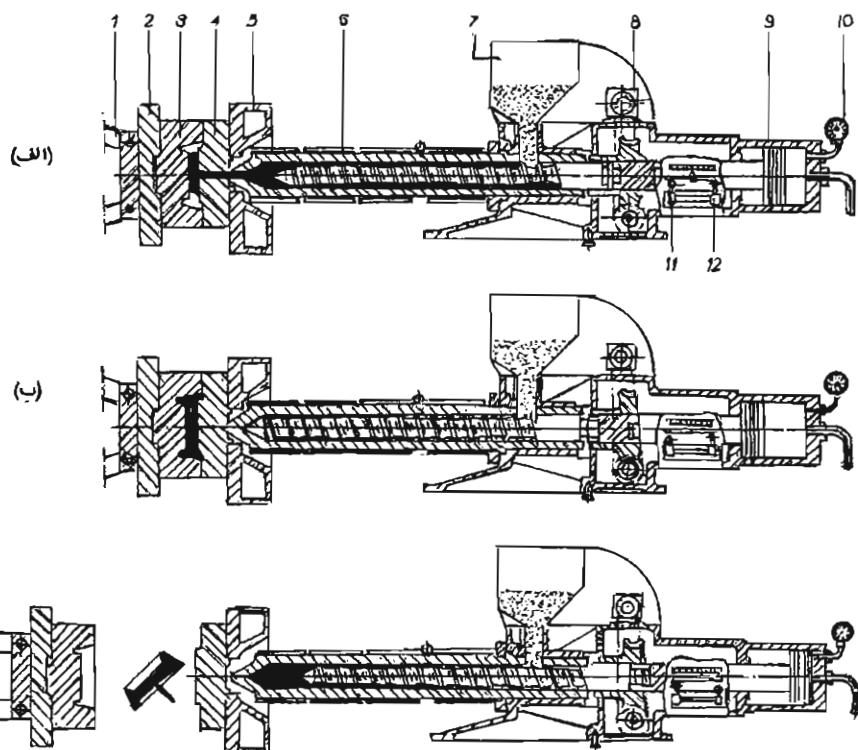


(شکل ۳۰)

### ۱-۵-۵ سوپاپ سیلندر تزریق

سوپاپ سیلندر تزریق، رابط بین بوش تزریق قالب و سرسیلندر است. معمولاً سوپاپ توسط دنده به فلاچ سرسیلندر تزریق محکم می‌شود و وظیفه عبور دادن مواد مذاب را به قالب انجام می‌دهد.

معمولًا برای گرم نگه داشتن مواد داخل سوپاپ تزریق، در مدت عملیات، از گرمکن برقی استفاده می‌شود و بوسیله حرارت سنج، درجه حرارت آنرا تنظیم می‌کنند. در شکل (۳۱) محل برقراری گرمکن برقی دیده می‌شود.

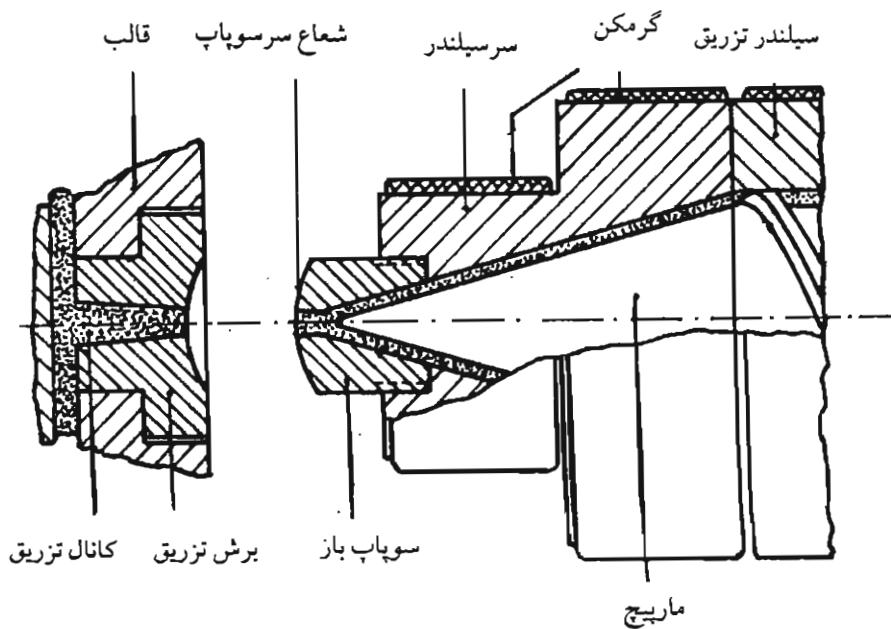

(شکل ۳۱)


با توجه به اختلاف میزان غلظت (سفتی) و مقاومت مواد پلاستیک در زمان تزریق، انواع سوپاپهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد که هریک برای نوع بخصوصی از این مواد مناسب و صلاحیت دارند، از قبیل سوپاپ کشویی، سوپاپ باز، سوزنی و غیره. وقتی عمل تزریق با جلو رفتن سیلندر انجام یافت بهتر است پس از آنام فشار دوم و مواد گیری سیلندر را به عقب برگشت دهیم، زیرا در

کانالهای خنک کن قالب، آب سرد جریان دارد و بوش تزریق که سر سوپاپ روی آن می نشیند تحریک آسود است و حرارت کافی ندارد و این، سبب می شود که سر سوپاپ هم تا حدی سرد و مواد محتوی آن نیز خنک گردد و بدین ترتیب بدیهی است که عمل تزریق با اشکالات زیادی مواجه خواهد شد.

با این حال اگر سیلندر مجهز به دستگاه «تنظیم فشار» باشد که پس از مواد گیری مارپیچ را کمی به عقب بکشد، لازم است سیلندر را روی قالب نگه داریم و حرارت سر سوپاپ را زیاد کنیم.

پس از تعریف و شناسایی سر سوپاپ اکنون لازم است کیفیت نشستن سوپاپ تزریق را روی بوش قالب تزریق، بررسی کنیم تا با نحوه کار آنها نیز آشنا گردیم.

#### در شکل (۳۲) شعاع سر سوپاپ

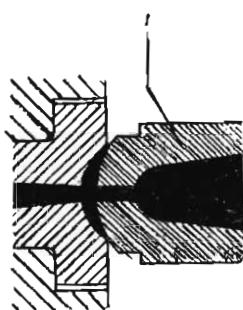


شکل ۳۲

یشتراز شعاع بوش تزریق است. در نتیجه می بینیم که بین سر سوپاپ و قالب بوش تزریق فاصله ای ایجاد شده است و مواد در موقع تزریق، مستقیماً داخل قالب نمی شود، بلکه ابتدا فاصله مزبور را پر می کند و مواد باقیمانده در این فاصله با


عقب رفتن سیلندر تزریق سخت شده و پس از باز شدن قالب را گاگیر می کند و قطعه را هم با خود نگه میدارد، بخصوص در ماشین های اتو ماتیک که با گیر کردن راگا ادامه کار غیر ممکن خواهد شد.

حالی که سر سوپاپ کاملاً روی بوش تزریق آب بندی شود به ندرت صورت می گیرد، زیرا گیر کردن کوچکترین ذره و مواد خارجی در دور کله سر سوپاپ ایجاد فاصله ای بین بوش و سر سوپاپ شده در نتیجه مواد در حین عمل تزریق از

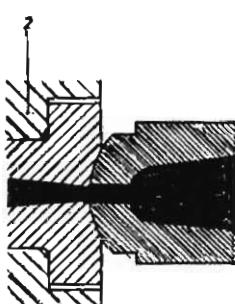

شکل ۳۳

طرف سر سوپاپ بیرون می زند. (شکل ۳۳)

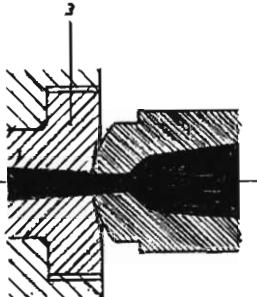

شکل ۳۴

بهترین شکل برای تزريق بدون اشکال

حالت (شکل ۳۴) می باشد. زیرا شعاع

سر سوپاپ کمتر از شعاع بوش تزريق

است و چنانچه مقداری مواد جلوی سر

سوپاپ وجود داشته باشد بدون ایجاد

فاصله، از بغل آن خارج می شود.

بنابراین نتیجه می گیریم که قطر بوش

تزريق همیشه باید از قطر سر سوپاپ بیشتر باشد.

احیاناً قالب های بسیار ساده ای نیز

وجود دارد که بوش تزريق ندارد در این

صورت بهتر است سر سوپاپ کاملاً


تحت باشد. (شکل ۳۵)

غالباً، در مورد اندازه صحیح قطر

سوراخ سر سوپاپ تزريق برای انجام

تزريق راحت وی اشکال پرسشهایی

مطرح می شود.

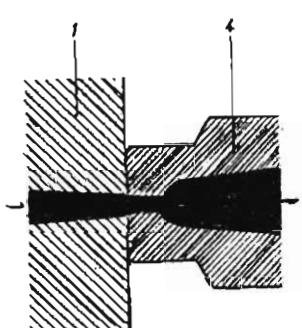

شکل ۳۵

بطور کلی نمی توان عدد مشخصی را برای این اندازه ذکر کرد، زیرا قطر این سوراخ به قطر سوراخ بوش تزريق ارتباط دارد و قالب ساز هم بوش تزريق و سوراخ آنرا با توجه به وزن قطعه کار ساخته و تعییه می کند. (به جدول راگای مخروطی رجوع شود).

قاعدهاً قطر سوراخ سر سوپاپ باید یک الی دو میلیمتر کمتر از قطر سوراخ قالب بوش تزريق باشد تا مواد پلاستیک از سیلندر مستقیماً داخل بوش تزريق شود و اگر سوراخ سر سوپاپ از سوراخ بوش تزريق گشادتر باشد مواد مذاب، در جدار خارجی سوراخ جمع شده و اشکال گیر کردن راگای قطعه تکرار می گردد.


بطور کلی اندازه صحیح سوراخ سر سوپاپ، بر حسب حجم سیلندر ماشین بین ۳ الی ۸ میلیمتر است که البته در ماشینهای بسیار بزرگ و پرقدرت این اندازه تا ۱۵ میلیمتر هم می رسد.

معمولًا جنس فلز سر سوپاپ از فولاد سخت و آبداده انتخاب می شود تا در اثر ضربه هایی که با تولید هر قطعه به قالب وارد می سازد سر آن پرچ و در نتیجه سوراخ مسدود نگردد، سختی این فلز حدود ۱۲۰ الی ۱۴۰ کیلوپوند (۱۴۰۰۰ پوند) در میلیمتر مربع است. همچنین مقاومت آن در مقابل حرارت باید زیاد باشد، زیرا سر سوپاپ همیشه با حرارتی در حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ درجه سانتیگراد سروکار دارد تا مواد داخل سر سوپاپ گرم بماند و تزریق برآحتی انجام شود.

## ۵ - ۵ - ۵ - سوپاپ باز

یکی از ساده ترین و متداول ترین انواع سوپاپ «سوپاپ باز» است.

سوپاپ باز، در ساختن مصنوعات از مواد پلاستیکی پی. وی. سی، آ. ب. اس پلی الفین، پلی استیرول، پلی کربنات و پلی آستال مناسب می باشد.

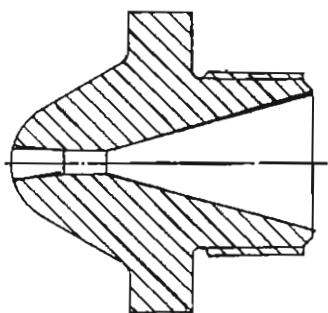


شکل ۳۶

بطور کلی «سوپاپ باز» برای تزریق

موادی که پس از ذوب خیلی روان نشده و چکه نمی کند قابل استفاده است، همچنین در مواقعي که تغییر و تبدیل رنگ مواد تزریقی بدفعات مکرر ضرورت باید تمیز کردن «سوپاپ باز» برآحتی میسر خواهد بود.

شکل سوراخ این سوپاپ ها (شکل ۳۶) از طرف سیلندر تزریق: یک مخروط تقریباً ناقص که قاعده کوچک آن نزدیک به نوک سر سوپاپ قرار دارد و از اینجا چند میلیمتر بصورت استوانه امتداد یافته و دوباره حالت مخروطی بصورت قرینه

مخروط اول شروع و دهانه آن به منزله قاعده بزرگ باز می شود تا موادی که در این قسمت باقی مانده به سر راگای قطعه گیر کند و با آن خارج شود. در نتیجه همیشه نوک سرسوپاپ باز و خالی از مواد مذاب است.

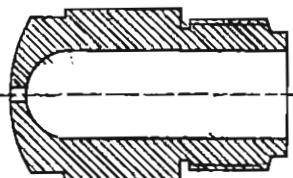

شکل ۳۷

نوع دیگری از سوسپاپهای باز ساخته شده که کمتر از آن استفاده می شود، نیز اسراخ استوانه ای این سوسپاپ، اجازه نمی دهد سر مخروطی مارپیچ داخل آن شده و در مورد داخل سوسپاپ چرخشی ایجاد کند و با اینکه جدار آن گرم است مغز مواد سرد می ماند. (شکل ۳۷)

ولی در سوسپاپ (شکل ۳۶) به علت مخروطی شکل بودن اسراخ آن، سر مارپیچ می تواند داخل شود و با گردش خود موادر اهم بگرداند و گرم نگهدارد تا در موقع تزریق کاملاً تخلیه گردد.

یکی از اشکالات «سوسپاپ باز» نشت و چکه کردن مواد از سر آن است. اخیراً ماشینهای تزریق مجهز به دستگاهی است که مارپیچ پس از مواد گیری کمی به عقب برگشته و مواد سرسوسپاپ را با خود به عقب می کشاند و در نتیجه جلوی سرسوسپاپ خالی می شود. بنابراین می توان سیلندر تزریق را روی قالب بدون حرکت نگه داشت.


### ۳ - ۵ - ۵ - سوسپاپ کشویی و سوسپاپ سوزنی

نوع دیگری از سوسپاپها «سوسپاپ کشویی» است که به دو گروه: «سوسپاپ کشویی فرنی» و «سوسپاپ کشویی سوزنی» تقسیم می شود. سوسپاپ کشویی از دو قسمت بدنه و کشو تشکیل شده است.


به منظور امکان عقب کشاندن کشویی و باز گرداندن آن با فشار سیلندر، آن را بوسیله فرنی مهار کرده اند (با توجه به تذکرات قبل، تفاوت هایی که از نظر میزان روانی در انواع مواد پلاستیک وجود دارد، بر حسب کیفیت تولید و درجه مرغوبیت

قطعات لازم است برای راحتی و درستی عملیات تزریق در انتخاب سوپاپ مناسب و نصب سیلندر تزریق دقیق کافی بعمل آید. در موقعي که سیلندر تزریق، سوپاپ را به قالب می فشارد فنر پشت کشویی جمع شده و کشویی به داخل سوپاپ می رود و از داخل راه برای عبور مواد باز می شود، شکل (۳۸) و چون سیلندر تزریق به عقب برگرد فشار از پشت فنر برداشته و فنر باز می شود در نتیجه با جلو رفتن کشویی سوراخ مسیر عبور مواد بسته می شود.


در شکل (۳۸) یک سوپاپ کشویی را در حالیکه فنرهای کشویی فشرده و راه عبور مواد باز است، مشاهده می کنید.

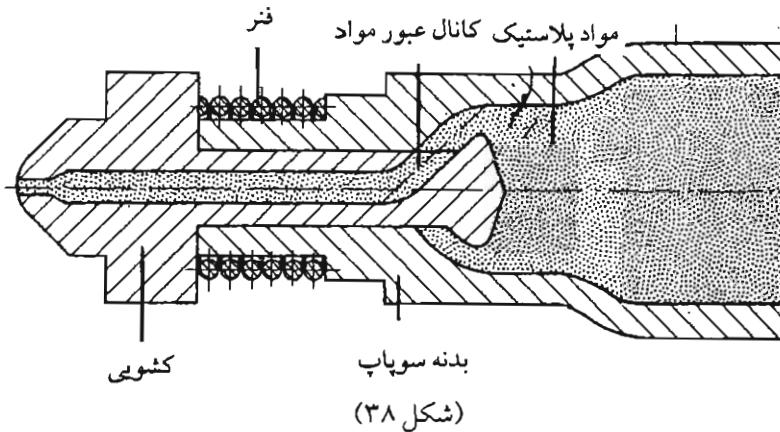

(شکل ۳۹) در این حالت سیلندر تزریق به عقب برگشته و سر سوپاپ آزاد و فنرها باز است و در نتیجه سوراخ سرسوپاپ مسدود گشته، مواد عبور نمی کند.

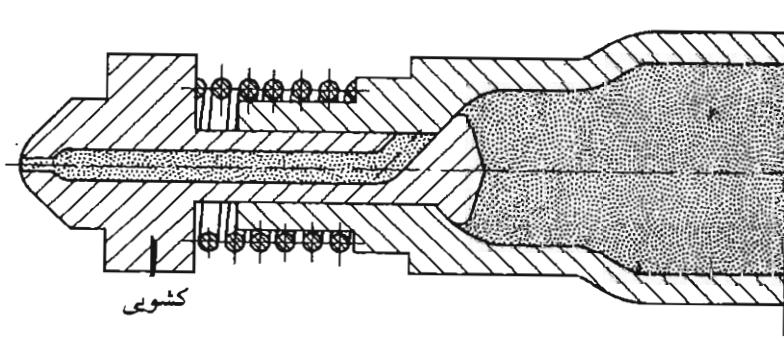


در شکل (۴۰) ارتباط سوپاپ را با سر سیلندر و قالب مشاهده می کنیم، در این حالت راه عبور مواد باز و آماده تزریق در قالب است.

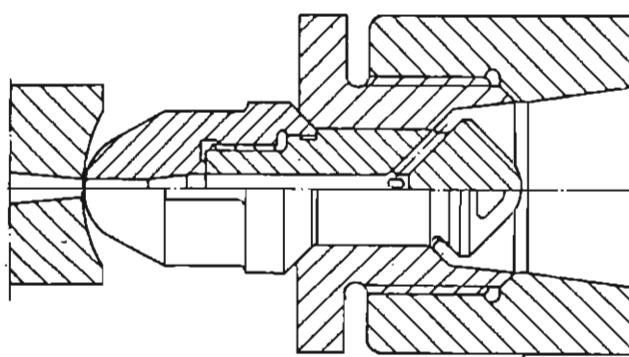

(شکل ۴۰)

سیلندر پس از عمل تزریق، برگشت می کند و سر سوپاپ از روی قالب به عقب کشیده می شود، در نتیجه راه عبور مواد از داخل سوپاپ بسته می شود. (شکل ۴۱)

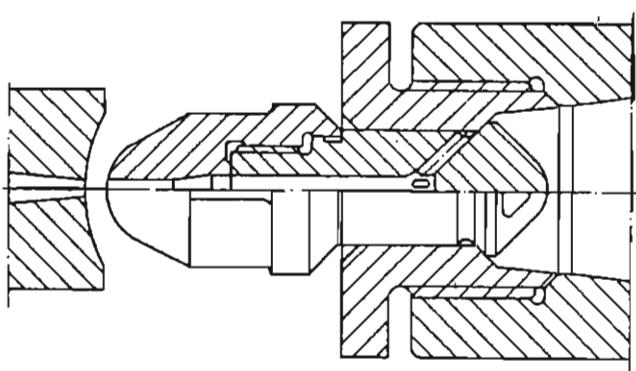


(شکل ۴۱)

با توجه به کار سوپاپ کشویی خواهیم دید که هرگز نمی توان بوسیله سوپاپ کشویی در فشار آتمسفر عادی و فضای خارج تزریق کرد زیرا فتر سر سوپاپ باید

حتماً جمع شود و فشار پشت کشویی برداشته شود تا عمل تزریق میسر گردد. البته تمیز کردن سیلندر و تخلیه مواد سوخته داخل آن از راه تزریق بخارج، با تعییه سوراخی در یک قطعه آهن (که بتواند فشار سیلندر را تحمل کند) آرا بین قالب و سوراخ سوپاپ قرار می دهد و بعد از آنکه سیلندر روی آهن نشست مواد اضافی و سوخته بدون ورود به قالب از پشت آهن بیرون می ریزد.

پس از خارج کردن مواد سوخته شده آهن را برو می داریم و ماشین را برای تزریق آماده می کنیم. تفاوت کلی بین سوپاپ سوزنی و سوپاپ کشویی در موقع تخلیه سیلندر مشاهده می شود، زیرا سوراخ سوپاپ سوزنی در هوای باز و فضای خارج هم با فشار تزریق گشوده می شود و می توان سیلندر را تخلیه کرد ولی سوپاپ کشویی بدون تحت فشار در آوردن، باز و مواد داخل آن تخلیه نمی گردد.

شکل (۴۲) یک سوپاپ سوزنی را نشان می دهد که در آن فنر سوزن از بیرون سوپاپ عمل می کند.

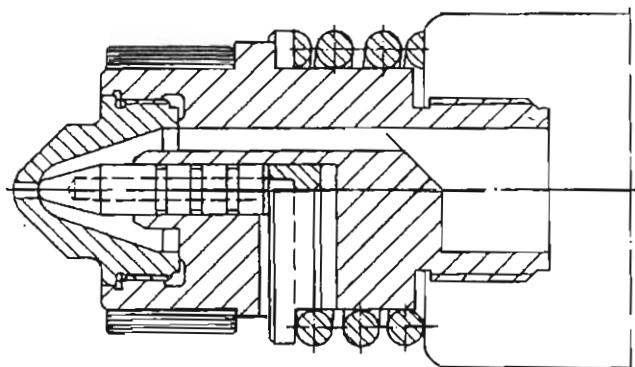


(شکل ۴۲)

نوع دیگر سوپاپ هم مورد استفاده قرار می گیرد (شکل ۴۳) که فنر سوزن کشویی از داخل و پشت «سر سوزن» مستقیماً روی سر فشار می آورد که در نتیجه، فنر جمع و سوراخ سوپاپ باز می شود.

أنواع دیگری از سوپاپ نیز وجود دارد که طرز عمل هر یک جداگانه است، ولی

به علت قدرت استفاده از آن از شرح آنها خودداری می‌شود.

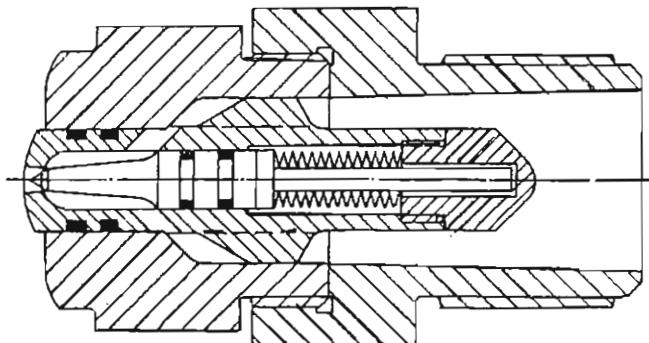

(شکل ۴۳)


با توجه به پیشرفت تکنیک ماشینهای تزیینی اخیراً به منظور استفاده از تمام فشار تزیین و همچنین فشار دوم، سر مارپیچ را دو تکه می‌سازند و بین مارپیچ و سر آن یک رینگ قرار می‌دهند که قطر خارجی رینگ، تقریباً مطابق قطر داخلی سیلندر است و مارپیچ در آن جای دارد، در نتیجه هنگام جلو آمدن مارپیچ با فشار تزیین، دیگر مسدود از فاصله بین مارپیچ و سیلندر برگشت نمی‌کند و با تمام فشار بجلو می‌رود (شکل ۲۶) البته در موقع موادگیری رینگ داخل مارپیچ حرکت می‌کند و بجلو می‌آید و مواد از سوراخهایا شیارهای موجود در داخل رینگ عبور می‌کند.

## ۶ - ۵ - قیف مواد


روش رساندن مواد به ماشینهای تزیینی یکی دیگر از عوامل موثر تولید قطعه مرغوب و اقتصادی، و مستلزم دقت و توجه کافی است. چنانچه مواد پلاستیک مصرفی سالم و خالص نباشد و احیاناً ذره و مواد خارجی یا پلاستیک از نوع ورنگ در آن، مخلوط و داخل قیف شود و در تولید قطعه اشکالات مختلفی بوجود می‌آید. بویژه آنکه در ماشینهای بزرگ روش موادرسانی خود یکی از مشکلات بشمار می‌رود، زیرا کارگر قدرت ندارد کیسه‌های موادر را که معمولاً ۲۵ کیلوگرم

وزن دارند بلند کرده از ماشین بالا رود و داخل قیف بریزد. در اینگونه ماشینها باید از قیف هایی استفاده شود که عمل ترانسپورت مواد را از زمین به داخل قیف اتوماتیک انجام دهند.

در شکل (۴۴) محل قیف روی ماشین تزریقی دیده می شود که از ساده ترین نوع آن و فاقد گرمکن و دستگاه ترانسپورت مواد است.

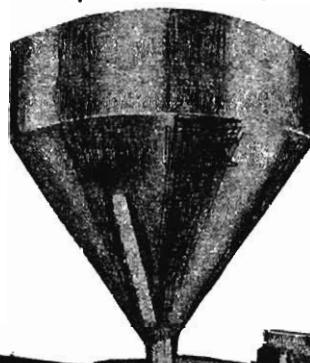

(شکل ۴۴)

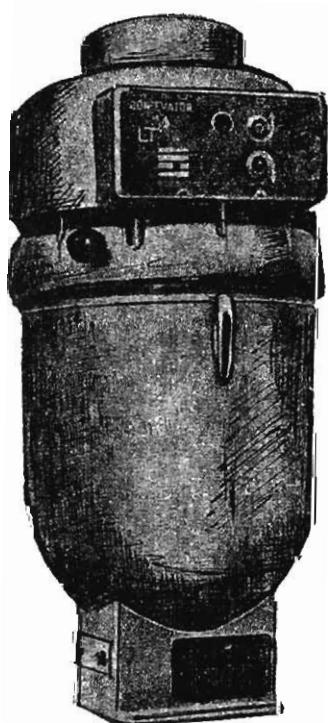


(شکل ۴۵)

در بعضی قیف ها عمل ترانسپورت مواد اتوماتیک انجام می شود. در این سیستم، مواد داخل مخزن پای ماشین آماده است و سر شیلنگ داخل قیف قرار می گیرد. هرگاه مواد داخل قیف از حد معین کمتر شود بلافاصله پمپ مکنده بکار افتد و مواد از مخزن پای ماشین بداخل قیف منتقل، و پس از پرشدن قیف مجدداً قطع می گردد.

شکل (۴۵) نوعی «موادکش» را نشان می دهد که مواد پلاستیک با ایجاد

هوای مکنده از راه شیلنگ بداخل قیف منتقل می‌شود.


در شکل زیر روش عمل کرد و ترانسپورت مواد از داخل بشگه نزدیک ماشین تزریق به داخل قیف مشخص شده است حرف (G) در شکل دریچه‌ای است که به روش مغناطیسی عمل می‌کند و باز و بسته شدن آن مواد کش خاموش و روشن می‌شود. (شکل ۴۶)

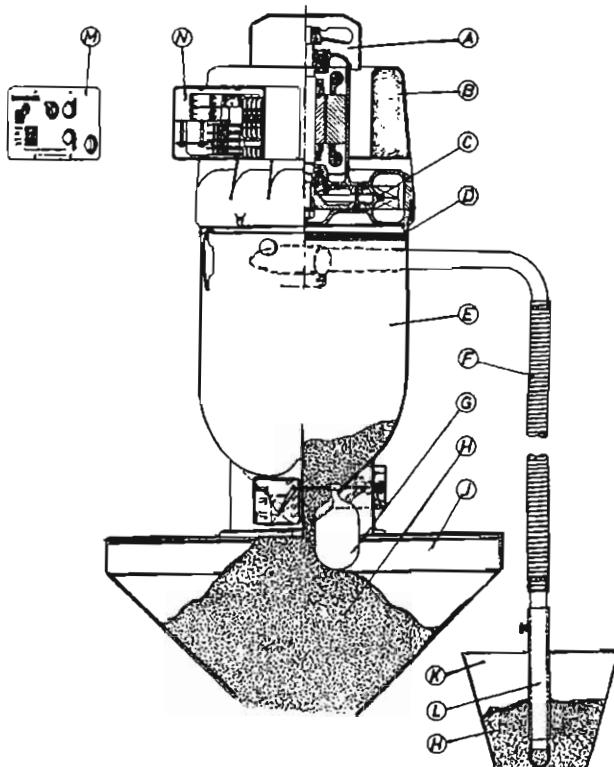

(شکل ۴۶)



قاعدتاً مواد آ.ب.اس، آکریلیک، پلی کربنات و پلی آمید باید قبل از تزریق کاملاً خشک و گرم باشند، حتی در مورد پلی کربنات حرارتی حدود ۱۲۰ درجه لازم است. در این موارد از قیف‌هایی استفاده می‌شود که در آنها گرمکن وجود دارد و مواد داخل قیف کاملاً گرم مانده و به تدریج داخل سیلندر ماشین تزریقی

می شود. (مخصوصاً در کارخانه‌هایی که کنار دریا و مناطق مرطوب قرار دارند لازم است کلیه مواد پلاستیک قبل از مصرف گرم و رطوبت آن گرفته شود).

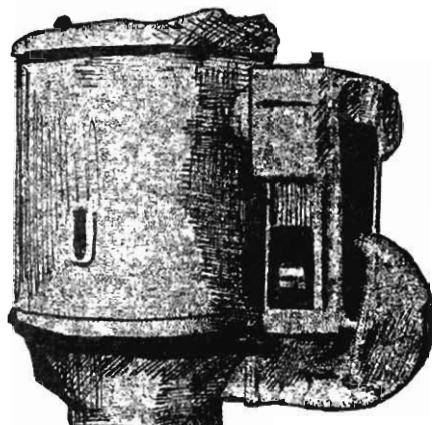

(شکل ۴۷)


در شکل (۴۷) دستگاه مواد خشک کن دیده می شود. این دستگاه بطور تمام اتوماتیک کار می کند و با هر درجه ای که تنظیم شود در همان درجه موادر اگرم و خشک نگه می دارد. این دستگاه به جای قیف روی ماشینها نصب می شود.

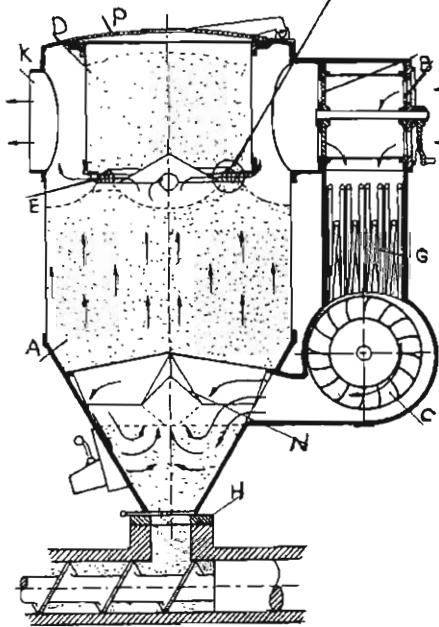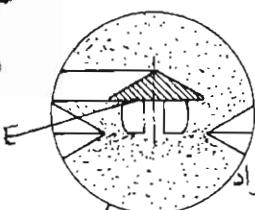

(شکل ۴۸)

در شکل (۴۸) همان دستگاه مواد خشک کن شکل (۴۷) را مشاهده می دهد. هوا بوسیله فنتیلاتور گرفته شده از گرمکن ها عبور داده می شود و کاملاً گرم به داخل مخزن مواد جریان پیدا می کند و مواد گرم آماده مصرف به تدریج داخل مارپیچ ماشین می شود.


در بعضی قیف‌های اعمال ترانسپورت مواد اتوماتیک انجام می شود. در این سیستم، مواد داخل مخزن و پای ماشین آماده است و سر شیلنگ داخل قیف قرار می گیرد. هرگاه مواد داخل قیف از حد معین کمتر شود بلافتاصله پمپ مکنده

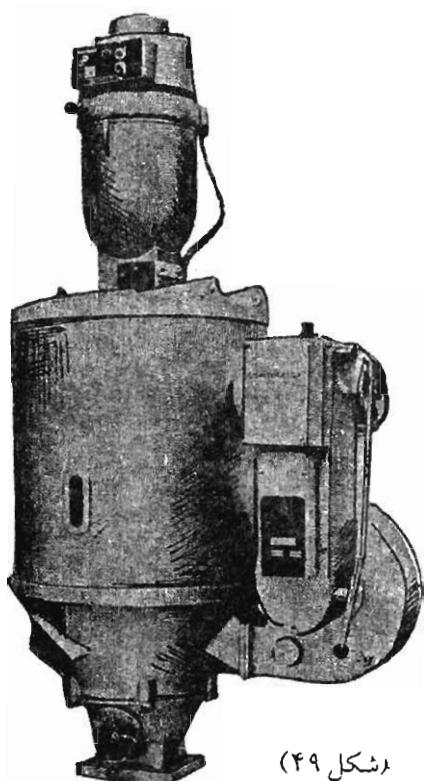

(شکل ۴۹)

بکار افتد و مواد از مخزن پای ماشین  
بداخل قیف منتقل، و پس از پرشدن  
قیف مجدداً قطع می‌گردد.

در شکل (۴۹) دستگاه مواد کش را  
(نصب شده) روی مواد خشک کن  
ملاحظه می‌کنیم. این روش بهترین شکل  
رسانیدن مواد به ماشین می‌باشد، زیرا  
مواد به صورت تمام اتوماتیک داخل مواد  
خشک کن می‌شود و مواد خشک کن  
همیشه پر است و مواد گرم داخل ماشین  
می‌شود.

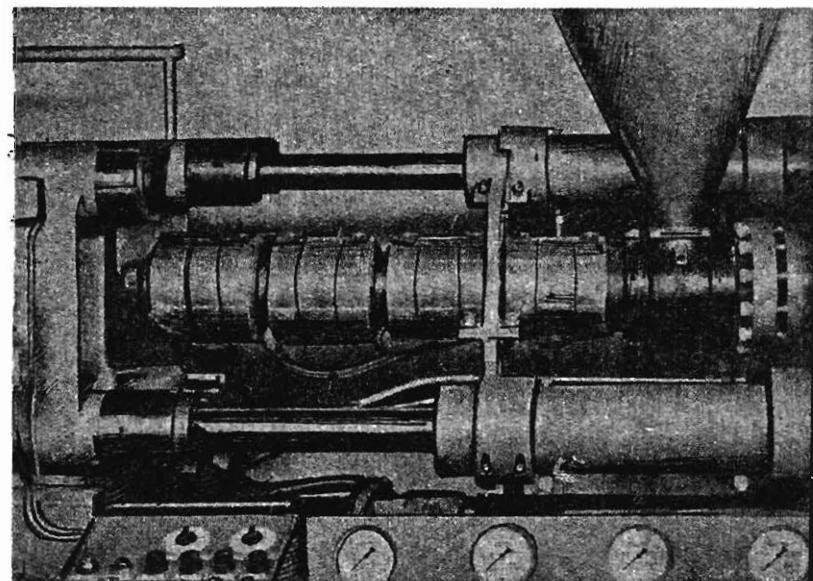

(شکل ۵۰)


### ۵ - ۵ - گرمکن سیلندر تزریق

رایج ترین روش گرم کردن سیلندر تزریق، استفاده از گرمکن برقی است که دور سیلندر نصب می شود و حرارت را به پوسته سیلندر منتقل و مواد داخل آن را تا درجه لازم و معین، گرم و ذوب می کند.

این گرمکن، بوسیله حرارت سنج خود بخود قطع ووصل می شود تا درجه حرارت مطلوب حفظ شود.

البته می توان از حرارت بخار، گاز یا روغن گرم هم برای گرم کردن سیلندر استفاده کرد. نصب چنین وسایلی دور سیلندر کمی جاگیر است و نمی توان حرارت را در یک درجه مشخص ثابت نگهداشت و حرارت را با سرعت کم و زیاد کرد، ولی بوسیله برق می توان با اختلاف حدود ۵ درجه سانتیگراد همیشه حرارت را دقیقاً تعیین کرد و ثابت نگهداشت. لذا بهترین نتیجه از گرمکن برقی بدست می آید و به همین مناسبت در تمام دنیا متداول است.

شکل (۵۱) گرمکن برقی رانشان می دهد.

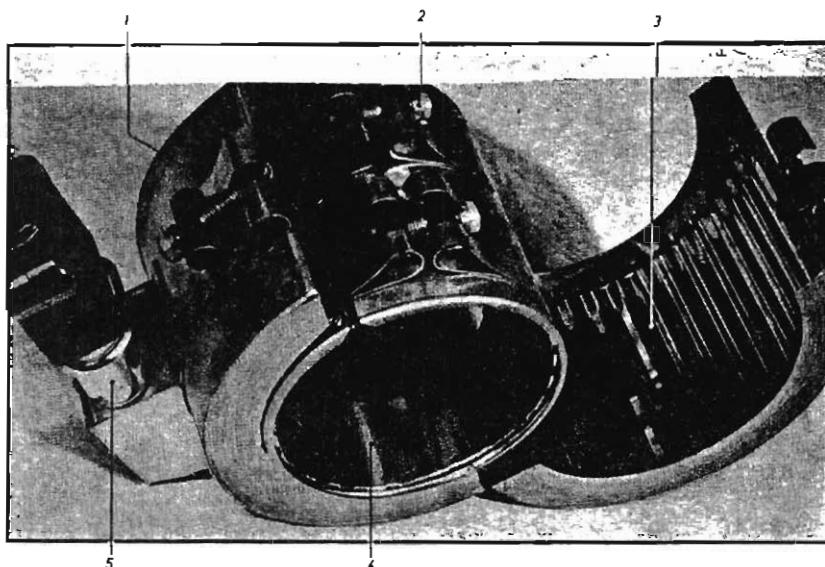

(شکل ۵۱)

- ۱ - پوشش خارجی یا حفاظ حرارتی
- ۲ - پیچ های محکم کننده گرمکن بدور سیلندر
- ۳ - ورق فلزی مخصوص، وسیله انعکاس حرارت به گرمکن و گرم نگهداشت آن.

۴ - پوشش فلزی داخلی


۵ - پریز برای گرمکن

نقص و اشکال گرمکن های سطحی این است که مقداری از انرژی حرارتی را در هوای آزاد دور سیلندر رها و نابود می کند. این مقدار حرارت که ازین می روید گاهی تا حدود ۶۰ درصد قدرت گرمکن را تشکیل می دهد.

پوسته ای که در تصویر (۵۱) با شماره ۳ مشخص گردیده وسیله انعکاس حرارت و برگردانیدن آن دور سیلندر است که از ورق فلزی کرکره ای ساخته شده و می تواند قدرت حرارت گرمکن را تا حدود ۳۵ درصد افزایش دهد و در حقیقت از پخش و هدر شدن آن جلوگیری کند.

برای گرم کردن انواع پلاستیک بر حسب نوع آنها حرارتی تا حدود ۳۰۰ درجه سانتیگراد ضروری است. ساختمان گرمکن های سطحی دور سیلندر دو نوع است. نوع اول آن از دو طرف عایق فلزی دارند که سیم پیچی برق بین آن دو قرار

گرفته است (شکل ۵۲)

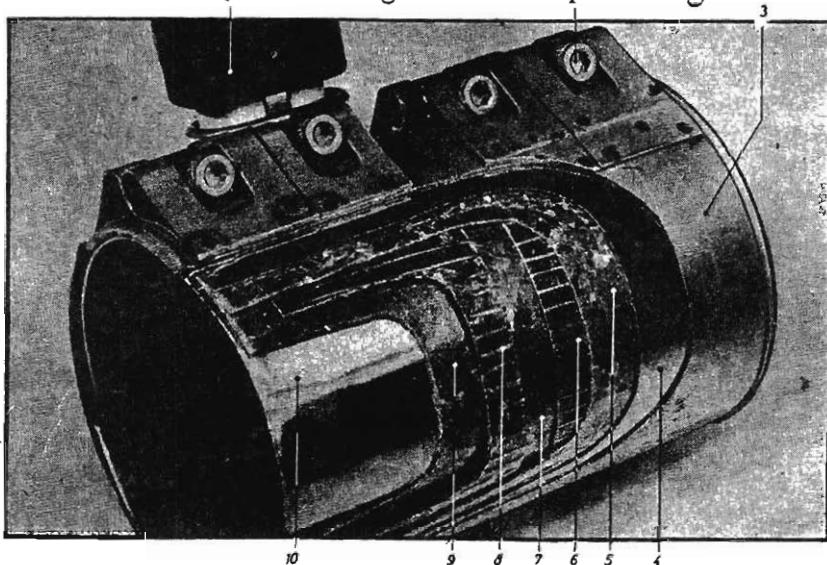


- ۱- دوشاخه برق
  - ۲- پیچ محکم کننده
  - ۳- پوشش فلزی خارجی
  - ۴- پوشش فلزی میانی
  - ۵- عایق از جنس تلق نسوز
  - ۶- سیم پیچی برق (دور نواری از سرامیک مخصوص)
  - ۷- عایق از تلق نسوز
  - ۸- سیم پیچی برق (دور نواری از سرامیک مخصوص)
  - ۹- عایق از تلق نسوز
  - ۱۰- پوشش حفاظتی داخلی
- در شکل (۵۳) انواع مختلف گرمکن مشاهده می شود.
- گرمکن های تواند بصورت استوانه ای یا مخروطی و هر شکل مورد احتیاج ساخته شوند.



(شکل ۵۳)

نوع دوم از گرمکن های سطحی اخیراً برای ماشینهای بزرگ و سیلندر ماشینهای اکسیترود ساخته می شود که تفاوت آن با گرمکن های نوع اول از نظر سیم پیچی است.

سیم حرارتی این نوع گرمکن ها داخل یک نوع سرامیک مخصوص جاسازی

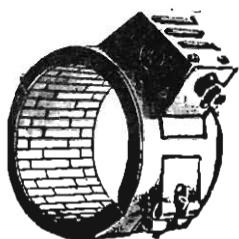


(شکل ۵۴)

شده است. سیم پیچ بصورت فنر داخل سرامیک جا گرفته و سطحی از سرامیک نیز از داخل روی سیلندر رامی پوشاند و سطح خارجی فقط پوشش فلزی دارد. سطح داخلی از سرامیک ساخته شده است. (شکل ۵۴)


این نوع گرمکن از نظر یکنواخت پخش کردن حرارت بر نوع بالا امتیاز دارد، زیرا از سرامیک حرارت یکنواخت تری پخش می‌سود. در حالیکه از ورق فلزی حرارت در محل اتصال ورق به سیم گرمکن، بیشتر از نقاط دیگر عبور می‌کند و هرچه فاصله از این مرکز بیشتر شود، پخش حرارت کاهش می‌یابد.

انواع دیگری گرمکن نیز به اشکال مختلف وجود دارد. از قبیل گرم کن سطوح داخلی، گرمکن صفحه‌ای با خواص مختلف گرم کنندگی (مانند گرم کننده فواصل بین صفحات داخلی قالب یا گرم کننده مغز فلز). (شکل ۵۵)

گرمکن لوله‌ای با قطرهای مختلف و طول‌های متفاوت جهت گرم کردن سطوح داخلی فلز. (شکل ۵۶)

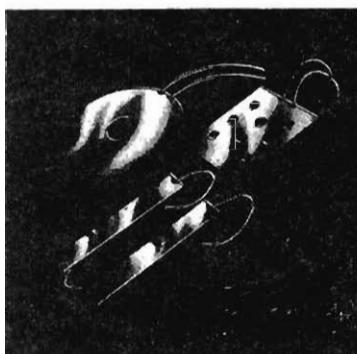

(شکل ۵۵)

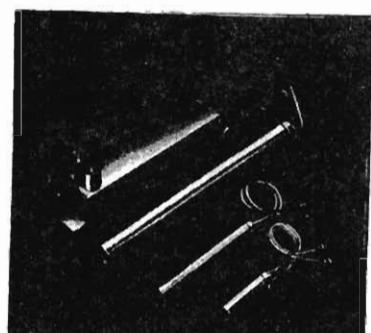

(شکل ۵۶)


#### ۶ - حرارت سنج

حرارت سنج، دستگاه کوچکی است برای اندازه گیری و تنظیم و تعیین درجه

حرارت که در تابلو برق ماشین تزریقی نصب می شود. قبل از درجه حرارت مورد لزوم را روی حرارت سنج مشخص می کنیم و بعد از رسیدن درجه حرارت سیلندر به حد مورد لزوم، برق گرمکن با دخالت حرارت سنج بطور اتوماتیک قطع می شود، بهمین دلیل همیشه خاموش یا روش نیست، بلکه برای ثابت ماندن حرارت خاموش و روش می شود. میزان مقاومت مواد مختلف پلاستیک در قبال حرارت متفاوت است، لذا در مورد مواد ترمو پلاستیک روی ماشینهای تزریقی برای تولید قطعات، از سیلندر تزریق طویل تری استفاده می شود تا در طول سیلندر گرمکن های بیشتری بگنجد و درجه حرارت هر قسمت از سیلندر قابل کنترل باشد. مثلا در ابتدای ورود مواد، درجه حرارت سیلندر از حرارت قیف کمتر است و با پیشرفت بطرف سرسیلندر، به تدریج درجه حرارت افزوده می شود تا مواد ذوب گردد. حرارت سنج، در هر یک از گرمکن های سیلندر نشان دهنده حرارت همان قسمت از سیلندر است.

(در مورد میزان درجه حرارت مواد مختلف به صفحات ۲۳ الی ۳۹ مراجعه شود). درجه حرارت به واحد سانتیگراد، روی صفحه مدرج حرارت سنج درجه - بندی شده است. (در صورت ذکر درجه حرارت به فارنهایت در نظر داشته باشید که هر ۵ درجه سانتیگراد معادل ۹ درجه فارنهایت است).

در شکل (۵۷) یک حرارت سنج با سیستم مغناطیسی مشاهده می شود.

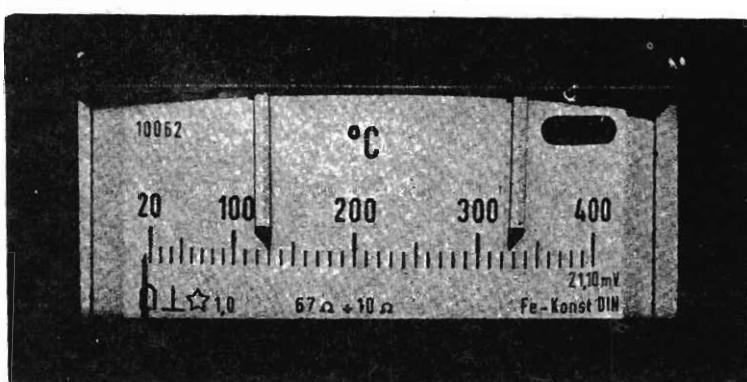


(شکل ۵۷)

در اشکال (۵۸-۵۹) حرارت سنج با سیستم الکترونیک را مشاهده می کنید که

بدین شرح می باشد:

- ۱- لامپ جریان اصلی برق
- ۲- لامپ جریان برق به گرمکن
- ۳- حد نصاب حرارت از ۵۰ الی ۴۰۰ درجه سانتیگراد و نوع حرارت سنج
- ۴- درجه نمایهای حرارت سنج
- ۵- درجه حرارت لازم
- ۶- درجه حرارت گرمکن
- ۷- دگمه تعیین و ثبت درجه حرارت لازم
- ۸- درجه تنظیم دقت حرارت سنج

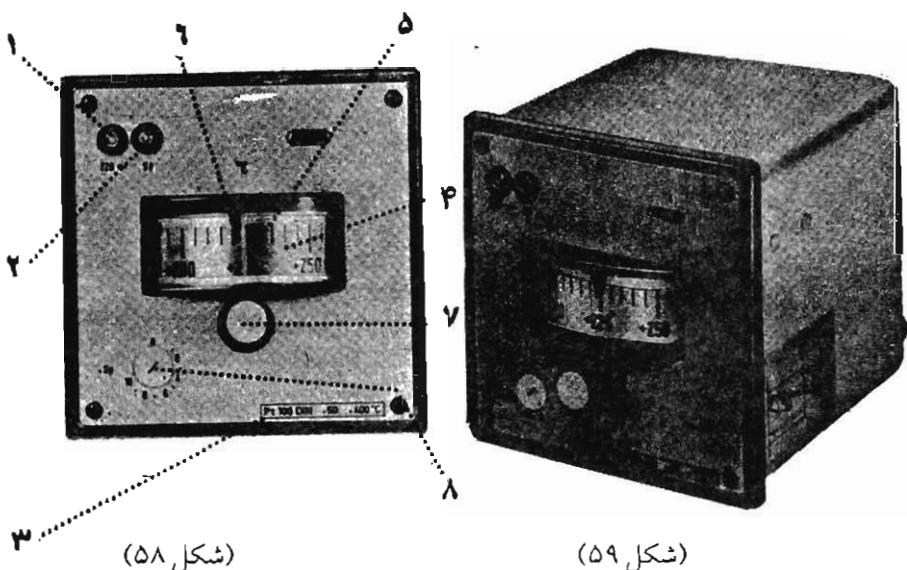


در شکل (۶۰) نمایی از کارحرارت سنج به دو شیوه مختلف نشان داده شده

است:

الف - سیستم قطع و وصل جریان برق بوسیله چشم الکترونیک

ب - سیستم قطع و وصل برق با استفاده از مدار مغناطیسی

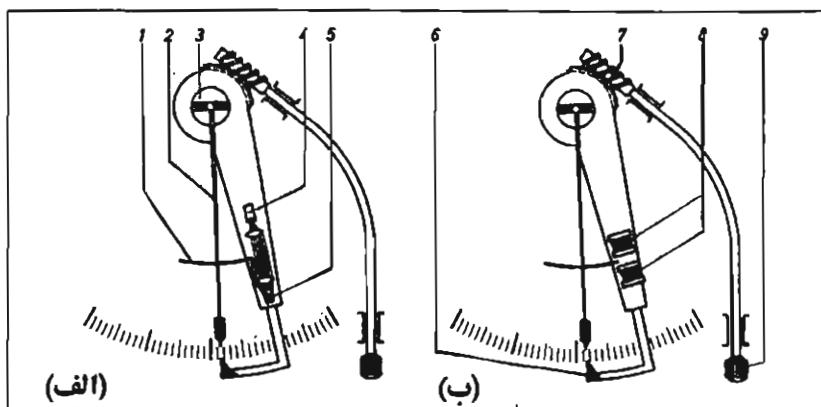


(شکل ۶۰)

- ۱ - صفحه اتصال به عقربه برای قطع روشنایی
  - ۲ - عقربه نشان دهنده درجه حرارت موجود
  - ۳ - بوبین عقربه نشان دهنده درجه حرارت
  - ۴ - چشم الکترونیک
  - ۵ - لامپ
  - ۶ - عقربه نشان دهنده درجه حرارت لازم
  - ۷ - میله دندۀ ای مارپیچ ، مخصوص تنظیم درجه حرارت لازم
  - ۸ - بوبین مغناطیسی
  - ۹ - دگمه وصل به مارپیچ وسیله تنظیم حرارت لازم
- حرارت سنجهای مختلفی با سیستم الکتریکی و الکترونیک وجود دارد که وظیفه همه آنها تنظیم درجه حرارت گرمکن می باشد. چون تشریح جزئیات مکانیزم همه انواع آن از حوصله و گنجایش این کتاب خارج است لذا با توضیح مختصری در مورد یکی از آنها اکتفا می کنیم و علاقمندان را به کتب و نوشته های خارجی حواله می کنیم.

در عکس های مقابل (شکل ۶۱) دو نما از حرارت سنج دیده می شود.

الف - صفحه مدرج حرارت سنج که حرارت لازم روی  $25^{\circ}\text{C}$  درجه سانتیگراد تنظیم شده و چون حرارت به حد نصاب رسید، خود بخود قطع و در همین درجه نگهداری خواهد شد.

## ب- قسمتهای مختلف داخل حرارت سنج

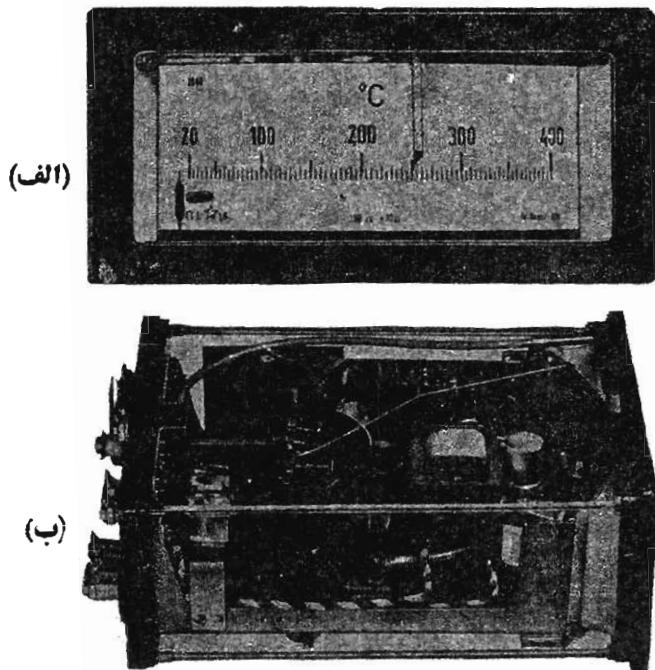


(شکل ۶۱)

## ۷- ترموکوپل

کابل مخصوص برق که سیلندر تزریق حرارت را به حرارت سنج انتقال می دهد «ترموکوپل» نامیده می شود.

در شکل (۶۲) یک رشته کابل ترموکوپل بشرح زیر مشاهده می شود:

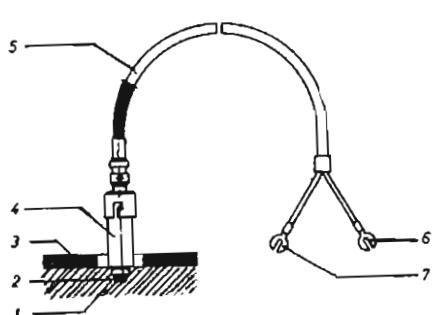

۱- بدن سیلندر  
۲- نوک ترموکوپل و محل اندازه گیری حرارت

۳- گرمکن سیلندر

۴- بوش نگهدارنده ترموکوپل


۵- کابل انتقال حرارت

(شکل ۶۲)

## ۶ - ۷ - بست کابل و محل اتصال آنبه حرارت سنج

در شکل (۶۳) روش ارتباط ترموموکوپیل به حرارت سنج مشخص شده است. با از دیدار حرارت عقربه حرارت سنج حرکت کرده و درجه حرارت بیشتری را نشان می دهد.

شکل (۶۴) روش انتقال حرارت از شماره یک محل اتصال «بی متال» تا حرف Z که نشان دهنده درجه حرارت می باشد مشخص شده است.

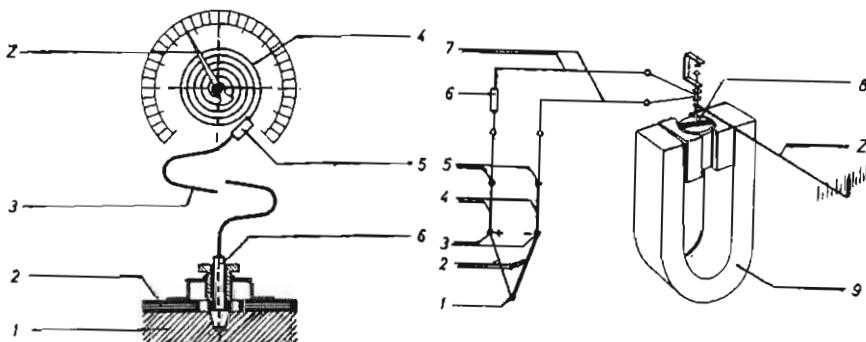

(شکل ۶۳)

(شکل ۶۴)

## ۸ - فشار تزریق

توجه :

در پایان کتاب جدول راهنمایی وجود دارد که برای رفع سریع اشکالات و جلوگیری از اتلاف وقت در تولید قطعات کمک موثری محسوب می شود. با مراجعه به این جدول می بینیم که عوامل بسیاری باعث ایجاد اشکال می شوند که هر یک در موقع تنظیم ماشین برای شروع تولید مسئله ای بوجود می آورند، ولی کارگر ماهر با تجربه ای که از تنظیم قالب های مختلف دارد می تواند قبل از شروع کار بسیاری از مشکلات را با تنظیم حرکات ماشین و حرارت های مورد لزوم سیلندر با توجه به نوع مواد، قالب و غیره رفع کند.

موضوع مهم تغییر فشارهای تزریق و سرعت است که باید همیشه تنظیم شود. عوامل صحت تنظیم به چگونگی مواد و نوع کanal تزریق و راگای قطعه بستگی دارد.

#### فشار اول :

با بسته شدن قالب، سیلندر تزریق بجلو رفته، روی بوش قالب می نشیند و مدار روغن با حداکثر فشار، پشت پیستون متصل به مارپیچ، بازو در نتیجه مارپیچ به جلو رانده می شود.

تا مواد موجود در جلو سیلندر بداخل قالب تزریق شود و این فشار پشت مارپیچ یا فشار تزریق، اصطلاحاً فشار اول خوانده می شود.

در مسیر لوله ای که روغن را وارد پیستون پشت مارپیچ می کند، شیری جهت تنظیم فشار روغن نصب شده که آن را شیر تنظیم فشار اول می نامند.

#### فشار دوم :

اساساً، فشار دوم برای این است که مواد تزریق شده در قالب، قبل از خنک و سخت شدن از راه کanal تزریق، برگشت نکند و در قطعه مکشی (فرورفتگی) ایجاد نگردد.

پس از فشار اول که مارپیچ بجلو آمد و مواد مذاب پلاستیک بداخل قالب تزریق شد بعد از زمان کوتاهی (مثلا ۱۰ ثانیه) که برای مدت فشار دوم تعیین شده و بوسیله ساعت روی تابلو برق ماشین منعکس می گردد، بوسیله برق به شیرهای هیدروليکی، فرمان داده می شود تا مدار روغن را تعویض کرده و با فشار کمتری پشت پیستون مارپیچ قرار گیرند. این فشار کمتر بعدی را نیز اصطلاحاً «فشار دوم» می نامند.

این فشار بوسیله شیری که سر راه مدار قرار دارد تنظیم و کم و زیاد می شود (فشار دوم - معمولاً تا حدود ۶۰ درصد فشار اول می باشد، ولی حداکثر آن از فشار

تزریق کمتر است و میزان آن به طول و قطر کanal تزریق، راگا و ضخامت جدار قطعه بستگی دارد که بر حسب چگونگی این عوامل تعیین می گردد.) هرچه ضخامت قطعه بیشتر باشد احتیاج به فشار دوم بیشتر است. مثلا در راگای مخروطی باید از فشار دوم استفاده کرد، زیرا قطر سطح مقطع راگا زیاد و راه برگشت مواد داخل قالب گشوده تر است ولی در راگای سوزنی احتیاج به فشار دوم نیست، زیرا مقطع راگا بسیار باریک است و مواد کanal تزریق به فوریت خشک و مسدود می شود و دیگر فشار اثری روی آن نخواهد داشت.

نظر به تفاوت سیستم ماشینهای تزریقی نمی توان از یک سیستم بخصوص گفتگو کرد. مثلا در اکثر ماشینهای زمان شروع فشار دوم بوسیله ساعت مشخص نمی گردد، بلکه با جلو آمدن مارپیچ روی یک میکروسویچ فشار آمده و بوسیله برق به شیر هیدرولیکی فرمان داده می شود و ساعت بعداً بکار می افتد.

### فشار سوم :

پس از انقضای زمان فشار دوم ساعت دیگری شروع بکار می کند که زمان خنک شدن قطعه را داخل قالب تعیین می کند. در طول مدت خنک شدن مارپیچ برای تجدید مواد گیری شروع به گردش می کند و ضمن این گردش بوسیله گامهای خود موادی که از قیف داخل آن شده بطور مداوم بجلو می آید تابه سر سیلندر بررسد و جلوی آن فشرده شود و چون راه خروج ندارد با فشار به مارپیچ آنرا به عقب بر میگرداند. ولی برای آنکه مارپیچ به آسانی وغیر لازم به عقب برنگشته و هوای داخل مواد جلوی سر سیلندر نشود بوسیله مدار هیدرولیکی دیگری به پشت پیستون مارپیچ تا حد اکثر ۲۰ اتمسفر فشار وارد می کنیم.


فشاری که ضمن گردش و بارگیری مارپیچ بر آن وارد می گردد فشار سوم خوانده می شود.

### ۹ - قسمت قالب گیر ماشین تزریق


قسمت قالب گیر از سه صفحه بزرگ ضخیم تشکیل شده(شکل ۶۵) که چهار

ستون از چهار گوشه صفحات عبور و آنها را مهار کرده اند. دو صفحه ای که در دو انتهای ستونها قرار دارند ثابت می باشند و صفحه وسط متحرک است. یکی از صفحات ثابت از نظر رعایت احتیاط کمی لقی و چند میلیمتری امکان بازی دارد تا در موقع ازدیاد فشار و کش آمدن ستونها جایی برای عقب رفتن داشته باشد.

قالب از یک طرف به مرکز صفحه متحرک و از طرف دیگر به صفحه ثابت متصل شده است. چون قالب برای آزاد شدن قطعه کار، همیشه از وسط باز می شود، لذا وقتی صفحه متحرک مذکور گشوده شده و به عقب بروند نیمی از قالب را با خود به عقب می برد. در نتیجه لای قالب باز شده و قطعه بیرون می افتد. سپس صفحه متحرک دوباره به جای خود بازگشته و قالب بسته می شود تا عمل تزريق مجدد انجام گیرد. (شکل ۶۵)

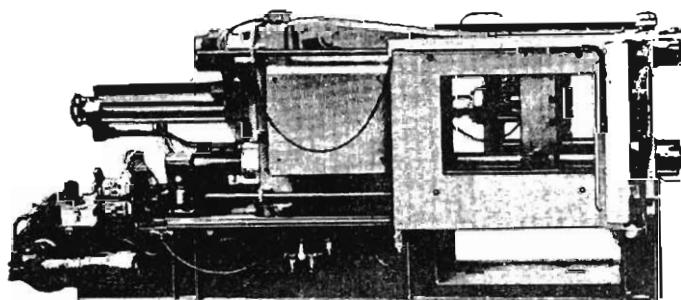

(شکل ۶۵)

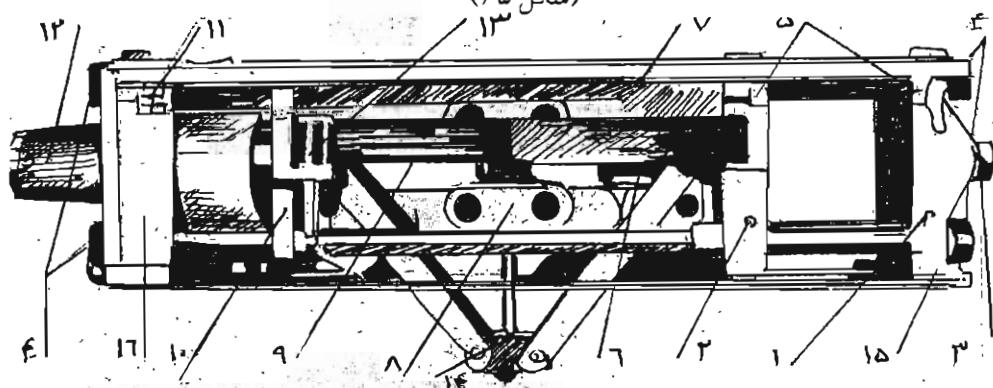

(شکل ۶۶)

- ۱- صفحه ثابت قالب گیر
- ۲- صفحه متحرک قالب گیر
- ۳- سیلندر تزریق
- ۴- مهره های سر ستون ماشین
- ۵- سویچ اطمینان قالب
- ۶- پران هیدرولیکی
- ۷- میله های راهنمای ستون ماشین
- ۸- بازویی ثابت نگهدارنده فشار صفحه
- ۹- صفحه کشویی های تنظیم ماشین
- ۱۰- صفحه تنظیم کننده میزان باز شدن قالب گیر
- ۱۱- میکروسویچ تنظیم ضخامت قالب
- ۱۲- سیلندر هیدرولیک پشت قالب
- ۱۳- میکروسویچهای تنظیم ماشین
- ۱۴- پیستون حرکت صفحه متحرک و بستن قالب
- ۱۵- پیچهای نگهدارنده صفحه ثابت قالب گیر بدنه ماشین
- ۱۶- صفحه ثابت دوم

چون فشاری که بواسیله صفحه متحرک قالب گیر روی قالب ایجاد می شود بواسیله ستونها و صفحات ثابت جذب و خشتمی شود در حقیقت فشار مدار بسته ای است که به صفحات قالب گیر و ستونها محدود می گردد. بهمین دلیل، این ستونها و صفحات باید کاملاً دقیق و با ابعاد حساب شده ساخته شوند تا قدرت تحمل فشار لازم را داشته باشند.

قالب همیشه توسط رینگی که پشت قسمت تزریق قرار دارد در مرکز صفحات قالب گیر جای می گیرد و در مرکز صفحه قالب گیر طرف تزریق، سوراخ بزرگی است که سر سیلندر تزریق پس از عبور از آن روی مرکز قالب می نشیند تا پلاستیک مذاب را از راه کانال تزریق بداخل قالب هدایت و قطعه ای تولید کند.

پران همیشه در پشت صفحه متحرک قالب گیر قرار دارد و پس از باز شدن قالب با عقب رفتن صفحه قالب گیر قطعه تولید شده را به بیرون می اندازد. قبل از دنیاره فشار مکانیکی یا هیدرولیکی سخن به میان آمد. بطور کلی در ماشینهای تزریقی جهت ایجاد فشار پشت قالب از دو سیستم استفاده می شود. سیستم مکانیکی و سیستم هیدرولیکی.

در سیستم اول پس از بسته شدن قالب فشار تکمیل بصورت مکانیکی ایجاد می شود (فشار فلز بر فلز) ولی در سیستم هیدرولیکی فشار تکمیلی پس از بسته شدن قالب، بوسیله یک یا چند سیلندر هیدرولیکی بوجود می آید. در حقیقت روغن هیدرولیک ایجاد کننده فشار پشت قالب است. البته فشار به هر صورت که وارد شود، نتیجه و وظیفه آن جلوگیری از باز شدن قالب و بسته نگهداشتن آن تا تولید و خنک شدن قطعه کار است.

برای حرکت صفحه متحرک قالب گیر، توسط بازوها، از سیلندرهای کوچک استفاده می شود.

در سیستم های هیدرولیکی، از سیلندرهای بزرگتر و قویتر استفاده می شود که پس از بسته شدن قالب و مستقیم گشتن بازوها با ایجاد فشاری (حداقل بیش از فشار تزریق) مواد مذاب را در داخل قالب تزریق حفظ کند. زیرا اگر فشار پشت قالب کمتر از فشار تزریق باشد قالب از میان گشوده شده و مواد پلاستیک بخارج میریزد و یادور لبه خارجی قطعه پلیسه می کند. لذا قدرت و حجم ماشین از روی همین اصل سنجیده می شود.

در نتیجه :

حداکثر نیروی واردہ به پشت صفحه متحرک قالب گیر، (که در سطح صفحه تبدیل به فشار میشود) مقیاس سنجش قدرت ماشین تزریق است.

مثلما منظور از ماشین تزریقی یکصدتی ماشینی است که حداکثر یکصدتن فشار پشت قالب ایجاد می کند. سیلندر تزریق چنین ماشینی می تواند در هر بار تقریباً حدود ۱۵۰ الی ۲۰۰ گرم مواد را داخل قالب تزریق کند. البته وزن مواد تزریق شده

هیچگونه ارتباطی با فشار پشت قالب ندارد و اصولاً نمی توان فشار را با تزریق مقایسه نمود ولی یکنفر متخصص امور پلاستیک می تواند تخمین بزند یک ماشین مثلاً ۶۰۰ تنی ابعاد صفحه قالب گیرش در چه حدود است و چه قالبی روی آن نصب شود. با این حساب در هر بار تقریباً چقدر مواد می توان داخل قالب تزریق کرد.

قبل اماشین تزریقی را ز روی حداکثر وزن مواد پلی استیروول که هر بار می توانست تزریق کند می سنجیدند مثلاً می گفتند ماشین ۵۰۰ گرمی و چنین ماشینی نمی توانست بیش از ۵۰۰ گرم مواد را هر بار تزریق کند. ولی به تدریج با کامل شدن ماشینهای تزریقی امکان تعویض سیلندر و تغییر وزن مواد تزریق شده بوجود آمد. مثلاً روی ماشین ۵۰۰ گرمی می توانید سیلندر بزرگتری نصب کنیم که با فشار کمتر قادر به تزریق ۷۰۰ گرم گردد یا با نصب سیلندر کوچکتر و استفاده از فشار بیشتر که فقط ۳۰۰ گرم تزریق کند.


در نتیجه همین تحولات و تغییرات، مقیاس سنجش ماشین از واحد وزن تزریق، به میزان قدرت ایجاد فشار تبدیل گردید. اکنون در تمام دنیا استاندارد قدرت ماشین تزریقی، از روی واحد فشار پشت قالب تعیین می شود.

## ۱ - ۹ - سیستم مکانیکی

اینک سیستم مکانیکی را مورد مطالعه قرار می دهیم. در این سیستم فشار پشت قالب در حقیقت بوسیله حرکت بازوها ایجاد می شود، زیرا بازوها طوری تعییه شده اند که چون بر صفحه قالب گیر عمود گردند بر آن فشار وارد می کنند و این فشار بوسیله صفحات قالب و ستونهای ماشین و مهره های پشت ستونها گرفته و خنثی می شود. لذا آن را مکانیکی می نامند (فشار فلز بز فلز).

در شکل (۶۷) پرس دستی ساده ای مشاهده می شود که صفحه آن بوسیله میله دنده داری به بالا و پائین حرکت می کند که اصطلاحاً آن را صفحه قالب گیر متحرک می نامند. فشار بوسیله همان دنده دار بلند که بازو خوانده می شود بر صفحه ایجاد می گردد.

چون فشار در نتیجه چرخاندن فلکه روی میله دنده دار، بر روی صفحات قالب گیر وارد می شود از اینرو بطریقه مکانیکی معروف است.

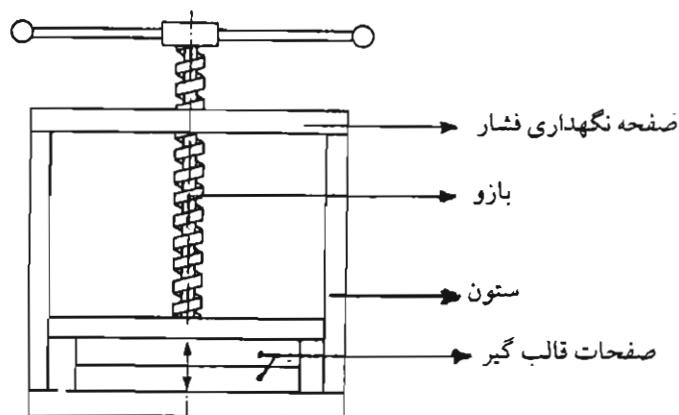


(شکل ۶۷)

#### در شکل (۶۸) پرسی رام شاهد

می کنیم که صفحه متحرک آن بواسیله چند بازوی سوار بر هم باز و بسته می شود در حالتی که قالب بسته است بازو هادر حالت مستقر یم و عمود بر صفحه قالب گیر، بر آن فشار وارد می کنند.

یکی از مشکل ترین مراحل برای

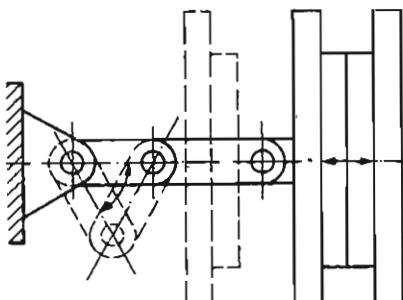

(شکل ۶۸)


سازندگان ماشین تزیین سیستم بازو های گیره قالب گیر است. هر کارخانه ای بر اساس محاسبات و مطالعات خود، سیستم بازویی جداگانه ای را انتخاب کرده و به ثبت میرساند.

(بازو ها به صفحه متحرک قالب گیر فشار آورده و قالب را کامل راست و ثابت نگه می دارند).

سرعت باز و بسته شدن صفحه قالب گیر به فرم بازو ها، تعداد آنها و پخش نیرو


در سطح صفحه بستگی دارد. (رجوع به صفحه ۸۹)

در شکل (۶۹) قسمت قالب گیر یک ماشین تزیین مشاهده می شود. در این حالت بازو های دوبل از زیر ماشین با فشار روغن به بالا می آید و در نتیجه بطرفین گشوده شده در امتداد هم قرار می گیرند و چون یک طرف ثابت و راه فشار محدود است ناچار تمام فشار بطرف دیگر متوجه شده صفحه متحرک قالب گیر را بجلو می راند.

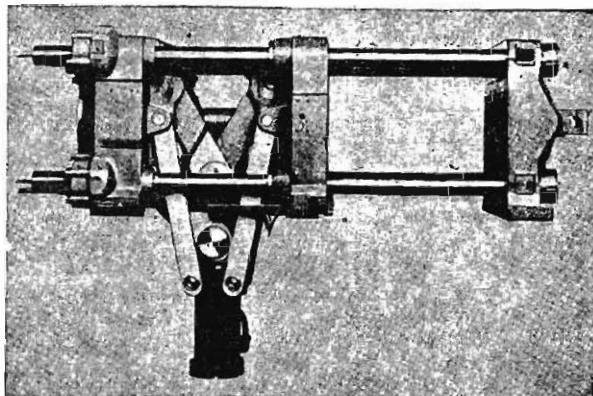


(شکل ۶۹)

در شکل (۷۰) همان قسمت قالب گیر در حالی دیده می شود که بازو ها کاملا به طرفین کشیده شده و مستقیم در امتداد هم قرار دارند. قالب در فاصله خالی بین دو صفحه قالب گیر قرار خواهد گرفت.

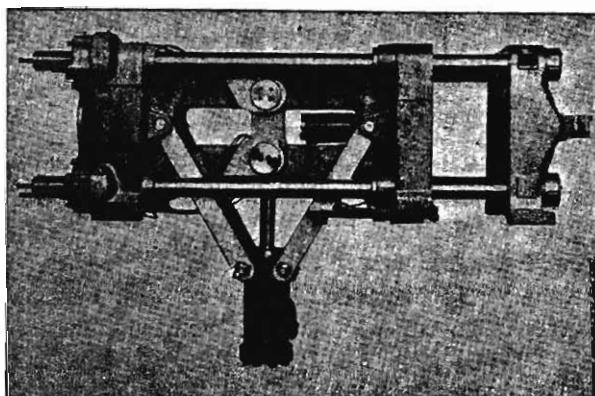


(شکل ۷۰)

در شکل (۷۱) شکل دیگری از بازو ها دیده می شود. شماره (۷) چرخ دندنه هایی را نشان می دهد که فاصله دو صفحه را برای گنجایش قالب تنظیم می کنند. با حرکت صفحه (۵) صفحه (۲) نیز بحرکت در آمده و برای گنجایش ضخامت قالب، فاصله لازم مشخص و تنظیم می شود.

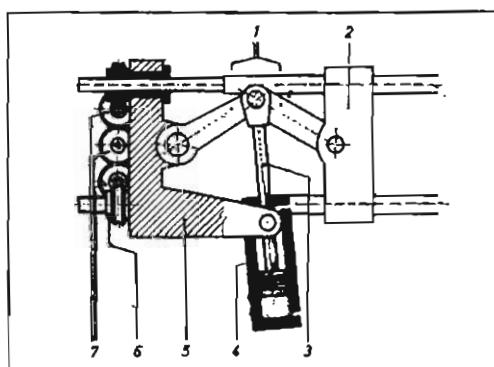


(شکل ۷۱)

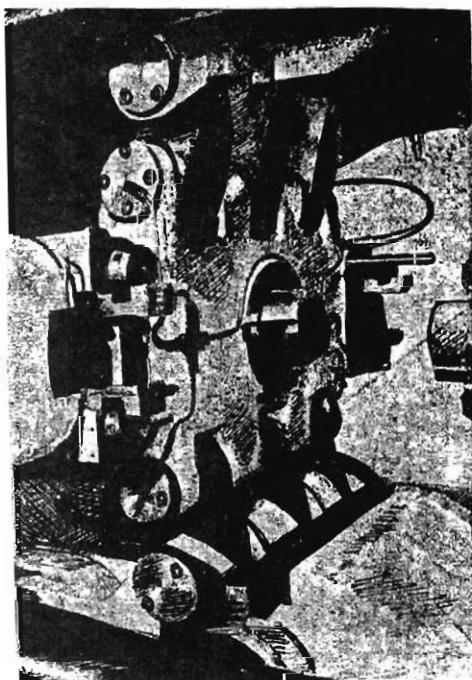


عکس مقابل شامل همان سیستم است (شکل ۷۲). نیروی محرکه بوسیله سیلندر هیدرولیک وارد می شود و پس از باز شدن بازو ها که با آن فشار در امتداد مستقیم قرار گرفتند، عکس العمل فشار، به سیلندر هیدرولیک منتقل نخواهد شد، بلکه به صفحه ثابت وارد و در ستونهای ماشین و مهره های طرفین آن جذب و خنثی می گردد.

(شکل ۷۲)

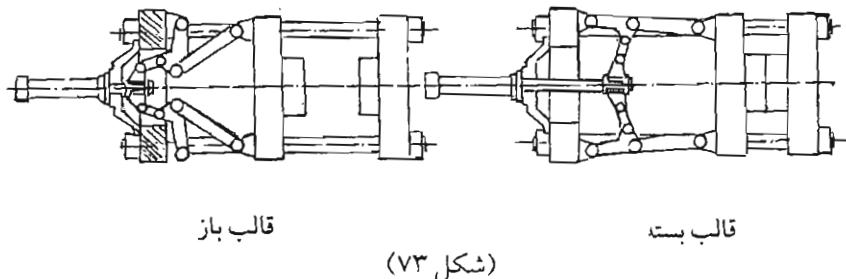


سیستم بازوی دوبل ، باروش افقی - در دو حالت (قالب باز) و (قالب بسته)

عکس (۷۴) یک سیستم دیگر بازوی دوبل را برای ماشینهای کوچک تا حدود ۵۰ تن فشار پشت قالب نشان می دهد .  
در این ماشین تنظیم ضخامت قالب بوسیله دست با میله ای شبیه هندل انجام می گردد و از زیر به بازوها فشار عمودی وارد می شود .

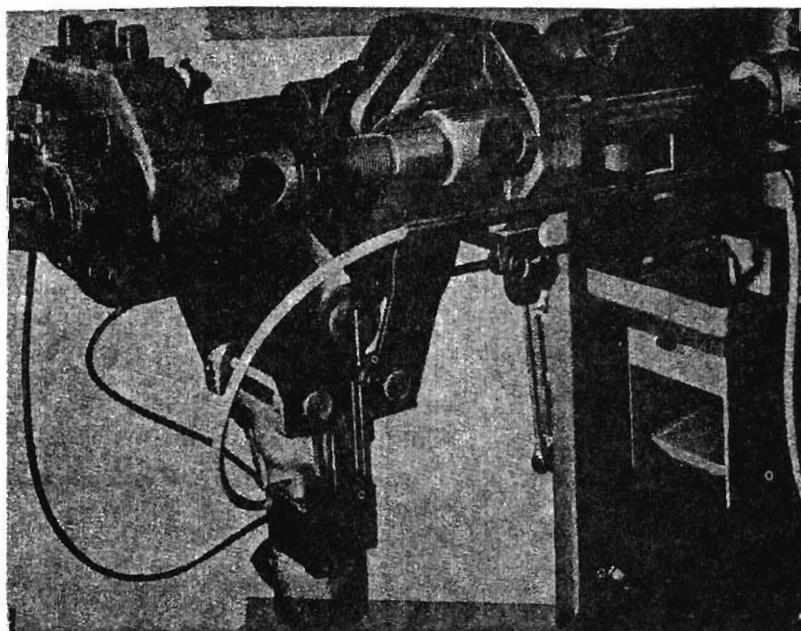


(شکل ۷۴)

شکل (۷۵) صفحه متحرک قالب (۴) را نشان می دهد.  
تنظیم قالب بواسیله الکترو موتور (۳) درون صفحه جاسازی و نصب شده انجام می گیرد.

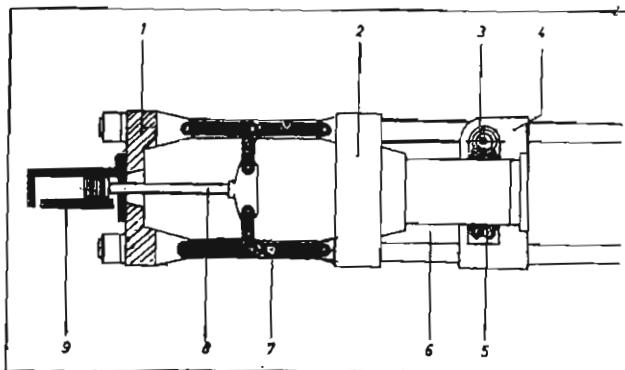

(شکل ۷۵)

(شکل ۷۶) سیستم مکانیکی تنظیم فاصله بواسیله مهره های ستون ثابت و اسطو را نشان می دهد.

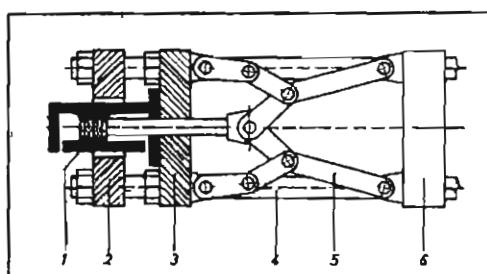


(شکل ۷۶)

- ۱- سیلندر هیدرولیکی
- ۲- صفحه ثابت نگهدارنده ستونها
- ۳- صفحه واسطه ثابت (فشار گیر)
- ۴- ستونهای ماشین
- ۵- سیستم بازویی
- ۶- صفحه متحرک قالب گیر

در سیستم مکانیکی هر چه تعداد قطعات مشکله بازوها کمتر باشد توزیع و تقسیم فشار دقیق تر انجام خواهد شد، زیرا ساختن قطعات متساوی هر بازو که باید در یکدیگر قفل و آبیندی شوند بسیار مشکل است. چنانچه قطر بوش یاتاقان و میله شفت قفل بازوها کاملاً متساوی نباشند با اندک لقی فشار پشت قالب بطرف بازوی کوتاه ترکشیده می شود و در صورت افزایش لقی امکان شکستن ستون ماشین در پیش است. از اینرو شفت یاتاقان بازوها، از فولاد سخت تهیه و یاتاقان ها از آگیاری ساخته شده اند که بر احتی روی شفت بازی می کنند و روغن کاری مرتب آنها به آسانی میسر است در صورتی که حرکت بازوها برای ایجاد فشار پشت قالب بوسیله سیلندر هیدرولیکی انجام گیرد به راحتی می توان سرعت جلو و عقب رفتن صفحه متحرک قالب گیر را تنظیم کرد و فاصله صفحات را نسبت به قالب آنقدر کم کرد که بازوها به سختی راست شوند، تا قالب با فشار زیاد بسته بماند.

## ۹ - سیستم هیدرولیکی

در این سیستم فشار پشت قالب، فقط بوسیله روغن ایجاد می شود و سیلندر هیدرولیکی فشار را تحمل می کند. البته مقدار زیادی روغن و پمپ بسیار قوی لازم است که قادر به انتقال سریع این مقدار روغن از مخزن به داخل سیلندر باشد. اصولاً سیستم تمام هیدرولیک با اختلاف زیادی که نسبت بطریقه مکانیک دارد برای ماشینهایی که قدرت آن از حدود ۳۰۰ تن به بالا باشد مناسب است که بوسیله شیر روغن، تعیین و تنظیم فشار پشت قالب، بدلوه امکان پذیر باشد.

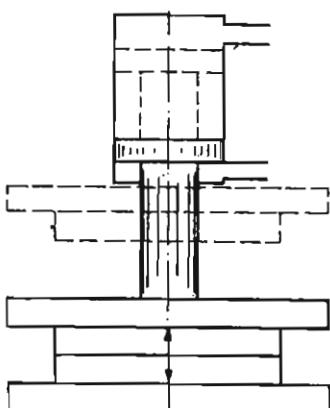


(شکل ۷۷)

در شکل مقابله همان پرس دستی (شکل ۳) مشاهده می شود. با این تفاوت که برای ایجاد فشار بر صفحات قالب گیر، وظیفه میله دندۀ دار را سیلندر و پیستون انجام می دهند.

چنانچه روغن از انتهای سیلندر وارد شود و در داخل آن متراکم گردد با ایجاد فشار آنرا بجلو می راند و در نتیجه قالب بسته می شود و بالعکس اگر روغن از

دریچه جلو وارد شود، پیستون به عقب برگشته و قالب باز خواهد شد.  
در (شکل ۷۸) قسمت قالب گیر ماشین تزریقی مشاهده می شود که فشار پشت قالب و صفحه متحرک قالب گیر سیستم هیدرولیک است.

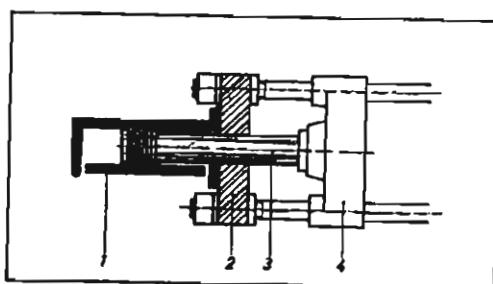


(شکل ۷۸)

- ۱ - سیلندر هیدرولیکی دو طرفه
- ۲ - صفحه ثابت نگهدارنده ستونها
- ۳ - پیستون سیلندر هیدرولیکی
- ۴ - صفحه متحرک قالب گیر

معمولاً مشکل می‌توان بوسیله یک سیلندر هیدرولیک هم صفحه متحرک را در یک فاصله قریب ۱۰۰ سانتیمتر بحرکت درآورد و هم برای ایجاد فشار پشت قالب از آن استفاده کرد. زیرا با حجم زیاد سیلندر که باید تمام آن ابتدا از روغن پر شده و سپس فشار با از دیاد مقدار روغن در داخل سیلندر افزایش یابد و این افزایش چند لحظه‌ای بطول خواهد انجامید. باید دانست که رسیدن به فشار حد اکثر خیلی مشکل است. حد اکثر فشار مجاز بر روغن نکته‌ای است که باید رعایت شود.

بنابراین سیلندرها را جداگانه بکار انداخته و از سیستم هیدرومکانیک (مخلوط هیدرولیک و مکانیک) و یا تمام هیدرولیک با دو حرکت جداگانه استفاده می‌کنند. اگر در شکل (۷۹) دقت کنیم می‌بینیم که ابتدا، صفحه قالب گیر توسط یک سیلندر به جلو حرکت می‌کند تا قالب بسته شود و فشار مختصری هم وارد می‌کند، سپس برای آنکه سیلندر پس نزند و صفحه قالب گیر متحرک به همان حال باقی بماند دو سیلندر هیدرولیکی جانبی بکار افتاده و دو صفحه کوچک فولادی به پشت سیلندر تکیه می‌کنند تا سیلندر صفحه متحرک رانگه داشته و از برگشت آن جلو گیری کند. سپس برای ایجاد فشار پشت قالب از مدار دیگر روغن وارد سیلندر بزرگ می‌شود.

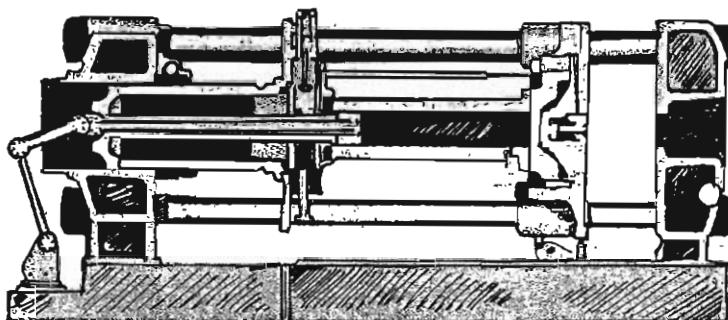


(شکل ۷۹)

در شکل (۸۰) از سیستم هیدرومکانیک استفاده می‌شود. بدین ترتیب که

فشار روغن از پشت صفحه متحرک قالب گیر، داخل سیلندر بزرگ (۴) شده و آنرا بحرکت می آورد.


پس از بسته شدن صفحه متحرک قالب گیر، سیلندرهای جانبی برای ثابت نگه داشتن فشار بحرکت در آمده و مانع بازگشت صفحه قالب گیر می گردند.

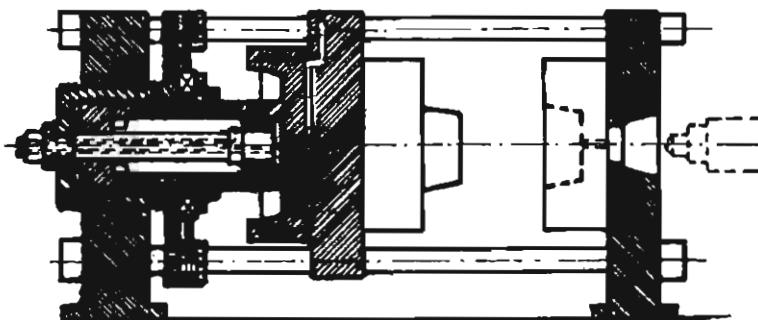


(شکل A - ۸۰)

- ۱ - سیلندر چرخ دنده ای، جهت تنظیم فاصله ضخامت قالب
- ۲ - صفحه ثابت نگهدارنده ستونهای ماشین
- ۳ - پیستون های جانبی
- ۴ - سیلندر بزرگ حرکت دهنده صفحه قالب گیر
- ۵ - مدخل روغن برای سیلندر بزرگ
- ۶ - صفحه متحرک قالب گیر
- ۷ - قالب
- ۸ - صفحه ثابت

در سیستم مکانیک و هیدرولیک شکل های مختلفی از صفحات قالب گیر و بازوها وجود دارد که هر یک شامل مشخصات ویژه ای است. به هر حال فشار پشت قالب در حدود ۱۰۰ الی ۱۲۰ کیلوگرم در هر سانتیمتر مربع بر صفحه قالب گیر، تعیین می شود.

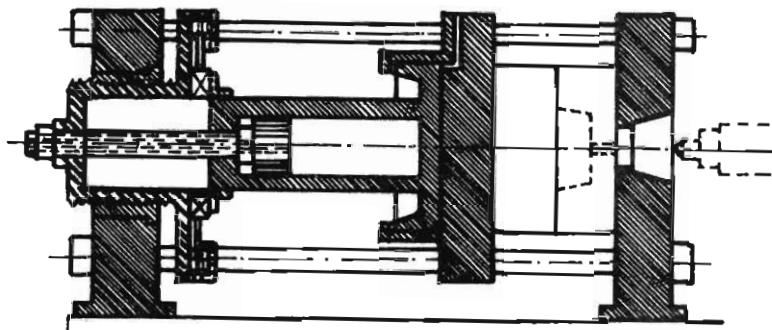

(شکل B) ۸۰-

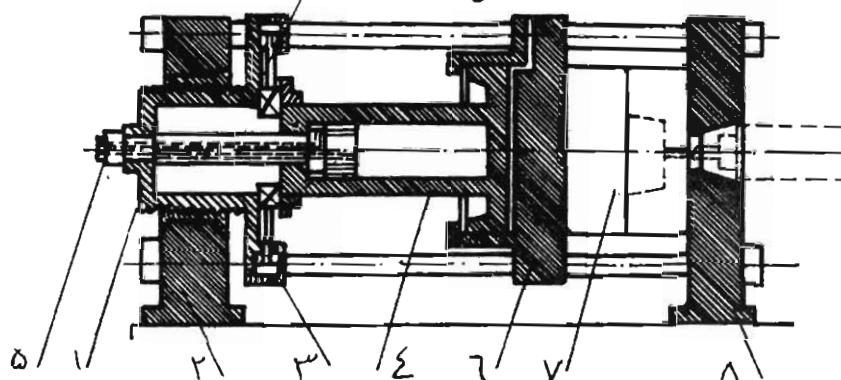

(شکل C) ۸۰-

### ۳-۹ - سیستم های پخش فشار بر صفحات قالب گیر

با توجه به مکانیزم سیستم های مکانیک و هیدرولیک به این نتیجه خواهیم رسید که هر یک از انواع بازوها به قسمت معینی از صفحه قالب گیر فشار وارد می کند که چون محل ورود فشارها را ترسیم کنیم، اشکال مختلفی بوجود می آید.


در (شکل ۸۱) بازوها با سیستم مکانیک عمل می کنند. خطوط قرمز با فلش مسیر توزیع فشار را نشان می دهد.

A-برش AB از وسط قفل بازو های صفحه قالب گیر می گذرد. سمت چپ سطح مقطع و محل تمرکز فشار را نشان می دهد.

B-برش AB از جلوی قفل بازو های متصل به صفحه قالب گیر، عبور کرده و

سطح مقطع محل فشار را نشان می دهد.

C-برش AB از وسط بازو های متصل به صفحه متحرک گذشته است.

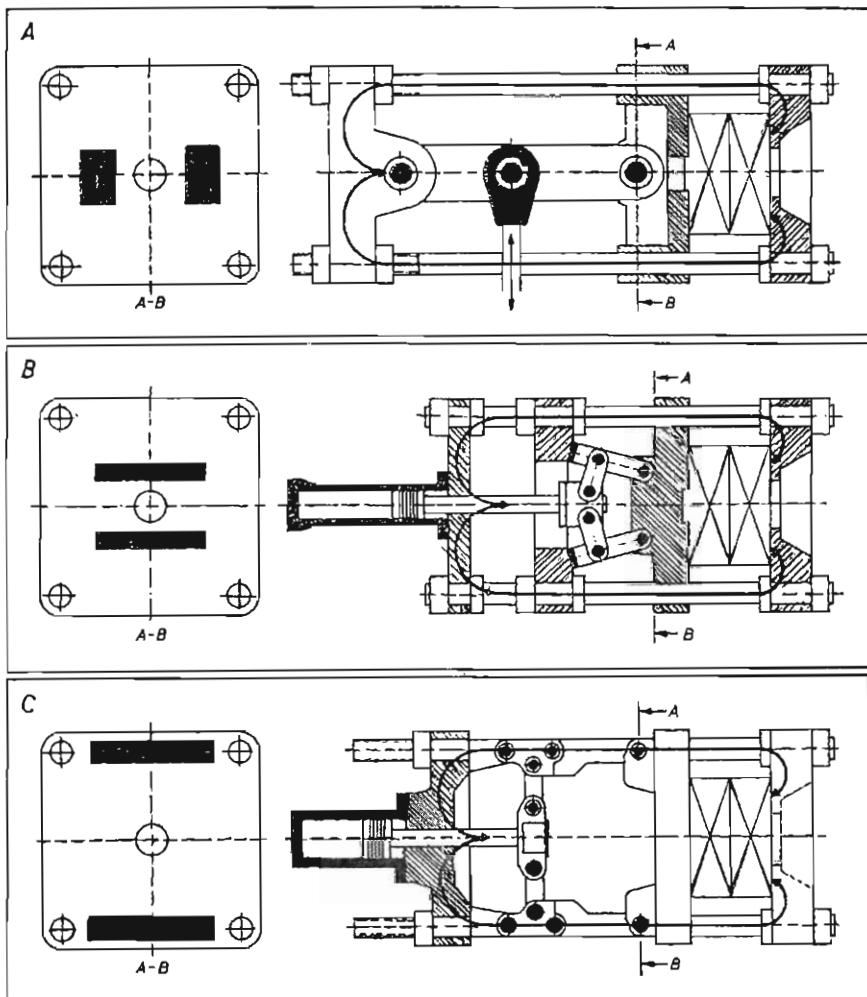


(شکل ۸۱)

(شکل ۸۲) سیستم تمام هیدرولیک فشار را بصورت دیگری وارد می کند:

D-برش AB از پشت صفحه متحرک قالب گیر محل تمرکز فشار را مشخص

می کند.

E- بعلت بزرگی سیلندر هیدرولیک. فشار در سطح بیشتری از صفحه پخش می شود و نیروی فشار از پشت قالب ها به ستون ماشین و پشت سیلندر هیدرولیک منتقل می گردد. (برش AB به قسمت D شباهت دارد)

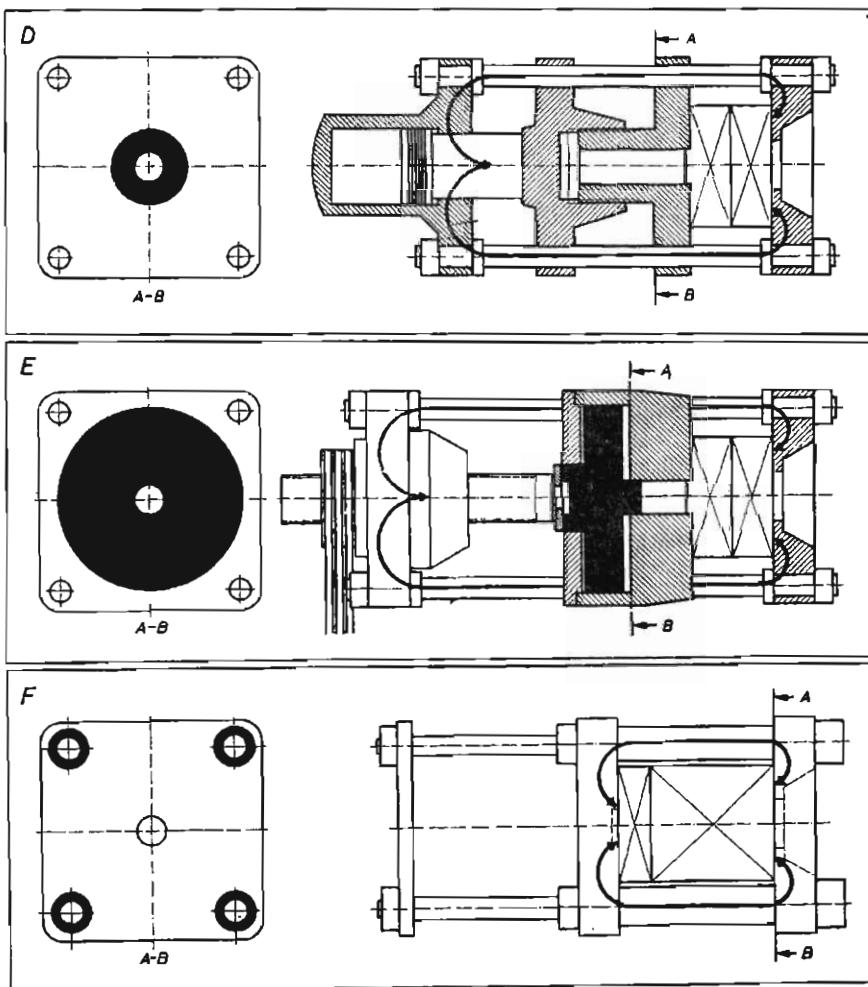


(شکل ۸۲)

F-در برش AB به عکس دو قسمت بالا محل فشار روی صفحه ثابت مشخص و پشت مهره ها متمرکز گردیده است.

#### ۱۰ - طریقه نصب قالب در ماشین تزریق


روش نصب قالب بداخل ماشین تزریق از عوامل و مطالبی است که ماشین کار باید طریقه صحیح آن را بداند. ابتدا ابعاد قالب مورد نظر را اندازه گرفته طول، عرض، ضخامت و فاصله آن را برای بازی صفحه پران یادداشت می کنیم. در شکل (۸۳) طول، عرض، ضخامت، قطر صفحه، مرکز قالب و مسافت بازی صفحه پران قالب مشاهده می شود.

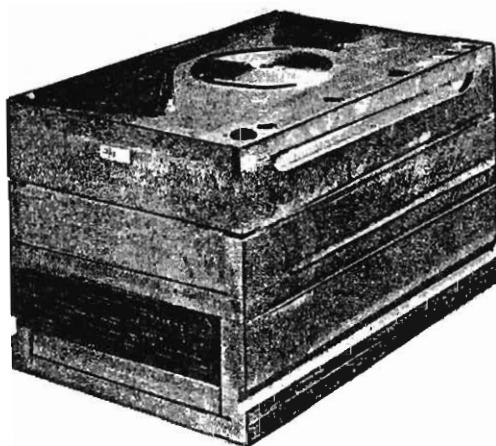

(شکل ۸۳)

در شکل (۸۴) صفحات قالب گیر ماشین تزریقی نشان داده می شود. قالب در مرکز داخلی صفحات نصب می شود. ماشین شکل مقابل، مجهز به پران هیدروليکی می باشد که در پشت صفحه متحرک قالب گیر جای گرفته است. سپس ابعاد یادداشت شده قالب را با ابعاد ماشینی که قالب باید در آن نصب شود مقایسه می کنیم تا قبل از تعبیه قالب در داخل آن از تناسب و موافنه آن دو اطمینان.


حاصل کنیم.

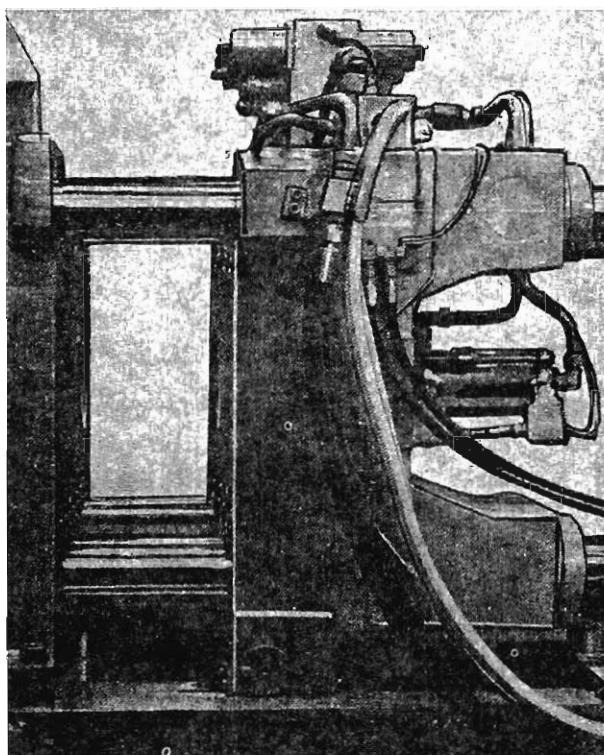

(شکل ۸۴)

معمولآ هر ماشین تزریق، یک دفترچه راهنمای، (کاتالوگ) همراه دارد که ضمن شرح مشخصات و خصوصیات ماشین، ابعاد و اندازه های آن در نقشه جداگانه ای ذکر گردیده است.

شکل زیر (شکل ۸۵) ابعاد صفحات قالب گیر  $1100 \times 710$  میلیمتر و فاصله بین ستونها (که محل جایگیری قالب است)  $710$  میلیمتر می باشد. لذا ابعاد قالب این ماشین باید از یک ضلع حداقل یک سانتیمتر کمتر از  $710$  میلیمتر یعنی  $700$  میلیمتر باشد تا آزادانه وارد ماشین شود، ولی از ضلع دیگر می تواند تا حدود اندازه صفحه قالب گیر باشد.

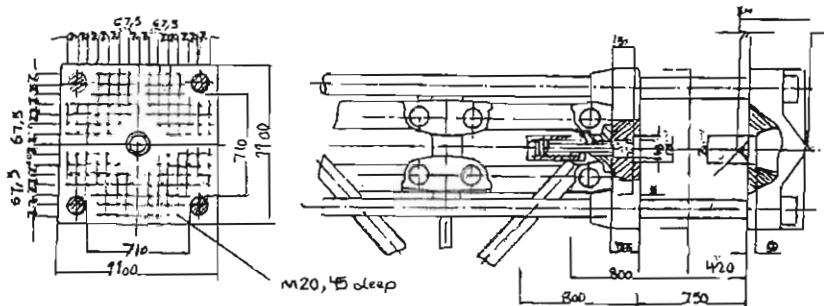


(شکا ۸۵)

در نقشه (شکل ۸۵) حداقل فاصله بین صفحات قالب گیر ۴۲۰ میلیمتر و حداقل فاصله صفحات از یکدیگر ۸۰۰ میلیمتر منظور شده، در نتیجه ضخامت قالب می‌تواند از ۴۲۰ الی ۷۵۰ میلیمتر باشد. مسافت آزاد بازشوندی صفحه متاخر ک قالب گیر نیز ۸۰۰ میلیمتر داده شده است.

وقتی کلیه ابعاد قالب و اندازه صفحات ماشین را سنجیده و قابل نصب تشخیص دادیم قالب را بوسیله جرثقیل بلند کرده و داخل صفحات ماشین قرار می دهیم.

در شکل (۸۲) قالب بوسیله جرثقیل بلند شده و در حال ورود و استقرار بداخل صفحات قالب گیر است. بعلت بزرگی قالب یکی از ستونهای قابل حرکت ماشین برای سهولت نصب قالب، با صفحه متحرک قالب گیر به عقب کشیده شده است. قالب، ابتدا از قسمت تزریق به صفحه ثابت «طرف تزریق» ماشین نصب می شود. رینگ تزریق باید کاملاً مساوی و مطابق سوراخ صفحه قالب باشد (در شکل ۸۶ قطر این سوراخ، ۲۰۰ میلیمتر است) تا در مرکز صفحه قرار

گیرد. سپس ماشین را روشن کرده با فشار کلید برق صفحه متحرک را آهسته و مایل به طرف جلو حرکت می دهیم تا از پشت به قالب برخورده به آن فشار آورد تا رینگ تزریق قالب، وارد سوراخ صفحه قالب گیر شود.

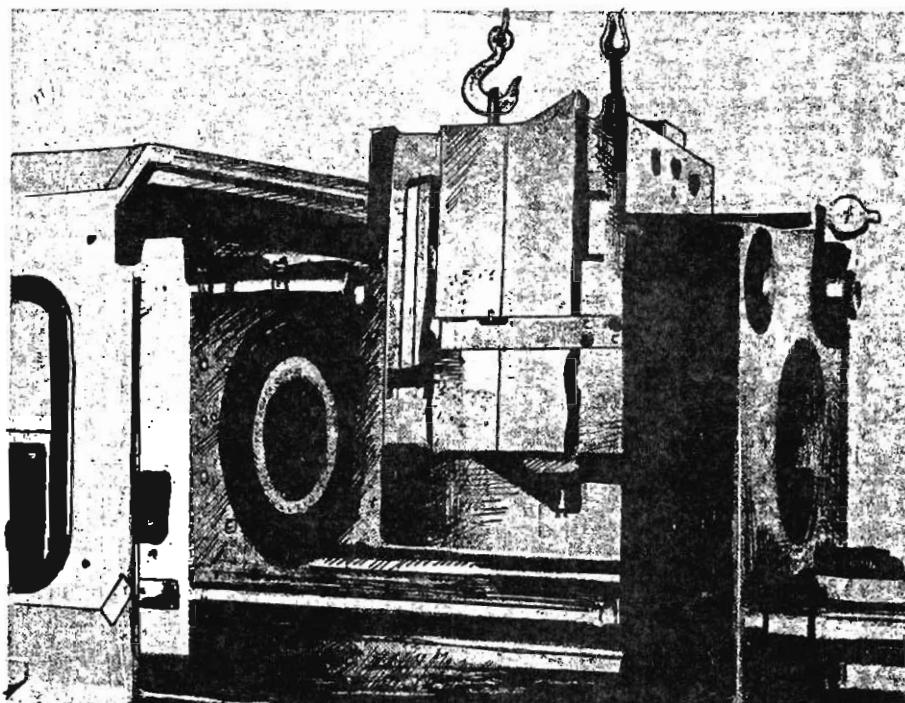


(شکل ۸۶)

ماشین در همان حال نگهداشته می شود تا قالب را بوسیله بسته های فولادی به صفحه ماشین متصل و محکم گردانیم. معمولاً در قالبهای بزرگ، حتی المقدور باید تعداد بسته ها زیادتر باشد و حتی در صورت امکان چهار گوشه قالب را با بسته های محکم بر صفحه می بندیم، ولی در قالب های سبکتر (از ۵۰۰ کیلو گرم کمتر) تقریباً ۴ بست در هر طرف، (یا نیمه) قالب کافی است.

(عکس ۸۷) بسته های قالب نصب شده، روی صفحه ماشین را نشان می دهد.

در نیمه مقابل ۲ بست (هر یک با یک پیچ و مهره) دیده می شود که ۲ بست نیز به همین ترتیب در سوی دیگر قالب بسته شده است.

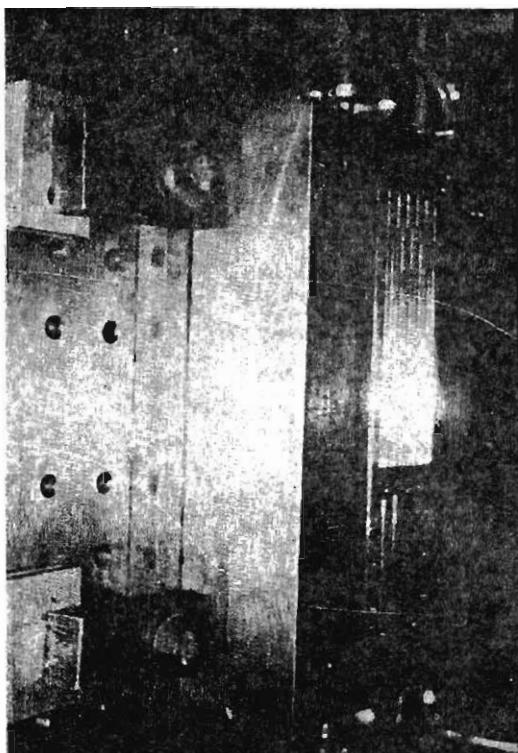


(شکل ۸۷)

پس از بستن قالب طرف تزریق، برای نصب طرف دیگر قالب به صفحه ماشین فاصله دو صفحه ماشین را دقیقاً باندازه ضخامت قالب تنظیم می کنیم و برای این منظور از دفتر راهنمای ماشین کمک می گیریم.


هر کارخانه ماشین سازی به نسبت قدرت و حجم ماشین برای تنظیم این فاصله، آلت و وسیله‌ای روی ماشین نصب می کند. در بعضی ماشینهای کوچک این عمل با دست و گاهی نیز بوسیله میله هندل مانندی انجام می گیرد.

در شکل (۸۸) روش تنظیم فاصله صفحات، بوسیله همان آلت هندل نمایدیده می شود.

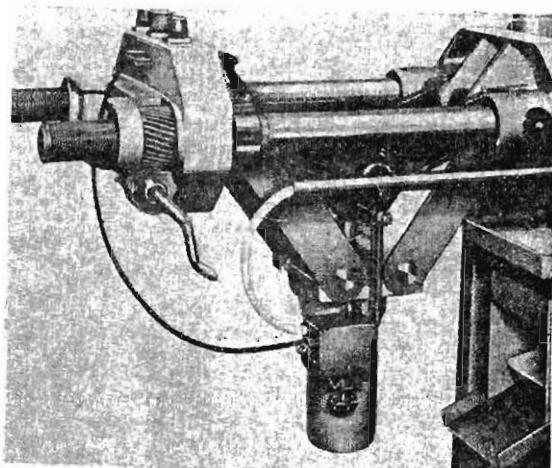


(شکل ۸۸)

در شکل (۸۹) تنظیم فاصله صفحات ماشین بطریقه مکانیکی و توسط الکترو موتور انجام می گیرد.

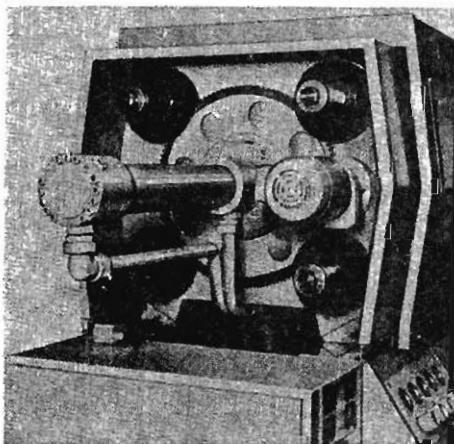

(شکل ۸۹)

در شکل (۹۰) تنظیم فاصله صفحات ماشین به همان روش انجام می شود.

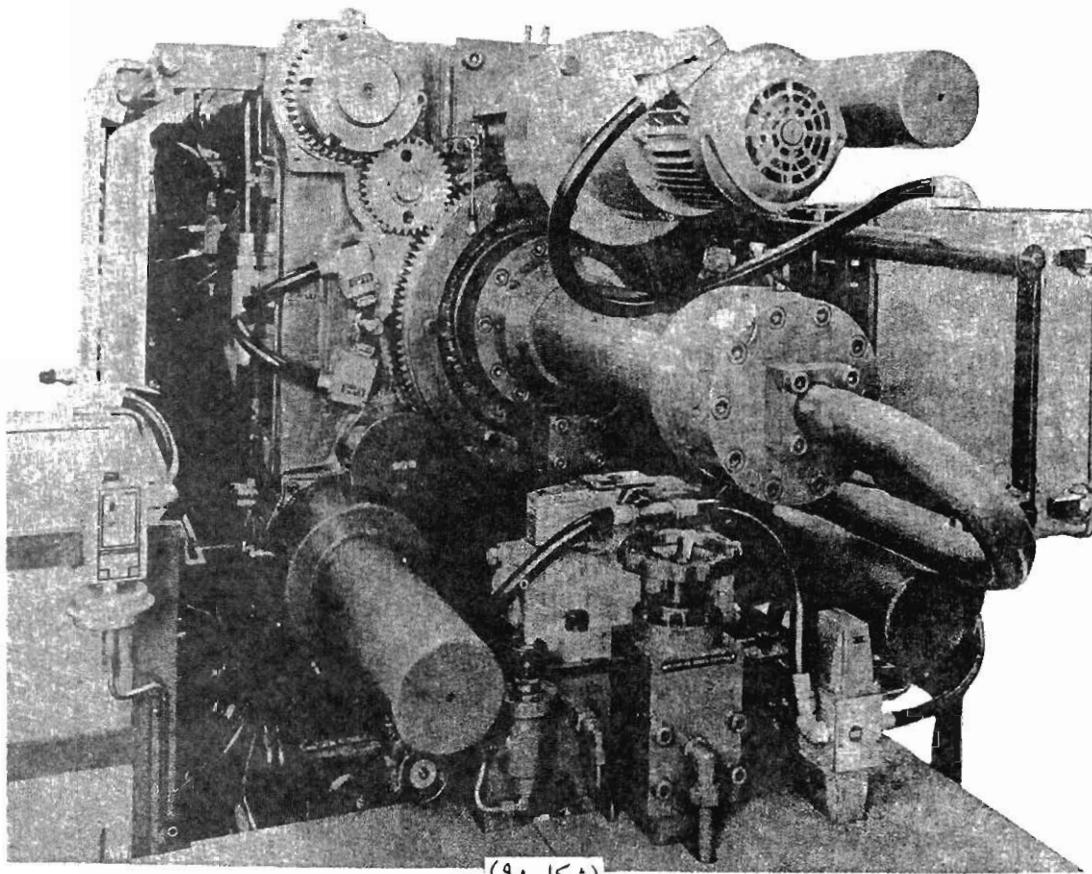


(شکل ۹۰)

انتقال نیرو از الکترو موتور به ستونهای ماشین بوسیله چرخ دنده ها و ترتیب تنظیم فاصله صفحات ، با جلو رفتن صفحه ثابت نگهدارنده ستونها در عکس مشخص است .

پس از تعیین و تنظیم فاصله صفحات ، قالب از طرف دیگر ، به صفحه متحرک ماشین وصل و محکم شده و سپس حرکت پران قالب تنظیم می گردد . در بعضی ماشینهارها شدن قطعه کار (بیرون انداز ماشین) مکانیکی است ، بدین گونه که صفحه متحرک تا حدی به عقب برگشت می کند تا میله واقع در مرکز (یا طرفین) صفحه ثابت ، از صفحه قالب گیر بگذرد و به پشت صفحه پران قالب برخورد کند و در نتیجه صفحه پران با عقب رفتن صفحه قالب گیر ، به جلو رانده شود .

عکس (۹۱) پران مکانیکی (میله ای که در وسط ماشین، از صفحه ثابت نگهدارنده ستونها، بجلو آمده مشاهده می شود).

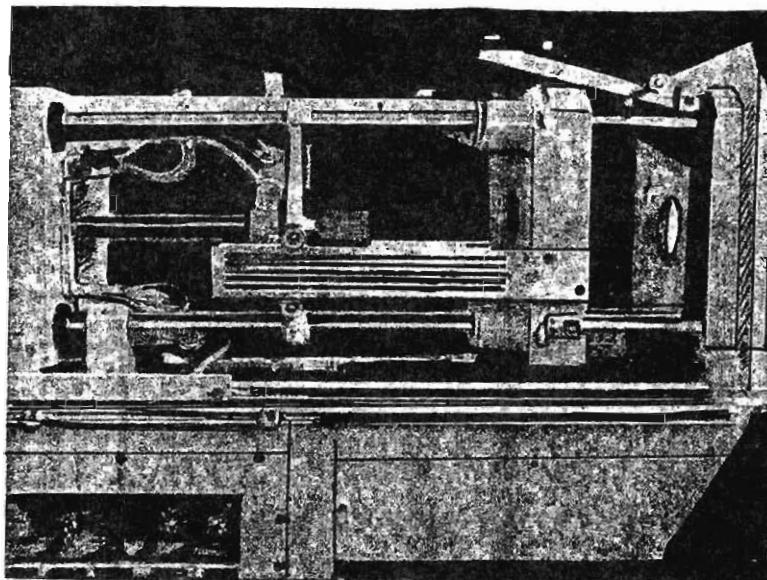

(شکل ۹۱)

در این نوع ماشینها با محدود کردن طول مسافت باز شوی صفحه متحرک فاصله جلو آمدن پران را مشخص می کنیم. در ماشینهایی که پران هیدرولیکی دارند. (شکل ۹۷ صفحه ۸۵) با اتمام عمل تزریق و باز شدن قالب، صفحه پران را در هر زمان می توان بکار انداخت و حتی بوسیله ساعت زمان سنج مسافت جلو آمدن آن را نیز تعیین کرد و این شیوه بسیار آسانتر و سریعتر از طریقه مکانیکی است.

پس از تنظیم پران، ماشین آماده آزمایش و تنظیم کلی برای تزریق وتولید است معمولاً قالب هایی که سابقه تولید دارند، مشخصات تولید و تنظیم ماشین، روی برگی یادداشت و مطابق آن عمل می شود. در غیر اینصورت یا در صورت نداشتن سابقه تولید باید موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:


- ۱ - مسافت جلو و عقب رفق سیلندر تزریق برای نشستن روی بوش تزریق قالب تنظیم شود.

- ۲- فاصله باز شوی دو نیمه قالب و زمان بکار افتادن صفحه پران مشخص گردد.
- ۳- درجه حرارت گرمکن سیلندر تزریق با توجه به نوع مواد مورد آزمایش تعیین شود.
- ۴- شیلنگ های آب و کانالهای خنک کن قالب باز می شود تا آب در قالب جریان پیدا کند.

پس از خالی کردن مواد سوخته داخل سیلندر تزریق، با تنظیم سرعت و فشار تزریق به حداقل و تعیین میزان مواد گیری تولید اولین قطعه شروع می شود و سپس با مشاهده نمونه تولید شده فشارها و درجه مواد گیری تنظیم و تولید قطعات سالم و بی عیب آغاز می گردد.

## ۱۱ - پران

باتوضیحات قبلی در مورد مکانیزم (پران) و وظیفه آن که رها ساختن و پرتاب قطعه کار از قالب است نیازی به تفصیل بیشتر نیست. ولی برای بیشتر روشن شدن ذهن کارآموزان در مورد محل نصب پران و مکانیزم آن مرور دیگری را جایز می شماریم.

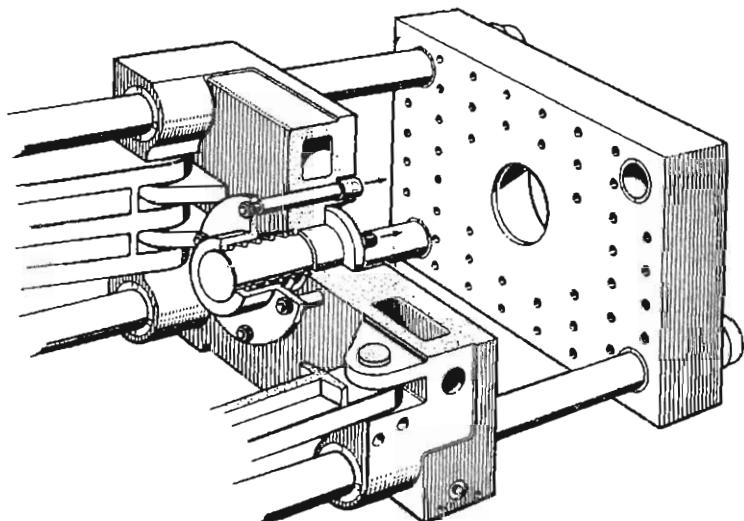


(شکل ۹۲)

در شکل (۹۲) صفحه متحرک قالب گیر، برش خورده تام محل نصب پران هیدرولیک کاملاً مشخص باشد.

در این شکل پران هیدرولیکی در مرکز نوع مکانیکی در اطراف آن بافلش مشخص شده است.

در شکل بالا ترکیبی از دو سیستم پران دیده می‌شود که بهر دو طریق هیدرولیک و یا مکانیک عمل می‌کند.

در شکل (۹۳) محل پران و عمل آن مشاهده می‌شود.

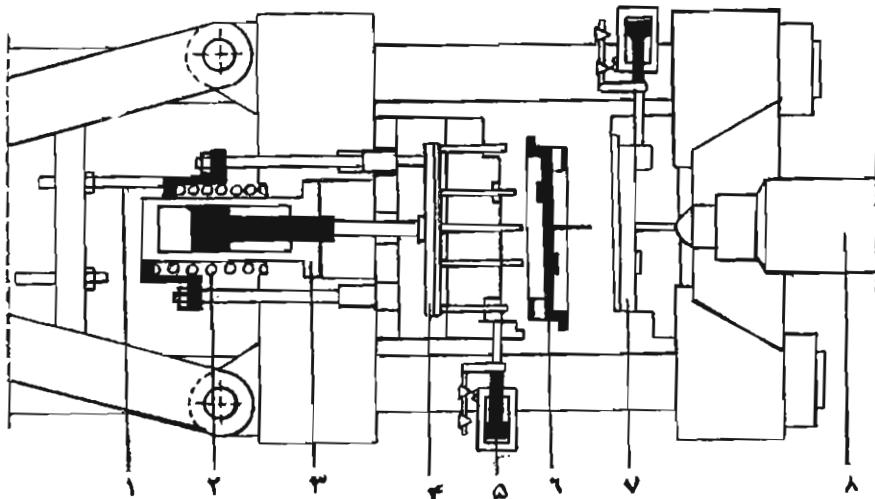

(شکل ۹۳)

- ۱ - میله‌های پران مکانیکی (که در موارد لزوم بکار برده می‌شود).
- ۲ - فترهای پران مکانیکی جهت برگشت دادن صفحه پران
- ۳ - پران هیدرولیکی
- ۴ - صفحه پران قالب
- ۵ - سیلندرهای جانبی (پیچ کش) مورد استفاده در موارد وجود سوراخ جانبی

## در قطعات کار

۶- قطعه تولید شده


۷- قسمت ثابت قالب

۸- سیلندر تزریق

## ۱۲ - روش کار دستگاههای هیدرولیکی در ماشینهای تزریق


تاکنون قسمت‌های مختلف ماشین تزریق را بررسی کردیم و با قسمتهای تزریق و قالب گیر آشنا شدیم. در هر قسمت روش عمل را مورد بحث و گفتگو قرار دادیم. در این گفتگوها به تکرار واژه هیدرولیک بگوش ما خورده است بدون آنکه اصولاً سیستم هیدرولیک را شناخته یابا مدارهای هیدرولیکی و قطعات متشکله آن آشنا باشیم. چون کلیه حرکتهای ماشین تزریقی با سیستم هیدرولیک انجام می‌یابد لازم می‌دانیم با اصول مکانیزم هیدرولیک آشنایی مقدماتی حاصل کنیم. کلمه هیدرو (Hydro) در زبان یونانی به معنای آب و هیدرولیک (Hrdrolic) به مفهوم آبی (مربوط و منسوب به آب) است که تدریجاً به مقصود کلی (آبکی = مایعات) تعمیم یافت. استفاده از آب روان در زمانهای بسیار دور با توجه به آب رودخانه‌ها و مهار کردن و به فرمان در آوردن آن آغاز گردیده و بعداً بشر به منابع آب‌های زیرزمینی نیز دست یافته و به مرور پدیده علمی هیدرولیک به گروه رشته‌های دانش افزوده شد. رفته رفته در اصطلاح عوام، کلمه هیدرولیک جریان مایعات و روغن‌های مایع را در مخازن ولوله‌های ماشین بذهن می‌آورد. همین فشار روغن بوسیله پمپ مخصوص که با نیروی الکترو موتور می‌گردد تولید می‌شود. فشار روغن با عبور از مدارهای مختلف بوسیله شیرها تحت کنترل درآمده و ماشین یاوسیله‌ای رابه حرکت می‌آورد.

در (شکل ۹۴) پمپ‌های هیدرولیک یک ماشین تزریق مشاهده می‌شود. برای آنکه تغییر مسیر روغن از لوله‌ای به لوله دیگر در هر لحظه ممکن باشد و با اصطلاح برای تعویض مدار روغن ، افزار و قطعاتی وجود دارد که بوسیله برق عمل می‌کند از قبیل شیرهای خودکار، فتیل‌ها و غیره در حقیقت، عامل ایجاد نیرو و فشار در ماشین و گردش و حرکت قسمتهای مختلف، همین تغییر مدارها و فشارهای جریان روغن است.

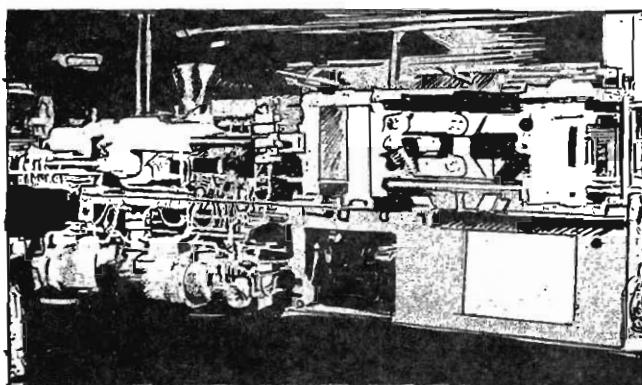

(شکل ۹۴)

در (شکل ۹۵) شیر خودکار سه حالتی چهار راه دیده می شود که با فرمان پیستون داخل شیر از مرکز آن به کنار می رود و در نتیجه مدار کوچکی از روغن باز شده و بر سر شیر خودکار هیدرولیک فشار می آورد تا پیستون بزرگ شیر را اکنار بزند و مدار اصلی روغن به جریان می افتد.

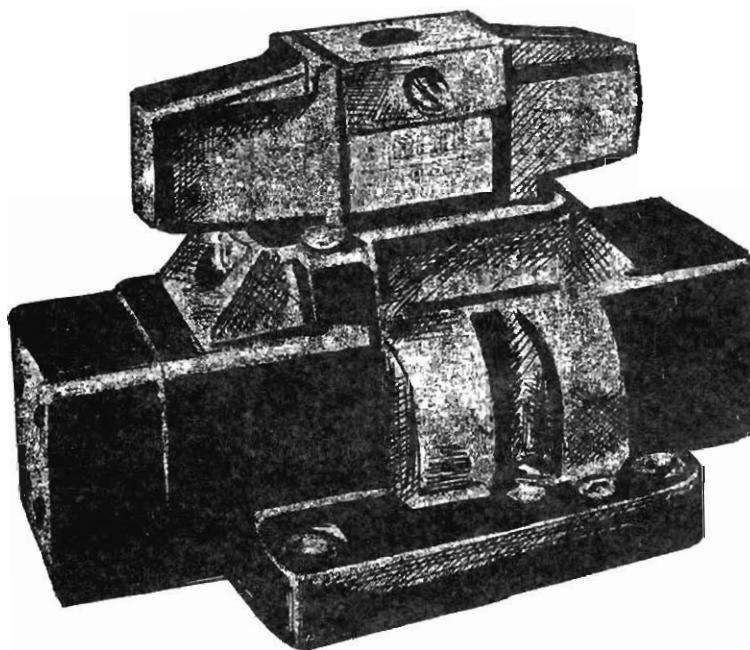

(شکل ۹۵)

برای شناسایی کامل مدارهای روغن و تشخیص اشکالات هیدرولیکی، کلیه مدارها و قطعات هیدرولیک در نقشه‌ای منعکس شده است. با توجه به قسمت متوقف دستگاه از روی این نقشه، چگونگی اشکال و نقطه بروز آن مشخص گردد.

چون معمولاً در نقشه‌ها بجای ذکر نام قطعات، از علائم ویژه‌ای استفاده می‌شود، لذا برای درک نقشه لازم است قبلًا انواع این علائم و نامهای مربوط به آنها را شناخته بخاطر بسپاریم.


مدار هیدرولیک: (روغن تحت فشار متوقف است)



مدار گردش: (روغن با فشار در گردش است)



مدار گردش: روغن بدون فشار (بحالت آزاد) در حال

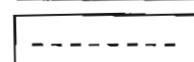


بازگشت بمخزن است

مدار هیدرولیک راکت: (روغن تحت فشار در لوله‌ای لاستیکی


متوقف است)



تقاطع مدار: (متصل به یکدیگر)

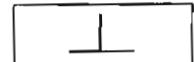

تقاطع مدار: (بدون اتصال بیکدیگر)

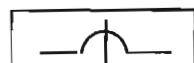

جهت حرکت: (روغن بجهت فلاش در حرکت است)



مخزن: (روغن بطرف مخزن برگشته است)




تخلیه هوا: (برگشته روغن و هوایگیری)




در پوش



محل کنترل : (جهت اندازه گیری و کنترل قطعات)

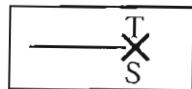

محل اتصال : (جهت هدایت روغن)

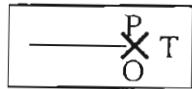

فنتیل ثابت : (جهت کاستن عبور روغن)



فنتیل قابل تنظیم : (جهت تنظیم عبور روغن)




مخزن




فشار سنج : (جهت سنجش درجه فشار روغن)




نمای جهت چرخش : (نماینده حرکت چرخش در جهت فلش)

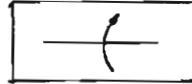

پمپ هیدرولیک : با قدرت روغن رسانی ثابت

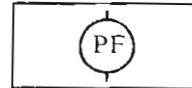


پمپ هیدرولیک : با قدرت روغن رسانی قابل تنظیم

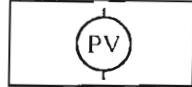


الکترو موتور هیدرولیک : (با گشتاور ثابت)



الکترو موتور هیدرولیک : (با گشتاور قابل تنظیم)

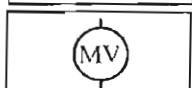

الکترو موتور هیدرولیک : (نوسان دار)

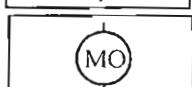


علامت جانشین برای حروف یا نامهای اختصاری زیر :

ACC = اکومو لاتور (مخزن فشار)

ELEC MOT = الکتروموتور

Filter = فیلتر

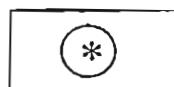


$HE =$  تبدیل کن حرارت

$PS =$  کلید فشاری

علامت اصلی فتیل



فتیل تنظیم فشار

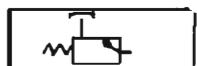

شیر فلكه: (قابل تنظیم بوسیله دست)



فتیل یکطرفه: مسیر عبور روغن از رأس مثلث بسوی



قاعده آن باز و در جهت عکس آن بسته است.


علامت قطعات مربوط به سیستم هیدرولیک




سیلندر هیدرولیک یکطرفه: روغن از یکطرف وارد می شود




سیلندر هیدرولیک دو طرفه: روغن از هر دو طرف جریان دارد

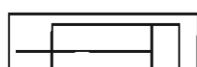


سیلندر هیدرولیکی دوبل: (جریان روغن و عمل پیستون از هر

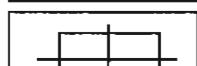

دو طرف صورت می گیرد)

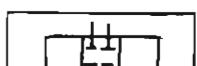

نمای شیر خودکار چند حالتی (Solenoid Valve)

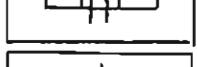

شیر خودکار دو راهه: (مدار، در حالت عادی بسته است)




شیر خودکار دو راهه: مدار در حالت عادی باز است.



شیر خودکار سه حالتی چند راهه: (مدار بسته)



شیر خودکار دو حالتی چهار راهه: در حالت ضریلر

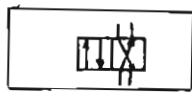


(متقطع)، مدارها باز است.



شیر خودکار دو حالتی سه راهه




شیر خودکار سه حالتی چهار راهه: مدار در سه حالت از چهار

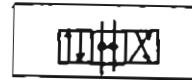


مدار و به حالت شکل وسط باز است.

شیر خودکار سه حالتی چهار راهه: مدار دو حالت از چهار

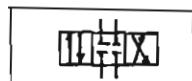


مدار باز، و به حالت شکل وسط بسته است.

فتیل قابل تنظیم برای مقدار عبور روغن

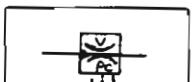


علامت فر: (جهت ایجاد فشار پشت شیرهای خودکار و

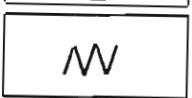


فتیل).

مدار گردش روغن: علامت مدار روغن در شیرهای خودکار و

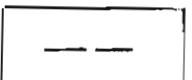

فتیل

جانشین علامتهای اختصاری زیر:

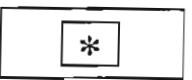


= حرکت با نیروی دست MAN

$\text{HYD}$  = حرکت با نیروی هیدرولیک


$\text{MECH}$  = حرکت با نیروی مکانیک

$\text{ELMAG}$  = حرکت الکترو مغناطیسی

فتیل : (مدار در حالت توقف بسته است)

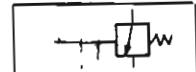

فتیل مغناطیسی : عبور روغن با فشار محدود و معین ، و مدار

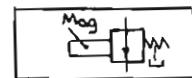


آن باز است .

فتیل : (جریان مستقیم روغن با فشار قابل تنظیم)



فتیل کاهش فشار

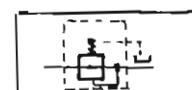

علاوه بر این اتفاقیات ایجاد شده از استانداردهای آمریکایی اقتباس و در کنفرانس  $\text{JIC}$  (join Tndustry conference) گذاری شده است . بطوریکه قبل از ذکر شدیم علم هیدرولیک بسیار وسیع و مستلزم آموزش دقیق و کسب اطلاعات گسترده ای است تا علاقمندان هنگام گشودن نقشه هیدرولیک به شناسایی کلیه مدارها و قسمت های مختلف و شیوه های عمل وارد و قادر باشند و با مشاهده هر علامتی قطعات مربوط به آن را در خاطر خود بصورت واقع تجسم کنند و عمل ایجاد اشکال بر آنان روشن شود .


عوامل ایجاد فشار و تولید در مدارها متنوع و مقیاس و میزان فشارها بسیار زیاد است . مثلاً در ماشینهای تزربقی ، نیرویی که فشار پشت قالب را بوجود می آورد

تقریباً از ۲۰ تن شروع می شود و در ماشینهای بزرگ حتی به - / ۵۰۰ تن هم می رسد. ایجاد چنین نیرویی فقط بوسیله پمپ های هیدرولیکی بسیار قوی میسر است. فشار پشت سیلندر باعث حرکت آن بجلو و عقب می شود. یعنی حرکات سیلندر از این طریق انجام می پذیرد. به عنوان مثال چون در ماشینهای بزرگ قالب بسته شود نیرویی معادل - ۵ میلیون کیلوگرم در سطح صفحه قالب گیر ماشین تقسیم می شود. برای امکان تحمل چنین فشاری باید در انتخاب سیلندر و پیستون و روش عمل وقت لازم به عمل آید.




(شکل ۹۶)

در شکل (۹۶) سیلندر ساده ای نشان داده شده که بصورت یک طرفه عمل می کند، روغن از محل AB وارد سیلندر می گردد و پیستون را با فشار بجلو می راند. برگشت این پیستونها با قطع روغن و فشار فر عملی می شود.

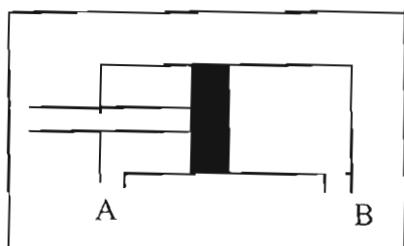

(شکل ۹۷)

در شکل (۹۷) یک سیلندر دو طرفه را می بینیم. روغن از مدار B وارد و روغن موجود داخل سیلندر از مدار A تخلیه شده در نتیجه فشار ایجاد می گردد. عکس این عمل پیستون را به عقب بر می گرداند. در ماشینهای تریک برای تریک مواد از طریق مارپیچ سیلندر این روش بکار می رود و برگشت مارپیچ نیز بوسیله فشار مواد انجام می یابد.

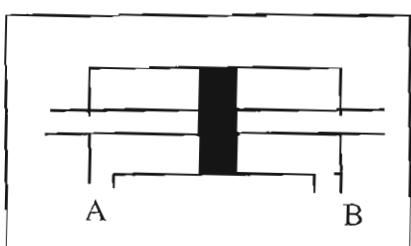

(شکل ۹۸)

در شکل (۹۸) همان سیلندر دو طرفه قبل نشان داده شده است. در آن پیستون و دسته های پیستون ثابت است و سیلندر


حرکت می کند.

از این نوع سیلندر برای رفت و برگشت سیلندر تزریق استفاده می شود. قطعاتی که روغن را در مدارهای مختلف بجریان در می آورند یا مسیر آنها را تغییر می دهند شیرهای خودکار نامیده می شوند. اهمیت شیر خودکار در ماشینهای تزریقی به حدی است که بدون وجود آن استفاده از مدار هیدرولیک در ماشین های تزریقی بسیار مشکل است.

به عبارت دیگر باید گفت شیر خودکار عمل هدایت و فرمانی را انجام می دهد که برای حرکت هر قسمت از ماشین، جریان روغن باید در چه لحظه ای در کدام مدار جریان برقرار گردد. حال از نظر اهمیت، مکانیزم این شیرها مکانیزم آنها را بررسی می کنیم.

مدارها و قطعات هیدرولیک در نقشه ها، با فرض حالت توقف ماشین نشان داده می شوند. و چون شیرهای خودکار هم ممکن است در حالت توقف ماشین عملی انجام دهند (مدار را باز یا بسته نگهداشته)، در نتیجه انتخاب شیر خودکار برای مدار مورد نظر حائز اهمیت است. مثلاً باید توجه داشت که آیا شیر دو حالتی مورد احتیاج است یا سه حالتی؟ آیا در حالت توقف باید مدار باز باشد یا بسته و از این قبیل ...

درباره علامت شیرهای خودکار همیشه یکی از ۴ حرف (P.T - A.B) الفبای خارجی نماینده یکی از مدارهای روغن مورد نظر است. حرف (P) مشخص کننده ورود روغن تحت فشار (power) به شیر می باشد. حرف (T) نشان دهنده مخزن روغن است (Tank). وقتی مدار روغن به (T) وصل شود، روغن به مخزن برگشت می کند. حروف (B,A) مدارهای مصرف کننده را نشان می دهند که روغن در مدارهای (B,A) برای حرکت دادن چه وسیله ای به جریان می افتد. البته ممکن است حروف (B,A) بطور جداگانه هر یک مداری را تشکیل دهند یا باهم یک مدار را نشان دهند.

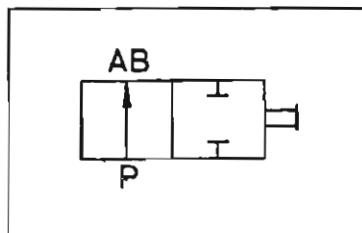


(شکل ۹۹)

در شکل (۹۹) شیر خودکار دو حالتی و دوراهه نشان داده شد. در این حالت مدار باز است و روغن با فشار از (P) به مدار (AB) عبور داده می‌شود.

در شکل (۱۰۰) همان شیر خودکار بالا دیله می‌شود. در این حالت شیر فرمان گرفته و عمل کرده و به جلو رفته و در نتیجه ارتباط فشار روغن از مدار (P) به مدار (AB) قطع شده است.


در شکل (۱۰۱) یک شیر خودکار دو حالتی دوراهه دیله می‌شود. فشار روغن از مدار (P) بطرف مدارهای (AB) در جریان است و مدار مخزن روغن (T) بسته است. در حالت دیگر روغن از مدار (AB) به مخزن روغن برگشت می‌کند.

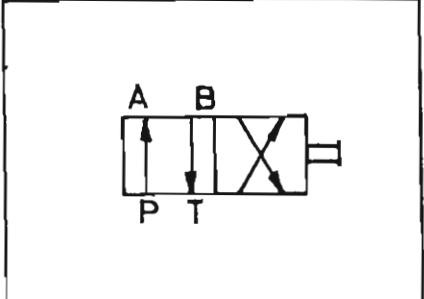


(شکل ۱۰۲)

در شکل (۱۰۲) شیر خودکار دو حالتی مشاهده می‌شود که چهار راه دارد. در اینجا مدارهای (A) و (B) هر یک جدایگانه مصرف کننده هستند. در این حالت دو فلش متوازی نشان دهنده آن است که فشار روغن از (P) به (A) جریان دارد و سپس از مدار (B) به مخزن روغن (T) باز می‌گردد. در صورتیکه بحال ضربler قرار گیرند از (P) به (B) متصل

می شود و برگشت آن از (A) به مخزن (T) انجام می یابد.

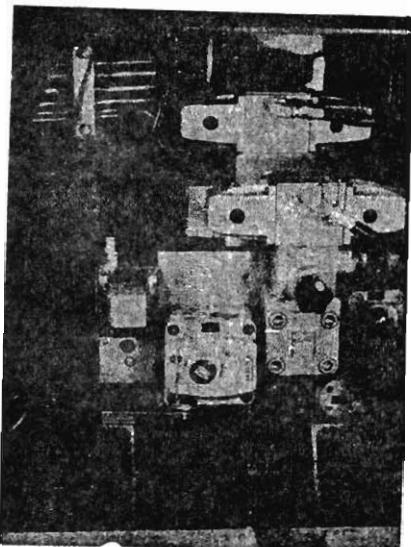

(شکل ۱۰۳)

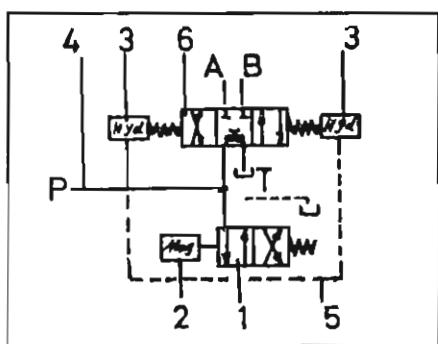

(شکل ۱۰۴)

در شکل (۱۰۳) چند شیر خودکار سه حالتی چهار راه را می بینیم که روی یک ماشین تزریقی نصب شده است.

شکل (۱۰۴) نقشه مدارهای شیرهای خودکار شکل (۱۰۳) توضیح و تشریح گردیده است:

۱- شیر خودکار الکترو مغناطیسی دو حالتی چهار راه را نشان می دهد.

۲- بوسیله برق، بویین، مغناطیسی عمل می کند و جریان روغن را به شیر خودکار هیدرولیک دیگر می رساند.

۳- چنانچه سیلندر شیر به جلو رانده شود به حالت ضربیدر قرار گرفته و مدار A به T وصل می شود. در این حال مدار (P) به (B) ارتباط می یابد.

۴- فشار ورودی روغن (P)

۵- برگشت روغن به مخزن

۶- شیر خودکار سه حالتی چهار راه هیدرولیک

در شکل شماره (۱۰۵) مشاهده می کنیم که با برقراری ارتباط بین مدارهای روغن چگونه سیلندری به حرکت درآمده و دستگاهی تحت فشار قرار می گیرد:

۱- شیر خودکار الکترو مغناطیسی هیدرولیک سه حالتی چهار راه

۲- سیلندر دو طرفه


۳- فشار سنج

۴- فتیل تنظیم فشار ثابت

۵- فیلتر روغن

۶- پمپ هیدرولیک ارسال روغن به مدارها

۷- فتیل دستی تنظیم فشار

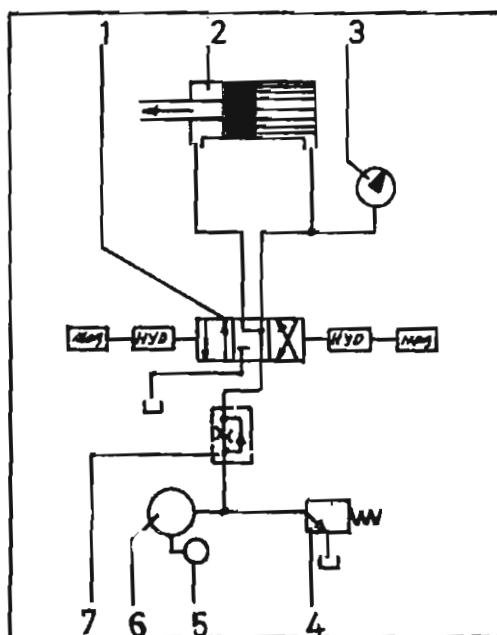

(شکل ۱۰۵)

به منظور شناسایی بیشتر علائم هیدرولیکی و تطبیق علائم با واقعیت، قطعات عامل بخاطر سپردن شکل داخلی شیرها و شناخت و تشخیص اشکال مختلف از یکدیگر است. در صفحات بعد برشهایی از قطعات را مورد بررسی قرار می دهیم:

#### A - فتیل تنظیم فشار روغن:

- ۱- پیچ تنظیم فشار ۲- واشر تخت پشت فنر ۳- فنر ۴- بدنه فتیل ۵- مخرج بازگشت

روغن به مخزن برای تقلیل مقدار و ثابت ماندن فشار تنظیم شده (در صورتیکه مقدار روغن بیش از مقدار لازم جهت فشار تنظیم شده باشد فنر را بلند کرده و روغن اضافی به مخزن برگشت می کند و در نتیجه فشار پیوسته یکنواخت می ماند) ۶- مسیر فشار روغن ۷- بلبرینگ جهت آب بندی گلوی فنتیل (S) علامت فنتیل

#### B - فنتیل تنظیم فشار روغن:

۱- بدنه فنتیل ۲- فنر کوچک ۳- پیچ تنظیم فشار ۴- کanal روغن ۵- فنر بزرگ ۶- مسیر ورود روغن ۷- کanal عبور روغن به مدار کanal تخلیه ۸- تخلیه مازاد فشار روغن (S) - علامت فنتیل

#### C - فنتیل کاهش فشار:

۱- بدنه فنتیل ۲- کanal فرعی برگشت روغن به مخزن ۳- فنر ۴- پیچ تنظیم فشار ۵- مسیر برگشت روغن به مخزن ۶- کanal عبور روغن به مدار ۷- مسیر ورود روغن ۸- پیستون تنظیم فشار . (اشکال ۱۰۷)

#### A - فنتیل یکطرفه مستقیم:

۱- بدنه فنتیل ۲- فنر ۳- سر مخروطی جهت آب بندی

#### B - فنتیل یکطرفه زاویه دار:

۱- بدنه فنتیل ۲- سر مخروطی جهت آب بندی ۳- فنر

#### C - فنتیل یکطرفه زاویه دار:

۱- بدنه فنتیل ۲- سر مخروطی جهت آب بندی ۳- فنر ۴- قطعه اضافی جهت دقت آب بندی . (اشکال ۱۰۷)

#### A - شیر روغن مکانیکی دو حالت دو راه:

a: از (P) به (A) باز و از (B) به (T) بسته است .


b: از (P) به (B) باز و لی به (A) بسته است .

۱- بدنه شیر ۲- واشر لاستیکی ۳- صفحه روی شیر ۴- پیستون

**B - شیر روغن مکانیکی دو حالتی چهار راه :**

: a از (A) به (P) و از (B) به (T) باز است.

: b از (B) به (P) و از (A) به (T) باز است.

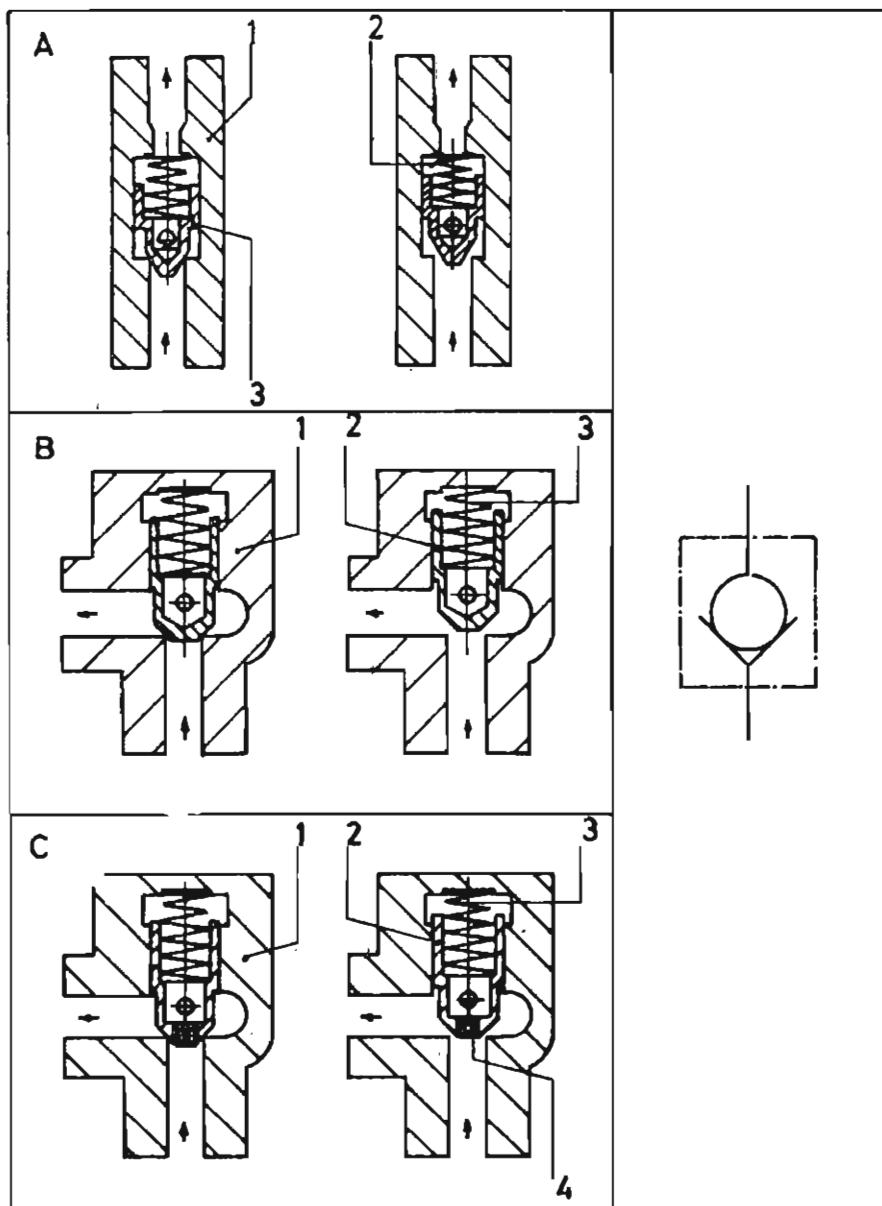

(شکل ۱۰۶)

**C - شیر روغن دستی چهار طرفه چرخشی:**


: از (P) به (A) و از (B) به (T) باز است .

**b** = مدارها بسته است .

: از (P) به (B) و از (A) به (T) باز است .

**A - شیر دستی دو حالتی چهار راه:**

از (P) به (A) و از (B) به (T) مدار باز است .

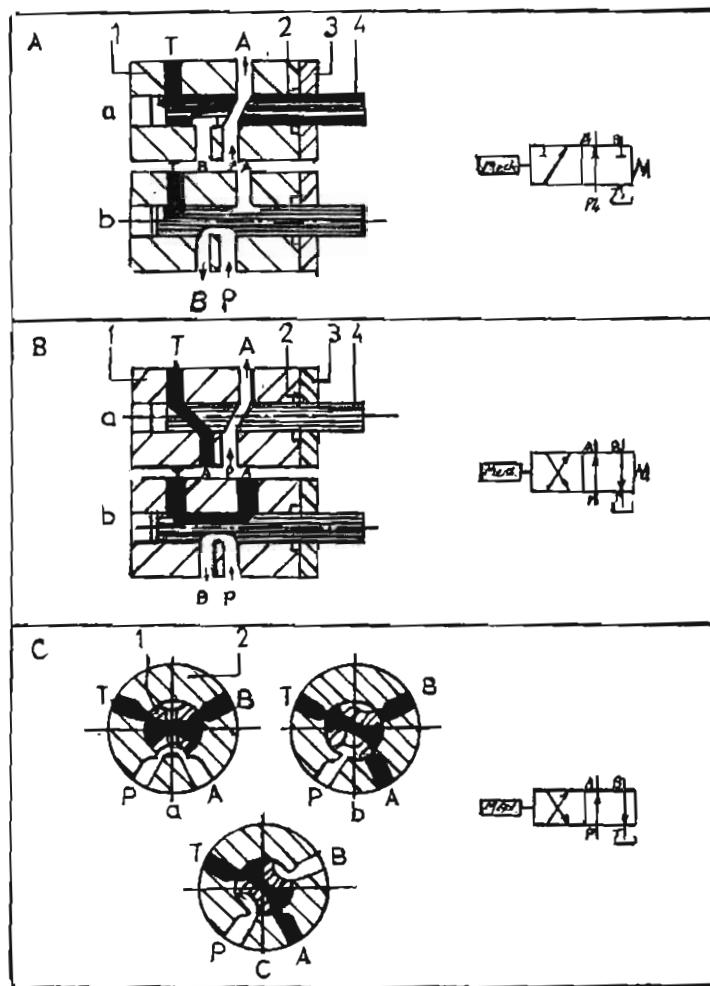


(شکل ۱۰۷)

**B - شیر خودکار هیدرولیک دو حالتی چهار راه:**

پیستون با ورود روغن از مدار (X) به جلو رانده شده و مدار P را به A و B را به T باز کرده است.

**C - شیر خودکار الکترومغناطیس سه حالتی چهار راه:**


(۴ بوبین مغناطیسی).

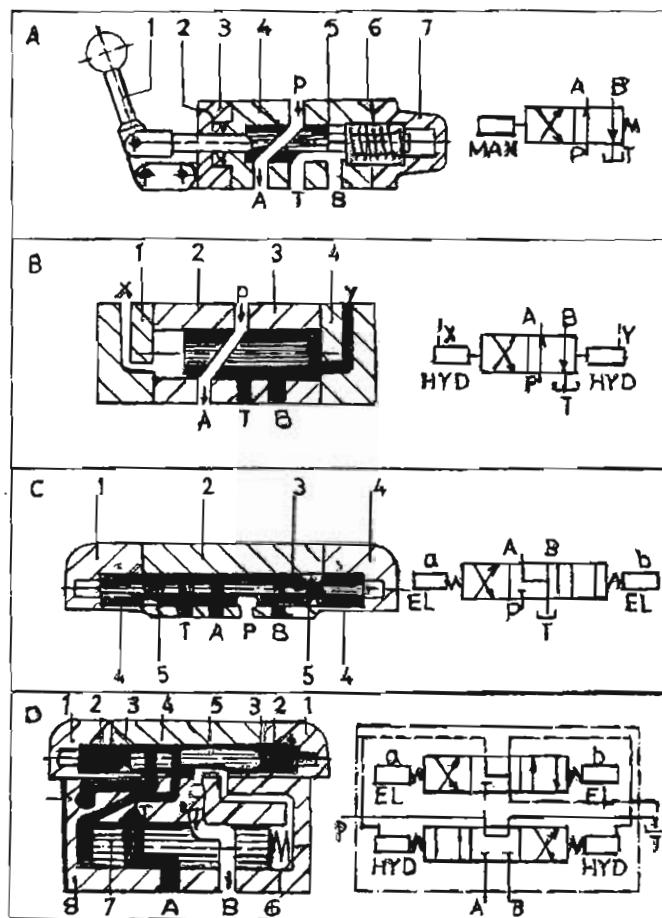

(شکل ۱۰۸)

## D - شیر خودکار هیدرولیکی سه حالتی چهار راه:

بوسیله شیر خودکار الکترو مغناطیسی به حرکت در می آید و مدار برای عبور روغن باز می شود. (شکل ۱۰۹)

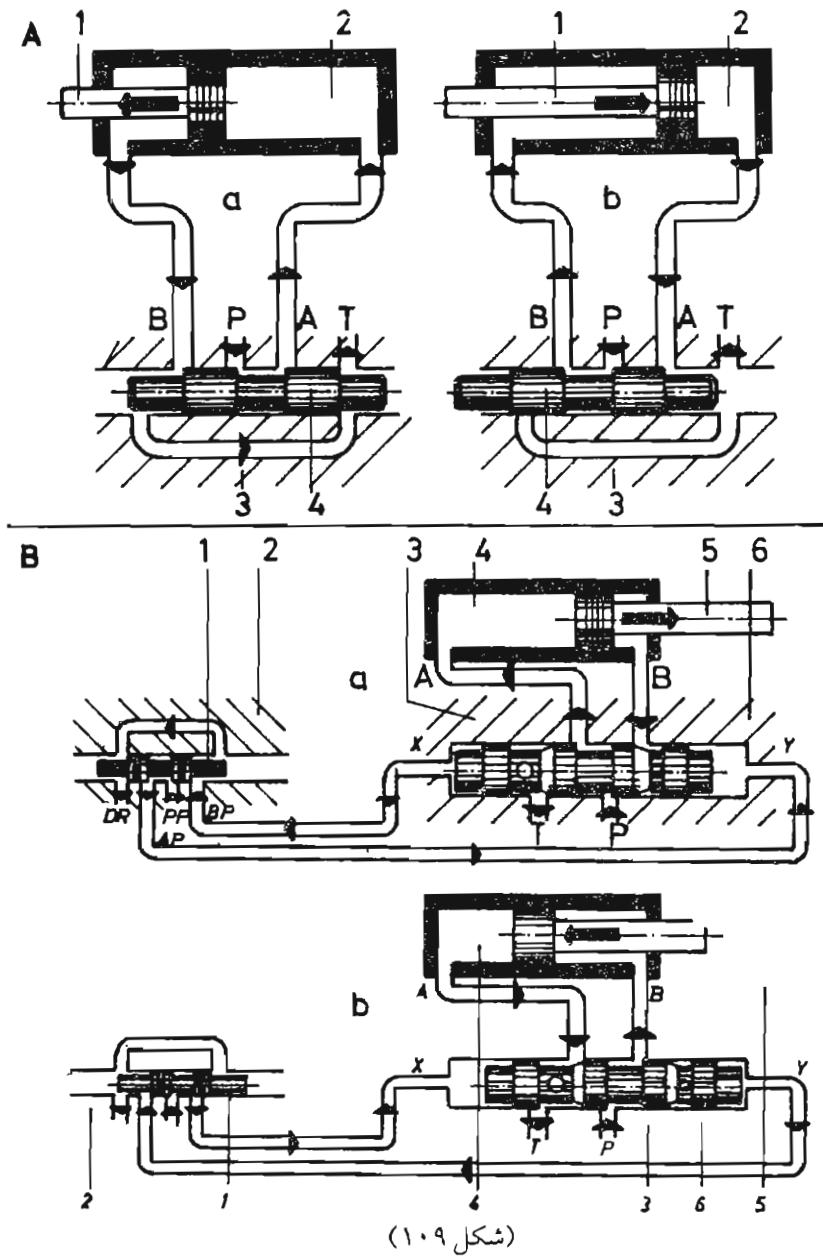

**A - به حرکت آوردن مستقیم سیلندر:**

(پیستون به جلو در حرکت است)

(پیستون در حال برگشت می‌باشد)

- ۱ - پیستون ۲ - سیلندر ۳ - بدنه شیر ۴ - پیستون شیر


**B - به حرکت آوردن غیر مستقیم سیلندر:**

بوسیله شیر الکترو مغناطیسی که به نوبه خود شیر هیدرولیک را به حرکت در می‌آورد تا سیلندر در اثرباز شدن مدار به حرکت آید.

- ۱ - پیستون شیر الکترو مغناطیس ۲ - بدنه شیر الکترو مغناطیس ۳ - بدنه شیر هیدرولیک ۴ - سیلندر ۵ - پیستون A و B ورود خروج روغن به پیستون X و Y ورود خروج روغن به شیر هیدرولیک ۶ - بدنه شیر هیدرولیک

(پیستون به جلو در حرکت است)


(پیستون در حال بازگشت می‌باشد)

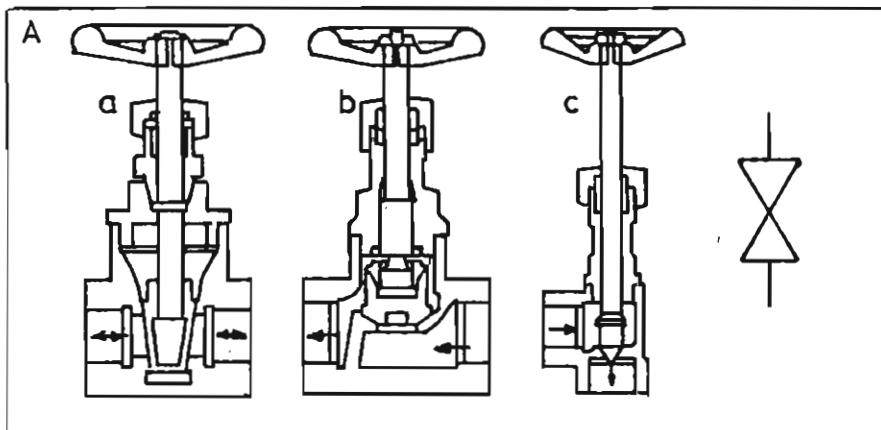

(شکل ۱۱۰)

A - چند شیر فلکه دستی که وسیله تنظیم مقدار جریان روغن است.

B - فیلتر تمیز کننده روغن مدارهای هیدرولیک

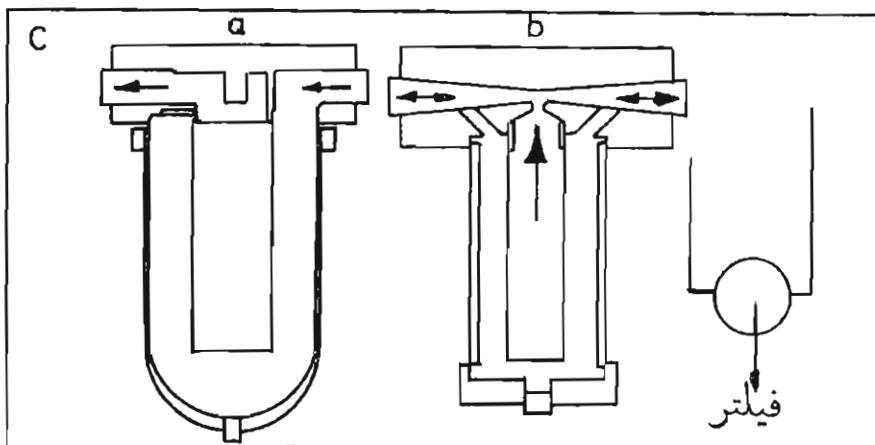


(شکل ۱۱۱)

هر روغنی در مدارهای هیدرولیک قابل استفاده نیست، زیرا میزان غلظت روغن در عبور از قطعات هیدرولیک تاثیر بسزایی دارد و در هر قسمت از ماشین نوع بخصوصی روغن با غلظت مشخص قابل استعمال است. مثلاً روغن مدارهای هیدرولیک باید تقریباً روان باشد. در حالیکه برای گیربکس چرخ دنده‌های مارپیچ ماشین تزریق به روغن غلظت تری احتیاج است، همچنین درجه گرمای روغن باید مناسب با غلظت آن باشد. در ماشینهای تزریقی چنانچه حرارت روغن هیدرولیک از درجه معینی (نسبت به غلظت روغن در ماشینهای مختلف) بالاتر رود موجب اختلال نظم کار ماشین و احياناً نقص استحکام واشرهای سیلندر خواهد شد.

#### جدول تعیین غلظت روغن در حرارت‌های مختلف:

با ازدیاد حرارت از غلظت روغن کاسته خواهد شد. حتی اگر روغن با غلظت کم نیز از درجه معینی سردتر باشد، باز می‌تواند اختلالاتی در حرکت قسمتهای مختلف دستگاه بوجود آورد. (معمول‌آحرارت روغن با هر غلظتی نباید کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد باشد).

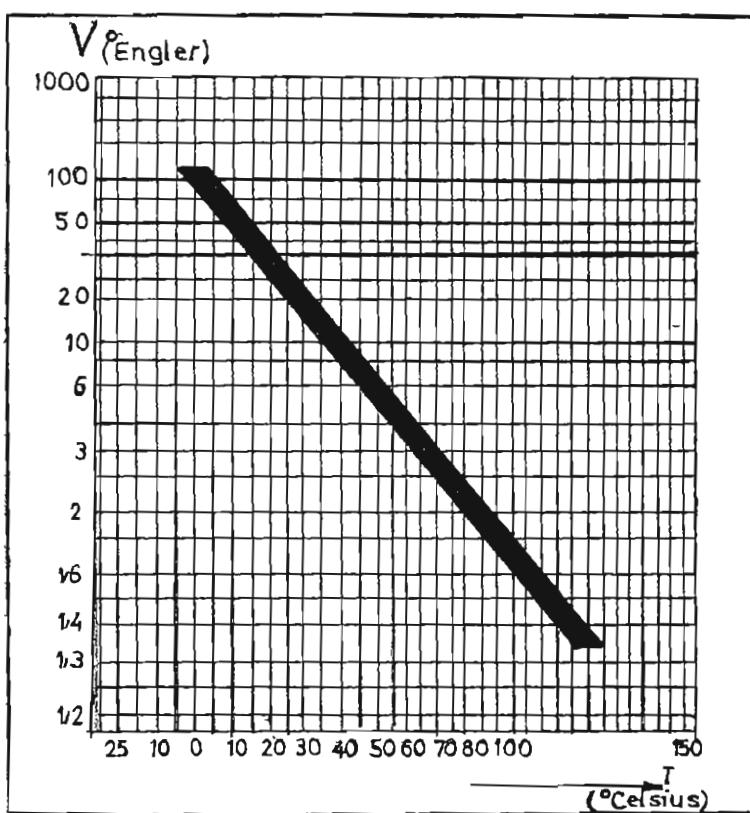


(شکل ۱۱۲)

به منظور تهیه روغن مناسب برای ماشین مورد نظر پیشنهاد می شود با کارخانجات فروشمند روغن تماس گرفته و از اطلاعات متخصصین آنها استفاده شود، زیرا کارخانجات تهیه روغن همیشه در تدارک روغن مناسبتر با خواص بهتری هستند. (شکل ۱۱۲)

### ۱۳ - قالب تزیینی

قالب در صنایع پلاستیک سازی و آلومینیوم سازی اهمیت خاصی دارد، زیرا قطعات تولیدی براساس قالب ساخته می‌شود و مرغوبیت آن بدقت قالب بستگی دارد. از این‌رو در ساخت قالب برای تهیه قطعات مطلوب، باید دقیق هرچه بیشتری به عمل آورد. بویژه در صنعت پلاستیک که تنها ابعاد مشخص قطعه مورد نظر نبوده و وزیابی آن نیز مورد توجه خاص است. چه وقتی قطعه‌ای از قالب خارج می‌شود عمل تکمیلی دیگری روی آن انجام نمی‌گیرد و به همان صورت عرضه می‌شود.

ساختمان قالب قطعات پلاستیک، و مکانیزم ماشینهای تزیینی امکان می‌دهد که قطعات محصول، بطور تمام اتوماتیک، نیم اتوماتیک و یا بصورت دستی تولید شود. امروزه در صنایع پلاستیک، قالب‌ها از نظر سهولت عمل و سادگی و سرعت کار در سطحی هستند که چون روی ماشین تزیینی نصب شدند ماشین بطور تمام اتوماتیک شروع به تولید قطعه می‌کند و قطعات تولید شده خودبخود، برایتی از قالب خارج می‌گردند. در شکل (۱۱۳) برخی از یک قالب تزیینی دیده می‌شود.

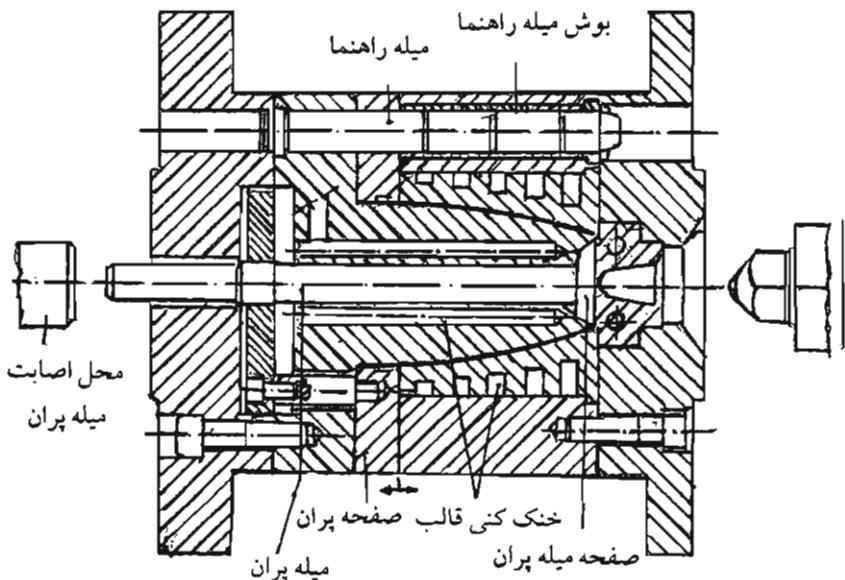

(شکل ۱۱۳)

قالب ها به دو طریق ساخته می شوند از روی نمونه قطعه ای که قبل از ساخته شده باز روی نقشه قطعه . روش صحیح ساختن هر گونه قالب آن است که طرح آن بوسیله طراح با تجربه ، از روی نقشه قطعه یا نمونه آن تهیه شده و سپس نقشه اجرایی با جزئیات کامل و دقیق در اختیار قالب ساز قرار گیرد تا از روی آن کلیه قطعات را تهیه و با مومنتاژ آن قالب را تکمیل و آماده سازد .

قالب هایی که از روی نقشه قالب ساخته شوند چنانچه طراح در تهیه آن تمام جوانب و شیوه های صحیح قالب سازی و تولید قطعه را رعایت کرده باشد نه تنها از جهت سهولت و سرعت عمل در تکنیک قالب سازی کامل و مطلوب است ، بلکه از نظر اقتصادی هم مقرن به صرفه خواهد بود .


البته قالب قطعات دقیق صنعتی همیشه از روی نقشه قالب ساخته می شود ، زیرا ابعاد دقیق و زوایای مختلف قطعه و جاسازی های لازم ایجاد نمی کند که اینگونه قالب ها از روی نمونه قطعه ساخته شوند .

حتی اگر قالب قطعات ساده ای از این گروه بدون نقشه قالب از روی نمونه آن ساخته شود ، نمی توان بدقت ابعاد آن مطمئن بود . قالب ها در یک مرحله از آزمایش و ساخت قطعه به قدری مورد تعمیر تکراری قرار می گیرند که سرانجام به بهای بسیار گزاف تمام خواهد شد . در حالیکه طراح قبل از اینکه امکانات را در روی کاغذ بررسی و پس از تماس و مشورت درباره نکات مختلف با قالب ساز و پلاستیک ساز نقشه ای با اطلاع کامل ترسیم و به قالب ساز تسلیم می کند که در آن حتی لیست انواع فولاد مورد نیاز و ابعاد قسمت های قالب در اختیار قالب ساز قرار می گیرد .

در مورد قطعات خانگی یا اسباب بازی ، گاهی می توان قالب را از روی نمونه قطعه ساخت ، ولی به هر حال تهیه قالب از روی نقشه ارزانتر از قالبی است که از روی نمونه ساخته شود .

البته در این کتاب روش های تهیه و فنون قالب ساز مورد بحث نیست و منظور تنها آشنا ساختن پلاستیک ساز با مکانیزم قالب و انواع کanal تزریق و راگای آن است که هر یک در تولید و مرغوبیت قطعه نقش موثری دارد .


شکل (۱۱۴) واشرهای تولید شده را باراگا و کانال تزریق نشان می دهد که قطعات قالب آن هریک به تنکیک در صفحات بعد ملاحظه و تشریح خواهد شد.

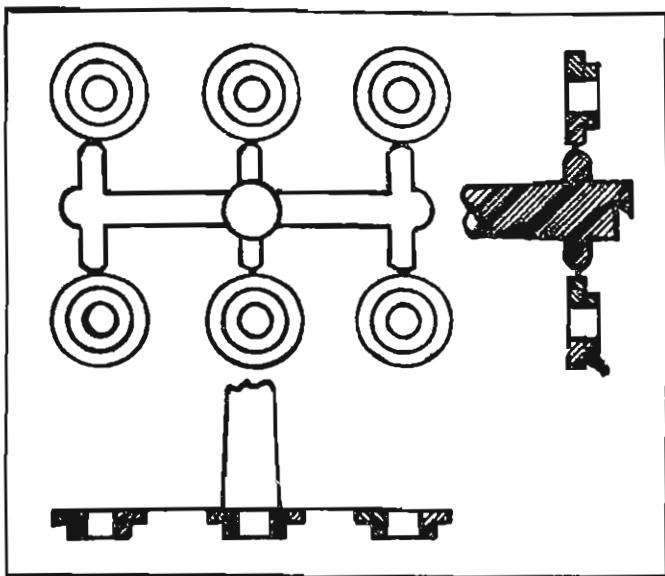


(شکل ۱۱۴)

در شکل (۱۱۵) شمایی از قالب مشاهده می شود. (الف) طرف تزریق و (ب) طرف پران قالب.


- ۱ - میله پران
- ۲ - رینگ مرکز قالب
- ۳ - صفحه قسمت پران
- ۴ - صفحه سنبه گیر
- ۵ - پل حرکت صفحه پران
- ۶ - صفحه سنبه گیر
- ۷ - صفحه فرم قطعات (متحرک)
- ۸ - میله های راهنمای

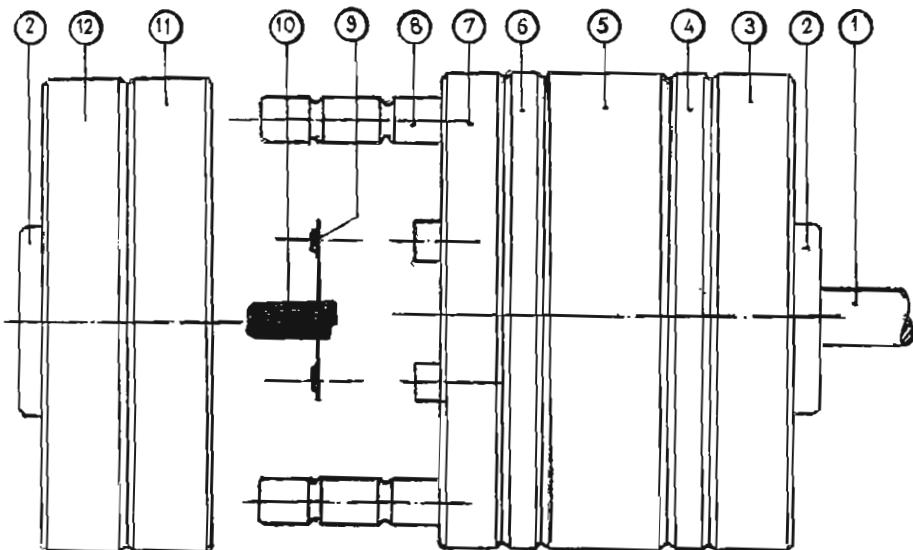

(شکل ۱۱۵)

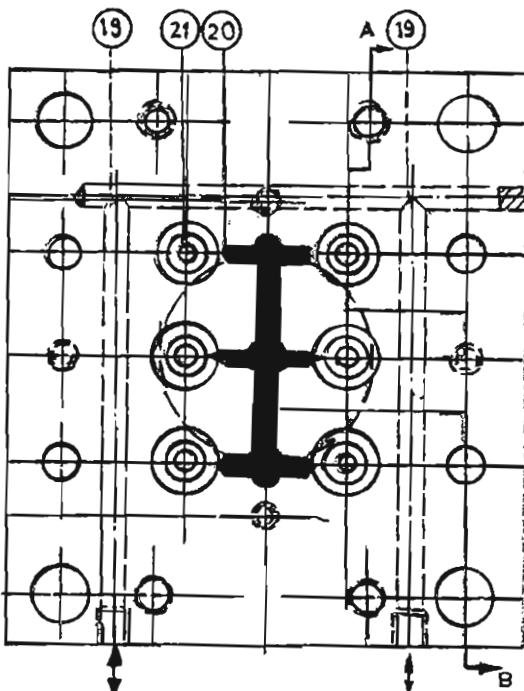

(شکل ۱۱۶)

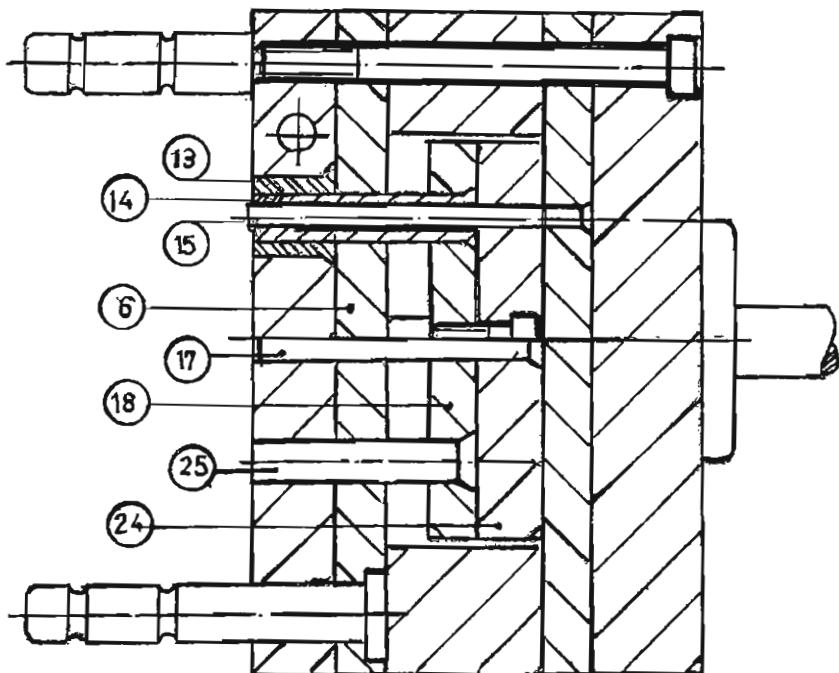

(شکل ۱۱۷) - برش A B

۹ - سطح مقطع قطعه

۱۰ - کانال تزریق

۱۱ - صفحه فرم قطعات (ثابت)

۱۲ - صفحه سنبه گیر (ثابت)

در شکل (۱۱۶) قسمت پران مشاهده می شود (قسمت متحرک)

۱۹ - کانال خنک کن (ب) قالب

۲۰ - راگا

۲۱ - شکل قرار گرفتن قطعات در قالب (چنانچه قالب را از محل های (A و B) برش دهیم و سطح برش شده رانگاه کنیم شکل (۱۱۷) مجسم خواهد شد)  
در شکل (۱۱۷) برش AB (شکل ۱۱۶) دیده می شود.

۱۳ - برش فرم قطعه

۱۴ - برش پران (بیرون انداز قطعه)

۱۵ - صفحه سمهه گیر


۱۶ - سمهه بیرون انداز راگا

۱۷ - صفحه پران

۱۸ - صفحه برگشت صفحه پران

۱۹ - صفحه سمهه گیر پران

در شکل (۱۱۸) سطح صفحه قالب در طرف تزریق (ثابت) دیده می شود  
قالب در محل های CD برش خورده است)

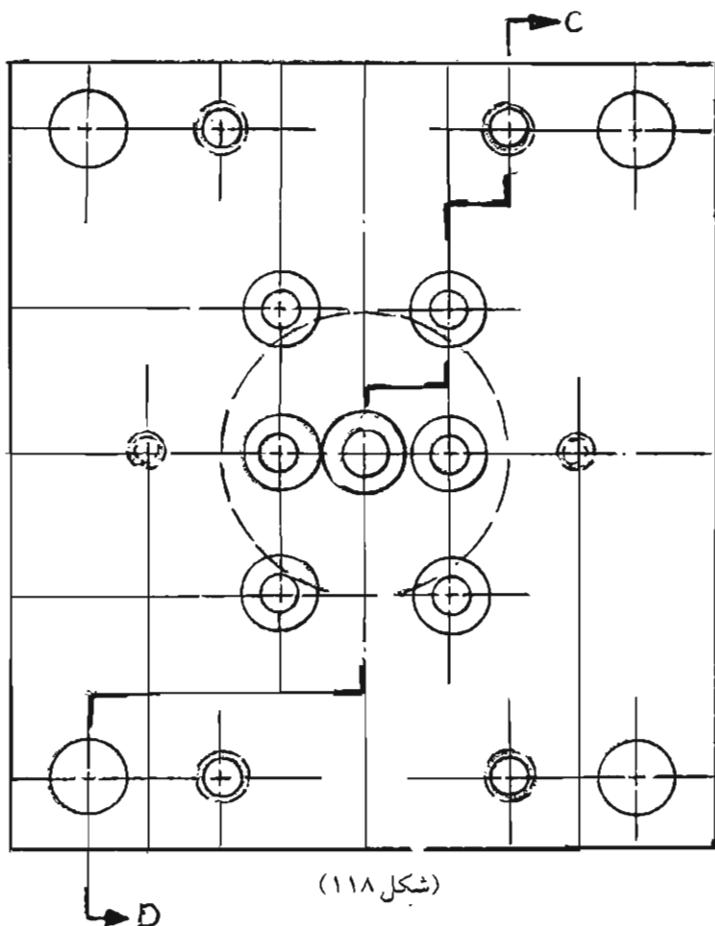


شکل (۱۱۹) برش CD را نشان می دهد.

۲۲ - سمبه فرم قطعه

۲۳ - بوش تزریق

۲۶ - سوپاپ سیلندر تزریق

۲۷ - سوراخ سرسوپاپ سیلندر تزریق

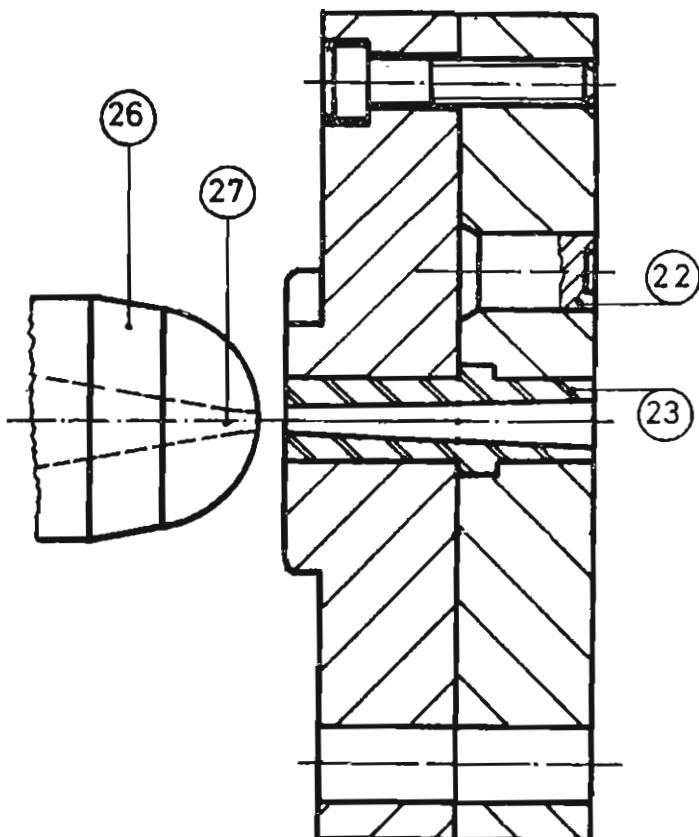

شکل (۱۱۹) - برش CD

مجموعه اشکال (۱۱۵ تا ۱۱۹) نقشه اجرایی یک قالب را تشکیل می دهد.

البته در این نقشه اجرایی جهت ساخت قالب، سمبه های مختلف و میله راهنمای جداگانه ترسیم و ابعاد هر یک در کلیه نقشه ها مشخص می گردد. مشخصات قطعات قالب، در جدول (۱۲۰) دیده می شود.


در قالب مذکور که برای نمونه مثال انتخاب گردیده ۶ عدد واشر در یک قالب در نظر گرفته شده و براساس همین مثال هر نوع قطعه را به هر اندازه می توان طراحی کرد و قالب آنرا از روی نقشه ساخت.

4	سمبه برگشت صفحه پران	25	SP.K.	
1	صفحه سمبه گیر پران	24	SP.K.	
1	برش تزریق	23	SP.K.	
6	سمبه فرم قطعه	22	SP.K.	
1	صفحه پران	18	ST. 4212	
1	سمبه بیرون انداز راگا	17	SP.K.	
6	سمبه فرم قطعه	15	SP.K.	
6	بوش پران (بیرون انداز قطعه)	14	SP.K.	
6	بوش فرم قطعه	13	SP.K.	
1	صفحه سمبه گیر (قسمت ثابت)	12	SP.K.	
1	صفحه فرم قطعات (قسمت ثابت)	11	SP.K.	
4	میله های راهنمای	8	SP.K.	
1	صفحه فرم قطعات (قسمت متحرک)	7	SP.K.	
1	صفحه سمبه گیر	6	ST. 4212	
1	پل برای حرکت صفحه پران	5	ST. 4212	
1	صفحه سمبه گیر	4	ST. 4212	
1	صفحه قسمت پران	3	ST. 4212	
2	رینگ ستر کردن قالب	2	ST. 3712	
1	میله پران	1	SP.K.	
شماره	مشخصات فولاد	شماره	اندازه برش	نام صفحه قالب
	حد مجاز تلرنس . متوسط DIN 7168		نام شرکت : صاحب نقشه	
	تاریخ		نام قطعه :	
	نقشه کش		شماره نقشه :	
	کنترل کننده		شماره صفحه :	
نام	تغیرات	تاریخ	تعداد کلیه صفحات :	مدل

(شکل ۱۲۰)

- در جدول شماره (۱۲۱) ضخامت دیواره قطعه بر حسب طول مسیر تزریق دیده می شود.
- نکاتی که برای تهیه قطعات مرغوب و سالم، باید مورد توجه طراح قالب قرار گردید شرح زیر است:
- \* فرم قطعه باید در ساده ترین حد ممکن بر حسب ضرورت و احتیاج ساخته شود و از پیچ و خم دادن غیر لازم و کنده کاریهای بیجا در قطعه صرف نظر گردد.
  - \* ابعاد و وزن قطعه در حداقل ممکن انتخاب و از زاویه های تن و دیواره های زیاد کلفت یا نازک خودداری شود، زوایا باید دارای شعاع (گرد) باشد.
  - \* مواد مذاب پلاستیک پس از تزریق در قالب با سرد شدن، اندکی از حجم خود را از دست می دهد (مکش می کند). لذا باید به همان اندازه که قطعه مکش می کند به ابعاد قطعه که در قالب تعبیه شده است، افزوده گردد.
  - \* ضخامت قطعه در صورت امکان باید یکسان باشد تا بطور یکنواخت خنک شود و پیچیدگی در آن ایجاد نشود.
  - \* دیواره قطعه باید زاویه ای داشته باشد تا براحتی از قالب خارج شود. هرچه این زاویه در قطعه ای بیشتر باشد، خروج آن از قالب آسانتر است. این مسئله در کلیه سمبه ها هم صدق می کند.
  - \* اکثر قطعات بخصوص قطعات زیاد گود و هلالی برای خارج شدن از قالب احتیاج به پران دارند. چون میله پران به صفحه آن متصل است سرمیله پران روی قطعه اثر می گذارد و باعث از دست رفتن زیبایی آن می گردد. لذا باید برای میله پران نقطه مناسبی انتخاب شود تا هم بخوبی عمل کند و هم قطعه را از زیبایی نیندازد.
  - \* با توجه به رقیق و روان بودن مواد پلاستیک در حالت مذاب که همه اندام قطعه باید از مواد پر شود، لازم است حداقل ضخامت دیواره قطعه مشخص باشد تا قالب مطابق اصول صحیح پر شود (معمولأ نسبت ضخامت دیواره قطعه هر یکصد میلیمتر باید  $5/0$  الی  $9/0$  میلیمتر باشد). انتخاب کانال تزریق و راگای مناسب نیز بسیار مهم است. اگر پر کردن قالب، مستلزم عبور مواد از حوالی سوراخی باشند باید ضخامت قطعه را بیشتر در نظر گرفت، زیرا مواد ضمن عبور از دور سوراخ بهم جوش می خورد، چنانچه مقدار آن بیش از حد لزوم باشد جوش خوردگی محکمتر خواهد شد.

### ضخامت دیوار قطعه

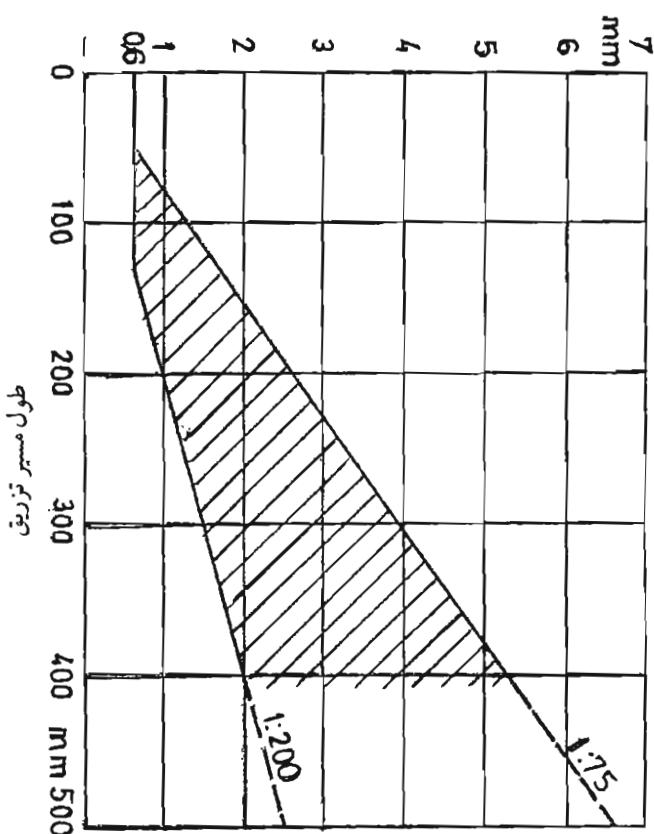

(شکل ۱۲۱)

- \* چنانچه سوراخهای جانبی در قطعه وجود داشته باشد. بهتر است از کشوبی استفاده شود تا زrom سوراخ کردن قطعه پس از تولید، که احیاناً موجب ضایعاتی خواهد بود، پیش نیاید.
- \* محل راگا (نقطه اتصال محل تزریق به قطعه) معمولاً در قسمتی از قطعه انتخاب می شود که پر شدن تمام حجم قطعه از آن نقطه، بطور یکنواخت و همزمان ممکن باشد. البته در بعضی موارد که راگای ضخیم تری انتخاب می شود محل راگا بعد از تولید بوسیله دستگاه فرز، فرز می شود.
- \* تعداد میله پران، با توجه به هیکل قطعه و امکانات آن در قسمتهایی از آن تعییه می گردد تا در موقع بیرون آمدن از قالب درگیری ایجاد نشود.
- \* در موقع تعیین ابعاد قالب نباید حداقل تلرانس را در نظر گرفت، مگر در مواردی که ابعاد قطعه کاملاً دقیق باشد.
- \* حالت انقباض یا مکش قطعات تولید شده یکی از مشکلات بسیار مهم می باشد، زیرا مسائل زیادی وجود دارد که هریک در شدت یا کاهش مکش اثر مستقیم دارند. توجه به تمام این مسائل برای طراح قالب و قالب ساز مشکل و مستلزم دقت و آمادگی کامل است.
- \* پلاستیک ها از نظر حالت انقباضی بسیار متفاوتند و کارخانه های سازنده مواد خام، جداول آنها را در اختیار مصرف کننده قرار می دهند. تنها دانستن درصد انقباض مواد کافی نیست، زیرا طرز تزریق قطعه، اختلاف ضخامت دیواره قطعات، یا مناسب نبودن راگا و محل تزریق می تواند درصد انقباض مواد را تغییر دهد؛ (قاعده تأثیر قطعات بزرگ، نقطه ثقل قطعه را برای مرکز تزریق در نظر می گیرند تا تمام حجم قطعه، در یک زمان پر می شود).
- \* موقعیت راگا برای قطعه، حرارت قالب، مدت خنک شدن قطعه در قالب پس از تزریق و تولید می توانند عامل مؤثری در ازدیاد مکش باشند. چنانچه ضخامت نقاط مختلف قطعه ای متفاوت باشد همه اندام آن بطور یکسان خنک نمی شود.
- \* نقاط نازک تر زودتر خنک می شود و در محلی که ضخامت بیشتر باشد، مواد

گرم می ماند که این امر باعث ایجاد پیچیدگی در قطعه خواهد شد. حتی اگر کانالهای آب خنک کن قالب قطعه را بطور یکنواخت خنک نکند یا موضعی خنک کند موجب پیچیدگی در قطعه خواهد بود. حد متوسط ضخامت دیواره قطعات تزریق شده برای هر  $150$  گرم از  $1$  تا  $3$  میلیمتر است در مورد قطعات بزرگتر که طول مسیر تزریق به نسبت حجم قطعه بیشتر می شود، این ضخامت از  $3$  میلیمتر تجاوز کرده گاهی به  $8$  میلیمتر هم می رسد.

برای تعیین ضخامت دیواره قطعه، از تجربه های عملی بصورت فرمول استفاده می شود که در صنایع پلاستیک سازی به طریق زیر متداول است.

$$\text{حداقل ضخامت قطعه} = \frac{\text{طول مسیر تزریق}}{100} + (5/0 \times 6/0)$$

فرمول بالا در مورد موادی صدق می کند که غلظت آنها در محیط ذوب در حدود متوسط باشد. موادی مثل (پی. وی. سی- سخت، آکریلیک، پلی کربنات و غیره) که غلظت بیشتری دارند به ضخامت بیشتری احتیاج دارند که رقم آن با اضافه کردن  $80$  تا  $150$  درصد، بر فرمول بالا بدست می آید.


قاعدها، ضخامت دیواره قطعه به میزان حداقل انتخاب می شود و چون نازکی قطعه مقاومت مکانیکی و حرارتی آراکم می کند و برای اینکه قطعه در عین نازکی محکم تهیه شود در نقاط ضعف و ضربه خور دیواره قطعه، از طرف مناسب که اشکال و مانعی نباشد، ستونهای مقاومتی پیش بینی می شود. این ستونها به شکل استوانه یا مکعب مستطیل پشت دیواره قطعه بوجود می آیند. کف قطعات راهم می توان با برآمدگی هایی به شکل مربع مقاوم تر ساخت.

در شکل (۱۲۲) برآمدگیهای متقاطع یک قطعه تزریقی دیده می شود که به علت تراکم موادامکان ایجاد مکش در کف قطعه وجود دارد.


۱- ستونهای مقاومت

۲- ضخامت قطعه

۳- تقاطع ستونهای مقاومت و ایجاد مکش

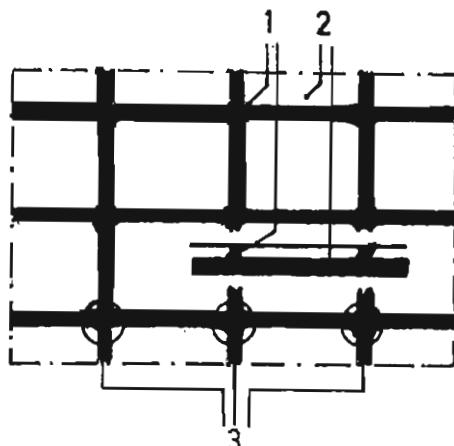


(شکل ۱۲۲)

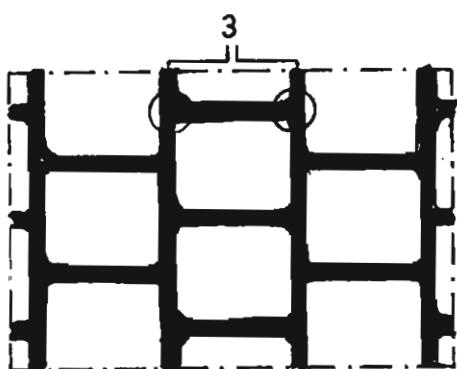

شکل (۱۲۲) طرز صحیح برآمدگیها را بدون تقاطع متقابل نشان می دهد که نتیجه آن عدم ایجاد مکش در قطعه است.

معمولًا ضخامت ستونهای مقاومت باید نصف ضخامت دیواره قطعات باشد.


(شکل ۱۲۳)

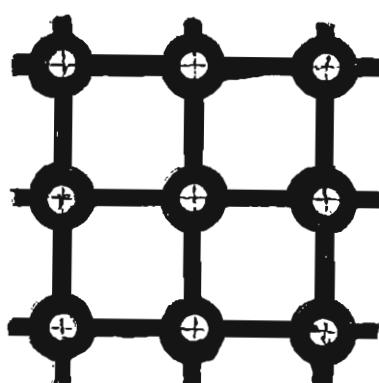

در شکل (۱۲۴) برآمدگیهای مقاومت به شکل استوانه نشان داده شده که با خالی بودن داخل دایره ها در قطعه ایجاد مکش غنی شود.

(شکل ۱۲۴)

در شکل (۱۲۵) طریقه صحیح و غلط ایجاد ستونهای مقاومت در گوشه ها و دیواره قطعات نشان داده شده است.

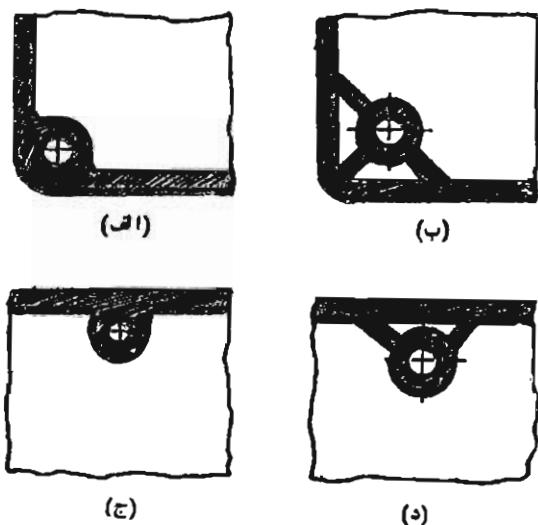

(شکل ۱۲۵)

الف - گوشه قطعه (غلط)

ب - گوشه قطعه (صحیح)

ج - دیوار قطعه (غلط)

د - دیوار قطعه (صحیح)

برای اینکه قطعه ای بر احتی از قالب خارج شود، با در نظر گرفتن گودی قطعه به نسبت هر یکصد میلیمتر گودی، دهانه طرف متحرک (طرف پران) را ۱ تا ۲ میلیمتر بازتر می کنیم تا خارج شدن قطعه از قالب دچار اشکال نشود. در حقیقت با این عمل برای بیرون آمدن قطعه از قالب زاویه ای ایجاد کرده ایم.


### ۱۳ - راگا و کانال تزربق

در صنایع پلاستیک سازی ایران کلمه (راگا) اصطلاحی است که درباره معتبر

تزریق مواد بداخل بکار می‌رود که احتمالاً مخفف (راهگاه) است، یا از کلمه (رگ) گرفته شده، زیرا در بدن، جریان خون بوسیله رگها از قلب به تمام بدن منتقل می‌شود.

راگا کانالی است که مواد مذاب پلاستیک با عبور سریع از آن به قطعه می‌رسد و به عبارت دیگر واسطه‌ای بین قطعه و کanal تزریق یا معتبر تزریق بشمار می‌رود. در شکل (۱۲۶) قالب لیوانی با راگای مخروطی مشاهده می‌شود.


در این طرح قطر قاعده بزرگ مخروط ( محل اتصال راگا به اندام اصلی قطعه) باید  $1/5$  تا  $1/1$  میلیمتر بیشتر از قطر دیواره قطعه باشد و این اصل در رابطه زیر منعکس می‌شود:

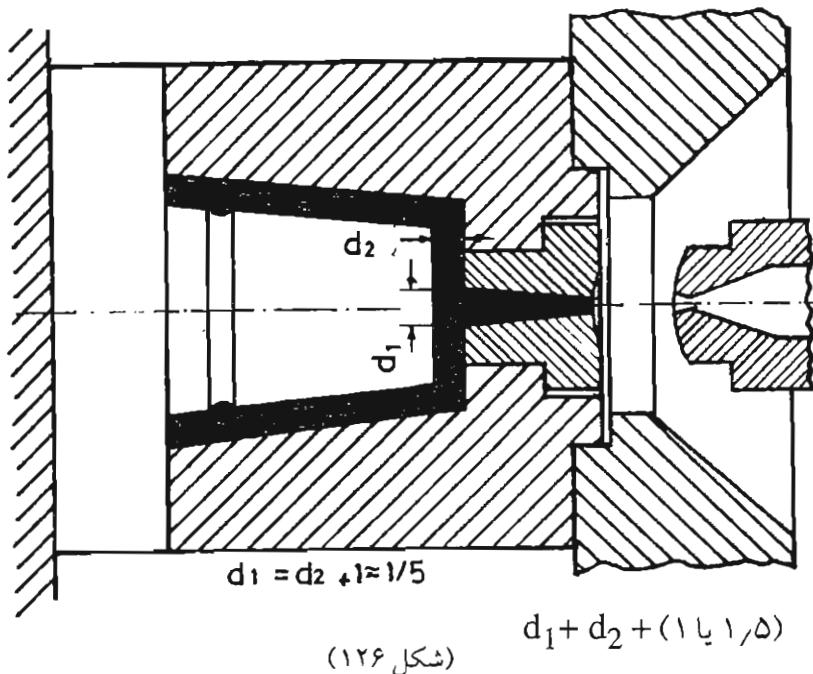

### ۱ - ۱ - ۱ - راگای مخروطی

راگای مخروطی، در قالب‌های تزریقی متداول ترین راگا بشمار می‌رود. قاعده راگای مخروطی باید در داخل بوش تزریق تعییه شود. بوش تزریق در داخل قالب

جاسازی می شود، زیرا بوش از فولاد سخت تری ساخته شده تا در مقابله با ضربه های سر سوپاپ سیلندر تزریق، مقاومت کرده و آسیب نیند.

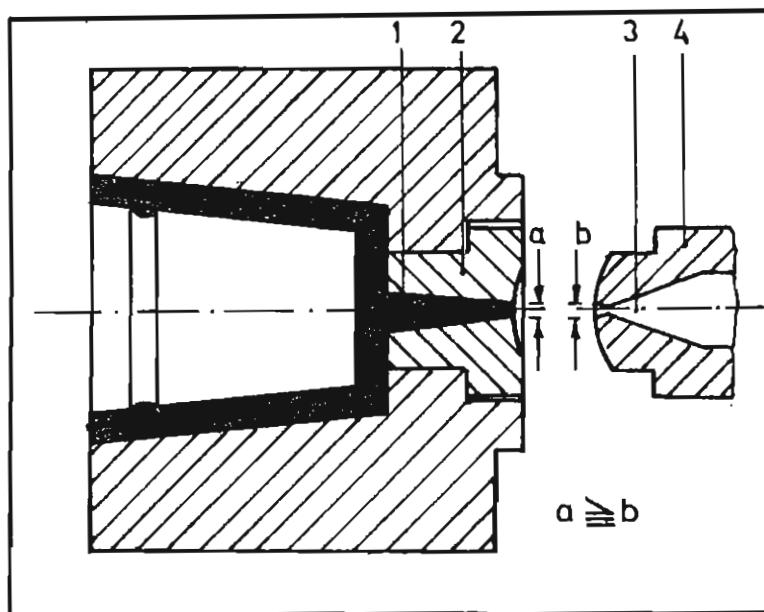

(شکل ۱۲۷) - راگای مخروطی

۱- راگای مخروطی

۲- بوش تزریق

۳- سوراخ سر سیلندر تزریق

۴- سر سیلندر تزریق

a- قطر مدخل راگای مخروطی

b- قطر سوراخ سر سوپاپ سیلندر تزریق

همانطوریکه قبل ذکر گردید قطر سوراخ ابتدای مدخل بوش تزریق باید حتماً یک میلیمتر (یک کمی بیشتر) بیش از سوراخ سر سوپاپ سیلندر تزریق باشد تا هنگام تزریق، مواد مذاب در پشت بوش تزریق گیر نکند و اشکالی در باز شدن قالب


بوجود نیاید و راگا همراه با قطعه بآسانی از قالب خارج شود. یعنی (a) حداقل مساوی یا کمی بزرگتر از (b) باشد.

قطعات شامل راگای مخروطی نسبت به قطعات با راگا سوزنی مقاومت مکانیکی بیشتری دارند. مخصوصاً در قطعات بزرگ با مواد سخت راگای مخروطی بسیار مناسبتر است.

با راگای مخروطی، در موقع تزریق امکان استفاده از فشار دوم بیشتر و مکش قطعه کمتر است، البته اثر راگا بصورت دنباله زشتی روی قطعه می‌ماند که قطعاً باید آن را از قطعه جدا کرد در حالیکه راگای سوزنی اثر چندانی روی قطعه نمی‌گذارد. معمولاً از ارتفاع راگای مخروطی نسبت به طول راگا (ارتفاع مخروط) تا حدود ۲ درجه است.


جدول صفحه بعد قطر مدخل بوش تزریق راگای مخروطی را به نسبت وزن قطعه تعیین می‌کند.

از روی این جدول قطر سوراخ بوش تزریق راگای مخروطی «D» (بو واحد میلیمتر) به نسبت وزن قطعه (بو واحد گرم) مشخص می‌گردد.

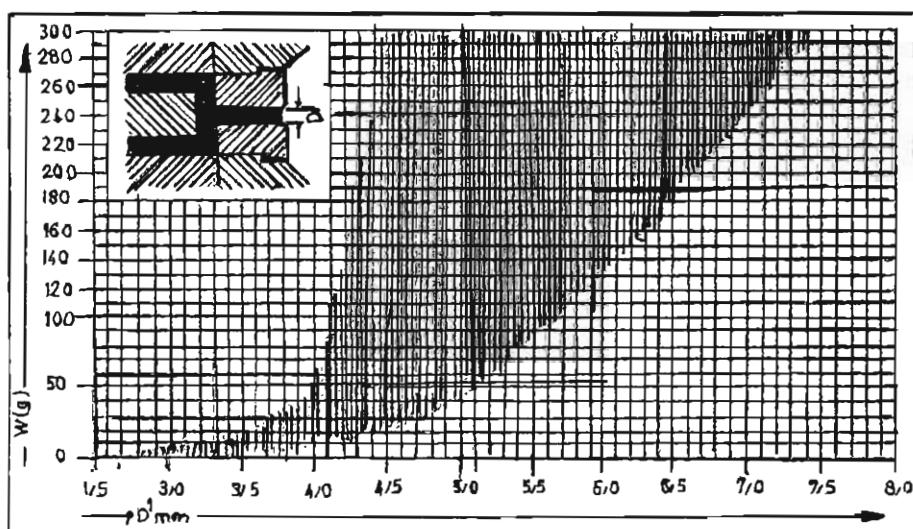

مثلًا قطعه‌ای که ۵۰ گرم وزن داشته باشد، قطر مدخل بوش تزریق آن از روی جدول حدود ۴ الی ۵ میلیمتر می‌شود. (چنانچه مواد خیلی سخت باشد حداً کثرا در نظر می‌گیریم و اگر در حالت ذوب روان باشد، حداقل یعنی ۴ میلیمتر بحساب می‌آوریم).

شکل (۱۲۸) بوش تزریق قالب و رینگ آن را نشان می‌دهد.

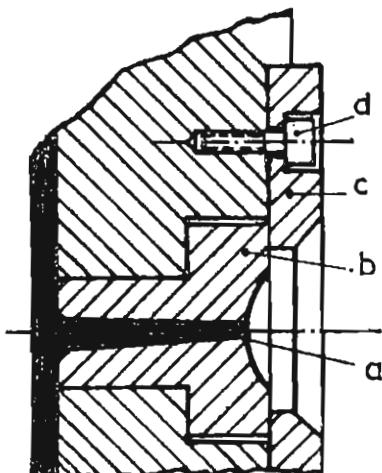

شکل ۱۲۸

a - راگای مخروطی

b - بوش تزریق

c - رینگ ستر (مرکز نگهداشت) قالب  
در داخل ماشین

d - پیچ رینگ


شکل (۱۲۹) راگای مخروطی در  
قالب دو طرفه (که با یک تزریق دو قطعه  
تولید می‌کند)


a - راگای مخروطی

b - کanal تزریق

c - راگای فرعی قطعات

(شکل ۱۲۹)

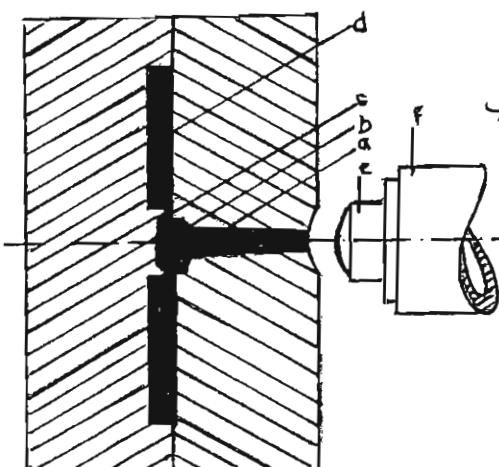

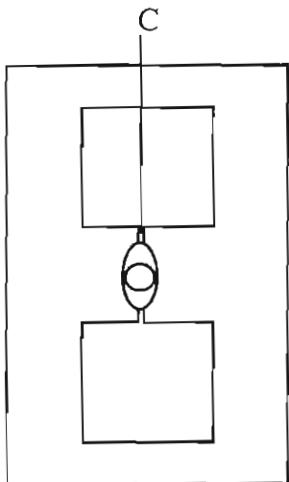

(شکل ۱۳۰)

- d - یکی از قطعات
- e - سر سوپاپ سیلندر تزریق
- f - سر سیلندر تزریق

در شکل (۱۳۰) نیمه قالب از طرف پران (از رو برو) دیده می شود.

### ۱۳-۱-۲ - راگای سوزنی

راگای سوزنی بر خلاف راگای بلند و ضخیم مخروطی، بسیار کوچک و نازک است. معمولاً قطر آن از حدود  $2/5$  میلیمتر و طول آن از ۲ میلیمتر تجاوز نمی کند. راگای سوزنی برای قطعات تولید شده از موادی نظیر پلی استیرول بسیار مناسب است و بعلت کوچک بودن سطح مقطع، اثری روی قطعه نمی گذارد. تاثیر راگای سوزنی در تولید قطعات به شرح زیر است:


\* باراگای سوزنی مدت تولید قطعه کوتاه تر می شود، زیرا امکان می دهد ماشین بطور اتوماتیک کار کند.  
 \* در تولید قطعات ضایعات راگا کمتر خواهد بود، در نتیجه مواد پلاستیک کمتر مصرف می شود.

\* راگا از قطعه براحتی جدا می شود که احتیاج به راگاچینی و کار اضافی ندارد.  
 \* راگا در حین خروج قطعه خودبخوداز آن جدا می شود و اثر آن روی قطعه بشکل نقطه کوچکی است که گاهی از شدت کوچکی دیده نمی شود.

قطعاتی که با سیستم راگای سوزنی تولید می شوند غالباً ترد، و شکتدۀ تر از قطعات تولید شده باراگای مخروطی هستند. زیرا برای جلوگیری از ماندن و خشک شدن مواد در منفذ کوچک راگا باید سرعت تزریق زیاد باشد تا قبل از مسدود شدن

سوراخ کوچک راگای سوزنی، قالب پرمی شود و در نتیجه این سرعت عمل کشش مولکولی در قطعه ایجاد می شود و همین کشش در قطعه باقی مانده و باعث ضعف مقاومت مکانیکی آن می گردد.

\* در تزیق قطعات باراگای سوزنی فشار دوم کمتر روی آن اثر می گذارد، زیرا پس از تزیق مواد بداخل قالب بعلت کوچکی و باریکی سوراخ راگا، بلا فاصله مواد مذاب در سوراخ راگا سرد و سخت می گردد و در نتیجه فشار نمی تواند روی قطعه تاثیری داشته باشد.

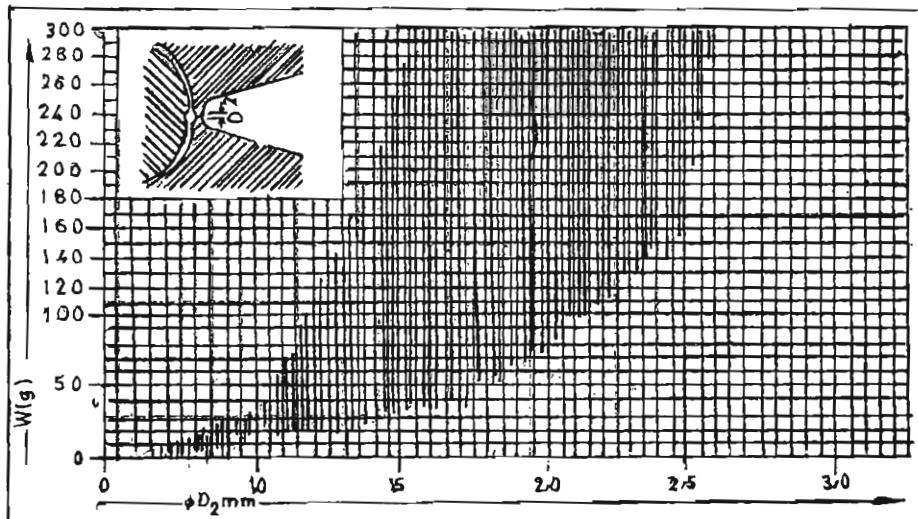


در جدول بالا قطر راگای سوزنی (با واحد میلیمتر) به نسبت وزن قطعه (با واحد گرم) تعیین می شود.

$D_2$  - قطر کanal به میلیمتر (mm)

$W$  - وزن قطعه به گرم (g)

در شکل / ۱۳۰ ابعاد راگای سوزنی مشخص شده است.

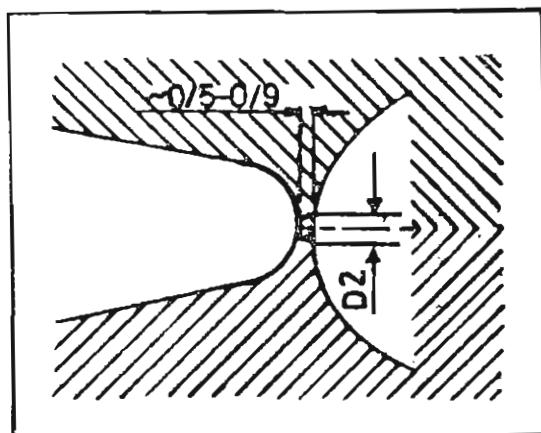

(شکل ۱۳۰)

حداقل طول تقریبی راگا ۵/۰ میلیمتر است، ولی از ۹/۰ تجاوز نمی کند.

در شکل (۱۳۱) راگای سوزنی یک

قطعه دیده می شود: در این موقعیت سر

سیلندر تزریق روی بوش قالب نشسته و

در حال تزریق مواد است. مواد باقی


مانده در بوش تزریق، خشک می شود و

موقع برگشت سیلندر، در شیارهای روی

سر سوپاپ تزریق، گیر می کند و همراه

سیلندر به عقب بر می گردد. این مواد


اضافی بعنوان ضایعات هر بار از سر

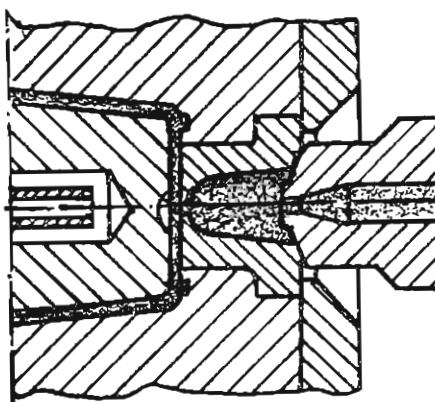


(شکل ۱۳۱)

سیلندر جدا و بدور ریخته می شود.

در شکل (۱۳۲) همان راگای سوزنی شکل (۱۳۱) نشان داده شده. سیلندر تزریق دارای سر سوپاپ بانوک باریک و بلند است که داخل بوش تزریق (روی راگای سوزنی) نشسته است، در این حالت ضایعات دور ریختنی وجود ندارد ولی برای تزریق مواد، فشار بیشتری لازم است.

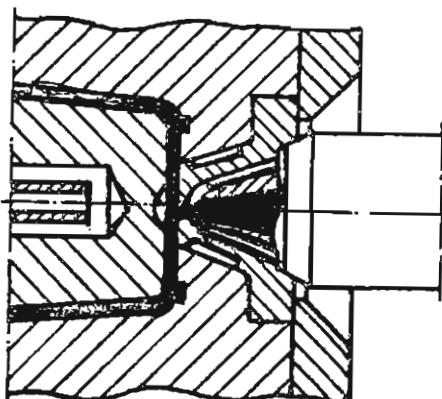

(شکل ۱۳۲)

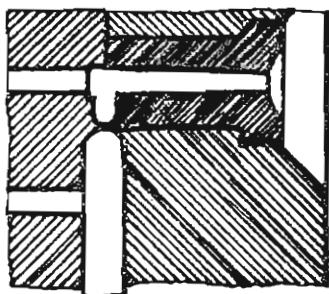

(شکل ۱۳۳)

شکل (۱۳۳) قطعه ای رانشان می دهد که در مرکز قالب قرار نگرفته است در حالیکه راگا در مرکز قالب قرار دارد.


چنانچه تولید قطعه بزرگی با سیستم راگای سوزنی ضرورت یابد باید تزريق از چند نقطه قالب انجام گیرد تا قطعه کاملاً پرسود. در این موارد علاوه بر راگای

سوزنی (که ممکن است تونلی هم ساخته شود) باید کanal تزريق هم برای قالب تدارک دیده، تامواد، از سرسیلندر تزريق پس از ورود به کanal تزريق قالب، تقسیم شود و از راگا عبور کند. لذا قالب، حتماً باید بصورت سه صفحه ای ساخته شود تا امکان ایجاد کanalهای ورودی متعدد بدست آید (در شکل ۱۳۴ دو کanal از یک قالب ۳ صفحه ای دیده می شود).

### ۱۳ - ۱ - ۳ - قالبهای گرمکن دار:

روش دیگری که بیشتر مورد استعمال دارد قالب های گرمکن دار است. در این

نوع قالب‌های تمام مسیر تزریق بوسیله گرمکن‌های برقی حرارت می‌بیند و همیشه مواد در مسیر تزریق گرم نگهداشته می‌شود.

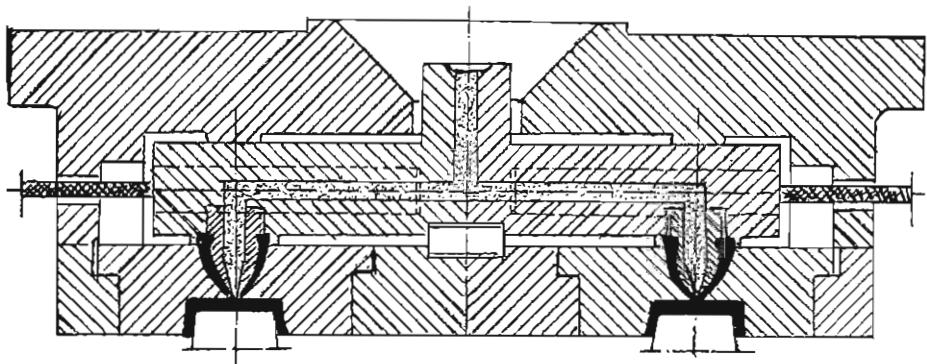

(شکل ۱۳۴)

در شکل (بالا) یک قالب دو قطعه‌ای مشاهده می‌شود که مسیر تزریق آن بوسیله گرمکن برقی گرم نگهداشته می‌شود.

استفاده از قالب‌های گرمکن دار در پاره‌ای موارد اشکالات بخصوصی دارد، زیرا برای تعیین ابعاد و قدرت حرارت گرمکن برقی در مسیر تزریق، محاسباتی لازم است تا بتوان در کلیه مسیر تزریق حرارت یکنواختی ایجاد کرد و مواد پلاستیک را در حالت ذوب نگهداشت. چه اگر حرارت بیش از اندازه به مواد بر سردمی سوزد و باز کردن و از هم جدا کردن قطعات قالب نیز برای دسترسی به مسیر تزریق و تمیز کردن آن باعث توقف زیاد ماشین خواهد بود. اگر بالعکس حرارت مسیر تزریق کمتر از اندازه لازم باشد قالب قطعات کاملاً نخواهد شد و زیاد بالا بردن فشار تزریق هم، گذشته از خراب کردن قالب موجب آسیب و استهلاک سریع ماشین می‌گردد. لذا برای طرح قالب گرمکن دار بیش از نظایر بدون گرمکن باطلات وسیع نیازمندیم.


با اینکه گرمکن در داخل قالب نصب شده از سطح آن کمی فاصله دارد تا حرارت گرمکن به قالب نرسد و فقط مسیر تزریق را گرم کند.

قطعه فولادی داخل قالب که مسیر تزریق در آن تعییه شده و گرم کن ها بدان متصل هستند در اصطلاح فن «صلیب» نامیده می شود. صلیب در اثر حرارت گرمکن (حدود ۲۵۰ الی ۳۵۰ درجه سانتیگراد) بعلت خاصیت انبساط کمی بلندتر خواهد شد که باید موقع طرح آن مقیاس انبساط فولاد هم مورد توجه قرار گیرد.

بطور کلی قالب های صلیب دار برای قطعاتی که بخواهیم پس از تولید روی آنرا چاپ کنیم مناسبتر هستند (از قبیل قاب تلویزیون، جلد رادیو، ضبط صوت و غیره). زیرا سطح خارجی قطعاتی که از این طریق تولید شوند کاملاً صاف خواهد بود.

برای تولید در قالب های صلیب دار نمی توان از مواد آسیاب شده استفاده کرد، زیرا با ورود ذره ای سنگ یا هرگونه مواد خارجی به کانال تزریق در صلیب گیر کرده و سبب توقف تولید خواهد شد و باید با پیاده کردن قالب از ماشین، صلیب را باز و تمیز کرد. در اینگونه موارد یا بهه هر علت دیگر که نظافت داخل صلیب لازم شود نمی توان دو نیمه قالب را از هم باز و مواد زائد را با تزریق از داخل قالب خارج ساخت، زیرا ممکن است فشار تزریق و فشار سر سیلندر تزریق صلیب قالب را از جای آن حرکت دهد و آب بندی پشت قالب سیستم گردد که این نقص، هنگام تولید موجب بیرون زدن مواد از پشت صلیب خواهد شد.

در قالبهای صلیب دار مدت تولید قطعات بسیار مهم است و باید در دقیقه بیش از یکبار تزریق شود، تا همیشه مواد داخل صلیب گرم و تازه باشد. این مطلب مخصوصاً در قالب هایی که در صلیب آنها از گرمکن استفاده نمی شود، اهمیت بیشتری دارد. (شکل ۱۳۵)

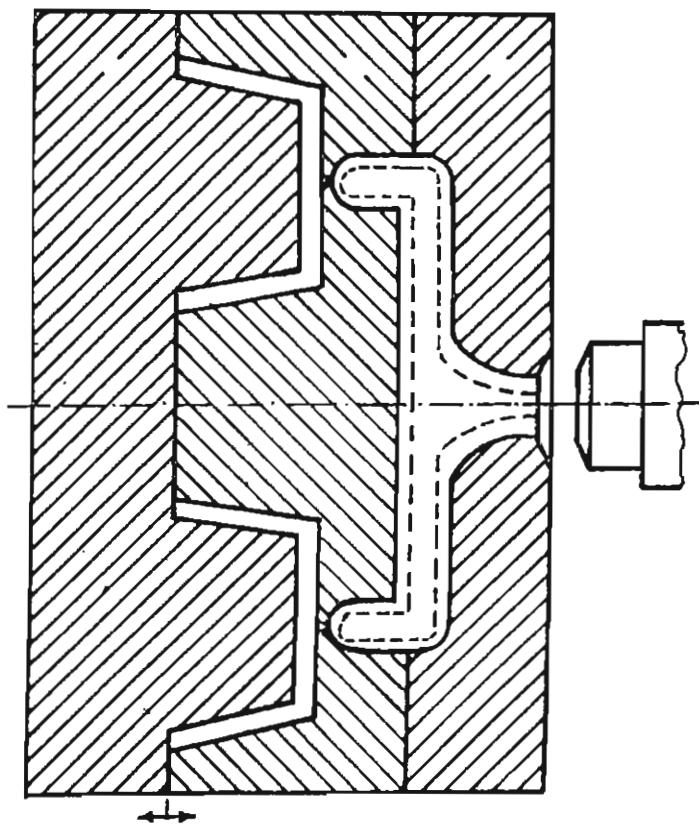

(شکل ۱۳۵)


در شکل (۱۳۵) صلیب ویژه‌ای دیده می‌شود که بدون گرمکن‌های برقی مواد را در خود گرم نگه می‌دارد چون مسیر کانال تزریق گستردگی و طولانی است و مواد پلاستیک در سطح داخلی جدار کانال می‌نشینند و خود عامل ایزوله کردن صلیب می‌شود و مواد از مرکز سوراخ عبور می‌کند. در این حالت زمان تولید نباید در هر دقیقه کمتر از دو بار باشد چه مواد باید داخل صلیب گرم بمانند. با مشکلاتی که این نوع صلیب در بردارد استعمال آن نادر است.

ساخت قالب‌های صلیب‌دار گرانتر از قالب‌های بدون صلیب تمام می‌شود و با محاسبه مصرف برق (برای گرم نگهداشتن مسیر تزریق) بهای تمام شده محصول

بیشتر خواهد گشت.

معمول‌اً در قالب‌های صلیب دار نوع راگا سوزنی است و چنانچه در جدا شدن قطعه از راگای سوزنی اشکالاتی ایجاد شود می‌توان از راگای تونلی نیز استفاده کرد که در این موارد راگا(چینی) موقع بیرون اندختن قطعه از قالب بطور اتوماتیک انجام می‌شود و بطور کلی به علت نداشتن راگا ضایعاتی بوجود نمی‌آید و همین امر موجب تخفیف در قیمت تمام شده محصول خواهد بود و مصرف برق را تا حدی جبران خواهد کرد.

شکل (۱۳۶) روش نشستن سر صلیب را روی قالب نشان می‌دهد.

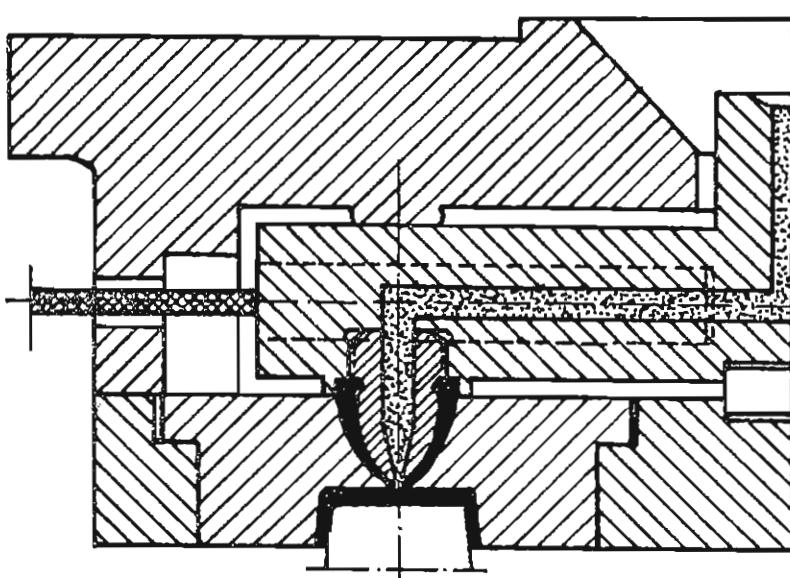


(شکل (۱۳۶)

چنانچه قطعات تولیدی کوچک یا ماشین تزریقی بزرگ باشد، می‌توان از قالبهای چند قطعه‌ای استفاده کرد تا در هر بار تزریق، چند قطعه تولید شود. این روش بویژه در مواردی مناسبتر است که تعداد محصول بسیار زیاد و در سطح بالا باشد، زیرا:


- \* قالب چند قطعه‌ای به علت دشواری در ساخت آن، گران تمام می‌شود.
- \* انتخاب نوع و مسیر کانال تزریق در قالب‌های چند قطعه‌ای بسیار پیچیده و مستلزم دقت زیاد است.

- \* باید سعی شود که قطعات، در حد امکان در قالب نزدیک بهم قرار گیرند تا مسیر تزریق کوتاه‌تر شود و راگا در محلی از قطعه واقع شود که پرشدن قالب قطعات در یک زمان و برآختی ممکن باشد.
- \* در قالب‌های چند قطعه‌ای با تعداد قطعات در یک قالب، مدت تولید کوتاه‌تر و تعداد آن در هر بار تزریق بیشتر خواهد بود، در نتیجه به افزایش محصول کمک خواهد شد.
- \* ضایعات راگا و کاناال تزریق در تعداد قطعات تقسیم شده و به حداقل می‌رسد. در شکل (۱۳۷) یک قالب دو قطعه‌ای سه صفحه نشان داده شده است. در این حالت راگاچینی، بطور اتوماتیک انجام می‌گیرد. ابتدا قالب در محل شماره (۱) باز می‌شود و پس از جدا شدن راگا قسمت (۲) گشوده شده و قطعه از قالب خارج می‌گردد.

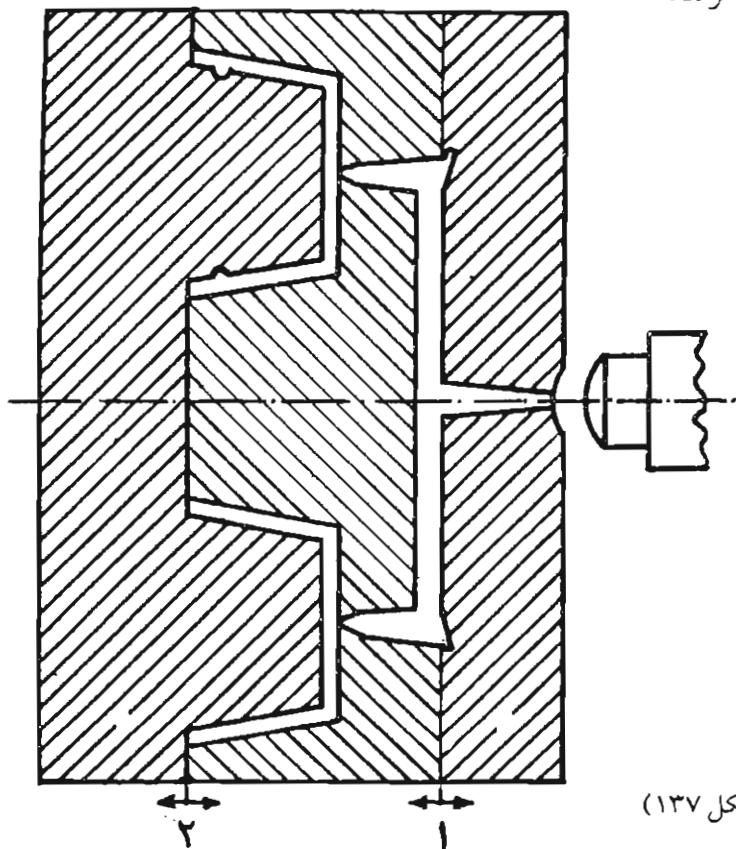


در شکل (۱۳۸) تولید قطعات شکل (۱۳۷) مورد نظر است.


در این مرحله برای کاهش ضخامت قالب و جمع و جور بودن آن محل راگا از کف لیوان به بغل آن متقل گردیده و در نتیجه حجم یک صفحه از قالب کاسته و بجای قالب سه صفحه ای، نوع دو صفحه ای بکار گرفته شده است.

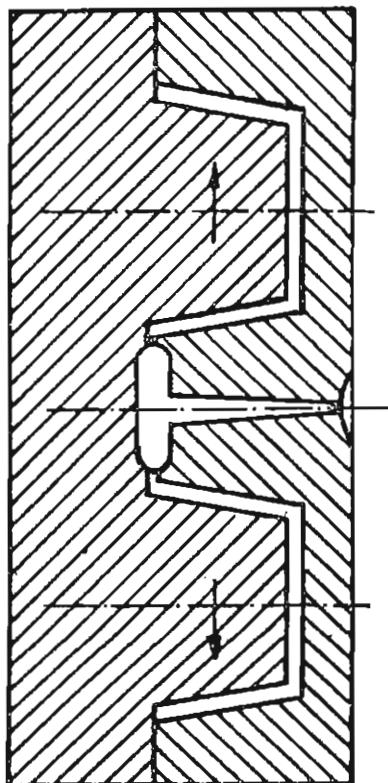

(شکل ۱۳۸)

در شکل (۱۳۹) قطعه ای با راگای سوزنی و کانال تزریق مشاهده می شود. قالب این قطعه سه صفحه ای ساخته شده و براساس راهنمای (شکل ۱۳۷) راگا در قسمت (۱) جدا شده و قطعه در قسمت ۲ از دو نیمه قالب بیرون می آید.

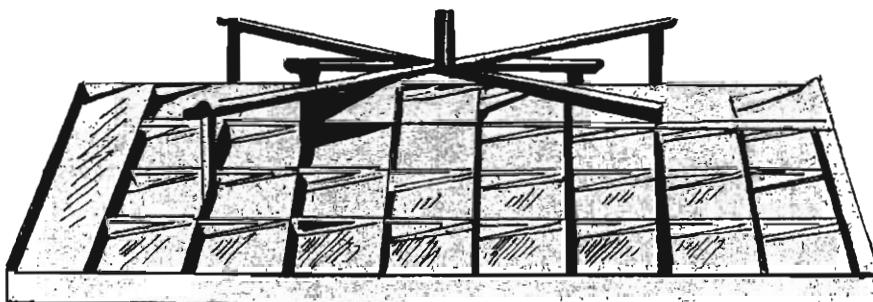

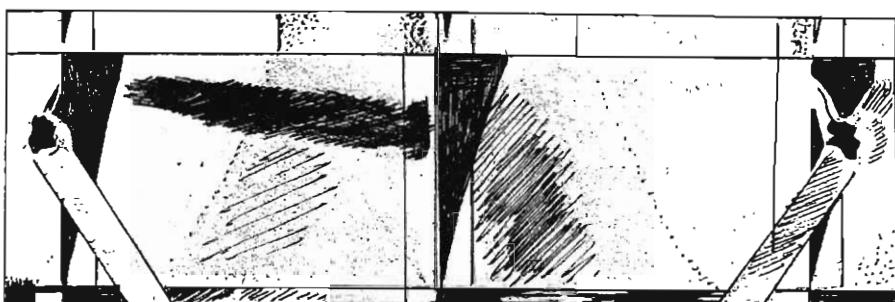


(شکل ۱۳۹)

**۱۳-۱-۴ - راگای تونلی**


یکی از جدیدترین نوع راگا که به تدریج مورد استفاده بیشتری پیدا کرده «راگای تونلی» است. با این نوع راگا قطعات تولید شده بطور اتوماتیک با قطع راگا از قالب خارج می شوند در حقیقت عمل راگاچینی در قالب انجام می شود و راگا و قطعه هریک جداگانه از قالب خارج می گردند.

در شکل (۱۴۰) راگای تونلی مشاهده می شود. در موقع باز شدن قالب لبه برش باگیر کردن به قطعه، راگا را از قطعه بریده و جدا می کند. سپس قطعه و راگا در حالت مجزا به قسمت پران قالب گیر می کنند و صفحه قالب گیر ماشین باز شده و پران عمل می کند و سرانجام قطعه و راگا یکباره از قالب بیرون انداده می شوند.

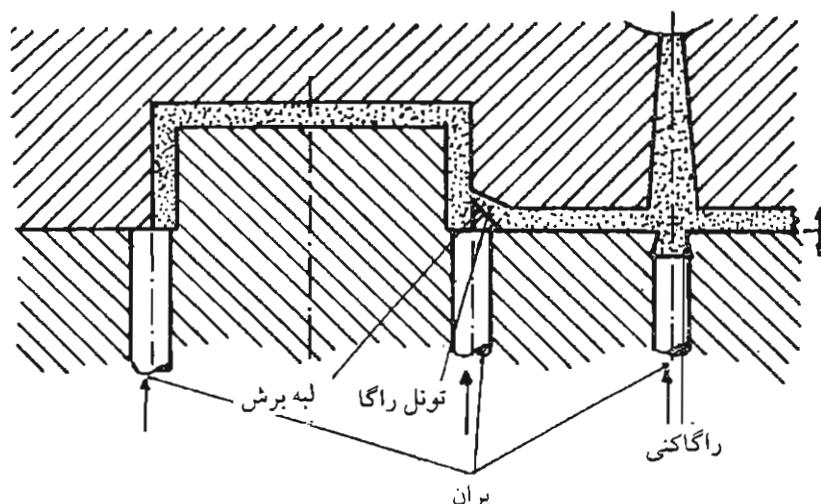

(شکل ۱۴۰)


در شکل (۱۴۱) قطعات تولید شده بارگای تونلی مشاهده می گردد. زاویه اینگونه راگا معمولاً بین  $۴۰$  الی  $۵۰$  درجه می باشد.

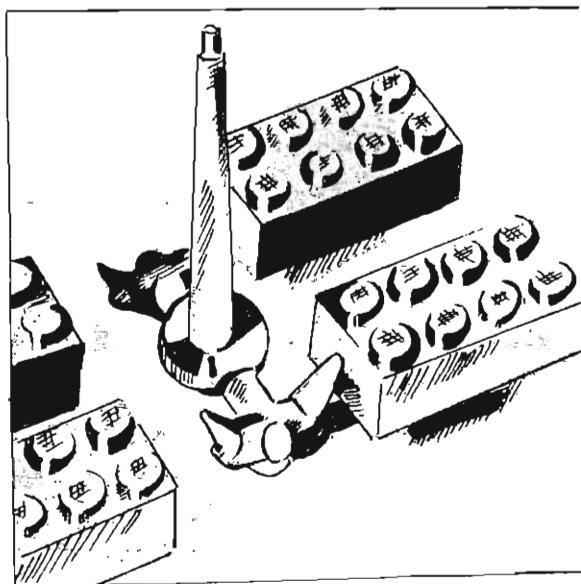

(شکل ۱۴۱)


در شکل (۱۴۲) عکس دیگری از راگای تونلی نشان داده شده بطوری که در

عکس مشاهده می شود سطح مقطع راگای تونلی در محل اتصال به قطعه، دایره ای در حداودیک میلیمتر مربع است.

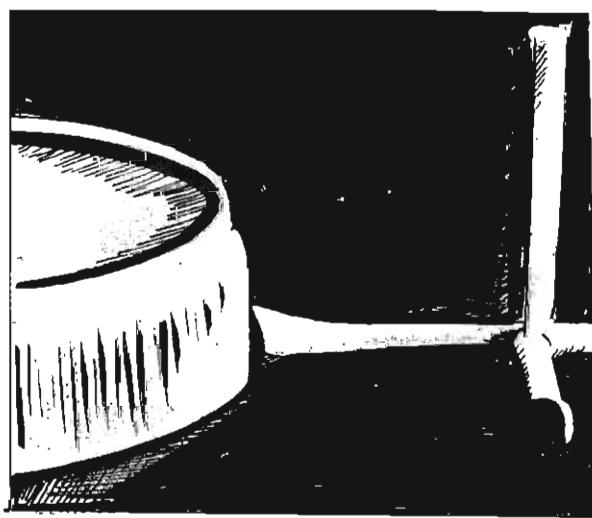


(شکل ۱۴۲)

در شکل (۱۴۳) همان قطعه، فوق از بالا دیده می شود. ( قالب این قطعات ۴ عددی بوده است ) .

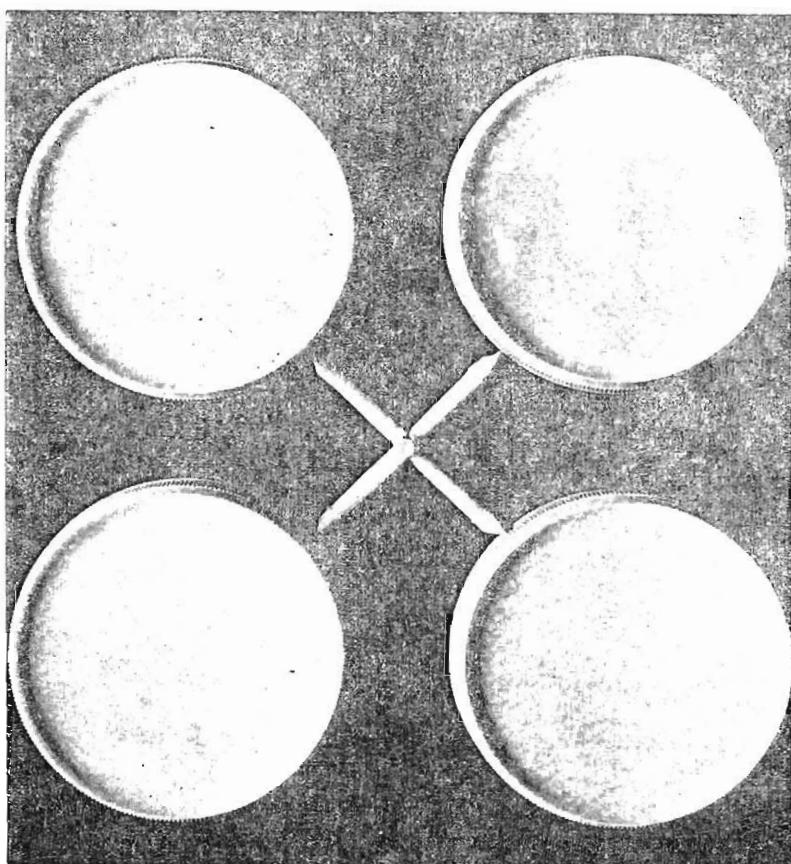

(شکل ۱۴۳)


در شکل (۱۴۴) نمونه دیگری از راگای تونلی نشان داده شده. ( قالب این قطعات ۲۴ عددی است . )

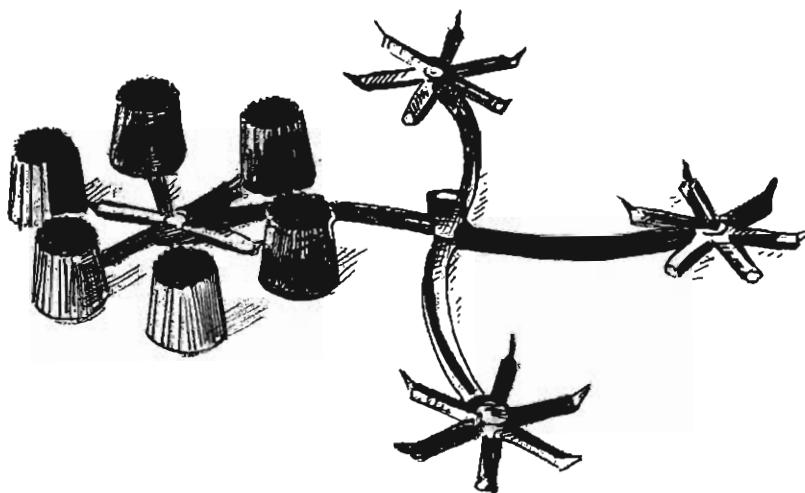

(شکل ۱۴۴)

در شکل (۱۴۵) هم یک نمونه از راگای تونلی ، در قالب ۱۶ قطعه ای مشاهده می شود .

غیر از راگای مخروطی و سوزنی و راگای (سوزنی تونلی) که تاکنون در مورد آنها گفتگو شده . انواع دیگر راگانیز (از قبیل راگای فیلمی ، راگای رینگی ، راگای چتری وغیره) وجود دارند . که هر یک با توجه به فرم خاص آنها به نحوی در مرغوبیت تولید موثر ، و در قالبهای قطعات بخصوصی قابل استفاده اند .

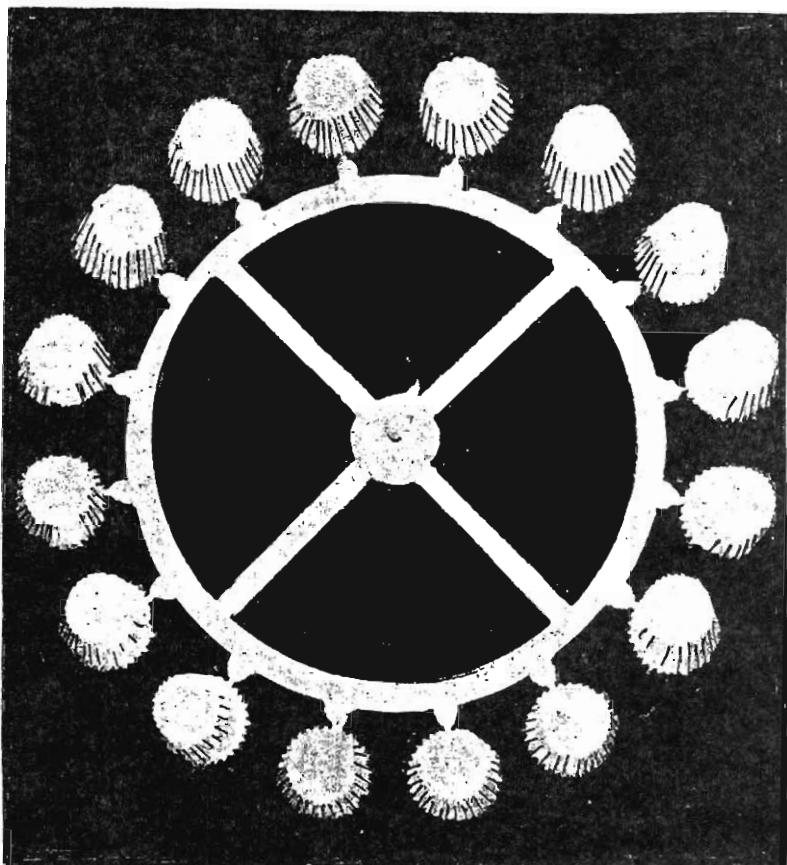


(شکل ۱۴۵)

### ۵ - ۱ - ۱۳ - راگای فیلمی


برخلاف راگای مخروطی یا سوزنی که فقط در یک نقطه به قطعه متصل، و مدخل مواد به تمام قالب قطعه از همان نقطه است، راگای فیلمی به قسمت عمده یا تمام طول یا عرض قطعه متصل می شود و مواد را یکباره و یکنواخت به قالب قطعه می رساند. مزیت این نوع راگا، استحکام قطعه تولید شده است. چون راگای فیلمی، رینگی یا چتری، در قطعه خط اتصال تزریق بوجود نمی آورد و مواد بطور یکسان و یکنواخت تمام قالب قطعه را یکباره فرامی گیرد در حقیقت راگای فیلمی بصورت یک فیلمی نازک به قطعه متصل می شود.

در شکل (۱۴۶) طرز اتصال راگای فیلمی به قطعه دیده می شود.

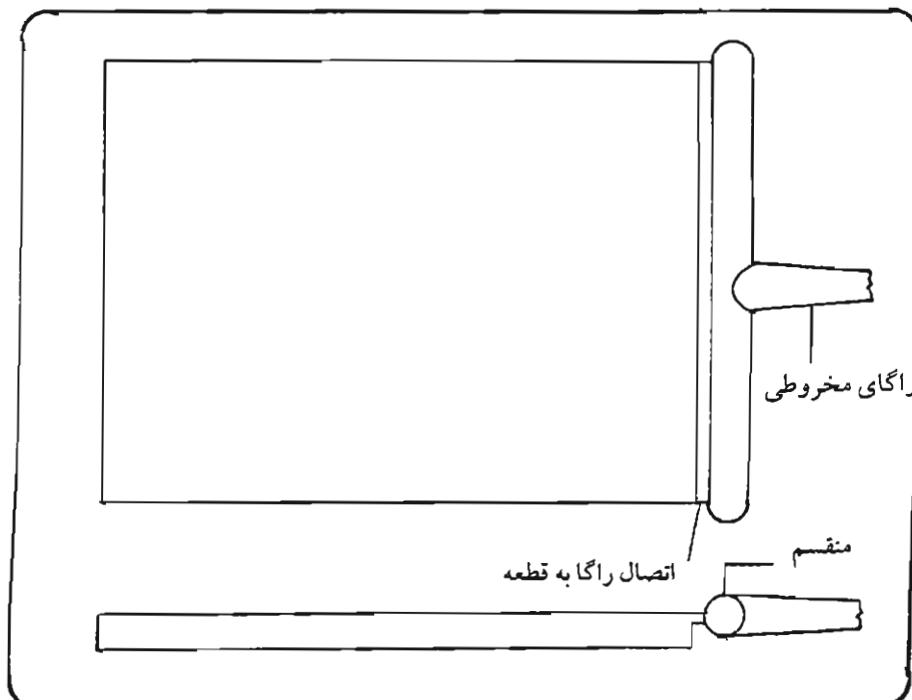


(شکل ۱۴۶)

در شکل (۱۴۷) سطح مقطع یک راگای فیلمی دیده می شود. مواد با جریان در مسیر فلش ها، قطعه را پر می کند.

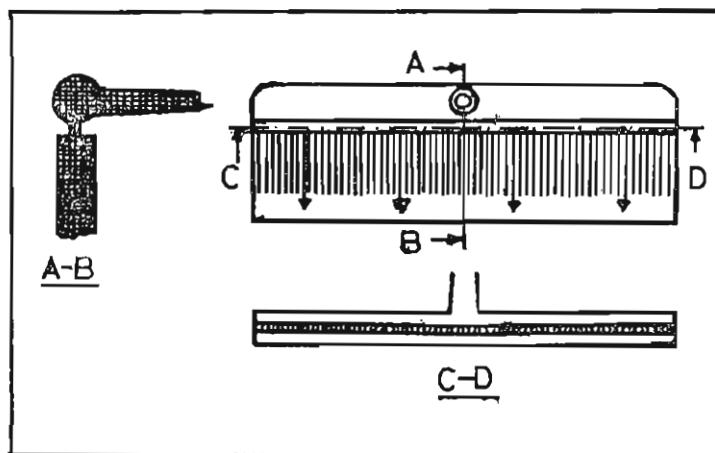

(شکل ۱۴۷)

در (شکل ۱۴۸) عکس یک قطعه از مواد پلی استیرول باراگای فیلمی مشاهده می شود.

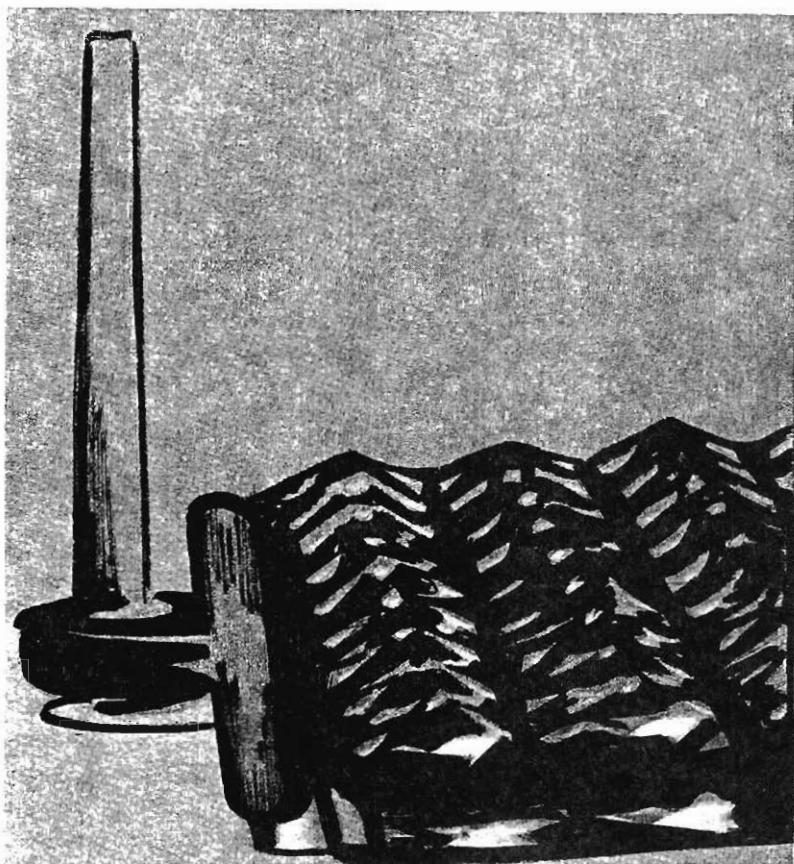


(شکل ۱۴۸)

### ۶-۱-۱۳- راگای رینگی

راگای رینگی برای تولید قطعات استوانه ای بکار می رود. چنانچه قطعات سیلندری از یک یا چند نقطه تزریق شوند، چون لازم است مواد با عبور از دور یک سمبه به هم جوش بخورد در قطعه خط اتصال تزریق ایجاد می شود که نقطه ضعف مکانیکی قطعه بشمار می رود. بنابراین قطعه باید بصورتی تزریق شود که خط

اتصال تزريق در آن بوجود نیاید، و این منظور تنها بوسیله راگای مخصوصی میسر است. راگای رینگی بصورت رینگ دور سر قطعه نشسته و مواد را از بالا به پایین در تمام طول قالب قطعه جریان می دهد.

شکل (۱۴۹) یک راگای رینگی را نشان می دهد.

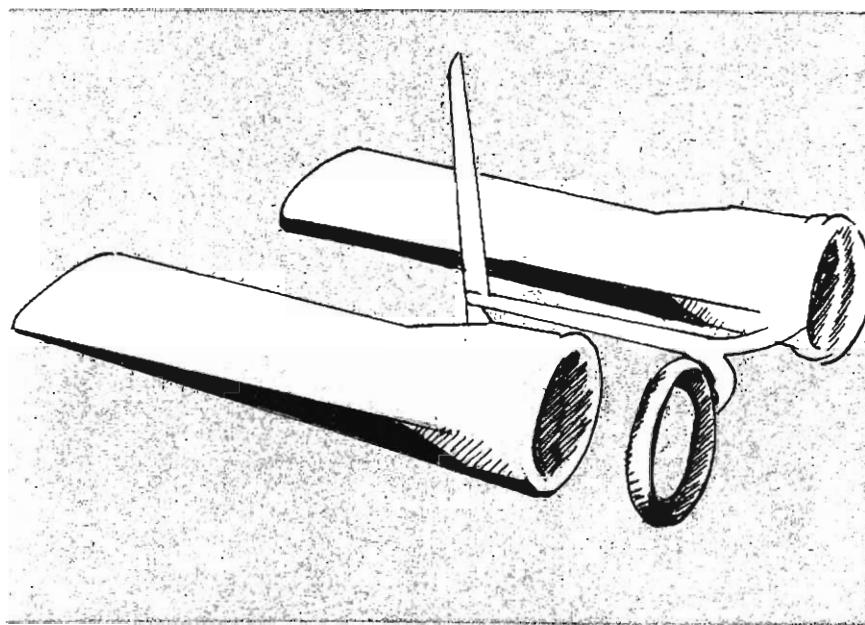


(شکل ۱۴۹)

### ۱ - ۱۳ - ۱ - راگای چتری

راگای چتری هم شبیه راگای رینگی است. در قالب بعضی قطعات مانند چرخ دنده های بسیار ضخیم استفاده از راگای رینگی مقدور نیست، در این موارد از راگای چتری استفاده می شود.

شکل (۱۵۰) یک راگای چتری را نشان می دهد.

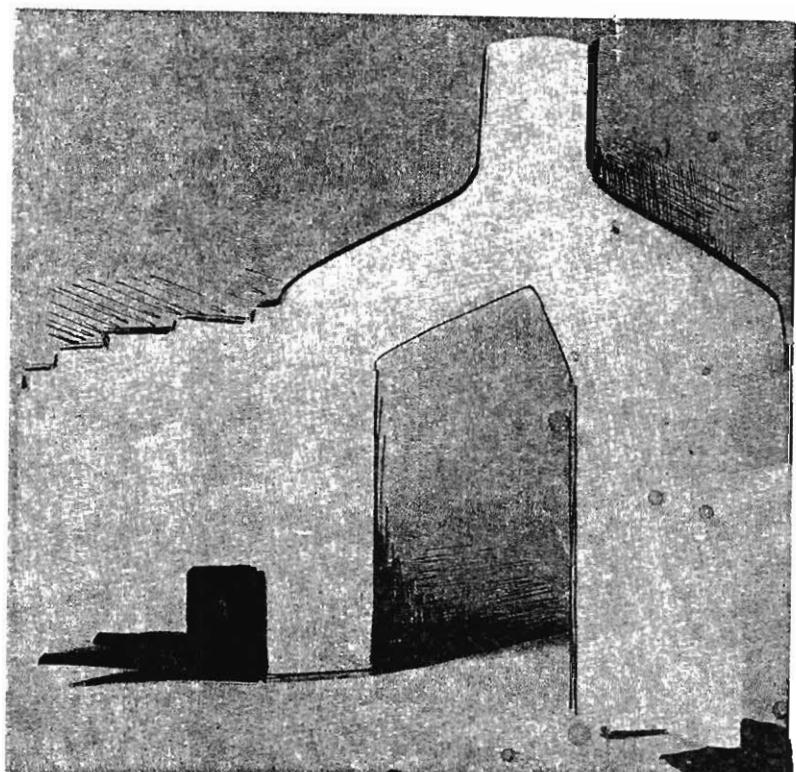


(شکل ۱۵۰)

### ۸ - ۱ - ۱۳ - سطح مقطع انواع کanal و راگا


برای تولید قطعات مرغوب و سالم، شکل کanal تزریق و راگا با توجه به میزان غلظت مواد پلاستیک در محیط ذوب، اهمیت زیادی دارد. همچنین شکل راگای متصل به قطعه، در پر کردن قالب قطعات آثر مستقیم و سازنده دارد. بویژه شکل سطح مقطع کanal تزریق و راگا و ابعاد آن و نیز طول مسیر تزریق و شکل قرار گرفتن آن، هر یک می تواند در مرغوبیت تولید یا ایجاد مشکلات آن، عامل موثری باشد. مسیر تزریق با توجه به نوع مواد مصرفی، باید در شکل و ابعادی انتخاب شود که مواد مذاب پلاستیک پس از عبور از آن مسیر، تا پایان عمل تزریق بداخیل قالب، بحالت گرم و مذاب باقی بماند. در صورتیکه ابعاد سطح مقطع کanal تزریق و راگا،

متناوب با هم نباشد و خارج از اندازه لازم انتخاب شود تا قالب بدرستی و سهولت پر نخواهد شد. حتی اگر سرعت و فشار تزریق بیفزاییم باز قادر به تولید قطعه نخواهیم بود. فشار و سرعت بیش از حد تزریق نیز به علت (اصطکاک) بارگا، سوختگی مواد را در بردارد. لذا ابعاد مسیر تزریق باید تا اندازه ای باشد که قالب به طور یکنواخت از مواد پر شود در قالب های چند عددی پر شدن قالب تمام قطعات باید در یک زمان و یکنواخت انجام یابد بنابراین میزان فشار تزریق هر یک از قطعات قالب چند عددی باید مساوی باشد. در غیر اینصورت چنانچه قالب قطعه ای زودتر از دیگر قطعات پر شود در اثر فشار زیاد پلیسه می کند در حالیکه قطعه دیگر هنوز در حال پر شدن است.

در اشکال (زیر) انواع مختلف مقطع کanal تزریق بررسی و نواقص و اشکالات پاره ای از آنها، توضیح و تشریح می شود.

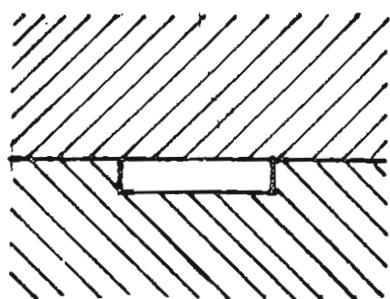


(شکل ۱۵۱)

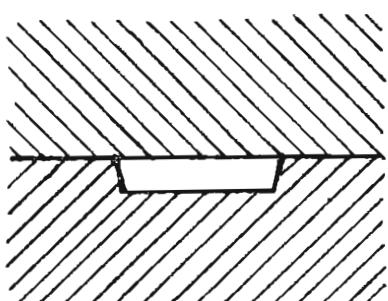


(شکل ۱۵۲)

در شکل (۱۵۱) سطح مقطع به شکل مستطیل است که در یک طرف صفحه قالب بوسیله فرز احداث شده است. برخورد مواد به دیواره کanal در حین عبور از آن زیاد است و چون زود سرد می شود و قالب را پر نمی کند مطلوب و مناسب نیست.


در شکل (۱۵۲) همان سطح مقطع مستطیل نشان داده شده که بعلت وجود زاویه مواد کanal تزریق آسانتر از قالب خارج می شود. این نوع هم به علت سرعت خنک شدن مواد و مسدود ساختن راه مناسب نیست.

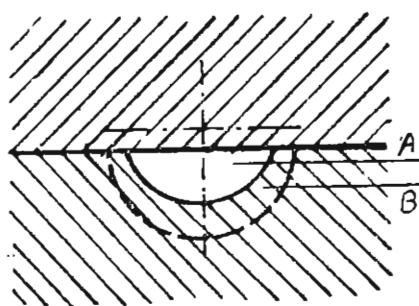

(شکل ۱۵۳)

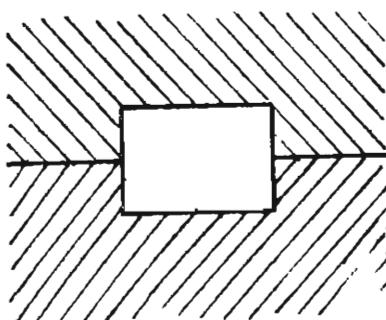

(شکل ۱۵۴)

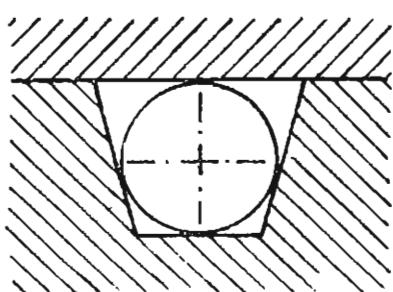


(شکل ۱۵۵)

در شکل (۱۵۳) سطح مقطع کanal تزریق در قسمت (A) بصورت قسمتی از دایره (وتر) دیده می شود که از یک طرف صفحه قالب در آورده شده است. این حالت از دو حالت فوق مناسبتر است، با این حال بعلت کمی قطر کanal مواد در طول راه سرد می شود. اگر بخواهیم این طول را بکار ببریم باید از تمام سطح مقطع (B) که یک نیم دایره کامل است استفاده کنیم.

در شکل (۱۵۴) سطح مقطع، بشکل مستطیل تا حدی مناسب است ولی چون کanal از دو طرف فرز شده بعلت وجود زاویه های تیز در موقع خروج قطعه از قالب، مشکلاتی پیش خواهد آمد.

در شکل (۱۵۵) سطح مقطع مشاهده می شود که می توان در هر نوع کanal تزریق بکار برد.


قسمت مهم این مقطع، سطح دایره ای است که داخل یک ذوزنقه در یک طرف قالب در آورده شده است. این روش در مواردی عملی خواهد بود که بخواهیم یک طرف قالب را فرز کنیم و گودی ذوزنقه باید به اندازه گنجایش دایر باشد.

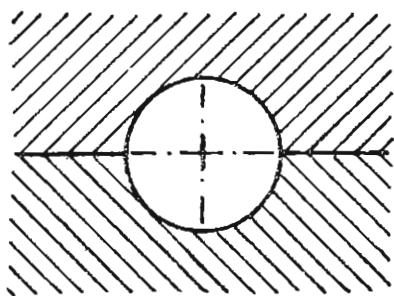

(شکل ۱۵۶)

در شکل (۱۵۶) مناسب‌ترین شکل کانال تزریق دیده می‌شود، نیم دایره کاملی از هر طرف قالب در آورده شده که رویهم دایره ای را تشکیل می‌دهند. گرچه منطبق ساختن آن در دو صفحه قالب کمی دشوار است ولی بهترین روش بشمار می‌رود.

همانگونه که کانال تزریق و سطح مقطع آن برای تولید مرغوب و دور از اشکال اهمیت دارد راگا هم که رابط بین کانال تزریق و اصل قطعه بشمار می‌رود شامل اهمیت است، زیرا چنانچه سطح مقطع راگا متناسب نباشد تولید قطعه با اشکالاتی مواجه خواهد شد، لذا ناچار به شرح اشکال مختلف سطح مقطع راگامی پردازیم.

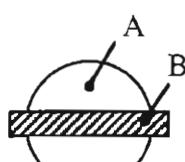


(شکل ۱۵۷)

در شکل (۱۵۷) (A) سطح مقطع کانال استوانه ای شکل تزریق را نشان می‌دهد که مقطع راگا در قاعده آن (B) قرار دارد. در این حالت سطح مقطع راگا حتی از قطر کانال تزریق هم پهن تر است و قابل استفاده نخواهد بود.




(شکل ۱۵۸)

در شکل (۱۵۸) (B) سطح مقطع راگا را نشان می‌دهد. با اینکه در این حالت اندازه سطح مقطع راگا نسبتاً مناسب‌تر است ولی باز نسبت به اندازه لازم بزرگ است.

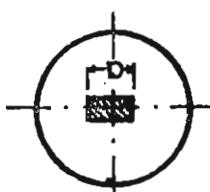


(شکل ۱۵۹)

در شکل (۱۵۹) سطح مقطع راگا به شکل مستطیل دیده می‌شود. این راگا در صورتیکه طول (D) از ۲ میلیمتر تجاوز

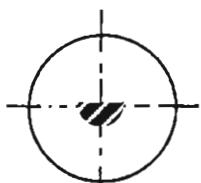

(شکل ۱۶۰)

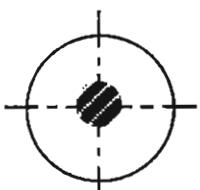


(شکل ۱۶۱)

نکند، مناسب است.

در شکل (۱۶۰) سطح قطع  
بصورت قسمتی از دایره مشاهده  
می شود. این حالت چندان مناسب  
نیست، زیرا مواد در موقع عبور از راگا  
سردمی شود یا در اثر فشار زیاد می سوزد.


شکل (۱۶۱) سطح مقطع راگابه  
شکل دایره که مناسب‌ترین راگا و در هر  
حال برای هر نوع قطعه‌ای قابل استفاده  
است.

پس از گفتگو درباره انواع مختلف کanal تزریق و راگا که از مهمترین عوامل  
ساختمان اصلی قالب بشمار می رود. اینک لازم است مطالبی در مورد اتصال راگا  
به قطعه، از زوایای مختلف یافان شود، همچنین ارتباط بین کanal تزریق و راگا  
مشخص گردد. در شکل (۱۶۲) :

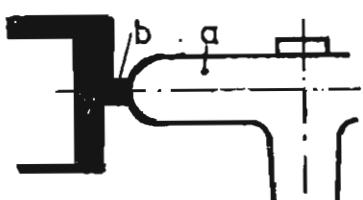


A - اتصال کanal تزریق (a) را به راگا  
نشان می دهد.

B - کanal تزریق در محل اتصال به راگا  
باریک شده فاصله (c) زیاد است. از  
زاویه (d) و گوشه‌های تند باید اجتناب  
کرد.

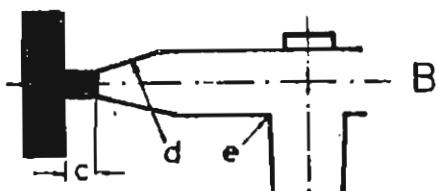

(شکل ۱۶۲)

$A = \text{صحیح}$     $B = \text{غلط}$

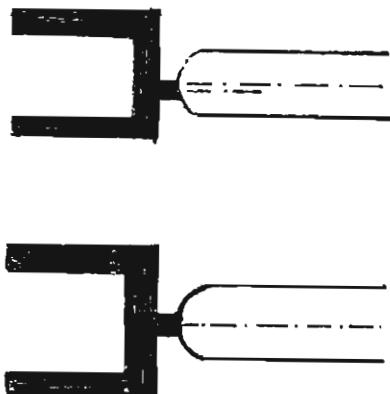


(شکل ۱۶۳)

در شکل (۱۶۳) :

D- راگا در مرکز کanal تزریق قرار گرفته، در نتیجه مواد مذاب باسانی در قالب قطعه وارد نشده و دچار اشکال خواهد شد.

E- طریقه صحیح اتصال راگا به قطعه و کanal تزریق نشان می دهد.  
(صحیح D=E و غلط)

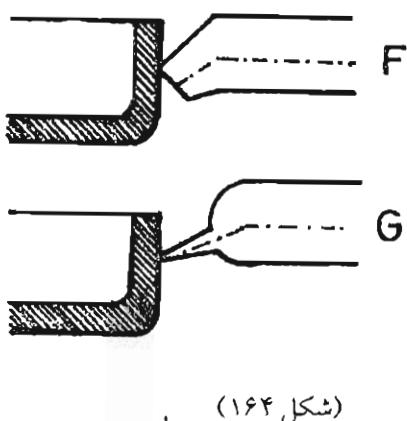


(شکل ۱۶۴)

در شکل (۱۶۴) :

F- راگای سوزنی مخصوص تزریق از پشت قطعه به داخل آن انجام می گیرد و بیشتر برای قطعات استوانه ای کوچک مناسب می باشد.

G- راگای سوزنی (تونلی) مناسب برای قطعاتی که راگا باید حتماً در قالب از قطعه جدا شود و احتیاج به راگا چینی نباشد.

H- نوع دیگر راگای سوزنی مناسب برای قالب های چند قطعه ای. شکل (۱۶۵)

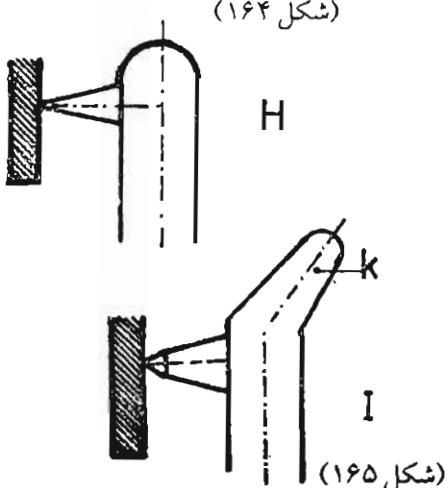


(شکل ۱۶۵)

I- راگای سوزنی مخصوص، مناسب برای مواد نرم با قابلیت ارتقای زیاد. زائد (K) در کanal تزریق موجب آن است که (مسیر راگا) باسانی از قطعه جدا شود.

چنانچه قالب، چند قطعه ای ساخته می شود، در حد امکان باید ابعاد قالب بزرگ و طولانی شود تا کانال تزريق، مسیر کوتاهتری را طی کند و قبل از سرد شدن مواد در این کانال، کلیه قالب های قطعات در یک زمان واحد بطور یکنواخت از مواد پر شوند. در غیر اینصورت بطور یکه گفته شد با ادامه دیر و زود پر شدن آنها، تدریجیاً به قالب آسیب خواهد رسید و استهلاک آن تسريع خواهد شد، لذا همیشه باید هماهنگی در مدت پر شدن قطعات یک قالب رعایت شود.

در نمونه های زیر (شکل ۱۶۷) انواع مختلف کانال تزريق و راگای قالبهای چند قطعه ای مشاهده می شود.

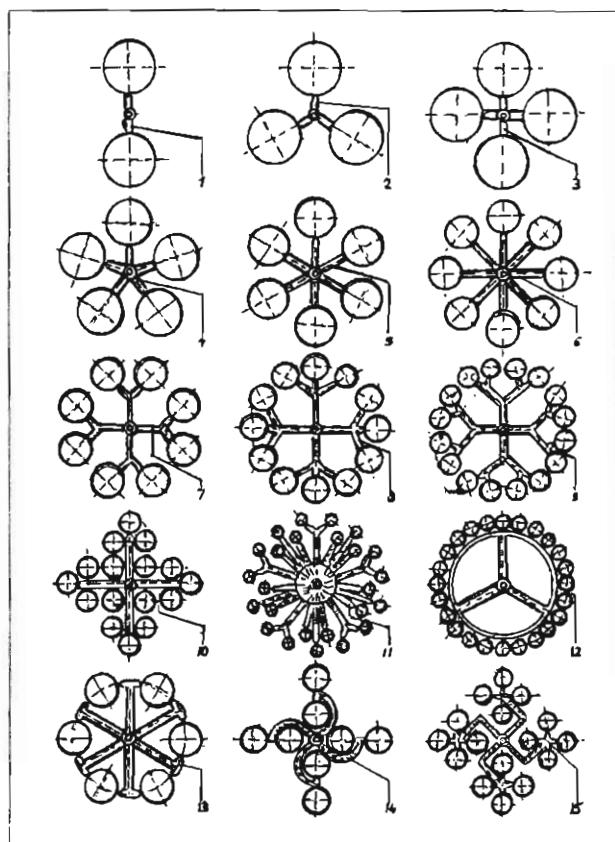

(شکل ۱۶۷)

### ۲ - ۱۳ - خطوط اتصال تزريق

طول مسیر تزريق از ابتدای اتصال راگا به قطعه شروع و به آخرین نقطه‌ای که مواد برای تولید یک قطعه باید طی کند ختم می‌شود.

وقتیکه مواد داخل قالب می‌شود، ابتدا از نزدیکرین مسیر خود را به انتهای قطعه می‌رساند و در صورت وجود پیچ و خم‌های در قطعه به همان صورت مسیر خود را ادامه می‌دهد تا قطعه پرشود. اگر قطعه استوانه‌ای شکل باشد معمولاً مواد پس از ورود به قالب از دو طرف حرکت می‌کند و در پایان راه هر دو در یک نقطه بهم می‌رسند و جوش می‌خورند. در این نقطه اثری بصورت یک خط بجای می‌گذارد که خط اتصال تزريق خوانده می‌شود. بر طرف ساختن و محو کردن کامل خط تزريق به سادگی میسر نیست و سعی می‌شود که مواد وقتی در نقطه پایان بهم می‌رسند و جوش می‌خورد کاملاً گرم و در حال ذوب باشد تا مقاومت مکانیکی آن در محل اتصال ضعیف نگردد.


همچنین اگر مواد در مسیر خود از دور سمبه یا قطعه فلزی بگذرد که جهت تزريق از اطراف آن در قالب تعبیه می‌شود، باز هم خط تزريقی ایجاد خواهد شد که نقطه ضعف قطعه بشمار می‌رود. بنابراین در طراحی قالب باید در حد امکان ضخامت قطعه را یکنواخت انتخاب کرده و از نهادن پیچ و خم‌ها وزوایای تند خودداری شود و نیز راگا در محلی انتخاب شود که طول مسیر تزريق به حداقل برسد. گاهی به منظور آسانی خروج قطعه از قالب اندکی سیلیکون یا یک روغن مشابه (بصورت اسپری) در قالب می‌پاشند، لیکن همین مواد در ایجاد خط تزريق اثر گذاشته و باعث ضعیف شدن مقاومت مکانیکی قطعه می‌شود.

### ۳ - ۱۳ - پران قالب (بیرون انداز)

پس از تولید و سرد شدن قطعه، قالب باز می‌شود و قطعه، که روی صفحه متحرک گیره ماشین در یک نیمه قالب مانده بوسیله میله‌های پران به بیرون پرتاپ می‌گردد.

میله های پران کلاً داخل صفحه ای کار گذاشته شده که با شروع کار واحد پران ماشین بر صفحه پران قالب فشار می آید و میله های پران که روی این صفحه قرار دارند یکباره بجلو حرکت می کنند و چون سرمیله های پران با کف قالب هم سطح است به قطعه برخورده و آنرا از قالب بیرون می اندازند. البته در قالبها و قطعات مختلف شکل پران ها نیز بصورت گوناگون ساخته می شود. میله های پران ممکن است بصورت میله گرد و دایره ای شکل باشد یا بشکل رینگ دور قطعه قرار گیرد. مثل انواع پران لیوانهای آب خوری.

در شکل (۱۶۸) قالب ۴ قطعه ای لیوانی مشاهده می شود که پران آنها بصورت رینگ دور سنبه های قالب لیوان قرار گرفته اند و همگی با هم عمل می کنند. جاسازی میله های پران نیز در قالب بصورت های مختلف است، بطوریکه ذکر شد باید ابتدا به طرح قالب توجه شود در موقع طراحی قالب، یکی از مسائل مهم انتخاب محل پران است، زیرا در حدامکان نباید میله های پران روی قطعه اثر بگذارند (جاییندازد) تا قطعه زشت نشود.

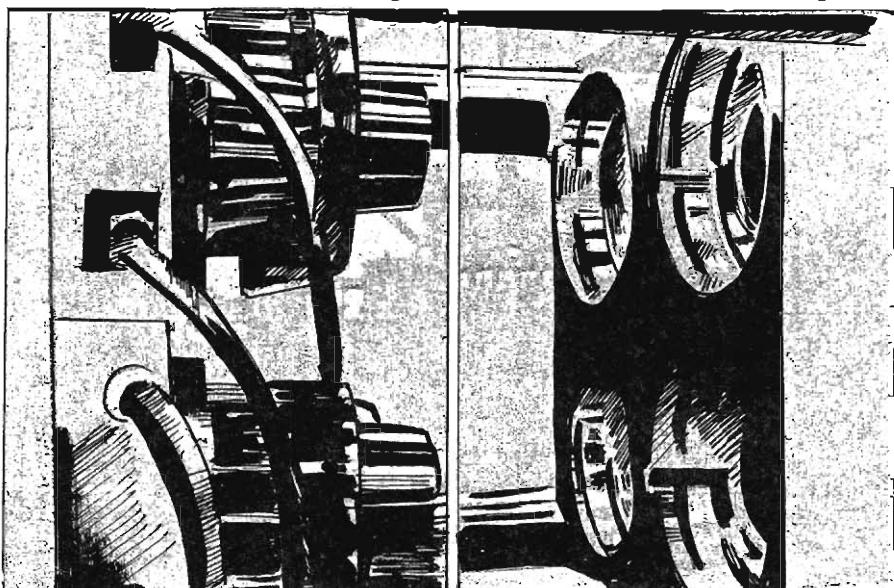


(شکل ۱۶۸)

لذا باید تعداد میله های پران را به حداقل رسانید. با این حال اگر میله های پران

خیلی نازک باشند یا تعداد آنها کم باشند قطعه تولید شده برای خارج نشده و به شکستن یا خمیدگی آن خواهد انجامید. در بعضی موارد میله های پران در حالیکه عمل پران را انجام می دهند جزئی از ساختمان قالب محسوب می شوند. تقسیم میله های پران در سطح قالب با توجه به امکانات موجود انجام می شود. در قسمتهایی از قطعه که به قالب محکم تر می چسبد و باصطلاح درگیری بیشتری دارد باید تعداد میله پران بیشتر و در محلهایی که درگیری ندارد کمتر تعییه شود تا قطعه برای خارج و یکنواخت از قالب خارج و به کلیه قسمتهای صفحه پران فشار یکنواخت وارد شود.

در شکل (۱۶۹) یک قالب سه قطعه ای مشاهده می شود.

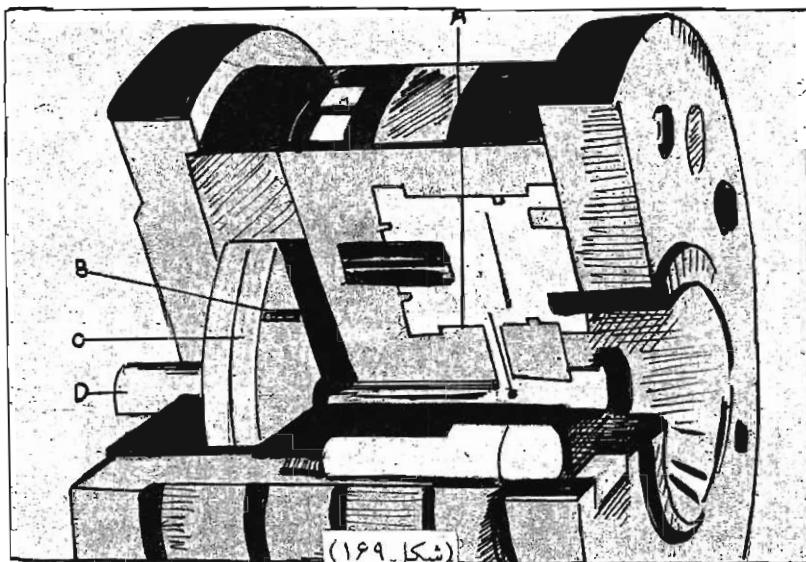

(شکل ۱۶۹)

A- میله پران که در مرکز قالب قرار دارد و کanal تزریق را از قالب جدا می کند.

B- میله پران

C- صفحات پران که میله های پران داخل آن تعییه شده است.

D- میله ای که واحد پران ماشین روی آن فشار می آورد تا صفحه پران بجلو رانده شود.


در شکل (۱۷۰) دونیمه یک قالب مشاهده می شود، که در سمت چپ نیمه

طرف تزریق قالب و در جهت راست نیمه طرف پران را نشان می‌دهد.

A- جای قالب اندام قطعات

B- کanal تزریق


انتخاب فولاد برای میله‌های پران قالب بسیار مهم است، زیرا مرتبًا جهت تزریق و تولید بجلو و عقب در حرکتند، لذا باید کاملاً مقاوم و صیقلی باشند تا در مدتی کوتاه گریپ شوند. اخیراً در کشور آلمان غربی میله‌های پران را تحت شماره (DIN1530) استاندارد کرده‌اند.

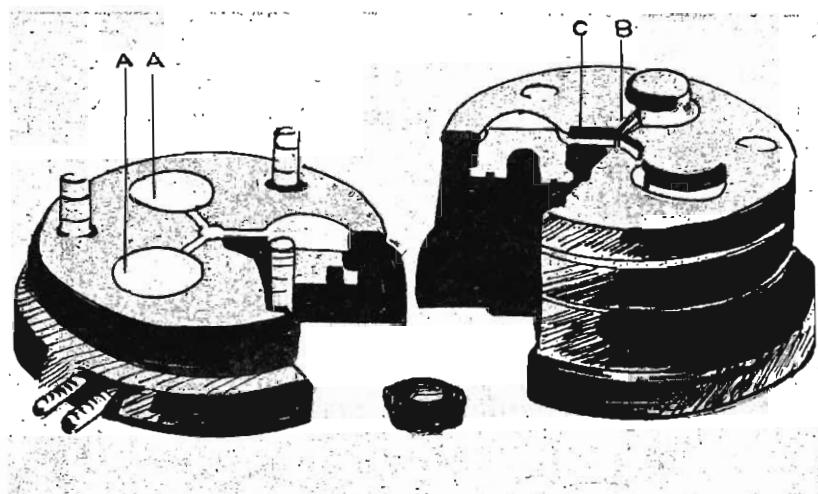

(شکل ۱۷۰)

### در شکل (۱۷۱) انواع مخ تلف

میله‌های بیرون انداز دیده می‌شود که در صفحه پران ثابت شده‌اند.

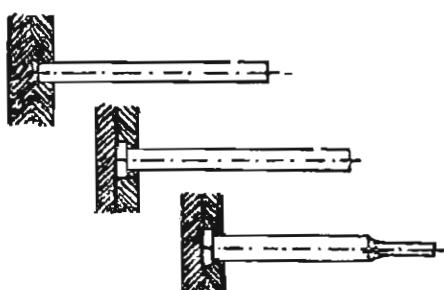


(شکل ۱۷۱)

تلرانس میله پران و بوش آن در حدود ۰/۰۲ میلیمتر است. هنگام تزریق مواد بداخل قالب، هوای موجود در آن می تواند در این فاصله از دور میله های پران عبور کند و از قالب خارج شود. در قالب های چند قطعه ای با هر بار تولید قالب باز می شود و قطعات از آن خارج می گردند. بیرون کشیدن مسیر تزریق از بوش آن خود مشکلی محسوب می شود، زیرا گاهی راگا از محل اتصال به قطعات می شکند و داخل بوش تزریق قالب می ماند. لذا برای بیرون کشیدن مسیر تزریق از درون بوش، در برابر بوش (طرف پران قالب) میله پرانی نصب می شود که سر آن شکل بخصوصی دارد و مسیر تزریق را از داخل بوش بیرون می کشد و اصطلاحاً راگا کش نامیده می شود که پس از باز شدن قالب از داخل بوش بیرون می آید و عمل پران را انجام می دهدند.

در شکل (۱۷۲) انواع مختلف راگا کش (D , C , B , A) مشاهده می شود.

- ۱ - صفحه پران قالب
- ۲ - قطعه تزریق شده
- ۳ - بوش تزریق
- ۴ - صفحه ثابت قالب
- ۵ - راگا

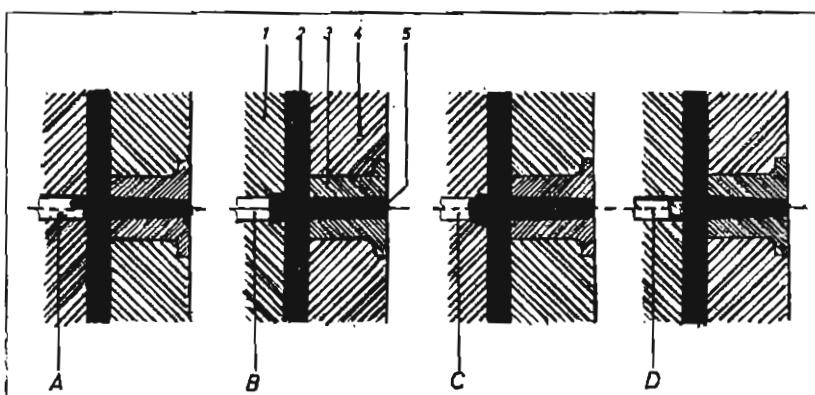

(شکل ۱۷۲)

### ۴-۳ - خنک کن قالب

خنک کردن و در حقیقت تنظیم حرارت قالب و یکنواخت نگهداشت آن یکی دیگر از عوامل مهم مرغوبیت تولید است، زیرا ثابت بودن درجه حرارت در حد لازم به مرغوبیت و همچنین از دیاد تولید کمک موثر و مستقیم می‌کند.

معمولًا قالبها بوسیله آب خنک نگهداشته می‌شوند تا مواد پس از تزریق بداخل قالب بلا فاصله خنک و سخت شود. اندازه و میزان گرمی و سردی ارتباط به مواد پلاستیک مصرفی دارد. مثلا برای موادی از قبیل پلی کربنات لازم است حرارت قالب حتی حدود ۹۰ درجه سانتیگراد نگهداشته شود. و نیز در مورد مواد آکریلیک (آ.ب. اس) باید قالب گرم باشد. پس منظور از خنک کردن قالب کترول و ثابت داشتن حرارت قالب در درجه معین و محدود است. اعم از اینکه این حرارت ۳۰ درجه یا ۱۰۰ درجه سانتیگراد باشد و حتی گاهی بیشتر که در صورت آخر از گرمکن‌های روغنی استفاده می‌شود.

محل کانال خنک کن، در موقع طراحی قالب پیش‌بینی می‌شود و حتی قطر و تعداد کانال‌ها نسبت به حجم و شکل قطعه کاملاً دقیق محاسبه می‌شود. چنانچه در قطعه تولید شده حالت پیچیدگی دیده شود، قاعده تأعلت آن، نامنظم خنک کردن قالب است. زیرا دیر یا زود خنک شدن قسمتهای مختلف یک قطعه به همین نتیجه خواهد آنجامید.

درجه حرارت آبی که برای خنک کردن قالب وارد آن می‌شود، در صورتیکه از آب شهر استفاده شود معمولًا بین ۱۵ تا ۵ درجه سانتیگراد متغیر است و اختلاف حرارت بعلت تغییر فصول است.

طریقه خنک کردن قالب و درجه حرارت آب در مدت تولید قطعه اثر بسیار دارد زیرا هرچه مقدار آب مصرفی سرددتر باشد از زمان خنک شدن می‌کاهد و در نتیجه تعداد و سطح تولید در زمان محدود بالا می‌رود و البته این عوامل در مرغوبیت آن نیز اثر می‌گذارد.

استفاده از آب بسیار سرد برای خنک کردن قالب قطعات غیر صنعتی (مثل انواع

سلط قوطی های بسته بندی، اسباب بازی و غیره) اشکالی ندارد، ولی در مورد قطعات صنعتی مناسب نمی باشد. زیرا با تغییر سریع و سقوط حرارت قالب بواسیله آب بسیار سرد قطعات تولید شده در هوای ۳۰ الی ۴۰ درجه سانتیگراد حداکثر پس از ۴۸ ساعت منقبض شده و ابعاد دقیق خود را از دست می دهدن (کمی کوچک می شوند) و حتی احياناً پیچیدگی پیدامی کنند که در اصطلاح آنرا حالت انقباض دوم می نامند و به کشش ملکولی زنجیر ملکول پلاستیک مربوط است.

هرچه قطعه سریعتر خنک شود، با توجه به نوع مواد پلاستیک کشش ملکولی، و در نتیجه حالت انقباض دوم آن بیشتر است که پس از حداکثر دو روز با گرم شدن مجدد قطعه این حالت کشش ملکولی به تدریج ازین می رود و قطعه کمی کوچکتر می شود یا می پیچد که برای قطعات صنعتی با ابعاد دقیق مناسب نمی باشد، بهترین روش خنک کردن قالب استفاده از برج های خنک کن است که همیشه حرارت آب را کترل و از رادریک درجه معین نگه می دارد و می توان با تنظیم آن حرارت آب را کترل و از اتلاف آن جلوگیری کرد، زیرا آب بعد از گذشتن از قالب مجددآ داخل برج خنک کن شده و پس از سرد شدن دوباره مورد استفاده قرار می گیرد. در حقیقت یک سیستم مدار بسته خنک کننده قالب بوجود می آید.


البته این سیستم در مکان های مناسب است که هوا در تابستان زیاد گرم نباشد و با وزیدن باد آب گرم خنک شود. در حالیکه اگر هوابسیار گرم باشد مناسب ترین راه خنک کردن قالب حتی روغن تانک ماشین تزریق استفاده از دستگاههای آب سرد کن بر قی است.

آب سرد کن بر قی بطور کلی بر دو نوع هستند:

نوع ثابت، که در سالانی جدا از قسمت تولید نصب می شوند و بواسیله لوله آب سرد را به قسمت تولید و قالب می رسانند. این نوع به برج خنک کن احتیاج دارد و نوع دیگری که متحرک است و شبیه به کولر گازی عمل می کند.

(شکل ۱۷۳) دستگاه آب سرد کن بر قی رانشان می دهد که رادیاتور آن بواسیله هوا خنک می شود. این نوع آب سرد کن اصلاً احتیاج به آب ندارد، بلکه مخزن آن

مقداری آب ظرفیت دارد و همان مقدار مرتب در گردش رفت و برگشت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

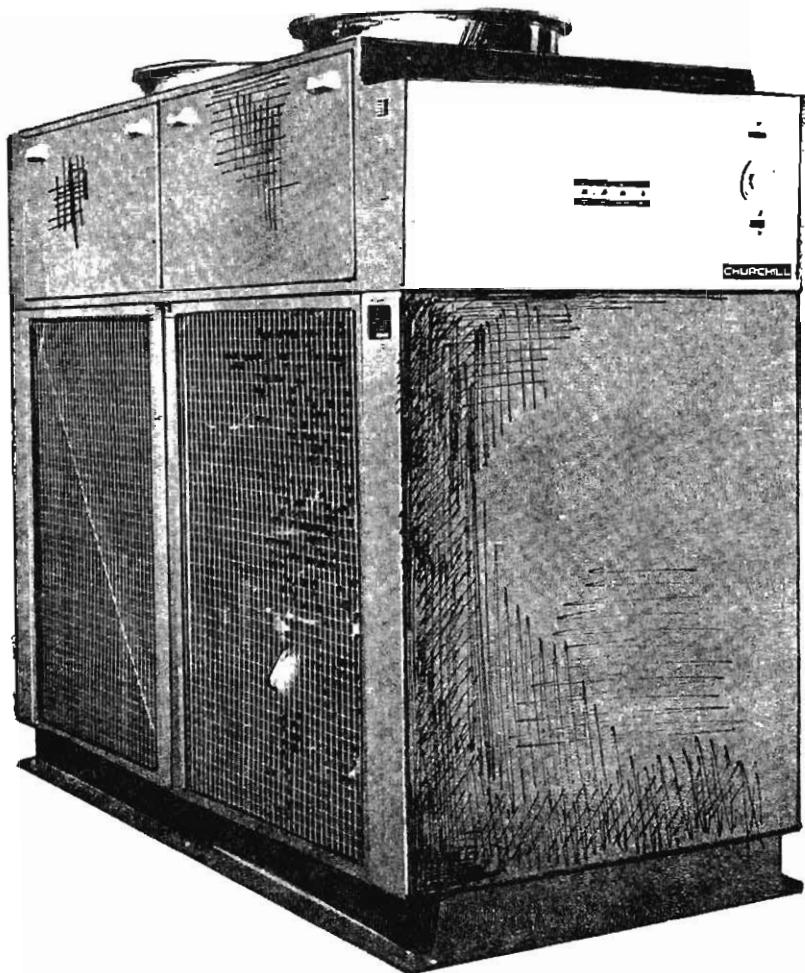

(شکل ۱۷۳)

البته آب سرد کنها در انواع مختلف و با ظرفیت های متفاوتی هستند. از یک تن الی حدود ۱۰۰ تن ظرفیت خنک کن. برای مثال آب سرد کن یک تنی حدود ۲۰۰۰

کیلو کالری در ساعت در ۱۰ درجه سانتیگراد آب ظرفیت خنک کن دارد و آب سرد کن ۸ تنی حدود ۲۰۰۰ کیلو کالری.

با توجه به تعداد ماشینهای تزریقی که در یک کارگاه می باشد گاهی مناسب است آب سرد کن بزرگتری را برای آب رسانی به دویا چند ماشین تزریقی اختصاص دهیم. البته بسیار بزرگ هم شاید مناسب نباشد، زیرا اگر اشکالی در آن ایجاد شود و متوقف گردد چندین ماشین تولیدی از کار می افتد.

در مورد خنک کردن قالب نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

\* با توجه به شکل و طرح قالب سعی کنید تمام قالب بطور یکنواخت خنک شود.

\* کمال آب قالب را در نقاط نزدیک قطعه انتخاب کنید تا بتوانید بلا فاصله آنرا خنک کنید.

\* درجه حرارت آب باید قابل کنترل باشد تا در طول تولید یکسان بماند.

\* برای ازدیاد تولید قطعات غیر صنعتی می توان از دستگاههای آب سرد کن در جوار ماشین تزریقی استفاده کرد. البته آب سرد کنهای بزرگتر را می توان برای استفاده در دو ماشین تزریقی که قطعات مشابه تولید می کنند، بکار برد.

\* در تولید قطعات صنعتی استفاده از آب سرد کن مناسب نیست، زیرا قطعاتی که بسرعت خنک شوند اثر انقباض دوم در آنها زیاد خواهد شد و در نتیجه ابعاد دقیق قطعه تغییر می کند.

\* قطعاتی که با مواد (پلی کربنات، آکریلیک، پلی آستال و آ. ب. اس) تولید می شوند. قالب آنها احتیاج به خنک کردن ندارد بلکه باید بوسیله آب گرم مکن آنرا گرم نگهداشت.

\* خنک نگهداشت بیش از اندازه قالب باعث خواهد شد که خط اتصال مواد، روی قطعه بوضوح دیده شود.

در شکل (۱۷۴) دستگاه آبگرمکن دیده می شود. در پشت آن محل اتصال چهار شیلنگ می باشد که دو محل آن برای ورود و خروج آب سرد و تخلیه است. و در

محل دیگر برای آب گرم رفت به قالب ویرگشت از قالب می باشد که بطور مدار بسته مرتب آب را در یک درجه حرارت معین نگه می دارد و همیشه قالب درجه حرارت مشخص دارد.



(شکل ۱۷۴)

قطعات صنعتی از موادهایی که قبل اذکر گردید در صورتیکه از طریق گرم نگهداشتن قالب تولید شوند می توان آنها را مرغوب ترین نوع نامید. زیرا در این

حالت قالب آن چنان سرد نیست که مواد مذاب پس از داخل شدن در قالب بلا فاصله خشک شود و استحکام خود را از دست می دهد.  
در مواقعي که قالب را گرم و حرارت آنرا تحت کنترل نگه می داريم.  
نکات زير مورد توجه قرار مي گيرند:

\* خواص مکانیکی قطعه تولید شده بيشتر می شود، زير املکولهای زنجير ملکولی حالت کشش کمتری دارند.

\* اثر انقباض دوم در قطعات بسيار کم خواهد بود.


\* خط اتصال مواد در قطعات مشاهده نخواهد شد.

\* سطح خارجي قطعه بسيار صاف، صيقلى و برآق می باشد.

\* بعلت گرم بودن قالب قطعه ديرتر در قالب خشک و سرد می شود. در نتيجه زمان توليد قطعه زياد می شود و توليد ماشين کمتر خواهد شد.

\* در موقع استفاده از آبگرمکن لازم است صفحات قالبگير ماشين تزريق را با آب سرد خنک نگه داريم ، زيرا گرمای قالب به صفحات متقل می شود و به مرور زمان می تواند به آنها آسيب برساند.

در شكل (۱۷۵) قسمت A دو کanal مستقيم آب را نشان می دهد که بواسيله يك شيلنك خارج از قالب، بهم متصل گشته اند. در نتيجه آب از يك کanal وارد و از کanal ديگر خارج می گردد (شماره ۱).

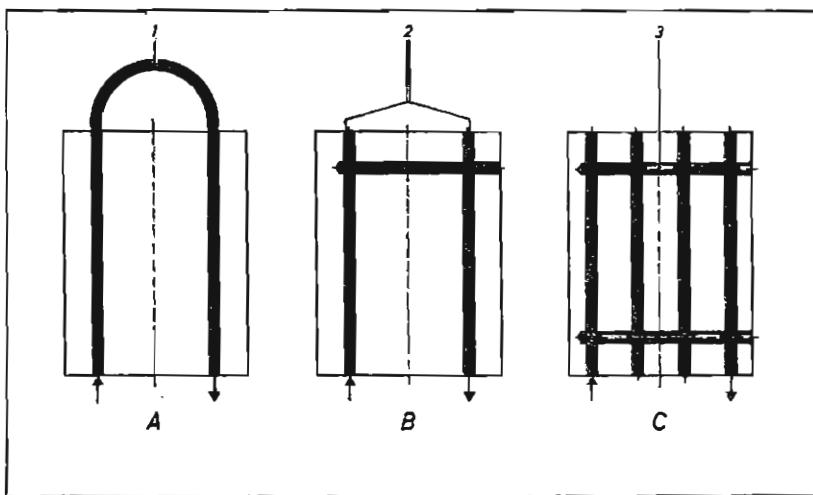


(شکل ۱۷۵)

در قسمت (B) همان دو کanal آب قسمت A مشاهده می شود. در اینجا برای ارتباط دو کanal بجای بکار بردن شیلنگ کanal دیگری از داخل قالب کشیده و دو کanal را بهم متصل کرده اند، البته انتهای فوچانی و جنبی کanalها(شماره ۲) مسدود شده و در نتیجه فقط راه ورود و خروج وجود دارد بدون آنکه در خارج از قالب به شیلنگی احتیاج باشد.

در قسمت (C) به جای دو کanal چهار کanal آب تعییه و دو کanal متقطع افقی نیز در دو انتهای کanalها وصل شده است. قسمت های فوچانی و جنبی آن با جاسازی کردن قطعه فلز توپری (۳) با فشار مسدود گردیده که فقط یک راه ورود و خروج آب وجود دارد و گرددش آب در تمام چهار کanal میسر است.

در شکل (۱۷۶) شیوه ها و امکانات خنک کردن قالب های چند قطعه ای مشاهده می شود.

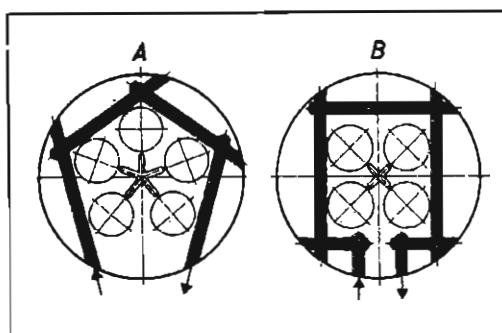


(شکل ۱۷۶)

در شکل (۱۷۷) روش خنک کردن صفحات پشت قالب و کف قطعات بزرگ و گرد را نشان می دهد.


A- فرز کردن دایره تقریبی بوسیله ماشین فرز کپی میسر است.

B- در صورتیکه امکانات ماشین برای فرز کاری محدود باشد می توان حدود ۲۷۰ درجه از دایره را گرد در آورد و سپس به دایره بالا وصل کرد.

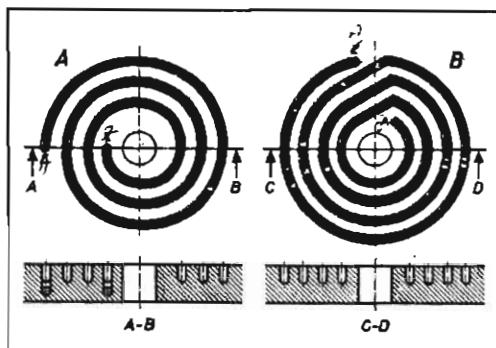


(شکل ۱۷۷)

در شکل (۱۷۸) طریقه خنک کردن دو قالب لیوان مشاهده می شود.

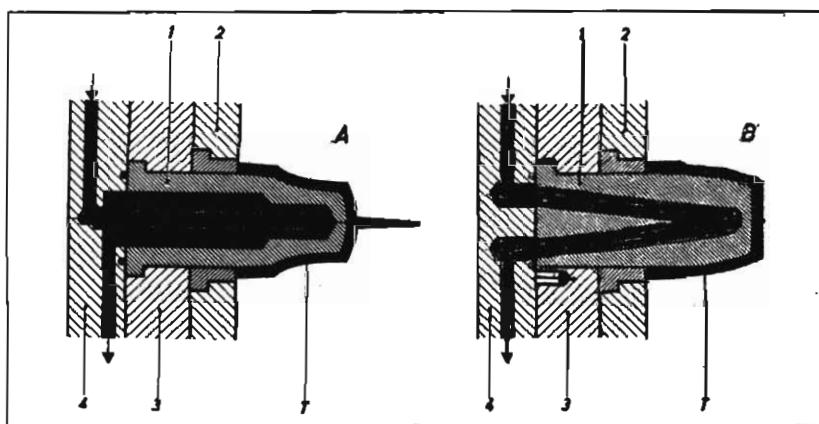

(شکل ۱۷۸)

شکل (۱۷۹) در صورت زیاد بزرگ بودن قالب قطعه، نمی توان از روش بالا (شکل ۱۷۸) استفاده کرد، در این حالت پیچ بزرگی در پشت قالب جاسازی شده و آب از مرکز پیچ وارد قالب می شود و پس از عبور از داخل کلیه فوامیل دندۀ خارج می گردد. در نتیجه کلیه جوانب قالب و کف آن بصورت یکنواخت خنک خواهد شد.

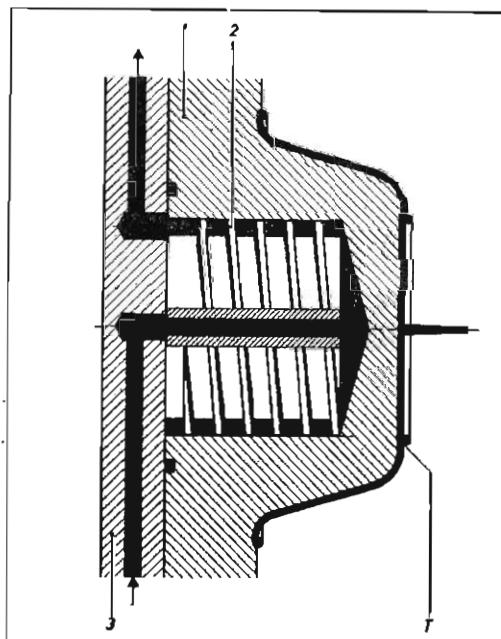


(شکل ۱۷۹)

#### ۱۴ - رنگ کردن مواد پلاستیک

کارخانه های سازنده مواد خام پلاستیک محصولات خود را بی رنگ یا الوان بفروش می رسانند. برای پلاستیک ساز مشکل است که انواع رنگهای مواد را به مقدار زیاد خریداری و انتبار کند تا در موارد لزوم رنگ مخصوص رافورآمورد استفاده قرار دهد. از طرف دیگر بهای مواد الوان (رنگهای مختلف) ۱۵ تا ۲۰ درصد از مواد بی رنگ گران تر است. اگر بخواهیم به جزء رنگهای استاندارد کارخانه رنگ مخصوصی سفارش دهیم شاید گرانی آن تا حدود ۲۵ درصد بیش از قیمت مواد بی رنگ باشد. با توجه به این نکات بهتر است مواد پلاستیک بی رنگ تهییه و در موقع مصرف برنگ دلخواه رنگ شود.

ساده ترین نوع مخلوط کن گرانول شامل یک الکترو موتور و یک بشکه در دار، و در صورت لزوم می توان ارتفاع الکترو موتور را از زمین بیشتر کرده و بجای یک

بشكه در وسط و از دو بشگه در طرفین آن استفاده کرد (شکل ۱۸۰)

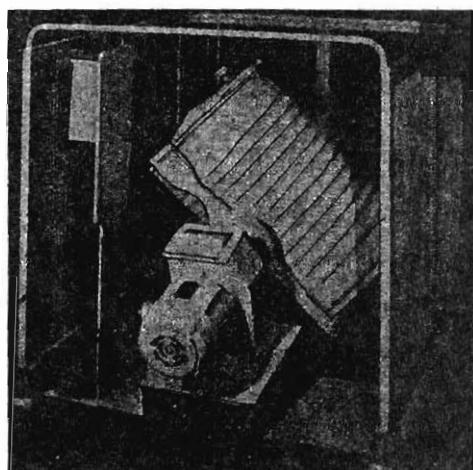


(شکل ۱۸۰)

مواد بی رنگ را به مقدار معین داخل مخلوط کن می ریزیم و سپس مقدار لازم پودر رنگ را به آن اضافه می کنیم و بشکه را محکم می بندیم. مدت لازم برای مخلوط کردن و رنگ کردن مواد حدود ۲۰ و حداقل ۳۰ دقیقه است.

ساختمان مخلوط کن و طرز مخلوط

کردن رنگ و مواد، در هم رنگ در آوردن مواد و قطعات، بسیار موثر است. در شکل (۱۸۱) نوع دیگری مخلوط کن با ظرفیت بیشتری دیده می شود.


در حالیکه دانه های مواد داخل مخلوط کن در گردش است، رنگ دور جدار خارجی مواد می نشیند و چون دانه ها هنگام گردش به یکدیگر سایده می شوند این سایش حالت الکتریستیه ایجاد می کند

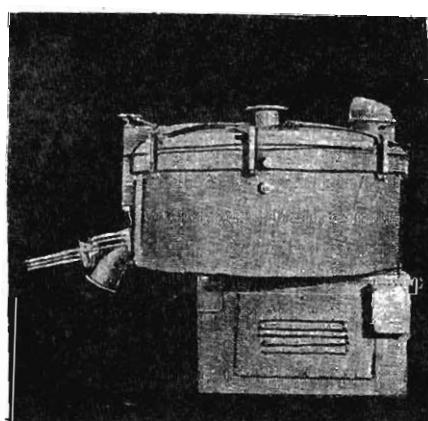

(شکل ۱۸۱)


می کند و به قدرت جاذبه جدار خارجی دانه های مواد افزوده، پودر ییشتی جذب می کند.

شکل (۱۸۲) دستگاه تمام اتوماتیک مخلوط کن رانشان می دهد که قادر است مواد خام، مواد آسیابی، رنگ گرانول (ماستریچ) و رنگ پودر را به نسبت درصدی که روی تابلو آن معین می کنیم تا حدود ۶۰۰ کیلو گرم در ساعت آنها مخلوط کرده، آماده مصرف کند.

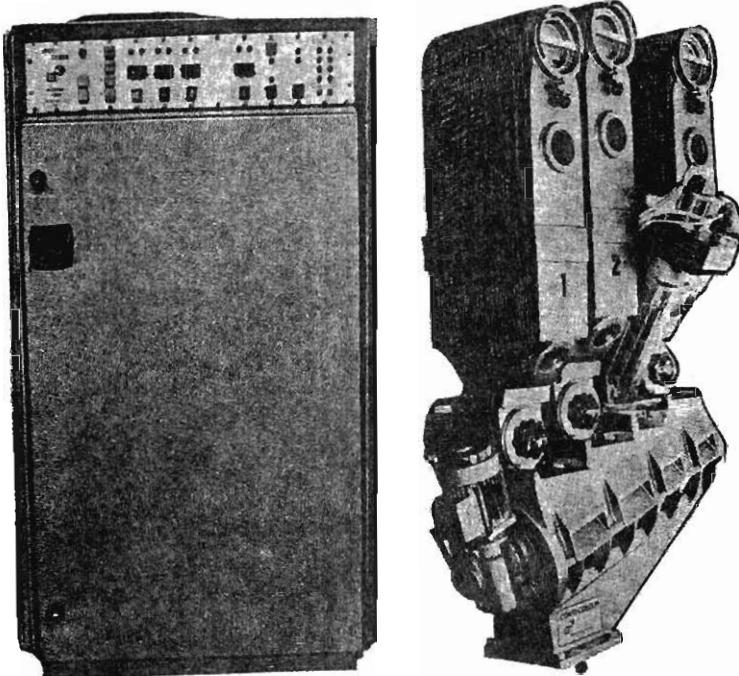

(شکل ۱۸۲).

در شکل (۱۸۳) مخلوط کن از زوایای دیگری دیده می شود و سر شیلنگی های مواد کش اتوماتیک در شکل دیده می شود.

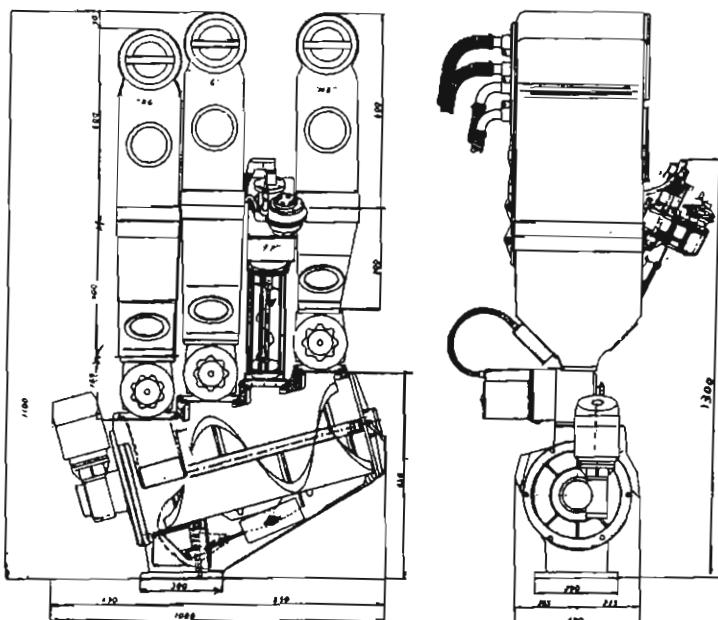

(شکل ۱۸۳)

صرف پودر رنگ برای رنگ کردن دانه های بی رنگ پلاستیک هنوز بسیار زیاد است، ولی اخیراً بعلت زیان هایی که اجنباس تولید شده با رنگهای پودری به انسان وارد ساخته در بعضی از کشورهای اروپائی مصرف پودر رنگ ممنوع اعلام شده است، در نتیجه از رنگهای دانه ای استفاده می شود. رنگهای دانه ای را اصلاحاً (ماستریچ) می نامند. روش تهییه ماستریچ باین شکل است که این دو مواد خام پلاستیک را بارنگ پودر مخلوط کرده و آنرا از داخل ماشینهای اکسترودر می گذرانند و دوباره بصورت دانه تولید می کنند. دانه ای که حدود ۱۰ الی ۳۰ درصد رنگ مخلوط دارد و سپس آنرا بعنوان دانه های رنگ ماستریچ به فروش می رسد.

صرف دانه های ماستریچ بسیار آسان است، زیرا در صورتیکه آنرا اداخل مخزنی با مواد پلاستیک مخلوط کنیم دیگر بدنه مخلوط کن غبار رنگ را بخود نخواهد گرفت و پاکیزه می ماند که همین خود بسیار مهم است.


بکار بردن رنگ پودری مخلوط با مواد پلاستیک رنگ محصول را مرغوبتر و یکدست تر خواهد ساخت. قیمت آن را ارزانتر از رنگ ماستریچ می باشد در حالیکه رنگ کردن با پودر برای تولید کننده و پلاستیک ساز مشکلات زیادی بوجود می آورد که مصرف رنگ ماستریچ آن را خواهد داشت و در نتیجه ایجاد همین مشکلات در نتیجه رنگ ماستریچ ارزانتر از پودر تمام خواهد شد.

نظر به تفاوت بهای انواع رنگ بر حسب خواص آنها بهتر آن است که قبل از هر اقدامی با کارشناسان مجریب رنگ در انتخاب آن مشورت شود. رنگهایی که در مقابل نور خورشید ثابت می مانند طبعاً گرانتر هستند.

همچنین رنگهایی که در ظروف منازل بکار می روند چون نباید مختلف سلامت و بهداشت باشند به مراتب گرانتر از رنگهایی است که صرف برای زیبایی مصرف می شوند.

در شکل (۱۸۴) دستگاه مخلوط کن رنگ ماستریچ را با مواد پلاستیک مشاهده می کنیم، این قبیل دستگاه را روی قیف ماشین تزريقی نصب می کنند و با وصل کردن باد به آن مواد بصورت تمام اتوماتیک از داخل کیسه نزدیک ماشین تزريقی به داخل مخلوط کن منتقل می شود و با درصدی معین رنگ ماستریچ را با مواد مخلوط می کند و داخل قیف می ریزد و هر زمان قیف پر شد بطور اتوماتیک متوقف می گردد.

- ۱ - مخزن رنگ ماستریچ
- ۲ - تابلو الکترونیک و تعیین در ضد رنگ
- ۳ - لوله هوا که از کمپرسور هوا می گیرد
- ۴ - لوله مواد کش از زمین به داخل مخلوط کن

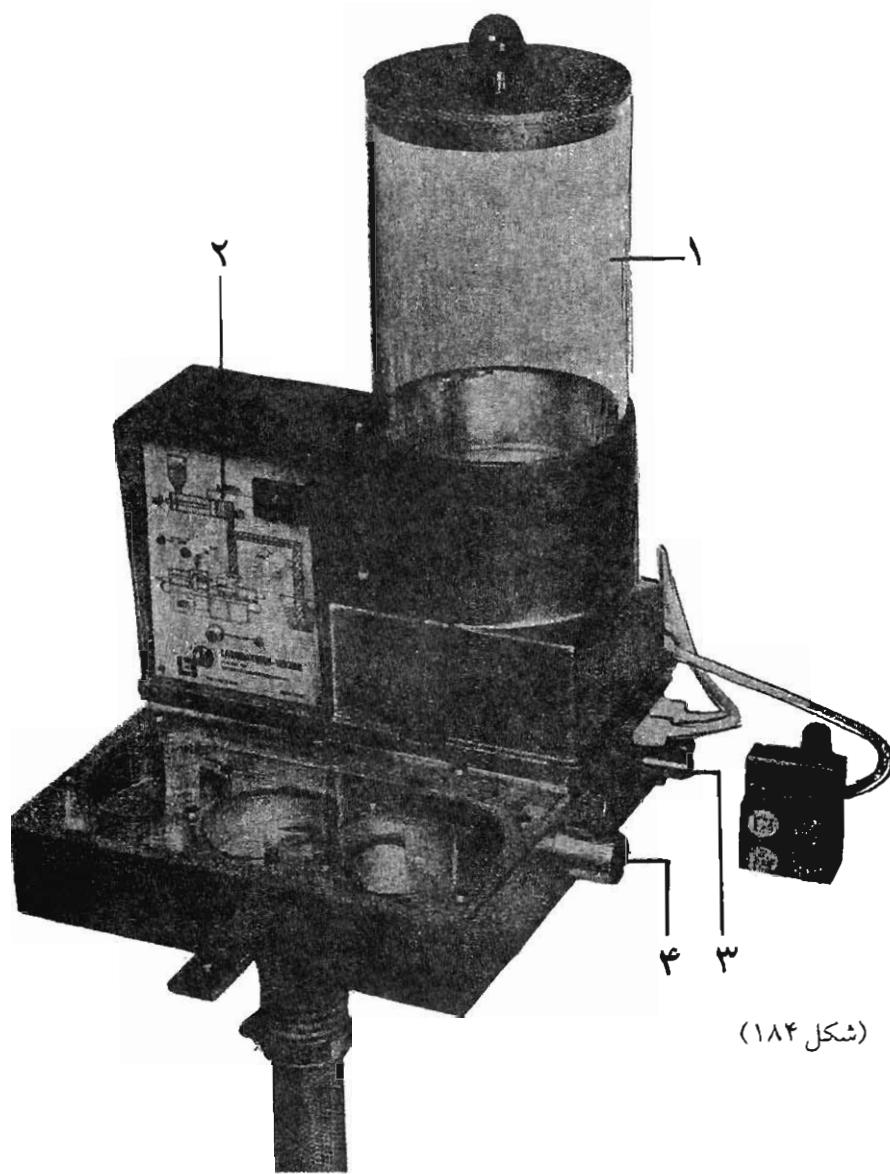


(شکل ۱۸۴)

**۱۵-آسیاب**


در صنایع پلاستیک سازی به علت نرم بودن مواد پلاستیک و قابلیت دوباره مصرف کردن آن می‌توانیم بگوییم که اصولاً صنایعتی وجود ندارد و مگر مواد هایی که بعلت بی توجهی با خاک و آشغال آگوده شوند و غیر قابل مصرف گردند. عموماً برآگاهایی که از قطعه جدا می‌شود و یا قطعاتی که به عللی نقصی دارند دوباره قابل

صرف هستند و می‌توان در آسیاب آنها را خرد کرد و به مصرف رسانید. (البته در این بحث منظور مواد ترمومیکل است می‌باشد) در ماشینهای تزریقی کوچک و متوسط حتی می‌توان قطعات خراب و راگارا بلاfaciale بغل ماشین تزریقی بوسیله آسیاب کوچکی خرد کرد و دوباره مورد استفاده قرار داد.

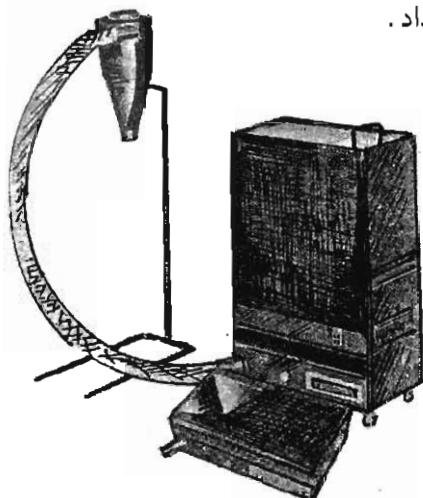

(شکل ۱۸۵)

شکل (۱۸۵) آسیاب کوچکی رانشان می‌دهد که بدون صداکاری کند و مخصوص نصب جنب ماشین تزریقی می‌باشد و بوسیله شیلنگ و مخزنی که دارد راگای آسیاب شده را بلاfaciale داخل قیف ماشین تزریق می‌کند.

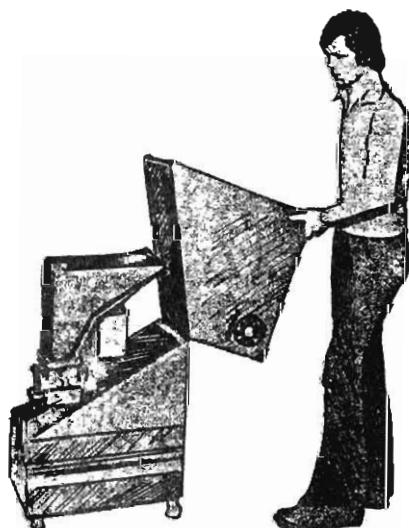


(شکل ۱۸۶) راپای ماشین تزریق آسیاب کرده و بلاfaciale به مصرف برسانیم.


شکل (۱۸۶) آسیاب بالا را از داخل نشان می‌دهد (بدون قاب صداگیر). این روش مصرف کردن مواد آسیابی شاید ارزانترین و صحیح ترین راه باشد، زیرا همیشه حمل و نقل مواد آسیابی از کارگاه تولید به قسمت آسیاب و ابانتن آن همچنین تفکیک انواع پلاستیک از یکدیگر که مخلوط نشوند و پس از آسیاب دوباره آنها را تقسیم کرد. اینبار و مصرف کردن شان مخارج و زحمات زیادی را در بردارد، لذا بهترین روش آن است که در صورت امکان مواد ضایعات را پای ماشین تزریق آسیاب کرده و بلاfaciale به مصرف برسانیم.

شکل (۱۸۷) در قطعات بزرگ شاید امکان نصب آسیاب جنب ماشین تزریق نباشد.

در این صورت ضایعات و راگادر قسمت دیگری نگهداری و بوسیله آسیاب های بزرگتری خرد می شود و به مصرف می رسد، در این آسیاب ضایعات پس از خرد شدن داخل یا مخزن آن جمع می شوند و کيسه های خالی زیر مخزن قرار می گیرند و پر می شوند.

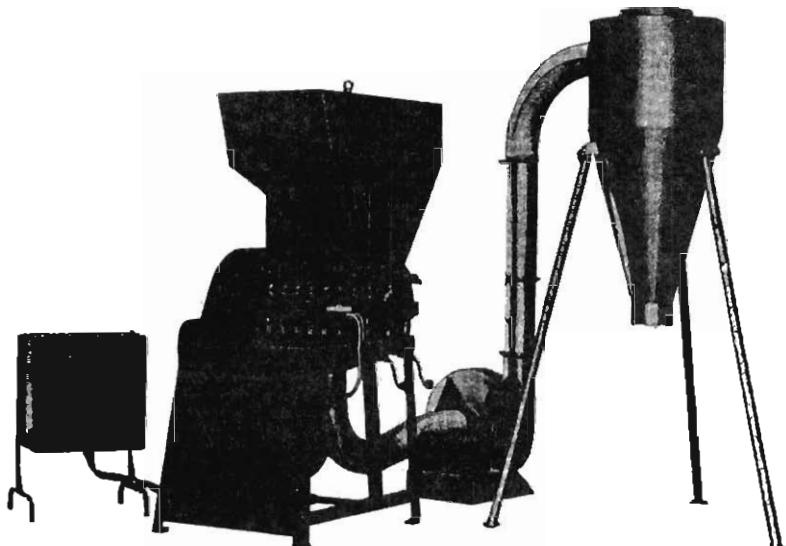


(شکل ۱۸۷)

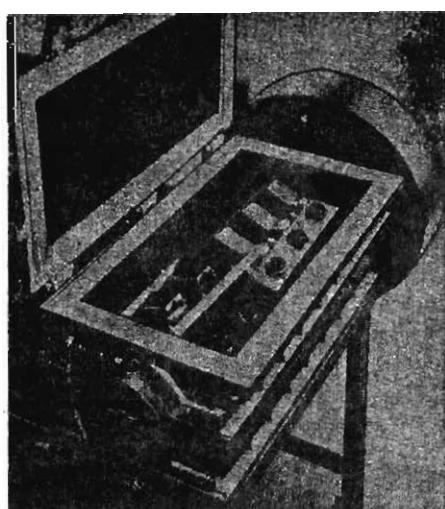

شکل (۱۸۸) تیغه های آسیاب را  
نشان می دهد.

(شکل ۱۸۸)

شکل (۱۸۹) همان آسیاب (بالا) است ولی با قاب صدای آسیاب کم می شود و کارگر را ناراحت نمی کند.

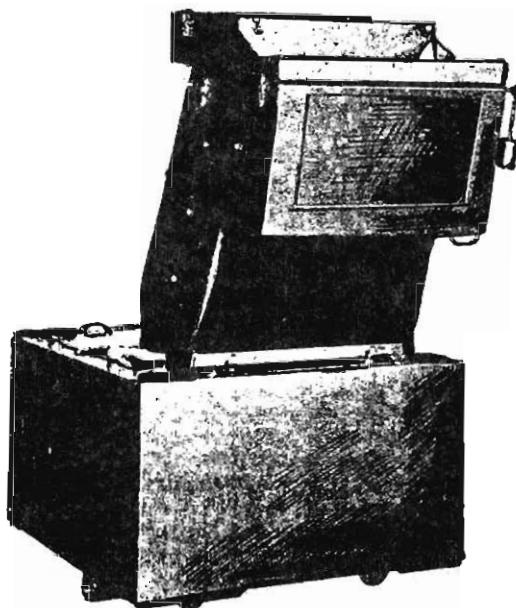

(شکل ۱۸۹)

در مصرف مواد آسیاب شده باید دقت کامل داشت، زیرا همیشه امکان مخلوط شدن ضایعات با سنگ و آهن وجود دارد و در صورتیکه این مواد داخل قیف ماشین تزریق شود خرد آهن به مارپیچ و سیلندر آسیاب می رساند. برای اینکه مطمئن شویم خرد آهن داخل مواد آسیابی نمی باشد، بهتر است مواد را از آهن ریا عبور دهیم همچنین داخل قیف ماشین تزریق آهن ریا بگذاریم که خرد آهن را بگیرد تا از آسیاب رسیدن به مارپیچ و سیلندر جلوگیری شود.

## ۱۶ - گفتار پایان

به منظور تکمیل آشنایی و آمادگی هنرجویان نسبت به نکات ریز و دقیق صنعت پلاستیک سازی و مقایسه و تطبیق موارد یاد شده با افزار و قطعات مربوطه، در

در صفحات آینده تصویر نمونه هایی از این موارد نشان داده می شود که با مشاهده انواع محصولات و جنس مواد و ابعاد قالب های گوناگون در ماشین های تزریقی با تجسم بصری از این مطلب به یاری تمرینهای عملی بهره کافی از مهارت برای جویندگان این فن بدست آید.

**نوع محصول : لیوان (قالب چهار عددی)**

**مواد مورد استفاده : پلی استیروول سخت**


**ابعاد قطعه :**

قطر ۶۷ میلیمتر



ارتفاع ۷۶ میلیمتر

ضخامت ۰/۶ میلیمتر

وزن قطعه : ۹/۲ گرم

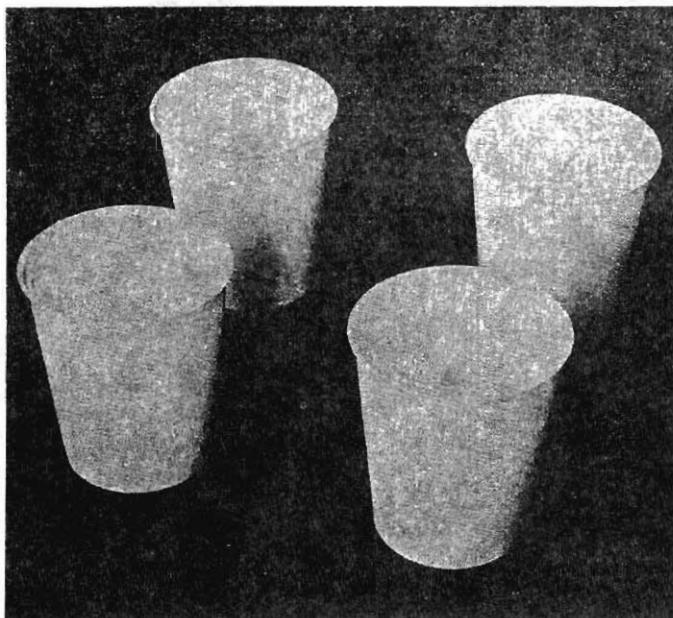

نوع ماشین تزریقی : ۹۰ تن

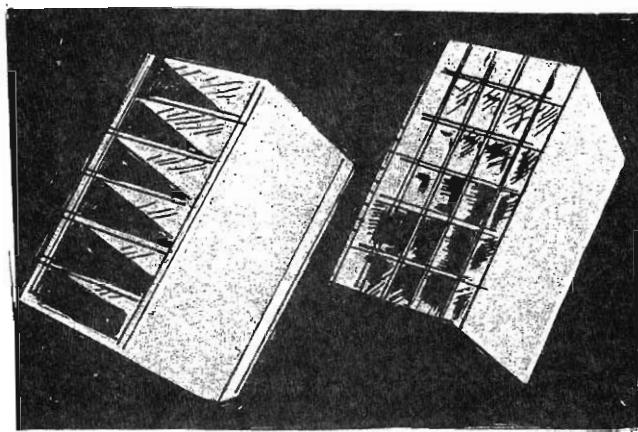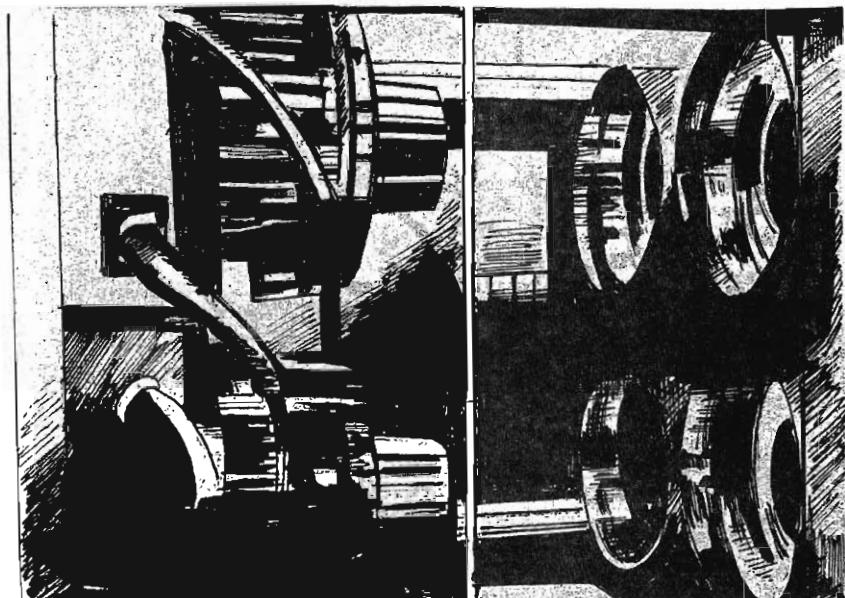

نوع محصول :

جعبه باطری

مواد مورد استفاده :

پلی پروپیلن

ابعاد قطعه :

طول ۳۰۰ میلیمتر


عرض ۱۶۴ میلیمتر

ارتفاع ۱۸۵ میلیمتر

وزن قطعه : ۸۲۰ گرم

نوع ماشین تزريقی:

۵۸۰ تن، قالب دارای گرمکن می باشد که از کف قطعه در شش نقطه تزريق می شود.

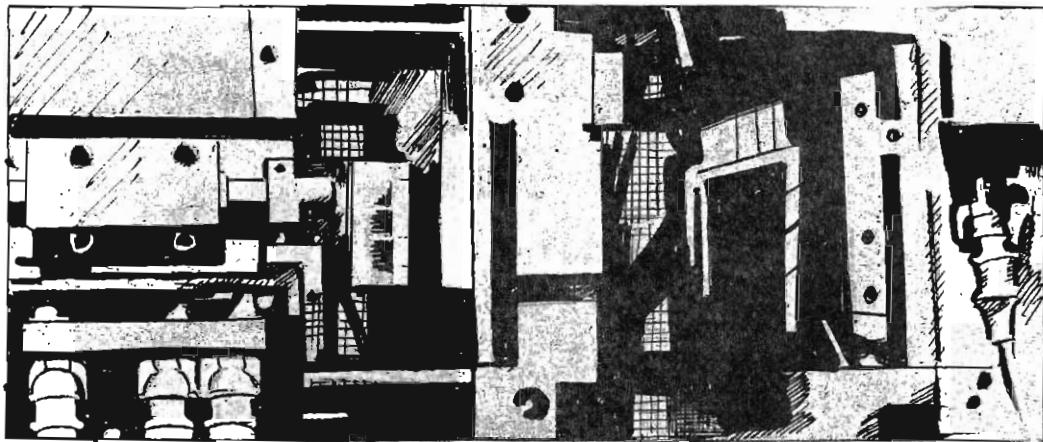

نوع محصول:

بشگه زباله در دار

مواد مورد استفاده:

پلی اتیلن سخت

ابعاد قطعه:


طول ۵۸۰ میلیمتر

عرض ۱۱۰ میلیمتر

ضخامت ۴/۵۰ میلیمتر


وزن قطعه:

۹۹۲۰ گرم

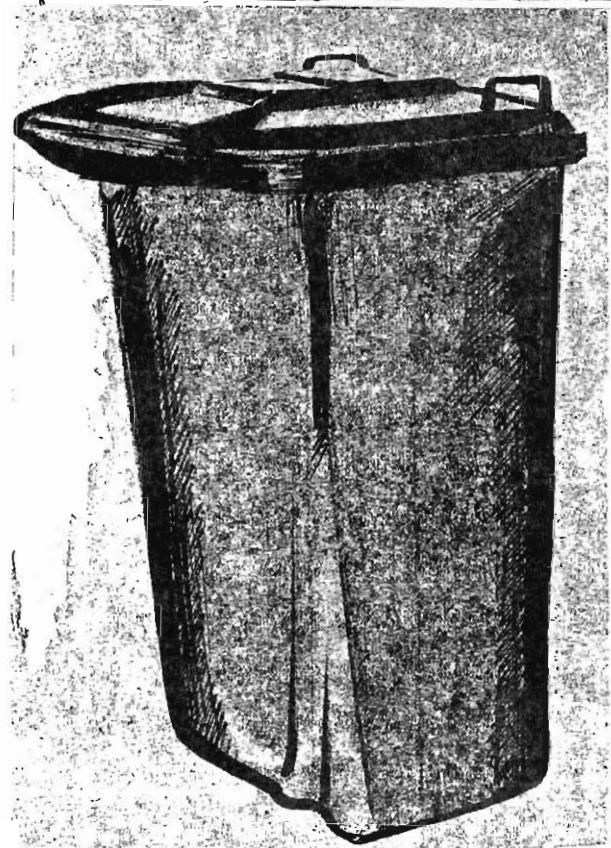

نوع ماشین تزریقی :

۳۰۰۰ تن

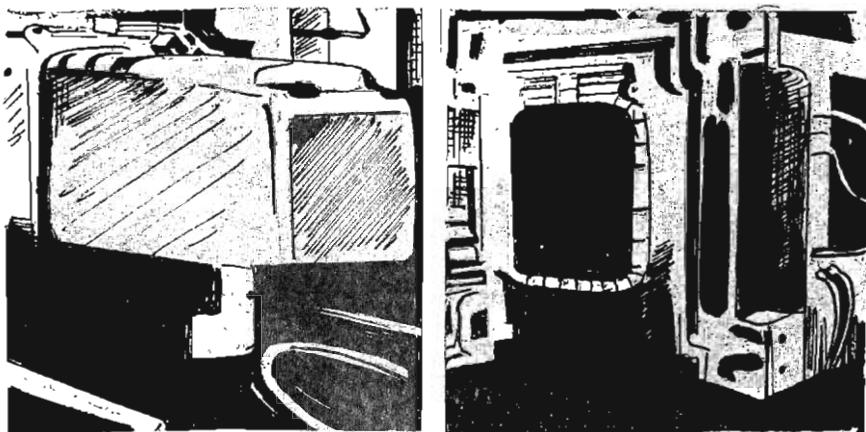

نوع محصول : صندلی

مواد مورد استفاده : پلی آمید باضافه ۵۰ درصد الیاف پشم شیشه


ابعاد قطعه :

طول ۵۳۰ میلیمتر



عرض ۵۹۵ میلیمتر

ارتفاع ۷۴۵ میلیمتر

وزن قطعه : ۶۱۰ گرم

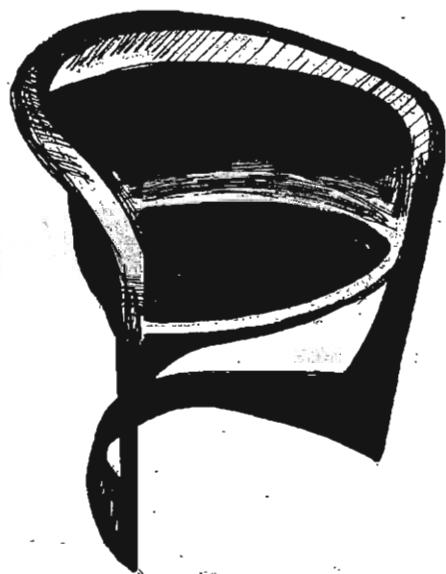

نوع ماشین تزریقی : ۱۲۰۰ تن

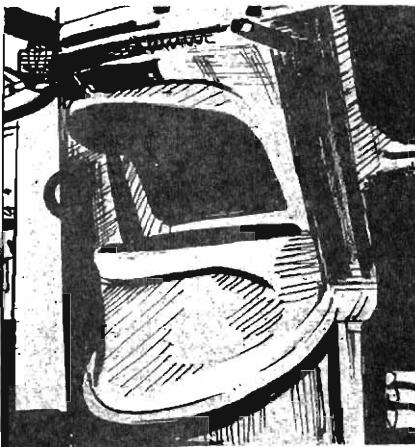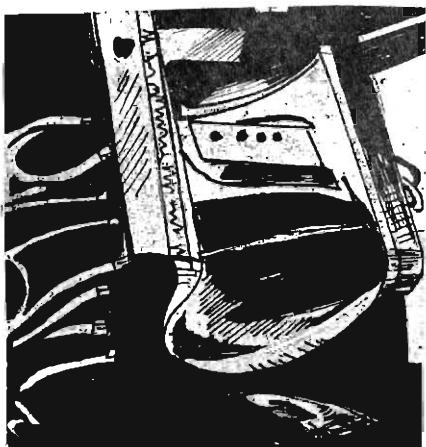

نوع محصول : کابینت تلویزیون

مواد مورد استفاده : پلی استیرول سخت



ابعاد قطعه :

طول ۶۲۵ میلیمتر

عرض ۲۷۰ میلیمتر

ارتفاع ۴۶۵ میلیمتر

وزن قطعه : ۳۱۴۰ گرم

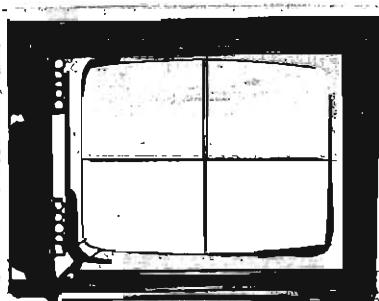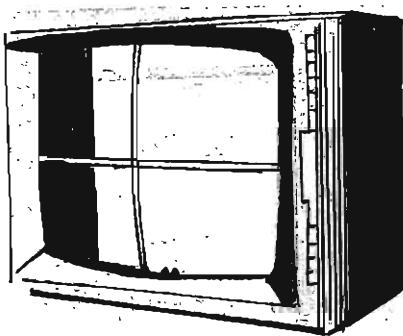

نوع ماشین تزریقی:

۱۲۰۰ تن



نوع محصول: جعبه نوشابه

مواد مورد استفاده: پلی اتیلن سخت

ابعاد قطعه:


طول ۴۶۸ میلیمتر

عرض ۳۰۰ میلیمتر



ارتفاع ۱۳۲ میلیمتر


ضخامت ۲/۲۵۰ میلیمتر

وزن قطعه: ۱۱۵۵ گرم

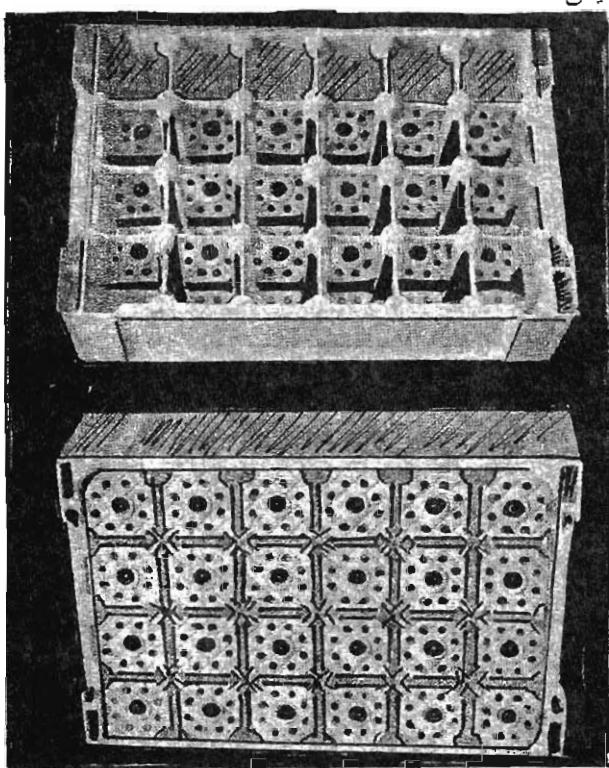


نوع ماشین تزریقی : ۷۵۰ تن

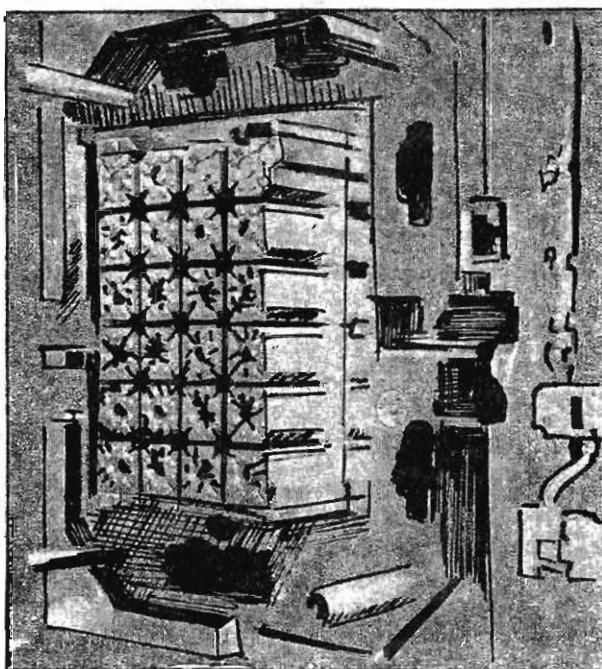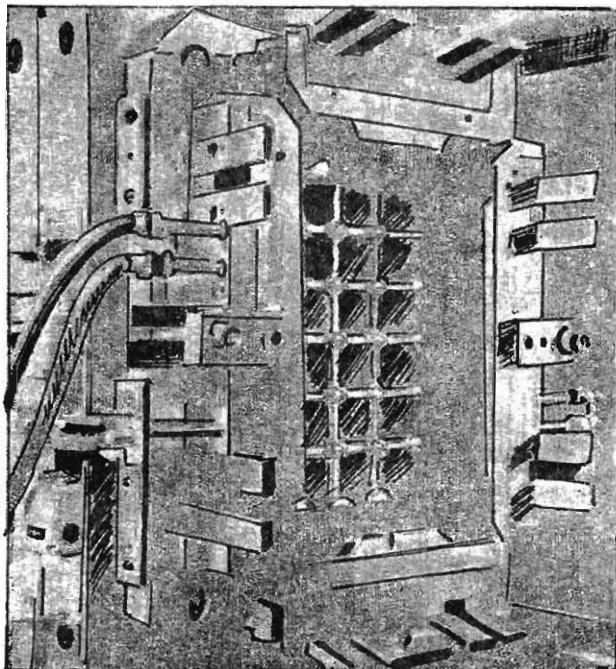


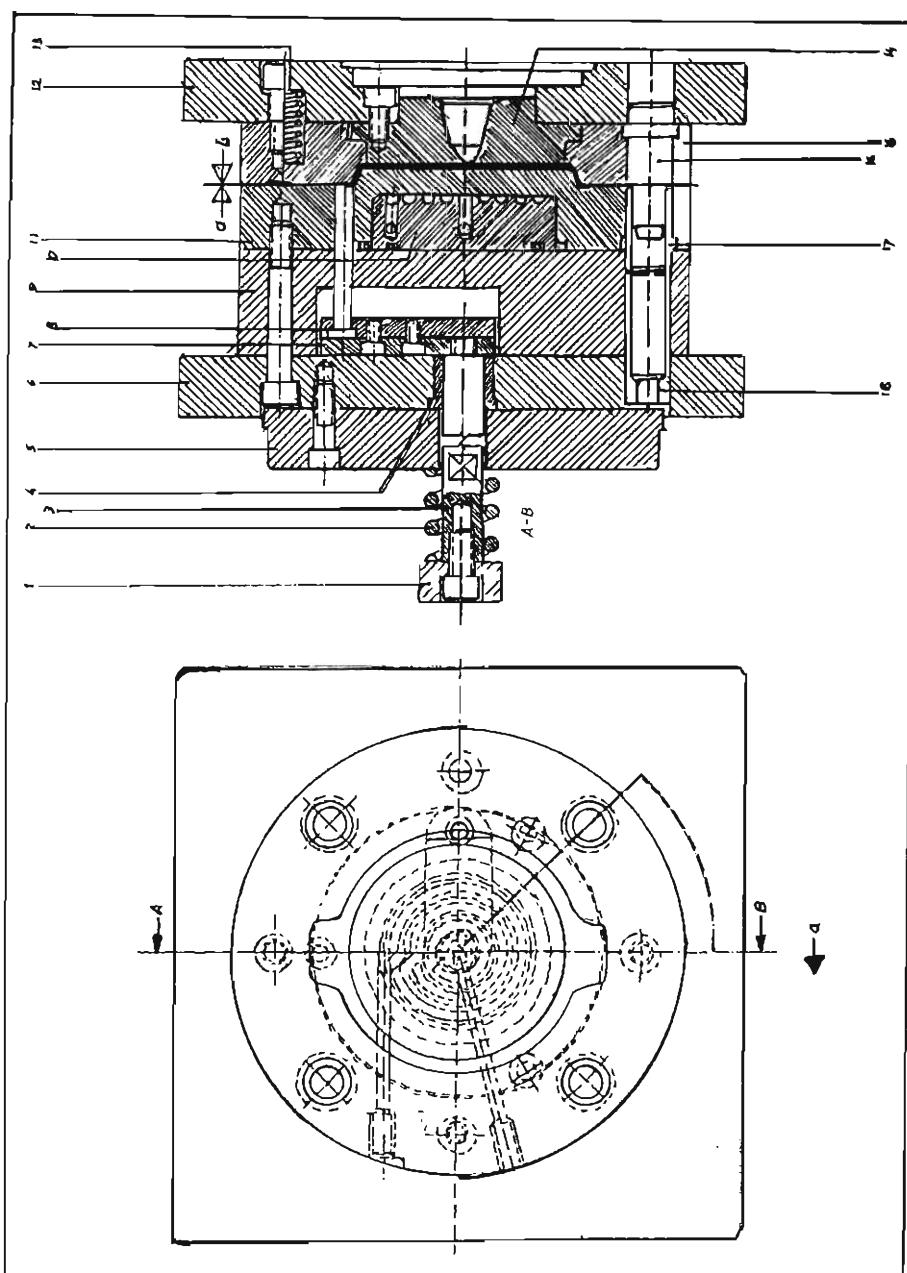

نقشه ساده ، ساختمان قالب تزریقی برای تولید بشقاب پلاستیکی لبه دار

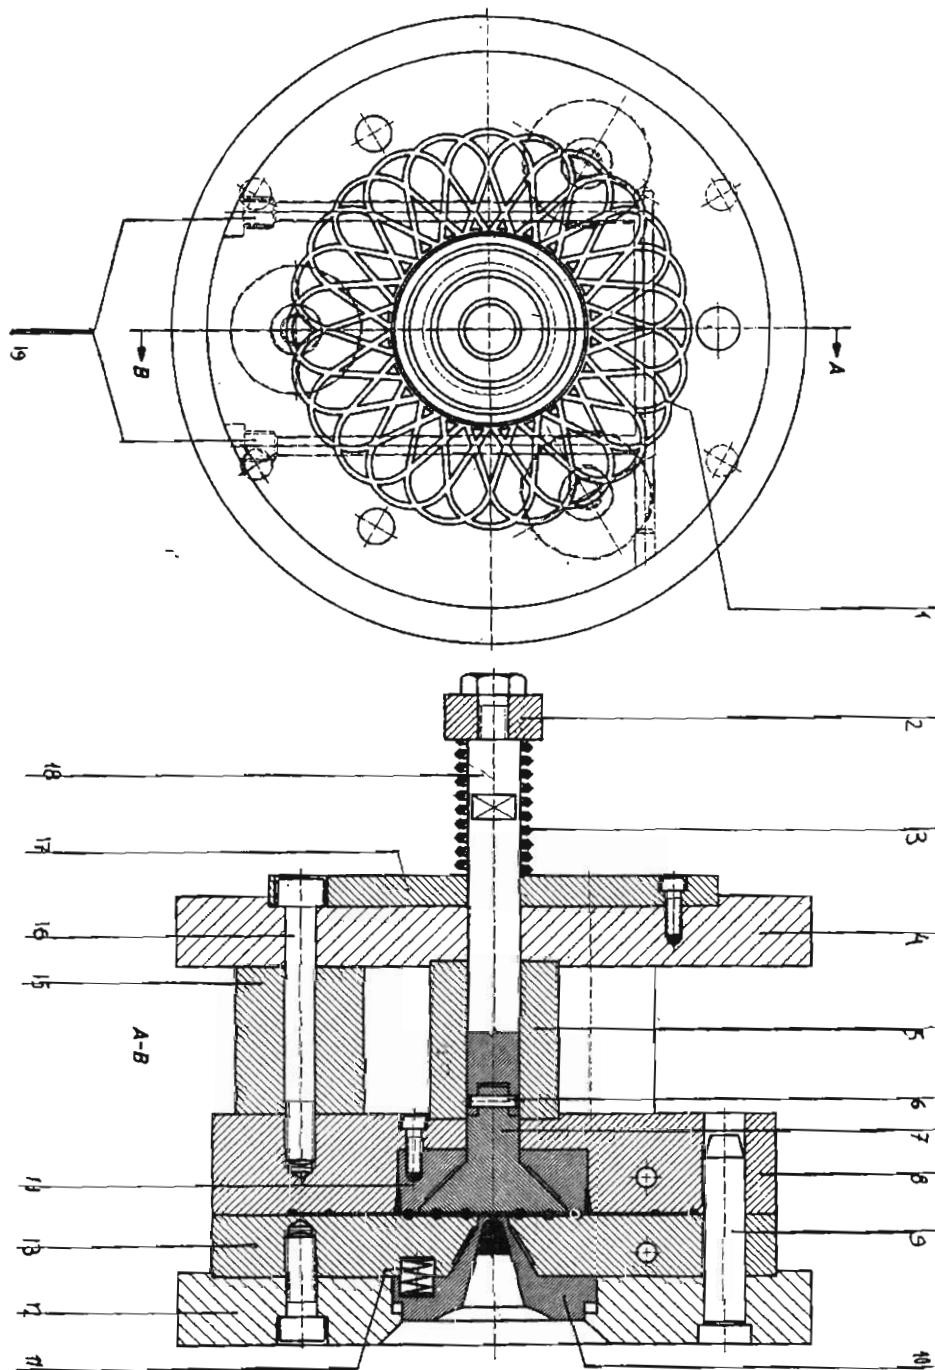

نقشه ساده ، ساختمان قالب تزریقی برای تولید بشقاب پلاستیکی صاف

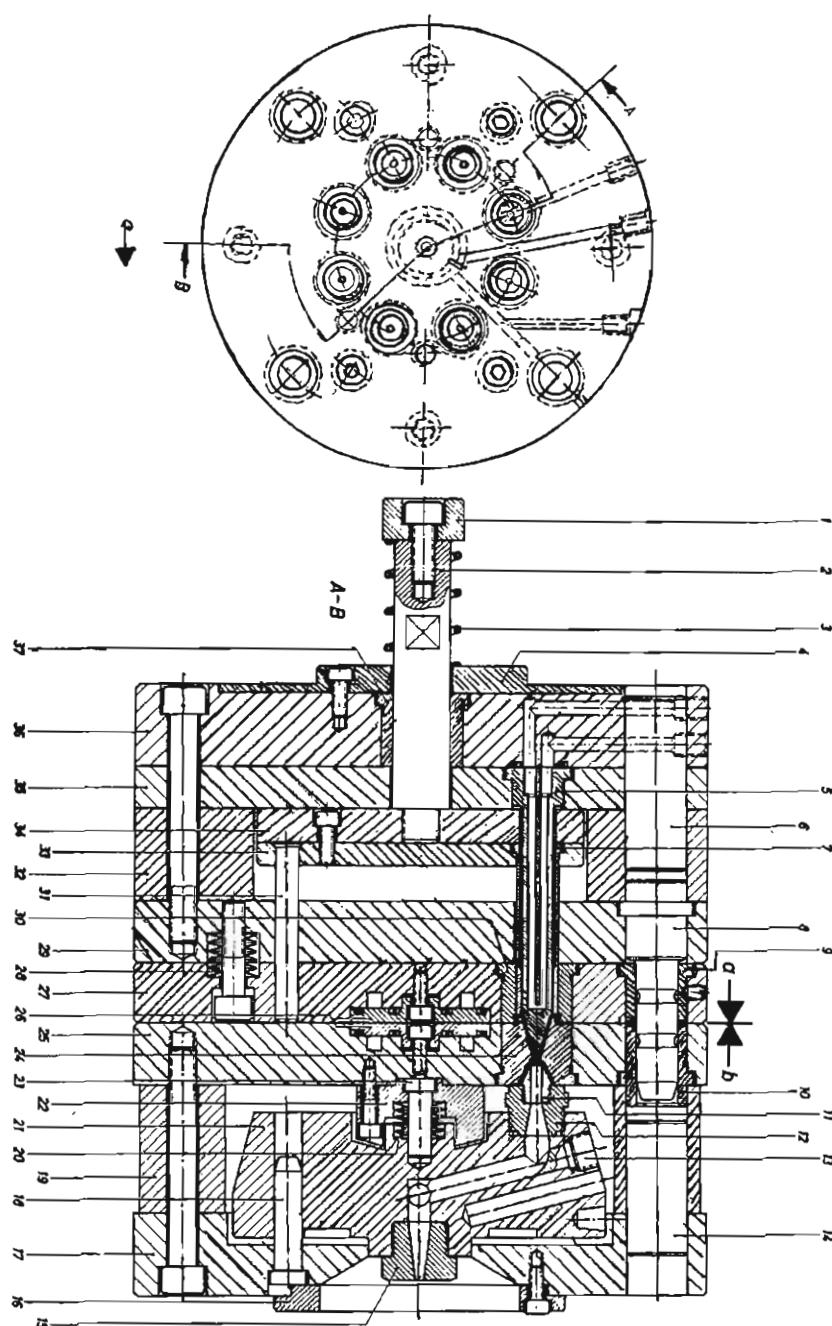

نقشه ساده ، ساختمان قالب تزریقی برای تولید قطعه محافظ کابل

### جدول محاسبه درجه سانتیگراد به فارنهایت و بالعکس

$$\text{درجه سانتیگراد} = C^\circ \quad F^\circ = \text{درجه فارنهایت}$$

$$\frac{5}{9} \times (C^\circ - 32) = \text{درجه حرارت به سانتیگراد}$$

$$\text{درجه حرارت به فارنهایت} = \frac{5}{9} \times (F^\circ - 32)$$

$C^\circ \leftarrow$	$F^\circ$	$C^\circ \rightarrow$	$F^\circ$	$C^\circ \leftarrow$	$F^\circ$	$C^\circ \rightarrow$	$F^\circ$	$C^\circ \leftarrow$	$F^\circ$	$C^\circ \rightarrow$	$F^\circ$
-73,3	-100	-148,0	-8,3	17	62,0	13,9	57	134,6			
-67,8	-90	-130,0	-7,8	18	64,4	14,4	58	136,4			
-62,2	-80	-112,0	-7,2	19	66,2	15,0	59	138,2			
-56,7	-70	-94,0	-6,7	20	68,0	15,6	60	140,0			
-51,1	-60	-76,0	-6,1	21	69,8	16,1	61	141,8			
-45,6	-50	-58,0	-5,6	22	71,6	16,7	62	143,6			
-42,8	-45	-49,0	-5,0	23	73,4	17,2	63	145,4			
-40,0	-40	-40,0	-4,5	24	75,2	17,8	64	147,2			
-37,2	-35	-31,0	-3,9	25	77,0	18,3	65	149,0			
-34,5	-30	-22,0	-3,4	26	78,8	18,9	66	150,8			
-31,7	-25	-13,0	-2,8	27	80,6	19,4	67	152,6			
-28,9	-20	-4,0	-2,3	28	82,4	20,0	68	154,4			
-26,1	-15	5,0	-1,7	29	84,2	20,6	69	156,2			
-23,3	-10	14,0	1,1	30	86,0	21,1	70	158,0			
-22,7	-9	15,8	0,6	31	87,8	21,6	71	159,8			
-22,2	-8	17,6	0,0	32	89,6	22,2	72	161,6			
-21,6	-7	19,4	0,6	33	91,4	22,7	73	163,4			
-21,1	-6	21,2	1,1	34	93,2	23,3	74	165,2			
-20,5	-5	23,0	1,7	35	95,0	23,9	75	167,0			
-20,0	-4	24,8	2,3	36	96,8	24,4	76	168,8			
-19,4	-3	26,6	2,8	37	98,6	25,0	77	170,6			
-18,9	-2	28,4	3,4	38	100,4	25,6	78	172,4			
-18,3	-1	30,2	3,9	39	102,2	26,1	79	174,2			
-17,8	0	32,0	4,5	40	104,0	26,7	80	176,0			
-17,2	1	33,8	5,0	41	105,8	27,2	81	177,8			
-16,7	2	35,6	5,6	42	107,6	27,8	82	179,6			
-16,1	3	37,4	6,1	43	109,4	28,3	83	181,4			
-15,6	4	39,2	6,7	44	111,2	28,9	84	183,2			
-15,0	5	41,0	7,2	45	113,0	29,4	85	185,0			
-14,4	6	42,8	7,8	46	114,8	30,0	86	186,8			
-13,9	7	44,6	8,3	47	116,6	30,6	87	188,6			
-13,3	8	46,4	8,9	48	118,4	31,1	88	190,4			
-12,8	9	48,2	9,5	49	120,2	31,7	89	192,2			
-12,2	10	50,0	10,0	50	122,0	32,2	90	194,0			
-11,7	11	51,8	10,6	51	123,8	32,8	91	195,8			
-11,1	12	53,6	11,1	52	125,6	33,3	92	197,6			
-10,6	13	55,4	11,7	53	127,4	33,9	93	199,4			
-10,0	14	57,2	12,2	54	129,2	34,4	94	201,2			
-9,5	15	59,0	12,8	55	131,0	35,0	95	203,0			
-8,9	16	60,8	13,3	56	132,8	35,6	96	204,8			

C° ←	F°		C° ←	F°		C° ←	F°	
C° →	F°		C° →	F°		C° →	F°	
36,1	97	206,6	58,8	138	280,2	148,1	295	563,0
36,7	98	208,4	59,4	139	282,4	149,9	300	572,0
37,2	99	210,2	60,0	140	284,0	151,7	305	581,0
37,8	100	212,0	60,5	141	285,8	154,5	310	590,0
38,3	101	213,8	61,1	142	287,7	157,2	315	599,0
38,9	102	215,6	61,6	143	289,4	160,0	320	608,0
39,4	103	217,4	62,2	144	291,2	162,8	325	617,0
40,0	104	219,2	62,7	145	293,0	165,6	330	626,0
40,6	105	221,0	63,3	146	294,8	168,4	335	635,0
41,1	106	222,8	63,8	147	296,6	171,1	340	644,0
41,7	107	224,6	64,4	148	298,4	173,9	345	753,0
42,2	108	226,4	65,0	149	300,2	176,7	350	662,0
42,8	109	228,2	65,5	150	302,0	179,5	355	671,0
43,3	110	230,0	68,3	155	311,0	182,2	360	680,0
43,9	111	231,8	71,0	160	320,0	185,0	365	689,0
44,4	112	233,6	73,8	165	329,0	187,8	370	698,0
45,0	113	235,4	76,6	170	338,0	190,6	375	707,0
45,6	114	237,2	79,3	175	347,0	193,4	380	716,0
46,1	115	239,0	82,1	180	356,0	196,1	385	725,0
46,7	116	240,8	85,0	185	365,0	198,9	390	734,0
47,2	117	242,6	87,8	190	374,0	201,7	395	743,0
47,8	118	244,4	90,5	195	383,0	204,4	400	752,0
48,3	119	246,2	93,3	200	392,0	207,2	405	761,0
48,9	120	248,0	96,1	205	401,0	210,0	410	770,0
49,4	121	249,8	98,9	210	410,0	212,8	415	779,0
50,0	122	251,6	101,6	215	419,0	215,6	420	788,0
50,6	123	253,4	104,4	220	428,0	218,4	425	797,0
51,1	124	255,2	107,2	225	437,0	221,1	430	806,0
51,7	125	257,0	110,0	230	446,0	223,9	435	815,0
52,2	126	258,8	112,7	235	455,0	226,7	440	824,0
52,8	127	260,6	115,5	240	464,0	229,4	445	833,0
53,3	128	262,4	118,2	245	473,0	232,2	450	842,0
53,9	129	264,2	121,0	250	482,0	235,0	455	851,0
54,4	130	266,0	123,8	255	491,0	237,8	460	860,0
55,0	131	267,8	126,6	260	500,0	240,6	465	869,0
55,5	132	269,6	129,4	265	509,0	243,4	470	878,0
56,1	133	271,4	132,2	270	518,0	246,1	475	887,0
56,6	134	273,2	135,0	275	527,0	248,9	480	896,0
57,2	135	275,0	138,7	280	536,0	251,7	485	905,0
57,7	136	276,8	140,5	285	545,0	254,4	490	914,0
58,3	137	278,6	143,3	290	554,0	257,2	495	923,0

C° ← F°			C° ← F°			C° ← F°		
C° →	F°		C° →	F°		C° →	F°	
260,0	500	932,0	398,8	750	1382,0	537,8	1000	1832,0
265,0	510	950,0	404,4	760	1400,0	565,6	1050	1922,0
271,1	520	968,0	410,0	770	1418,0	593,3	1100	2012,0
276,6	530	986,0	415,5	780	1436,0	621,1	1150	2102,0
282,2	540	1004,0	421,1	790	1454,0	648,9	1200	2192,0
287,7	550	1022,0	426,6	800	1472,0	676,7	1250	2282,0
293,3	560	1040,0	432,2	810	1490,0	704,4	1300	2372,0
298,8	570	1058,0	437,7	820	1508,0	732,2	1350	2462,0
304,4	580	1076,0	443,3	830	1526,0	760,0	1400	2552,0
310,0	590	1094,0	448,8	840	1544,0	767,8	1450	2642,0
315,5	600	1112,0	454,4	850	1562,0	815,6	1500	2732,0
321,1	610	1130,0	460,0	860	1580,0	843,3	1550	2822,0
326,6	620	1148,0	465,5	870	1598,0	871,1	1600	2912,0
332,2	630	1166,0	471,1	880	1616,0	898,9	1650	3002,0
337,7	640	1184,0	476,6	890	1634,0	926,7	1700	3092,0
343,3	650	1202,0	482,2	900	1652,0	954,4	1750	3182,0
348,8	660	1220,0	487,7	910	1670,0	982,2	1800	3272,0
354,4	670	1238,0	493,3	920	1688,0	1010,0	1850	3362,0
360,0	680	1256,0	498,8	930	1706,0	1037,8	1900	3452,0
365,0	690	1274,0	504,4	940	1724,0	1065,6	1950	3542,0
371,1	700	1292,0	510,0	950	1742,0	1093,3	2000	3632,0
376,6	710	1310,0	515,5	960	1760,0	1371,1	2500	4532,0
382,2	720	1328,0	521,1	970	1778,0	1648,9	3000	5432,0
387,7	730	1346,0	526,6	980	1796,0	2204,4	4000	7232,0
393,3	740	1364,0	532,2	990	1814,0	2760,0	5000	9032,0

راهنمای رفع نوافس قطعات  
پلاستیکی در ماشینهای تزریق


نام قطعه	دستگاه رفع خواص
فشار تزریق زیاد شود	INJECTION PRESSURE
فشار تزریق کم شود	
حرارت سیلندر زیاد شود	
حرارت سیلندر کم شود	
ذمار تزریق و زمان زیاد شود	
ذمار تزریق و زمان کم شود	
فشار دوم زیاد شود	FLOW UP PRESSURE
فشار دوم کم شود	
حرارت سر سوپاپ گرفته است	
سروراخ سر سوپاپ چیزیله است	
دور ماریچیج مستگاه زیاد شود	
دور ماریچیج مستگاه کم شود	
پیچ سر سیلندر یا سر سوپاپ محکم شود	
سوپاپ تزریق عرض شود	
ماریچیج در حال گردش هولانی تزریق غایب	
فشار پشت قالب زیاد شود	CLAMPING FORCE
سر سوپاپ بایرش تزریق آب بینی شود	
سرعت تزریق کم شود	
سرعت تزریق زیاد شود	
فشار سوم زیاد شود (فشار پشت ماریچیج)	BACK PRESSURE
فشار سوم کم شود	
سوراخ سر سوپاپ بزرگ شود	
حرارت قالب زیاد شود	
حرارت قالب کم شود	
قالب پولیش و گوشه های تیر آن گرد شود	
قالب تعمیر گردد	
کانال تزریق قالب پولیش شود	
کانال تزریق قالب بزرگ شود	
راهی پرای تخلیه هوای از داخل قالب باز شود	
زمان خنک کن کم شود	
مواد قابل در حرارت خشک شود	
مواد مختلط یا کثیف است	
تفیض مواد خالی با داخل سیلندر غمی زیزد	
درج مواد گیری زیاد شود	
اپرسی به قالب پاشیده شود	
سوراخ سر سوپاپ در مرکز قالب فرار گیرد	
شعاع همه کانالهای تزریق کنترل شود	
حرارت سر سوپاپ کم شود	
حرارت سیلندر نیز قفس مواد کم شود (ظیر از مواد بلي آيد)	
تفیض خالی است با مستگاه تخلیه گاز به قفس نصب شود	
در قالبهای چند علده سیم شود همه با چشمی شوند	
فشار سیم هوا به پران قالب نصب شود	
زمان خنک کن زیاد شود	



*Training Book*

# **PLASTIC INJECTION MACHINES**

*Based on Standard Skill*

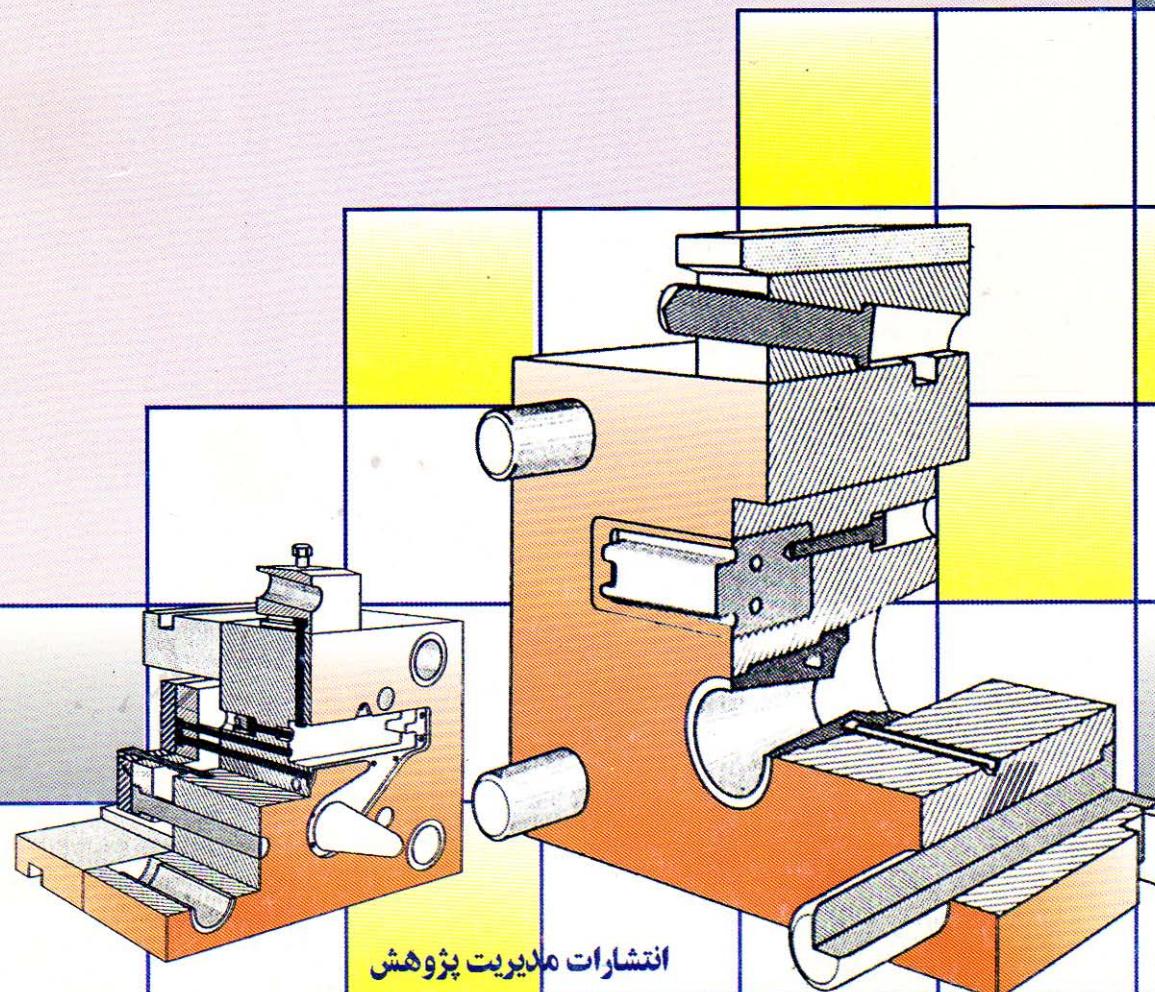

انتشارات مدیریت پژوهش

قیمت: ۵۰۰۰ ریال