



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور






جمهوری اسلامی ایران
وزارت کار و امور اجتماعی

کتاب درسی

محاسبه و ساخت چرخ دندنه ها

مطابق با استاندارد ملی مهارت

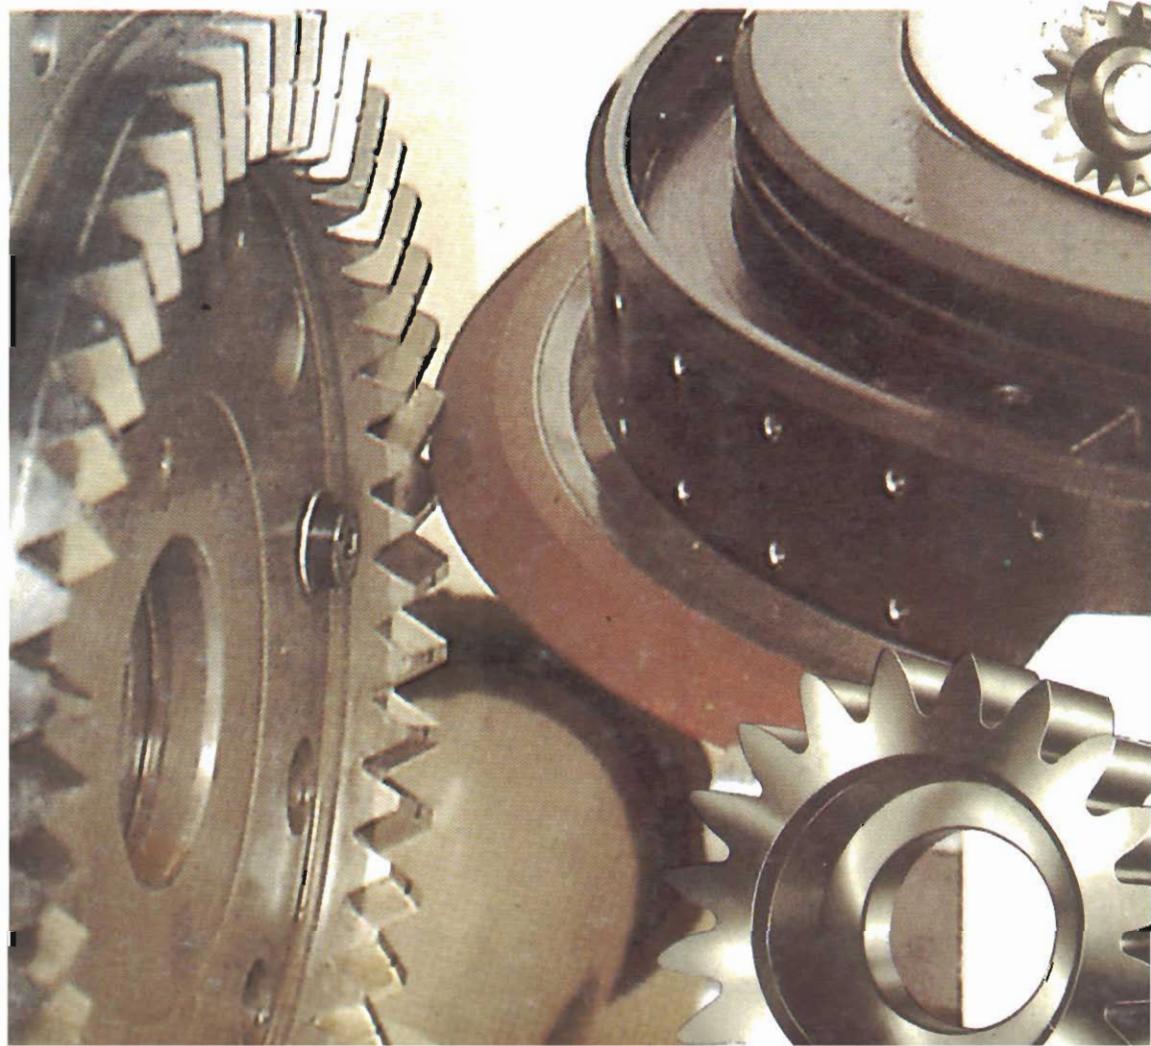

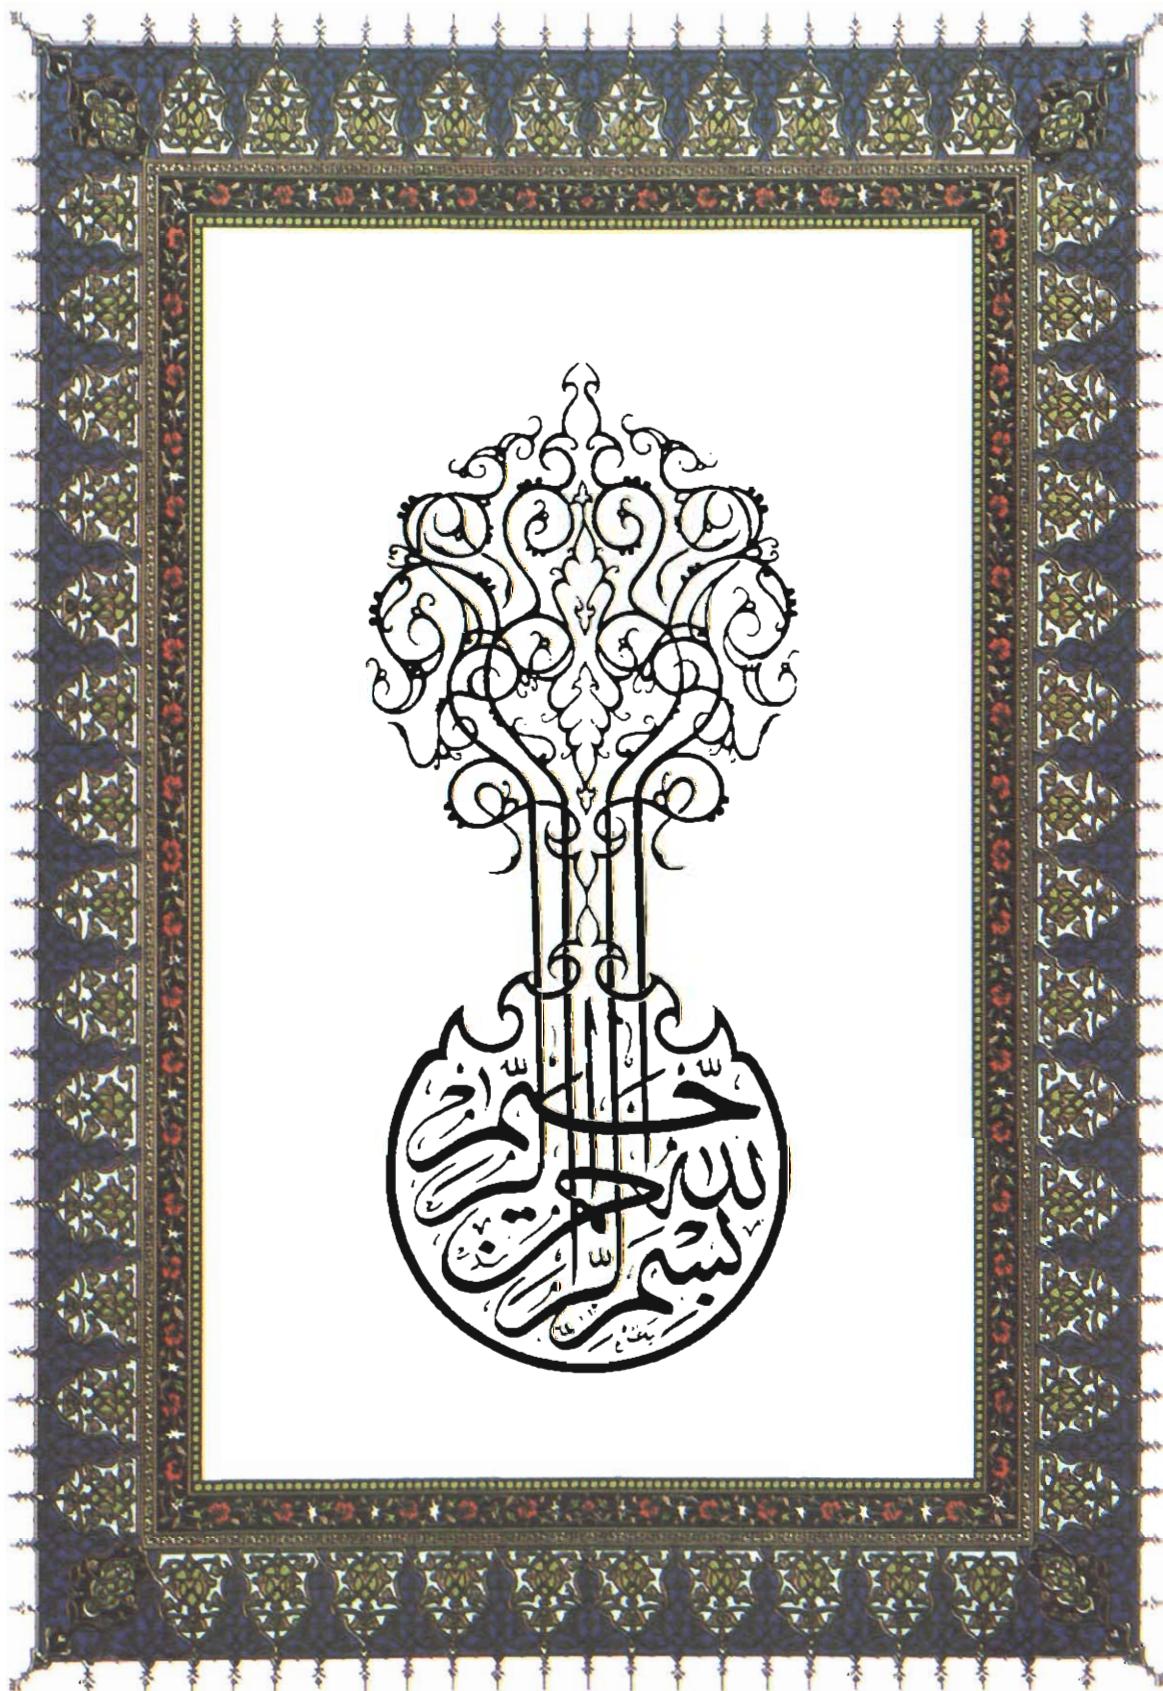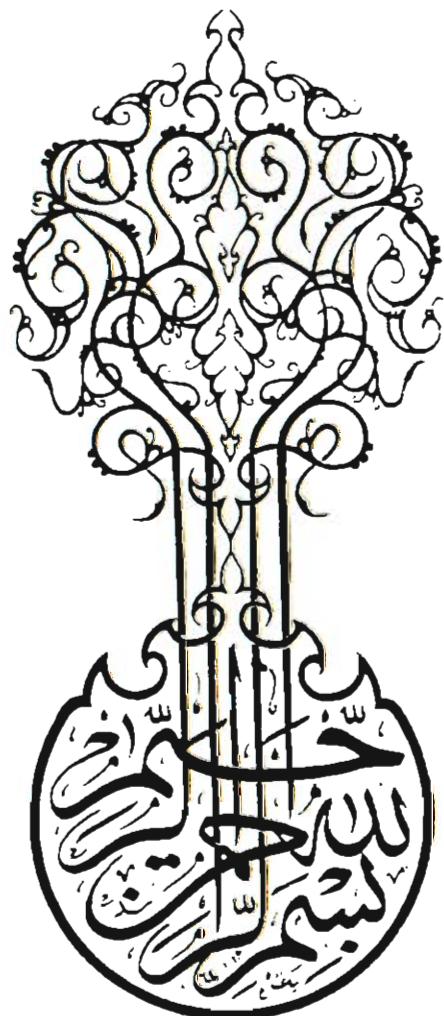

مقدمه

اساسی ترین هدف هر دوره آموزشی تربیت افراد و متناسب ساختن شخصیت و قابلیت های آنان با دگرگونی و تحولات اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی است. تا کارآئی لازم را برای پذیرش و ایفای نقشی که در پیشبرد وظایف اجتماعی و شغلی در جهت حفظ و حراست از ارزش‌های جامعه که در آن زندگی می‌کنند، کسب نمایند.

باتوجه به اینکه رشد سریع تکنولوژی، تغییرات و تأثیرات عمیقی در مسایل اجتماعی و اقتصادی بدنبال داشته، اتخاذ روش‌هایی که هماهنگ کننده برنامه‌های آموزشی با توسعه تکنولوژی و تحول و متضمن تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز آن باشد، اجتناب ناپذیر است.

تجربه و مطالعه نشان داده که مناسبترین روش آموزشی که جوابگوی امر مزبور می‌باشد «کارآموزی نیروی انسانی» است. این روش بدین لحاظ حائز اهمیت است که در ماهیت برنامه‌ها، مطالب و محتواهای درسی کارآموزان ویژگیهای زیر مشاهده می‌شود:

۱- ملاک و معیارهای انتخاب مواد و موضوعات دروس نظری و عملی کارآموزی، باتوجه به ایجاد مهارت‌های جوابگویی به نیازهای متنوع مشاغل و روش‌های جدید و نوین کار و آماده ساختن افراد برای احراز شغلی مفید و انجام کار مناسب و در خور شخصیت والی انسان، می‌باشد.

۲- محتواهای برنامه‌های کارآموزی، سازگاری انسانها در مقابل زندگی عینی و شایستگی آنان را برای سازندگی، تضمین می‌نماید.

۳- ایجاد مهارت‌های تخصصی از طریق کارآموزی

۴- برنامه‌های آموزشی کارآموزان در دو جهت یادگیری مهارت‌ها و تغییر رفتار مؤثر است و یادگیری را در جهت تغییر رفتار مطلوب، تأمین می‌نماید.

۵- هرچند که در کارآموزی، آموزش مهارت‌ها به افراد برای انجام کارهای محوله اهمیت دارد، لیکن در برنامه‌های کارآموزی نکاتی منظر می‌شود تا کارآموزان با فraigیری آنها ضوابط و معیارهای سازمانی را رعایت نموده و تأثیر فعالیتهای آنان در جهت اهداف سازمان افزون گردد.

۶- محتواهای دروس کارآموزی، نه تنها کارآموزان را با یافته‌های جدید علمی آشنا می‌نماید، بلکه آنان را قادر می‌سازد تا خلاقیت و ابتکار تازه ای پدید آورند.

نام کتاب : کتاب درسی محاسبات و ساخت چرخ دنده ها براساس استاندارد ملی مهارت

تهیه و تنظیم : سید مسعود مظہری

طرح روی جلد : فریبا خدابخشی

حروفچین : لاله بهارلویی

صفحه آرا : زهره محمدحسینی

ناشر : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور - مدیریت پژوهش

تیراژ : ۲۰۰۰ جلد

نوبت چاپ : اول

سال انتشار : تیرماه ۱۳۷۹

لیتوگرافی، چاپ و صحافی : چاپخانه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱	شرح کلی و محاسبات انواع چرخ دنده ها
۶	جنس چرخ دنده ها
۱۰	سخت کردن چرخ دنده ها
۱۰	سماناتاسیون یا سخت کردن سطحی فولاد
۱۱	چرخ دنده های غیرفلزی
۱۲	محاسن و معایب چرخ دنده ها
۱۴	عوامل شکست چرخ دنده ها
۱۹	محاسن چرخ دنده ها
۲۰	مشخصات کلی چرخ دنده ها
۲۵	فرم منحنی دندانه ها
۲۷	رسم منحنی سیکلوپید
۳۰	چرخ دنده با فرم منحنی اولومنت
۳۴	قانون مستند برای دنده های اولومنت
۳۴	عملیات ریاضی درباره چرخ دنده های اولومنت و سیکلوپید
۳۸	روش ساخت چرخ دنده ها
۳۹	روش ساخت چرخ دنده ها
۴۴	انواع مختلف دستگاههای تقسیم

۷- از طریق کارآموزی و اثر آن در ایجاد مهارت‌های قابل اشتغال و ارتقاء مهارت بر اساس تغییرات فرآیند کار ، اهداف و فعالیتهای تولید تحقق خواهد یافت ، که مهمترین این اهداف عبارتند از :

۱- افزایش میزان کمی و کیفی تولید .

۲- بهبود روش‌های عملیات پشتیبانی درامر تولید ، از قبیل برنامه ریزی دقیق برای روش‌های برآورد قیمت - بازاریابی - خدمات مهندسی - تحقیقاتی و

۳- بهبود روابط کار و ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان .

۴- تقلیل ضایعات در تولید و حوادث کار .

۵- هموار شدن راه شغلی کارکنان و قبول مسئولیتهای بیشتر از طرف آنان .

۶- بهبود یافتن روش‌های تولید و توزیع کالاها - ارائه خدمات مفید پس از فروش و تحويل به موقع سفارشات خریداران .

۷- ایجاد همیستگی بیشتر کارکنان با سازمان و واحدهای تولیدی و رضایت شغلی در آنها به لحاظ مهارت‌های اکتسابی .

۸- از بین رفتن تعارض بین اهداف سازمانی و خواسته های کارکنان .

لازم به ذکر است که کارآموزی به منظور عام آن محدود به رشته های خاص و تحصیل در حرف مشخص برای افراد بخصوص نبوده و دامنه آن بسیار وسیع می باشد . بطوریکه تمامی حرفه ها و مشاغل را شامل گشته و ایجاد زمینه های اشتغال و کسب شرایط احراز شغل ، برای همگان حتی کسانی که دوره های آموزش عالی را گذرانیده اند ، ضروری است .

به موجب قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، فراهم نمودن امکانات جهت برگزاری دوره کارآموزی و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و اجرای این دوره ها بعهده سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی گذاشته شده است .

به منظور حصول به این هدف آنچه در گام اول مطرح می شود شناسایی صنایع و مهارت‌ها و جمع آوری اطلاعاتی است که منجر به تهیه استانداردهای مهارت و آموزشی کتب و جزوای و وسائل کمک آموزشی توسط مدیریت پژوهش شده که گام موثری در شناخت عوامل و صفات مورد نیاز در واحدهای تولیدی و صنعتی برداشته است .

حسین کمالی
وزیر کار و امور اجتماعی

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۱۰۳	چرخ دنده های مخروطی و محاسبات آن	۴۴	دستگاههای تقسیم از نظر نوع استفاده
۱۰۵	فرمول های لازم برای تراشیدن چرخ دنده های مخروطی	۴۷	دستگاه تقسیم ساده (تقسیم غیرمستقیم)
۱۱۴	محاسبه انتخاب تیغه فرز جهت تراشیدن چرخ دنده مخروطی	۵۳	محاسبات لازم جهت کار با دستگاه
۱۱۹	مراحل ساخت چرخ دنده های مخروطی	۵۶	دستگاه تقسیم برای دیفرانسیل تراشی
		۵۸	محاسبه چرخ دنده های سوارشونده روی دستگاه تقسیم
		۶۰	راهنمایی جهت حل مسائل چرخ دنده های اختلافی
		۶۱	روش دوم برای محاسبه تقسیمات دیفرانسیل
		۶۳	دستگاه تقسیم اونیورسال (مارپیچ تراش)
		۶۶	محاسبات دنده های شانه ای
		۶۷	محاسبه چرخ دنده های ساده
		۷۲	محاسبه گام دندانه
		۷۹	محاسبه نیروی انتقالی در چرخ دنده های ساده
		۸۲	چرخ دنده های مارپیچی
		۸۵	محاسبه اجزاء مهم چرخ دنده مارپیچی
		۸۸	محاسبه شماره تیغ فرز جهت تراشیدن چرخ دنده های مارپیچ
		۹۵	نکات مهم در تراشیدن چرخ دنده مارپیچ
		۹۷	نسبت چرخ دنده های سوارشونده
		۹۷	مراحل ساخت چرخ دنده های مارپیچ
		۱۰۲	محاسبات چرخ دنده های مارپیچی در سیستم اینچی

شرح گلی و محاسبات انواع چرخ دنده ها

در کارخانجات سازنده ماشین آلات صنعتی چرخ دنده ها را بر حسب موارد استعمالشان در انواع مختلف زیر تهیه نموده و در دسترس سایرین قرار می دهند:

الف : انواع چرخ دنده ها

۱ - چرخ دنده های شانه ای :

این نوع چرخ دنده ها معمولاً برای دستگاه های ساخته می شوند که بخواهند حرکت دورانی را به حرکت مستقیم تبدیل نمایند که خود به دو نوع ساخته می شوند.

الف : با دندانه های ساده

ب : با دندنه های کج و مارپیچ

۲ - چرخ دنده های ساده :

از این چرخ دنده ها برای انتقال حرکت در محورهای موازی استفاده می شود. دنده های این چرخ دنده موازی محور چرخ دنده بوده و بر روی محیط استوانه ای ایجاد می گردد. هنگام کار در چرخ دنده های ساده روی محورهای موازی جهت حرکت یکی از چرخ دنده ها خلاف جهت حرکت چرخ دنده دیگری می باشد.




شانه ای ساده


دندانه ایجاد نمود در داخل استوانه های داخلی نیز دنданه یا شیار ایجاد کرد این نوع چرخ دنده ها دارای استقامت و دوام بیشتری هستند.

۴ - چرخ دنده های مارپیچی :

اکثر این نوع چرخ دنده ها برای انتقال نیرو در محورهایی که دارای زاویه بوده و نسبت بهم متنافر می باشند بکار می رود. در صفحه ۶ نمونه ای از چرخ دنده های مارپیچی نشان داده شده است.

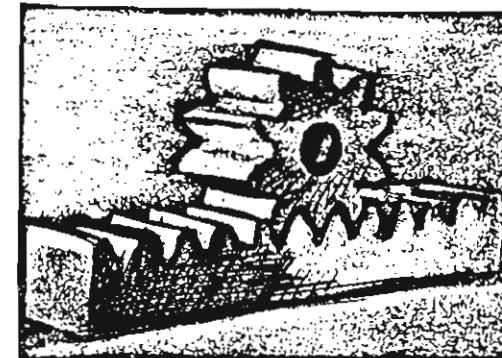


شانه ای کج و مارپیچی

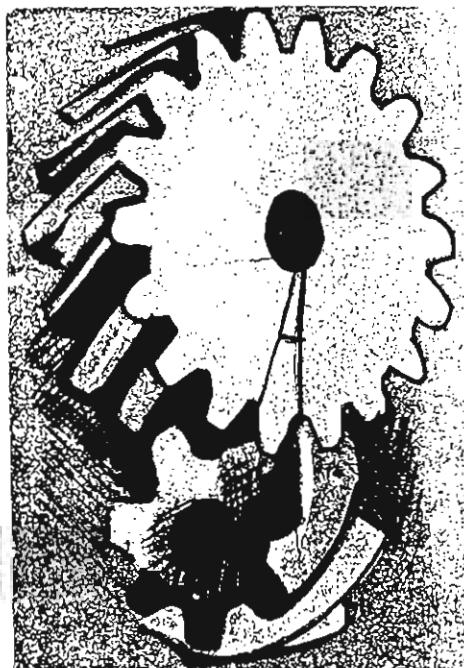


۵ - چرخ دنده های مخروطی :

از این نوع چرخ دنده برای انتقال نیرو در محورهای عمود بر هم و یا محورهایی که با هم متقطع بوده و زوایای آنها کمتر از ۹۰ درجه یا بیشتر از نود درجه است استفاده می گردد. دندانه های این نوع چرخ دنده ها روی محیط یک مخروط ناقص به صورت ساده و یا به صورت مارپیچ استفاده می شود.

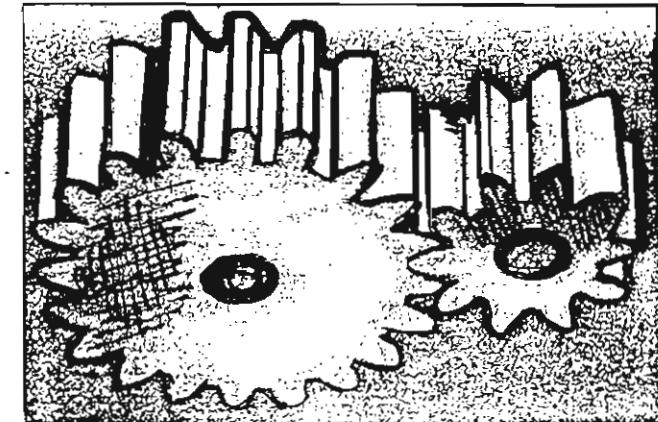

نمونه چرخ دنده های ساده

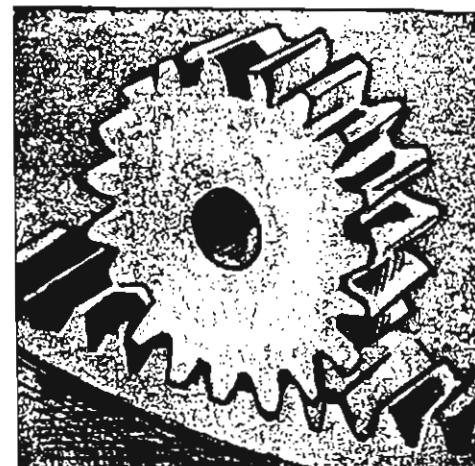


۳ - چرخ دنده ساده داخلی :

این نوع چرخ دنده ها در مواردی که دو محور نسبت به هم نزدیک بوده و امکان استفاده از دنده های ساده خارجی دیگر نباشد از چرخ دنده های ساده داخلی استفاده می شود. بدیهی است همانطوریکه می توان روی محیط استوانه ای

۷- چرخ دنده های جناقی :

دنده های این نوع چرخ دنده ها را اطوری روی محیط استوانه ایجاد می کنند که دنده ها نسبت به هم دارای زاویه بوده و معمولاً این زاویه از 90° درجه کمتر می باشد.

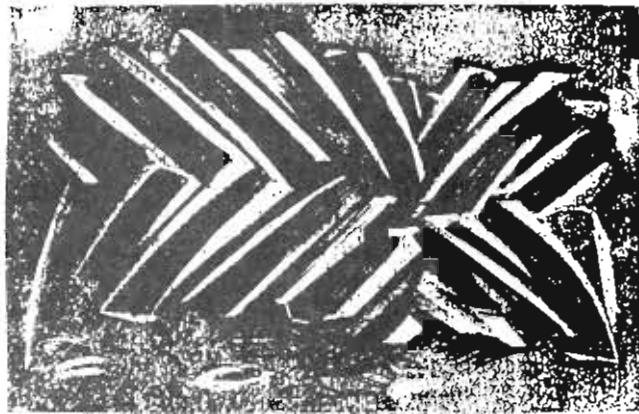

ب: موارد استفاده چرخ دنده ها

بطور کلی از چرخ دنده ها می توان بعنوان عامل مهم صنعتی در کلیه امور و دستگاههای عظیم صنعتی و کشاورزی استفاده نمود که از آن جمله می توان دستگاههای زیر را نام برد:


۱- کلیه ماشین های فلز تراشی و ابزار سازی از قبیل : ماشین های تراش-صفحه تراش (افقی و دروازه ای) - ماشینهای فرز (افقی - عمودی - یونیورسال) ماشینهای متدها - ماشینهای سنگ زنی (کف سایی - میل لنگی - گردسایی - ابزار تیز کنی وغیره).

۲- کلیه وسایط نقلیه و خودروهای کوچک و بزرگ

۳- انواع تراکتورها ، تراکتورهای کشاورزی ، خاک برداری و ماشینهای جاده سازی.


۴- دستگاههای بالابرند - ماشینهای نیرو (توربین ها - جرثقیل ها).

۵- ماشین های غلتک کاری - ماشین های پرس لنگ دار و پرس های هیدرولیکی .

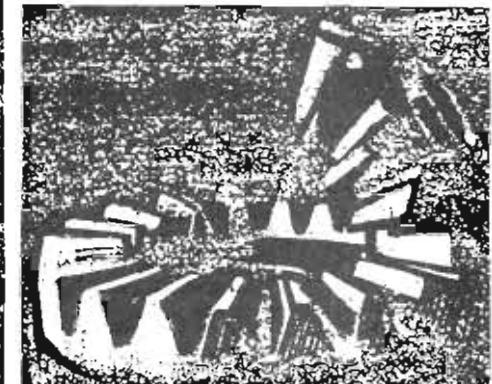

۶- چرخ دنده های حلزونی :

این نوع چرخ دنده ها را جهت تقلیل سرعت ها روی دو محور عمود برهم بکار می برند. این چرخ دنده ها از نظر ساختمان شبیه چرخ دنده های مارپیچی است، با این تفاوت که این چرخ دنده ها با پیچ حلزون درگیر می شوند. به این جهت در سطح خارجی آن شکل قوس مانندی ایجاد می شود که بستگی به نوع پیچ دارد.

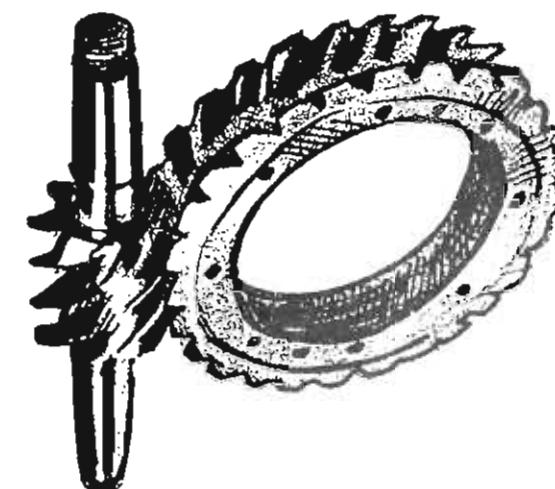

فلزات تا اندازه ای تغییر شکل دهنده باید در انتخاب فلز بسیار سعی نمود که این خطرات (پیچیدگی و تاب و ترک خوردنگی) کمتر اتفاق می افتد.

۶- برای مکان هایی که نیرو و استقامت زیاد لازم نیست می توان چرخ دنده ها را از نوع پلاستیک و یا پلاستیک هایی که دارای مواد شیمیایی فنولی می باشند انتخاب کرد. این نوع مواد بیشتر در چرخ دنده هایی که جهت دستگاههای الکترونیکی و برقی بکار برده می شود استفاده کرد.

۷- برای دستگاههایی که باید نیرو و فشارهای زیادی را تحمل کنند جنس چرخ دنده از فولاد و چدن و فولادهای معمولی نسبت به محل کار و نوع نیرو تهیه می گردد.

نوع فولادی که بکار می برند از فولاد کم کربن که مقدار کربن آن از $4/0$ درصد تا یک درصد می باشد. انتخاب می کنند، زیرا هر چقدر مقدار کربن بیشتر باشد مقاومتش در برابر سایش زیادتر خواهد بود و علاوه بر آن می توان فولاد بهتری که دارای $3/0$ درصد کربن و $3/0$ درصد نیکل و $8/0$ درصد کرم باشد استفاده نمود. این نوع فولاد معمولاً مقاومتش 55 تن بر هر اینچ مربع می باشد، البته اگر مقدار کربن آن $6/0$ درصد باشد مقاومتش در برابر سایش بیشتر می باشد.

۸- فولادهای ریختنگی:

این نوع فولادها معمولاً دارای $35/0$ تا $45/0$ درصد کربن می باشد تا به اندازه کافی در برابر سایش مقاومت داشته باشند، در حالت نرم بودن مقاومت آن در مقابل ضربه ای برابر 4 تا 7 فوت پاندرادارا می باشد، ولی با توجه به کنترل اندازه ذرات حداقل مقاومت به 20 فوت پاند می رسد و نیروی کششی آن برابر با 35 تا 40 تن بر اینچ مربع می باشد.

۹- فولادهای آلیاژی:

از این فولادها برای چرخ دنده هایی که باید تحمل بار زیاد و مقاومت در برابر

۶- وسایل مورد استفاده نیروی دریایی و نیروهای زمینی و هوایپیماهای مسافربری، جنگی و ترابری و باری.

۷- از چرخ دنده ها می توان در قطارها و کشتی ها بصورت عامل مهم نام برد. بطور کلی چرخ دنده هایی که از وسایل ضروری در امر صنعت می باشند که اهمیت روز افزون آن باعث ترقی جهان گردیده است، لذا ساخت و نگهداری و استفاده از آنها دارای اهمیت ویژه ای می باشد.

جنس چرخ دنده ها:

معمولآ فلاتی در ساختن چرخ دنده باید مورد استفاده قرار گیرد که به سادگی با ماشینهای ابزار قابل تراش بوده و بتوان آنها را به شکل های خواسته شده درآورد و از طرفی باید قدرت و استقامت کافی در برابر نیروهای خارجی را داشته باشد، برای انتخاب فلز جهت ساختن چرخ دنده ها باید به نکات زیر توجه داشت:

- ۱- ابتدا باید امکان لازم جهت ساخت مواد متخلکه چرخ دنده ها را به ابعاد لازم فراهم نموده که البته منظور در دسترس بودن دستگاههای ریخته گری و ماشینهای ابزار و کوره های آبکاری با تجهیزات کامل جهت آبکاری چرخ دنده می باشد.
- ۲- جنس چرخ دنده ها را باید طوری انتخاب نمود که قادر به تحمل فشار و انتقال نیروی لازم باشد.

۳- مواد تشکیل دهنده چرخ دنده ها باید طوری انتخاب گردد که قابلیت تراشکاری را داشته تا پس از عمل تراش صاف و پرداخت گردد.

۴- با توجه به اینکه با طرح چرخ دنده های مختلف برای کارهای مختلف خطر شکسته شدن دنده ها را کم نمود ولی باید شرایط کار و خواص فیزیکی فلزات مورد مصرف را در طرح چرخ دنده درنظر گرفت.

۵- در مورد اغلب چرخ دنده ها مخصوصاً چرخ دنده های حلزونی و پیچ حلزون که دارای طول زیاد می باشند. اعمال سرخوردن و بالغرش بیشتری را که بین آنها بوجود می آید باید کاهش داد و از طرفی چون در هنگام آبکاری ممکن است

خاصیت مهم دورالومین اینست که می توان آنرا مانند فولادها آب داده و سخت کرد و درجه حرارت دادن آن بر حسب ترکیب آن متغیر است و معمولاً بین ۴۸۰ تا ۵۵۰ درجه سانتیگراد می باشد. خواص دیگر آن اینست که پس از عملیات حرارتی به مرور زمان خاصیت سخت شدن پیدا می کند. بدین معنی اگر سختی دورالومین پس از آب دادن مقدار معینی باشد بعد از ۴۸ ساعت مقدار آن تدریجاً زیادتر می شود و بطور کلی سختی دورالومین نزدیک به سختی فولادها بوده و بدین جهت است که با فولادها رقابت می نماید.

۱۳ - چدن:

یکی از معمولی ترین فلزاتی است که امروزه بیشتر برای ساخت چرخ دنده ها بکار برده می شود چدن هایی که در گذشته تهیه می شد دارای نیروی کششی ۹ الی ۱۱ تن بر اینچ مربع بوده ولی فلز شناسان در سالهای اخیر توانسته اند نیروی کششی آن را تا آنجا که ممکن است زیاد نمایند بطوری که اکثر چدن هایی که تهیه می شود دارای نیروی کششی ۱۳ تا ۱۶ تن بر اینچ مربع بوده ولی گاهی اوقات هم تا حدود ۴۰ تن بر اینچ مربع می رسد.

علاوه بر چدن هایی که دارای کربن معمولی هستند که برای ساخت چرخ دنده ها استفاده می شوند. گاهی اوقات برای ساخت چرخ دنده هایی که نیرو و استقامت و استحکام بیشتر لازم می باشد از چدن هایی که دارای آلیاژ هستند مورد استفاده قرار می گیرد. در این چدن ها علاوه بر کربن، سیلیسیم، منگنز، فسفر و گوگرد که عناصر اصلی هستند مقادیر کمی هم نیکل، کرم و وانادیوم، مولیبدن و مس و هر یک به تنها یا گاهی اوقات چند عنصر با هم بکار می روند که در نتیجه خواص مکانیکی چدن را بهتر می کند.

بطوری که در برابر اثرات خورنده گی فرسایش و از بین رفتن مقاومت بهتری را نشان می دهد، مثلاً چدن کرم نیکل دار یا چدن مولیبدن دار دارای نیروی کششی برابر با ۲۲ تا ۳۰ تن در هر اینچ مربع می باشد و بطور کلی سختی چدن را تا آنجایی

سایش را داشته باشند استفاده می شود. در این نوع فولادها معمولاً یک تا ۱/۵ درصد کربن، یک تا ۲ درصد نیکل، ۱ تا ۲ درصد کرم و صفر تا ۳/۰ درصد مولیبدن موجود می باشد، نیروی کششی آنها به مراتب بیشتر از فولادهای کربن دار است.

۱۰ - فولادهای نیکل و کرم دار:

در این فولادها ۵/۰ تا ۵/۳ درصد نیکل و ۵/۰ تا ۱ درصد کرم و ۰/۰ تا ۶/۰ درصد مولیبدن می باشد که بعد از عملیات حرارتی در ۲۰۰ درجه حرارت برگشت داده می شود. با چنین شرایطی استحکام چرخ دنده زیاد شده و موارد استعمال آن در کشتی ها بیشتر از مصارف دیگر است.

نیروی کششی آن ۴۵ تن بر اینچ مربع بوده و اگرچه در این حالت سایش آن کم می باشد، ولی بندرت در کار شکسته می شوند.

۱۱ - فولادهای نیکل کرم دار هوایی:

این نوع فولادها تا ۸۲۰ الی ۸۵۰ درجه سانتیگراد گرم و سرد کردن آن در هوای دارای سختی زیاد می باشند و در این حالت نیروی کششی آن ۹۵ تا ۱۲۰ تن بر اینچ مربع بسته باندازه کار و نوع فولاد تغییر می کند. مزايا و برتری این نوع فولادها بیش از فولادهای نیکل کرم دار فرو بردۀ در روغن می باشد.

۱۲ - دورالومین:

دورالومین ترکیبی از ۴/۰ درصد مس و ۰/۶ درصد منگنز و ۳/۰ درصد سیلیسیم و بقیه آن الومینیوم می باشد که در سال های قبل از جنگ جهانی اول در کشور آلمان اختراع گردید. با تغییر دادن عناصر فلزی دیگر مانند نیکل و روی در آن شرکت های بزرگ اتونمیل سازی کشورهای آمریکا و انگلستان آلیاژ های متعددی تحت اسمی مختلف اختراع نموده اند.

محاسبات و ساخت چرخ دنده ها

باید فولادی را انتخاب کرد که مقدار کربن آن کم باشد و سپس برای آنکه کار حاصله یا چرخ دنده تراشیده شده بتواند مقاومت در برابر سایش و غیره را دارا باشد باید آن را به وسیله آبکاری سخت کرد.

از سویی چون آب دادن تمام قسمتهای چرخ دنده امکان پیچیدگی آن را بوجود خواهد آورد، از این رو قسمت های مخصوص از چرخ دنده را که باید کار کند سخت می نمایند که این نوع سختی را «سمانتاسیون یا سخت کردن سطحی» گویند.

هرگاه قطعه سماته شده را بعد از اینکه عمل کربن دادن آن خاتمه یافت از لحاظ سختی بررسی کنیم خواهیم دید که قسمت درونی یا هسته فولاد با مقدار مختصراً کربن و قسمت خارجی از نظر مقدار کربن در ترکیب شیبی به فولادهای ابزار می باشند و دارای مقدار کربنی برابر یک درصد گردیده و پس از آب دادن کاملاً سخت می شود. خاصیت این نوع سخت کردن در سطوح فلز سبب سخت شدن فولاد شده، در نتیجه ساییدگی و خورندگی آن کمتر خواهد بود و از طرفی چون ضمن هزینه کم و سرعت عمل زیاد سخت شدن با چرخ دنده های ساخته شده از فولادهای پرکربن با صرفه می باشند، از این روش بیشتر از روشهای دیگر استفاده می شود.

چرخ دنده های غیرفلزی

علاوه بر انتخاب چرخ دنده های فلزی انتخاب شده گاهی اوقات به علت آرام کار کردن و بی صدا بودن، چرخ دنده ها را از مواد نساجی، چوب، پوست خام و فیبر تهیه می کنند. وزن این نوع چرخ دنده کم بوده و چرخ دنده هایی تهیه شده از مواد نساجی نیز غیر قابل نفوذ آب می باشند و در مقابل روغن دوام دارند که معمولاً آنها به چرخ دنده های بی صدا معروفند.

کار چرخ دنده های ساخته شده از مواد نساجی مثل نوونکت Novotent و رزتیکت Reztikit که عبارتست از قشر نخ پهن متراکمی که با صفحه مصنوعی تحت

که قابلیت تراشکاری اجازه می دهد باید سخت باشد، به این معنی که سختی آن از ۱۷۰ برنیل و در بعضی از موارد باید از ۲۳۰ برنیل تجاوز نماید.

برنز:

یکی دیگر از فلزاتی که برای ساختن چرخ دنده ها بکار می رود برونز است که تهیه آن جهت ساختن چرخ دنده ها نسبت به سایر مواد فلزی مستلزم صرف هزینه بیشتر خواهد بود بنابراین باید سعی کرد در حد امکان موقعی از این ماده استفاده کرد که فرسودگی و خورندگی هنگام کار پیش آید. در هر صورت بعلت دارا بودن ضریب اصطکاک کمتر در مقایسه با سایر مواد فلزی اغلب در ساختمان چرخ دنده های حلزونی بکار برد می شود. معمولاً برای تقلیل اصطکاک و خورندگی جنس چرخ دنده های بزرگ و حلزونی را فسفری و برونزی انتخاب می نمایند.

سخت کردن چرخ دنده ها

برای سخت کردن چرخ دنده های فولاد ریخته شده معمولاً از آب یاروغن استفاده می شود که ممکن است در ضمن عملیات آبکاری جنس ساخته شده پیچیدگی یا ترک در آن ایجاد شود. برای از بین این خطرات بایستی سعی کرد که چرخ دنده را از فلزاتی ساخت که احتمالاً احتیاج به آبکاری نداشته باشد بخصوص چرخ دنده هایی که قطرشان بیشتر از ۲ تا ۳ فوت باشد.

به علت جلوگیری از پیچیدگی موقع آب دادن چرخ دنده ها معمولاً قسمت های مخصوص چرخ دنده را که باید در گیر شود و کار کند سخت می نمایند که این نوع سختی را «سمانتاسیون» گویند. لغت «سمانتاسیون» به معنی سخت کردن سطحی که بیشتر در موقع ساخت چرخ دنده ها استفاده می شود، می باشد.

سمانتاسیون یا سخت کردن سطحی فولاد

برای اینکه بتوان فولادها را بهتر تراشید یا باصطلاح فولاد قابل تراشکاری باشد

تغییر شکل دنده شده که در این هنگام در چرخ دنده های در گیر شونده ارتعاشاتی صورت گرفته و تولید صدای ناهنجار می کند که برای چرخ دنده بسیار زیان آور خواهد بود.

بنابراین صدای تولید شده در چرخ دنده هارا می توان به دو صورت زیر بیان کرد:

- ۱ - صدای مستقیم
- ۲ - صدای غیر مستقیم

۱ - صدای مستقیم که در چرخ دنده ها بوجود می آید به علت آن است که چرخ دنده دو دنده در روی محورهای خود بخوبی محکم نشده و ممکن است چرخ دنده ها لغزش داشته باشند و این لغزش هاباعث صدای مستقیم خواهد شد.

۲ - صدای غیر مستقیم نیز در نتیجه اثر نیروهای وارد به چرخ دنده و یا خوردگی و شکستگی و اصطکاک و حرارت و یا طراحی نادرست و یا عدم دقت در ساختن آنها از نظر صاف بودن، پرداخت نمودن و سنگ نزدن آنها باعث می شود در هر صورت با توجه به مطالب گفته شده فوق و شنیدن صدای چرخ دنده در ماشینها می توان اشکالات فوق را در آن مشخص کرده و در رفع آن کوشید.

بطور کلی صدا و حرارت ایجاد شده در چرخ دنده از نواقص مهم چرخ دنده ها است. بنابراین خواص یک چرخ دنده خوب آنست که بتواند نیروهارا از محوری به محور دیگر بطور رضایت بخش انتقال دهد. از سوی دیگر اگر هنگام محاسبه و طرح چرخ دنده ها دقت زیاد نشود ممکن است در اندک مدتی چرخ دنده های مزبور ضعیف شوند و یا اینکه در روی چرخ دنده ها حفره هایی ایجاد شود که خود این حفره در اثر عوامل دیگری بزرگ شوند و چنانچه اندک نیرویی به دندانه چرخ دنده وارد شود دندانه ها خورد می شوند.

۳ - شکستن و خورد شدن دندانه های چرخ دنده و علل آن:
بطور کلی چرخ دنده در هنگام عمل در تحت تاثیر نیروهایی قرار می گیرند که این

حرارت و فشار زیاد پرس شده رضایت بخش است و لنگ نوفل که عبارت است از الیاف چوبی که با صفحه مصنوعی تحت حرارت زیاد پرس شده باشد.

چرخ دنده های نساجی و فیبری برای دستگاههای راه اندازی بکار برده نمی شود، زیرا در غیر این صورت دنده های آنها خواهد شکست. موارد استعمال این چرخ دنده ها برای انتقال سرعت های زیاد و فشار که در حالیکه جنس چرخ دنده در گیر با آنها از فلز انتخاب گردد مناسب می باشد.

محاسن و معایب چرخ دنده ها

قبل از اینکه به تشریح انواع و اقسام چرخ دنده ها پردازیم، لازم است که به عیوب و محاسن موجود در چرخ دنده ها ذکر کنیم.

الف: معایب چرخ دنده ها

۱ - حرارت ایجاد شده بین دو چرخ دنده


بیشتر اوقات که دو چرخ دنده با هم در گیر بوده و علل انتقال نیرو را انجام می دهند در اثر گردش و تماس با یکدیگر و تأثیر نیروهای متقابل دو چرخ دنده بین آنها حرارت ایجاد شده و در اندک مدتی امکان شکستن و یا خراب شدن آنها وجود دارد، برای جلوگیری از این عمل باید سعی کرد او لا در محل قرار گرفتن چرخ دنده ها روغن وجود داشته باشد، ثانیاً باید بین دو چرخ دنده لقی موجود باشد تا از گرم شدن و خسارات ناگهانی جلوگیری شود.

۲ - صدای ناهنجار و علل آن در هنگام کار:

دو چرخ دنده که با هم در گیر هستند در بعضی اوقات دستخوش صدا و ضربه های ناگهانی می شوند که این عمل باعث خراب شدن و یا کم شدن استقامت آنها می شود. این صدای اغلب و گاهی اوقات در اثر نیروهای جنبی و ارتعاشی بوجود می آید. همچنین در بعضی از مواقع نیروهایی که توسط چرخ دنده ها منتقل می شود باعث

الف: شکستگی ناگهانی در مقطع دندنه:

بطور کلی شکستن یک چرخ دندنه بیشتر در اثر شرایط سخت کار ناشی می گردد که این عمل بیشتر در تیجه شیاری است که در امتداد مقطع عرضی دندانه پیشروی کرده و دندانه ها به شکل ۷ و با عمق کمتر مطابق شکل زیر (A) شکسته است. در شکل B پیشرفت و توسعه ترک خوردنگی نشان داده شده و در شکل C چرخ دندنه حلزونی شکل مشخص شده که در اثر کار زیاد و نیروی واردہ به قسمتهای دندنه ها شکسته شده و همچنین در سایر قسمت ها ترکهای ابتدایی که هنوز شکسته نشده اند غایبان می گردد.

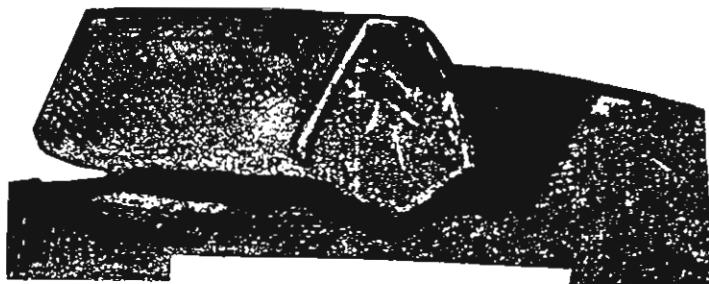

A = دندانه شکسته شده



B = دندانه ترک خورده

نیروها باعث می شوند که دندانه ها در حال گردش بشکند که شکستن و خرد شدن آنها به دو صورت انجام می گردد.

الف: شکستگی ناگهانی در مقطع دندنه

ب: شکستگی در اثر خورندگی و خرابی سطح دندنه

عوامل شکست چرخ دندنه ها

عوامل دیگری که در شکست چرخ دندنه ها موثر است چه از لحاظ ترکیب مواد یا عوامل دیگر خارجی و یا طراحی نادرست بصورت زیر خلاصه می شود:

- ۱ - انتخاب غلط جنس چرخ دندنه ها.
 - ۲ - طراحی غلط و نادرست.
 - ۳ - بارگیری زیاد در اثر عوامل خارجی.
 - ۴ - بارگیری زیاد در اثر عوامل داخلی.
 - ۵ - فشارهای اصلی (فشارهای اولیه).
 - ۶ - آبکاری غلط.
 - ۷ - سخت کردن غلط سطح دندنه های چرخ دندنه.
 - ۸ - سنگ زدن غیر صحیح و نادرست منحنی های دندانه ها.
 - ۹ - روغن کاری نامناسب چرخ دندنه.
 - ۱۰ - ایجاد حرارت بیش از حد در هنگام کار آنها.
- بطور کلی هر یک از عوامل بالا در شکست چرخ دندنه ها موثر بوده و همچنین تشخیص و عمل شکست دندانه ها چندان ساده نبوده و یا ناخالصی های موجود در فلز چرخ دندنه نمی توانند شکست دندانه ها را عامل باشد، بلکه علت عمومی شکست محور گردیده ولی طبق آزمایشات فلز شناسی نمونه ای از دندنه شکسته شده را مورد بررسی قرار داده و علت شکست را بهتر می توان تشخیص داد که بالاخره عمومی ترین علت شکست دندانه تمرکز فشار روی چرخ دندنه است.

می شود که بطور منظم افتادگیها زیاد شده و در نتیجه این عوامل چون دندانه ها ضعیف می شوند، در اثر اندک نیرویی که به آن وارد شود دندانه شکسته می شوند و برای برطرف کردن آن باید حتماً از حرارت زیاد جلوگیری نموده و روغنکاری مرتب را انجام داد.

۴ - فرو رفتگی و ایجاد گودی در چرخ دندنه ها

ایجاد گودی و یافرو رفتگی در دندانه و چرخ دندنه های صورت زیر ظاهر می شود.

الف: ابتدا در دندانه یک چرخ دندنه در اثر کارکرد زیاد و با گردش های بیش از حد ترک و یا شکافی در دندانه ها بوجود می آید که این ترک و یا شیار ممکن است در قسمتهای پایین چرخ دندنه ظاهر شود و سپس شکاف حاصله در جهت مستقیم ادامه یافته و در آخرین مرحله امتداد شکاف برای تشکیل یک ناحیه محدود و در سطح دندنه برگشته و در نتیجه یک تکه از سطح دندنه شکسته و کنده می شود.

در شکل (A) ایجاد فرو رفتگی دندنه شکسته شده دیده می شود و این گودی ها معمولاً در امتداد خط وسط دندانه ظاهر می شود.




A - فرو رفتگی و شیار در دندان



در شکل (B) گودی و خورندگی یک چرخ دندنه حلقه ای مشخص است که در روی آن هیچگونه سرخوردگی در جهت عکس وجود ندارد.

در شکل (C) خورندگی در نواحی خط وسط سطح دندانه یک چرخ دندنه کوچک فولادی سخت شده را مشخص می کند و این گودی ها و خورندگی ها اغلب در اثر

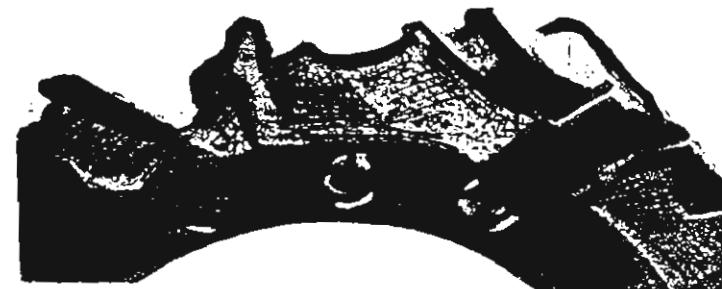

C = چرخ دندنه حلقه ای شکسته شده

ب - شکست سطحی دندانه: شکست سطحی دندانه ها ممکن است به روش های مختلف زیر به سه گروه تقسیم بندی می شوند.

۱ - شکستگی در اثر ایجاد ترک در سطح دندنه: در اثر ایجاد ترک در سطح دندنه و انتقال آن به قسمتهای تحتانی سطح دندنه ها تا زمانیکه عمل شکست بطور کامل صورت نمیگیرد ادامه یافته و در نتیجه این عمل دندانه ها خراب شده که نشانه آن شامل گود شدن، ترک خوردن و پوسته پوسته شدن می باشد.

۲ - شکستگی در اثر جوش خوردگی سطح دندنه: در بعضی از موارد ممکن است که چرخ دندنه ها را جوش دهند که این عمل بعد از ساییدگی و بریدگی دندنه های باشد که ممکن است چرخ دندنه را تعویض و یا دندانه های ساییده شده را جوش داد.

۳ - شکستگی در اثر اصطکاک و سایش یکنواخت دندنه ها: اغلب چرخ دندنه ها در اثر گردش زیاد با هم ساییده شده و گودی ها در دندنه غایبان

شود. در شکل زیر یک پیچ حلزونی پوسته پوشیده شده نشان داده شده است.




۶- ساییدگی دنده ها


این عمل ممکن است دراثر درگیری دو چرخ دنده ایجاد شود و بیشتر اوقات دو چرخ دنده که با هم درگیر می شوند چرخ دنده ای که قطر آن کوچکتر است زودتر ساییده شده و برای جلوگیری از این عمل بایدنوع جنس چرخ دنده کوچک را سخت تر انتخاب کردو از سوی پس از آب دادن چرخ دنده می بایست سطح دنده ها را پرداخت نمود، زیرا در غیر این صورت ممکن است هنگام کار سطح دنده های چرخ دنده پوسته پوشیده شود.

محاسن چرخ دنده ها:

بطور کلی چرخ دنده ها را برابر این مینا ساخته اند که بتوانند برای انتقال نیروهای بیشتر بکار ببرند. یکی از خواص مهم آنها این است که نیروی زیادی را می توان به وسیله چرخ دنده انتقال داد و همچنین دستگاههای صنعتی را که قبلاً به وسیله تسمه کار می کردند و فضای بیشتری اشغال می نمودند بدین وسیله می توان با ساختن

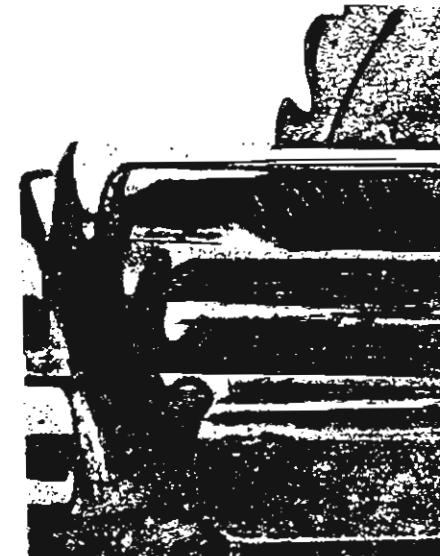

C

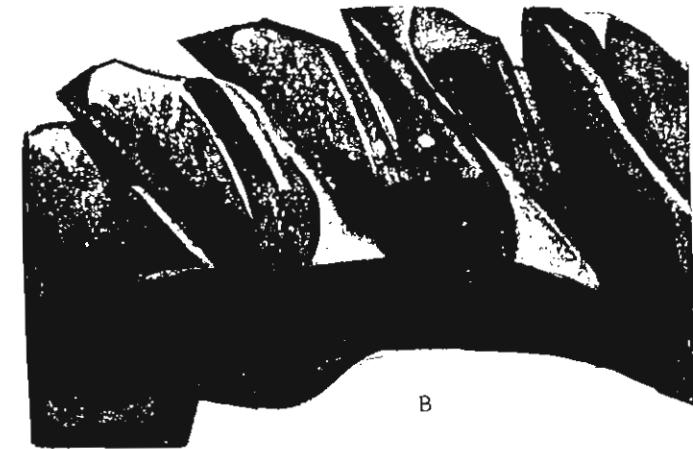

B

۵- ترک خوردن و پوسته پوسته شدن چرخ دنده

نوافع مهم دیگر چرخ دنده ها که همان ترک خوردن و پوسته پوسته شدن می باشد اغلب در چرخ دنده های آبکاری شده بوجود دمی آید، در بعضی از مواقع چون نوع آبکاری و یا نوع مواد چرخ دنده مناسب نبوده در اثر گردش و کار زیاد چرخ دنده ها ممکن است در سطح دنده های آنها عمل پوسته پوسته شدن تکرار

بصورت زیر بیان کرد:

۱- انتقال نیروی بیشتر:

اگر دودستگاه تراش را که یکی با چرخ دنده و دیگری با تسمه کار می کند مقایسه کنیم، مشاهده می شود که ماشین تراشی که با تسمه کار می کند به محض بارگیری زیاد تسمه سرخورده و ماشین از حرکت می ایستد و اگر بار زیادتر شود احتمال اینکه تسمه پاره شود زیاد است و یا برای اینکه دورهای زیادی در ماشین ایجاد نماییم باید ماشین دارای چندین فلکه چند پله ای باشد و این خود یکی از نواقص مهم ماشین بشمار می رود، زیرا با داشتن پله های زیاد ماشین به صورت یک دستگاه عظیم درمی آید، ولی در ماشینی که به چرخ دنده مجهز باشد می توان سرعت زیادتری را ایجاد نموده و به وسیله دستگاه جعبه دنده نیروی بیشتری را انتقال داد، بطور کلی دوام چرخ دنده ها به مراتب بیشتر از چرخ تسمه ها است.

۲- انتقال نیرو روی محورهای مختلف:

از چرخ دنده ها می توان برای انتقال نیرو در محورهای موازی و متنافر و متقاطع استفاده کرد. دیگر اینکه برای حرکت دورانی نیز می توان با تبدیل حرکت مستقیم الخط استفاده نمود. مهمتر از همه می توان برای تقلیل سرعت های زیاد استفاده کرده و در صورتی که بخواهیم برای چنین مواردی از چرخ تسمه استفاده نماییم لازم است از یک فلکه کوچک و فلکه بسیار بزرگ استفاده نمود که چنین فلکه ای دستگاه رابی اندازه بزرگتر کرده و برای حرکت درآوردن آن باید نیروی اولیه را افزایش داد.

مشخصات کلی چرخ دنده ها:

چرخ دنده از فلکه یا استوانه ای که ضخامت آن نسبت به قطرش کمتر می باشد

ساخته شده که در محیط آن برآمدگی هایی به شکل معین به نام دندانه و فرورفتگی های مخصوص به نام شیار دنده که بین دنده ها واقع می شوند قرار دارند. بدین وسیله در گیر شدن دنده های یک چرخ دنده در شیار دنده های چرخ دنده دیگر انتقال حرکت از یک محور دیگر به وسیله این جفت چرخ دنده عملی می گردد.

اجزاء مهم یک چرخ دنده به صورت کلی زیر بیان می شود:

۱ - قطر خارجی چرخ دنده بزرگترین قطر قطعه استوانه ای که روی آن دندانه و شیار دنده ایجاد می شود قطر خارجی، یا به عبارت دیگر قطر بزرگ نامند که آن را با علامت d_L نشان می دهند.

۲ - دایره تقسیم با قطر متوسط:

دایره فرضی که فقط دو چرخ دنده روی آن غلط زده و قطری که روی این دایره بوجود می آید قطر متوسط آن گویند که آن را با علامت d_m نشان می دهند.

۳ - قطر داخلی:

دایره ای که از کف دنده ها بوجود می آید دایره داخلی و قطر آنرا قطر داخلی نامیده و با حرف d_i علامت گذاری می کنند.

۴ - گام یا تقسیم دنده:

فاصله یک نقطه از دنده تا نقطه مجاور و قرینه از دنده دیگر را که بر روی دایره تقسیم اندازه گذاری می شود، تقسیم یا گام دنده گفته و با حرف a نشان می دهند.

۵ - عرض چرخ دنده:

اندازه پهنای چرخ دنده را پهنا یا عرض چرخ دنده گفته و با حرف B علامت گذاری می کنند.

۱۳ - سوراخ ناف یا سوراخ چرخ دنده:

عبارتست از استوانه تو خالی که در مرکز چرخ دنده با قطر مشخص ایجاد شده و با حرف a مشخص می شود.

۱۴ - عرض ناف یا سوراخ چرخ دنده:

ضخامت استوانه تو خالی که در مرکز چرخ دنده ایجاد شده عرض یا پهنای ناف یا سوراخ چرخ دنده گفته که با حرف a نشان داده می شود.

۱۵ - جای خار:

شیار مستطیل شکلی است که در داخل استوانه تو خالی ایجاد می شود که به نام جای خار چرخ دنده معروف است، این جای خار دارای پهنا وارتفاع معین می باشد.

۱۶ - دنده های چرخ دنده:

تعداد دندانه هایی که روی محیط خارجی چرخ دنده ایجاد می شود دنده های یک چرخ دنده نامیده شده و با علامت z یا n نام گذاری می شود.
از سوی دیگر وقتی که دو چرخ دنده با هم کار می کنند دارای مشخصات دیگری می باشند که می توان آن را بصورت زیر تعریف نمود:

۱ - سرعت لغزش :

سرعتی است که منحنی دنده ها در روی هم می لغزند.

۲ - خط درگیری :

مکان هندسی نقاط تماس دو دنده را هنگام گردش خط درگیری دنده ها گویند، در دنده های اولونت این خط در امتداد زاویه 20° درجه نسبت به سطح افق می باشد.

۶ - ارتفاع دنده:

فاصله دایره خارجی را از دایره داخلی چرخ دنده را ارتفاع دنده گفته و با حرف h مشخص می کنند.

۷ - ارتفاع سردنده:

فاصله دایره خارجی و دایره تقسیم را ارتفاع سردنده گفته و با حرف hk نشان می دهند.

۸ - ارتفاع پای دنده:

ارتفاع پای دنده را با حرف hf و فاصله دایره تقسیم تا دایره داخلی را ارتفاع پای دنده گویند.

۹ - ضخامت دنده:

اندازه پر دنده در روی محیط متوسط را ضخامت دنده گویند که با حرف S مشخص می شود.

۱۰ - فاصله شیار:

اندازه شیار بین دو دنده در روی محیط متوسط را فاصله شیار گفته و آن را با S' نشان می دهند.

۱۱ - تاج دنده:

فاصله برآمدگی پیشانی دنده تا کف شیار دنده را تاج گفته و با علامت e علامت گذاری می نمایند.

۱۲ - ناف دنده:

فاصله برآمدگی پیشانی دنده تا مرکز دنده را ناف آن نامیده و با علامت dn نشان داده می شود.

فرم منحنی دندانه ها:

دو چرخ دنده‌ای که با هم کار می‌کنند و عمل انتقال نیرو را انجام می‌دهند، دنده‌انه‌ها نیروهای لازم را از محوری به محور دیگر منتقل می‌کنند، عمل‌آ در این چرخ دنده‌ها هنگام کار و در گیری بر روی یکدیگر عمل غلتیدن و لغزش صورت می‌گیرد که بسته به نوع نسبت در گیری ساختمانی یا منحنی‌های متفاوت پدامی کنند و از همه مهمتر برای طراح یک چرخ دنده طرح یک چرخ دنده عوامل مختلف را باید در نظر گرفته و مرااعات نماید.


- ۱ - ارتفاع سر دنده.
 - ۲ - ارتفاع ته دنده.
 - ۳ - ضخامت دنده.
 - ۴ - منحنی با انحنای

در آن اندازه ارتفاع سر و ته و ضخامت دنده بستگی به محل کار و قدرتی که می باشد انتقال دهد محاسبه می شوند، ولی انحنای جانبی دنده ها که مهمترین قسمتهای یک چرخ دنده را تشکیل می دهند بسیار حائز اهمیت است. برای ایجاد چنین منحنی هایی باید منحنی تیغ فرزها جهت ساعت چرخ دنده را درست به صورت منحنی چرخ دنده ها ساخته شوند.

بطور کلی و بطور مختصر انواع اتحا جانبی دنده هارا که به منحنی های صنعتی خوانده می شوند توضیح داده می شود. اتحا جانبی در تمام دنده ها به یکی از دو نوع زیر بستگی دارد:

- فرم یا منحنی دنده های سیکلوید.
 - فرم یا منحنی دنده های اولونت.

۱- بطور کلی منحنی سیکلوید عبارتست از مکان هندسی یک نقطه مشخص از
دایره غلتان R_1 که بر روی محیط دایره دیگری به نام دایره اصلی ثابت می‌غلتد. هر
نقطه روی دایره متحرک یک مسیر سیکلوید را می‌پیماید. در اشکال ۱ تا ۴
همواره دایره R_1 را دایره غلتان و R را دایره ثابت اصلی، گویند.

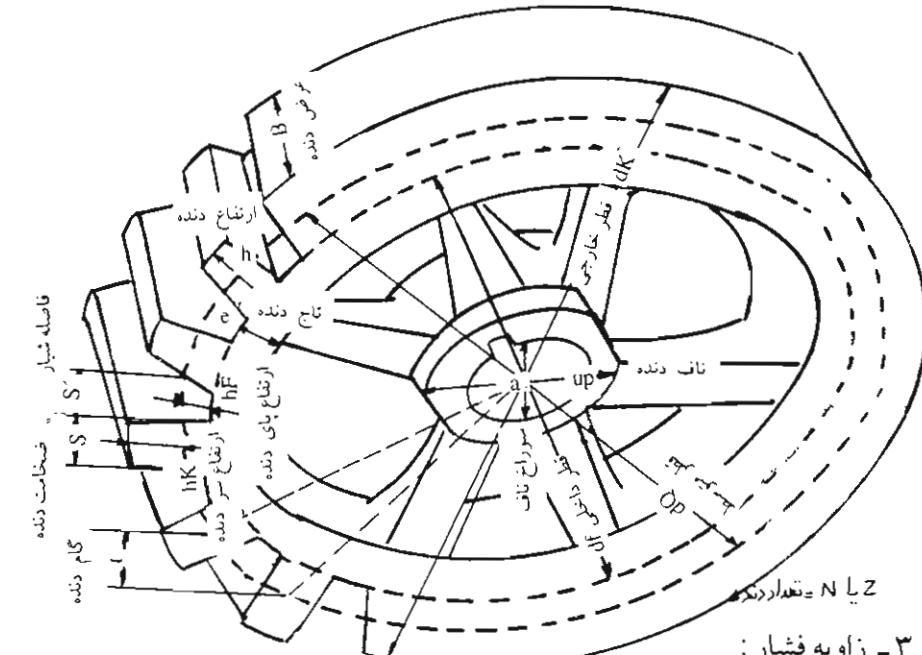

۳- زاویه فشار:

زاویه‌ای است که دندنه در تحت آن به چرخ دندنه دیگر فشار وارد می‌آورد و خط درگیری در امتداد این زاویه 20° درجه می‌باشد.

۴- فاصله دو محور چرخ دنده:

کوتاه ترین فاصله بین محورهای چرخ دنده هایی که با هم در گیر می باشند فاصله محوری آنها گویند، یا به عبارت دیگر خط مرکزی دو چرخ دنده در گیر با هم را فاصله محوری نامند.

۵ - لقی بین دو چرخ دنده:

فاصله از اولین سر دنده و ته دنده دو چرخ دنده ای که با هم در گیر هستند نامیده می شود.

٦-لقى جنی :

اختلاف ضخامت یک دندانه بیرونی خالی را لقی جنبی نامند.

رسم منحنی سیکلوید:

منحنی سیکلوید که دایره غلتان بر روی خط مستقیمی (دایره ای است به شعاع بینهایت) گردش می کند به ترتیب زیر عمل می کنند:

۱ - محیط دایره غلتان R_1 را به تعداد تقسیمات مساوی مثلثاً ۸ قسمت تقسیم می کنند.

۲ - تقسیمات حاصله را روی خط $D\pi$ که از مرکز دایره غلتان R_1 می گذرد و در امتداد محور افقی آن است منتقل می نماییم D اندازه قطر خارجی دایره غلتان R_1 است.

۳ - از تقسیمات ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ دایره غلتان خطوطی موازی محور افقی چرخ غلتان رسم می شود.

۴ - دوایری به شعاع دایره غلتان و به مراکز ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ رسم می نماییم.


۵ - با درنظر گرفتن نقطه مشخص از دایره غلتان نقاط تلاقی آنها را با خطوط مربوطه که موازی محور دایره غلتان رسم شده به ترتیب ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ می باشد مشخص می سازیم.

حالات زیر تنها حالات ممکن ایجاد منحنی سیکلوید می باشد.


الف: دایره اصلی به صورت یک دایره شعاع بزرگ (بی نهایت) می باشد که در این صورت به شکل خط راست در می آید که در روی آن دایره غلتان R_1 می غلتند. نقطه P شروع یک ارتوسیکلوید را نشان می دهد.

ب: دایره غلتان R_1 روی محیط خارجی دایره اصلی R می غلتند، نقطه شروع یک اپی سیکلوید را نشان می دهد.

ج: دایره غلتان R_1 روی محیط خارجی دایره اصلی R می غلتند نقطه P شروع یک هیپوسیکلوید را مشخص می کند.

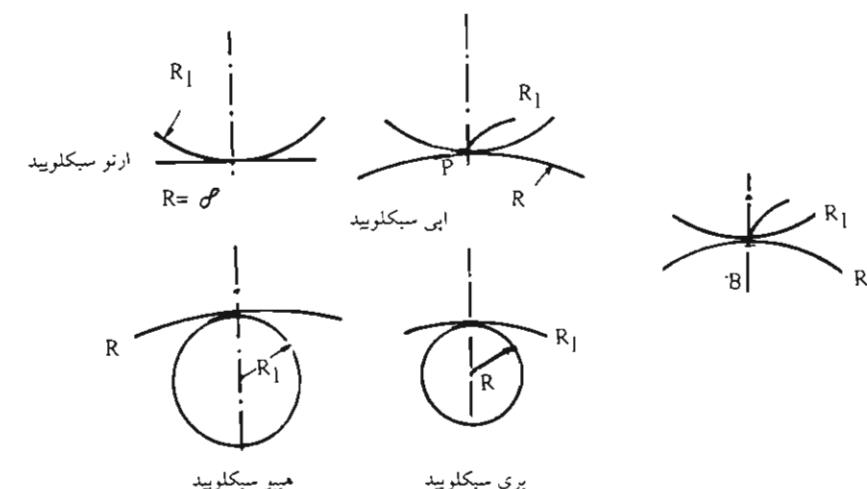


د: دایره غلتان R_1 شعاعی بزرگتر از دایره اصلی R دارد و محیط داخلی آن در روی محیط خارجی دایره اصلی R_1 می غلتند. نقطه شروع یک منحنی پری سیکلوید را تعیین می نماید.

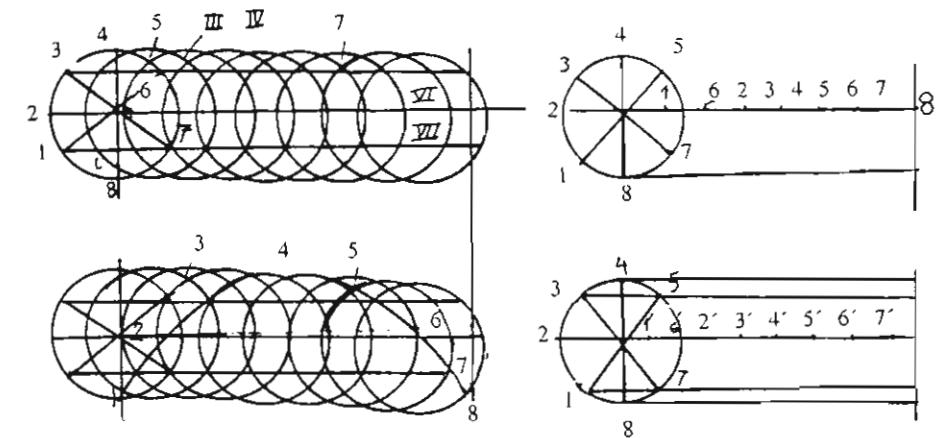

از وصل نقاط حاصل منحنی سیکلولید بدست می آید.

به تجربه ثابت شده است که بهترین نوع منحنی سیکلولید برای استفاده از چرخ دندنه هاباشکل منحنی سیکلولید هنگامی مفید و قابل استفاده است که دایره های تقسیم یک جفت چرخ دندنه را بعنوان دایره اصلی درنظر گرفته و دایره غلط را طوری درنظر بگیریم که قطرهای آنها $3/4$ نا $4/3$ باشند. قطر دایره اصلی تعیین دایره تقسیم خودشان باشد. با انتخاب چنین دوایری بین دایره اصلی و دایره غلط فرم دو دندنه ای که با هم در گیر می باشند بروجود می آید.

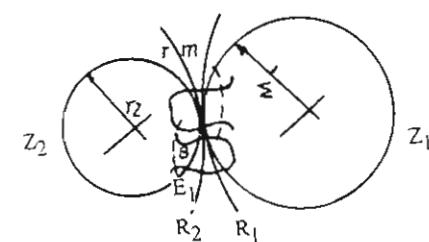

بطور کلی منحنی های چنین چرخ دندنه هایی به صورت زیر بدست می آید.

- ۱ - با غلتيندن دایره غلط r_2 روی دایره تقسیم R_1 قوس سر دندنه چرخ دندنه یک به نام اپی سیکلولید بدست می آید.
- ۲ - با غلتيندن دایره غلط r_1 داخل دایره R_2 قوس پای دندنه چرخ به نام هیپوسیکلولید حاصل می شود.
- ۳ - با غلتيندن دایره غلط r_1 روی دایره تقسیم R_2 قوس سر دندنه چرخ دو به نام اپی سیکلولید حاصل می شود.
- ۴ - با غلتيندن دایره غلط r_2 داخل دایره R_2 قوس پای دندنه چرخ ۲ به نام هیپوسیکلولید بروجود می آید.

عيوب موجود در اين چرخ دندنه ها:


اگر تعداد دندانه روی محیط استوانه ای کم باشد پای دندانه باریک می شود و در نتیجه در صنعت ماشین سازی و کارهای تولیدی که احتیاج به مقاومت های زیاد می باشد، این نوع چرخ دندنه ها مقاوم نیستند و نمی توانند در مقابل نیروهای زیاد از خود مقاومت نشان دهد.

در شکل صفحه ۲۸ خط در گیری روی دایره غلط r_1 و r_2 نگایش داده شده و روی طول در گیری $E_1 B E_2$ قرار دارد و این خط مکان هندسی تمام نقاط در گیری و تماس ممکن دندنه ها می باشد.

طول خط در گیری بین دو چرخ دندنه محدود می شود، میان نقطه E_1 حاصل از تقاطع دایره سر دندنه از چرخ یک با دایره غلط r_2 و نقطه B_2 حاصل از تقاطع دایره سر دندنه چرخ دندنه دو با دایره غلط r_1 و برای تعیین طول خط در گیری طبق این استاندارد متریک نسبت در گیری را بکار می بریم که بنابر تعریف نسبت در گیری عبارتست از خارج قسمت طول در گیری به تقسیم دندنه ای به نسبت در گیری که از فرمول زیر بدست می آید. که در چرخ دندنه های سیکلولید از یک بزرگتر است.

$$\frac{\text{طول در گیری}}{\text{نقسیم}} = \frac{E_1 E_2}{T}$$

نوع چرخ دنده با ابزار بسیار ساده براحتی امکان پذیر است، از این چرخ دنده ها بر روی عموم ماشینها - موتورها و ماشینهای ابزار استفاده می شود. ساختمان آنها خیلی ساده تر از چرخ دنده های سیکلوید است و مثل آنها دارای چهار حالت نبوده و دارای ساختمان واحدی است، مطابق شکل زیر منحنی اولونت به روش زیر ایجاد می گردد:

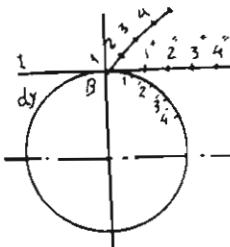

منحنی اولونت

ابتدا خط مماس بر دایره ای را بدون لغزش روی دایره اصلی می غلتانیم مسیری که مبدأ (نقطه تماس اولیه) طی می کند رسم کرده و بدین صورت که نقاط تماس ایجاد شده روی دایره اصلی y_d و خط مستقیم I را با فاصله های کوتاه و مساوی روی دایره و خط مستقیم انتقال داده، بطوری که در روی دایره اصلی ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ و روی خط مستقیم نقاط ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ را بدست می آوریم، حال پرگار را باندازه قطعه خط I باز کرده و نقطه ۱ را مرکز قرار داده قوس می زنیم سپس پرگار را باندازه فاصله باز کرده نقطه B را مبدأ و مرکز قرار داده طوری قوس می زنیم که کمان قبلی به مرکز ۱ را قطع کند. این نقطه یک نقطه اولونت است این عملیات را برای نقاط ۲، ۳، ۴ و ۵ و ۲، ۳، ۴ و ۵ انجام می دهیم تا منحنی اولونت ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ بدست آید.

برای ایجاد منحنی های اولونت دو چرخ دنده در گیر باید به نکات مهم زیر توجه داشت:


دایره های اصلی که خطوط غلط روی آنها می غلتند مانند مباحث سیکلوید همان دایره تقسیم نیستند، بلکه مطابق شکل A زیر این دوایر غیر از دوایر تقسیم می باشند.

از نقطه C (محل تماس دایره تقسیم) مماسی رسم می شود، این خط طبعاً بر

بطور کلی در چرخ دنده های سیکلوید دو حالت اتفاق می افتد:


- ۱ - در حالتی که قطر دایره غلط کوچکتر از قطر دایره تقسیم خودش باشد.
- ۲ - در حالتی که قطر دایره غلط برابر دایره تقسیم همان چرخ انتخاب شود که در هر حالت نتیجه زیر حاصل می شود:

الف: در حالتی که قطر دایره غلط کوچکتر از قطر دایره تقسیم خودش باشد، در

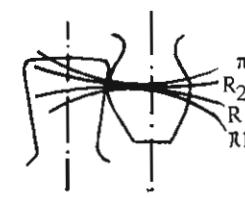

اندازه طول خط در گیری به صورت زیر می شود. یعنی سطوح چرخ دنده ای که قطر دایره غلتان نصف قطر دایره تقسیم خود می باشد، به صورت مستقیم و شعاعی درمی آید. (دنده با فرم مستقیم)

ب: در حالتی که قطر دایره غلط برابر دایره تقسیم همان چرخ انتخاب شود طول خط در گیری به صورت زیر است.

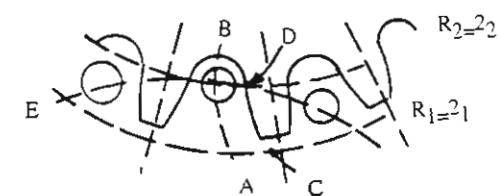


چرخ دنده با فرم منحنی اولونت:


الف: روش اول - این نوع چرخ دنده نواقص موجود در چرخ دنده های بامنحنی سیکلوید را دارند، همانطوری که گفته شد چرخ دنده هایی بامنحنی سیکلوید که زاویه در گیری آنها ۲۰ می باشد پایی دنده ها باریک می شود که در اثر اندک نیروی وارد خواهد شکست.

دنده های اولونت توسط پرسور گنینگر در سال ۱۹۳۵ ابداع شد و ساخت این

G_1 و G_2 روی خط مماس مشترک و محیط دوایر اصلی طول های مساوی را جدا کرده و با این عمل مسیر نقاط تماس C بدست می آید. سپس کمان ها و قطعه خط های سمت چپ نقطه G_1 منحنی اولونت سردنده چرخ ۱ و قطعه خطوط و کمان های سمت راست نقطه G_1 منحنی اولونت پای دنده چرخ را تشکیل می دهد. به همین روش خطوط و کمان های سمت راست نقطه G_2 اولونت سردنده چرخ ۲ و قطعه خطوط و کمان های سمت چپ نقطه G_2 منحنی اولونت پای دنده ۲ را تشکیل می دهد.

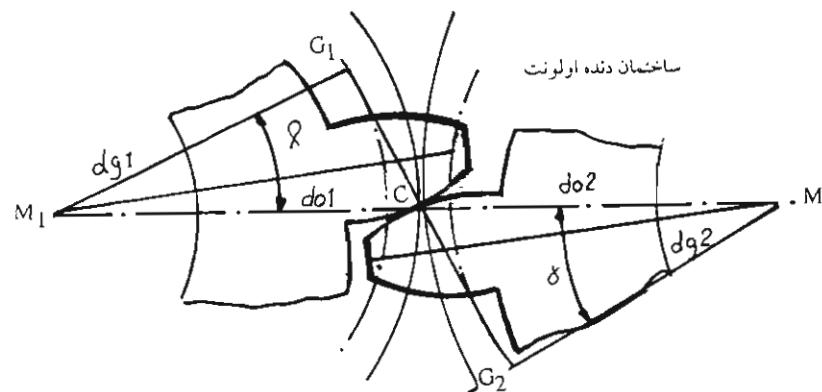

بطوریکه در شکل C دیده می شود بازیاد کرده قطر دایره اصلی همواره منحنی اولونت بزرگتر می شود، یعنی شعاع خمیدگی آن همواره بزرگتر شده و به خط مستقیم نزدیکتر می شود و بالاخره دایره تقسیم و در نتیجه دایره اصلی بی نهای می شود.

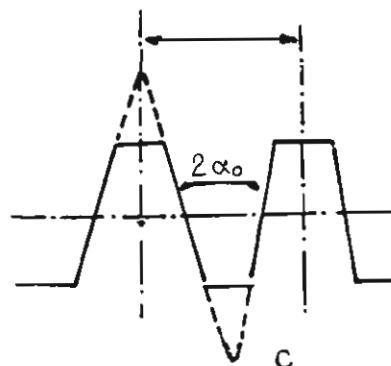

بدین صورت چرخ دنده از شکل دنده خارج شده و دنده هامطابق شکل C در می آید.

خط مرکزی دو دایره عمود خواهد بود. حال اگر خط مستقیم با زاویه ای نسبت به این مماس رسم شود این مماس، مماس مشترکی بین دو دایره مجھول dy_1 و dy_2 خواهد بود. زاویه α طبق نرم 20° درجه می باشد و در این صورت قطرهای مجھول دو دایره dy_1 و dy_2 از رابطه مثلثاتی زیر محاسبه می شود.


$$dy_1 = d0_1 \cos\alpha$$

یا

$$\frac{dy_1}{2} = \frac{d0_1 \cos\alpha}{2}$$


$$dy_2 = d0_2 \cos\alpha$$

نسبت قطر دایره های اصلی dy_1 و dy_2 به یکدیگر مثل نسبت اقطار دوایر $d0_1$ و $d0_2$ به یکدیگر بوده و با تعیین قطر دوایر اصلی dy_1 و dy_2 بطوری که در شکل B دیده می شود.

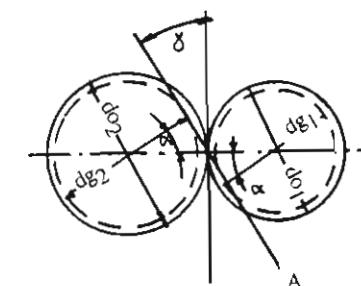

منحنی اولونت

ساختمن دنده اولونت به آسانی حاصل می شود. شعاع هایی که از مرکز دایره ها حاصل برخورد خط تمسas مشترک با دایره اصلی رسم شده اند، در نقطه G_1 و G_2 دایره های اصلی را قطع می کند که هر دو به پیدایش فرم دنده اولونت کمک می کند با غلتبیدن خط مماس مشترک دو دایره اصلی حرکت نقطه تمسas مشترک بین دو دایره تقسیم $d0_1$ و $d0_2$ عملی می شود، برای این منظور از طرف چپ و راست در نقطه

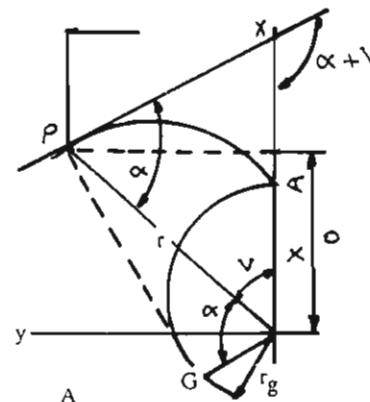

در مختصات قطبی نقطه P از منحنی اولونت به وسیله زاویه قطبی v و شعاع حرکتی r تعیین می شود و بر عکس در مختصات قائم با معلوم بودن x و y تعیین می شود که در اینجا زاویه فشار با اتصال می باشد که در حالت خاصی در صنعت چرخ دنده ها آن را زاویه درگیری می نامند که در این حالت خاص نماینده زاویه مماس مشترک دایره اصلی ۲ چرخ دنده درگیر می باشد.

$$\epsilon = \alpha + v \quad \text{زاویای } \alpha \text{ و } v \text{ زاویه غلط را تشکیل می دهند.}$$

اصل مهم در پیدایش منحنی اولونت آنست که طول نخ باز شده Gp در شکل B مساوی طول کمانی است، از دایره اصلی که نخ روی آن پیچیده شده است، یعنی:

$$GP = GA$$

$$rg \operatorname{arc}(\alpha + v) = rg \operatorname{tg} \alpha$$

$$rg \operatorname{arc} = rg(\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{arc} \alpha)$$

اولونت ها با دایره های اصلی به شعاع دخواه از نظر هندسی به یکدیگر شبیه هستند.

بطوری که جمع اولونت های واحد با شعاع دایره اصلی $rg = 1$ بوجود می آید (شکل C) با فرض $rg = 1$ می توان رابطه بالا را به صورت زیر نوشت:

قانون مستند برای دنده های اولونت:


کلیه دنده ها با مدولهای مساوی و تعداد دنده متفاوت که با یک چرخ دنده استاندارد با همان مدول بطور صحیح کار کنند با یکدیگر به همان صحت و دقت درگیر شده و کار می کنند. در این قانون چرخ دنده های اولونت یکی از فواید آن معلوم می شود که استعمال این نوع دنده برای چرخ دنده های ثابت و تعویض شونده هر دوامکان پذیر می باشد.

عملیات ریاضی درباره چرخ دنده های اولونت و سیکلوید


۱- دنده های اولونت

اولونت دایره = اولونت دایره در صنعت چرخ دنده ها مفهوم و معنی و اهمیت زیادی دارد، اولونت دایره که آن را اولونت نیز گویند به روش زیر حاصل می شود:

هر گاه منحنی را بحالت کشیده از روی دایره اصلی rg باز کنیم هر نقطه واقع در روی نخ یک مسیر اولونت طی می کند (مطابق شکل A).

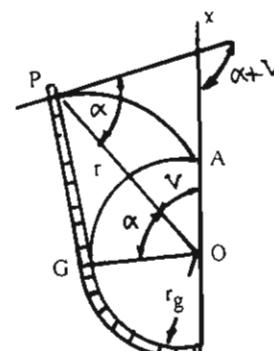

نخ کشیده Gp در هر لحظه و در هر حال مطابق شکل B نماینده شعاع خمیدگی منحنی اولونت b در آن نقطه می باشد.

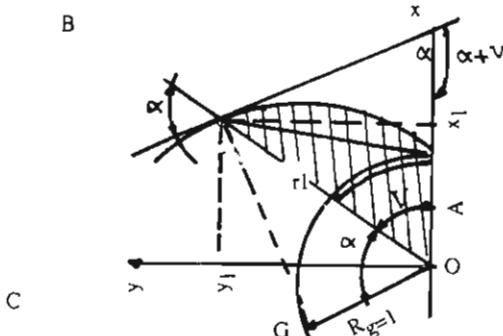

نام	علامت	فرمول
خواص ها قایم	x	$x = rgx_1 = rgsica \cos v = 2g \sec \alpha$ $\cos(ev\alpha) = [\sec(\alpha + v) - ev(\alpha + v) \sin(\alpha + v)]$
	y	$y = rgy_1 = rg(\sec \alpha \cdot \sin v) = rg \sec \alpha$ $\sin(ev\alpha) = 2g[ev(\alpha + v) \cos(\alpha + v)]$
شعاع خمیدگی	l	$l = rg l_1 = rg \sqrt{\sec^2 \alpha - 1} = rgtg\alpha = 2gavc(\alpha + v)$
طول کمان اولونت	b	$b = rg b_1 = rg \frac{\sec^2 \alpha - 1}{2} =$ $rg \frac{tg^2 \alpha}{2} = rg \frac{\arctg(\alpha + v)}{2}$
وتر اولونت	a	$a = rg a_1 = rg \sqrt{1 + \sec^2 \alpha - 2 \sec \alpha \cos^2 v}$
سطح اولونت	f	$F = rg^2 F_1 = \frac{rg^2}{6} \sqrt{(\sec^2 \alpha - 1)^3}$ $= rg^2 \frac{tg^3 \alpha}{6} = rg^2 \frac{\arctg^3(\alpha + v)}{6}$
شعاع حرکتی	r	$r = rg_1 r_1 = rg \sec \alpha = rg \sqrt{1 + \arctg^2(\alpha + v)}$

با محاسبه از طریق دیفرانسیال و انگرال می توان اینطور بیان کرد که کمان یک منحنی با طول زیاد از قطعه خطوط کوچکی تشکیل شده که با یکدیگر ترکیب شده اند و از جمع این طول های کوچک طول کامل قابل محاسبه است.

$$\arctg(\alpha + v) = \tg \alpha$$

$$\arctg = \tg \alpha - \arctg \alpha$$

در اینجا حاصل $\tg \alpha = \arctg \alpha$ تابعی است از اولونتی و در آن با علامت ev در رابطه قرارداده می شود.

$$\arctg v = ev\alpha = \tg \alpha - \arctg \alpha \quad r = \frac{rg}{\cos \alpha} = rg \sec \alpha$$

$$r = \frac{rg}{\cos \alpha} = 2g \sec \alpha \quad \text{با توجه به شکل B می توان نوشت:}$$

طول نخ کشیده Gp با شعاع خمیدگی (b) اولونت در نقطه p طبق شکل B از مثلث OPG بدین طریق محاسبه می گردد.

$$b = rg \cdot \tg \alpha$$

$$b_1 = \tg \alpha \quad \text{و برای اولونت های واحد در شکل C می شود.}$$

$$\frac{1}{\cos \alpha} = \sec \alpha \quad \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1 \quad \text{با قرار دادن}$$

$$\text{می توان برای شعاع خمیدگی اولونت و حد نوشت یعنی} \quad b = \sqrt{rec^2 \alpha - 1} = \tg \alpha$$

یا با استفاده از توابع مثلثاتی (سیکلو متري - توابع اندازه گیری کمان ها - با توابع معکوس) توابع زیر محاسبه می شود.

$$aro\alpha = \arctg \sqrt{\sec^2 \alpha - 1}$$

$$y = \arctg x \quad \text{یا} \quad x = \tg y$$

$$\text{از معادلات بالا نتیجه می شود:} \quad arcv = \sqrt{\sec^2 \alpha - 1} - \arctg \sqrt{\sec^2 \alpha - 1}$$

جدول (صفحه بعد) برای اولونت های غیر مشخص بکار می رود. لازم به تذکر است که حروف با اندیکس نماینده اولونت های واحد است.

روابطی که در جدول بکار رفته است می توان به راحتی با اعمال ریاضی انتخاب نمود که به وسیله ۳ مثال کمان های اولونت طول وترها و سطوح و تراهنگان داده می شود.

باشد، این چرخ دنده ها معمولاً در ساعت سازی استفاده می شود.

۳- تهیه چرخ دنده از طریق پرس (منگنه کردن)

در این روش ابتدا قالب چرخ دنده که عبارتند از سنبله و ماتریس که قبل از ساخته شده تهیه می شود. در این نوع چرخ دنده سازی بایستی ضخامت چرخ دنده تا اندازه ای کم باشد تا بتوان به سادگی عمل پرسکاری را انجام داد.

۴- تهیه چرخ دنده از طریق عملیات برآرد برداری

برای تهیه چرخ دنده علاوه به روش های گفته شده می توان از ماشین های فرز استفاده کرد. در این روش دقیق چرخ دنده ها به مراتب بیشتر از سایر روش های دیگر می باشد. در نتیجه چرخ دنده در هنگام کار تولید صدا و خشونت نکرده و راندمان کار نیز بیش از سایر چرخ دنده های دیگر است.

روش ساخت چرخ دنده ها

برای ساخت چرخ دنده بایستی به سه روش زیر عمل کرد:

- ۱- با ماشین صفحه تراش.
- ۲- ماشین های سنگ زنی مخصوص چرخ دنده ها.
- ۳- ماشین های فرز.

۱- تراشیدن چرخ دنده ها با ماشین صفحه تراش و گله زنی

الف: برای تراشیدن چرخ دنده ها می توان از صفحه تراش استفاده کرد، بدین حالت که ابتدا محاسبات لازم را انجام داده سپس قطر چرخ دنده مورد نظر را با ماشین تراش تراشیده و آنگاه دستگاه تقسیم را روی میز ماشین صفحه تراش قرار می دهیم، در این صورت باید کار بین دو مرغک و سه نظام دستگاه تقسیم بسته و آن را کاملاً با کشاب ماشین موازی کرد. بعد از این عمل دنده مورد نظر را درست بفرم

روش ساخت چرخ دنده ها

چرخ دنده ها بر حسب موقعیت و کاربرد آنها در صنعت چه از نظر استحکام و چه از نظر مقاومت و یا کاری که انجام می دهند بطريق مختلف زیر ساخته می شوند.

- ۱ - به روش ریخته گری
- ۲ - به روش کشیدن
- ۳ - روش پرس یا منگنه کردن
- ۴ - به روش برادره برداری (فرز کاری)


۱- روش ریخته گری

در این روش برای ساخت چرخ دنده هایی که دقت زیادی ندارند ابتدا مدل چرخ دنده مذکور را از چوب یا فلز ساخته سپس از همان مدل ساخته شده استفاده کرده و آن را قالب گیری کرده و مواد ذوب شده را در داخل قالب های ساخته شده می ریزند و سپس پس از سرد شدن چرخ دنده خواسته شده بدست می آید. از این روش هنگامی استفاده می شود که در درجه اول دقت زیاد نداشته باشد، دوم اینکه چرخ دنده بزرگ بوده و از نظر قیمت هم از سایر روش ها ارزان تر خواهد بود. چرخ دنده های تهیه شده از این طریق بیشتر در ماشین های کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند. هرگاه در موادی که بخواهند از چرخ دنده های ریخته شده استفاده نمایند که علاوه بر ارزان بودن و داشتن قطر زیاد دارای استقامت خوبی هم باشد در چرخ دنده های مخروطی در پشت طوق چرخ دنده چدنی نامبرده شیار های دمچلچله ای شکل ایجاد می کنند، در این حالت دنده های فولادی در شیار های ایجاد شده قرار می دهند. بدین روش یک چرخ دنده نسبتاً با استحکامی تولید می شود که می توان برای نیرو های نسبتاً زیادی از آن استفاده نمود.


۲- تهیه چرخ دنده از طریق کشیدن

در این روش باید عرض (ضخامت) دنده تهیه شده بیشتر از قطر چرخ دنده

ماشین صفحه تراش از قلم یا دنده های تیز شده استفاده می گردد.

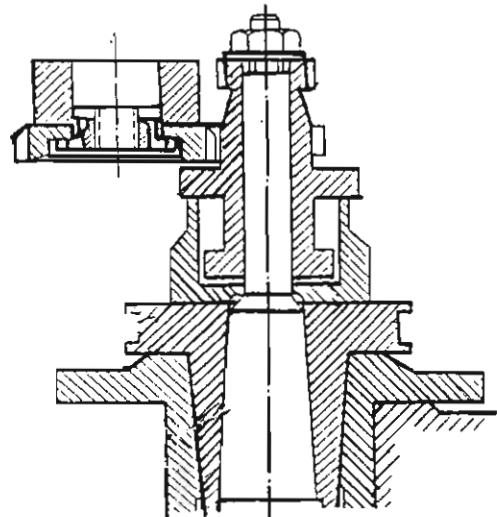

تراش چرخ دنده با ماشین کله زنی

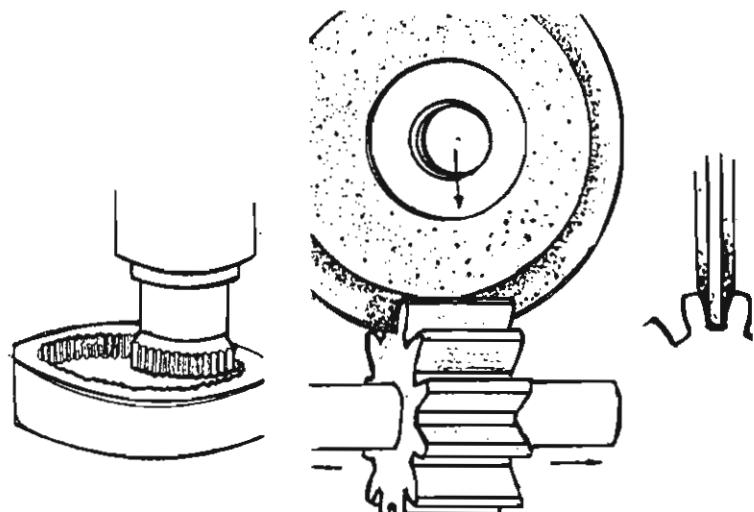

سنگ زدن چرخ دنده با ماشین سنگ

برای تهیه چرخ دنده اغلب اوقات می توان از ماشینهای سنگ استفاده کرد،

دنده خواسته شده با سنگ تیز نموده و آنگاه قلم یا دنده را در قلم گیر صفحه تراش بسته و در اینصورت طول کورس ماشین صفحه تراش را بر مبنای پهنای چرخ دنده تنظیم نموده و بار عمقی را با دستگاه بار عمق ماشین صفحه تراش را انجام می دهیم. وقتی که یک دندانه تمام شد برای تراشیدن دندانه دوم دسته حلزون دستگاه تقسیم را باندازه محاسبه شده قبلی می گردانیم و باز هم عمل را مثل دندانه قبلی تکرار می نماییم، ولی باید سعی کرد در این روش بار عمقی را هر لحظه کم کم انجام داد. همچنین نیز ماشین را هم قبلاً کاملاً محکم نماییم.

از این روش زیاد استفاده نمی شود، مگر زمانی که دنده مورد نظر استاندارد نبوده و شیارهای آن بر حسب سیستم مدولی یا اینچی نباشد و احتیاج به تیز کردن دنده باشد و یا اینکه نتوان چرخ دنده را با ماشین فرز انجام داد. در اینصورت مجبوریم با ماشین صفحه تراش بتراشیم ولی باز هم دقیق تراش در این روش زیاد خوب نیست.

ب : تراشیدن چرخ دنده با ماشین کله زنی
اغلب اوقات می توان چرخ دنده ها را با ماشین کله زنی ساخت. ساختن چرخ دنده ها را با این ماشین به مراتب ساده تر از تراشیدن چرخ دنده با ماشین صفحه تراش است، زیرا در این ماشین دنده یا قلم بجای اینکه افقی حرکت کند دارای حرکت عمودی است و زمانی که از بالا به پایین میز ماشین نزدیک می شود عمل برآده برداری صورت می گیرد و در زمان برگشت قلم یا دنده از کار جدا شده و برآده برداری انجام نمی شود.


مزیت این ماشین به ماشین صفحه تراش این است که این ماشین دارای میز دواری است که می تواند حول محور خود حرکت دورانی داشته و همچنین با دستگاه تقسیم هم مجهز می باشد و از طرفی میز ماشین علاوه بر حرکت عرضی و طولی نیز هست. از این ماشین بیشتر برای تراشیدن چرخ دنده های داخلی استفاده می کنند. در این ماشینها کار روی میز دوار در مرکز میز ماشین بسته و باز هم مثل

همچنین برای تراشیدن چرخ دنده های کج باید تیغه فرز را تحت زاویه تابیل آن قرار داده شود، در این روش چرخ دنده تراش نسبت به روش تقسیم محاسبن زیادی دارد که عبارتست از:

- ۱ - سطح دندانه ها کاملاً دقیق تراشیده شده و تمام دندانه ها با هم مساوی خواهند بود.
- ۲ - به وسیله یک تیغ فرز می توان چرخ دنده های زیادی که دارای یک گام می باشند تراشید.

۳ - در این روش فرز کاری سریعتر صورت می گیرد.

۴ - به وسیله فرز کاری از طریق غلتکی نه تنها می توان چرخ دنده های معمولی و کج را تراشید بلکه می توان چرخ دنده های حلزونی را هم تراشید. از این روش چرخ دنده تراشی بیشتر در سری سازی استفاده می شود.

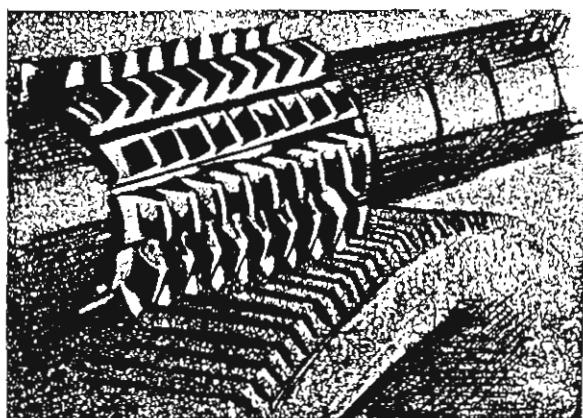

ب: تهیه چرخ دنده ها از طریق تقسیم:

اغلب اوقات چرخ دنده ها را بیشتر از طریق تیغه تقسیم تهیه می نمایند، بدین صورت که قطر چرخ دنده مورد نظر را به وسیله ماشین تراش آماده خوده و سپس آن را روی میز ماشین فرز افقی اگر چرخ دنده ساده باشد و چنانچه ساریچه باشد آن را روی میز ماشین فرز ایسوسال بین در مرغک یا سه نظام تقسیم و سرگفت بسته و پس از تنظیم

بدین صورت که قبل از چرخ دنده را یا از طریق ریخته گری یا از طریق تراش با ماشین فرز آماده کرده و چنانچه بخواهیم دقت این چرخ دنده زیاد باشد باید آن را قبل از داده سپس با ماشین سنگ گردسایی که دارای سبک فرم دندانه روی آن را سنگ می زند تا بتوانند از آن برای کارهای بسیار و دقیق استفاده می شود ولی در بیشتر چرخ دنده ها که دقت زیادی نیاز نباشد دیگر از ماشین سنگ استفاده نمی کند، بلکه فقط آن را با ماشین های فرز یا پیچ فرزهای فرم دار مدولی یا اینچی تراشند.

۳ - تراش چرخ دنده با ماشینهای فرز

برای تراشیدن چرخ دنده های خارجی می توان از ماشینهای فرز افقی یا ایسوسال بدو روش زیر عمل کرد:

- ۱ - روش تقسیم
- ۲ - روش غلتکی


الف: تهیه چرخ دنده های ساده از روش غلتکی :

در این روش برای ساخت چرخ دنده چرخ آنرا روی یک محور که دو سر آن مته مرغک زده شده سوار می شود و سپس در اثر گردش یک تیغ فرز غلتکی حلزون شکل فرم دنده لازم بدست می آید. در این صورت فرم تیغ فرز درست شیوه یک پیچ ذوزنقه شکل می باشد که این فرم ذوزنقه باعث ایجاد شیارهایی روی محیط چرخ دنده می شود. برای تراشیدن چرخ دنده از این روش بستن تیغ فرز را روی محور اصلی ماشین سوار کرده و چرخ موردنظر را روی میز ماشین قرار می دهند. البته باید سعی کرد تیغه فرز را باندازه گام چرخ دنده مایل قرار داد، در این هنگام در اثر گردش تیغه فرز باعث می شود که چرخ دنده هم بگردش درآید و از آن برآده برداری صورت گیرد.

و بعد از اتمام یک دوره کامل مجدداً به چرخ دنده بطور عمودی بار داده می شود و عمل مجدداً تکرار شده تا اینکه چرخ دنده باندازه عمق لازم تراشیده شود.

۱- تقسیم مستقیم :

ساختمان این دستگاه بسیار ساده بوده و کار با آن به راحتی صورت می گیرد، از این دستگاه بیشتر برای کارهای سری استفاده می شود(قسمتهای تشکیل دهنده دستگاه مطابق شکل زیر) عبارتند از :

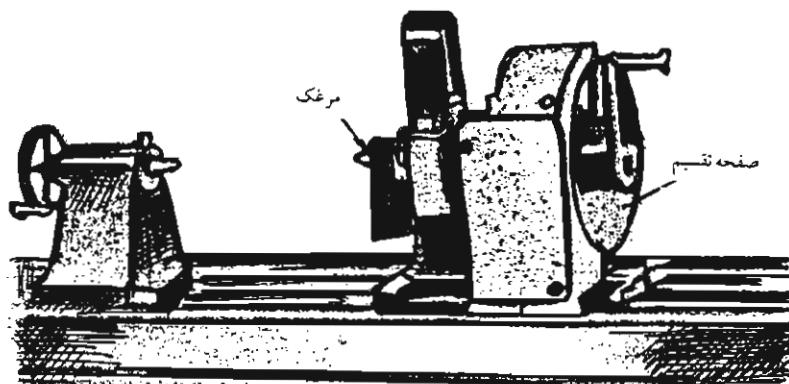

دستگاه تقسیم ساده با حرکت مستقیم

۱- بدنه با پایه دستگاه

۲- محور دستگاه تقسیم

۳- دسته صفحه تقسیم

۴- صفحات شیاردار (صفحات تقسیم) صفحاتی که برای این نوع دستگاهها مورد استفاده قرار می گیرند. اصولاً روی محیط خارجی صفحه شیارداری ذوزنقه شکل ایجاد نموده و این صفحات جلوی پشت پوسته اصلی دستگاه تقسیم روی محور اصلی ثابت و یا به حرکت درمی آید و می توان صفحات را عوض نمود، برای اینکه بتوان تقسیمات بیشتری را با این دستگاه انجام داد. عموماً بجای یک یا دو صفحه ممکن سه یا چهار صفحه شیاردار همراه دستگاه موجود باشد ولی بیشتر صفحات مورد نظر صفحاتی می باشند که دارای ۲۴، ۳۰ و ۳۶ شیار می باشد که با این صفحات می توان تقسیماتی را تراشید که اعداد بالا بر تقسیمات خواسته شده قبل قسمت باشد بنابراین تقسیمات زیر را می توان توسط این دستگاه تراشید .

آن را می تراشند، در این روش چرخ دنده تراشی باید حتی از دستگاههای تقسیم مربوطه استفاده کرد که مسلماً برای هر نوع چرخ دنده دستگاههای تقسیم مخصوص بخود لازم است، پس بطور کلی قبل از تشریح و محاسبه چرخ دنده ها لازم است که دستگاههای تقسیم موردنیاز را بصورت زیر توضیح دهیم .

أنواع مختلف دستگاههای تقسیم:

هدف از بکار بردن دستگاه تقسیم اینکه بتوانیم محیط استوانه ها را بطور دقیق به قسمتهای جزیی تقسیم نمود از این دستگاهها می توان برای تراشیدن و گرداندن قطعات کار تحت زوایای مختلف استفاده کرد .

قسمتهای عمدۀ تشکیل دهنده دستگاه تقسیم عبارتند از :

۱- پیچ حلزون

۲- چرخ دنده حلزون (۴۰ - ۶۰ - ۱۲۰) قسمتی

۳- دسته حلزون

۴- صفحه تقسیم

۵- صفحه شیاردار

۶- وسائل مختلف جهت کنترل دستگاههای تقسیم که شرح هر یک تا آنچه که لازم باشد بعداً داده خواهد شد .

دستگاههای تقسیم از نظر نوع استفاده:

۱- دستگاه تقسیم ساده با حرکت مستقیم (تقسیم مستقیم)

۲- دستگاه تقسیم ساده با حرکت غیر مستقیم (تقسیم غیر مستقیم)

۳- دستگاه تقسیم ساده مخصوص دیفرانسیل تراشی

۴- دستگاه تقسیم ساده مخصوص مارپیچ تراشی

مثال ۱ - می خواهیم روی محیط استوانه ای ۶ عدد شیار ایجاد کنیم مطلوب است محاسبه مقدار گردش دسته محور اصلی دستگاه $= \frac{24}{6} = 4$ پس دسته محور اصلی را باید آنقدر بچرخانیم تا ۴ شیار از صفحه شیار دار از مقابل خار عبور نماید، در این حالت می توان دندانه، سطح یا شیار بعدی را که لازم است تراشید و عمل را تا آخر به همین روش انجام داد تمام تقسیمات لازم تراشیده شود.

دستگاه تقسیم ساده (تقسیم غیرمستقیم)

با این دستگاه تقسیم می توان تمام تقسیمات بجز تقسیمات اختلافی را انجام داد و ماختمان آن تقریباً ساده بوده و برای تراشیدن چرخ دنده های ساده استفاده می شود، اجزاء مشکله آن عبارتند از :

۱- پوسته یا بدنه ثابت دستگاه:

این قسمت تشکیل شده از پوسته تو خالی که جنس آن از چدن بوده و کف آن کاملاً به صورت دقیق تراشیده شده و در دور طرف آن دوسوراخ جای یاتاقان دستگاه را تشکیل می دهد که این سوراخها یا بعارت دیگر جای یاتاقان پوسته متحرک دستگاه با کف دستگاه کاملاً موازی بوده و بسیار دقیق می باشد و کلیه قسمتهای دیگر دستگاه تقسیم مانند پیچ حلزون و چرخ حلزون در داخل این پوسته قرار می گرد.

۲- محور اصلی:

محور دستگاه تقسیم از یک میله تو خالی استوانه ای است که روی آن چرخ حلزون (۴۰ یا ۶۰ و گاهی وقت ۱۲۰ دنده ای) قرار گرفته است و این میله از یک طرف دارای سوراخ مخروطی شکل به شکل مخروط های مورس ایجاد شده و روی همان سوراخ مخروطی شکل دارای پیچی مثلثی شکل است که می توان سه نظام و صفحه مرغک و گاهی اوقات اگر لازم باشد چهار نظام را بست و قسمت سوراخ مخروطی شکل برای قرار دادن مرغک های مورس درست شده که این محور روی پوسته یاتاقان بندی شده است.

۵ - صفحه اول دارای ۲۴ شیار تقسیمات قابل تراش با این صفحه عبارتند از :
 → صفحه اول
 ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۶ - ۸ - ۲۴

صفحه دوم دارای ۳۰ شیار تقسیمات قابل تراش با این صفحه به شرح زیر :
 → صفحه دوم
 ۲ - ۳ - ۵ - ۶ - ۱۰ - ۱۵ - ۳۰

صفحه سوم دارای ۳۶ شیار تقسیمات قابل تراش با این صفحه فوق عبارتست از :
 → صفحه سوم
 ۲ - ۳ - ۴ - ۶ - ۹ - ۱۲ - ۱۸ - ۳۶

۶ - خار متحرک (موشک)

این خار عموماً به صورت ذوزنقه بوده و روی پوسته دستگاه بصورت لولا قرار دارد که می تواند به وسیله پیچی به صورت زاویه ای حرکت کرده و در داخل شیارهای ذوزنقه که روی صفحه شیار قرار دارد جای بگیرد و از گردش صفحه با محور اصلی جلوگیری نماید.


طرز کار دستگاه :

ابتدا کار را روی سه نظام و یا بین دو مرغک دستگاه سوار کرده و سپس محاسبات لازم را برای تقسیمات خواسته شده انجام میدهیم و آنگاه صفحات مورد لزوم را که قبل از محاسبه شده بود روی دستگاه سوار می کنیم، در این هنگام روی کار مورد تراش یک شیار با دندانه ایجاد نمود و برای شیار بعدی قبل از خار (موشک) را به وسیله پیچ مربوطه از داخل شیار خارج نموده تا بتوان محور اصلی را با دسته مربوطه برای تقسیم شیار بعدی آماده کرد. باز هم مانند حالت قبل برای اینکه بتوان شیار مورد نظر را بسادگی تراشید بایستی محور اصلی را با همان خار ثابت نگهداشته و بالاخره عمل را تا آخر ادامه داد تمام صفحات خواسته شده به اتمام برسد. فرمول برای محاسبه مقدار گردش دسته محور اصلی به صورت زیر نوشته می شود.


$$I = \frac{24}{N} \text{ یا } \frac{30}{N} \text{ یا } \frac{36}{N}$$

محاسبات و ساخت چرخ دندنه ها

صفحه سوراخی است برای قرار گرفتن آن روی انتهای پیچ حلزون. این صفحه دارای ۶ تا ۱۲ ردیف سوراخ بوده و تعداد سوراخهای هر یک از این ردیف ها که بر محیط دوابر متعدد المکزی قرار گرفته اند با یکدیگر متفاوت هستند. بعضی از دستگاههای تقسیم دارای یک صفحه تقسیم بزرگ بوده که سوراخها از دو طرف بصورت بن بست ایجاد شده و تمام ردیف سوراخهای لازم را دارا می باشد.

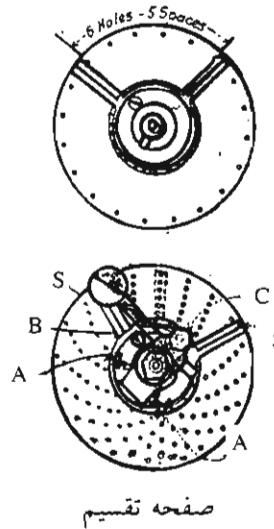

صفحه تقسیم

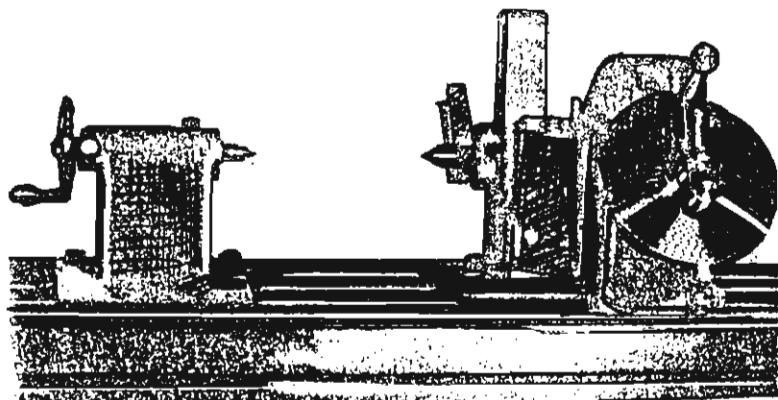

دستگاه تقسیم ساده

- سوراخهای متداول روی صفحات تقسیم عبارتند از:
- ۲۰ - ۱۹ - ۱۸ - ۱۷ - ۱۶ - ۱۵ → صفحه اول
 - ۲۱ - ۲۳ - ۲۷ - ۲۹ - ۳۱ - ۳۳ → صفحه دوم
 - ۳۷ - ۳۹ - ۴۱ - ۴۳ - ۴۷ - ۴۹ → صفحه سوم

۳- پوسته متحرک:

این پوسته جایگاه محور اصلی دستگاه است. روی محیط پوسته را از صفر تا ۹۰ درجه بطرفین محیط آن مدرج نموده اند تا بتوان با تغییر درجه پوسته نامبره قطعات کارها را بصورت مخروط و یا تخت زوایای مختلف تراشید. اتصال پوسته متحرک روی تنه ثابت به وسیله دو صفحه طرفین (۳ و ۴) به وسیله پیچهای شماره ۵ تامین می شود و هنگامی که بخواهیم دستگاه را تخت زاویه قرار دهیم پیچهای را باز کرده و پوسته متحرک را به هر زاویه ای که بخواهیم منحرف می کنیم و بعد از انحراف مجدد پیچ ها را محکم می نماییم.

۴- چرخ دندنه حلزونی:

این چرخ دندنه که بصورت چرخ دندنه حلزونی می باشد دارای ۴۰ یا ۶۰ و گاهی ۱۲۰ دنده ای است و روی محور اصلی دستگاه تقسیم قرار گرفته است، البته چرخ دندنه ۱۲۰ قسمتی بیشتر برای تقسیمات میز ماشینی مثل ماشین کله زنی (صفحه تراش عمودی) مورد استفاده قرار می گیرد.

۵- دسته حلزون (دسته تقسیم):


دنباله پیچ حلزون میله ای است که می توان در روی آن دسته ای قرار داد. کار این دسته بحرکت درآوردن پیچ حلزون و سپس گردش محور اصلی می باشد.

۶- پیچ حلزون:


پیچ حلزون که در داخل پوسته متحرک قرار گرفته عمود در محور اصلی است و عموماً این پیچ به صورت پیچ حلزون یک راهه می باشد که با چرخ دندنه حلزونی درگیر می شود.

۷- صفحه تقسیم:

هر دستگاه تقسیم عموماً دارای ۲ یا ۳ صفحه تقسیم است که در مرکز این

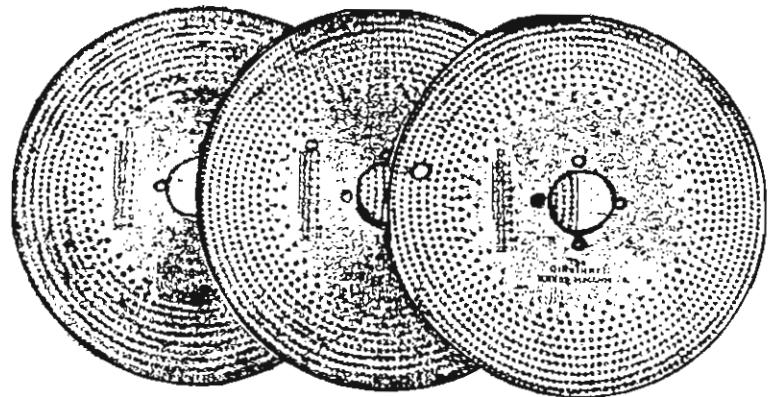

انواع صفحه تقسیم ها

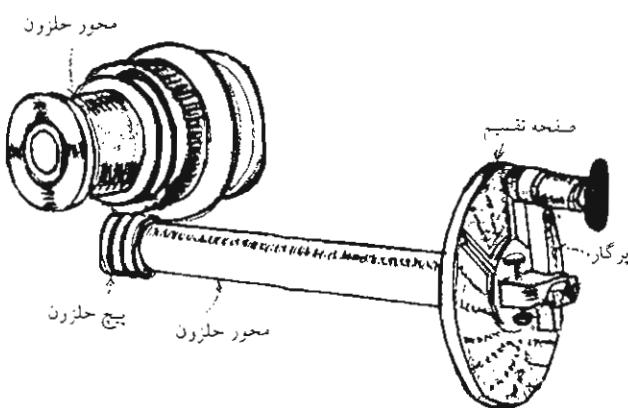

ساختمان داخلی دستگاه تقسیم ساده

۹ - انگشتی نگهدارنده صفحه

۱۰ - یاتاقان میله گرداننده صفحه

همچنین ممکن است صفحات تقسیم راه را طرف شماره بندی نمایند که سوراخهای موجود در آن عبارتند از:

۴۱ - ۲۹ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۰ - ۳۴ - ۲۸ - ۲۵ - ۲۶ → طرف اول

۶۶ - ۹۳ - ۵۹ - ۵۸ - ۵۷ - ۵۴ - ۵۱ - ۴۹ - ۴۷ - ۴۶ → طرف دوم

علاوه بر صفحه تقسیمات بالا بعضی از کارخانجات صنعتی اقدام به ساختن صفحه تقسیم های زیر کردند که این صفحات را از طرف سوراخ ایجاد نموده اند.

صفحه اول → ۳۰ - ۴۸ - ۶۹ - ۹۱ - ۹۹ - ۱۱۷ - ۱۲۹ - ۱۴۷ - ۱۷۱ - ۱۸۹

صفحه دوم → ۳۶ - ۳۷ - ۸۱ - ۹۷ - ۱۱۱ - ۱۲۷ - ۱۴۱ - ۱۵۷ - ۱۶۹ - ۱۸۳ - ۱۹۹

صفحه سوم → ۳۴ - ۴۶ - ۷۹ - ۹۳ - ۱۰۹ - ۱۲۳ - ۱۳۹ - ۱۵۳ - ۱۶۷ - ۱۸۱ - ۱۹۷

صفحه چهارم → ۳۲ - ۴۴ - ۷۷ - ۸۹ - ۱۰۷ - ۱۲۱ - ۱۳۷ - ۱۵۱ - ۱۶۳ - ۱۷۹ - ۱۹۳


صفحه پنجم → ۲۶ - ۴۲ - ۷۳ - ۸۷ - ۱۰۳ - ۱۱۹ - ۱۳۳ - ۱۴۹ - ۱۶۱ - ۱۷۵ - ۱۹۱

صفحه ششم → ۲۸ - ۳۸ - ۷۱ - ۸۳ - ۱۰۱ - ۱۱۲ - ۱۳۱ - ۱۴۳ - ۱۵۹ - ۱۷۳ - ۱۸۷

۸ - قیچی یا پرگار:

برای تعیین سوراخهای حساب شده ای است که پس از یک بار محاسبه و شمارش برای تقسیمات خواسته شده احتیاج بشمارش ثانی نباشد، در این صورت پیچ روی پرگار را محکم کرده تا دهانه پرگار ثابت بماند ولی دو پایه آن با هم روی صفحه تقسیم حول محور دسته تقسیم گردش می نمایند و در هر نقطه که بخواهیم قرار خواهند گرفت، بدون اینکه فاصله دو پایه آن تغییر نماید.

برای تراشیدن شیارها و دندانه های چرخ دنده ها پایه چپ پرگار همیشه باید در پشت پین دسته حلزون و پایه سمت راست آن جلوتر از پین باندازه فاصله سوراخهای حساب شده قرار گیرد.

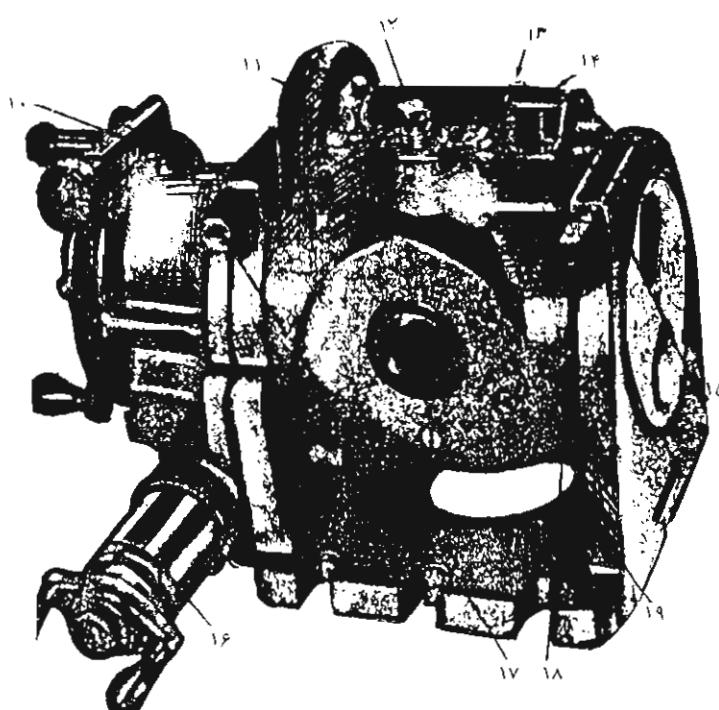

محاسبات لازم جهت کار با دستگاه


نسبت دستگاه تقسیم معمولاً $\frac{1}{4}$ و گاهی $\frac{1}{6}$ می باشد، یعنی اگر دسته حلزون رایک دور بگردانیم چرخ حلزون $\frac{1}{4}$ یا $\frac{1}{6}$ محیط خود را خواهد گشت و برای گردش یک دور کامل محور اصلی چرخ حلزون باید دسته حلزون را 40 یا 60 دور بگردانیم، پس اگر در هر دور دسته حلزون بوسیله تیغه فرز روی محیط کار یک شیار ایجاد شود مشاهده می شود که با 40 دور یا 60 دور گردش دسته حلزون 40 یا 60 شیار روی قطعه کار ایجاد خواهد شد، همچنین اگر بخواهیم روی قطعه کار شیار یا دندانه ایجاد کنیم باید از یک تناسب ساده استفاده کنیم، یعنی:

1 دور گردش دسته حلزون $\frac{1}{4}$ محور اصلی

$$\text{دور} \quad \frac{1}{Z}$$

$$I = \frac{\frac{1}{Z}}{\frac{1}{40}} = \frac{40}{Z}$$

۱۲ و ۱۳ - پیچ محکم گشته صفحه

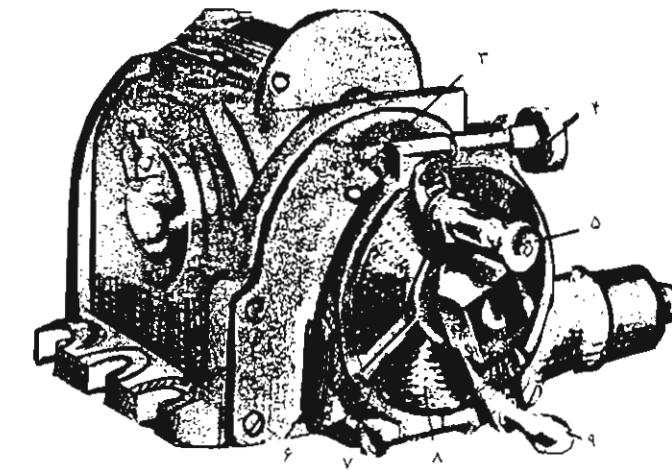

۱۴ - فن تنظیم درگیری پیچ حلزون و چرخ حلزون

۱۵ - پیچ و مهره جهت بستن دستگاه تقسیم روی میز ماشین فرز

۱۶ - صفحه شیار دار برای تقسیمات ساده

۱۷ - پیچ ترمز محور سه نظام

۱۸ - مرغک دستگاه تقسیم

۱۹ - دستگیره یا حلقه اصلی حمل و نقل دستگاه

گرداندن محور اصلی بر حسب دقیقه بطور تقریب:

برای گرداندن کارها بر حسب زاویه که تعداد زاویه خواسته شده به دقیقه باشد می توان از دستگاه تقسیم ساده استفاده کرد، بطوریکه گفته شد با گردش یک دور دسته حلقه حلقه چرخ دنده ۹ درجه یا $540 = 9 \times 60$ دقیقه خواهد گشت پس اگر بخواهیم کار را بر حسب دقیقه مدرج کنیم لازم است از فرمول زیر استفاده نماییم.

$$I = \frac{\beta}{540}$$

مثال: اگر بخواهیم کاری را باندازه ۴۰ دقیقه بگردانیم لازم است از فرمول زیر برای برگرداندن دسته حلقه استفاده کنیم.

$$I = \frac{40}{540} = \frac{4}{54} = \frac{2}{27}$$

در این صورت باید دسته حلقه را برای گرداندن کار تحت زاویه ۴۰ دقیقه از دایره ۲۷ سوراخی ۲ سوراخ تغییر مکان داده شود.

گرداندن کار(محور اصلی) بر حسب ثانیه:

گاهی اتفاق می افتند که برای تعیین سوراخهاروی محیط دوایر یا ایجاد شیارها تحت زاویه ای بسیار کوچک و دقیق از دستگاه تقسیم استفاده نمود. برای این منظور می توان از دستگاه تقسیم برای این عمل استفاده کرد. باز هم چون در قبل مشاهده شد که با گردش یک دور گردش دسته حلقه محور ۵۴۰ دقیقه یا $60 \times 540 = 32400$ دقیقه ۵۴۰ ثانیه خواهد گشت، پس اگر بخواهیم کاری را تحت زاویه ۴۰ درجه و ۲ دقیقه و ۰ ثانیه بگردانیم ابتدا باید درجه و دقیقه را به ثانیه تبدیل نمود آنگاه از فرمول کلی زیر استفاده کرد.

$$I = \frac{2}{540 \times 60} = \frac{2}{32400} = 4 \times 3600 + 4 \times 60 + 40 = 14560$$

$$I = \frac{14560}{32400} = \frac{182}{405}$$

در نتیجه فرمول کلی برای گردش دسته حلقه جهت تراشیدن هر دنده برابر

$$I = \frac{40}{N}$$

اگر دستگاه تقسیم ۴۰ قسمتی و $\frac{60}{N} = I$ در صورتیکه تقسیم ۶۰ قسمتی باشد.

$$I = \frac{60}{N}$$

مثال ۱= اگر بخواهیم چرخ دنده ای بتراشیم که تعداد دنده آن ۲۰ دنده باشد، برای تراشیدن هر دنده آن لازم است از فرمول زیر استفاده نماییم.

$$I = \frac{40}{N} = \frac{40}{2} = 2$$

بر طبق محاسبه بالا برای تراشیدن هر دنده بایستی دسته حلقه را از یک نقطه مشخص شده ۲ دور بچرخانیم تا یک دنده را بتراشیم.

ولی گاهی اوقات تقسیمات خواسته شده طوری است که عدد ۴۰ یا ۶۰ بر آن قابل تقسیم نیست مثل عدد ۶ که در این صورت بایستی طبق قواعد زیر عمل نمود.

$$I = \frac{40}{6} = \frac{40}{3}$$

يعنى باید دسته حلقه را ۶ دور $\frac{2}{3}$ دور برای هر دنده بگردانیم. از سویی می دانیم گرداندن پیچ حلقه (دسته حلقه) باندازه $\frac{2}{3}$ دور محیط دایره بطور دقیق امکان ندارد، برای این منظور از صفحات تقسیم استفاده می شود. پس برای تقسیم بالا باید $\frac{2}{3}$ را در عددی ضرب کنیم که مخرج کسر عددی شود که در صفحات تقسیم استاندارد شده موجود باشد، یعنی می توان کسر $\frac{2}{3}$ را در کسر $\frac{5}{5}$ ضرب کرده تا مخرج کسر ۱۵ شود.


مثال: می خواهیم روی محیط میل محوری ۲ عدد جا خارکه زاویه بین آنها $\frac{1}{3} 5$ باشد ایجاد کنیم. مقدار گردش دسته حلقه را برای تراشیدن شیارهای لازم حساب کنید.

$$I = \frac{\alpha}{9} = \frac{5 \cdot \frac{1}{2}}{9} = \frac{11}{9} = \frac{11}{18}$$

در اینجا باید دسته حلقه را از دایره ۱۸ قسمتی ۱۱ سوراخ تغییر مکان دهیم.

دستگاه تقسیم اختلافی یا دستگاه تقسیم انسیور سال تراش ساخته شده است. ساختمن این دستگاه طوری است که می توان تقسیمات خواسته شده را از ترکیب دو حرکت بدست آورد که این دو حرکت عبارت است از :

- ۱ - حرکت ساده از دسته حلزون به چرخ حلزون
- ۲ - حرکت صفحه تقسیم به وسیله چرخ دنده های واسطه که این دو حرکت در یک زمان و با هم صورت می گیرد.

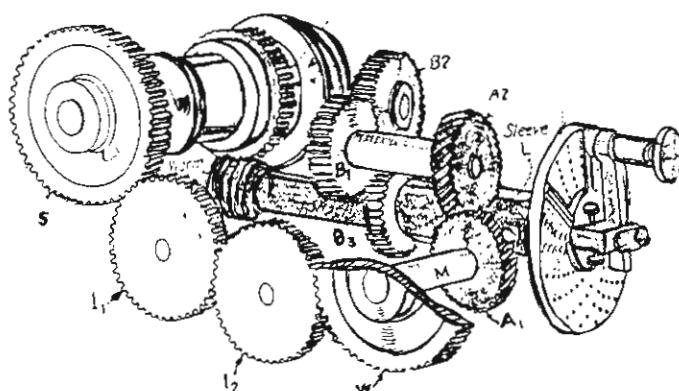

دستگاه تقسیم اختلافی (دیفرانسیل تراشی)

روش دیفرانسیل برای تقسیماتی است که امکان عمل بوسیله تقسیم ساده نباشد. برای استفاده از این روش باید یک یا چند تقسیم به تقسیمات خواسته شده اضافه یا کم کرد تا تقسیماتی بدست آید که قابل اجرا با دستگاه تقسیم باشد، در این حالت است که تقسیماتی که در روی محیط دایره بدست می آید تقسیمات قبلی نبوده، بلکه زیادتر و کمتر از آن متدار اصلی خواهد بود.

حال اگر بخواهیم همان تقسیمات اولیه را داشته باشیم باید دسته حلزون را هر با مقداری کمتر یا بیشتر از آنچه در محاسبه با عدد فرضی بدست آمده بگردانیم و این عمل جز با گرداندن صفحه تقسیم در جهت مخالف یا موافق گردش دسته حلزون امکان پذیر نمی باشد. (شکل بالا)

با اضافه کردن یک رقم بصورت کسر نسبت به صورت زیر خواهد شد.

$$I = \frac{182+1}{405} = \frac{183}{405} = \frac{61}{135}$$

با کم نودن یک از صورت کسر فوق فرمول به صورت زیر بدست می آید:

$$I = \frac{61-1}{135} = \frac{60}{135} = \frac{4}{9}$$

$$I = \frac{4}{9} \times \frac{2}{2} = \frac{8}{18}$$

پس برای تراشیدن کار تحت زاویه بالا باید دسته حلزون را از دایره ۱۸ سوراخی ۸ فاصله تغییر مکان داد، البته در موارد فوق می توان چند رقم به صورت یا مخرج کسر اضافه یا کم نود تا بتوان سوراخهای لازم را جهت تراشیدن کار مورد نظر بدست آورد.


دستگاه تقسیم برای دیفرانسیل تراشی:

از این دستگاه می توان برای تقسیماتی که توسط دستگاه تقسیم ساده قابل اجرا نمی باشد استفاده کرد، زیرا چون صفحات تقسیم که در دستگاه تقسیم ساده وجود دارد فقط تا ۴۹ سوراخی می باشند، پس تمام اعداد تا ۴۹ که قابل تقسیم می باشند ولی در صورتی که اعداد بزرگتر از ۴۹ بعضی قابل قسمت و برخی دیگر غیر قابل تقسیم است یعنی با صورت کسر که عدد ۴۰ یا ۶۰ می باشد متباین بوده و بر اعدادی قابل تقسیم نمی باشند. یا بطور کلی اعداد بزرگتر از ۴۹ را که جزء اعداد اول باشند در اینصورت امکان تراش چنین تقسیماتی با دستگاه تقسیم ساده نمی باشد مانند اعداد ۵۱ و ۶۱ که عدد ۵۱ جزء اعداد اول نبوده ولی با ۴۰ متباین است و نمی توان کسر $\frac{40}{51}$ را کوچک کرد، ولی عدد ۶۱ جزء اعداد اول می باشد که باز هم نمی توان کسر $\frac{40}{61}$ را کوچکتر نمود. بدین منظور برای چنین تقسیماتی که اصطلاحاً آن را اختلافی می گویند،

که در فرمول فوق:

S = چرخ دنده روی محور سه نظام و G_1 و G_2 هر دو چرخ دنده های واسطه بوده که دور را از چرخ دنده S به چرخ دنده W که روی محور فرعی صفحه تقسیم سوار شده منتقل می نماید. البته باید دقت شود که نسبت های محاسبه شده باید از ۶ تجاوز نماید زیرا فشار اضافی در میان چرخ دنده ها زیاد شده و ایجاد خطر خواهد کرد.

در صورتیکه در تقسیمات دیفرانسیل تعداد تقسیمات خواسته شده از ۴۰ کمتر باشد فقط یک چرخ دنده واسطه روی محور فرعی سوار خواهد شد.
چنانچه تعداد تقسیمات لازم از ۴۰ بیشتر باشد از چرخ دنده واسطه می توان استفاده کرد. در اینجا است جهت حرکت صفحه تقسیم با جهت حرکت دسته حلقه ون مخالف خواهد شد.

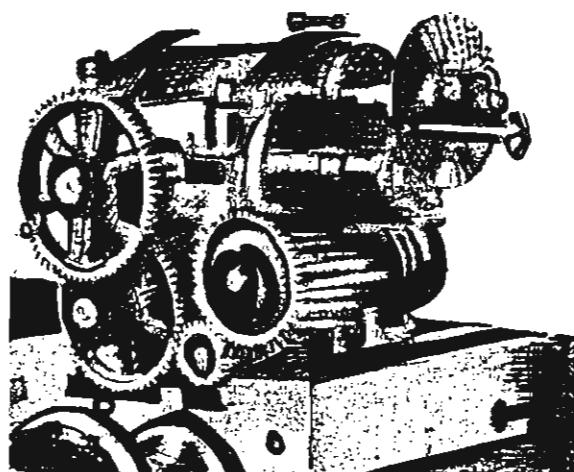

دستگاه دیفرانسیل تراشی (اختلافی)

از سویی می توان جهت گردش صفحه تقسیم را همیشه توسط اضافه کردن چرخ دنده های واسطه تعویض نمود. با سوار کردن چرخ دنده ها دستگاه برای تراشید چرخ دنده اختلافی آماده خواهد بود ، حال باید مقدار گردش دسته حلقه و نیز برای چرخ دنده فرضی حساب نماییم .

در پشت دستگاه تقسیم، محوری است که به صفحه تقسیم و همچنین محور دیگری مخصوص محور خود دستگاه چرخ حلقه ای باشند، با سوار کردن چرخ دنده های محاسبه شده در روی محور چرخ حلقه ای و محور صفحه تقسیم در هر بار گردش دسته حلقه ای صفحه تقسیم مقداری گردش خواهد کرد که تا به تدریج مقدار تقسیمات اضافه شده به تقسیمات اصلی را از بین پیرد.

محاسبه چرخ دنده های سوارشونده روی دستگاه تقسیم

چون دستگاه تقسیم ۴۰ قسمتی است، برای اینکه محور اصلی را یک دور بگردانیم بایستی دسته حلقه را ۴۰ دور بگردانیم حال اگر D تعداد دور دسته حلقه را از یک سوراخ تا همان سوراخ برای گرداندن یک دور چرخ حلقه را برابر D در نظر بگیریم برای محاسبه مقدار D می‌توان از رابطه زیر استفاده کرد.

$$D = \frac{r \times N}{N_1}$$

تعداد دور دسته حلزون در حالت اختلافی

N_1 = تعداد تقسیمات فر پی

$$D > 40 \quad \text{نسبت چرخ دنده ها} \quad x = \frac{D - 40}{40} \quad \text{تصویر زیر خواهد بود:}$$

در صورتی که D کو حکمی از ۴۰ باشد، ممکن است فرمول را بصورت زیر نوشته باشیم:

$$x = \frac{40 - D}{1} \quad \text{نسبت چرخ دنده ها} \quad D < 40$$

حال اگر نسبت چرخ دنده ها را حساب کرده و در اعدادی ضرب شود که دنده های بدست آمده در کارگاه موجود باشد می توان چرخ دنده ها را روی دستگاه تقسیم بصورت زیر در صورتیکه دنده گذاری ساده باشد، قرار داد.

$$x = \frac{\text{چرخ دنده های روی محور سه نظام}}{\text{چرخ دنده های مربوط به صفحه تقسیم}} = \frac{S}{W} \quad x = \frac{S}{W}$$

در صورتی که دنده گذاری بصورت مرکب یا شدنشیت بطریق زیر انجام می شود.

$$X = \frac{S \cdot G1}{G2 \cdot W}$$

حال صورت و مخرج کسر $\frac{2}{3}$ را در عددی ضرب می کنیم تا چرخ دنده های موجود در کارگاه بدست آید.

$$x = \frac{2}{3} \times \frac{20}{20} = \frac{40}{60}$$

که در رابطه فوق ۴۰ دنده ای است که روی محور سه نظام و ۶۰ دنده ای است که روی محور فرعی دستگاه تقسیم سوار می شود. اکنون با سوار کردن چرخ دنده های محاسبه شده می توان چرخ دنده لازم را روی دستگاه تقسیم سوار کرده و با محاسبه مقدار گردش دسته حلزون برای تقسیمات فرعی باید تراشیدن چرخ دنده را شروع کرد و مقدار گردش دسته حلزون از رابطه زیر بدست می آید:

$$I = \frac{40}{N_1} = \frac{40}{\frac{40}{60}} = \frac{6}{2} = \frac{6}{6} \times \frac{2}{3} = \frac{12}{18}$$

برای تراشیدن هر تقسیم لازم است که دسته حلزون را باندازه ۱۲ فاصله یا ۱۳ سوراخ از دایره ۱۸ سوراخی گرداند، به همین نحو عمل را تا آخر ادامه می دهیم تا چرخ دنده کامل شود.

روش دوم برای محاسبه تقسیمات دیفرانسیل:

مثال ۲: می خواهیم چرخ دنده ۲۷۱ دنده ای را از روش دیفرانسیل محاسبه کنیم.

- ۱ - تقسیمات فرعی N_1 را برابر ۲۸۰ دنده در نظر بگیرید.
- ۲ - نسبت چرخ دنده های سوار شده را طبق فرمول زیر محاسبه کنید.
- ۳ - مقدار گردش دسته حلزون را پیدا کنید.

$$R = X = (N_1 - N) \frac{40}{N_1}$$

$$R = X = (280 - 271) \frac{40}{280} = 9 \times \frac{1}{V}$$

$$R = X = \frac{9}{V} \times \frac{\lambda}{\lambda} = \frac{72}{56} = \frac{S}{W}$$

دنده گذاری ساده

مقدار گردش دسته حلزون را برابر چرخ دنده در روش اختلافی یعنی $I = \frac{40}{N_1}$ که N_1 تعداد تقسیمات فرضی است.

راهنمایی جهت حل مسایل چرخ دنده های اختلافی

۱ - مقدار N_1 را کمتر یا بیشتر از تقسیمات خواسته شده انتخاب کنید.

$$\frac{D}{40} = \frac{N}{N_1}$$

۲ - مقدار D را از روی فرمول داده شده حساب نمایید.

۳ - نسبت چرخ دنده های سوار شونده را محاسبه کنید.

$$x = \frac{40 - D}{1} \quad \text{یا} \quad x = \frac{D - 40}{1}$$

۴ - اگر نسبت عملی نبود یک مقدار دیگر برای N_1 انتخاب نمایید.

۵ - با بدست آوردن نسبت چرخ دنده ها بطور ساده و یا مرکب آنها را روی دستگاه تقسیم سوار کنید.

۶ - نسبت و یا مقدار گردش دسته حلزون را حساب کرده و چرخ دنده را بتراشید.

مثال ۱: اگر بخواهیم چرخ دنده ۵۹ دنده ای را با دستگاه اختلافی بتراشیم محاسبه لازم را به روش زیر انجام می دهیم:

$$\frac{D}{40} = \frac{N}{N_1} \quad \text{یا} \quad D = \frac{40 \times N}{N_1} = \frac{40 \times 59}{60} = 39 \frac{1}{3}$$

تقسیمات اصلی $N = 49$

$$N_1 = 60$$

چون تعداد D از ۴۰ کوچکتر است از رابطه زیر می توان استفاده کرد:

$$x = \frac{40 - D}{1} = \frac{40 - 39 \frac{1}{3}}{1} = \frac{\frac{2}{3}}{1} = \frac{2}{3}$$

نسبت چرخ دنده های سوار شوند:

$$x = \frac{2}{3} = \frac{S}{W}$$

تذکر :

چرخ دنده های مارپیچ با مخروط مارپیچ رانی توان بصورت دیفرانسیل تراشید، چون چرخ دنده های مارپیچ ضمن تراشیدن علاوه بر اینکه کار دارای حرکت دورانی است و این مقدار حرکت توسط پیچ میز ماشین بوسیله چرخ دنده های محاسبه شده بداخل دستگاه تقسیم منتقل می شود، ضمناً صفحه تقسیم هم که بین دسته حلقه ای در داخل سوراخ صفحه تقسیم می باشد دارای حرکت دورانی است و از سوی طبقه بحث های قبلی در چرخ دنده های دیفرانسیل هم ضمن حرکت دسته حلقه ای صفحه تقسیم نیز دارای حرکت دورانی مخالف دسته حلقه ای سوار شونده روی دسته حلقه ای باشد و این مقدار حرکت بوسیله چرخ دنده های سوار شونده روی دستگاه نیز باعث می شود که صفحه تقسیم نیز دارای گردش باشد و به همین دلیل می توان نتیجه گرفت که این دو حرکت با هم مغایرت دارند و نیز می توان چنین دستگاهی ساخت که هر دو حرکت را به دستگاه بدهد و برای چنین منظور ابتدا باید صفحه سوراخ داری که بتوان با آن چرخ دنده اختلافی را تراشید، تهیه نموده سپس با آن می توان چرخ دنده مارپیچ اختلافی را تراشید.

۳ - دستگاه تقسیم اونیورسال (مارپیچ تراش)

دستگاه تقسیم اونیورسال یا دستگاه مخصوص مارپیچ تراشی بدو صورت شکل نشان داده شده است که با این دستگاه می توان علاوه بر تقسیمات ساده (چرخ دنده های ماده) چرخ دنده های مارپیچ را تراشید، ضمناً باید دانست که در دستگاه تقسیم اونیورسال صفحه تقسیم مستقیماً روی بدنه دستگاه پیچ نشده، بلکه توسط چرخ دنده و میله ای که از کنار دستگاه خارج شده قابل گردش می باشد و در حال عادی چون صفحه تقسیم بوسیله پیچ یا قفل انگشتی مخصوص از پشت نگهداری می شود که بدور خود می چرخد. برای تراشیدن چرخ دنده های مارپیچی باید جهت گردش دادن کار ضمن پیشوی میز چرخ دنده ای نیز محاسبه شود و سپس در پشت دستگاه تقسیم و میز ماشین سوار نموده و آنگاه اقدام به تراشیدن چرخ دنده لازم نمود.

مثال ۳ : اگر بخواهیم چرخ دنده ۶۱ دنده ای را بتراشیم لازم است که از دستگاه تقسیم اختلافی استفاده نماییم برای این منظور لازم است که محاسبات لازم را انجام دهیم .

$$\frac{D}{40} = \frac{40N}{N_1} = \frac{40 \times 61}{60} = \frac{2 \times 61}{3} = \frac{122}{3} = 40 \frac{2}{3} \quad N = 61$$

$$X = \frac{D - 40}{1} = 40 \frac{2}{3} - 40 = \frac{122 - 120}{3} = \frac{2}{3} \quad N_1 = 60$$

چون D از ۴۰ بزرگتر است پس :

صورت و مخرج کسر را در عددی ضرب می نماییم .

$$X = \frac{2}{3} \times \frac{10}{10} = \frac{20}{30}$$

مثال ۴ : می خواهیم چرخ دنده ۳۱۹ دنده ای را بتراشیم، مطلوب است محاسبه تعداد گردش دسته حلقه ای و چرخ دنده های لازم :

$$X = (N - N_1) \frac{40}{N} \rightarrow N_1 = 290 \quad N = 319 \quad \text{با} \quad \frac{40}{N}$$

$$X = (319 - 290) \frac{40}{290} = 29 \times \frac{4}{29} = \frac{4}{1}$$

$$\frac{S}{G} = \frac{3}{1} \times \frac{24}{24} = \frac{72}{24} \quad \text{و} \quad \frac{G}{W} = \frac{4}{3} \times \frac{16}{16} = \frac{64}{48}$$

$$\frac{4}{1} \times \frac{3}{3} = \frac{12}{3} = \frac{3 \times 4}{1 \times 3}$$

از سویی در بعضی از مواقع ممکن است وضع چرخ دنده ها طوری باشد که نتوان آنها را در محل خود سوار کرد. در نتیجه می توان جای چرخ دنده ها را روی دستگاه تقسیم به یکی از اصول زیر سوار کرد.

$$N = \frac{S}{G_1} \times \frac{G_2}{W} = \frac{72}{G_1} \times \frac{64}{W} \quad X = \frac{S}{W} \times \frac{G_2}{G_1} = \frac{72}{W} \times \frac{64}{G_1}$$

$$X = \frac{G_2}{W} \times \frac{S}{G_2} = \frac{64}{48} \times \frac{72}{24} \quad X = \frac{G_2}{G_1} \times \frac{S}{W} = \frac{64}{24} \times \frac{72}{48}$$

$$S = 72 \quad G_1 = 24 \quad G_2 = 64 \quad W = 48$$

۱۰ - مخزن روغن

۱۱ - روغن دهنده

۱۲ - پیچ ترمز محور اصلی

۱۳ - روغن دهنده

۱۴ - پیچ محکم کننده درپوش دستگاه تقسیم

۱۵ - دسته گرداننده صفحه تقسیم

۱۶ - تقسیمات دسته گردان

۱۷ - ۱۸ - پیچ ثابت کننده دستگاه تقسیم بین دو یاتاقان

۱۹ - پیچ مربوط به بستن پشت بند محور کار

شناسایی دستگاه تقسیم اونیورسال:

۱ - تنظیم کننده مربوط به سه نظام

۲ - میل محور دستگاه

۳ - تقسیمات محور سه نظام (محور اصلی)

۴ - پیچ مربوط به ثابت کردن صفحه تقسیم



۵ - انگشتی یا پین دسته حلزون

۶ - مخزن روغن جهت چرخ دنده ها

۷ - قیچی صفحه تقسیم

۸ - صفحه تقسیم

۹ - دسته گرداننده محور اصلی (دسته حلزون)

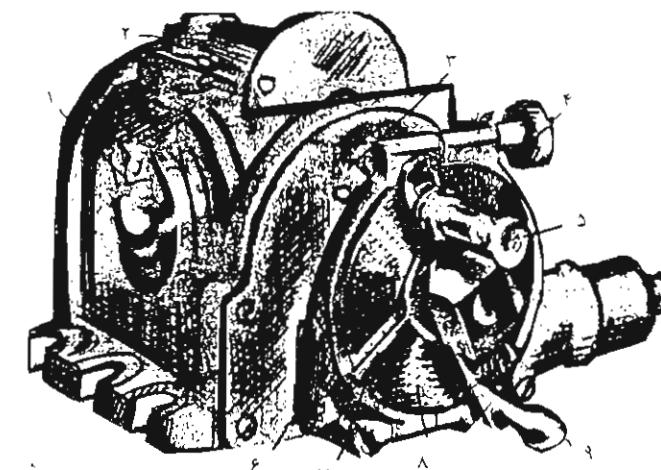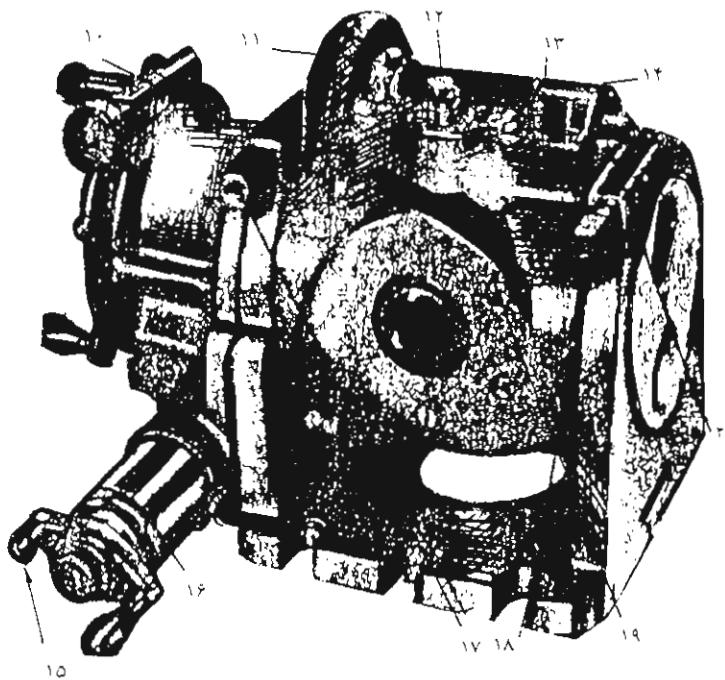

میلیمتر در نظر گرفته شده و با E نشان نمی دهند. دندانه های شانه ای معمولاً دارای زاویه فشاری برابر با 20° الى 25° درجه که ارتفاع سر دنده این دندنه ها کمتر و معمولاً $\frac{8}{10}$ خواهد بود، ولی گاهی اوقات زاویه فشار این دندنه های شانه ای $\frac{1}{4} \frac{DP}{DP}$ خواهد بود که در این دنده ها ارتفاع سر دنده بیشتر از نوع اول بوده برابر است با $\frac{1}{DP}$ و منحنی اولونت خواهد بود.

محاسبه چرخ دنده های ساده

از چرخ دنده های ساده معمولاً برای انتقال حرکت در محورهای موازی استفاده می شود و از سویی باید دانست که اگر بخواهیم دو چرخ دنده با هم کار کنند لازم است که فاصله بین دو دنده یعنی فاصله گام دو چرخ دنده با هم برابر باشند، زیرا در غیر اینصورت تطبیق آنها با هم غیر ممکن خواهد بود.

اگر سرعت محیطی دو چرخ دنده برابر V_1 و V_2 با قطر متوسط d_01 و d_02 تعداد دوری برابر n_1 و n_2 باشد چون این دو چرخ دنده با هم کار می کنند سرعت محیطی هر یک را طبق فرمول زیر می توان حساب نمود.

$$1) V_1 = V_2 = \frac{d_01 \times \pi \times n_1}{1000 \times 60}$$

$$V_1 = V_2 = \frac{d_01 \times \pi \times n_1}{1000 \times 60} = \frac{d_02 \times \pi \times n_2}{1000 \times 60}$$

$$d_01 \times \pi \times n_1 = d_02 \times \pi \times n_2$$

$$d_01 n_1 = d_02 n_2$$

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{d_02}{d_01}$$

$$d_02 = \text{قطر متوسط محرک} \quad d_01 = \text{قطر متوسط متحرک}$$


$$Z \cdot t = d_0 \times \pi = \text{محیط متوسط چرخ دنده}$$

$$\frac{t}{\pi} = \frac{d_0}{Z} \quad t = \frac{d_0 \pi}{Z} \quad \text{گام دنده}$$

محاسبات دنده های شانه ای

این نوع دنده ها بیشتر در ساختمان ماشینهای ابزار مورد استفاده قرار می گیرند و از آنها برای انتقال حرکت دورانی به حرکت مستقیم می باشد، مانند حرکت سوپریت طولی ماشین تراش که معمولاً این نوع دنده ها با یک چرخ دنده ساده یا مارپیچ در گیر می شوند، بطوریکه در شکل زیر دیده می شود خط aa نشان دهنده قطر ستوسط دنده است که ضخامت دنده در این محل با هم برابر هستند و این نوع دنده ها از یک قطعه آهن مکعب مستطیل شکل ساخته می شود.

در فرمول زیر C تعداد ترانس یا فاصله آزاده دنده است و معمولاً می تواند از 10 تا 25 متغیر باشد.

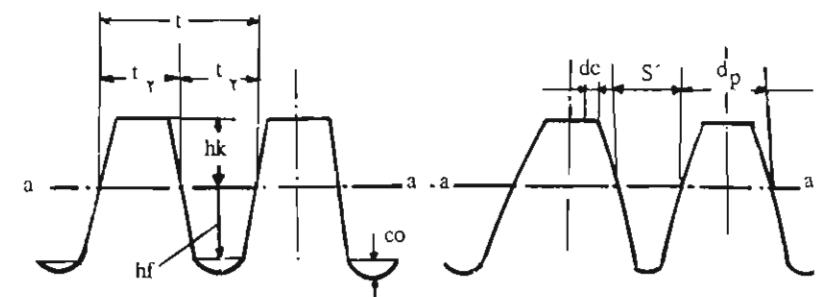

$$M = \text{گام دنده}$$

$$T = M\pi$$

$$F = \text{ضریب اطمینان و ثابت برابر با واحد}$$

$$h_k = F \times M$$

$$h_f = (F + C) \times M = (1 - 0/25) \times M = 1/25 M$$

$$E = 0/4$$

$$D_p = \frac{\pi}{2} M$$

قوس ته دنده:

چون نوک تیغه فرزها معمولاً دارای انحنای مخصوصی است لذا ته دنده هم بصورت منحنی یا قوس ایجاد می شود که شعاع این قوس را معمولاً برابر 40 میلیمتر در نظر گرفته شده و با E نشان نمی دهند. دندانه های شانه ای معمولاً دارای زاویه فشاری برابر با 20° الى 25° درجه که ارتفاع سر دنده این دندنه ها کمتر و معمولاً $\frac{8}{10}$ خواهد بود، ولی گاهی اوقات زاویه فشار این دندنه های شانه ای $\frac{1}{4} \frac{DP}{DP}$ خواهد بود که در این دنده ها ارتفاع سر دنده بیشتر از نوع اول بوده برابر است با $\frac{1}{DP}$ و منحنی اولونت خواهد بود.

عبارت زیر را که برای کلیه نیروهای قابل انتقال بوسیله چرخ دنده چه از نظر سرعت محیطی و چه از نظر نوع جنس فلز چرخ دنده بدست آمده است. پس برای کلیه نیروهای متقل شده بوسیله چرخ دنده ها اعدادی حاصل شده است که آنها در اصطلاح مدول چرخ دنده هانام گذاری کردند، اگر نیروی انتقالی را که بر حسب اسب بخار با N و سرعت چرخ دنده را با V نشان دهیم نیروی که بر هر دنده وارد می شود و این نیرو معمولاً در امتداد خط عمل صورت می گیرد برابر است با:

$$P = \frac{N \times V}{V} = CBT$$

و چون مقدار P حساب شود می توان آن را برابر CBT در نظر گرفت که در رابطه فوق C = ضریب استحکام فلز
 B = مقدار پهنهای چرخ دنده
 t = گام چرخ دنده

پهنهای چرخ دنده برابر ۵ الی ۱۰ مدول و گام چرخ دنده برابر مدول ضرب در π خواهد بود و چون به جای C, T, B مقدارشان را قرار دهیم، خواهیم داشت:

$$P = e \cdot 5 \cdot M \cdot \pi \cdot M \quad P = 5 M^2 C \pi$$


$$M^2 = \frac{P}{5\pi \cdot C} \quad M = \sqrt{\frac{P}{5\pi \cdot C}}$$

چون حاصل رادیکال که برای هر نیرو متغیر است بدست آید اعدادی خواهد بود بر حسب سانتیمتر که نام این اعداد را مدول برای انتقال هر نیروی لازم توسط چرخ دنده نامگذاری نموده اند و به همین جهت اعداد حاصله برای کلیه نیروهای منتقله بوسیله چرخ دنده ها اعداد روند و صحیح نخواهد بود، بلکه ممکن است یک رقم و یا دو رقم و یا بیشتر اعشاری داشته باشد و در این صورت برای اینکه دارای مدول های زیادی نباشند حدی برای مدول در نظر گرفته شده که بصورت جدولی در صفحه بعد نوشته شده است.


تهیه تیغه فرزها از هر مدول به علت صرف زیاد هزینه ممکن است با مشکلاتی روبرو شده و نتوان بعلت گران بودن آنها را تهیه کرد، بنابراین در صنعت امروزی

که طبق تعریف حاصل تقسیم $\frac{t}{\pi}$ را مدول نامیده و آن را با حرف a نشان می دهند، در بعضی از محاسبات مدول چرخ دنده ها را با علامت Z و حرف M مشخص می نمایند.

$$\begin{aligned} M &= \frac{t}{\pi} & t &= M \cdot \pi & do\pi &= Z \cdot t \\ do\pi &= Z \cdot M \cdot \pi & & & & \\ do &= M \cdot Z & M &= \frac{do}{Z} & do &= \frac{t \cdot Z}{\pi} & \text{و} \\ dk &= do + 2M & & & & \text{قطر مترس ط} & \end{aligned}$$

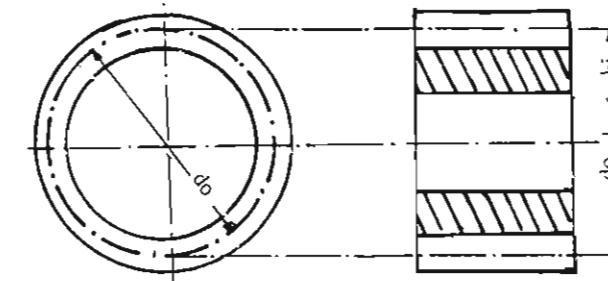

مدول ضریبی است که اگر در عدد π ضرب شود گام چرخ دنده حاصل می شود، یعنی هر چه مدول بزرگتر باشد گام چرخ دنده ها بزرگتر خواهد بود، پس در حقیقت مدول نشان دهنده بزرگی و کوچکی دندانه هارا می دهد که از حیث انتقال نیروی رول مهمی را بازی می کند و از سویی دیگر می توان مدول را اعداد حساب شده ای که از نتیجه نیروهای انتقالی و نیروهایی که به دنده ها وارد می شود گرفت یعنی حاصل

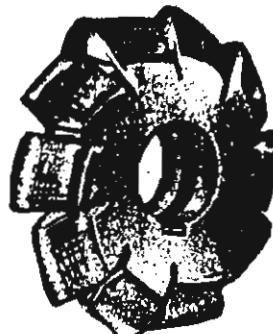

تیغ فرز مدولی

شماره	تعداد دندنه
1	۱۲ الی ۱۳
2	۱۴ الی ۱۶
3	۱۷ الی ۲۰
4	۲۱ الی ۲۵
5	۲۶ الی ۳۴
6	۳۵ الی ۵۴
7	۵۵ الی ۱۳۴
8	۱۳۵ الی

جدول دسته بندی تیغ فرزهای ۸ تایی

شماره		شماره	
۱	۱۲	۵	۲۶ الی ۲۹
۱/۵	۱۳	۵/۵	۳۰ الی ۳۴
۲	۱۴	۶	۳۵ الی ۴۱
۲/۵	۱۵ الی ۱۶	۶/۵	۴۲ الی ۵۴
۳	۱۵ الی ۱۸	۷	۵۵ الی ۷۹
۳/۵	۱۹ الی ۲۰	۷/۵	۸۰ الی ۱۳۴
۴	۲۱ الی ۲۲	۸	۱۳۵ الی
۴/۵	۲۳ الی ۲۵		دندنه های شانه ای

جدول دسته بندی تیغ فرزهای ۱۵ تایی

بطور کلی کلیه تیغ فرزهای مدولی را طبق قواعد بالا ساخته و در دسترس صنعت قرار می دهند. در این صورت روی هر تیغ فرز را با علامت مدول و شماره تیغ فرز


تیغه فرزهایی از مدول هایی از ۰/۳ تا ۰/۷۵ میلیمتری را انتخاب و مورد استفاده قرار می دهند. کلیه چرخ دندنه هارانیز نمی توان خارج از این مدول ها ساخت، با مشاهده به انحنای جانبی دندانه های مختلف از چرخ دندنه هایی که دارای مدول مساوی می باشند خواهیم دید که قوس بغل دندنه ها که مطابق منحنی های اولونت ساخته شده اند یکی نبوده بلکه با هم تفاوت کلی دارند، از این رو تهیه تیغ فرز از هر مدول با تعداد دندانه مختلف بصرفه غنی باشد و به خاطر همین امر از هر مدول چند تیغه فرز ساخته می شود تا با هر یک از آنها بتوان چرخ دندنه هارا که انحنای جانبی دندانه هایشان نزدیک بهم هستند تراشید.

حد مدولهای چرخ دندنه ها									
۰/۳	۰/۳۵	۰/۴	۰/۴۵	۰/۵	۰/۵۵	۰/۶	۰/۶۵	۰/۷	۰/۸
۰/۹	۱	۱/۲۵	۱/۵	۱/۷۵	۲	۲/۲۵	۲/۷۵	۳	۳/۲۵
۳/۵	۳/۷۵	۴	۴/۵	۵	۵/۵	۶	۶/۵	۷	۸
۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۸	۲۰
۲۲	۲۴	۲۷	۳۰	۳۳	۳۶	۳۹	۴۲	۴۵	۵۰
۵۵	۶۰	۶۵	۷۰	۷۵					

طبقه بندی تیغ فرزها از هر مدول بدرو صورت زیر می باشد:

۱- بعضی از تیغه فرزهای را بصورت دسته های ۸ تایی یعنی از هر مدول ۸ تیغ فرز از نظره یک تا ۸ ساخته شده است که این نوع تیغ فرزهای را برای تراشیدن چرخ دندنه های معمولی که دارای دقت زیادی نمی باشد به کار برد همی شوند.

۲- گاهی اوقات لازم می شود که چرخ دندنه هارا بصورت دقیق تر تراشید، برای این منظور باید حد تیغ فرزهای را کمتر در نظر گرفت یعنی بجای سری ۸ تایی سری ۱۵ تایی تهیه می نمایند که بصورت جدول صفحه بعد دسته بندی می شود.

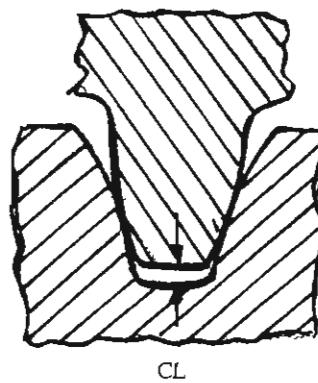


$$CL = hk - hf$$

$$CL = \frac{v}{\phi} M - M = \frac{1}{\phi} M \quad M = 0/16M \quad CL = 0/16M$$

ارتفاع سر دندنه

ارتفاع سر دندنه عبارتست از فاصله عمودی قطر متوسط چرخ دندنه و قطر خارجی آن که می‌توان از رابطه زیر حساب نمود.

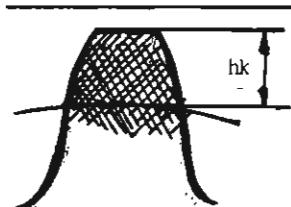


$$hk = M \times (f_0 + C_0)$$

$$hk = M \times (f + C) \quad hk = M$$

ارتفاع ته دندنه

ارتفاع ته دندنه مقدار فاصله ایست که بین قطر متوسط و قطر داخلی محاسبه می‌شود.

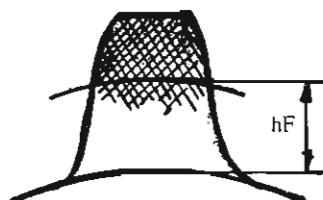

فاصله آزاد ته دندنه


دو چرخ دندنه که با هم درگیر می‌شوند معمولاً نوک دندانه اول با ته دندانه دوم اصابت نمی‌کند. این عمل برای این است که بر اثر ضربه های ناگهانی نوک دندانه با ته دندانه دیگر عمل سایش یا اصطکاک را نداشته و این مقدار فاصله را می‌توان از رابطه زیر حساب کرد.

که مشخص کننده حد دندانه هاست، مشخص کرده‌اند. البته جنس تیغ فرزها معمولاً از فولاد ابزار آلیاژی و گاهی اوقات تیغ‌های الماسه در روی محیط تیغ فرز قرار می‌دهند و کلیه این نوع تیغ فرزها استاندارد شده و در سیستم متريک از این نوع تیغ فرزها استفاده می‌شود. پس فرمول‌های لازم برای محاسبه مدول عبارت از:

$$M = \frac{t}{\pi} \quad 1 \text{ مدول} \quad M = \frac{dk}{Z} = \frac{2e}{Z_1 + Z_2}$$

محاسبه گام دندانه


گام دندانه برابر است با فاصله بین دو دندنه پر و خالی روی محیط دایره متوسط در صورتیکه مدول معلوم باشد، می‌توان گام چرخ دندنه را از رابطه زیر بدست آورد.

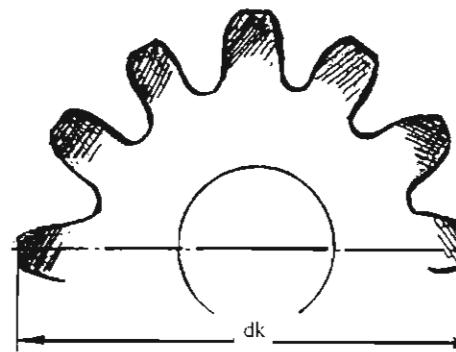

$$t = M\pi$$

$$t = \frac{do\pi}{Z} \quad M = \frac{do}{Z}$$

$$t = \frac{2c\pi}{Z_1 + Z_2} \quad t = \frac{dk\pi}{Z - 2}$$

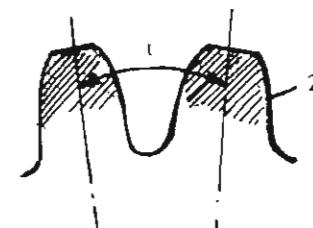

محاسبه قطر خارجی چرخ دندنه

قطر خارجی چرخ دندنه عبارتست از بزرگترین قطر دندنه که با حرف dk نشان داده شده و این قطر برای آماده کردن دندنه جهت فرزکاری می‌باشد که ابتدا قطر خارجی چرخ دندنه بوسیله ماشین تراش به اندازه محاسبه شده تراشیده می‌شود و کاملاً باید سعی کرد که چرخ دندنه تراشیده شده دقیق باشد. مقدار قطر بزرگ از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$dk = do + 2M = M(Z + 2) \quad 1$$

$$dk = do + 2hk \quad 2$$

$$dk = \frac{(Z + 2)}{\pi} \times t \quad 3$$

مقدار اضافی ته دنده

مقدار فاصله آزاد را می توان بوسیله تراشیدن عمق دنده در نظر گرفت، بنابراین برای انجام عمل باید طبق قوانین زیر عمل کرد.

الف: اگر دنده ای دو چرخ دنده در گیر شونده عمیق تر تراشیده شده باشد، مقدار اضافی ته دنده برابر است با مقدار اضافی پشت دنده، این مقدار برای دنده های است که زاویه فشار آنها برابر $14/5^{\circ}$ درجه باشد.


ب: اگر دنده بزرگتر که بایک دنده کوچک در گیر است، چرخ دنده کوچک بطور استاندارد تراشیده شده باشد، در این صورت مقدار عمق اضافی ته دنده برابر است با دو برابر فاصله آزاد پشت دندانه.

ج: اگر زاویه فشار دنده 20° درجه باشد مقدار عمق اضافی ته دنده که با حرف Ed نشان داده شده است برابر است با:

$$Ed = \frac{0/73}{40} \cdot t$$

د: اگر عمق اضافی ته دنده فقط برای دنده بزرگتر در نظر گرفته شود در این صورت زاویه فشار 20° درجه باشد، مقدار عمق اضافی ته دنده برابر است با:

$$Ed = \frac{1/43}{40} \cdot t$$

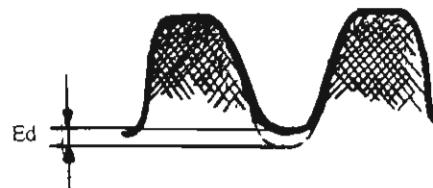**پهنای چرخ دنده**

معمول اپهنای چرخ دنده باید متناسب باشد با نوع دنده ها و جنس چرخ دنده و قطر خارجی و نیروهایی که باید تحمل کند و برای این عمل ماسکریم و مینیموم برای پهنای چرخ دنده در نظر گرفته شده است.

$$D_{min} = \frac{3}{2} \cdot t = \frac{3}{4} \pi M = 5M = B_{min}$$

C_0 می تواند از ۱ / ۰ تا ۲۵ / ۰ تغییر کند.

$$C_0 = \frac{1}{6} M \quad hf = M + \frac{1}{6} M = \frac{7}{6} M$$

$$hf = 1/25 M$$

ارتفاع دندانه

ارتفاع تمام دندانه برابر است با مجموع ارتفاع سر دنده و ارتفاع ته دنده و یا می توان مقدار آن را از فرمول زیر حساب کرد:



$$h = (F_0 + C_0) \cdot M$$

$$h = (2 + \frac{1}{6}) \cdot M = \frac{13}{6} M$$

$$h = 2/25M = 2/2M \quad F_0 = 1 \quad C_0 = \frac{1}{6} = 0/22$$

$$h = 2/2M$$


فاصله آزاد پشت دو دندانه در گیر شونده

اصولاً وقتی که دو چرخ دنده با هم در گیر می شوند بنابر جهت حرکت آنها در پشت دو دنده فاصله آزادی ایجاد خواهد شد و دو دنده در قسمت جلو با هم در تماش بوده و عمل انتقال نیرو با فشار در قسمت جلو دندانه صورت می گیرد که مقدار آن از رابطه زیر بدست می آید.

$$Cb = \frac{1}{40} \cdot t$$

$$t = M \cdot \pi$$

$$Cb = \frac{1}{40} M \cdot \pi$$

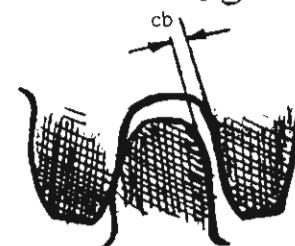

۱ - چرخ دنده باید روی نیروی متوسطی را تحمل کند که فرمول زیر است:

$$D = \sqrt[3]{\frac{6 \cdot N}{n}}$$

$N =$ قدرت منتقله بر حسب اسب بخار

$n =$ تعداد دور چرخ دنده

۲ - اگر بار سنگین باشد یعنی نیرو به حد ماگزینم برسد فرمول زیر خواهد بود:

$$D = \sqrt[3]{\frac{120 \cdot N}{n}}$$


فاصله مرکز دو چرخ دنده در گیر شده

برای محاسبه این مقدار لازم است که تعداد دنده و مدول آنها درست باشد

در اینصورت فاصله مرکز دو چرخ دنده را می توان محاسبه نمود:

$$C = \frac{d_{o1} + d_{o2}}{2}$$

$$C = \frac{(Z_1 + Z_2) \cdot M}{2}$$

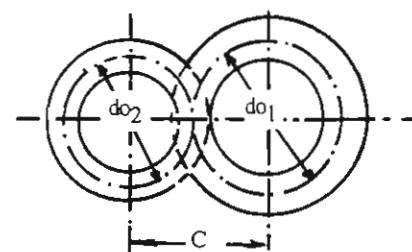

محاسبه نیم زاویه و ربع زاویه دندانه یا تقسیم:


$$\widehat{DF} = t = \pi \cdot M$$

$$R = \frac{Z \cdot M}{2} = \frac{d_o}{2}$$


$$\alpha = \frac{36^\circ}{Z} = \frac{2\pi}{Z}$$

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{18^\circ}{2} = \frac{2\pi}{2Z} = \frac{\pi}{Z}$$


$$\frac{\alpha}{4} = \frac{9^\circ}{Z} = \frac{\pi}{2Z}$$

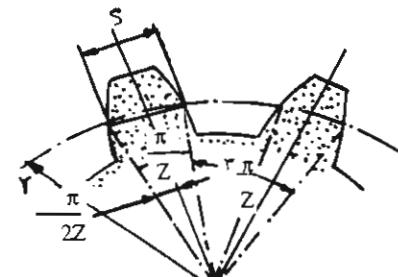

$$D_{max} = \pi \times t = \pi M = 12 M = B_{max}$$

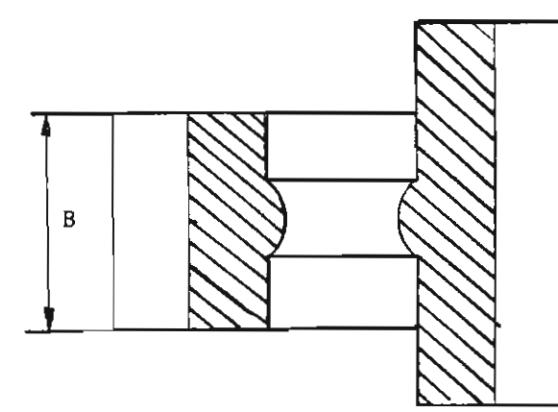

سوراخ چرخ دنده:

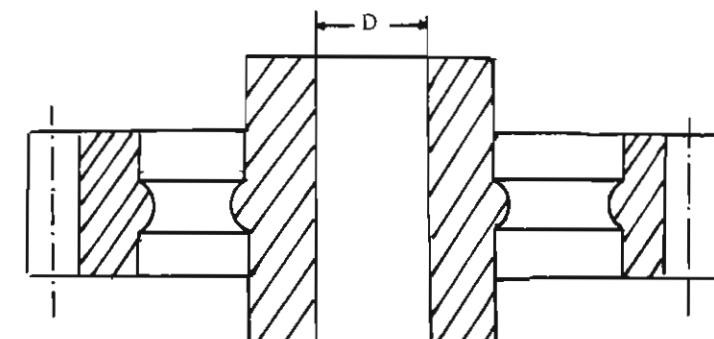

اصول کلی برای محاسبه یک چرخ دنده بدین صورت است که چرخ دنده مزبور باید از لحاظ مقاومت در برابر فشار و ضربه های ناگهانی دستگاه بتواند بخوبی تحمل کند، از طرفی چون نیرویی که به دنده ها وارد می شود مستقیماً به محور چرخ دنده مستقل می شود. باید سعی کرد که سوراخ چرخ دنده را برای محور مناسبی بطور دقیق محاسبه کرد که میل محور بتواند در مقابل نیروهای وارد مقاومت کند، پس بطور کلی می توان بدرو صورت قطر سوراخ چرخ دنده را حساب کرد.

می شود از فرمول زیر بدست می آید:

$$n = \frac{1}{\sqrt{dk}} \quad dk = \text{قطر بزرگ چرخ دنده}$$

$n = \text{تعداد پره های لازم}$

$n = \text{تعداد پره های لازم}$

در صورتی که مقدار n در محاسبه با فرمول بالا از سه کمتر شود چرخ دنده را توپر می سازند.

محاسبه نیروی انتقالی در چرخ دنده های ساده

در چرخ دنده های ساده که روی دو محور موازی در حال گردش هستند قدرت توسط نیروهایی که یکی از چرخ دنده ها بر چرخ دنده دیگری که متحرک است وارد آورده انتقال می یابد که این نیرو در جهت زاویه فشار دو چرخ دنده اثر نموده و از فرمول زیر بدست می آید.

$$V_b = \frac{db \cdot \pi \cdot n \cos \alpha}{1000} \quad \text{مقدار سرعت مماسی بردايره اصلی}$$

و گشتاور نیروی P نسبت به مرکز دایره را M_t نامیده و فقط مقدار آن از رابطه زیر بدست می آید:

$$M_t = P \cdot \frac{do}{2} = P \cdot R_0$$

$$P = \frac{\gamma M_t}{do} \quad \text{نیروی محیطی kg}$$

$$P = \frac{M_t}{R_0} \quad \text{kg}$$

$$P_e = \frac{\gamma N}{v} \quad \text{نیروی عمودی kg}$$

$N = \text{قدرت انتقالی بر حسب اسب بخار}$
 $V = \text{سرعت محیطی بر حسب متر در ثانیه}$

برای محاسبه قدرت انتقالی در چرخ دنده می توان از رابطه $N = P \cdot \frac{do \pi \cdot n}{1000 \times 6}$ استفاده کرد و از طرفی چون $V = \text{متر در ثانیه}$ پس
 $N = \frac{P \cdot do \pi n}{1000 \times 6}$ قدرت بر حسب اسب بخار

$$\widehat{CD} = \widehat{S} = \left(\frac{180^\circ}{Z} \right) = \frac{\pi}{2} \text{ m}$$


$$\widehat{CD} = \frac{\pi \cdot \sin \frac{l}{do}}{180^\circ} \quad \widehat{CD} = \sin \frac{\alpha}{2} \times 2R = \arcsin \frac{\alpha}{2}$$

$$D = \frac{1/57.3}{D_p}$$

محاسبه نیم زاویه ضخامت دنده:

$$\gamma_y = \frac{90^\circ}{Z} + v_0$$

$$\arcsin \gamma_y = \frac{\pi}{2Z} + ev\alpha$$

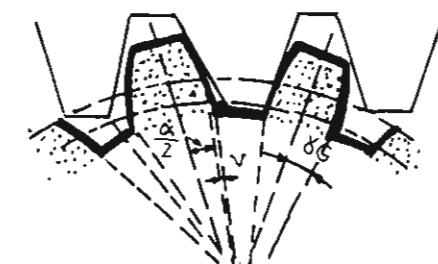

تاج چرخ دنده:

تاج چرخ دنده که معمولاً با نشان داده می شود برابر $e = 1/6M$ در نظر گرفته خواهد شد. اصولاً کمتر از این مقدار چرخ دنده ضعیف شده و زودتر خواهد شکست، ولی بیشتر از آن در صورت سنگین نبودن چرخ دنده اشکالی در برخواهد داشت.

پره های چرخ دنده:

بطور کلی چرخ دنده ها از زمان ساخت تاکنون بدون صورت ساخته می شود که عبارتند از چرخ دنده هایی که سطح آن توپر بوده ولی بعضی از آنها را برای اینکه زیاد سنگین نشود تو خالی می سازند.

بر حسب اینکه چرخ دنده بزرگ یا کوچک باشد در سطح پیشانی آن تعدادی پره ایجاد می کند. این عمل بیشتر در چرخ دنده هایی که از چدن بوسیله ریخته گری ساخته می شود صورت می گیرد و تعداد پره هایی که در این نوع چرخ دنده ها ایجاد

ادامه جدول صفحه قبل

فرمول	علایم	نام
$h = hk + hf = M + \frac{v}{6} \cdot M = \frac{13}{6} M$	h	ارتفاع دندانه
$C = \frac{1}{6} M$	c	لقی سردنده
$do_1 = Z_1 \cdot M$	do_1	قطر متوسط چرخ دندنه
$dk = do_1 + 2M$	dk	قطر بزرگ چرخ دندنه
$B = 5 - 10 M$	B	پهنای چرخ دندنه
$n = \frac{1}{v} dk_1$	n	تعداد پره ها
$dh = 2a + 5$	dh	قطر ناف
$e = 1/6 M$	e	تاج دندنه
$b_1 = B$	b_1	عرض ناف
$A = \frac{do_1 + do_2}{2} = \frac{M(Z_1 + Z_2)}{2}$	A	فاصله محورها
$P = \frac{v \times N}{V} = c \cdot B \cdot t \text{ kg}$	P	نیروی محیطی
$Mt = 71620 \cdot \frac{N}{n}$	Mt	گشتاور
مطابق جدول بر حسب کیلو گرم بر سانتیمتر مربع است.	c	ضریب استحکام

$$N = \frac{P \cdot do \pi n}{1000 \times 60 \times 75} \quad \text{قدرت بر حسب کیلو گرم}$$

 $n =$ دور در دقیقه

با داشتن گشتاور در چرخ دندنه P اگر $Mt = \frac{do}{2} P$ بر حسب گشتاور محاسبه شود $P = \frac{2Mt}{do}$ که با قراردادن مقدار P در رابطه قدرت مقدار قدرت انتقالی بصورت زیر خواهد بود:

$$N = \frac{2 Mt \cdot do \cdot \pi \cdot n}{do \times 60 \times 1000 \times 75} \quad Mt = \frac{60 \times 1000 \times 75 \times N}{2\pi n}$$

$$Mt = \frac{60 \times 1000 \times 75}{2} = 71620 \quad \text{پس} \quad Mt = 71620 \cdot \frac{N}{n}$$

جدول فرمولهای مربوط به محاسبه چرخ دندنه های ساده

فرمول	علایم	نام
$n_1 = n_2 \frac{Z_2}{Z_1}$	n_1	تعداد دور در دقیقه
$Z_1 = \frac{Z_2}{I} = \frac{do_1}{M}$	Z_1	تعداد دندانه
$T = M \cdot \pi = S + S'$	T	گام دندنه
$S' = \frac{21}{40} t$	S'	ضخامت شیار
$S = \frac{19}{40} t$	S	ضخامت دندنه
$S = S' = \frac{t}{2}$	S و S'	ضخامت شیار دندنه
$M = \frac{t}{\pi} = \frac{do_1}{Z_1}$	M	مدول
$hk = M$	hk	ارتفاع سردنده
$hf = \frac{v}{6} N$	hf	ارتفاع ته دندنه

عامل زیر بستگی دارد:

۱- جهت زاویه دنده ها

۲- طرز قرار گرفتن چرخ دنده های گردانده و گردانده شده


۳- جهت گردش میله محورها

در طرح ریزی چرخ دنده ها سه اصول ذکر شده را رعایت کرده و موقعیت محورها و بلبرینگ ها را باید طوری در نظر بگیرند تا فشارهای جنبی را کاملاً خنثی نماید.

چرخ دنده های مارپیچی را برای دو منظور زیر می سازند:

۱- چرخ دنده های مارپیچی برای محورهای موازی.

از چرخ دنده های مارپیچی می توان برای انتقال نیرو در محورهای موازی استفاده کرد، در اینصورت هنگام عمل نیرویی که به چرخ دنده وارد می شود بطور کلی بر روی یک دندانه اثر نمی کند بلکه مانند تمام غلتک های نیرو به کلیه دنده ها وارد می شود و احتمال خم شدن محورها کمتر از چرخ دنده های ساده است، زیرا خط عمل در هنگام درگیر بودن دنده ها با آن اندازه مورب نخواهد بود.

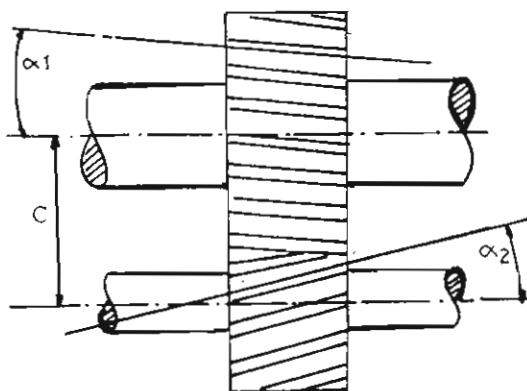

جدول مقادیر ضریب استحکام ۵ برای چرخ دنده های ساده با محور موازی

جنس چرخ دنده	سرعت محیطی چرخ دنده بر حسب متر بر ثانیه											
	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۰/۵	۰/۲۵
چدن	۱۲	۱۳	۱۴	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۱	۲۳	۲۶	۲۷	۲۸
فولاد ریخته گری	۲۴	۲۶	۲۸	۳۲	۳۴	۳۶	۳۸	۴۲	۴۶	۵۲	۵۴	۵۶
برنز فسفردار	۲۰	۲۲	۲۴	۲۷	۲۹	۳۱	۳۲	۳۶	۳۹	۴۴	۴۶	۴۸
فولاد هوایی	۷۲	۷۸	۸۴	۹۶	۱۰۲	۱۰۸	۱۱۴	۱۱۶	۱۲۸	۱۵۶	۱۶۲	۱۶۸
چوب سخت	۷	۸	۸	۱۰	۱۰	۱۱	۱۱	۱۳	۱۴	۱۶	۱۶	۱۷
فیبر	۴	۴	۴	۵	۵	۶	۶	۷	۷	۸	۸	۹

چرخ دنده های مارپیچی:

چرخ دنده های مارپیچی شبیه چرخ دنده های ساده است و اختلافی که بین این دو نوع وجود دارد این است که در چرخ دنده های ساده دنده ها بطور مستقیم روی استوانه ای قرار می گیرند ولی در چرخ دنده های مارپیچی دنده ها بطور مایل و پیچیده در روی سطح استوانه قرار می گیرد.

در چرخ دنده های مارپیچی حرکت بطور نرم و راحت تر صورت می گیرد، خشونت و صدای زیادی مانند دنده های ساده را ندارند ولی از سویی چون سطح مقطع هر دنده در روی سطح استوانه از چرخ دنده های ساده بیشتر است بدین جهت قدرت انتقال نیرو بیشتر خواهد بود.

مزایای دیگر این چرخ دنده ها انتقال نیرو در محورهای متقاطع می باشد که تماماً می توانند نسبت بهم دارای روابط مختلف باشند. هنگام سوار کردن چرخ دنده های مارپیچی روی یکدیگر همیشه فشار جنبی چرخ دنده هارا باید کاملاً در نظر گرفت. این فشار مستقیماً در نتیجه زاویه دو چرخ دنده ایجاد می شود و جهت آن به سه

محاسبه اجزاء مهم چرخ دندۀ مارپیچی

۱- گام نومال:

اگر در امتداد شیارهای دندۀ های ایجاد شده نگاه کنیم دندۀ ها جمع تر و فاصله بین دندۀ ها کوچکتر به نظر می رسد که این فرم درست شیوه فرم تیغ فرزی است که آن را تراشیده است و فاصله عمودی بین مرکز این دو دندانه را گام نرمال گویند و آن را با حرف tn نشان می دهند.

بطوری که در شکل زیر ملاحظه می شود طول گام نرمال از طول گام ظاهری که بعداً بحث خواهد شد کمتر است. درنظر گرفتن گام نرمال در تراشیدن چرخ دندۀ اهمیت زیادی دارد که مقدار گام نرمال را می توان بصورت زیر محاسبه کرد:

$$tn = Mn \cdot \pi = ts \cos\alpha = \frac{ts \cos\alpha}{\pi}$$

$$tn = \frac{ts \cos\alpha}{\pi}$$

۲- گام ظاهری

اگر در امتداد محور چرخ دندۀ مارپیچ به دندانه های آن نگاه کنیم فرم شیارهای دندۀ تراشیده شده شیوه فرم تیغ فرزی که آن را تراشیده است نیست. فاصله مرکز این دو دنده را در سطح پیشانی دندۀ که همان مثلث قائم الزاویه در شکل می باشد گام ظاهری نامند و به حرف t نام گذاری شده است. و مقدار آن از رابطه زیر بدست می آید.

$$ts = Ms \cdot \pi = \frac{tn}{\cos\alpha}$$

$$ts = \frac{Mn}{\cos\alpha}$$

مدول ظاهری و نرمال:

الف) مدول ظاهری.

در چرخ دندۀ های مارپیچی چون دارای گام ظاهری می باشند در نتیجه دارای مدول دیگری به نام مدول ظاهری خواهد بود که چون در عدد π ضرب شود گام ظاهری بدست آمده و مقدار آن از رابطه صفحه بعد محاسبه می شود.


۲ - چرخ دندۀ های مارپیچی برای محورهای متناصر.

از چرخ دندۀ های مارپیچی می توان برای محورهای که دارای زوایای مختلف از صفر تا ۹۰ درجه نسبت بهم بوده و متناصر می باشند، استفاده کرد.

در شکل A صفحه بعد ملاحظه می شود که دو دندۀ روی محورهایی که عمود بر هم می باشند سوار شده اند.

در شکل B زاویه دو محور از ۹۰ درجه کمتر است.


در شکل C زاویه دو محور از ۹۰ درجه بیشتر است.

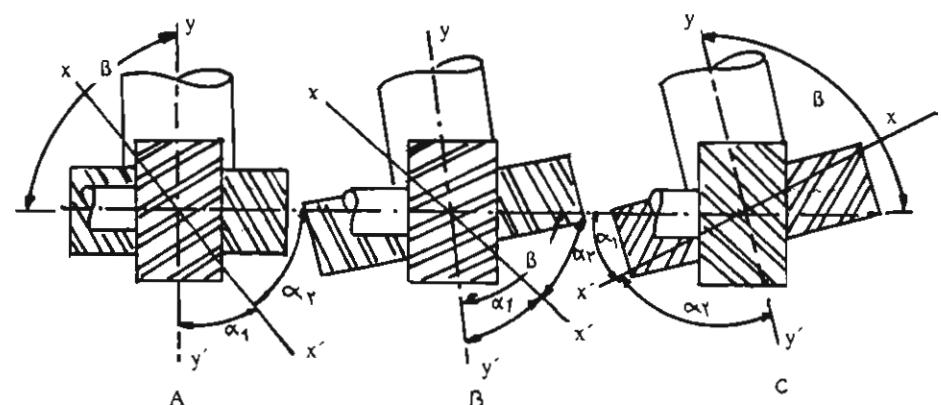

داده می شود و وتر مثلث مسیر منحنی یا طول مارپیچ را بوجود می آورد که با حرف H مشخص شده است. قاعده مثلث محیط استوانه ای است که مارپیچ در حول آن ایجاد شده و با حرف C نشان داده می شود.

حال اگر محیط چرخ دنده و گام آن موجود باشد مقدار زاویه مارپیچ را از رابطه زیر می توان محاسبه کرد.

$$\text{tg}\alpha = \frac{\text{محیط خارجی چرخ دنده}}{\text{گام مارپیچ}}$$

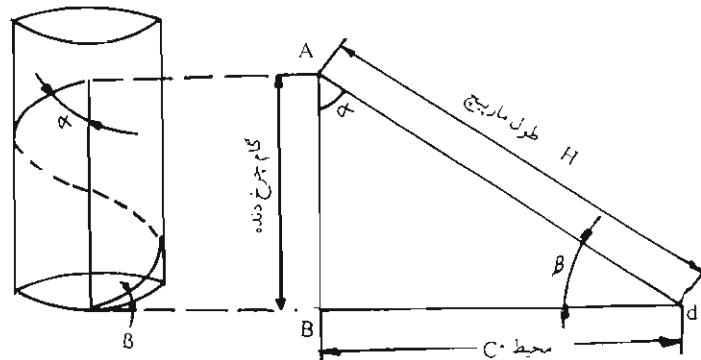



مثال: قطر چرخ دنده مارپیچی برابر ۶۰ میلیمتر و طول گام مارپیچ برابر ۵۰۰ میلیمتر است مقدار زاویه مارپیچ را محاسبه نمایید.

$$\text{tg}\alpha = \frac{C}{L} = \frac{Dk \cdot \pi}{L} = \frac{60 \times 3/14}{500} = \frac{18/84}{500} = 0/375$$

$$\text{tg}\alpha = 0/375 \quad \alpha = 2^\circ 35'$$

يعنى برای تراشیدن چرخ دنده فوق باید میز ماشین را باندازه زاویه ۲۰ درجه و ۳۵ دقیقه منحرف کرد. البته در مورد مارپیچ های راست میز را بطرف راست و برای مارپیچ های چپ میز را بطرف چپ منحرف می نماییم. بعضی مواقع که مقدار زاویه زیاد و امکان گردش میز تا آن حدود وجود ندارد از دستگاه سر عمودی ماشین فرز استفاده کرده و به جای منحرف کردن میز کافی است که تیغ فرز را تحت زاویه

$$\begin{aligned} Ms &= \frac{Mn}{\cos\alpha} = \frac{ts}{\pi} = \frac{t}{\pi \cos\alpha} = \frac{d_0}{Z} \\ Ms &= \frac{d_0}{Z} \end{aligned}$$

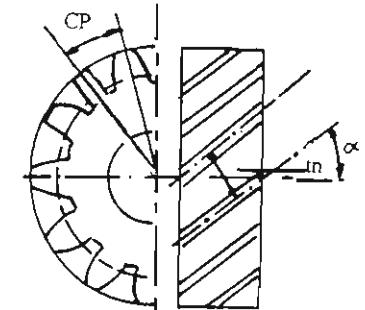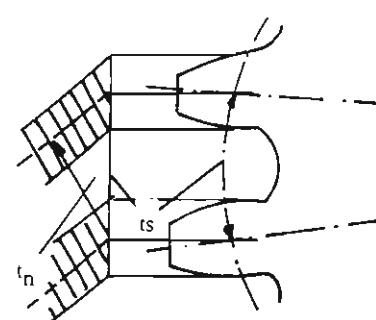

ب) گام نرمال:

همان گام حقیقی یا گام اصلی در چرخ دنده های ساده می باشد و این مقدار در فاصله عمودی مرکز دو دندانه یا بعبارت دیگر ضلع بزرگ مثلث قائم الزاویه می باشد. که برای انتخاب تیغ فرز لازم همیشه از مدلول نرمال استفاده می شود و مقدار آن از فرمول زیر محاسبه می گردد.

$$Mn = \cos\alpha = \frac{t}{\pi} = \frac{ts \cdot \cos\alpha}{\pi}$$

$$Mn = \frac{ts \cos\alpha}{\pi}$$

زاویه مارپیچ و محاسبه آن:

زاویه مارپیچ برای تنظیم میز ماشین فرز بسیار لازم می باشد و برای تراشیدن چرخ دنده ابتدا باید میز ماشین را به اندازه زاویه خواسته شده منحرف کرده و اغلب برای محاسبه زاویه مارپیچ باید گام چرخ دنده موجود باشد، این گام نیز برای محاسبه چرخ دنده های لازم جهت تراشیدن چرخ دنده مارپیچ مورداهმیت است. اگر مارپیچ کاملی را که مورد نظر است بصورت یک صفحه باز کنیم یک مثلث قائم الزاویه ای را تشکیل می دهد که ارتفاع مثلث گام چرخ دنده را تشکیل داده و بحروف C نشان

و معادله بیضی را در b^2a^2 ضرب کنیم، حاصل می شود:


$$\frac{a^2b^2x^2}{a^2} = \frac{a^2b^2y^2}{b^2} = a^2b^2$$

$$b^2x^2 = a^2y^2 = a^2b^2$$

$$y^2 = \frac{a^2b^2 - b^2x^2}{a^2}$$

$$y = \sqrt{\frac{a^2b^2 - b^2x^2}{a^2}}$$

$$M \mid \begin{cases} x=0 \\ y=b \end{cases}$$

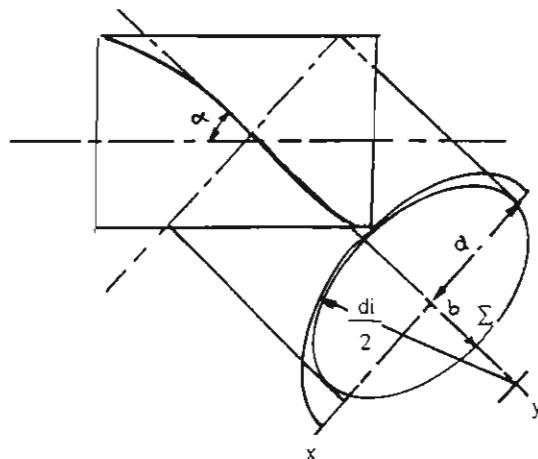

و چون مشتق اول و دوم رابطه بالا محاسبه شود.

$$y'_x = \frac{-b^2x}{\sqrt{a^2b^2 - b^2x^2}}$$

$$y''_x = \frac{ab^2 \sqrt{a^2b^2 - b^2x^2} - \frac{ab^4x^2}{\sqrt{a^2b^2 - b^2x^2}}}{a^2(a^2b^2 - b^2x^2)}$$

طبق اثبات ریاضی شعاع خمیدگی برابر است با $R = \frac{(1+y'_x)^2}{y''_x}$ و چون بجای

خواسته شده انحراف داده و سپس چرخ دنده را تراشید. البته چون اندازه گیری و دقیق قدر متوسط می باشد به جای محیط بزرگ باید برای دقیق بیشتر از محیط متوسط چرخ دنده استفاده نموده و برای محاسبه چرخ دنده های واسطه گام مارپیچ مورد نظر خواهد بود پس باید ابتدا گام مارپیچ را از روی فرمول زاویه مارپیچ بدست آورد، یعنی:

$$L = \frac{d_0 \cdot \pi}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{\text{محیط متوسط}}{\text{زاویه مارپیچ}}$$

محاسبه شماره تیغ فرز جهت تراشیدن چرخ دنده های مارپیچ:

همانطوری که در چرخ دنده های ساده بیان شد در انتخاب تیغ فرز دو عامل مهم مورد اهمیت است:

۱ - شماره مدول یا مارپیچ.

۲ - تعداد دنده های لازم در محیط چرخ دنده.

با داشتن این دو عامل می توان تیغ فرز را برای تراشیدن چرخ دنده های ساده انتخاب کرد ولی در مورد انتخاب تیغ فرز برای ساختن چرخ دنده های مارپیچی با آنچه که در مورد چرخ دنده های ساده گفته شد به کلی متفاوت است. زیرا در چرخ دنده های مارپیچی شماره تیغه فرز از روی تعداد دندانه های حقیقی بدست نمی آید، بلکه شماره تیغه فرز موردنیاز از روی مدول نرمال و عدد دنده هایی که فرضی Z_1 است محاسبه می شود. برای تعیین تعداد دنده های فرضی (ایده آلی) باید قطر فرضی di را بدست آورد. هرگاه چرخ دنده مارپیچی به قطر متوسط d_0 را با صفحه ای عمود بر دنده های مارپیچ بریده شود مقطع استوانه بریده شده به شکل بیضی خواهد بود (شکل زیر) که در آن b شعاع کوچک و a شعاع بزرگ و $\frac{di}{2}$ شعاع انحنای بیضی می باشد که از شعاع کوچک b می گذرد و شعاع ایده آلی نامیده می شود و از فرمول زیر محاسبه می گردد:

اگر نقطه M روی بیضی به مختصات $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ باشد و معادله بیضی را بنویسیم

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

می توان بجای نسبت $\frac{do}{M_s}$ در رابطه ۵ مقدار مساویش را قرار داد، در این حالت فرمول کلی انتخاب تبع فرز بصورت زیر نوشته می شود:

$$Z_1 = \frac{Z}{\cos^3 \alpha} \quad \text{تعداد دنده فرضی برای انتخاب تبع فرز}$$

برای سهولت در محاسبات در ازاء $\frac{1}{\cos^3 \alpha}$ فاکتور(ضریب) k را قرار می دهند.
ضریب k را در ازاء زوایای مختلف در جدول های مخصوصی که مشخص شده است تعیین و در فرمول دنده های فرضی بصورت زیر نوشته می شود.

$$Z_1 = Z \cdot K$$


محاسبه قطر متوسط:

برای محاسبه قطر متوسط در چرخ دنده های مارپیچی بایستی از مدول ظاهری استفاده کرد چون در مدول ظاهری همیشه $\cos \alpha$ دخالت دارد (COS کسینوس) هر زاویه از واحد می باشد، بنابراین مدول ظاهری بیشتر از مدول نرمال بوده و در نتیجه مقدار قطر متوسط در چرخ دنده های مارپیچی همیشه بیشتر از قطر متوسط چرخ دنده های ساده با همان مدول و تعداد دنده مساوی می باشند که مقدار آن از رابطه زیر بدست می آید:

$$do = M_s \cdot Z = \frac{Mn}{\cos \alpha} \cdot Z$$

$$do = \frac{tn \cdot Z}{\cos \alpha}$$

$$do = \frac{Zdk}{Z + 2\cos \alpha}$$

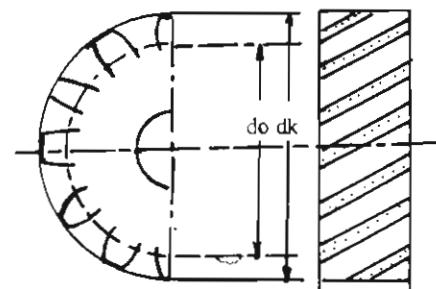

x' و y' مقدار مساویشان را در رابطه فوق قرار دهیم خواهیم داشت:

$$R = \frac{[1 + (\frac{-b^2x}{\sqrt{a^2b^2 - b^2x^2}})^2]^{\frac{3}{2}} \times a^2(a^2b^2 - b^2x^2)}{-ab^2\sqrt{a^2b^2 - b^2x^2} - \frac{ab^4x^2}{\sqrt{a^2b^2 - b^2x^2}}}$$

در نتیجه شعاع فرضی (ایده آلی) برابر است با:

$$R = \frac{di}{2} = \frac{a^2}{b} \quad \text{رابطه (۱)}$$

$$2b = do \quad b = \frac{do}{2} \quad \text{رابطه (۲)}$$

$$2a = \frac{do}{\cos \alpha} \quad a = \frac{do}{2\cos \alpha} \quad \text{رابطه (۳)}$$

با قرار دادن مقدار مساوی رابطه ۲ و ۳ در رابطه یک شعاع فرضی یا ایده آلی

$$R = \frac{di}{2} = \frac{\frac{do^2}{4\cos^2 \alpha}}{\frac{do}{2}} = \frac{2do^2}{4do \cos^2 \alpha} = \frac{do}{2\cos^2 \alpha}$$

$$\frac{di}{2} = \frac{do}{2\cos^2 \alpha} \quad di = \frac{do}{\cos^2 \alpha} \quad \text{در نتیجه قطر ایده آل di برابر است با:}$$

$$Z_1 = \frac{di}{Mn} = \frac{do}{Mn\cos^2 \alpha} \quad \text{رابطه (۴)}$$

$$M_s = \frac{Mn}{\cos \alpha} \quad \text{و} \quad Mn = M_s \cos \alpha$$

و اگر بجای مدول نرمال در رابطه ۴ مقدار مساویش قرار گیرد.


$$Z_1 = \frac{do}{M_s \cos^3 \alpha} \quad \text{رابطه (۵)}$$

چون تعداد دنده در چرخ دنده های مارپیچی برابر است با $Z = \frac{do}{M_s}$ در این صورت

فاصله مرکز دو چرخ دندۀ مارپیچ

برای محاسبه فاصله دو مرکز در چرخ دندۀ مارپیچ می‌توان از رابطه زیر استفاده کرد:

$$C = \frac{d\alpha_2 + d\alpha_1}{2} \quad C = Mn \left(\frac{Z_1}{\cos \alpha_1} + \frac{Z_2}{\cos \alpha_2} \right)$$

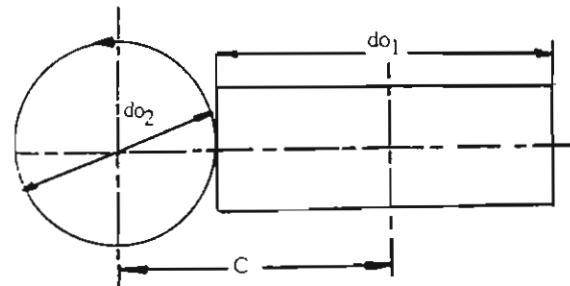

زاویه بین دو محور:

چون اغلب اوقات چرخ دندۀ های مارپیچی را برابر محورهای متناصر می‌سازند از این رو دو محور نسبت به هم دارای زاویه ای بوده که برابر است با مجموع تفاضل دو زاویه مارپیچ که برای محاسبه هر یک می‌توان از قوانین زیر استفاده کرد.

۱ - اگر زاویه چرخ دندۀ مارپیچی کمتر از زاویه محورها باشد مجموع زوایای آن دو چرخ دندۀ بایستی برابر زاویه ما بین دو محور باشد.

$$\hat{\alpha}_1 + \hat{\alpha}_2 = \beta \quad \alpha_1 > \beta$$

۲ - اگر زاویه مارپیچ چرخ دندۀ ای بزرگتر از زاویه مابین دو محور باشد تفاضل دو زاویه مارپیچ برابر با زاویه دو محور می‌باشد.

$$\hat{\alpha}_1 - \hat{\alpha}_2 = \beta \quad \alpha_1 < \beta$$

۳ - در صورتی که دو محور با هم موازی باشند زاویه بین دو محور یعنی دو برابر صفر خواهد بود، در نتیجه فرمول قبلی بصورت زیر نوشته می‌شود:

$$\hat{\alpha}_1 + \hat{\alpha}_2 = \beta \quad \text{چون دو برابر صفر است} \quad \hat{\alpha}_1 = -\hat{\alpha}_2$$

محاسبه قطر بزرگ:

قطر خارجی چرخ دندۀ مارپیچی عبارت است از بزرگترین استوانه خارجی که بایستی برای فرزکاری قبلاً باماشین تراش تراشیده و سپس آن را با فرز بصورت چرخ دندۀ مارپیچ تراشید که مقدار آن از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$dk = do + 2Mn$$

$$dk = Mn \left(\frac{Z}{\cos \alpha} + 2 \right)$$

ضخامت دندۀ در قطر متوسط:

$$S = do \cdot \cos \frac{\alpha}{Z} \quad S = \frac{19}{40} \cdot t$$

ارتفاع دندۀ مارپیچ:

ارتفاع دندۀ عبارت است از فاصله دو قطر خارجی دندۀ و یا برابر است با مجموع ارتفاع سر و ته دندۀ مارپیچی:

$$h = (fon + con) \cdot Mn = \frac{13}{6} Mn \quad h = 2/2 Mn$$


گام مارپیچ:

گام مارپیچ عبارت است از طول دندۀ در یک دور محیط استوانه ای که بطور مارپیچ پیچیده شده است و آن را با حرف L نمایش می‌دهند:

$$L = do\pi \operatorname{Cotg} \alpha$$

$$L = \frac{do\pi}{\operatorname{tg} \alpha}$$

$$L = M_s \cdot Z \operatorname{Cotg} \alpha$$

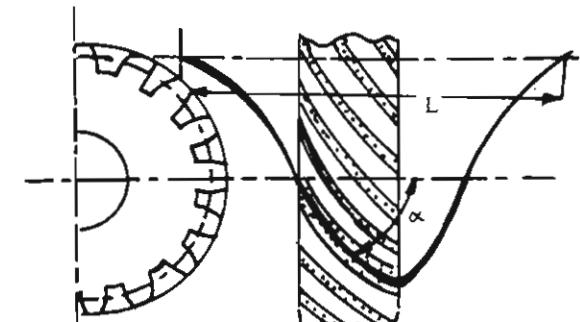

$I = \frac{d_02}{d_01}$	زوايا برابر قطرها مختلف	حالات اول
$I = \frac{\cos\alpha_2}{\cos\alpha_1}$	زوايا مختلف قطرها برابر	حالات دوم
$I = \frac{d_02 \cos\alpha_2}{d_01 \cos\alpha_1}$	زوايا قطرها مختلف	حالات سوم

در حالت دوم اگر زاويه محوری $\beta = 90^\circ$ شود $\alpha_2 = 90^\circ - \alpha_1$ و چون زوایای α_1 و α_2 متمم هم هستند، بنابراین $(90^\circ - \alpha_1) = \alpha_2$ چنانچه از طرفين رابطه يك بگيريم پس:

$$\cos\alpha_2 = \cos(90^\circ - \cos\alpha_1)$$

$$\cos\alpha_2 = \cos \cdot \cos\alpha_1 + \sin 90^\circ \sin\alpha_1$$

و اگر بجای $\sin 90^\circ$ و $\cos 90^\circ$ مقدارش را قرار دهند:

حال با قرار دادن $\cos\alpha_1$ در فرمول نسبت انتقال حرکت در حالت دوم نسبت انتقال بصورت فرمول زیر درمی آید.

$$\cos\alpha_2 = 0 \times \cos\alpha_1 + 1 \times \sin\alpha_1$$

$$\cos\alpha_2 = \sin\alpha_1 \quad I = \frac{\sin\alpha_1}{\cos\alpha_1} \quad I = \tan\alpha_1$$

نکات مهم در تراشیدن چرخ دنده مارپیچ

۱- محاسبه چرخ دنده های لازم برای تراشیدن گام لازم جهت سوار کردن مارپیچ میز ماشین و محور چرخ حلقه های دستگاه تقسیم.

۲- درنظر گرفتن جهت مارپیچ که ممکن است راست یا چپ تراشیده شود.

۳- قرار دادن میز تحت زاویه مشخص.

۴- برای تراشیدن یک شیار قائم (راست) بطور مارپیچ در محیط یک استوانه استفاده کردن از تبعیغ فرز انگشتی که می توان آنرا بصورت عمودی یا افقی قرار داد.

۵- برای تراشیدن شیار مارپیچ فرم دار استفاده از تبعیغ فرز های پولکی که سطوح بغل آن بداخل فرو رفتگی داشته و دارای کوره مشخصی باشد.

α_1 و α_2 هر یک زوایای مارپیچ دو چرخ دنده بوده و علامت منفی مشخص کننده جهت چرخ دنده های چرخ دنده هامی باشد که در این صورت چون $\hat{\alpha}_1 = -\hat{\alpha}_2$ است، پس باید چرخ دنده های چرخ دنده اول مخالف چرخ دنده های چرخ دنده دوم باشد، یعنی چرخ دنده های یک راست و دیگری چپ تراشیده می شود. اگر فرمول سرعت لغزشی چرخ دنده را نوشته و زاویه بین دو محور که β صفر است بجای زاویه β مقدارش را قرار دهیم نتیجه می شود که سرعت لغزشی در چرخ دنده های مارپیچی که روی دو محور موازی سوار می شوند برابر صفر است ولی اگر چرخ دنده ها روی دو محور متقابل سوار شوند فرمول سرعت لغزشی برابر است با:

$$v_g = \text{سرعت لغزشی} \quad v_1 = \text{سرعت محیطی} \quad \alpha_2 = \text{زاویه مارپیچ} \quad \beta = \text{زاویه بین دو محور}$$

$$v_g = \frac{v_1 \cdot S \cdot \beta}{\cos\alpha_2}$$

نسبت گردش:

گاهی اوقات ممکن است دو چرخ دنده در گیر دارای شرایطی بصورت زیر باشند:

$$I = \frac{n_1}{n_2} = \frac{Z_2}{Z_1}$$

$$Z_1 = \frac{d_01}{Ms_1} \quad Z_2 = \frac{d_02}{\cos\alpha_2} \quad I = \frac{Z_2}{Z_1} \quad I = \frac{d_02Ms_1}{d_01Ms_2}$$

$$I = \frac{d_01 \cos\alpha_2}{d_01 \cos\alpha_1}$$

۱- زوایای دو چرخ دنده مساوی ولی قطرها مختلف باشند.

$$\hat{\alpha}_1 = \hat{\alpha}_2 = \hat{\alpha}$$

۲- قطرهای دو چرخ دنده برابر ولی زوایای مختلف دارند.

$$d_01 = d_02 = d_0$$

۳- قطرهای زوایای هر دو چرخ دنده مختلف می باشند، در این صورت نسبت گردش دو چرخ دنده به صورت صفحه بعد نوشته می شود.

نسبت چرخ دنده های سوار شونده:

از رابطه و فرمول زیر جهت بدست آوردن چرخ دنده های تعویض شونده می توان

$$\text{استفاده کرد: } \frac{\text{چرخ دنده های گرداننده}}{\text{چرخ دنده های گرداننده شده}} = \frac{40 \times \text{گام میز ماشین}}{\text{طول گام مارپیچ}}$$

مثال: می خواهیم چرخ دنده مارپیچی با گامی برابر "۱۲" اینچ بتراشیم، چرخ دنده های لازم را حساب کنید. در صورتی که گام پیچ ماشین $\frac{1}{4}$ اینچ باشد.

$$G = \frac{P \times 40}{L} = \frac{\frac{1}{4} \times 40}{12} = \frac{10}{12} = \frac{1}{1.2} \quad P = \frac{1}{1.2} \text{ inch}$$

$$G = \frac{1}{1.2} \quad L = 12''$$

اگر نسبت $\frac{1}{1.2}$ را در $\frac{4}{3}$ ضرب کنیم:

$$G = \frac{10}{12} \times \frac{4}{3} = \frac{40}{48}$$

در صورت درگیر نشدن دو چرخ دنده ۴۰ تا ۴۸ می توان از چرخ دنده واسطه استفاده نمود.

$$= 40 \text{ = چرخ دنده گرداننده}$$

$$= 48 \text{ = دنده ای در روی محور فرعی دستگاه تقسیم}$$

مراحل ساخت چرخ دنده های مارپیچ



برای اینکه بتوان چرخ دنده های مارپیچ را بطور صحیح تراشید، باید مراحل زیر را رعایت نمود:

- ۱ - مانند چرخ دنده های ساده ابتدا محاسبات لازم را انجام دهد.
- ۲ - قطر خارجی چرخ و سایر ابعاد چرخ دنده را طبق محاسبات لازم با ماشین تراش جهت فرزکاری آماده نماید.
- ۳ - چرخ دنده را روی درن (ماندرا) و درن را بین مرغک سوار کنید.
- ۴ - عملیات لازم را مثل چرخ دنده های ساده انجام دهد.
- ۵ - چرخ دنده های لازم جهت مارپیچ تراشی را روی دستگاه تقسیم و پیچ میز ماشین سوار نماید.

۶ - استفاده از دستگاه تقسیم مارپیچ تراشی

۷ - رعایت دقیق فرمول های بکار رفته در محاسبات قسمت های مختلف تراشیدن چرخ دنده های مارپیچی

۸ - استفاده از مواد خنک کننده در موقع تراشیدن چرخ دنده ها

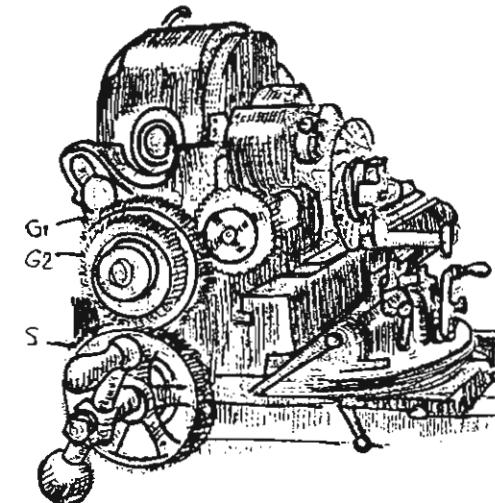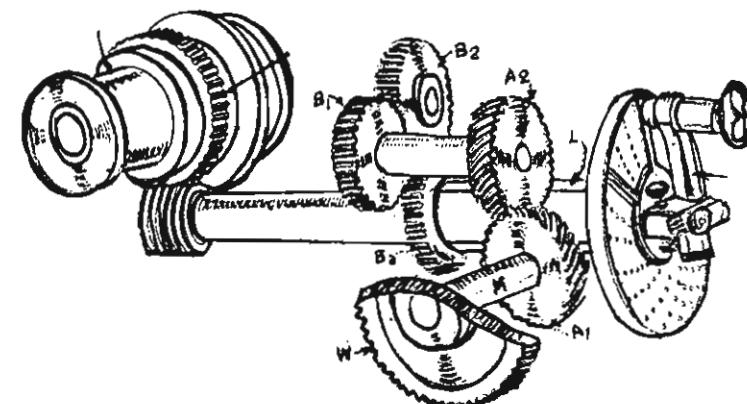

ادامه جدول صفحه قبل

فرمول	علامت	نام
$do = \frac{Z \cdot dk}{Z+2 \cos\alpha}$	do	قطر متوسط
$dk = do + 2Mn$	dk	قطر بزرگ چرخ دنده
$dk = Mn \left(\frac{Z}{\cos\alpha} + 2 \right)$	dk	قطر بزرگ چرخ دنده
$S = do \cdot \cos \frac{90}{Z}$	S	ضخامت دنده در قطر متوسط
$S = \frac{19}{40} \cdot t$	S	محیط متوسط
$S = \frac{21}{40} \cdot t$	S	ضخامت با فاصله شیار دنده روی محیط متوسط
$C = \frac{do_1 + do_2}{2}$	C	فاصله مرکز دو محور چرخ دنده
$C = Mn \left(\frac{Z_1}{\cos_1 \alpha_1} + \frac{Z_2}{\cos_2 \alpha_2} \right)$	C	فاصله مرکز دو محور چرخ دنده
$s = \frac{1 - \mu \tan \alpha_2}{1 + \mu \tan \alpha_1} = \frac{\cos_1 \alpha_1 \cos(\alpha_2 + \mu)}{\cos_2 \alpha_2 \cos(\alpha_1 - \mu)}$	f	زاویه اصطکای
$\gamma = 5^\circ, 45^\circ, \mu = \%1$	μ	ضریب اصطکای
$P = \frac{2M \cdot t}{do}$	P	نیروی محیطی
$P_2 = P \cdot \tan \alpha = \frac{2M \cdot t}{do} \tan \alpha$	Pr	نیروی شعاعی
$P_a = P \cdot \tan \beta = \frac{2M \cdot t}{do} \tan \beta$	Pa	نیروی محوری
$P_o = P_n \cdot \cos \beta$	Po	نیروی عمودی
$P_n = \frac{2M \cdot t}{do \cos \alpha \cos \beta}$	Pn	برآیند نیروها
مطابق جدول صفحه بعد	C	ضریب استحکام

۶- برای آباده کردن چرخ دنده جهت ایجاد دومین شیار مارپیچ بهتر است ابتدا کار را توسط حرکت عمودی میز ماشین فرز باندازه ارتفاع کامل دنده پایین آورده، سپس میز را موافق با جهت گردش تیغه فرز حرکت دهید (چون بعلت وجود لقی بین پیچ و مهره میز ماشین فرز ممکن است تیغه فرز موقع برگشت دقیقاً در روی شیار ایجاد شده حرکت نماید که باعث خرابی دنده گردد).

۷- چرخ دنده را باندازه ارتفاع دنده بالا آورده و ضمن گردش تقسیم عمل تراش را مجددآ شروع کنید.

۸- اگر چرخ دنده از آهن یا فولاد باشد بجای دو بار بهتر است ۳ یا ۴ مرتبه چرخ دنده را بتراشید.

۹- ضمن تراش چرخ دنده سعی کنید دستگاه تقسیم و حتی چرخ دنده روی دستگاه کامل‌آبسته شده باشد. مخصوصاً باید سعی کرد چرخ دنده را روی درن کامل‌آبسته شود، زیرا در غیر اینصورت ضمن تراش چرخ دنده ممکن است روی درن بچرخد که در این حالت شیار چرخ دنده پهن شده و خراب می‌شود.

جدول فرمولهای محاسبه چرخ دنده‌های مارپیچی (سیستم مدولی)

فرمول	علامت	نام
$Z_1 = \frac{Z}{\cos^3 \alpha}$	Z_1	تعداد دنده فرضی برای انتخاب تیغ فرز
$hk = Mn$	hk	ارتفاع سر دنده
$hf = 1/16 Mn = \frac{17}{6} Mn$	hf	ارتفاع ته دنده
$h = 2/16 Mn = \frac{13}{6} Mn$	h	ارتفاع دنده
$do = Mn \cdot Z = \frac{Mn}{\cos \alpha} \cdot Z$	do	قطر متوسط
$do = \frac{\pi \cdot tn \cdot Z}{\cos \alpha}$	do	قطر متوسط

مثال ۲: دو چرخ دنده مارپیچ روی دو محور موازی قرار گرفته اند، اگر فاصله مرکز دو محور ۱۷ اینچ و دیامترال پیچ آنها ۲ و تعداد دنده چرخ دنده بزرگ ۴۸ و چرخ دنده کوچک ۲۰ دنده وزاویه مارپیچ دنده هریک برابر 20° باشد مطابق مطابق باشد:

- ۱ - قطر متوسط در چرخ دنده
 - ۲ - قطر بزرگ آنها
 - ۳ - تیغ فرز لازم
 - ۴ - گام مارپیچ هریک
- حل مسئله:

$$PD = \frac{N}{dpn \cos \alpha} = \frac{48}{2 \times 0.9397} = 25/541$$

$$Pd = \frac{n}{Pdn \cos \alpha} = \frac{20}{2 \times 0.9397} = 10/642$$

$$OD = PD + \frac{2}{Dpn} = 25/541 + \frac{2}{2} = 26/541$$

$$od = Pd + \frac{1}{Dpn} = 10/642 + 1 = 11/642$$

$$N_1 = \frac{N}{\cos^3 \alpha} = \frac{48}{(0.9397)^3} = 58$$

$$n_1 = \frac{N}{\cos^3 \alpha} = \frac{20}{(0.9397)^3} = 24$$

$$L = PD \cdot \pi \cdot \operatorname{Cotg} \alpha = 25/541 \times 3/14 \times 2/747$$

$$L = Pd \cdot \pi \cdot \operatorname{Cotg} \alpha = 10/642 \times 3/14 \times 2/747 = 91/84$$

$$C = \frac{PD + Pd}{2} = \frac{25/541 + 10/642}{2} = 18/091$$

مثال ۳: مطلوب است محاسبه نسبت گردش دو چرخ دنده ای که دارای زوایای 30° و 20° و قطر متوسطی برابر ۹۲ و $6/63$ میلیمتر می باشدند.

$$I = \frac{do_2 \cdot \cos \alpha_2}{do_1 \cdot \cos \alpha_1} = \frac{63/6 \times 0.93969}{92 \times 0.86603} = \frac{15}{90} = \frac{3}{4}$$

جدول مقادیر C (ضریب استحکام) جهت دنده های مارپیچی با محور متناصر

جنس چرخ دنده	سرعت محیطی بر حسب متر بر ثانیه							
	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
فولاد (چرخ دنده متحرک)	۷	۸	۹	۱۰	۱۲	۱۴	۱۷	۲۳
برنز (چرخ دنده متحرک)	۷	۸	۹	۱۰	۱۲	۱۴	۱۷	۲۳
چدن	۴	۵	۵	۶	۷	۸	۱۰	۱۳

مثال ۱: می خواهیم چرخ دنده ای به شکل مارپیچ با مشخصات زیر بتراسیم.
مطلوب است کلیه محاسبات لازم جهت تراشید چرخ دنده.

$$\begin{aligned} \alpha &= 30^\circ & Z &= 32 \\ 3 - \text{زاویه مارپیچ} & & 2 - \text{مدول نرمal} & Mn = 3 \\ 4 - \text{گام میز ماشین} & & \text{حل مسئله:} & \end{aligned}$$

$$Ms = \frac{Mn}{\cos \alpha} = \frac{3}{0.86603} = 3/47$$

$$do = Ms \times Z = 32 \times 3/47 = 111/04$$

$$dk = do + Mn = 111/04 + 2 \times 3 = 117/04$$

$$Z1 = \frac{Z}{\cos^3 \alpha} = Z \times K = 32 \times 1/54 = 49$$

$$L = \frac{do \cdot \pi}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{111 \times 3/14}{0.57735} = 600$$

$$G = \frac{P \times 40}{L} = \frac{6 \times 40}{600} = \frac{40}{100} = \frac{4}{10}$$

$$I = \frac{40}{Z} = \frac{40}{32} = 1 \frac{1}{32} = 1 \frac{4}{16}$$

$$h = \frac{13}{6} Mn = \frac{13}{6} \times 3 = 6/5$$

$$\text{ارتفاع} = 6/5$$

چرخ دنده های مخروطی و محاسبات آن

اصلًا چرخ دنده ها را برای انتقال نیرو لازم محوری به محور دیگر طرح می کنند. بطوریکه قبلاً گفته شد چرخ دنده های ساده فقط برای انتقال نیرو یا روی محورهای موازی ساخته شده اند ولی چرخ دنده های مخروطی برای انتقال نیرو روی محورهای غیر موازی مانند محورهای عمود بر هم و یا زوایای مختلف یعنی از صفر تا 180° درجه که محورها تقاطع می باشند ساخته می شوند.

شكل دنده ها:

شكل دنده ها بر روی محیط مخروطی چرخ دنده مستقیم و یا دارای زاویه بوده که آنرا مخروط مارپیچ می خوانند. چرخ دنده های مخروطی دارای قطر متوسط بیشماری در طول دنده مخروطی است، لذا هنگام محاسبات بزرگترین قطر متوسط چرخ دنده را ملاک عمل قرار می دهند. برای نشان دادن و تعیین اندازه های مختلف چرخ دنده مخروطی باید ابتدا آن رارسم و سپس به محاسبه آن پرداخت.

رسم چرخ دنده های مخروطی

برای رسم این نوع چرخ دنده ها باید بزرگترین قطر متوسط و ارتفاع دندانه را داشته باشیم. در این حالت برای رسم آن محور X و لا دو چرخ دنده را با زاویه بین دو محور که در این حالت 90° درجه است رسم کرده، سپس دو خط به موازات محورهای X و Y به فاصله $\frac{d}{2} = \text{Cotg}\alpha$ را رسم کرده و محل تقاطع خطوط رسم شده را با مولدهای دو چرخ دنده با حروف A و B و C مشخص کرده، در اینصورت مخروط متوسط دو چرخ دنده بوجود می آید، یعنی $AB=do$ و $BC=do$ بزرگترین قطر متوسط دو چرخ دنده می باشد و هریک از دو مخروط AOB و BOC را نیز مخروط غلیظ دو چرخ دنده می نامند. هرگاه از نقاط A , B و C عمودهایی به فاصله F (عرض چرخ دنده مخروطی) از آنها بر مولد مخروط متوسط رسم شود بطوری که از نقاط مذکور باندازه ارتفاع سر دنده hk بطرف بالا و باندازه hf ارتفاع ته دنده

محاسبات چرخ دنده های مارپیچی در سیستم اینچی:

برای ساخت چرخ دنده های مارپیچی در سیستم اینچی مراحل ساخت درست مانند چرخ دنده های مارپیچی مدولی عملی است، ولی فرمول های لازم جهت محاسبه چرخ دنده در سیستم اینچی فرق خواهد کرد، زیراطبق شرح چرخ دنده های ساده در سیستم اینچی بجای مدول دیاترال اینچ و بجای گام سیرکولا رپیچ مورد استفاده قرار می گیرد که شرح و تبدیل آنها به یکدیگر در بحث چرخ دنده های ساده ذکر شده است.

$$cpn = \text{eps Cos}\alpha = \frac{N_1 + N_2 \cdot \text{tv}^2}{2\sin^2\alpha_2}$$

ϵ = فاصله مرکز دو محور
سیرکولا رپیچ (گام ظاهری) در سیستم اینچی

جدول فرمول های لازم در سیستم اینچی چرخ دنده های مارپیچی

نام	معلومات	فرمول
قطر دایره تقسیم (دایره متوسط)	D_{ps}, N	$PD = \frac{N}{D_{ps}}$
قطر دایره تقسیم (دایره متوسط)	D_{pn}, N	$PD = \frac{N}{D_{pn} \cos\alpha}$
سیرکولا رپیچ ظاهری (گام ظاهری)	cps	$cpn = \text{eps Cos}\alpha = \frac{N_1 + N_2 \cdot \text{tg}^2}{2\sin^2\alpha_2}$
دیامترال بیچ نرمال (مدول نرمال)	D_{ps}	$D_{pn} = D_{ps} \cdot \cos\alpha$
ارتفاع سر دنده	D_{pn}	$y = \frac{1}{D_{pn}}$
ارتفاع ته دنده	D_{pn}	$k = \frac{1/16}{D_{pn}}$
فاصله مرکز دو چرخ دنده		$e = \frac{D_{p2} + PD_1}{2}$
ارتفاع دندانه	D_{pn}	$h = \frac{1/16}{D_{pn}}$
قطر بزرگ چرخ دنده	PD, D_{pn}, Z	$OD = PD + \frac{Z}{D_{pn}}$
قطر بزرگ چرخ دنده	N, D_{pn}	$OD = \frac{N + \cos\alpha}{D_{pn} \cos\alpha}$
طول گام مارپیچ	PD	$T = PD \cdot \pi \cdot \text{Cotg}\alpha$

فرمول های لازم برای تراشیدن چرخ دنده های مخروطی


برای تراشیدن چرخ دنده های مخروطی باید در صورت لزوم از ماشینهای مخصوص استفاده کرد ولی اگر تعداد کمی لازم باشد می توان از ماشین های فرز معمولی که میز آنها گردان است استفاده نمود. در صورتی که بخواهیم چرخ دنده های مخروطی را با فرزهای معمولی بتراشیم لازم است که محاسبات مرسوطه را به صورت دقیق انجام داد. برای این منظور بهتر است هنگام محاسبه و ساخت چنین چرخ دنده هایی تعداد دندانه ها را از $\frac{1}{25} \times 10^6$ کمتر و پهنای چرخ دنده را از $\frac{1}{3}$ طول مولد مخروط متوسط بیشتر اختیاب نشود.

زاویه مخروط متوسط (زاویه شب متوسط)

الف: اگر زاویه بین دو محور کمتر یا بیشتر از 90° باشد.

$$\tan \alpha_1 = \frac{\sin \Sigma}{\cos \Sigma + \frac{Z_2}{Z_1}}$$

$$\tan \alpha_2 = \frac{\sin \Sigma}{\cos \Sigma + \frac{Z_2}{Z_1}}$$

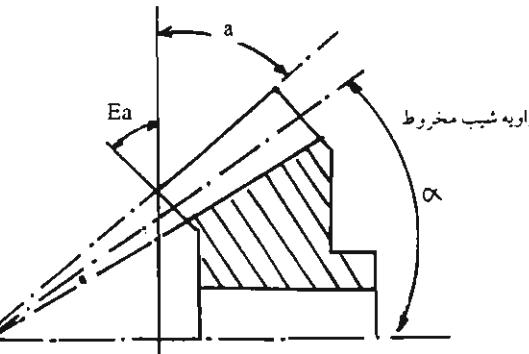

ب: در صورتی که زاویه بین دو محور 90° درجه باشد فرمول به صورت زیر درمی آید:

$$\tan \alpha_1 = \frac{\sin \Sigma}{\cos \Sigma + \frac{1}{Z_1}} = \frac{1}{Z_2} = \frac{Z_1}{Z_2}$$


در هر صورت پیدا کردن یکی از زوایا کافی است، زیرا می توان نوشت:

$$\alpha_1 + \alpha_2 = \Sigma$$


$$\alpha_1 = \Sigma - \alpha_2$$

$$\alpha_2 = \Sigma - \alpha_1$$

بطرف پایین جدا کنیم. از اتصال نقاط جدا شده به نقطه رأس مخروط اندازه قطر بزرگ و اندازه قطر کوچک و همچنین زاویه سر دنده A و زاویه ته دنده بدست می آید، زوایای α_1 و α_2 زوایای متوسط دو چرخ دنده ۱ و ۲ می باشد.

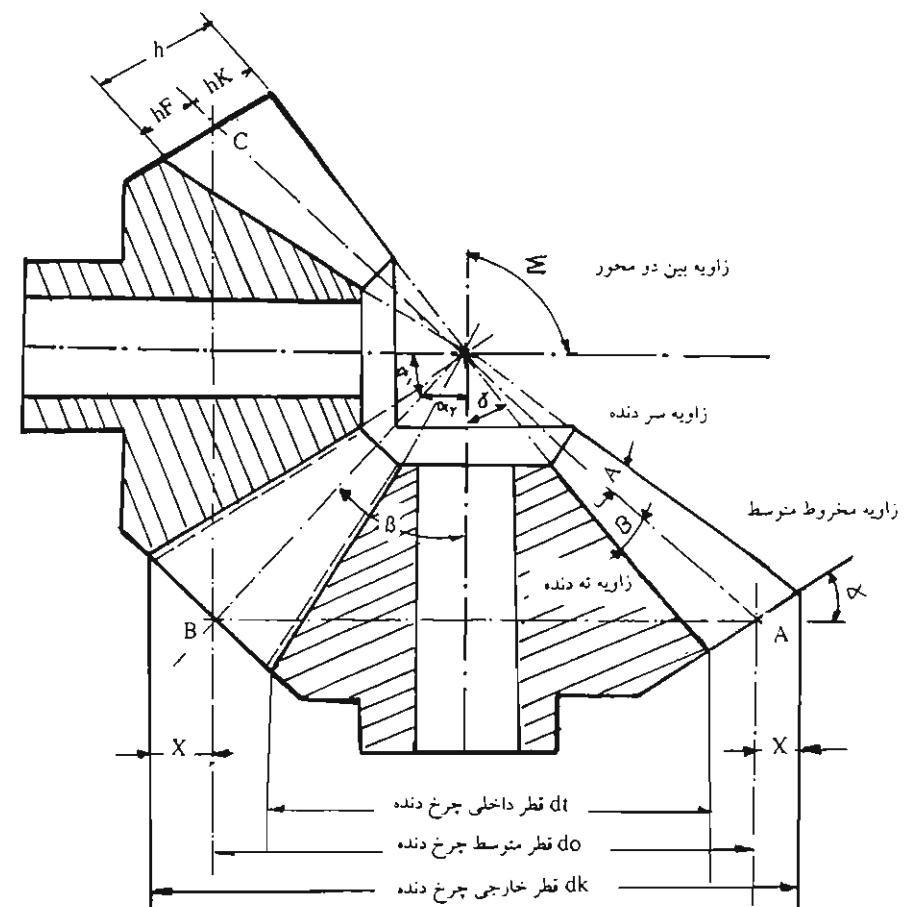

تذکر: در ترسیم چرخ دنده هایی که محور آنها غیر از 90° درجه باشد، روش ترسیم یکی بوده با این تفاوت که قطرهای متوسط دو چرخ دنده بر هم عمود نخواهند بود و بقیه مشخصات آنها به همان ترتیبی که گفته شد رسم می شوند.

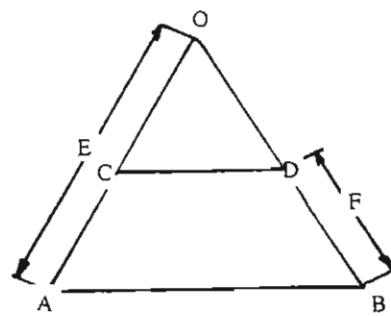**Mm: مدول کوچک**

برای بدست آوردن مدول کوچک باید کوچکترین قطر متوسط چرخ دنده را محاسبه کرد چون اندازه گیری قطر متوسط در قسمت کوچک آن امکان پذیر نیست، لذا مطابق شکل از تشابه دو مثلث، $\triangle AOB \sim \triangle COD$ می‌توان مقدار قطر متوسط را در قسمت کوچک چرخ دنده محاسبه کرد.

$$\frac{AB}{CD} = \frac{OA}{OC}$$

از تشابه دو مثلث

مخروطی حساب کرد.

حال اگر بجای آنها مقدار قطر متوسط و طول مولد را قرار دهیم خواهد شد:

$$\frac{do}{do_1} = \frac{E}{E - F} \quad \text{با} \quad do_1 E = do(E - F) \quad do_1 = \frac{do(E - F)}{F}$$

$$M_m = \frac{do_1}{Z} = \frac{do(E - F)}{EZ}$$


$$M_m = \frac{do(E - F)}{EZ}$$

فرمول مدول کوچک

Do = بزرگترین قطر متوسط

E = طول مولد

F = عرض چرخ دنده

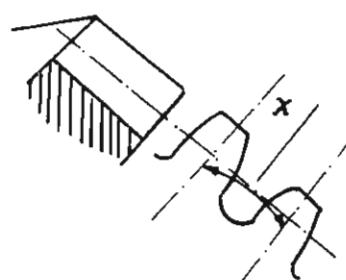

$$t = \frac{do \cdot \pi}{Z} = M \cdot \pi$$

گام در قسمت بزرگ چرخ دنده

ج: در صورتی که زاویه بین دو محور از 90° درجه بیشتر باشد تانژانت و کتانژانت زاویه آن بصورت متفق محاسبه می‌شود، زیرا توابع مثلثاتی بین 90° تا 180° درجه به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\sin \varphi = \sin(180^\circ - \Sigma)$$

$$\cos \varphi = \cos(180^\circ - \Sigma)$$

$$\sin(180^\circ - 120^\circ) = \sin 60^\circ$$


$$\cot \alpha = \frac{Z_1}{Z_2 \sin(180^\circ - \Sigma)} = \frac{Z_1}{Z_2 \sin(180^\circ - \Sigma)} + [-\cot(180^\circ - \Sigma)]$$

قطر متوسط چرخ دنده در قسمت بزرگ مخروط

$$do = M \cdot Z$$

$$M = \text{مدول}$$

$$Z = \text{تعداد دندانه}$$

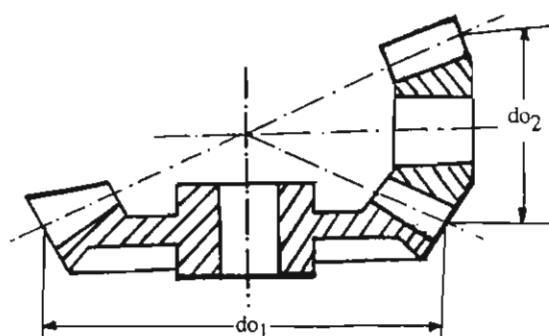**گام دندانه:**

مدول: عبارتست از ضریبی که بزرگی و کوچکی دندانه را نشان می‌دهد، این مدول در چرخ دنده‌های ساده یکی بوده و چرخ دنده‌های مخروطی دارای مدول‌های بیشتری هستند که مهمترین آنها عبارتند از: مدول بزرگ متوسط مدول کوچک که هر یک به تنهایی قابل محاسبه بوده، ولی در عمل مدول بزرگ و کوچک احتیاج است:

$$M = \frac{t}{\pi}$$

فرمول محاسبه مدول بزرگ

$$M = \frac{do}{Z}$$

ارتفاع سر و ته دندنه


ارتفاع سر و ته دندنه در قسمت قطر بزرگ و کوچک برابر است با

$$hk = M$$



$$hf = \frac{v}{6} M$$

$$hkm = Mm$$

$$hfm = \frac{v}{6} Mm$$

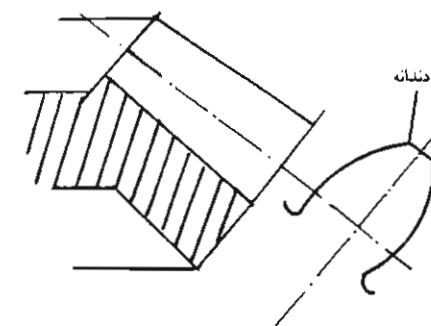

$$ti = Ml\pi$$

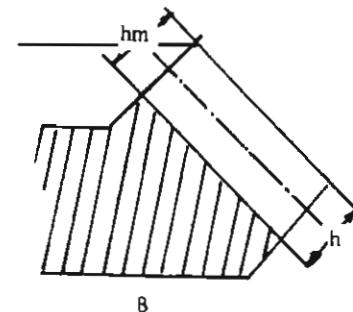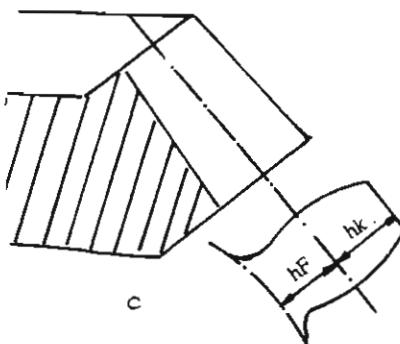**طول مولد مخروط متوسط:**

طول مولد مخروط متوسط عبارتست از فاصله عمودی کف دندنه تارأس آن که مقدار آن از رابطه زیر بدست می آید.

(شکل (A))

$$E = \frac{do}{\sin \alpha}$$

$$E = \frac{do}{2 \sin \alpha}$$

ارتفاع دندانه:

ارتفاع تمام دندانه در قسمت قطر بزرگ و کوچک به ترتیب برابر است با (شکل (B))

$$h = \frac{13}{6} M$$

ارتفاع دندانه در قسمت قطر کوچک



$$hm = \frac{13}{6} Mm$$

زاویه سر و ته دندنه

زاویه ای که مولد از مخروط متوسط با مولد مخروط کوچک می سازد زاویه ته دندنه و زاویه ای که مولد مخروط بزرگ با مولد مخروط متوسط می سازد زاویه سر دندنه گویند و مقادیر آنها از روابط زیر محاسبه می شود.

$$\tan A = \frac{hk}{E} \quad \tan A = \frac{M}{E}$$

$$\tan B = \frac{hf}{E} \quad \tan B = \frac{vM}{6E}$$

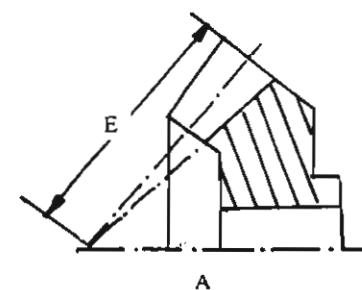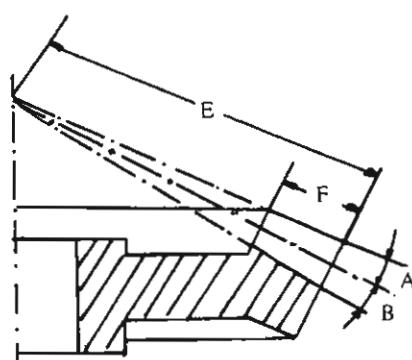

پهنهای چرخ دندۀ

معمولًا پهنهای چرخ دندۀ رابر مبنای قدرت و نیرویی که بر آن وارد می شود محاسبه می کنند. همانطوری که قبلًا درباره چرخ دندۀ های ساده گفته شد پهنهای چرخ دندۀ برابر $5 \text{ الى } 10$ مدول درنظر گرفته می شود. ولی در چرخ دندۀ های مخروطی معمولًا این مقدار را برابر یک سوم طول مولد مخروط متوسط در نظر می گیرند.

$$F = \frac{1}{3} E \text{ پهنهای چرخ دندۀ}$$

و اگر دو چرخ دندۀ با هم در گیر باشند باز دارای نسبت گردشی خواهند بود که نسبت انتقال برابر است با:

$$I = \frac{h_1}{n_2} = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{d_0_2}{d_0_1}$$

محاسبه سایر ابعاد چرخ دندۀ:

یک چرخ دندۀ مخروطی را در نظر بگیرید و ابعاد لازم را حروف گذاری کرده، فاصله قطر بزرگ را تار اُس آن α و از عتا کف دندۀ را β نشان دهید. ارتفاع تمام چرخ دندۀ را با مخروط بزرگ x فاصله قطر کوچک چرخ دندۀ را تار اُس آن را y می نامیم، محاسبات این ابعاد طبق قوانین زیر صورت می گیرد:



$$y = dk \frac{1}{2} \operatorname{Cotg} \beta$$

فاصله قطر بزرگ در سر کوچک تار اُس مخروط

$$y = dk \frac{1}{2} \operatorname{Cotg} \beta$$

فاصله قطر بزرگ در سر بزرگ تا کف چرخ دندۀ

$$dh_1 = do + 2Mm \operatorname{Cos} \alpha$$

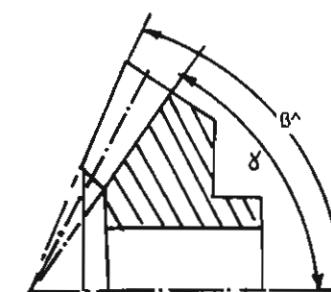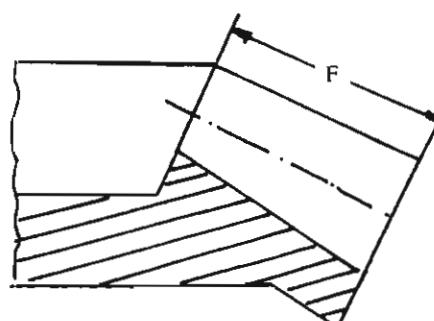

$$\beta = \alpha + A$$

زاویه پیشانی (زاویه مخروط بزرگ)


زاویه ای که مولد مخروط بزرگ با محور چرخ دندۀ می سازد زاویه پیشانی با زاویه تراش با ماشین تراش نامند که آن را با حرف B نمایش داده و مقدار آن از رابطه زیر بدست می آید.

زاویه کف دندۀ با زاویه تراش فرز:

زاویه ای که مولد مخروط کوچک با محور چرخ دندۀ می سازد زاویه کف با زاویه تراش با فرز می نامند، که با حرف γ نشان داده شده و مقدار آن $\hat{\gamma} = \alpha - \beta$ بدست می آید.

قطر خارجی چرخ دندۀ:

در چرخ دندۀ های مخروطی برخلاف چرخ دندۀ های ساده دارای دو قطر بزرگ و کوچک در قسمت بزرگ و کوچک مخروط می باشد که آنها را با حروف dk_1 و dk_2 علامت گذاری می نمایند. برای محاسبه قطر بزرگ ابتدا لازم است که مقدار x را از طرفین قطر متوسط محاسبه کرده و به قطر متوسط اضافه می کنیم، در این صورت فرمول به صورت زیر نوشته می شود:

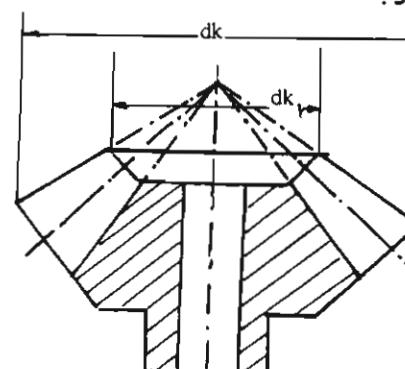

$$x = dk \operatorname{Cos} \alpha$$

$$dk = do + 2hk \operatorname{Cos} \alpha$$

$$dk = do + 2M \operatorname{Cos} \alpha$$

$$dk = M(Z + 2 \operatorname{Cos} \alpha)$$

$$dk = M(Z + 2 \operatorname{Cos} \alpha)$$

بغل تراشی دندانه های چرخ دندنه مخروطی

بطوری که گفته شد در صورتی که مجبور شویم چرخ دندنه های مخروطی را با ماشین فرز معمولی بتراشیم بدیهی است که این چرخ دندنه ها به مراتب با چرخ دندنه های که مخروطی بوده و با ماشین مخصوص تراشیده می شود نمی رستند. برای تکمیل این چرخ دندنه ها باید بغل دندانه ها را در قسمت قطر بزرگ طبق قواعد زیر تراشید.

۱ - بغل تراشی با گردش دورانی دستگاه تقسیم روی صفحه مدرج.

در این رابطه باید ابتداء زاویه انحراف دستگاه را طبق زیر محاسبه کرد:

$$\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{H}{F} = \frac{\frac{S' - S}{2}}{F} = \frac{S' - S}{2F}$$

مقدار اضافی است که قبل محاسبه شده و F پهنهای چرخ دندنه است در این حالت پس از محاسبه زاویه α_1 باید دستگاه تقسیم را در محل خود باندازه زاویه مذکور منحرف نماییم آنگاه تیغ فرز مدول کوچک را پس از مماس کردن بکنار دندنه کوچکتر قطر متوسط چرخ دندنه به وسیله حرکت طولی میز ماشین فرز مقدار اضافی بغل دندنه را تراشید، پس از بغل تراشی کلیه دندنه ها به مقدار H دستگاه را به اندازه بغرخلاف جهت گردش اول دستگاه تقسیم نسبت به وضع قبلی خود چرخانیده، سپس به ترتیبی که گفته شد کناره های اضافی طرف دیگر دندنه ها را بترashید.

۲ - بغل تراشی دندانه ها از طریق گردش دسته تقسیم (روش انحرافی)

در این حالت دستگاه تقسیم نسبت به محور خود ثابت بوده و از روی گردش دسته حلزون استفاده می شود. مقدار گردش دسته حلزون برای این مقدار برابر


$$n = \frac{H \cdot 40}{d\pi}$$

است با:

H = مقدار اضافی محاسبه شده

$d\pi$ = بزرگترین قطر متوسط چرخ دندنه مخروطی

n = مقدار سوراخهای قابل انحراف جهت بغل تراشی

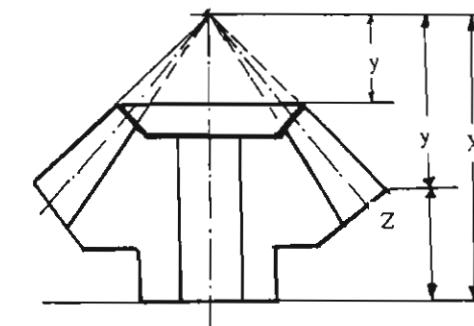

محاسبه مقدار اضافی کنار دندانه ها

مقدار اضافی کنار دندانه ها بر روی بزرگترین قطر متوسط چرخ دندنه از رابطه زیر محاسبه می شود:


$$\text{مقدار اضافی که باید از طرفین دندانه تراشید} = \frac{S' - S}{2}$$

S' = اندازه بزرگترین ضخامت دندانه تراشیده شده با مدول کوچک

S = اندازه بزرگترین ضخامت دندنه

مقدار S را به وسیله کلیس مخصوص اندازه گیری می شود و مقدار S از فرمول زیر بدست می آید.


$$S = \frac{19}{40} t \quad S = \frac{19}{40} Mm \cdot \pi$$

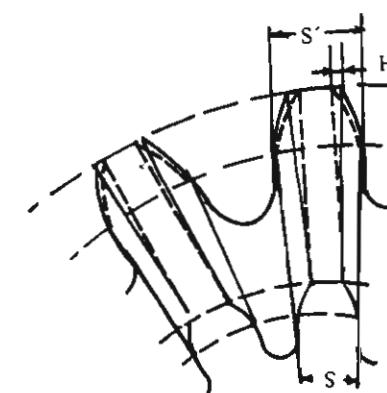

با قرار دادن S و S' در رابطه بالا مقدار اضافی که باید تراشیده شود محاسبه و بدست می آید.

در این طریق پس از تراشیدن کلیه دندانه های چرخ دنده مخروطی با مدول کوچک دسته تقسیم را باندازه N سوراخ از محل خود منحرف ساخته و سپس به وسیله حرکت عرضی میز ماشین فرز (خلاف جهت حرکت کار) کناره کوچک دنده را با تیغه فرز مماس کرده و با حرکت طولی میز ماشین فرز دندانه را بطرف قطر بزرگتر بار داد، پس از عمل بغل تراشی به مقدار H محاسبه رابطه عکس و به مقدار دو برابر جهت بغل تراشی دنده های طرف دیگر آماده ساخت.

محاسبه انتخاب تیغه فرز جهت تراشیدن چرخ دنده مخروطی

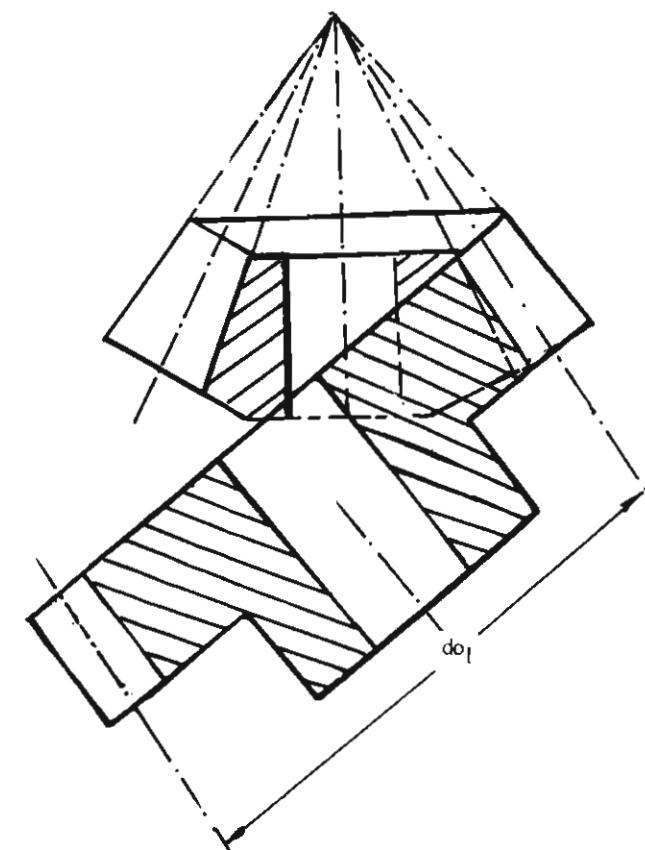

ابتدا مخروط متوسط چرخ دنده به صورت یک مثلث متساوی الساقین AOB را رسم کرده، حال باندازه پهنه ای چرخ دنده F=BB' را روی مولد مخروط متوسط بدست می آوریم و از انتهای این طول خط d0₁ قطر متوسط را در سر کوچک مخروط رسم می نماییم. در این حالت دو مثلث متساوی الساقین مشابه تشکیل می شود.


اگر از نقاط B و B' دو خط موازی یکدیگر و بر مولد مخروط متوسط رسم شود تا خط عمودی BB' محور چرخ دنده را در نقطه C قطع کند. حال طول و تر مثلث DBC را شاعع چرخ دنده انتخابی (ایده آل) نامید و آن را با حرف γ نمایش می دهند. با داشتن قطر متوسط و زاویه شیب مخروط می توان مقدار γ را از

فرمول زیر حساب کرد:

$$\cos \alpha = \frac{d_0}{\gamma} = \frac{d_0}{2\beta}$$

$$\gamma = \frac{d_0}{\cos \alpha}$$

β = شاعع انتخابی برای چرخ دنده ساده

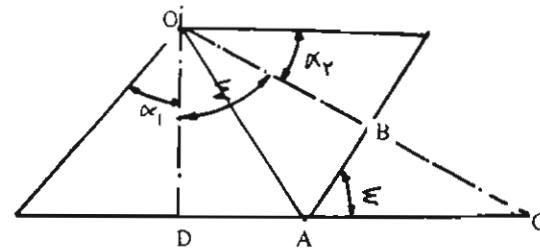

چون در مثلث ACB مقدار $AC = \frac{AB}{\cos \Sigma}$ می باشد، می توان به جای AB شعاع متوسط چرخ دنده ۲ را قرار داده و فرمول را بصورت زیر درآورد.

$$AC = \frac{AB}{\cos \Sigma} = \frac{\frac{do_2}{2}}{\cos \Sigma} = \frac{do_2}{2 \cos \Sigma} = \frac{MZ_2}{2 \cos \Sigma}$$

$$CD = \frac{MZ_1}{2} = \frac{MZ_2}{2 \cos \epsilon}$$

$$CD = \left(\frac{MZ_1}{2} = \frac{MZ_2}{2 \cos \Sigma} \right) \operatorname{Cotg} \Sigma$$

در صورتی که بجای $\operatorname{Cotg} \Sigma$ مقدار $\frac{\cos \Sigma}{\sin \Sigma}$ را قرار دهیم، رابطه فوق بصورت زیر نوشته می شود:

$$\operatorname{Cotg} \alpha_1 = \operatorname{Cotg} \Sigma + \frac{Z_2 \times \frac{\cos \Sigma}{\sin \Sigma}}{Z_1 \cos \Sigma} = \frac{Z_2 \cos \Sigma}{Z_1 \cos \Sigma \sin \Sigma}$$

$$\operatorname{Cotg} \alpha_1 = \operatorname{Cotg} \Sigma + \frac{Z_2}{Z \sin \Sigma}$$

چون زاویه بین دو محور معلوم می باشد می توان زاویه شیب متوسط چرخ دنده دوم را بطریق زیر محاسبه کرد:

$$\alpha_1 + \alpha_2 = \Sigma$$

$$\alpha_2 = \Sigma - \alpha_1$$

چنانچه قطر چرخ دنده انتخابی را با di نمایش دهند، در این صورت $di = 2 \delta$ و اگر بجای 2δ مقدارش را قرار دهیم برابر خواهد بود با:

$$di = \frac{2 do}{2 \cos \alpha} = \frac{do}{\cos \alpha}$$

حال برای تعیین تیغ فرز انتخابی باید دندانه های انتخابی (فرضی) را بدست آورد.

با قرار دادن مقدار انتخابی di در رابطه بالا مقدار دندانه های فرضی (انتخابی) بدست می آید.

$$Z_1 = \frac{ZM}{\cos \alpha M} \quad Z_1 = \frac{Z}{\cos \alpha}$$

$= Z_1$

تعداد دندانه های انتخابی

$= Z$

تعداد دندانه های حقیقی

محاسبه زوایای شیب مخروط متوسط چرخ دنده های مخروطی

دو چرخ دنده مخروطی که با هم در گیر شوند ممکن است زاویه بین محورهای دو چرخ دنده برابر 90° درجه کمتر و یا بیشتر از 90° درجه باشند. در این صورت زاویه مخروط متوسط (زاویه شیب مخروط متوسط) هر یک را می توان به روش زیر محاسبه کرد.

$$\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{Z_1}{Z_2} \quad (1) \quad \operatorname{tg} \alpha_2 = \frac{Z_2}{Z_1} \quad (2)$$

در صورتی که زاویه بین دو محور کمتر یا بیشتر از 90° درجه باشد می توان طبق روابط زیر زاویه مخروط متوسط را (زاویه شیب متوسط) محاسبه کرد. در شکل

$$\hat{C} = \hat{D} - \hat{A} \quad \hat{D} = \hat{A} + \hat{C}$$

زیر مثلث OCD زاویه \hat{D} مساوی است با \hat{A} و \hat{B} مساوی است با \hat{C} .

از طرفی در مثلث OAD برابر است با:

$$\operatorname{Cotg} \alpha_1 = \frac{OD}{AD} = \frac{OD}{\frac{DO_1}{2}} = \frac{2 OD}{DO_1} = \frac{2 OD}{Z_1 M} \quad \text{رابطه (1)}$$

در مثلث OCD

$$OD = CD \operatorname{Cotg} \Sigma \quad \text{رابطه (2)}$$

$$CD = AD + AC \quad \text{یا} \quad CD = \frac{MZ_1}{2} + AC$$

مراحل ساخت چرخ دنده‌های مخروطی

- ۱ - جنس چرخ دنده را انتخاب نمایید.
- ۲ - محاسبات لازم را برای تراش انجام دهید.
- ۳ - چرخ مذکور را به سه نظام ماشین تراش بسته و تراش لازم را انجام دهید.
- ۴ - بوسیله مته روی ماشین تراش در مرکز چرخ دنده سوراخی را ایجاد کنید.
- ۵ - توسط انحراف سوپرت دستی ماشین مخروط خارجی (مخروط کامل) را مخروط تراش کنید.
- ۶ - پیشانی مخروط کامل را آن قدر پیشانی تراشی کنید تا عرض دنده مساوی $\frac{1}{3}$ طول مولد مخروط متوسط گردد.
- ۷ - پشت چرخ دنده مخروطی شده را تا حد امکان تراشیده، تا از خمین میله محور مربوط به آن در موقع کار کاسته شود.
- ۸ - پشت چرخ دنده مذکور را مخروطی کنید، بطوری که زاویه مخروط با محور چرخ دنده برابر زاویه C متمم زاویه α شود.
- ۹ - چرخ مخروطی آماده شده را بر روی میله ای بسته و در یک سر میله از طرف قطر کوچک کمی بیرون آورده مهره‌ای را محکم بیندید، آنگاه آن را در داخل سه نظام دستگاه تقسیم ماشین فرز بیندید.
- ۱۰ - دستگاه تقسیم را باندازه زاویه γ زاویه کف دنده منحرف کنید.
- ۱۱ - تیغه فرز مدول کوچک را که قبلًا محاسبه شده به محور فرضی بسته و چرخ دنده را باتیغ فرز هم مرکز نمایید.
- ۱۲ - میز ماشین فرز را باندازه ارتفاع سر کوچک دنده از مبدأ قطر کوچک و یا باندازه ارتفاع سر بزرگ دنده از مبدأ قطر بزرگ بار دهید.
- ۱۳ - با حرکت طول میز ماشین فرز (خلاف جهت گردش تیغه فرز) شیاری بر روی چرخ دنده ایجاد کنید.
- ۱۴ - پس از خارج شدن تیغه فرز از کار با حرکت طولی ماشین (عکس حرکت قبلی) کار را برای ایجاد دومین شیار آماده سازید.

زاویه مخروط متوسط چرخ دنده دوم:

مثال: مطلوب است محاسبه ساخت چرخ دنده مخروطی که دارای مدول ۳ و تعداد دنده آن 30° و زاویه مخروط متوسط (زاویه شیب متوسط) آن 30° درجه باشد.

$$d_0 = M \cdot Z \quad d_0 = 3 \times 30 = 90$$

$$dk = d_0 + 2MCos\alpha \quad dk = 90 + 2 \times 30 \times 0 / 866.3 \quad dk = 95/2$$

$$E = \frac{d_0}{2 \sin \alpha} = \frac{90}{2 \times \frac{1}{2}} = 90 \quad E = 90 \quad \text{طول مولد متوسط}$$

$$\operatorname{tg} A = \frac{hk}{E} = \frac{M}{E} \quad \operatorname{tg} A = \frac{3}{90} = \frac{1}{30} = 1/30 \quad A = 1^\circ 56'$$

$$\operatorname{tg} B = \frac{hf}{E} = \frac{7M}{6E} = \frac{7 \times 3}{6 \times 90} = \frac{7}{180} = 1/39 \quad B = 2^\circ 14'$$

$$\hat{\beta} = \hat{\alpha} + \hat{A} \quad \beta = 30 + 1/56^\circ \quad \beta = 31/56^\circ$$

زاویه پیشانی :

جدول فرمول‌های محاسبات چرخ دنده‌ای مخروطی

نام	فرمول	نام	فرمول
ارتفاع دنده	$h = \frac{13}{6} \times M$	زاویه متوسط مخروط	$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \Sigma}{\cos \Sigma + \frac{Z_2}{Z_1}}$
ارتفاع سر و ته دنده	$hk = M$	قطر متوسط	$d_0 = M \cdot Z$
ارتفاع متوسط	$hf = \frac{7}{6} M$	مدول چرخ دنده	$M = \frac{l}{\pi} \text{ با } \frac{d_0}{Z}$
زاویه سر و ته دنده	$\operatorname{tg} A = \frac{M}{E}$	گام دنده	$t = \frac{d_0 \cdot \pi}{Z} = M \cdot \pi$
قطر خارجی	$\operatorname{tg} B = \frac{7}{6} \cdot \frac{M}{E}$	گام متوسط	$ti = Mi \times \pi$
پهنه‌ای دنده	$dk = M(Z + 2\cos \alpha)$	گام کوچک	$tm = Mm \times \pi$
شعاع انتخابی	$F = \frac{1}{3} E$	طول مولد مخروط	$E = \frac{d_0}{2 \sin \alpha}$
	$= \frac{d_0}{2 \cos \alpha}$	زاویه پیشانی	$\alpha_1 + \alpha_2 = \Sigma$

- ۱۵ - با گردش دسته حلوون دستگاه تقسیم به اندازه I و حرکت طولی میز ماشین فرز شیار دیگری بر روی چرخ دنده ایجاد کنید.
- ۱۶ - با توجه به مراحل فوق کلیه دنده های چرخ دنده مخروطی را بتراسید.
- ۱۷ - پس از پایان چرخ دنده تراشی با مدول کوچک Mm دندانه هارا مطابق آنچه که قبله گفته شد بغل تراشی کنید.
- ۱۸ - در خاتمه پلیسه های اطراف و کنار چرخ دنده را تمیز نمایید.