

مدل سازی



مدل‌سازی

از اقتضای صندوق کارآموزی

در ایجاد صنایع سالم و مطمئن که زیربنای اقتصاد هر جامعه است، عواملی دخالت مؤثر دارد که ماشین، مواد اولیه و نیروی انسانی از جمله آنها است. از این سه عامل، نیروی انسانی ماهر، مرتبه وارزش اول را داراست، زیرا در تهیه ماشین و مواد اولیه نیز به نیروی انسانی ماعنیاز است.

صندوق کارآموزی واپسی به وزارت کار و امور اجتماعی برطبق قانون وظيفة تعليم جوانان فاقد تخصص و کارگران شاغل را تا مطح استانداردهای مهارت، از طریق آموزش در دوره‌های کوتاه مدت تخصصی بعده دارد و برای این منظور از اسکانات مراکز کارآموزی ثابت، مراکز کارآموزی سیار، گروه مریان سیار، تعلیمات ضمن کار و روش ارتقاء مهارت از طریق مکاتبه استفاده می‌کند. با توجه به این امر که مربی، کتاب و تجهیزات آموزشی در سطح کارگران ماهر فراهم نیست، صندوق کارآموزی برای تعلیم مربی و تهیه کتاب‌های ساده و در عین حال فنی و جامع، برای هر یک از حرفه‌های صنایع اولویت خاصی قائل شده است.

کتاب حاضر بمنظور آموزش کارگران و براساس استاندارد مهارت کارگر مدل‌ساز به شماره ۱۹/۳۵-۸ تهیه شده و در درجه اول برای آموزش کارگران در نظام آموزشی تحت نظم صندوق کارآموزی بکارخواهد رفت.

در تأییف و تدوین کتاب، سعی شده ساده نوبتی اساس کار قرار گیرد و مطالب فنی با کمک تصاویر و نقشه‌های روشن و گویا طوری بیان شود که فراگیری آن برای توده کارگر و سایر افراد آسان باشد.

صندوق کارآموزی در حد است علاوه بر آماده سازی مریان حرفه‌ای و آموزش مداوم کارآموزان و کارگران ماهر، با نشر این‌گونه کتاب‌های مصور، امکان دانش‌اندوختی و حرفه آموزی برای افراد شاغل در صنایع و علاقمندان به حرفه و فن را فراهم آورد و زیربنای آموزش مداوم غیر کلاسیک را برای همگان ممکن سازد.

کتاب مدل‌سازی که به کوشش آقای ایرج مدرسی کارشناس صنایع تولیدی فلزی و جمعی دیگر از متخصصان و صاحب نظران صندوق کارآموزی تهیه شده، گامی است در راه تحقق پیشیدن به تعمیم آموزش حرفه‌ای و پاسخی به خواست منطقی و محسوس‌کسانی که چرخ‌های صنایع کشور را بحرکت در می‌آورند.

امید است این اقدام که برای اولین بار در ایران صورت می‌گیرد، مورد استقبال کارگران و سایر افراد فنی کشور قرار گیرد و بخاطر داشته باشند که مرویس اطلاعات فنی صندوق کارآموزی آماده پاسخگوئی بهرگونه مشوالات فنی و حل مشکلات حرفه‌ای است.

مدیر عامل صندوق کارآموزی

فهرست مندراجات

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۲۰	سوزن خط کشی	۲	بخش اول - حفاظت
۲۰	طرز استفاده از سوزن خط کشی	۲	لباس کار
۲۰	درفش	۳	حفاظت در مقابل ابزار
۲۱	خط کش تیره دار مدرج	۳	بلند کردن و حمل بارها
۲۱	خط کش تیره دار کام و زبانه	۴	رفتار عمومی در کارگاه
۲۱	خط انداز (اندازه برد)	۴	نظم و ترتیب
۲۲	خط کشی بوسیله خط کش تیره دار	۴	برق
بخش سوم			
۲۴	میز کار	۵	حفاظت
۲۵	اره	۵	هوای فشرده
۲۵	اره قطعه کن	بخش دوم - وسائل اندازه گیری و واحدهای اندازه گیری	
۲۶	اره راست بر (دم رو باهی)	پیشگفتار	
۲۶	اره دستی	واحدهای اندازه گیری در صنعت	
۲۶	اره پشت دار بزرگ	واحدهای متري	
۲۷	اره پشت دار ظرفیت بزر	واحدهای اینچی	
۲۷	اره موئی	تبديل واحدهای اینچی و متري بيكديگر و جداول مربوطه	
۲۷	اره نوکی	وسائل اندازه گیری	
۲۷	اره نوکی متحرک	متري تيغه ای (مترفلزی)	
۲۸	اره فارسی بر مدرج	مترازواری	
۲۸	اره کمانی	گودی سنج	
۲۸	اره کردن	کولیس	
۲۹	طرز بستن کار به میز کار	پرگارها	
۲۹	طرز بستن کار برای برش عرضی	پرگار اندازه گیر	
۳۰	کار با کمان اره	پرگار کشوئی	
۳۱	کار با اره موئی	طرز استفاده از پرگار	
۳۲	شكل دندانه تیغه اره های دستی	کاربرد پرگارهای اندازه گیر	
۳۲	دندانه کردن و تیز کردن و چپ و راست کردن تیغه اره	نکاتی که در اندازه گیری با پرگار باید رعایت شود	
۳۲	مراحل تیز کردن تیغه	گونیا	
۳۵	رنده	۱۵	گونیای ۹۰ درجه
۳۶	اجزاء رنده	۱۵	گونیای فلزی
۳۷	رنده پرداخت	۱۶	جدول تبدیل میلیمتر به اینچ
۳۷	رنده دو تیغه فلزی	۱۷	گونیای ناشر
۳۷	رنده دستگاه (دندوبلند)	۱۷	پرسشها
۳۸	رنده گله رند	۱۸	گونیای مرکب
۳۸	رنده دوراهه (چپ رنده)	۱۸	خط کشی چوب با استفاده از گونیا
۳۸	رنده بغل دوراهه	۱۸	خط کشی و کنترل زاویه چوب با استفاده از گونیای ناشر
۳۹	رنده کاس و سینه (کشته)	۱۹	کنترل زاویه سر چوب با استفاده از گونیای ناشر

۶۵	طرزکار باچکش میخ کش	۲۹	رنده گلوبنی (عمیق رند)
۶۵	چکش فاق کن	۳۹	رنده بال کبوتری
۶۶	چکش چوبی	۴۰	رنده بجعه ماهیچه
۶۶	پیچ گوشی	۴۰	رنده ابزار گلوبنی
۶۶	نکانی که باید در موقع بکار بردن پیچ گوشی در نظر گرفت	۴۰	رنده خشی
۶۷	سننه	۴۰	زوایایی رنده
۶۷	سننه نشان	۴۱	رنده کردن
۶۷	گیره مدل سازی	۴۲	رنده کردن کنار چوب
۶۷	طرزکار با گیره	۴۴	رنده کردن سرچوب
۶۸	مراقبت از گیره	۴۵	طرز خارج کردن و میزان کردن تیغه رنده
۶۸	قید یاتنک	۴۵	تیز کردن تیغه رنده
۶۷	گیره دستی	۴۸	منقار
۶۸	گیره چوبی (بیچ دستی)	۴۸	مقار لوله با یخ محدب
۶۹	چوبگیر	۴۸	منقار نوله
۶۹	لیسه دستی	۴۹	طرزکار با منقار
۶۹	لیسه گرد	۵۱	قسمت های بریده راقطع کنید
۶۹	لیسه دسته دار	۵۲	سراضافی زبانه را رنده کنید
۷۰	تیز کردن لیسه	۵۵	ماشین متدستی (دریل)
۷۱	اره نواری	۵۵	ته مته شتر گلو (جنجه ای)
۷۱	طرزکار با ماشین اره	۵۶	مته دستی خودکار
۷۱	طرز بریدن چوب	۵۶	دریل دستی برقی
۷۲	ایمنی	۵۶	مته
۷۲	اره گرد یا اره مجمعه ای	۵۷	مته مارپیچ
۷۳	تیغه اره	۸۵	مته چوب
۷۴	طرزکار با ماشین اره مجمعه ای	۵۷	مته حلزونی
۷۴	ایمنی	۵۸	مته مرکزی
۷۴	ماشین خراطی	۵۸	مته خزینه
۷۵	اجزاء ماشین خراطی	۵۹	مته قابل تغییر
۷۶	طرزکار با ماشین خراطی	۵۹	سوراخکاری
۷۹	درموقع خراطی به نکات زیر توجه کنید	۶۰	تیز کردن مته
۷۹	ماشین رنده	۶۱	سوهان
۸۰	کار با ماشین رنده	۶۲	سوهان دوسر
۸۰	ماشین کندگی (ضخامت گیر)	۶۲	سوهان تخت
۸۱	طرزکار با ماشین کندگی	۶۲	سوهان نیمگرد
۸۲	ماشین سباده صفحه ای	۶۲	سوهان سه گوش
۸۲	طرزکار با ماشین سباده صفحه ای	۶۲	سوهان چهار گوش
۸۳	ماشین سباده محوری (دو کی)	۶۲	سوهان گرد
۸۳	طرزکار با ماشین سباده محوری	۶۲	چوب ساب
۸۴	ماشین فرز	۶۲	أنواع چوب ساب
۸۵	تیغه فرز	۶۲	ارتفاع گیره در سوهان کاری
۸۵	طرزکار با ماشین فرز	۶۴	طرز بدست گرفتن سوهان
۸۵	ایمنی	۶۴	زاویه سوهان نسبت به کار
۸۵	اصول ریخته گری	۶۴	سوهان کاری
۸۵	مراحل مختلف ریخته گری	۶۵	بررس سوهان کاری
			تمیز کردن سوهان
			چکش میخ کش


صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۱۰۶	پیچیدن چوب	۸۵	آماده کردن مدل
۱۰۶	طرز چسبانیدن چوب برای ساختن صفحه	۸۵	آماده کردن ماسه
۱۰۷	طرز چسبانیدن چوب برای ساختن یک مدل	۸۶	آماده کردن ابزار ریخته‌گری
۱۰۷	طرز چسبانیدن چوب برای کارهای مدور	۹۰	تعریف مدل
۱۰۸	چسب	۹۰	قطعه ریخته‌شده
۱۰۸	چسب سرد یا چسب آماده	۹۱	جنس مدل
۱۰۹	چسب گرم (سریشم)	۹۱	مدلهای چوبی
۱۰۹	رنک مدل	۹۱	مدلهای فلزی
۱۱۰	رنگهای استاندارد برای مدلها	۹۱	مدلهای گچی
۱۱۰	انقباض فلزات	۹۱	مدلهای پلاستیکی
۱۱۱	تفذیه	۹۲	مدلهای موسمی
۱۱۱	خطکش انقباض	۹۲	أنواع مدل
۱۱۱	جدول انقباض برای فلزات مختلف جمیت مدلها متوسط	۹۲	مدلهای یک تکه
۱۱۲	اضافه‌اندازه ماشینکاری	۹۲	مدلهای چند تکه
۱۱۲	حد متوسط اضافه اندازه ماشینکاری	۹۲	مدلهای با سیستم راه‌گذاشت
۱۱۲	شیب مدل	۹۳	مدل با قطعات آزاد
۱۱۳	متدار شیب در مدل	۹۴	مدلهای صفحه‌ای
۱۱۴	شیب خارجی مدل	۹۴	مدلهای اسکلتی
۱۱۴	نکیه‌گاه در ماهیچه‌های عمودی	۹۵	مدلهای مخصوص
۱۱۴	نکه‌های سه‌م در ماهیچه‌های عمودی	۹۵	مدل اولیه
۱۱۴	شیب پاکتی	۹۶	طرح مدل و ساختن آن
۱۱۴	گوشه‌های مدل	۹۶	دوبل
۱۱۵	انواع گوشها	۹۶	ماهیچه
۱۱۵	گوشه‌های چرمی	۹۸	أنواع ماهيچه
۱۱۵	گوشه‌های موسمی	۹۸	جعبه ماهیچه
۱۱۵	گوشه‌های چوبی	۹۸	قسمت‌های مختلف جعبه ماهیچه
۱۱۶	گوشها برای استحکام مدل	۹۹	زائد تکیه‌گاه ماهیچه در لنگه بالائی در ماهیچه‌های افقی
۱۱۷	اتصال دوقطبی برسیله پین	۹۹	جعبه ماهیچه‌های نیمه‌ای
۱۱۹	اتصال توسط میخ	۱۰۰	جعبه ماهیچه‌های یکپارچه
۱۱۹	بکار بردن میخ (ثابت)	۱۰۰	جعبه ماهیچه‌های چند تکه
۱۲۰	اتصال توسط پیچ (بازشدنی)	۱۰۰	قطعه‌آزاد در جعبه ماهیچه
۱۲۰	اتصال کله به کله	۱۰۱	اندازه خارجی جعبه ماهیچه
۱۲۵	اتصال شکافی	۱۰۲	ماهیچه عمودی
۱۲۶	اتصال نیم به نیم	۱۰۲	طول تکیه‌گاه
۱۲۷	اتصال کام و زبانه	۱۰۳	شیب مدل
۱۲۸	اتصال فاق وزبانه	۱۰۳	چوب
۱۲۸	اتصال دوراهمه	۱۰۳	بریدن چوب
۱۲۹	اتصال بازوئی	۱۰۳	
۱۳۰	اتصال فاق وزبانه دم چلچله‌ای	۱۰۴	

بخش اول

حافظت

لباس کار و طرز رفتار در کارگاه

لباس کار:

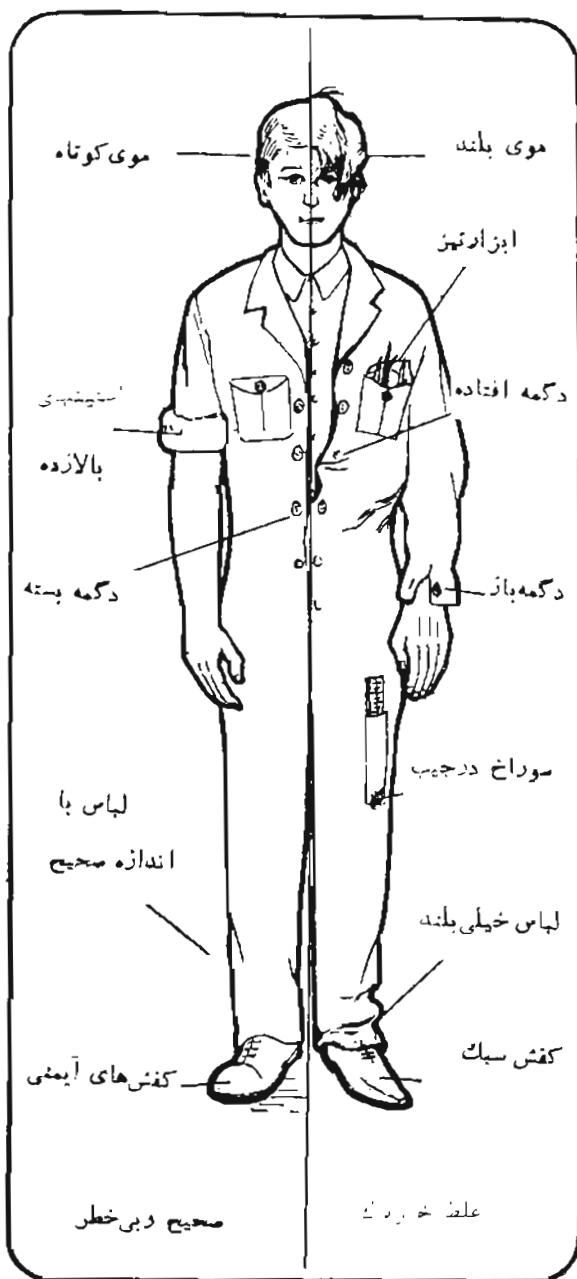

مناسبترین لباس کار. لباس یک تکه است که هیچ پارگی نداشته باشد. چون پارگی های لباس به قطعات متحرک ماشینها گیر میکند.

دکمه های لباس نباید شل باشد.

از کراوات و شال گردن نباید استفاده کرد.

عنگام کار کردن با ماشین هایی که بعضی از اجزایشان میچرخد باید آستینهای را تا بالای آرنج بالا زد و اگر حفاظت پوست ضروری باشد باید سردست لباس کار دکمه داشته باشد و دکمه آن بسته شود.

انگشت وساعت نباید به دست داشت زیرا ممکن است ایجاد خطر کند.

کفش یا چکمه ایمنی نباید به پا کرد.

لباس کار ناقص و عدم رعایت دستورهای ایمنی مربوط به کاری که انجام میدهدید ممکن است به شما آسیب برساند.

برای حفاظت چشم باید از عینکهای ایمنی استفاده کرد.

مو را باید کوتاه نگاهداشت یا کلاه کپی بسر گذاشت.

برای حفاظت پوست در برابر اثرات شیمیائی قبل از شروع به کار باید کرمها حفاظتی بدستها مالید.

حفظه در مقابله با ابزار:

در موقع حمل ابزارهای تیز و برنده نوک آنها را بست پائین نگهدارید و اگر ممکن باشد لبه برنده آنها را با کلاهک محافظ بپوشانید.

ابزارهای نشانه گذاری و اندازه گیری مانند پرگار و سوزن خطکش را در جیب لباس کار نگذارید.
هر گز از ابزار فرسوده و معیوب استفاده نکنید.



بلند کردن و حمل بارها:

بلند کردن اشیاء خیلی سنگین ممکن است به شما صدمه برساند. مثلاً بلند کردن این اشیاء از کارگران دیگر کمک بگیرید.

بارهای سنگین را با بالابر بلند کنید. بالابرها قبلاً استفاده بازرسی کنید. طبق مقررات ایمنی باید بالابرها رابطه منظم بازرسی کرد.

در موقع بلند کردن بار از عضلات پا و ران خود استفاده کنید. پاهای را کمی دور از هم نگهدارید تا تعادل کامل داشته باشید. زانوها را خسم کنید. پشت را راست نگهدارید و چانه را پائین بگیرید.

بار را محکم با دستها بگیرید و با راست کردن پاهای آنرا بالابرید.

در موقع بلند کردن بار مواطن لبه های تیز و سطوح لغزان باشید.



بار را باید طوری با دست نگهدارید که جلوی دید شما را نگیرد.

رفتار عمومی در کارگاه:

بادقت و احتیاط راه بروید. هرگز در کارگاه ندوید.

راهروها را باز و تمیز نگهدارید.

هرگز بدون اجازه ماشینها را بکار نیاندازید و آنها را

آزمایش نکنید.

هیچوقت از زیر بارهای آویخته عبور نکنید.

شوخی با دست خطر جدی دارد و ممکن است باعث

مرگ شود. این نوع شوخی‌ها بکلی ممنوع است.

نظم و قرایب:

میز کار باید همیشه تمیز و مرتب نگهداشته شود.

فقط ابزارهایی که برای انجام کار مورد نیاز است باید


روی میز چیزه شود. هر ابزار باید جای مخصوصی داشته

باشد.

کف کارگاه را باید تمیز نگهداشت. آشغالها را

در زباله دانی بریزید. روغن ریخته بر کف کارگاه را

فوراً پاک کنید.

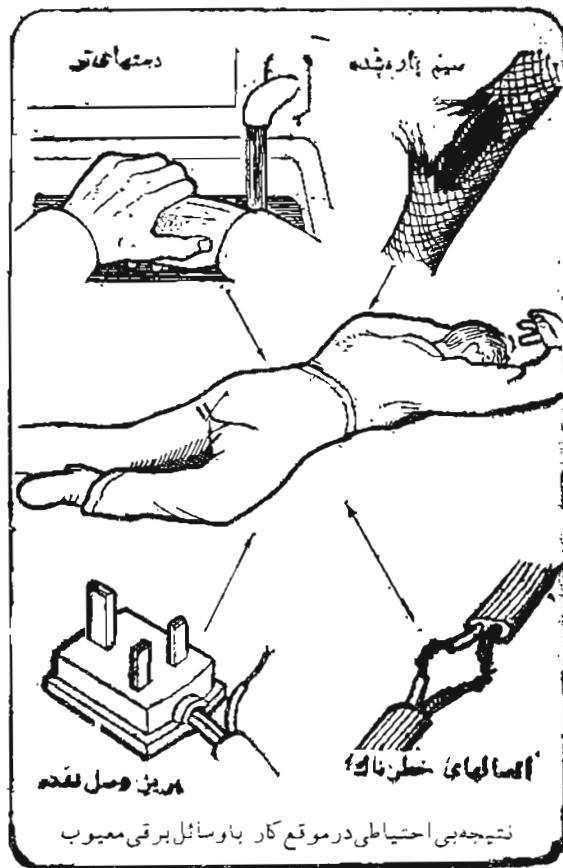

برق:

از وسائل برقی معیوب استفاده نکنید. اگر عیوبی در

وسیله برقی پیدا شد فوراً آگزارش دهید.

هرگز با دست تر به وسائل برقی دست نزنید.

سبمهای برق که عایق آن ہاره شده خطرناک است.

فوراً آگزارش دهید.

عمل اتصالهای برقی همیشه باید بوسیله کارگران

متخصص برق انجام گیرد.

حفظات :

ابزارهای دستی که با نیروی برق کار میکنند باید دارای اتصال زمینی باشند.

اگر سیم اتصال زمین خوب و صل نشده باشد ممکن است سیم برق با بدنه ابزار اتصال پیدا کند و باعث برق گرفتگی شود. اگر درباره اتصال زمین ابزارهای برقی شک داشتید با سرپرست خود مشورت کنید. هرگز ابزار برقی را به پریزهای روشنایی وصل نکنید، زیرا این پریزها سیم اتصال زمین ندارند.

سیم ابزارهایی که با برق کار میکنند باید عایق مناسبی داشته باشند.

اگر کابل ابزار برقی که معیوب است به پریز وصل کنید مطمئن باشید که حادثه‌ای بوجود نمی‌آید.



هوای فشرده :

هوای فشرده قدرت زیادی دارد و استفاده غلط از آن ممکن است بسیار خطرناک باشد.

هوای فشرده میتواند ذرات خاک و برآده را داخل پوست بدن کند. هرگز لوله هوای فشرده را روی پوست بدن یا لباس خود و دیگران نگیرید.

بخش دوم

وسایل اندازه‌گیری و واحدهای اندازه‌گیری

پیش‌گفتار:

بشر در روز گار گذشته از رو شها و واحد های اندازه‌گیری که متناسب با احتیاجات زمان بود استفاده میکرد اما ضمن پیشرفت صنعت که لزوم اندازه‌گیری دقیقتری احساس میشد رو شها و واحدهای اندازه‌گیری جدیدی را انتخاب کردو بجای وجب و قدم و برد تیرهایی که از کمان پرناب میکرد از واحدهای ثبت شده (استاندارد شده) مانند متروپار دستفاده نمود و وسائل اندازه‌گیری دقیقی متناسب با احتیاجات زمان، درست کرد که شناسائی و استفاده صحیح این وسائل برای کارگران صنایع مختلف ضروری است .

واحدهای اندازه‌گیری در صنعت:

الف: واحد متری

متر واحد اندازه‌گیری طول است.

یک متر به بخش‌های کوچک‌تر بنام اجزاء متر تقسیم می‌شود:

دسمتر - دسمتر برابر با یکدهم متر است یعنی اگر متر را به ده بخش مساوی تقسیم کنیم هر بخش آن یک دسمتر نامیده می‌شود.

سانتیمتر - سانتیمتر برابر با یکصدم متر است یعنی اگر متر را به صد بخش مساوی تقسیم کنیم هر بخش آن یک سانتیمتر نامیده می‌شود.

میلیمتر - میلیمتر برابر با یکهزارم متر است یعنی اگر متر را به هزار بخش مساوی تقسیم کنیم هر بخش آن یک میلیمتر نامیده می‌شود.

اجزاء متر را عموماً با علائم اختصاری زیر نشان میدهند:

m	متر
dm	دسمتر
Cm	سانتیمتر
mm	میلیمتر

ب: واحد اینچی

واحد اندازه‌گیری طول در بعضی از کشورها یارد است. یارد با جزء اینچ تقسیم می‌شود:

فوت - یک فوت برابر با یک‌سوم یارد است یعنی اگر یارد را به ۳ بخش مساوی تقسیم کنیم هر بخش آن یک فوت نامیده می‌شود:

اینچ - یک اینچ برابر با یک سی و ششم یارد است یعنی اگر یارد را به سی و شش بخش مساوی تقسیم کنیم هر بخش آن یک اینچ نامیده می‌شود.

اجزاء اینچ:

برای اندازه‌گرفتن طولهای کوچک از اجزاء اینچ یعنی $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{8}$ و $\frac{1}{16}$ و $\frac{1}{32}$ و $\frac{1}{64}$ و $\frac{1}{128}$ اینچ استفاده می‌شود بطور یکه ملاحظه می‌کنید اولین جزء اینچ مساوی $\frac{1}{4}$ یا نصف آنست.

جزء دوم $\frac{1}{4}$ اینچ است که از ضرب کردن مخرج جزء اول در عدد ۲ بدست می‌آید.

بنابراین برای بدست آوردن هر جزء اینچ باید مخرج جزء قبلی آنرا در عدد ۲ ضرب کرد.

اخیراً اجزاء دیگری مانند $\frac{1}{8}$ و $\frac{1}{16}$ و $\frac{1}{32}$ اینچ که بنام اجزاء ددهی معروف است نیز انتخاب شده است.

علائم اختصاری اینچ:

برای نشان دادن اینچ بالای عددی که اندازه را مشخص می‌نماید دو خط کج قرار میدهند ("")

تبدیل واحدهای اینچی و متری به یکدیگر:

کشورهای مختلف با یکدیگر روابط تجاری و صنعتی دارند و باید بتوانند واحدهای اندازه‌گیری کشور خود را به واحدهای اندازه‌گیری کشور دیگر تبدیل کنند.

از مقایسه واحدهای اینچی و میلیمتری معلوم میشود که هر اینچ مساوی $\frac{25}{4}$ میلیمتر است. بنابراین برای تبدیل اینچ به میلیمتر باید اندازه‌ای را که با اینچ مشخص شده در عدد $\frac{25}{4}$ ضرب کرد و برای تبدیل میلیمتر به اینچ باید اندازه‌ای را که با میلیمتر مشخص شده بر عدد $\frac{25}{4}$ تقسیم کرد.

جدول تبدیل اینچ به میلیمتر $1'' = \frac{25}{4} \text{mm}$

میلیمتر	اینج بصورت اعشاری	اینج بصورت کسری	میلیمتر	اینج بصورت اعشاری	اینج بصورت کسری	میلیمتر	اینج بصورت اعشاری	اینج بصورت کسری
۱۷,۰۶۵۶	۰,۶۷۱۸۷۵	$\frac{۶۳}{۶۴}$	۸,۷۳۱۲	۰,۳۴۳۷۵	$\frac{۱۱}{۲۲}$	۰,۳۹۶۹	۰,۰۱۵۶۲۵	$\frac{۱}{۶۴}$
۱۷,۴۶۲۵	۰,۶۸۷۵	$\frac{۱۱}{۱۶}$	۹,۱۲۸۱	۰,۳۵۹۳۷۵	$\frac{۲۲}{۶۴}$	۰,۷۹۳۷	۰,۰۳۱۲۵	$\frac{۱}{۲۲}$
۱۷,۸۵۹۴	۰,۷۰۳۱۲۵	$\frac{۴۵}{۶۴}$	۹,۵۲۵۰	۰,۳۷۵	$\frac{۳}{۸}$	۱,۱۹۰۶	۰,۰۴۶۸۷۵	$\frac{۳}{۶۴}$
۱۸,۲۵۶۲	۰,۷۱۸۷۵	$\frac{۲۳}{۲۲}$	۹,۹۲۱۹	۰,۴۹۰۶۲۵	$\frac{۲۵}{۶۴}$	۱,۵۸۷۵	۰,۰۶۲۵	$\frac{۱}{۱۶}$
۱۸,۶۵۳۱	۰,۷۳۴۳۷۵	$\frac{۲۷}{۶۴}$	۱۰,۳۱۸۷	۰,۴۰۶۲۵	$\frac{۱۳}{۲۲}$	۱,۹۸۴۴	۰,۰۷۸۱۲۵	$\frac{۵}{۶۴}$
۱۹,۰۵۰۰	۰,۷۵	$\frac{۲}{۴}$	۱۰,۷۱۵۶	۰,۴۲۱۸۷۵	$\frac{۲۷}{۶۴}$	۲,۳۸۱۲	۰,۰۳۳۷۵	$\frac{۳}{۲۲}$
۱۹,۴۴۶۹	۰,۷۶۵۶۲۵	$\frac{۴۹}{۶۴}$	۱۱,۱۱۲۵	۰,۴۳۷۵	$\frac{۲}{۱۶}$	۲,۷۷۸۱	۰,۱۰۹۳۷۵	$\frac{۷}{۶۴}$
۱۹,۸۴۳۷	۰,۷۸۱۲۵	$\frac{۲۰}{۲۲}$	۱۱,۵۹۰۴	۰,۴۵۳۱۲۵	$\frac{۲۹}{۶۴}$	۳,۱۷۵۰	۰,۱۲۵	$\frac{۱}{۸}$
۲۰,۲۴۰۶	۰,۷۹۶۸۷۵	$\frac{۵۱}{۶۴}$	۱۱,۹۰۶۲	۰,۴۶۸۷۵	$\frac{۱۰}{۲۲}$	۳,۵۷۱۹	۰,۱۴۰۶۲۵	$\frac{۹}{۶۴}$
۲۰,۶۵۷۵	۰,۸۱۲۵	$\frac{۱۳}{۱۶}$	۱۲,۳۰۳۱	۰,۴۸۴۳۷۵	$\frac{۳۱}{۶۴}$	۳,۹۶۸۷	۰,۱۵۶۲۵	$\frac{۹}{۲۲}$
۲۱,۰۳۴۴	۰,۸۲۸۱۲۵	$\frac{۵۳}{۶۴}$	۱۲,۷۰۰۰	۰,۵	$\frac{۱}{۲}$	۴,۳۶۵۶	۰,۱۷۱۸۷۵	$\frac{۱۱}{۶۴}$
۲۱,۴۳۱۲	۰,۸۴۳۷۵	$\frac{۲۲}{۲۲}$	۱۳,۰۹۶۹	۰,۵۱۵۶۲۵	$\frac{۲۲}{۶۴}$	۴,۷۶۲۵	۰,۱۸۷۵	$\frac{۳}{۱۶}$
۲۱,۸۲۸۱	۰,۸۵۹۳۷۵	$\frac{۵۵}{۶۴}$	۱۳,۴۹۳۷	۰,۵۳۱۲۵	$\frac{۱۲}{۲۲}$	۵,۱۵۹۴	۰,۲۰۳۱۲۵	$\frac{۱۳}{۶۴}$
۲۲,۲۲۵۰	۰,۸۷۵	$\frac{۲}{۸}$	۱۳,۸۹۰۶	۰,۵۴۶۸۷۵	$\frac{۲۰}{۶۴}$	۵,۵۵۶۲	۰,۲۱۸۷۵	$\frac{۷}{۲۲}$
۲۲,۶۲۱۹	۰,۸۹۰۶۲۵	$\frac{۵۷}{۶۴}$	۱۴,۲۸۷۵	۰,۵۶۲۵	$\frac{۹}{۱۶}$	۵,۹۵۳۱	۰,۲۲۴۳۷۵	$\frac{۱۵}{۶۴}$
۲۳,۱۸۷	۰,۹۰۶۲۵	$\frac{۲۹}{۲۲}$	۱۴,۶۸۴۴	۰,۵۷۸۱۲۵	$\frac{۲۷}{۶۴}$	۶,۳۵۰۰	۰,۲۵	$\frac{۱}{۴}$
۲۳,۴۱۵۶	۰,۹۲۱۸۷۵	$\frac{۵۹}{۶۴}$	۱۵,۰۸۱۲	۰,۵۹۳۷۵	$\frac{۱۹}{۲۲}$	۶,۷۴۶۹	۰,۲۶۵۶۲۵	$\frac{۱۷}{۶۴}$
۲۳,۸۱۲۵	۰,۹۳۷۵	$\frac{۱۰}{۱۶}$	۱۵,۴۸۸۱	۰,۶۰۹۳۷۵	$\frac{۳۹}{۶۴}$	۷,۱۴۳۷	۰,۲۸۱۲۵	$\frac{۹}{۲۲}$
۲۴,۲۰۹۴	۰,۹۵۳۱۲۵	$\frac{۹۱}{۶۴}$	۱۵,۸۷۵۰	۰,۶۲۵	$\frac{۸}{۸}$	۷,۵۴۰۶	۰,۲۹۶۸۷۵	$\frac{۱۹}{۶۴}$
۲۴,۶۰۶۲	۰,۹۶۸۷۵	$\frac{۲۱}{۲۲}$	۱۶,۲۷۱۹	۰,۶۴۰۶۲۵	$\frac{۴۱}{۶۴}$	۷,۹۳۷۵	۰,۳۱۲۵	$\frac{۹}{۱۶}$
۲۵,۰۰۳۱	۰,۹۸۴۳۷۵	$\frac{۶۳}{۶۴}$	۱۶,۶۶۸۷	۰,۶۵۶۲۵	$\frac{۲۱}{۲۲}$	۸,۳۲۴۴	۰,۳۲۸۱۲۵	$\frac{۲۱}{۶۴}$

وسائل اندازه‌گیری:

وسائل اندازه‌گیری که در صنعت مدل‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد بشرح زیر است :


۱- **وسائل اندازه‌گیری طول**: وسائل اندازه‌گیری طول به دو دسته زیر طبقه‌بندی می‌شود:

الف : وسائل اندازه‌گیری ثابت: متر- خطکش فلزی .

ب : وسائل اندازه‌گیری متغیر: کولس- گودی سنج

۲- **وسائل انتقال اندازه**: پرگارهای مختلف


۳- **وسائل اندازه‌گیر زاویه‌ها**: گونیا- زاویه‌باب .

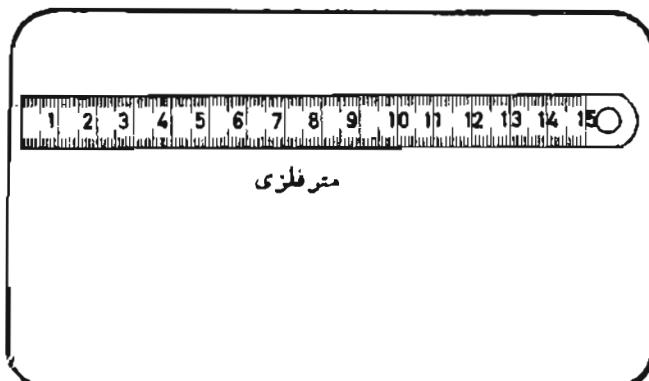

متر فلزی

متر تیغه‌ای (متر فلزی) :

متری که در صنعت بکار میرود یک تیغه فلزی بطول ۱۵ نانومتر است که روی آن در جانی بر حسب اجزاء متر یعنی دسی‌متر و سانتی‌متر و میلی‌متر و گاهی هم نیم‌میلی‌متر و بر حسب اینچ یعنی: $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{8}$ و $\frac{1}{16}$ و $\frac{1}{32}$ و $\frac{1}{64}$ اینچ حک شده است. متر از فولاد ساخته می‌شود و دارای حالت فرنیت است .

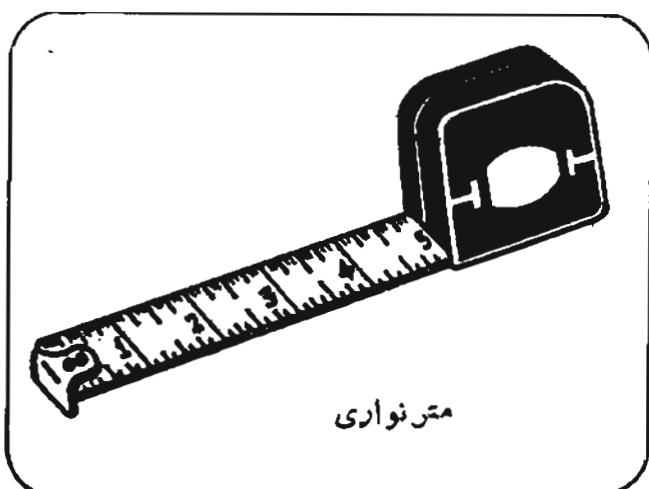


متر نواری

مترها را از چوب نیز می‌سازند اما دقت مترهای چوبی برای کارهای مدل‌سازی کافی نیست .

متر نواری :

متر نواری از نوار فولادی ساخته می‌شود که قابلیت فرنیت آن زیاد است و در محفظه‌ای مخصوص به دور محوری پیچیده می‌شود.

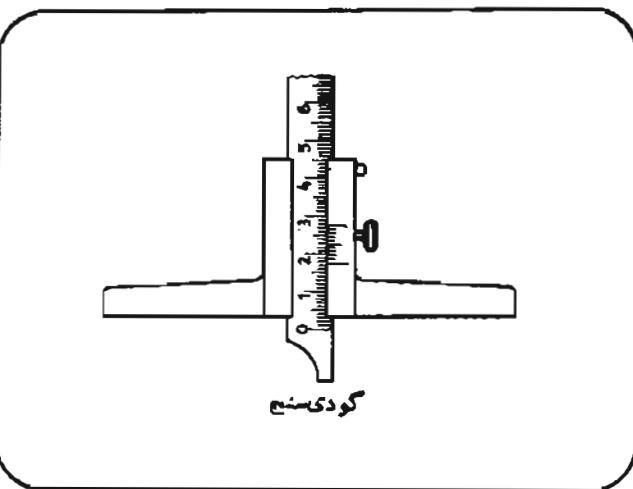

گودی سنج

گودی سنج :

گودی سنج دارای یک خطکش مدرج و یک کشو متحرک است . پس از اندازه‌گیری گودی می‌توان کشو را به وسیله پیچی روی خطکش محکم کرد تا اندازه‌ای که گرفته شده بهم نخورد.

کولیس:

کولیس یکی از وسائل اندازه‌گیری دقیق است که امروزه در کارگاه‌ها بسیار متداول می‌باشد. از کولیس برای اندازه‌گیری طولها و ضخامت‌ها و قطر سوراخها و شکافها استفاده می‌شود.

کولیس معکن است ساده یا مرکب باشد.

۱- کولیس ساده که فقط یک اندازه مثل طول یا قطر خارجی رانعین می‌کند.

۲- کولیس مرکب که برای تعیین چنداندازه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شکل ۱ کولیس ساده رانشان میدهد.

شکل ۲ کولیس مرکب با تقسیمات اینچی و میلیمتری رانشان میدهد.

کولیس از قسمت‌های زیر تشکیل می‌شود:

- خط‌کش مدرج که به تقسیمات میلیمتری و اینچی تقسیم شده است.

- کشو که با قشار دست روی خط‌کش حرکت می‌کند.

- فک ثابت که قسمتی از خط‌کش است. فک متحرک روی خط‌کش حرکت می‌کند.

- در موقع اندازه‌گیری با کولیس قطعه کار را که می‌خواهند اندازه بگیرند بین فک ثابت و متحرک قرار میدهند.

برای اندازه‌گیری قطر سوراخ و پهنای شکافها از شاکن‌های ثابت و متحرک استفاده می‌نمایند.

- نیزه‌گودی سنجه که به کشو مربوط است و برای اندازه‌گیری گودیها بکار می‌رود.

- ورنیه میلیمتری برای اندازه‌گیری اعشار میلیمتر.


- ورنیه اینچی برای اندازه‌گیری کسری از اینچ.

- پیچ کشو که بوسیله آن کشو را روی خط‌کش محکم می‌کنند تا بعداز دور کردن کولیس از کار اندازه‌گرفته شده تغییر نکند.



کولیس ساده
با تقسیمات اینچی و میلیمتری

(شکل ۱)

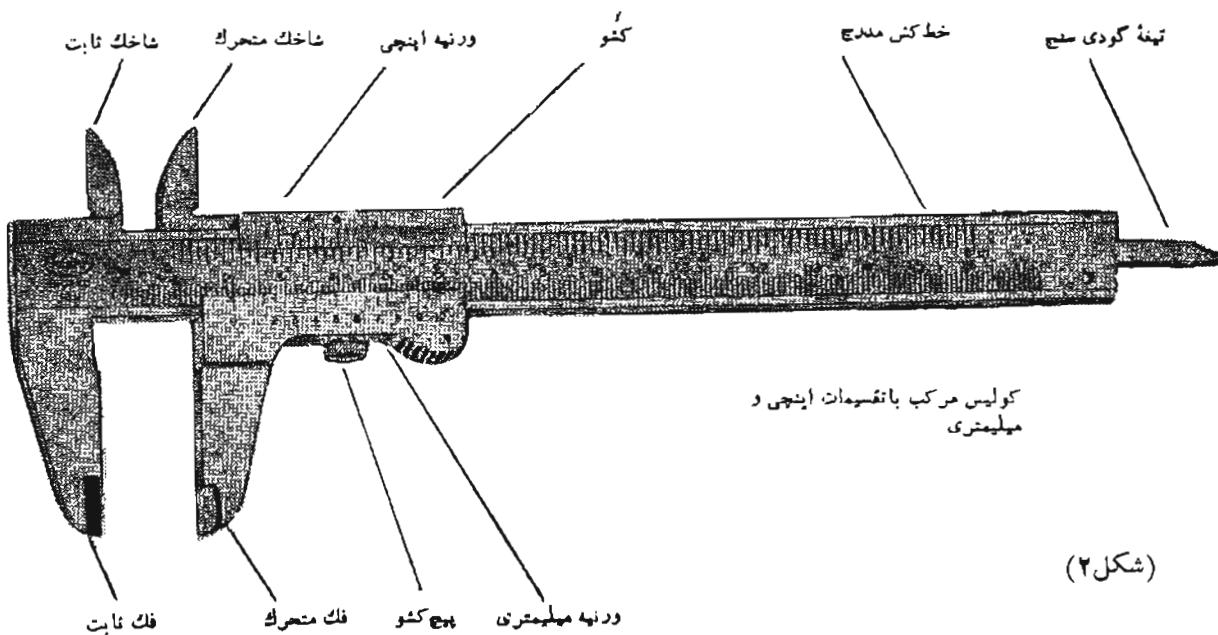

(شکل ۲)

پر گارها :

پر گاردارای دوبازو و بلک پیچ تنظیم است . از پر گار برای کشیدن دایره و انتقال اندازه استفاده می شود .

۳- پر گار اندازه گیر :

این پر گارها برحسب نوع کار بدو دسته تقسیم می شود :

الف - پر گار اندازه گیر خارجی .




ب - پر گار اندازه گیر داخلی

الف - پر گار اندازه گیر داخلی (پر گار باشند)

این پر گار برای اندازه گیری قطر سوراخها و یا پهنای شیارها و یا مقایسه اندازه قطر سوراخها و پهنای شیارها بکار می رود . پر گار اندازه گیر داخلی بنام پر گار پاشند نیز معروف است .


ب - پر گار اندازه گیر خارجی (پر گار کچ)

ز این نوع پر گار برای قطر خارجی یا ضخامت قطعات یا مقایسه اندازه قطرها و ضخامتها استفاده می شود ، اغلب پر گارهای اندازه گیر دارای پیچ تنظیم است

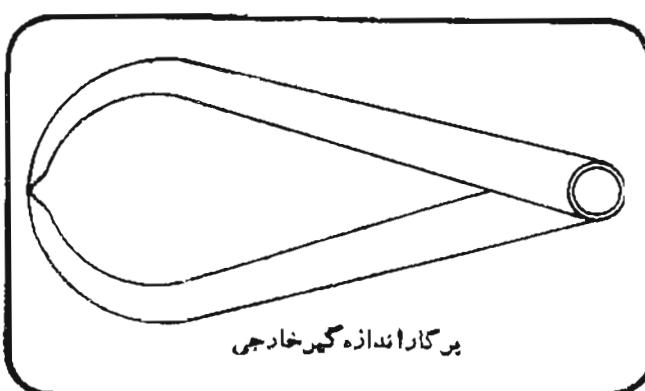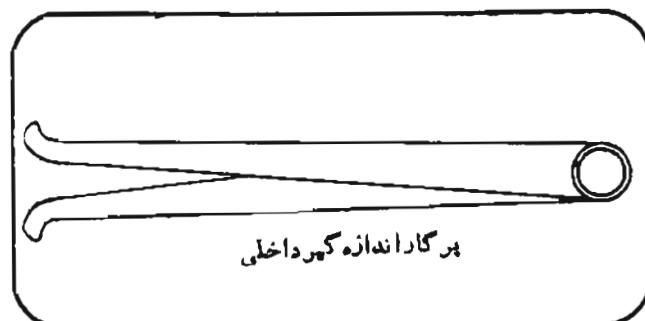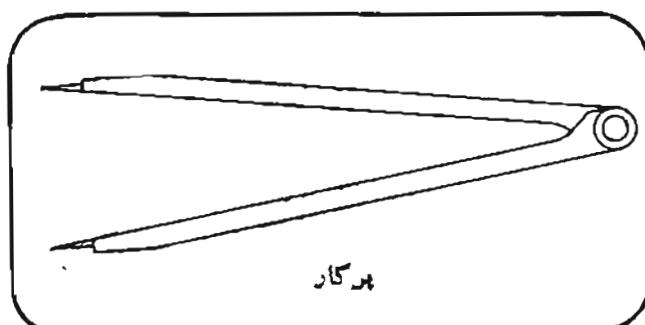

۴- پر گار کشوئی :


برای ترسیم دایره‌ها با کمان‌های بزرگ از پرگار کشوئی استفاده می‌شود. این پرگار از یک خط‌کش مدرج و دو بازو تشکیل می‌شود. بازوها را می‌توان روی خط‌کش حرکت داد و در هر نقطه دلخواه بوسیله پیچی محکم کرد. در موقع استفاده از پرگار کشوئی معمولاً یکی از بازوها را ثابت نگه میدارند و بازوی دیگر را حرکت میدهند تا فاصله آنها باندازه مطلوب در آید. بعضی از انواع این پرگارها دارای پیچ تنظیمی است که نوک بازوی متحرک را باندازه‌های بسیار کوچک تغییر مکان میدهد.

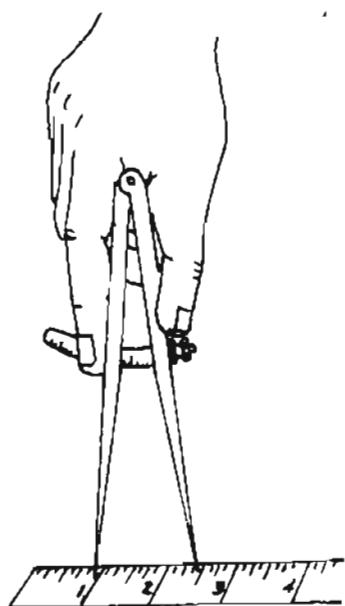

تنظیم شعاع پرگار


ظرف استفاده از پرگار :

ابتداء دهانه پرگار را بازمی‌کنند تا فاصله دوسوزن آن باندازه دلخواه مثلاً شعاع دایره‌ای که باید ترسیم شود درآید. این فاصله باید بوسیله خط‌کش اندازه‌گیر یا کولبیس کنترل شود.

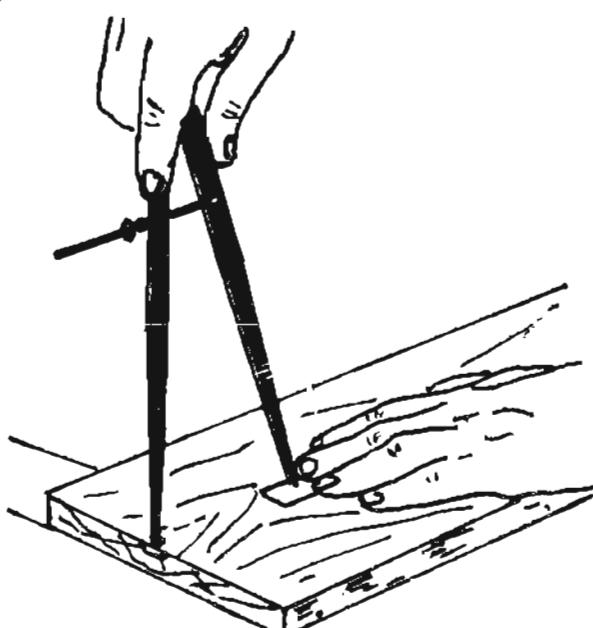


قراردادن پرگار در مرکز کاز

سپس نوک یکی از بازوی‌های پرگار را در مرکز دایره مطلوب که سنبه نشان شده قرار میدهند و با چرخانیدن بازوی دیگر دایره با گمانی از دایره را ترسیم می‌کنند.

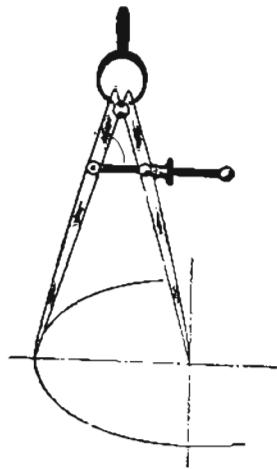

طریقه رسم یک دایره


کمان ترسیم شده توسط پرگار خط کشی

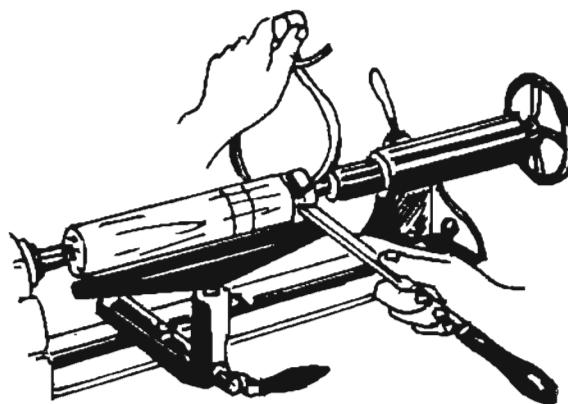

اندازه گیری قطر خارجی

کاربرد پرگارهای اندازه گیر :

دھانه پرگار را به اندازه کار باز کنید تا نوک مارو عای آن با جدار کاریکه میخواهد اندازه بگیرید تماس پیدا کند.

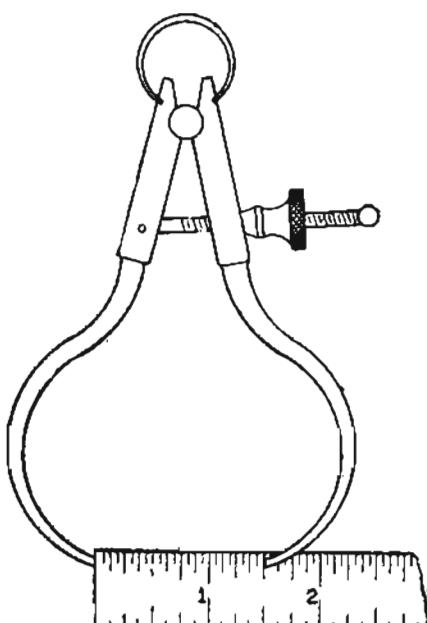

طریقه خواندن اندازه گرفته شده بوسیله خط کش

سپس فاصله دو نوک پرگار را با خط کش با کولیس تعیین کنید .

نکاتی که در اندازه‌گیری با پرگار باید رعایت شود:


الف - فاصله نوک بازوها پرگار را بوسیله پیچ پرگار تنظیم کنید.

ب - فاصله نوک بازوها باید طوری تنظیم شود که وقتی باکار تماس پیدا می‌کند پرگار بتواند در اثر وزن خود به آسانی روی کار بلغزد و گرنه دقت اندازه‌گیری کم است.

ج - در اندازه‌گیری قطر سوراخ و باقطر خارجی استوانه باید دقت کرد که نوک بازوها در امتداد قطر کار قرار گیرد.

گونیا:


از گونیا برای کنترل زوايا استفاده می‌شود. گونیا را به اشکال مختلف می‌سازند.

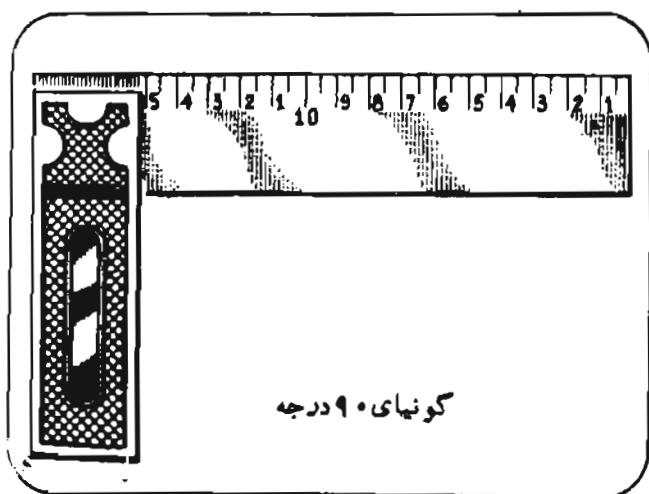

گونیای ۹۰ درجه

گونیای ۹۰ درجه:

ابن گونیا دارای یک تیغه فولادی است که در پایه چوبی یا فلزی محکم شده است. یکطرف تیغه فولادی بر حسب سانتیمتر و طرف دیگر شبر حسب اینچ مدرج شده است. از گونیای ۹۰ درجه برای آزمایش گونیا بودن کار و سوار کردن قابها و کشیدن خطوط عمود بهم و اندازه‌گیری طولهای کوچک استفاده می‌کنند.

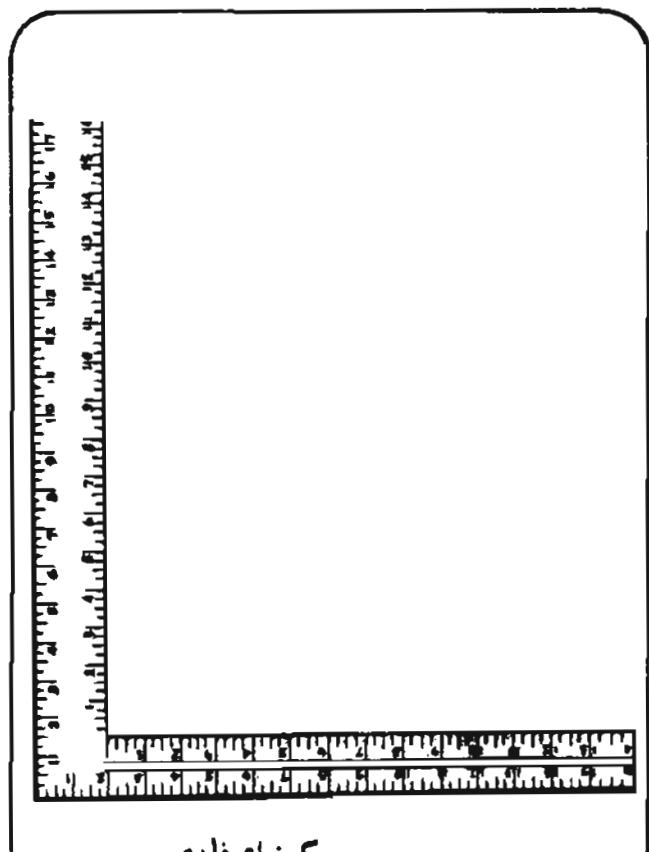

گونیای فلزی

گونیای فلزی:

گونیای فلزی را از فولاد می‌سازند و کاملاً پرداخت می‌کنند. زاویه بین دو بازوی گونیا ۹۰ درجه است و برای گونیا کردن کار و کشیدن خطوط عمود برهم بکار برده می‌شود.

جدول تبدیل اعداد کمتر از یک میلیمتر به اینچ

اینج بصورت اعشاری	اعداد کمتر از یک میلیمتر						
۰/۰۲۴	۰/۶	۰/۰۰۴	۰/۱	۰/۰۰۲۴	۰/۰۶	۰/۰۰۰۴	۰/۰۱
۰/۰۲۸	۰/۷	۰/۰۰۸	۰/۲	۰/۰۰۲۴	۰/۰۷	۰/۰۰۰۸	۰/۰۲
۰/۰۳۱	۰/۸	۱/۰۱۲	۰/۳	۰/۰۰۳۱	۰/۰۸	۰/۰۰۱۲	۰/۰۳
۰/۰۳۵	۰/۹	۰/۰۱۶	۰/۴	۰/۰۰۳۵	۰/۰۹	۰/۰۰۱۶	۰/۰۴
		۹/۰۲۰	۰/۵			۰/۰۰۲۰	۰/۰۵

1" = ۲۵/۴mm

جدول تبدیل میلیمتر به اینچ

اینج بصورت اعشاری	میلیمتر						
۲/۹۹۲۱	۷۶	۲/۰۰۷۹	۵۱	۱/۰۲۳۶	۲۶	۰/۰۳۹۴	۱
۳/۰۳۱۵	۷۷	۲/۰۴۸۲	۵۲	۱/۰۶۳۰	۲۷	۰/۰۷۸۷	۲
۳/۰۷۰۹	۷۸	۲/۰۸۶۶	۵۳	۱/۱۰۲۴	۲۸	۰/۱۱۸۱	۳
۳/۱۱۰۲	۷۹	۲/۱۲۶۰	۵۴	۱/۱۴۱۷	۲۹	۰/۱۵۷۵	۴
۳/۱۴۹۶	۸۰	۲/۱۶۵۳	۵۵	۱/۱۸۱۱	۳۰	۰/۱۹۶۸	۵
۳/۱۸۹۰	۸۱	۲/۲۰۴۷	۵۶	۱/۲۲۰۵	۳۱	۰/۲۳۵۲	۶
۳/۲۲۸۳	۸۲	۲/۲۴۴۱	۵۷	۱/۲۵۹۸	۳۲	۰/۲۷۵۶	۷
۳/۲۶۷۷	۸۳	۲/۲۸۳۵	۵۸	۱/۲۹۹۲	۳۳	۰/۳۱۵۰	۸
۳/۳۰۷۱	۸۴	۲/۳۲۲۸	۵۹	۱/۳۳۸۶	۳۴	۰/۳۵۴۳	۹
۳/۳۴۶۴	۸۵	۲/۳۶۲۲	۶۰	۱/۳۷۷۹	۳۵	۰/۳۹۳۷	۱۰
۳/۳۸۵۸	۸۶	۲/۴۰۱۶	۶۱	۱/۴۱۷۳	۳۶	۰/۴۳۳۱	۱۱
۳/۴۲۵۲	۸۷	۲/۴۴۰۹	۶۲	۱/۴۵۶۷	۳۷	۰/۴۷۲۴	۱۲
۳/۴۶۴۶	۸۸	۲/۴۸۰۳	۶۳	۱/۴۹۵۱	۳۸	۰/۵۱۱۸	۱۳
۳/۵۰۳۹	۸۹	۲/۵۱۹۷	۶۴	۱/۵۳۵۴	۳۹	۰/۵۵۱۲	۱۴
۳/۵۴۳۳	۹۰	۲/۵۵۹۰	۶۵	۱/۵۷۴۸	۴۰	۰/۵۹۰۵	۱۵
۳/۵۸۲۷	۹۱	۲/۵۹۸۴	۶۶	۱/۶۱۴۲	۴۱	۰/۶۲۹۹	۱۶
۳/۶۲۲۰	۹۲	۲/۶۳۷۸	۶۷	۱/۶۵۳۵	۴۲	۰/۶۶۹۳	۱۷
۳/۶۶۱۴	۹۳	۲/۶۷۷۲	۶۸	۱/۶۹۲۹	۴۳	۰/۷۰۸۷	۱۸
۳/۷۰۰۸	۹۴	۲/۷۱۶۵	۶۹	۱/۷۳۲۳	۴۴	۰/۷۴۸۰	۱۹
۳/۷۴۰۱	۹۵	۲/۷۵۵۹	۷۰	۱/۷۷۱۶	۴۵	۰/۷۸۷۴	۲۰
۳/۷۷۹۵	۹۶	۲/۷۹۵۳	۷۱	۱/۸۱۱۰	۴۶	۰/۸۲۶۸	۲۱
۳/۸۱۸۹	۹۷	۲/۸۳۴۶	۷۲	۱/۸۶۰۴	۴۷	۰/۸۶۶۱	۲۲
۳/۸۵۸۳	۹۸	۲/۸۷۴۰	۷۳	۱/۸۸۹۸	۴۸	۰/۹۵۵	۲۳
۳/۸۹۷۶	۹۹	۲/۹۱۳۴	۷۴	۱/۹۲۹۱	۴۹	۰/۹۴۴۹	۲۴
۳/۹۳۷۰	۱۰۰	۲/۹۵۲۷	۷۵	۱/۹۶۸۵	۵۰	۰/۹۸۴۲	۲۵

گونیای تاشو :

گونیای تاشو

گونیای تاشو قابل تنظیم است . دسته این گونیا چوب یا فلز است که یک تیغه شکافدار بوسیله پیچ به آن محکم میشود . زاویه دسته و تیغه را به مقدار دلخواه میتوان تنظیم کرد . از این گونیا برای انتقال زاویه روی چوب و آزمایش زاویه استفاده میشود .

پرسشها:

۲ اینچ چند میلیمتر است ؟

$$\text{جواب : میلیمتر} = \frac{2}{8} \times 25 = 50$$

۱۷۵ اینچ چند میلیمتر است ؟

$$\text{جواب : میلیمتر} = \frac{1}{4} \times 25 = 6.25$$

۱۶ اینچ چند میلیمتر است ؟


$$\text{جواب : میلیمتر} = \frac{5}{16} \times 25 = 7.8125$$

۰.۶۵ اینچ چند میلیمتر است ؟

$$\text{جواب : میلیمتر} = \frac{5}{4} \times 0.65 = 0.8125$$

۶۸ میلیمتر چند اینچ است ؟


$$\text{جواب : اینچ} = \frac{4}{25} \times 68 = 2.72$$

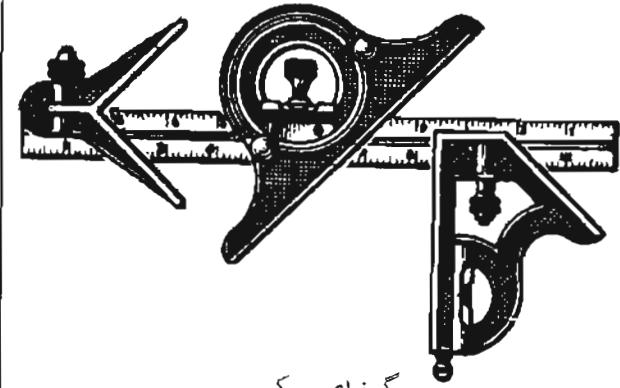

گونیای مرکب

گونیای مرکب:


ابن گونیا دارای یک تیغه و پایه برای اندازه‌گیری زوایای 45° و 90° درجه و مرکزیاب و نقاله است که بوسیله آن می‌توان مرکز دایره و زوایای مختلف را اندازه‌گیری و کنترل کرد.

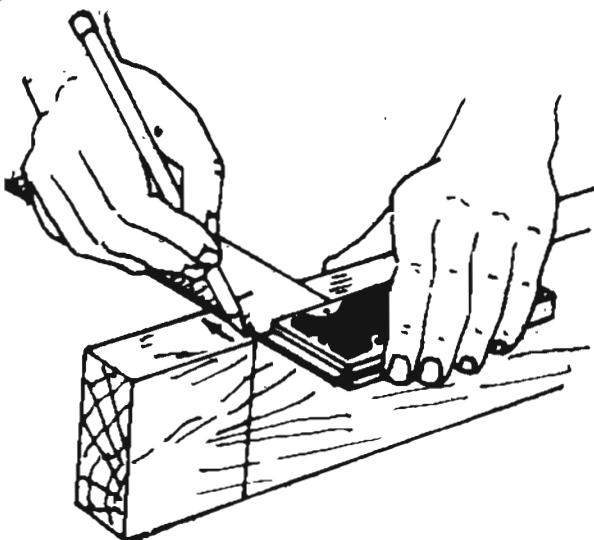

خط کشی چوب با استفاده از گونیا

خط کشی چوب با استفاده از گونیا:

پایه گونیا را به سطح زنده شده کار چسبانیده و با مداد یا سوزن خط کشی خطی درامتداد لبه گونیا می‌کشیم. مداد را تحت زاویه 30° درجه بگیرید تا کاملاً دقیق خط کشی شود.

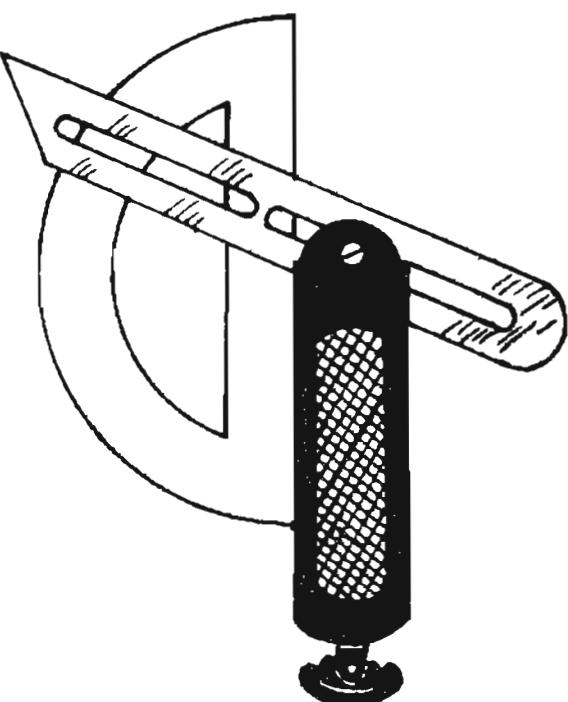

سیزان کردن گونیای تاشو با نقاله


خط کشی و کنترل زاویه چوب با استفاده از گونیای تاشو:

زاویه بین پایه و تیغه را با نقاله به مقدار دلخواه تنظیم کرده و پایه گونیا را به سطح زنده شده کار می‌چسبانیم و خطی با مداد یا سوزن خط کشی درامتداد لبه گونیا می‌کشیم.


کنترل زاویه سر چوب با استفاده از گونیای تاشو :

دقت کنید که پایه گونیا کاملاً به چوب بچسبد.


تیغه گونیا باید طوری روی سطح چوب قرار بگیرد که نور از فاصله بین چوب و تیغه گونیا عبور نکند و یا اینکه نور در طول کار یکنواخت از زیر تیغه گونیا عبور نماید.

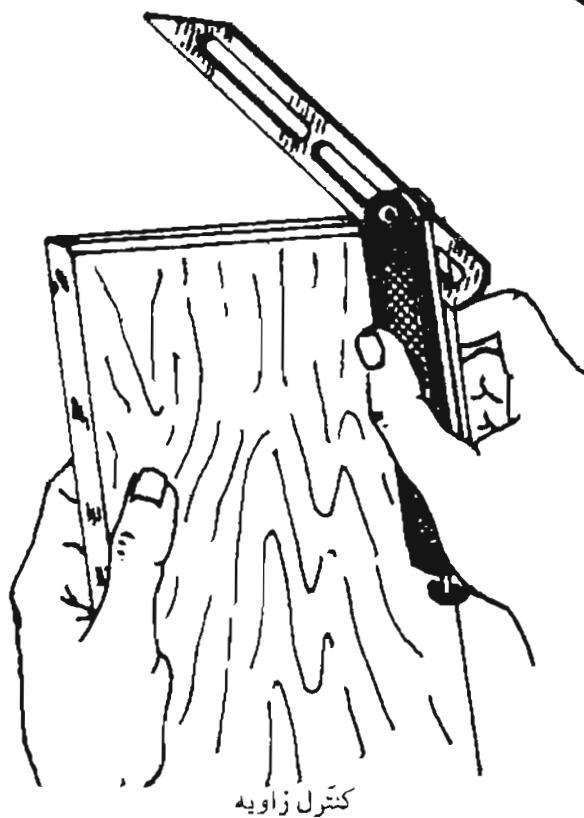

کنترل گوشه کار با استفاده از گونهای تاشو.

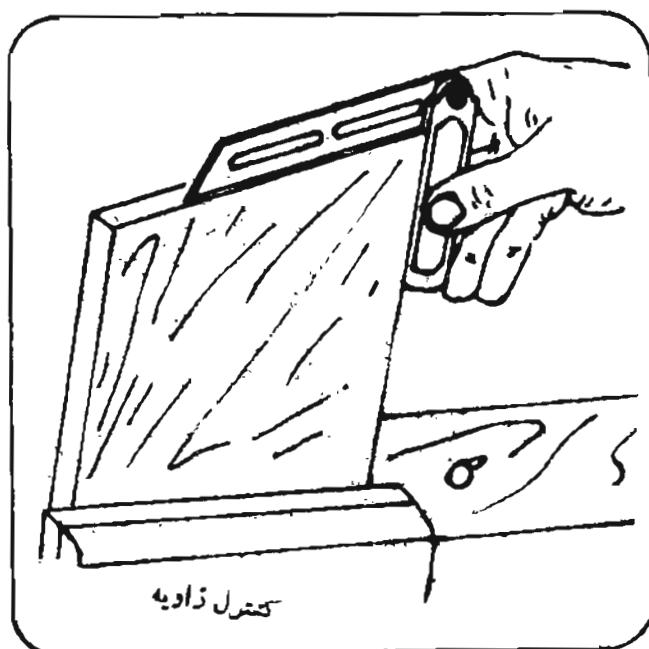


سوزن خط کشی :

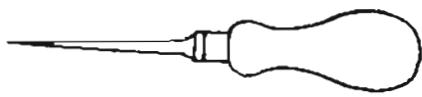

سوزن خط کشی

سوزن خط کشی مفتول فولادی نازک و درازی است که برای خط کشیدن (خراش دادن) یا گذاشتن خطوط نشانه در موقع اندازه گیری بکار می رود.

نوك سوزنهای خط کشی باید تیز نگهداشته شود تا نشانه ای که با آنها روی کار می گذارند دقیق باشد.

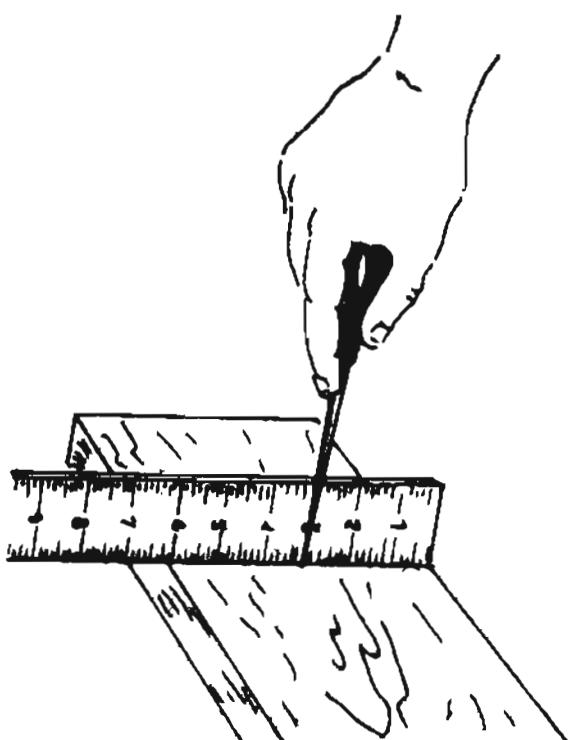


خط کشی توسط سوزن خط کشی

طرز استفاده از سوزن خط کشی :

خط کش را روی کار در محل تعین محکم نگهدازید و بعد نوك سوزن خط کشی را مطابق شکل کنار خط کش قرار داده و در امتداد خط کش به حرکت در آورید.


در فش :

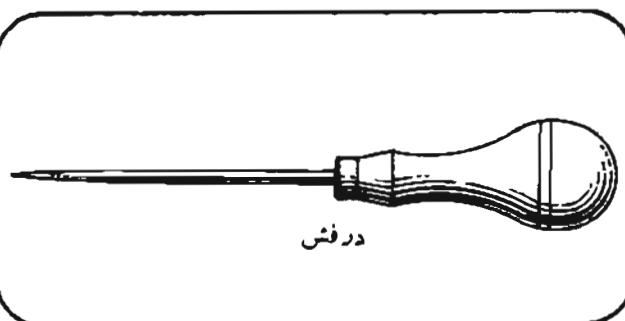

در فش

در فش سوزن بلند فولادی است که در دسته چوبی محکم می شود. در موقع سوراخ کردن پلاستیک یا سایر مصالح نرم سرچوبی دسته در فش کف دست جامیگیرد. از این ابزار برای خط کشی روی سطح چوب یا فلز و تعیین مرکز سوراخهایی که باید با متة در چوب درآورده شود استفاده می کنند.


خط کش تیره دار مدرج:

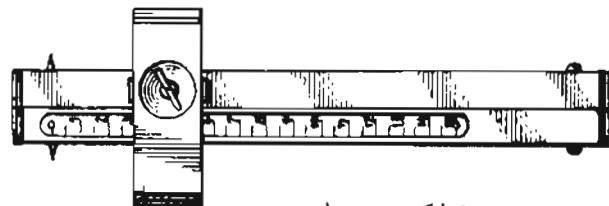

خط کش تیره دار مدرج

خط کش تیره دار از چوب یا فلز ساخته می شود. طول خط کش تیره دار ۲۰ سانتیمتر است و کشوی قابل تنظیمی روی آن حرکت می کند. در نقطه صفر خط کش سوزنی محکم شده است. فاصله کشو را از سوزن به هر مقدار دلخواه میتوان تنظیم نمودو بعد کشو را بوسیله پیچی روی خط کش محکم کرد. از این خط کش برای ترسیم خطوط موازی روی سطوح مختلف کارهای چوبی یا فلزی استفاده می شود. بعضی از خط کشها تیره دار دو کشو دارد بطوریکه با بکیار تنظیم کردن آنها میتوان دو خط موازی کشید.

خط کش تیره دار کام وزبانه:

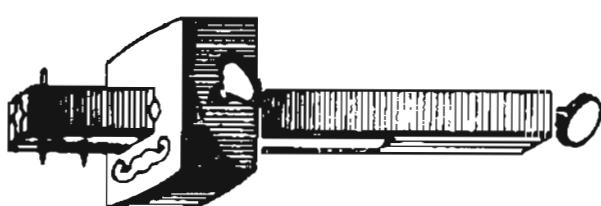

خط کش تیره دار کام وزبانه

خط کش تیره دار کام و زبانه نیز از یک کشو و یک بازو تشکیل می شود. روی بازو سه سوزن نوک تیز قرار دارد که دو نای آنها در یک طرف و سومی در طرف دیگر بازو محکم شده است. برای کشیدن خطوط موازی روی کار میتوان فاصله دو سوزنی را که نوک آنها بسمت پائین است بوسیله کشو باندازه مطلوب تنظیم کرد. با این خط کش میتوان دو طرف یک کام یا زبانه را همزمان خط انداخت.

خط انداز (اندازه بر):




خط انداز

خط انداز شبیه خط کش تیره دار ولی بازوی آن بلندتر است. سوزن خط انداز را میتوان در موقع نیز کردن از آن جدا کرد. این خط کش فقط یک سوزن دارد که از سوزن خط کش با خط کش کام و زبانه خیلی بلندتر است. در موقع خط کشی روی سطوح بزرگ باید خط کش را با هر دو دست گرفت.



اندازه کردن طول خط کشی

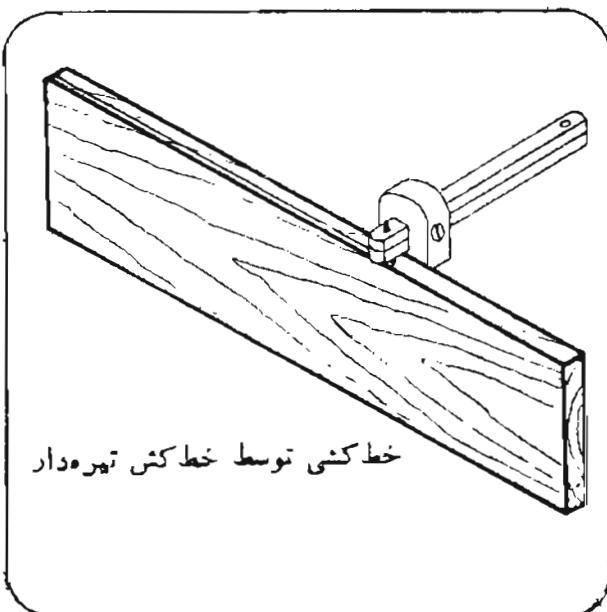

خط کشی توسط خط کش تیره دار

خط کشی بوسیله خط کش تیره دار :

خط کش تیره دار را مطابق اندازه دلخواه میزان کرده پیل تنظیم را محکم کنید.

بدنه تخت خط کش تیره دار را به لبه کار بچسبانید و با فشار خطی در طول چوب بکشید. باید دقیق کرده خط کش تیره دار از کار فاصله نگیرد.

بخش سوم



ابزارها بزرگترین سرمایه کارگر است.
استفاده درست از آنها کارهای سخت را آسان
مینماید. بهترین و پر ارزش ترین ابزارها دست
آدمی است. اما مهارت وقدرت دست رامیتوان
با بکار بردن ابزارها افزایش داد. بشر امروز
وارث تمام هنرمندی و زیرکی نیاکان خویش
است. کسانیکه در تمام عمر خود از ابزار استفاده
میکنند باید از توانائی خود در بکار بردن آنها
میاهات کنند. داشتن ابزار خوب کارگر را
خوشحال و راضی میکند. بهمین جهت است که
کارگران ماهر علاقه زیادی به شناسائی ابزار
پیدا میکنند.

ابزارهایی که در این کتاب معرفی میشود
موردنیاز کارگران مدلساز است.

میز کار:

میز کار مدلسازی از اجزاء زیر تشکیل شده است:



- ۱ - صفحه میز
- ۲ - سطح کار محل ابزار
- ۳ - گیره مدلسازی
- ۴ - فک متحرک گیره
- ۵ - فک ثابت گیره
- ۶ - محورهای گیره
- ۷ - دسته محور گیره
- ۸ - کلافهای پایه میز
- ۹ - قسمت جلوی چهارچوب میز
- ۱۰ - قسمت عقب چهارچوب میز
- ۱۱ - قفسه ابزار
- ۱۲ - پایه های میز
- ۱۳ - پیچهای اتصال پایه ها
- ۱۴ - نگهدارنده جلوی کار
- ۱۵ - نگهدارنده عقب کار

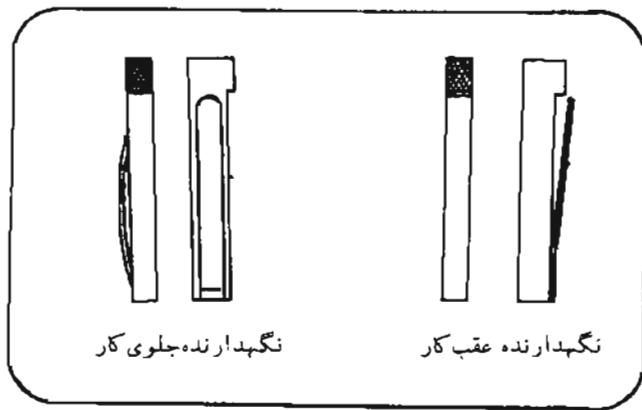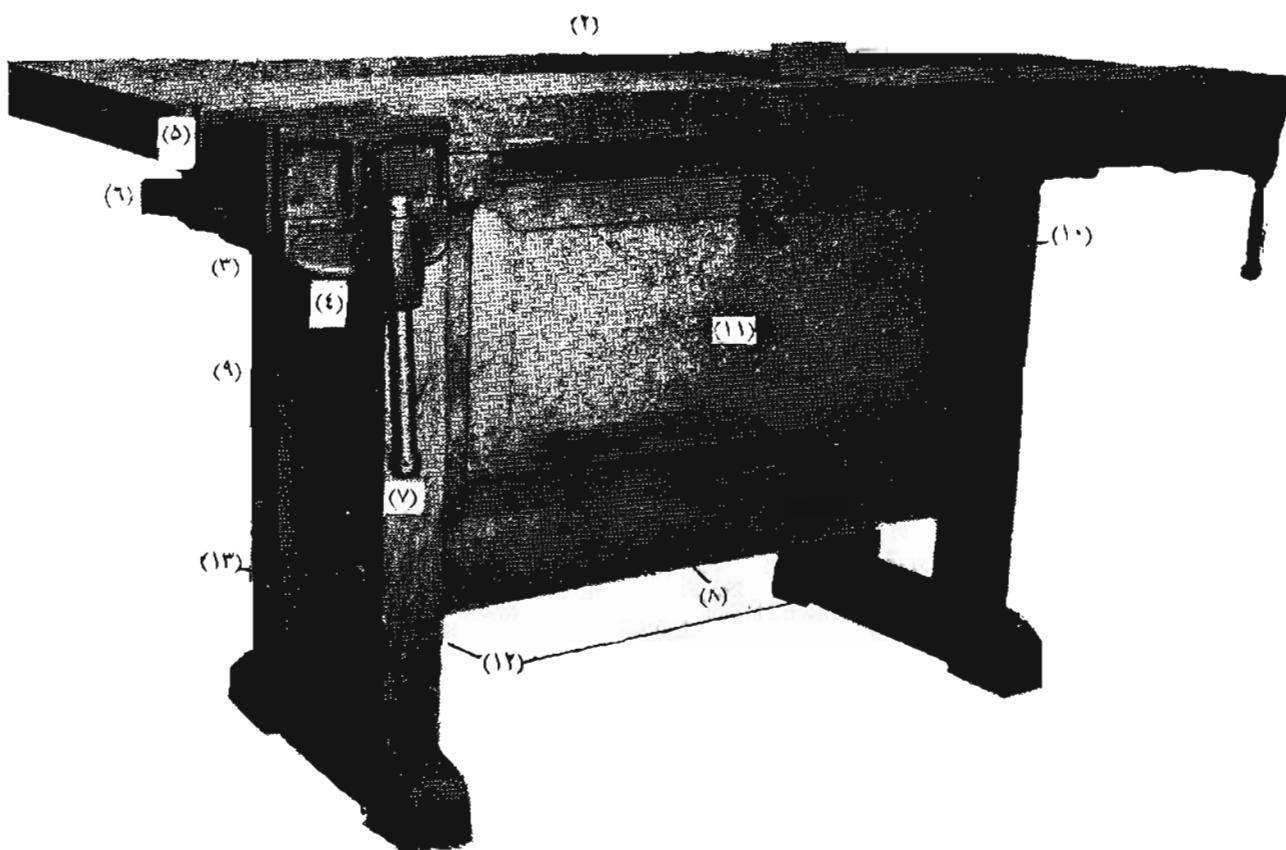

شکل های رو برو نگهدارنده جلو و عقب کار را نشان میدهد.

ازه :

اره ابزاری است که برای بریدن و قطع کردن چوب بسکار میرود. تیغه اره فولادی و دسته آن از چوب است. شکل دندانه های تیغه در بریدن چوب تأثیر زیادی دارد.

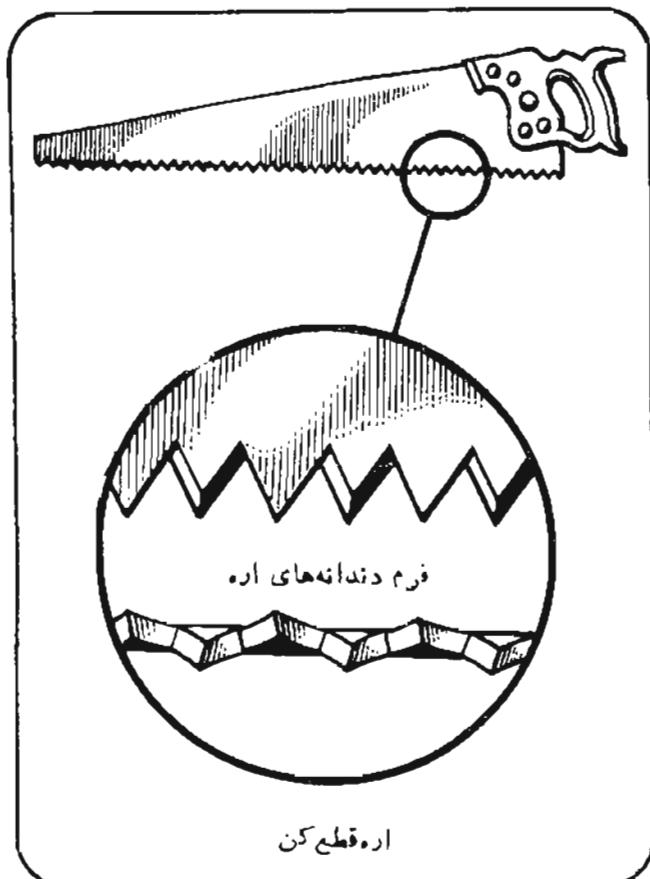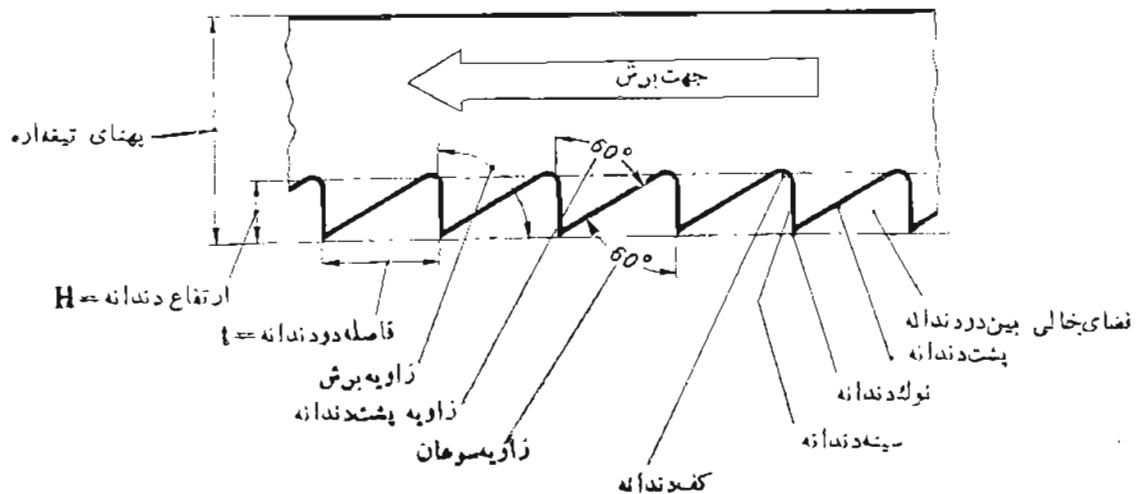

اره قطع کن :

برای بریدن چوب از عرض یعنی در امتداد عمود به الیاف آن از اره قطع کن استفاده میکنند. طول اره قطع کن بین ۵۰ تا ۶۶ سانتیمتر است. دندانه های آن مسوب و نوک تیز است.

دندانه های اره الیاف چوب را میبرد و فاصله بین دندانه ها خاک اره را بیرون میریزد.

اره راسته بر (دم رو باهی):

شکل ظاهری اره راسته بسیار شبیه اره قطع کن است. دندانهای آن به شکل مثلث قائم الزاویه است بعلاوه دندانهای تیغه چپ و راست شده است. این اره مخصوص بریدن چوب از طول یعنی درامتداد الیاف آن است.




اره دستی:

دندانه این اره بشکل مثلث است و چپ و راست آن متوسط است. از این اره برای برشهای طولی ، عرضی ، فاق و زبانه و دم چلچله کردن استفاده میشود. عمل برش این اره بر عکس سایر اره ها هنگام حرکت بعقب انجام میگیرد.

اره پشت دار بزرگ:

این اره دارای تیغه مستطیل و نازک و دندانهای ریز است. طول آن بین ۲۰ تا ۳۶ سانتیمتر است. برای جلوگیری از خمشدن تیغه در موقع بریدن چوبهای سخت یک پشت بند فولادی با آن زده اند.

از این اره برای قطع وفارسی بری چوب در ظرفیکاری و کارهای دقیق استفاده میشود.

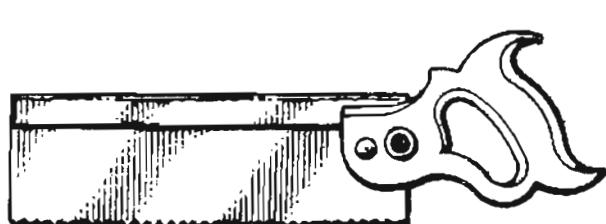

اره پشت دار بزرگ


آره پشت دار ظرف بور :



آره پشت دار ظرف بور

این اره شبیه اره پشت دار بزرگ ولی تیغه آن نازکتر و دندانه هایش ریزتر و ظرفیتر است. به پشت بند فولادی این اره دسته ای شبیه به دسته مغار وصل شده است و از این اره در ساختن دم چلچله ای و برش کاری بسیار دقیق استفاده میکنند.


آره موئی :

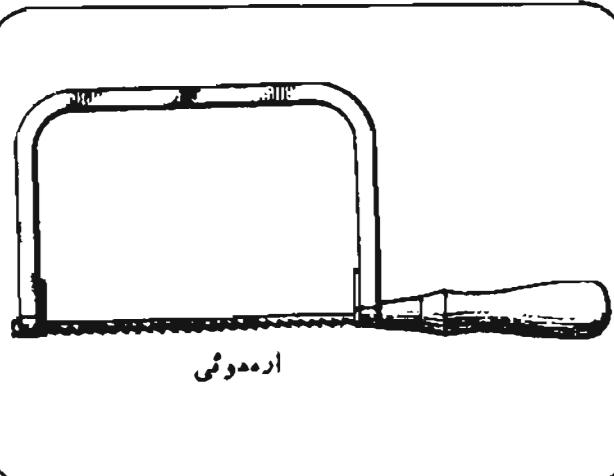

آره موئی

تیغه اره موئی بسیار باریک است. از این اره برای برش های منحنی در چوب ضخیم استفاده میشود. کمان فلزی آن تیغه را با کشش لازم نگه میدارد. تیغه باید طوری در کمان نصب و محکم شود که نوک دندانه ها به سمت عقب باشد تا وقتی کمان را بطرف خود میکشیم عمل برش انجام گیرد.


آره نوکی :

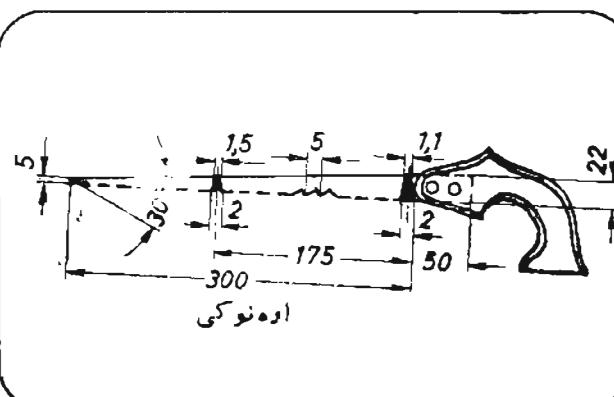

آره نوکی

این اره دارای تیغه باریکی است که به نوک تیزی منتهی میگردد. تیغه با پیچ و مهره بدسته چوبی متصل میشود. از این اره برای برش های منحنی یا بیرون آوردن دایره از صفحه چوبی استفاده میشود.


آره نوکی متحرک :

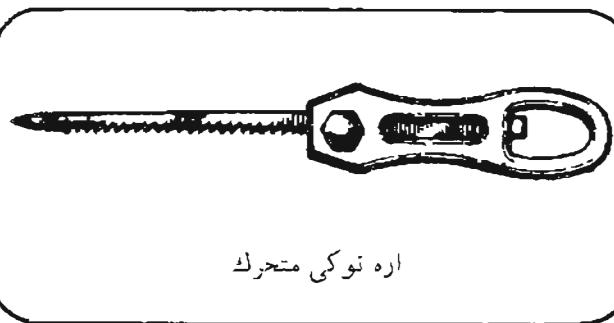

آره نوکی متحرک

آره نوکی متحرک مثل آره نوکی ثابت ولی تیغه آن باریکتر و کوتاه تر است. تیغه بوسیله پیچ به دسته فلزی متصل میشود. از این اره برای برش منحنی یا اشکال هندسی غیر منظم در داخل چوب استفاده میشود.

اره فارسی بر مدرج :

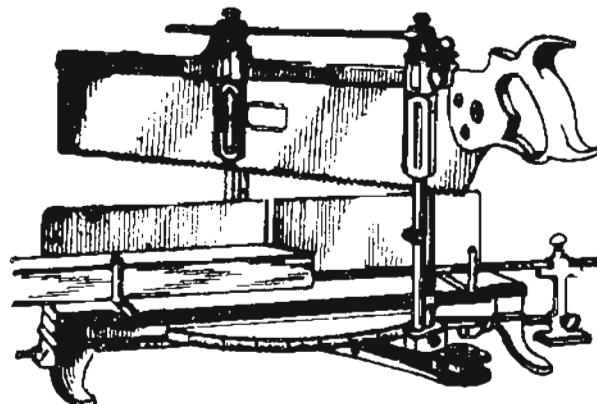


اره فارسی بر مدرج

از اره فارسی بر مدرج برای بریدن چوب تحت زوایای مختلف استفاده میشود. این اره از یک صفحه دایره ای مدرج تشکیل شده که روی سه پایه قرار گرفته است. روی صفحه مدرج چهار چوبی است که اره را نسبت به صفحه در حالت قائم نگه میدارد.


اره در شکاف این چهار چوب بالا و پائین میرود. چهار چوب را میتوان با هر زاویه دلخواهی نسبت بدرجه صفر صفحه چرخانید

اره کمانی :

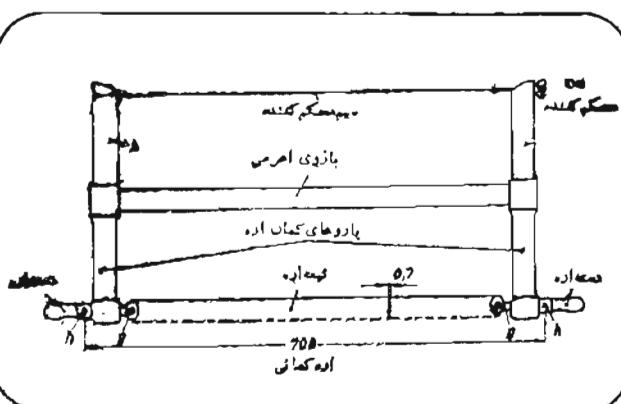

اره کمانی از یک تیغه دو بازو و دو دسته تشکیل میشود. تیغه اره بوسیله سیم و پیچ خروسل محکم نگهداشت میشود.



اره گردان :

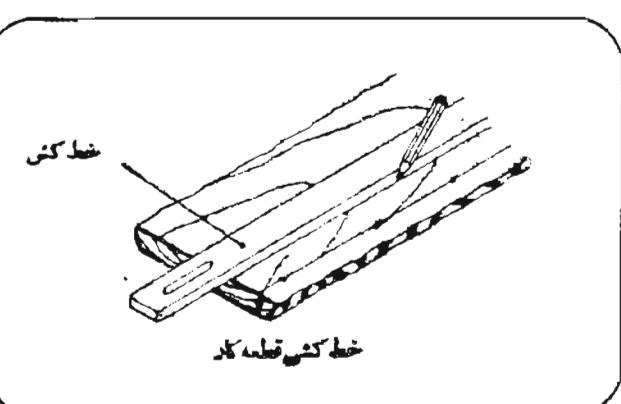

- ابتدا قطعه کار را با استفاده از خط کش و مداد به اندازه داده شده خط کشی میکنیم.
- سپس قطعه کار را به گیره میبندیم.


طرز بستن کار به میز کار:

قطعه چوب را بین نگاهدارنده جلوئی و عقبی قرار داده و با حرکت فک متحرک گیره آنرا محکم میکنیم. در صورتیکه طول چوب زیاد باشد بجای نگاهدارنده عقبی میتوان با گیره دستی آنرا محکم کرد.

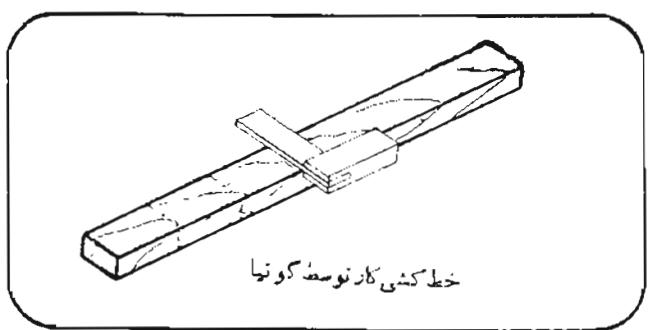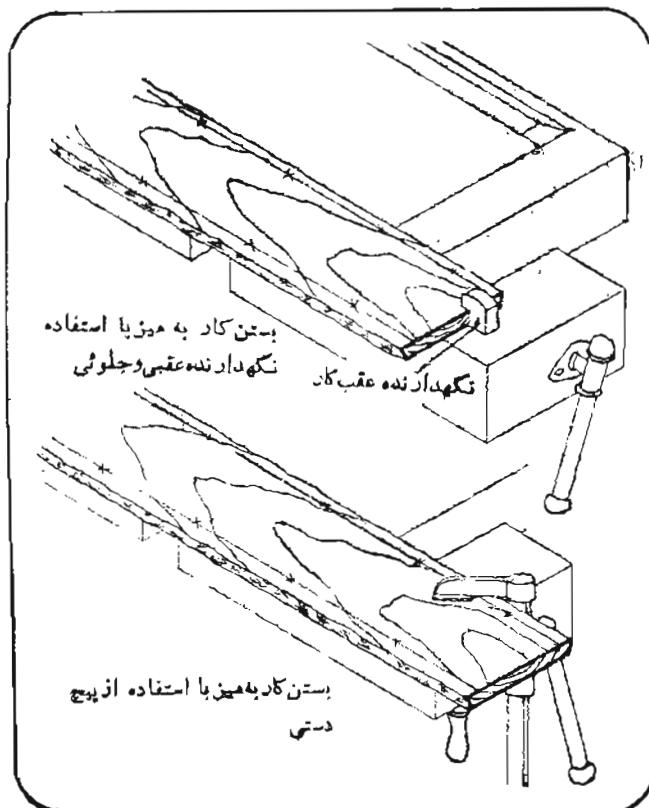


طرز بستن کار برای برش عرضی:


- کار را بوسیله گونیا خط کشی میکنیم.

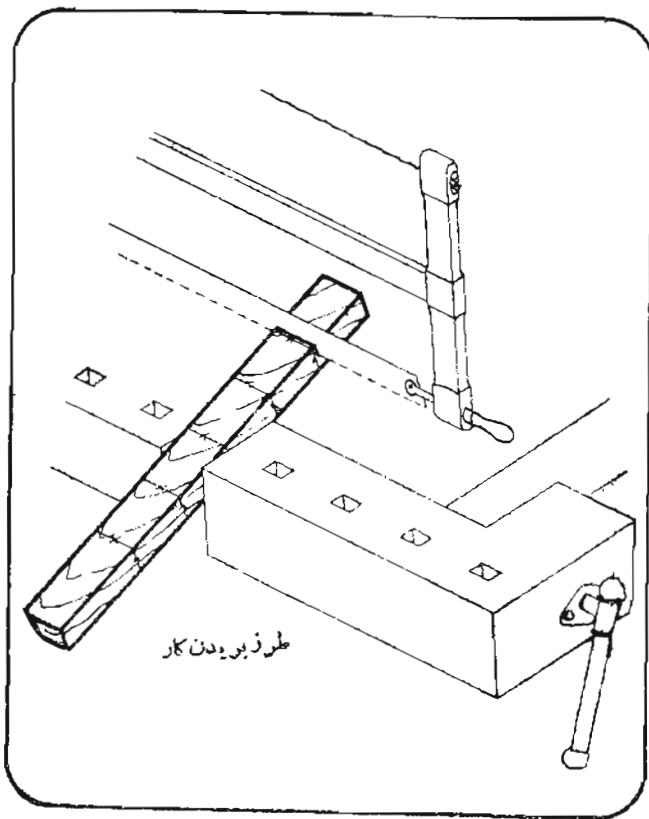

قطعه کار را تحت زاویه به گیره بسته و آنرا میبریم. توجه شود که باید تیغه اره را روی چوب گونیا نگهداشت تمام محل برش کج نشود.

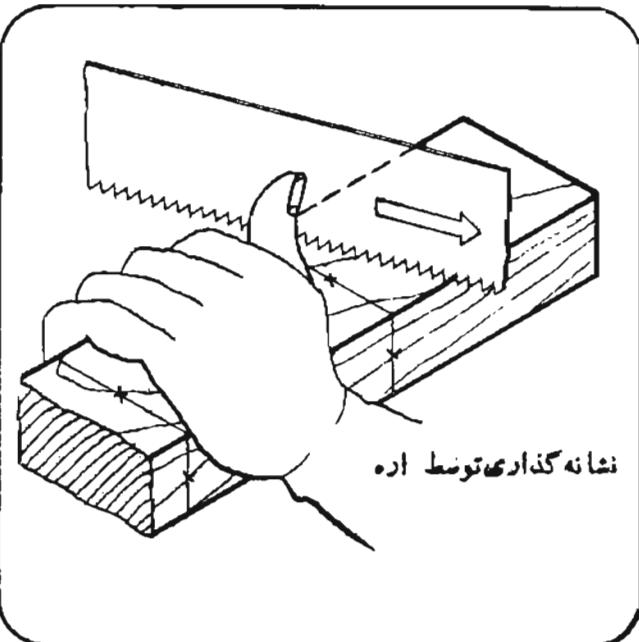


قبل از بریدن ابتدا با کمک انگشت شست محل برش را علامت می‌گذاریم تا عمل برش ساده شود. بعد قطعه کار را با آره می‌بریم.

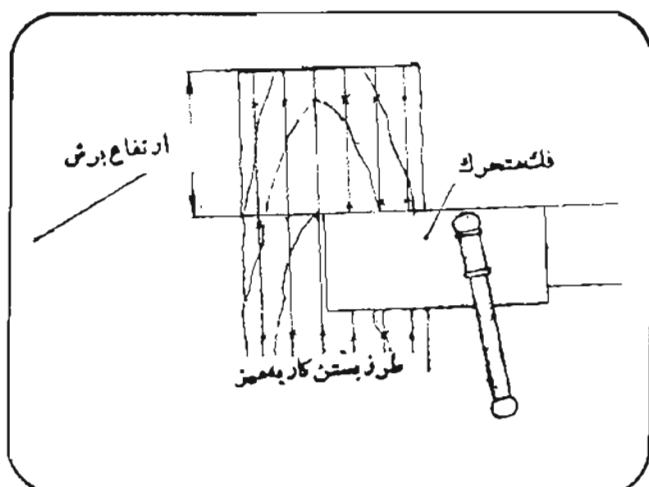

کار با کمان اره :

ابتدا قطعه کار خط کشی شده را با در نظر گرفتن ارتفاع برش به گیره می‌بندیم. شکل روی رو طرز بستن قطعه کاری را که طول آن کوتاه است نشان میدهد.

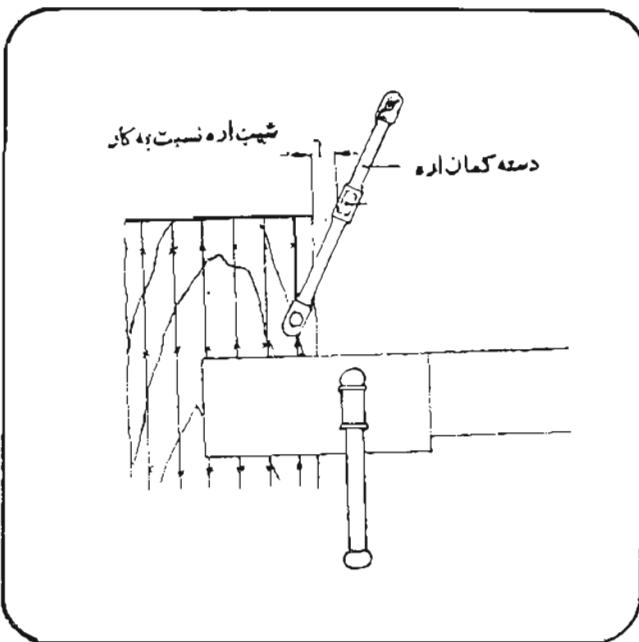


- اره کمانی را طوری در دست بگیرید که هنگام بریدن کمان اره به کار گیر نکند.

- موقع بریدن دقت کنید که انگشت دستان را نبرید. در شروع برش باید اره را به آرامی به سمت جلو حرکت دهید.

کار با اره موئی:

ابتدا چوب را خط کشی کنید. (خطوط باید طوری باشد که کاملاً محل برش را مشخص کند.)

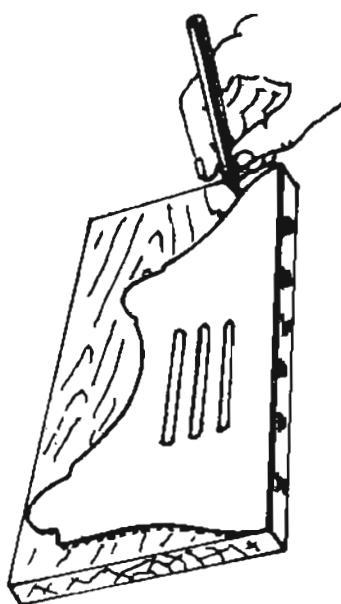


خط کشی چوب




درآوردن شیار با اره موئی

- کار را به وسیله گیره بسته و ببرید. دقت شود که اره نسبت به کار کاملاً گونیا باشد برای اینکه کار کوچک نشود باید قسمت خارج خط را ببرید. بطوریکه پس از بریدن قطعه کار نصف خط دور تادور قطعه باقی بماند.

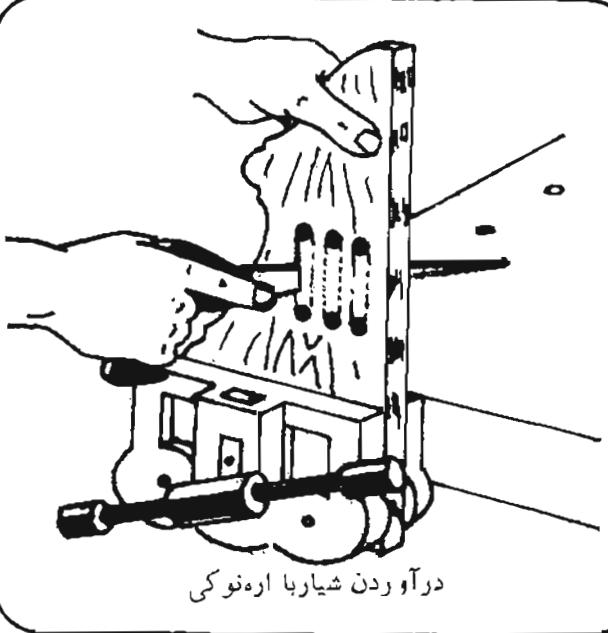


درآوردن شیار با اره نوکی

- شیار وسط چوب را میتوان با اره موئی و یا با اره نوکی در آورد. برای اینکار ابتدا باید سوراخهایی در شیار ایجاد کرد تا نوک اره بتواند براحتی داخل آن شود.

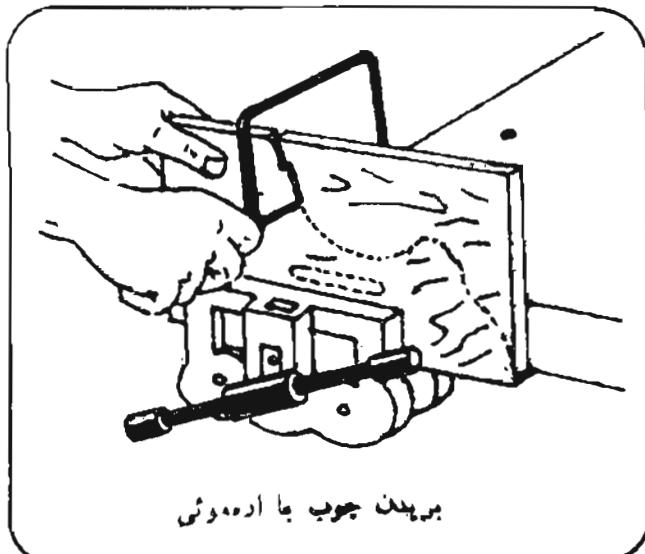


برای درآوردن شیار توسط اره موئی باید ابتدا یک قسمت از شیار را توسط مته سوراخ کنید تا اره به راحتی داخل سوراخ شود.

دقیق کنید دست شما کج نباشد در غیرابنصورت قسمت بریده شده کج خواهد شد.

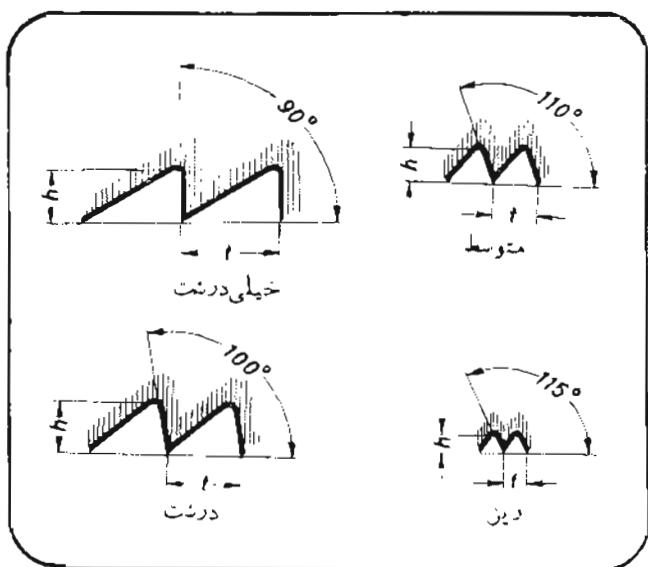

شکل دندانه تیغه اره های دستی :

ارتفاع دندانه تیغه اره با فاصله دو نسوك دندانه متناسب است و هر چه ارتفاع کوچکتر باشد زاویه تیغه کمتر میشود.

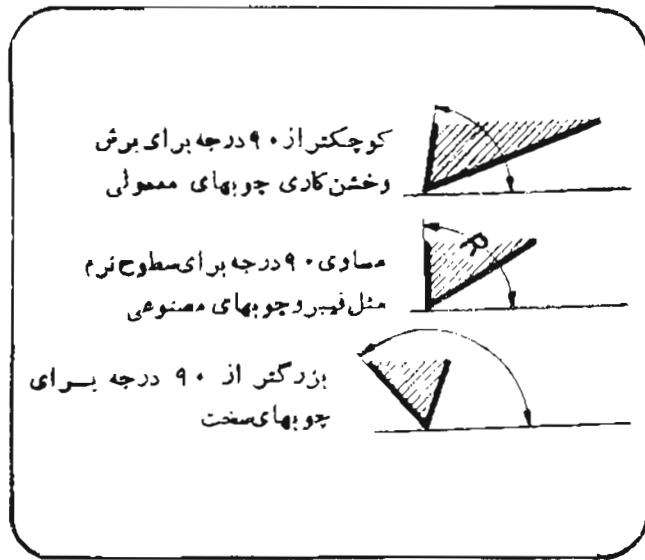


شکل های رو برو زاویه چند نوع تیغه اره را برای کارهای مختلف نشان میدهد.

دندانه کردن و تیز کردن و چپ و راست کردن تیغه اره:

دندانه تیغه اره‌س از مدتی که با آن کار کنید کند می‌شود و بعضی از آنها مبشكند.


ارتفاع دندانه‌های تیغه نامساوی می‌شود. بنابراین باید دندانه‌ها را تیز و هم سطح کرد.

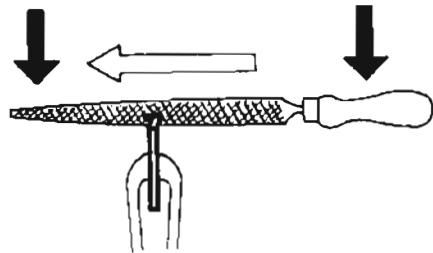


مراحل تیز کردن تیغه:

تیغه را بین دو تکبیه‌گاه قرار داده به گیره بیندید.


بوسیله سوهان نخت قسمتی را که بین دو تکبیه‌گاه قرار دارد سوهان بزنید تا ارتفاع دندانه‌ها یکنواخت شود.

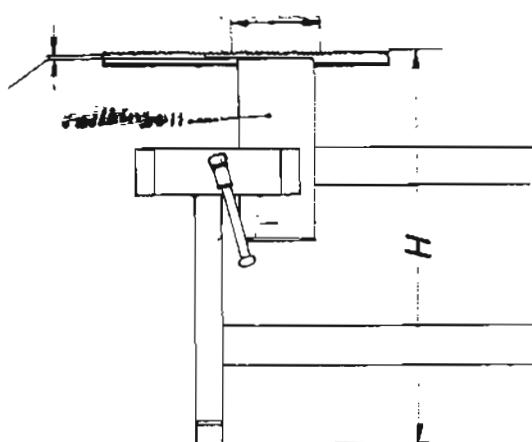


با استفاده از سوهان سه پهلوکه مخصوص تیز کردن اره است دندانه‌ها را بدقت تیز کنید.

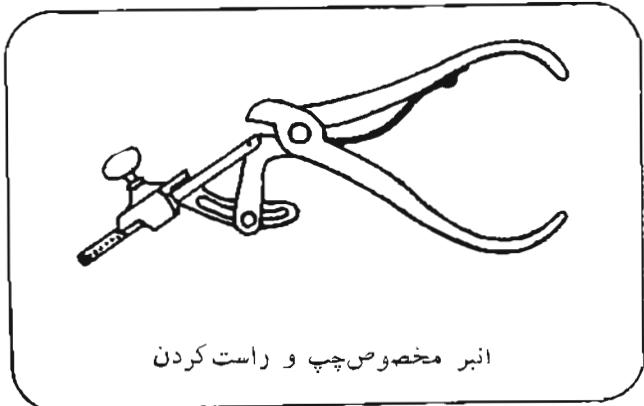

با استفاده از انبر مخصوص دندانه هارا چپ و راست کنید.

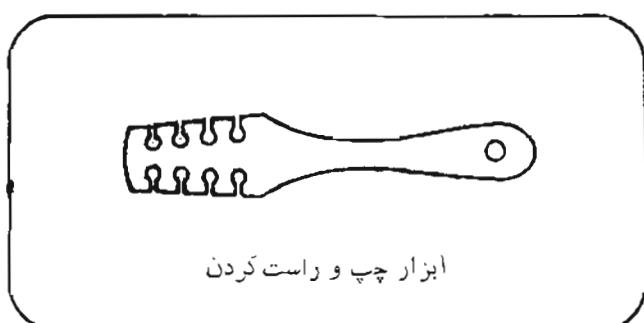

برای چپ و راست کردن تیغه اره از ابزار معمولی چپ و راست کن استفاده می شود.

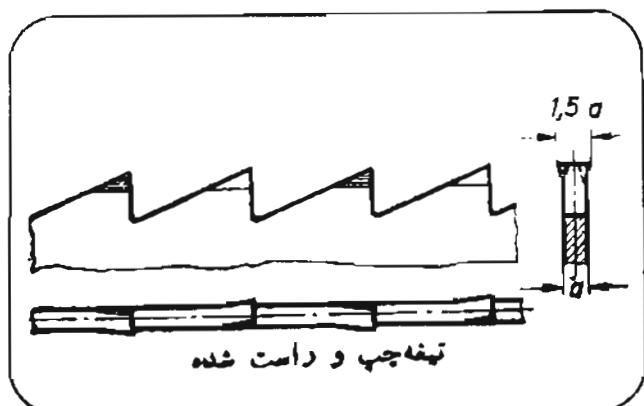

دندانه های اره را بدینجهت چپ و راست می کنند که اصطکاک تیغه اره با شکاف برش کمتر باشد و عمل برش بهتر انجام گیرد.


تیغه اره هایی را که دندانه های آنها کند ولی سالم باشد اول چپ و راست کرده و بعد تیز می کنند.

برای تیز کردن تیغه اره هایی که دندانه آنها قائمه باشد از سوهان سه گوش و برای دندانه های کمتر از قائمه از سوهان دو بر استفاده می شود.


رنده:

رنده ابزاری است که برای پوشالبرداری از سطح چوب
بکار می‌رود.

شکل زویر اجزاء رنده و اندازه‌های آن را نشان
می‌دهد.

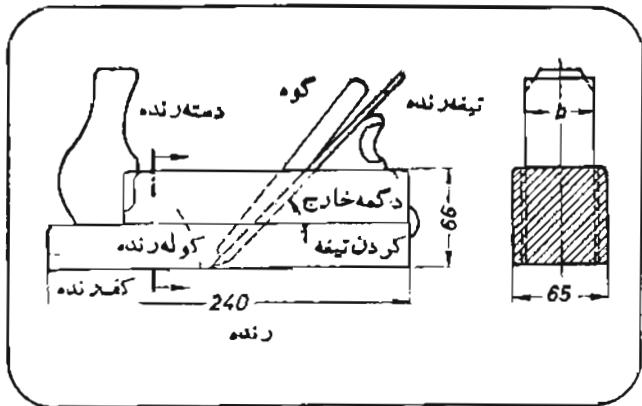


در شکل‌های زیر انواع رنده بانوع سطحی که می‌توان رنده کرد دیده می‌شود.

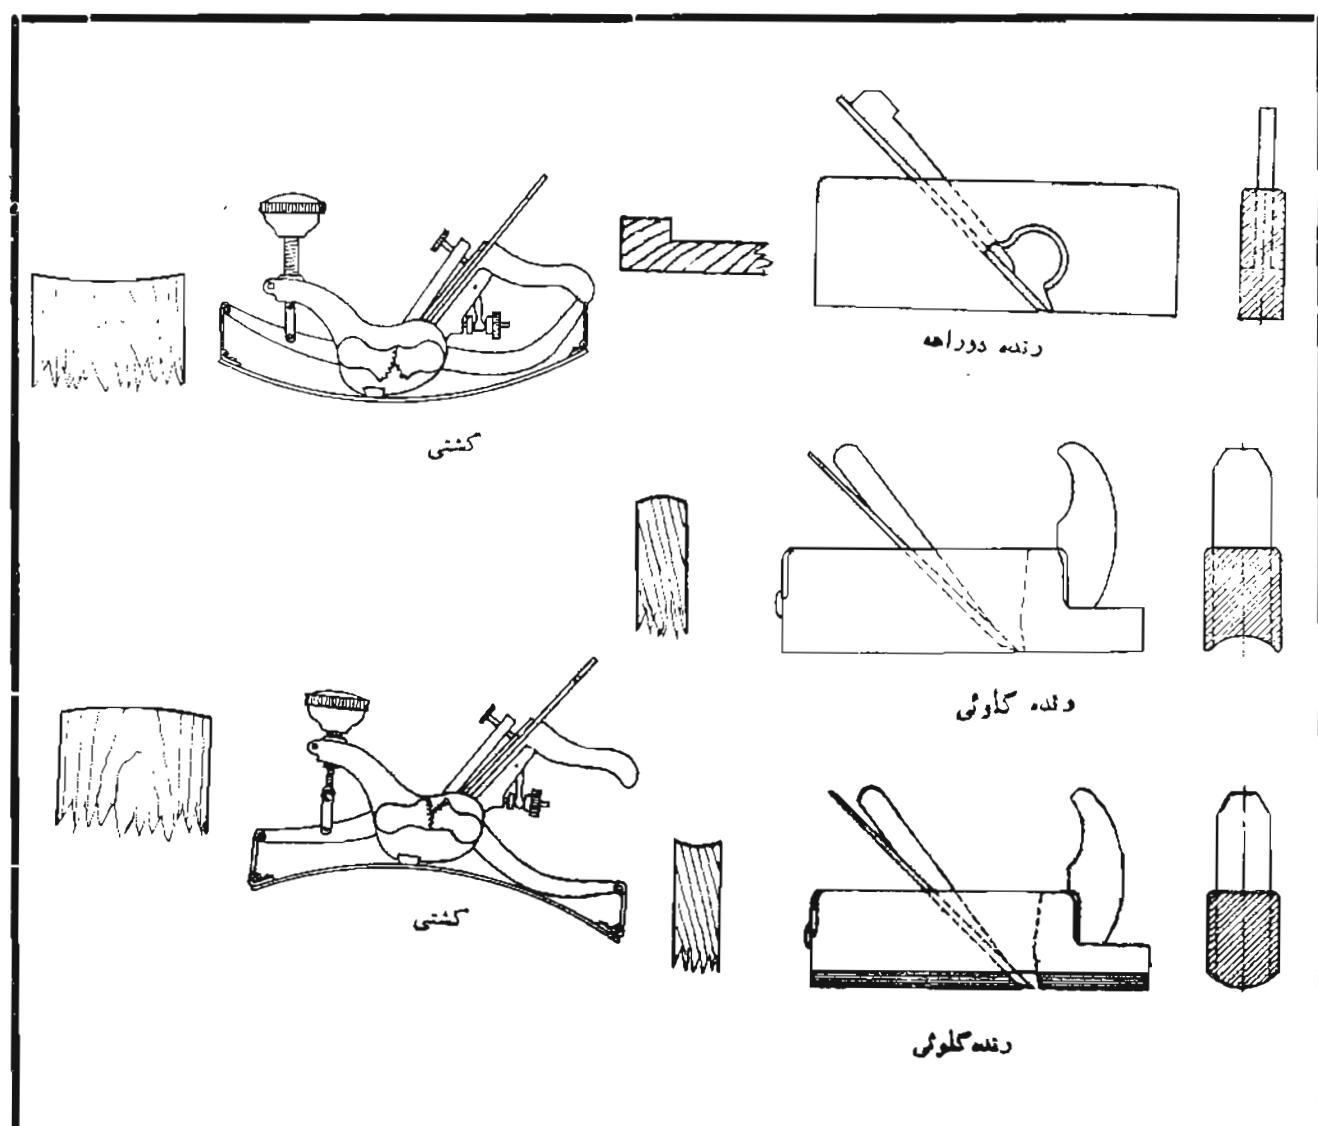


اجزاء رنده:


کوله رنده: بدنه یا قسمت اصلی رنده در اصطلاح مدلسازی و نجاری کوله رنده نامیده میشود. کوله شکافی دارد که تیغه در آن محکم میشود. قسمت بالای کوله از چوب نرم و کف آن از چوب سخت ساخته میشود. روی کوله دسته رنده قرار دارد. عقب کوله دکمه فلزی است که برای خارج کردن تیغه از آن استفاده میشود.

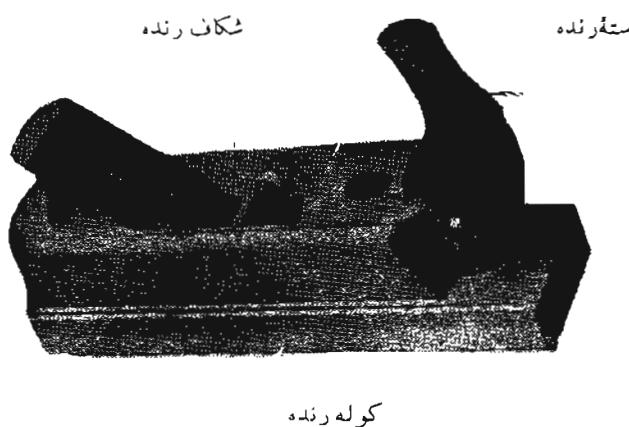


تیغه رنده: تیغه رنده از فلز سخت و آب دیده ساخته میشود. رنده ممکن است یک تیغه و با دو تیغه باشد. تیغه رنده ها بوسیله گوه در کوله محکم میشود.

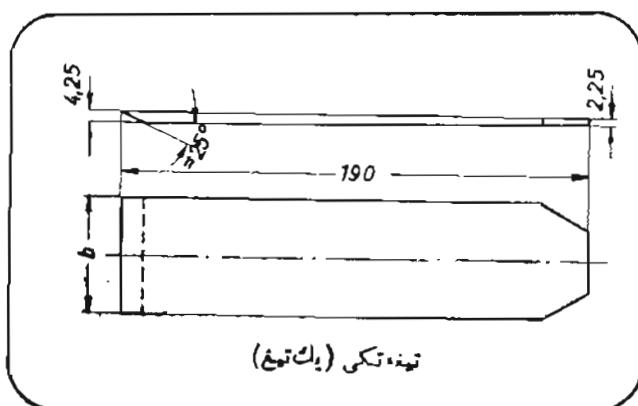

رنده های چوبی اکثر آدارای تیغه تکی هستند. لباین تیغه نسبت به بدن کاملاً گونیا است.

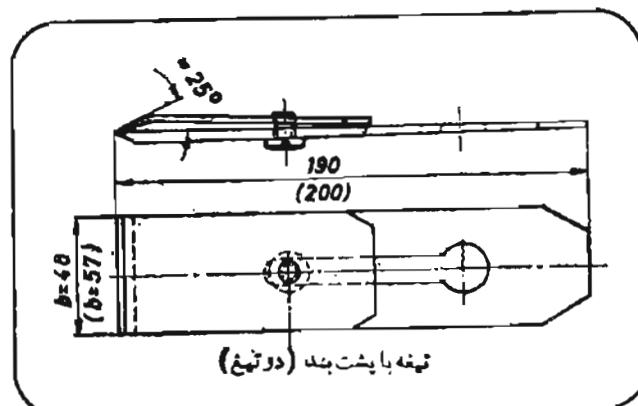

تیغه با پشت بند رنده های فلزی بکار می رود تا هنگام رنده کردن، پشت بند از لرزش تیغه جلوگیری کند.

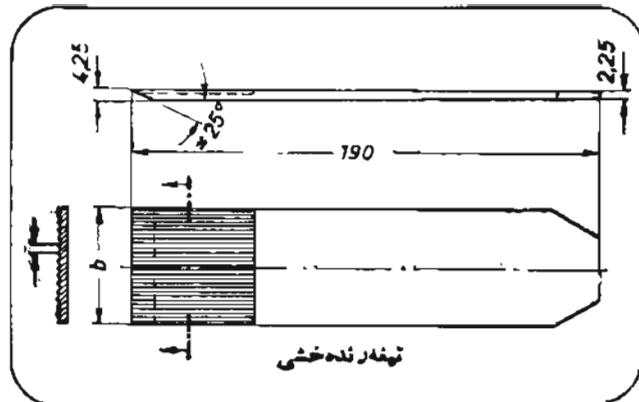


لبه تیغه رنده خشی طوری ساخته شده تا روی قطعه چوب خش اندخته واز سر خوردن دو قطعه چوب موقع چسبانیدن جلوگیری شود.

رنده پرداخت:

رنده پرداخت از یک دسته چوبی و یک دستگیره و بدن فولاد ریختگی تشکیل شده است. تیغه رنده در بدن تصب شده است.

رنده پرداخت کوتاهترین رنده مدلسازی است و طول آن از ۱۵ تا ۲۶ سانتیمتر تغییر می‌کند. از رنده پرداخت برای رنبدن سطوح چوبی کسوچک در امتداد عمود بر الاف آنها و همچنین گونیا کردن کله کار استفاده می‌شود.


رنده پرداخت

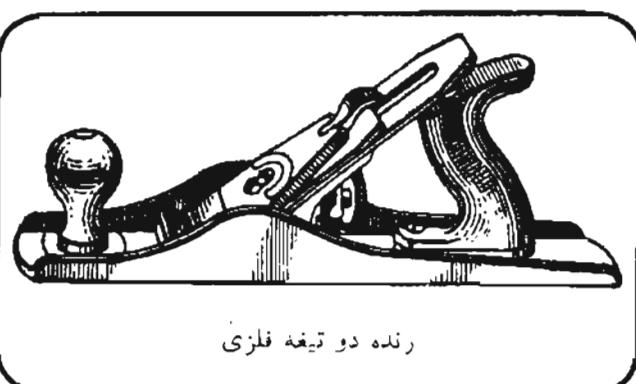

رنده دو تیغه فلزی

رنده دو تیغه فلزی:

این رنده دارای یک دسته چوبی و یک دستگیره و یک بدن فلزی ریختگی است که تیغه رنده در آن محکم می‌شود. طول بدن این رنده ۳۶ سانتیمتر است و چون از رنده پرداخت بلندتر است سطوحی که با آن رنده می‌شود صاف و یکنواخت‌تر است. از این رنده برای صاف کردن سطوح چوب و مستقیم کردن لبه‌هایی که باید بهم متصل شود استفاده مینمایند.

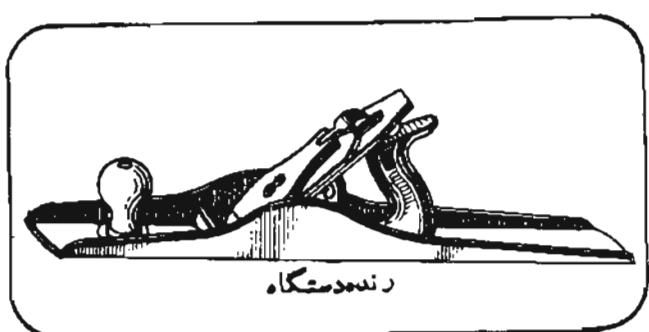

رنده دستگاه

رنده دستگاه (رنده بلند):

این رنده شبیه رنده دو تیغه فلزی است با این تفاوت که طول بدن آن ۵۶ الی ۷۶ سانتیمتر است. رنده دستگاه برای درز کردن و صاف و مسطح نمودن کنار کارهای بلند بکار می‌رود.

رنده کله رند :

رنده کله رند از فلز ساخته میشود و طول آن ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر است و برای رندیدن کله کار مورد استفاده قرار میگیرد. تیغه رند کله رند در جلوی آن قرار دارد و زاویه آن از زاویه تیغه سایر رنده ها کمتر است.

پخ تیغه متمایل به طرف بالاست تا در موقع رندیدن مقدار زیادی از چوب گرفته نشود.


رنده کله رند برای گونیاب کردن لبه کار و صاف نمودن سطوح خیلی کوچک بکار میرود. در موقع کار باید آن را طوری بدست گرفت که زاویه آن نسبت به کار حدود ۴۵ درجه باشد.



رنده کله رند

رنده دوراهه (چپ رند) :


رنده دوراهه رند باریکی بطول ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر است که تمام آن از فلز ساخته شده و تیغه آن نزدیک به جلوی بدنه نصب شده است. یک یا دو طرف این تیغه صاف است. با این رند میتوان شکافی به اندازه پهنای قاب آن در کار ایجاد کرد. از رند دوراهه برای رندیدن کنشگاف و فاق وزبانه و سطوح چسبیده به گوش های کار استفاده میکنند.

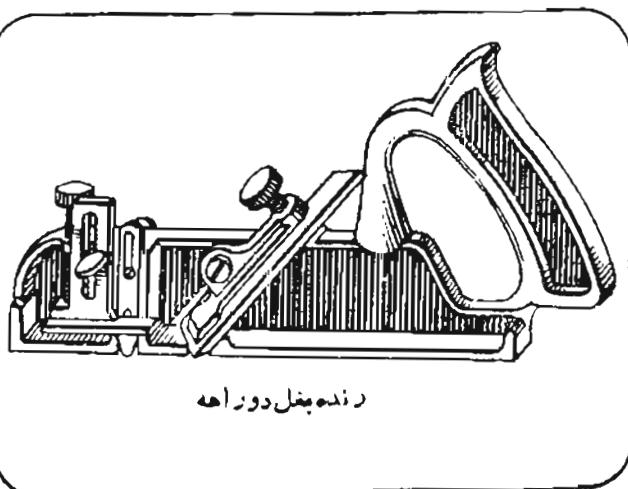

رنده مفل دوراهه

رنده نغل دوراهه :


این رند دارای بدنه فلزی یا چوبی و دسته ای برای تنظیم پهنا و گودی است. از این رند برای رندیدن و دوراهه کردن لبه چوب استفاده میشود.

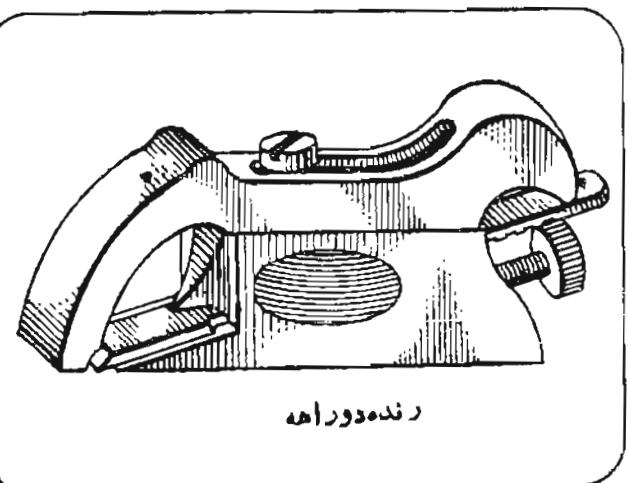

رنده دوراهه

رنده کاس و سینه (کشتی) :


تیغه این رنده روی بدنه فولادی سوار میشود. کف آن بوسیله پیچ تنظیم قوسی میشود تا بتوان از آن برای رنديدن سطوح محدب و مقعر استفاده کرد .

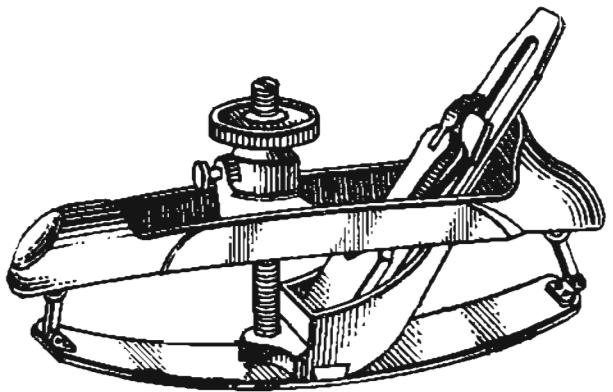

رنده کاس و سینه

رنده گلوئی (عمیق رند) :


کف این رنده بیضی شکل و پهن است و دو دستگیره و یک تیغه دارد .
از رنده عمیق رند برای شیار در آوردن و صاف کردن کف شیارها و فرم زدن لبه کارهایی مثل پایه مجسمه ها و غیره استفاده می شود .

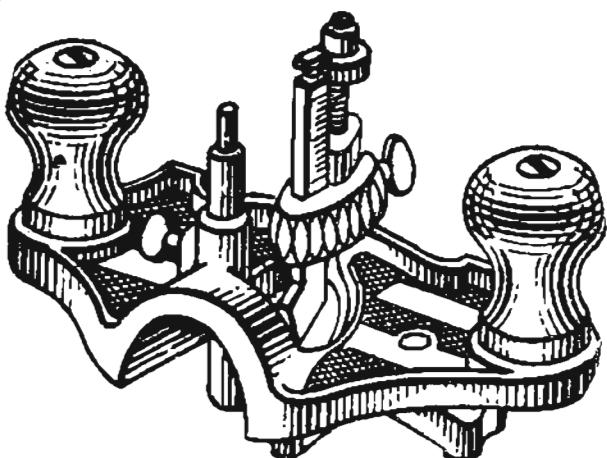

رنده عمیق رند

رنده بال کبوتری :

این رنده از قاب فلزی ریختگی و دو دسته و یک تیغه کوتاه تشکیل می شود که با پیچاندن پیچ تنظیم آن بوسیله شست و سبابه می توان تیغه را تنظیم نمود. رنديدن با این رنده مثل رنده های معمولی است . از رنده بال - کبوتری برای صاف کردن سطوح گرد لبه های کار استفاده میشود .

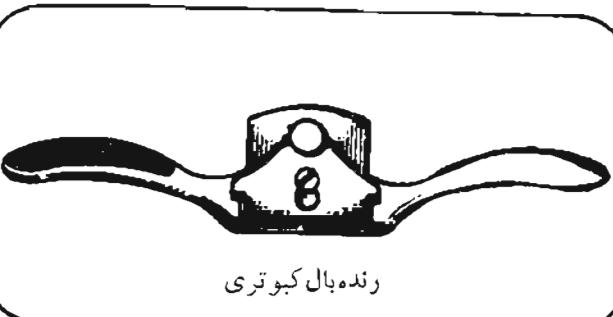


رنده بال کبوتری

رنده جعبه ماهیچه :

این رنده که در مدلسازی خبلی اهمیت دارد برای درست کردن جعبه ماهیچه های استوانه ای بکار می رود. کف این رنده از فولاد ریختگی و ۹۰ درجه می باشد. لبه تیغه رنده بصورت بیک مثلث می باشد. هنگام پوشال برداری بعلت نازک بودن لبه تیغه پوشال بصورت رشته های نازک از کار جدا می شود. قبل از رنده کردن با این رنده باید قسمتهای زیادی را توسط اره مدور از کار جدا کنیم تا عمل پوشال برداری آسانتر شود.

رنده جعبه ماهیچه

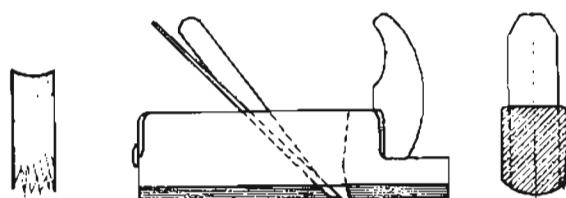


رنده ابزار گلولئی :

این رنده برای رندیدن سطوح دایره ای شکل بکار می رود. تیغه این رنده ها مطابق قوسی است که می خواهیم به کار بدهیم. برای قوس های مختلف از رنده هایی با اندازه های مختلف استفاده می شود. از این رنده در ساختن جعبه ماهیچه نیم دایره ای نیز استفاده می شود.

رنده خشی :

لبه تیغه این رنده مضرس است.


برای خش زدن سطح کار و چسبانیدن چوبها به یکدیگر بکار می رود. زیرا پس از خش زدن علاوه بر جلو گیری از لب خوردن چوب بر روی یکدیگر سطح چسب را هم زیاد می کند.

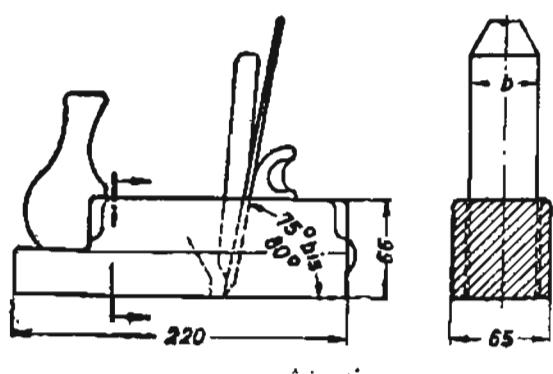

زواياي رنده :

۱- زاویه قرار تیغه: بطور کلی زاویه قرار تیغه در رنده ها ۴۵ درجه است.

۲- زاویه پیخ: در رنده های چوبی ۲۵ تا ۲۷ درجه در رنده های فلزی بین ۲۲ تا ۲۵ درجه است. ولی در رنده های خشی زاویه قرار ۸۰ درجه و در رنده کله رند زاویه قرار بین ۱۰ تا ۱۵ درجه است.

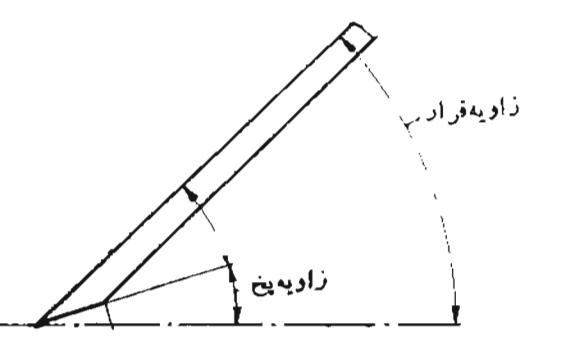




رنده کردن

رنده کردن :


با حرکت دادن رنده به جلو تیغه در چوب فرو رفته و الیاف چوب را بصورت پوشال از چوب جدا میکند.

رنده را طوری در دست بگیرید که دسته رنده در دست چپ و عقب رنده در دست راست باشد.

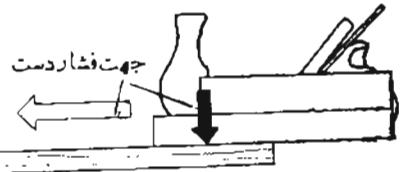


شروع رنده کاری

در شروع رنده کاری در حالیکه رنده را به جلو حرکت میدهید باید رنده کاملاً به کار بچسبد و با دست چپ به رنده فشار دهید.

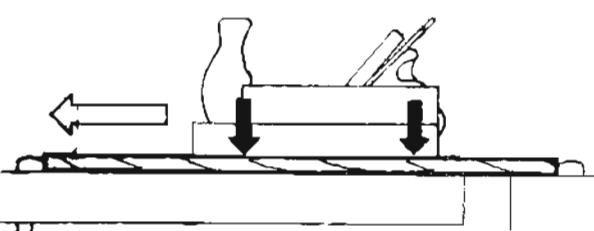


بستن کار برای رنده کاری

وقتی که رنده به وسط کار رسید، فشار عمودی را توسط هردو دست وارد کنید. دقیق کنید که رنده کاملاً به کار بچسبد.

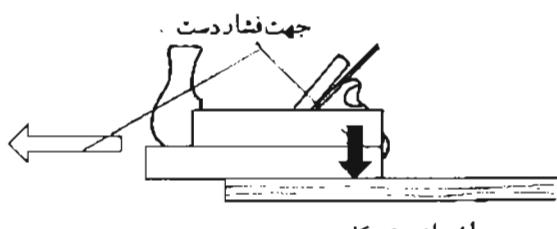

انتهای رنده کاری

در انتهای کار فشار فقط توسط دست راست یعنی عقب رنده است و از دست چپ فقط فقط برای کنترل رنده استفاده میشود.

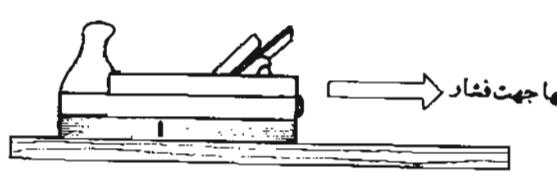

هنگام عقب کشیدن رنده

در موقع عقب کشیدن رنده نباید روی رنده فشار وارد شود.

برای رنده کردن سطح چوب ابتدا آنرا به میز کار بیندید. رنده را مطابق شکل بجلو و عقب ببرید.


دقت کنید رنده را طوری روی چوب بکشید تا نسبت به الیاف چوب زاویه داشته باشد. این عمل به گونیا شدن قطعه کار کمک میکند.


گونیا بودن کار را بوسیله خود رنده آزمایش کنید.

در این شکل زاویه تقریبی رنده نسبت به قطعه کار نشان داده شده است.

رنده کردن کنار چوب :

هنگام رنده کنار چوب باید دقیق حرکت رنده روی کار کاملاً یکنواخت وافقی باشد.

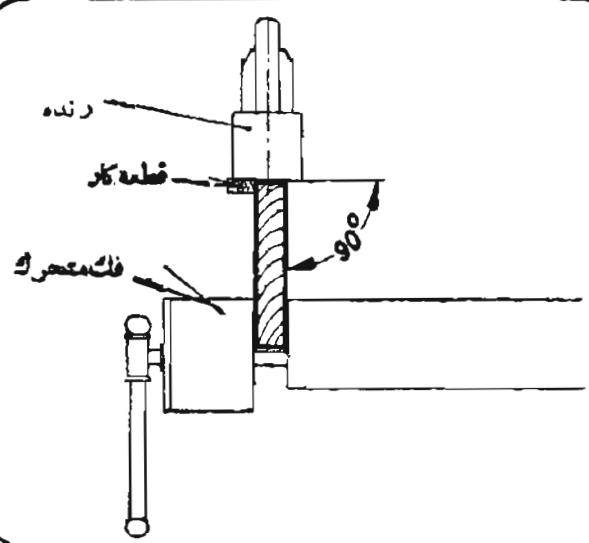


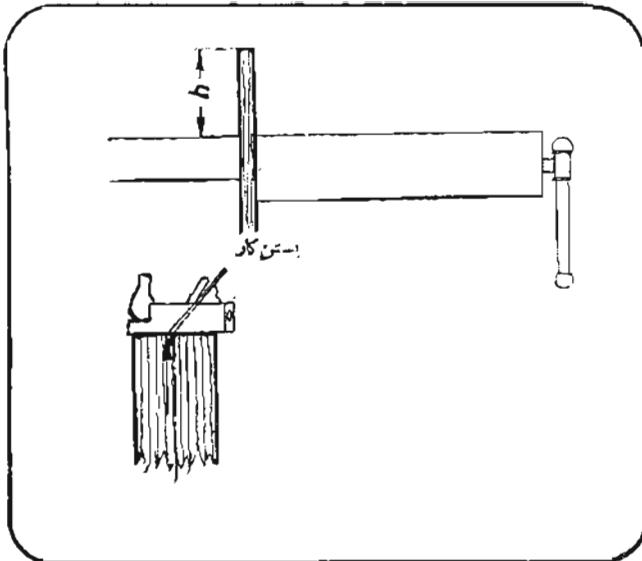


رنده کردن سرچوب :

سر چوب مشکل نرین قسم بسرای رنده کردن میباشد چون باید عمل برش مخالف رگه های چوب انجام گیرد .


اشکال رو برو طرز بستن چوب و رنده کردن سر چوب را نشان میدهد .

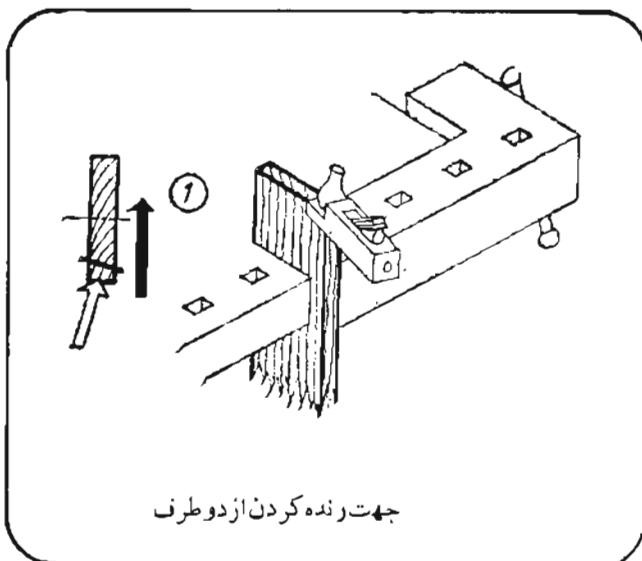

ابتدا سر چوب را نا نصف رنده می کنند (حالت ۱) دقت کنید که زاویه رنده را نسبت به سر چوب در تمام طول رنده کاری حفظ کنید .

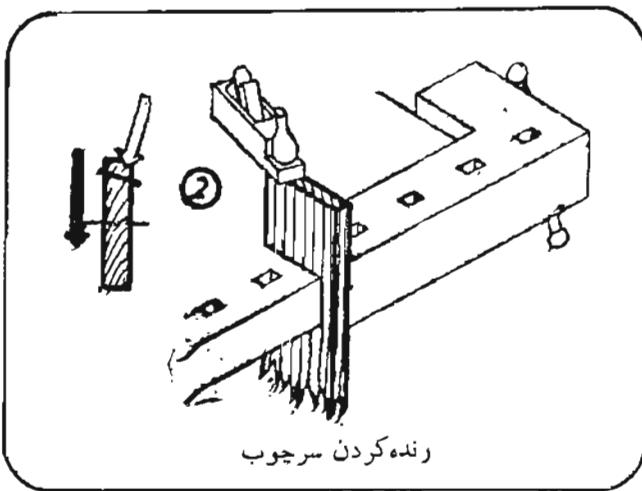


سپس از طرف دیگر رنده کاری را تکمیل کنید .
حسن این طریقه این است که از شکستن سرچوب (حالت ۲)
جلوگیری می شود .

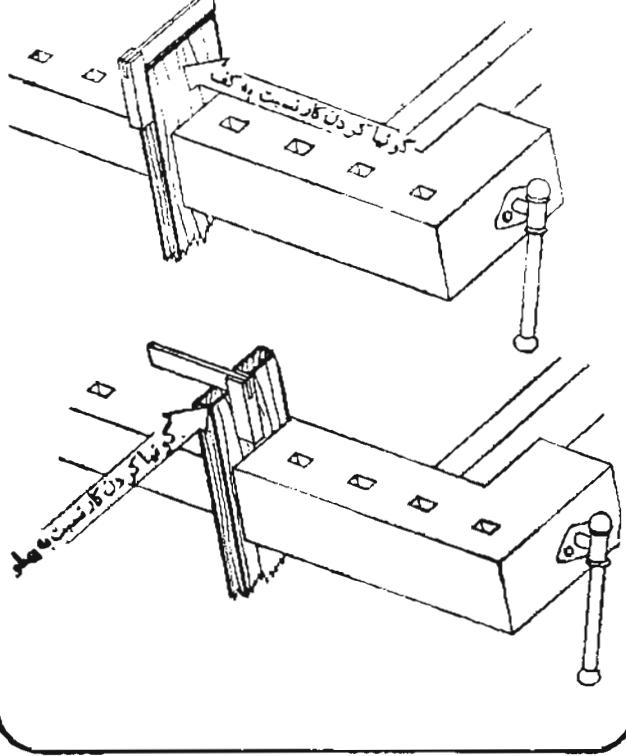

پس از رنده کردن سرچوب گونیائی بسودن آنرا امتحان کنید .

دقت کنید که سرچوب را از دو طرف گونیا کنید.

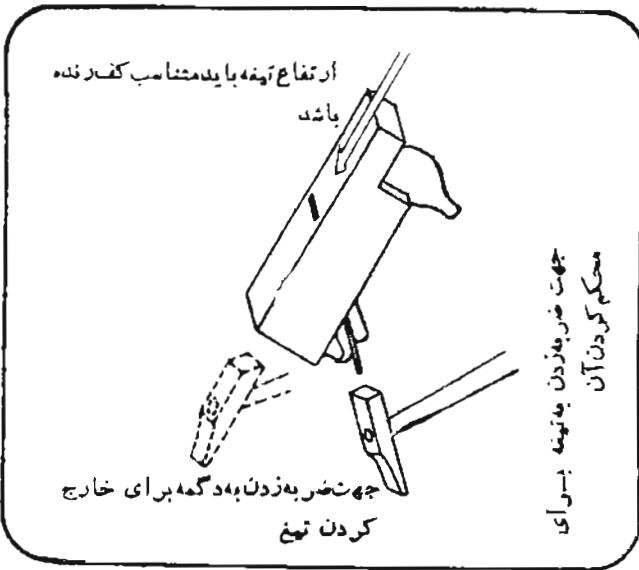


طرز خارج کردن و میزان کردن تیغه رنده:

برای خارج کردن تیغه از کوله رنده باید به دکمه پشت کوله ضربه بزنید .

برای میزان کردن تیغه رنده پس از قرار دادن تیغه در محل خود با چکش به سر تیغه ضربه بزنید تا تیغه با کوله هم سطح شود .


سپس با ضربه زدن به گوه، تیغه میزان شده در کوله را محکم کنید .

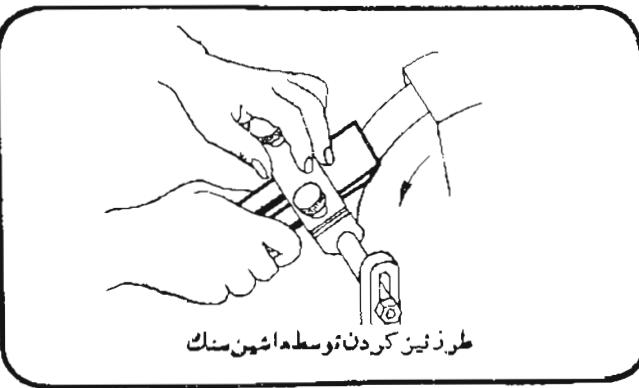


تیز کردن تیغه رنده :

ابتدا تیغه را با ماشین سنگ گونیا کنید .

هنگام سنگ زدن از نکبه گاه ماشین سنگ استفاده کنید .

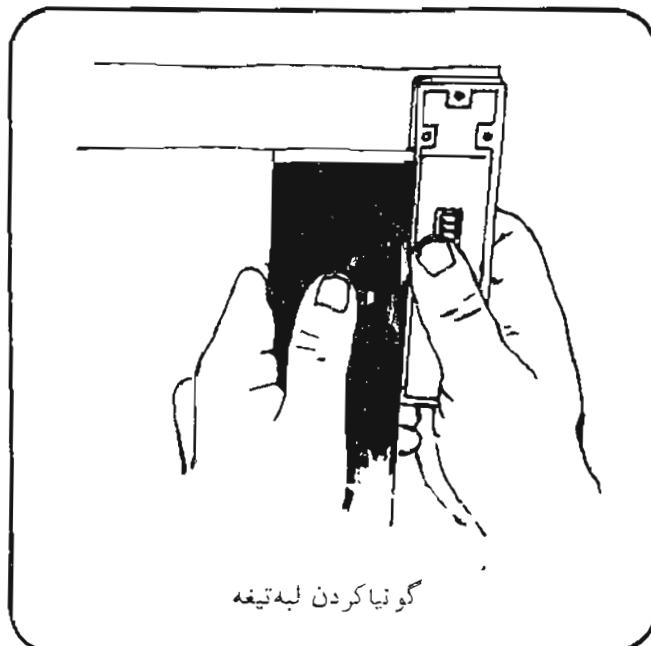

گوتیا کردن لبه تیغه

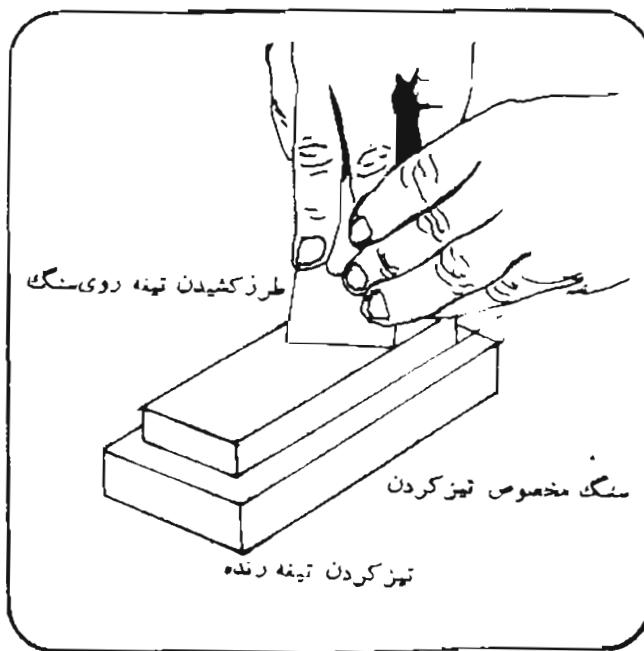

امتحان تیز بودن تیغه با کاغذ

توجه:

- ۱- دقت کنید که تیغه رنده کاملاً تیز باشد.
- ۲- قبل از رنده کردن میخهای چوب را با سنبه در چوب فروبرید. در غیر اینصورت هنگام کار لبه تیغه به سر میخ گیر کرده و می‌شکند.
- ۳- کف رنده را روغن بمالیدتا راحت روی چوب بلغزد.


مغار :



مغار

مغار دارای تیغه فولادی با دم مخروطی دراز است که در دسته چوبی یا پلاستیکی محکم میشود. نوک تیغه را پنج میزند، دسته مغار طوری ساخته شده که بسمولت میتوان با آن کار کرد.

از مغار برای انجام کارهای سبک که احتیاج به ضربه های سنگین چکش ندارد استفاده میشود.

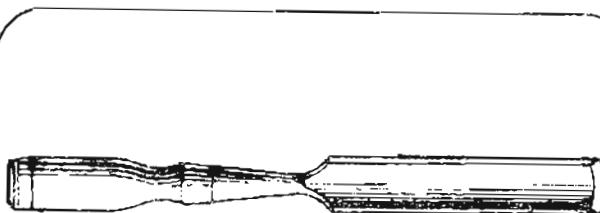


مغار نوشه (محدب)

مغار لوله با پنج محدب :

تیغه مغار محدب - نیم گرد و دسته آن چوبی یا پلاستیکی است. اطراف تیغه را پنج زده و لبه آنرا تیز میکنند.

یهندای تیغه مغار محدب از ۳ میلیمتر تا ۱۵ میلیمتر است. آراین ابزار برای تراشیدن گوشاهای منحنی و همچنین در خراصی استفاده میشود.

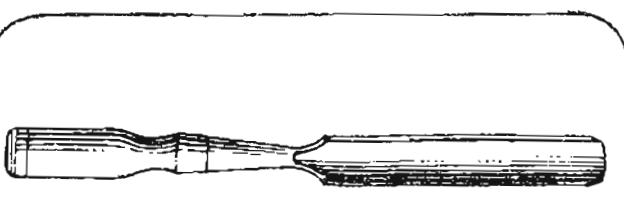


مغار لوله (مقعر)

مغار لوله :


تیغه مغار مقعر نیم گرد و دسته آن چوبی یا پلاستیکی است.

نوک این مغار از داخل انحصار سنگ زده میشود. از این مغار برای کنندن شکافهای مدور در چوب یا در آوردن قوسها استفاده میشود.

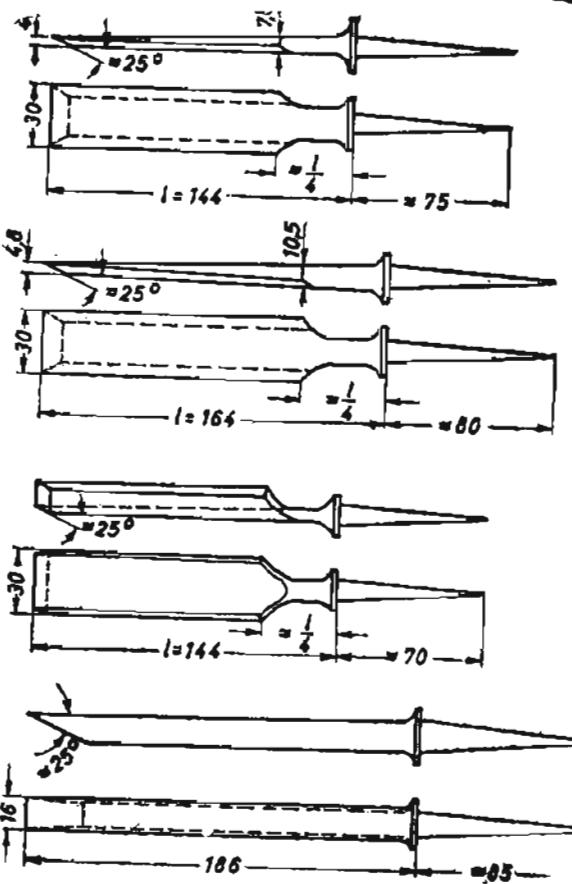


شکل‌های زیر اندازه چند نوع مغار را نشان میدهد.

علاوه بر مغارهایی که قبلاً توضیح داده شد مغارهای شکل رو برو نیز در مدلسازی بکار می‌روند. شکل مغار برای کارهای مختلف متفاوت است. دقت کنید که همیشه مغار مناسب با کار را انتخاب کنید.

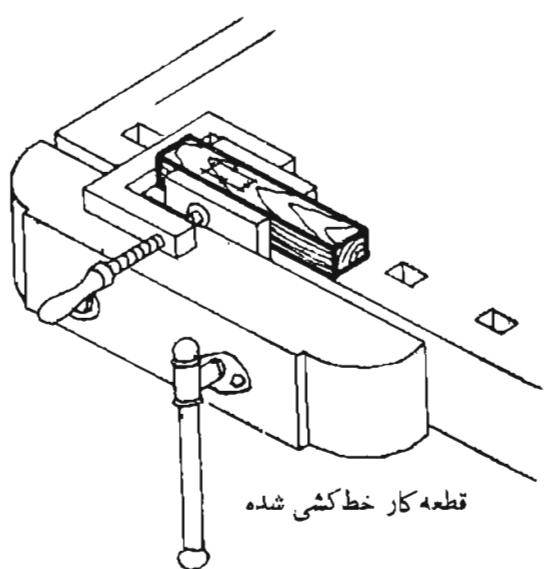


طرز کار با مغار :

قطعه کار را ابتدا خط کشی کرده و محلی را که باید توسط مغار خالی شود مشخص کنید. کار را به گیره بسته و مغار مناسب آن کار را انتخاب کنید.

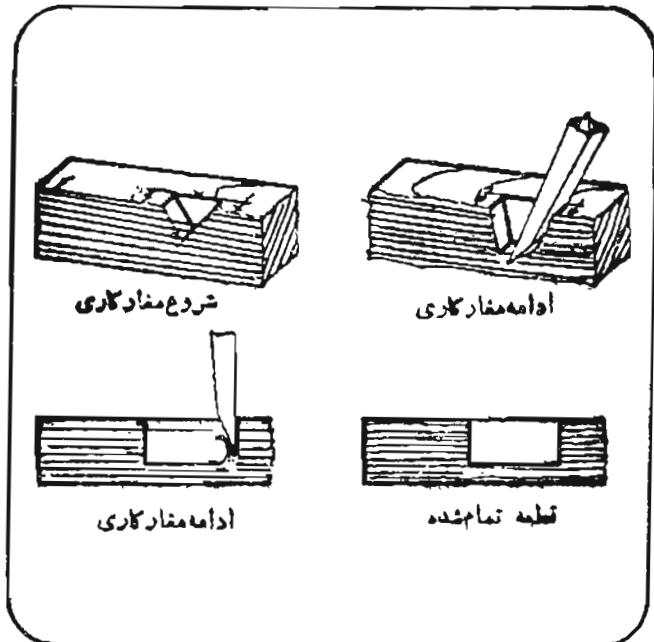


مغار را کج نگه دارد و با چکش چوبی ضربه روی
دسته آن بزنید.


این عمل را ادامه دهید تا شکل مورد نظر بdest آید.

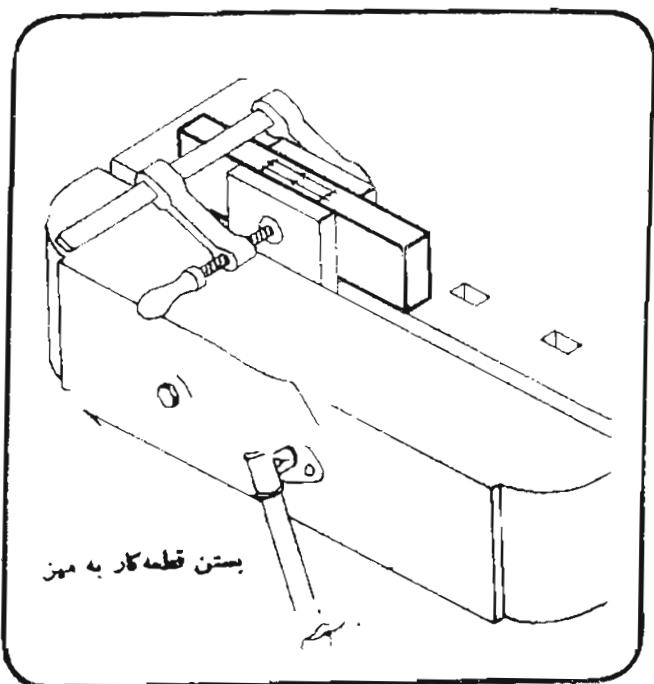


برای درست کردن فاق ابتدا کار را به گیره بیندید.
چون قطعه کار کوچک است و برایحتی به میز کار بسته
نمیشود میتوانید از دو قطعه چوب بعنوان تکیه گاه استفاده
کنید.

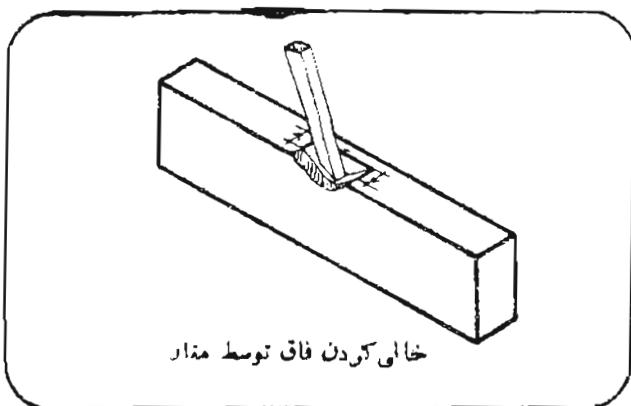


محلهای خط کشی شده را با مغار خالی کنید.
فست خالی شده باید کاملاً گونیا و صاف باشد تا
هنگام جفت کردن فاق وزبانه اشکالی پیش نیابد.

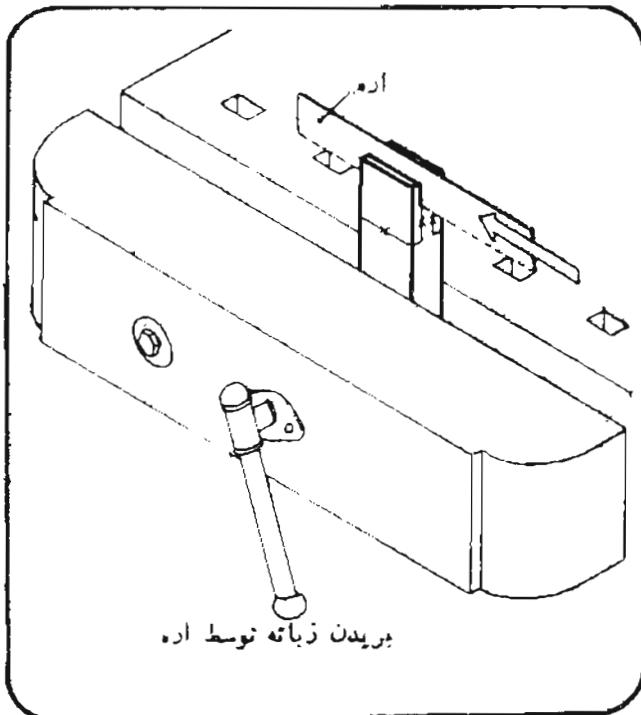


برای درست کردن زبانه ابتدا کار خط کشی شده را
به گیره بسته و قسمتهای را که ممکن است با آره ببرید.

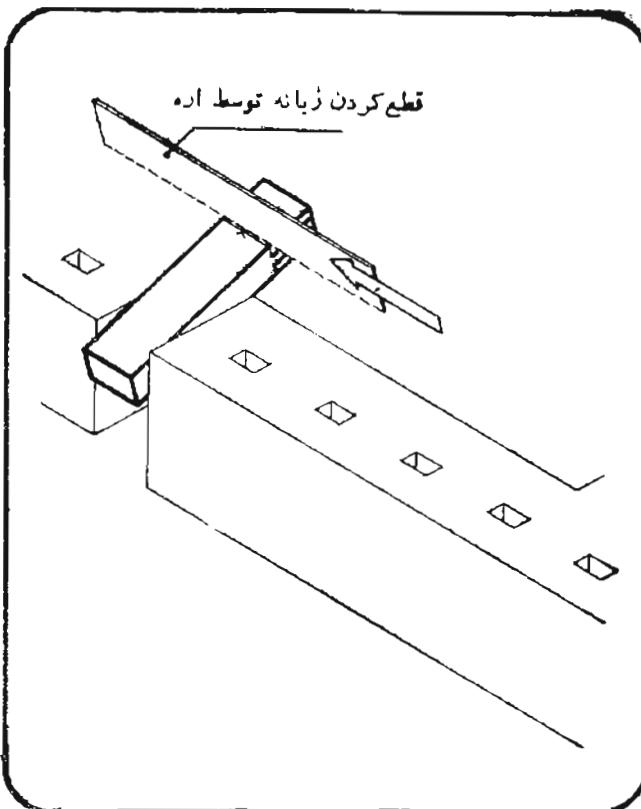


قسمتهای بریده شده را قطع کنید:
در صورتیکه برشکاری بطور صحیح انجام گیرد و
کاملاً محل خط کشی شده را بریده باشد عمل جفت کردن فاق
وزبانه خیلی مناده خواهد بود .

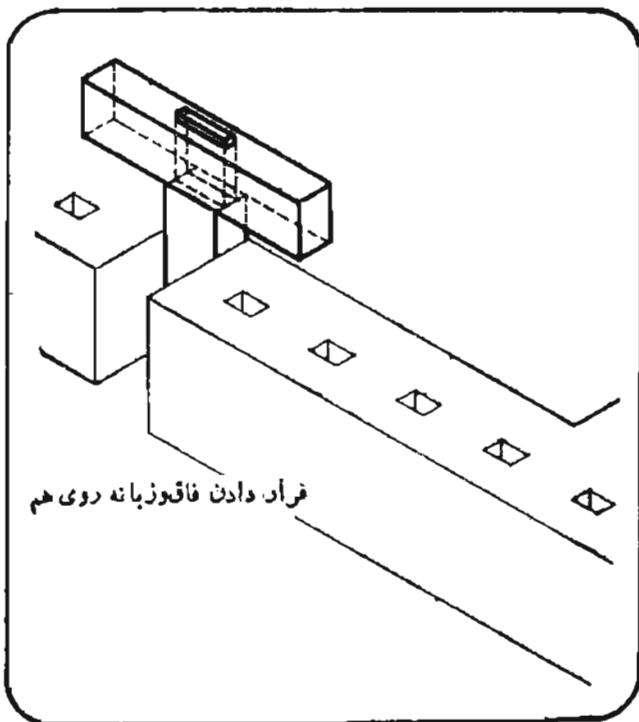


قسمت زبانه شده را بهمیزبندید. فاقرا روی آن قرار دهید و باصره چکش چوبی آنها را جفت کنید.

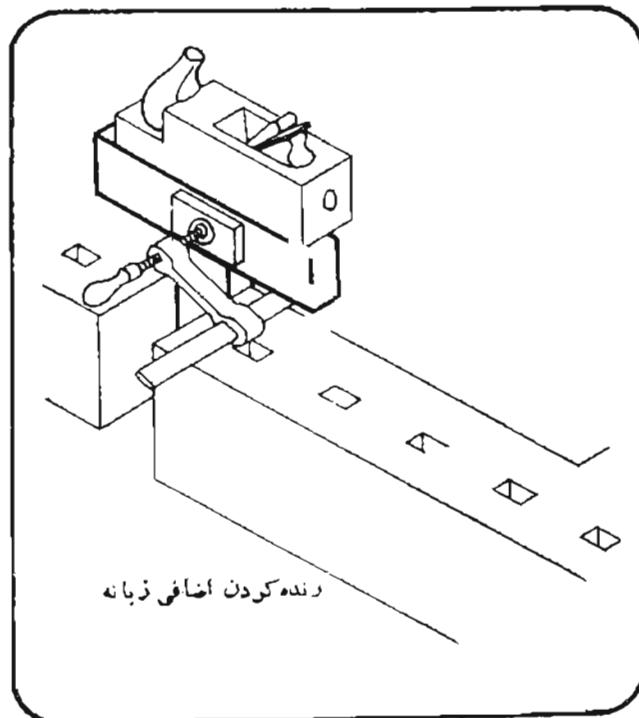


سر اضافی زبانه را رنده کنید:
هنگام رنده کردن دقت کنید که فقط سر اضافی زبانه که از فاق بیرون آمده رنده شود.

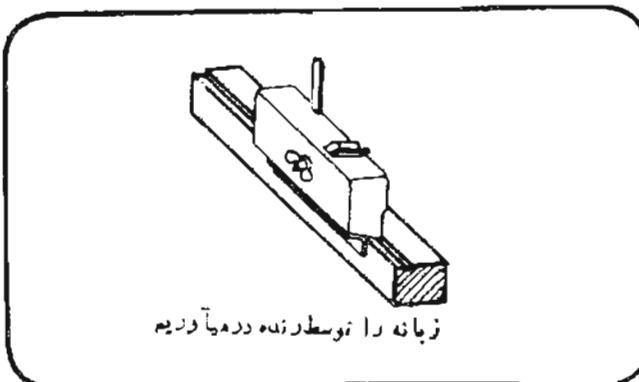


ایجاد اتصال دم چلچله یا گراد بوسیله مغار با رنده گراد محدود چلچله را خالی کنید.

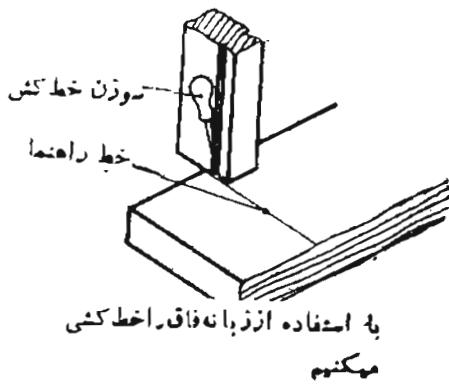


آنرا روی قطعه اصلی قرار دهید محل دم چلچله را
بوسیله سوزن خط کش مشخص کنید.

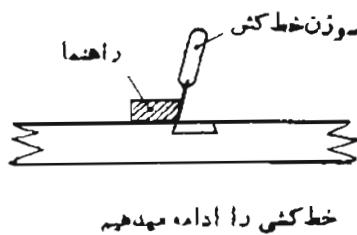


خط کشی را ادامه دهید تا شکل کامل بدست آید،
سوزن خط کشی را کج نگهدارید تا خط کشیده شده
کاملاً نزدیک لبه خط کش باشد.

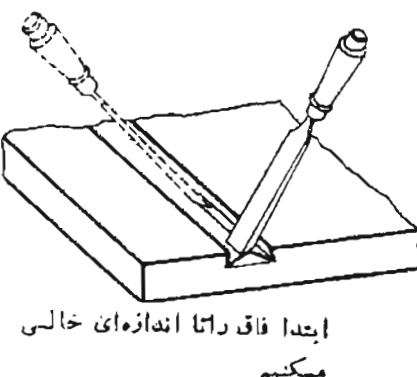


با استفاده از مغار قسمت های اضافی فاق را خالی
کنید. دقیق فقط قسمت اضافی داخل خط کشی را خالی
کنید.

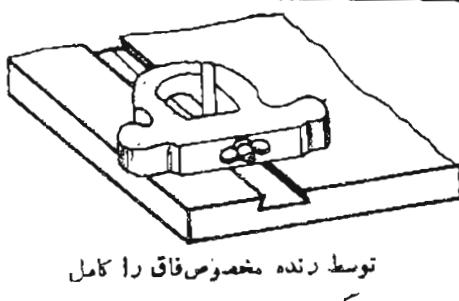


با رنده عمیق رند محل مادگی دم را خالی کنید.
ناشکل فاق کامل شود.

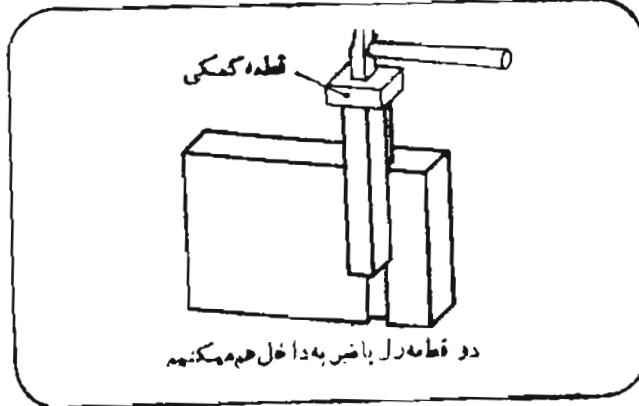

با کمک چکش نر و ماده دم چلچله را داخل هم کنید.
در موقع چکش زدن از زیر سرچوبی استفاده کنید تا از زخمی
شدن کارجلو گیری شود.
توضیح اینکه رنده گراد شبیه رنده بغل دو راهه فقط
کف آن بین ۱۰ تا ۱۲ درجه شبب دارد.

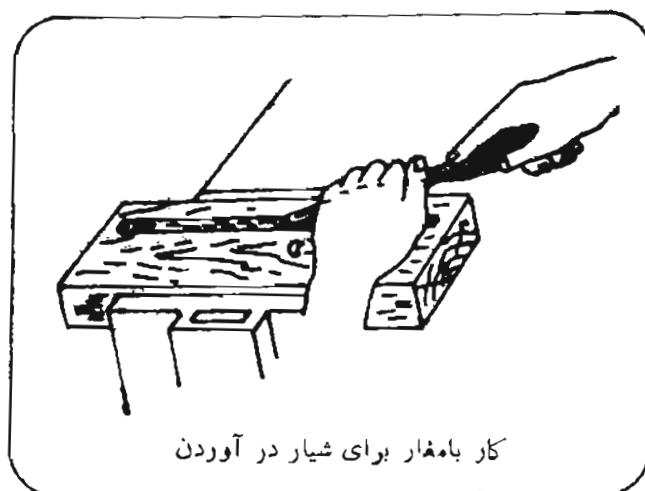

شکل رو برو طرز بدست گرفتن معان برای شیار
در آوردن را نشان میدهد.
برای این که پوشال برداری آسان باشد باید زاویه معان
رانسبت به کار، صحیح انتخاب کنید.

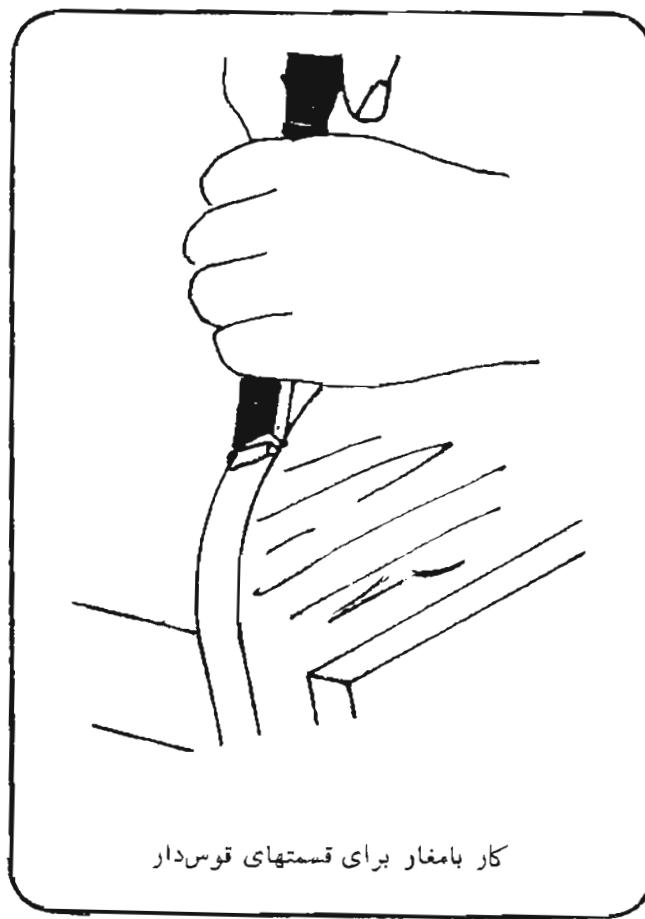

برای کارهای قوسی معان را طوری در دست بگیرید
که روی کار سر نخورد و پوشال برداری به ساده ترین حالت
انجام شود.


ماشین مته دستی (دریل) :



دریل دستی

ماشین مته دستی از یک میله و یک دسته شبیه دسته و یک سه نظام تشکیل شده است. سه نظام بوسیله دوچرخ دنده مخروطی بگردش می‌آید. سه نظام این نوع ماشین مته‌ها دارای سه فک است و فقط میتواند سرمه‌های گرد را محکم بگیرید.

تنه مته شتر گلو (جفجه‌ای) :

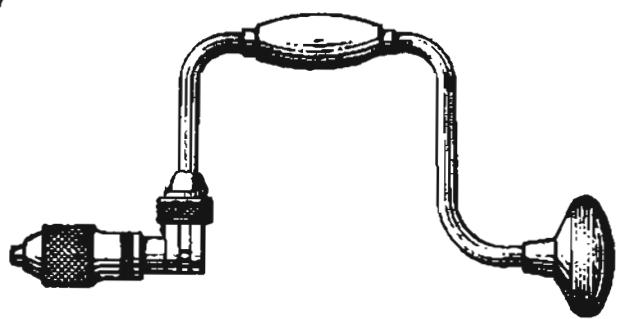

تنه مته شتر گلو (جفجه‌ای)

قسمت اصلی شتر گلو یک دسته کمانی و یک دو نظام است. شتر گلو سه نظام دارای دوفک برای نگهداشتن سرمه‌های زبانه چهار گوش است. بالای سه نظام ضامنی قرار داده شده که بوسیله آن میتوان سه نظام را طوری قفل کرد که در جهت گردش عقربه‌های ساعت یا مخالف آن بچرخد و با در وضع معینی ثابت شود. از تنه مته برای سوراخکاری یا سرمه‌های حلقه‌ای و مته خزینه و مته‌های معمولی و محکم کردن پیچها با پیچ گوشی‌های بدون دسته استفاده می‌شود.


مته دستی خودکار :



مته دستی خودکار

مته دستی خودکار دارای دسته فلزی بلند و تو خالی یک لوله است. میله‌ای با سه نظام کوچک طوری به انتهای آن نصب شده که وقتی به دسته مته فشار دهید در داخل لوله به جلو یا عقب حرکت می‌کند. سرمه در نتیجه حرکت میله مارپیچی در داخل شیار لوله بگردش درمی‌آید. از این ابزار برای اینجاد سوراخهای ریز در جاهای تنگ که نمیتوان مته دستی با مته شتر گلو را بکار برد استفاده می‌شود.

دربل دستی برقی :

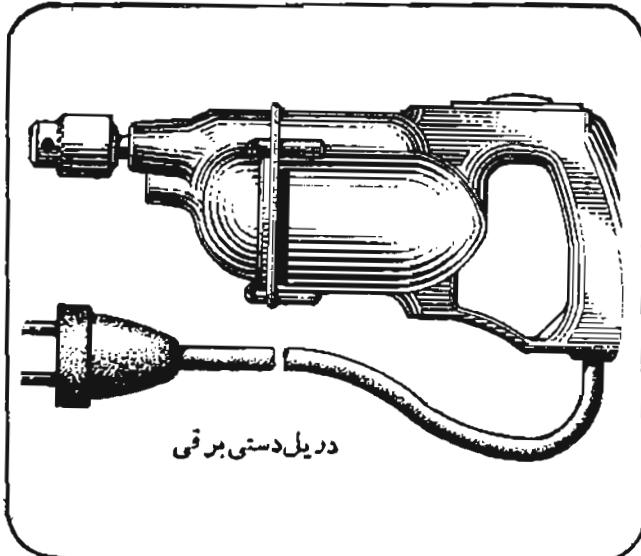

دربل دستی برقی سبک و قابل حمل است و بوسیله موتور کوچکی که در بدنه آن قرارداده شده بکار میافتد. گلبد موتور در دسته طبیعی شکل ماشین تعییه شده است. متده سه نظام بسته میشود. ماشینهای متده برقی دستی بحسب اندازه بزرگترین متداول که میتوان به آنها بست طبقه بندی میشود.

از این دستگاه برای ایجاد سوراخ در کارهای بزرگ و غیرقابل انتقال استفاده میشود.

متنه :

متنه ابزاری است که برای درآوردن سوراخهای گرد در قطعات بکار میرود.

متنه را معمولاً از فولادهای تندربر میسازند. قطر متنه هاممکن است بر حسب اینج با میلیمتر باشد.

متنه از قسمتهای زیر تشکیل میشود:

الف- نوک متنه شامل مرکز ولبه برنده است که کار را میتراند.

ب- بدنه متنه که دارای دوشیار و دوحاشیه میباشد

شیارهای متنه براده را بخارج هدایت میکند.

پ- قطر متنه فاصله بین دوحاشیه است.

ت- طول متنه فاصله نوک متنه تا انتهای شیارهای آنست.

ث- ساق متنه که در سوراخ سده نظام قرار میگیرد.

ساق متنه بدهش شکل مختلف ساخته میشود.




متنه مارپیچ :

این متنه ابزار سوراخکاری مارپیچ شکل است که از قسمتهای زیر تشکیل میشود:

۱- پایه چهارکوش که در شتر گلو قرار میگیرد.

۲- بدنه مارپیچی شکل که بین نوک وزبانه قرار دارد.

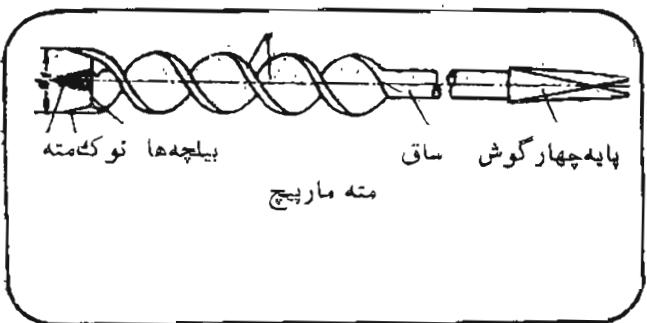

۳ - نوک متنه که از یک پیچ و دو بیلچه بالبهای برنده تشکیل شده است.

وقتی سرمته می‌چرخد ابتدا پیچی که در مرکز آن قرار دارد داخل چوب می‌شود تامته و آنرا بطرف داخل چوب هدایت می‌کند. ضمناً دو بیلچه سرمته دایره‌ای را در چوب می‌برد و بدنه مارپیچی آنرا بخارج هدایت می‌کند. طول متدهای مارپیچ بین ۱۸ تا ۲۳ و قطرشان از ۶ تا ۲۵ میلیمتر است.

متنه چوب:

متنه چوب دو قسمت دارد.



متنه چوب



متنه حلقونی

متنه حلقونی:

متنه حلقونی از یک زبانه چهارگوش فولادی و یک بدنه گرده ماهی و یک نوک مخروطی تشکیل می‌شود و برای درآوردن سوراخهای مخروطی پیچ‌ها پکار می‌برد.



متنه مرکزی

متنه مرکزی:

متنه مرکزی دارای یک زبانه چهارگوش و بدنه و سر برنده استوانه‌ای است و برای سوراخ کردن چوبهایی که رگه‌های نامنظم دارد و ایجاد سوراخهایی در لبه چوب بشکند مورد استفاده قرار می‌گیرد. زبانه متنه را باید در شتر گلو محکم کرد. چون نوک این متنه زائد مارپیچ ندارد بلکه برای ایجاد سوراخهای بنست از آن استفاده می‌کنند.


مته خزینه:



مته خزینه

مته خزینه دارای دم چهار گوش فولادی و سر غنچه شکل است.


سر مخروطی آن چند شیار دارد. زاویه نوک منه خزینه ۸۲ درجه یعنی مساوی با زاویه سرپیچ های سرتخت است. این مته را باید به شتر گلوبست. از منه خزینه برای درآوردن جای سرپیچ های نخست در چوب یافلزات نرم استفاده میشود.

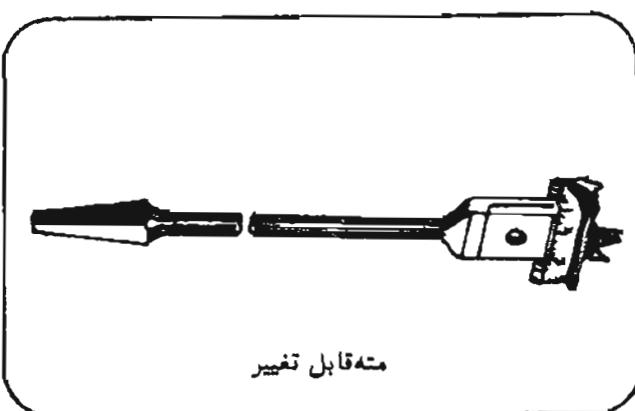

مته قابل تغییر

مته قابل تغییر

مته قابل تغییر از یک دسته بادم چهار گوش و یک نوک پیچدار و یک بیلچه برنده قابل تنظیم که بوسیله پیچ کوچکی در محل خود نگهدارشده شده تشکیل میشود. تیغه برنده قابل تغییر دارای خط کش مدرج است که بوسیله آن میتوان قطر منه را باندازه مختلف تغییر داد. معمولاً با این منه ها میتوان سوراخهایی بقطر ۲۵ الی ۱۰۰ میلیمتر در چوب درآورد.

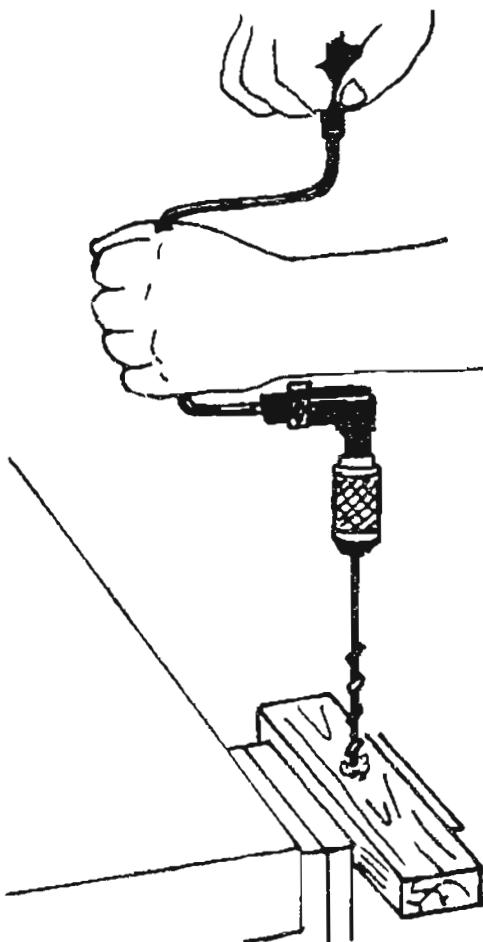


سوراخ کردن توسط تنه متنه شترکلو (جغ深切ای)

سوراخکاری:

محلی را که باید سوراخ کنید با سوزن خط کش تعیین کنید.

کار را بگیره بیندیدن سوک مترا در محیطکه با سوزن خط کش مشخص شده قرار دهید.

تنه متنه را در جهت گردش عقربه ساعی ساعت با دست بچرخانید تا کار سوراخ شود. دقیق کنید که متنه نسبت به کار گونیا باشد.

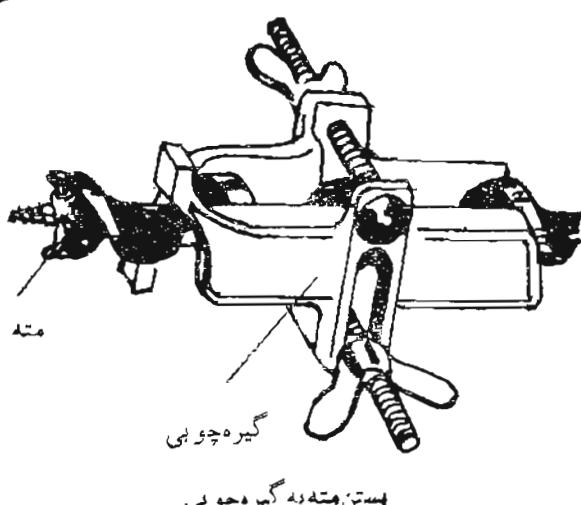


تیز کردن متنه:

در موقع تیز کردن متنه نکات زیر را رعایت کنید:

۱. متنه را در گیره چوبی محکم کنید.




۲- با سوهان تخت بسیار نازک پادو دم داخل بیلچه را تیز کنید. هر دو بیلچه با بدیک اندازه سوهان شود.

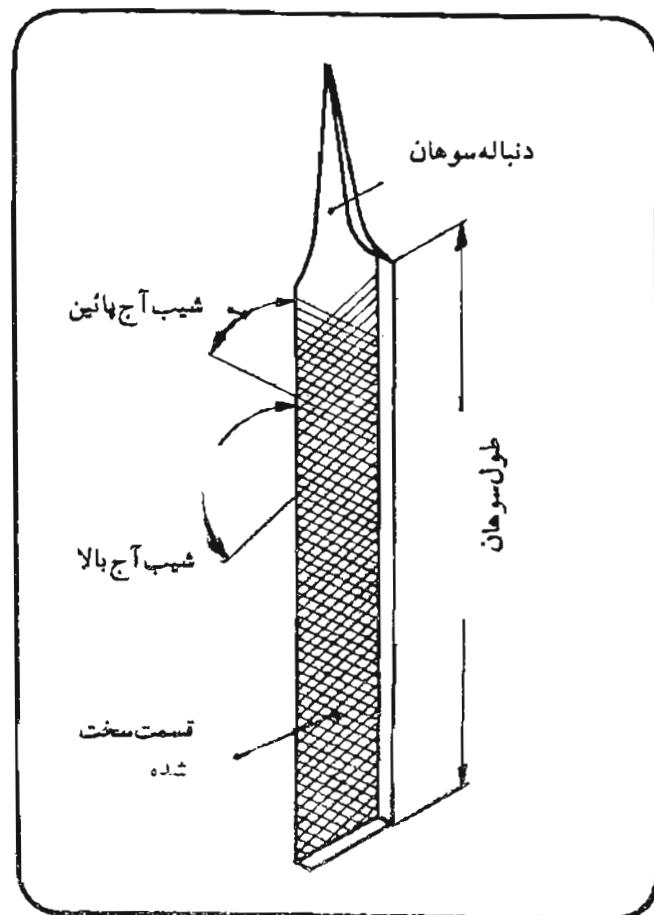

سوهان :

سوهانها را در اندازه و شکل‌های مختلف می‌سازند که بنام تخت و چهارگوش گردونیم گردو سه پهلو معروف است. طول سوهانها از ۱۰ تا ۳۶ سانتی‌متر تغییر می‌کنند. سوهان ممکن است یک آج بادو آج باشد. از سوهان برای صاف کردن لبه‌های کار و سطوح منحنی که صاف کردن آنها با سایر ابزارها مشکل است استفاده می‌نمایند.

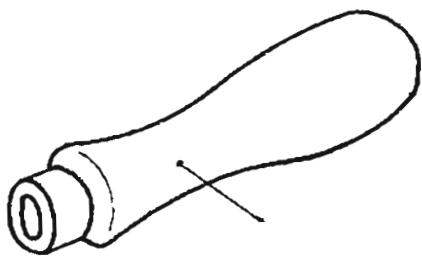

دسته سوهان

دسته سوهان که از چوب یا لاستیک باکانوچو است،
دم سوهان که داخل دسته سوهان میشود.
دسته سوهان طوری ساخته شده که هنگام سوهانکاری
بر احتی در دست جا بگیرد.




سوهان دو سر

سوهان دوسر :
سوهان دوسر میله فولادی آبداده و گردی است که
دو سر آن نخ است یک سر این سوهان از یک طرف و سر دیگر
آن از هر دو طرف آج دارد. از این سوهان برای تیز کردن نوک
متهای مارپیچ استفاده میشود.



سوهان آج درشت

سوهان ازنظر آج به سه دسته تقسیم میشود.

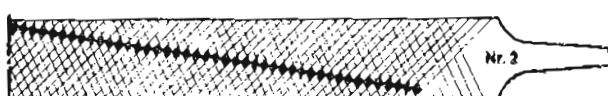

سوهان آج متواسط


۱ - سوهان آج درشت

۲ - سوهان آج متواسط

۳ - سوهان آج ریز



سوهان آج ریز

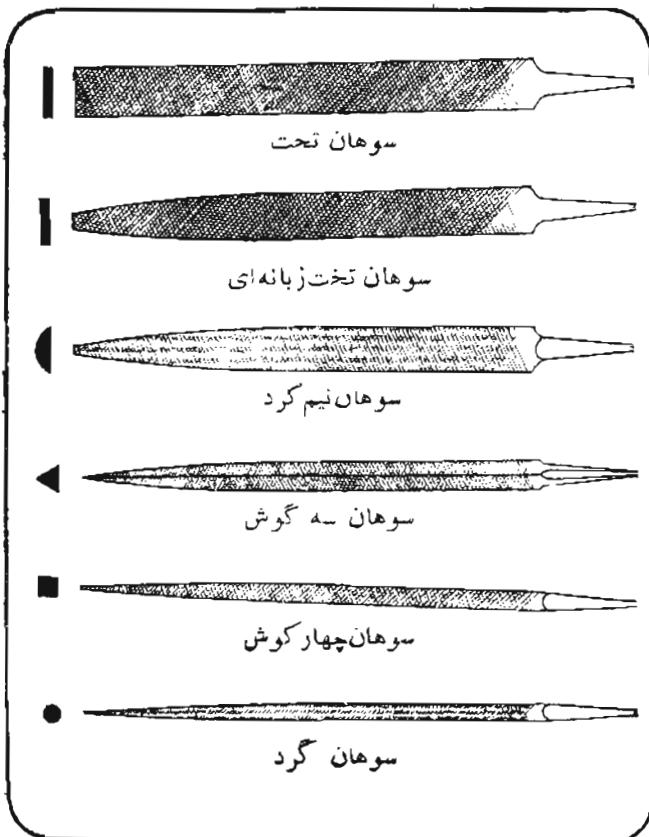

سوهان تخت: که بیشتر از سوهانهای دیگر بکار می‌رود و از آن در فلزکاری استفاده می‌کنند.


سوهان دستی مثل سوهان تخت است، فقط یکی از پهلوهای آنرا آج نمی‌زنند تا کنار کار را نساید.

سوهان نیمه‌گرد: برای سوهانکاری سطوح منحنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوهان سه گوش: این سوهان برای سائیدن گوش‌های داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


سوهان چهار گوش: از این سوهان برای چهار گوش کردن سوراخها و سوهانکاری شیارها استفاده می‌شود.

سوهان گرد: برای سوهانکاری داخل سوراخها و قوس دادن به قطعه کار بکار می‌رود.

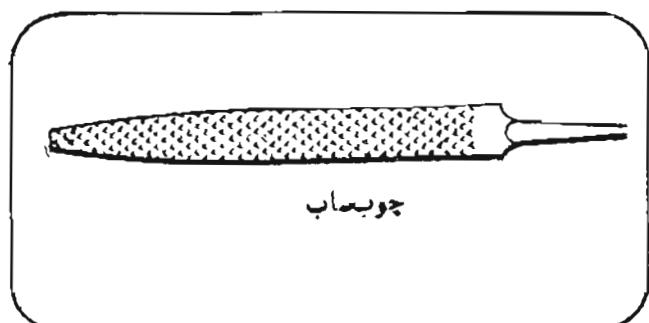

چوب ساب:

چوب ساب از نظر اندازه و شکل سوهان تخت است و لی آجهای آن خیلی در شتر از آجهای سوهان است.

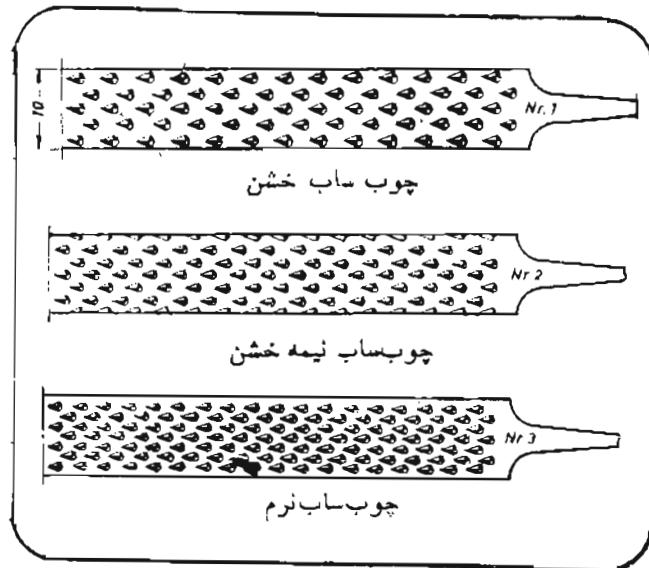

چوب ساب دارای انواع زیراست:

۱ - چوب ساب خشن

۲ - چوب ساب نیمه خشن

۳ - چوب ساب نرم


از چوب ساب برای برداشتن قسمتهای اضافی کار قبل از سوهانکاری استفاده می‌شود.

ارتفاع گیره در سوهانکاری :

در سوهانکاری باید ارتفاع گیره از سطح کارگاه
باندازهای باشد که وقتی کارگر کنار میز کار میابستد آرنج
اور روی گیره برسد.


قطعه کار را طوری به گیره میز بیندید که هنگام
سوهانکاری دست به میز کار گیر نکند.

ارتفاع کاربرای سوهانکاری

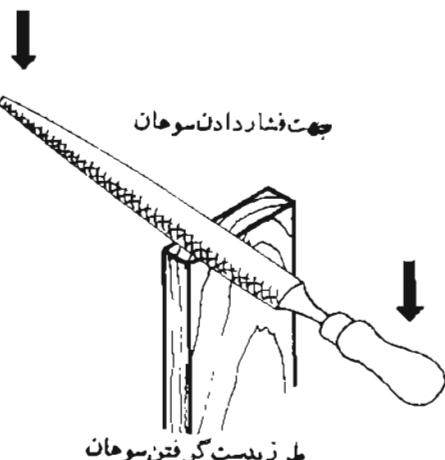


طرز بدهست گرفتن سوهان :

سوهان را طوری در دست بگیرید که دسته سوهان در
دست چپ و مرسوهان در کف دست راست قرار گیرد.
دقیق کنید هنگام سوهانکاری فشار هر دو دست بطور
مساوی روی سوهان وارد شود.

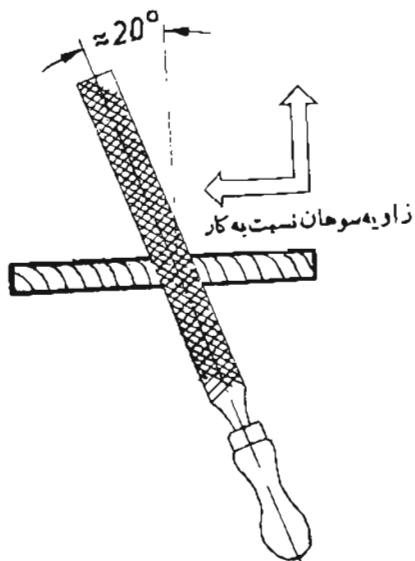

سوهان را نسبت به کار زاویه دار بگیرید تا موقع
سوهانکاری باعث شکستن الیاف چوب نشود.

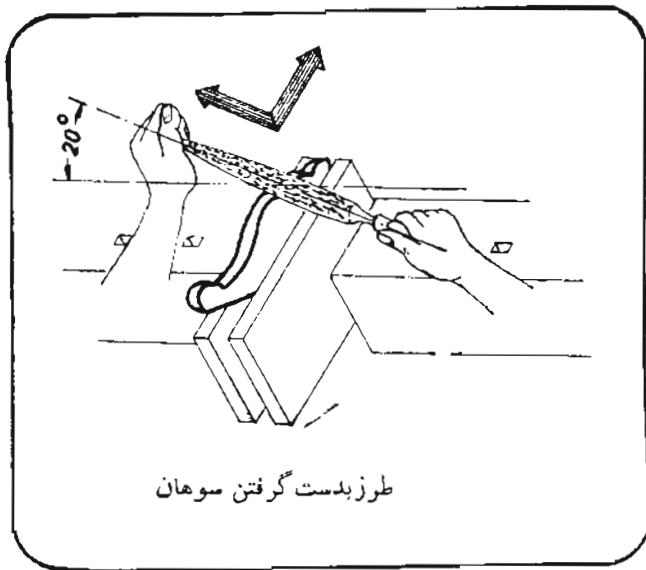

طرز بدهت گرفتن سوهان

سوهانکاری:

هنگام سوهانکاری بکقطعه دقت کنید که :


۱— ارتفاع قطعه نسبت به میز حفظ شود.

۲— سوهان را درست در دست بگیرید.

۳— زاویه سوهان را حفظ کنید.

۴— هنگام حرکت دادن سوهان به جلو و عقب سوهان

باید بطرف راست نیز حرکت داده شود.

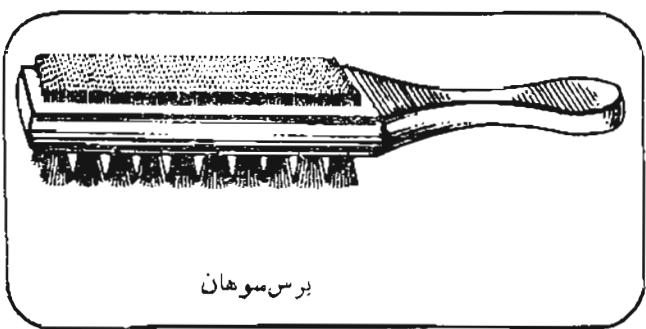

برس سوهان


برس سوهان:

برس سوهان مثل برس‌های موئی است فقط بجای مو

از سیم یا فولاد استفاده شده است.

سیم‌های بک‌طرف برس نرم و بلند و سیم‌های طرف
دبگر زبر و کوناه است. از برس برای خارج ساختن ذرات
ریز چوب و فلز که بین آج‌های سوهان می‌چسبد استفاده
می‌شود.

در موقع پاک‌کردن سوهان باید برس را بموازات
آج‌های آن کشید.

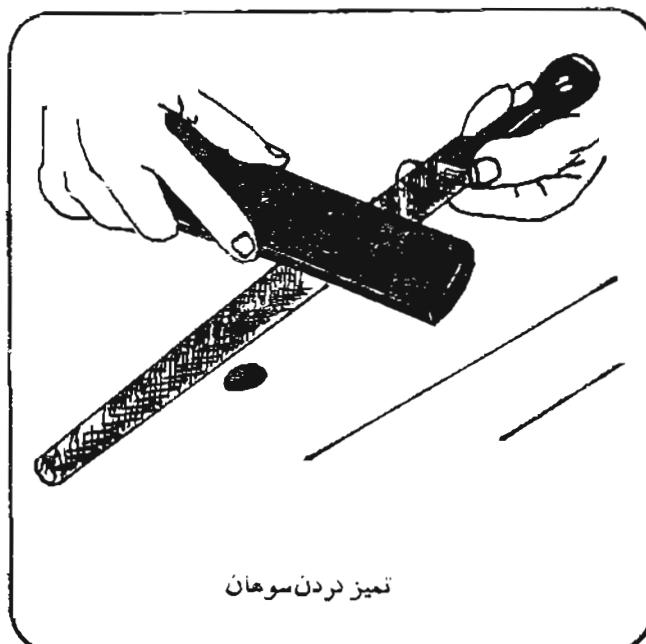

تعییز دردن سوهان

تمیز کردن سوهان:

در موقع سوهانکاری اغلب براده در آج‌های سوهان
گیرمی‌کند و سطح صاف قطعه کار را خراش می‌دهد و عمل
براده‌برداری بخوبی انجام نمی‌گیرد.

برای پاک‌کردن سوهانهای دنده درشت از برس سیمی
و با ورق فلزی نرم و برای سوهانهای نرم از قطعه چوب و یا
ورق برنجی استفاده کنید.

چکش میخ کش:




چکش میخ کش

سرچکش میخ کش از فولاد ریختگی است که یکطرف آن بشکل چنگال خم شده و طرف دیگر ش تخت است. دسته چکش چوبی است. از این چکش برای کوبیدن میخ یا بایرون کشیدن آن استفاده میشود. وزن چکش از ۲۰۰ تا ۶۰۰ گرم است. چکشهای سبک در ظرفیکاری و چکشهای سنگین برای کوبیدن میخ های بزرگ بکار میرود.


طرز کار با چکش میخ کش:

بسته به بزرگی و کوچکی کار، قطعه کار را می توانند به گیره بسته با اینکه آزاد روی میز قرار دهید. سپس چکش میخ کش را طوری فرار دهید که سر میخ داخل شبار چکش گیر نماید و قسمت انتهایی دسته چکش را در دست گرفته و با یک حرکت یکنواخت میخ را خارج کنید.

چکش فاق کن:

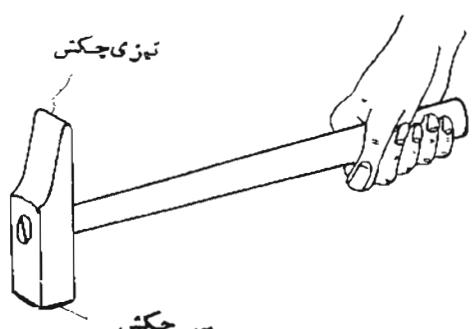


سرچکش فاق کن نیاز از فولاد ریختگی است. یکطرف آن خمیده و نوک تیز است که باسانی بین لایه های چوب داخل میشود. از این چکش برای فاق در آوردن چوب با کمک مغار یا کوبیدن میخ استفاده مینمایند.

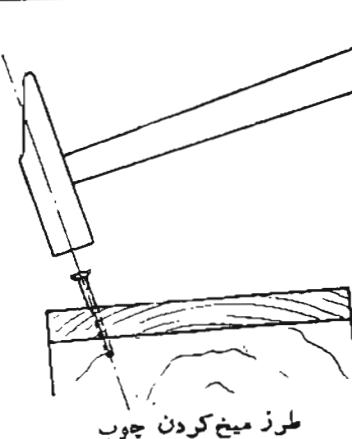

برای کوبیدن میخ چکش را طوری نگاهدارید که سطح چکش کاملا باسطح میخ موازی باشد تا میخ کاملا مستقیم در چوب فرورد.


چکش چوبی :

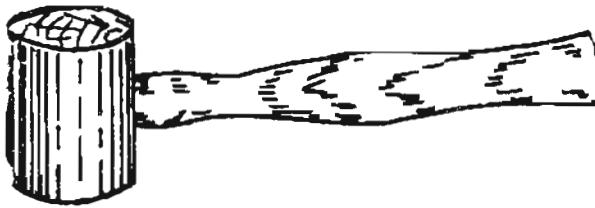

چکش چوبی

سراین چکش از استوانه بزرگ چوبی با دو پیشانی مسطح تشکیل میشود و دسته آن کوتاه است . از چکش چوبی برای کوبیدن اسکنه یا مغار استفاده میشود .


پیچ گوشتی :

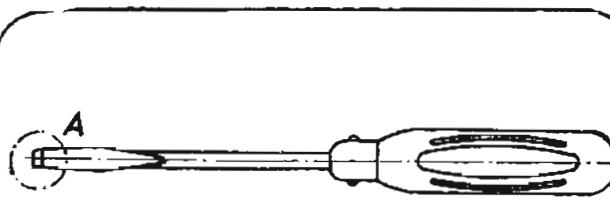

پیچ گوشتی

پیچ گوشتی میله فولادی با سرکرهای شکل است که به دسته چوبی یا پلاستیکی و یا فلزی وصل میشود . میله فولادی را آب میدهند تا در مقابل نیروی پیچش زیاد مقاومت داشته باشد .

پیچ گوشتی ها را بر حسب بلندی میله فولادی آنها طبقه بندی میکنند . طول میله فولادی از ۶ تا ۳۰ سانتیمتر غیربر میکند .

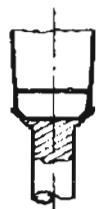

شیار پیچ باید متناسب
به نای پیچ گوشتی باشد




در موقع بکار بردن پیچ گوشتی باید توجه داشت که پهنا و خامت نوک آن متناسب با شکاف پیچ باشد .

نکاتی که باید در موقع بکار بردن پیچ گوشتی در نظر گرفت :

- ۱ - از وارد کردن ضربه به پیچ گوشتی باید خودداری کرد .
- ۲ - باید توجه داشت که پیچ گوشتی باندازه صحیح و مناسب بکار برده شود و همیشه در امتداد پیچ قرار گیرد .
- ۳ - نوک پیچ گوشتی را باید طوری سنگ بزنید که جاک سرپیچ را کاملاً برکند .


سنبله :

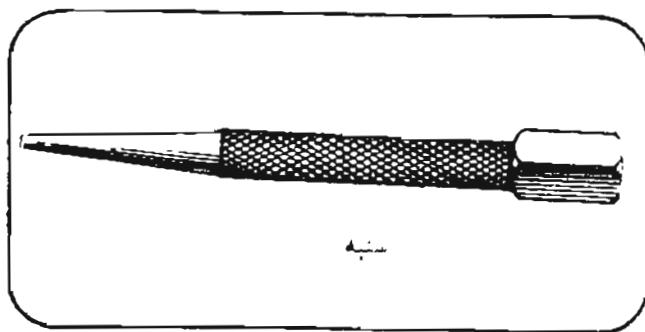

سنبله


سنبله از فولاد مخصوص ابزار ساخته میشود و دارای دماغه مخروطی آب داده است . بدنه سنبله را آج میدهند تا در موقع کار میان انگشتان نلغزد . در مدلسازی سرمهیخها را با سنبله در کار فرمیبرند تا اثرچکش روی سطح کار باقی نماند و هنگام زندیدن سرمهیخ به زنده گیر نکند .

سنبله نشان :

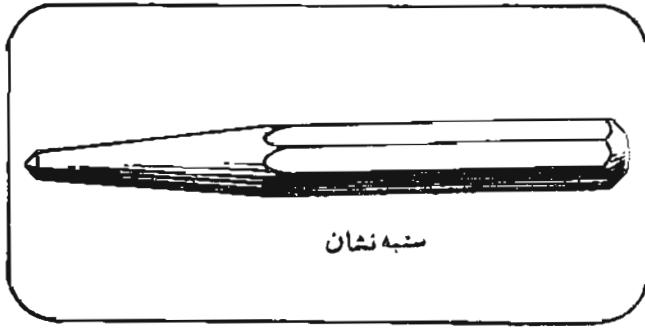

سنبله نشان

سنبله نشان از میله فولادی هشت پرساخته میشود . نوک این سنبله راتیز میکنند . بدنه هشت پرس سنبله مانع لغزیدن آن میان انگشتها میشود . از سنبله نشان برای علامت گذاری محلی که باید بوسیله مته سوراخ شود و نشانه گذاری خط پیرامون الگو روی چوب و علامت گذاری قطعات یکه باید پیاده و دوباره سوار شوند استفاده مینمایند .

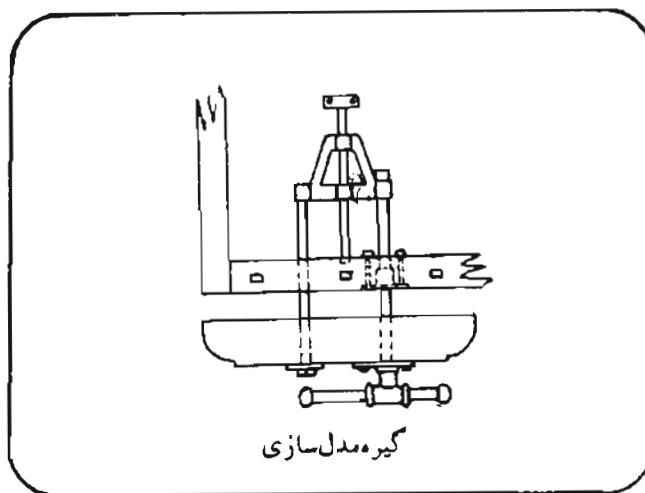


گبره مدل سازی

گبره مدل سازی :

این گبره دارای دوفک و دومیله راهنمای ویک پیچ بلند است .

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به چوب بفکهای فلزی آن دو صفحه چوبی وصل شده است . از گبره هایی که به میز نصب شده برای نگهداری کار در موقع اره کردن و زندیدن و سوراخکاری و کام زبانه در آوردن و سربیشم کاری استفاده می نمایند .

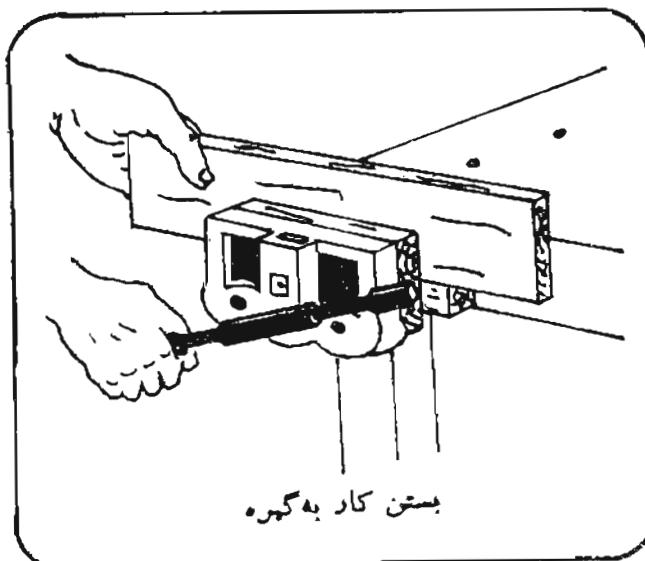

بسن کار به گبره

طرز کار با گبره :


اگر دسته گبره را در جهت گردش عقربه ساعت بپردازیم دهانه گبره بسته می شود و اگر آنرا خلاف جهت گردش عقربه ساعت بپردازیم دهانه گبره باز می شود .

مراقبت از گیره:


گیره را مرتب و بموضع باید روغنکاری کرد.

از چکش زدن روی دسته گیره و بکار بردن اهرم بمنظور محکم کردن آن و چکش کاری روی قسمتهای دیگر گیره باید خودداری نمود.

قید یا تنگ:

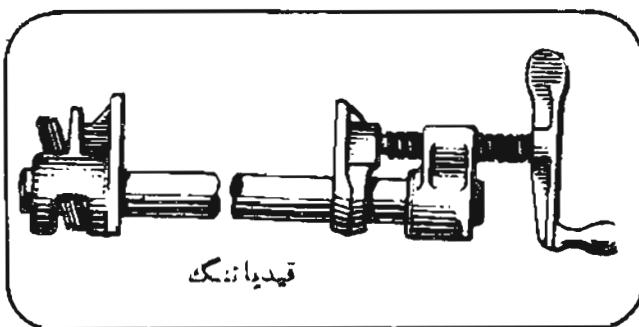


قید یا تنگ از دوفک تشكیل می شود که می توان آنها را روی میله به طول دلخواه سوار کرد. فک ثابت روی پیچ انتهای میله محکم می شود و فک متحرک در امتداد میله می لغزد و در محل معین قفل می شود. از تنگ برای فشردن قطعات درز شده در موقع چسبانیدن آنها بیکدیگر استفاده می شود.

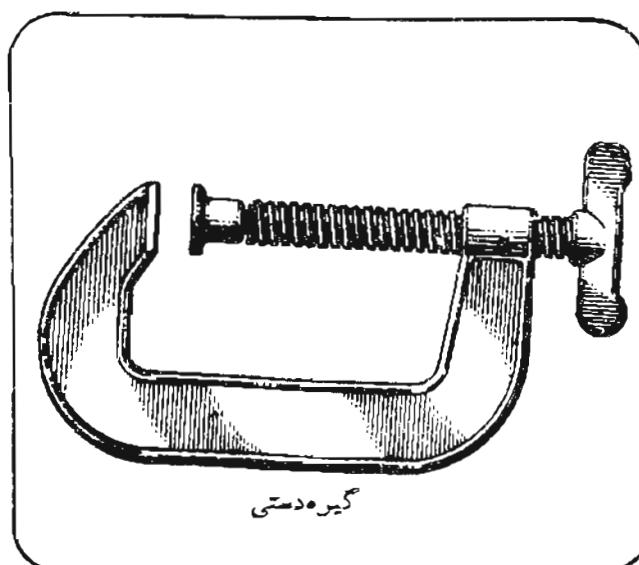


گیره دستی از یک کمان و یک پیچ تشكیل می شود. پیچ در سوراخ قلاویز شده انتهای کمان می پیچد. بدیک سر پیچ دسته ای برای چرخاندن آن و بمسر دیگر پولک مسطوحی وصل شده است. این پولک در زبانه انتهای پیچ می پیچد. فاصله بین دوفک گیره دستی بین ۵ تا ۳۰ سانتیمتر است. از این گیره برای محکم کردن کار روی میز کار یا میز ماشین و همچنین برای فشردن قطعات روی هم در موقع چسبانیدن آنها استفاده می شود.

گیره چوبی (پیچ دستی):

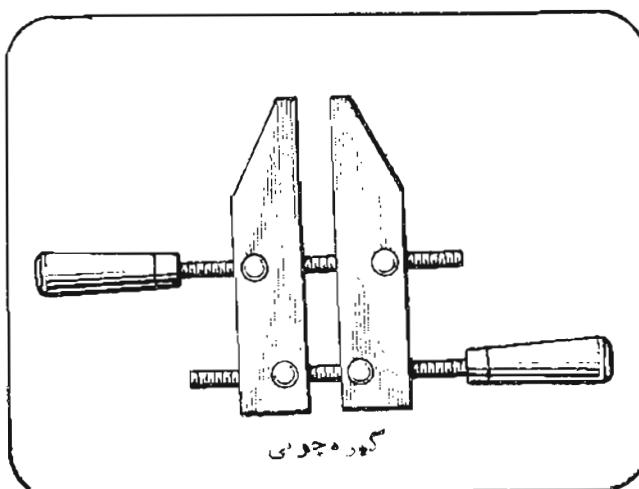

گیره چوبی دارای دوفک چوبی بلند است که داخل هر یک از آنها دو مهره فلزی نصب شده است. دو پیچ تنظیم که به انتهای هر یک یک دسته چوبی محکم شده در مهره ها می پیچد. گیره چوبی در اندازه های مختلف ساخته می شود. فاصله بین دوفک گیره چوبی ممکن است ۵ تا ۳۶ سانتیمتر باشد. از گیره دستی برای قید کردن کار چسب شده و یا نگهداری مصالح در موقع کار استفاده می شود.

چوبگیر :

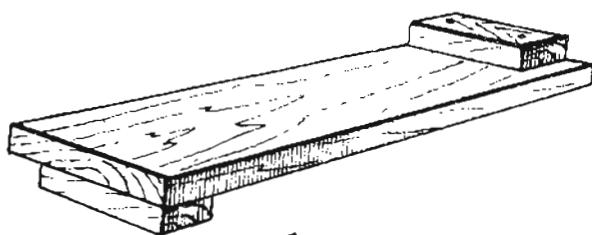

چوبگیر

چوبگیر از تخته‌ای تشکیل می‌شود که در هر طرف آن یک مانع چوبی کاملاً محکم شده است. چوبگیر اطوری روی میز کار قرار میدهد که مانع چوبی زیری بدلیه میزگیر کند و کار را روی آن قرار می‌دهند. مانع بالائی از لغزیدن کار روی چوبگیر جلوگیری می‌نماید. برای قطع کردن قطعات چوب از چوبگیر استفاده می‌کنند.

لیسه دستی :



لیسه دستی

لیسه دستی قطعه فولادی بشکل مربع مستطیل نازک به اندازه‌های تقریبی 8×13 سانتی‌متر است که حالت فربیت دارد. با کشیدن لیسه روی چوب می‌توان پوشال نازکی برداشت و سطح آنرا پرداخت کرد.

از لیسه دستی برای پرداخت چوبهای بالایاف نامنظم و گره‌دار که کاف کردن آنها بارندۀ امکان پذیر نیست استفاده می‌شود.

لیسه گرد:



لیسه گرد


لیسه گرد از یک قطعه فولاد فشر ساخته شده و بیضی شکل است. اطراف لیسه گرد و نیز است بطوریکه می‌توان از نمام آن استفاده نمود. از این ابزار برای پرداخت نمودن مدلها و سطوح نامنظم استفاده می‌شود.

لیسه دسته‌دار:



لیسه دسته‌دار

لیسه دسته‌دار شبیه لیسه دستی است که بسیه بدنه فولادی محکمی سوار می‌شود. بدنه دو دستگیره دارد که بوسیله آنها می‌توان هنگام لیسه کاری فشار بیشتری به تیغه وارد کرد. از این لیسه برای پرداخت کردن چوب استفاده می‌کنند.

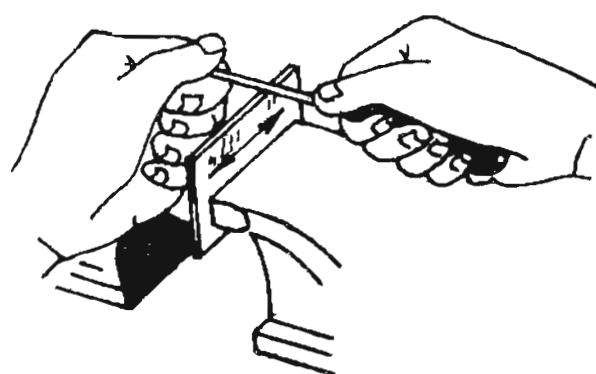


تیز کردن لیسه با سوهان

تیز کردن لیسه


ابتدا کناره های لیسه را با سوهان بسیار نرم صاف

کنید.

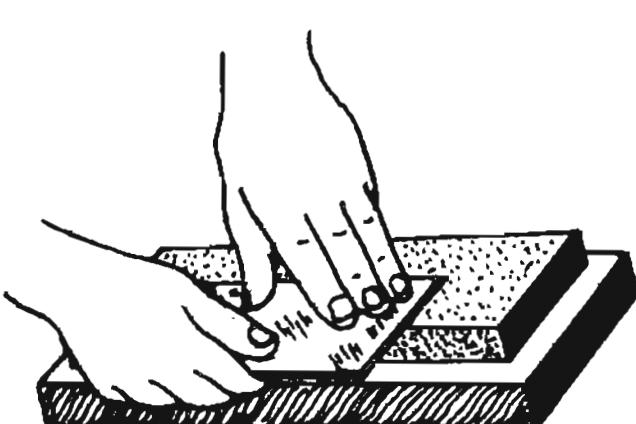

تیز کردن لیسه با سنگ


سپس برای ازبین بردن اثر سوهان لیسه را با سنگ
مخصوص سنگ بزنید روی آن متصل بکشید تا کاملا تیز
شود.

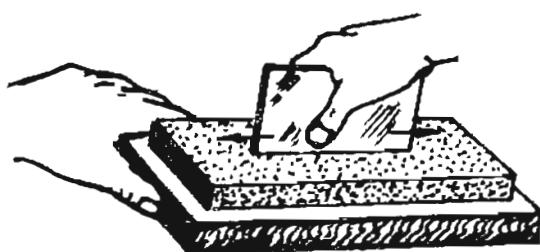

جهت تیز کردن


دقت کنید که لیسه را فقط در یک جهت روی سنگ

بکشید.

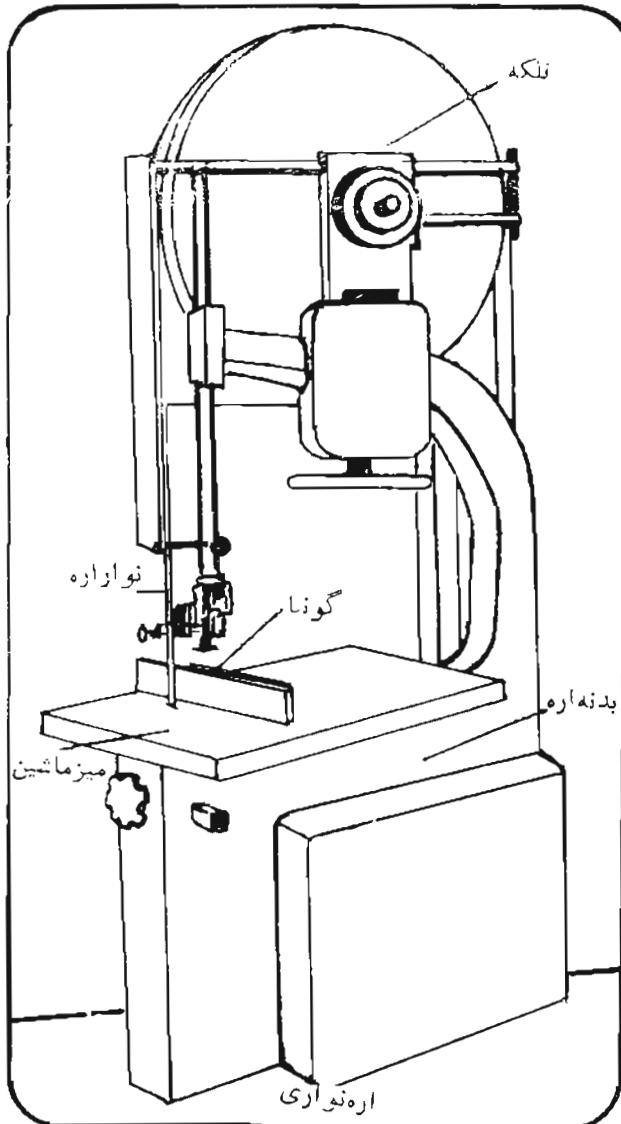

اره نواری:

چوب را با اره نواری میبرند. این اره دوفلکه دارد که یکی از آنها بوسیله موتور الکتریکی بگردش درمی‌آید. نوار اره روی فلکه‌ها قرار دارد و ضمن گردش فلکه‌ایکه به موتور وصل شده حرکت میکند. در اینحال اگر قطعه چوبی را به نوار نزدیک کنید بریده میشود.

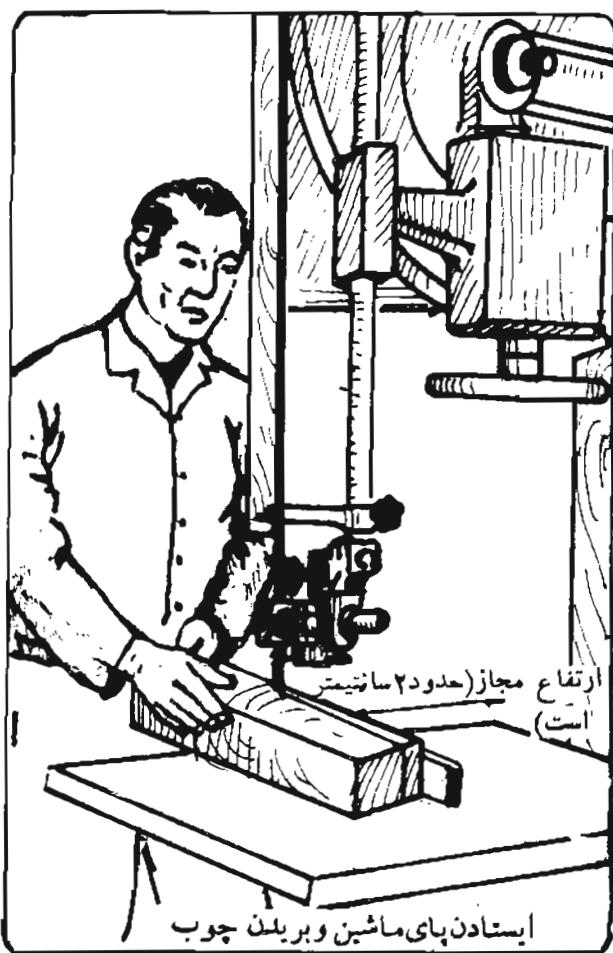


طرز کار با ماشین اره:

جلوی میز ماشین اره بایستید و چوبی را که میخواهید ببرید به نوار اره نزدیک کنید. ابتدا گونیای اره را به فاصله دلخواه میزان کنید. سپس چوب را به میزو گونیا چسبانید و بجلو حرکت دهید.

طرز برشیدن چوب:

اگر چوب را طوری بسمت جلو ببرید که همشه به گونیا چسبیده باشد نوار اره آنرا در امتداد خط مستقیم خواهد برد. در موقع برشیدن باید چوب را بسمت نوار قشار بدمید. وقتی بر قم به آخر میرسد بجای فشار دادن چوب آنرا از قسمت صر برشید شده بکشید تا عمل برش تمام شود.


ایمنی :

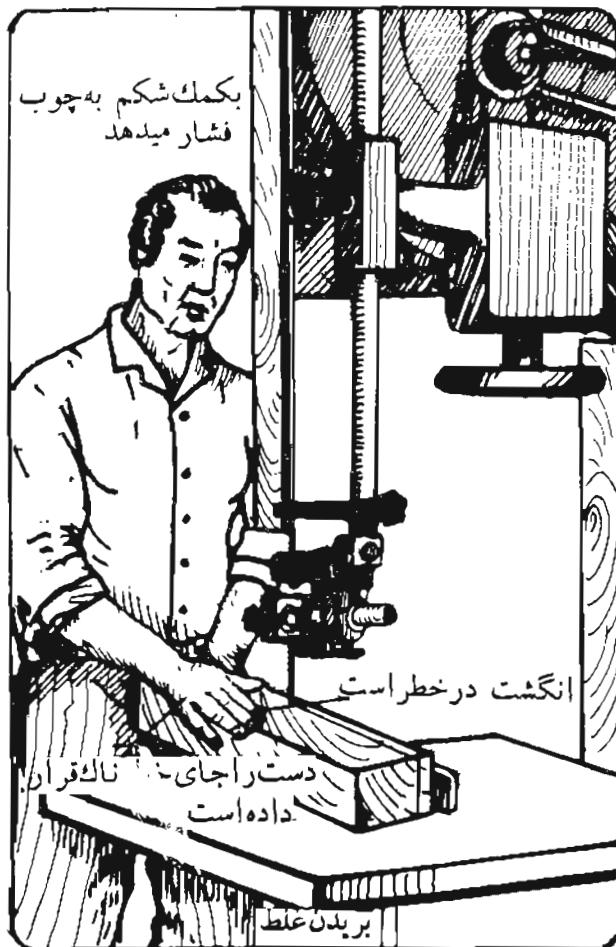

- ۱- برای حرکت دادن چوب به جلو نباید از بدن و شکم کمک گرفت.
- ۲- از نزدیک کردن دست به نوار اره خودداری کنید.
- ۳- هر گز انگشت خود را از فاصله نوار اره و گونیا عبور ندهید.
- ۴- نوار اره را قبل از راه انداختن ماشین کنترل کنید.
- ۵- از نوار فرسوده استفاده نکنید.
- ۶- برای بریدن چوب ارتفاع برش را کاملاً تنظیم کنید. حداقل فاصله راهنمای اکار حدود ۲ سانتیمتر است.
- ۷- دقیق کنید که در چوب میخ یا پیچ وجود نداشته باشد.
- ۸- چوبهای دور را هر گز بدون تکیه گاه با قید نبرید.
- ۹- با اره هایی که فلکه بالائی آنها حفاظ ندارد کار نکنید.
- ۱۰- نگذارید کسی سمت راست اره بایستد.


اره گرد یا اره مجموعه‌ای:

از این اره برای بربدن و قطع کردن و شیارزدن تحت زوایای مختلف استفاده می‌شود.
چوب را روی میز ماشین قرار دهید. تیغه اره را بوسیله دسته‌ای میتوان تا زاویه ۴۵ درجه نسبت به میز ماشین تغییر داد و چوب را با هرزآویدهای بربد.

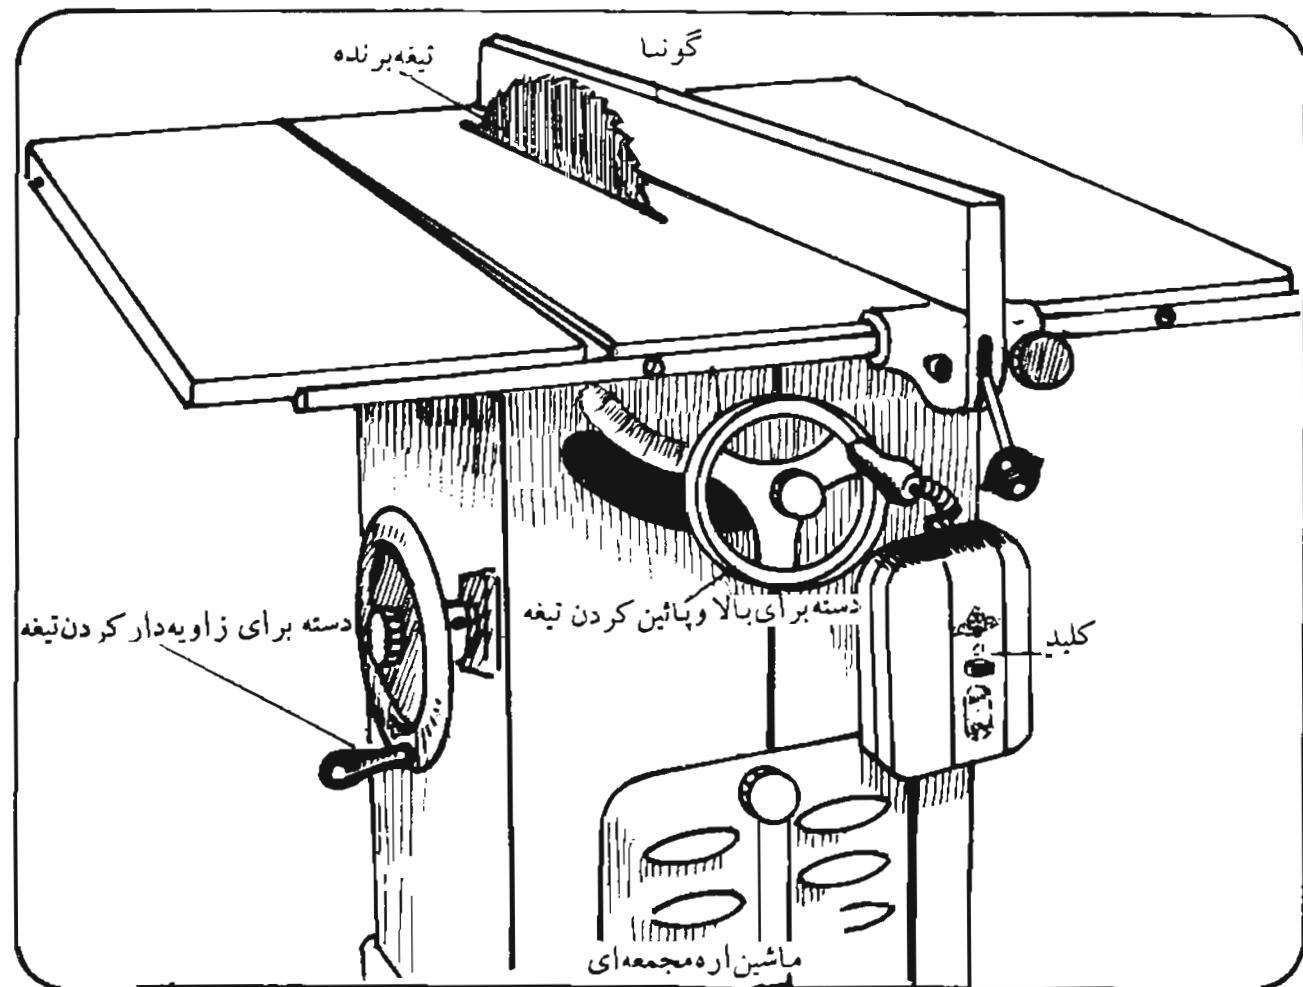

تیغه اره

تیغه این ماشین بشکل پولک نازکی است که محیط آن دندانه‌ای تیز دارد. پولک دندانه‌دار که اره دستگاه نامیده می‌شود ضمن گردش چوب را می‌برد. اره بوسیله دسته بالا و پائین می‌رود و چوبهای با ضخامت مختلف را می‌برد.

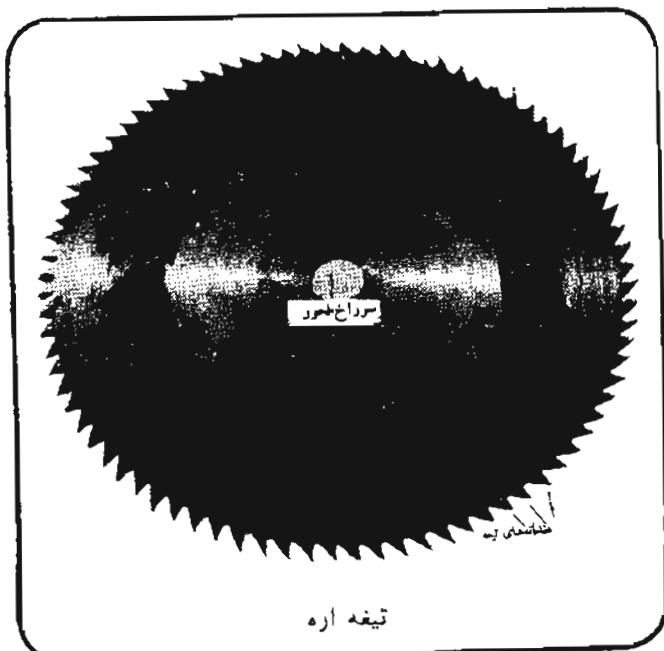



طرز کار با ماشین اره مجممه‌ای

کار گزار باید سمت چپ اره بایستد و با دست چوب را بجلو حرکت دهد.


چوب را باید طوری گرفت که هرچه ممکن است دست از تیغه اره دورتر باشد.

ایمنی:

- ۱- هرگز انگشت خودرا از فاصله بین تیغه اره و گونیا عبور ندهید.
- ۲- در انتهای برش باید چوب را بوسیله دیگری بجلو ببرید.
- ۳- از نزدیک کردن دست به تیغه اره خودداری کنید.
- ۴- مراقب باشید در چوب میخ پاییج وجود نداشته باشد.
- ۵- هرگز بدون گونیا از این ماشین استفاده نکنید.


ماشین خراطی :

با ماشین خراطی قطعات استوانه‌ای یا مخروطی را می‌تراشند. قطعه چوب را که می‌خواهند بشکل مطلوب در آورند به ماشین خراطی می‌بینندند و آنرا به گردش در می‌آورند. ضمن گردش چوب لبه تیز مغاررا به آن نزدیک می‌کنند و چوب را به هر شکلی که بخواهند می‌تراشند.

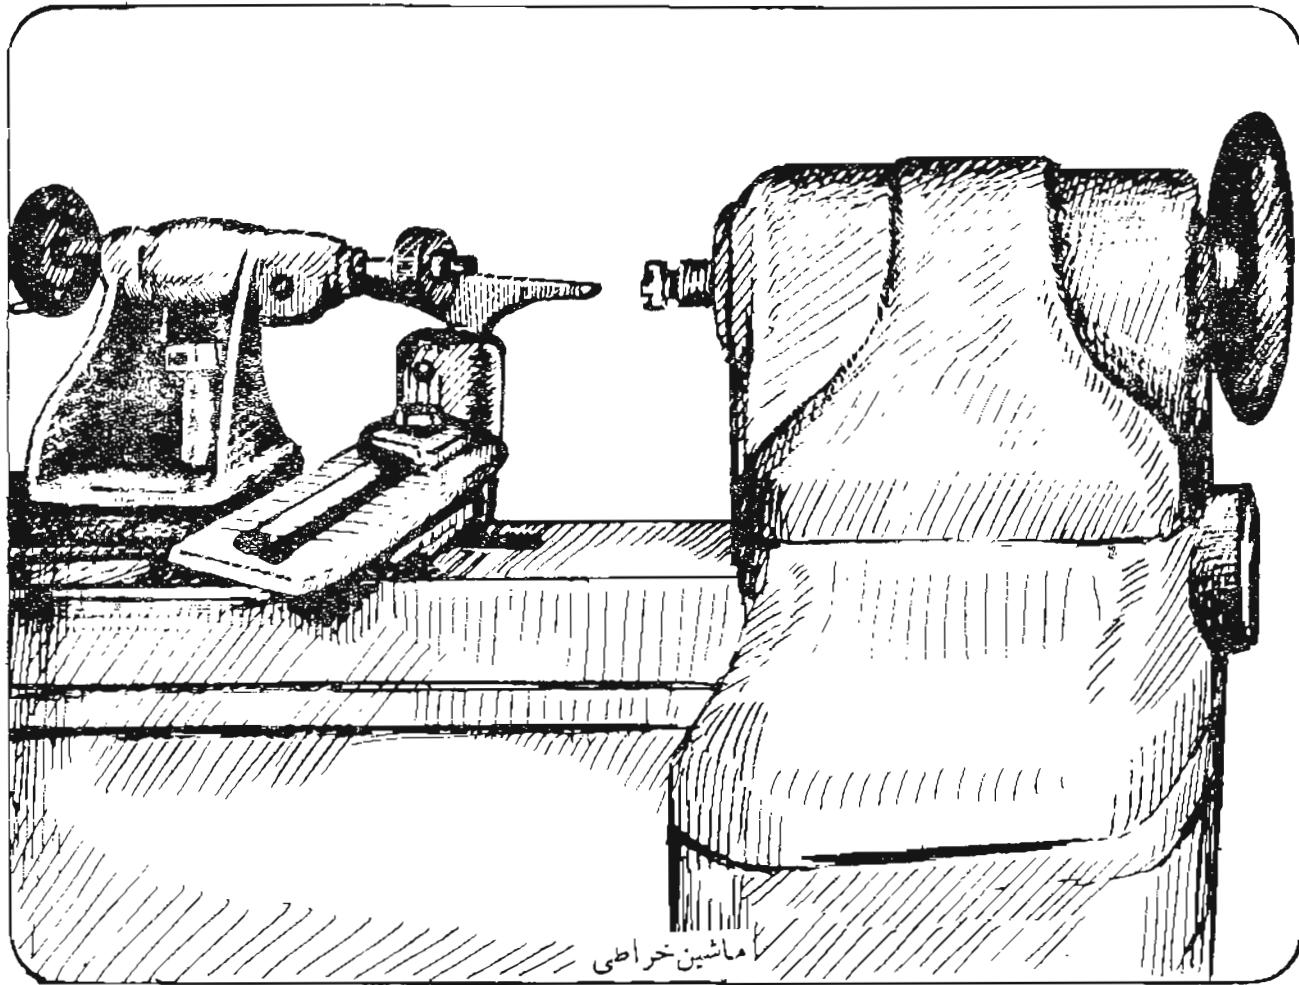


اجزاء ماشین خراطی :


- ۱- بدن که قسمتهای دیگر روی آن قرار گرفته است.
- ۲- پایه که بدن روی آن نصب میشود.
- ۳- پیش دستگاه که مرغلک یا سه نظام، یا صفحه روی آن سوار میشود.
- ۴- دستگاه مرغلک.
- ۵- تکیه گاه مغار که در موقع خراطی مغار روی آن قرار میگیرد.
- ۶- تکیه گاه T شکل متحرک.
- ۷- دستگاه سوپرت که قلم گیر روی آن نصب است.

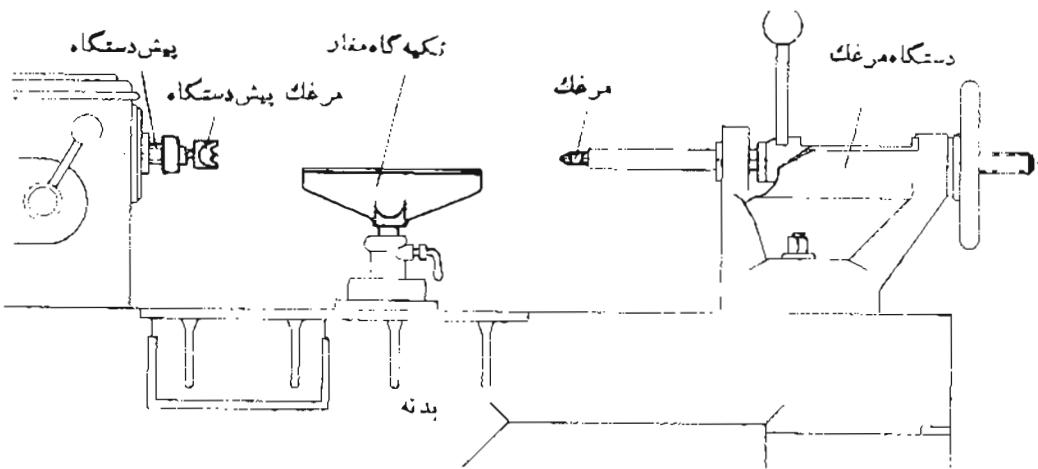


طرز کار با ماشین خراطی :

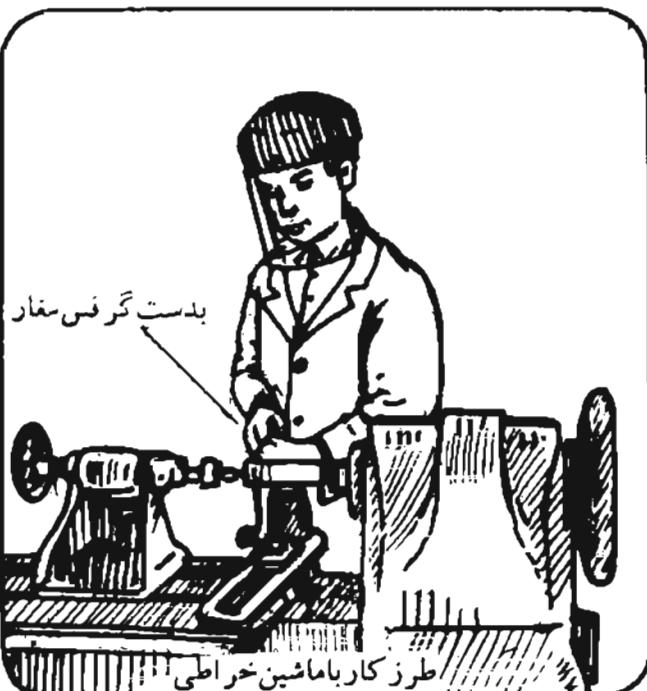


بسته به نوع کار، کار را بین دومرغلک یا روی پنجمودبا روی پس دستگاه نصب کنید. سپس مغار را طوری بگیرید که دسته آن زبرآرنج و تیغه اش در کف دست قرار بگیرد. مغار را روی تکیه گاه قرار دهید و با حرکت یکنواخت عمل خراطی را انجام دهید.

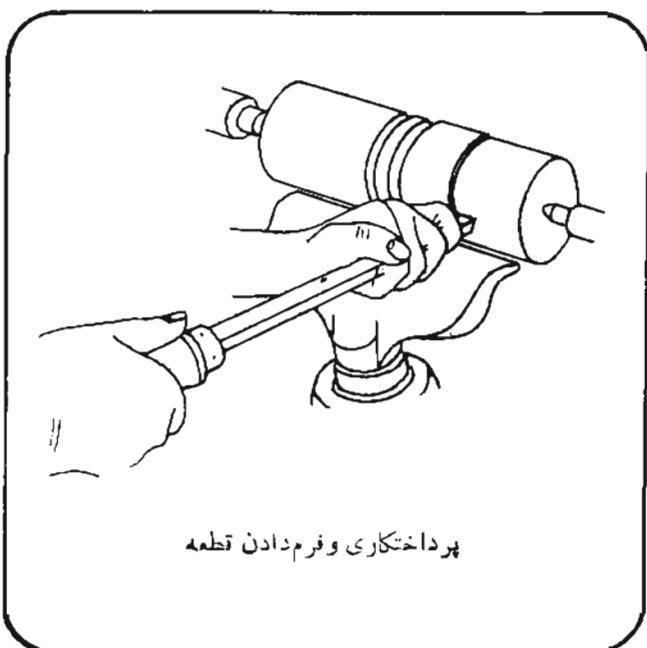


برای تراشیدن یک قطعه ابتداء آنرا بوسیله اره بشکل چهارگوش یا شش گوش در آورده بین دومرغلک دستگاه خراطی بینندید. ابتدا بوسیله مغار منقر که برای خشن کاری است کار را تا حدی گرد کنید.

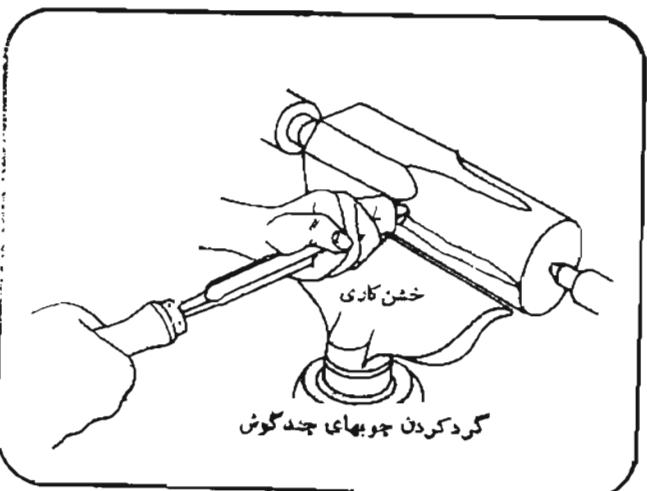


توسط ابزار نخت پرداخت کرده و به اندازه معین در آورید.

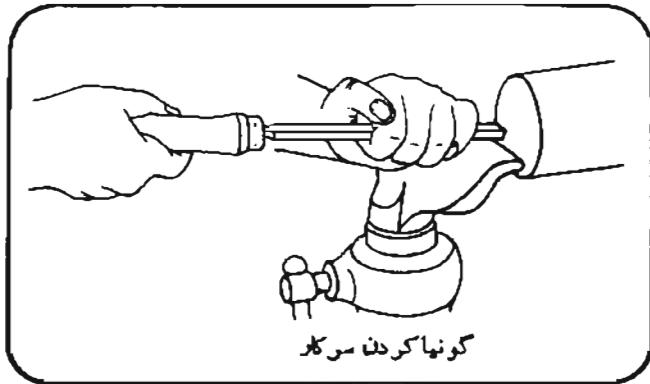


برای درآوردن سوراخ کار را به سه نظام ماشین خراطی بیندید. کف آنرا با مغارنخت صاف کنید.

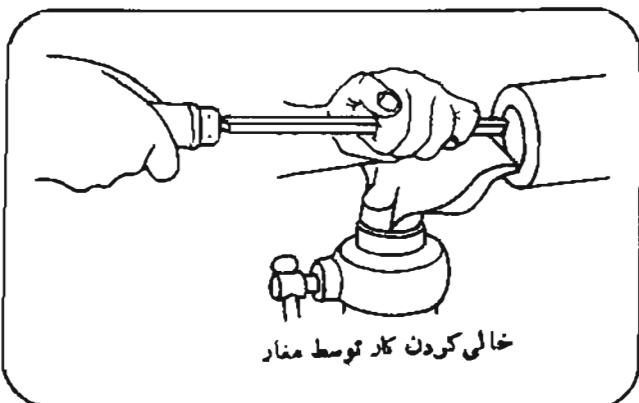


بامغار انگشتی سوراخ را درآورید.

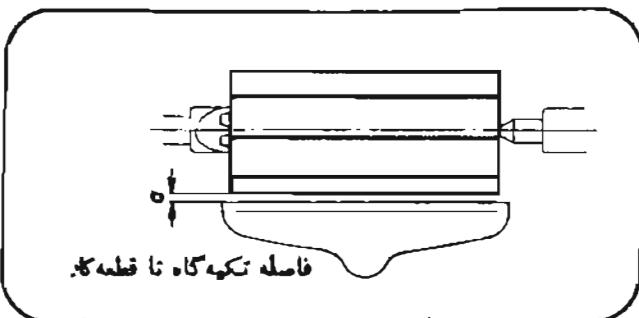

شکل رو برو طرز استفاده از تکیه گاه را برای کف تراشی نشان میدهد.

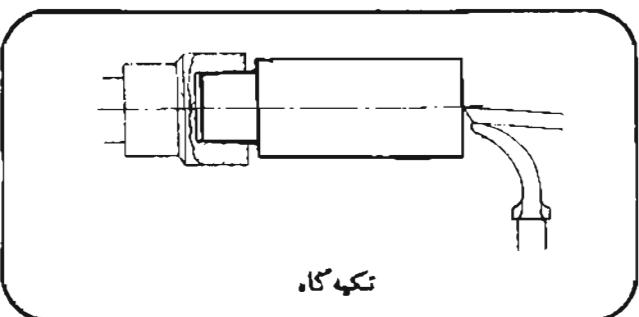

برای ساختن یک قطمه کار مراحل زیر باید طی شود:
قطعه کار را بین دو مرغک بینند و تکیه گاه را تا حد امکان به قطمه کار نزدیک کنید.

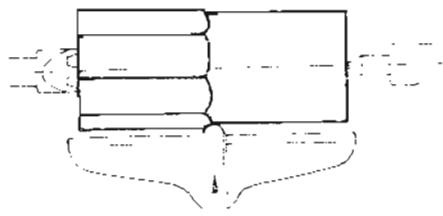

جهت حرکت مدار برای کارهای خشن




ابتدا با مغار انگشتی خشن کاری را انجام دهد.

سپس با مغار سرتخت سطح کار را پرداخت کنید.


حرکت مغار در طول خراطی باید یکنواخت باشد.



جهت حرکت مدار برای پرداختکاری

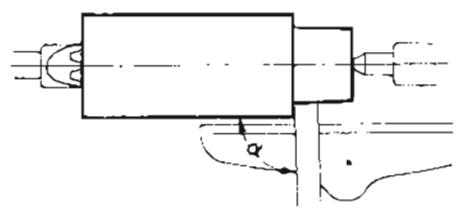

هنگام فرم دادن سرقطعه تکبه گاه را تحت زاویه قرار دهد ناقطعه کار را بنواید فرم دار بترایشید.

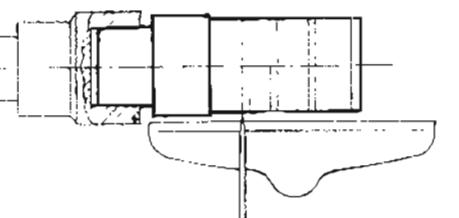

خط کشی کار

قبل از فرم دادن قطعه کار محلهای لازم را توسط سوزن خط کش مشخص کنید تا هنگام کار اشتباه نکنید.

در موقع خراحتی به نکات زیر توجه کنید:


- ۱ - برای هر کار مغار مناسب انتخاب کنید.
- ۲ - دور ماشین از حد مجاز بیشتر نباشد.
- ۳ - نکبه‌گاه را طوری تنظیم کنید که ناحد امکان نزدیک به کار باشد و به برند مغار از مرکز کار بالاتر باشد.
- ۴ - از وسائل ایمنی استفاده کنید.
- ۵ - هرگز بدون نکبه‌گاه از پرگار یا مغار استفاده نکنید.

ماشین رنده:

برای رندين و پوشال برداری از ماشین رنده استفاده می‌کنند.

تیغه رنده در محیط استوانه‌ای محکم شده است. استوانه بوسیله موتور الکتریکی بادور زیاد می‌چرخد و تیغه‌های محیط آن از سطح چوب پوشال بر میدارد.

میز ماشین رنده از دو قسمت تشکیل می‌شود و غلطک تیغه‌دار در وسط این دو قسمت قرار گرفته است. بوسیله بالا و پائین بردن میز ماشین می‌توان ضخامت پوشالی را که تیغه رنده از چوب می‌گیرد کم و زیاد کرد. گونیا را بوسیله دسته‌ای می‌توان تغییر مکان داد تا نسبت به لبه میز زاویه معینی پیدا کند.

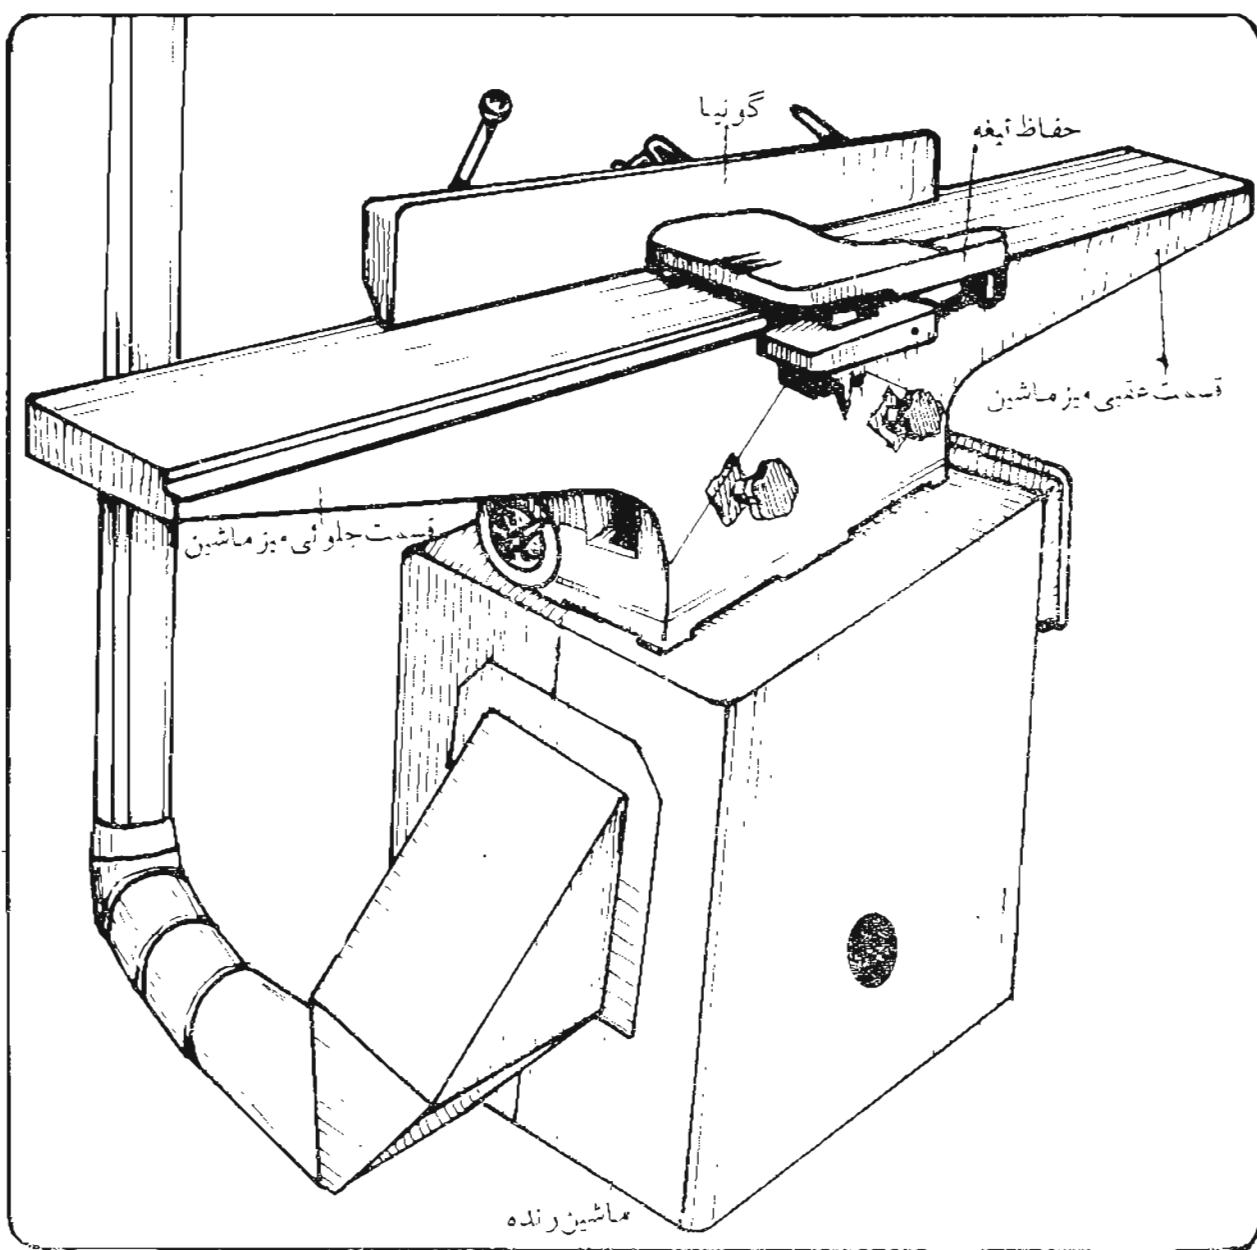



کار با ماشین رنده :

سمت چپ میز ماشین بایستید. چوب را روی قسمت عقب میز ماشین قرار دهید. بطوری که به لبه گونیا بچسبد. هر دو دست را در امتداد هم روی چوب جلو ببرید.

توجه :


گونیا را طوری تنظیم کنید که پهناهی رنده مناسب با پهناهی چوب باشد. مراقب باشید که هنگام رنده کردن انگشت های شماری چوب باشد. اگر ضخامت چوب کم بود آنرا بوسیله کفشه که جلو حرکت دهد. با این ماشین فقط یک چوب را میتوان رنده کرد.

ماشین گنده‌گی (ضخامت غیر)

برای رنده کردن چوب به ضخامت معین از گنده‌گی استفاده میکنند. ابتدا یک طرف چوب را با ماشین رنده معمولی صاف کرده سپس با ماشین گنده‌گی دو سطح چوب را به ضخامت معین و موازی میبرند.

این ماشین ممکن است یک غلطک تیغه دار (برای رنده کردن یک رویه چوب) و یا دو غلطک تیغه دار (برای رنده کردن یک رویه چوب) داشته باشد.

ماشین گنده‌گی مدل سازی فقط یک غلطک تیغه دار دارد. جلوی تیغه غلطکهای وجود دارد که به عبور کردن چوب از مقابل تیغه کمک میکند.

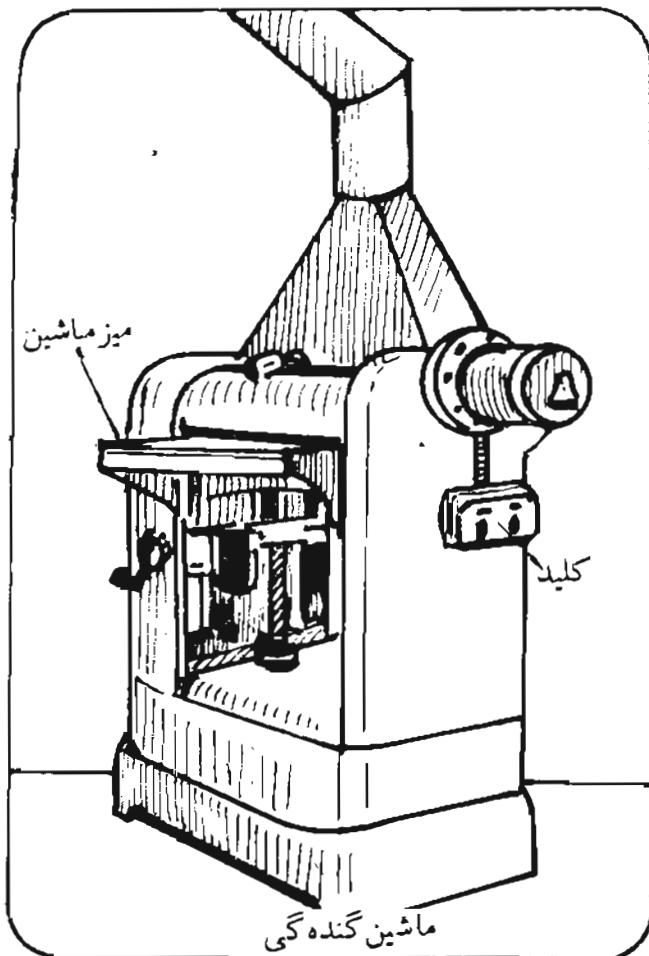


طرز کار با ماشین گنده گی

میز ماشین را مناسب با ضخامت چوب تنظیم کنید.

اگر خواستید ضخامت بیشتری از چوب بگیرید عمل گنده گی را چند مرتبه انجام دهید. سرچوب را روی میز ماشین قرار دهید و بطرف تیغه رنده و غلطکها فشار دهید.

پس از درگیرشدن سر چوب با غلطک کنگره دار و تیغه رنده چوب بكمك غلطکها به داخل گنده گی هدایت میشود و از طرف ديگر باندازه مطلوب خارج میشود. در اين ماشين احتياجي به هدایت چوب نداريد.

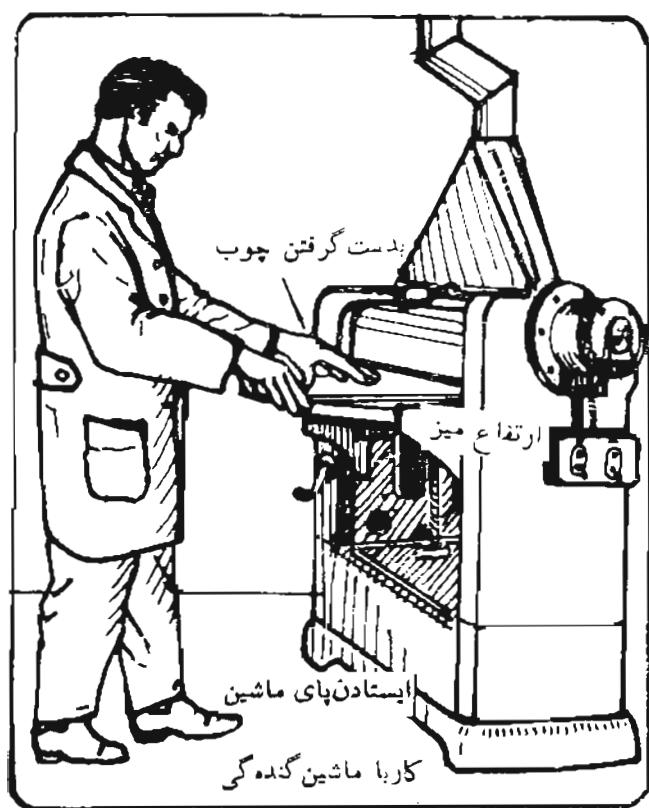


ماشین سمباده صفحه‌ای

از این ماشین برای شب‌دادن و فرم دادن و پرداختکاری استفاده می‌شود. ماشین سمباده صفحه‌ای از دو قسمت اصلی زیر تشکیل می‌شود:

۱ - صفحه ماشین که پوسته سمباده روی آن قرار گرفته است.

۲ - میز ماشین که میتواند تسبیت به صفحه از صفر تا ۴۵ درجه گردش کند.

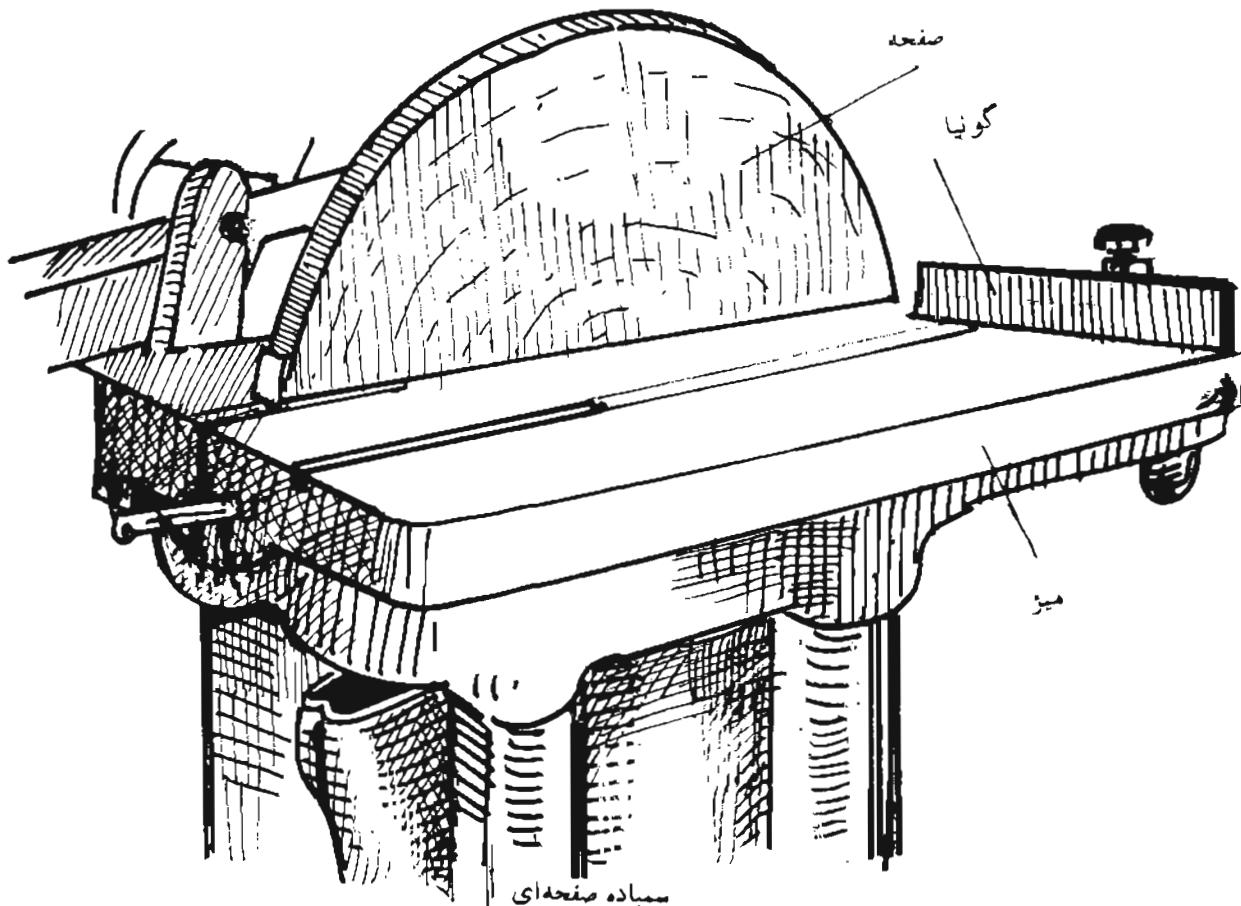

طرز کار با ماشین سمباده صفحه‌ای

ماشین را راه بیندازید.

قطعه گار را به صفحه سمباده نزدیک کنید، دقت کنید


از تمام صفحه باید بطور یکنواخت استفاده شود.

نکات زیر را بخاطر داشته باشید:

ضخامت پوشال نباید از ظرفیت ماشین بیشتر باشد.

در موقع رنده کردن چند قطعه چوب مراقب باشید که ضخامت آنها نقریباً مساوی باشد. قبل از شروع بکار چوب را بازرسی


کنید که میخ نداشته باشد.

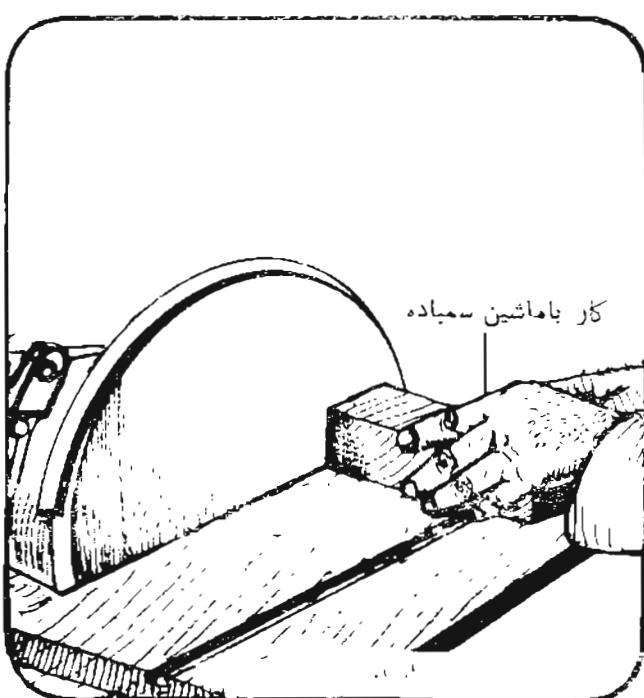

ماشین سمباده محوری (دوکی)

در این ماشین پوست سمباده دور استوانه‌ای قرار دارد. بازدید کار به این استوانه مبتوان سطح آنرا پرداخت کرده یا به شکل دلخواه درآورد.

استوانه این ماشین علاوه بر آنکه دور محور خود می‌چرخد دارای حرکت بالا و پائین نیز می‌باشد و میتوان آنرا تا ۲۰ درجه نسبت به میز ماشین کج کرد.

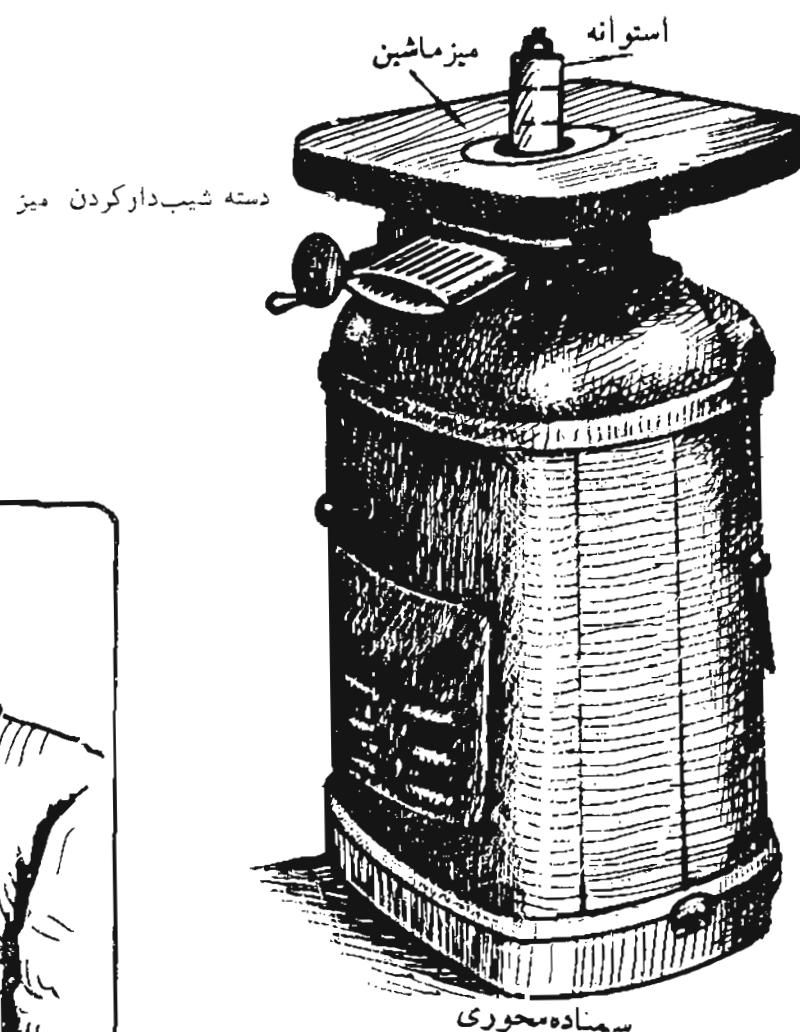


طرز کار با ماشین سمباده محوری

ابتدا میز ماشین را تحت زاویه معین تنظیم کنید.
سپس ماشین را راه بیندازید و کار را به استوانه نزدیک کنید.

ماشین فرز :


از ماشین فرز برای فرم دادن و تراشیدن سطوح، تراشیدن لبه ها و گوش ها و همچنین در آوردن شیار های مستقیم و منحنی استفاده می شود.

میز ماشین حرکت طولی و عرضی دارد و بالا و پائین می رود. حرکت طولی و عرضی ممکن است بوسیله دست و یا بوسیله اهرم اتومات انجام گیرد.

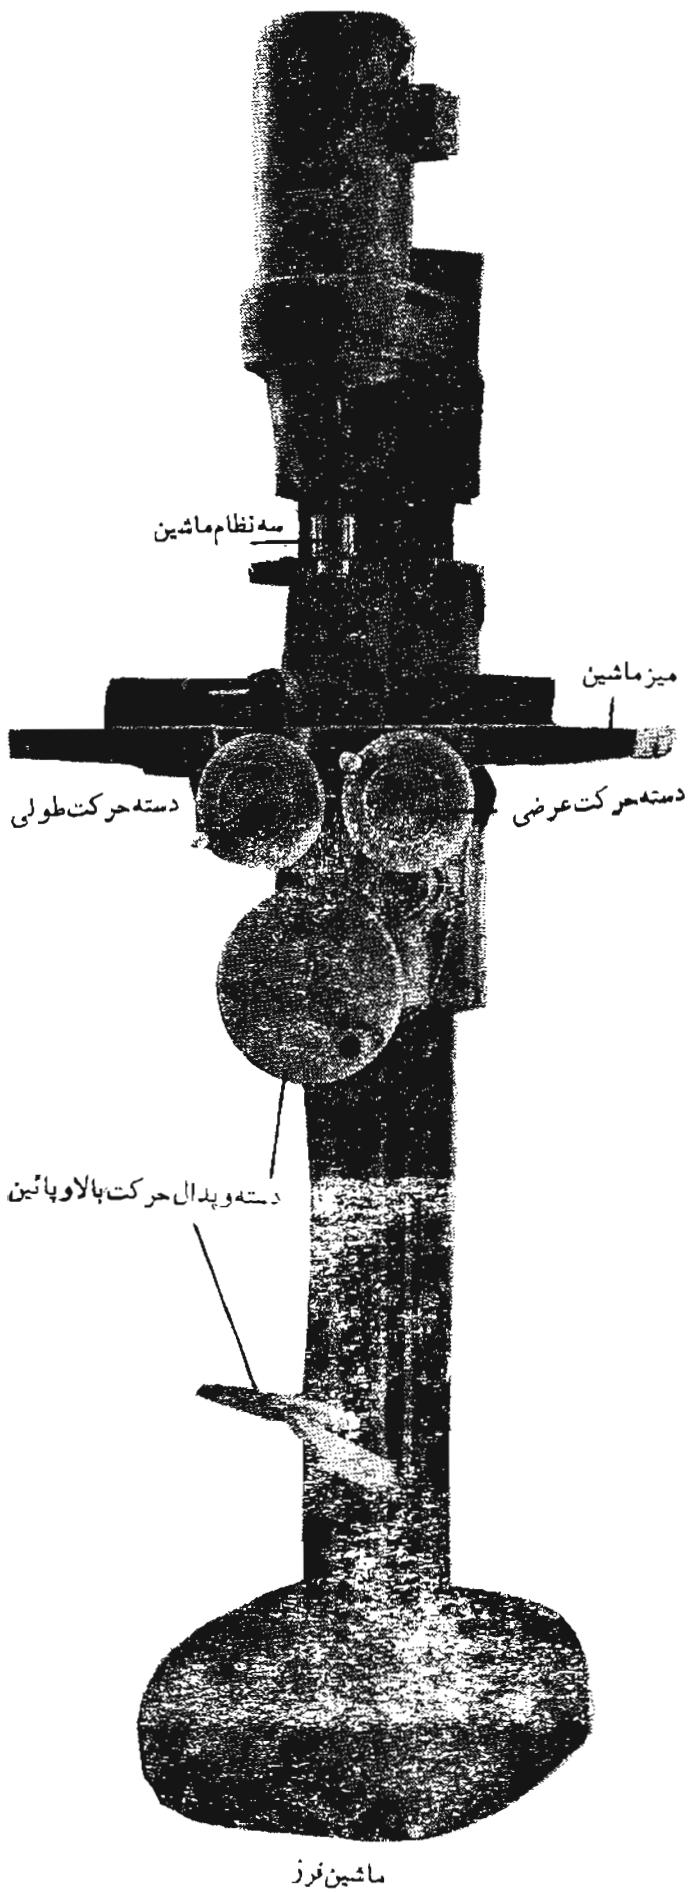


تیغه فرز :

تیغه های فرز به شکل های مختلف است. سرعت تیغه فرز از ۲۵۰۰ تا ۱۲۰۰۰ دور در دقیقه تغییر می کند. شکل روبرو چند نوع تیغه فرز برای کارهای مختلف را نشان میدهد.

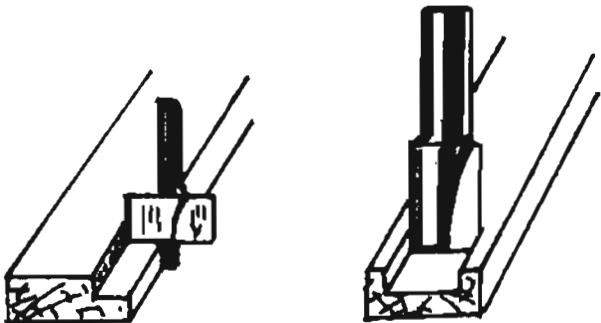


طرز کار با ماشین فرز :

چوب یا مدل یا جعبه ماهیچه مورد نظر را پس از خط کشی و بیاده کردن طرح کار روی آن به میز ماشین بستندید و سپس عملیات پوشال برداری را انجام دهید.

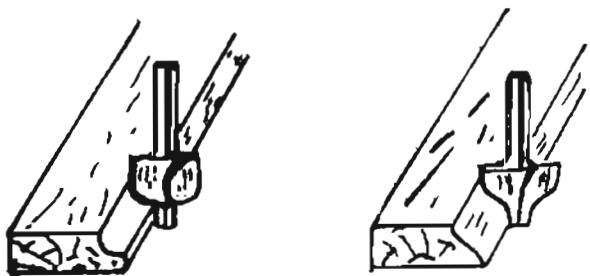

۱- یمنی :

- ۱- کار را روی میز کار محکم کنید.
- ۲- دقت کنید در قطعه کار میخ یا فلز نباشد.
- ۳- هرگز انگشت خود را به تیغه نزدیک نکنید.
- ۴- سرعت ماشین نباید از حد مجاز بیشتر باشد.

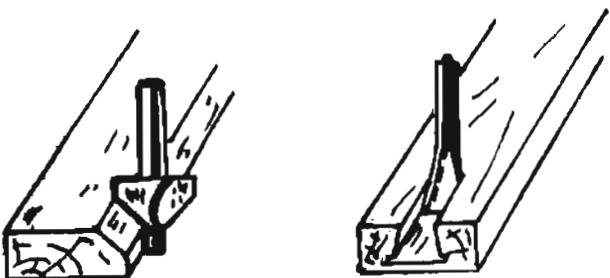

تیغه فرز های مختلف برای
کارهای مخصوص

اصول ریخته گری :

ریخته گری عبارت است از ریختن فلز مذاب در محفظه قالب که ممکن است از ماسه یا فلز ساخته شده باشد.

مراحل مختلف ریخته گری

۱ - آماده کردن مدل

ابتدا مدل را که طبق نقشه از چوب یا فلز یا پلاستیک ساخته شده از نظر شب، انقباض و اضافه تراش آنرا کنترل کنید.

۲ - آماده کردن ماسه

قالب گیری بیشتر در ماسه انجام میگیرد. ماسه قالب گیری باید خواص معینی مثل شکل بذیری، استحکام، قابلیت نفوذ و مقاومت در برابر حرارت داشته باشد. بنابر این ماسه را باید آماده کرد تا این خواص را پیدا کند. برای این منظور چسب و ذغال و آب بمسه اضافه کرده مدت معینی با ماشین مخلوط کن آنرا بهم بزنید تا ماسه خواص لازم را پیدا کند.

۳- آماده کردن ابزار ریخته گری:


ابزار مورد نیاز مثل بیل، الک، فوتک، تخته زیر درجه، کوبه، سینخ هوکش، ابزارهای دستی لوله راهگاه سیفون آب و پیچ با میله مدل لق کن را در دسترس قرار دهید.

الف : مدل را روی تخته زیر درجه قرار دهید .




ب: درجه زیری را طوری روی تخته زیر درجه قرار دهید که مادگی بین بطرف پائین باشد.

بوسیله پودر جدایش که داخل کیسه مخصوص است پوششی از پودر روی مدل ایجاد کنید تا مدل به عنوان خارج کردن به ماسه نچسبد .

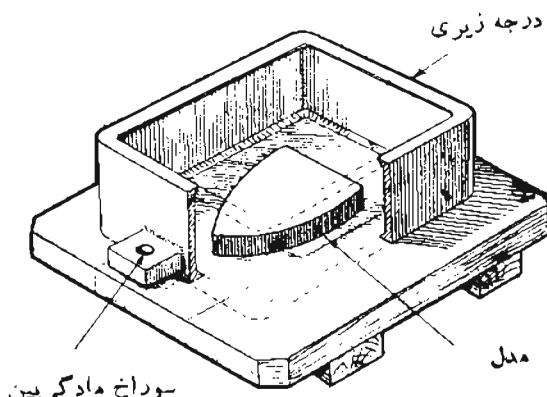


پ: روی مدل را به ضخامت ۵ سانتیمتر از ماسه الک شده پر کنید. انتخاب الک بستگی به سطحی دارد که از قطعه کار انتظار دارد. برای سطح زبراز الک درشت و برای سطح نرم از الک ریز استفاده کنید.

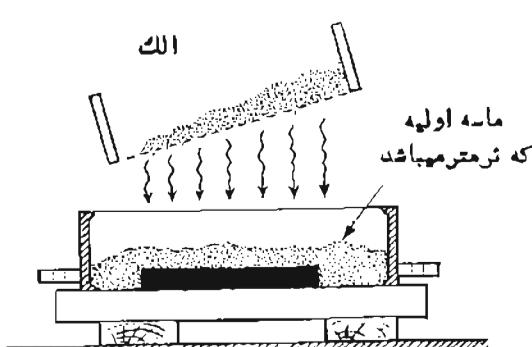

جهت کوبیدن


کوبه سرتخت

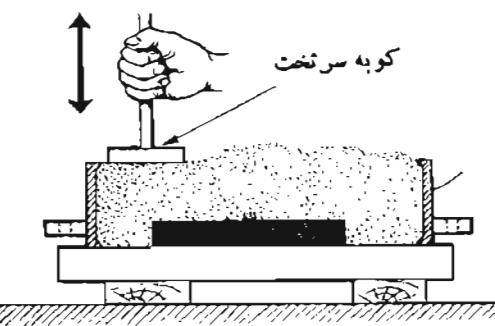

ت - ماسه اولیه را بوسیله سرتیز کوبه بکوبید. دقت کنید که به مدل ضربه نزنید.

جهت کوبیدن


کوبه سرتوز

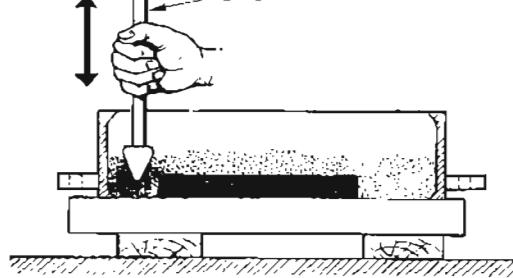

ث - درجه را با ماسه پر کنید و با قسمت پهن کوبه آنرا بکوبید.

تممه مخصوص سطح کردن

بندواکن

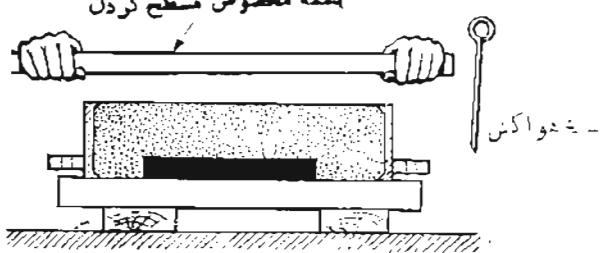


ج - بوسیله صاف کن سطح ماسه راهم سطح درجه کنید. علت آن اینست که اگر سطح ماسه پائین تریا بالاتر از سطح درجه باشد موقعیکه میخواهد درجه را بر گردانید در کار ترک ایجاد میشود.


ج - بوسیله سیخ هواکش سوراخهایی در قالب ایجاد کنید. طوری باید سیخ را در ماسه فرو ببرید که به مدل آسیبی نرسد.

بر گرداندن درجه

ح - درجه را بر گردانید. دقت کنید هنگام بر گرداندن درجه، تخته زیر درجه از درجه جدا نشود زیرا باعث خرابی قالب خواهد شد.

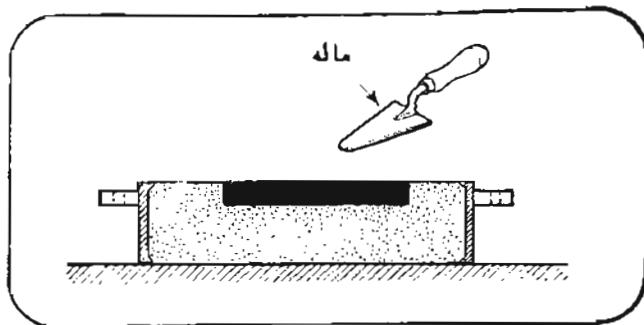

خ: سطح جدايش قالب را باماله صاف کرده و باپودر جدايش آنرا بهوشانيد تا هنگام قالبگيري ماسه دودرجه بهم نجسد.


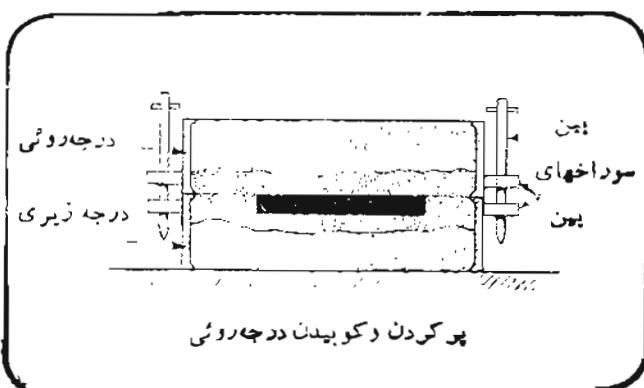


د - درجه بالائي را روی درجه زيرى قرارداده سپس لوله راهگاه و در صورت لزوم لوله تنفيه را در محل مناسب قرار دهيد. ف درجه بالائي را په از ماسه کرده آنرا بکوپيد. سطح اضافي ماسه را بواسيله صاف کن بترانشيد.

ر- لوله راهگاه و تنفيه را از درجه بالائي خارج کرده و درجه بالائي را زروي درجه زيرى بلند کنيد و در کنار درجه زيرى بطور عمودي قرار دهيد.



درجه زيرى

درجه روئى

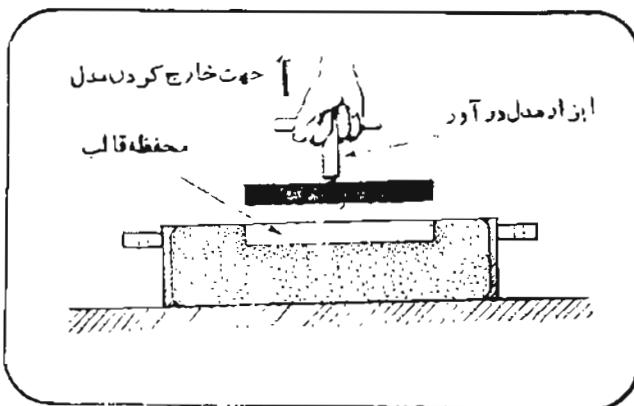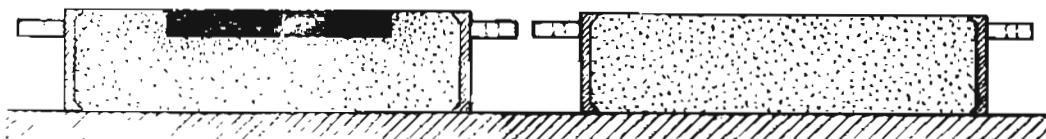


ز- بواسيله ابزار مدل را کن، مدل را لق کرده و به بواسيله هيج مدل در آور، مدل را از ماسه خارج کنيد. برای اينکه لمبه هاي ماسه نريزد لمبه هاي محل تعاس مدل با ماسه را بواسيله سيفون آب مرطوب کنيد.


۵ - راهگاه بوسیله شیارهای بکه در ماسه ایجاد می‌کنید به مدل مربوط می‌شود. این شیارها کانالهای اصلی و فرعی نام دارد. از این راه است که فلز مذاب به محفظه قالب راه پیدا می‌کند.

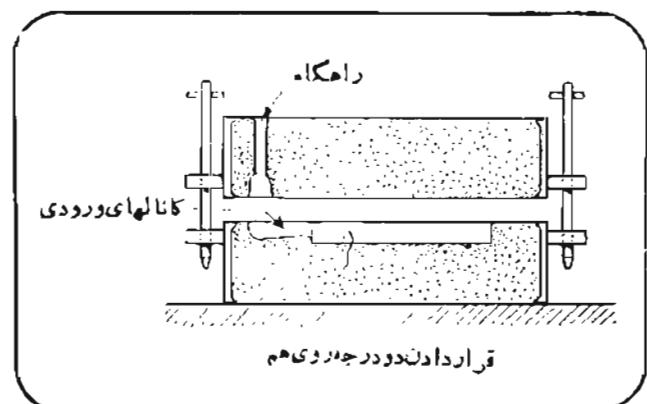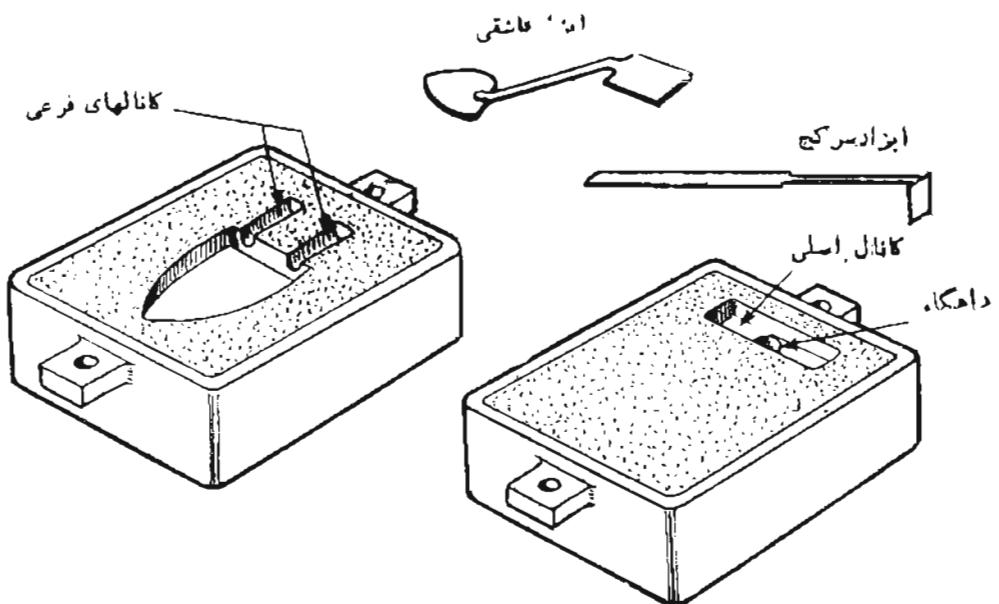

س- دو درجه را رویهم قرار دهید. حالا قالب آماده ریختن فلز مذاب است.

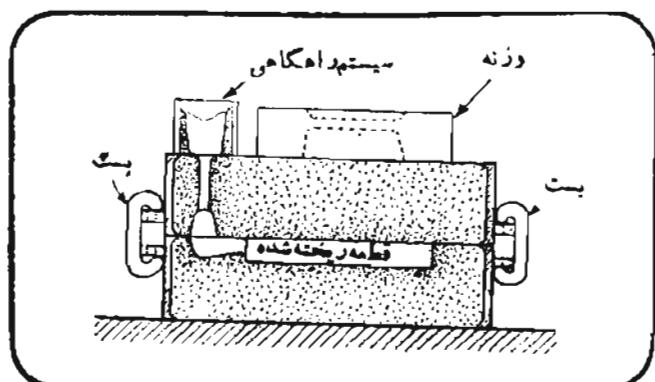


ش- فلز مورد نظر را در کوره ذوب کنید. این کوره ممکن است کوره بوته‌ای یا کوره کوپل بالکتریکی باشد.
ص- فلز را پس از ذوب شدن بوسیله بوته‌ای کوره منتقل کرده و به قالب پربزید.

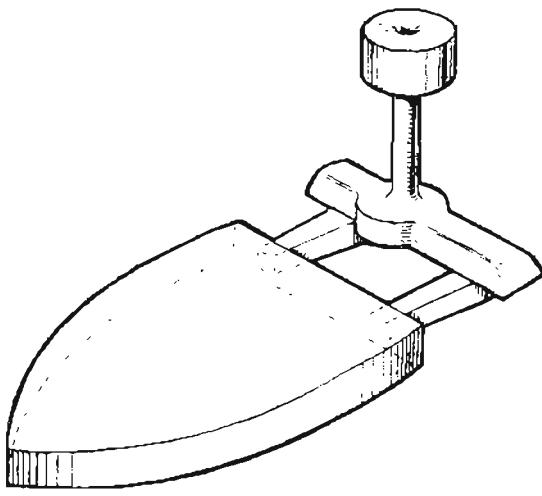

تعلمه کار پس از دینه‌ن

ض - پس از سرد شدن، قطعه ریخته شده را از ماسه خارج کنید.


ط - قسمت‌های اضافی مثل راهگاه و تندیه را از قطعه کار جدا کرده کار را تمیز و آماده ماشینکاری کنید.

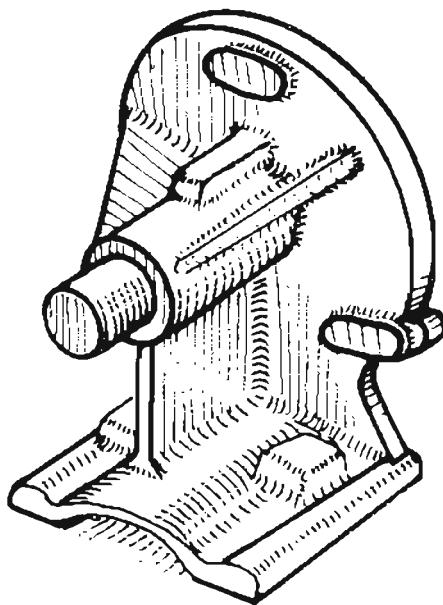

مدل

تعریف مدل:

مدل عبارت از جسمی است که فرم کار مورد نیاز را بوسیله آن می‌توان در قالب ایجاد کرد.

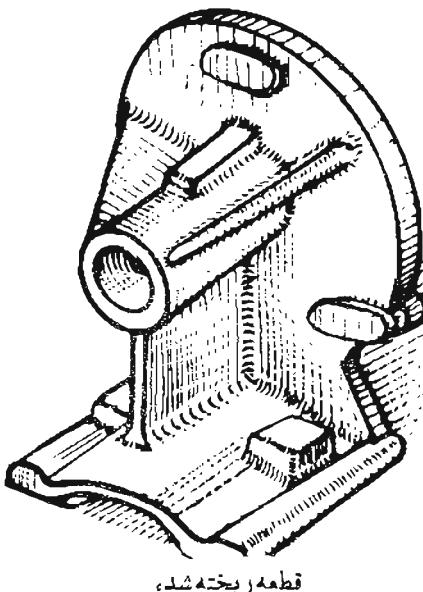

قطعه ریخته شده

قطعه ریخته شده:

همانطوریکه در شکل نشاندایه شده است قطعه ریخته شده با مدل منفاوت است بعضی تکیه گاهها و قطعات اضافی که در مدل وجود دارد در قطعه ریخته شده دیده نمی‌شود.

مدل سازی

جنس مدل:

جنس مدل را طوری انتخاب کنید که شکل پذیری آن حتی الامکان آسان باشد. ضمناً استحکام کافی در مقابل فشار، ضربه، اصطکاک و غیره داشته باشد.

مدل را از چوب، فلز، گچ، پلاستیک و مو مته به میکنند.

۱- مدل‌های چوبی:

چوب مهمترین ماده اولیه است که در مدلسازی بکار می‌رود، زیرا شکل پذیری آن آسان، استحکام آن نسبتاً خوب و سبک می‌باشد.

عیب‌عمده‌ای که دارد ناپایداری در مقابل عوامل خارجی است که باعث می‌شود برای کارهای سری و زیاداز آن استفاده نشود.

۲- مدل‌های فلزی:

اغلب برای قطعاتی که تعداد زیادی از آنها مورد نیاز باشد از مدل‌های فلزی استفاده می‌کنند. مدل‌های فلزی چند نوع است:

الف - مدل‌های آلومینیومی

معمولی‌ترین فلز و آلیاژی که برای ساختن مدل بکار می‌رود آلومینیوم و آلیاژهای آن است.

علت انتخاب این فلز‌سبکی و سهولت در سوهانکاری و تراشکاری می‌باشد. برای تهیه نا ۵۰۰ قطعه از آلیاژهای آلومینیوم استفاده می‌شود.

ب - مدل‌های برنزی:

از این فلز برای قالبگیری تا ۱۵۰۰ قطعه استفاده می‌شود.

ج - مدل‌های چدنی:

برای ریختن اجسامی که بین از ۱۵۰۰ قطعه مورد نیاز می‌باشد از چدن استفاده می‌شود. عیب این فلز برای مدل، سنجین بودن و اکسیده شدن آن می‌باشد و فقط برای مدل‌های ماشینی از این فلز استفاده می‌کنند.

۳- مدل‌های گچی:

مدل‌های گچی بیشتر برای تهیه مجسمه و مدل‌های آزمایشی بکار می‌رود.

۴- مدل‌های پلاستیکی:

پلاستیک به دو صورت مورد استفاده قرار می‌گیرد:


- الف- بصورت شمش که میتوان آن را مانند چوب (برای مدلهای متوسط) بکاربرد.
- ب- پلاستیک بصورت مابع که آنرا در قالب به فرم درمی آورند. این نوع از انواع آلار دیتها میباشد.

۵- مدلهاي موسي:

از اين نوع مدل بيشتر در كارهاي زينتي (مانند زرگري) استفاده میشود.

أنواع مدل:

مدلها بنابر احتياج كارگاه و طريقه قالبگيري و مقاومت بالانواع مختلف ساخته ميشود.

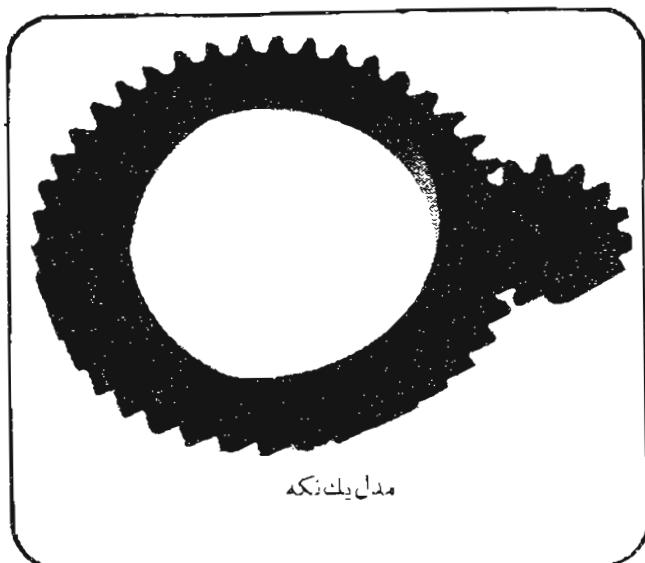


۱- مدلهاي يك تکه:

اين مدلها از يك قطعه ساخته شده و ممکن است ازانظر قالبگيري در يك لنگه درجه باسطع جدايش مستوى يا در دولنگه درجه باسطع جدايش غيرمستوى قالبگيري شود. در قالبگيري مدلهاي يك تکه سیسم راهگاهي و کانالها و تنفيذه توسط قالبگير در مامنه درآورده ميشود.

۲- مدلهاي چند تکه:

در صورت يك طرح و شكل جسم طوري باشد که قالبگيري آن در يك لنگه درجه مشکل و باغيرهممکن باشد مدل آن را دو تکه يا چند تکه میسازند. سطع جدايش در این مدلها در امتداد سطع جدايش در دو درجه میباشد.

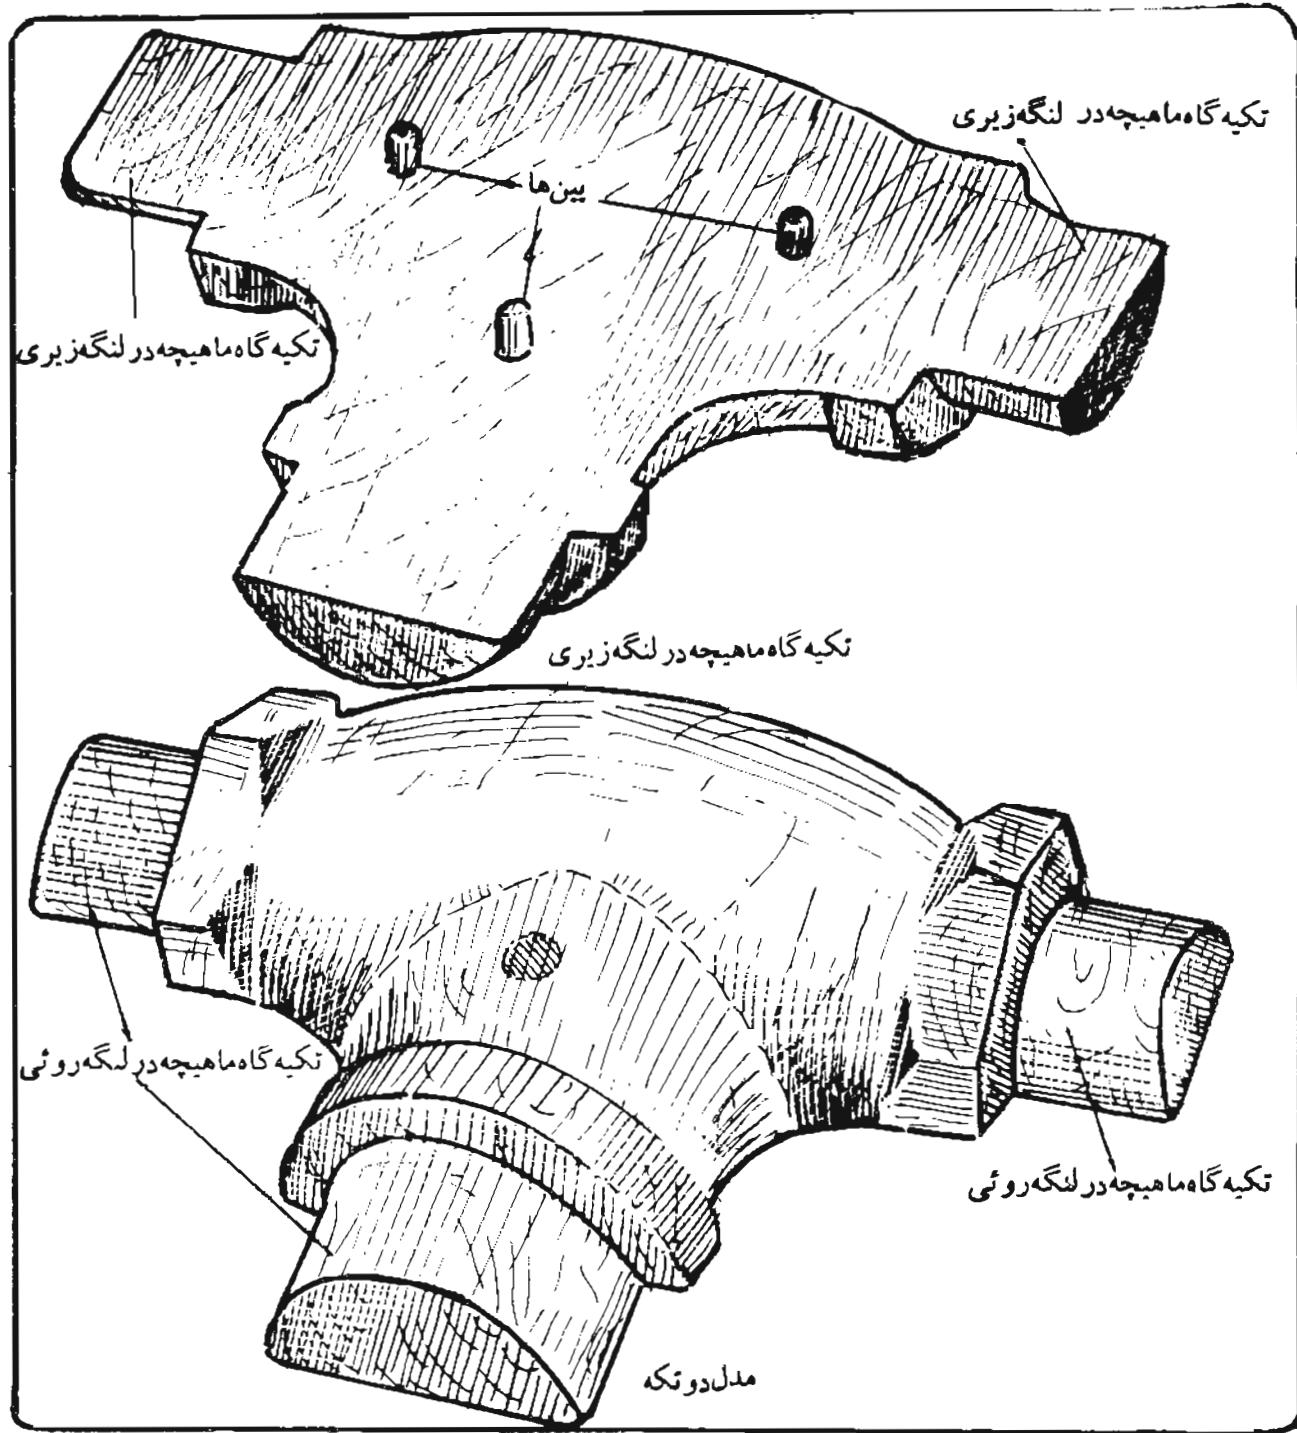

کانالها

مدل با سیستم راهگاهی

۳. مدل‌های با سیستم راهگاهی:

این مدل‌ها کامل‌تر از مدل‌های قبلی می‌باشد بدین ترتیب که کانال‌ها و راهگاهها متصل به مدل ساخته می‌شود و احتیاج به تراشیدن ماسه توسط قالبگیر نیست. از این مدل‌های برای کارهای سری استفاده می‌شود.



۴- مدل با قطعه آزاد:


ساختمان بعضی از مدلها طوری است که قالبگیری آن بطریق ساده ممکن نیست. در این صورت اینگونه قسمتها را بصورت قطعه آزادی سازند بطوریکه در موقع خارج کردن قالب از ماسه، اولی قسمت اصلی مدل خارج میشود درحالیکه قطعه آزاد در ماسه باقی است و سپس قطعه آزاد استفاده میشود میکنند. باید در نظرداشت زمانی از قطعه آزاد استفاده میشود که تعداد دفعات قالبگیری بسیار کم بوده و از ساختن جعبه ماهیچه صرف نظر نمایند.



۵- مدلهای صفحه‌ای:


این مدل شبیه به مدل با سیستم راهگاهی است. برای تولید قطعات زیاد از مدلهای صفحه‌ای استفاده می‌شود. این مدلها روی یک صفحه فلزی یا چوبی قرار می‌گیرد. این صفحه سطح جداش دولنگه درجه می‌باشد. سیستم راهگاهی نیز همیشه روی صفحه تعبیه می‌شود. مدلهای صفحه‌ای ممکن است بکرو و یا دو رو باشد. مدل‌های صفحه‌ای بکرو برای قالبگیری سری با ماشین است و مدل‌های صفحه‌ای دو رو که بیشتر در کارگاههای دستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوع اول مدل و صفحه از فلز و نوع دوم ممکن است از چوب یا فلز باشد. شکل روبرو قطعه ریخته شده از روی مدل صفحه‌ای می‌باشد.

۶- مدل‌های اسکلتی:

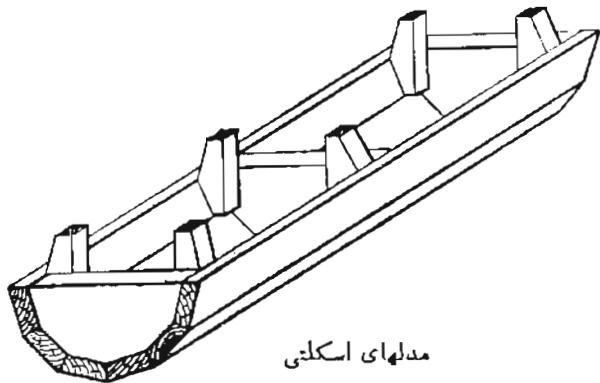

در این طریق بجای ساختن مدل کامل از اسکلت مدل استفاده می‌کنند. بدین طریق که قسمتهای اصلی مدل را توسط تسمه‌های آهنی و باریکه‌های چوب تهیه کرده و قسمتهای داخلی آنرا توسط ماسه پرمیکنند. برای ساختن مدل‌های بزرگ از این نوع مدل استفاده می‌شود.

۷- مدل‌های مخصوص:

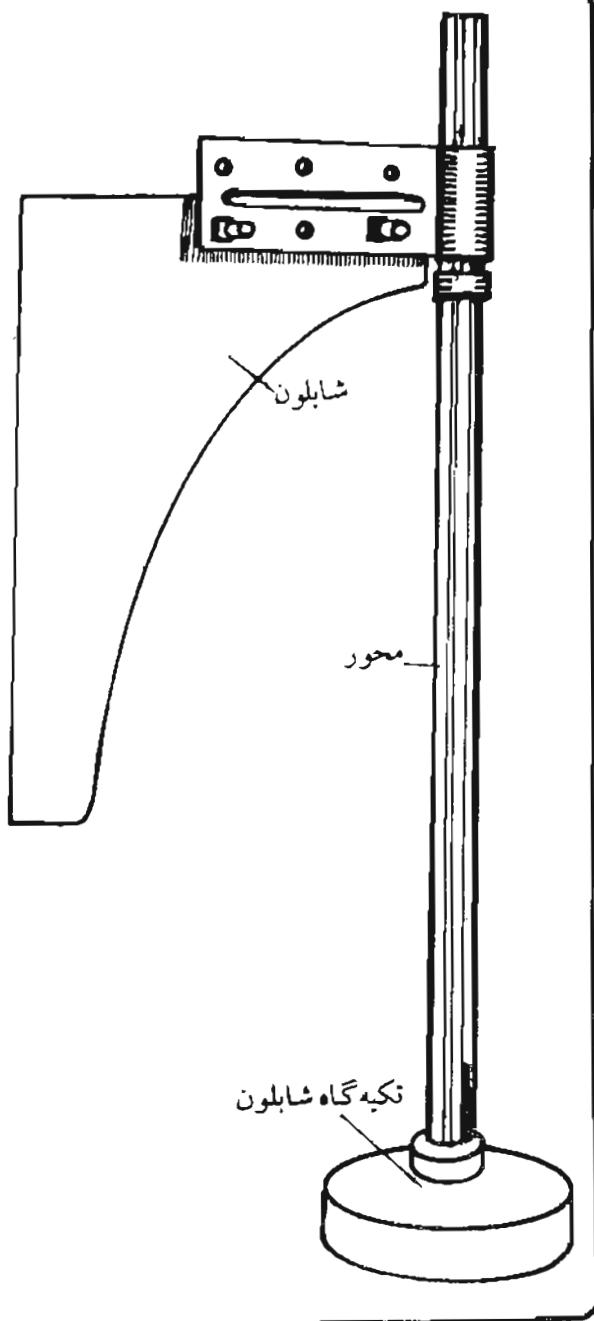

یک نوع دیگر از مدلها، مدل‌های مخصوص شابلونها می‌باشد. برای بریدن ماسه و ایجاد فرم در ماسه از این شابلونها استفاده می‌کنند. این شابلونها روی محور با پایه مخصوصی قرار می‌گیرند.

نوع دیگر از این مدلها، مدل‌های مخصوص قالبگیری با فرمان است که بیشتر برای مدل‌های قرینه بکار می‌رود.

مدل اولیه:


چون در کارهای سری احتیاج به مدل فلزی است و ساختن مدل فلزی مشکل میباشد لذا ابتدا مدل آنرا بوسیله چوب تهیه کرده و از روی مدل چوبی مدل فلزی را ریخته گری میکنند. این مدل چوبی مدل اولیه نامیده میشود. باید در نظر داشت که بر روی مدل چوبی دو انقباض در نظر گرفته بشود.

طرح مدل و ساختن آن:


برای ساختن مدل ابتدا طرح آنرا تهیه میکنند. برای تهیه طرح مدل باید به نکات زیر توجه کرد:

- ۱- **نوع فلز**: بسته به نوع فلزی که باید ریخته شود مقدار انقباض و اضافه تراش آن فرق میکند.
- ۲- **تعداد دفعات قالبگیری**: برای انتخاب جنس مدل لازم است تعداد دفعاتی را که از مدل قالبگیری میکنند بدانند.
- ۳- **مدل ثانویه**: در صورتیکه بخواهید از روی مدل، مدل ثانویه تهیه کنید باید دو انقباض در نظر بگیرید.
- ۴- **روش قالبگیری**: روش قالبگیری نیز در ساختن مدل نقش مهمی دارد. بسته به طرز قالبگیری شبیه مدل متفاوت است.
- ۵- **سیستم راهگاهی**: محل راهگاه قبل از تهیه مدل ساز نعبین میشود و همچنین باید پیش بینی کرد که کدام قسمت از مدل احتیاج به تغذیه کننده دارد.


توضیح: نکته مهم در طرح مدل شبیه، انقباض، تراش، گوشدهای نیم گرد، قطعات آزاد و قطعات اضافی میباشد.

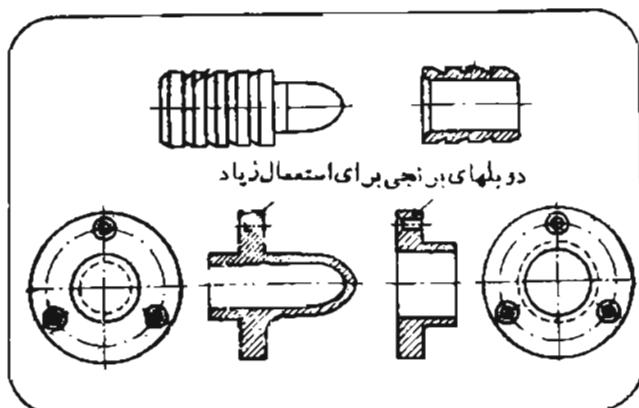

دوبل: در مدلهای چند تکه برای اینکه قسمتهای مختلف کاملاً روی هم فرار بگیرند از بینهای راهنمای فلزی با چوبی استفاده میشود.

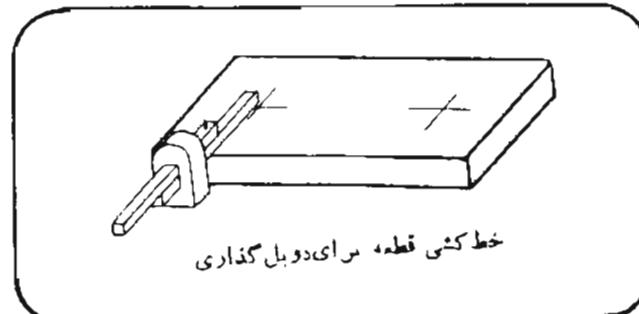


برای دوبل گذاری ابتدا محل دوبل را توسط خط کش تیره دار مشخص کنید.

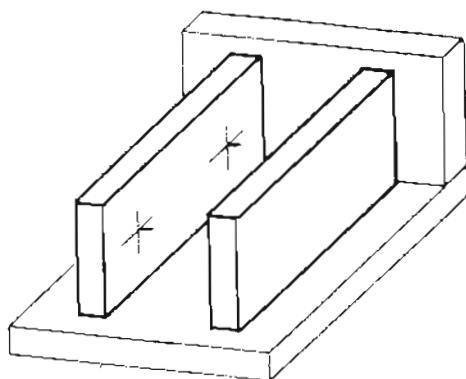

علامت گذاری

با استفاده از قطعه اول محل دوبلها را مشخص کنید.
برای اینکار از دو سطح گونیائی استفاده کنید.

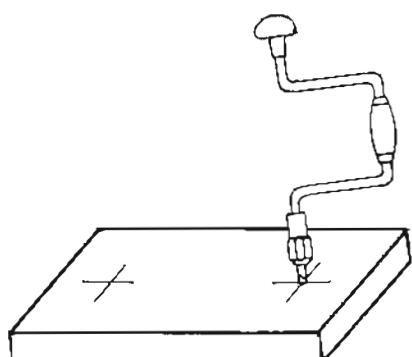


سوراخ کردن قطعه

محل مشخص شده را سوراخ کنید.




فراردادن دوبل

دوبلها را در محل خود قرار دهید. دقیق کنید که دوبلها
نسبت به کف کار کاملاً عمود باشند.

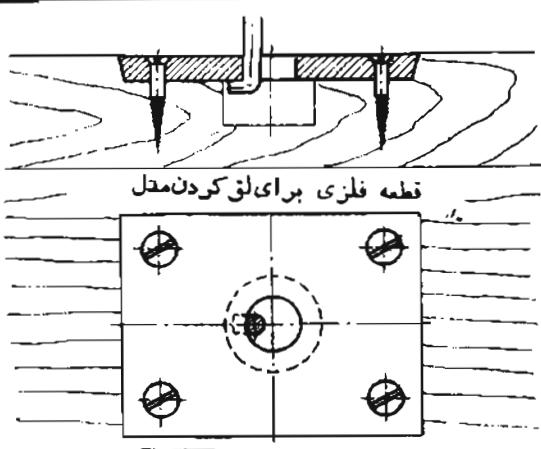


قطعه فلزی برای لق کردن مدل

همچنین برای تقویت قسمت های مختلف مدل و جهت
لق کردن و خارج کردن مدل از قطعات فلزی ساخته شده برای
این منظور استفاده می شود.
اشکال رو برو طرز نصب و استفاده از مدل لق کن و مدل
خارج کن را نشان میدهد.

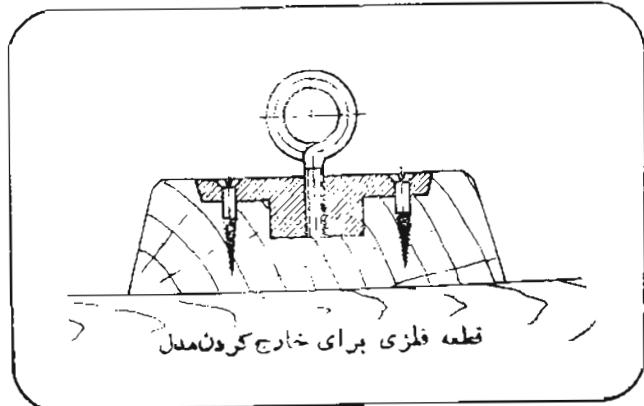

همانطور یکه در شکل نشانداده شده قطعه فلزی که بوسیله دو پیچ در چوب محکم شده دارای مهرهای میباشد. پس از قالبگیری، بوسیله یک پیچ که روی آن نصب میشود مدل را از ماسه خارج کنید.

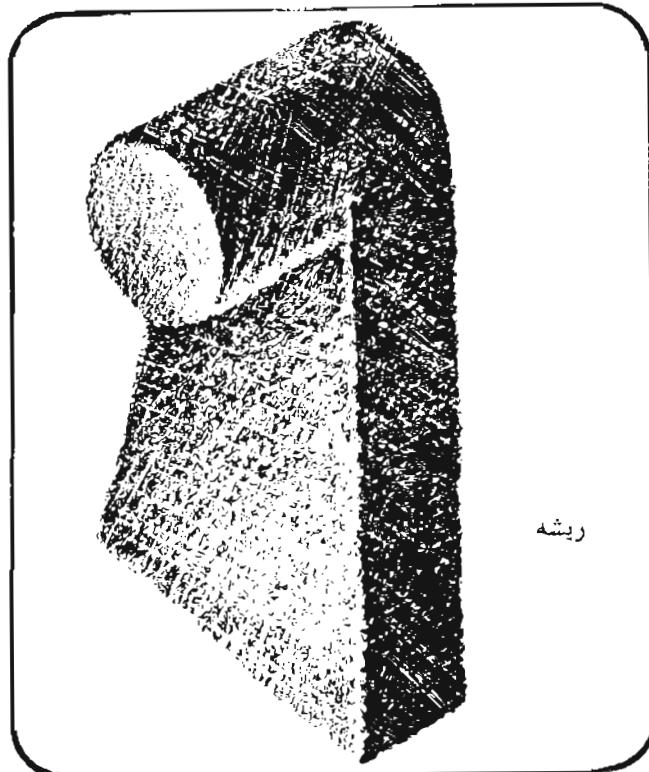


ماهیچه:

برای ایجاد محفظه خالی داخل قطعه کار ریختگی از ماهیچه استفاده می‌کنند. ماهیچه را بوسیله جعبه ماهیچه یا باست می‌سازند.

أنواع ماهيچه :


- ۱- **ماهیچه‌های معمولی**: این ماهیچه‌ها بسته به بزرگی و شکل آن ممکن است دویسه و با چهارتکه گاه داشته باشند.
- ۲- **ماهیچه‌های تعادلی**: این ماهیچه‌ها دارای یک تکیه گاه هستند و تکیه گاه را طوری می‌سازند که وزن آن از وزن خود ماهیچه بیشتر باشد تا با تعادل در محل خود قرار بگیرد.
- ۳- **ماهیچه‌های آویزان**: این نوع ماهیچه‌ها بطور آویزان در درجه قرار سی گیرند. از این طریق برای ریختن قطعاتی که دارای ضخامت کم هستند مثل پیستون استفاده می‌کنند.

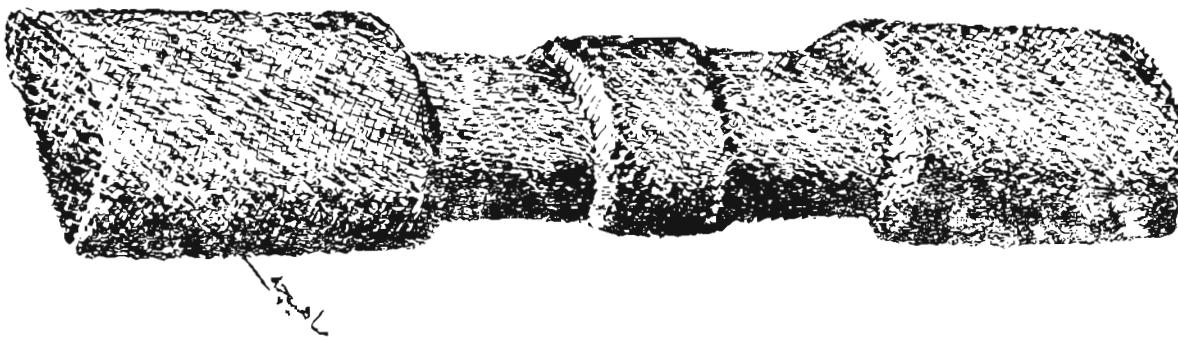

جعبه ماهیچه:

برای ساختن ماهیچه از جعبه ماهیچه استفاده می شود. پس از پر کردن جعبه ماهیچه توسط ماسه آنرا بکوبید سپس از جعبه ماهیچه خارج کرده ماهیچه را در گرمخانه خشک کنید تا درنتیجه استحکام لازم را پیدا کند. جعبه ماهیچه ها معمولاً از چوب یا فلز بطور نیمه ای یا تمام ساخته می شود. ماهیچه ها ممکن است افقی با عمودی بکار روند.

ریشه ماهیچه

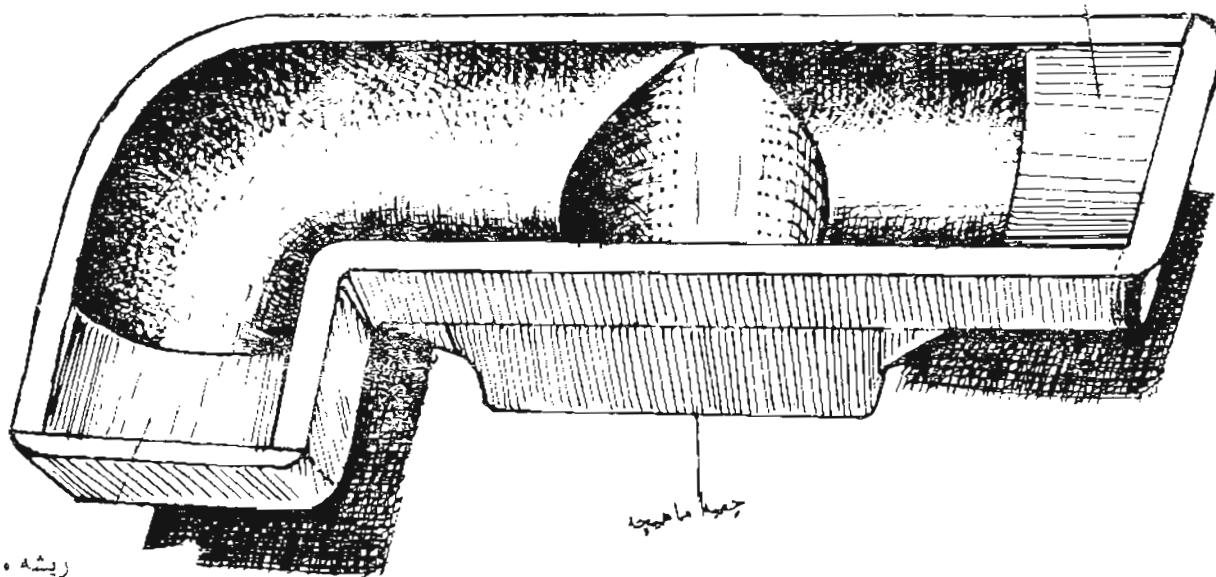

ریشه ماهیچه

قسمت های مختلف جعبه ماهیچه:


۱- طول ماهیچه - این طول متناسب با طول محفظه ای است که می خواهیم در کار ایجاد کنیم.

۲- شکل ماهیچه که کاملاً شبیه به محفظه است.

۳- ریشه ماهیچه که متناسب با تکیه گاه ماهیچه درست می شود زیرا ریشه ماهیچه باید در تکیه گاه قرار بگیرد.

در صورتی که خارج از اندازه باشد نتیجه مطلوب بدست نمی آید.

۴- شیب جعبه ماهیچه - معمولاً جعبه ماهیچه را طوری شیب می دهند که ماهیچه به راحتی از آن خارج شود.


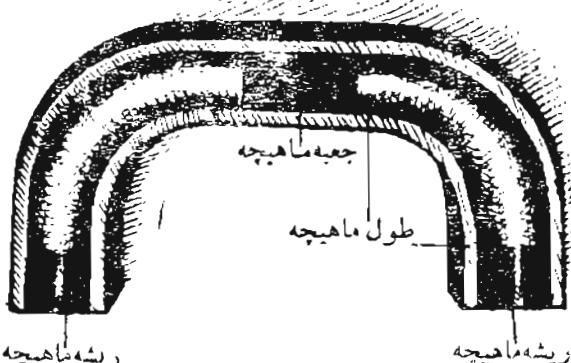


قسمت های مختلف جعبه ماهیچه

زائده تکیه گاه ماهیچه در لنگه بالائی

در ماهیچه های افقی:

موقع قراردادن درجه بالائی روی درجه زیری ممکن است بلند و با اینکه گوشه های تکیه گاه ماهیچه به ریشه ماهیچه گیر کند لذا طول تکیه گاه ماهیچه را در لنگه روئی بیشتر انتخاب می کنند و این زائده در جعبه ماهیچه در نظر گرفته نمی شود. هنگام جفت کردن درجه ها فضای خالی در درجه بالائی باقی میماند.

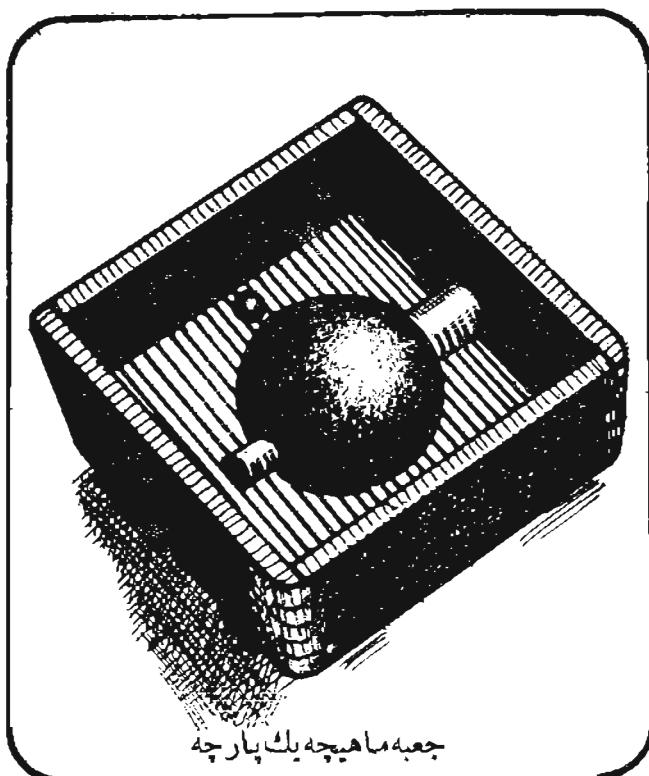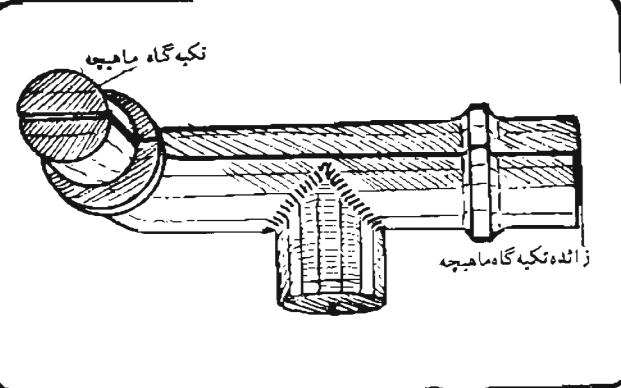

جعبه ماهیچه های نیمه ای:


برای کارهای که قرینه هستند بجای درست کردن جعبه ماهیچه کامل یک چوبه ماهیچه نیمه درست می کنند که پس از ساختن دونیمه ماهیچه آنها را روی هم قرارداده چسب میزنند تا یک ماهیچه کامل بشود.

جعبه ماهیچه يك پارچه:


برای کارهای ساده از جعبه ماهیچه های یک پارچه استفاده می شود.

زائده تکیه گاه ماهیچه در لنگه بالائی

در ماهیچه های افقی:

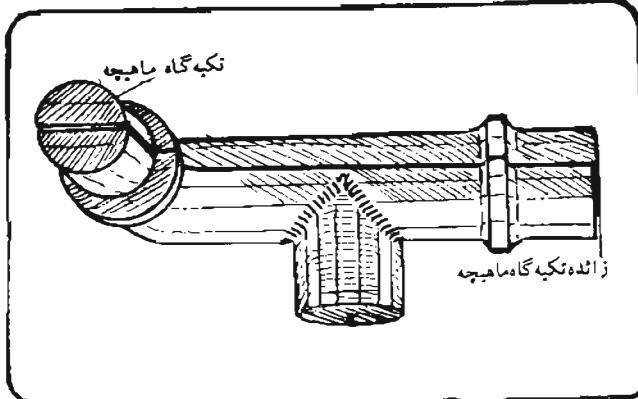

موقع قراردادن درجه بالائی روی درجه زیری ممکن است بلند و یا اینکه گوشه های تکیه گاه ماهیچه به ریشه ماهیچه گیر کند لذا طول تکیه گاه ماهیچه را در لنگه روئی بیشتر انتخاب می کنند و این زائده در جعبه ماهیچه در نظر گرفته نمی شود. هنگام جفت کردن درجه ها فضای خالی در درجه بالائی باقی میماند.

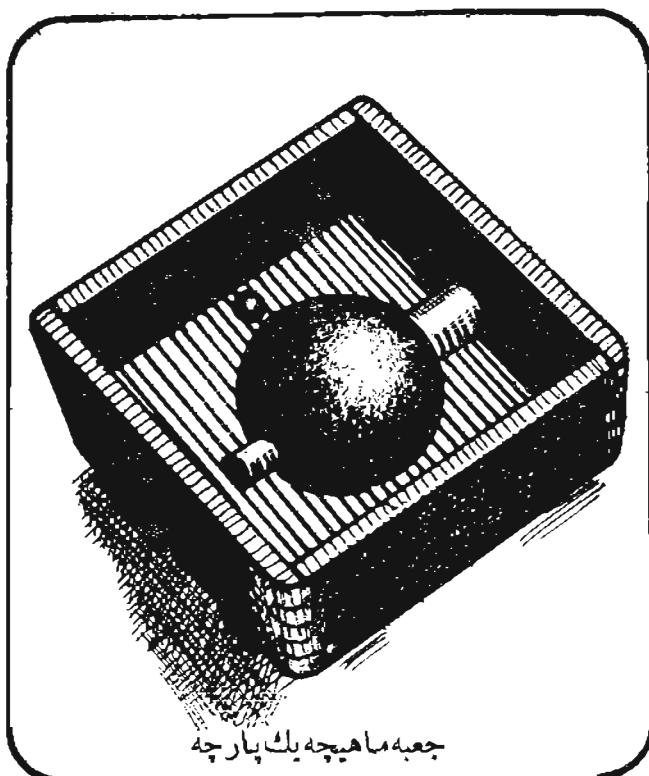

جعبه ماهیچه های نیمه ای:


برای کارهای کد قرینه هستند بجای درست کردن جعبه ماهیچه کامل یک چوبه ماهیچه نیمه درست می کنند که پس از ساختن دونیمه ماهیچه آنها را روی هم قرار داده چسب میزند تا یک ماهیچه کامل بشود.

جعبه ماهیچه یک پارچه:

برای کارهای ساده از جعبه ماهیچه های یک پارچه استفاده می شود.


جعبه ماهیچه‌های چند تکه:

برای کارهای پیچیده و مشکل جعبه ماهیچه را چند تکه می‌سازند. این جعبه‌ها طوری طراحی می‌شوند که بتوان به راحتی آنرا بکار برد. شکل زیر جعبه ماهیچه دوبارچه را نشان می‌دهد. ماهیچه تهیه شده عمودی است.

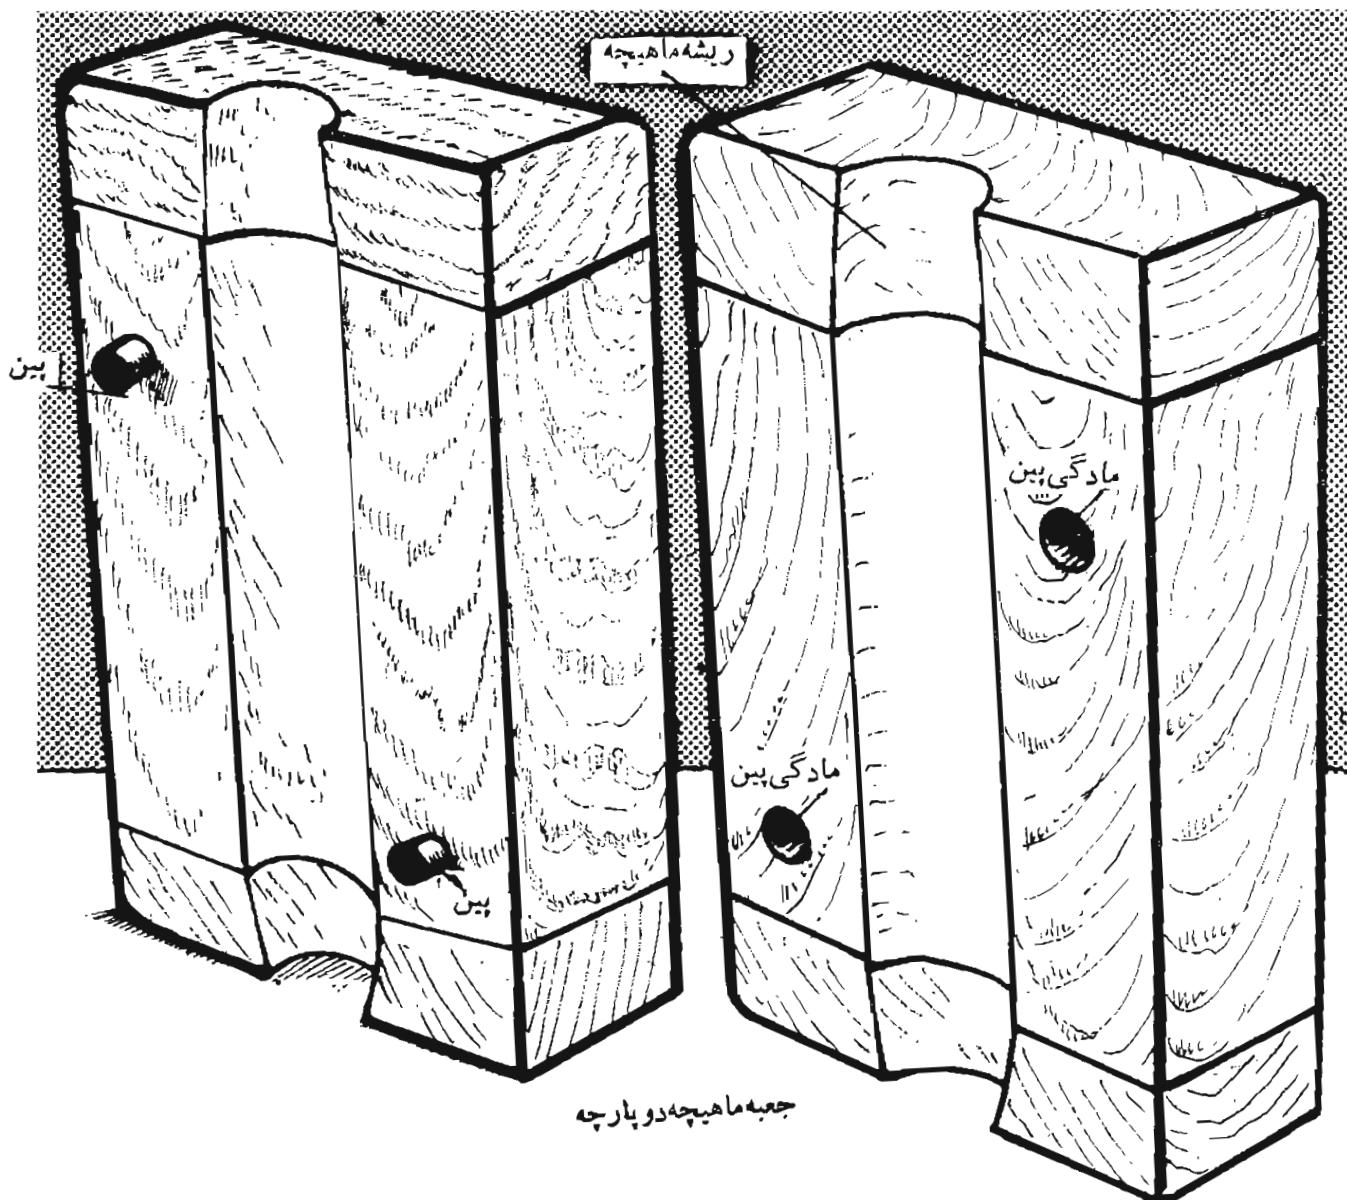

قطعه آزاد در جعبه ماهیچه :


بعای ساختن جعبه ماهیچه چند تکه می‌توان یک قسمت آنرا بصورت قطعه آزاد ساخت.

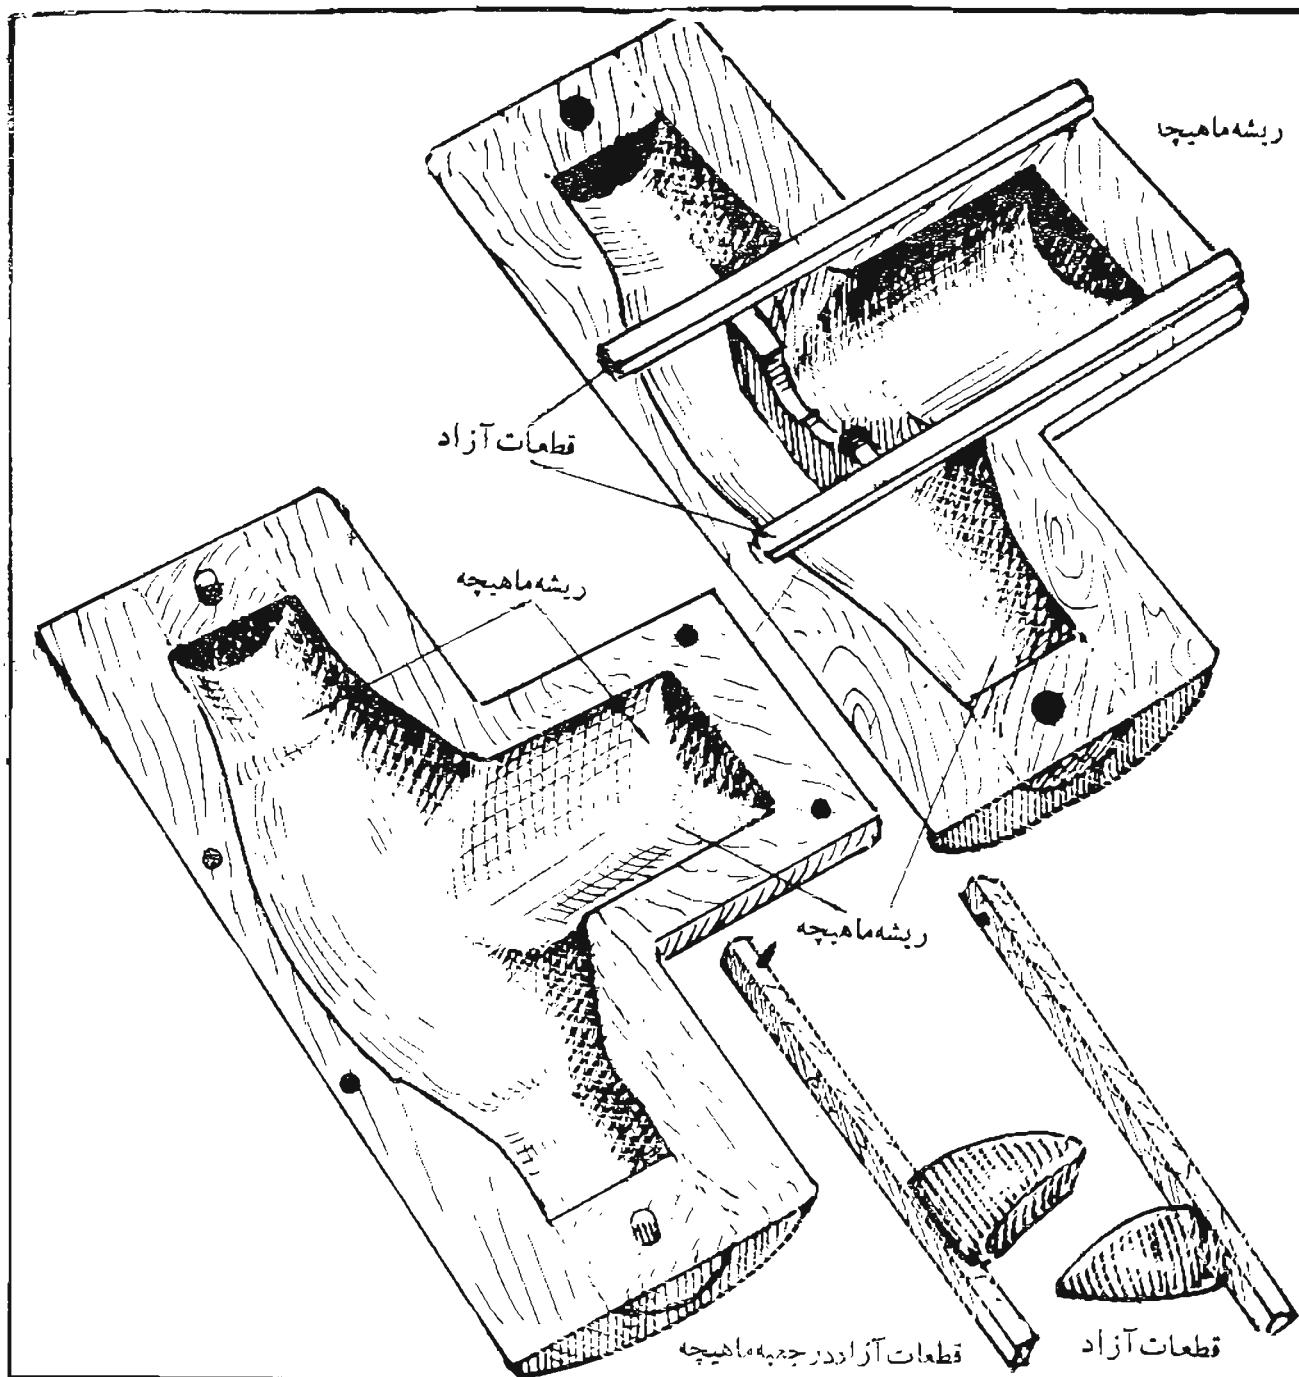

اندازه خارجی جعبه ماهیچه :

اندازه خارجی جعبه ماهیچه را متناسب با خود ماهیچه می‌سازند اما باید دقیق شود که جعبه ماهیچه مقاومت کافی داشته باشد و در عین حال وزن آن زیاد نشود.

ماهیچه عمودی :

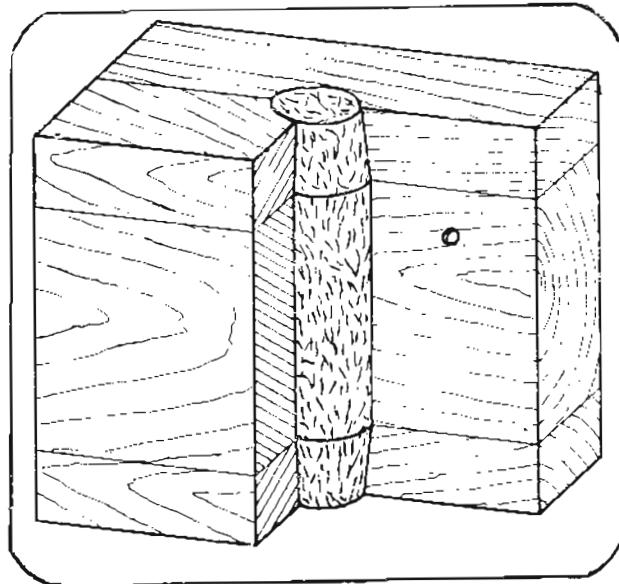

معمولًا شیب تکیه گاه ماهیچه های عمودی استاندارد می باشد شیب تکیه گاه را در لنگه روئی ۱۵ درجه و در لنگه زبری فقط بک میلیمتر به قطر آن اضافه می کنند. باید در نظر داشت که این بک میلیمتر اضافی را در جعبه ماهیچه در نظر نمی گیرند. در شکل مقابل بک ماهیچه عمودی که در جعبه ماهیچه قرار گرفته، مشاهده می شود.

طول تکیه گاه :

در اکثر مدلها طول تکیه گاه را به اندازه قطر ماهیچه در نظر می گیرند.

شیب مدل :


معمولًا در مدل سازی قاعده ای برای شیب دادن وجود ندارد و بیشتر از مهارت و تجربه طراح مدل و یا مدل ساز استفاده می شود.

معمولابه سه طریق به مدل شیب می دهند:

شیب اضافی

شیب منوسط

شیب نقصانی

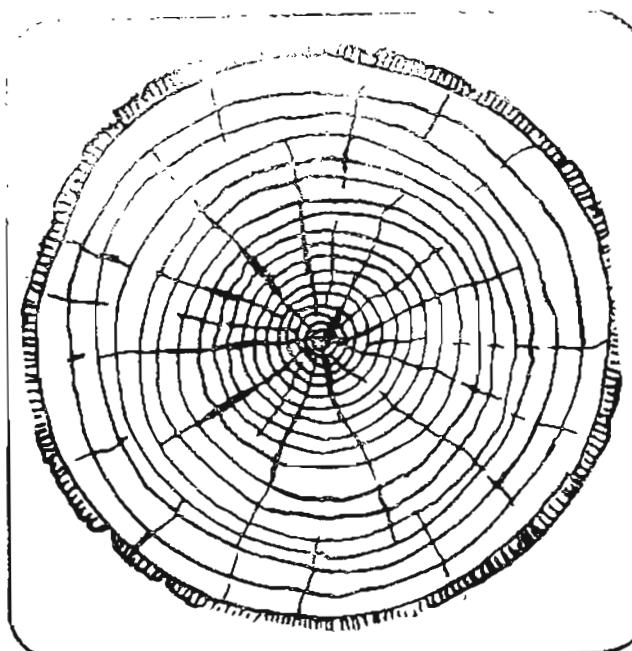


چوب :

مدلها را از چوب نرم یا سخت می سازند. بهتر است برای ساختن مدل، چوبی انتخاب کنیم که گره نداشته باشد و الاف آن مستقیم باشد. در مدل سازی بیشتر از چوب کاج، توسکا و افرا استفاده می کنند.


بریدن چوب:

معمولًا چوب را به دو طریق می‌برند:


- ۱—**بریدن بموازات حلقه سالیانه**: این روش در مدل‌سازی چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد زیرا پس از خشک شدن چوب از قسمت‌های مختلف آن کسر شده و می‌پیچد.
- ۲—**بریدن چوب بدموازات اشعه مرکزی**: ابتدا تنه درخت را چهار قسمت کرده و یک قسمت آنرا انتخاب نموده بموازات اشعه مرکزی می‌بریم در این روش پیچیدگی به حداقل میرسد و زودتر خشک می‌شود.

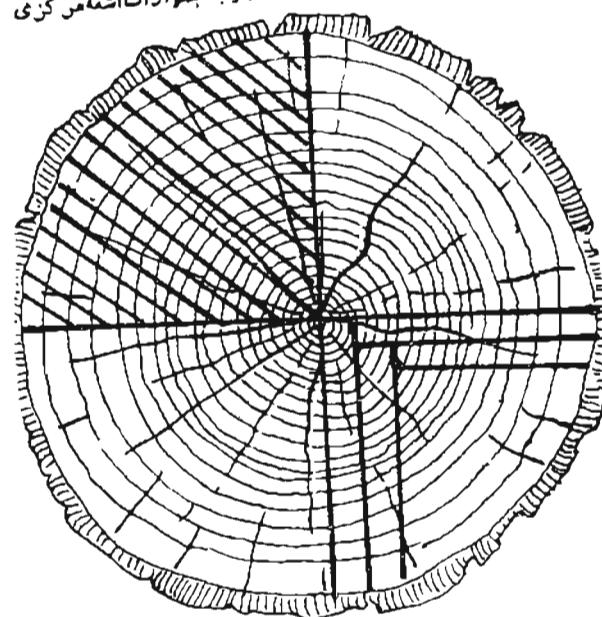

بریدن چوب بموازات حلقه سالیانه

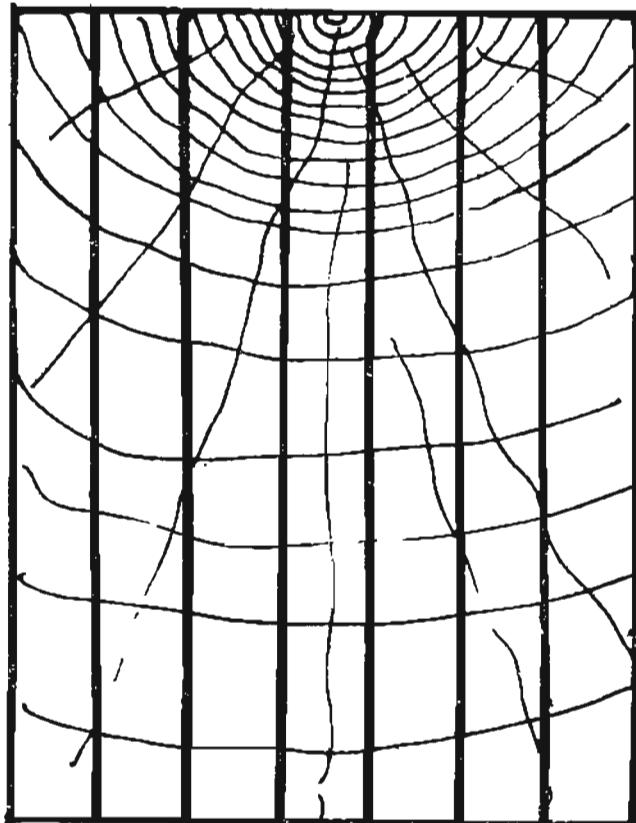


وقتی مرکز چوب در وسط ضلع کوچک‌تر باشد تخته را باید بموازات ضلع بزرگ‌تر ببرید.

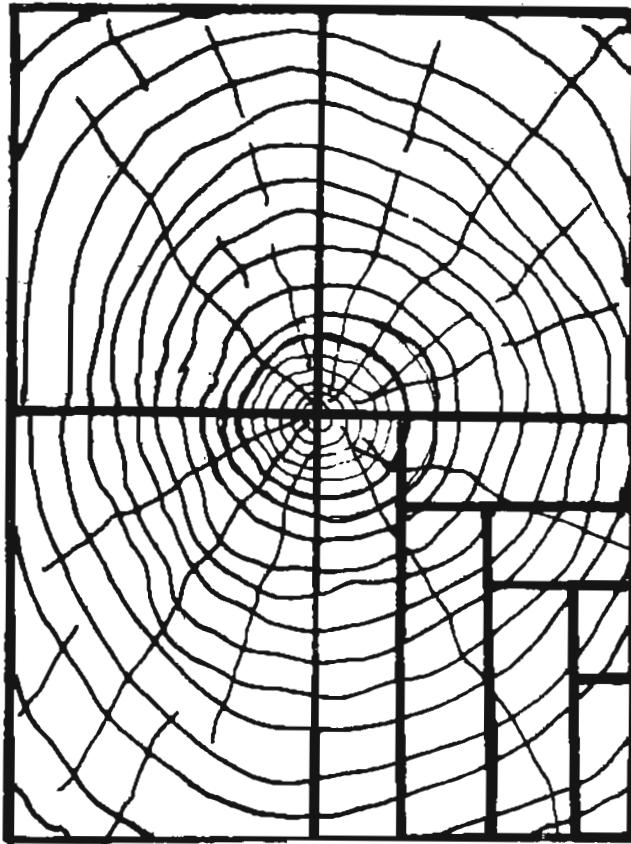


وقتی مرکز چوب در وسط الوار باشد ابتدا الوار را طبق شکل بچهار قسمت کنید. هریک از قطعات الوار جدیدی است که مرکز چوب در گوشه آن واقع شده است. آنگاه بترتیبی که قبلا برای این نوع الوار گفته شد عمل کنید.


چون در کارگاههای مدلسازی چوب بصورت الوار بدست ما میرسد بهتر است طرز بربدن الوار به موازات اشعه مرکزی را بدانیم. شکلهای زیر طرز بربدن الوارهای مختلف را نشان میدهد.

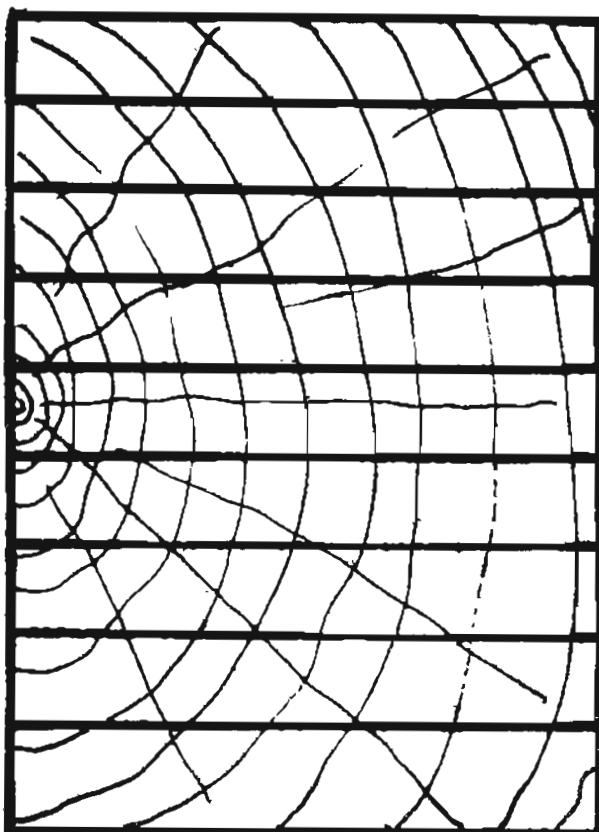

وقتی مرکز چوب در وسط ضلع بزرگ الوار باشد بر شها را عمود بر ضلع بزرگ انجام میدهیم تا اکثر تخته ها در امتداد اشعه مرکزی باشند. با بترتیب بیچیدگی تخته های بدست آمده به حداقل میرسد.

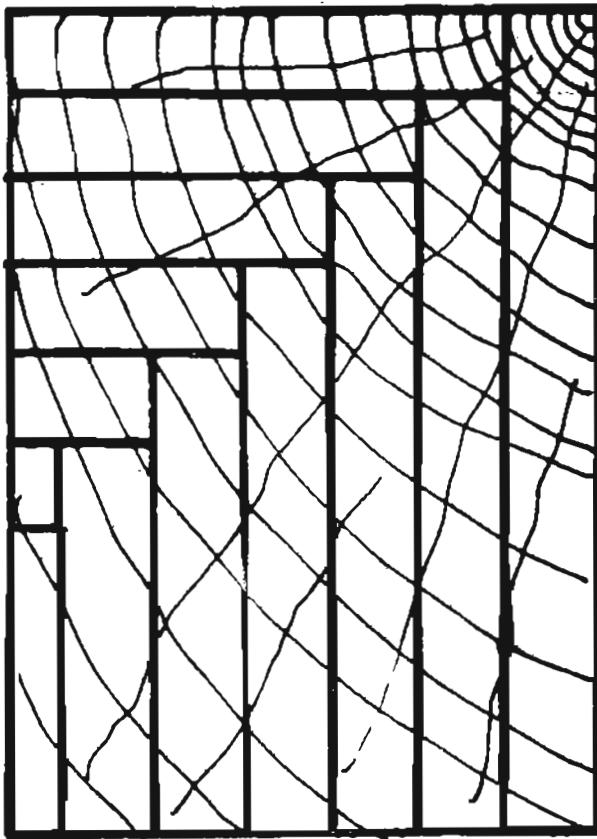


بریدن چوب بموازات اشیاء مرکزی

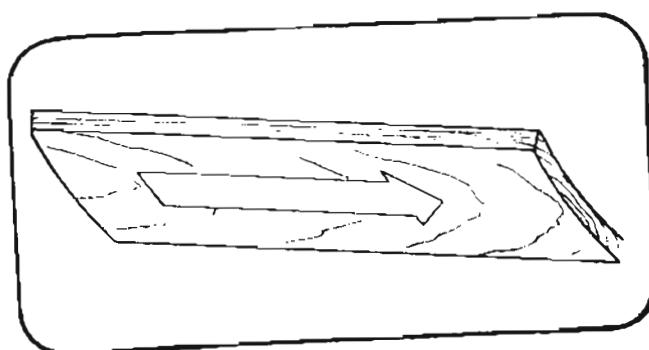


بیچیدن چوب :

چوبها در اثر عوامل طبیعی رطوبت و گرما میپیچند و خراب میشوند لذا باید کاری کنیا که پس از ساختن مدل اشکالی پیش نیاید.

چوبها اصولاً از یک جهت تاب بر میدارند لذا باید چوبها را به قسمتهای کوچک برش داد و آنها را در جهت عکس الیاف چسبانید در نتیجه چوب نمیتواند بپیچد چون جهت تاب برداشتن قطعات چوب بر عکس پکدیگر میباشد.

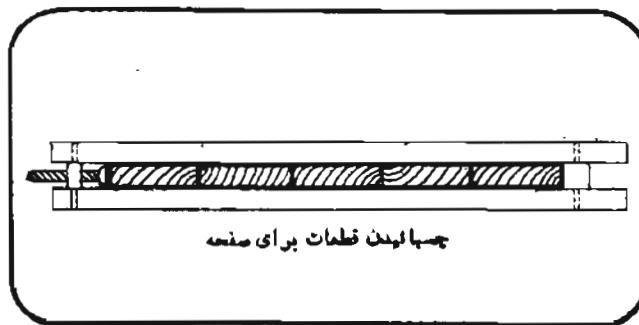


۱- طرز چسبانیدن چوب برای ساختن صفحه
کناره‌های چوب را درز کنید محل تماس چوبها را چسب بزنید و آنها را کنارهم قرار دهید و با گیره دستی بیندید.

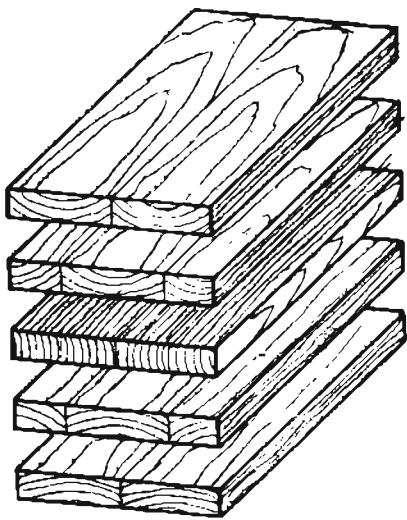

قراردادن چوب برای ساختن مدل


۳- طرز چسبانیدن چوب برای ساختن یک مدل

چهار طرف چوب را گونا کنید سپس بارندۀ خشی آنها را خش بیندازید تا هنگام چسباندن روی هم سرنخورد و سطح چسب بیشتری بیداکند. چوبها را ابتدا بصورت صفحه چسبانیده بعد صفحات را طوری روی هم قرار دهید که محل اتصال هر صفحه وسط چوب صفحه دیگر قرار بگیرد مثل آجر- چینی بنائی.

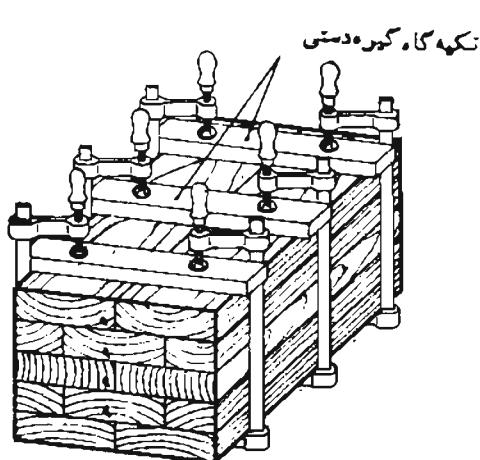

بتن چوب پس از چسبیدن.


تخنه های روی هم قرار داده را توسط گیره دستی بیندید برای اینکه از خراب شدن تخته ها جلو گیری شود و همچنین فشار بکنوخت به تخته ها وارد شود از چوب به این عنوان تکیه گاه استفاده کنید.

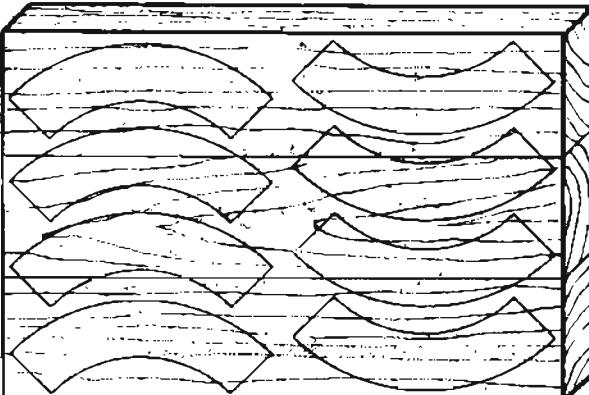


طرز بریدن چوب

۴- طرز چسبانیدن چوب برای کارهای دور

چوب را بوسیله شابلن تهیه شده خط کشی کنید و سپس آنها را با ماشین اره ببرید.

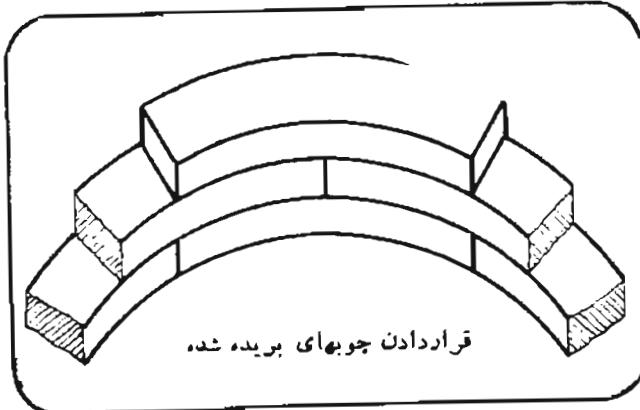

چوبهای بریده شده مطابق فرم را پهلوی هم قرار دهد تا بصورت دایره شود.

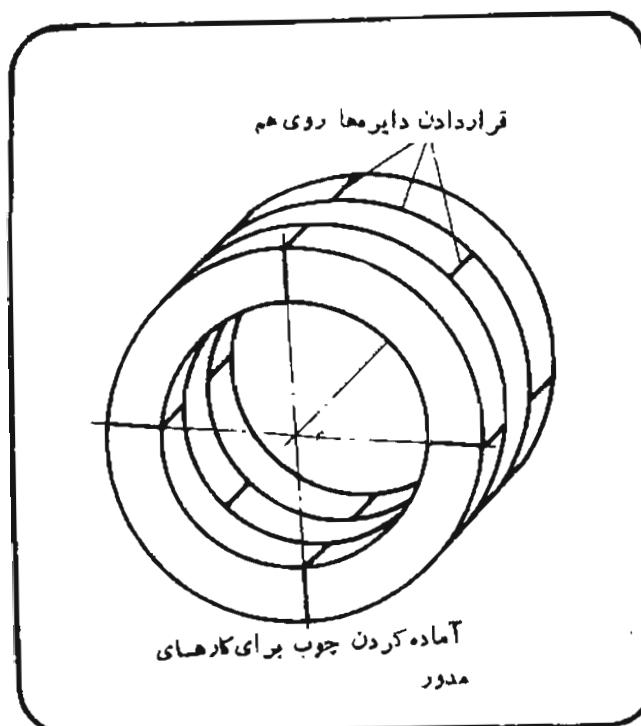

دایره‌ها را طوری روی هم بگذارید که محل اتصال چوبها بر عکس یکدیگر قرار بگیرد. برای چسبانیدن چوبها از چسب استفاده کنید و پس از چسبانیدن طوری چوبها را با گیره دستی بیندید که کوچکترین فاصله‌ای بین چوبها نباشد.


چسب :

برای اتصال قطعات چوب و تکیه‌های مدل از انواع چسبها استفاده می‌کنند.

چسبهای مورد مصرف مدل‌سازی دونوع است.

۱- چسب سود یا چسب آماده :

این چسبها بصورت مایع است. برای چسباندن چوب ابتدا سطوحی را که باید بهم بجسبد خشک‌زده سپس روی آنها چسب مالیده و با گیره دستی آنها را بهم محکم کنید. گیره دستی باید آنقدر به چوب هافشار بباورد که فاصله‌ای بین چوبها نباشد.

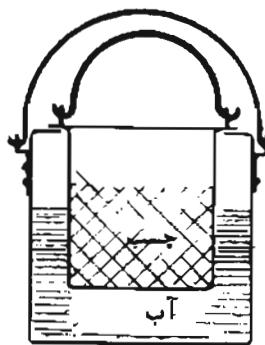


محل گرم کردن جس

۲- چسب گرم (سریشم)

سریشم را باید قبل از استفاده گرم کرد. برای این منظور سریشم را ۲۴ ساعت در آب بگذارید تا نرم شود سپس آنرا ۸۰-۸۵ درجه گرم کنید. اگر سریشم را بیشتر از ۸۵ درجه گرم کنید سختی آن کم میشود.

سریشم را معمولا با حرارت غیرمستقیم در ظرفهای مخصوص گرم میکنند.

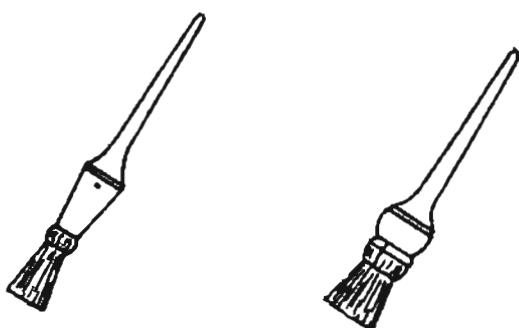


فلدهای مخصوص چسب زدن

رنگ کردن مدل:

برای سهولت کار فالبگیر و شناختن قسمتهای مختلف مدل و جعبه ماهیجه بر طبق بک استاندارد بین المللی قسمتهای مختلف مدلها را برنگهای مختلف درمیآورند.

رنگ کردن مدل به ۳ دلیل عمدۀ زیر صورت میگیرد:

- ۱— محافظت مدلهای چوبی در مقابل رطوبت و هوا.
- ۲— علامت گذاری برای شناسائی آسانتر.
- ۳— آسان نمودن عمل خارج کردن مدل از قالب.

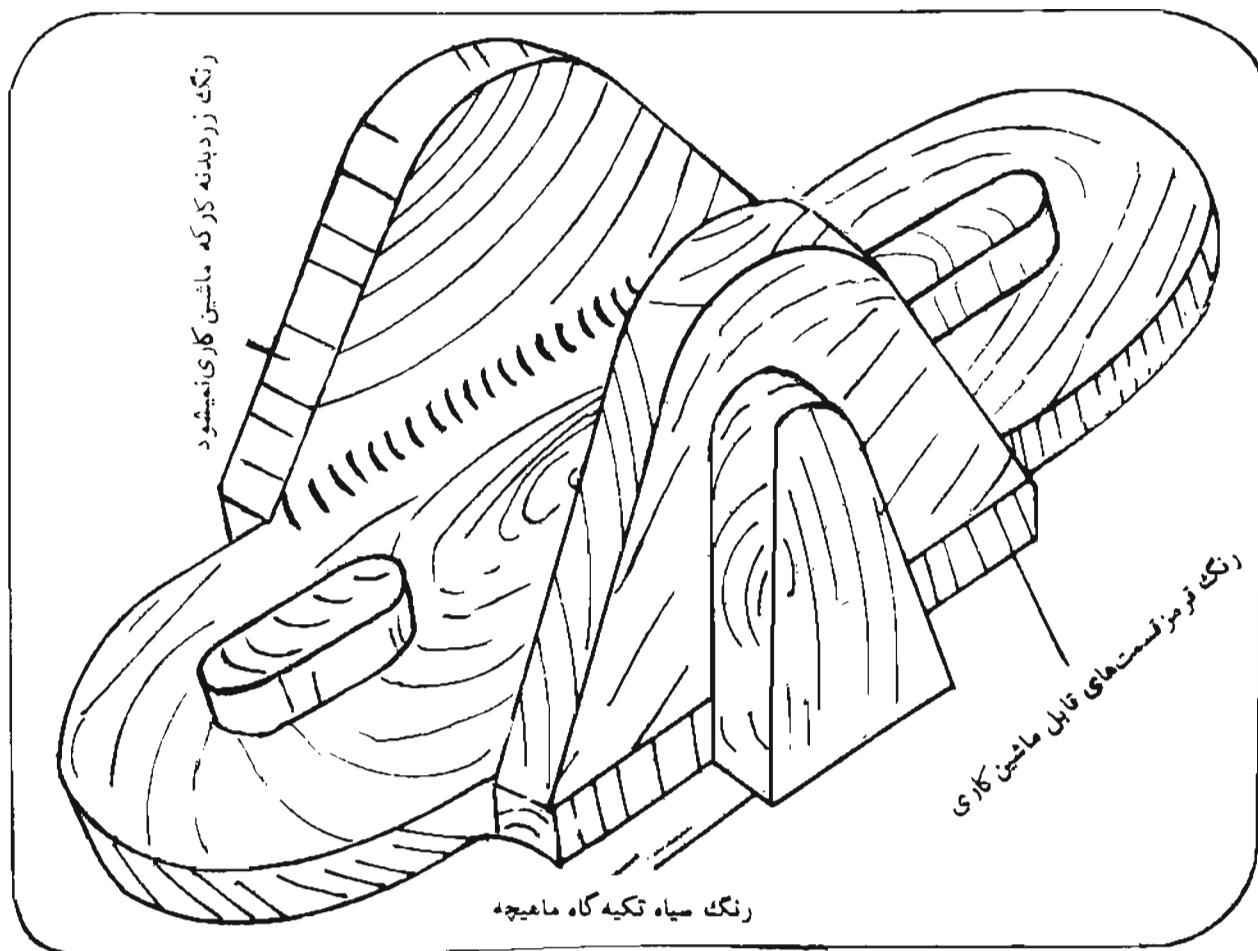

رنگهای استاندارد برای مدلها عبارتند از:


- ۱— رنگ قهوه‌ای روشن بالاکالکلی: از این رنگ برای نشاندادن قسمتهای که ماشینکاری نمی‌شوند استفاده می‌شود.
- ۲— رنگ قرمز: برای سطوحی که ماشینکاری می‌شوند.
- ۳— رنگ نقره‌ای: برای محل قطعات آزاد.
- ۴— رنگ سیاه: برای ریشه ماهیچه‌ها و تکیه گاه ماهیچه‌های آزاد.
- ۵— رنگ سبز: برای مشخص کردن قیدها و قطعات اضافی.

انقباض فلزات:

حجم بیشتر فلزات هنگام حرارت زیاد و پس از سردشدن از حجم آنها کاسته می‌شود. این عمل در اصطلاح ریخته گری به انقباض معروف است.

بنابراین مقدار انقباض فلزات مختلف محاسبه شده و هنگام ساختن مدل این اختلاف اندازه‌ها یا انقباض‌ها را باندازه مدل اضافه می‌کنند. در نتیجه مدلها بزرگ‌تر از اندازه مورد نیاز ساخته می‌شود پس از ریختن فلز مذاب در قالب، فلز سرد شده و باندازه مسجور داد.

تفاوتیه:

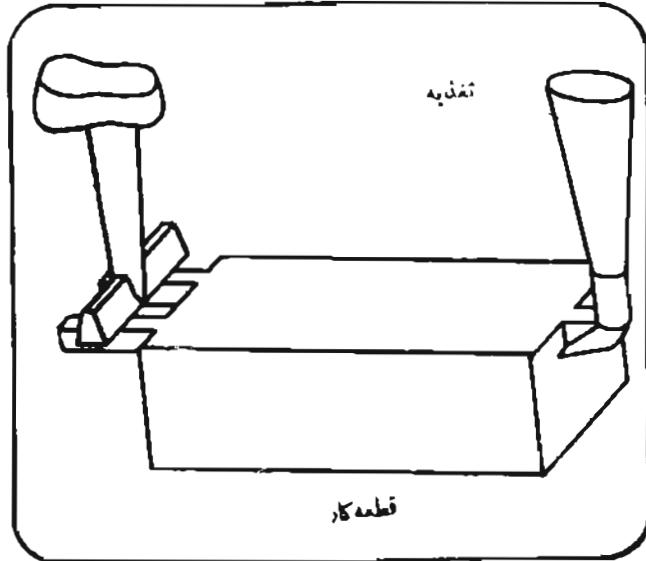

علاوه بر درنظر گرفتن مقدار انقباض فلزات از منبع کمکی دیگری بنام تفایله استفاده میشود. طرز عمل چنین است که ریخته گرم حفظه ای متناسب با مدل در قالب ایجاد میکند که این حفظه یا منبع دیرتر از خود قطعه کار سرد میشود و در نتیجه قطعه کار میتواند از این منبع فلز کم شده خود را بگیرد (تفایله نماید) البته این عمل بدعا هدف قالب گیر است و مدل ساز فقط باید مقدار انقباض را به مدل اضافه کند.

خط کش انقباض

برای سهولت کار مدل ساز مقدار انقباض برای فلزات مختلف محاسبه شده و خط کش انقباض را با توجه با این موضوع ساخته اند. موقعیکه با این خط کش کار میکنید لزومی ندارد که انقباض را به اندازه مدل اضافه کنید بلکه مقدار انقباض به خط کش اضافه شده است.

اضافه اندازه انقباض بدعا مول زبرستگی دارد:

- ۱- طرح جسم ریخته شده
- ۲- نوع فلز
- ۳- حرارت ریختن فلز مذاب
- ۴- مقاومت قالب و ماهیچه در برابر جمع شدن قالب.

جدول انقباض برای فلزات مختلف جهت مدل های متوسط:

۱- آهن خاکستری	$\frac{1}{8}$	ابنج درفت ۲/۶	درصد
۲- آهن سفید	$\frac{3}{16}$		
۳- فولاد	$\frac{1}{4}$		
۴- برنز	$\frac{1}{16}$		
۵- برنج	$\frac{2}{16}$		
۶- منگنز برنز	$\frac{7}{32}$		
۷- آلمینیوم	$\frac{2}{16}$	ابنج درفت ۲/۶	درصد
۸- منگنز	$\frac{5}{32}$		
۹- مس	$\frac{2}{16}$		
۱۰- مس و نیکل	$\frac{1}{8}$		
۱۱- نیکل نقره	$\frac{3}{16}$		
۱۲- نقره	$\frac{1}{8}$		

اضافه اندازه ماشینکاری:

در ساختن مدل اضافه اندازه‌ای برای ماشینکاری قطعات ریخته شده طبق جدول باید در نظر گرفت.

حدمتوسط اضافه اندازه ماشینکاری:


قطعات کوچک	قطعات بزرگ	قطعات کوچک	قطعات بزرگ
۱۲/۷ تا ۶/۳۵ میلیمتر	$\frac{1}{8}$ اینچ	$\frac{1}{2}$ تا $\frac{1}{4}$ اینچ	۱- چدن
۶/۳۵ تا ۳/۲ میلیمتر	۱۹ تا $\frac{1}{4}$ اینچ	$\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{8}$ اینچ	۲- فولاد ریخته شده
$\frac{3}{2}$ میلیمتر	۶/۳۵ تا $\frac{1}{8}$ اینچ	$\frac{3}{8}$ تا $\frac{1}{4}$ " "	۳- آلومینیوم
$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$ تا $\frac{1}{16}$	۴- برنز
$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{16}$	۵- برنج

شیب مدل:


برای سهولت خارج شدن مدل از قالب ماسه‌ای مدل را شیبدار می‌سازند که البته شیب مدل بسته به قسمت‌های مختلف مدل متفاوت است مقدار شیب که برای مدل‌های معمولی باید در نظر گرفت طبق جدول زیر است:

شیب لنگه زیری $5/0$ میلیمتر تا $1/2$ میلیمتر در 100 سانتیمتر است.

شیب لنگه بالائی $4/2$ میلیمتر در 100 میلیمتر است. در مرور مدل‌های دو تکه شیب مدل برای قطعات آزاد لنگه بالائی باندازه لنگه پائین می‌باشد.

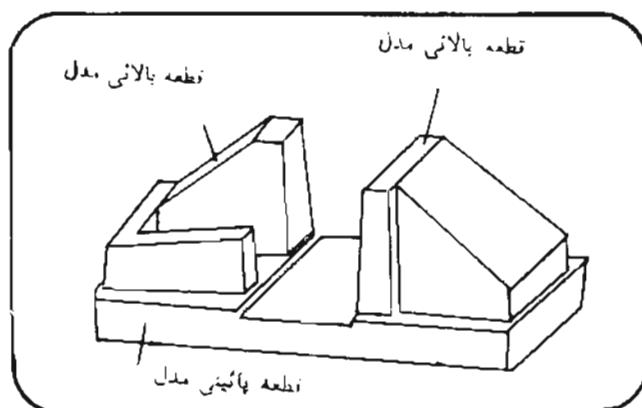



شکل مقابل راهنمایی خوبی برای انتخاب شیب در قسمت‌های مختلف مدل می‌باشد.

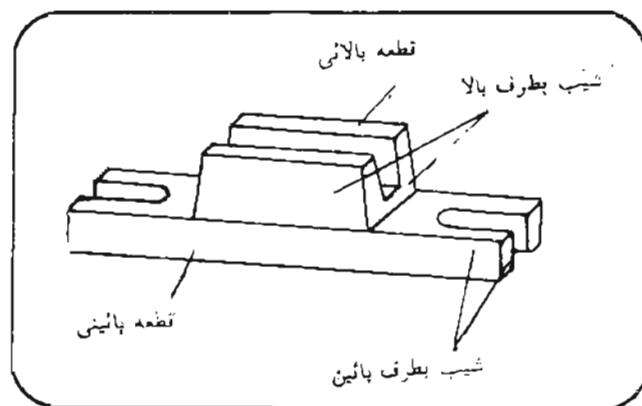

مقدار شیب در مدل

برای شیب دادن به مدل‌ها قاعده استانداردی وجود ندارد بیشتر از تجربه و مهارت مدل‌ساز استفاده می‌شود.

شکل مقابل برای انتخاب شیب قسمت‌های مختلف مدل راهنمای خوبی است.

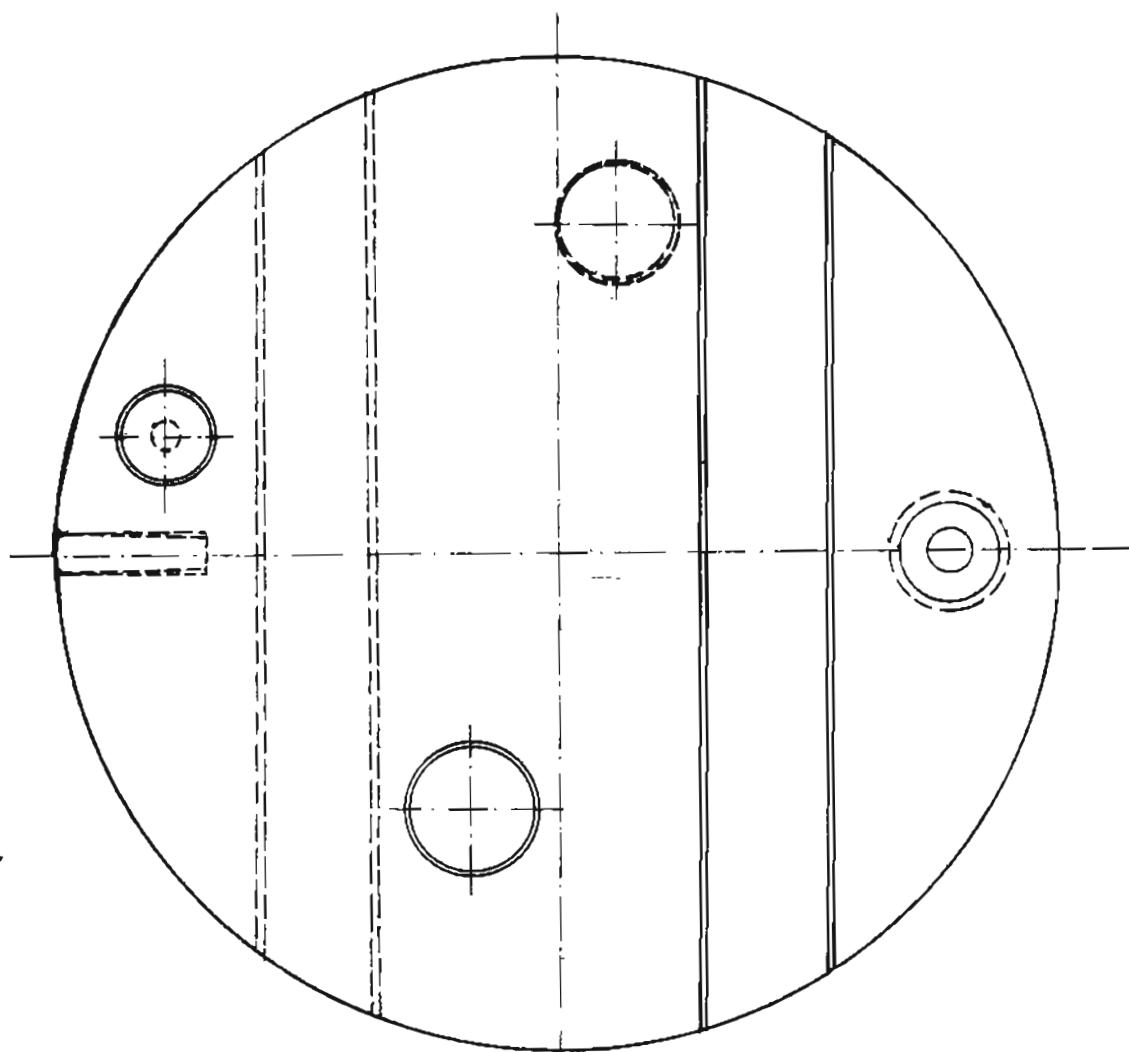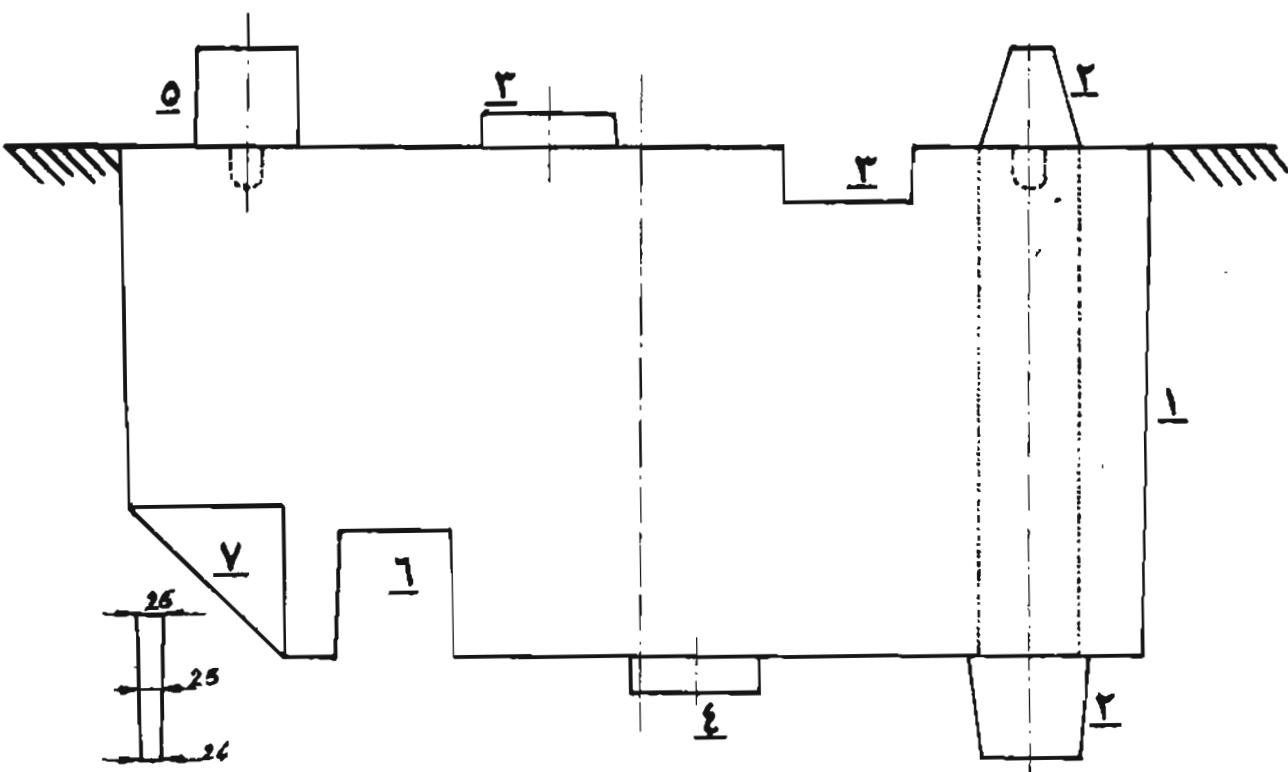

۱- شیب خارجی مدل:

این شیب نسبت به ارتفاع مدل تعیین میگردد. هرچه ارتفاع بیشتر باشد شیب کمتر میشود.

۲- تکیه گاه در ماهیچه های عمودی:

شیب تکیه گاه در ماهیچه های عمودی استاندارد است. شیب تکیه گاه عمودی در لنگه بالائی ۱۵ درجه و یا ۶ میلیمتر در ۲۴ میلیمتر است.

برای شیب دادن به تکیه گاه عمودی در لنگه زیری در مدل های متوسط یک میلیمتر و در مدل های بزرگ ۲ میلیمتر به قدر بالائی تکیه گاه اضافه میکنند.

نکته های دز ماهیچه های عمودی:

بلیدانست که مقدار اضافه شده به تکیه گاه حمودی در جعبه ماهیچه در نظر گرفته نمی شود.

۳- شیب پاکتی:

مدل سازی باید در نظر داشته باشد که همیشه مدل از ماسه خارج شود نه اینکه ماسه از مدل. اگر مدل طوری طرح شده باشد که ماسه از مدل خارج شود در اینصورت باید به شکافها و بر جستگیها شیب بیشتری داد. این نوع شیب را (در حالیکه تکیه گاه ثابت باشد) شیب پاکتی مینامند. حداقل شیب پاکتی ۴ درصد است.

— حداقل شیب قطعات اضافی در لنگه زیری یک درصد است.

— قطعات آزاد در لنگه روئی مثل لنگه زیری مدل است و شیب آن یک درصد است.

— حداقل شیب پاکتی در لنگه زیری ۲ درصد میباشد.

— برای شیب دادن به ناو و یا پشت بند از شیب متوسط استفاده میشود که ضخامت ناو بطوریکه در صفحه قبل نشانداده

شده ۲۵ میلیمتر است که پس از شیب دادن، ضخامت قسمت بالا ۲۶ و ضخامت قسمت پائین ۲۴ میلیمتر میشود.

گوشه های مدل:


گوشه های تیز بطور کلی هم از استحکام جسم ریخته شده میکاهد وهم از حیث شکل ظاهری کار را نامرغوب میسازد.

بنابراین گوشه های تیز مدل را باید گردتا از ترک خوردن گوشه های جسم ریخته شده و همچنین خراب شدن قالب هنگام خارج کردن مدل جلوگیری شود.

أنواع گوشه‌ها:


گوشه‌ها را از موم، بتنه، چرم و چوب تهیه می‌کنند. از گوشه‌های مومی و بتنه‌ای برای مدل‌های کوچک و از گوشه‌های چرمی و جوبی برای مدل‌های بزرگ استفاده می‌شود.

گوشه‌های چرمی:

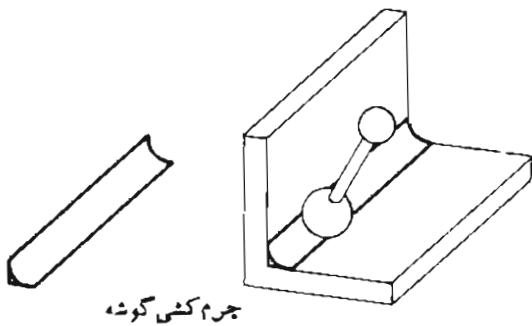


چرم‌های مخصوصی برای گوشه‌های مدل ساخته شده است. این چرم‌ها را ابتدا خیس می‌کنند تا نرم شود سپس آب زیادی آنرا بوسیله انگشت شست و سپاهه می‌گیرند آنگاه آنرا با چسب به گوشه تیز مدل می‌چسبانند و بعد با ابزاری که برای این منظور ساخته شده روی آن می‌کشند تا بتم گرد شود و چسب اضافی را بوسیله پارچه خیسی از گوشه مدل پاک می‌کنند.

گوشه‌های مویی:

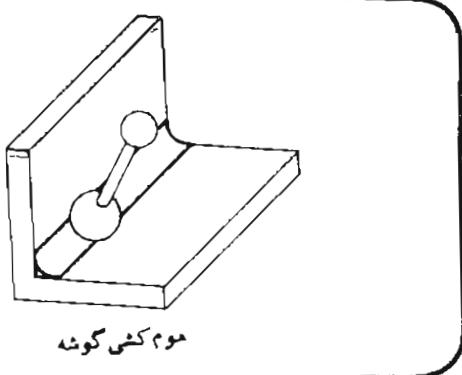


در مواردی که نخواهید مدل را از یاد بکار ببرید می‌توان بداز گوشه‌های مومی استفاده کنید. در اینجا ابزار شبیه ابزاری است که برای گوشه چرمی استفاده می‌شود. برای این کار سر گلوله‌ای شکل ابزار را گرم کنید و روی موم که قبلاً شکل رشته در آورده اید بکشید تا شکل مورد نزوم را بخود بگیرد.


گوشه‌های چوبی:

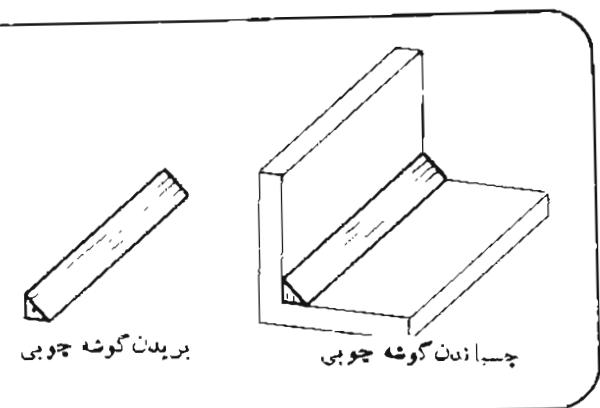


هنگام استفاده کردن از گوشه‌های چوبی ابتدا چوب را بوسیله دست طبق شکل ساخته شده در آورید. بعد بوسیله چسب به گوشه مدل بچسبانید و سپس با مغاریار نده آنرا نیم گرد کنید.

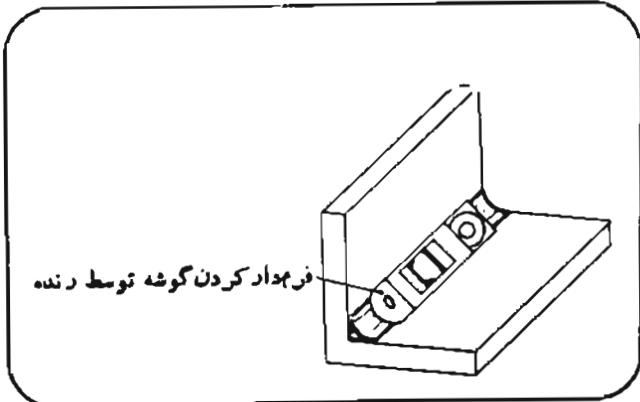

نیم گرد کردن گوشه توسط رنده

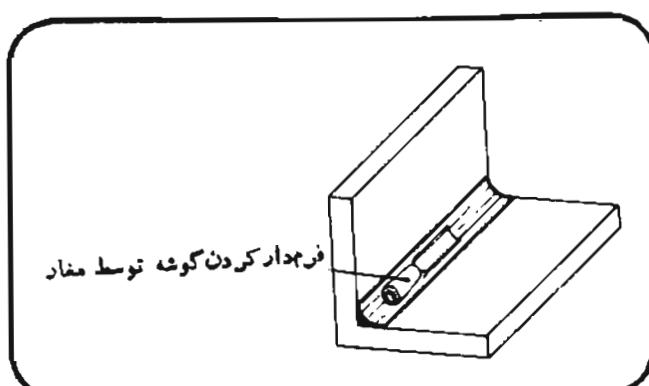


نیم گرد کردن گوشه توسط مغار.
گرد کردن گوشه های خارجی بوسیله سوهان کاری
انجام می شود.

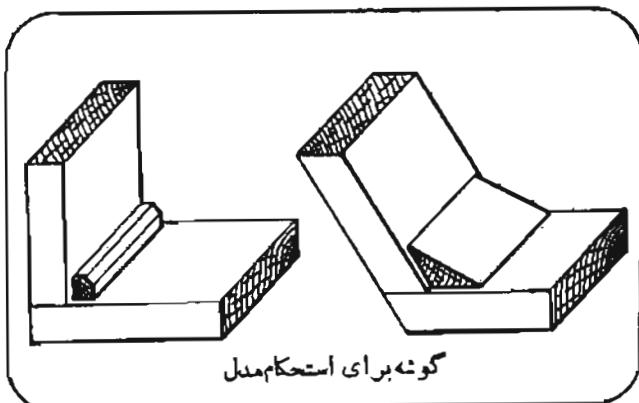


گوشه ها برای استحکام مدل:

برای اینکه مدلها هنگام قالبگیری استحکام بیشتری داشته باشند آنها را بوسیله چوبهای سخت در گوشه محکم میکنند. همچنین در قسمت هایی از مدل که از چوب نرم استفاده می شود میتوان قسمت هایی از چوب را بارنه دوراً هه زدو آرم قسمت را بوسیله چوب سخت پر کرد.

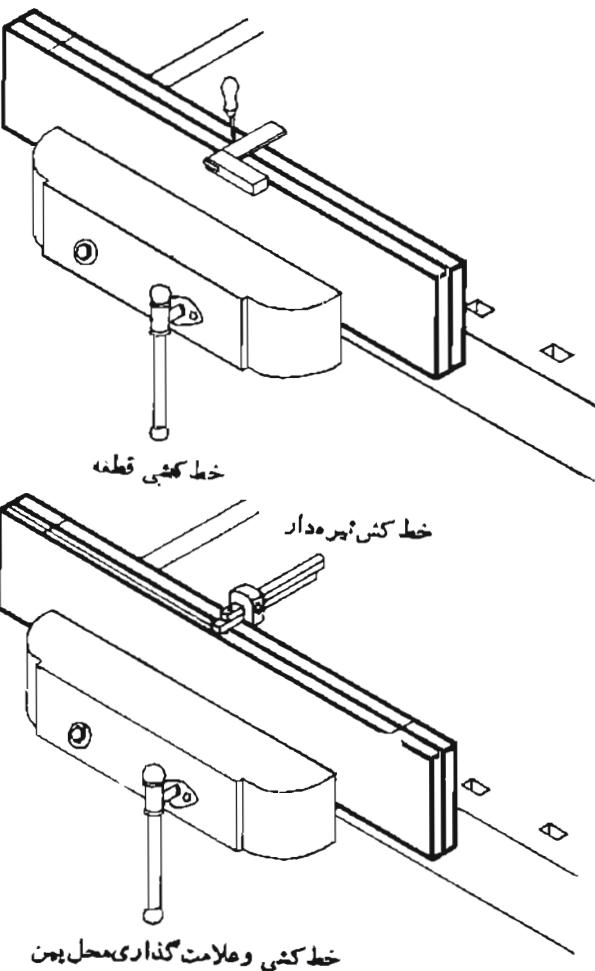


اتصال دو قطعه بواسیله پین

۱- چوب را خط کشی کنید.

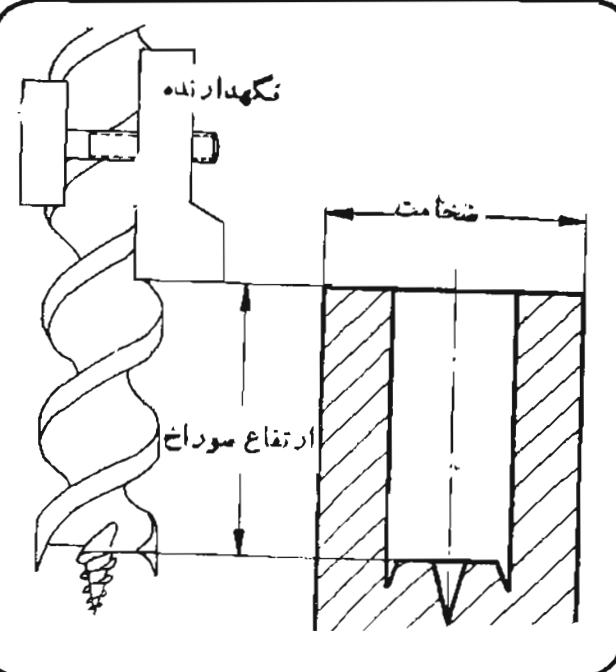


۲- با استفاده از راهنمای چوب را با متناسب را خ کنید.

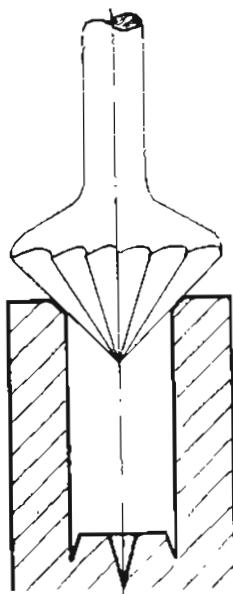


خنپنده، زدن سوداچ


۳- توسط متنه خزینه سرمه را خزینه کنید.

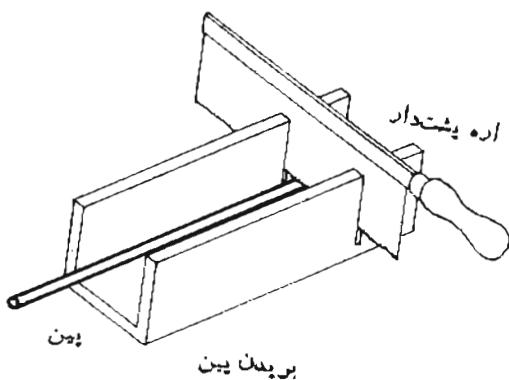


۴- پین را به طول معین ببرید.

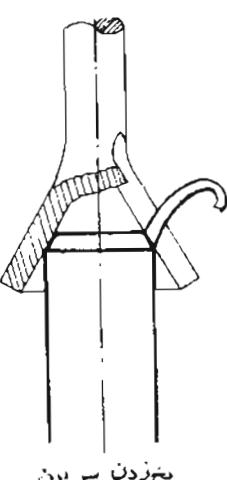

۵- سرمه را پیخ بزنید.

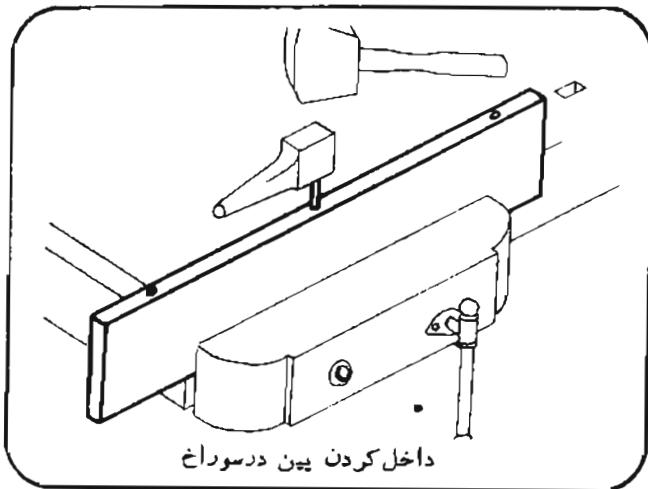


۶- با چکش چوبی و یک تکه گاهبین را وارد سوراخ کرده
دو قطمه را روی هم سوار کنید.

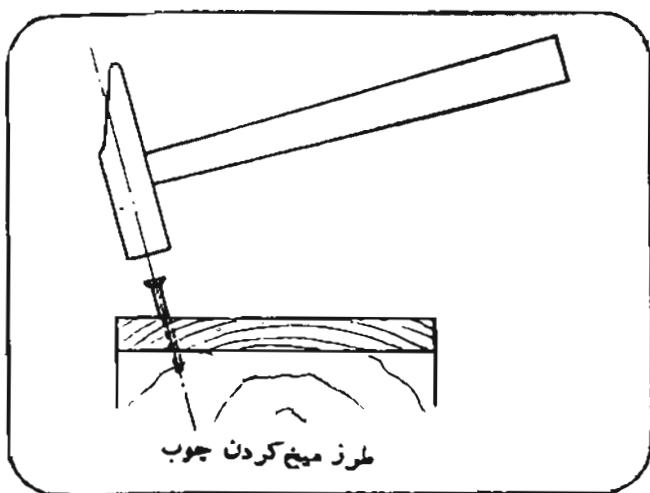


بکار بردن میخ (ثابت)

میخ را با زاویه معین در چوب فرو ببرید.
هنگام کوبیدن میخ دفت کنید که کف چکش با سر میخ
کامل موازی باشد. در غیر اینصورت میخ کج میشود.

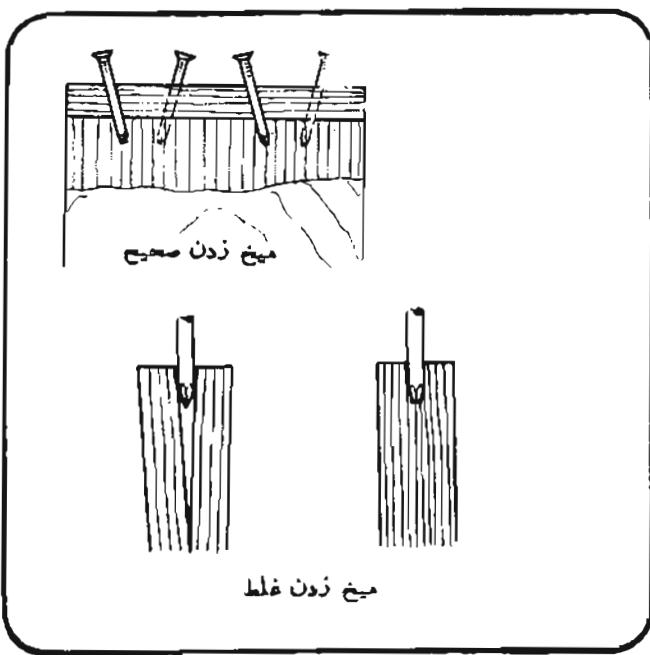


در صورتی که میخ را عمود بکویید باعث می شود کار
ترک بردارد.

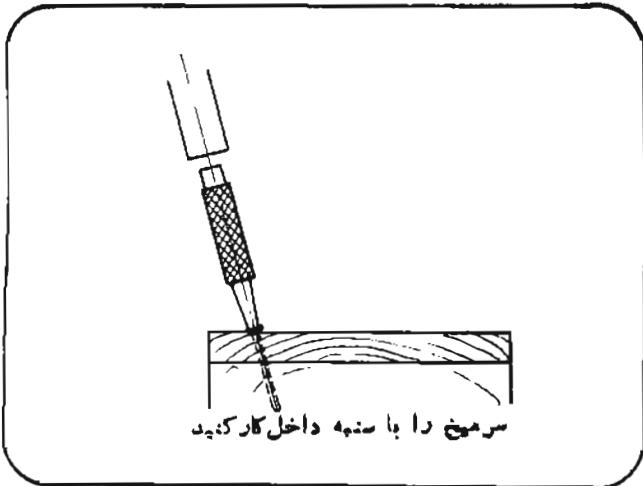

پس از کوبیدن میخ سرآنرا بوسیله سنبه در چوب فرو کنید تا موقع رنده کردن چوب سرمیخ به تیغه رنده گیر نکند.




شکل روبرومیخ های را که در مدل سازی بکار می رود نشان می دهد. باید دقیقاً که قطر و ارتفاع میخ را مناسب با قطعه کار انتخاب کنید.

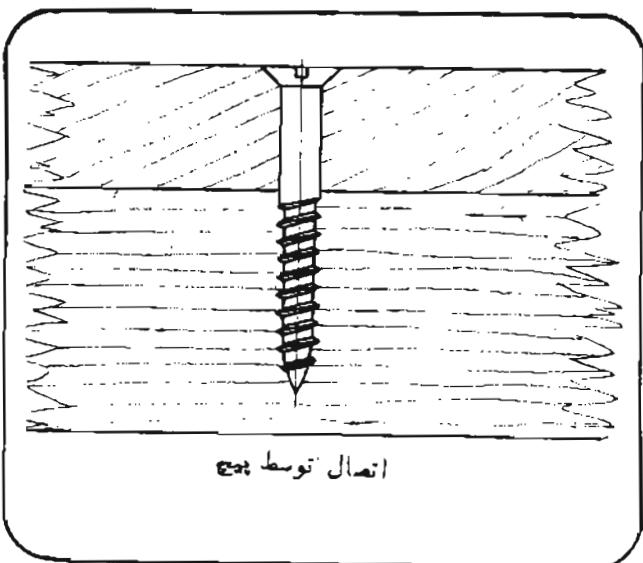


اتصال توسط پیچ (بازشدنی)


اتصال توسط پیچ مخصوص چوب برای اتصال با میخ است زیرا هم استحکام بیشتر دارد و هم قابل باز و بسته شدن است.

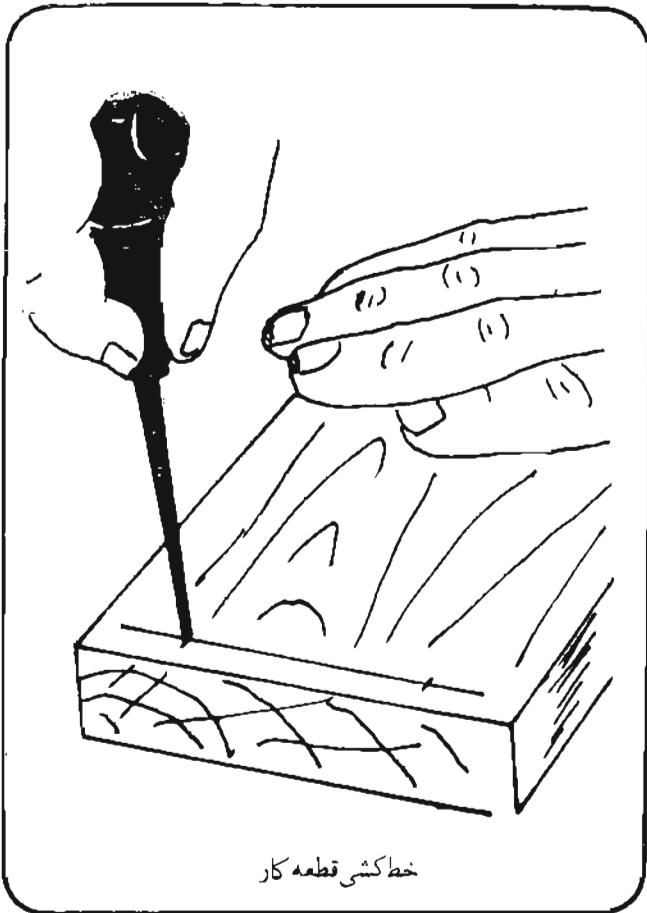


برای سوراخ کردن ابتدا قطعه کار را خط کشی کرده
سپس بوسیله در فشن محل سوراخ را مشخص کنید.

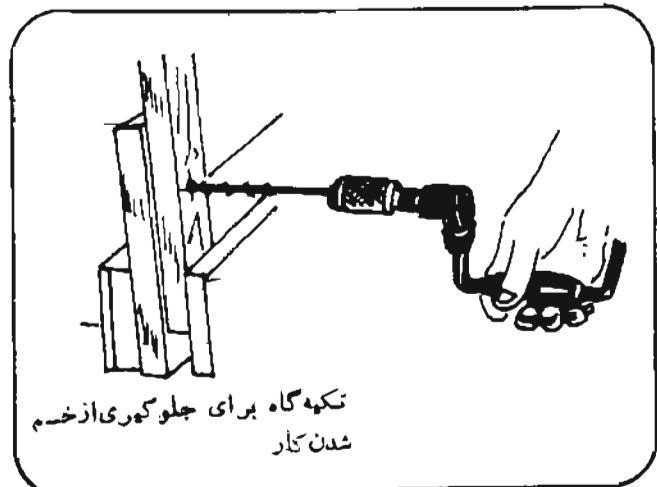


با استفاده از مته شتر گلومی توانید محل مشخص شده را
سوراخ کنید. برای سوراخ کاری به راهنمایی های زیر توجه
داشته باشید.

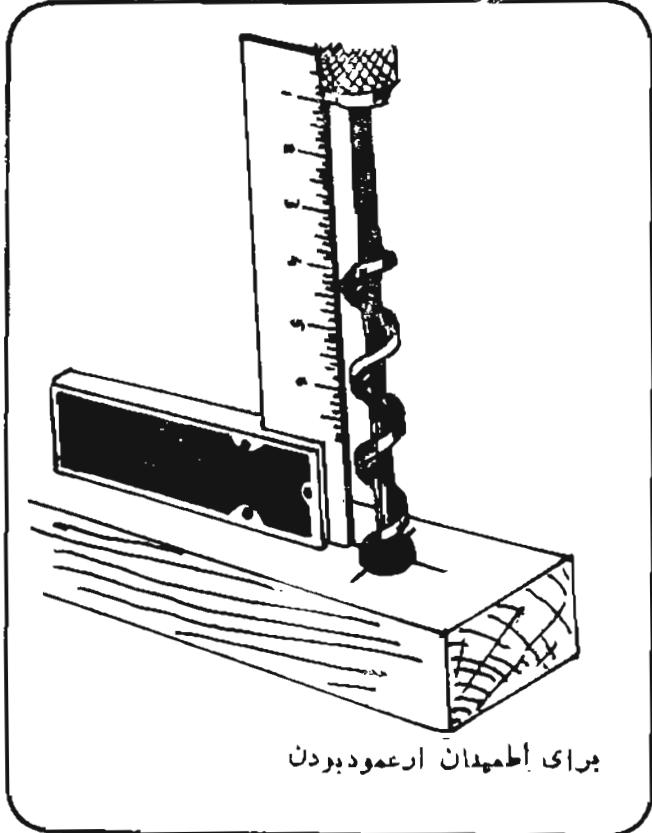


عمود بودن منه را می‌توانید با گونیا آزمایش کنید.
در صورتیکه عود به قطعه کار نباشد سوراخ کج می‌شود.

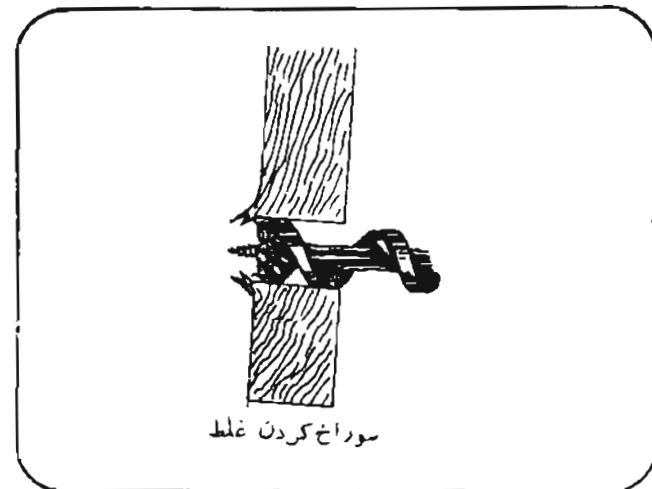

در صورتیکه سوراخ کاری را زیکطرف آدامه دهید انتهاي سوراخ خرد می‌شود.

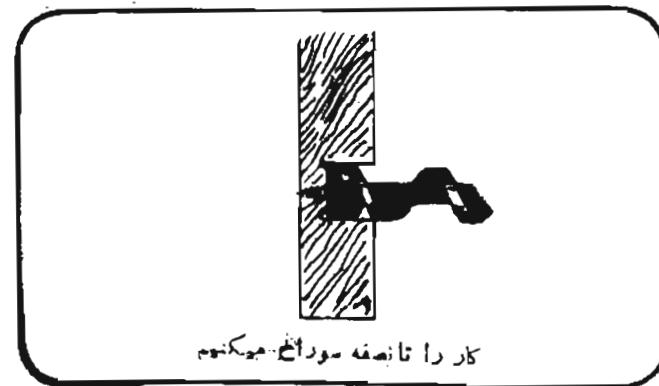


بهتر است ابتدامه را تا نصف کار فرو ببرید.

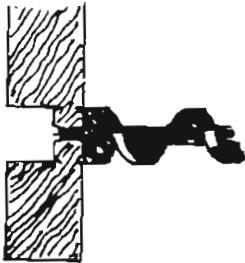

از طرف دیگر سوراخکاری را نکم کنید.

سپس متنه را خارج کرده از طرف دیگر سوراخکاری را تکمیل کنید.

قطعه زیری را نیز طبق همین روش باید سوراخ کرد.

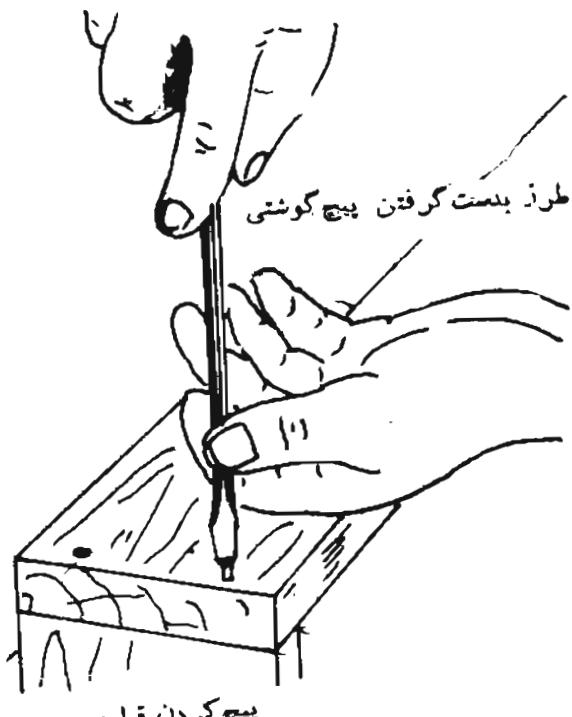


با استفاده از پیچ مناسب دو قطعه را بهم اتصال دهید.

هر گز پیچ را با ضربه چکش داخل چوب نگذارد زیرا در اندنه پیچ الیاف چوب را میبرد و از استحکام آن کم میکند.




در شکل مقابل چند نمونه از پیچهای متداول نشان داده شده است.

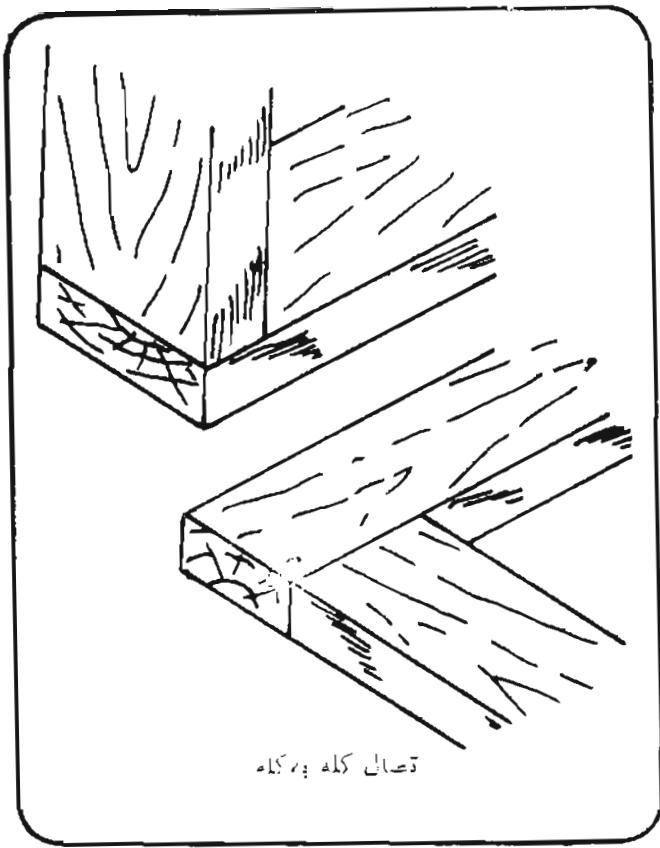


اتصال کله به کله

این اتصال ساده‌ترین اتصالات میباشد و دارای استحکام کمی است. با استفاده از وسائل محکم کننده میتوان استحکام آن را خیلی زیاد کرد. از این اتصال برای ساختن چهارچوب در صورتیکه چوبها ضخیم نباشند استفاده می‌شود.

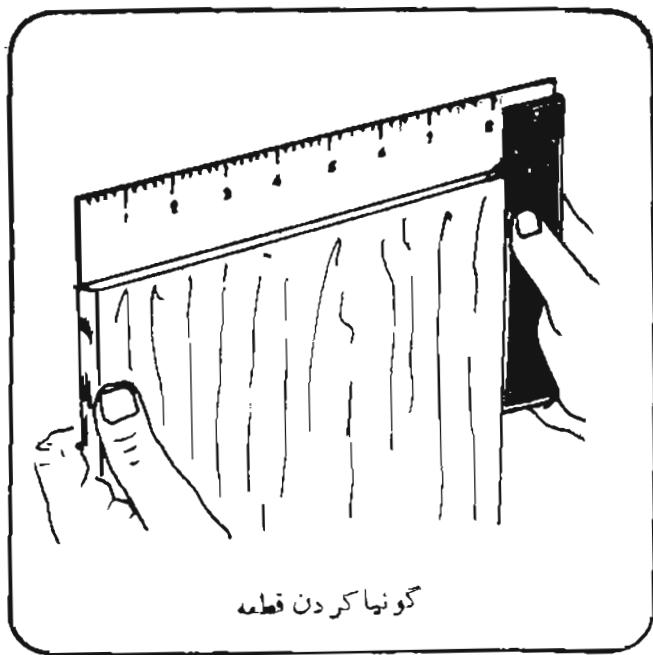


طریقه عمل:

چوبها را به ضخامت مورد نظر رنده کنید. سپس سرچوب را نسبت به بدنه آن گونیا کرده محل اتصال را چسب بزنید و پس از آن دو قطعه را بهم بچسبانید.

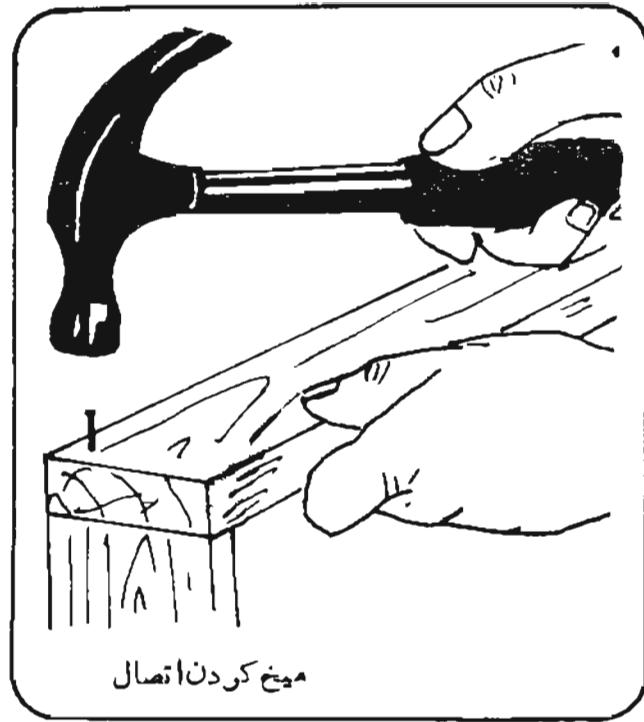


برای استحکام بیشتر از میخ استفاده کنید.

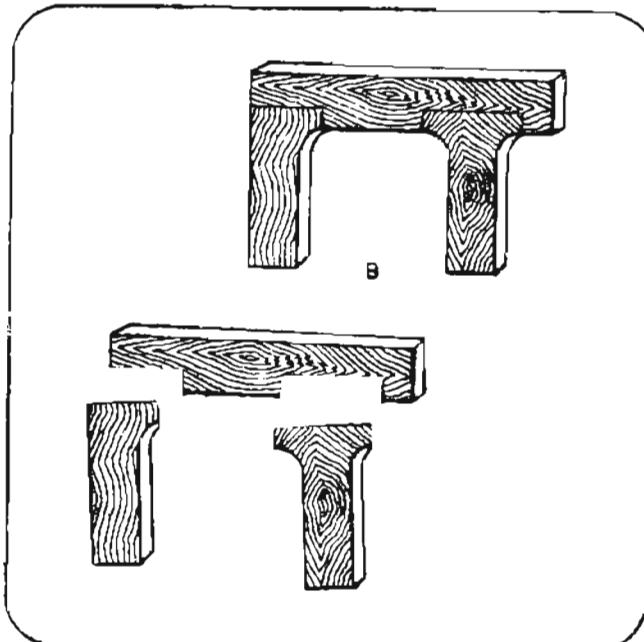

اتصال شکافی :

این اتصال نسبت به اتصال کله به کله مقاومت بیشتری دارد. در این اتصال نیز میتوان از میخ یا گوشه برای استحکام آن استفاده کرد.

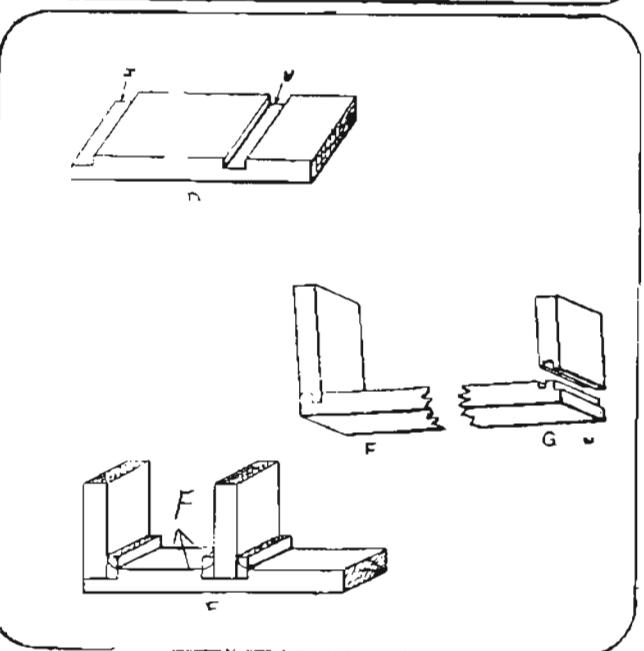


طريقه عمل :

اول ضخامت چوب را یکنواخت کنید. سپس سر چوب را مطابق دلخواه منحنی بترانشید.
جای سر چوب را در کمر چوب دیگر ایجاد کنید و دو قطعه راروی هم سوار کنید.
انواع دیگر اتصال شکافی در اشکال رویرونشان داده شده است.

اتصال نیم به نیم :

این اتصال بهترین اتصال برای چهار چوبها می‌باشد.

چهار نوع اتصال نیم به نیم وجود دارد:

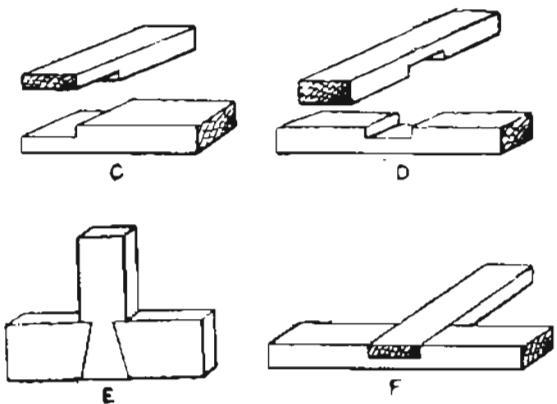

۱- اتصال گوش‌های



۲- اتصال صلیبی

۳- اتصال T شکل


۴- اتصال سربه وسط به حالت دم چلچله‌ای

طریقه عمل :

ابتدا ضخامت چوبه را بک اندازه رنده کنید. سپس بوسیله گونبا و خط کش تیره دار خطی دور نادور محلی که چوب باید بریده شود بکشید و محلی را که باید از چوب جدا شود مشخص کنید.

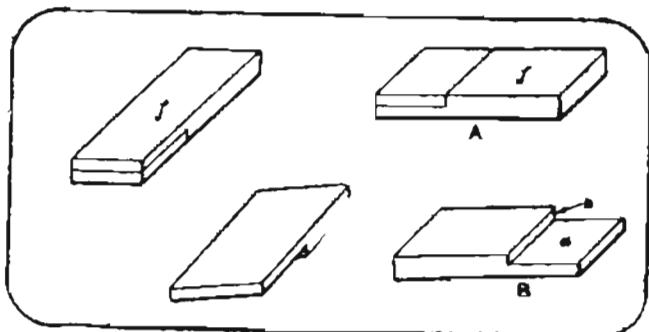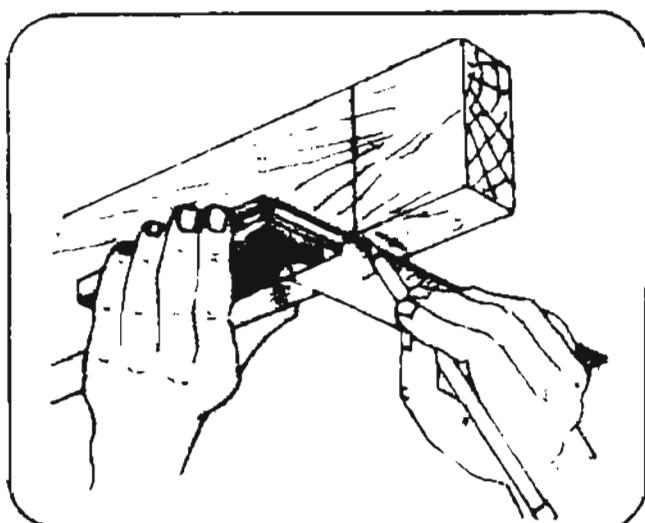


در شکل قسمتی‌هایی که باید بریده شوند مشخص شده است.

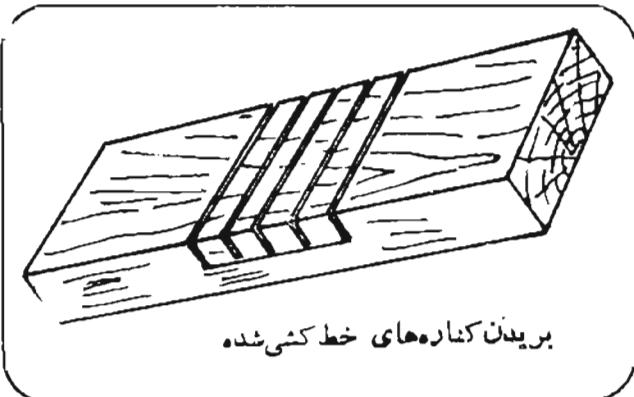

بریدن کناره‌های خط کشی شده


با اره این قسمت خط کشی شده را ببرید.

دو قطعه را روی هم سوار کنید.

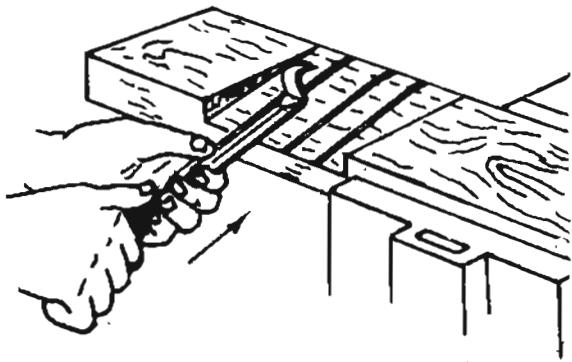


خارج کردن قسمتهای بریده شده
توسط مغار

قسمتهای بریده شده را توسط مغار خالی کنید. فقط عده دوم را هم با همین طریقه خط کشی و آماده کنید.

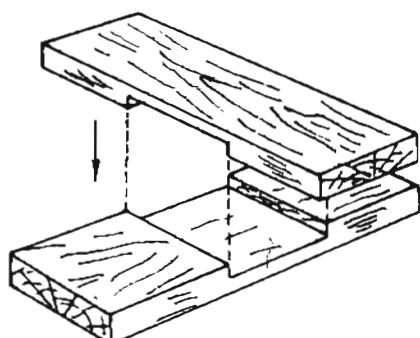

انصال قسمتها

قسمتهای بریده شده را رویهم سوار کنید.
در صورت لزوم محل اتصال را چسب بزنید.

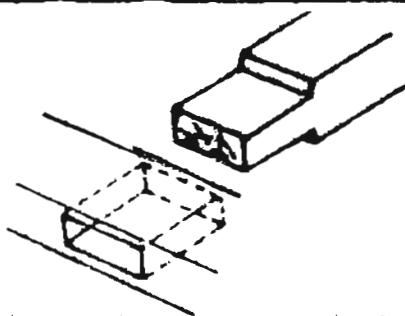


اتصال کام و زبانه :

اتصال کام و زبانه دارای قدرت زیاد است. این اتصال کمتر در مدلسازی بکار میرود و بیشتر مورد استفاده در وینجره سازی است.

طريقه عمل :

ابتدا چوب را بوسيله خطکش تيره دار خطکشي کنيد
وزبانه را توسيط اره ببريد .


سپس بوسيله اسکنه و چکش کام کنی کرده و کام رادر
چوب ايجاد کنيد .

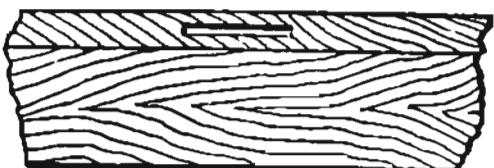

اتصال کام وزبانه

اتصال فاق وزبانه :


ابن اتصال شبیه به اتصال کام وزبانه است با این تفاوت
که این اتصال در سرچوب بوده وزبانه از آن طرف چوب
خارج ميشود .

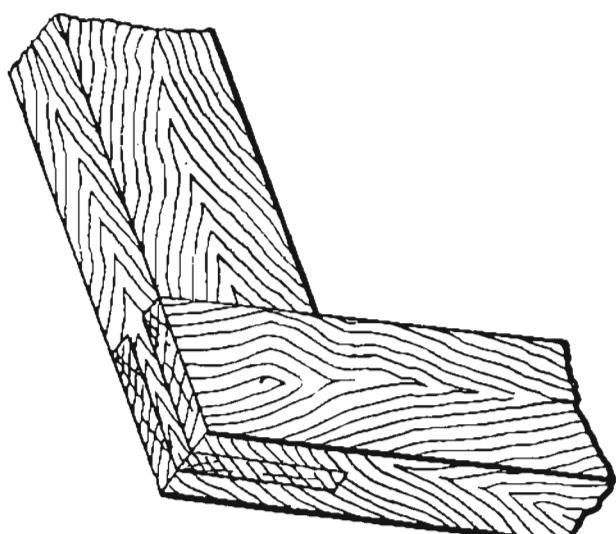

اتصال فاق وزبانه

طريقه عمل :


طريقه عمل مثل طريقه قبل است با اين تفاوت که پس از
خطکشی فاق، باید ابتدا آنرا با اره ببرید و قسمت ببریده شده را با
معار جدا کرد .

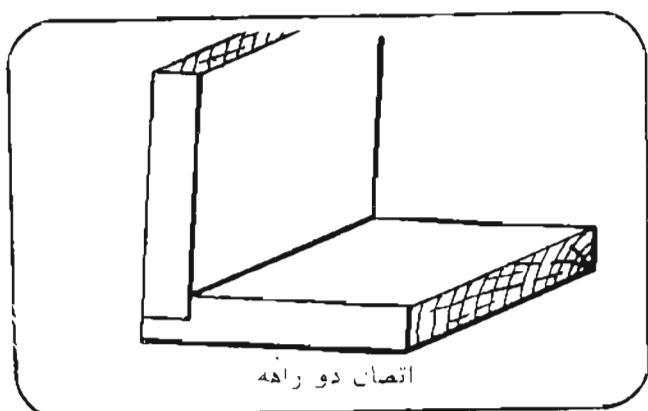

اتصال دوراهه


ابن يك نوع اتصال مناسب برای مدلسازی میباشد .

طریقه عمل:

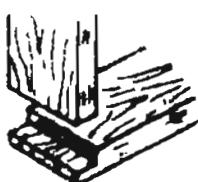


ابتدا قطعه پائینی را متناسب با قطرقطعه روئی با رنده دو راهه رنده کنید. این عمل را ممکن است با اره مجموعه‌ای نیز انجام دهید.

سپس قطعه دوم را بوسیله چسب روی قطعه‌ای که دوراهه زده شده متصل کنید.

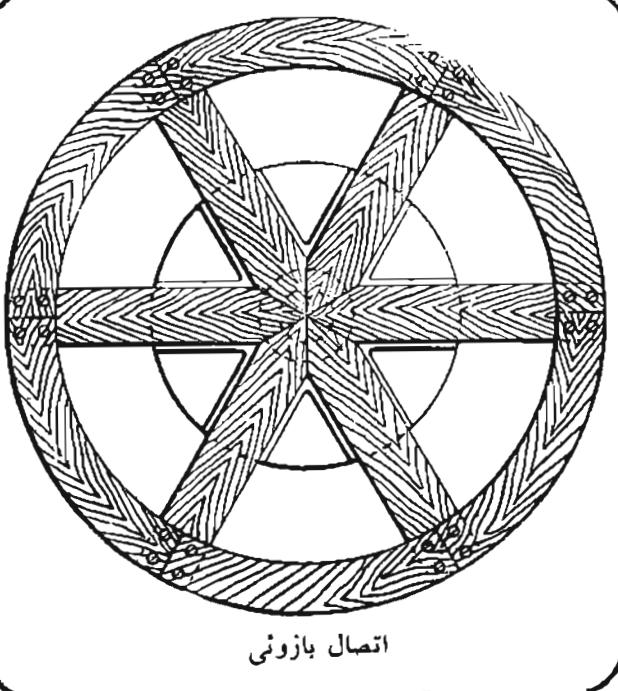

اتصال بازوئی


این اتصال بیشتر در چرخ دنده‌ها و چرخ‌هایی که روی ریل کار می‌کنند بکار مبرود.

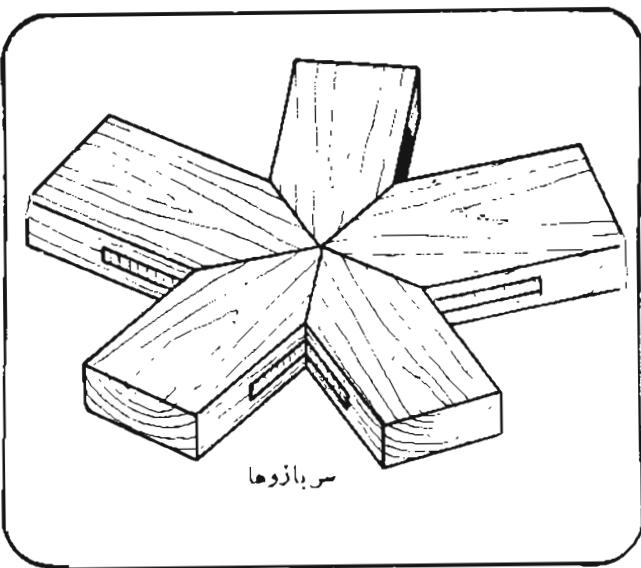

طریقه عمل :

این اتصال بسیار ساده است :


- ۱- قاب دور رینک را درست کنید.
- ۲- بازو ها را به طول و ضخامت معین تهیه کنید.
- ۳- سربازوها را بوسیله اره فارسی بر 60° درجه ببرید.
- ۴- شکافی در وسط بازو و محل 60° درجه در آورید.
- ۵- به ضخامت شکاف و عمق شکاف بوسیله پرگار بل چوب دایره‌شکل درست کنید.
- ۶- بازورا بوسیله قطعه دایره شکل بهم مربوط سازید.

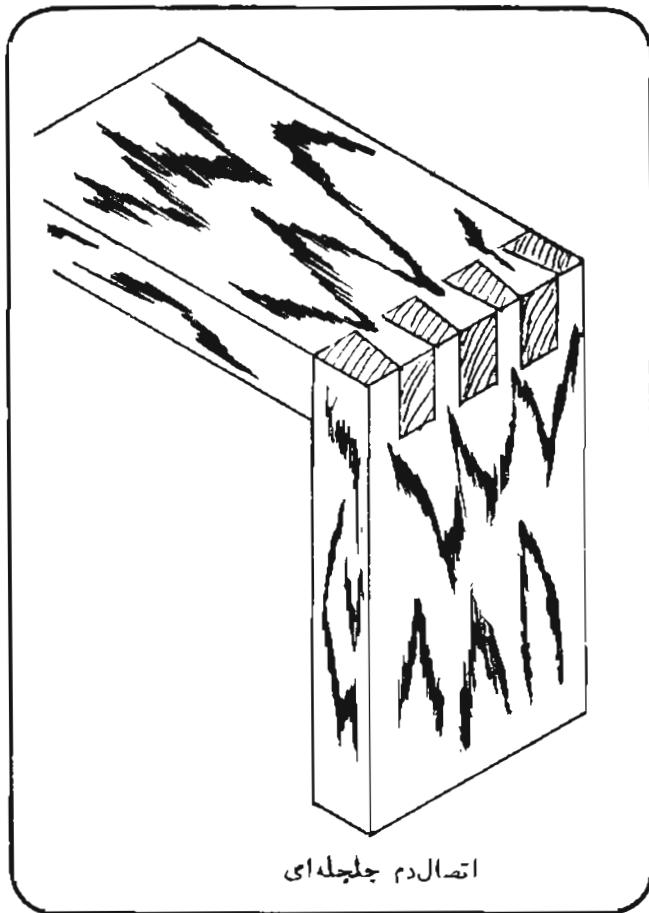

اتصال فاق و زبانه دم چمچله‌ای:


این اتصال بهترین و محکم ترین اتصال گوشه‌ای است.

این اتصال احتیاج به استفاده از قطعات و گوشه‌های محکم کشیده ندارد. زیرا هر زبانه دارای یک کمک فاق و هر فاق دارای یک کمک زبانه می‌باشد. معمولاً در این اتصال سر زبانه مربع است.

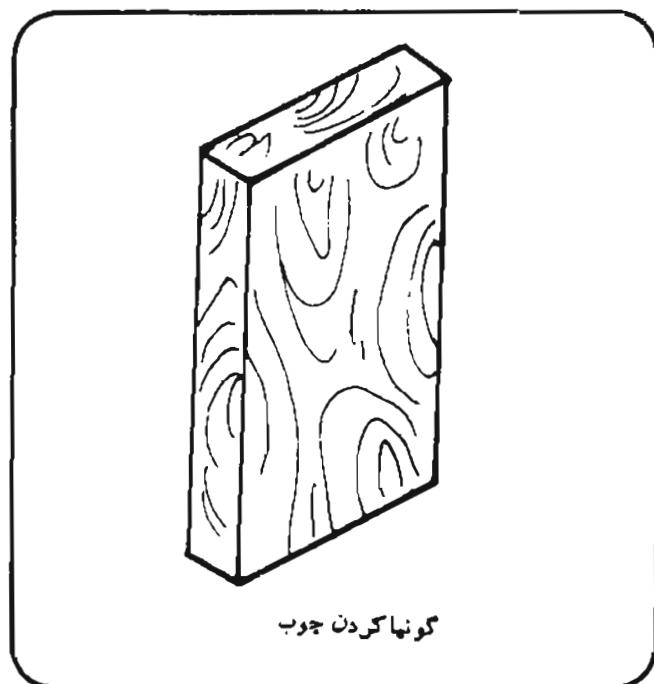

طرز ساختن:


- ۱- دو قطعه موردنظر را که دارای پهنای یک اندازه می‌باشد بطور کامل گونیا کنید.

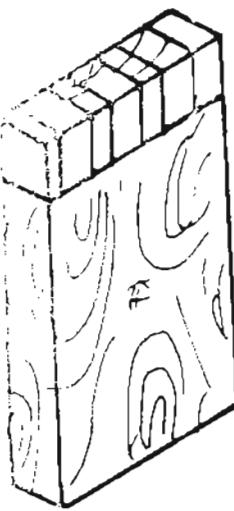

خط کشی قطعه

۲- پهنهای چوب را تقسیم بر ضخامت چوب کنید تا عدد زبانه‌ها بست آید. چون این اتصال شامل زبانه فاق می‌باشد و تعداد قسمت بندی‌های آن فرد است در نتیجه عددی که بست می‌آید اگر زوج بود يك قسمت به آن اضافه کنید نتیجه مطلوب بست آید.


مثلاً اگر پهنهای چوب 120 میلیمتر و ضخامت چوب 20 میلیمتر باشد $6 = 120 - 20$ می‌شود. بنابراین تعداد زبانه‌ها 6 عدد خواهد بود.

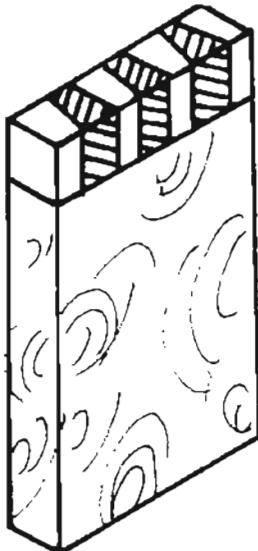

قسمت‌های اعمش‌بندی شده با هاشور


۳- برای اینکه اتصال یکنواخت باشد باید تعداد قسمت بندی‌ها فرد باشد. در این حالت چون تعداد قسمت بندی‌ها فرد نیست می‌توانید دو قسمت طرفین رانیمه انتخاب کنید در نتیجه تعداد تقسیم بندی‌ها 5 عدد و دونیمه در طرفین خواهد بود. توضیح اینکه سه قسمت زبانه در قسمت کمک فاق و دو قسمت بروخواهد بود.

۴- همیشه ارتفاع زبانه‌ها را مساوی ضخامت قطعه انتخاب کنید.

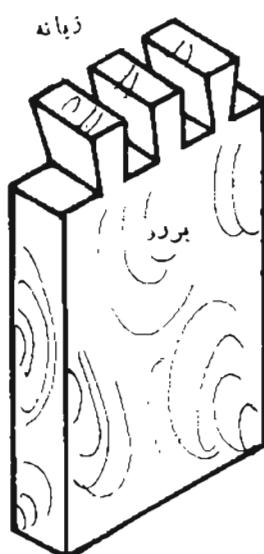

۵- با گونیای ناشوزاًویه زبانه‌هارا بین 10 تا 12 درجه، درجه بندی کنید.


۶- خط کشی را ادامه بدهید تا مطابق شکل در آید.

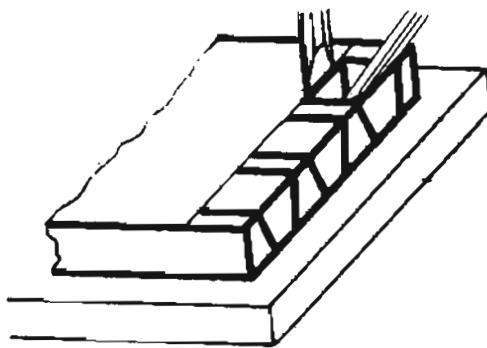

بریدن قسمت‌های خطکشی شده


۷- قسمتهای مشخص شده با هاشور را بوسیله اره و مغار
خالی گنید.

۸- بعد از بریدن قطعات اضافی قطعه کارباین شکل
درمی‌آید.

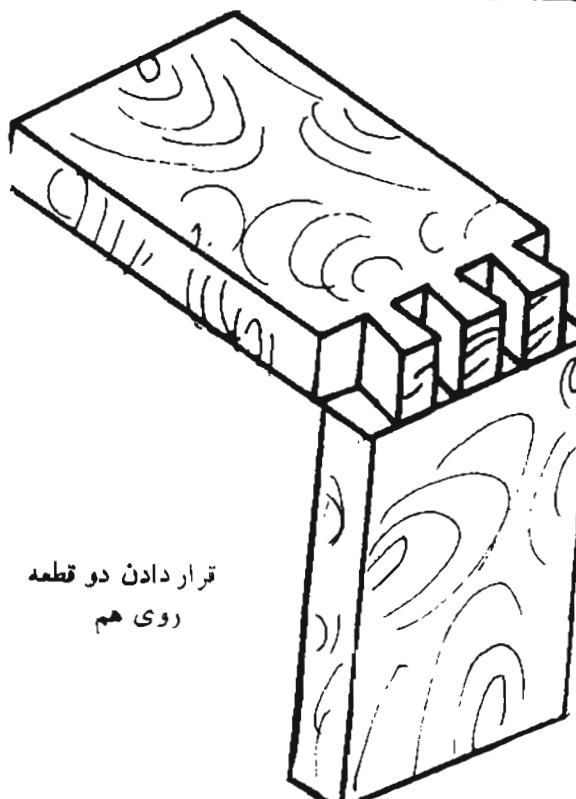

قرار دادن دو قطعه
روی هم

۹- این قطعه را روی قطعه دیگر قرار دهد و محل فاقها
را مشخص کنید.

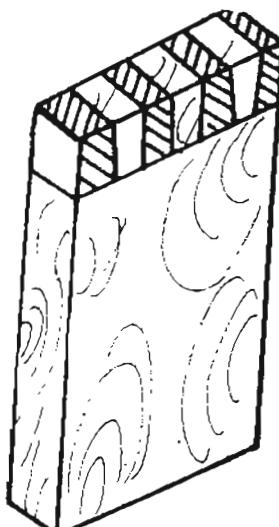


قسمتهای مشخص شده با هاشور

۱۰- خطوط فاقهای که بوسیله زبانه‌ها علامت گذاری
و مشخص کرده‌اید ادامه دهید تا شکل فاقها مشخص
شود. ارتفاع فاقها مساوی ضخامت چوب است.



- ۱۱- محلهای علامت گذاری شده با هاشور را بوسیله اره و مغار خالی کنید .
- ۱۲- فاقها بشکل مقابل در می‌آید که از سه فاق، دو کمک زبانه و دوبرو تشكیل شده است.

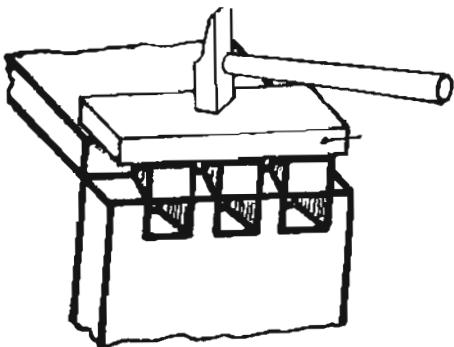

- ۱۳- زبانه هار اروی فاق قرار دهید و با چکش چوبی و یک قطعه کمکی آنرا محکم کنید .
- نذکر- دقت کنید هنگام اره کردن محلهای خط کشی شده زبانه بر لیس کار ببرون و فاق بر لیس کار داخل سریده شود تا بین که پس از جفت کردن ، فاق وزبانه لق نباشد .

سخنی با خوانندگان گرامی

کتابی که در دست دارید ، بمنظور آموزش کارگران این رشته از صنعت و سلله کارشناسان و متخصصان صندوق کارآموزی با مراجعه به منابع و مأخذ علمی داخلی و خارجی ، تأثیرگردیده و هدف آن بوده که کارگران با اصول صحیح کار آشنا شوند ، ابزار و وسائل کار خود را بشناسند و شیوه کاربرد هر یک را دریابند.

ساده نویسی و پرهیز از بکار بردن لغات و اصطلاحات نا آشنا و نیز توجه به همه جوانب امر از جمله نکاتی بوده که سعی شده تا حد امکان رعایت شود .

لیکن با همه کوششی که بعمل آمد ، بی شک نقصان و عیوبی دارد که از نظر دقیق و موشکاف مطلعین امور فنی پوشیده نخواهد ماند بدین جهت صندوق کارآموزی از عموم صاحب نظران و کارشناسان آموزش حرفه ای انتظار دارد پس از مطالعه ، نظرات اصلاحی خود را با صندوق کارآموزی در میان گذارند تا در چاپهای بعدی مورد استفاده قرار گیرد .

سیمین کارآموزی

سازمان ایجادگری معاصر علوم سیاست