



محاسبات ماشین فرزکاری



<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱	مقدمه
۳	شناسائی کسراعشاری و متعارفی
۵	یادآوری کمی از هندسه و مثلثات بدون استدلال
۸	ماشین فرز
۸	محاسبه تقسیم‌های ساده و مستقیم باد ستگاه جعبه تقسیم
۸	تقسیم مستقیم
۱۰	تقسیم غیرمستقیم
۱۳	تقسیم اختلافی
۱۶	دستگاه تقسیم انیورسال
۱۶	چرخنده‌های ساده
۱۶	محاسبه چرخنده‌های ساده
۲۵	انتخاب تیغه فرز
۲۶	محاسبه چرخنده‌های متری برحسب گام و تعیین نوع چرخنده‌ها غیرمشخص
۲۷	فرمول محاسبات چرخنده‌های متری برحسب گام
۳۱	طرز استفاده از جد اول مثلثاتی
۳۱	سرعت برش
۳۲ تا ۳۵	جد اول مثلثاتی
۳۶	سرعت برش در ماشینهای فرز
۳۷	مقادیر مینا برای سرعت برش و بار
۳۸	آشنائی با بعضی از جد اول مختلف فرزکاری
۴۲	مارپیچ تراشی (دنده‌های مارپیچ روی ماشین فرز)

۴۲	محاسبه گام ماریچها و تعیین زاویه آنها
۴۴	محاسبه زاویه ماریچ
۴۸	محاسبه و طرق ساختن چرخدنده های ماریچی
۴۹	مدول
۵۰	جدول مربوط به براده برداری در ماشینهای فرز
۵۱	محاسبه قطر متوسط
۵۱	محاسبه قطر خارجی و ارتفاع دنده در چرخدنده های ماریچ
۵۱	انتخاب تیغه فرز
	محاسبه چرخدنده های سوارشونده روی دستگاه جعبه تقسیم جهت
۵۲	تراشیدن چرخدنده های ماریچی
۵۳	تعیین مدول چرخدنده
۵۶	تعیین چرخدنده های سوارشونده
۵۸	محاسبه زوایای چرخدنده های ماریچی با محور موازی و عمود برهم
۶۴	جدول فرمول محاسبات چرخدنده های ماریچی
۶۵	تراش میله دندانه ای (دنده شانه ای) با دستگاه تقسیم خطی
۶۵	محاسبه تراشیدن تقسیمات بشقابی (پره های کفی جهت کلاچ و غیره)
۶۷	روش تراشیدن پره های جنب
۶۹	کارهای استثنائی روی ماشین فرز
۶۹	طرز ساخت و محاسبه حلزون
۷۱	تراشیدن چرخ حلزون
۷۶	پیچ تراشی
۷۶	چرخدنده مخروطی

د رایجاد صنایع مطمئن وسالم که زیربنای اقتصاد هر جامعه را بمعنی وسیع کلمه تشکیل میدهد عواملی دخالت مؤثر و مستقیم دارند که (ماشین ، مواد اولیه و نیروی انسانی) نمونه برجسته بشمار میروند از این سه عامل مهم ، نیروی انسانی ماهره مرتبه و ارزش اول را حائز است ، زیرا در تهیه د عوامل دیگر (ماشین و مواد اولیه) نیز نیروی انسانی ماهره عامل اصلی علت وجودی است .

صندوق کارآموزی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی بر طبق قانون ، وظیفه تعلیم جوانان فاقد تخصص و کارگران شاغل را تا سطح استاندارد های مهارت از طریق آموزش در دوره های تخصصی کوتاه مدت بعهده دارد و برای این منظور از امکانات مراکز کارآموزی ثابت ، مراکز کارآموزی سیاره ، مربیان سیار تعلیمات ضمن کار و روش ارتقاء مهارت از طریق مکاتبه استفاده میکند .

باتوجه به این امر که مری ، کتاب و تجهیزات آموزشی در سطح کارگران ماهر فراهم نیست صندوق کارآموزی برای تعلیم مری و تهیه کتاب های فنی و جامع و در عین حال ساده و مفهم در مورد هر یک از حرفه های صنایع ، اولویت خاص قائل است .

کتاب حاضر بمنظور آموزش کارگران و بر اساس استاندارد مهارت برای کارگران فرز کار شماره ۳۰-۳۳-۸ تهیه شده و در درجه اول جهت آموزش کارگرانیکه در نظام آموزشی و ضوابط صندوق کارآموزی تحت تعلیم قرار میگیرند مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

در تألیف و تدوین کتاب ، سعی شده که اساس کار بر پایه ساده نویسی قرار گرفته و مطالب فنی ، با کمک از تصاویر و نقشه های روشن گویا بشیوه ای بیان شود که فراگیری آن برای توده کارگروعمم افراد آسان باشد .

صندوق کارآموزی در صد است علاوه بر تعلیم و تدارک مربیان حرفه ای و آموزش مداوم و همه جانبه کارآموزان و کارگران ماهره با نشر اینگونه کتاب های ساده و مصوره امکان دانش اندوزی و حرفه آموزی همگان را (اعم از افراد شاغل در صنایع یا علاقمندان به فنون و حرف) فراهم وزیربنای آموزش مداوم غیر کلاسیک را برای همگان ممکن سازد .

کتاب محاسبات فرزکاری که به کوشش ناصرناصحی تبریزی و جمعی دیگر از متخصصان و صاحب نظران سندوق کارآموزی تهیه و تدوین گردیده گامی است در راه تحقق بخشیدن به تعمیم آموزش حرفه ای و پاسخی به خواست محسوس و منطقی کسانی که چرخ های صنایع کشور را بحرکت در میاورند .

امید است این اقدام که برای اولین بار در ایران صورت میگیرد ، مورد استقبال کارکنان و سایر افراد فنی کشور قرارگیرد و بخاطر داشته باشند که سرویس اطلاعات فنی سندوق کارآموزی آماده با سخگویی بهرگونه سئوالات فنی و حل مشکلات حرفه ای است .

ماشین فرزکه جزو ماشینهای ابزار محسوب میشود یکی از دقیقترین و حساسترین ماشینهای ابزار است و بدون آن ساختن بعضی از قطعات اغلب ماشین آلات ممکن نیست زیرا هر نوع ماشین اعم از ماشینهای ابزار اتومبیل ها، جرثقیل ها و غیره دارای چرخ دنده هائی هستند که بوسیله ماشینهای فرز ساخته میشود.

میز ماشین فرز دارای حرکات طولی - عرضی - عمودی و دورانی است، که با سرعت کم یا زیاد بطور اتومات یا با دست کاری کند. همچنین قسمت بالای ماشین فرز طوری ساخته شده که میتواند میله مربوط به تیغه فرزهای معمولی را برداشت و بجای آن دستگاه دیگری سوار کرد، با این عمل میتوان انواع تیغه فرزهای انگشتی و غیره را به این دستگاه بست و مورد استفاده قرار داد.

با ماشین فرز ساختن انواع دنده های ساده - مارپیچ - حلزونی - مخروطی و کف تراشی و درآوردن انواع شیار در فرمهای مختلف جای خارها و غیره را میتوان انجام داد.

این کتاب برای آموزش تمام افرادی که با ماشین فرز یا دستی کار کنند تهیه شده و ابتدا مقدمه ای در مورد آشنائی کارگران با کسرا عشاری و متعارفی و تناسب نوشته شده که برای محاسبات اولیه فرزکاری چرخ دنده ها ضروری است همچنین در قسمتهای دیگر کتاب جدا اولی مانند جدول سینوس - کسینوس - تانژانت - کتانژانت و جدولهای مخصوص سرعت و براده برداری تهیه شده که میتواند افراد را با محاسبات و سیستم کار با ماشینهای فرز راهنمایی نماید.

بین ماشینهای ابزار و سیستمهای فرعی سازنده قطعات مختلف صنعتی، "ماشین فرز" جای ویژه و برجسته ای دارد، هیچیک از ماشین آلات و موتورهای کوچک و بزرگ ثابت و سیار را نمی توان یافت که نمونه ای از قطعات ساخته یا مرمت شده فرزند آن موجود نباشد چه ساده ترین مظاهر و آثار "فرز" چرخ دنده است که هیچ ماشینی فاقد ویس نیاز از آن نخواهد بود.

ماشین فرز با مکانیزم خاصی ساخته شده که انواع استفاده را از آن میتوان کرد مثلاً "میزایین ماشین علاوه بر حرکت دورانی در تمام جهات ششگانه با سیستم اتوماتیک یا دستی و سرعتهای مختلف حرکت کرده و تیغه های فرز، به نوع و شماره دیگری با سایر ادوات فنی (غیر فرز) قابل تعویض

نکته مهم و اساسی در فرزکاری محاسبات و مقیاسها و نسبت های مربوط باین رشته دقیق صنعتی

است که هرکارگرماهرومتخصص فرزکاری باید دقیقا " بآن وارد وآگاه باشد .

دراین کتاب علاوه برذکر مکانیزم و سیستمهای مختلف ماشین فرز و انواع استفاده ای که از آن بعمل

میآید وهمچنین بیان طرزکار هر یک از قسمتها و قطعات مربوط بفرز، آموزشهای مختصری نیز از مقدمات این

محاسبات بعمل آمده و توضیحاتی درباره کسور اعشاری و متعارفی و تناسب داده شده است و نیز

جدولهای جامعی از خطوط مثلثاتی و استانداردها و سرعتها و عملیات براده برداری -

در قسمتهای مربوط درج گردیده است که خواننده یا کارآموز با مطالعه آن بهره کافی از مطالب

لازمه خواهد یافت که بازبانی ساده دراین کتاب تشریح و در دسترس علاقه مندان قرار داده میشود .

اگر شیشی رابه پنج قسمت مساوی تقسیم کنید و سه قسمت آنرا بردارید برای نشان دادن آن ، کسر $\frac{3}{5}$ را باید تشکیل دهید .

در ریاضی کسر را برای اعداد کوچکتر از یک تشکیل میدهند اگر تقسیم کردن شیشی بر مبنای عدد ده باشد آن کسر را عشاری یاد دهند میگویند مانند ($\frac{1}{10}$ یا $\frac{1}{10}$) ولی اگر مبنای تقسیم دلخواه باشد ، آنرا کسر متعارفی گویند مثل $\frac{4}{5}$ یا $\frac{2}{9}$ که عدد بالای خط کسری را صورت و عدد زیر خط کسری را مخرج مینامند .
ضرب و تقسیم :

اگر صورت و مخرج کسر را در یک عدد ضرب و یا بر عدد دیگری تقسیم کنید حاصل کسر تغییری نمیکند .

مثال :

$$\frac{2}{10} = \frac{2 \times 3}{10 \times 3} = \frac{6}{30}$$

$$\frac{2}{10} = \frac{2 \div 2}{10 \div 2} = \frac{1}{5}$$

مقایسه دو کسر — برای مقایسه دو کسر در صورتی که مخرج آنها مساوی باشد کسری که صورتش بیشتر باشد بزرگتر است . هرگاه صورت دو کسر مساوی باشد کسری که مخرجش کوچکتر باشد بزرگتر است .
جمع و تفریق :

کسرهای اعشاری یا متعارفی را میتوان با هم جمع یا از هم کم کرد ، برای این کار باید مخرج آنها را با هم مساوی کرد ، یا کوچکترین عددی را بدست آورد که بر مخرج کسرها قابل تقسیم باشد ، حال اگر این عدد را بر مخرج کسرها اول تقسیم کرده و حاصل را در صورت همان کسر ضرب کنید کسر دیگری بدست میآید . این کسر را یادداشت کنید . برای کم کردن کسرها هم از کسرها اول باید مخرج مشترک را بر مخرج کسرها نیز تقسیم کرده و حاصل را در صورت همان کسر ضرب کنید .

در این صورت دو کسر بدست میآید که مخرجهای آنها مساوی است ، برای عمل تفریق فقط باید صورتها را از هم کم کرد ، حاصل کسر جدیدی است که صورتش ، تفاضل صورتها و مخرجش ، همان مخرج مشترک است .

مثال :

مخرج مشترك این دو کسر میتواند اعداد (۳۲ و ۲۶ و ۱۸) باشد ولی کوچکترین

مخرج مشترك عدد ۸ شده که بر هر دو مخرج قابل تقسیم است پس طبق روش بالا :

$$\left(\frac{7}{8} - \frac{3}{4} = \frac{7-6}{8} = \frac{1}{8} \right) \text{ عمل جمع نیز بهمین ترتیب است؛ } \left(\frac{7}{8} + \frac{3}{4} = \frac{7+6}{8} = \frac{13}{8} \right)$$

ضرب و تقسیم : دو کسر را میتوان در یکدیگر ضرب کرد به این ترتیب که حاصل ضرب صورتها را صورت -

حاصل ضرب مخرجها را، مخرج کسر قرار داد . کسر دست آمده حاصل ضرب دو کسر خواهد شد .

$$\text{مثال : } \left(\frac{5}{7} \times \frac{2}{3} = \frac{10}{21} \right)$$

دو کسر را میتوان برهم تقسیم کرد . برای این کار باید صورت و مخرج کسر دوم را معکوس و در کسر

اول ضرب کرد .

$$\text{مثال : } \left(\frac{5}{7} \div \frac{4}{7} = \frac{5}{7} \times \frac{7}{4} = \frac{35}{28} \right) \text{ کسر اول را مقسم و کسر دوم را مقسم علیه گویند .}$$

نسبت : خارج قسمت دو عدد را نسبت آن دو عدد گویند . تساوی دو نسبت را تناسب مینامند .

$$\text{الف - تناسب عددی } 5 + 3 = 6 + 2$$

$$\text{ب - تناسب هندسی } \frac{10}{3} = \frac{70}{21}$$

در تناسب هندسی دو عدد در طرفین ، و دو عدد در اوسطین ، گویند .

$$\text{مثلاً در تناسب } \frac{10}{3} = \frac{70}{21} \text{ عدد } 10 \text{ (صورت کسر طرف اول) و } 12 \text{ (مخرج کسر طرف دوم) را}$$

طرفین و عدد ۶۰ (صورت کسر طرف دوم) و ۲ (مخرج کسر طرف اول) را اوسطین مینامند .

همیشه در تناسب هندسی حاصل ضرب طرفین مساوی با حاصل ضرب وسطین است . هرگاه

یکی از عوامل طرفین یا اوسطین نامعلوم باشد میتوان از سه عامل دیگر آن عدد را پیدا کرد عدد مجهول

را معمولاً با حرف (x) ایکس نشان میدهند .

$$\text{مثال : تساوی } \frac{10}{3} = \frac{70}{x} \text{ را دارید و میخواهید x را معلوم کنید .}$$

حل : ابتدا طرفین وسطین کرده سپس طرفین را بر ضرب عدد مجهول تقسیم

$$\text{کنید (} 10 \cdot x = 2 \times 60 \text{ ، } x = \frac{2 \times 60}{10} \text{ ، } x = 12 \text{)}$$

یادآوری کنی از هندسه و مثلثات بدون استدلال :

۱- هرگاه دو خط یکدیگر را قطع کنند زاویه های مقابل

یکدیگر را متقابل به راس گویند و با هم برابر است (شکل ۱).

۲- هرگاه دو خط متوازی را خط دیگری قطع کند

زاویه های داخلی و خارجی بوجود آمده با هم برابر -

است (شکل ۲) بطوریکه :

$$\alpha_1 = \alpha'_1$$

$$\beta_2 = \beta'_2$$

$$\alpha'_1 = \alpha_2$$

$$\alpha'_1 = \alpha_2$$

$$\beta_1 = \beta'_1$$

$$\beta_1 = \beta'_2$$

$$\beta'_1 = \beta'_2$$

$$\alpha_2 = \alpha'_2$$

مثلث :

۳- هرگاه سه خط دوید و یکدیگر را قطع کنند مثلث

بوجود می آید .

بنابراین در هر مثلث سه زاویه و سه ضلع وجود

دارد، هر مثلث را با حروف سه راس آن میخوانند -

مجموع زاویه های یک مثلث ۱۸۰ درجه است (شکل ۳) .

دو مثلث را وقتی متشابه میگویند که سه زاویه آن دو -

با هم مساوی باشد . چون جمع زاویه های داخلی

هر مثلث دو قائمه (۱۸۰ درجه) است و اگر در دو مثلث


فقط دو زاویه با هم مساوی باشد زاویه سوم شان هم به

ناچار با هم مساوی می شود .


در دو مثلث متشابه نسبت اضلاع نظیر به نظیر با هم

برابر است ، یعنی در دو مثلث $ABC, A'B'C'$ (شکل ۴ و ۵)


محاسبات ماشین فرزگاری

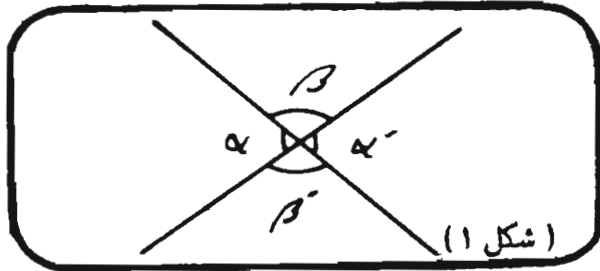


(شکل ۱)

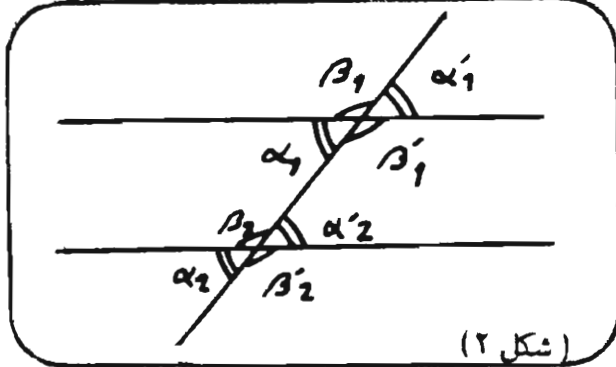


(شکل ۲)

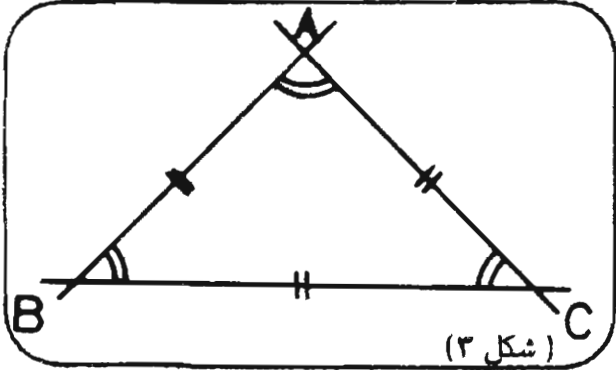

(شکل ۳)

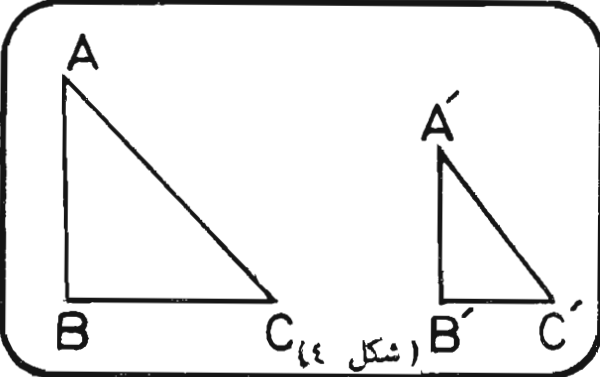


(شکل ۴)

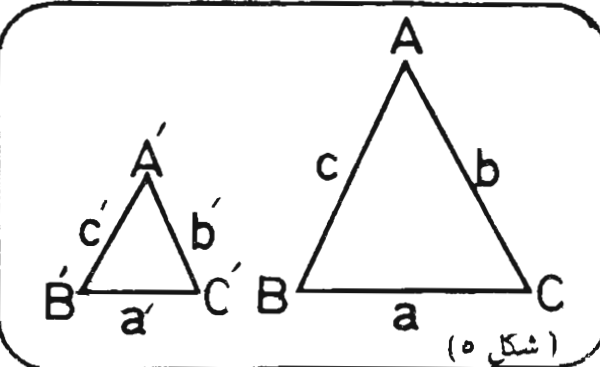

(شکل ۵)

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$$

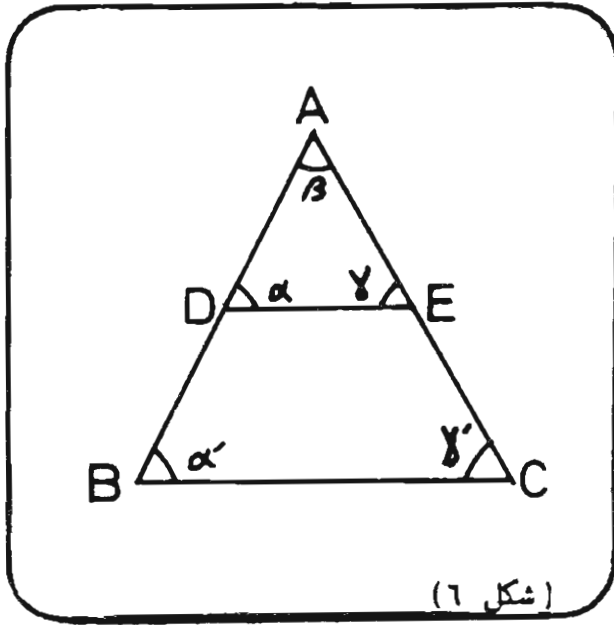

(شکل ۶)

؛ وقتی د ريك مثلث خطی به موازات قاعده رسم كنيد تا د و ضلع دیگر مثلث را قطع كند مثلث بدست آمده جدید

شبيه مثلث قدیم می شود (شکل ۶) زیرا طبق آنچه كه برای د و خط موازی و يك خط قاطع گفته شد α با α و γ با γ مساوی خواهد شد و زاویه (β) هم در د و مثلث مشترك است و نسبت تشابه بين اضلاع نیز وجود دارد

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC} \quad \text{یعنی ؛}$$

توضیح اینکه، با بعضی عملیات روابط فوق بصورت های گوناگونی تبدیل میشود .

مثلث قائم الزاویه ؛ مثلث قائم الزاویه مثلثی است که یکی از زاویه های آن قائمه (۹۰ درجه) باشد .


چون یکی از زاویه های مثلث قائم الزاویه ۹۰ درجه است بنابراین مجموع د زاویه دیگرش حتماً " ۹۰ درجه میشود تا مجموع سه زاویه ۱۸۰ درجه شود . همبستگی اضلاع و زاویه های مثلث قسمتی از ریاضیات است که مثلثات نامیده میشود .

ویژه گی های مثلث قائم الزاویه ؛

د اضلاع و زاویه های مثلث قائم الزاویه همبستگی هائی مشاهده میشود به شرح زیر:

۱- ضلع روبروی زاویه ۹۰ درجه را وتر می نامند . برای سهولت کار مثلث قائم الزاویه ای مانند ABC را

د نظر بگیرید و اضلاع و زاویه های آنرا نامگذاری کنید . (شکل ۷)

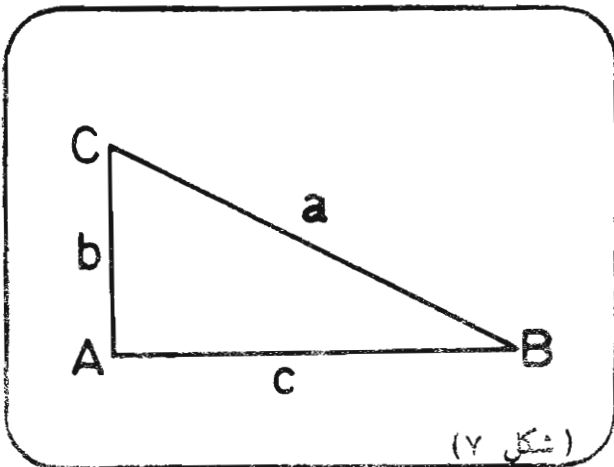

(شکل ۷)

طول ضلع $c = AB$

" " $b = AC$

" " $a = CB$

زاویه $\alpha = \hat{B}$

" " $\beta = \hat{C}$

مهمترین رابطه در مثلث قائم الزاویه :

$$a^2 = b^2 + c^2$$

• مربع وتر با مجموع مربعات دو ضلع دیگر مساوی است .

همبستگی ها و اصطلاح ها :

مربوط به زاویه β	$\left\{ \begin{array}{l} \frac{AB}{BC} = \frac{c}{a} = \sin \beta \\ \frac{AC}{BC} = \frac{b}{a} = \cos \beta \end{array} \right.$	(Sin) سینوس
		(Cos) کسینوس
مربوط به زاویه α	$\left\{ \begin{array}{l} \frac{AC}{BC} = \frac{b}{a} = \sin \alpha \\ \frac{AB}{BC} = \frac{c}{a} = \cos \alpha \end{array} \right.$	(Tg) تانژانت
		(Cotg) کتانژانت

هرگاه سینوس زاویه ای را بر کسینوس همان زاویه تقسیم کنید . حاصل راتانژانت (Tg) آن

زاویه می نامند .

هرگاه کسینوس زاویه ای را بر سینوس همان زاویه تقسیم کنید حاصل راکتانژانت (Cotg) آن

زاویه می نامند .

باتوجه به تعریف بالا :

$$\left\{ \begin{array}{l} Tg \beta = \frac{\sin \beta}{\cos \beta} = \frac{\frac{c}{a}}{\frac{b}{a}} = \frac{c}{b} \\ Cotg \beta = \frac{\cos \beta}{\sin \beta} = \frac{\frac{b}{a}}{\frac{c}{a}} = \frac{b}{c} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} Tg \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{b}{a}}{\frac{c}{a}} = \frac{b}{c} \\ Cotg \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\frac{c}{a}}{\frac{b}{a}} = \frac{c}{b} \end{array} \right.$$

باکمی دقت خواهید دید که :

پس : $Tg \alpha = Cotg \beta$, $Cotg \alpha = Tg \beta$

با بکار بردن روابطی که گفته شد می توان با داشتن بعضی مشخصات جزئیات دیگر مثلث قائم الزاویه

را بدست آورد مثلاً "فرض کنید اندازه وتر و یک ضلع مثلث قائم الزاویه ای :

وتره = a ، میلی متر و ضلع = b میلی متر باشد طبق فرمول :

$$a^2 = b^2 + c^2$$

$$c^2 = a^2 - b^2$$

$$c^2 = 25 - 16$$

$$c^2 = 9$$

$$c = 3$$

$$\text{Tg } \beta = \frac{c}{b} = \frac{3}{4} = 0.75$$

بهمین ترتیب با مشخص بودن بعضی از اضلاع و زاویه هامیتوان سایر اجزای مثلث را محاسبه کرد .
ماشین فرزه:

ماشین فرزه برای کارهای مختلف بخصوص جهت درست کردن چرخ دنده های مختلف ساخته شده دارای دستگاه جعبه تقسیم است که روی میز ماشین فرزه سوار میشود .
محاسبه تقسیم های ساده و مستقیم با دستگاه جعبه تقسیم :
عمل تقسیم توسط دستگاه جعبه تقسیم به سه طریق انجام میگردد :

الف - تقسیم مستقیم .

ب - تقسیم غیرمستقیم .


ج - تقسیم اختلافی (دیفرانسیل) .

الف - تقسیم مستقیم :

دستگاه مربوط به این نوع تقسیم بسیار ساده است و برای سرعت عمل در کارهای سری مورد استفاده قرار میگیرد .

دستگاه تقسیم مستقیم عبارت از دستگاهی است که روی قسمت جلویی دستگاه جعبه تقسیم سوار میشود و از یک صفحه سوراخدار (۱۱) که روی محور دستگاه (۲) نصب شده تشکیل یافته است و یک ضامن (۱) روی بدنه آن (۱) محکم شده است که آنرا دسته تقسیم مستقیم مینامند . قسمت داخلی ضامن دارای فنری است که نوک آن داخل سوراخهای صفحه تقسیم جای میگیرد و از حرکت آزاد کار در موقع فرزکاری جلوگیری میکند .
عمل تقسیم رانیز به کمک آن انجام میدهند که پس از محاسبه و مشخص شدن مقدار حرکت دسته تقسیم

روی صفحه سوراخ‌دار اندازه لازم میگردانند برای این منظور ابتدا نوك نامن را می گردانیدند ستاره تقسیم را با فشار انگشت از سوراخ صفحه تقسیم خارج کرده و دسته را با اندازه میگردانند که نوك نامن در سوراخی که با محاسبه بدست آمده است قرار گیرد (شکل ۸) .

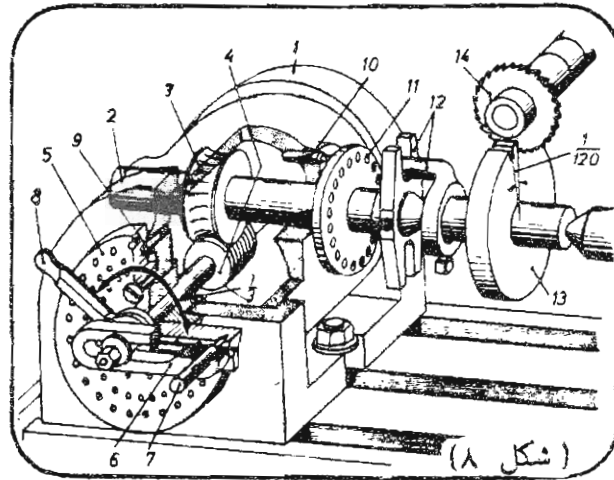

جعبه تقسیم از قطعات زیر تشکیل شده است :

۱- بدنه ۲- محور تقسیم ۳- چرخ حلزونی یا چهل دندانه ۴- حلزون یک راهه ۵- صفحه تقسیم برای تقسیمات مستقیم و غیرمستقیم (قابل تعویض) ۶- دسته تقسیم ۷- نامن فنر دار دسته تقسیم ۸- قیچی تنظیم ۹- ضامن پشت صفحه تقسیم ۱۰- ضامن صفحه تقسیم مستقیم ۱۱- صفحه تقسیم برای تقسیمات مستقیم ۱۲- گیره قلبی و صفحه مرگ ۱۳- محور وصل شونده به قطعه کار .

چون تمام تقسیمات مستقیم مورد نیاز نمیتوان بایک صفحه انجام داد بنابراین چند صفحه تقسیم با تعداد سوراخهای مختلف که اغلب ضمیمه دستگاه تقسیم است انتخاب کنید . با هر صفحه فقط میتوان تقسیماتی را انجام داد که تعداد سوراخهای حک شده روی آن صفحه بر تعداد تقسیمات مورد نیاز قابل قسمت باشد مثلاً " اگر صفحه ای دارای ۲۴ سوراخ باشد میتوان تقسیمات زیر را انجام داد .

تعداد تقسیم	مقدار گردش دسته برای هر تقسیم
۲۴	۱ فاصله سوراخ $24 : 24 = 1$
۱۲	" " ۲ $24 : 12 = 2$
۸	" " ۳ $24 : 8 = 3$
۶	" " ۴ $24 : 6 = 4$
۴	" " ۶ $24 : 4 = 6$
۳	" " ۸ $24 : 3 = 8$
۲	" " ۱۲ $24 : 2 = 12$

ب - تقسیم غیر مستقیم :

در صورتیکه برای تقسیم کردن کار از دستگاه تقسیم مستقیم ذکر شده نتوانید استفاده کنید از -

صفحات سوراخداریکه ضمیمه هر ماشین فرزاست و روی پیچ حلزون نصب شده استفاده کنید .

صفحه تقسیم که از صفحه فلزی دایره‌شکلی تهیه شده و دارای دایره هائی متحدالمرکز است

که بر روی هر یک از این دایره ها سوراخهائی تعبیه شده که تعداد آنها بر روی صفحه حک شده است .

الف - صفحه شماره ۱ - ۱۵ / ۱۶ / ۱۷ / ۱۸ / ۱۹ / ۲۰

ب - صفحه " ۲ - ۲۱ / ۲۲ / ۲۳ / ۲۴ / ۲۵ / ۲۶ / ۲۷ / ۲۸ / ۲۹ / ۳۰ / ۳۱ / ۳۲ / ۳۳

پ - " " ۳ - ۳۷ / ۳۹ / ۴۱ / ۴۳ / ۴۴ / ۴۵ / ۴۶ / ۴۷ / ۴۸ / ۴۹

برای انتقال تقسیمات از صفحه تقسیم بر روی محور کار معمولاً " در دستگاه تقسیم از پیچ حلزون و چرخ


حلزون که نسبت دور آنها $\frac{1}{4}$ یا $\frac{1}{3}$ میباشد استفاده میشود . نسبت $\frac{1}{4}$ به این معنی است

که، اگر دسته تقسیم را ۴۰ دور بگردانید محور کار را قطع فرزند شوند، بنابراین در هر دور ۱۰ گشت دور بگردانید

هر بار گردش دسته تقسیم، قطعه کار با اندازه $\frac{1}{4}$ دور میگردد .

نکته: در گشت که تقسیمات مستقیم را هم میتوان از طریق صفحات سوراخدار پیچ حلزون و چرخ -

حلزونی انجام داد ولیکن چنانچه گفته شد برای سهولت کار مخصوصاً در مورد کارهای سری اکثراً از قسمت جلودستگاه تقسیم که قبلاً شرح داده شد و برای تقسیمات مستقیم طرح شده است استفاده میشود (شکل ۹).

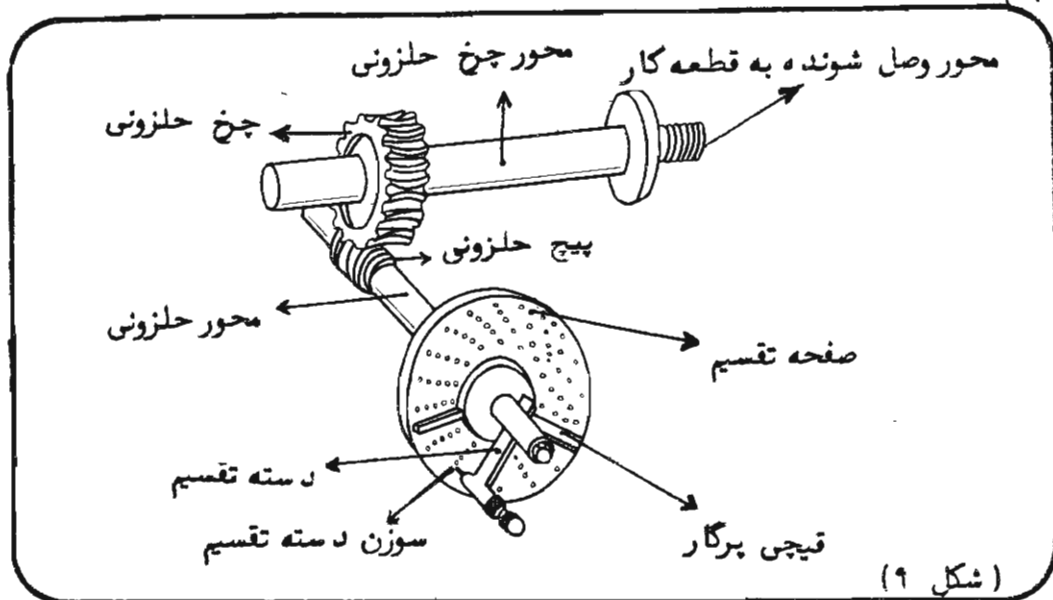

مثلاً برای تقسیم کاره Z قسمت میتوان از يك تناسب (معکوس) استفاده کرد .

تعداد دور محور را برای هر تقسیم میتوان از فرمول زیر بدست آورد .

$$40 \quad 1$$

$$Z \quad NK = \frac{40 \times 1}{Z}$$

$$NK = \frac{40}{Z} \text{ یا } NK = \frac{40}{\text{تعداد تقسیمات مورد لزوم}} = \frac{40}{\text{تعداد دور دسته جعبه تقسیم}}$$

توضیح اینکه اگر بخواهید قطعه کاری را به Z قسمت تقسیم کنید باید دسته تقسیم را برای هر بار تقسیم یک دور کامل بگردانید تا کاره ۴۰ قسمت تقسیم شود برای تقسیم کردن کاره Z قسمت دسته تقسیم را باید چقدر بگردانید؟

ولی اگر نسبت دستگاه تقسیم $\frac{1}{7}$ باشد در تناسب بالا بجای ۴۰ عدد ۶۰ را قرار بدهید .

مثال : توسط دستگاه جعبه تقسیمی که نسبت آن $\frac{1}{7}$ است کاری را به ۱۵ قسمت تقسیم کنید و مقدار گردش دسته تقسیم را بدست آورید .

$$NK = \frac{60 \times 1}{15} = 4 \text{ می باشد در این صورت : } 4$$

بنابراین دسته تقسیم را برای هر دندانه یا شیار باید چهار بار برگردانید .

چنانچه عدد اعشاری باشد لازم است آن را بصورت کسری در آورید تا مخرجش با تعداد سوراخهای

یکی از دایره های صفحه تقسیم ، مساوی شود .

مثال : بکمک دستگاه جعبه تقسیم $\frac{1}{4}$ قطعه کاری را به ۵۰ قسمت تقسیم کرده و مقدار گردش دسته

تقسیم را حساب کنید .

$$1 \quad 40$$

$$x \quad 50 = \frac{1 \times 40}{50} = \frac{4}{5}$$

های

حالا صورت و مخرج کسر را در یک عدد ضرب کنید تا مخرج کسر مساوی تعداد سوراخهای یکی از دایره

$$NK = \frac{4}{5} \times \frac{4}{4} = \frac{16}{20} \quad \text{صفحه تقسیم شود .}$$

کسر $\frac{16}{20}$ مشخص میکند که دسته تقسیم ۱۶ فاصله سوراخ روی دایره ۲۰ سوراخ باید بچرخد

تا هر دندانه یا شیار تراشیده شود .


برای ازین رفتن هرگونه اشتباه جهت شمارش تعداد سوراخها از قیچی مخصوص یا بازوهای صفحه

تقسیم استفاده کنید . در مورد مثال بالا سوزن دسته تقسیم را روی دایره بیست سوراخ قرار دهید

و بازوهای صفحه تقسیم را باندازه ۱۶ فاصله (سوراخ ۱۷) باز کنید و بیچ محکم کننده بازوهارا محکم ببندید .

در این صورت برای تراشیدن هر دندانه یا شیار کافی است که دسته تقسیم هر بار باندازه فاصله

بین دو بازو گردانده شود . (شکل ۱۰)

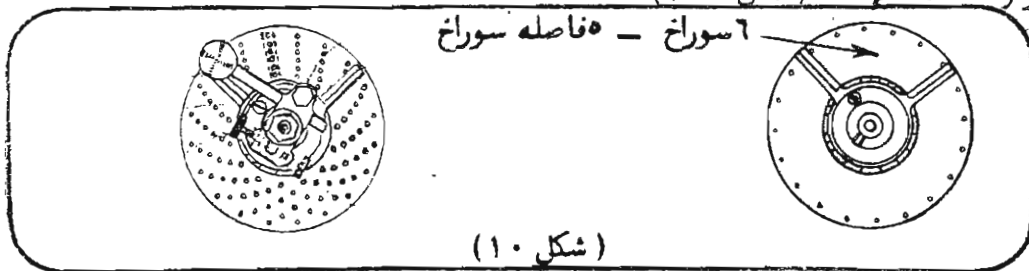

(شکل ۱۰)

در صورتیکه تعداد دندانه های قطعه کار کمتر از ۴۰ باشد باین ترتیب محاسبه میشود .

بیستی

مثال : تعداد دندانه های چرخ دنده مساوی ۲۷ تعیین کنید دسته صفحه تقسیم را چه مقدار

$$\text{بگردانیم (نسبت دستگاه جعبه تقسیم } \frac{1}{4} \text{ میباشد) حل: } \frac{40 \times 1}{27} = 1 + \frac{13}{27}$$

بنابراین دسته صفحه تقسیم را یک دور و ربع علاوه ۱۳ سوراخ در دایره ۲۷ سوراخ صفحه تقسیم بایستی

بگردانیم .

تقسیماتی که از طریق تقسیم مستقیم و غیرمستقیم بدست نیاید بکمک چرخنده اضافی و از طریق تقسیم اختلافی (دیفرانسیل) قابل تقسیم میشود .

در تقسیم دیفرانسیل یا اختلافی ، صفحه تقسیم برخلاف حالات قبل باید آزاد باشد زیرا صفحه تقسیم بوسیله چرخنده در جهت حرکت میله یادخلاف جهت آن باید بگردد .

مثال : بکمک يك دستگاه تقسیم اختلافی که نسبت آن $\frac{1}{4}$ است يك چرخنده ۸۱ دنده ای - بتراشید . چون نسبت $\frac{40}{81}$ متباین است بجای ۸۱ دنده نزدیک ترین عدد قابل تقسیم بآن را (که ممکن است کوچکتر یا بزرگتر باشد) انتخاب کنید تا چرخنده های انتخابی صحیح تر و آسانتر بدست آید چون در مثال بالا عدد ۸۰ را انتخاب کردید بنابراین میزان اشتباه خواهد شد :

$$\frac{A}{D} = \frac{40}{80} - \frac{40}{81} = \frac{40 \times 81 - 40 \times 80}{80 \times 81} = \frac{40(81-80)}{80 \times 81} = \frac{40}{80} \times \frac{1}{81} \Rightarrow \frac{A}{D} = \frac{10}{20} \times \frac{1}{81}$$

بنابراین علاوه برگردش $\frac{40}{80}$ ، حرکت اضافی $\frac{40}{80} \times \frac{1}{81}$ نیز باید انجام شود و این اضافه گردش با سوار کردن چرخنده های اضافی امکان پذیر است .

$$\text{نسبت چرخنده های که باید سوار شود به نسبت عکس} = \frac{40}{80} = \frac{40 \times 81}{80 \times 81} = \frac{40 \times 1}{80}$$

در اینجائعداد دنده های که باید تقسیم شود با حرف Z و تعداد گردش دسته تقسیم با حرف MK و عدد انتخابی جهت تقسیم اختلافی با حرف ZI نمایش داده میشود .

توضیح : اگر حاصل ZI-Z منفی و عبارت دیگر عدد انتخابی کوچکتر از عدد اصلی باشد حرکت صفحه تقسیم ودسته ، مخالف یکدیگر میشود و اگر حاصل ZI - Z مثبت بوده یعنی عدد انتخابی از عدد اصلی بزرگتر باشد در این حالت حرکت صفحه ودسته باید موافق یکدیگر شود .

های ممکن است تعداد دنده های مورد نیاز در سری چرخنده ها موجود نباشد ، چون تعداد دنده

چرخنده ها محدود است و فقط طبق سری زیر در دستگا ههای $\frac{1}{4}$ یافت میشود .

۱۰۰ - ۸۶ - ۷۲ - ۶۴ - ۵۶ - ۴۸ - ۴۴ - ۴۰ - ۳۶ - ۳۲ - ۲۸ - ۲۴


چنانچه تعداد دندانه چرخنده ای در سری بالاموجود نباشد، صورت ومخرج کسر را عددی

ضرب یا تقسیم کنید که حاصل آن یکی از چرخنده های سری بالاشود .

در مورد مثال گذشته اگر صورت ومخرج کسر $\frac{40}{8} = \frac{40}{8}$ در اعداد $\frac{6}{7}$ یا $\frac{7}{8}$ یا $\frac{8}{9}$ ضرب شود کسرهای

$\frac{24}{48}$ یا $\frac{28}{56}$ یا $\frac{32}{64}$ بدست میآید که در سری چرخنده هاموجود است و ضمناً "سوار کردن هر کدام

از آنها روی دستگاه با دیگری تفاوتی ندارد . (شکل ۱۱)

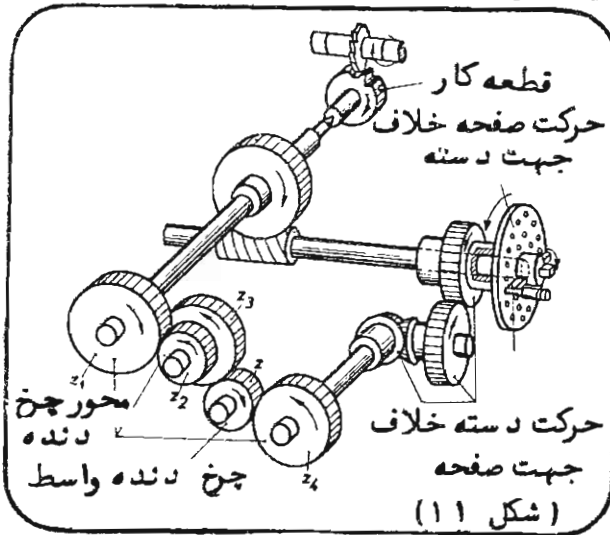

از طرفی چون اختلاف $Z_4 - Z_1$ منفی است پس باید حرکت دسته و صفحه مخالف یکدیگر شود، لذا

باید یک چرخنده را بکار برد .

برای اینکار، یک چرخنده را با هر تعداد دندانه ای که داشته باشد میتوانی بعنوان واسطه

بین دو چرخنده بدست آمده سوار کنید .

مثال : اگر بخواهید چرخنده ۶۳ دندانه ای را بکمک دستگاه $\frac{1}{4}$ بتراشید . تعداد تقسیم

هر دندانه آنرا باید بصورت زیر محاسبه کنید .

نظیر مثال گذشته عدد نزدیک به ۶۳ مثلاً ۶۴ را انتخاب کنید . طبق محاسبات قبلی :


$$\frac{A}{D} = \frac{40}{Z_1} (Z_1 - Z) = \frac{40}{64} (64 - 63) = \frac{40}{64}$$

چون چرخنده های ۶۴ و ۴۰ هر دو در سری چرخنده هاموجود است به ترتیب ، آنها را در -

محل های A و D سوار کنید و برای هم جهت بودن حرکت بین دسته و صفحه دو چرخنده واسطه

مانند E و C را با نسبت مساوی بین آنها قرار دهید (شکل ۱۲) .

دستگاه دیفرانسیل تراش (اختلافی)

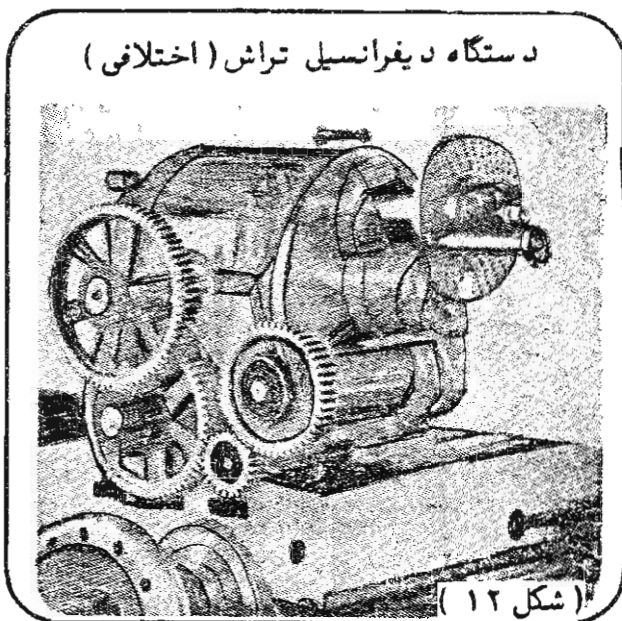

بعضی مواقع اتفاق می افتد که چرخنده های متناسب با $\frac{A}{D}$ یافت نمیشود، در این صورت چنین

کسری را باید به حاصل ضرب دو کسرتبدیل کنید .

مثال : میخواهید چرخنده ۶۷ دنده ای را با دستگاه $\frac{1}{4}$ بتراشید، طبق روش محاسبه در مثال

$$\frac{A}{D} = \frac{40}{77} \quad (67-66) = -\frac{40}{77} \quad \text{نزدیکترین عدد مثلاً ۶۶ را انتخاب کنید در این صورت :}$$

باتوجه به سری چرخنده ها ملاحظه میشود که چرخنده ۴۰ موجود است ولی چرخنده ۶۶

وجود ندارد چنانچه صورت و مخرج کسر را بر عدد ۲ تقسیم کنید کوچکترین کسرتبدیلی، یعنی کسر $\frac{20}{33}$ بدست


خواهد آمد که باز هم دنده های ۲۰ و ۳۳ یافت نمیشود پس باید کسر $\frac{40}{77}$ را بصورت $\frac{4}{7} \times \frac{10}{11}$ در

آوردید . صورت و مخرج هر یک از کسرهای فوق را میتوان در یک عدد ثابت ضرب کرد تا اعداد بدست آمده

همان چرخنده های موجود شود .

$$\text{در نتیجه کسرهای } \frac{40}{77} \times \frac{48}{48} = \frac{40}{77} \times \frac{4}{4} = \frac{40}{77} \times \frac{24}{24} = \frac{40}{77} \times \frac{10}{11} \text{ بدست خواهد آمد .}$$

ترتیب قرار گرفتن چرخنده ها طبق کسر $\frac{C}{D} \times \frac{A}{B}$ خواهد شد (شکل ۱۳) .

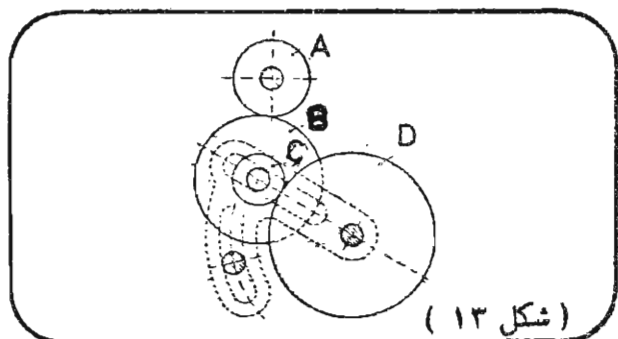

A = ۴۰ چرخنده

B = ۴۴ "

C = ۴۸ یا ۲۴ "


D = ۷۲ یا ۳۶ "

دستگاه تقسیم انیورسال :

دستگاه تقسیم انیورسال که به آن دستگاه ماریج تراش نیز میگویند دستگاهی است که بکمک آن میتوان علاوه بر کارهای عمومی و تقسیمات ساده برای تراشیدن چرخنده های ساده، چرخنده های ماریج رانیز تراشید. لوازم موجود در این دستگاه نظیر تمام دستگاههای مشابه دیگر است ولی محل قرار گرفتن آنها متغیر است از جمله محل قرار گرفتن صفحه تقسیم که در دستگاههای دیگر مستقیماً روی بدنه دستگاه بیچ شده، در دستگاه انیورسال بر روی محوری قرار گرفته است که از کنار دستگاه خارج میشود و بوسیله چرخنده ای که در داخل دستگاه قرار دارد (از طریق گردش دست تقسیم میگردد) صفحه تقسیم را میگرداند. در دستگاه انیورسال صفحه تقسیم بوسیله بیچ بایک انگشتی مخصوص از پشت

نگهداشته میشود تا بدور خود نچرخد. چون موقع تراشیدن چرخنده ماریج قطعه کار ضمن حرکت پیشروی طولی باید حرکت چرخشی نیز بدور خود داشته باشد، لذا چرخنده های راکه محاسبه شده در پشت دستگاه تقسیم و میز ماشین سوار میکنند و سپس چرخنده لازم را میتراشند (شکل ۱۴).

جهت آشنائی با دستگاه تقسیم انیورسال با اساسی زیر آشنائ شوید.

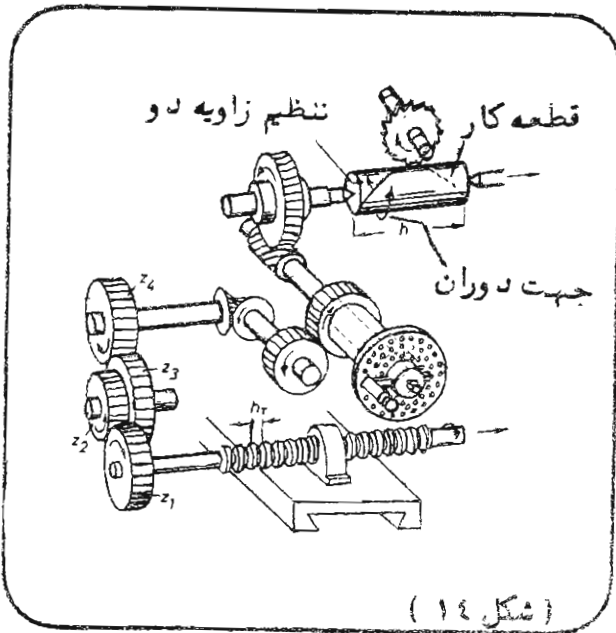

چرخنده های ساده :

چرخنده ساده عبارت از امتوانه ای است که در پیچامون آن شماره های یک شکل و یک انسد از بافاصله های معین توسط تیغه فرز مخصوص تراشیده شده است. جهت تراشیدن یک چرخنده روی ماشین فرز احتیاج به مطالبی است که از طریق ریاضی و مکمل فرمولهای معین محاسبه میشود.

محاسبه چرخنده های ساده :


جهت محاسبه یک چرخنده ساده مشخصات زیر مورد نیاز است .

۱- گام دنده :


گام دنده عبارت از فاصله یک نقطه از دندانه تا همان نقطه از دندانه بعدی که روی -

دایره متوسط با حرف T مشخص شده است .
(شکل ۱۵)

۲- قطر متوسط :

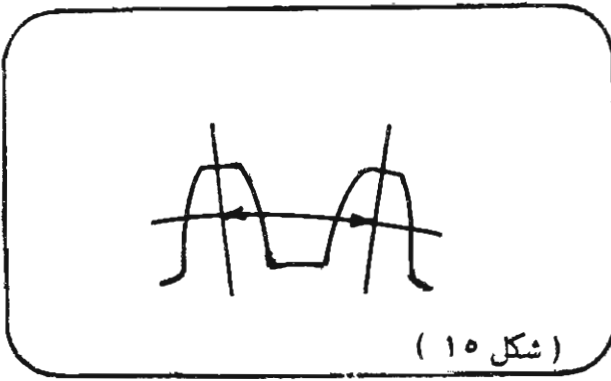


وقتی دو چرخ دنده با یکدیگر درگیر شود سردندانه دریای دندانه دیگر قرار میگیرد و دو چرخ دنده در نقطه ای از دندانه تماس پیدا می کنند، که آنرا دایره میانه یا قطر متوسط میگویند، و حرف D_0 نشان دهنده آنست . (شکل ۱۶ و ۱۷)

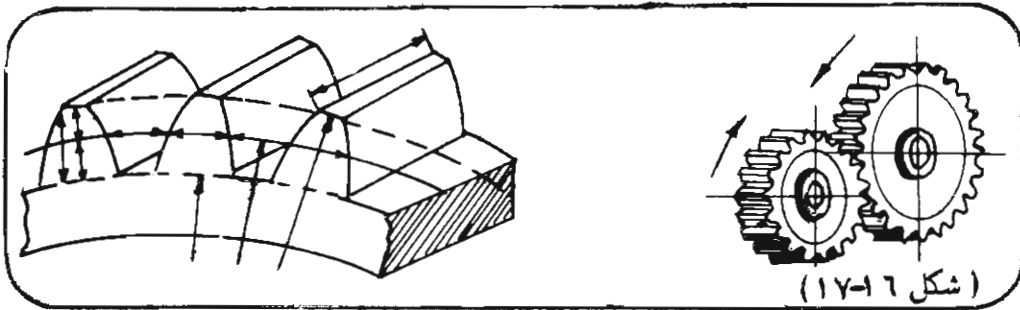

۳- قطر خارجی :

قطر خارجی یا قطر سر چرخ دنده عبارت از قطر

استوانه ای است که روی محیط آن دندانه ها تراشید میشود . (شکل ۱۸)

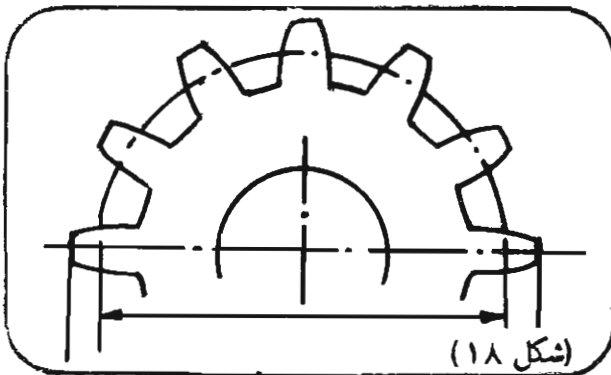


۴- قطر داخلی :

قطر داخلی یا قطر پای دنده عبارت از قطر

استوانه ای است که دندانه ها روی آن قرار -

گرفته است . بعبارت دیگر فاصله بین پای یک دنده تا پای دنده دیگر در طرف مقابل چرخند را قطر داخلی گویند و آنرا با حرف DI نمایش

میدهند . (شکل ۱۹)

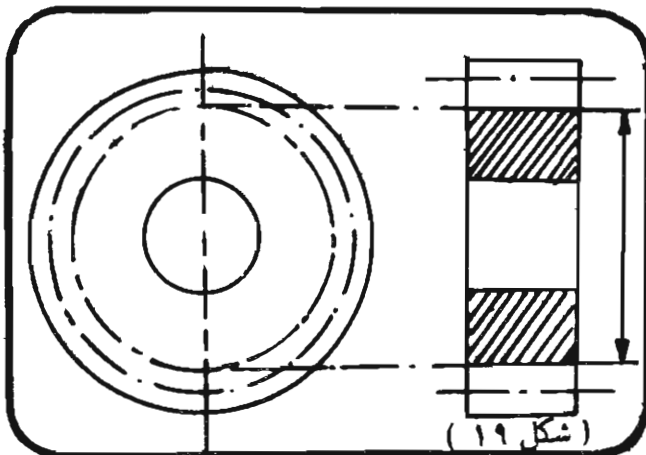

مدول عددی است که از ضرب کردن آن در عدد پی ($3/14$) گام چرخنده بدست میآید

و آنرا با حرف m نمایش میدهند .

این اعداد معمولاً "استاندارد شده" است و عبارت است از:

$0/7 \quad 0/6 \quad 0/5 \quad 0/4 \quad 0/3 \quad 0/25$

$0/25 \quad 0/1 \quad 0/1 \quad 0/1 \quad 0/8 \quad 0/75$

$1/75 \quad 0/5 \quad 0/3 \quad 0/3 \quad 0/75 \quad 0/2 \quad 0/2 \quad 0/25$

$12 \quad 11 \quad 10 \quad 9 \quad 8 \quad 7 \quad 6 \quad 5 \quad 5 \quad 4 \quad 4$

$24 \quad 22 \quad 20 \quad 18 \quad 16 \quad 15 \quad 14 \quad 13$

$50 \quad 45 \quad 43 \quad 39 \quad 36 \quad 33 \quad 30 \quad 27$

$75 \quad 70 \quad 65 \quad 60 \quad 55$


توضیح: مدولهای $35/0$ / $45/0$ / $55/0$ / $65/0$ نیز وجود دارند ولی حتی الامکان باید از این

مدولها استفاده نکرد .

۶- تعداد دندانه:

در یک چرخنده تعداد دندانه های موجود را با حرف Z نمایش میدهند .

۷- ارتفاع دنده:

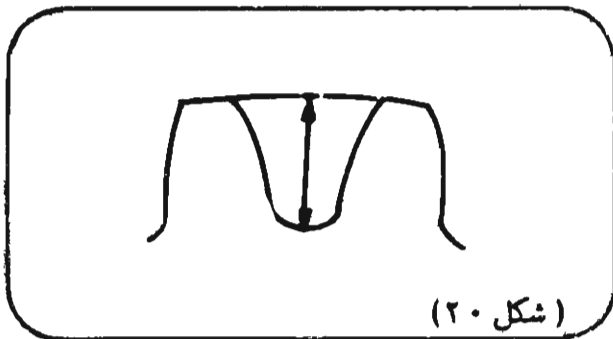


ارتفاع دنده عبارت از فاصله بین سر

دندانه تا پای همان دندانه که آنرا با

حرف h نمایش میدهند (شکل ۲۰).

۸- ارتفاع سر دنده:

عبارت از فاصله بین سر دنده تا دایره متوسط است و با عبارت دیگر:

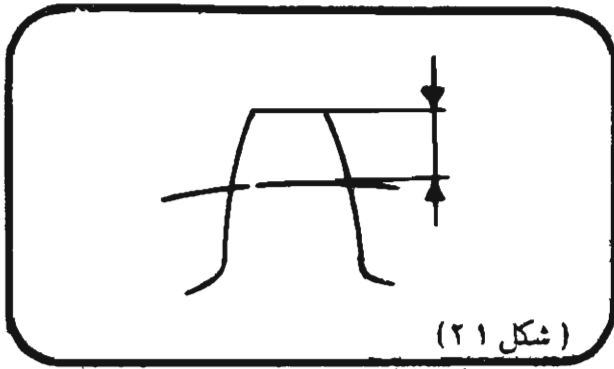

$$\text{قطر متوسط} - \text{قطر خارجی} = \text{ارتفاع سر دنده} = 2a$$


و آنرا با حرف K نمایش میدهند. (شکل ۲۱).

۹- ارتفاع پای دنده :

ارتفاع پای دنده فاصله بین پای دنده تا

دایره متوسط است و آنرا با حرف F نمایش

میدهند (شکل ۲۲) و با عبارت دیگر:

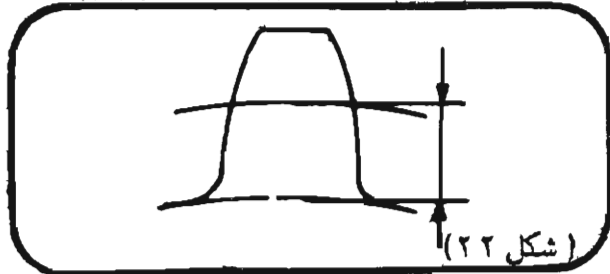

$$\text{قطر کوچک} - \text{قطر متوسط} = \text{ارتفاع پای دنده} = 2d$$

بین مشخصات گفته شده بالا روابط زیر برقرار

$$T = m \times Z = \frac{d_o \times Z}{Z} = \frac{d_k \times Z}{Z + 2} \quad \text{میشود}$$

عددی \times مدول = گام

مدول \times تعداد دندانه = قطر متوسط

د برابر مدول + قطر متوسط = قطر خارجی

د برابر ارتفاع دنده - قطر خارجی = قطر داخلی

$$d_o = Z \times m = \frac{t \times 2}{Z} = \frac{d}{k} - 2 \times m$$

$$d_k = d_o + 2m = m(Z + 2)$$

$$d_i = d_k - 2h$$

$$m = \frac{T}{Z}$$

$$\text{گام دنده} = \frac{\text{مدول}}{\text{عددی}}$$

$$m = \frac{d_o}{Z}$$

$$\text{قطر متوسط} = \frac{\text{مدول}}{\text{تعداد دنده}}$$

$$m = \frac{d_k}{Z + 2}$$

$$\text{قطر خارجی} = \frac{\text{مدول}}{2 + \text{تعداد دنده}}$$

$$Z = \frac{d_o}{m}$$

قطر متوسط :
تعداد دندانه
مدول

$$K = 1 \times m$$

يك برابر مدول = ارتفاع سر دنده

ارتفاع پای دنده :

ارتفاع پای دنده برابر با يك و شانزده صدم مدول می باشد (جدیداً) بجای $1/16 m$ مقدار

• $1/2 m$ را قرار میدهند .

بنابراین : $F = 1/2 m$ میشود

ارتفاع کل دندانه :

این ارتفاع عبارت از مجموع ارتفاع پای دنده و ارتفاع سر دنده .

$$h = F + kh = 1/16 m + 1 m = h = 2/16 m$$

طبق روش جدید $h = 2/2$

مثال: چرخدندانه ای بتراشید که ۴۲ دندانه با مدول $2/5$ داشته باشد سایر مشخصات

آنرا بدست آورید .

حل : برای بدست آوردن قطر متوسط : $d_o = Z \times m$

$$d_o = 42 \times 2/5 \quad d_o = 10.5 \text{ میلیتر}$$

برای بدست آوردن قطر خارجی از رابطه : $dk = (Z + 2) m$

$$dk = 110 \text{ میلیتر} \quad dk = (42 + 2) 2/5 m \quad \text{استفاده کنید}$$

چنانچه از رابطه $dk = d_o + 2m$ استفاده شود قطر خارجی چرخدنده :

$$dk = 10.5 + (2 \times 2/5) dk = 110 \text{ میلیتر خواهد شد}$$

قطر داخلی چرخدنده بطریق زیر محاسبه میشود : $d_i = d_o - 2F$

$$d_i = 10.5 - 2 (1/2 \times 2/5) d_i = 9.9 \text{ میلیتر}$$

ارتفاع کل دندان : از رابطه $h = 2/2 \text{ m}$ ارتفاع دندان بدست میآید .

$$h = 2/2 \quad h = 2/2 \times 2/5 \quad h = 5/4 \text{ میلیتر}$$

مثال ۲ : سایر مشخصات چرخنده ۵۰ دنده ای بامدول ۴ رابدست آورید . ضمناً تعداد

گردش دسته تقسیم رابرای تراشیدن هردندان محاسبه کنید .

قطر خارجی برحسب میلیتر $dk = 20.8$ $dk = (Z + 2)m$ $dk = (50 + 2)4$ میشود .

قطر متوسط برحسب میلیتر $do = 20.0$ $do = 50 \times 4$ $do = Z \times m$ میشود .

ارتفاع کل دنده $h = 8/8$ $h = 2/2 \times 4$ $h = 2/2 \text{ m}$ میشود .

تعداد گردش دسته تقسیم برای هردندان از رابطه زیر بدست میآید :

$$I = \frac{40}{Z} = \frac{40}{50} = \frac{4}{5}$$

چون دایره ۵ سوراخی روی صفحه تقسیم به تعداد پنج سوراخ موجود نیست ، باید کسری را

به کسری تبدیل کنید که مخرج کسر مساوی تعداد سوراخ یکی از دایره های صفحه تقسیم شود .

$$I = \frac{4}{5} \times \frac{4}{4} \quad I = \frac{16}{20}$$

پس برای تراشیدن ۵۰ دنده هر بار باید دسته تقسیم را با اندازه ۱۶ + ۱ سوراخ و یا ۱۶ فاصله

سوراخ روی دایره ۲۰ سوراخی بگردانید .

مثال ۳ : چرخنده ۹۸ دنده ای با قطر خارجی ۲۰۰ میلیتر تراشید . مدول ارتفاع

$$\text{دنده و مقدار گردش دسته تقسیم رابدست آورید} \quad \text{مدول} = \frac{\text{قطر خارجی}}{\text{تعداد دندان} + 2} = \frac{dk}{Z + 2}$$

$$m = \frac{200}{98 + 2} \quad m = 2 \quad \text{میلیتر} \quad h = 4/4 \quad h = 2/2 \times 2 \quad \text{ارتفاع کل دنده}$$

$$\text{دسته تقسیم} \quad \text{مدول} \times \text{ارتفاع کل دنده} = 2/2 \quad I = \frac{40}{Z} = \frac{40}{98} \quad I = \frac{20}{49} \quad \text{مقدار گردش} = \frac{40}{\text{تعداد دندان}}$$

بنابراین صفحه تقسیمی را باید انتخاب کنید که دایره ۴۹ سوراخی داشته باشد ، سپس برای -

تراشیدن هردندان باید دسته تقسیم را با اندازه ۲۰ فاصله سوراخ روی دایره ۴۹ سوراخی بگردانید

تا چرخداندان ۹۸ دنده ای تراشیده شود .

مثال ۴ : از روی چرخدنده شکسته ای چرخدنده نظیر آن را تراشید که تعداد

دنده ۵ ای آن مشخص نیست و قطر سوراخ محور آن ۴۰ میلیتر است و فاصله سردنده تا محیط سوراخ محور ۸۵ میلیتر و از سای دنده تا محیط سوراخ محور نیز ۷۹/۶ میلیتر است. تعداد دنده ها و مدول چرخدنده را تعیین کنید.

حل: برای تعیین ارتفاع کل دندانه باید اندازه پای دندانه تا محیط محور از فاصله سرد اندانه تا محیط محور رسم کنید بنابراین:

ارتفاع دنده = قطر داخلی - قطر خارجی
 میلیتر $h = 85 - 79/6 = 5/4$

نزدیکترین مدول تراشیده مدول ۲/۵ است پس $m = 2/5$ $m = \frac{h}{2/2} \quad m = \frac{5/4}{2/2} = 2/46$

میشود. برای بدست آوردن قطر خارجی فاصله سردنده محیط محور را بانصف شعاع محور جمع کرده عدد ۲ ضرب کنید بنابراین:

$dk = (85 + 20) \times 2$ قطر خارجی (عدد ۲۰ عبارت از نصف قطر سوراخ چرخ دنده شکسته).
 $dk = 210$

بنابراین تعداد دندانه ها:

$Z = \frac{dk}{m} - 2$
 تعداد دندانه $Z = \frac{210}{2/5} - 2 \quad Z = 82$

خواهد شد.

تعداد گردش دسته تقسیم برای تراشیدن هر دندانه عبارت از:


$I = \frac{40}{Z}$

$I = \frac{40}{82} = \frac{20}{41}$

پس برای تراشیدن هر دندانه دسته تقسیم را باید بانسبازه ۲۰ فاصله سوراخ روی

دایره ۴۱ سوراخی بگردانید.

مثال ۵: قسمتی از یک چرخدنده که فقط چند دندانه دارد موجود است حال باید

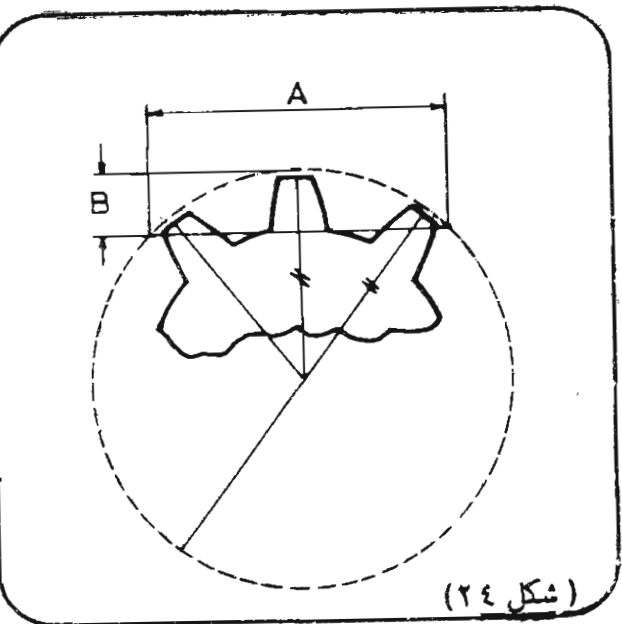

طریقه دیگری که چند دندانه که تعداد آنها فرد باشد انتخاب کنید و مانند شکل زیر یکمک کلیس از گوشه تا گوشه دندانه آنرا اندازه بگیرید. دو گوشه را توسط خطی بهم وصل کرده و ارتفاع سردنده وسط را تا این خط اندازه بگیرید و آنرا با حرف B مشخص کنید از روی محاسبات هندسی چنین بدست

میآید: (شکل ۲۴)

$$dk = \frac{A \times A}{4B} + B$$

قطر خارجی

اثبات فرمول :

$$\frac{A}{2} = a$$

$$a^2 + \left(\frac{dk}{2} - B\right)^2 = \frac{dk^2}{4}$$

$$a^2 + \frac{dk^2}{4} + B^2 - B \times dk = \frac{dk^2}{4}$$

$$a^2 + B^2 = Bdk$$

$$dk = \frac{a^2}{B} + \frac{B^2}{B}$$

$$dk = \frac{a^2}{B} + B$$

$$dk = \frac{\frac{A^2}{4}}{B} + B = \frac{A^2}{4B} + B$$

باتوجه باینکه $a = \frac{A}{2}$ و نتیجه $a^2 = \frac{A^2}{4}$

چنانچه فرض شود میلیمتر $A = 80$ و میلیمتر $B = 19/5$ باشد طبق فرمول فوق :

$$dk = \frac{A \times A}{4B} + B$$

$$dk = \frac{80 \times 80}{4 \times 19/5} + 19/5$$

میلیمتر $dk = 101/55$ خواهد شد.

برای محاسبه تعداد دندانه ها از رابطه $Z = \frac{dk}{m}$ نیز میتوان استفاده کرد.

تعداد دندانها $Z = \frac{dk}{m} - 2 = Z = \frac{101/55}{4} - 2 = Z = 23/38$ است .

چون تعداد دندانها همیشه باید عدد صحیح باشد پس تعداد دندانها را ۲۳ فرض کرده و

۰/۳۸ آنرا بعلمت عدم دقت اندازه گیری یا سائیدگی سردنده ها حذف کنید .

حالاکه تعداد دندانها را ۲۳ قرار دادید پس از رابطه $dk = (Z + 2) m$ مقدار صحیح

را مجدداً بدست آورید $dk = (23 + 2) 4 \Rightarrow dk = 100$

پس قطر خارجی $dk = 100$ صحیح است .

تعداد گردش دسته تقسیم عبارت از: $I = \frac{40}{23} = \frac{40}{23} \Rightarrow I = 1 \frac{17}{23}$ خواهد شد .

یعنی سوزن دسته تقسیم را مقابل دایره ۲۳ سوراخی که روی صفحه تقسیم موجود است

قرار داده و دهانه پرگار یا قیچی دسته تقسیم را باندازه ۱۷ فاصله سوراخ ویا (۱۷ + ۱)

سوراخ باز کنید و برای هر تقسیم دسته تقسیم را یکدور یا اضافه ۱۷ فاصله سوراخ روی دایره ۲۳ سوراخی

بگردانید .

انتخاب تیغه فرز:

چون قوس پهلوی دندانها های چرخنده نسبت به تعداد آنها فرق میکند و عبارت دیگر نسبت

به دایره ای که روی محیط آن دندانها قرار گرفته تفاوت دارد، لذا بهمین منظور تیغه فرزهای

دندان تراشی یکپارچه تهیه شده است . از نظر محدود کردن تیغه فرزها برای هر چرخ دندانها

که قوس بغلشان باهم تفاوت زیادی ندارد، یک تیغه فرز را نظر گرفته شده و به این ترتیب ۸ عدد

تیغه فرز از شماره ۱ تا ۸ بشرح زیر تهیه شده است .

تیغ شماره ۱ برای تراشیدن دندانهای ۱۲ و ۱۳

۱۶ تا ۱۴ " " " ۲ " "

۲۰ تا ۱۷ " " " ۳ " "

۲۵ تا ۲۱ " " " ۴ " "

۳۴ تا ۲۶ " " " ۵ " "

۵۴ تا ۳۵ " " " ۶ " "

تیغ شماره ۷ برای تراشیدن دندان های ۱۳۴ تا ۵۵

" " " " ۸ " " " ۱۳۴ تا بین نهایت است .

برای چرخندانه های دقیقتر سری ۱۵ عددی تهیه شده که بشرح زیر است :

تیغه فرز شماره ۱	برای تراشیدن دنده	۱۳			
" " " "	" " " "	۱۴			
" " " "	" " " "	۱۸ و ۱۷			
" " " "	" " " "	۲۲ و ۲۱			
" " " "	" " " "	۲۹ تا ۲۶			
" " " "	" " " "	۴۱ تا ۳۵			
" " " "	" " " "	۷۹ تا ۵۵			
" " " "	" " " "	۱۳۵ تا بین نهایت			
" " " "	" " " "	۱۳		۱ / ۵	
" " " "	" " " "	۱۶ و ۱۵		۲ / ۵	
" " " "	" " " "	۲۰ و ۱۹		۳ / ۵	
" " " "	" " " "	۲۵ تا ۲۳		۴ / ۵	
" " " "	" " " "	۳۴ تا ۳۰		۵ / ۵	
" " " "	" " " "	۵۴ تا ۴۲		۶ / ۵	
" " " "	" " " "	۱۳۴ تا ۸۰		۷ / ۵	

محاسبه چرخندانه های متری بر حسب گام و تعیین نوع چرخندانه غیر مشخص :

سابقاً " مبنای محاسبه چرخ دندان ها بجای مدول گام بود و هنوز هم گاهی چرخندانه های

بر مبنای گام پیدا میشود اساس این نوع دندان ها با دندان های مدولی فرقی ندارد ، فقط محاسبه

برای گام صورت میگیرد و ارتفاع دنده ها کمی بلندتر از دندان های مدولی میشود .

فرمول محاسبات چرخدندان متری برحسب گام :

$$D_o = \frac{T \times Z}{\pi} \quad \text{قطر متوسط}$$

$$K = 0.3T \quad \text{ارتفاع سر دنده}$$

$$F = 0.4T \quad \text{ارتفاع پای دنده}$$

$$DK = D_o + (0.6T) \quad \text{قطر خارجی}$$

$$DF = D_o - (0.8T) \quad \text{قطر پای دنده}$$

$$h = 0.7T \quad \text{عمق کامل دنده}$$

در اینجا چنانچه گام عدد صحیح انتخاب شود بامدول درست در می آید .

برای پیدا کردن اختلاف بین دودندان ، چرخ دندانه ای با $Z = 20$ و گام میلیمتر $T = 1.5$

را که معادل مدول ۵ است حساب کنید .

الف : برحسب مدول ب - برحسب گام

$$D_o = m \times Z = 5 \times 20 = 100 \text{ m} \quad \text{الف}$$

$$D_o = \frac{T \times Z}{\pi} = \frac{1.5 \times 20}{3.14} = 95.5 \text{ m} \quad \text{ب}$$

$$DK_1 = D_o + (2 \times m) = 100 + 10 = 110 \text{ m} \quad \text{الف}$$

$$DK_2 = D_o + (0.6T) = 100 + 0.9 = 100.9 \text{ m} \quad \text{ب}$$

$$h_f = 2.16 \times m = 2.16 \times 5 = 10.8 \text{ m} \quad \text{الف}$$

$$h_p = 0.7T = 0.7 \times 1.5 = 1.05 \text{ m} \quad \text{ب}$$

بطوریکه دیده میشود در محاسبه برحسب گام قطر متوسط مساوی است ولی قطر خارجی کمی

کمتر و عمق دندانه کمی بیشتر از محاسبه برحسب مدول است . بنابراین بطور کلی چرخ دندانه کمی -

کوچکتر و دندانه ها کمی بلندتر است و براحتی این اختلاف را نمیتوان تشخیص داد .

چنانچه در محاسبه چرخدندان ای حتی با در نظر گرفتن خطای احتمالی ، اندازه گیری

باز هم درست در نیاید . باید از طریق اینچ و از طریق گام ، چرخدنده مورد نظر را محاسبه کرد .

مثلاً ۳ چرخندمه موجود است که هر کدام دارای $Z=20$ دندانه است ولی قطر خارجی آنها به ترتیب عبارت است از:

$$DK_1 = 44 \text{ m } \phi \quad \text{الف}$$

$$DK_2 = 46/56 \text{ m } \phi \quad \text{ب}$$

$$DK_3 = 45/30 \text{ m } \phi \quad \text{ج}$$

میخواهید مدول هر یک از آنها را بدانید.

$$M = \frac{DK_1}{Z + 2} = \frac{44}{20 + 2} = 2 \quad \text{الف}$$

در این محاسبه هیچ گونه اشکالی موجود نیست و مدول کاملاً درست و مطابق با مدولهای استاندارد شده است.

$$M = \frac{DK_2}{Z + 2} = \frac{46/56}{22} = 2/1163 \quad \text{ب}$$

چنین مدولی در استاندارد مدولها وجود ندارد و اگر برای آن مدول ۲ انتخاب شود ۲/۵۶ میلیمتر در قطر اختلاف بوجود خواهد آمد که این مقدار نمیتواند خطای اندازه گیری باشد. بنابراین با سیستم اینچی آنرا محاسبه کنید.

$$DP = \frac{25/4}{M} = \frac{25/4}{2/1163} = 12/0002$$

با در نظر گرفتن اینکه اینچ با میلیمتر کاملاً تطبیق نمیکند، میتوان از ۰/۰۰۰۲ میلیمتر صرف نظر کرد و آنرا چرخنده سیستم اینچی با $DP = 12$ بحساب آورد. بعلاوه ۰/۰۰۰۲ میلیمتر با وسائلی دقیق معمولی هم قابل اندازه گیری نیست، حال محاسبه راز - حریح محاسبه قطر چرخنده آن ۲۰ دنده ای با $DP = 12$ انجام دهید.

$$dk = \frac{Z + 2}{DP} \times 25/4 = \frac{22}{12} \times 25/4 = 46/56$$

میتواند که با قطر اندازه گیری شده فقط ۰/۰۰۱۸ تفاوت دارد و با توجه به

عدم امکان اندازه گیری این مقدار کم، با وسایل کارگاهی میتوان آنرا همان $6/56$ قبول کرد.

$$M = \frac{dk3}{Z + 2} = \frac{45/3}{22} = 2/0.59 \quad \text{ج: برای مثال سوم}$$

میدانید چنین مدولی نیز وجود ندارد بنابراین برحسب سیستم اینجی محاسبه کنید.

$$Dp = \frac{25/4}{M} = \frac{25/4}{2/0.59} = 12/33$$

در این حالت نیز $Dp = 12/33$ استاندارد نیست و استاندارد بالاتر و پایین تر آن ۱۲ و ۱۴ است.

بنابراین چرخ دنده فوق برحسب مدول و اینج محاسبه نمیشود لذا از محاسبه باگام استفاده کنید.

$$Dk = D_o + (0/6 T) = \left(\frac{T \cdot Z}{\pi} \right) + (0/6 T) = \left(\frac{Z}{\pi} + 0/6 \right) T$$

$$T = \frac{Dk}{\frac{Z}{\pi} + 0/6} = \frac{45/3}{\frac{20}{3/14} + 0/6} = \frac{45/3}{6/999} = 6/499 \text{ mm}$$

با د نظر گرفتن باقیمانده تقسیم بر π و خطای احتمالی اندازه گیری، میتوان از $0/001$ میلی متر صرف نظر کرد.

وگام را $T = 6/5$ د نظر گرفت. در این مورد نیز با محاسبه Dk را تعیین کنید یعنی:

$$Dk = \left(\frac{Z}{\pi} + 0/6 \right) T = \left(\frac{20}{3/14} + 0/6 \right) 6/5 = 45/30.31$$

دیده میشود که اختلاف فقط $0.31/0.0$ است که با وسایل معمول کارگاهی قابل اندازه گیری نیست و با صرف

نظر کردن از آن، کار خراب نخواهد شد.

اویه و زاویه یا به منظور آشنائی برای تراشیدن دنده های مارپیچ روی ماشینهای فرز:

تعریف: وقتی د و خط یکدیگر را قطع کنند زاویه بوجود میآید، زاویه را برحسب درجه اندازه گیری میکنند و

آن معادل $\frac{1}{360}$ محیط دایره است به این معنی که اگر محیط دایره را به 360 قسمت مساوی تقسیم کنند

هر قسمت آنرا یک درجه گویند.

هر درجه را به 60 دقیقه و هر دقیقه را به 60 ثانیه تقسیم کرده اند.



درجه را با علامت (°) و دقیقه را با علامت (′) و ثانیه را با علامت (″) نشان میدهند.

$$1^\circ = 60' = 3600''$$

$$1' = \frac{1^\circ}{60} = 60''$$

$$1'' = \frac{1'}{60} = \frac{1^\circ}{3600}$$

وسایل اندازه گیری زاویه ، نقاله و زاویه سنج و زاویه یابهای ثابت است (شکل ۲۵-۲۶)

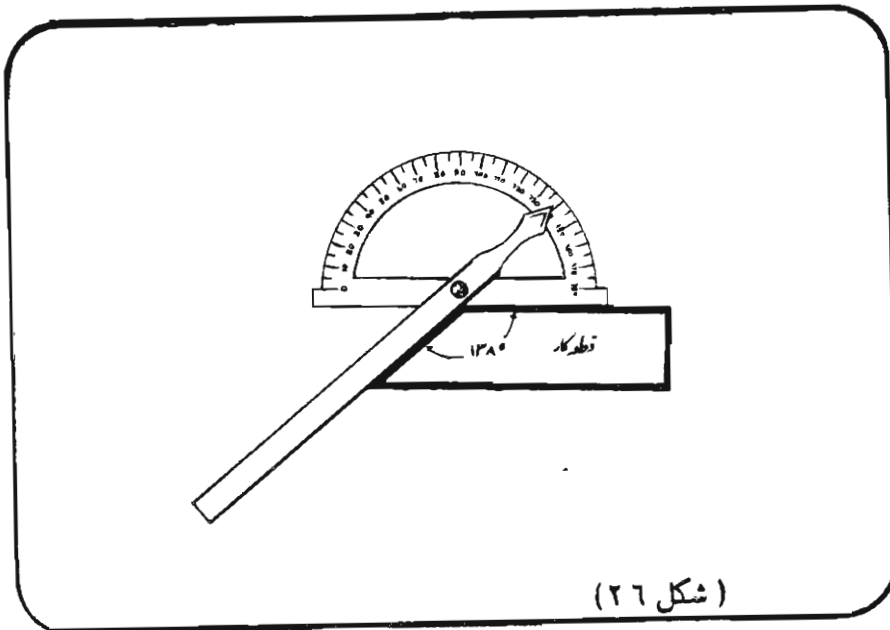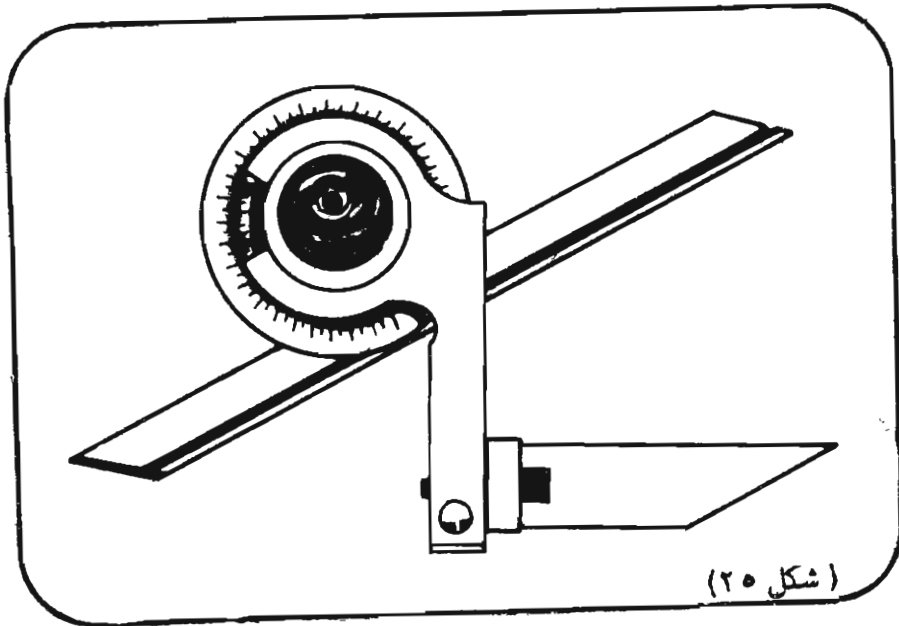

از زاویه یاب برای اندازه گیری زاویه در کارهای مختلف مابند شکل بالا ، استفاده میشود .

برای پیدا کردن سینوس یک زاویه از جدول سینوسها و کسینوسها استفاده کنید . در یکی از جدولها سینوس از صفر تا ۴۵ درجه از بالا به پایین درست چاپ جدول و کسینوس از ۴۵ تا ۹۰ درجه از پایین به بالا درست راست همان جدول نوشته شده در جدول دیگر برعکس آن یعنی سینوس از ۴۵ تا ۹۰ درجه و کسینوس از صفر تا ۴۵ درجه نوشته شده است .

طرز یافتن سینوس یک زاویه مثل 20° و 30° به این ترتیب است که ابتدا زاویه 30° در جدول درست چاپ جدول در ستون عمودی درجه بدست آورده سپس برای پیدا کردن زاویه 30° درجه و 20° دقیقه باید در قسمت دقیقه های سینوس و در ستون عمودی مربوط به 20° دقیقه در مقابل سطر افقی 30° درجه به عدد 0.5050 / برسید این عدد سینوس زاویه مورد نظر است .

برای تعیین کسینوس متمم همین زاویه مانند پیدا کردن سینوس زاویه فوق عمل کنید با این تفاوت که در همان جدول در ستون عمودی درجه مربوط به کسینوس 50° تا 90° در مقابل 59° درجه در سطر افقی مربوط به 40° دقیقه به عدد 0.5050 / می رسید دیده میشود که کسینوس 59° درجه و 40° دقیقه با سینوس 30° درجه و 20° دقیقه مساوی است لذا این دوزاویه و زاویه هائی از این قبیل را که مجموع آنها یک قائمه یا 90° درجه است متمم یکدیگر گویند .

سرعت برش :


مقدار راهی راکه یکی از لبه های برنده تیغه فرز بر حسب متر در دقیقه طی میکند سرعت برش گویند .

سرعت برش را باید متناسب با تیغه فرز انتخاب کرد چون اگر سرعت برش بیشتر از حد مجاز انتخاب شود لبه های تیز تیغه فرز کند میشود و اگر کمتر انتخاب شود ، قدرت ماشین به حد میرود .
برای انتخاب سرعت برش مجاز ، باید از تابلوهای مربوطه کمک گرفت .


$$\sin \alpha = \frac{a}{c}; a = c \cdot \sin \alpha; c = \frac{a}{\sin \alpha}$$

درجه	دقیقه							درجه
	۰°	۱۰°	۲۰°	۳۰°	۴۰°	۵۰°	۶۰°	
۱	.۰۰۰۰۰	.۰۰۰۲۹	.۰۰۰۵۸	.۰۰۰۸۷	.۰۰۱۱۶	.۰۰۱۴۵	.۰۰۱۷۵	۸۹
۲	.۰۰۰۱۷۵	.۰۰۰۲۰۴	.۰۰۰۲۳۲	.۰۰۰۲۶۲	.۰۰۰۲۹۱	.۰۰۰۳۲۰	.۰۰۰۳۴۹	۸۸
۳	.۰۰۰۳۴۹	.۰۰۰۳۷۸	.۰۰۰۴۰۷	.۰۰۰۴۳۶	.۰۰۰۴۶۵	.۰۰۰۴۹۴	.۰۰۰۵۲۳	۸۷
۴	.۰۰۰۵۲۳	.۰۰۰۵۵۲	.۰۰۰۵۸۱	.۰۰۰۶۱۰	.۰۰۰۶۴۰	.۰۰۰۶۶۹	.۰۰۰۶۹۸	۸۶
۵	.۰۰۰۶۹۸	.۰۰۰۷۲۷	.۰۰۰۷۵۶	.۰۰۰۷۸۵	.۰۰۰۸۱۴	.۰۰۰۸۴۳	.۰۰۰۸۷۲	۸۵
۶	.۰۰۰۸۷۲	.۰۰۰۹۰۱	.۰۰۰۹۲۹	.۰۰۰۹۵۸	.۰۰۰۹۸۷	.۰۰۱۰۱۶	.۰۰۱۰۴۵	۸۴
۷	.۰۰۱۰۴۵	.۰۰۱۰۷۴	.۰۰۱۱۰۳	.۰۰۱۱۳۲	.۰۰۱۱۶۱	.۰۰۱۱۹۰	.۰۰۱۲۱۹	۸۳
۸	.۰۰۱۲۱۹	.۰۰۱۲۴۸	.۰۰۱۲۷۶	.۰۰۱۳۰۵	.۰۰۱۳۳۴	.۰۰۱۳۶۳	.۰۰۱۳۹۲	۸۲
۹	.۰۰۱۳۹۲	.۰۰۱۴۲۱	.۰۰۱۴۴۹	.۰۰۱۴۷۸	.۰۰۱۵۰۷	.۰۰۱۵۳۶	.۰۰۱۵۶۴	۸۱
۱۰	.۰۰۱۵۶۴	.۰۰۱۵۹۳	.۰۰۱۶۲۲	.۰۰۱۶۵۰	.۰۰۱۶۷۹	.۰۰۱۷۰۸	.۰۰۱۷۳۶	۸۰
۱۱	.۰۰۱۷۳۶	.۰۰۱۷۶۵	.۰۰۱۷۹۴	.۰۰۱۸۲۲	.۰۰۱۸۵۱	.۰۰۱۸۸۰	.۰۰۱۹۰۸	۷۹
۱۲	.۰۰۱۹۰۸	.۰۰۱۹۳۷	.۰۰۱۹۶۵	.۰۰۱۹۹۴	.۰۰۲۰۲۲	.۰۰۲۰۵۱	.۰۰۲۰۷۹	۷۸
۱۳	.۰۰۲۰۷۹	.۰۰۲۱۰۸	.۰۰۲۱۳۶	.۰۰۲۱۶۴	.۰۰۲۱۹۲	.۰۰۲۲۲۱	.۰۰۲۲۵۰	۷۷
۱۴	.۰۰۲۲۵۰	.۰۰۲۲۷۸	.۰۰۲۳۰۶	.۰۰۲۳۳۴	.۰۰۲۳۶۳	.۰۰۲۳۹۱	.۰۰۲۴۱۹	۷۶
۱۵	.۰۰۲۴۱۹	.۰۰۲۴۴۷	.۰۰۲۴۷۶	.۰۰۲۵۰۴	.۰۰۲۵۳۲	.۰۰۲۵۶۰	.۰۰۲۵۸۸	۷۵
۱۶	.۰۰۲۵۸۸	.۰۰۲۶۱۶	.۰۰۲۶۴۴	.۰۰۲۶۷۲	.۰۰۲۷۰۰	.۰۰۲۷۲۸	.۰۰۲۷۵۶	۷۴
۱۷	.۰۰۲۷۵۶	.۰۰۲۷۸۴	.۰۰۲۸۱۲	.۰۰۲۸۴۰	.۰۰۲۸۶۸	.۰۰۲۸۹۶	.۰۰۲۹۲۴	۷۳
۱۸	.۰۰۲۹۲۴	.۰۰۲۹۵۲	.۰۰۲۹۷۹	.۰۰۳۰۰۷	.۰۰۳۰۳۵	.۰۰۳۰۶۳	.۰۰۳۰۹۰	۷۲
۱۹	.۰۰۳۰۹۰	.۰۰۳۱۱۸	.۰۰۳۱۴۵	.۰۰۳۱۷۳	.۰۰۳۲۰۱	.۰۰۳۲۲۸	.۰۰۳۲۵۶	۷۱
۲۰	.۰۰۳۲۵۶	.۰۰۳۲۸۳	.۰۰۳۳۱۱	.۰۰۳۳۳۸	.۰۰۳۳۶۵	.۰۰۳۳۹۳	.۰۰۳۴۲۰	۷۰
۲۱	.۰۰۳۴۲۰	.۰۰۳۴۴۸	.۰۰۳۴۷۵	.۰۰۳۵۰۲	.۰۰۳۵۲۹	.۰۰۳۵۵۷	.۰۰۳۵۸۴	۶۹
۲۲	.۰۰۳۵۸۴	.۰۰۳۶۱۱	.۰۰۳۶۳۸	.۰۰۳۶۶۵	.۰۰۳۶۹۲	.۰۰۳۷۱۹	.۰۰۳۷۴۶	۶۸
۲۳	.۰۰۳۷۴۶	.۰۰۳۷۷۳	.۰۰۳۸۰۰	.۰۰۳۸۲۷	.۰۰۳۸۵۴	.۰۰۳۸۸۱	.۰۰۳۹۰۷	۶۷
۲۴	.۰۰۳۹۰۷	.۰۰۳۹۳۴	.۰۰۳۹۶۱	.۰۰۳۹۸۷	.۰۰۴۰۱۴	.۰۰۴۰۴۱	.۰۰۴۰۶۷	۶۶
۲۵	.۰۰۴۰۶۷	.۰۰۴۰۹۴	.۰۰۴۱۲۰	.۰۰۴۱۴۷	.۰۰۴۱۷۳	.۰۰۴۲۰۰	.۰۰۴۲۲۶	۶۵
۲۶	.۰۰۴۲۲۶	.۰۰۴۲۵۳	.۰۰۴۲۷۹	.۰۰۴۳۰۵	.۰۰۴۳۳۱	.۰۰۴۳۵۸	.۰۰۴۳۸۴	۶۴
۲۷	.۰۰۴۳۸۴	.۰۰۴۴۱۰	.۰۰۴۴۳۶	.۰۰۴۴۶۲	.۰۰۴۴۸۸	.۰۰۴۵۱۴	.۰۰۴۵۴۰	۶۳
۲۸	.۰۰۴۵۴۰	.۰۰۴۵۶۶	.۰۰۴۵۹۲	.۰۰۴۶۱۷	.۰۰۴۶۴۳	.۰۰۴۶۶۹	.۰۰۴۶۹۵	۶۲
۲۹	.۰۰۴۶۹۵	.۰۰۴۷۲۰	.۰۰۴۷۴۶	.۰۰۴۷۷۲	.۰۰۴۷۹۷	.۰۰۴۸۲۳	.۰۰۴۸۴۸	۶۱
۳۰	.۰۰۴۸۴۸	.۰۰۴۸۷۴	.۰۰۴۸۹۹	.۰۰۴۹۲۴	.۰۰۴۹۵۰	.۰۰۴۹۷۵	.۰۰۵۰۰۰	۶۰
۳۱	.۰۰۵۰۰۰	.۰۰۵۰۲۵	.۰۰۵۰۵۰	.۰۰۵۰۷۵	.۰۰۵۱۰۰	.۰۰۵۱۲۵	.۰۰۵۱۵۰	۵۹
۳۲	.۰۰۵۱۵۰	.۰۰۵۱۷۵	.۰۰۵۲۰۰	.۰۰۵۲۲۵	.۰۰۵۲۵۰	.۰۰۵۲۷۵	.۰۰۵۲۹۹	۵۸
۳۳	.۰۰۵۲۹۹	.۰۰۵۳۲۴	.۰۰۵۳۴۸	.۰۰۵۳۷۳	.۰۰۵۳۹۸	.۰۰۵۴۲۳	.۰۰۵۴۴۶	۵۷
۳۴	.۰۰۵۴۴۶	.۰۰۵۴۷۱	.۰۰۵۴۹۵	.۰۰۵۵۱۹	.۰۰۵۵۴۴	.۰۰۵۵۶۸	.۰۰۵۵۹۲	۵۶
۳۵	.۰۰۵۵۹۲	.۰۰۵۶۱۶	.۰۰۵۶۴۰	.۰۰۵۶۶۴	.۰۰۵۶۸۸	.۰۰۵۷۱۲	.۰۰۵۷۳۶	۵۵
۳۶	.۰۰۵۷۳۶	.۰۰۵۷۶۰	.۰۰۵۷۸۳	.۰۰۵۸۰۷	.۰۰۵۸۳۱	.۰۰۵۸۵۴	.۰۰۵۸۷۸	۵۴
۳۷	.۰۰۵۸۷۸	.۰۰۵۹۰۱	.۰۰۵۹۲۵	.۰۰۵۹۴۸	.۰۰۵۹۷۲	.۰۰۵۹۹۵	.۰۰۶۰۱۸	۵۳
۳۸	.۰۰۶۰۱۸	.۰۰۶۰۴۱	.۰۰۶۰۶۵	.۰۰۶۰۸۸	.۰۰۶۱۱۱	.۰۰۶۱۳۴	.۰۰۶۱۵۷	۵۲
۳۹	.۰۰۶۱۵۷	.۰۰۶۱۸۰	.۰۰۶۲۰۲	.۰۰۶۲۲۵	.۰۰۶۲۴۸	.۰۰۶۲۷۱	.۰۰۶۲۹۴	۵۱
۴۰	.۰۰۶۲۹۴	.۰۰۶۳۱۶	.۰۰۶۳۳۸	.۰۰۶۳۶۱	.۰۰۶۳۸۳	.۰۰۶۴۰۶	.۰۰۶۴۲۸	۵۰
۴۱	.۰۰۶۴۲۸	.۰۰۶۴۵۰	.۰۰۶۴۷۲	.۰۰۶۴۹۴	.۰۰۶۵۱۷	.۰۰۶۵۳۹	.۰۰۶۵۶۱	۴۹
۴۲	.۰۰۶۵۶۱	.۰۰۶۵۸۳	.۰۰۶۶۰۴	.۰۰۶۶۲۶	.۰۰۶۶۴۸	.۰۰۶۶۷۰	.۰۰۶۶۹۱	۴۸
۴۳	.۰۰۶۶۹۱	.۰۰۶۷۱۳	.۰۰۶۷۳۴	.۰۰۶۷۵۶	.۰۰۶۷۷۷	.۰۰۶۷۹۹	.۰۰۶۸۲۰	۴۷
۴۴	.۰۰۶۸۲۰	.۰۰۶۸۴۱	.۰۰۶۸۶۲	.۰۰۶۸۸۴	.۰۰۶۹۰۵	.۰۰۶۹۲۶	.۰۰۶۹۴۷	۴۶
۴۵	.۰۰۶۹۴۷	.۰۰۶۹۶۷	.۰۰۶۹۸۸	.۰۰۷۰۰۹	.۰۰۷۰۳۰	.۰۰۷۰۵۰	.۰۰۷۰۷۱	۴۵
	۶۰°	۵۰°	۴۰°	۳۰°	۲۰°	۱۰°	۰°	درجه
 
$$\cos \alpha = \frac{b}{c}; b = c \cdot \cos \alpha; c = \frac{b}{\cos \alpha}$$




درجه	دقیقه							درجه
	۰°	۱۰°	۲۰°	۳۰°	۴۰°	۵۰°	۶۰°	
۴۵	.۷۰۷۱	.۷۰۹۴	.۷۱۱۴	.۷۱۳۴	.۷۱۵۴	.۷۱۷۴	.۷۱۹۴	۴۴
۴۶	.۷۱۹۴	.۷۲۱۴	.۷۲۳۴	.۷۲۵۴	.۷۲۷۴	.۷۲۹۴	.۷۳۱۴	۴۳
۴۷	.۷۳۱۴	.۷۳۳۴	.۷۳۵۴	.۷۳۷۴	.۷۳۹۴	.۷۴۱۴	.۷۴۳۱	۴۲
۴۸	.۷۴۳۱	.۷۴۵۱	.۷۴۷۰	.۷۴۹۰	.۷۵۰۹	.۷۵۲۸	.۷۵۴۷	۴۱
۴۹	.۷۵۴۷	.۷۵۶۶	.۷۵۸۵	.۷۶۰۴	.۷۶۲۳	.۷۶۴۲	.۷۶۶۰	۴۰
۵۰	.۷۶۶۰	.۷۶۷۹	.۷۶۹۸	.۷۷۱۶	.۷۷۳۵	.۷۷۵۴	.۷۷۷۱	۳۹
۵۱	.۷۷۷۱	.۷۷۹۰	.۷۸۰۸	.۷۸۲۶	.۷۸۴۴	.۷۸۶۲	.۷۸۸۰	۳۸
۵۲	.۷۸۸۰	.۷۸۹۸	.۷۹۱۶	.۷۹۳۴	.۷۹۵۱	.۷۹۶۹	.۷۹۸۶	۳۷
۵۳	.۷۹۸۶	.۸۰۰۴	.۸۰۲۱	.۸۰۳۹	.۸۰۵۶	.۸۰۷۳	.۸۰۹۰	۳۶
۵۴	.۸۰۹۰	.۸۱۰۷	.۸۱۲۴	.۸۱۴۱	.۸۱۵۸	.۸۱۷۵	.۸۱۹۲	۳۵
۵۵	.۸۱۹۲	.۸۲۰۸	.۸۲۲۵	.۸۲۴۱	.۸۲۵۸	.۸۲۷۴	.۸۲۹۰	۳۴
۵۶	.۸۲۹۰	.۸۳۰۷	.۸۳۲۳	.۸۳۳۹	.۸۳۵۵	.۸۳۷۱	.۸۳۸۷	۳۳
۵۷	.۸۳۸۷	.۸۴۰۳	.۸۴۱۸	.۸۴۳۴	.۸۴۵۰	.۸۴۶۵	.۸۴۸۰	۳۲
۵۸	.۸۴۸۰	.۸۴۹۶	.۸۵۱۱	.۸۵۲۶	.۸۵۴۲	.۸۵۵۷	.۸۵۷۲	۳۱
۵۹	.۸۵۷۲	.۸۵۸۷	.۸۶۰۱	.۸۶۱۶	.۸۶۳۱	.۸۶۴۶	.۸۶۶۰	۳۰
۶۰	.۸۶۶۰	.۸۶۷۵	.۸۶۸۹	.۸۷۰۴	.۸۷۱۸	.۸۷۳۲	.۸۷۴۶	۲۹
۶۱	.۸۷۴۶	.۸۷۶۰	.۸۷۷۴	.۸۷۸۸	.۸۸۰۲	.۸۸۱۶	.۸۸۲۹	۲۸
۶۲	.۸۸۲۹	.۸۸۴۳	.۸۸۵۷	.۸۸۷۰	.۸۸۸۴	.۸۸۹۷	.۸۹۱۰	۲۷
۶۳	.۸۹۱۰	.۸۹۲۳	.۸۹۳۶	.۸۹۴۹	.۸۹۶۲	.۸۹۷۵	.۸۹۸۸	۲۶
۶۴	.۸۹۸۸	.۹۰۰۱	.۹۰۱۳	.۹۰۲۶	.۹۰۳۸	.۹۰۵۱	.۹۰۶۳	۲۵
۶۵	.۹۰۶۳	.۹۰۷۵	.۹۰۸۸	.۹۱۰۰	.۹۱۱۲	.۹۱۲۴	.۹۱۳۵	۲۴
۶۶	.۹۱۳۵	.۹۱۴۷	.۹۱۵۹	.۹۱۷۱	.۹۱۸۲	.۹۱۹۴	.۹۲۰۵	۲۳
۶۷	.۹۲۰۵	.۹۲۱۶	.۹۲۲۸	.۹۲۳۹	.۹۲۵۰	.۹۲۶۱	.۹۲۷۲	۲۲
۶۸	.۹۲۷۲	.۹۲۸۳	.۹۲۹۴	.۹۳۰۴	.۹۳۱۵	.۹۳۲۵	.۹۳۳۶	۲۱
۶۹	.۹۳۳۶	.۹۳۴۶	.۹۳۵۶	.۹۳۶۷	.۹۳۷۷	.۹۳۸۷	.۹۳۹۷	۲۰
۷۰	.۹۳۹۷	.۹۴۰۷	.۹۴۱۷	.۹۴۲۶	.۹۴۳۶	.۹۴۴۶	.۹۴۵۵	۱۹
۷۱	.۹۴۵۵	.۹۴۶۵	.۹۴۷۴	.۹۴۸۳	.۹۴۹۲	.۹۵۰۲	.۹۵۱۱	۱۸
۷۲	.۹۵۱۱	.۹۵۲۰	.۹۵۲۸	.۹۵۳۷	.۹۵۴۶	.۹۵۵۵	.۹۵۶۴	۱۷
۷۳	.۹۵۶۴	.۹۵۷۳	.۹۵۸۰	.۹۵۸۸	.۹۵۹۶	.۹۶۰۵	.۹۶۱۳	۱۶
۷۴	.۹۶۱۳	.۹۶۲۱	.۹۶۲۸	.۹۶۳۶	.۹۶۴۴	.۹۶۵۲	.۹۶۵۹	۱۵
۷۵	.۹۶۵۹	.۹۶۶۷	.۹۶۷۴	.۹۶۸۱	.۹۶۸۹	.۹۶۹۶	.۹۷۰۳	۱۴
۷۶	.۹۷۰۳	.۹۷۱۰	.۹۷۱۷	.۹۷۲۴	.۹۷۳۰	.۹۷۳۷	.۹۷۴۴	۱۳
۷۷	.۹۷۴۴	.۹۷۵۰	.۹۷۵۷	.۹۷۶۳	.۹۷۶۹	.۹۷۷۵	.۹۷۸۱	۱۲
۷۸	.۹۷۸۱	.۹۷۸۷	.۹۷۹۳	.۹۷۹۹	.۹۸۰۵	.۹۸۱۱	.۹۸۱۶	۱۱
۷۹	.۹۸۱۶	.۹۸۲۳	.۹۸۲۷	.۹۸۳۳	.۹۸۳۸	.۹۸۴۳	.۹۸۴۸	۱۰
۸۰	.۹۸۴۸	.۹۸۵۳	.۹۸۵۸	.۹۸۶۳	.۹۸۶۸	.۹۸۷۳	.۹۸۷۷	۹
۸۱	.۹۸۷۷	.۹۸۸۱	.۹۸۸۶	.۹۸۹۰	.۹۸۹۴	.۹۸۹۹	.۹۹۰۳	۸
۸۲	.۹۹۰۳	.۹۹۰۷	.۹۹۱۱	.۹۹۱۴	.۹۹۱۸	.۹۹۲۳	.۹۹۲۵	۷
۸۳	.۹۹۲۵	.۹۹۲۹	.۹۹۳۳	.۹۹۳۶	.۹۹۳۹	.۹۹۴۳	.۹۹۴۵	۶
۸۴	.۹۹۴۵	.۹۹۴۸	.۹۹۵۱	.۹۹۵۴	.۹۹۵۷	.۹۹۵۹	.۹۹۶۳	۵
۸۵	.۹۹۶۳	.۹۹۶۴	.۹۹۶۷	.۹۹۶۹	.۹۹۷۱	.۹۹۷۴	.۹۹۷۶	۴
۸۶	.۹۹۷۶	.۹۹۷۸	.۹۹۸۰	.۹۹۸۱	.۹۹۸۳	.۹۹۸۵	.۹۹۸۶	۳
۸۷	.۹۹۸۶	.۹۹۸۸	.۹۹۸۹	.۹۹۹۰	.۹۹۹۲	.۹۹۹۳	.۹۹۹۴	۲
۸۸	.۹۹۹۴	.۹۹۹۵	.۹۹۹۶	.۹۹۹۷	.۹۹۹۷	.۹۹۹۸	.۹۹۹۸۵	۱
۸۹	.۹۹۹۸۵	.۹۹۹۸۹	.۹۹۹۹۳	.۹۹۹۹۶	.۹۹۹۹۸	.۹۹۹۹۹	۱.۰۰۰۰	۰
	۶۰°	۵۰°	۴۰°	۳۰°	۲۰°	۱۰°	۰°	درجه

 


۴۵... تانوانت

$$\tan \alpha = \frac{a}{b}; a = b \cdot \tan \alpha; b = \frac{a}{\tan \alpha}$$

درجه	دقیقه							
	۰°	۱۰°	۲۰°	۳۰°	۴۰°	۵۰°	۶۰°	
۰	۰.۰۰۰۰	۰.۰۰۲۹	۰.۰۰۵۸	۰.۰۰۸۷	۰.۰۱۱۶	۰.۰۱۴۵	۰.۰۱۷۵	۸۹
۱	۰.۰۰۱۷۵	۰.۰۰۳۰۴	۰.۰۰۴۳۳	۰.۰۰۵۶۲	۰.۰۰۶۹۱	۰.۰۰۸۲۰	۰.۰۰۹۴۹	۸۸
۲	۰.۰۰۳۴۹	۰.۰۰۴۷۸	۰.۰۰۶۰۷	۰.۰۰۷۳۶	۰.۰۰۸۶۵	۰.۰۰۹۹۴	۰.۰۱۱۲۳	۸۷
۳	۰.۰۰۵۲۴	۰.۰۰۶۵۳	۰.۰۰۷۸۲	۰.۰۰۹۱۱	۰.۰۱۰۴۰	۰.۰۱۱۶۹	۰.۰۱۲۹۸	۸۶
۴	۰.۰۰۶۹۹	۰.۰۰۸۲۸	۰.۰۰۹۵۷	۰.۰۱۰۸۶	۰.۰۱۲۱۵	۰.۰۱۳۴۴	۰.۰۱۴۷۳	۸۵
۵	۰.۰۰۸۷۵	۰.۰۱۰۰۴	۰.۰۱۱۳۳	۰.۰۱۲۶۲	۰.۰۱۳۹۱	۰.۰۱۵۲۰	۰.۰۱۶۴۹	۸۴
۶	۰.۰۱۰۵۱	۰.۰۱۱۸۰	۰.۰۱۳۰۹	۰.۰۱۴۳۸	۰.۰۱۵۶۷	۰.۰۱۶۹۶	۰.۰۱۸۲۵	۸۳
۷	۰.۰۱۲۲۸	۰.۰۱۳۵۷	۰.۰۱۴۸۶	۰.۰۱۶۱۵	۰.۰۱۷۴۴	۰.۰۱۸۷۳	۰.۰۲۰۰۲	۸۲
۸	۰.۰۱۴۰۵	۰.۰۱۵۳۴	۰.۰۱۶۶۳	۰.۰۱۷۹۲	۰.۰۱۹۲۱	۰.۰۲۰۵۰	۰.۰۲۱۷۹	۸۱
۹	۰.۰۱۵۸۴	۰.۰۱۷۱۳	۰.۰۱۸۴۲	۰.۰۱۹۷۱	۰.۰۲۱۰۰	۰.۰۲۲۲۹	۰.۰۲۳۵۸	۸۰
۱۰	۰.۰۱۷۶۳	۰.۰۱۸۹۲	۰.۰۲۰۲۱	۰.۰۲۱۵۰	۰.۰۲۲۷۹	۰.۰۲۴۰۸	۰.۰۲۵۳۷	۷۹
۱۱	۰.۰۱۹۴۲	۰.۰۲۰۷۱	۰.۰۲۲۰۰	۰.۰۲۳۲۹	۰.۰۲۴۵۸	۰.۰۲۵۸۷	۰.۰۲۷۱۶	۷۸
۱۲	۰.۰۲۱۲۱	۰.۰۲۲۵۰	۰.۰۲۳۷۹	۰.۰۲۵۰۸	۰.۰۲۶۳۷	۰.۰۲۷۶۶	۰.۰۲۸۹۵	۷۷
۱۳	۰.۰۲۳۰۰	۰.۰۲۴۲۹	۰.۰۲۵۵۸	۰.۰۲۶۸۷	۰.۰۲۸۱۶	۰.۰۲۹۴۵	۰.۰۳۰۷۴	۷۶
۱۴	۰.۰۲۴۷۹	۰.۰۲۶۰۸	۰.۰۲۷۳۷	۰.۰۲۸۶۶	۰.۰۲۹۹۵	۰.۰۳۱۲۴	۰.۰۳۲۵۳	۷۵
۱۵	۰.۰۲۶۵۸	۰.۰۲۷۸۷	۰.۰۲۹۱۶	۰.۰۳۰۴۵	۰.۰۳۱۷۴	۰.۰۳۳۰۳	۰.۰۳۴۳۲	۷۴
۱۶	۰.۰۲۸۳۷	۰.۰۲۹۶۶	۰.۰۳۰۹۵	۰.۰۳۲۲۴	۰.۰۳۳۵۳	۰.۰۳۴۸۲	۰.۰۳۶۱۱	۷۳
۱۷	۰.۰۳۰۱۶	۰.۰۳۱۴۵	۰.۰۳۲۷۴	۰.۰۳۴۰۳	۰.۰۳۵۳۲	۰.۰۳۶۶۱	۰.۰۳۷۹۰	۷۲
۱۸	۰.۰۳۱۹۵	۰.۰۳۳۲۴	۰.۰۳۴۵۳	۰.۰۳۵۸۲	۰.۰۳۷۱۱	۰.۰۳۸۴۰	۰.۰۳۹۶۹	۷۱
۱۹	۰.۰۳۳۷۴	۰.۰۳۵۰۳	۰.۰۳۶۳۲	۰.۰۳۷۶۱	۰.۰۳۸۹۰	۰.۰۴۰۱۹	۰.۰۴۱۴۸	۷۰
۲۰	۰.۰۳۵۵۳	۰.۰۳۶۸۲	۰.۰۳۸۱۱	۰.۰۳۹۴۰	۰.۰۴۰۶۹	۰.۰۴۱۹۸	۰.۰۴۳۲۷	۶۹
۲۱	۰.۰۳۷۳۲	۰.۰۳۸۶۱	۰.۰۳۹۹۰	۰.۰۴۱۱۹	۰.۰۴۲۴۸	۰.۰۴۳۷۷	۰.۰۴۵۰۶	۶۸
۲۲	۰.۰۳۹۱۱	۰.۰۴۰۴۰	۰.۰۴۱۶۹	۰.۰۴۲۹۸	۰.۰۴۴۲۷	۰.۰۴۵۵۶	۰.۰۴۶۸۵	۶۷
۲۳	۰.۰۴۰۹۰	۰.۰۴۲۱۹	۰.۰۴۳۴۸	۰.۰۴۴۷۷	۰.۰۴۶۰۶	۰.۰۴۷۳۵	۰.۰۴۸۶۴	۶۶
۲۴	۰.۰۴۲۶۹	۰.۰۴۳۹۸	۰.۰۴۵۲۷	۰.۰۴۶۵۶	۰.۰۴۷۸۵	۰.۰۴۹۱۴	۰.۰۵۰۴۳	۶۵
۲۵	۰.۰۴۴۴۸	۰.۰۴۵۷۷	۰.۰۴۷۰۶	۰.۰۴۸۳۵	۰.۰۴۹۶۴	۰.۰۵۰۹۳	۰.۰۵۲۲۲	۶۴
۲۶	۰.۰۴۶۲۷	۰.۰۴۷۵۶	۰.۰۴۸۸۵	۰.۰۵۰۱۴	۰.۰۵۱۴۳	۰.۰۵۲۷۲	۰.۰۵۴۰۱	۶۳
۲۷	۰.۰۴۸۰۶	۰.۰۴۹۳۵	۰.۰۵۰۶۴	۰.۰۵۱۹۳	۰.۰۵۳۲۲	۰.۰۵۴۵۱	۰.۰۵۵۸۰	۶۲
۲۸	۰.۰۴۹۸۵	۰.۰۵۱۱۴	۰.۰۵۲۴۳	۰.۰۵۳۷۲	۰.۰۵۵۰۱	۰.۰۵۶۳۰	۰.۰۵۷۵۹	۶۱
۲۹	۰.۰۵۱۶۴	۰.۰۵۲۹۳	۰.۰۵۴۲۲	۰.۰۵۵۵۱	۰.۰۵۶۸۰	۰.۰۵۸۰۹	۰.۰۵۹۳۸	۶۰
۳۰	۰.۰۵۳۴۳	۰.۰۵۴۷۲	۰.۰۵۶۰۱	۰.۰۵۷۳۰	۰.۰۵۸۵۹	۰.۰۵۹۸۸	۰.۰۶۱۱۷	۵۹
۳۱	۰.۰۵۵۲۲	۰.۰۵۶۵۱	۰.۰۵۷۸۰	۰.۰۵۹۰۹	۰.۰۶۰۳۸	۰.۰۶۱۶۷	۰.۰۶۲۹۶	۵۸
۳۲	۰.۰۵۷۰۱	۰.۰۵۸۳۰	۰.۰۵۹۵۹	۰.۰۶۰۸۸	۰.۰۶۲۱۷	۰.۰۶۳۴۶	۰.۰۶۴۷۵	۵۷
۳۳	۰.۰۵۸۸۰	۰.۰۶۰۰۹	۰.۰۶۱۳۸	۰.۰۶۲۶۷	۰.۰۶۳۹۶	۰.۰۶۵۲۵	۰.۰۶۶۵۴	۵۶
۳۴	۰.۰۶۰۵۹	۰.۰۶۱۸۸	۰.۰۶۳۱۷	۰.۰۶۴۴۶	۰.۰۶۵۷۵	۰.۰۶۷۰۴	۰.۰۶۸۳۳	۵۵
۳۵	۰.۰۶۲۳۸	۰.۰۶۳۶۷	۰.۰۶۴۹۶	۰.۰۶۶۲۵	۰.۰۶۷۵۴	۰.۰۶۸۸۳	۰.۰۷۰۱۲	۵۴
۳۶	۰.۰۶۴۱۷	۰.۰۶۵۴۶	۰.۰۶۶۷۵	۰.۰۶۸۰۴	۰.۰۶۹۳۳	۰.۰۷۰۶۲	۰.۰۷۱۹۱	۵۳
۳۷	۰.۰۶۵۹۶	۰.۰۶۷۲۵	۰.۰۶۸۵۴	۰.۰۶۹۸۳	۰.۰۷۱۱۲	۰.۰۷۲۴۱	۰.۰۷۳۷۰	۵۲
۳۸	۰.۰۶۷۷۵	۰.۰۶۹۰۴	۰.۰۷۰۳۳	۰.۰۷۱۶۲	۰.۰۷۲۹۱	۰.۰۷۴۲۰	۰.۰۷۵۴۹	۵۱
۳۹	۰.۰۶۹۵۴	۰.۰۷۰۸۳	۰.۰۷۲۱۲	۰.۰۷۳۴۱	۰.۰۷۴۷۰	۰.۰۷۶۰۰	۰.۰۷۷۲۹	۵۰
۴۰	۰.۰۷۱۳۳	۰.۰۷۲۶۲	۰.۰۷۳۹۱	۰.۰۷۵۲۰	۰.۰۷۶۴۹	۰.۰۷۷۷۸	۰.۰۷۹۰۷	۴۹
۴۱	۰.۰۷۳۱۲	۰.۰۷۴۴۱	۰.۰۷۵۷۰	۰.۰۷۶۹۹	۰.۰۷۸۲۸	۰.۰۷۹۵۷	۰.۰۸۰۸۶	۴۸
۴۲	۰.۰۷۴۹۱	۰.۰۷۶۲۰	۰.۰۷۷۴۹	۰.۰۷۸۷۸	۰.۰۸۰۰۷	۰.۰۸۱۳۶	۰.۰۸۲۶۵	۴۷
۴۳	۰.۰۷۶۷۰	۰.۰۷۸۰۰	۰.۰۷۹۲۹	۰.۰۸۰۵۸	۰.۰۸۱۸۷	۰.۰۸۳۱۶	۰.۰۸۴۴۵	۴۶
۴۴	۰.۰۷۸۴۹	۰.۰۷۹۷۹	۰.۰۸۱۰۸	۰.۰۸۲۳۷	۰.۰۸۳۶۶	۰.۰۸۴۹۵	۰.۰۸۶۲۴	۴۵
۴۵	۰.۰۸۰۲۸	۰.۰۸۱۵۷	۰.۰۸۲۸۶	۰.۰۸۴۱۵	۰.۰۸۵۴۴	۰.۰۸۶۷۳	۰.۰۸۸۰۲	۴۴
۴۶	۰.۰۸۲۰۷	۰.۰۸۳۳۶	۰.۰۸۴۶۵	۰.۰۸۵۹۴	۰.۰۸۷۲۳	۰.۰۸۸۵۲	۰.۰۸۹۸۱	۴۳
۴۷	۰.۰۸۳۸۶	۰.۰۸۵۱۵	۰.۰۸۶۴۴	۰.۰۸۷۷۳	۰.۰۸۹۰۲	۰.۰۹۰۳۱	۰.۰۹۱۶۰	۴۲
۴۸	۰.۰۸۵۶۵	۰.۰۸۶۹۴	۰.۰۸۸۲۳	۰.۰۸۹۵۲	۰.۰۹۰۸۱	۰.۰۹۲۱۰	۰.۰۹۳۳۹	۴۱
۴۹	۰.۰۸۷۴۴	۰.۰۸۸۷۳	۰.۰۹۰۰۲	۰.۰۹۱۳۱	۰.۰۹۲۶۰	۰.۰۹۳۸۹	۰.۰۹۵۱۸	۴۰
۵۰	۰.۰۸۹۲۳	۰.۰۹۰۵۲	۰.۰۹۱۸۱	۰.۰۹۳۱۰	۰.۰۹۴۳۹	۰.۰۹۵۶۸	۰.۰۹۶۹۷	۳۹
۵۱	۰.۰۹۱۰۲	۰.۰۹۲۳۱	۰.۰۹۳۶۰	۰.۰۹۴۸۹	۰.۰۹۶۱۸	۰.۰۹۷۴۷	۰.۰۹۸۷۶	۳۸
۵۲	۰.۰۹۲۸۱	۰.۰۹۴۱۰	۰.۰۹۵۳۹	۰.۰۹۶۶۸	۰.۰۹۷۹۷	۰.۰۹۹۲۶	۰.۱۰۰۵۵	۳۷
۵۳	۰.۰۹۴۶۰	۰.۰۹۵۸۹	۰.۰۹۷۱۸	۰.۰۹۸۴۷	۰.۰۹۹۷۶	۰.۱۰۱۰۵	۰.۱۰۲۳۴	۳۶
۵۴	۰.۰۹۶۳۹	۰.۰۹۷۶۸	۰.۰۹۸۹۷	۰.۱۰۰۲۶	۰.۱۰۱۵۵	۰.۱۰۲۸۴	۰.۱۰۴۱۳	۳۵
۵۵	۰.۰۹۸۱۸	۰.۰۹۹۴۷	۰.۱۰۰۷۶	۰.۱۰۲۰۵	۰.۱۰۳۳۴	۰.۱۰۴۶۳	۰.۱۰۵۹۲	۳۴
۵۶	۰.۱۰۰۰۰	۰.۱۰۱۲۹	۰.۱۰۲۵۸	۰.۱۰۳۸۷	۰.۱۰۵۱۶	۰.۱۰۶۴۵	۰.۱۰۷۷۴	۳۳
۵۷	۰.۱۰۱۷۹	۰.۱۰۳۰۸	۰.۱۰۴۳۷	۰.۱۰۵۶۶	۰.۱۰۶۹۵	۰.۱۰۸۲۴	۰.۱۰۹۵۳	۳۲
۵۸	۰.۱۰۳۵۸	۰.۱۰۴۸۷	۰.۱۰۶۱۶	۰.۱۰۷۴۵	۰.۱۰۸۷۴	۰.۱۱۰۰۳	۰.۱۱۱۳۲	۳۱
۵۹	۰.۱۰۵۳۷	۰.۱۰۶۶۶	۰.۱۰۷۹۵	۰.۱۰۹۲۴	۰.۱۱۰۵۳	۰.۱۱۱۸۲	۰.۱۱۳۱۱	۳۰
۶۰	۰.۱۰۷۱۶	۰.۱۰۸۴۵	۰.۱۰۹۷۴	۰.۱۱۱۰۳	۰.۱۱۲۳۲	۰.۱۱۳۶۱	۰.۱۱۴۹۰	۲۹
۶۱	۰.۱۰۸۹۵	۰.۱۱۰۲۴	۰.۱۱۱۵۳	۰.۱۱۲۸۲	۰.۱۱۴۱۱	۰.۱۱۵۴۰	۰.۱۱۶۶۹	۲۸
۶۲	۰.۱۱۰۷۴	۰.۱۱۲۰۳	۰.۱۱۳۳۲	۰.۱۱۴۶۱	۰.۱۱۵۹۰	۰.۱۱۷۱۹	۰.۱۱۸۴۸	۲۷
۶۳	۰.۱۱۲۵۳	۰.۱۱۳۸۲	۰.۱۱۵۱۱	۰.۱۱۶۴۰	۰.۱۱۷۶۹	۰.۱۱۸۹۸	۰.۱۲۰۲۷	۲۶
۶۴	۰.۱۱۴۳۲	۰.۱۱۵۶۱	۰.۱۱۶۹۰	۰.۱۱۸۱۹	۰.۱۱۹۴۸	۰.۱۲۰۷۷	۰.۱۲۲۰۶	۲۵
۶۵	۰.۱۱۶۱۱	۰.۱۱۷۴۰	۰.۱۱۸۶۹	۰.۱۲۰۰۸	۰.۱۲۱۳۷	۰.۱۲۲۶۶	۰.۱۲۳۹۵	۲۴
۶۶	۰.۱۱۷۹۰	۰.۱۱۹۱۹	۰.۱۲۰۳۷	۰.۱۲۱۶۶	۰.۱۲۲۹۵	۰.۱۲۴۲۴	۰.۱۲۵۵۳	۲۳
۶۷	۰.۱۱۹۶۹	۰.۱۲۰۹۸	۰.۱۲۱۶۶	۰.۱۲۲۹۵	۰.۱۲۴۲۴	۰.۱۲۵۵۳	۰.۱۲۶۸۲	۲۲
۶۸	۰.۱۲۱۴۸	۰.۱۲۲۷۷	۰.۱۲۴۰۶	۰.۱۲۵۳۵	۰.۱۲۶۶۴	۰.۱۲۷۹۳	۰.۱۲۹۲۲	۲۱
۶۹	۰.۱۲۳۲۷	۰.۱۲۴۵۶	۰.۱۲۵۸۵	۰.۱۲۷۱۴	۰.۱۲۸۴۳	۰.۱۲۹۷۲	۰.۱۳۱۰۱	۲۰
۷۰	۰.۱۲۵۰۶	۰.۱۲۶۳۵	۰.۱۲۷۶۴	۰.۱۲۸۹۳	۰.۱۳۰۲۲	۰.۱۳۱۵۱	۰.۱۳۲۸۰	۱۹
۷۱	۰.۱۲۶۸۵	۰.۱۲۸۱۴	۰.۱۲۹۴۳	۰.۱۳۰۷۲	۰.۱۳۲۰۱	۰.۱۳۳۳۰	۰.۱۳۴۵۹	۱۸
۷۲	۰.۱۲۸۶۴	۰.۱۲۹۹۳	۰.۱۳۱۰۳	۰.۱۳۲۰۱	۰.۱۳۳۳۰	۰.۱۳۴۵۹	۰.۱۳۵۸۸	۱۷
۷۳	۰.۱۳۰۴۳	۰.۱۳۱۷۲	۰.۱۳۲۰۱	۰.۱۳۳۳۰	۰.۱۳۴۵۹	۰.۱۳۵۸۸	۰.۱۳۷۱۷	۱۶
۷۴	۰.۱۳۲۲۲	۰.۱۳۳۵۱	۰.۱۳۴۸۰	۰.۱۳۶۰۰	۰.۱۳۷۲۹	۰.۱۳۸۵۸	۰.۱۳۹۸۷	۱۵
۷۵	۰.۱۳۴۰۱	۰.۱۳۵۳۰	۰.۱۳۶۵۹	۰.۱۳۷۶۸	۰.۱۳۸۹۷	۰.۱۴۰۲۶	۰.۱۴۱۵۵	۱۴
۷۶	۰.۱۳۵۸۰	۰.۱۳۷۰۹	۰.۱۳۸۳۸	۰.۱۳۹۰۶	۰.۱۴۰۳۵	۰.۱۴۱۶۴	۰.۱۴۲۹۳	۱۳
۷۷	۰.۱۳۷۵۹	۰.۱۳۸۸۸	۰.۱۳۹۲۵	۰.۱۴۰۳۴	۰.۱۴۱۶۳	۰.۱۴۲۹۲	۰.۱۴۴۲۱	۱۲
۷۸	۰.۱۳۹۳۸	۰.۱۴۰۶۷	۰.۱۴۱۰۳	۰.۱۴۱۶۲	۰.۱۴۲۹۱	۰.۱۴۴۲۰	۰.۱۴۵۴۹	۱۱
۷۹	۰.۱۴۱۱۷	۰.۱۴۲۴۶	۰.۱۴۲۰۱	۰.۱۴۲۹۰	۰.۱۴۴۱۹	۰.۱۴۵۴۸	۰.۱۴۶۷۷	۱۰
۸۰	۰.۱۴۲۹۶	۰.۱۴۴۲۵	۰.۱۴۳۰۰	۰.۱۴۳۸۹	۰.۱۴۵۱۸	۰.۱۴۶۴۷	۰.۱۴۷۷۶	۹
۸۱	۰.۱۴۴۷۵	۰.۱۴۶۰۴	۰.۱۴۳۰۰</					

 

درجه	دقیقه							درجه
	۰°	۱۰°	۲۰°	۳۰°	۴۰°	۵۰°	۶۰°	
۴۵	۱.۰۰۰۰	۱.۰۰۵۸	۱.۰۱۱۷	۱.۰۱۷۶	۱.۰۲۳۵	۱.۰۲۹۵	۱.۰۳۵۵	۴۴
۴۶	۱.۰۳۵۵	۱.۰۴۱۶	۱.۰۴۷۷	۱.۰۵۳۸	۱.۰۵۹۹	۱.۰۶۶۱	۱.۰۷۲۴	۴۳
۴۷	۱.۰۷۲۴	۱.۰۷۸۸	۱.۰۸۵۰	۱.۰۹۱۳	۱.۰۹۷۷	۱.۱۰۴۱	۱.۱۱۰۶	۴۲
۴۸	۱.۱۱۰۶	۱.۱۱۷۱	۱.۱۲۳۷	۱.۱۳۰۳	۱.۱۳۶۹	۱.۱۴۳۶	۱.۱۵۰۴	۴۱
۴۹	۱.۱۵۰۴	۱.۱۵۷۱	۱.۱۶۴۰	۱.۱۷۰۸	۱.۱۷۷۸	۱.۱۸۴۷	۱.۱۹۱۸	۴۰
۵۰	۱.۱۹۱۸	۱.۱۹۸۸	۱.۲۰۵۹	۱.۲۱۳۱	۱.۲۲۰۳	۱.۲۲۷۶	۱.۲۳۴۹	۳۹
۵۱	۱.۲۳۴۹	۱.۲۴۲۳	۱.۲۴۹۷	۱.۲۵۷۲	۱.۲۶۴۷	۱.۲۷۲۳	۱.۲۷۹۹	۳۸
۵۲	۱.۲۷۹۹	۱.۲۸۷۶	۱.۲۹۵۴	۱.۳۰۳۲	۱.۳۱۱۱	۱.۳۱۹۰	۱.۳۲۷۰	۳۷
۵۳	۱.۳۲۷۰	۱.۳۳۵۱	۱.۳۴۳۲	۱.۳۵۱۵	۱.۳۵۹۷	۱.۳۶۸۰	۱.۳۷۶۴	۳۶
۵۴	۱.۳۷۶۴	۱.۳۸۴۸	۱.۳۹۳۴	۱.۴۰۱۹	۱.۴۱۰۶	۱.۴۱۹۳	۱.۴۲۸۱	۳۵
۵۵	۱.۴۲۸۱	۱.۴۳۷۰	۱.۴۴۶۰	۱.۴۵۵۰	۱.۴۶۴۱	۱.۴۷۳۳	۱.۴۸۲۶	۳۴
۵۶	۱.۴۸۲۶	۱.۴۹۱۹	۱.۵۰۱۳	۱.۵۱۰۸	۱.۵۲۰۴	۱.۵۳۰۱	۱.۵۳۹۹	۳۳
۵۷	۱.۵۳۹۹	۱.۵۴۹۷	۱.۵۵۹۷	۱.۵۶۹۷	۱.۵۷۹۸	۱.۵۹۰۰	۱.۶۰۰۳	۳۲
۵۸	۱.۶۰۰۳	۱.۶۱۰۷	۱.۶۲۱۳	۱.۶۳۱۸	۱.۶۴۲۶	۱.۶۵۳۴	۱.۶۶۴۳	۳۱
۵۹	۱.۶۶۴۳	۱.۶۷۵۳	۱.۶۸۶۴	۱.۶۹۷۷	۱.۷۰۹۰	۱.۷۲۰۵	۱.۷۳۲۱	۳۰
۶۰	۱.۷۳۲۱	۱.۷۴۳۸	۱.۷۵۵۶	۱.۷۶۷۵	۱.۷۷۹۶	۱.۷۹۱۷	۱.۸۰۴۱	۲۹
۶۱	۱.۸۰۴۱	۱.۸۱۶۵	۱.۸۲۹۱	۱.۸۴۱۸	۱.۸۵۴۶	۱.۸۶۷۶	۱.۸۸۰۷	۲۸
۶۲	۱.۸۸۰۷	۱.۸۹۴۰	۱.۹۰۷۴	۱.۹۲۱۰	۱.۹۳۴۷	۱.۹۴۸۶	۱.۹۶۲۶	۲۷
۶۳	۱.۹۶۲۶	۱.۹۷۶۸	۱.۹۹۱۳	۲.۰۰۵۷	۲.۰۲۰۴	۲.۰۳۵۳	۲.۰۵۰۳	۲۶
۶۴	۲.۰۵۰۳	۲.۰۶۵۵	۲.۰۸۰۹	۲.۰۹۶۵	۲.۱۱۲۳	۲.۱۲۸۳	۲.۱۴۴۵	۲۵
۶۵	۲.۱۴۴۵	۲.۱۶۰۹	۲.۱۷۷۵	۲.۱۹۴۳	۲.۲۱۱۳	۲.۲۲۸۶	۲.۲۴۶۰	۲۴
۶۶	۲.۲۴۶۰	۲.۲۶۳۷	۲.۲۸۱۷	۲.۲۹۹۸	۲.۳۱۸۳	۲.۳۳۶۹	۲.۳۵۵۸	۲۳
۶۷	۲.۳۵۵۸	۲.۳۷۵۰	۲.۳۹۴۵	۲.۴۱۴۳	۲.۴۳۴۳	۲.۴۵۴۵	۲.۴۷۵۱	۲۲
۶۸	۲.۴۷۵۱	۲.۴۹۶۰	۲.۵۱۷۲	۲.۵۳۸۷	۲.۵۶۰۵	۲.۵۸۲۶	۲.۶۰۵۱	۲۱
۶۹	۲.۶۰۵۱	۲.۶۲۷۹	۲.۶۵۱۱	۲.۶۷۴۶	۲.۶۹۸۵	۲.۷۲۲۸	۲.۷۴۷۵	۲۰
۷۰	۲.۷۴۷۵	۲.۷۷۲۵	۲.۷۹۸۰	۲.۸۲۳۹	۲.۸۵۰۳	۲.۸۷۷۰	۲.۹۰۴۳	۱۹
۷۱	۲.۹۰۴۳	۲.۹۳۱۹	۲.۹۶۰۰	۲.۹۸۸۷	۳.۰۱۷۸	۳.۰۴۷۵	۳.۰۷۷۷	۱۸
۷۲	۳.۰۷۷۷	۳.۱۰۸۴	۳.۱۳۹۷	۳.۱۷۱۶	۳.۲۰۴۱	۳.۲۳۷۱	۳.۲۷۰۹	۱۷
۷۳	۳.۲۷۰۹	۳.۳۰۵۳	۳.۳۴۰۳	۳.۳۷۵۹	۳.۴۱۳۴	۳.۴۴۹۵	۳.۴۸۷۴	۱۶
۷۴	۳.۴۸۷۴	۳.۵۲۶۱	۳.۵۶۵۶	۳.۶۰۵۹	۳.۶۴۷۰	۳.۶۸۹۱	۳.۷۳۲۱	۱۵
۷۵	۳.۷۳۲۱	۳.۷۷۶۰	۳.۸۲۰۸	۳.۸۶۶۷	۳.۹۱۳۶	۳.۹۶۱۷	۴.۰۱۰۸	۱۴
۷۶	۴.۰۱۰۸	۴.۰۶۱۱	۴.۱۱۲۶	۴.۱۶۵۳	۴.۲۱۹۳	۴.۲۷۴۷	۴.۳۳۱۵	۱۳
۷۷	۴.۳۳۱۵	۴.۳۸۹۷	۴.۴۴۹۴	۴.۵۱۰۷	۴.۵۷۳۶	۴.۶۳۸۳	۴.۷۰۴۶	۱۲
۷۸	۴.۷۰۴۶	۴.۷۷۲۹	۴.۸۴۳۰	۴.۹۱۵۳	۴.۹۸۹۴	۵.۰۶۵۸	۵.۱۴۴۶	۱۱
۷۹	۵.۱۴۴۶	۵.۲۳۵۷	۵.۳۰۹۳	۵.۳۹۵۵	۵.۴۸۴۵	۵.۵۷۶۴	۵.۶۷۱۳	۱۰
۸۰	۵.۶۷۱۳	۵.۷۶۹۴	۵.۸۷۰۸	۵.۹۷۵۸	۶.۰۸۴۴	۶.۱۹۷۰	۶.۳۱۲۸	۹
۸۱	۶.۳۱۲۸	۶.۴۲۴۸	۶.۵۴۰۵	۶.۶۶۱۳	۶.۷۸۶۹	۶.۹۱۸۲	۷.۰۵۵۴	۸
۸۲	۷.۰۵۵۴	۷.۲۰۸۷	۷.۳۲۸۷	۷.۴۵۵۸	۷.۵۸۰۴	۷.۷۰۰۴	۷.۸۲۶۴	۷
۸۳	۸.۱۴۴۴	۸.۳۴۵۰	۸.۵۵۵۶	۸.۷۷۶۹	۹.۰۰۹۸	۹.۲۵۵۳	۹.۵۱۴۴	۶
۸۴	۹.۵۱۴۴	۹.۷۸۸۳	۱۰.۰۷۸۰	۱۰.۳۸۵۴	۱۰.۷۰۱۹	۱۱.۰۵۹۴	۱۱.۴۳۰۱	۵
۸۵	۱۱.۴۳۰۱	۱۱.۸۲۶۳	۱۲.۲۵۰۵	۱۲.۷۰۶۳	۱۳.۱۹۶۹	۱۳.۷۲۶۷	۱۴.۳۰۰۷	۴
۸۶	۱۴.۳۰۰۷	۱۴.۹۳۴۴	۱۵.۶۰۴۸	۱۶.۳۳۹۹	۱۷.۱۶۹۳	۱۸.۰۷۵۰	۱۹.۰۸۱۱	۳
۸۷	۱۹.۰۸۱۱	۲۰.۲۰۵۶	۲۱.۱۷۰۴	۲۲.۹۰۳۸	۲۴.۵۴۱۸	۲۶.۴۲۱۶	۲۸.۶۳۶۳	۲
۸۸	۲۸.۶۳۶۳	۳۱.۲۴۱۶	۳۴.۳۶۷۸	۳۸.۱۸۸۵	۴۲.۹۶۴۱	۴۹.۶۰۳۹	۵۷.۳۹۰۰	۱
۸۹	۵۷.۳۹۰۰	۶۸.۷۵۰۱	۸۵.۹۳۹۸	۱۱۴.۵۸۸۷	۱۷۱.۸۸۵	۲۴۲.۷۷۴	∞	۰
	۶۰°	۵۰°	۴۰°	۳۰°	۲۰°	۱۰°	۰°	درجه

 

سرعت برش در ماشینهای فرز :

بطور کلی سرعت برش به جنس تیغه برنده و جنس قطعه کار و عمق شیار فرز شوند بستگی دارد . از روی جدول صفحه بعد با در دست داشتن قطر تیغه فرز و سرعت برش تعداد دور تیغه فرز را میتوان بدست آورد .

تیغه فرزها از فولاد تند بر، ساخته میشوند تا هنگام کار یا موقع تیز کردن بعلت گرم شدن ، آب خود را از دست ندهند ، زیرا آب دادن تیغه های فرز کار ساده ای نیست و فقط در کارگاههای مخصوص آبکاری امکان پذیر است . برای مثال اگر فولادی با مقاومت (۷۵ کیلوگرم بر میلیمتر مربع) را با تیغه فرزیشانی تراش، خشن تراشی کنید میتوانید آنرا با سرعت ۱۴ متر در هر دقیقه برش دهید و تا ۹۰ میلیمتر در هر دقیقه با طولی یا عرضی بدهید .

برای حفاظت ماشین و تیغه فرز بهتر است همیشه سرعت یاد و رویا هر دوی آنها را در حد باین تری اختیار کرد مشروط بر اینکه تفاوت زیاد نباشد و مدت کار برش را طولانی نکند . برای دقت بیشتر میتوان از راه محاسبه زیر انتخاب صحیح را بدست آورد .

$$\text{متر در دقیقه} = \frac{\text{تعداد دور} \times \text{پی} \times \text{قطر تیغه فرز}}{1000} = \text{سرعت برش}$$

$$V = \frac{d \cdot \pi \cdot n}{1000} \quad \frac{m}{\min}$$

• سرعت برش مجاز بر حسب متر در دقیقه = V

• تعداد گردش تیغه فرز در هر دقیقه = n

$$n = \frac{V \cdot 1000}{d \cdot \pi} \quad \frac{R}{\min}$$

• قطر تیغه فرز بر حسب میلیمتر = d



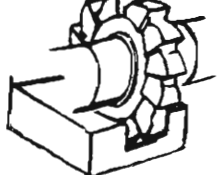

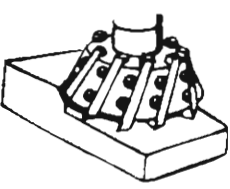
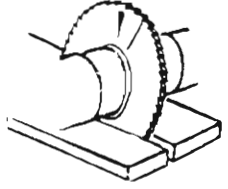
$$\pi = \text{عدد ثابت} = 3.14$$

در فرمول بالا V و n را میتوان از روی فرمول بدست آورد .

فرض کنید در مثال مذکور سرعت برش $V = 14 \frac{m}{\min}$ متر در دقیقه قطر تیغه فرز

d = 60 mm میلیمتر باشد .

مقادیر مناسب برای سرعت برش و بار

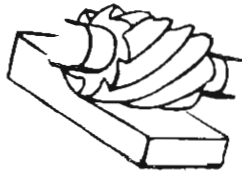	فرز غلتکی		پیشانی تراش غلتکی		فرز بولکسی	
						
عرض فرز	b=100 mm		b=70 mm		b=20 mm	
عمق برش a	پرداخت		پرداخت		تکمیل خشن	
	خشن	a=5mm	خشن	a=0.5mm	خشن	
	سرعت برش	بار	سرعت برش	بار	سرعت برش	بار
	m/min	mm/min	m/min	mm/min	m/min	mm/min
فولاد ساده $65Kg/mm^2$	۱۷	۱۰۰	۲۲	۶۰	۱۷	۱۰۰
فولاد آلیاژی باندنه $75Kg/mm^2$	۱۴	۸۰	۱۸	۵۰	۱۴	۹۰
فولاد آلیاژی احیا $100Kg/mm^2$	۱۰	۵۰	۱۴	۳۶	۱۰	۵۵
چدن سیاه تا ۱۸۰ برینل	۱۲	۱۲۰	۱۸	۶۰	۱۲	۱۴۰
برنج Ms 58	۳۵	۷۰	۳۵	۵۰	۳۶	۱۹۰
فلزات سبک	۲۰۰	۲۰۰	۲۵۰	۱۰۰	۲۰۰	۲۵۰
	فرز انگشتی		فرز تیغه‌ای		فرز اره‌ای	
						
عرض فرز	b=25mm					
عمق فرز a	پرداخت		پرداخت		خشن	
	خشن	a=5mm	خشن	a=1/2mm	خشن	a=10mm
	سرعت	بار	سرعت	بار	سرعت	بار
	m/min	mm/min	m/min	mm/min	m/min	mm/min
فولاد ساده تا $65Kg/mm^2$	۱۷	۵۰	۲۲	۱۲۰	۲۰	۶۵
فولاد آلیاژی باندنه $100Kg/mm^2$	۱۵	۴۰	۱۹	۱۰۰	۱۶	۳۶
فولاد آلیاژی احیا تا $100Kg/mm^2$	۱۳	۲۰	۱۷	۶۵	۱۴	۲۰
چدن سیاه تا ۱۸۰ برینل	۱۵	۶۰	۱۹	۱۲۰	۱۶	۱۰۰
برنج Ms 58	۳۵	۸۰	۵۵	۱۲۰	۵۰	۲۰۰
فلزات سبک	۱۶۰	۹۰	۱۸۰	۱۲۰	۲۵۰	۳۰۰

بر طبق رابطه بالا داریم:

$$N = \frac{V \times 1000}{60 \times 3 / 14} = 74 \quad \text{دور در دقیقه}$$

حال چنانچه ۷۴ دور در دقیقه و یا عددی در حدود آن در جدول پیدا شد کار را انجام دهید در غیر این صورت دور کمتری یا بیشتر نزدیک آن را انتخاب کرده و یا عرض یا طولی را از ۹۰ میلیمتر کمتر بگیرید و چنانچه این تعداد هم در ماشین پیدا نشود بهتر است بار کمتر را انتخاب کنید.

برای سهولت کار از طریق لگاریتم، جدولی نوشته شده که روی بدنه هر ماشین فزیا تراش نصب شده است و از آن میتوان به آسانی استفاده کرد.

آشنائی با بعضی از جدول های مختلف فرزکاری:

بعلا محاسبات زیاد مورد لزوم فرزکاری و اشکال و اشتباهاتی که در محاسبات پیش میآید و نیز برای آسان کردن محاسبات جدولهای تهیه کرده اند که بوسیله آن احتیاجی به محاسبه پیدا نمی شود.




مثلاً برای تعیین سرعت دورانی N متناسب با سرعت برش V و تعیین قطر تیغه فرز d جدولی موجود است که مشاهده می کنید این نوع جدولها را در یاگرام میگویند.

برای استفاده از این یاگرام بطریق زیر عمل کنید، قطر تیغه فرز را روی خط عمودی و سرعت برش را روی خط افقی امتداد دهید تا یکدیگر را قطع کنند.

از محل تقاطع آن دو به نقطه صفر خطی وصل کنید، امتداد این خط تعیین کننده تعداد دوران است.

مثلاً از قطر $d = 100$ میلیمتری خطی عمودی بکشید و از سرعت $V = 45$ متر در دقیقه نیز خطی افقی رسم کنید.

این دو خط یکدیگر را در نقطه ای قطع می کنند، امتداد خط موربی که از محل تقاطع میگذرد عدد ۱۴۰ را نشان خواهد داد این عدد تعداد دوران در هر دقیقه خواهد بود.

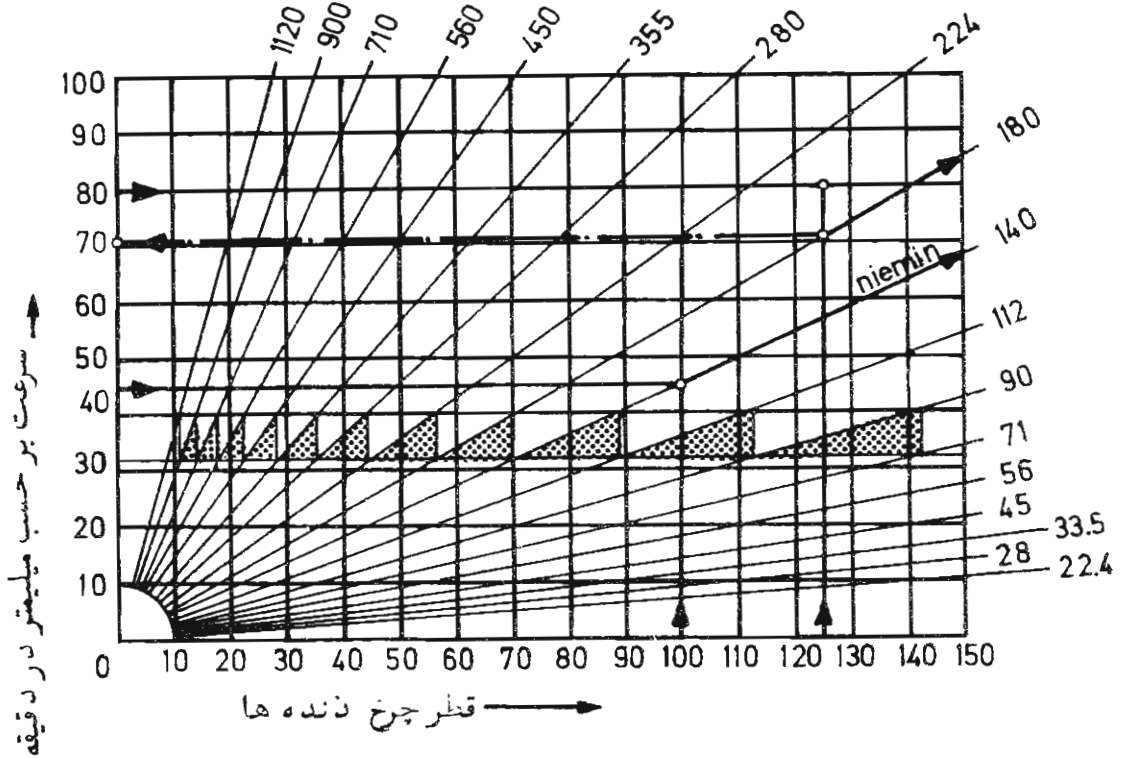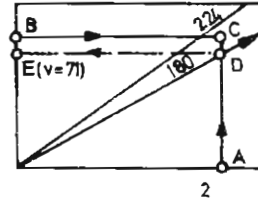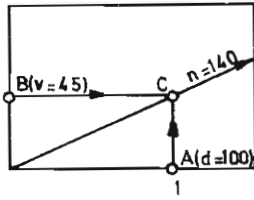




بهین ترتیب برای سرعت ۷۱ متر در هر دقیقه با تیغه فرزی بقطر $d = 135$ میلیمتر ۱۸۰ دور در هر دقیقه لازم میشود.

همیشه تمام دورهای لازم در ماشین پیدا نمیشود و باید آنرا تعدیل کرد. مثلاً اگر خط عمودی از قطر ۴۰ میلیمتری را رسم کنید تا به منحنی سرعت مورد نظر مثلاً ۸۰ متر در ثانیه برسد و از آنجا نیز اگر خطی مورب به نقطه صفر رسم کنید، عدد ۶۵۰ بدست میآید، یعنی تیغه فرزی بقطر ۴۰ میلیمتر با سرعت ۸۰ متر در ثانیه باید در هر دقیقه ۶۵۰ دور بگردد، یا اگر بخواهید با همان تیغه فرزی بقطر ۴۰ میلیمتر سرعت ۱۰۰ متر در ثانیه بترائید، باید ۸۰۰ دور در هر دقیقه بگردد.

ولی بطوریکه مشاهده میشود چنین دورهای در یاگرام ماشین پیدا نمیشود. برای مثال اول، دور کمتر ۵۶۰ دور در دقیقه و در بیشتر ۷۱۰ دور در دقیقه است و برای مثال دوم، دور کمتر ۷۱۰ دور در دقیقه و در بیشتر ۹۰۰ دور در دقیقه است ولی اصولاً "بهبتر است در موقع فرزکاری همیشه سرعت بیشتر را برای تیغه فرز انتخاب کنید، مگر در مواقعی که اختلاف در دست آمده باد دور کمتر موجود در ماشین خیلی کم باشد مثلاً" اگر قطر تیغه فرز $d = 7$ و سرعت برش $v = 80$ باشد تعداد دور لانه $365 -$ دور در دقیقه میشود که اختلاف این عدد باد و موجود که 335 است 10 دور در دقیقه خواهد شد که در اینجا دور 335 را باید انتخاب کنید.

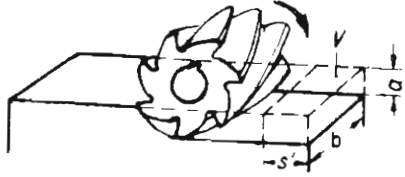دیگرامی که داده شده است فقط برای نمونه است زیرا اغلب برای هر ماشین دیگرامی مطابق قدرت ماشین و دورهای موجود در آن تنظیم میشود که اختصاص به همان ماشین دارد و نمیتوان از آن برای ماشین دیگر استفاده کرد. دیگرامهای دیگری نیز موجود است که اصول کارشان با کمی تفاوت مانند دیگرام ذکر شده است.

		مقدار مجاز براده به $\text{cm}^3 \text{ min}^{-1} \text{ kW}^{-1}$ توان محرک ماشین				
نوع تیغ فرز	فولاد ساده با استحکام	فولاد الیاژ (تابانده)	فولاد الیاژ بهبستازی	چدن سیاه (نیمسخت)	برنج و مسوار	فلزات سبک
 غلتنی	35 60 Kg/mm ²	60 80 Kg/mm ²	100 Kg/mm ²	22	30	60
 پیشانی تراش	15	12	10	18	40	75

در جدول زیر مقدار براده برداری مجاز از فراسانتی مترمکعب برای هر کیلووات توان ماشین نشان -

داده شده است .

مثلاً اگر بخواهید چدن سیاه راباتیغه فرز غلطکی کف تراش کنید، باید با ماشینی که ۱۰ کیلووات

قدرت دارد در هر دقیقه ۲۲ سانتی مترمکعب براده برداری کنید .

برای بدست آوردن سرعت بار، جدول زیر مورد استفاده قرار میگیرد یعنی درستون، مقدار مجاز

براده V' مقابل عدد ۲۲ سه رقم درستون عمق برش دیده میشود مثلاً اگر عمق برش ۵ میلیمتر انتخاب

کنید و عرض تیغه فرزه ۱۰۰ میلیمتر باشد در محل تقاطع ستون ۱۰۰ میلیمتر عرض تیغه فرزه ۵ میلیمتر

عمق بار عدد ۴۴ مواجه میشوید، یعنی میتوانید با ماشین رابرای سرعت ۴۴ میلیمتر در هر دقیقه

میزان کنید .

چنانچه با شرایط بالا، ماشینی دارای ۲ کیلووات توان باشد، در هر دقیقه ۸۸ میلیمتر

میتوان داد . البته باز هم متذکر باید شد که تمام این سرعتها ممکن است در یک ماشین وجود نداشته

باشد و باید تعدیل شود .

سرعت بار S' بر طبق مقدار مجاز براده V'										
مقدار مجاز براده V' $cm^3/kwmm$	عمق برش a mm	در توان محرك ماشین $P = 1 kw$								
		عرض فرز b به mm								
		۴۰	۵۰	۶۰	۸۰	۱۰۰	۱۲۰	۱۴۰	۱۶۰	۱۸۰
۸	۲ ۵ ۸	۶۶	۵۳	۴۴	۳۳	۲۶	۲۲	۱۹	۱۶	۱۵
		۴۰	۳۳	۲۷	۲۰	۱۶	۱۳	۱۱	۱۰	۹
		۲۵	۲۰	۱۶	۱۲	۱۰	۸	۷	۶	۵.۵
۱۰	۲ ۵ ۸	۸۳	۶۶	۵۵	۴۱	۳۳	۲۷	۲۳	۲۰	۱۸
		۵۰	۴۰	۳۳	۲۵	۲۰	۱۶	۱۴	۱۲	۱۱
		۳۱	۲۵	۲۱	۱۵	۱۲.۵	۱۰	۹	۸	۷
۱۳	۲ ۵ ۸	۱۰۰	۸۰	۶۷	۵۰	۴۰	۳۳	۲۹	۲۵	۲۲
		۶۰	۴۸	۴۰	۳۰	۲۴	۲۰	۱۷	۱۵	۱۳
		۳۷	۳۰	۲۵	۱۹	۱۵	۱۲	۱۰	۹	۸
۱۵	۲ ۵ ۸	۱۲۵	۱۰۰	۸۴	۶۲	۵۰	۴۲	۳۶	۳۱	۲۸
		۷۵	۶۰	۵۰	۳۷	۳۰	۲۵	۲۱	۱۹	۱۶
		۴۷	۳۷	۳۱	۲۱	۱۹	۱۵	۱۳	۱۱	۱۰
۲۲	۲ ۵ ۸	۱۸۴	۱۴۶	۱۲۱	۹۲	۷۳	۶۱	۵۲	۴۶	۴۱
		۱۱۰	۸۸	۷۳	۵۵	۴۴	۳۷	۳۱	۲۷	۲۴
		۶۹	۵۵	۴۶	۳۴	۲۷	۲۲	۱۹	۱۷	۱۵
۲۸	۲ ۵ ۸	۲۳۰	۱۸۵	۱۵۵	۱۱۶	۹۴	۷۸	۶۷	۵۸	۵۲
		۱۴۰	۱۱۰	۹۲	۷۰	۵۶	۴۷	۴۰	۳۵	۳۱
		۸۷	۷۰	۵۸	۴۴	۳۵	۲۹	۲۵	۲۲	۱۹
۴۰	۲ ۵ ۸	۵۰۰	۴۰۰	۳۳۵	۲۵۰	۲۰۰	۱۶۵	۱۴۲	۱۲۵	۱۱۰
		۳۰۰	۲۴۰	۲۰۰	۱۵۰	۱۲۰	۱۰۰	۸۶	۷۵	۶۷
		۱۸۵	۱۵۰	۱۲۵	۹۴	۷۵	۶۲	۵۳	۴۷	۴۲
۷۵	۲ ۵ ۸	۶۳۵	۵۰۰	۴۱۵	۳۱۰	۲۵۰	۲۰۵	۱۷۸	۱۵۶	۱۴۰
		۳۷۵	۳۰۰	۲۵۰	۱۸۵	۱۵۰	۱۲۵	۱۰۵	۹۴	۸۲
		۲۳۵	۱۸۵	۱۵۵	۱۱۵	۹۴	۷۸	۶۷	۵۸	۵۲

* در مورد توان محرك $P = 2/5 kw$ یا $5 kw$ مقدار تابلو در $2/5$ یا 5 ضرب خواهد شد

جدول صفحه بعد زاویه های مختلف و تعداد دندان های تیغه فرز و قطرهای استاندارد شده آنها را برای کارهای مختلف و فلزات مختلف نشان می دهد .

مثلاً " تیغه فرز ولکی از قطر ۵۰ تا ۲۰۰ میلی متر در تابلودیده میشود که دارای ۱۰ تا ۴۰ دندان در روت دایره خود است .

زاویه های آزاد α و زاویه λ و زاویه انحراف λ در مورد بار مخالف به ترتیب 7° و 12° و 15° درجه و برای بار موافق یا همراه 12° و 15° و 18° درجه است . همچنین برای فلزات سخت یا نسیم تعداد دندان ها و زاویه ها فرق میکند .


از اینجامی توان نتیجه گرفت که یک تیغه فرز برای هرکاری مناسب نیست و باید تیغه فرز صحیح و مناسب برای کار انتخاب کرد ، که با ساختی فلز و نوع کار و مقدار بار تناسب داشته باشد . امروزه بیشتر تیغه فرزها را بعلت دوام و خامتیت خوب فولاد های تند بر از این نوع فولاد می سازند و جدول فوق بر اساس فولاد تند بر تهیه شده است .

مارپیچ تراشی (دنده های مارپیچ روی ماشین فرز) :

محاسبه گام مارپیچها و تعیین زاویه آنها :

مارپیچ کاملی را که یکدور در راستوانه پیچیده شده است ، در نظر گرفته و استوانه را در طول مولدی که ابتدا و انتهای مارپیچ را بهم وصل میکند بصورت یک صفحه باز کنید .

مارپیچ و مولد و دایره قاعده استوانه تشکیل یک مثلث قائم الزاویه را میدهند که ارتفاع مثلث ، گام چرخنده است و آن را با حرف L نشان میدهند .

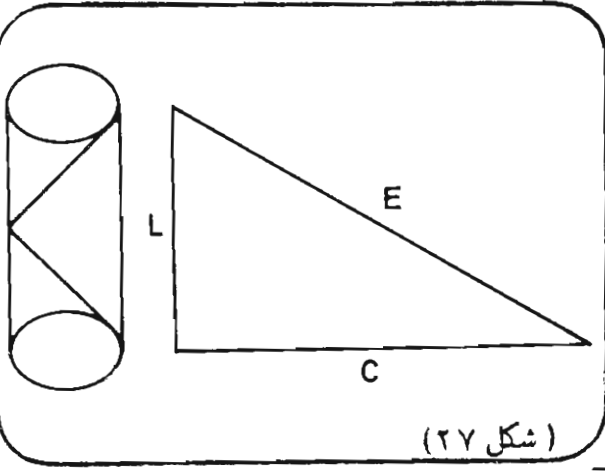

و تر مثلث مسیر منحنی یا طول مارپیچ است که با حرف E نامیده میشود و قاعده مثلث محیط استوانه است که مارپیچ در طول آن بوجود آمده است و با حرف C نشان داده میشود (شکل ۲۷) .

عروض فرز b	فرز پهلوی b=20 mm			فرز غلطی بیسانی تراش b=70 mm			فرز غلطی b=100 mm			
	برداشت a=10 mm	روتراش a=5 mm	روتراش a=5 mm	برداشت a=50, 5 mm	روتراش a=5 mm	a=0, 5 mm	a=5 mm	اره کردن b=2, 5 mm	a=10 mm	
عمق فرز a	u	s	u	u	s	u	s	u	s	
فولاد بیالیاژ تا استحکام 65Kg/mm^2	۱۷	۱۰۰	۲۲	۱۷	۱۰۰	۲۲	۷۰	۱۸	۲۲	۴۰
فولاد بیالیاژ تا استحکام 75Kg/mm^2	۱۴	۸۰	۱۸	۱۴	۹۰	۱۸	۵۵	۱۴	۱۸	۳۰
فولاد بیالیاژ تجزید شده تا استحکام 100Kg/mm^2	۱۰	۵۰	۱۴	۱۰	۵۵	۱۴	۴۲	۱۲	۱۴	۲۵
چدن خاکستری تا ۱۸۰ برنیل	۱۲	۱۲۰	۱۸	۱۲	۱۴۰	۱۸	۷۰	۱۴	۱۸	۴۰
برنج (MG58)	۳۵	۷۰	۳۵	۳۶	۱۹۰	۵۵	۱۵۰	۳۶	۵۵	۷۵
فلز سبک	۲۰۰	۲۰۰	۲۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۱۱۰	۲۰۰	۲۵۰	۱۰۰
عروض فرز b =	فرز انکشی b=25 mm			فرز تیغه دار a=5 mm			فرز تیغه دار a=5 mm			
عمق فرز a =	a=5 mm	a=5 mm	a=5 mm	a=5 mm	a=5 mm	a=5 mm	a=5 mm	a=10 mm	a=10 mm	a=10 mm
فولاد بی الیاژ تا استحکام 65Kg/mm^2	۱۷	۵۰	۲۲	۲۰	۲۰	۲۰	۵۰	۴۵	۵۰	
فولاد بی الیاژ تا استحکام 75Kg/mm^2	۱۱	۴۰	۱۹	۱۶	۶۵	۲۳	۴۰	۳۵	۴۰	
فولاد بی الیاژ تجزید شده تا استحکام 100Kg/mm^2	۱۲	۲۰	۱۷	۱۴	۳۶	۱۸	۳۰	۲۵	۳۰	
چدن خاکستری تا ۱۸۰ برنیل	۱۵	۶۰	۱۹	۱۶	۱۰۰	۲۴	۹۰	۳۵	۵۰	
برنج (Ms ۵۸)	۳۵	۸۰	۵۵	۱۵۰	۲۰۰	۶۰	۱۲۰	۳۵۰	۲۰۰	
فلز سبک	۱۶۰	۹۰	۱۸۰	۲۵۰	۴۵۰	۳۰۰	۹۰	۳۲۰	۱۸۰	

محاسبه زاویه ماریج

برای محاسبه زاویه ماریج طبق قواعدی که درمثلث قائم الزاویه گفته شد، تانژانت زاویه

ماریج برابر است با محیط خارجی چرخنده که تقسیم بر گام ماریج شده باشد.

$$\text{Tg} \alpha = \frac{C}{L} = \frac{\text{محیط}}{\text{گام}}$$

می دانید که محیط دایره برابر است با قطر، ضرب در عدد ثابت π (پی) که مقدار آن $3/14$ است.

مثال ۱: اگر خواهی روی قطعه کار قطر 50 میلیمتر شیار ماریجی با گام 300 میلیمتر دریافت -

زاویه انحراف میزچه اندازه میشود؟

$$\text{Tg} \alpha = \frac{\text{محیط}}{\text{گام}} = \frac{C}{L} = \frac{50 \times 3/14}{300} = 0/523$$

از روی جدول مثلثاتی همانطور که قبلاً توضیح داده شد مقدار زاویه α را که برابر است با

27° و $40'$ بدست آورید.

Tg زاویه بدست آمده ممکن است همیشه در تابلوید انشود بنا بر این نزد یکترین عدد را انتخاب کنید

(این عدد درصد دقیق نیست) در صورت احتیاج میتوان بکمک تناسب اعشاری مقدار دقیق

را که در جدول نیست بدست آورد.

مثال ۲: میخواهی روی استوانه ای قطر 50 میلیمتر شیار ماریجی با زاویه 9° درجه بتراشید،

گام آنرا محاسبه کنید؟


$$L = \frac{C}{\text{Tg} \alpha} = \frac{\text{محیط}}{\text{تانژانت زاویه}} = \text{گام}$$

از روی جدول مثلثاتی باید تانژانت زاویه 9° درجه را بدست بیاورید که مقدار آن برابر

$$\text{Tg} 9^\circ = 0/1584 \text{ میشود}$$

$$L = \frac{50 \times 3/14}{0/1584} = 991/16 \text{ mm}$$

همانطور که در شکل ۲۸ ملاحظه میشود هرگاه میل هدایت L یک دورید و خودش برگردد میسر ماشین و بالاخره قطعه کار اندازه یک گام پیچ میل هدایت S به جلو خواهد رفت.

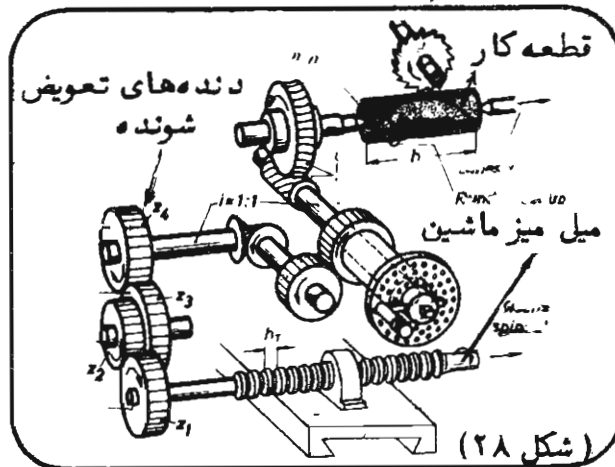

در صورتیکه نتیجه نسبت چرخ دندانه ها Z_1 تا Z_4 جمعاً $\frac{1}{1}$ باشد $\frac{1}{40}$ دور گردش میکند پس در کارهای معمولی ماریج تراش، نسبت دنده های روی میل هدایت که با حرف L مشخص شده است و میل گرداننده صفحه که آنرا با حرف A نام گذاری کرده اند، سوار بشود چنین خواهد

$$\text{شد: } \frac{L}{A} = \frac{S \times 40}{H}$$

مثلاً اگرخواهید روی استوانه ای بقطر $d = 50 \text{ mm}$ ماریجی باگام $H = 300 \text{ mm}$ را — بر تراشید بر طبق محاسبات قبلی باید میز را تحت زاویه 40° $\alpha = 27^\circ$ کج کرده و آنرا بر طبق محاسبه زیر دنده، سوار کنید (فرض میشود گام میل هدایت $S = 6$ است).

$$\frac{L}{A} = \frac{6 \times 40}{300} = \frac{24}{30} = \frac{4}{5}$$

همانطور که قبلاً گفته شد برای بعضی دنده های لازم میتوان صورت و مخرج کسر را عددی ضرب کرد تا عددی که متشابه دنده های مورد نظر است و در دسترس قرار دارد بدست آید.

در اینجا کسر $\frac{4}{5}$ را در کسر $\frac{1}{8}$ ضرب کنید. حاصل کسر $\frac{32}{40}$ خواهد شد که در سری دنده های موجود، هم دنده ۳۲ و هم دنده ۴۰ پیدا میشود.

در مثال فوق، باید روی محور میل هدایت L، چرخ دنده ۳۲ دنده ای و روی محور گرداننده صفحه (پیچ میز ماشین) چرخ دنده ۴۰ دنده را سوار کنید.

بطوری که قبلاً هم گفته شد برای انتقال دادن حرکت این دو چرخ دنده بیکدیگر، چرخ دنده واسطه لازم است و باید نسبت به چپ گردی یا راست گردی ماریج مورد نظر، و تعداد چرخ دنده های آن فر. یازب باشد.

گاهی ممکن است که نسبت دنده ها بسادگی مثال فوق نباشد و نسبت مرکب لازم شود.

مثال - اگر به خواهیید با ماشین فوق الذکر، ماریچی باگام $H = 700 \text{ mm}$ روی قطعه ای

بقطر $d = 75 \text{ mm}$ بتراشید بنا بر آنچه گفته شد انحراف میز:

$$\text{tg } \alpha = \frac{d \times \pi}{H} = \frac{75 \times 3.14}{700} = 0.336$$

و از روی جدول مثلثاتی زاویه $\alpha = 18^\circ 30'$ بدست می آید و نسبت دنده های لازم:

$$\frac{L}{A} = \frac{S \times 40}{H} = \frac{7 \times 40}{700} = \frac{28}{70}$$

چون دنده های 24 و 70 وجود ندارد آنها را بصورت:

$$\frac{24}{70} = \frac{7}{7} \times \frac{4}{10} = \frac{28}{28} \times \frac{40}{100} \text{ یا } \frac{48}{56} \times \frac{40}{100}$$

یعنی دنده های لازم:

$$Z_1 = 48 \quad Z_2 = 56 \quad Z_3 = 40 \quad Z_4 = 100$$

$$Z_1 = 28 \quad Z_2 = 28 \quad Z_3 = 40 \quad Z_4 = 100$$

تذکره: علامت فلش، چگونگی سوار کردن دنده ها را یکی پس از دیگری نشان میدهد. (شکل 28).

توضیح: انتخاب چرخ دنده های نوع اول بهتر است زیرا هر قدر چرخ دنده ها بزرگتر باشند

احتیاج کمتری به واسطه اضافی خواهد داشت.

در صورتیکه بخواهید ماریج چند دنده ای بتراشید (مثلاً چرخ دنده ماریچی) باید -

دسته تقسیم را بساز تراش هر ماریج باندازه لازم (که محاسبه شده است) بگردانید و ماریج

جدیدی را بتراشید.

در بعضی مواقع میتوان حلزون را از چرخ حلزون خارج کرده و مستقیماً از میل محور ماشین به میل

محور دستگاه تقسیم دنده سوار کرد. در این صورت وجود نسبت بزرگ و سایر قسمت های ساختمانی مربوط به


این قسمت دستگاه تقسیم، کنار گذاشته شده و بی اثر خواهد بود.

از این حالت بیشتر برای تراشیدن گامهای کوچک مثل ماریچها (وقتی که یک دنده ای باشد و

احتیاجی به تقسیم آنها نباشد) استفاده می کنند.

$$\text{بنابراین: } \frac{L}{A} = \frac{S}{H}$$

و در این صورت نسبت دنده ها ضرب در ۴۰ نمیشود مثلاً " اگر خواهید ماریچی با نام ۱۲ میلیتر

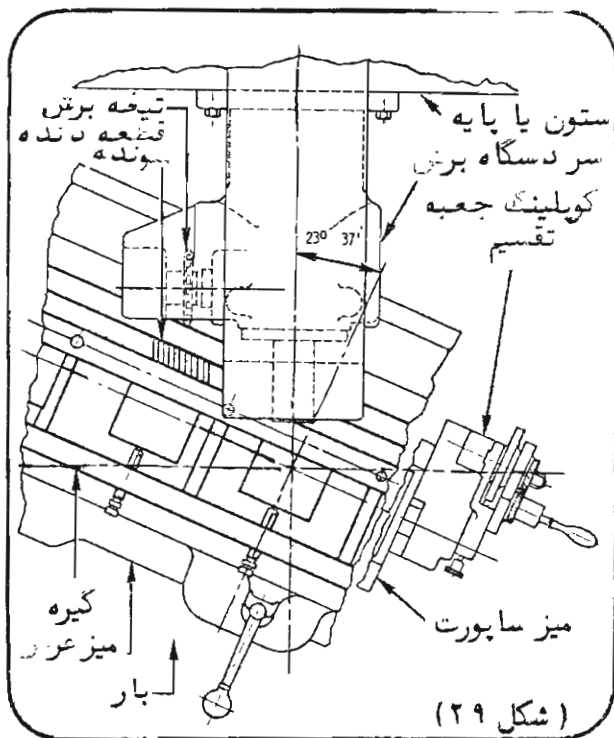

بتراشید کافی است که به نسبت زیر دنده سوار کنید (شکل ۲۹). $\frac{L}{A} = \frac{S}{H} = \frac{7}{12} = \frac{24}{48}$

گام میل هدایت ۶ است $S = 6$ است. $\frac{L}{A} = \frac{S}{H}$ یعنی $\frac{L}{A} = \frac{7}{12} = \frac{24}{48}$ ، $\frac{L}{A} = \frac{S}{H}$

$Z_1 = 24$ و $Z_2 = 48$ در اینجا نیز لزوم واسطه، بستگی به چپ گرد یا راست گرد بودن ماریچ داشته

و به ساختمان دستگاه ربطی نخواهد داشت.

مثال: می خواهید ماریچی با گام $H = 21$ بتراشید و نسبت گام میل هدایت $S = 6$ است بنابراین

$$\frac{L}{A} = \frac{S}{H} \text{ پس } \frac{L}{A} = \frac{6}{21} = \frac{2}{7} = \frac{16}{56} = \frac{32}{56} \times \frac{1}{2} = \frac{32}{56} \times \frac{24}{48}$$

یعنی $Z_1 = 32$ $Z_2 = 56$ $Z_3 = 24$ $Z_4 = 48$ می شوند.

باید یاد آور شد که برای تراش این قبیل ماریچها چون اندازه زاویه انحراف خیلی است و میسر ماشین معمولاً "بیش از ۴° کج نمیشود احتیاج به دستگاه کمکی، یعنی به کله گی عمودی یا افقی احتیاج دارد مثلاً" زاویه انحراف ماریچ فوق چنانچه قطر آن ۷۵ میلیمتر باشد چنین خواهد شد:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{d \cdot \pi}{H} = \frac{75 \times 3 / 14}{21} = 11 / 2142$$

$$\alpha = 84^{\circ} 50' 6''$$

البته در فرزکاری های معمولی دقت تا ۶ لازم نیست و همان ۵۰' ۸۴° کافی است .
 بطوریکه ملاحظه میشود چون میزباین مقدار کج نخواهد شد و با استفاده از کله گی افقی ، تیغه فرز ۹۰° منحرف میشود پس لازم است میزباندازه ۱۰' ۵۰ = ۵° و ۸۴° - ۹۰° کج شود که کاملاً امکان پذیر است .

محاسبه و طرق ساختن چرخدنده های ماریچی :

اگر بیک چرخدنده ساده نگاه کنید متوجه خواهید شد که گام در تمام ضخامت دنده هامساوی است یعنی مقدار T در تمام طول دنده هایکسان و برابر است .
 بنابراین محیط متوسط چرخدنده مساوی ، معادل جمع گامها یا $T \times Z$ است .
 پیدایش مدول نیز بر همین اساس است یعنی گام را همیشه حاصل ضرب عددی در π انتخاب میکنند تا در پیدا کردن قطر یعنی :

$$d_o = \frac{a}{\pi} = \frac{T \cdot Z}{\pi} = \frac{m \times \pi \times Z}{\pi} = m \times Z$$

مقدار π از صورت و مخرج کسر حذف شده و محاسبه ساده تر شود .

در محاسبه چرخدنده های ساده نیز، محیط از جمع گامها و قطر بر همان طریق

$$\text{بدست میآید: } (d_o = m \times Z)$$

ولی در چرخ دنده های ماریچی دو گام موجود است بشرح زیر:

الف: گامیکه در تمام نرخامت دنده یکسان نیست و گام پیشانی نامیده میشود (T_s)

ب: گامیکه روی خط عمود بین دودندانه اندازه گیری شده و گام نرمال معروف است و با T_n

نمایش داده میشود.

بنابراین گام واقعی در دنده های مارپیچی گامی است که شیار آن برابریغه فرزبامدول مسورد

نظریاشد و گام پیشانی فقط در تعیین قطر چرخدنده موثرواقع شود.

بطوریکه در شکل ۳۰ دیده میشود گام

پیشانی (T_s) با گام واقعی (T_n) مثلث

قائم الزاویه ای تشکیل داده که یک ضلع آن

گام واقعی T_n و وتر آن گام پیشانی T_s است.

همانطور که گفته شد در مارپیچ تراشی و

چرخ دنده های مارپیچی میزرا باندازه زاویه

α (که در محاسبه بدست میآید) کج کنید

تاتیغه فرزندر امتداد مارپیچ قرار گیرد و شیار

مارپیچ درست معادل عرض تیغه فرزندر آید.

• اگر گام واقعی را به گام پیشانی تقسیم کنید $\cos \alpha$ بدست میآید یعنی $\frac{T_n}{T_s} = \cos \alpha$ میشود.

• و برای بدست آوردن مقدار α از جدول کسینوسها استفاده کنید.

مدول:

در چرخدنده های ساده برای بدست آوردن مدول، گام بعددین تقسیم میشود $\frac{T}{\pi} = m$

 
 

ولی در چرخدنده های مارپیچی بواسطه وجود د و گام، مدول موجود است.

الف: مدول ظاهری که از تقسیم گام پیشانی بر π بدست میآید یعنی $m_s = \frac{T_s}{\pi}$ میشود.

ب: مدول نرمال که از تقسیم گام نرمال بر عدد π بدست میآید:

$$m_n = \frac{T}{\pi}$$

جدول مربوط به براده برداری در ماشینهای فرز

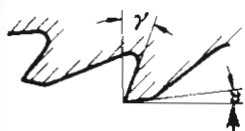

زاویه آزاد = α
زاویه براده = λ

زاویه انحراف زاویه تمایل = λ
لبه برنده با محور

فرز کردن مخالف

فرز کردن همراه

نوع تیغ فرز	فولاد معمولی تا 75Kg/mm ² استحکام			مواد پراستقامت تا 100Kg/mm ² استحکام			فلزات سبک					
	تعداد دنده ϕ	زاویه برش			تعداد دنده ϕ	زاویه برش			تعداد دنده ϕ	زاویه برش		
		α	λ	λ		α	λ	λ		α	λ	λ
 تعمیقی	d	z	α λ λ	d	z	α λ λ	d	z	α λ λ	d	z	α λ λ
 تعمیقی	40	6	مخالف	40	10	مخالف	40	4	مخالف	40	4	مخالف
	50	6	مخالف	50	10	مخالف	50	4	مخالف	50	4	مخالف
	60	6	7° 10° 38°	60	10	4° 5° 35°	60	4	8° 25° 45°	60	4	8° 25° 45°
	75	6	همراه	75	12	همراه	75	5	همراه	75	5	همراه
	90	8	همراه	90	14	همراه	90	5	همراه	90	5	همراه
	110	8	12° 16° 35°	110	16	8° 12° 30°	110	6	14° 30° 45°	110	6	14° 30° 45°
	130	10	همراه	130	18	همراه	130	6	همراه	130	6	همراه
150	10	همراه	150	18	همراه	150	8	همراه	150	8	همراه	
 تعمیقی	40	8	مخالف	40	12	مخالف	40	4	مخالف	40	4	مخالف
	50	10	مخالف	50	14	مخالف	50	5	مخالف	50	5	مخالف
	60	10	مخالف	60	14	مخالف	60	6	مخالف	60	6	مخالف
	75	10	7° 10° 20°	75	16	4° 5° 20°	75	6	8° 25° 35°	75	6	8° 25° 35°
	90	12	همراه	90	18	همراه	90	6	همراه	90	6	همراه
	110	12	همراه	110	20	همراه	110	7	همراه	110	7	همراه
	130	14	همراه	130	22	همراه	130	8	همراه	130	8	همراه
150	16	همراه	150	24	همراه	150	10	همراه	150	10	همراه	
 بولگی	50	10	مخالف	50	16	مخالف	50	4	مخالف	50	4	مخالف
	60	10	α λ λ	60	16	α λ λ	60	6	α λ λ	60	6	α λ λ
	75	12	7° 12° 15°	75	18	5° 6° 10°	75	6	8° 25° 30°	75	6	8° 25° 30°
	90	12	همراه	90	20	همراه	90	8	همراه	90	8	همراه
	110	14	همراه	110	22	همراه	110	10	همراه	110	10	همراه
	130	16	همراه	130	24	همراه	130	10	همراه	130	10	همراه
	150	18	α λ λ	150	26	α λ λ	150	12	α λ λ	150	12	α λ λ
175	18	12° 18° 15°	175	28	8° 14° 12°	175	12	14° 30° 30°	175	12	14° 30° 30°	
200	20	همراه	200	30	همراه	200	12	همراه	200	12	همراه	
 انگشتی	10	4	همراه	10	6	همراه	10	3	همراه	10	3	همراه
	12	4	همراه	12	6	همراه	12	3	همراه	12	3	همراه
	14	5	همراه	14	6	همراه	14	3	همراه	14	3	همراه
	16	5	مخالف	16	8	مخالف	16	3	مخالف	16	3	مخالف
	20	6	مخالف	20	8	مخالف	20	4	مخالف	20	4	مخالف
	24	6	8° 20° 25°	24	8	4° 6° 15°	24	4	8° 20° 25°	24	4	8° 20° 25°
	30	6	همراه	30	10	همراه	30	4	همراه	30	4	همراه
	36	6	همراه	36	10	همراه	36	5	همراه	36	5	همراه
40	6	همراه	40	10	همراه	40	5	همراه	40	5	همراه	

از طرفی گفته شد که محیط چرخ دنده و بالاخره قطر آن بگا بیشانی بستگی دارد بنابراین قطر

متوسط در چرخ دندانه ماریچی معادل است با:

$$d_o = \frac{T_s \times Z}{\pi} = \frac{m_s \times \pi \times Z}{\pi} = m_s \times Z$$

بعلاوه می دانید که $\cos \alpha = \frac{T_n}{T_s}$ پس $T_s = \frac{T_n}{\cos \alpha}$ است

از تقسیم طرفین بر π بدست می آید

$$\frac{T_s}{\pi} = \frac{T_n}{\pi \cos \alpha}$$

$$\frac{m_s \times \pi}{\pi} = \frac{m_n \times \pi}{\pi \cos \alpha}$$

$$m_s = \frac{m_n}{\cos \alpha}$$

پس قطر متوسط معادل است با:

$$d_o = m_s \times Z = \frac{m_n \times Z}{\cos \alpha}$$

$$d_o = \frac{Z d_k}{Z + 2 m_n}$$

محاسبه قطر خارجی و ارتفاع دنده در چرخ دنده های ماریج :

$$d_k = d + m_n$$

$$d_k = m_n \left(\frac{Z}{\cos \alpha} + 2 \right) \quad \text{قطر خارجی}$$

$$h = 2.16 m_n = \frac{V}{S} m_n \quad \text{ارتفاع دنده}$$

انتخاب تیغه فرز

انتخاب تیغه فرز برای چرخدنده های ساده از روی شماره بندی آن (که روی تیغه فرز

حک شده است) معلوم میشود ولی در دنده های ماریچی بعلت خصوصیت فن آن، تیغه

فرز از فرمول زیر بدست می آید. $Z =$ تعداد دنده فرضی برای انتخاب تیغه فرز است $Z_i = \frac{Z}{\cos \alpha}$

مثلاً برای تراشیدن چرخدنده ماریچی با $Z = 20$ دندانه و زاویه $\alpha = 60^\circ$ چه تیغه فرزی باید


$$Z_i = \frac{Z}{\cos \alpha} = \frac{20}{.5} = \frac{20}{.5} = 40 \quad \text{انتخاب کرد}$$

طبق جدول باید از تیغه فرز شماره ۸ استفاده کرد .

محاسبه چرخ دنده های سوارشونده روی دستگاه جعبه تقسیم جهت تراشیدن چرخ دنده ها

مارییجی :

باید توجه داشت که تراشیدن چرخ دنده های مارییجی با روش تقسیم اختلافی خالی از اشکال نخواهد بود زیرا میل محورگرداننده صفحه برای تراشیدن مارییج، به محورمیل هدایت وصل است و نمیتواند در عین حال به محور دستگاه تقسیم هم وصل باشد، یعنی در یک زمان نمیتواند دو حرکت متفاوت و یا مخالف جهت یکدیگر داشته باشد و همراه موردی پیش آید که مجبوره اینکار شوید، باید ابتدا صفحه تقسیم مخصوص با تعداد سوراخهای لازم را به طریق اختلافی، در صورت امکان ساده تهیه و روی دستگاه تقسیم سوار کرد و سپس دنده را تراشید .

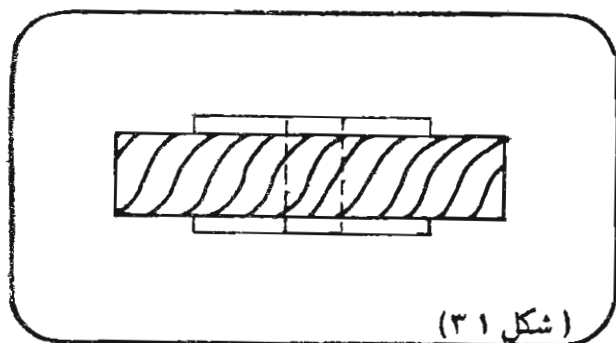

بطوریکه در شکل ۳۱ شکل خارجی یک چرخ دنده مارییج دیده میشود روی استوانه چرخ چندین مارییج، به موازات هم تراشیده شده که شیاردنانه ها را تشکیل میدهد ولی مارییج یک دور تمام بدور استوانه نمی پیچد، بلکه فقط -

قسمتی از آن روی استوانه قرار میگیرد . در این حالت نیز مثل مارییج تراشی عمل میشود، یعنی استوانه چرخ دنده واحدی که دنده مارییج یک دور کامل بگرداند می یابد .

حال اگر مانند مارییج تراشی آنرا گسترش دهید (مثل آنچه که بیان شد) و زاویه انحراف و محیط

استوانه را داشته باشید بنابراین گام مارییج دنده معادل با $H = \frac{d_o \times \pi}{t g \alpha}$ خواهد شد .

برای تراشیدن یک مارییج ساده فقط قطر استوانه را در نظر بگیرید ولی اینکار بنا به موارد مختلف معمول نیست زیرا قطر استوانه در بالای شیار بزرگتر و در پایین شیار کوچکتر است در حالیکه مقدار گام تغییر نمی کند . بنابراین طبق فرمول $t g \alpha = \frac{d_o \times \pi}{H}$ مقدار α در هر عمقی از شیار، با جاهای دیگر

آن تفاوت خواهد داشت .

بنابراین برای تراشیدن این نوع دنده های مارپیچ قطر متوسط را بحساب می آورند (یعنی d_o) .
 مثال : حال اگر بخواهید چرخ دنده مارپیچی با $Z = 25$ ، $m = 2/5$ و $\alpha = 20^\circ$ تراشید بنا بر

آنچه گفته شد :

$$d_o = \frac{Z \times m_n}{\cos \alpha} = \frac{25 \times 2/5}{0.93967} = 66/5 \text{ میلی متر}$$

چون چرخ دندانه باید قبلاً " روی ماشین تراش (با توجه به قطر خارجی معین) تراشیده شود -

$$d_k = d_o + 2m = 66/5 + (2 \times 2/5) = 71/5 \text{ بنا بر این :}$$

برای انتخاب تیغه فرز از فرمول زیر استفاده کنید :

$$Z_i = \frac{Z}{\cos^3 \alpha} = \frac{25}{(0.93967)^3} = 30$$

Z_i تقریباً برابر 30 است بنابراین طبق جدول تیغه فرزها، بتیغه فرز شماره 5 احتیاج دارید .

$$H = \frac{D_o \times \pi}{\tan \alpha} = \frac{66/5 \times 3/14}{0.36397} \text{ گام چرخ دنده را بطریق زیر محاسبه کنید :}$$

که تقریباً " میلی متر $H = 573/6$ میشود .

حال اگر گام میل هدایت $S = 6$ میلی متر و نسبت دستگاه تقسیم $\frac{1}{4}$ باشد، نسبت سوار کردن دنده ها

چنین میشود :

$$\frac{L}{A} = \frac{S \times 40}{H} = \frac{6 \times 40}{573/6} = \frac{240}{573/6}$$

برای تجزیه عدد $6/573$ بهتر است آن را به عوامل اول تجزیه کرد یعنی :

2	6/573
2	286/8
2	143/4
3	71/7
23/9	23/9
1	1

ملاحظه میشود که عدد ۲۳/۹ یا ۱۰ برابر آن ۲۳۹ عدد اول است و قابل تجزیه نیست و از طرفی چنین چرخنده ای موجود ندارد حال بجای ۲۳/۹ عدد ۲۴ را انتخاب کرده و از اختلاف آن $\frac{23}{9}$ کتید .

معمولاً "عز دندان های تیغه فرزین ۶ تا ۱۰ برابر طول است و دندان های که فشار زیادی را باید تحمل کنند تا ۱۵ برابر طول میرسند .

مقدار قابل اغماض طبق حساب زیر در دندان های که حداکثر ۲ میلیتر است تا ۱/۰ میشود زیرا گام جدید در محاسبه ۵۷۶ میلتر و مقدار اختلاف در ۲۵ میلیتر عبارت خواهد بود از :

میلیتر	میلیتر
۵۷۶	۲/۴
۲۵	$x = \frac{2/4 \times 25}{576} = 0.04$ میلیتر

بنابراین ملاحظه میشود که در ۲۵ میلیتر خط، ۱۰۴ هزارم میلیتر اختلاف وجود دارد . حال میخواید همان چرخنده را روی ماشین فرزی که میل هدایتش ۴ دندان در هر اینچ دارد، بتراشید یعنی $S = \frac{1}{4}$ برای حل این مسئله اول گام را بر حسب اینچ تعیین کنید :

$$H = \frac{576}{25/4} = 22/5 \text{ اینچ}$$

$$\frac{L}{A} = \frac{S \times 40}{H} = \frac{1}{22/5} \times 40 = \frac{40}{22/5 \times 4} = \frac{40}{90} = \frac{4}{9} \times \frac{7}{7} = \frac{28}{54} \text{ یا } \frac{4}{9} \times \frac{8}{8} = \frac{32}{72}$$

لریم واسطه اضافی برای چپ گردی یا راست گردی ماریج قبلاً "بررسی شدود راصطلاح ، راست گردی یا چپ گردی به ماریجی گفته میشود، که اگر از پیشانی چپ به آن نگاه کنیم دندان ها بطرف چپ یا راست گشته باشند .

مثال: برای نوسازی یک چرخنده ماریج و تشخیص مشخصات آن بشرح زیر باید محاسبه کرد .

فرض کنید چرخنده ای را با قطر خارجی میلیتر ۱۶ / ۲۶۳ d_k و قطر داخلی :

میلیتر ۴۴ / ۲۵۳ d_f و تعداد دندان ها $Z = 100$ را درست داشته و بخواهید سایر مشخصات

۱- تعیین مدول چرخنده :

اگر قطر داخلی را از قطر خارجی کم کنید و ارتفاع دندان یعنی $2h$ بدست می‌آید و مسلماً " نصف

آن h ارتفاع دندان خواهد شد .

$$h = \frac{d_k - d_f}{2} = \frac{263/16 - 253/44}{2} = 4/8$$

پس: میلیمتر $h = 4/8$ میشود .

و از طرفی میدانیم $h = 2/16$ پس $m = \frac{h}{2/16}$ میشود .

بنابراین : $m = \frac{4/8}{2/16} = 4/25$ بدست می‌آید .

چون قطر خارجی $d_k = d_o + (2 \times m)$ است بنابراین :

$$d_o = d_k - 2m = 263/16 - 4/5$$

$d_o = 258/16$ قطر متوسط میشود .

برای بدست آوردن زاویه انحراف از فرمول $d_o = \frac{z \times m}{\cos \alpha}$ استفاده کنید .

از اینرو $d_o = \frac{z \times m}{\cos \alpha}$ یا $\cos \alpha = \frac{z \times m}{d_o}$ میشود .

$$\alpha = 3^\circ \text{ و } \cos \alpha = \frac{100 \times 2/25}{258/16} = 0/877$$

$$z_i \text{ است } = \frac{z}{\cos^3 \alpha} = \frac{200}{0/877^3}$$

مطابق جدول تیغه فرز شماره ۸ لازم است که :

$$H = \frac{D_o \times \pi}{T_g \alpha} = \frac{258/55 \times 3/14}{0/577} = 1407/6$$

باتوجه به طول کام بجای عدد $1407/6$ عدد 1400 را انتخاب کنید این اختلاف زیاد نیست

زیرا حد اکثر عرض دندان $22/5$ و تفاوت کام بر طبق محاسباتی که قبلاً بعمل آمده در اینجا فقط

$0/12$ شده است .

تعیین چرخ دنده های سوارشونده :

اگر گام میل هدایت ماشین $S = 5$ باشد :

$$\frac{L}{A} = \frac{S \times 40}{H} = \frac{50 \times 40}{1400} = \frac{200}{1400} = \frac{1}{7}$$

$$\frac{24}{56} \times \frac{1}{3} = \frac{24}{56} \times \frac{24}{72}$$

یا

$$\frac{L}{A} = \frac{S \times 40}{H} = \frac{240}{1400} = \frac{40}{56} \times \frac{6}{25} \quad ; \quad \text{باشد } S = 6 \text{ اگر } \frac{40}{56} \times \frac{24}{100}$$

در صورتیکه $S = \frac{1}{4}$ باشد :

۱۴۰۰ تقریباً برابر ۵۵ اینچ می شود (۵۵ اینچ معادل ۱۳۹۷ میلیمتر است و اختلاف آن فقط

۰/۰۰۴ می شود) در این صورت

$$\frac{L}{A} = \frac{\frac{1}{4} \times 40}{55} = \frac{40}{55 \times 4} = \frac{40}{220} = \frac{2}{11}$$

$$\text{یا } \frac{2}{11} \times \frac{12}{12} = \frac{24}{11} \times \frac{1}{4 \times 3}$$

$$\frac{24}{44} \times \frac{1}{3} \quad \text{یا} \quad \frac{24}{44} \times \frac{24}{72}$$

برای آزمایش درست بودن دنده های حساب شده کافی است که فقط کسر اصلی را در معکوس نسبت دنده ها

ضرب کنید و جواب باید ۱ شود .

$$\frac{24}{44} \times \frac{24}{72} \times \frac{11}{2} = 1$$

یعنی

برای زودترید ست آوردن چرخ دنده برای گامیکه به تعدیل احتیاج داشته باشد به طریق زیر عمل کنید .

$$\text{میدانید که } \frac{L}{A} = \frac{S \times 40}{H} \quad \text{و} \quad H = \frac{D_0 \times \pi}{T_g \alpha} \quad \text{و} \quad D_0 = \frac{Z \times M}{\cos \alpha} \quad \text{است .}$$

بنابراین می توان نوشت :

چون $tg\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ پس $\cos\alpha \times tg\alpha$ مساوی است با $\sin\alpha$ پس می‌توانید بنویسید که :

$$\bullet \text{ است } \frac{L}{A} = \frac{\sin\alpha \times S \times \xi \cdot}{Z \times m \times \pi}$$

از طرفی عدد $\xi \cdot$ و π ثابت است و S هم در ماشینها قابل تغییر نیست پس میتوان $\frac{S \times \xi \cdot}{\pi}$ را حساب کرد و با حرف C نشان داد .

$$\bullet \text{ بنابراین فرمول فوق بصورت } \frac{L}{A} = \frac{C \times \sin\alpha}{Z \times m} \text{ درمیآید .}$$

مقدار C برای گام میل هدایت $S=5$ میلیمتری و دستگاه تقسیم $\frac{1}{\xi \cdot}$ برابر $C=63/72$

$C=76/43$ " " " " " " $S=6$ " " " " " "

$C=80/89$ " " " " " " $S=\frac{1}{\xi}$ " " " " " "

میباشد .

مثال: اگر بخواهید چرخ دندانه ای با $Z=50$ و مدول $m=2$ و زاویه $\alpha=20^\circ$ بتراشید باید طبق معمول قطر خارجی شماره تیغه فرز عمق دندانه ها و گام آنرا بدست آورید تا بتوانید چرخ دنده های لازم را پیدا کنید .

$$H = \frac{Z \times m \times \pi}{\cos\alpha \times tg\alpha} = \frac{50 \times 2 \times 3.14}{0.94 \times 0.36} = 927/89 \text{ بنابراین}$$

برای پیدا کردن دنده های لازم از فرمول جدید استفاده کنید .

بنابراین پس از مقایسه اختلاف فر با گام اصلی ، مشاهده میشود که :

الف: گام میل هدایت ماشین $S=5$ و $C=63/72$ است .

$$\frac{L}{A} = \frac{C \times \sin\alpha}{Z \times m} = \frac{63/72 \times 0.34}{50 \times 2} = 0.216648 = \frac{216}{1000} = \frac{24}{100} \times \frac{9}{10}$$

$$\bullet \text{ است } = \frac{24}{100} \times \frac{36}{\xi \cdot}$$

با بکار بردن این دنده ها گامی معادل $925/9$ بدست خواهد آمد که تفاوت زیادی با گام اصلی

نخواهد داشت در عرض دنده تفاوت بسیار ناچیز پیدا خواهد کرد.

ب: حال با ماشینی که گام میل هدایتش $S = 6$ و $C = 76/43$ است عمل کنید.

$$\frac{L}{A} = \frac{76/43 \times 0/34}{50 \times 2} = 25982 = 0/26 = \frac{26}{100}$$

چون تبدیل کسر $\frac{26}{100}$ برای پیدا کردن دندانه های لازم باشکال برمیخورد بنابراین کسرا -

بصورت $\frac{28 \times 11}{100 \times 14}$ دریاورید جواب این کسرا $\frac{26}{100}$ تفاوت چندانی نخواهد داشت.

بنابراین میشود از اختلاف کم آن چشم پوشی کرد و جواب کسر جدید برابر $0/25666$ خواهد شد.

شود.

بنابراین انتخاب دنده ها بصورت زیر است:

$$\frac{L}{A} = \frac{28}{100} \times \frac{44}{48}$$

وگام بصورت میلیمتر $H = 922/07$ در خواهد آمد.

ج: با ماشینی که گام میل هدایتش $S = \frac{1}{4}$ و $C = 80/89$ است عمل کنید.

$$\frac{L}{A} = \frac{C \times \sin \alpha}{Z \times m} = \frac{80/89 \times 0/34}{50 \times 2} = 0/27546 = 0/275$$

$$\frac{275}{1000} = \frac{11}{100} \times \frac{25}{10} = \frac{44}{100} \times \frac{25}{40} \times \frac{1/6}{1/6} = \frac{44}{100} \times \frac{40}{64}$$

وگام آن میلیمتر $H = 923/6363$ است.

ملاحظه شد که از این طریق نتیجه زودتر بدست میآید.

محاسبه زوایای چرخ دنده های مارپیچی با محور موازی وعمود برهم:

چرخ دنده های مارپیچ میتوانند با محورهای موازی یا متقاطع باهم کار کنند. در اینصورت:

۱- هرگاه «محورهای موازی باشد زاویه های دو چرخ دندانه مساوی میشود ولی مخالف جهت

یکدیگر قرار خواهد گرفت»

۲- هرگاه محورهای عمود برهم باشد زاویه های دو چرخ دندانه متمم یکدیگر

میشود.

مثلاً هرگاه دو چرخ دنده عمود بر هم داشته باشند که زاویه یکی از آنها α و زاویه چرخدنده دیگر β باشد مقدار آن $\beta = 90^\circ - \alpha$ خواهد شد زیرا جمع زاویه های دو چرخ دنده باید ۹۰ درجه شود. در اینجا باید توجه داشت، چرخ دنده ای که دارای زاویه بزرگتر است باید با چرخ دنده ای با زاویه کوچکتر گردد. یعنی چرخ دنده با زاویه بزرگتر روی محور محرک باید سوار شود.

در چرخدنده های مارپیچی عمود بر هم چون دو زاویه مساوی هم نیست نسبت قطر ها با نسبت دندانه ها فرق میکند.

مثلاً اگر دو چرخدنده یکی با $Z_2 = 30$ و $Z_1 = 20$ دندانه و با مدول $m = 2$ داشته باشید و زاویه انحراف آنها $\alpha = 60^\circ$ باشد در صورت موازی بودن باید دیگر قطر ها، بصورت زیر بدست می آید:

$$d_{o1} = \frac{Z_1 \times m}{\cos 60^\circ} = \frac{20 \times 2}{0.5} = 80 \text{ mm} \quad \text{میلیمتر}$$

$$d_{o2} = \frac{Z_2 \times m}{\cos 60^\circ} = \frac{30 \times 2}{0.5} = 120 \text{ mm} \quad \text{میلیمتر}$$

ملاحظه میشود که نسبت دندانه های یعنی $\frac{20}{30}$ مثل نسبت قطر های یعنی $\frac{80}{120}$ است.

ولی در چرخدنده های عمود بر هم چون زاویه ها متفاوت است این نسبت با هم یکی نمی شود.

مثلاً اگر α در چرخدنده دوم ۳۰ درجه باشد.

$$d_{o1} = \frac{Z_1 \times m}{\cos \alpha_1} = \frac{20 \times 2}{0.5} = 80 \text{ mm} \quad \text{میلیمتر}$$

$$d_{o2} = \frac{Z_2 \times m}{\cos \alpha_2} = \frac{30 \times 2}{0.866} = 69.27 \text{ mm} \quad \text{میلیمتر}$$

خواهید داشت.

ملاحظه میشود که نسبت قطر ها $\frac{80}{69.27}$ با نسبت دنده ها $\frac{20}{30}$ یکی نیست. همچنین دید

میشود که قطر چرخدنده ۲۰ دنده ای بزرگتر از قطر چرخدنده ۳۰ دنده ای است. بنابراین

میتوان با انتخاب زاویه های مناسب، نسبت دنده و قطر ها را بطور دلخواه انتخاب کرد.

مثال: اگر بخواهید دو چرخدنده داشته باشید که تعداد دنده های آنها $Z_1 = 30$ و $Z_2 = 50$

یعنی $\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{3}{5}$ باشد و قطر های آنها با هم برابر، یا مثلاً $\frac{d_{o1}}{d_{o2}} = \frac{2}{1}$ باشد. در این صورت زاویه

α_1 برای چرخدنده اول عبارت خواهد بود از:

$$\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{Z_2}{Z_1} \times \frac{d_{o1}}{d_{o2}}$$

$$\operatorname{tg} \alpha_2 = \frac{Z_1}{Z_2} \times \frac{d_{o2}}{d_{o1}}$$

و با توجه به نسبت های داده شده :

$$\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{5}{3} \times \frac{1}{1} = 1.666$$

$$\alpha_1 = 59^\circ \quad \text{در نتیجه}$$

$$\beta = 90 - \alpha = 90 - 59 = 31^\circ$$

$$\alpha_2 \text{ یا } \beta = 31^\circ$$

و اگر نسبت قطر ها $\frac{2}{1}$ باشد :

$$\operatorname{Tg} \alpha_1 = \frac{d_{o1}}{d_{o2}} \times \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{2}{1} \times \frac{5}{3} = \frac{10}{3} = 3.333$$

و $\alpha_1 = 72.5^\circ$ و $\beta = 90 - \alpha_1 = 90 - 72.5 = 17.5^\circ$ در نتیجه $\beta = 17^\circ$ میشود .

حال فرض کنید که مدول این دنده $m = 2$ باشد برای بررسی درست بودن محاسبات

باید آزمایشی انجام دهید .

در مورد حالت اول تساوی قطر ها :

$$\frac{d_{o1}}{d_{o2}} = \frac{1}{1} \text{ و } \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{3}{5} \quad \alpha_1 = 59^\circ \text{ و } \alpha_2 = 31^\circ$$

$$d_{o1} = \frac{Z_1 \times m}{\cos \alpha_1} = \frac{30 \times 2}{0.515} = 116.6 \text{ میلیمتر}$$

$$d_{o2} = \frac{Z_2 \times m}{\cos \alpha_2} = \frac{50 \times 2}{0.857} = 116.6 \text{ میلیمتر}$$

بنابراین محاسبات کاملاً درست بوده است .

در صورتیکه زاویه بین دودندانه با محور تقاطع 90° نباشد فرمول زیر برای پیدا کردن زاویه

آنها با نسبت قطر ها و دندانه های دلخواه وجود دارد و موارد بسیار کم بکار می رود .

$$\delta = \alpha + \beta \quad \text{جمع دو زاویه} \quad \alpha \text{ آلفا} \quad \beta \text{ بتا} \quad \delta \text{ گاما} \quad \text{میگیریم}$$

$$\cos \alpha = \sqrt{\frac{1 - \cos^2}{\left(\frac{do_1}{do_2} \frac{Z_2}{Z_1}\right)^2 + 1 - \left(2 \frac{do_1}{do_2} \frac{Z_2}{Z_1} + \cos\right)}}$$

حالا فرض کنید طبق مسئله قبلی $\frac{do_1}{do_2} = \frac{1}{3}$ و $\frac{Z_2}{Z_1} = \frac{2}{5}$ باشد و $\gamma = \alpha + \beta = 70^\circ$

$$\cos \alpha = \sqrt{\frac{1 - 0.16}{\left(\frac{1}{3} \times \frac{2}{5}\right)^2 + 1 - \left(2 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} \times 0.16\right)}}$$

$$\cos \alpha = \sqrt{\frac{0.84}{\frac{19}{9}}} = \frac{0.84 \times 3}{\sqrt{19}} = 0.61$$

$$\alpha_1 = 52^\circ \quad \gamma = \alpha + \beta$$

$$70 = 52 + \beta \quad \beta = 70 - 52 = 18^\circ$$

حال آزمایش کنید تا متوجه شوید که محاسبات درست است یا خیر:

$$\cos \alpha_1 = \cos 52^\circ = 0.61$$

$$\cos \alpha_2 = \cos 18^\circ = 0.95$$

$$do_1 = \frac{Z_1 m}{\cos 1} = \frac{30 \times 2}{0.61} = 98.36 \text{ mm}$$

$$do_2 = \frac{Z_2 m}{\cos 2} = \frac{50 \times 2}{0.95} = 105.26 \text{ mm}$$

این اختلاف بعلت دقت نبودن محاسبه است و هر قدر دقت بیشتر باشد رابطه عدد هانسیب بهم

نزدیکتر خواهد شد.

حال مثالی را که زاویه در جهت عکس باشد بررسی کنید:

بافرض اینکه: $Z_1=20$ و $Z_2=40$ و $\gamma=60^\circ$ و $\frac{d_1}{d_2}=\frac{2}{1}$ باشد

$$\cos \alpha_1 = \sqrt{\frac{1 - \cos^2 \gamma}{\left(\frac{d_{o1}}{d_{o2}} \frac{Z_2}{Z_1}\right)^2 + 1 - \left(2 \frac{d_{o1}}{d_{o2}} \frac{Z_2}{Z_1} \cos \gamma\right)}}$$

$$\cos \alpha_1 = \sqrt{\frac{1 - (0/5)^2}{\left(\frac{2}{1} \times \frac{2}{1}\right)^2 + 1 - \left(2 \times \frac{2}{1} \times \frac{2}{1} \times 0/5\right)}}$$

بنابراین:

$$\cos \alpha_1 = \sqrt{\frac{0/25}{13}} = 0/24 \quad \alpha_1 = 76^\circ 5' \neq \alpha_1 = 76^\circ$$

چون این زاویه بیش از 60 درجه است و داریم $\gamma = \alpha_1 + \alpha_2$ در نتیجه:

$$\alpha_2 = \gamma - \alpha_1 = 60^\circ - 76^\circ 5'$$

$$\alpha_2 = -16^\circ 10' \neq -16^\circ \text{ میشود}$$

باید دنده دوم یا مقابل را به مقدار 16 درجهت عکس کج کرده و تراشید. حال آزمایش کنید که آیا نسبت قطرهابه هم $\frac{2}{1}$ خواهد شد یا نه؟

فرض کنید مدول $m=6$ باشد.

$$d_{o1} = \frac{Z_1 \times m}{\cos \alpha_1} = \frac{20 \times 6}{0/24} = 500 \text{ mm} \text{ میلیمتر}$$

$$d_{o2} = \frac{Z_2 \times m}{\cos \alpha_2} = \frac{40 \times 6}{0/46} = 250 \text{ mm} \text{ میلیمتر}$$

ملاحظه میشود که نتیجه درست است.

از مقایسه دو چرخدنده ساده و مارپیچی با تعداد دندانه های مساوی و مدول

مساوی دیده میشود که قطر چرخدنده مارپیچی بیشتر است و علت آن زاویه انحراف دنده های

مارپیچی است. مثلاً اگر بخواهید سه چرخدنده با مشخصات زیر تراشید باید:

- ۱- چرخنده ساده با تعداد دنده های : $Z = 30$ و مدول $m_n = 2$ و زاویه $\alpha = 0$
- ۲- چرخنده مارپیچی با تعداد دنده های : $Z = 30$ و مدول $m_n = 2$ و زاویه $\alpha = 60$
- ۳- چرخنده مارپیچی با تعداد دنده های : $Z = 30$ و مدول $m_n = 2$ و زاویه $\alpha = 30$

قطر متوسط آنها چنین خواهد شد :

$$d_o = \frac{Z \times m_n}{\cos \alpha} = \frac{30 \times 2}{1} = 60 \text{ mm میلیمتر} \quad \text{۱- چرخنده ساده}$$

$$d_o = \frac{Z \times m_n}{\cos \alpha} = \frac{30 \times 2}{0.5} = 120 \text{ mm میلیمتر} \quad \text{۲- چرخنده مارپیچی}$$

$$d_o = \frac{Z \times m_n}{\cos \alpha} = \frac{30 \times 2}{0.866} = 69.28 \text{ mm میلیمتر} \quad \text{۳- چرخنده مارپیچی}$$

ملاحظه میشود که هرچه زاویه انحراف زیاد تر باشد یعنی دندانه ها نسبت به پیشانی

چرخنده کج تر باشد قطر چرخنده مارپیچی زیاد تر خواهد شد .


قسمت دیگر دنده های مارپیچی که با دنده های ساده فرق دارد در انتخاب نوع -

تیغه فرزاست .

نام	علامت	فرمول محاسبات چرخ دنده های مارپیچی
مدول نرمال	m_n	$m_n = \frac{T_n}{n}$
مدول پیشانی	m_s	$m_s = \frac{T_n}{\cos \alpha} = \frac{m_n}{\cos \alpha} = \frac{T_s}{r}$
تقسیم نرمال (گام)	T_n	$T_n = T_s \times \cos \alpha = m_n \times r$
تقسیم پیشانی (گام)	T_s	$T_s = \frac{T_n}{\cos \alpha} = \frac{m_n \times r}{\cos \alpha} = \frac{d_o \times r}{z}$
تعداد دندانه	Z	$Z = \frac{d_o}{m_s} = \frac{d_o \times r}{T_s} = \frac{d_o \times \cos \alpha}{m_n}$
قطر متوسط	d_o	$d_o = Z \times m_s = \frac{Z \times T_n}{\cos \alpha} = \frac{Z \times m_n}{\cos \alpha}$
قطر خارجی	d_k	$d_k = d_o + 2m_n$
قطر داخلی (کوچک)	d_f	$d_f = d_o - 2m_n$
ارتفاع دندانه	h	$h = 2/16 m_n = 2/16 \frac{T_n}{r}$
ارتفاع سردندانه از محیط متوسط	K	$K = m_n = \frac{T_n}{r}$
ارتفاع پای دنده	F	$F = 1/16 m_n = 1/16 \frac{T_n}{r}$
گام مارپیچ	L	$L = r \times d_o \times \cot \alpha = \frac{d_o \times r}{\tan \alpha}$
نسبت حرکت	I	$I = \frac{n_1}{n_2} = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{d_{o2} \times \cos \beta}{d_{o1} \times \cos \alpha}$
زاویه بین دو محور	γ	$\gamma = \alpha + \beta$
فاصله دو محور	a	$a = \frac{d_{o1} + d_{o2}}{2}$
عرض دنده	b	$b = 10 m_n$
شماره تیغه فرز	Z_i	$Z_i = \frac{z}{\cos \alpha}$

تراش میله دندانه ای (دنده شانه ای) —


دستگاه تقسیم خطی:

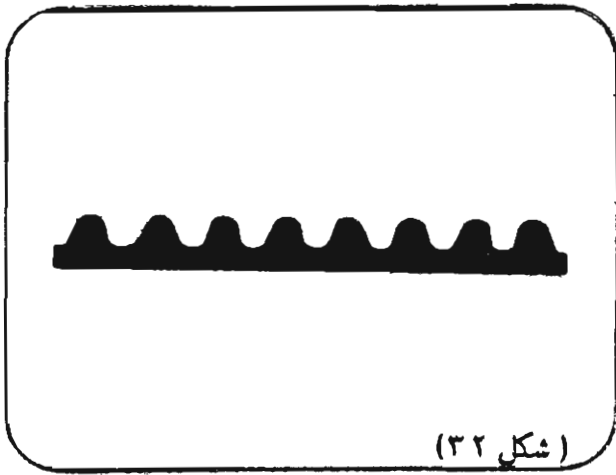

گاهی لازم میشود که روی طول کارت تقسیمات دقیقی انجام شده و یاد دنده در آورده شوند مانند دنده شانه ای زیر ماشین تراش که جهت حرکت افقی سوپرت بطرف چپ و راست یاد ماشینها مته و یاد پرسهای دستی بر روی حرکت عمودی از این نوع دنده استفاده میشود (شکل ۳۲)

برای این منظور دستگاهی با دقت $\frac{1}{10}$ میلیمتر ساخته شده است که پشت میز ماشین به انتهای میل هدایت سوار میشود.

معمولاً این دستگاه برای هر ماشین بطور اختصاصی ساخته میشود زیرا با گام میلی هدایت دستگاه رابطه مستقیم دارد بطوریکه اگر دسته تقسیم آنرا یک دور بگردانید میز فقط یک میلیمتر به جلو میرود و زیر دسته تقسیم صفحه ای ثابت (با نام ثابت میشود) که دارای ۱۰۰ سوراخ است قرار میگیرد. انحراف هر سوراخ، میز را $\frac{1}{100}$ میلیمتر جلویی برد باین ترتیب تقسیم خطی با دقتی برابر $\frac{1}{100}$ میلیمتر انجام میشود. مثلاً: اگر گام دندانه ای $\frac{1}{75}$ میلیمتر باشد، برای هر تقسیم دسته را برابر یک دور و $\frac{1}{75}$ سوراخ بگردانید و اگر میل دنده ای با مدول ۵ لازم باشد گام دنده معادل $\frac{15}{70} = \frac{14}{3} \times 5 = 23$ گام میشود و باید دسته را برابر ۱۱ دور و $\frac{1}{70}$ سوراخ گرداند.

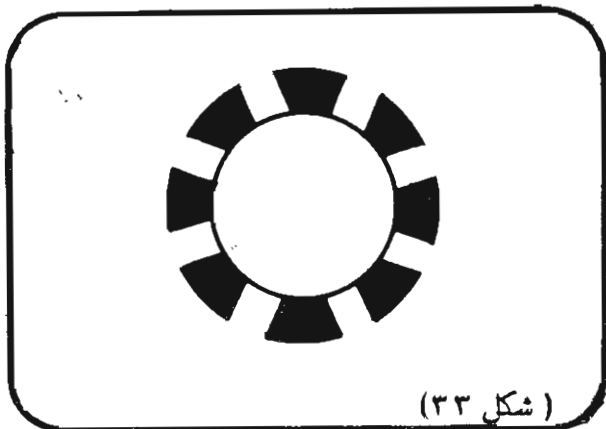

محاسبه تراشیدن تقسیمات بشقابی (بره های کفسی جهت کلاج وغیره):

قاعده، لوله ای را بچند قسمت مساوی تقسیم کنید هر کدام از تقسیمات به شکل دوزنقه با قاعده های قوسی دیده میشود (شکل ۳۳).

هنگام فرز کردن این قطعات باید دستگاه تقسیم را ۹۰ درجه منحرف ساخت بطوریکه کف مورد تقسیم موازی میز ماشین قرار گیرد و موقع فرزکاری شیاری با انحراف موازی دیده شود.

پهنای تیغه فرزند مناسب و صحیح، از طریق

زیر محاسبه میشود. اگر:

$$b = \text{عرض تیغه فرز}$$

$$n = \text{تعداد دایره ها}$$

$$\frac{360}{2n} = \alpha$$

$d =$ قطر داخلی لوله باشد

$$b = \frac{d}{2} \times \sin\left(\frac{360^\circ}{2n}\right)$$

مثلاً برای کف تراشی ۵ پره ای با قطر داخلی $d = 25 \text{ mm}$ عرض تیغه فرز برابر خواهد بود با:

$$b = \frac{d}{2} \times \sin\left(\frac{360^\circ}{2n}\right) = \frac{25}{2} \times \sin\left(\frac{360^\circ}{10}\right) = 12.5 \times \sin 36^\circ =$$

$$b = 12.5 \times 0.588 = 7.35 \text{ mm}$$

• اگر پره ها زوج باشد، تراشیدن آنها آسان است.

هر دو دندانه مقابل را با یک مرتبه گرداندن دسته

تقسیم میتوان تراشید.


یعنی بایک تیغه فرز بولکی از یک طرف فرزکاری را -

شروع و بطرف دیگر ختم کرد و این عمل را ادامه


داد تا تمام پرها تراشیده شود. مطابق شکل ۳۳

قسمت سایه خورده، پره و قسمت سفید محل تراشیدن

یعنی شیار است. (شکل ۳۴)

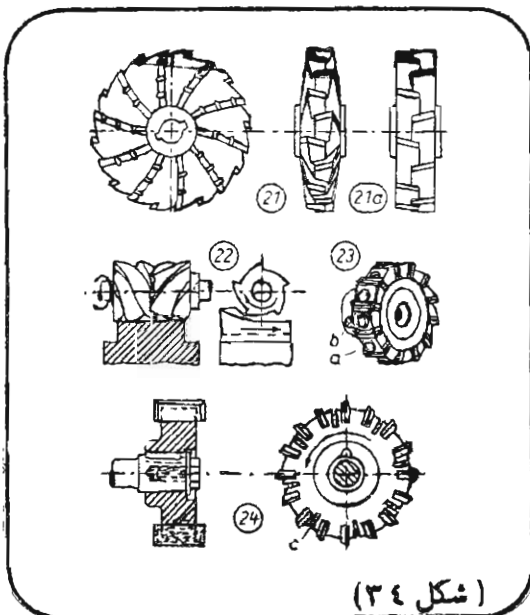

(شکل ۳۴)

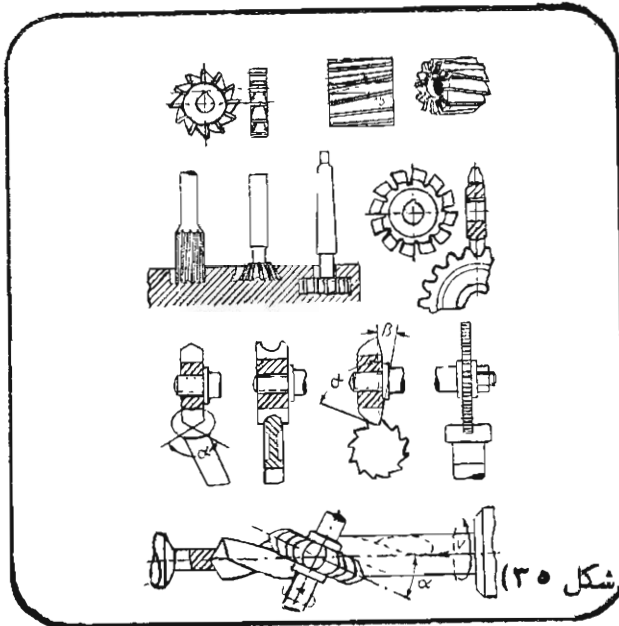

چنانچه تیغه فرزباندازه لازم پیدا نشود میتوان از تیغه فرزهای دوارچه متغیر استفاده کرد و در صورت موجود نبودن فرزهای دوارچه نیز میتوان شیاررآباد و بر تراشیدن (چنانچه ذکر شد) تمام کرد. در هر حال عرض تیغه فرز نباید زیاد تر از اندازه حساب شده باشد زیرا شیارها گشاد خواهد شد (شکل ۳۵).

گاهی بعلت بزرگ بودن قطر تیغه فرز یا کوچک بودن دایره داخلی، تراش با تیغه فرز بولکسی امکان ندارد در این حالت از تیغه فرز انگشتی با دستگاه کمکی (کله گی عمودی) استفاده میشود. روش تراشیدن پره های جفت بترتیب زیر است:

پس از تعیین عرض تیغه فرز بنا بر آنچه قبلاً بیان شد اگر $n = 6$ و $d = 25 \text{ mm}$ باشد.

$$b = \frac{d \sin\left(\frac{26^\circ}{n}\right)}{4} = \frac{25}{4} \times \sin\left(\frac{26^\circ}{6}\right) = \frac{25}{4} \times \sin 3^\circ = 12/5 \times 0/5 = 6/25 \text{ mm}$$

میشود.

برای اینکه کار بهتر انجام شود اول در تمام دور قطعه کار شیار b را بر تراشید بعد دسته تقسیم را به اندازه نصف دور حساب شده بگردانید تا نقطه A در محل B یعنی روی محور قرار گیرد. در این حال تیغه فرز را در محل b_2 قرار داده و قسمت مثلثی شکل باقی مانده را در تراش دوم یعنی با شیار b_2 تراش دهید. در این حال اگر عرض تیغه فرز با عرض حساب شده اختلاف زیادی داشته باشد اشکالی پیش نمیآید ولی در مورد پره های فرد باید سعی شود که تیغه فرز درست و باندازه باشد و اختلاف تا آنجائیکه ممکن است کم شود.

زیرا چون این قبیل کارها اغلب به سه نظام دستگاه تقسیم بسته میشود سه نظام هم معمولاً روی گلوئی دستگاه پیچ شده است، بنابراین بهتر است عمل تراش طوری انجام شود که تراش دوم هم فارغی، باعث باز شدن پارچه های سه نظام نشود. البته انتخاب طرف شروع کار، به چپ پیچ

ویاراست پیچ بودن سه نظام بستگی دارد .

برای تعیین تعداد گردش دسته تقسیم برطبق مثال زیر عمل میشود :

میخواهید پره کفی رابا تعداد $n \approx 6$ بتراشید قطر داخلی $d = 25$ است ، گردش دسته تقسیم

را محاسبه کنید ؟

$$nk = \frac{40}{4} = 6 \frac{2}{3}$$

در اینجامیتوان کسر را بصورت $6 \frac{14}{33}$ درآورد یعنی صفحه ایکه ۲۱ سوراخ دارد سوار کرد و دور -

با فاصله ۱۴ سوراخ از دایره ۲۱ سوراخ دسته را گردانند .

نکته قابل توجه دیگر این است که هرگاه تعداد پره ها کم مثلا " ۲ یا ۳ یا ۴ پره ، و یا اختلاف بین

قطر داخلی و قطر خارجی زیاد باشد ، بطوریکه b خیلی کم شود و بطور کلی طول قوس داخلی پره کمتر

از نصف اول قوس خارجی آن باشد ممکن است پس از تراش و طرف شیار قسمت خارجی یک مثلث در شیار

باقی بماند که با تراش و مرتبه ای برطرف میشود و چنانچه خیلی کوچکتر باشد با سانی بانوک سوهان -

اصلاح میشود .

در شکل ۳۶ چنین حالتی نشان داده شده


است که یک تقسیم د پره ای کفی با اختلاف قطر داخلی

و خارجی زیاد در سه حرکت تراشیده شده ولی قسمت

مثلثی شکل ۳۶ باقی مانده است . بطور کلی روی -

ماشین فرزمیتوان خیلی از کارهایی را که معمولا " احتیاج

به ماشین های مخصوص دارد انجام داد .

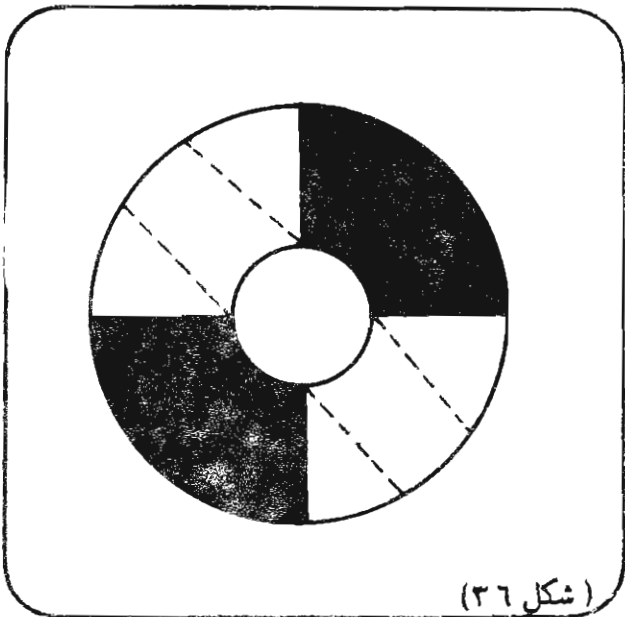

(شکل ۳۶)

انجام بعضی از کارهای روی ماشین فرزمانند پیچ کفی یا صفحه های پیچ دار سه نظام یا حلزون و چرخ

حلزون پیچ و دنده شانه تراشی عملی صحیح ولی خالی از اشکال نیست ، در صورتیکه بعضی عملیات دیگر

از نظر فنی غلط است مانند چرخ دنده های مخروطی که از نظر عملی ناقص است و در نتیجه دنده ها بسیار کم

دوام خواهد داشت و غالبا " هم احتیاج دارد که بوسیله دست اصلاح شود .

نارهای استثنائی روی ماشین فرز :

الف: طرزساخت و محاسبه حلزون:

حلزون عبارت است از یک پیچ نوزنقه ای یک یا چند راهه (معمولا ۴ راهه) که بر حسب مدول سنجید


میشود و گام آن $H = m \times \pi$ است .

معمولا " حلزون های یکدنده ای راروی ماشین

تراش می تراشند . ولی روی ماشین فرزندم میتوان با

استفاده از تیغه فرزند شماره ۸ این عمل را انجام داد

(شکل ۳۷) .

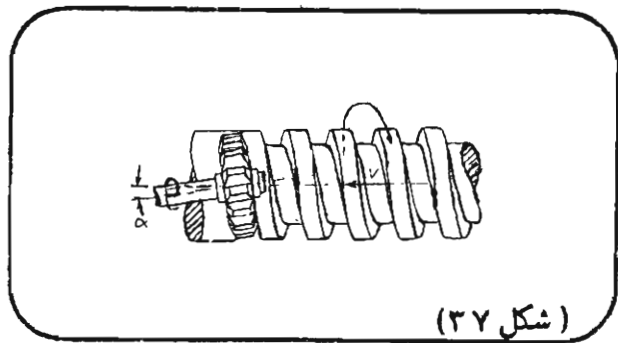

در مورد حلزون یکدنده برای سهولت در سوار کردن چرخ دندانه ها، حلزون دستگاه تقسیم را خارج

کرده و مستقیما " دنده راروی محورهای متحرک سوار کنید . از طرفی در صورت کوچک بودن قطر حلزون و کوچک

بودن قطر تیغه فرزند ممکن است زبرد دستگاه کمکی افقی که برای تراشیدن حلزون لازم است سوار شود . در -

این صورت برای تراشیدن به سوار کردن دستگاه کمکی (کله گی عمودی) از پهلو احتیاج دارید و یا لازم میشود

که تیغه فرزند مخصوص تهیه کنید .

در تراش حلزون ، محاسبه گام و زاویه حلزون و عمق دندانه و قطر متوسط و سایر محاسبات عینا " مثل

چرخ دندانه مارپیچ انجام میشود .

برای محاسبه معمولا " قطر متوسط حلزون در دست است و سایر مشخصات را باید حساب کرد و در -

بعضی مواقع هم ممکن است گام و زاویه در دست باشد و بخواهید مشخصات دیگر را محاسبه کنید .

مثلا " : حلزونی با قطر متوسط میلیمتر $d_o = 50$ و مدول $m = 5$ لازم است، گام برابر است با:

$$H = m \times \pi$$

$$H = 5 \times 3.14 = 15.7 \text{ میلیمتر}$$

$$\text{زاویه انحراف } \alpha = 84^\circ 20' \quad \text{tg } \alpha = \frac{D \times \pi}{H} = \frac{50 \times 3.14}{15.7} = \frac{157}{15.7} = 10$$

چون میز ماشین باندازه $84^\circ 20'$ کج نمیشود لازم است که دستگاه کمکی (کله گی افقی) (

سوار کرده و میز را باندازه $90^\circ - 84^\circ 20' = 5^\circ 40'$ در جهت مناسب کج کنید .

$$\beta = 5^\circ 40'$$

میکند مشاهده میشود .

ب- تراشیدن چرخ حلزون :

چرخ حلزون چرخدنده ای است که فرم دندانه آن کاملاً از نظر اندازه مانند دندانه های معمولی (مدولی یا اینچی) است .

شکل و عرض و چرخ حلزون بصورتی است که حلزون مربوطه بتواند با عرض بیشتری کار کند . چرخ حلزون روی ماشین فرزند تراشیده میشود و تیغه فرزی که چرخ دنده حلزون را میتراشد باید کاملاً مطابق میله حلزونی که با آن در تماس است، باشد . برای ساختن چرخ حلزون ابتدا فرم خارجی را -

مطابق ابعاد لازم میتراشند سپس توسط محور مخصوص

، مابین دو مرگک بطور آزاد می بندند بطوریکه بتوانند با آزادی بگردند . پس از آن تیغه فرزی که کاملاً بشکل حلزون مورد نظر ساخته شده است (شکل ۳۹) به ماشین فرز می بندند و ماشین را بکار می اندازند آنگاه مرکز آنرا با وسط پهنای چرخ حلزون میزان کرده و میز را از پائین بیابا باریک دهند تا به تیغه فرزند رسد چون تیغه فرز بفرم قلابی ساخته شده است بنابراین هنگام گردش - چرخ را همراه خود گردانده و آنرا میتراشد و بالاخره خود بخود عمل تقسیم دنده ها را انجام میدهد .

این صورت آنقدر بار عمودی را ادامه میدهد تا به عمق لازم برسد .

این طریق تقسیم را روش غلطکی گویند و ممکن است این طریق را برای تراشیدن

چرخدنده های راست و مارپیچ نیز بکار ببرند .

برای تراشیدن چرخ حلزون های بزرگ بمنظور جلوگیری از خراب شدن تیغه در اثر

حرارت زیاد و حفظ تیغه فرز (چون این تیغه فرزهاگران قیمت است و همینکه یک دندان آنها خراب شود تمام تیغه فرز غیر قابل استفاده خواهد شد) ابتدا چرخ را مطابق چرخ دندان معمولی بطریق تقسیم و بار عمودی تا نزدیک با تمام میتراشند و باید باندازه زاویه (β) یعنی متمم زاویه انحراف حلزون (زاویه ماریج) میزراکچ کرد و سپس با تیغه فرز حلزونی عمل تراش را مطابق آنچه گفته شد کامل کرد.

تیغه فرزی که بکار میرود یک تیغه فرز معمولی است که قطر آن تقریباً "باقطر حلزون برابر است معمولاً" برای حلزونهای معمولی و استاندارد شده تیغ فرزی پیدا میشود ولی چنانچه حلزون خارج از استاندارد باشد و تیغ برای آن موجود نباشد، باید یک حلزون تراشیده شده را شیار تراشی و شست تراشی کرد و سپس آنرا آب داد و برای تراشیدن چرخ حلزون مورد نظر آماده کرد ولی باید با سرعت کمتری و آرام تر بکار برده شود. فرمولهای لان جهت محاسبه چرخ حلزون کاملاً شبیه چرخدنده های ساده است و تنها اختلاف، کج بودن دندانها و فرم مخصوص فرز کردن آنست که در بالا ذکر شد.

برای تراشیدن چرخ حلزون با تیغه فرز ساده باید زاویه انحراف (β) را محاسبه کرد این زاویه همان زاویه ماریج حلزون است که از طریق زیر بدست میآید:

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{H}{d \times \pi}$$

- H = گام حقیقی حلزون
- d = قطر خارجی حلزون

زاویه بدست آمده زاویه پیچش دنده است و میز ماشین فرز را باید بهمان اندازه کج کرد تا دنده های چرخ حلزون را تحت همان زاویه بتراشد.

ج - تراشیدن تیغه فرز:

برای تراشیدن تیغه فرزهای پولکی، بشقابی و مخروطی بطوریکه پشت لبه تیز شوند بهالبه - برنده آن موازی باشد باید به کف و دندانها از زاویه ویژه ای اضافه کرد.